

การลดของเสียด้วยวิธีการภาคร่วมใจเพื่อเอื้อม

นายชาญวิทย์ ศิริประภาภูล

## สถาบันวิทยบริการ อพลังกรก์แห่งวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพสาขาวิชา ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ผู้เขียนชื่อของฯพลังกรณ์มหาวิทยาลัย

DEFECT REDUCTION BY USING PM ANALYSIS

Mr. Chanwit Siraprapakul

สถาบันวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การลดของเสียด้วยวิธีการการวิเคราะห์เพื่อเอ็ม  
โดย นายชาญวิทย์ ศิริประภาฤกุล  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนริญ บุญตีสกุลโชค

---

คณะกรรมการศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริษัทภายนอกบันทึก

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศนิรุณวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เรียวเดชะ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนริญ บุญตีสกุลโชค)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เข้าวิเศษวงศ์)

..... กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.สิง บีรชานนท์)

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานวิทย์ ศิริประภาฤกุล : การลดข่องเสียด้วยวิธีการการวิเคราะห์พีเอ็ม. (DEFECT REDUCTION BY USING PM ANALYSIS) อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เหรี้ยญ บุญดีสกุลโชค,  
142หน้า.


งานวิจัยนี้เป็นการลดข่องเสียรังที่เกิดขึ้นในสายการผลิตตัวกรองอากาศโดยใช้  
เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็ม ซึ่งเหตุผลที่ต้องเลือกใช้เทคนิคดังกล่าวเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา  
เนื่องจากเทคนิคนี้เหมาะสมสำหรับปัญหาที่ค่อนข้างมีความ слับซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่  
เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา โดยมีแนวคิดในการค้นหาๆดูบกพร่องจากปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง  
หมดแล้วนำมาดำเนินการแก้ไข การวิเคราะห์พีเอ็มมีกระบวนการและขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการณ์ของการเกิดปัญหา
- 2) ค้นหาและรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 3) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
- 4) ค้นหาๆดูบกพร่อง
- 5) ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข

ผลจากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็มแก้ไขปัญหาการตกค้างของคาร์บอนและชิลิกา  
ซึ่งเป็นปัญหาของเสียรังที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสายการผลิตตัวกรองอากาศและยังลดคลื่อน  
กับสภาพปัญหาน้ำดัน ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงจาก  
เดิม 62% และส่งผลให้ลดความสูญเสียลงได้ปีละประมาณ 1,180,000 บาท

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
ปีการศึกษา 2550

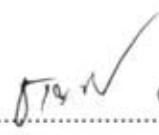ลายมือชื่อนิสิต.....  ณ วันที่ .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 

# # 4771415221 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: DEFECT / DEFECT REDUCTION / PM ANALYSIS

CHANWIT SIRAPRAPAKUL : DEFECT REDUCTION BY USING PM ANALYSIS.

THESIS ADVISOR : ASST.PROF.REIN BOONDISKULCHOK,D.ENG,142 pp.

This research is chronic defect reduction in Air Filter manufacturing process by using PM Analysis technique. The reason for choosing this technique to solve the problem because of it is suitable for complicated problem and the problem that has many concerned factors. The concept of this method tries to find out fault from all concerned factors and correct them. Brief of PM Analysis procedure as hereunder;

- 1) To study and analyze phenomenon of problem
- 2) To seek and list all possible factors
- 3) To set standard method for measuring and judgment
- 4) To seek the fault
- 5) Improvement

After using PM Analysis technique to solve problem of Entrap Carbon and Silica which is the highest chronic defect in Air Filter manufacturing process and accord to the problem condition as above. The result is satisfied by reducing this problem around 62% and gain cost saving around 1,180,000 baht per year.

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Industrial Engineering Student's signature..... 

Field of study Industrial Engineering Advisor's signature..... 

Academic year 2007

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยโครงการขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหรียญ บุญดีสกุลโชค ที่ได้สละเวลาในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำให้ งานวิจัยขึ้นนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพ เรียวเดชะ ประธานคณะกรรมการคุณสอบบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. สีรง ปรีชาแนท กรรมการ สอบ ที่กรุณาเสียสละเวลาามาสอบบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ จนส่งผล ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ พิทักษ์ คุณแม่ กาญจนा ศิริประภาภูด ที่ได้อบรมเลี้ยง ดูสักสอน ค่อยให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอ

ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่บริษัท ไอเอสซีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ ให้ความร่วมมือ และแสดงความคิดเห็นและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานจนครบถ้วน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญรูป	๘
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานวิจัย	4
1.2 ขอบเขตของการดำเนินงานวิจัย	4
1.3 ขั้นตอนการวิจัยและดำเนินงาน	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51
3. สภาพปัจุหของโรงงานตัวอย่างและการใช้เทคนิควิเคราะห์พีเอ็ม ในการวิเคราะห์ปัจุห	53
3.1 สภาพทั่วไปของโรงงานที่ทำการศึกษาโดยสังเขป	55
3.2 โครงสร้างองค์กร	56
3.3 ลักษณะของสายการผลิต	58
3.4 ระเบียบวิธีวิจัย	61
3.5 กระบวนการผลิต	63
3.6 การแจกแจงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อม	70
3.7 การวิเคราะห์ปัจุหโดยใช้เทคนิควิเคราะห์พีเอ็ม	72
4. การปรับปรุงและการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดของเสีย	108
5. การประเมินผลหลังการปรับปรุง	123

	หน้า
<b>6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ</b>	<b>128</b>
6.1 สรุปผลการดำเนินการลดของเสียและอุปสรรคที่เกิดขึ้น	128
6.2 สรุปผลการดำเนินงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็ม	129
6.3 ข้อเสนอแนะ	132
<b>รายการอ้างอิง</b>	<b>133</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>135</b>
ภาคผนวก ก. ข้อมูลทั่วไป	136
<b>ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์</b>	<b>142</b>


  
**สถาบันวิทยบริการ**  
**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางแสดงรายละเอียดของสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด.....	8
3.1 ตารางแสดงข้อมูลของเสียงที่เกิดขึ้นในสายการผลิตตัวกรองอากาศ.....	
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือน ตุลาคม 2549.....	70
3.2 ตารางวิเคราะห์ PM.....	102
4.1 ตารางแสดงผลกระทบเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table.....	117
6.1 ตารางการเปรียบเทียบแนวคิดของการดำเนินการตามแบบ QC Story.....	
กับเทคนิควิเคราะห์ PM.....	131

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

ชุดที่	หน้า
1.1 แสดงรูปแบบการเกิดความสูญเสียและลักษณะความสูญเสียแบบเรื่อวัง	2
1.2 แสดงลักษณะการเกิดความสูญเสียแบบเรื่อวังรูปแบบที่ 1	2
1.3 แสดงลักษณะการเกิดความสูญเสียแบบเรื่อวังรูปแบบที่ 2	3
2.1 แสดงความหมายของเทคนิคการวิเคราะห์ PM	5
2.2 แสดงการแยกระดับของปัจจัยอันดับที่ 1 และปัจจัยอันดับที่ 2	9
2.3 แสดงขอบเขตของความปกติและความผิดปกติ	10
2.4 แสดงแผนภาพสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ PM	13
2.5 แสดงความต้องการ 5 ขั้นตามทฤษฎีของ Maslow	16
2.6 แสดงตัวอย่างของผังเหตุผลหรือผังกำกังปลา	33
3.1 แสดงภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์	53
3.2 แสดงส่วนประกอบของไฮร์ดิสก์และหลักการทำงานของตัวกรองอากาศในไฮร์ดิสก์	54
3.3 แสดงโครงสร้างองค์กรระดับผู้บริหารของบริษัท	56
3.4 แสดงโครงสร้างองค์กรของแผนกวิศวกรรม	57
3.5 แสดงรูปแบบการจัดสายการผลิตภายในโรงงาน	60
3.6 แสดง Process Flow Chart ของกระบวนการผลิตหลักตัวกรองอากาศ	63
3.7 แสดงภาพตัวอย่าง Housing	64
3.8 แสดงภาพตัวอย่าง Silica Gel	64
3.9 แสดงภาพตัวอย่าง Carbon Bead	64
3.10 แสดงภาพตัวอย่างแผ่น Laminate	65
3.11 แสดงภาพตัวอย่างแผ่นกรองอากาศ	65
3.12 แสดงภาพเครื่องล้าง Housing	66
3.13 แสดงภาพการวาง Housing ลงบน Nest	66
3.14 แสดงภาพกระบวนการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing	67
3.15 แสดงภาพพนักงานใช้ Tweezers หยิบแผ่น Laminate	67
3.16 แสดงภาพการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing	68
3.17 แสดงภาพการเชื่อม	68
3.18 แสดงการใส่แผ่นกรองอากาศ	68
3.19 แสดงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์	69

หัวที่	หน้า
3.20 แสดงการบรรจุผลิตภัณฑ์	69
3.21 แสดง Pareto Diagram ของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อม	71
3.22 แสดงภาพตัวอย่างผลงาน Timbeiland	71
3.23 แสดงตัวอย่างของเดียวกับการตักค้างคาวบอนและชิลิกา	72
3.24 แสดงภาพการบันทึกข้อมูลของเสียงในแผ่นตรวจสอบ	75
3.25 แสดงตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H10	76
3.26 แสดงตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H12	76
3.27 แสดงเม็ดคาวบอนกระเด็นขึ้นมาอยู่ตามแนวรอยการเชื่อม	77
3.28 แสดงเม็ดคาวบอนและชิลิกาดูดติดกับแผ่น Laminate เนื่องจากไฟฟ้าสถิต	77
3.29 แสดงเครื่องเชื่อม	78
3.30 แสดงหน่วยการทำงานที่สำคัญของเครื่องเชื่อม	79
3.31 แสดงการวางชิ้นงานลงบน Nest เพื่อเตรียมการป้อนคาวบอนและชิลิกา	79
3.32 แสดงหน่วยการป้อน (Dispenser Unit)	80
3.33 แสดงตำแหน่งของหัวจ่ายในต่อนเริ่มต้นก่อนปฏิบัติงาน	80
3.34 แสดงท่อคูดหมุน 90 องศาเพื่อทำการดูด Silica จาก Silica Container	81
3.35 แสดงการเคลื่อนที่ของชุดการป้อน	81
3.36 แสดงการทำงานของท่อคูด	82
3.37 แสดงส่วนประกอบของ Gun Loader	82
3.38 แสดงกลไกการทำงานของ Gun Loader	83
3.39 แสดงผังการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการป้อน	84
3.40 แสดง Silica Gel ถูกดูดขึ้นมาจนล้นออกจากท่อคูด	85
3.41 แสดงการติดตั้งท่อส่งไม่เหมาะสมทำให้ Carbon Bead ติดค้างอยู่ด้านใน	85
3.42 แสดงปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกค้างที่หัวจ่าย	86
3.43 แสดงการเกิดไฟฟ้าสถิตกับท่อทางเดิน	86
3.44 แสดงปัญหา Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมา เท่ากับแนวการเชื่อมหลังการป้อน	87
3.45 แสดงลำดับการทำงานของ Gun Loader ในปัจจุบัน	88
3.46 แสดงแนวศูนย์กลางของท่อคูดกับหัวจ่าย	89
3.47 แสดงช่วงการหน่วงเวลาของการป้อน	89

หัวข้อ	หน้า
3.48 แสดงระเบียบความลึกของหัวจ่ายขณะทำการป้อน Silica Gel .....	90
3.49 แสดงการเคลื่อนที่ของหน่วยการป้อนที่ทำให้เกิดการกระแทก .....	91
3.50 แสดงภาพช่องว่างระหว่างหัวจ่ายกับ Housing .....	92
3.51 แสดงขั้นตอนการหยิบแผ่น Laminate วางลงบน Housing .....	92
3.52 แสดงภาพการเกิดไฟฟ้าสถิต .....	93
3.53 แสดงประจุไฟฟ้านeingจากการเสียดสี .....	94
3.54 ภาพแสดงประจุไฟฟ้านeingจากการลอกหรือการแยกตัวของวัตถุ 2 ชนิด .....	95
3.55 ภาพแสดงพนักงานใช้ Tweezers หยิบแผ่น Laminate .....	96
3.56 ภาพแสดงการดัดงอ Laminate .....	96
3.57 ภาพแสดงการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing .....	96
3.58 แสดงผังการวิเคราะห์ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตในกระบวนการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing .....	97
3.59 แสดงภาพการเคลื่อนที่ของ Slide Table เพื่อทำการเชื่อม .....	98
3.60 แสดงภาพการเชื่อมผลิตภัณฑ์ .....	98
3.61 แสดงตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H10 .....	99
3.62 แสดงตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H12 .....	99
3.63 แสดงภาพอธิบายการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table .....	99
3.64 แสดงผังการวิเคราะห์ปัญหาการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table .....	100
3.65 แสดงภาพ Stopper ที่ใช้ในปั๊มจุบัน .....	100
4.1 แสดงการปรับปรุงปัญหาแรงดูดของท่อดูด Silica Gel ที่มากเกินไป .....	108
4.2 แสดงภาพการติดตั้งฝาครอบเพื่อป้องกันเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกกระจายลงมา .....	109
4.3 แสดงภาพการปรับปรุงการติดตั้งท่อส่ง Carbon Bead .....	109
4.4 แสดงภาพการทดสอบท่อส่ง .....	110
4.5 แสดงภาพ Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมาหลังการป้อน .....	111
4.6 แสดงภาพการปรับปรุงแก้ไข Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมาหลังการจ่าย .....	111
4.7 แสดงผลลัพธ์หลังการแก้ไขปัญหา Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมา .....	112
4.8 แสดงภาพลำดับการทำงานของชุด Gun Loader ในปั๊มจุบัน .....	113

จุปที่	หน้า
4.9 แสดงภาพลำดับการทำงานของชุด Gun Loader หลังการปรับปรุง .....	114
4.10 แสดงช่วงหน่วงเวลาการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing .....	115
4.11 แสดงการติดตั้งตำแหน่งท่อคูดกับหัวจ่าย .....	115
4.12 แสดงการจัดตั้งระบบความสูงของหัวจ่าย .....	116
4.13 แสดงการปรับปรุงชุด Stopper .....	116
4.14 แสดงการลอกแผ่น Laminate ออกมาจากม้วน .....	118
4.15 แสดงการตัดแผ่น Laminate .....	118
4.16 แสดงการเป่าแผ่น Laminate ด้วย Ionizer Fan .....	119
4.17 แสดงการดูดเอา Carbon Bead และ Silica Gel ที่ติดตามรอยการเขื่อมออก .....	119
4.18 แสดงการปรับปรุงกระบวนการการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing .....	120
4.19 แสดงปัญหาเม็ด Silica ยังคงตกลงมาจากการท่อคูดหลังหมุนตัวเพื่อเตรียมการป้อน .....	121
4.20 แสดงการปรับปรุงชุดจ่าย Silica .....	122
5.1 แสดงผลการปรับปรุงแก้ปัญหา Entrap Carbon และ Silica ของเครื่อง H10 และ H12 .....	123
5.2 แสดงของเสียรวมจากกระบวนการเขื่อมก่อนและหลังการปรับปรุง .....	124
5.3 แสดงเม็ด Carbon และ Silica ตามพื้นก่อนการปรับปรุง .....	125
5.4 แสดงวิธีการตรวจจับเม็ด Carbon และ Silica ตามพื้น .....	126
5.5 แสดงปริมาณเม็ด Carbon และ Silica ตามพื้นก่อนการปรับปรุง .....	126
5.6 แสดงปริมาณเม็ด Carbon และ Silica ตามพื้นหลังการปรับปรุง .....	127

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 1

### บทนำ

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทอยู่รอดแข่งขันได้กับตลาดทั่วโลก ในขณะเดียวกัน การค้าระหว่างประเทศ การค้าและนวัตกรรม ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อทำให้ต้นทุนลดลง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นการดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวลงให้น้อยที่สุด จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงลดของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตตัวกรองอากาศ แต่กลับพบว่าปัญหาของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และในอดีตก็มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายก็ปล่อยปัญหาเหล่านั้นทิ้งไว้จนกลายเป็น “ความสูญเสียแบบเรื้อรัง”

การดำเนินการแก้ไขที่ผ่านมาในอดีตได้ดำเนินการตามแบบ “QC Story” ซึ่งเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่มุ่งเน้นค้นหาเฉพาะปัจจัยหลักหรือปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบต่อการเกิดปัญหามากที่สุดก่อน แล้วจึงดำเนินการแก้ไขเพื่อรอดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะดำเนินการค้นหาปัจจัยอื่นต่อไปจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งพอสรุปขั้นตอนคร่าวๆ ได้ดังนี้

1. เลือกหัวข้อเรื่อง
2. กำหนดเป้าหมาย
3. สำรวจสภาพความเป็นจริง
4. วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
5. กำหนดมาตรการแก้ไข
6. ตรวจยืนยันผลลัพธ์
7. หมายตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
8. สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

การดำเนินการแก้ไขปัญหาของเสียตามรูปแบบ QC Story ในช่วงแรกให้ผลเป็นที่น่าพอกใจเป็นอย่างมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากความละเลย การออกแบบและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นมือสามารถค้นหาปัจจัยหลักของการ

เกิดปัญหาได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นอย่างได้ผล แต่เมื่อมีการดำเนินการปรับปรุงของเสียงไปได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบร่วมกันอัตราของเสียงจะเริ่มคงที่ เนื่องจากปัญหาที่เหลืออยู่เริ่มยากต่อการแก้ไข มีความลับซับซ้อนและเกิดการประสานกันระหว่างปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงหลังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร



รูปที่ 1.1 รูปแบบการเกิดความสูญเสียและลักษณะความสูญเสียแบบเรื้อรัง  
ปัญหาความสูญเสียแบบเรื้อรังส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาที่แยกต่อการแก้ไข เนื่องจาก

ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและมีความลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะสรุปแบบของการ

เกิดปัญหาความสูญเสียแบบเรื้อรังได้เป็น 2 รูปแบบดังต่อไปนี้


- 1) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่มีหลายสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้นได้



รูปที่ 1.2 ลักษณะการเกิดความสูญเสียแบบเรื้อรังรูปแบบที่ 1

จากแผนภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่า ปัญหานิรูปแบบดังกล่าวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่จะวนเวียนเกิดขึ้นมาที่ละสาเหตุและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีการดำเนินการแก้ไขตามรูปแบบของ QC Story เพื่อค้นหาปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ จะทำให้เหตุการณ์นั้นดีขึ้นอยู่ช้าๆ ขณะนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดปัญหานั้นขึ้นซ้ำ อีกจากการเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา

- 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่สลับซับซ้อนและเกิดการประสานกันระหว่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วแต่กลับพบว่าไม่ลดลง เนื่องจากมาตรการที่แก้ไขไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุของการเกิดเท่านั้น

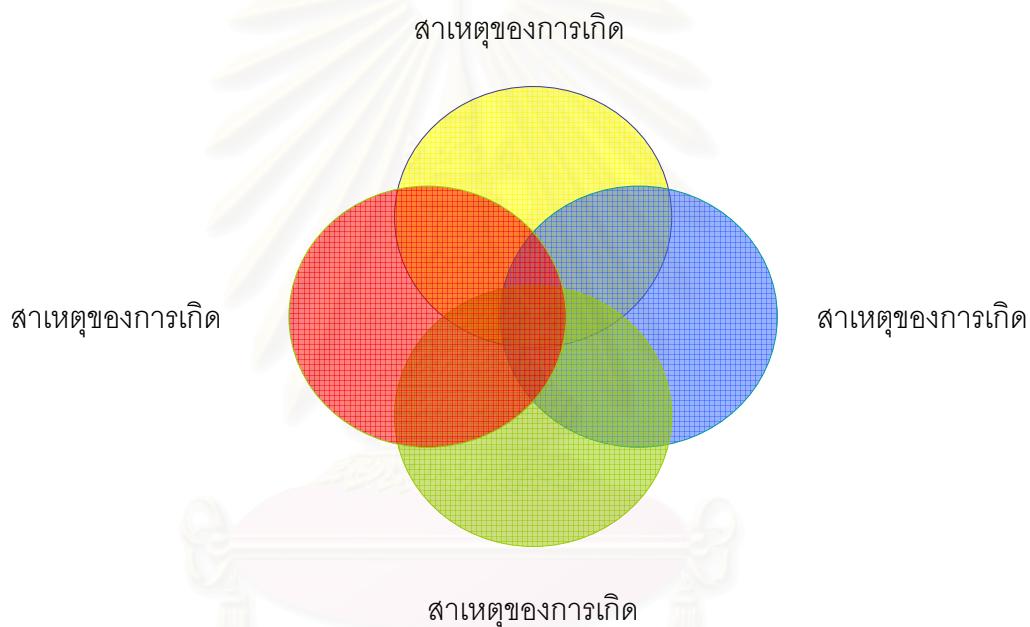

รูปที่ 1.3 ลักษณะการเกิดความสูญเสียแบบเรือรังรูปแบบที่ 2

จากภาพรวมลักษณะปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทำให้เกิดแนวคิดที่จะเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อความเหมาะสมและทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็มมาแก้ปัญหาของเสียเรือรังที่เกิดขึ้นในสายการผลิตตัวกรองอากาศ

### 1.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานวิจัย

เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตตัวกรองอากาศ (Air Filter) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็ม

### 1.2 ขอบเขตของการดำเนินงานวิจัย

- ดำเนินงานวิจัยโดยลดของเสียที่มีผลกระทบสูงที่สุดจากการกระบวนการเชื่อมของสายการผลิตตัวกรองอากาศ (Air Filter) เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักในการประกอบและพับรวมีอัตราการการเกิดของเสียมากที่สุด
- ดำเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM (PM Analysis) เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา

### 1.3 ขั้นตอนการวิจัยและดำเนินงาน

- ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- เก็บข้อมูลและสำรวจสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสายการผลิต
- ทำการวิเคราะห์ PM
- หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- ดำเนินการแก้ไข
- ประเมินผลการดำเนินงาน
- สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
- จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทลดลง
- เพิ่มทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ PM
- เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หรือประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอื่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2


### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1.1 เทคนิคการวิเคราะห์ PM (Kunio Shirose, Yoshifumi Kimura และ Mitsugu Kaneda แนวทางการวิเคราะห์พีเอ็ม, พ.ศ.2546)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM เป็นแนวคิดที่จะทำให้ทราบถึงกลไกของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของการเกิดความบกพร่อง เช่นการเกิดของเสียง หรือการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร ในเชิงกายภาพ ตามหลักการ (Genri) และกฎเกณฑ์ (Genzoku) เพื่อรวมปัจจัยทั้งหมดที่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อการเกิดความบกพร่องนั้นได้ จากการพิจารณากลไกการทำงานของเครื่องจักร คน วัสดุ และวิธีการ

คำว่า PM ที่ปรากฏในการวิเคราะห์ PM นั้นไม่ใช่ PM ที่มีความหมายว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือการบำรุงรักษาแบบที่ผล (Productive Maintenance) แต่ตัวอักษร P มีความหมายสองประการคือ ปรากฏการณ์ (Phenomena) และในเชิงกายภาพ (Physical) ส่วนตัวอักษร M นั้นมีความหมายว่า กลไก (Mechanism) เครื่องจักร (Machine) คน (Man) วัสดุ (Material) และวิธีการ (Method) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้

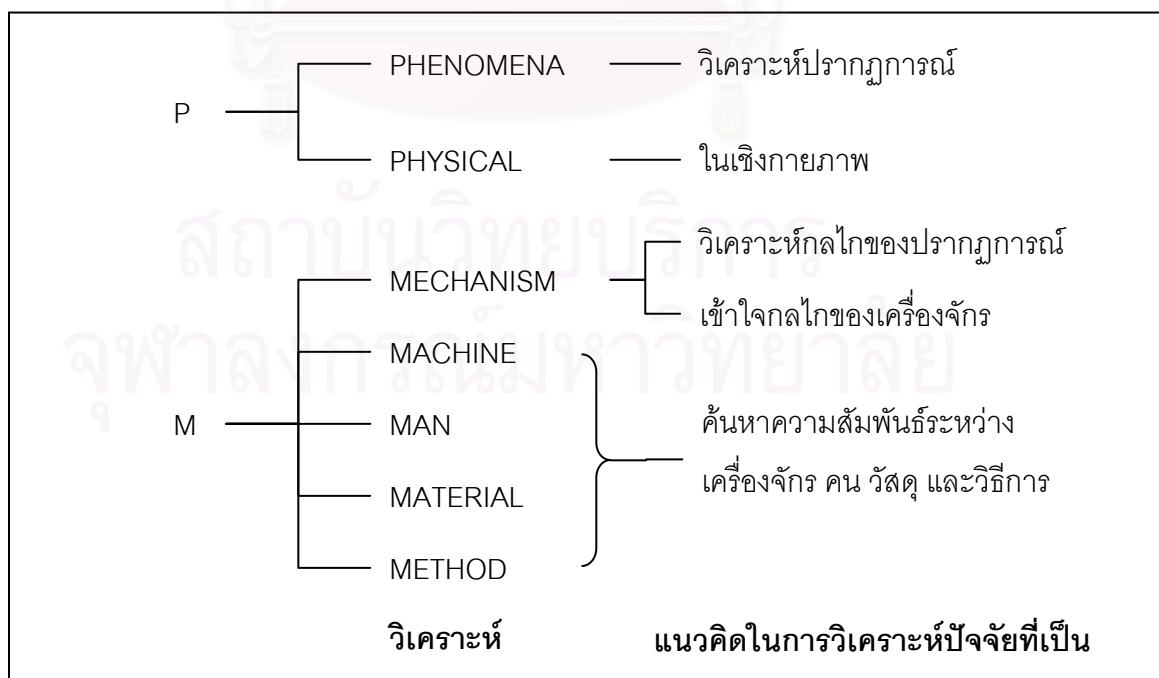

รูปที่ 2.1 ความหมายของเทคนิคการวิเคราะห์ PM

## ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ PM

การดำเนินการวิเคราะห์ PM มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1) การทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน

การทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน คือการทำความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างถูกต้อง และทำการแยกแยะจากแจงรูปแบบ (Pattern) จากลักษณะของการเกิดปรากฏการณ์ สภาพ ตำแหน่งที่เกิด ความแตกต่างในการเกิดระหว่างเครื่องจักร โดยสิ่งสำคัญที่จะต้องพึงระวังมีดังนี้

- จำจัดสิ่งที่เป็นอุปทาน
- วิเคราะห์และมองหาความจริงให้ดีโดยใช้หลักการ 3G (สถานที่จริง, ของจริง และ สถานการณ์จริง)
- แยกแยะแจงปรากฏการณ์ท่าที่จะเป็นไปได้ (5W-1H)
- เปรียบเทียบสภาพที่ผิดปกติ (ของเสีย) กับสภาพที่ปกติ (ของดี) และอย่ามองข้าม ความแตกต่างที่มีความหมาย

การสังเกตปรากฏการณ์ด้วยการดูของจริงในสถานที่จริงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการยืนยันตรวจสอบความบกพร่องด้วยสายตาตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด โดยการคาดคะเน และไม่ใช่เป็นการมองอย่างผิวเผินเท่านั้น ซึ่งจุดสำคัญที่จำเป็นจะต้องตั้งใจเข้าไปทำการสังเกต มีคร่าวๆ ดังนี้

- ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นที่กระบวนการใด
- ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ส่วนใดของกระบวนการ
- มีความแตกต่างของลักษณะการปรากฏขึ้นของปรากฏการณ์นั้นหรือไม่
- มีความแตกต่างในสภาพการเกิดหรือไม่
- ปรากฏการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือไม่
- ระหว่างเครื่องจักรแต่ละเครื่อง มีความแตกต่างกันหรือไม่

วิธีการสังเกตปรากฏการณ์จะมีการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการสังเกต เช่น แวนชายน กล้องจุลทรรศน์ หรืออุปกรณ์การวัดชนิดต่างๆ ซึ่งรวมมีความสามารถในการตรวจสอบถึงระดับ หน่วยเล็กที่สุดที่สามารถยืนยันผลได้

2) การวิเคราะห์ปрактиการณ์เชิงกายภาพ

การวิเคราะห์ปрактиการณ์เชิงกายภาพ คือ การอธิบายปрактиการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกฎทางธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

- ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานหรือกระบวนการประกอบ โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนภาพการไหลของกระบวนการ
- ทราบกลไกและโครงสร้างของเครื่องจักร โดยจัดทำแผนภาพของโครงสร้างและกลไกอย่างง่ายๆ ที่ทำให้ทราบถึงพื้นที่ทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งการเขียนภาพกลไกด้วยตนเอง จะทำให้สามารถเข้าใจและสามารถค้นหาจุดบกพร่องต่างๆ ได้มากหมาย
- ศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง วัดจุดสัมผัส พร้อมทั้งค้นหาว่าปрактиการณ์เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไร

3) การพิจารณาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด

คือ สภาวะที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดปрактиการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะต้องทำการพิจารณาโดยปราศจากการคิดไปเอง หรือใช้ความรู้สึก สภาวะเงื่อนไขที่กล่าวในที่นี้สามารถแยกแยะແเจกແຈกออกได้เป็น 4 ประการดังแสดงในตารางที่ 2.1 กล่าวคือ การพิจารณาโดยการแยกออกเป็น 4M ที่ประกอบด้วย machine (ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องจักรและอุปกรณ์) method (ระดับของมาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม) man (ระดับของผู้เกี่ยวข้อง) และ material (ระดับคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการก่อนหน้านี้) เป็นลิสท์สำคัญเนื่องจากปрактиการณ์ของการเกิดของเสีย เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเงื่อนไข 4M เกิดความบกพร่อง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด


ประเภท	รายละเอียด
ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องจักรและอุปกรณ์	พิจารณาในกรณีที่หน้าที่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่ง หรือยูนิต แต่ละยูนิตไม่แสดงหน้าที่ตามที่ควรจะเป็น จึงทำให้เชื่อมโยงสู่ปราภากฎการณ์การเกิดของเสีย
ระดับของมาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม	พิจารณาว่าในกรณีที่มาตรฐานต่างๆ ที่ควรปฏิบัติตามไม่ได้ พอก หรือหละหลวย จึงทำให้เชื่อมโยงสู่ปราภากฎการณ์การเกิดของเสีย
ระดับของผู้เกี่ยวข้อง	พิจารณาว่าในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ควรปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น จึงทำให้เชื่อมโยงสู่ปราภากฎการณ์การเกิดของเสีย
ระดับคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการก่อนหน้านี้	พิจารณาว่าในกรณีที่คุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการก่อนหน้านี้ไม่ดี จึงทำให้เชื่อมโยงสู่ปราภากฎการณ์การเกิดของเสีย

จากรายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความสำคัญ ของขั้นตอนการพิจารณาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดได้ดังนี้

- จะต้องเข้าใจและศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดและเชื่อมโยงกับ 4M (machine, method, man, material) ให้ดี
- ก่อนที่จะทำการศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด จะต้องทำความเข้าใจกลไกและหน้าที่ของเครื่องจักรให้ดีพอ
- ตรวจเช็คดูว่ารายการแต่ละรายการที่ค้นหาอยู่ เชื่อมโยงกับปราภากฎการณ์ของการเกิดของเสียหรือไม่ และตรวจเช็คความเกี่ยวข้องนั้น
- ทบทวนรายการต่างๆ ที่ค้นหาอยู่โดยต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า “นี่คือรายการทั้งหมดแล้วหรือยัง”

4) การพิจารณาความสัมพันธ์กับ 4M

เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของเหตุผลกับสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดที่เกี่ยวข้องกับ 4M ในเชิงอุปกรณ์ว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไร แล้วทำการแยกแยะระดับของปัจจัย

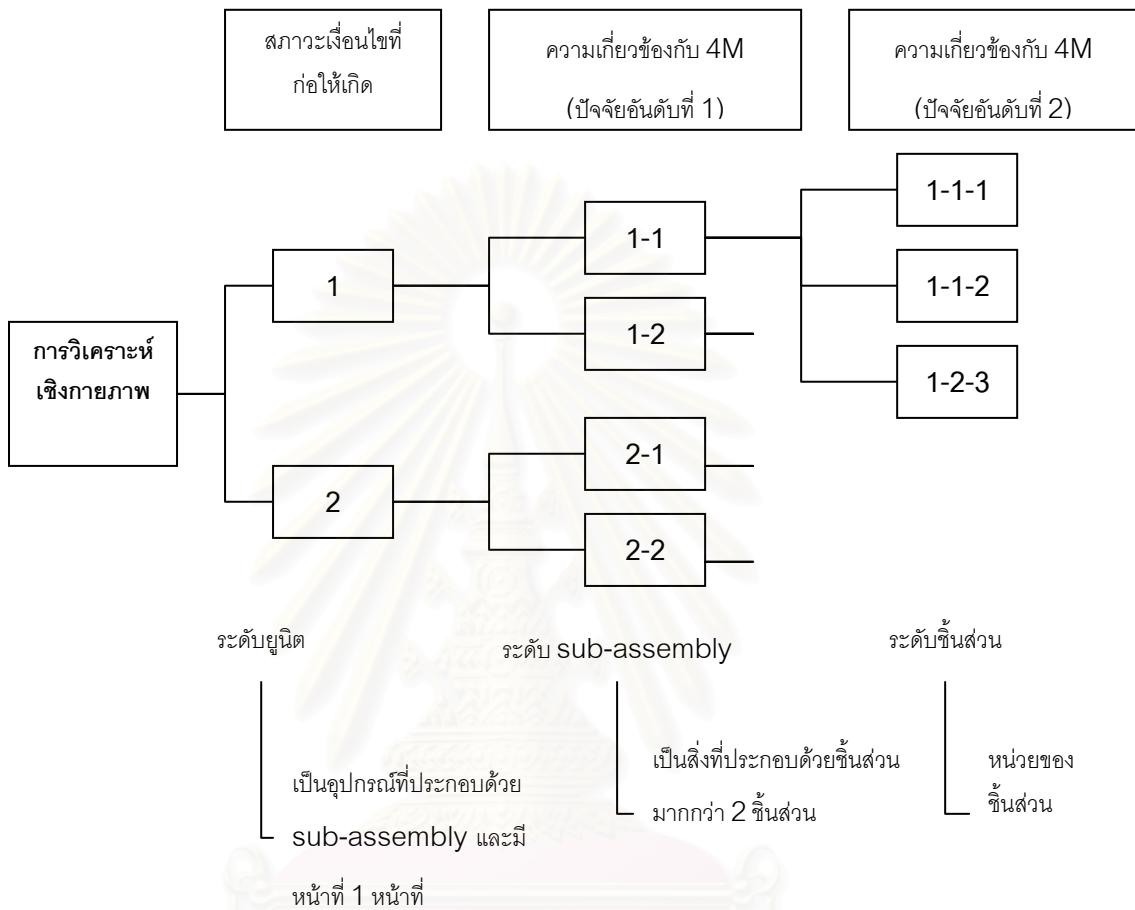

รูปที่ 2.2 การแยกระดับของปัจจัยอันดับที่ 1 และปัจจัยอันดับที่ 2


ปัจจัยอันดับที่ 1 และปัจจัยอันดับที่ 2 สามารถแยกออกได้ตามระดับที่แสดงในรูปที่ 2.4 ซึ่งถ้าเราให้สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดคือผลลัพธ์แล้ว 4M อันดับที่ 1 ก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดนั้น และถ้า 4M ปัจจัยอันดับที่ 1 เป็นผลลัพธ์แล้ว 4M ปัจจัยอันดับที่ 2 ก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ 4M ปัจจัยอันดับที่ 1

5) การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น (ค่าเกณฑ์มาตรฐาน)

สำหรับขั้นตอนที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นเป็นการทำให้ปรากฏการณ์การเกิดของเสียงมีความชัดเจนขึ้นและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์ปรากฏการณ์นั้นเชิงกายภาพ พร้อมทั้งทำการรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีหน้าที่ ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบ หรือชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การเกิดของเสียง สำหรับขั้นตอน “การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น” นั้นเป็นการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของรายการแต่ละรายการเพื่อใช้ในการตัดสินว่าปกติหรือผิดปกติ

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของเครื่องจักรนั้น ถ้าพบว่าไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจแล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจขึ้นมาจากการหลักการและกฎเกณฑ์ของกระบวนการและกลไกการเกิดของเสียง รวมทั้งหน้าที่และโครงสร้างของเครื่องจักรและมาตรฐานทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคือ ปัญหาของการกำหนดขอบเขตของความปกติและผิดปกติ ในกรณีที่สภาพความปกติและความผิดปกติใกล้เคียงกันมาก จะทำให้เกิดบริเวณขอบเขตที่ตัดสินใจได้ยากกว่าปกติและสิ่งที่อยู่ในบริเวณขอบเขตดังกล่าวนี้มักมีโอกาสที่จะเข้ามายิงกับปรากฏการณ์ของการเกิดของเสียงมาก

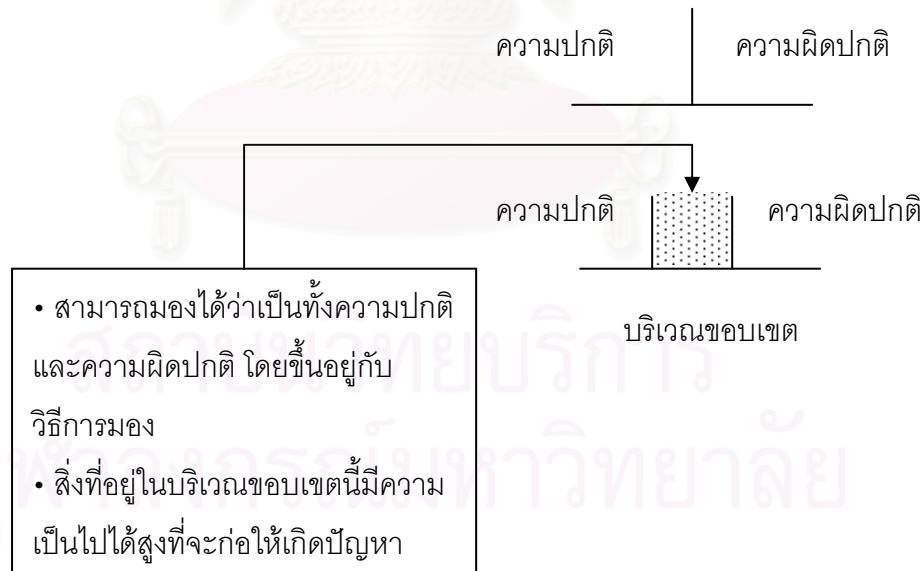

รูปที่ 2.3 ขอบเขตของความปกติและความผิดปกติ

ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน หรืออาจจะมีแต่กำกับและไม่ชัดเจน ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบยืนยันด้วยการวิเคราะห์หรือการทดสอบ หรืออาจจะต้องพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นโดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้คือ กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานช่วงคราว และดำเนินการด้วยวิธีลดลงผิดลงถูก หลังจากนั้นคุณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แล้วค่อยๆแก้ไขไป จนได้เกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

#### 6) การพิจารณาวิธีการตรวจสอบ

คือ การพิจารณาว่าเราจะตรวจวัดหรือตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการใด การกำหนดวิธีการและเครื่องมือวัดที่ถูกต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถลดเวลาและทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นก็กำหนดแผนสำหรับการตรวจสอบ

#### 7) การหาจุดบกพร่อง

การค้นหาสิ่งที่มีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์มาตรฐานโดยการเปรียบเทียบของจริงกับเกณฑ์มาตรฐานนั้น และให้อีกว่าสิ่งที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นเป็นจุดบกพร่อง ส่วนสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสิน หรือใช้วิธีการสังเกตแบบเดิมๆ ที่ใช้มาแต่ในอดีตนั้น การค้นหาจุดบกพร่องสามารถทำได้โดยอาศัยมุมมองที่ว่า “สภาพที่ควรจะเป็นแต่เดิมเป็นอย่างไร”

ในขั้นตอนการตรวจสอบนี้ เมื่อพบจุดบกพร่อง 1 หรือ 2 อย่างที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สูง ก็มักจะแก้ไขเฉพาะจุดบกพร่องที่พบเท่านั้น จนละเลยที่จะตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ แต่การที่จะทำให้ของเสียแบบเรื้อรังลดลงได้นั้น การตรวจสอบปัจจัยทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงเฉพาะจุดบกพร่องที่พบเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาและพิจารณาว่าทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุของการเกิดนั้นคืออะไรและทำการวิเคราะห์ให้ดีพอ

#### 8) การปรับปรุงและดำเนินการ

ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- ต้องทำให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนการปรับปรุง
- พิจารณาปรับปรุงปัญหาของโครงสร้าง หรือเทคโนโลยีที่ล้าสมัย หรือการป้องกันการเกิดช้า
- จะต้องยืนยันผลลัพธ์และทำให้เกิดความชัดเจนว่ามีปัจจัยใดตกหล่นไปหรือไม่ หรือค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เหมาะสมหรือไม่
- ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดช้า และ “มาตรการแก้ไข”

เมื่อเราพบจุดบกพร่อง ก็มักจะคิดทันทีว่า “จะปรับปรุงอย่างไรดี” ในกรณีนี้ ปอยครั้งมักจะพูดว่า “ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น” เมื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรืออูป่าวร่าง หรือวัสดุของชิ้นส่วน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะสาเหตุของปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของเสียงนั้นมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการสึกกร่อนของชิ้นส่วน หรือความถูกต้องแม่นยำของการติดตั้งและการประกอบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะคิดปรับปรุง การทำให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างจริงจัง และถ้าทำเช่นนั้นแล้วผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้น จึงค่อยคิดที่จะปรับปรุงต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากของเลี้ยวรังที่มักจะเป็นปัญหาในการวิเคราะห์ PM นั้นมักจะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายสาเหตุ หรือสาเหตุที่สลับซับซ้อน ดังนั้น การปรับปรุงและแก้ไขเฉพาะรายการที่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์มากเท่านั้นให้กลับสู่สภาพเดิม มักจะทำให้ได้รับผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไนก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้ว่าจะมีการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละปัจจัยและผลลัพธ์ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ไม่เข้าใจอีกมาก ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยทั้งหมดที่ค้นพบจุดบกพร่องให้กลับสู่สภาพเดิมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ การดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นพร้อมๆ กันเพียงครั้งเดียวจะเป็นภาระการทำที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยทั้งหมดแล้วก็ตาม ก็อาจจะเป็น เพราะว่า “มีปัจจัยบางประการเกิดการตกหล่น” “ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้มีความหลากหลายเกินไป” ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องทำการขอนกลับไปเริ่มทบทวนการวิเคราะห์ PM ใหม่อีกครั้ง

ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการหมายเหตุการป้องกันการเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้จุดบกพร่องที่ค้นพบเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สอง หรือทำการแก้ไขมาตราฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ถ้าสามารถแก้ไขโดยไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเกิดจุดบกพร่องที่เหมือนกันซ้ำซึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง หรือทำให้ทราบอาการของปรากฏการณ์การเกิดจุดบกพร่องได้ล่วงหน้าแล้วก็จากล่าฯ ได้ว่าเป็นการเสริจสิ่งการหมายเหตุการป้องกันได้

**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

จากขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ PM ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้



รูปที่ 2.4 แผนภาพสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ PM

### 2.1.2 ความหมายของความสูญเสีย

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในกระบวนการผลิตโดยไม่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิตแต่อย่างใด ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดได้หลายลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ได้แก่ ทรัพยากรากผลิต อันประกอบด้วย

- 1) คนงาน (Man)
- 2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)
- 3) วัตถุดิบ (Material)
- 4) วิธีการทำงาน (Method)
- 5) วิธีการตรวจสอบ (Measurement)

#### ความสูญเสียเนื่องจากคนงาน (Man)

ความผิดพลาดโดยคนงานนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุเกี่ยวนี้ ไปถึงด้านเทคนิคและด้านจิตวิทยา โดยมีปัจจัยทำให้เกิดความสูญเสียที่เกิดจากทัศนคติของคนงานและลักษณะนิสัยของคนงาน ดังนี้

#### ก) ทัศนคติของคนงาน (Attitude)

ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของคนงานในโรงงาน คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นกับประสบการณ์ การศึกษา สถานะทางสังคม และสภาพแวดล้อมการทำงาน

ในการค้นคว้าทางด้านทัศนคติของคนงานที่มีต่อการทำงานนั้นมีหลายทฤษฎีที่กล่าวว่า ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อทัศนคติของคนงาน เช่นหากคนงานเคยทำงานในโรงงานที่มีการตระหนักและให้ความสำคัญกับความสูญเสียมากๆ เมื่อคนงานนั้นได้พบและได้ยินคำว่าความสูญเสีย คนงานคนนั้นจะมีทัศนคติว่า ควรจะดำเนินการอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เช่นเดียวกับคนงานอีกคนซึ่งไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับความสูญเสียมาก่อน คนงานคนนี้ก็จะไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญและปล่อยปละละเลยในการดำเนินการเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ความแตกต่างในการทำงานของคนงานทั้ง 2 คนนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารควรพิจารณาสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทน เพื่อให้ตระหนักรถึงคุณค่าของการให้ความสำคัญกับความสูญเสียมากกว่าการปล่อยปละละเลย รวมทั้งให้ความรู้ และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนงานเกิดทัศนคติต่อความสูญเสีย จากสภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่คนงานดำเนินอยู่

เป็นที่เชื่อกันว่า การมีทัศนคติที่ตระหนักถึงความสูญเสียของคนงานจะเป็นผลต่อเนื่องอันได้มาจาก การรับความรู้ การฝึกฝนเพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินงาน และการได้รับแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ความสูญเสียในการผลิตลดลง ในระยะยาวแล้วฝ่ายบริหารของโรงงานควรจะให้คนงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยไม่กระทำการให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลย และเมื่อทัศนคติที่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นในโรงงาน ทัศนคติเหล่านี้จะเป็นตั้งที่กำหนดพฤติกรรมของคนงาน โดยคนงานจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของตัวเอง ในการดำเนินงานที่ถูกต้องจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา

#### ข) จรรยาบรรณ (Ethic)

จรรยาบรรณในการทำงาน เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด ในโรงงานก็เช่นเดียวกัน เป็นอาชีพหนึ่งที่จำเป็นต้องมีจรรยาบรรณในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรตามกฎหมายและข้อปฏิบัติที่วางไว้ การทำงานในปัจจุบันนี้ จรรยาบรรณในสถานประกอบการมักไม่ได้ถูกพิจารณาถ้าหากล่าวถึง โดยแท้จริงแล้วถ้าคนงานทุกๆ คนในโรงงานมีจรรยาบรรณในการทำงานจะส่งผลถึงความรับผิดชอบต่องาน เช่น วันนี้เราจะต้องทำงานที่ได้รับคำสั่งให้เสร็จโดยเกิดขึ้นเสียน้อยที่สุด เป็นต้น เมื่อคนงานตั้งเป้าหมายดังกล่าวไว้แต่ต้น และทำได้ตามนั้น จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์และแผนกงานที่ตนเองสังกัดอยู่ลักษณะนิสัยดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล แผนกสู่แผนก จนกระทั่งถูกกระจายครอบคลุมทั่วโรงงานในที่สุด

#### ค) ลักษณะนิสัย (Behavior)

ลักษณะนิสัยของคน เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา นิสัยหลายๆ อย่างของคนจัดเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นมาก จนเรียกได้ว่าเป็นลักษณะนิสัยที่เคยชินอยู่กับร่องกับรอย แต่ก็หลายลักษณะของคนเป็นลักษณะนิสัยที่ผันแปร ยกแก่การคาดเดา นักจิตวิทยาหลายท่านพิจารณาตามที่จะค้นหาหนทางในการคาดเดาลักษณะนิสัยของมนุษย์ โดยมีทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหลายทฤษฎี ด้วยกัน

ทฤษฎีของ Douglas McGregor กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎี X กล่าวว่าการให้ผลตอบแทนหรือบทลงโทษที่เหมาะสมนั้นจะทำให้คนงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สมมติฐานที่ว่า คนงานไม่สามารถเกิดความพึงพอใจในงานได้ ไม่ว่าจะระบบการจูงใจใด ๆ ตรงข้ามกับทฤษฎี Y ซึ่งเกิดมาจากการสมมติฐานที่ว่า คนงานสามารถเกิดความพึงพอใจในงานได้ หากได้รับระบบการจูงใจที่เหมาะสม ในกรณีฝ่าย

บริหารครรภ์رابถึงความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานของคนส่วนมากในองค์กร และพิจารณาทางสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ทฤษฎีของ Abraham Maslow เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเลียงโดยกล่าวว่าความต้องการของมนุษย์ มีด้วยกันทั้งสิ้นและไม่มีวันสิ้นสุด แต่อย่างไรก็ได้ สามารถแบ่งขึ้นของความพอดีในการดำเนินชีวิตเป็น 5 ขั้นด้วยกันคือ

1. Survival ได้แก่ความต้องการคือปัจจัย 4 ใน การดำเนินชีวิต
2. Security เมื่อคนเราได้รับความต้องการพื้นฐานแล้ว ก็เป็นที่จะต้องการได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นสำหรับชีวิต
3. Belonging ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมากจากปัจจัย 4 และความปลอดภัยคือความเป็นเจ้าของ ซึ่งความเป็นเจ้าของนี้ไม่ได้หมายความถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งของอันทรงคุณค่าอย่างเดียว ยังหมายถึง การมีเพื่อน ญาติสนิทมิตรสหาย และความต้องการทางสังคมอีกด้วย
4. Egoistic ความต้องการในขั้นนี้คือ ความต้องการสถานะทางสังคมอันทรงคุณค่า เพื่อที่จะได้สามารถเป็นที่เคารพยกย่องของบุคคลทั่วไปในสังคม
5. Self Actualization ความต้องการในระดับสูงที่สุดของการแบ่งลำดับขั้นของความต้องการโดย Maslow คือความต้องการที่จะเสริมสร้างความสำเร็จของตนเองให้เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็เป็นที่ยอมรับว่า ทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีโดยนักจิตวิทยาสองท่านนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายถึงลักษณะนิสัยของมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่สามารถช่วยในการคาดเดาลักษณะนิสัยเพื่อหาทางในการสร้างระบบแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.5 ความต้องการ 5 ขั้นตามทฤษฎีของ Maslow

## ลักษณะนิสัยของคนงานและความสูญเสีย

จากการศึกษาและวิจัยในอดีตพบว่าไม่ว่าเราจะใช้ระบบแรงจูงใจใด ๆ ก็ตามเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยnlักษณะนิสัย และทัศนคติของคนงานได้ 100 % แต่ถึงแม่เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อความสูญเสียให้คนงานทุกคนตระหนักรู้ถึงความสูญเสียก็ตาม เรายังพบว่ามีอีก many หลายปัจจัยที่มีผลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน เช่น ความโกรธ ความกังวล การขาดประสิทธิภาพ ขีดจำกัดทางด้านร่างกายและจิตใจ ความเลินเล่อ ปัจจัยเหล่านี้หากเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานพบว่า จะทำให้เกิดความสูญเสียในสถานที่ทำงาน

## การปรับปรุงแก้ไขลักษณะนิสัยในการทำงาน

เป็นที่รู้กันดีว่าลักษณะนิสัยของคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เช่น ถ้าฝ่ายจัดการโรงงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานใหม่ไม่ว่าจะดีหรือแย่กว่าเดิม จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่อคนงานทั้งทางด้านจิตใจและการดำเนินงาน แต่ถ้าให้ ประสบผลที่ดีกว่านั้น การให้คนงานมีส่วนร่วมในการออกแบบความคิดเห็นจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่น ต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้ความสูญเสียนี้ของมาจากการดำเนินงานน้อยลง

การอบรมคนงานเพิ่มเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับปรุงแก้ไขลักษณะนิสัยของการทำงานได้ คนงานหลาย ๆ คนสร้างความสูญเสียในการดำเนินงาน เพราะไม่รู้ปัญหาดังกล่าวจะ สามารถทำให้หมดไปโดยการให้ความรู้จากผู้ฝึกสอนและให้พนักงานเรียนรู้ปรับปรุงงานซึ่งจะ รวมถึงการลดความสูญเสียไปในตัว และทำให้คนงานมั่นใจในแนวทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

### ๑) การให้เงินจูงใจรายตัว (Individual Financial Incentives)

บริษัทต่าง ๆ พยายามใช้แผนการจูงใจรายตัวโดยการให้เงินลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้อัตรา ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น ประกอบด้วยแผนการจ่ายเงินต่าง ๆ ดังนี้

- จ่ายตามผลงานรายชิ้น (Piecework Plan, PWP)
- จ่ายตามมาตรฐานชั่วโมงการทำงาน (Standard Hour Plan, SHP)
- จ่ายตามผลงานรายวันที่วัดได้ (Measured Daywork Plan, MDP)

#### แผนการจ่ายเงินตามผลงานรายชิ้น (Piecework Plan, PWP)

แผนการจ่ายเงินตามผลงานรายชิ้น มีหลักเกณฑ์ 2 ประการคือ

- การจ่ายเงินจูงใจเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนชิ้นที่ผลิตได้
- จะต้องมีหลักประกันจำนวนอัตราผลงานชิ้นต่อรายวัน

ในการจ่ายเงินจูงใจตามเกณฑ์นี้คือ คุณงานคนหนึ่งจะได้รับเงินจูงใจต่อเมื่อทำงานได้ผล งานรายวันเข้าเกณฑ์ก่อน ทุก ๆ ชิ้นงานที่ผลิตได้เกินกว่าเกณฑ์ จะได้รับการบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลใช้ใน การจ่ายเงินจูงใจ จะเห็นได้ว่าแผนการจ่ายเงินจูงใจแบบนี้จะผลักดันให้คุณงานทำงานได้ผลงานมากขึ้น เพราะยิ่งทำงานได้มากขึ้นเท่าไร คุณงานก็จะมีรายได้สูงขึ้นเท่านั้น ผลต่อเนื่องคือ บริษัทจะได้ผลผลิตรวมสูงขึ้น วิธีจูงใจแบบนี้จึงเป็นการช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม แผนการจ่ายเงินจูงใจแบบนี้มีข้อดีคือ

- เข้าใจได้ง่ายสำหรับคุณงาน
- การบริหารแผนการจูงใจแบบนี้ทำได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม เรายังว่ามีข้อเสียคือ

1. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการจ่ายเงินจูงใจต่อชิ้นก็ต้องเปลี่ยนไป ด้วยถ้ามีรายการผลผลิตที่ใช้แผนการจ่ายเงินตามรายชิ้นจำนวนมาก และมีคุณงานจำนวนมากต้องยุ่งยากในการคำนวณค่าเงินจูงใจ ถึงแม้จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยได้แต่จะมีปัญหาด้านการบันทึกข้อมูล

2. เวลามาตรวัดจะต้องถูกกำหนดจัดตั้งขึ้นด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นจะส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดในระบบการให้เงินจูงใจ เพราะถ้ากำหนดมาตรวัดการผลิตไว้ต่ำเกินไป จะทำให้คุณงานได้รับเงินจูงใจสูงเกินไป

3. การใช้แผนการจูงใจด้านการเงิน จะมีส่วนทำให้คุณงานพยายามทำงานให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นโดยลดความสนใจด้านคุณภาพลง ดังนั้นจำนวนชิ้นงานที่จะนับและบันทึกต้องเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพใช้ได้

#### จ) สวัสดิการ (Fringe Benefits)

การให้สวัสดิการแก่พนักงานในองค์กร เป็นการจูงใจเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทางหนึ่ง นอกเหนือจากการให้โบนัสหรือการแบ่งปันกำไร รูปแบบการให้สวัสดิการมีหลายลักษณะ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

- ประกันสุขภาพ
- ประกันทุพพลภาพ
- ประกันชีวิต
- เช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัย
- รถประจำตำแหน่ง
- ค่าพาหนะ

- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
- ค่าวัสดุพยาบาล
- ลาพักผ่อนประจำปี
- ค่าเงินข่าวyle มาปนกิจ
- ค่าสนับสนุนการศึกษาบุตร
- ค่าสนับสนุนงานมงคลสมรสของพนักงาน
- ค่าเลี้ยงรับรอง
- ค่าสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน
- เงินชดเชยปรับระดับการศึกษา
- ค่าเบี้ยยัง

ในส่วนของผู้บริหาร โดยทั่วไปจะมีรูปแบบการให้สวัสดิการที่มีลักษณะพิเศษ เช่นการให้รถ พร้อมคนขับรถ บ้าน ค่าเลี้ยงรับรอง ใบน้ำ邵ิเศษ เช่น ให้หุ้นในเมืองบริษัทที่จะเข้าหลักทรัพย์ใน ราคากาว (Par) หรือเทียบเท่ากับราคานุ ซึ่งจะทำกำไรได้มากเมื่อมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผลจากการให้สวัสดิการนี้จะผลักดันให้ผู้บริหารใช้ความพยายามสูงขึ้นในการผลักดันกระบวนการเพิ่มผลผลิตต่างๆ และทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น

## ๙) การส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงาน

การส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงานสามารถทำได้ทั้งการขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนปรับตำแหน่ง หรือสถานภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงการยอมรับในความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความพยายามของพนักงาน ผลกระทบจากการส่งเสริมจะทำให้พนักงานเกิดกำลังใจในการเพิ่มผลผลิต

การส่งเสริมเลื่อนขั้นพนักงานจะต้องมีลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มผลผลิต ตามกฎของ Maslow (Maslow Law) จะแบ่งระดับความต้องการของคนเป็น 5 ระดับดังนี้

- 1) ความต้องการพื้นฐานด้านปัจจัยสี่
- 2) ความต้องการด้านความปลอดภัย และความมั่นคงของชีวิต
- 3) ความต้องการยอมรับของสังคม
- 4) ความต้องการมีชื่อเสียง
- 5) ความต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง

ถ้าความต้องการระดับนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว การส่งเสริมโดยการให้สิ่งเหล่านั้นไป จะไม่มีความหมายในการฐานใจ เช่น ถ้าความต้องการพื้นฐานด้านปัจจัยสี่ได้รับการตอบสนองแล้ว พนักงานก็จะต้องการความมั่นคงของงาน เรากำลังปรับคุณภาพด้วยวันให้เป็นรายเดือน จะช่วยทำให้คุณงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงของงานมากขึ้น จึงเป็นการฐานใจให้คุณงานมีกำลังใจในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

การส่งเสริมเลื่อนขั้นพนักงานในหลาย ๆ กรณี ช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลงานของพนักงานได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการอื่น ๆ ประกอบ เช่น การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการทำงานเพื่อให้กระบวนการส่งเสริมเลื่อนขั้นพนักงาน สามารถทำให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

#### ๔) การปรับความพร้อมสมบูรณ์ของงาน (Job Enrichment)

การปรับความพร้อมสมบูรณ์ของงานเป็นเทคนิคการฐานใจ ซึ่งทำได้โดย

- 1) การกำหนดงานชนิดอื่น ๆ ให้ทำ
- 2) การให้อิสระในการทำงานและเปิดโอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
- 3) การมีกระบวนการป้อนกลับของข้อมูลผลการดำเนินงาน
- 4) การสร้างความพึงพอใจในความสำเร็จของงาน

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ ส่วนฐานใจ (Motivator) ซึ่งประกอบด้วยการทำางานให้เสร็จราชการอาใจใส่ในงาน บรรณาธิคุณงาน ความรับผิดชอบ การเติบโตความก้าวหน้าในอาชีพงาน ฯลฯ และองค์ประกอบที่นำไปสู่ความพึงพอใจของงานอีกส่วนหนึ่ง คือส่วนบำรุงขวัญ (Hygiene) ประกอบด้วยนโยบายบริษัท การบริหาร การบังคับบัญชา ความมั่นคง ฯลฯ ทั้งสององค์ประกอบจะต้องถูกพิจารณาในการออกแบบการทำงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของงาน เป็นการปรับความพร้อมสมบูรณ์ของงาน การฐานใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น และผลผลิตสูงขึ้น

#### ๕) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Work Participation)

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นหนทางหนึ่งในการพิชิตการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยให้คุณงานมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการวางแผน และการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงการทำงาน การมีกิจกรรมกลุ่ม มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีโอกาสในการแสดงความคิด และช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่ม

## การมีส่วนร่วมของพนักงานโดยกลุ่มกิจกรรมมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QCC)
- กลุ่มเพิ่มผลผลิตโดยคุณภาพ
- กลุ่มกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
- กลุ่มวงจรผลิตภาพ
- กลุ่มเพิ่มผลผลิตบำรุงรักษา
- กลุ่มกิจกรรมเสนอแนะ
- กลุ่มกิจกรรม 5 ส
- กลุ่มลดอุบัติเหตุในโรงงาน

### ๙) การเพิ่มความชำนาญงาน (Skill Enhancement)

การฝึกอบรมและการแนะนำ เป็นส่วนที่จะช่วยให้ความชำนาญงาน ของคนงานดีขึ้น ผลของการเพิ่มความชำนาญงานของคนงานของคนงานจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว ดังนั้นการลงทุนด้านการพัฒนาความชำนาญงานจึงคุ้นหูได้ในที่สุด

ในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและไร้เดียงสา ความจำเป็นในการเพิ่มทักษะและความชำนาญงานให้แก่บุคลากรในองค์กรมีสูงขึ้น เพื่อจะสามารถรองรับภาระเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะถูกพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นในอนาคต ผู้บริหารหรือแม้แต่พนักงานระดับปฏิบัติงานบางตำแหน่งจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างช่วยไม่ได้ การเพิ่มความรู้ความชำนาญงานของคนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นคือ ความรู้ทางด้านทักษะ การจัดการความรู้ด้านการทำงานเป็นทีม ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความชำนาญงานด้านงานที่ทำโดยเฉพาะ

### ๑๐) การฝึกอบรม (Training)

การฝึกอบรมช่วยให้เกิดทักษะการทำงานและเพิ่มความสามารถของคนงานเป็นจำนวนมากไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตของคนงานได้ ขณะเดียวกันช่วยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าขององค์กรได้

#### ตัวอย่างรูปแบบการฝึกอบรม

- การฝึกอบรมการฝึกหัด
- การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน
- การฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงาน
- การฝึกอบรมในงาน

- การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- การเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ
- การสัมมนาทางวิชาการ
- การประชุมทางวิชาการ

ปัจจุบันจะพบว่า การฝึกอบรมจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรในองค์กร จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อจะสามารถมีบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้าขององค์กร องค์กรที่ไม่มีการพัฒนาบุคลากรจะพบว่า มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน การขาดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง คงจะต้องพยายามต่อต้านเพื่อความเคยชินกับระบบการทำงานเดิม ๆ ต่อเมื่อมีการอบรมและ ทำความเข้าใจปัญหาของระบบงานเดิม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจะจะสามารถเกิดขึ้นได้ และแน่นอน จะมีการเพิ่มผลผลิตเกิดขึ้นตามมา การลงทุนด้านการฝึกอบรม บางครั้งจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่ ในระยะยาวจะสามารถคืนทุนจากการเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอน

#### ภ) ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง (Role Perception)

การเข้าใจในบทบาทของตนเอง เป็นพฤติกรรมของคนงานแต่ละคนที่ต้องเข้าใจงานที่เขา ทำและสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าคนงานเข้าใจว่าอัตราผลิตภาพที่สูงขึ้นเป็น ส่วนของเป้าหมายที่จะต้องพยายามให้บรรลุถึง จะมีส่วนทำให้พากเขาเป็นผู้ผลิตที่มีผลงานสูงขึ้น ด้วย

ส่วนสำคัญที่ไม่ควรลืมคือ เป้าหมายขององค์กรและของคนงานต้องสอดคล้องกัน มีนัยนี้ จะเกิดความขัดแย้งในองค์กร ผู้บริหารเองต้องถามตนเองว่า เขายังทำอะไรบ้างภายใต้ สถานการณ์เดียวกันกับที่คนงานพบร ขณะเดียวกัน คนงานต้องเข้าใจฐานะของผู้บริหารในบทบาท ของผู้นำเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจภายใต้สถานการณ์เดียวกัน กลุ่มคนงานที่มีความกลมกลืนกับ องค์กรได้ดีที่สุด คือกลุ่มที่มีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตสอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนตัวเอง ทั้ง ในเวลางานและนอกเวลางาน เพราะงานไม่ได้สิ้นสุดในที่ทำงาน แต่งานจะผูกพันไปถึงบ้าน ครอบครัวเพื่อนฝูง และชีวิตสังคมของคนงาน คนงานจะมีความรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้าของเข้า ถ้าได้รับ ความสนใจไม่เพียงแต่ในสถานที่ทำงานเท่านั้น เช่นกรณีที่คนงานป่วยไม่ได้มาทำงานโดยขาดงาน เป็นเวลา 3 วัน ถ้าหัวหน้าของคนงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านของคนงาน จะทำให้ความรู้สึกของ คนงานที่มีต่อหัวหน้าดีขึ้นอย่างมากmany และเท่ากับได้ผูกใจคนงานไว้แล้ว คนงานนั้นพร้อมที่จะให้ ความร่วมมือในการทำงานให้ดีขึ้นทำให้ผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงขึ้น การได้มีโอกาสไป ร่วมงานมีคุณหรืองานศึกษาของคนงาน จะช่วยให้คนงานคนอื่น ๆ ในโรงงาน ก็ได้ความรู้สึกที่ดี

ต่อผู้บริหารร่วมกัน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ผู้บริหารจึงควรเข้าใจบทบาทของตนเองในส่วนนี้ด้วย

#### ภ) การเอาใจใส่ (Recognition)

การเอาใจใส่เป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงการับรู้ถึงความสามารถที่เด่นชัดของคนงานด้านความคิด การทำงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต วิธีการเอาใจใส่ทำได้หลายแบบเช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ การได้รับการเอาใจใส่จากผู้บริหารของคนงาน จะเป็นส่วนจูงใจให้คนงานพยายามทำงานให้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มผลผลิตโดยตรง

#### ธ) การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standardization)

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการสูญเสียเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐาน ถ้าจะให้บรรยัณต์ทุกอย่างให้เหมือน ๆ กัน เราจะสามารถลดต้นทุนการผลิตcostให้ถูกลงมาก แต่เราสามารถทำการผลิตจำนวนมาก ๆ (Mass production) การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วนในการประกอบเครื่องจักรกลใด ๆ ไม่ได้มีมาตรฐาน เรายังคงพึ่งพาระบบเครื่องจักรเครื่องนั้น จะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งชิ้นส่วนนั้น ๆ เป็นเวลาที่ไม่ทำให้เกิดผลผลิต เป็นการสูญเปล่าทางการผลิต

ถ้ามีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขึ้นในทางการผลิต เราจะสามารถสร้างและใช้เครื่องมืออิจิคและฟิกเจอร์ ง่ายขึ้นและมีต้นทุนเหล่านี้ต่ำลง ความผิดพลาดทางการผลิตจะน้อยลง เวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์น้อยลง และผลผลิตสูงขึ้น ในทางการจัดการพัสดุ เนื่องจากการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนพัสดุคงคลังจะลดลง กระบวนการจัดเก็บ ค้นหาและนำส่งง่ายขึ้นทำให้ต้นทุนการจัดการพัสดุคงคลังลดลง

#### ท) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

การหมุนเวียนเปลี่ยนงานให้คนงานทำงานที่ยกลำบากในเวลาอันสั้น ทำให้คนงานมีการเรียนรู้งานต่างๆ ในระยะยาวจะพบว่า คนงานเกิดความเคยชินต่อการเปลี่ยนงาน และรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานอย่างโดยย่างหนักกระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้ไม่ต้องจำเจกับงานชนิดเดิม ทำให้ไม่เบื่องาน โดยระบบงานจะพบว่า จะเกิดสตความยืดหยุ่นในการกำหนดให้คนงานทำงานตามแผนงานที่เปลี่ยนไป

กระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน อาจจัดการโดยมีรูปแบบซึ่งคนงานในกลุ่มงานสามารถตัดสินใจได้โดยพากເຊາເອງວ່າ ຈາກໄດ້ໂຄງວ່າມີແນວໃຈ ແລະ ອື່ນຍິ່ນທີ່ມີຫຼັກສຳເນົາ ໂດຍການ

ประสานงานกับคนงานสามารถสับเปลี่ยนตารางเวลาทำงาน และคนงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ความสูญเสียที่เกิดมาจากการเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)

การทำงานในโรงงานนั้นมีการทำงานเพียงส่วนน้อยหรืออาจไม่พบเลย ที่คนงานสามารถทำงานได้โดยปราศจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ใด ๆ โดยกลไกดังกล่าวเรามักจะเรียกว่าระบบที่มีการทำงานของคนสมพันธ์กับเครื่องจักรนี้ว่า Man-Machine System ปัญหาสำคัญของความสูญเสียเนื่องมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องมาจากการที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี จึงทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นเกิดมาจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการคือ

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ถูกนำไปใช้งานผิดประเภท
- เครื่องจักรและเครื่องมือขาดการบำรุงรักษา

#### ก) เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดหมายถึงการที่เครื่องจักรและเครื่องมือสูญเสียความสามารถในการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมด สงผลให้เกิดเหตุขัดข้องในการทำงานคือ

- เหตุขัดข้องแบบฉุกเฉิน เป็นความเสียหายที่ทำให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้แต่ต้องหยุดไปในที่สุด เช่น ไฟฟ้าดับแบบฉุกเฉินสายพานขาด เป็นต้น
- เหตุขัดข้องแบบเสื่อม เป็นความเสียหายที่ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความสามารถในการทำงานลดลง แต่ยังสามารถทำงานได้ปกติ ลักษณะความเสียหายดังกล่าวทำให้เกิดสินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือการทำงานไม่ได้ในเวลากำหนด เช่น ใบเลื่อยไม่คม กระดาษทรายเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น

สาเหตุของการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น มักจะน 3652 . มีได้เกิดจากสาเหตุใหญ่สาเหตุเดียวแต่มักจะเกิดจากสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ผู้คน เศษผง แรงกระแทก การทำงานช้าไปช้า มากหลาย ๆ ครั้ง เราเรียกปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ว่าความเครียด (Strain) ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรทำให้ความชำรุดเกิดขึ้น ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่นการใช้งานใบมีดตัดหอย ๆ ครั้ง จะทำให้คมของใบมีดสึกกร่อนส่งผลให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบสม่ำเสมอ เป็นต้น

จากแนวความคิดต่าง ๆ ในการทำางบประมาณกับสาเหตุการชำรุดของเครื่องจักรสามารถสรุปได้ว่า การดูแลทำให้จริงใจในเงื่อนไขหลักพื้นฐาน การพื้นฟูสภาพเสื่อม การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางกายภาพจากลักษณะอาการ และการเพิ่มพูนความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาจะทำให้สามารถลดความสูญเสียขึ้นเนื่องมาจากการเครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมสภาพได้

### ๑) เครื่องจักรและอุปกรณ์ถูกใช้งานผิดประเภท

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานนั้นมีมากมากหลายอย่างด้วยกัน หลายครั้งที่ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในสภาวะการใช้งานขึ้นเนื่องมาจากการขาดความรู้และประสบการณ์ จึงไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดังนั้นหน่วยงานบำรุงรักษาจึงจำเป็นที่จะต้องแยกการจัดเก็บและจัดหมวดหมู่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมดังนี้

#### เครื่องจักรเพื่อการผลิต

1. สถานีการทำงานต้องทำการผลิตโดยเครื่องจักรหลายชนิดให้จัดลำดับความสำคัญของชนิดเครื่องจักรตามลำดับก่อนหลัง
2. ในแต่ละสถานีการทำงาน ควรแบ่งกลุ่มของเครื่องจักรเป็น 2 ชนิด

2.1. กลุ่มเครื่องจักรหลัก คือเครื่องจักรที่มีความสำคัญสูง เป็นตัวแทนของการผลิตของสถานีการทำงาน หากเครื่องจักรในกลุ่มเครื่องจักรหลักหยุดการทำงานลง จะมีผลให้การทำงานส่วนใหญ่ในสถานีการทำงานนั้นยุติลงทันที

2.2. กลุ่มเครื่องจักรเสริม เป็นเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการผลิตในแต่ละสถานีการทำงาน โดยหากเครื่องจักรเสริมนี้จำเป็นต้องหยุดลงจะทำให้การทำงานบางส่วนในสถานีการทำงานนั้นหยุดลง

ในกลุ่มของเครื่องจักรหลักและเครื่องจักรเสริมนี้ การบำรุงรักษาและความเร่งด่วนจะไม่เท่ากับการบำรุงรักษาในกลุ่มเครื่องจักรหลัก ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญมากกว่าการบำรุงรักษาในกลุ่มเครื่องจักรเสริม การแบ่งความสำคัญดังกล่าวของกลุ่มเครื่องจักรหลักและกลุ่มเครื่องจักรเสริมทำให้สามารถช่วยในการวางแผนและควบคุมการใช้กำลังบำรุงรักษาเท่าที่มีอยู่ ให้สามารถเกิดผลประโยชน์ได้สูงสุด โดยเฉพาะเกิดกรณีเสียหายแบบฉุกเฉินขึ้นกับเครื่องจักรพร้อมกันหลายเครื่องหน่วยงานบำรุงรักษาสามารถที่จะจัดกำลังเท่าที่มีอยู่ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยผลิตได้

### ค) เครื่องจักรและอุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา เป็นการดำเนินงานเพื่อให้สามารถควบคุมสถานะของการดำเนินงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยเป็นการสร้างระบบข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาเพื่อใช้ในการสั่งการและการรายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนที่ควรปฏิบัติดังนี้คือ

1. การสร้างฐานข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีในโรงงาน โดยฐานข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์นี้เป็นข้อมูลที่มีไว้เพื่อออกแบบและวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิด การที่มีฐานข้อมูลทำให้เราสามารถทราบรายละเอียดของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงงานพร้อมทั้งทราบสถานะในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและบำรุงรักษาต่อไป
2. การออกแบบและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือแต่ละชนิด แยกตามชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเภทของความเสียหายที่เกิด วิธีการแก้ไขและวิธีการบำรุงรักษา
3. การจัดทำระบบรายงานบำรุงรักษา การจัดทำระบบรายงาน การบำรุงรักษาคือการถ่ายดอนข้อมูลอันเป็นสาเหตุและผลของการดำเนินงานการบำรุงรักษาระหว่างผู้ออกแบบ วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา กับผู้ปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงการออกแบบระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะมีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วน และทันต่อเวลาที่กำหนดได้ไว้ในกำหนดการของแผนการบำรุงรักษาเพื่อสามารถนำข้อมูลเท็จจริงจากการรายงาน ไปใช้ในการปรับปรุงข้อบกพร่องของการบำรุงรักษาต่อไป

### วัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่

วัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่เป็นทรัพยากราพรรณิตในกลุ่มเดียวกับเครื่องจักร มีความสำคัญรอดูมาจากการที่เครื่องจักรแต่ละตัวมีความต้องการอะไหล่ที่แตกต่างกันไป วัสดุบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยพื้นฐานแล้วจะมีวัสดุที่สำคัญอย่างมากถึงการหยุดการผลิตโดยสิ้นเชิง การบำรุงรักษาวัสดุและอะไหล่มีวิธีในการควบคุม 2 วิธีที่ควรปฏิบัติดังนี้คือ

1. การจัดกลุ่มวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่ วัสดุและอะไหล่ที่มีความต้องการหลักในโรงงาน ควรจะจัดหาเพิ่มเติมไว้ครบชุด เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้ทันที แต่ข้อเสียคือทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บสูง ดังนั้นควรพิจารณาเฉพาะกลุ่มวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่ที่เกิดผลกระทบร้ายแรงเมื่อมีการขาดแคลนเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
2. การวิเคราะห์เพื่อแยกแยะวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่โดยใช้หลักการของการจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC คือ การแบ่งระดับความสำคัญของสินค้าคงคลังออกเป็น 3 ลำดับคือ A B และ C ตามมูลค่าการใช้งาน (Usage Value) ดังสมการ

$$\text{Usage Value} = \text{Usage} \times \text{Unit cost}$$

จากหลักการดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่ได้ดังนี้คือ

- อะไหล่กลุ่ม A เป็นอะไหล่ที่ค่าการใช้งานสูงมาก ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
- อะไหล่กลุ่ม B เป็นอะไหล่ที่มีค่าการใช้งานปานกลาง ควรได้รับการเอาใจใส่พอสมควร
- อะไหล่กลุ่ม C เป็นอะไหล่ที่มีค่าการใช้งานต่ำ อาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมาก

การควบคุมวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่โดยวิธีการดังกล่าวทำให้สามารถบริการวัสดุและอะไหล่ได้ไม่ขาดมือ ต้นทุนการจัดเก็บไม่สูงเกินไปนัก และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง

#### การวิเคราะห์ผลการบำรุงรักษาและการปรับปรุงวิธีการทำงาน

การเก็บข้อมูลและการสร้างระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำให้ผู้ออกแบบระบบบำรุงรักษา และผู้ปฏิบัติงานสามารถรับทราบและเข้าใจปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งทำให้สามารถรับทราบเข้าใจปัญหาในการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถประเมินผลและวิเคราะห์งานรวมทั้งปรับปรุงวิธีการในการปรับปรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่สำคัญคือ การวัดผลการดำเนินงานบำรุงรักษานั้น เป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานและทีมงาน ทราบถึงแผนงานที่นำไปปฏิบัติว่าได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การวัดผลงานจากการบำรุงรักษาสามารถใช้ชันวัดผลงาน แสดงได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การวัดสัดส่วนเวลาเครื่องจักรทำงานต่อชั่วโมงเครื่องจักรทำงาน

$$\text{Machine performance ratio} = \frac{\text{Machine operating hours}}{\text{Machine available hours}}$$

2. การวัดเวลาหยุดของเครื่องจักรเนื่องจากเหตุเสียต่อเวลาการทำงาน

$$\text{Chance failure intensity ratio} = \frac{\text{Failure shutdown hours}}{\text{Machine operating hours}}$$

### 3. การวัดเวลาที่ใช้ไปในการซ่อมแซมชิ้นงานต่อเวลาการทำงานเครื่องจักร

$$\text{Rework hours ratio} = \frac{\text{Total rework hours}}{\text{Machine operating hours}}$$

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่แสดงขึ้นต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการวัดผลเท่านั้น อัตราส่วนอื่นได้แก่ความสามารถกำหนดขึ้นได้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งการวัดผลในการดำเนินงานนั้นจะทำให้ทราบถึงแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป หรือปรับปรุงวิธีการไปจากเดิมเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหมาย

#### ความสูญเสียเนื่องมาจากวัตถุดิบ (Material)

วัตถุดิบเป็นทรัพยากราภัณฑ์ที่สำคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือถ้าหากวัตถุดิบขาดคุณภาพก็ไม่สามารถที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความพอใจของลูกค้าได้ ความสูญเสียนี้เนื่องมาจากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพนั้น นอกจากรายทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมากไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว ยังทำให้ผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตของเสียและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของเสียอีกด้วย ส่งผลกระทบโดยรวมทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น

สาเหตุของความสูญเสียนี้เนื่องมาจากวัตถุดิบนั้นโดยทั่วไปเกิดมาจากการ

- คุณสมบัติจำเพาะ (Specific Characteristic)
- รูปทรง (Shape)
- รูปพรรณ (Appearance)
- ความสม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบ (Consistent)

#### ก) คุณสมบัติจำเพาะ (Specific Characteristic)

วัตถุดิบแต่ละชนิดมีค่าคุณสมบัติจำเพาะของตัวเอง เช่น น้ำหนักจำเพาะ ค่าการนำความร้อน ปริมาณความชื้นจำเพาะ ความแข็ง กรณีไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งค่าคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบนี้จะแตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องระบุค่ามาตรฐานของคุณสมบัติจำเพาะที่จำเป็นในวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ต้องการตัวต้านทานไฟฟ้า ซึ่งมีขนาด 10 โอมม์ เพื่อใช้ในการประกอบวงจรสัญญาณกันโน้มย ตัวต้านทานในที่นี้ก็คือเป็นวัตถุดิบ 10 โอมม์ คือค่าคุณสมบัติเฉพาะ และวงจรสัญญาณกันโน้มยเป็นผลิตภัณฑ์ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวต้านทานขนาด 10 โอมม์เท่านั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเจึงจำเป็นต้องคัดเลือกตัวต้านทานที่มีขนาด

ความต้านทานที่ไม่เท่ากับ 10 โอมออกจากรัศมีดิบห้องหมด ก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต จึงจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

#### ข) รูปทรง (Shape)

วัตถุดิบทุกชนิดมีรูปทรงเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของรูปร่างก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต แปรรูป ขึ้นรูป หรือแม้กระทั่งงานประกอบก็ตาม รูปทรงในที่นี้จะถูกระบุความแตกต่างโดยขนาด (Dimension) เช่น สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด  $1'' \times 1'' \times 1''$  และสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด  $2'' \times 2'' \times 2''$  เป็นวัสดุที่รูปทรงเหมือนกันคือเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เหมือนกัน แต่ขนาดของรูปทรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ในการคัดเลือกวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิตนั้น จำเป็นที่จะต้องคัดเลือกวัตถุที่มีรูปทรงและขนาดการใช้งานถูกต้องตามข้อกำหนด จึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เกิดความสูญเสียขึ้นในกระบวนการผลิต

#### ค) รูปพรรณ (Appearance)

รูปพรรณของวัตถุดิบ คือ คุณลักษณะภายนอกของวัตถุดิบที่แสดงออกสามารถมองเห็น และจับต้องได้ เช่น ลักษณะของผิว สี ความสูญเสีย เนื่องมาจากรูปพรรณนั้นมักเกิดจากวิธีการจัดส่งไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดการกระทบกระแทกกันระหว่างชิ้นงานกับบรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ อาทิตย์หรือผุ่นละอองทำให้ผิว สี หรือรูปพรรณของวัตถุดิบเสียคุณสมบัติส่วนนี้ไป

#### ง) ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ (Conformance)

ปัจจัยที่สำคัญมากปัจจัยหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ คือ ความสม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าใด ๆ ก็ตามที่ถูกผลิตโดยผู้ขายต่างกันนั้น ย่อมมีคุณภาพแตกต่างกัน หรือแม้แต่วัตถุดิบที่ผลิตโดยผู้ขายรายเดียวกันในแต่ละชิ้น ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบมาจากผู้ขายรายใดก็ตาม จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ให้วัตถุดิบที่เข้าไปสู่กระบวนการผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกันในระดับที่ยอมรับได้

จากที่กล่าวทั้งหมด จะพบว่าความสูญเสียนี้อาจมาจากวัตถุดิบนั้นยกต่อการจัดการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เราจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกและตรวจสอบให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว

## ความสูญเสียเนื่องมาจากวิธีการทำงาน (Method)

วิธีการทำงาน หมายถึงกิจกรรมที่เปลี่ยนสภาพทรัพยากรการผลิตไปเป็นผลผลิต ในแต่ละสถานีการทำงาน ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่านงาน และวัตถุดิบ วิธีการทำงานเพื่อแปรรูปทรัพยากรการผลิตไปเป็นผลผลิตนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสถานีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เวลาที่ใช้ในแต่ละวิธีการทำงานแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งวิธีการทำงานได้ดังนี้

1) วิธีการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Ordinary Method) หมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ รอบการทำงาน (Cycle) ของการทำงานปกติเพื่อให้เกิดผลผลิต

2) วิธีการทำงานชั่วคราว (Temporary Method) หมายถึงกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นชั่วคราว ชั่วคราวนอกเหนือจากการผลิตปกติ เช่นการซ่อมแซมชิ้นงาน

ในแต่ละขั้นตอนการทำงานนั้นประกอบไปด้วยส่วนของการทำงานที่ทำให้เกิดงาน (Useful Item) และส่วนของการทำงานที่ไม่ทำให้เกิดงาน (Item not useful) ซึ่งในการลดความสูญเสียต้องพยายามที่จะลดความบกพร่องในส่วนนี้ให้ได้โดยยกเลิกขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ไป

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากวิธีการทำงานนั้น เป็นมาจากการทำงานที่ผิดวิธีทำให้ช้าลง เสียหายไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร หรือใช้เวลาในการทำงานมากเกินไปทำให้เกิดเวลาสูญเสียขึ้นในกระบวนการผลิตโดยไม่รู้ตัว การลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากวิธีการทำงานนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานในการทำงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

1.) การศึกษาการทำงาน โดยพิจารณาขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้นตอนและทำการแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานที่ทำให้เกิดงานและขั้นตอนการทำงานที่ไม่ทำให้เกิดงานออกจากกัน

2.) การสร้างวิธีการทำงาน จากการรวมขั้นตอนการทำงานที่ทำให้เกิดงานและตัดขั้นตอนที่ไม่ทำให้เกิดงานทิ้ง เพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากวิธีการทำงานให้น้อยที่สุด

3.) การสร้างมาตรฐานในการทำงาน โดยวิธีการทำงานที่พิจารณาจากขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุด กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงเวลา มาตรฐาน

4.) การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการการทำงานที่เป็นมาตรฐานไปใช้ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย

### ก) คุณภาพการควบคุมดูแล (Supervision Quality)

การควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน คือ การสร้างสรรค์และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้คนงานสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมดูแล และบรรลุเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการสร้างคุณภาพของการควบคุมดูแลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุณภาพการควบคุมดูแล จึงขึ้นกับกิจกรรมการสร้างสรรค์และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถ้ามีสภาพการทำงานที่เป็นสุขและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มผลผลิตด้านแรงงานก็จะมีผลในเชิงบวก

### ข) การปรับปรุงความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ (Product Reliability Improvement)

“ความน่าเชื่อถือได้” หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเทคนิคที่มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระยะของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการผลิต ดังนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือได้ โอกาสความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ก็จะน้อยลงในอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การปรับปรุงความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น จะลดปริมาณของที่ถูกคัดออกเป็นของเสียในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งของเสียจากการผลิตน้อยลงจะให้ผลผลิตสูงขึ้น

หลักเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ คือ

1) จำนวนชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ควรน้อยลง เพราะโอกาสการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น ถ้าส่วนประกอบมีมากขึ้น

2) ลดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนลง ในกรอบแบบถ้ารู้จำนวนส่วนประกอบที่พื้น ๆ มากขึ้น ยังดีกว่ากรอบแบบโดยมีส่วนประกอบที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพียงบางส่วน

3) การออกแบบต้องมีความยืดหยุ่นสูง

4) ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดอ่อนซึ่งง่ายต่อการล้มเหลวได้มากที่สุด จะต้องมีการออกแบบให้มีส่วนประกอบสนับสนุนเสริม

5) มีกลไกในการป้องกันที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เกิดการล้มเหลว

6) มีการออกแบบให้สามารถรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้

## ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการวิธีการตรวจสอบ (Measurement)

การตรวจสอบ (Measurement) เป็นทรัพยากรในการผลิตที่จำเป็นในการลดและควบคุมความสูญเสียของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีการตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ ของสถานีการทำงาน เลือกที่จะตรวจสอบตามจุดตรวจสอบใดบ้างในโรงงานนั้น ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบระบบการตรวจวัด โดยต้องพยายามออกแบบให้ครอบคลุมจุดสำคัญทุกจุด เพื่อทำให้ผลของการตรวจวัดสามารถเป็นตัวแทนคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวมของสถานประกอบการได้

การควบคุมความสูญเสียในสถานประกอบการนั้นมีจุดจำเป็นต้องมีการตรวจสอบใหญ่อยู่ 3 จุดคือ

1) การตรวจสอบวัตถุดิบ ความสูญเสียนี้เนื่องจากวัตถุดิบมันโดยทั่วไปเป็นผลมาจากตัววัตถุดิบเองไม่ได้คุณภาพมาตรฐานของกระบวนการผลิต ผู้ทำงานที่ตรวจสอบวัตถุดิบ จำเป็นที่จะต้องออกแบบการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตได้ เพราะวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ

2) การตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องจักรเป็นทรัพยากรการผลิตอีกด้านหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการตรวจวัดเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่ใช้งานได้เสมอ สามารถทำให้ความสูญเสียนี้เนื่องมาจากเครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพลดน้อยลง

3) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จและงานระหว่างทำ เป็นที่ทราบกันดีว่างานระหว่างทำของสถานีการทำงานนี้ จะกลายเป็นวัตถุดิบของสถานีการทำงานถัดไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากไม่สามารถผลิตงานระหว่างทำได้มีคุณภาพจะทำให้สถานีการทำงานถัดไปไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ เช่นเดียวกันเมื่อกระบวนการผลิตดำเนินการไปจนถึงสถานี สุดท้ายแล้วจำเป็นที่ผู้ทำงานที่ในการออกแบบระบบตรวจสอบจำเป็นต้องออกแบบให้มีการตรวจสอบสินค้าสำเร็จฐานเดียว เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหลุดออกจากสายنتاج ซึ่งนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจแล้ว ยังส่งผลกระทบโดยรวมทำให้ภาพพจน์ของบริษัทตกต่ำอีกด้วย

**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

### 2.1.3 การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสีย


เราจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสีย โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ได้แก่ คนงาน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัสดุดิบ (Material) วิธีการทำงาน (Method) และ สภาพแวดล้อม (Environment)

ในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาต้นตอสาเหตุที่มาของปัญหา โดยใช้คำตามแบบ 5 W 1 H คือ

- Who ใครทำให้เกิดความสูญเสีย
- What ความสูญเสียเกิดจากอะไร
- Where ความสูญเสียเกิดขึ้นที่ไหน
- When ความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อไร
- Why ทำไมจึงเกิดความสูญเสีย
- How ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

ในการวิเคราะห์สาเหตุนั้น ผู้ตั้งคำถามจะต้องเรียนรู้ในการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่สาเหตุที่แท้จริงในการแก้ปัญหา และอีกวิธีหนึ่งที่นิยมอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคือ ผังก้างปลา หรือผังเหตุผล (Cause & Effect diagram) ซึ่งได้จากการระดมความคิด โดยแสดงผลของสาเหตุของปัญหาไว้ที่ปลายของแผนภูมิ และเขียนต้นเหตุของปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาเล็กๆ แตกแขนงออกจากเส้นตามแนวโน้ม โดยเริ่มจากต้นเหตุใหญ่ของปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

- คนงาน (Man)
- เครื่องจักร (Machine)
- วัสดุดิบ (Material)
- วิธีการทำงาน (Method)
- สภาพแวดล้อม (Environment)

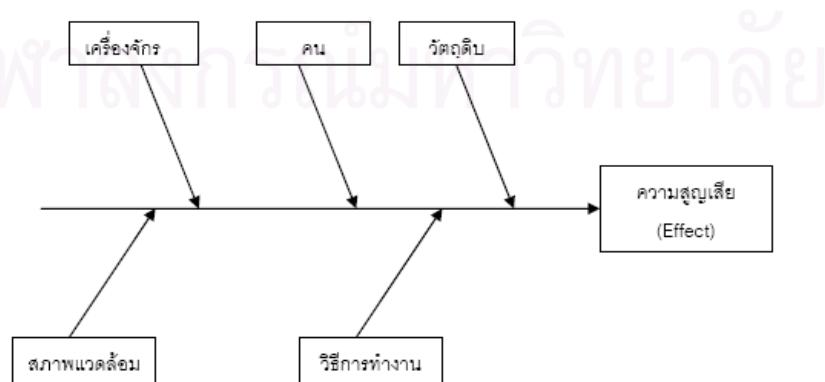

รูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างของผังเหตุผลหรือผังก้างปลา

## 2.1.4 การบริหารการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย

### ก) การวางแผน (Planning)

แผนงานต่างๆ จะให้เป้าหมายกับองค์กรและระบุเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จ  
ของเป้าหมายดังกล่าวนี้ ยิ่งกว่านั้นแผนงานจะทำให้

- องค์กรต้องรวมทรัพยากรที่องค์กรต้องการสำหรับกิจกรรมต่างๆ
- ความก้าวหน้าขององค์กรสามารถตรวจสอบและวัดได้

### ข) การจัดองค์กร (Organizing)

เมื่อผู้บริหารได้กำหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงานต่างๆ ขึ้นมาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาองค์กรขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามแผนให้เกิดความสำเร็จ

การบริหารบุคคล (Staffing) ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การจัดองค์กร การบริหารบุคคล คือหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสรรหัวและภาระบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร

### ค) การสั่งการ (Directing)

หน้าที่การสั่งการจะถูกปฏิบัติโดยผ่านทางการติดต่อสื่อสาร การสั่งการส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงหน้า การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญต่อหน้าที่การสั่งการ

### ง) การควบคุม (Controlling)

การควบคุมเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 อย่างคือ

- การกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงานและทำการเบรี่ยบเที่ยบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้
- การแก้ไขผลการปฏิบัติงานใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุม ผู้บริหารสามารถทำให้องค์กรอยู่บนหนทางที่ถูกต้องได้

### 2.1.5 การแก้ไขปัญหาความสูญเสีย

#### ก) ให้การศึกษาพื้นฐานของการเกิดของเสียกับพนักงาน

การให้การศึกษาพื้นฐาน ทำได้โดยจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาภูมิภาคและภาระเบี่ยงและการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นเพื่อพนักงานจะได้เรียนรู้ปรับปรุงงานของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ลดต้นกำนัลของความผิดพลาดหรือของเสียที่จะเกิดขึ้นในตัว และทำให้คุณงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมากขึ้นด้วย

#### ข) การศึกษาวิธีการทำงาน

โดยการศึกษาการทำงานของคนและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อการปรับปรุงการทำงานนั้นให้ดีขึ้น การศึกษาการทำงานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มผลผลิต เราจึงใช้การศึกษาการทำงานนี้มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ด้วยค่าใช้จ่ายการลงทุนที่น้อยลง

การศึกษาการทำงาน (Method Study) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีกว่าโดยใช้หลักการปรับปรุงงาน ซึ่งจะช่วยลดและตัดทอนงานที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการทำงาน, สภาพแวดล้อมการทำงาน, เพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการทำงาน, ลดความเมื่อยล้าในการทำงาน, กำหนดหาระบวนวิธีการในการขนย้ายวัสดุในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. การเลือกงาน - เลือกงานที่มีความจำเป็นจริงด้วยว่ามาทำการศึกษา ก่อน
2. การบันทึกการทำงาน - เป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนวิธีการทำงานและปัญหาการทำงานต่างๆ เพื่อนำมาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
3. การพิจารณาตรวจสอบเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงาน - เทคนิคที่ใช้พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนของงานเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงคือเทคนิค 6 W 1 H จะทำให้ตรวจสอบว่าขั้นตอนการทำงานที่ทำอยู่เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมก็จะให้หาแนวคิด ในการปรับปรุง
4. การปรับปรุงงาน - เมื่อได้แนวคิดการปรับปรุงงานมาแล้ว พบร่วงงานที่ทำนั้นไม่จำเป็นต้องทำ ให้ตัดไปได้ ทำให้ลดงานบางส่วนลงได้ หรือบางครั้งแยกงานที่ซับซ้อนออกมานเป็นงานย่อยที่ง่าย มากกว่าหนึ่งงานจะช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น
5. การวัดผลงาน - เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานเดิมโดยเปรียบเทียบเวลาหรืออัตราผลผลิต

ค) ส่งเสริมกิจการการลดความสูญเสียในหน้าที่งานผลิต

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมคือ ลดความสูญเสียในหน้าที่งานผลิต โดยสามารถใช้วิธีการเหล่านี้

- การวางแผนการผลิต

เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการบริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือใน การวางแผนงานนั้นจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการขายเพื่อกำหนดปริมาณการผลิต หรือเวลาการผลิตที่เหมาะสม

การวางแผนการผลิตจะส่งผลถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดังนี้ จะต้องรวมถึง การวางแผนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการใช้เครื่องจักร การวางแผนด้านสินค้าและ วัสดุคงคลัง เป็นต้นและอาจจะรวมถึงงานจัดทำตารางการผลิต วางแผนจัดลำดับการผลิต วางแผนด้านตารางเวลา วางแผนด้าน วัสดุ และการสั่งงาน

- การควบคุมการผลิต

เมื่อทำการวางแผนการผลิตเสร็จแล้ว ในขั้นตอนที่จะปฏิบัติให้ได้ผลงานตามที่วางแผนไว้ จะต้องมีการควบคุมการผลิต การวางแผนกับการควบคุมเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถ้ามีการ วางแผนที่ดี งานด้านการควบคุมก็จะน้อยลง แต่ถ้าไม่มีการวางแผนงาน งานด้านการควบคุมก็จะ มากขึ้นด้วย

รายละเอียดของการควบคุมการผลิต มีดังนี้

- A. การสั่งงาน - การสั่งให้ทำงานที่ต้องทำ
- B. การควบคุมความก้าวหน้า - ต้องรู้สภาพในขณะนี้ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในช่วง哪裏 หรือซักกี่ว่างาน
- C. การควบคุมผลผลิต - ต้องรู้สภาพผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
- D. ทำรายงานการควบคุมการผลิต – ทำรายงานและวิเคราะห์ผลงานเพื่อใช้ในการวางแผนการต่อไป

๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรและการควบคุมอัตราการทำงาน  
(Operation Ratio)

ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละเครื่อง และประสิทธิภาพรวมของอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งสายการผลิต

เมื่อได้พิจารณาความสามารถของอุปกรณ์เครื่องจักรแล้ว นำมาทำการสำรวจการไหลของงานในกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตขั้นตอนแรกจนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้าย เรายังพบว่ามีขั้นตอนที่มีสมรรถนะด้อยที่สุดในกระบวนการผลิตนั้น ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการผลิตของทั้งกระบวนการ ซึ่งเรียกว่ากระบวนการครอบขาว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าของประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักรและการว่างงานของคน ดังนั้นการตรวจสอบบุคลากรหรือความเท่าเทียมกันของความสามารถของอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตลอดกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องการในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต

คุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่องจักรในปัจจุบันนั้นพิจารณาในหลายประเด็น ตั้งแต่คุณภาพ การผลิต ปริมาณการผลิต และต้นทุนการผลิตเป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางด้านความสามารถของอุปกรณ์ในอนาคตด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยเวลา นโยบายในการเลือกเครื่องจักรนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและเป็นตัวแสดงให้เห็น ความแตกต่างของสถานประกอบการที่มีชื่อเดียวกับ สถานประกอบการรวมดาวไป

### อัตราการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร

การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานควบคุม ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง (ค่าไฟฟ้า แก๊ส และไอน้ำ เป็นต้น) และค่าซ่อมแซม ดังนั้นนอกจากการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรตามปกติแล้ว การใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ย่อมช่วยลดจำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรสำรองที่จะต้องมีไว้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรลงได้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรให้สูงขึ้นนั้น จะเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงเนื้อหารายละเอียดของการใช้เวลาของอุปกรณ์เครื่องจักรเสียก่อน หลังจากนั้นจึงลงมือแก้ไขสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรต้องหยุดทำงานเป็นเรื่อง ๆ ไป

การแสดงถึงอัตราการทำางานของอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นมีหลายวิธี แต่จะกล่าวถึงเฉพาะสูตร การคำนวณที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่

$$\text{อัตราการทำางานเครื่องจักร} = \frac{\text{เวลาที่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรทำงานได้จริง}}{\text{เวลาที่เครื่องจักรรับโหลด}} \times 100\%$$

การคำนวณหาอัตราการทำางานของเครื่องจักรตามสูตรข้างต้นนั้น หากมีการนำไปบันทึก เวลาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

#### ๔) การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมของเสียที่เกิดขึ้น

การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมของเสียที่เกิดขึ้น ทำได้โดยการตรวจสอบของเสียใน แต่ละเดือน จัดทำระบบเอกสารขึ้นมาเพื่อควบคุมของเสียที่เกิดขึ้น เช่น การเบิก-จ่าย การบันทึก ข้อมูลต่างๆ ของของเสียที่เกิดขึ้น

#### 2.1.6 ต้นทุนของเสีย

ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยต้นทุนสดและต้นทุนแปรสภาพ จะเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยสมบูรณ์ แต่ถ้ามีของเสียเกิดขึ้นต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นการดำเนินงาน ทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ การจำกัดของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ด้วยการใช้กระบวนการผลิต และควบคุมของเสียที่เกิดขึ้น จากการศึกษาปัญหาและสาเหตุของการเกิดของเสีย ดำเนินการวางแผน มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานอกกระบวนการผลิต และลดปริมาณของเสียให้น้อยลง โดย ของเสียสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ของเสียปกติ (Normal Spoilage) คือ ของเสียซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ภายใต้สภาวะของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ของเสียปกติจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการผลิตและต้นทุน ของของเสียที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต และครอบคลุมอยู่ในผลผลิตที่ดี เพราการที่จะทำให้ได้หน่วยผลิตที่ดีจะต้องมีหน่วยเสียตามมาด้วย

2. ของเสียผิดปกติ (Abnormal Spoilage) คือของเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น หรือไม่ควรจะ เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนของหน่วยเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่เสียจะ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขาดทุนจากการดำเนินงาน

### 2.1.7 เครื่องมือ 7 อายุ่ง ของ QC. (กรีพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล และ พดุงศักดิ์ ทวิชัยยุทธ, 2543)

#### การแจกแจงข้อมูล (Data Stratification)

ข้อมูลคือแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง จากข้อมูลจะบอกราก្យการณ์ พฤติกรรม หรือคุณสมบัติใดๆ ที่ต้องการจะทราบวัตถุประสงค์ของการรวมข้อมูล ได้แก่

1. เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของกิจกรรมการผลิตหรือการทำงานว่า มีสิ่งผิดปกติ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือไม่
2. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกตินั้น
3. เพื่อตรวจสอบประเมินผลของการปรับปรุงหรือของแผนการปฏิบัติงานต่างๆ การรวมข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่จำเป็นในเบื้องแรกที่จะช่วยทำให้ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้นได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลอย่างถูกต้องได้

#### ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)

ใบรายการตรวจสอบ คือ แบบฟอร์มหรือตารางที่มีการออกแบบเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแนวทางในการออกแบบใบรายการตรวจสอบที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
2. ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลทำได้ สะดวก ง่ายดาย และถูกต้องแม่นยำ
3. ช่วยให้อ่านข้อมูลแล้วเข้าใจได้ทันที และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยสะดวก

#### กราฟรูปแบบต่างๆ (Graphs)

กราฟ คือเครื่องมือสำหรับใช้ในการแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขของมาให้เห็นเป็นภาพ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทุกประเภทสามารถนำเสนอในรูปแบบกราฟได้ข้อดีของกราฟ คือ เขียนง่าย อ่านง่าย เข้าใจว่า ช่วยให้ตีความหมายของข้อมูลได้รวดเร็วสามารถเบริษบเทียบข้อมูลหลายชุดให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนกราฟที่นิยมใช้กันแพร่หลายและเป็นที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลมและกราฟเรเดาร์

กราฟเส้น – ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของค่าข้อมูลตามช่วงเวลาต่างๆ ตามปกติจะให้แกนตั้งแสดงค่าของข้อมูล และแกนนอนแสดงลำดับค่าของเวลา เมื่อโยงค่าของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาด้วยเส้น (ตรงหรือโค้ง) จะได้กราฟเส้นที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าของข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้

กราฟแท่ง – ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงการเปลี่ยนเที่ยบค่าของข้อมูลว่ามีขนาดใหญ่-เล็ก หรือปริมาณมาก-น้อยกว่ากัน โดยใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งกราฟแทนขนาดหรือปริมาณนั้น

กราฟสัดส่วนหรือกราฟวงกลม – ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงการเปลี่ยนเที่ยบสัดส่วนระหว่างค่าต่างๆของข้อมูลชุดหนึ่ง โดยการแบ่งพื้นที่ในวงกลมออกเป็นส่วนๆตามรัศมีใหม่สัดส่วนของพื้นที่ตามสัดส่วนของค่าของข้อมูลแต่ละค่า

กราฟรูปแบบอื่นๆ – ได้แก่ กราฟรูปภาพ กราฟเรเดาร์ กราฟพื้นที่ เป็นต้น

### ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

ผังพาเรโต คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา (หรือสาเหตุ) ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหนึ่งๆ เช่น เรียงลำดับความสำคัญของลักษณะต่างๆ ของสินค้าปกพร่อง ประเภทต่างของข้อร้องเรียนจากลูกค้า ประเภทต่างๆของการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทต่างๆของเครื่องจักรที่ชำรุดบ่อยๆ

โดยการนำปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหา (หรือสาเหตุ) ทั้งหลายเหล่านี้ มาแยกแยกประเภทหรือเจกแจงให้เป็นกลุ่ม และเรียงลำดับตามค่าของข้อมูลจากมากไปน้อยในแนวนอนและแสดงค่าความมากน้อยนั้นด้วยความสูงของกราฟแท่ง และแสดงค่าสะสมด้วยกราฟเส้น

ประโยชน์ของผังพาเรโต

1. ใช้เปรียบเทียบปัญหา (หรือสาเหตุ) ประเภทใดสำคัญที่สุด
2. ใช้แสดงขนาดและลำดับความสำคัญของปัญหา (หรือสาเหตุ) แต่ละประเภท
3. ใช้แสดงว่าปัญหา (หรือสาเหตุ) แต่ละประเภทมีขนาดคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใดของปัญหา (หรือสาเหตุ) ทั้งหมด

เราสามารถใช้ผังพาเรโตแสดงข้อมูลได้ใน 2 ลักษณะ

- 1). ผังพาเรโตแสดงข้อมูลที่เป็นผล เพื่อใช้ระบุว่าปัญหาที่สำคัญนั้น เป็นปัญหาประเภทใด
- 2). ผังพาเรโต แสดงข้อมูลที่เป็นสาเหตุ เพื่อใช้ระบุความผิดปกติขององค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการว่าองค์ประกอบใดมีความผิดปกติมากหรือน้อยเพียงใด

### ผังแสดงเหตุและผล หรือ ผังก้างปลา (Causes and Effect Diagram or Fishbone Diagram)

ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลของการทำงาน (อาการ) หรือคุณลักษณะของปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงໄว้ที่หัวปลา กับสาเหตุต่างๆ (ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการทำงานนั้น แสดงໄว้ที่ก้างปลา) เนื่องจากผังนี้ มีลักษณะคล้ายก้างปลา จึง

นิยมเรียกกันว่า “ผังกำงปลา” และเนื่องจาก ศ.ดร.อิชิกาวะ คากิจิ ซึ่งเป็นผู้คิดต้นขึ้นมา บางครั้งจึงมีผู้เรียกว่า “ผังอิชิกาวะ (Ishikawa Diagram)”

#### ประโยชน์ของผังกำงปลา

1. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ได้อย่างมีเหตุมีผล ละเอียดครอบคลุม เจาะลึกถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้า (Root cause) ของปัญหา ได้อย่างง่ายดาย และเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด
2. ใช้เป็นเครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นจากสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องหลายอาชีวกรรม ไว้ในแผนภาพเดียวกัน ทำให้สามารถเกิดความเข้าใจตรงกัน

#### แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิที่ใช้สำหรับเฝ้าติดตาม (Monitoring) ค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่า เกิดความผันแปรเกินพิกัด (ขีดจำกัด) ที่กำหนดไว้หรือไม่ และความผันแปรนั้นมีแนวโน้มอย่างไร

#### ประโยชน์ของแผนภูมิควบคุม

1. ใช้เฝ้าติดตามดูว่า ตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการทำงานมีค่าอยู่ในพิกัดที่ต้องการหรือไม่
2. ใช้เฝ้าติดตาม การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมว่า มีแนวโน้มอย่างไร ทำให้ทราบได้ว่างหน้าร่องแนวโน้มจะเกิดปัญหาหรือไม่ และสามารถคิดหาแนวทางการตรวจสอบและลงมือป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น
3. ใช้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไขปัญหา

#### ลักษณะที่สำคัญของแผนภูมิควบคุม

มีลักษณะคล้าย กราฟเส้น แต่เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าติดตามดูความผันแปรของค่าของข้อมูล จึงมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่

1. เส้นพิกัดด้านบน (Upper Control Limit : UCL)
2. เส้นพิกัดด้านล่าง (Lower Control Limit : LCL)
3. เส้นกลาง (Center Limit : CL)

ถ้ามีข้อมูลอยู่ภายนอกเส้นพิกัดด้านบนและด้านล่าง แสดงว่ามีความผันแปรตามธรรมชาติ ข้อมูลจะมีพฤติกรรมแบบสุ่มรอบๆเส้น

### ฮีสตอแกรม (Histogram)

ฮีสตอแกรม คือ ผังภาพที่แสดงการกระจายตัว (ความผันแปรออกจากศูนย์กลาง) ของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งแสดงคุณลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง เช่น ความยาว น้ำหนัก เวลา อุณหภูมิ หรือความแข็งเป็นต้น โดยให้แทนบนแสดงค่าของข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงๆที่มีขนาดเท่ากัน (ภาษาทางวิชาการเรียกว่า อันตรากาชั้น) และให้ความสูงของกราฟแห่งแสดง ความถี่ (หรือจำนวน) ของข้อมูล ที่มีค่าอยู่ในช่วงชั้นเดียวกัน

ประโยชน์ของฮีสตอแกรม

1. เพื่อศึกษาว่าข้อมูลชุดหนึ่ง มีการกระจายตัวมากน้อยเพียงใด อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ (ตามขนาดระบุ) หากหรือน้อยเพียงไร
2. ใช้ในการคำนวนหาค่าทางสถิติของข้อมูลชุดนั้น อาทิ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าพิสัยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. จากค่าขอบเขตที่ยอมรับได้ (ตามขนาดระบุ) และค่าทางสถิติที่คำนวนได้ ทำให้สามารถระบุค่า “ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Index: CPK)” ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ “เบรียบมาวย (Benchmarking)” และการปรับปรุงกระบวนการต่อไป
4. ใช้ตรวจสอบประสิทธิผลของการปรับปรุง

### ผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram)

ผังสหสัมพันธ์ คือเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงว่าข้อมูล 2 ชุด หรือตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่ และระดับความสัมพันธ์นั้นมีมากหรือน้อยเพียงใด ตัวแปรที่แสดงแทนข้อมูลทั้ง 2 ชุดนั้น อาจจะเป็น

1. ตัวแปรตาม (หรือ Outputs ของกระบวนการ) ทั้ง 2 ตัว
2. ตัวแปรอิสระ (หรือ Factors ภายในกระบวนการ) ทั้ง 2 ตัว
3. ตัวหนึ่งเป็นตัวแปรตาม อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ

ประโยชน์ของผังสหสัมพันธ์

1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดหรือตัวแปร 2 ตัว
2. เพื่อตรวจสอบว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตัวหนึ่ง มีผลต่ออีกตัวหนึ่งหรือไม่ และจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด (เพิ่มขึ้นตามกัน หรือ ตัวหนึ่งเพิ่ม อีกตัวหนึ่งลด)

รูปแบบของแผนผังสหสัมพันธ์

1. ความสัมพันธ์แบบเบรพันตามกัน (ความสัมพันธ์เชิงบวก) เช่น งบโฆษณาสูงมาก ทำให้ยอดขายยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย (ภายในขอบเขตจำกัดช่วงหนึ่ง)

2. ความสัมพันธ์แบบปกติ (ความสัมพันธ์เชิงลบ) เช่น เปอร์เซ็นต์ของควรบอนในเนื้อเหล็กยิ่งมาก ความเหนียวยของเหล็กยิ่งลดลง

3. ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง (Non linear) หมายถึงจุดทั้งหลายเรียงตัวเป็นแนวที่บ่งบอกว่าตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่เป็นแนวเส้นตรง

4. กรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย หมายถึง กรณีที่จุดต่างๆ กระจัดกระจายอยู่บนกราฟโดยไม่แสดงความสัมพันธ์ในแนวใดแนวหนึ่ง

#### 2.1.8 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการทำงาน (ແນ່ງນ້ອຍ ພ່ម්ສາමාරාත, 2519)

##### ก) ເສີຍງ

ເສີຍງເປັນປັຈຸຍທີ່ຈະສ່ວນຜົດກະທບຕ່ອປະລິທິພາພກຮາກທຳກຳນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຂັດ Vernon และ Warner ທໍາການທດລອງເກື່ອງກັບຜົດກະທບຂອງເສີຍງຮະດັບຕ່າງໆ ທີ່ມີຕ່ອກການທຳກຳທາງຄນົມຕາສຕ່ວລີແລະໄດ້ຂໍ້ອສຽບວ່າ

1) ກາຣົດຕັວເລີຂາທາງຄນົມຕາສຕ່ວລີນັ້ນ ເສີຍງຈະໄມ່ມີຜົດກະທບທີ່ແນ້ຂັດຕ່ອກການເຮົວແລະຄວາມຖຸກທີ່ອັນຂອງຜົດກະທບຕ່າງໆ ແຕ່ອາຈຳໃຫ້ມູນໜູຍ໌ຕ້ອງໃຫ້ພັດງານມາກີ່ນີ້ ໂດຍສິ້ນເປີ່ອງອອກອື່ນນັກ້າກີ່ນີ້

2) ເມື່ອເສີຍງມີຮະດັບສົນນຳສົມອ ມູນໜູຍ໌ຈະປັບປຸງຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຮະດັບເສີຍງຍ່າງສົນນຳສົມອໄດ້ ແຕ່ມູນໜູຍ໌ຈະໃຫ້ຄວາມພຍາຍາມໃນການທຳກຳນັ້ນພໍ່ໃຫ້ໄດ້ຜົດກະທບຕ່າງໆ

ມີຜູ້ພຍາຍາມທີ່ຈະຕື່ກິຈາເກື່ອງກັບອີທີພລຂອງເສີຍງຕ່ອມາອີກມາ ແຕ່ຂໍ້ອສຽບຕ່າງໆ ກົງຍັງໄມ່ສູ່ຈະຂັດເຈັນນັກ ແລະຢັ້ງໄມ່ອາຈຳທີ່ຈະກຳລ່ວງຢ່າງເນັພາເຈາະຈົງລົງໄປໄດ້ວ່າເສີຍງໜີດໄດ້ ດັ່ງແຕ່ໄໝ ຈະມີອີທີພລເພີ່ງໄວຕ່ອຜົດກະທບນີດໄດ້ບ້າງ ແຕ່ພອຈະເປັນທີ່ເຊື່ອຄືອໄດ້ວ່າຮະດັບເສີຍງທີ່ສູ່ເກີນໄປຈະທຳໃຫ້ເກີດປົງກິຈົບທາງວ່າງກາຍມູນໜູຍ໌ໄດ້ເຊັ່ນ ອາຈຳໃຫ້ໜູ້ເສີຍງ ອາຈຳສິ່ງກັບໜູ້ໜວກກິດໄໝ ໂດຍປົກຕິແລ້ວຮະດັບເສີຍງທີ່ເກີນກວ່າ 100 ເດືອນເລື່ອວ່າເປັນຮະດັບທີ່ຝາຍຈັດການຈະຕ້ອງຫາທາງແກ້ໄຂ

##### ຂ) ແສງ

ຜູ້ຕື່ກິຈາອີທີພລຂອງແສງໄວ້ມາກີ່ສຸດຄືອ Ferree ແລະ Rand ເຂົ້າສຽບຂໍ້ອເທົ່າຈິງທີ່ນ່າສັນໃຈໄວ້ດັ່ງນີ້

ແສງຂຽນຫາຕິເປັນແສງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫຼັບການທຳກຳ ແສງໄຟ່ນິດທີ່ມີອົງຄົປະກອບແລະສີສັນແໜ່ອນແສງ ອຽນຫາຕິມາກີ່ສຸດກົງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຮອງລົງໄປຈາກແສງຂຽນຫາຕິໃນ ການນີ້ໄມ່ອາຈຳຈຳນວຍແສງ ອຽນຫາຕິໃຫ້ໄດ້ໃນສັນຕະພາບ

ຄຸນລັກຜະນະທີ່ສຳຄັງທີ່ຈະນຳມາເປັນສິ່ງພິຈາຮານາໃນການເລືອກໃຫ້ແສງ ກົງຄືອກກະຈາຍຂອງແສງ ຮຶອດຳແນ່ນທີ່ມາຂອງແສງ ຄວາມເຂັ້ມຂົງຂອງແສງ ຄວາມພວ່າຂອງແສງ ແລະກາຮສມວະຫວ່າງແສງໄຟ

กับแสงธรรมชาติ สำหรับแสงไฟนั้น ไฟสีเหลืองเป็นสีที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด หรืออย่างน้อย ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่า ไฟสีเหลืองนั้นสะดวกแก่การทำงานมากกว่าไฟสีน้ำเงิน แต่อย่างไรก็ตามไฟ เดย์ฯ โดยปราศจากหลอดสี จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเบรียบเทียบการทำงานภายใต้ดวงไฟสีต่างๆ ซึ่งมีแรงไฟสูงเท่ากันแล้ว การทำงานกับไฟสีเหลืองจะทำให้รู้สึกไม่สะดวกน้อยที่สุด

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างแสงธรรมชาติกับแสงไฟ คือความสว่างของระดับการ กระจายแสง แสงธรรมชาติจะกระจายทั่วถึงกัน คือความสว่างของแสงจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ของห้องจะเท่ากันได้หากไม่มีสิ่งใดบังแสง แต่แสงไฟนั้นจากกระจายไม่ทั่วถึงเท่ากัน ตำแหน่งที่ใกล้ ดวงไฟก็จะสว่างมากกว่าตำแหน่งที่อยู่ไกลดวงไฟ ผู้ที่ทำงานในห้องที่มีการกระจายของแสงไม่ดี และความเข้มของแสงไม่สม่ำเสมอ มีโอกาสที่จะเป็นโรคสายตาได้

ความสว่างจำในรัศมีสายตา ก็เป็นเหตุหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อความสะดวกในการมองเห็น แสง ซึ่งตกลงที่จะส่องสว่างหรือผ่านห้อง หรือวัสดุใดๆ ก็ตามที่อนแสงบางชนิดในห้อง อาจสะท้อนกลับไปสู่พเดาน หรือตำแหน่งอื่นๆ ในห้อง ทำให้ความเข้มของแสงและการกระจายความสว่างในห้องไม่สม่ำเสมอได้ การทำงานบนโต๊ะทำงานปกติอาจต้องการแสงเพียงเฉพาะสว่างที่โต๊ะทำงานก็พอ แต่ที่อื่นๆ ในห้อง ก็ควรจะปรับแสงให้สว่างพอสมควรด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้มีแสงเสียที่เดียว ทั้งนี้ เพราะเวลาคนทำงานนั้น สายตาของเขามีได้หยุดนิ่งอยู่เฉพาะที่โต๊ะทำงาน การเหลือบสายตาผ่านไปยังที่ต่างๆ ที่มีแสงสว่าง ไม่เท่ากันจะทำให้ตาพร่าได้ แสงสว่าง ณ ตำแหน่งต่างๆ ทั่วบริเวณที่ทำงานจึงควรถูกปรับให้ แตกต่างกันเล็กน้อยที่สุด

แสงที่พอดีสำหรับคนต่างวัยก็ไม่เท่ากัน โดยทั่วไปแล้ว คนที่มีอายุมากกว่า 35 ปีมีแนวโน้ม ที่จะชอบความสว่างมากกว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี

ในบางกรณี แสงไฟอาจถูกนำมาใช้สมกับแสงธรรมชาติบ้าง มนุษย์มีสัญชาติตามอย่าง หนึ่ง คือเมื่อเปิดไฟในห้องทำงานก็มักจะหันไปรู้ด้านปิด โดยความเป็นจริงแล้ว การใช้แสงสว่าง ธรรมชาติสมกับแสงไฟไม่เป็นผลเสียแต่ประการใด

### ค) สี

ไม่สักจะมีหลักฐานการทดลองเกี่ยวกับสีประกอบมากนัก ไม่เป็นที่แน่นอนแต่อย่างไรว่าสีใดจะมี อิทธิพลอย่างใดต่อการทำงาน นอกจากว่าสีมีส่วนทำให้คนเรารู้สึกต่อความร้อนแรงต่างกัน ซึ่งก็ไม่ ส่งผลกระทบต่อการทำงานแต่อย่างใดนัก

Ferree และ Rand เคยทำการทดลองเกี่ยวกับสมรรถภาพการเห็นของมนุษย์ เขาอธิบายว่า กระดาษสีขาวและหมึกสีดำซึ่งปราศจากเงาเหลือบ จะช่วยให้มนุษย์มองเห็นได้เต็มสมรรถภาพที่สุด สีผสมจะมีน้ำหนักน้อยกว่าสีบริสุทธิ์ เนื่องจากจะช่วยให้มองเห็นได้ช่วยกว่าเงาดำเน

แสงและสีเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันในบางกรณี เช่น ป้ายจราจร แม้ว่าป้ายพื้นขาว ตัวอักษรสีดำจะดีที่สุด แต่พื้นขาวมักสกปรกง่าย สีขาวที่สกปรกจะมีลักษณะคล้ำไก่สีดำ ทำให้มองเห็นตัวอักษรได้ยาก จึงมักใช้พื้นสีเหลืองตัวอักษรสีดำแทน ในบางกรณีการใช้ป้ายสีอื่น เช่น สีฟ้าหรือเขียวนั้น มักเป็นไปเพื่อเหตุผลอื่นมากกว่าเพื่อสมรรถภาพการมองเห็นแต่เพียงอย่างเดียว

#### ๔) ความเมื่อยล้า

ความเมื่อยล้าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงประسنศักดิ์ทั้งสำหรับฝ่ายจัดการและทั้งสำหรับตัวพนักงานเอง ทั้งนี้ เพราะความเมื่อยล้าเป็นสาเหตุหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่ทำให้ผลงานลดลง ฝ่ายจัดการต้องการที่จะลดความเมื่อยล้าของพนักงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่วนฝ่ายพนักงานเองก็ต้องการที่จะขจัดความเมื่อยล้าของตนเอง เช่นกัน เพราะความเมื่อยล้าเป็นสัญญาณของความเหนื่อยลื่นหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยซึ่งไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างแน่นอน

ความเมื่อยล้าได้เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมมานานแล้ว การพยายามที่จะศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของการขัดความเมื่อยล้า หลายคนมีความเชื่อมั่นว่าหากวิธีการทำงานได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สมบูรณ์แล้ว ความเมื่อยล้าจะถูกขัดจ滓ไปหรือถูกกำจัดให้เหลือน้อยลง พอจะมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถ้าคนเราทำงานด้วยวิธีที่เหมาะสมเข้าจะรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมและนั่นหมายถึงว่าเข้าได้ขจัดความเมื่อยล้าในการทำงานไปได้ส่วนหนึ่งด้วย

ความเมื่อยล้า คำว่าความเมื่อยล้า (Fatigue) นี้ได้นำไปใช้อย่างกว้างทั้งในทางที่ถูกและในความหมายที่ผิด อย่างไรก็ตามพอกจะลงความเห็นอย่างกว้าง ๆ ได้ว่าความเมื่อยล้า (fatigue) คือการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพร่างกายหลังจากได้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านไป เช่น หลังจากการทำงานหนักสภาวะหนึ่ง คนเราอาจรู้สึกเหนื่อย หายใจลำบาก ใจเต้นแรง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะน้ำตาล เสื่อมลดลง เพราะสภาพของสารเคมีในร่างกายได้ถูกเผาผลาญให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ทำให้กำลังรังษាតี่จะทำงานลดน้อยถอยลง

ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความเมื่อยล้าจะทำให้ผลผลิตลดลง เช่นการนั่งทำงานประจำในเก้าอี้ตัวหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป อาจทำให้เมื่อยล้ากล้ามเนื้อบางส่วนจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ การป้องกันไม่ให้เกิดความเมื่อยล้านั้นเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ แต่วิธีที่จำเป็นคือการพยายามลดความเมื่อยล้าให้เหลือน้อยลง ด้วยการหยุดพักผ่อนเลี้ยงในขณะที่เริ่มจะเกิดความเมื่อยล้าขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เกิดความเมื่อยล้าอย่างมากขึ้นเสียก่อน จึงเริ่มหยุดพักผ่อน ทั้งนี้ เพราะการพักผ่อนในขณะที่เกิดความเมื่อยล้าอย่างมากนั้นจะต้องใช้เวลานานและอาจไม่สามารถขัดความเมื่อยล้านั้น ได้ทันท่วงที ดังนั้นธุรกิจทั่วไป จึงควรจัดให้มีเวลาพักในช่วงโง่มที่ผลผลิตเริ่มต่ำลง

แต่ละวันความเมื่อยล้ามีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างต่าง ๆ กัน โดยที่ไปปัจจัยที่จะมีผลต่อความเมื่อยล้าคือ

1. ลักษณะงาน เช่น ความหนักเบาของงานและความยากง่ายของงาน
  2. สภาพแวดล้อมที่ท้าไปในการทำงาน อาทิ เช่น สี เสียง อุณหภูมิ และอื่น ๆ
  3. ช่วงเวลาการทำงาน ระยะเวลาที่ต้องทำงานติดต่อกันในหนึ่งวัน เป็นสิ่งกำหนดความเมื่อยล้าในการทำงานด้วย นอกจากจะใช้เวลาการทำงานในหนึ่งวันแล้ว บางกรณีจำานวนวันทำงานในหนึ่งสัปดาห์ก็อาจมีผลต่อผลิตผลในสัปดาห์ได้
  4. ตัวบุคคล เป็นไปได้ว่าบุคคลบางคนมีความเมื่อยล้าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งง่ายกว่าบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น ชนิดของคนจึงมีส่วนกำหนดขนาดของความเมื่อยล้าในการทำงานด้วย
  5. ความเป็นอยู่ของคนนอกสถานที่ทำงาน
- ในความเป็นจริงเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัจจัยบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุต่อความเมื่อยล้าได้ แต่ปัจจัยบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าที่เกินจำเป็นนั้นควรจะได้รับการปรับปรุงดีขึ้นใหม่

### ความเมื่อยล้าทางใจ

นอกจากความเมื่อยล้าอันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ซึ่งเป็นความเมื่อยล้าทางกายแล้วยังมีบางสิ่งบางอย่างคล้าย ๆ กัน กับความเมื่อยล้าทางกาย คือก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำงานแต่อาจเกิดความเมื่อยล้าขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานในวันนั้นเลยและหากทำที่จะทำงานต่อไปภายใต้ความเบื่อหน่ายเหล่านี้แล้ว ผลิตผลที่ได้จะลดลงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ความเมื่อยล้าชนิดหลังนี้คือ ความเมื่อยล้าทางใจ ความเมื่อยล้าทางใจอาจเป็นผลมาจากการซ้ำซากจำเจ ความน่าเบื่อหน่ายของงาน ความซ้ำซากจำเจนี้มักจะเกิดขึ้นกับงานในระดับต่ำที่ไม่มีอะไรท้าทาย โดยเฉพาะงานในโรงงานผลิตสินค้าที่ลามาก ๆ (Mass production) ซึ่งคนงานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างเดียวหนึ่งชั่วโมงอยู่แต่เพียงอย่างเดียว เช่น คนขับน็อตใน Assembly line เป็นต้น อย่างไรก็ได้ สำหรับงานที่ไม่ใช่ mass production นั้น ความรู้สึกว่างานซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายอาจมีได้เกิดจากลักษณะงานเอง แต่อาจเกิดจากตัวบุคคลผู้ทำงานนั้นเองก็ได้ บุคคลบางคนเป็นคนที่ไม่ชอบความรับผิดชอบ ต้องการทำงานง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียต่ำต่อการตัดสินใจเลย สำหรับบุคคลเหล่านี้อาจไม่มีปัญหา เนื่องความเบื่อหน่ายต่อความจำเจของงาน แต่สำหรับบุคคลบางคนที่ชอบการทำงานที่ต้องใช้ความคิด มีความรับผิดชอบ จะรู้สึกเบื่อหน่ายต่องานที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลย ความรู้สึกเบื่อหน่ายอันเป็นความเมื่อยล้าทางใจนี้จะเป็นผลให้เกิดความไม่อยากจะทำงานและไม่พอยางงาน และผลผลิตในขั้นสุดท้ายอาจลดลงหรือแม้ว่าไม่ลดลง ก็จะเป็นผลผลิตที่ไม่เต็มสมรรถภาพการทำงานของพนักงาน

## การลดความเมื่อยล้าในการทำงาน

ฝ่ายจัดการจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุแห่งความเมื่อยล้าและพยายามลดอัตราความเมื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

การลดความเมื่อยล้าทางกาย ความเมื่อยล้าทางกายกับความเมื่อยล้าทางใจมีลักษณะทางธรรมชาติที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ดังนั้นการพยายามที่จะจัดหรือลดปัญหาความเมื่อยล้าทางกาย กับความเมื่อยล้าทางใจจึงอาจกระทำได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

สำหรับความเมื่อยล้าทางกายนั้น อาจลดลงได้ด้วยข้อแนะนำดังนี้ คือ

1. ลดเวลาทำงานในแต่ละวัน
2. จัดให้มีช่วงเวลาพักนอกเหนือจากเวลาพักกลางวันตามปกติ
3. ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การลดเวลาการทำงานในแต่ละวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่มีช่วงไม่งานยาวกว่าปกติ ถือกันว่าช่วงไม่งานทำงานปกติคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง

การจัดให้มีช่วงเวลาพักนอกเหนือจากเวลาพักกลางวันตามปกตินั้น นอกจากจะลดความเมื่อยล้าทางกายแล้ว ยังอาจลดความเมื่อยล้าทางใจได้ด้วย หลักที่ว่าไปที่นิยมปฏิบัติคือ การจัดให้มีช่วงพัก 10 หรือ 15 นาที ในช่วงไม่งานที่ผลผลิตเริ่มตกต่ำลง เพราะความเมื่อยล้า แต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและลักษณะของงานเป็นอย่าง ๆ ไป

การจัดการปรับปรุงแก้ไขหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในบางกรณี เช่นเครื่องมือที่มีรูปแบบที่โบราณมาก มีประสิทธิภาพงานต่ำขัดข้องอยู่เสมอ เป็นเหตุให้การทำงานเหล่านี้ต้องใช้กำลังกาย กำลังใจมากกว่าปกติ หรือต้องหยุดงานเพื่อแก้ไขซ่อมแซมอยู่เสมอ เช่นนี้พนักงานก็จะเกิดความเมื่อยล้าในการทำงานมากเกินกว่าเหตุ ควรจะต้องแก้ไข

บรรยายกาศบางชนิดจำเป็นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่นความสะอาดกรุดเร็วใน การติดต่อประสานงาน ความเหมาะสมของการจัดแต่งสถานที่ เป็นต้น

การลดความนำเบื้องหนัยหรือความเมื่อยล้าทางใจ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งของความเบื่อหน่ายงาน เกิดจากตัวบุคคลผู้ทำงานนั้นเอง ฝ่ายจัดการควรจะเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสม คนที่มีสติปัญญาดีไม่ใช่คนที่ควรจะรับเข้าทำงานเสมอ โดยเฉพาะการทำงานในตำแหน่งงานที่มีความซ้ำซากจำเจ เพราะปรากฏเป็นที่แน่นอนว่า บุคคลที่มีสติปัญญาดีเกินกว่าระดับงานจะไม่สามารถความซ้ำซากจำเจของงานได้ ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงควรพิจารณาปัญหานี้ ล่วงหน้าก่อนการรับคนเข้าทำงาน ไม่ควรรับคนที่ไม่เกินไป หรือตลาดเกินไปสำหรับตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม นอกจากรสติปัญญาแล้วความรู้สึกเบื้องหน้าบ่ายในความซ้ำซากจำเจของงาน อาจมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นอีก และอาจมีสาเหตุเพราะลักษณะงานที่ไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายจัดการเองอาจพยายามลดความน่าเบื้องหน้าบ่ายของงานด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้

### ก) เปลี่ยนงานกันทำ (Exchanging Jobs)

การทำให้คนรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ในระบบการทำงานของตนนั้นจะทำให้ความกระตือรือร้นในการทำงานดีขึ้น บางครั้งถึงกับทำให้เห็นชัดว่าการพักผ่อน มีอิทธิพลน้อยกว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเสียอีก เพราะการเปลี่ยนงานทำให้ผู้ทำมีโอกาสได้พบเห็นอะไรแปลก ๆ ในงานยิ่งขึ้น เพิ่มความสนใจในงานยิ่งขึ้น เลยทำให้งานสนุกน่าทำและไม่ค่อยรู้สึกเบื้องง่าย ๆ ส่วนการพักผ่อนนั้นจริงอยู่ที่ทำให้คนหายเหนื่อยจริง แต่พอกลับมาทำงานแล้วก็มาเจอกันอย่างเก่าอีกซึ่งถ้าคนมีความเบื้องหน้าบ่ายเป็นทุนอยู่แล้ว แม้จะพักผ่อนเสียจนหายเหนื่อยพอกลับมาทำอีก ก็จะรู้สึกเบื้องทันทีดังนั้น หลักแห่งความแปลกและใหม่ในงาน (Principle of Variation) อาจจะทำให้คนเบื้องหน้าน้อยลงได้

การทดลองในต่างประเทศได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว คือในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมีระบบโทรศัพท์ใช้ภายในสำนักงานหลายร้อยหลายพันเครื่อง มีคนงานหญิงอยู่ประมาณ 20 คน แบ่งออกเป็น 2 พวง พวงหนึ่งทำงานสะอาดเครื่องโทรศัพท์ เช่น เช็ดฝุ่น ล้าง ทำความสะอาด อีกพวงหนึ่งมีหน้าที่ค่อยตรวจสอบรายการไฟฟ้า ชำรุดหรือไม่ และถ้าเห็นว่าสายขาดหรือปลั๊กหลุดก็ให้แก้ไขเสีย คุณงานสองพวงนี้ทำงานด้วยกันรายปีแล้วแต่ไม่ค่อยจะถูกกัน คุณงานแต่ละคนก็บ่นขวัญคุณงานไม่ดี เปื่องงาน ผลงานไม่ดีขึ้น แม้จะได้มีการฝึกอบรมหลายครั้งหลายหนาแล้วก็ตาม ผลิตผลก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเลย การขาดงาน ภาระทำงานสาย การเข้าออกงานมืออยู่เป็นประจำ คุณงานหญิงเหล่านี้ร้องเรียนอยู่เสมอว่างานมาก ทำไม่ไหว ฝ่ายจัดการจึงเสนอว่าต่อไปนี้ให้มีการเปลี่ยนงานกันทำ ฝ่ายบีดฝุ่นให้ไปทำหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ และสายโทรศัพท์ พวงที่ตรวจสอบอยู่เดิมให้เปลี่ยนไปทำหน้าที่บีดฝุ่น ทั้งสองฝ่ายทดลองยินยอมตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ การเปลี่ยนงานกันเช่นนี้ให้ทำทุก ๆ 2 ชั่วโมง หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงงานกันแล้ว หัวหน้างานของคุณงานหญิงทั้งสองกลุ่มยอมรับว่าผลผลิตดีขึ้นตลอดมา และที่น่าแปลกใจก็คือ พวงคุณงานสามารถทำงานสะอาดเครื่องรับโทรศัพท์เสร็จเร็วกว่าปกติถึงเท่าตัว เช่น แทนที่จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงอย่างเดิม เขาสามารถบีดฝุ่นทำความสะอาดได้ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง เป็นต้น และแม้พวงตรวจสอบสายโทรศัพท์ก็ดูเหมือนจะทำได้เร็วกว่าปกติตัวอย่างเดิม แสดงให้เห็นว่า การให้มีโอกาสแก่คุณงานได้ทำงานอะไรที่แปลก ๆ แตกต่างไปจากของเดิมบ้างนั้น ย่อมทำให้เขารู้สึกแปลกและมีความอยากรู้อยากทำมากขึ้น ทำให้ผลิตผลพลอยดีไปด้วย

### ๑) ทำให้รู้สึกว่างานก้าวหน้า (Experience of Progress)

สิ่งหนึ่งที่ทำให้คณเปื่อยและเหนื่อยหน่ายต่องานก็คือความรู้สึกว่างานไม่ได้ก้าวหน้า หรือสำเร็จลุล่วงไปถึงไหนเลย แต่ว่าความก้าวหน้าของงานจะเป็นที่ยอมรับหรือเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ว่าทัศนะของคนงานแต่ละคนจะมองงานไปในแบบใด เมื่อนักบุคคลล้างชาม ถ้าจะถือว่าล้างไปบัน្តีเสร็จ ก็ยังเหลืออีกไป พอกินน้ำเสร็จก็ยังเหลืออีกอย่างนี้แสดงว่าเขามองชามในอ่างทั้งหมดเป็นงานแต่ถ้าคิดว่าชามแต่ละใบเสร็จก็รู้ว่าเสร็จ ก็เป็นการมองอีกแบบหนึ่ง และคนประเภทหลังนี้เห็นว่าการล้างชามเป็นของสนุก เพราะทำไปก็คิดเสมอว่า ตนได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนผู้งหรือคนที่ใช้ชามของเขารับประทานอาหาร และบางครั้งไม่อยากให้คนอื่นช่วยเดียดด้วย เพราะคิดว่าเขาคงทำสูตรไม่ได้

พนักงานพิมพ์ดีที่ม่องเห็นงานพิมพ์เป็นเพียงงานชั้นหนึ่งเท่านั้นก็จะรู้สึกเบื่องานง่ายๆ เพราะเมื่อนักบุคคลเดินทางและนกว่าจดหมายของตนขำน้ำขำมหะเลไปถึงมือใครต่อใครทั่วโลกทำให้เสมอ พิมพ์เกิดความสบายนใจและเห็นงานของตนมีค่า มีความหมายยิ่งขึ้น ในที่สุด ก็ไม่รู้สึกเบื่องานพิมพ์นั่นๆ ด้วยเหตุนี้เลขานุการที่สนใจเรื่องของคนอื่น ภูมิใจในคนอื่น รักจะเห็นโลกภายนอกมาก จึงไม่ค่อยเบื่องานที่จำเจซ้ำๆ กของตนเท่าใดนัก และนายที่นัดหยอกต้องพยายามสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เสมอ หรือเลขานุการของตนอยู่เสมอ กัน เช่น ค่อยให้สติอยู่เสมอว่า จดหมายที่เชือพิมพ์มีค่า จะต้องไปถึงใครบ้าง เกี่ยวข้องกับสัญญาการค้าที่เป็นเงินจำนวนหลายล้านหรือเป็นการตกลงใจซื้อขายจากบริษัทเป็นเงินนับล้าน ๆ เป็นต้น เท่านั้นเชือพิมพ์ใจและทำงานให้อย่างไม่เบื่อแล้ว ในบางครั้งก็อาจเปลี่ยนเป็นสถานคิดเห็นสักหน่อยก็ได เช่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ควรขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไรเป็นต้น เชือจะได้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและได้ภาคภูมิใจด้วย แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกเรื่องหรืออธิบายทุกครั้ง เพราะอาจทำให้เบื่อได้เช่นกัน

การที่หัวหน้าควบคุมงานระดับสูง สั่งงานกับหัวหน้าระดับต่ำอย่างละเอียดเกินไป หรืออย่างวิศวกรสั่งผู้ควบคุมงาน เขาอาจหาว่าเป็นการดูถูกไปเสียก็ได ดังนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบงานยาก งานง่าย งานต้องใช้สมองหรือหัวคิดเพียง ให้หรือไม่ ควบคุมเข้า lokale เอียดแค่ไหนควรปล่อยให้เข้าแสดงความคิดเห็นเองบ้างเพียงใด เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะจะทำให้คนทำงานนั้น ๆ เกิดความสนุกในงานขึ้นมาทันที ถ้าหากเข้าพอใจและถูกใจ แต่เขาจะเบื่อทันทีถ้าเขต้องทำงานโดยไม่รู้อะไร หรือทำสักแต่่ว่าต้องทำ

### ค) ตั้งจุดหมายย่อยของงานไว้ (Sub-goals)

การตั้งจุดหมายย่อยของงานหมายความว่าการทำให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าในวันหนึ่ง ๆ หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตนเองได้ทำอะไรสำเร็จไปบ้าง คือ ให้มีเครื่องหมายหรือ เครื่องวัดหรือสถิติเอาไว้แต่ละตอนซึ่งอาจทำได้โดยการแบ่งแยกงานออกเป็นตอน ๆ หรือส่วน ๆ เมื่อทำไปสักพักหนึ่งก็ให้คนงานรู้ว่าเข้าได้ทำเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง เช่น พับถุงกระดาษก็พยายามบอกว่า เอก้าที่ละ 50 หรือที่ละ 100 ถุง พอกงานพับถุงไปได้ 50 ก็อาจมากองไว้หรือหาไม่กันไว้ พอดีอีก 50 ก็อาจไปวางและอาจไม่กันไว้อีก คนงานที่ทำพอมองไปเห็นผลงาน ของตนว่าได้พับถุงไปแล้ว 50-100-150-200 ตามลำดับก็จะเกิดความรู้สึกว่างานก้าวหน้าและทำให้ขวัญคนงานดีขึ้นด้วย แต่ละช่วงหรือแต่ละจุดหมายย่อย (Sub-goals) อาจจะให้มีการหยุดพักผ่อนไว้ด้วยทุกครั้งก็ได้ อันจะช่วยทำให้มองเห็น sub-goal ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้การอ่านหนังสือของนักศึกษา ก็เมื่อกัน ถ้ารู้ว่าตนเองจะต้องอ่านกี่บท กี่หน้า ในหนึ่งวัน ก็จะช่วยให้อยากขึ้นกว่าที่จะต้องอ่านเรื่อยๆ ไป จนเมื่อไรก็ได้

### ง) ใช้วิธีตั้งระดับความเร็ว (Pacing method) และสร้างนิสัยอัตโนมัติ (automatic habits) ให้เกิดขึ้นกับคนทำงานนั้น

เราได้ทราบมาแล้วว่าเหตุที่ทำให้คนเบื่องานหรือเห็นว่างานไม่น่าทำนั้น เพราะรู้ว่ามันจำเจ ซ้ำซาก คือทำอยู่อย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถ้าเราได้พยายามทำอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ลืมนึกถึงความจำเจซ้ำซากนั้นเสียแล้ว ก็อาจช่วยไม่ให้น่าเบื่อได้คือ อย่าทำให้คนต้องมัวไปคิดว่าต้องทำทั้งๆ ที่มันจำเจซ้ำซาก

### จ) จัดดนตรีเพราะ ๆ เวลาทำงาน (Industrial music)

การจัดดนตรีเพราะฯ ให้คนงานที่ไม่ต้องการความคิดหรือความถูกต้องอะไรมากกินไป เช่น คนงานในโรงงานประกอบเครื่องยนต์ จะช่วยให้ผลผลิตของคนงานนั้น ๆ ดีขึ้น เช่นการทดลองที่อังกฤษพบว่าการจัดให้คนงานฟังดนตรีเพราะฯ ไปด้วย ทำให้ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากราชทำให้ผลผลิตสูงขึ้นแล้วยังทำให้ขวัญของคนงานดีขึ้นด้วย การใช้ดนตรีในเวลาทำงานคืนช่วยได้มากกว่ากลางวันเพราะผลผลิตกลางวันเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ แต่กลางคืนเพิ่มขึ้นถึง 17 เปอร์เซ็นต์ งานง่ายๆ ที่ทั้งทำไปคุยก็ได้นั้น ถ้าหากจัดเป็นดนตรีเบาๆ เพราะฯ ช่วยจะทำให้ได้ผลดีขึ้น

แต่ถ้าเป็นงานยาก งานที่ต้องใช้กำลังสมองกำลังความคิด ต้องบีกิชณาหรือ หรือต้องติดต่อกับคนอื่นเสมอๆ และ ตอนตีจะไม่ช่วยเลย แม้กระนั้นคนงานเหล่านั้นก็ยังเชื่อว่าถ้ามีดนตรีด้วย ผลงานจะดีกว่า ทั้งๆ ที่ผลการทดลองไม่ได้บอกเช่นนั้น แสดงว่าท่าทีของคนงานต่อเสียงดนตรีอยู่เสมอ ทั้งนี้จากการสอบถามพบว่า 75 เปอร์เซ็นต์ชอบฟังดนตรี และเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ไม่

ขอบ นอกนั้น deadly และคนตระที่คุณงานขอบมากที่สุดขณะทำงานคือคนตระที่มีภาระงานของซ้ำ ๆ แต่คุณงานประจำเท่านั้นสามารถซื้อฟังทำงแบบแปลง ๆ อยู่เสมอเมื่อกัน ส่วนคุณงานสูงอายุนั้นไม่มีค่าอย มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพลงซ้ำ ๆ เย็นใช่ได้ แสดงให้เห็นว่าเสียงดนตรีทำให้คุณหายเบื้องหน้าที่ทำได้ และก็ทำให้ผลผลิตดีขึ้นโดยทางอ้อม

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการสำรวจงานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้

ภูริพัฒน์ ภูริวงศ์ (2545)

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการลดของเสียในสายการผลิตของชุดควบคุมการปรับไฟกัส อัตโนมัติ ในกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าความสูญเสียจากการตัดทางตรง (Scrap Cost) โดยได้ทำการศึกษา หาข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการทำงาน และสร้างเครื่องมือขึ้นมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ศิริวดี เอื้อวัฒน์ชิติ (2546)

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหัวอ่อนเขียนในคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวทางของซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งการระบุสาเหตุของปัญหา และวิธีทำการแก้ไขจะใช้ หลักการทำงานสถิติ วิศวกรรม ตั้งแต่การนิยามปัญหา การศึกษาความแม่นยำและความถูกต้องของระบบการวัด การวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเพื่อหาความรุนแรงของปัญหาด้วยวิธีการ FMEA

พิภพ เล้าประจง (2531)

ได้เสนอว่า การควบคุมการผลิตมีจุดประสงค์เพื่อนำเข้าประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จำกัด มาใช้ในการผลิตสินค้าให้เกิดผลอย่างเต็มที่ และให้เป็นที่พอใจของลูกค้า โดยในระบบการควบคุมการผลิต จะประกอบไปด้วย การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังผลิต การทำงานในโรงงาน การกำหนดตาราง การติดตาม การควบคุมการผลิต การควบคุมและติดตาม ระดับสินค้าคงคลัง

ชนะ สุพัฒน์ (2539)

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อหาวิธีการลดและควบคุมความสูญเสียในอุตสาหกรรมของเล่นไม้ โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียเนื่องจาก กระบวนการผลิตแล้ววิเคราะห์ปัญหาแยก

ตามทรัพยากรการผลิต และกำจัดสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยไชเปอร์เซ็นต์ ของเสียต่อจำนวนชิ้นงานที่ผลิต และเบอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม เป็นตัวประเมินค่าความสูญเสีย

ธนาคาร ทิศาปราวิทย์กุล (2542)

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อลดและควบคุมต้นทุนในการผลิต อ่างล้างจานสแตนเลส โดยมุ่งเน้นที่การคิดคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง และการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการผลิต โดยการวิเคราะห์แยกตามทรัพยากรการผลิต และกำจัดสาเหตุเหล่านั้น โดยใช้ประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเทียบกับการทำงานเดลาที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร ประสิทธิภาพในการทำงานในการทำงานเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานน้ำหนักวัตถุดีบุกที่สูญเสียในการผลิต ค่าความเสียหายที่เกิดจากความสูญเสียในการผลิต เป็นค่าที่ใช้ในการประเมิน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


### บทที่3

#### สภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่างและการใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็ม ในการวิเคราะห์ปัญหา

บริษัทที่ได้เข้ามาทำงานวิจัยนี้เป็นบริษัทที่ทำการผลิตตัวกรองอากาศ (Air Filter) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ใน Hard Disk ธุรกิจของบริษัทนี้จะเป็นลักษณะรับจำนำทำการผลิต หรือที่เรียกว่าเป็น Consignment Business โดยลูกค้าจะเป็นผู้ป้อนวัสดุดิบและเครื่องจักรสำหรับการผลิตให้ ดังนั้นแนวทางในการดำเนินธุรกิจจึงมุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนด้านแรงงาน เวลา และประสิทธิภาพของการผลิตเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นจากค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าในตอนต้น

กระบวนการผลิตตัวกรองอากาศไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะหรือขั้นตอนการผลิตที่คล้ายๆ กันสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการผลิตหลักจะเป็นกระบวนการเชื่อม ซึ่งของเสียส่วนใหญ่จะเกิดจากการดึงกล่าววน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะลดของเสียในกระบวนการเชื่อมเป็นหลัก


##### ลักษณะผลิตภัณฑ์ตัวกรองอากาศ

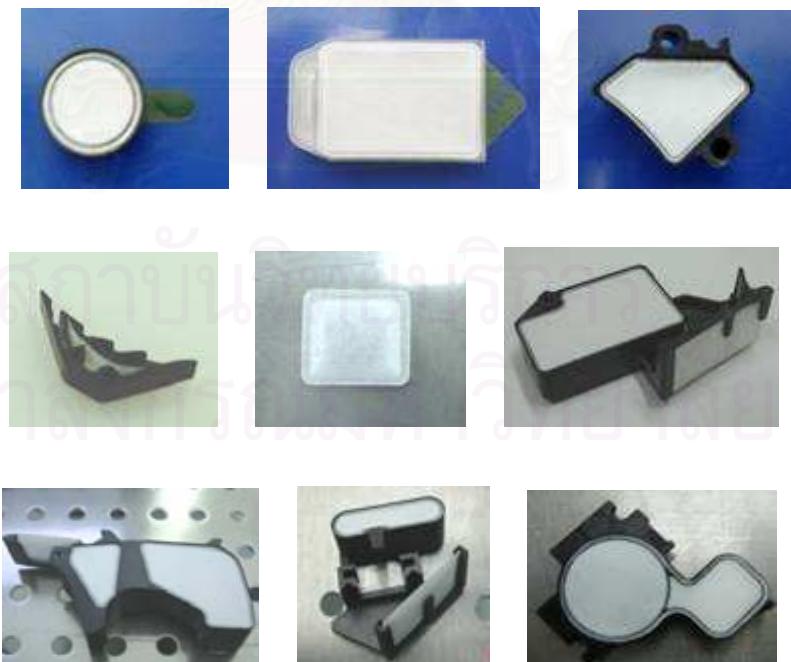

รูปที่ 3.1 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

### ลักษณะของแผ่นกันท์

ตัวกรองอากาศ (Air Filter) เป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งในภาวะที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานปกติ หัวฮาร์ดดิสก์ (Read/Write Head) จะถูกทำให้ลอดอยู่ข้างหน้าของฮาร์ดดิสก์ (Disk Platter) เนื่องจากแรงกระเพื่อของลมขณะที่งานฮาร์ดดิสก์หมุน ซึ่งจะช่วยยกหัวของฮาร์ดดิสก์ขึ้น ทำให้เกิดอาการหมุนเร็วขึ้นภายใน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวกรองอากาศเพื่อทำหน้าที่กรองอนุภาคฝุ่นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการครุภักนของหัวฮาร์ดดิสก์กับงานฮาร์ดดิสก์

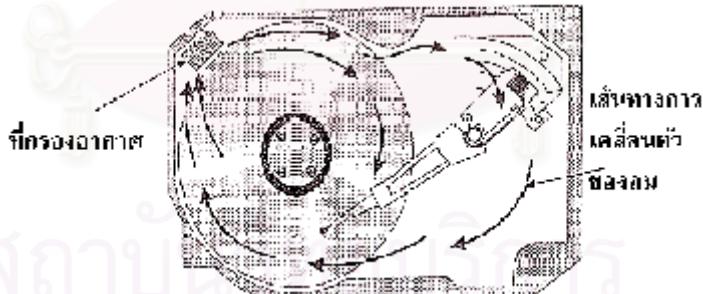

รูปที่ 3.2 แสดงส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์และหลักการทำงานของตัวกรองอากาศในฮาร์ดดิสก์

อาคารดีไซน์จะมี Filter อญี่ 2 ชุด ชุดหนึ่งเรียกว่า Filter สำหรับการไหลเวียนของอากาศ (Recirculation Filter) มีไว้เพื่อการกรองเอาอนุภาคฝุ่นจากการกร่อนของ Oxide ที่เกิดขึ้นภายในอาคารดีไซน์ออก และอีกชุดจะเป็น Breather Filter ซึ่งเป็น Filter ที่ยอมให้อากาศภายในออกสามารถไหลเข้าออกได้ โดยสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 10 ไมโครเมตรไว้และยังสร้างความสมดุลของอากาศภายในกับภายนอกอาคารดีไซน์ด้วย

### 3.1 สภาพทั่วไปของโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาโดยสังเขป

บริษัทที่ดำเนินงานวิจัยนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 450 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้


- 1) พนักงานกะ A ทำงานช่วงเวลา 7.00 น – 15.00 น และช่วงเวลา 23.00 น – 7.00 น ทุกสองสัปดาห์ครั้งสลับกันไป (สลับกับพนักงานกะ B)
- 2) พนักงานกะ B ทำงานช่วงเวลา 7.00 น – 15.00 น และช่วงเวลา 23.00 น – 7.00 น ทุกสอง สัปดาห์ครั้งสลับกันไป (สลับกับพนักงานกะ A)
- 3) พนักงาน Staff และพนักงาน Office ทำงานช่วงเวลา 8.00 น – 18.00

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.2 โครงสร้างองค์กร

ในการบริหารงานได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรดังต่อไปนี้


**Management Organization Chart**

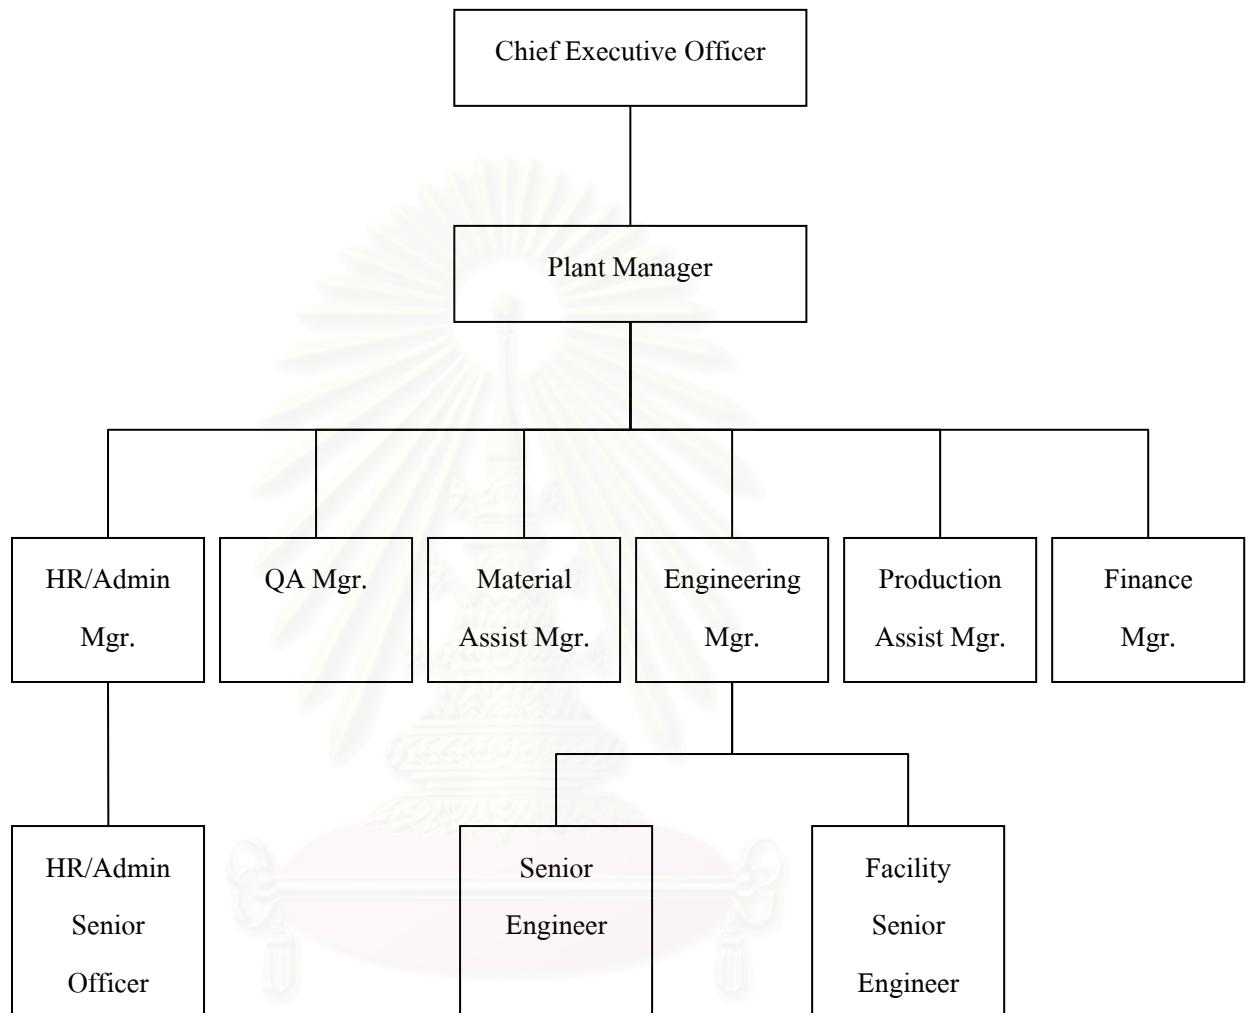

อุปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างองค์กรระดับผู้บริหารของบริษัท

โครงสร้างองค์กรของแผนกวิศวกรรม

**Engineering Department Organization Chart**

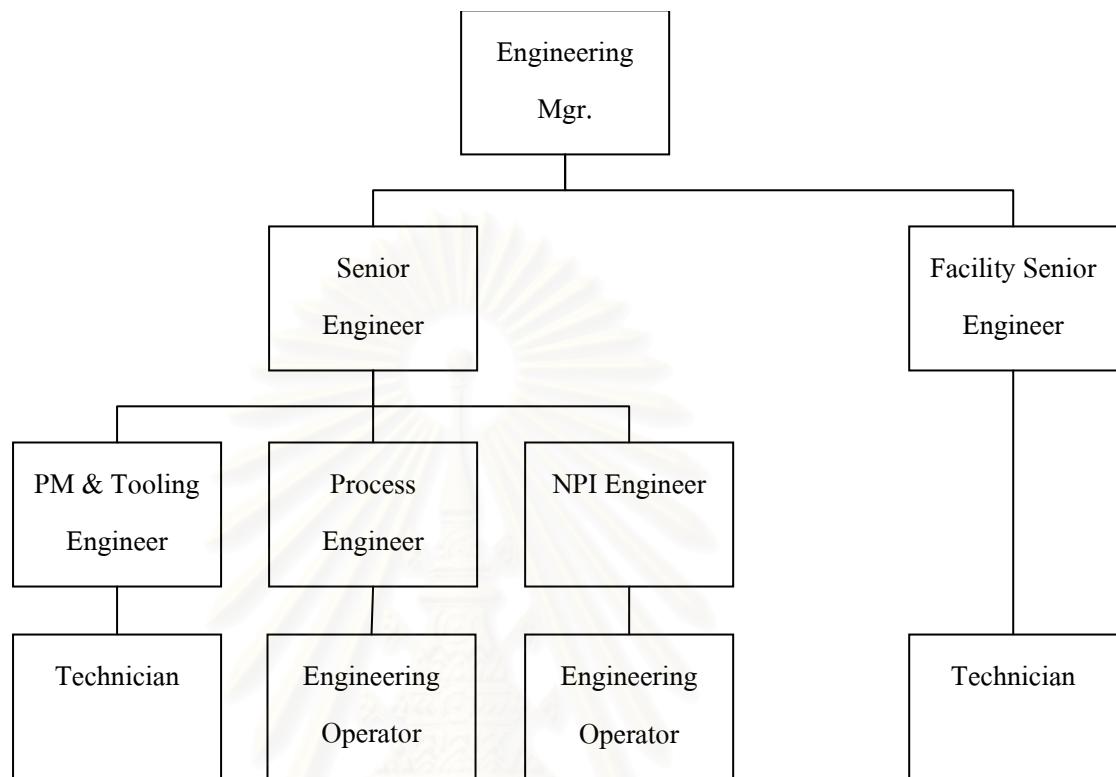

รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างองค์กรของแผนกวิศวกรรม

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.3 ลักษณะของสายการผลิต

สายการผลิตของตัวกรองอากาศจะปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ห้องสะอาด (Clean Room) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นห้องที่ถูกปิดมิดชิด เพื่อควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นไปตามระดับมาตรฐานของความสะอาด มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและความดันห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาคที่มีชีวิตและอนุภาคที่ไม่มีชีวิต เครื่องมือสำคัญในการควบคุมปริมาณอนุภาคในห้องสะอาด คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งมีความสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนและมีประสิทธิภาพในการกรองถึง 99.97%

การกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของห้องสะอาด (Clean Room)

1. อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มีก็อาจจะกำหนดให้อยู่ในช่วง  $72^{\circ}\text{F}$  ( $22.2^{\circ}\text{C}$ )  $\pm 0.25^{\circ}\text{F}$  ( $0.14^{\circ}\text{C}$ )
2. ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ขึ้นกับลักษณะงานในกระบวนการผลิตหรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ห้องสะอาดมีความชื้นสูงเกินไปอาจทำให้ชื้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรืออาจมีผลกับผลิตภัณฑ์หรือสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติดูดເเอกสารความชื้นได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป แต่ในทางตรงข้าม หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเกินไป ก็จะເຂົ້າຄໍາຍຸຕ່າງໆต่อการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge; ESD) ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปมากกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ในห้องสะอาดให้อยู่ที่  $50 \pm 10\%$
3. ความดันในห้องสะอาดจะเป็นบวกอยู่เสมอ (Positive Pressure) เพื่อคงป้องกันและดันลมไม่ให้อากาศจากข้างนอกไหลเข้ามาปนเปื้อนภายในห้องสะอาด ห้องที่มีระดับความสะอาดแตกต่างกันควรจะต้องทำให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิวตัน ทางเข้าออกจะต้องถูกปิดมิดชิดและจะต้องมีพัดลมดูดอากาศ (Air Shower) เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับชุดปฏิบัติงานของพนักงาน
4. แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดเป็นพิเศษให้ใช้แสงสว่างที่  $1,080 - 1,620 \text{ lux}$
5. ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน

การจัดแบ่งระดับของห้องสะอาด (Class of Clean Room) มีดังนี้

ระดับความสะอาดของห้องสะอาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้ดังนี้


1. Class 100 หมายถึง ห้องสะอาดที่มีอนุภาคปนเปื้อนขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 100 อนุภาคต่อตารางหนึ่งลูกบาศก์ฟุต มีการควบคุมความเร็วของลมให้คงที่ขณะไนล์ผ่าน HEPA Filter โดยอากาศจะถูกหมุนเวียนผ่านพื้นที่ป้องกันและถูกดูดผ่านเครื่องเปลาลมอีกรอบหนึ่ง
2. Class 1,000 หมายถึง ห้องสะอาดที่มีอนุภาคปนเปื้อนขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่อตารางหนึ่งลูกบาศก์ฟุต การไนล์ของอากาศจะเมื่อนกับระบบของเครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่จะใช้การเปลี่ยนอากาศภายในห้องแทนเพื่อคงความเรียบง่าย
3. Class 10,000 หมายถึง ห้องสะอาดที่มีอนุภาคปนเปื้อนขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่อตารางหนึ่งลูกบาศก์ฟุต การควบคุมระดับของความสะอาดเหมือน Class 1,000

สำหรับโรงงานที่ทำการศึกษาวิจัยนี้ ห้องสะอาดมีทั้งระดับ Class 100 และ Class 1,000

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การวางแผนของสายการผลิต

รูปแบบของการจัดสายการผลิตของโรงงานเป็นดังนี้

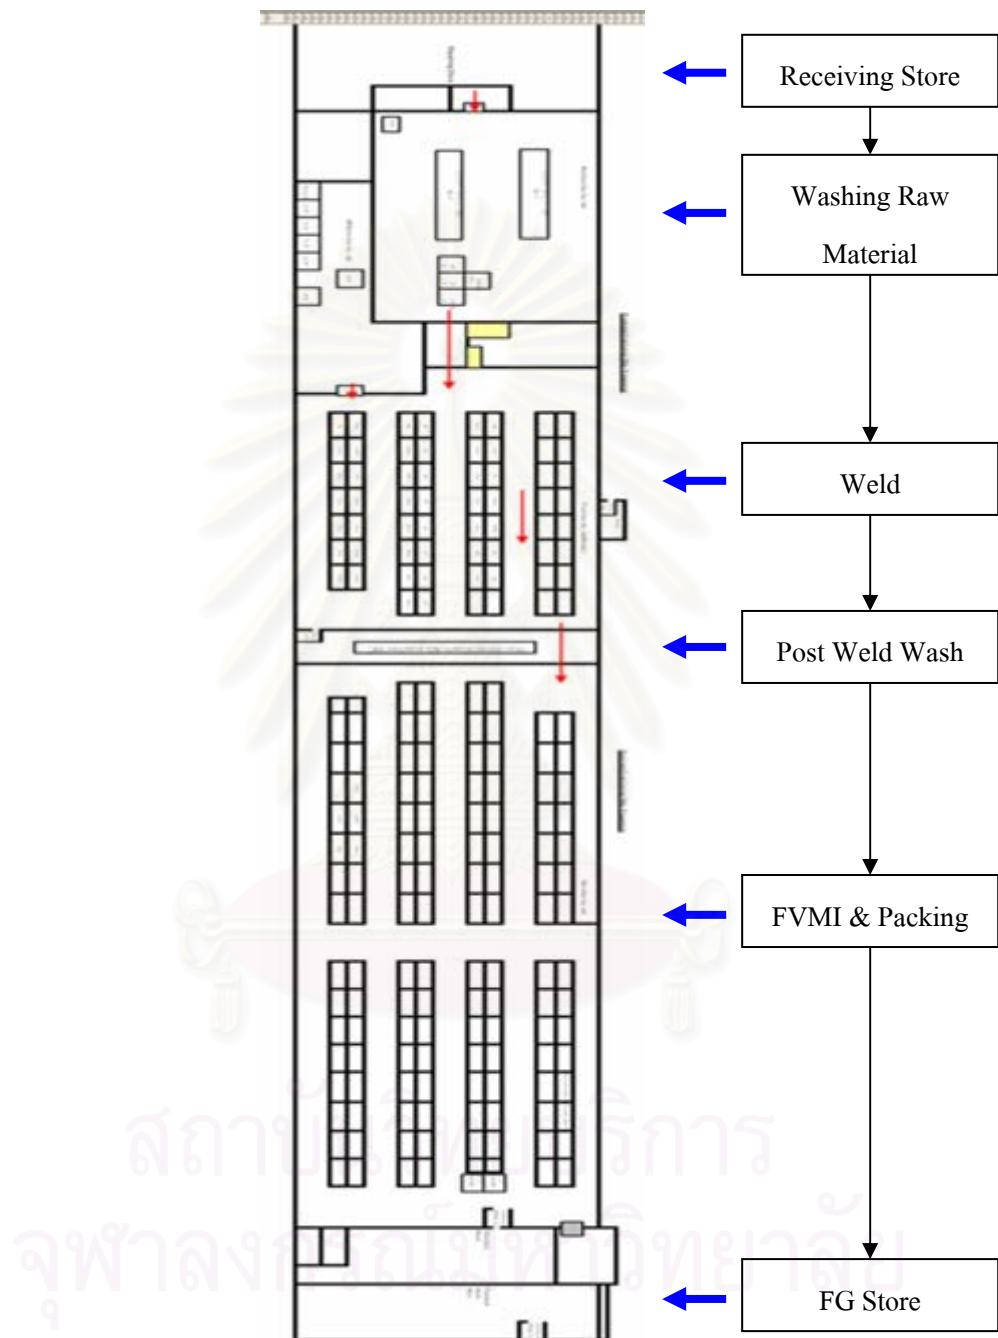

รูปที่ 3.5 รูปแบบการจัดสายการผลิตภายในโรงงาน

### 3.4 ระเบียบวิธีวิจัย

รายละเอียดของการดำเนินงานวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 3.4.1 เก็บข้อมูลและสำรวจสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเชื่อมของ โรงงานผลิตตัวกรองอากาศ

ในขั้นแรกจะเริ่มที่การรับความและจำแนกข้อมูลของเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เชื่อม เนื่องจากกระบวนการเชื่อมเป็นกระบวนการผลิตหลักเพียงกระบวนการเดียวและของเสียง ต่างๆ ก็เกิดจากกระบวนการนี้เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องทำการคัดเลือกปัญหาที่มีอัตราของเสียงสูงที่สุดเพื่อนำมาดำเนินการแก้ไข หลังจากนั้นทำการสำรวจสภาพโดยรวมและรวมข้อมูล ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษา

#### 3.4.2 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็ม

ทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พีเอ็มโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน คือการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของการเกิด ปรากฏการณ์ สภาพ ตำแหน่งที่เกิด ความแตกต่างในการเกิดระหว่างเครื่องจักร

2) ทำการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

- ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานหรือกระบวนการประกอบ
- ทราบกลไกและโครงสร้างของเครื่องจักร โดยจัดทำแผนภาพของโครงสร้างและ กลไกอย่างง่ายๆ ที่ทำให้ทราบถึงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ศึกษาภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง คาดดูสัมผัส พร้อมทั้งค้นหาว่าปรากฏการณ์ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรได้บ้าง

3) ทำการพิจารณาสภาพเสื่อมไขที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้

4) แยกแยะระดับของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 4M จากภาวะเสื่อมไขที่ก่อให้เกิดปัญหา

5) การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น (ค่าเกณฑ์มาตรฐาน) เพื่อตัดสินว่าปัจจัยดังกล่าว ปกติหรือผิดปกติ โดยกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบ แล้วดำเนินการค้นหาจุดบกพร่อง

### 3.4.3 การปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข

ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- ต้องทำให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนการปรับปรุง
- พิจารณาปรับปรุงปัญหาของโครงสร้าง หรือเทคโนโลยีที่ล้าสมัย หรือการป้องกันการเกิดชำรุด
- จะต้องยืนยันผลลัพธ์และทำให้เกิดความชัดเจนว่ามีปัจจัยใดตกหล่นไปหรือไม่ หรือค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เหมาะสมหรือไม่
- ดำเนินมาตรวารป้องกันไม่ให้เกิดชำรุด และ “มาตรฐานแก้ไข”


### 3.4.4 ประเมินผลการดำเนินงาน

ทำการบันทึกผลแล้วเบรียบเทียบผลที่ได้วางลงจากมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว ปรากฏผลเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่แล้วทำการสรุปผลการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.5 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตหลักของตัวกรองอากาศ สามารถแสดงได้ตาม Process Flow ข้างล่าง ดังนี้

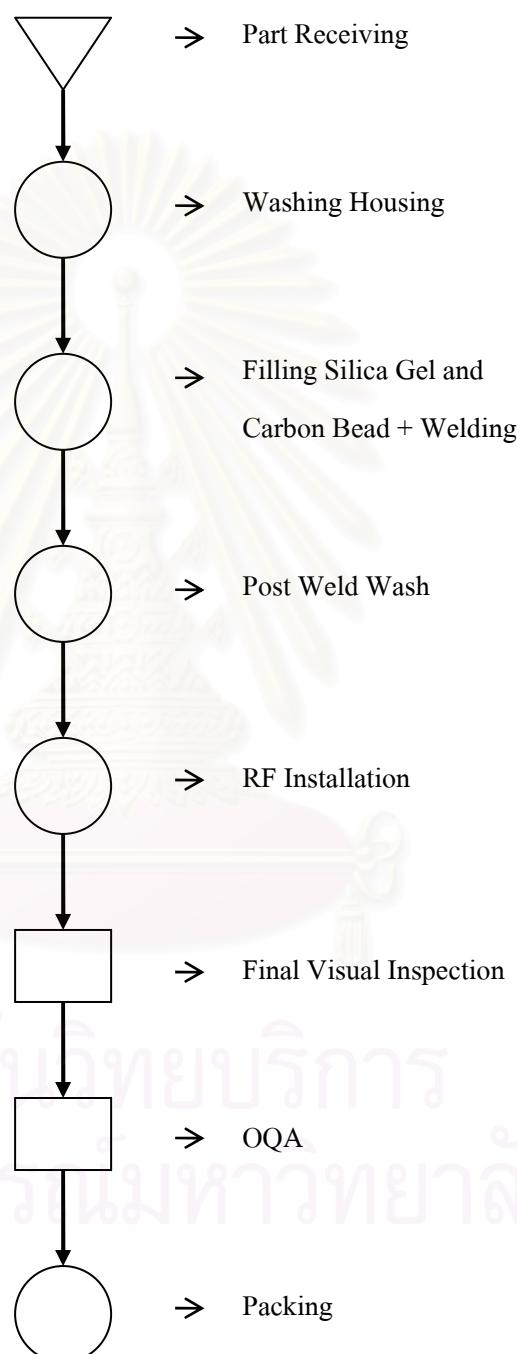

รูปที่ 3.6 แสดง Process Flow Chart ของกระบวนการผลิตหลักตัวกรองอากาศ

### 3.5.1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย

- Housing เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่มีรูปร่างตามการออกแบบและการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีร่องว่างไว้คอยบรรจุเม็ดซิลิค้าและคาร์บอน



รูปที่ 3.7 แสดงภาพตัวอย่าง Housing

- เม็ดซิลิค้า (Silica Gel) จะถูกบรรจุลงใน Housing โดยทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับความชื้น



รูปที่ 3.8 แสดงภาพตัวอย่าง Silica Gel

- เม็ดคาร์บอน (Carbon Bead) จะถูกบรรจุลงใน Housing โดยทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับกลิ๊บ



รูปที่ 3.9 แสดงภาพตัวอย่าง Carbon Bead

- แผ่น Laminate ทำหน้าที่ปิดช่องที่ทำการบรรจุคาร์บอนและซิลิกาเพื่อไม่ให้หล่อออกนาโดยทำมาจากวัสดุประเทฟล่อน (Polytetramethylfluoroethane; PTFE)



รูปที่ 3.10 แสดงภาพตัวอย่างแผ่น Laminate

- แผ่นกรองอากาศ (Recirculation Filter)



รูปที่ 3.11 แสดงภาพตัวอย่างแผ่นกรองอากาศ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.5.2. ขั้นตอนการล้าง Housing

ก่อนที่จะนำ Housing ไปประกอบใช้งาน จะต้องนำไปล้างเอกสารสิ่งสกปรกที่ติดมาอยู่ก่อน โดยจะใช้น้ำ DI (De-ionized Water: DI Water) เป็นน้ำล้าง ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่ บ่อล้างจะมีทั้งหมด 3 บ่อโดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง  $40-50^{\circ}\text{C}$  และใช้เครื่องอุลตราโซนิกที่มีความถี่  $40\text{ KHz}$  การล้างจะล้างทีละบ่อโดยน้ำของบ่อสุดท้ายจะเป็นน้ำที่สะอาดที่สุด เมื่อล้างเสร็จแล้วก็จะทำการเป่าด้วยลมร้อนเพื่อเอาหยดน้ำออก จากนั้นก็จะนำชิ้นงานเข้าตู้อบอีกครั้ง เพื่อทำให้ Housing แห้งสนิท



รูปที่ 3.12 แสดงภาพเครื่องล้าง Housing

### 3.5.3. ขั้นตอนการเชื่อม

- เริ่มจากพนักงานวาง Housing ลงบน Nest ของเครื่องเชื่อม



รูปที่ 3.13 แสดงภาพการวาง Housing ลงบน Nest

- จากนั้นพนักงานจะทำการกดปุ่มเพื่อให้เครื่องจักรทำการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing



รูปที่ 3.14 แสดงภาพกระบวนการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing


- จากนั้นพนักงานจะหยิบแผ่น Laminate แล้ววางลงบน Housing แล้วทำการกดปุ่ม เพื่อให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งการเชื่อม แล้วเครื่องจะทำการเชื่อมโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 3.15 แสดงภาพพนักงานใช้ Tweezers หยิบแผ่น Laminate



รูปที่ 3.16 แสดงภาพการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing

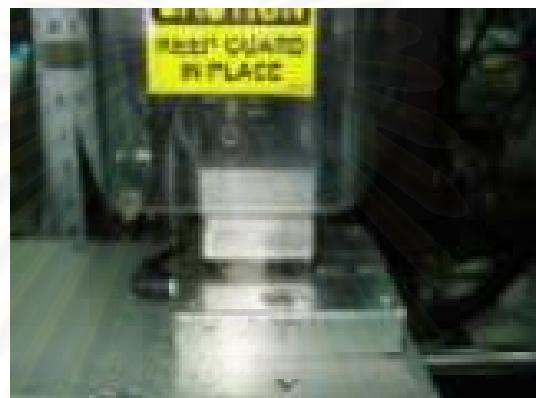

รูปที่ 3.17 ภาพแสดงการเชื่อม

#### 3.5.4. ขั้นตอนการใส่แผ่นกรองอากาศ

พนักงานใช้ Tweezers หยิบแผ่นกรองอากาศใส่ลงใน Housing ดังภาพ



รูปที่ 3.18 ภาพแสดงการใส่แผ่นกรองอากาศ

- 3.5.5 ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  
พนักงานทำการตรวจสอบผ่านเลนส์ขนาดขยาย 3 เท่า



รูปที่ 3.19 ภาพแสดงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

- 3.5.6 ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์



รูปที่ 3.20 ภาพแสดงการบรรจุผลิตภัณฑ์

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.6 การแจกแจงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อม


จากที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า กระบวนการเชื่อมเป็นกระบวนการหลักและทำให้เกิดของเสียมากที่สุด ดังนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม 2549 ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตตัวกรองอากาศตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือน ตุลาคม 2549 (หน่วยเป็นชิ้น)

	เดือน			รวม
	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	
อินพุท (Input)	4,331,142	4,999,107	3,646,653	12,976,902
เอาท์พุท (Output)	4,167,955	4,769,804	3,509,096	12,446,855
Entrap Carbon & Silica	75,548	72,461	50,068	198,077
Fiber	698	775	459	1,932
Flashes	2,711	4,463	1,986	9,160
Foreign Material	0	15	43	58
Housing Damage	3,203	3,796	1,598	8,597
Insufficient Weld	8,247	13,274	8,963	30,484
Laminate Damage	10,480	13,822	11,304	35,606
Laminate Fold	1,920	424	0	2,344
Laminate Misalignment	13,157	27,472	23,263	63,892
Laminate Reverse	247	0	0	247
Laminate Overhang	35,293	63,722	25,280	124,295
Overweld	5,639	3,639	3,590	12,868
Housing Contam	959	628	28	1,615
Pim Damage	0	0	0	0
Silica Thickness	476	8,366	3,406	12,248
Carbon Thickness	938	12,230	6,311	19,479
Excess Carbon	3,671	4,216	1,258	9,145
รวมของเสีย	163,187	229,303	137,557	530,047
เปอร์เซนต์รวมของเสีย	3.77%	4.59%	3.77%	4.08%

รายการของเสียในกระบวนการ

จากตารางการแจกแจงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมข้างต้น เพื่อทำให้สามารถมองปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้นำแผนผังพารेटอ (Pareto Diagram) มาวิเคราะห์หาปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ดังนี้

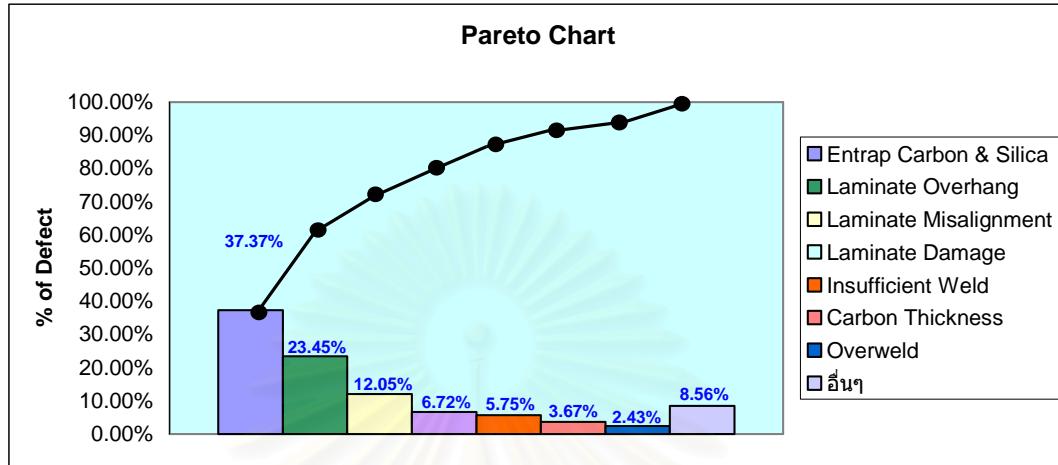

รูปที่ 3.21 แสดง Pareto Diagram ของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อม

จากแผนผังพาร์เตอพบว่าปัญหาการตกค้างของคาร์บอนและซิลิกา (Entrap Carbon and Silica) เกิดขึ้นมากที่สุดในกระบวนการเชื่อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการเลือกปัญหาดังกล่าวในการทำการปรับปรุงแก้ไข และเนื่องจากวูปแบบหรือขั้นตอนของกระบวนการเชื่อมของแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกมาเพื่อเป็นต้นแบบของ การแก้ไขปัญหา จึงเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพบปัญหานี้มากที่สุดก่อน นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ “Timberland” และถ้าได้ผลหลังการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงค่อยดำเนินการแก้ไขกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันต่อไป



รูปที่ 3.22 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Timberland

### 3.7 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM

#### 3.7.1 การทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน

- ปัญหาการตอกค้างของคาร์บอนและซิลิกา คืออะไร?

การตอกค้างของคาร์บอนและซิลิกา เกิดจากการที่เม็ดคาร์บอนหรือซิลิกาตอกอยู่ตามแนวการเชื่อมขณะทำการเชื่อม ดังนั้นเมื่อหัวเชื่อมเคลื่อนที่ลงมาเพื่อทำการเชื่อมแผ่น Laminate กับ Housing จึงทำให้เกิดรอยเห็นเป็นจุดขึ้นมา ส่งผลให้ร้อยเชื่อมไม่แนบสนิทสมบูรณ์และอาจทำให้อนุภาคบางส่วนของคาร์บอนและซิลิกาหลุดออกมาก่อนที่ลูกค้านำไปใช้งาน ส่งผลเสียหายให้กับ Hard Disk ได้



รูปที่ 3.23 ตัวอย่างของเสียของการตอกค้างของคาร์บอนและซิลิกา

#### 3.7.2 ทำการแยกแยกออกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น


เพื่อทำให้มองเห็นภาพและเข้าใจถึงปัญหาได้มากขึ้น จึงทำการทดลองเก็บข้อมูล เพื่อแยกแยะว่าปัญหาดังกล่าวมีรูปแบบหรือมีความแตกต่างของการเกิดของเสียหรือไม่อย่างไร โดยได้ทำการออกแบบแผ่นตรวจสอบ(Check Sheet) เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน เป็นเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกัน 2 เครื่องจักร

ผู้ทดสอบ Malvern  
วันที่ 13-Dec-06  
หมายเลขเครื่อง H10  
● Carbon      ■ Silica


ผู้ทดสอบ Malvern  
วันที่ 13-Dec-06  
หมายเลขเครื่อง H12  
● Carbon      ■ Silica




รายการอุบัติเหตุ Malibian  
วันที่ 14-Dec-06 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ 1 EN0600256 (Left)  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ 2 EN0600439 (Right)  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ H10 สีน้ำเงิน  
● Carbon ■ Silica

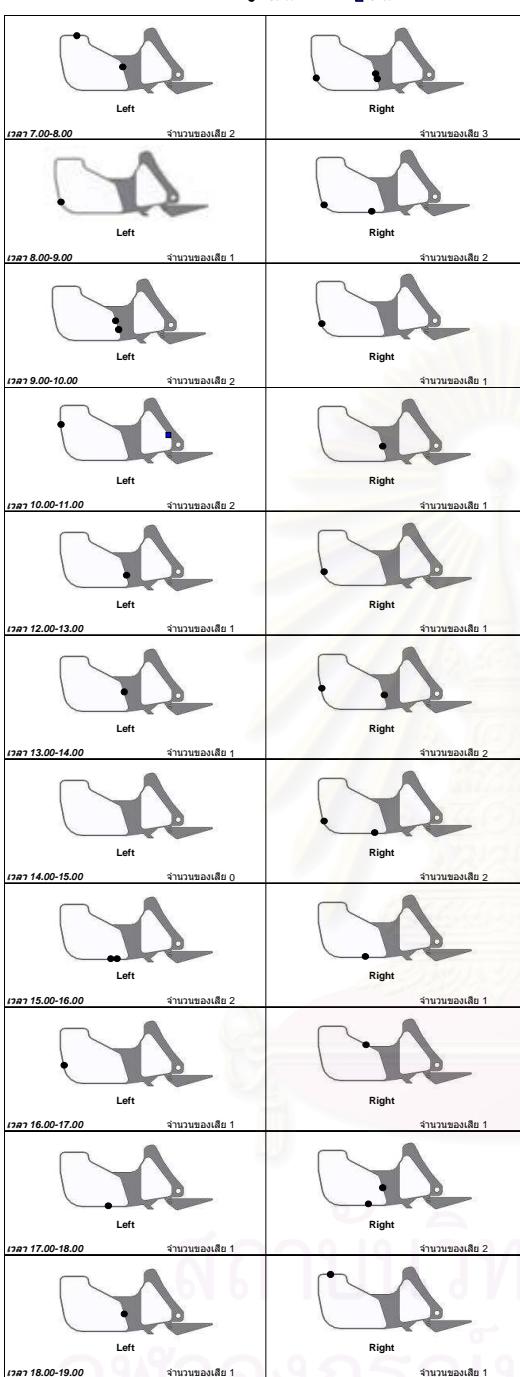


รายการอุบัติเหตุ Malibian  
วันที่ 14-Dec-06 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ 1 EN060022 (Left)  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ 2 EN0600378 (Right)  
หน้ากากอนามัยที่ถูกจับ H12 สีน้ำเงิน  
● Carbon ■ Silica

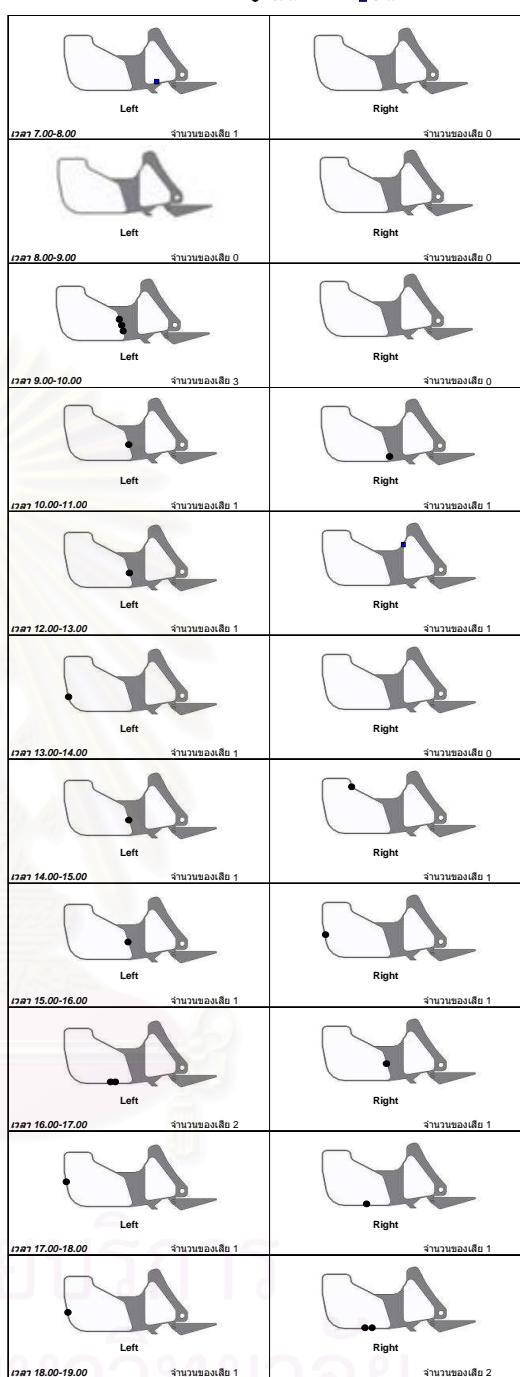

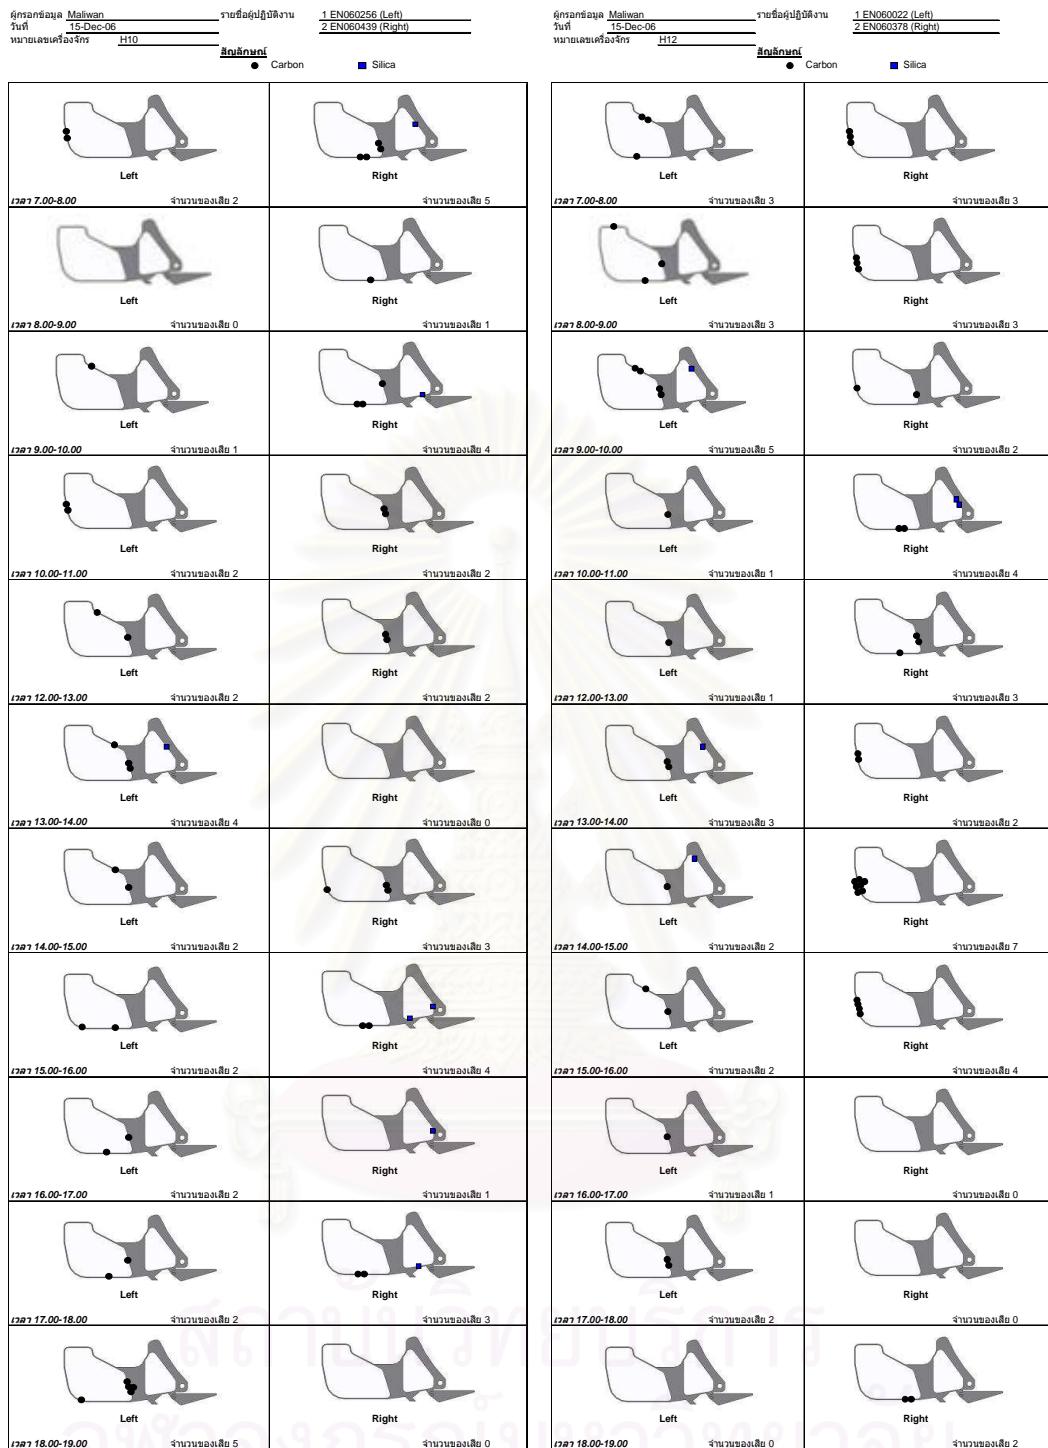


รูปที่ 3.24 ภาพการบันทึกข้อมูลของเสียงลงในแผ่นตราชสสถาป

หลังจากนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์พบว่ามีบางตำแหน่งมักจะเกิดขึ้นเสียชั้นซ้ำๆ กัน จึงทำการรวมตำแหน่งของการเกิดขึ้นเสียทั้ง 3 วันสำหรับแต่ละเครื่องจักร เพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้ผลดังนี้

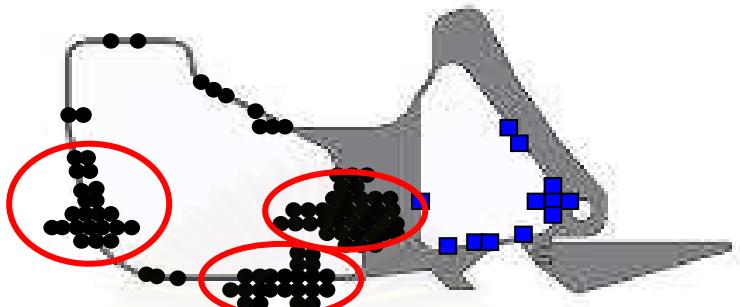

รูปที่ 3.25 ตำแหน่งของการเกิดขึ้นเสียของเครื่อง H10

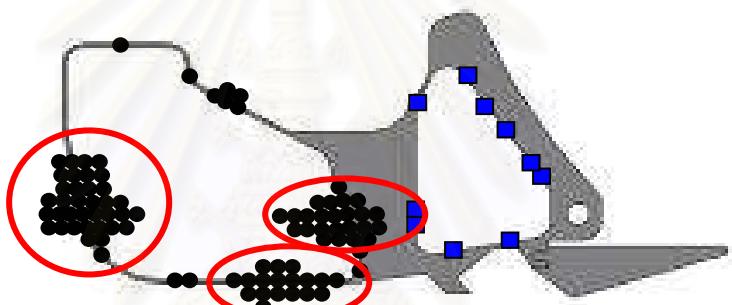

รูปที่ 3.26 ตำแหน่งของการเกิดขึ้นเสียของเครื่อง H12

จากภาพข้างต้นเราสามารถสรุปลักษณะของการเกิดขึ้นเสียได้ดังนี้

- 1) ตำแหน่งของการเกิดขึ้นเสียบางตำแหน่งมักจะเกิดขึ้นที่จุดเดิมๆ และส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในส่วนของเม็ดคาร์บอน ตามภาพข้างต้น
- 2) มีของเสียบางส่วนที่ตำแหน่งของการเกิดไม่คงที่และกระจายเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ
- 3) การเกิดขึ้นเสียส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาจากคาร์บอนมากกว่าซิลิกา

### 3.7.3 สังเกตประภูมิการณ์ด้วยการดูของจริงจากสถานที่จริง

เมื่อดำเนินการเข้าไปสำรวจปัญหาเพื่อค้นหาปัจจัยที่น่าจะเป็นสาเหตุ พบร่วมกัน 2 เหตุการณ์ที่พบว่ามีความผิดปกติและน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วย คือ

- 1) พบร่วมกับเม็ดคาร์บอนและซิลิกาตกลงมาจากหน่วยการป้อนขณะทำการป้อน และยังพบว่าการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table ยังเป็นสาเหตุให้เม็ดคาร์บอนและซิลิกากระเด็นขึ้นมาอยู่ตามแนวรอยการเชื่อมได้อีกด้วย



รูปที่ 3.27 เม็ดคาร์บอนกระเด็นขึ้นมาอยู่ตามแนวรอยการเชื่อม

- 2) พบร่องรอยการเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้เม็ดคาร์บอนและซิลิกาติดติดกับแผ่น Laminate ขึ้นมาขณะลงบน Housing ซึ่งถ้าคาร์บอนและซิลิกาติดขึ้นมาตามตำแหน่งแนวการเชื่อมก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้




รูปที่ 3.28 เม็ดคาร์บอนและซิลิกาติดติดกับแผ่น Laminate เนื่องจากไฟฟ้าสถิต


### 3.7.4 การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ และสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหา

จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่ามี 2 ปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการตอกค้าง คาร์บอนและชิลิกา ได้คือ

- 1) การที่เม็ดคาร์บอนและชิลิกากระเด็นและตกอยู่ตามแนวรอยการเชื่อม
- 2) ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตที่ทำให้แผ่น Laminate ดูดติดกับเม็ดคาร์บอนและชิลิกา ขณะวางลงเพื่อทำการเชื่อม  
เพื่อคันหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาให้ละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึง จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมและกลไกการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งเป็น ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของเทคนิคการวิเคราะห์ PM แล้วจึงค่อยตรวจสอบและวิเคราะห์หาสภาวะ เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

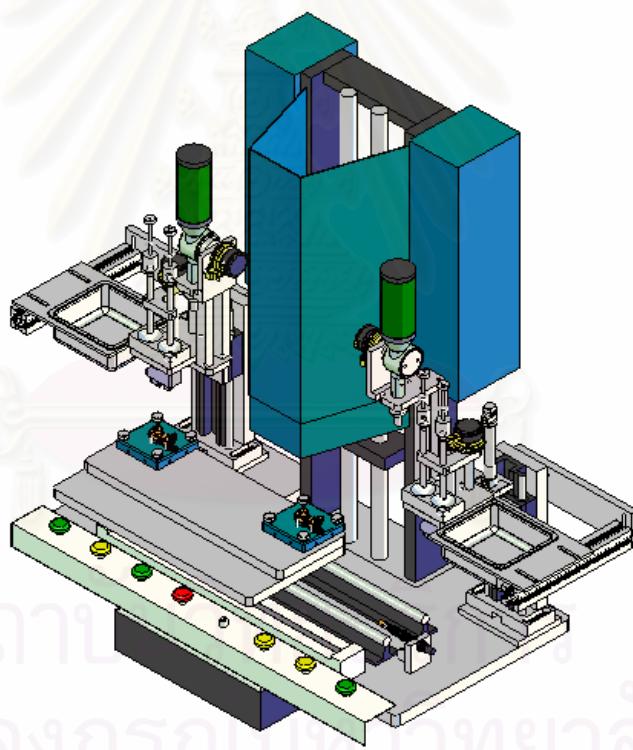

รูปที่ 3.29 เครื่องเชื่อม

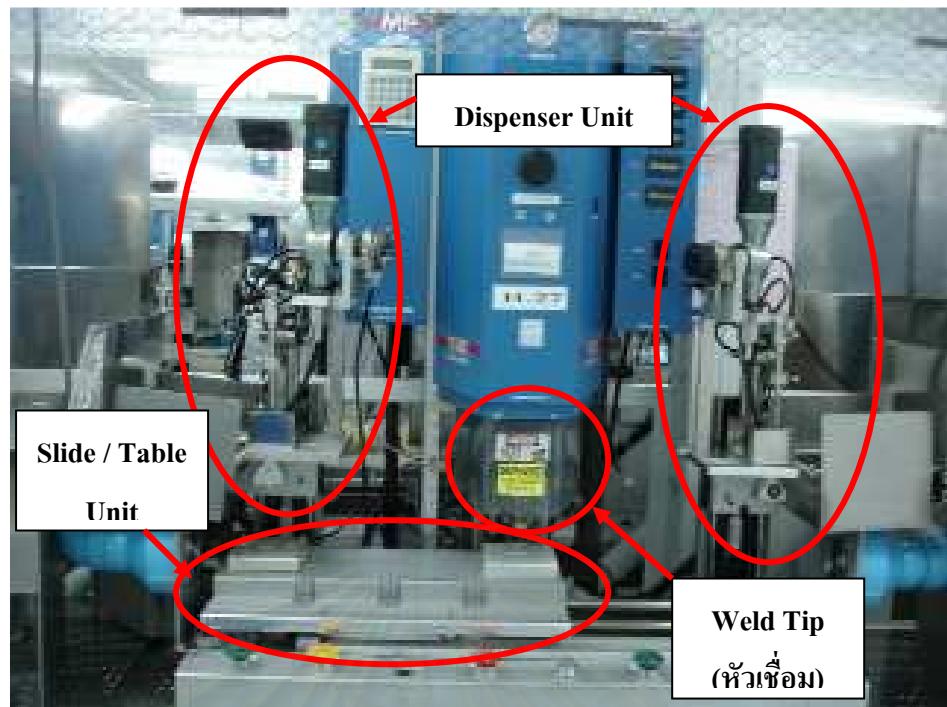

รูปที่ 3.30 ภาพแสดงหน่วยการทำงานที่สำคัญของเครื่องเชื่อม


#### ขั้นตอนกระบวนการป้อนคาร์บอนและซิลิกาลงใน Housing

- เริ่มจากพนักงานวางแผน Nest ลงบน Nest ในตำแหน่งการป้อนคาร์บอนและซิลิกา โดย Nest จะมีอยู่ทั้ง 2 ด้านของเครื่องจักร คือทั้งข้ายและขวาซึ่งจะมีพนักงาน 2 คนทำงานสลับกันไป




รูปที่ 3.31 ภาพแสดงการวางแผน Nest เพื่อเตรียมการป้อนคาร์บอนและซิลิกา

- เมื่อพนักงานวาง Housing ลงบน Nest เรียบร้อยแล้วก็จะกดปุ่มเพื่อให้หน่วยการป้อนทำงาน โดยกลไกการทำงานของหน่วยการป้อนสามารถอธิบายได้ดังนี้

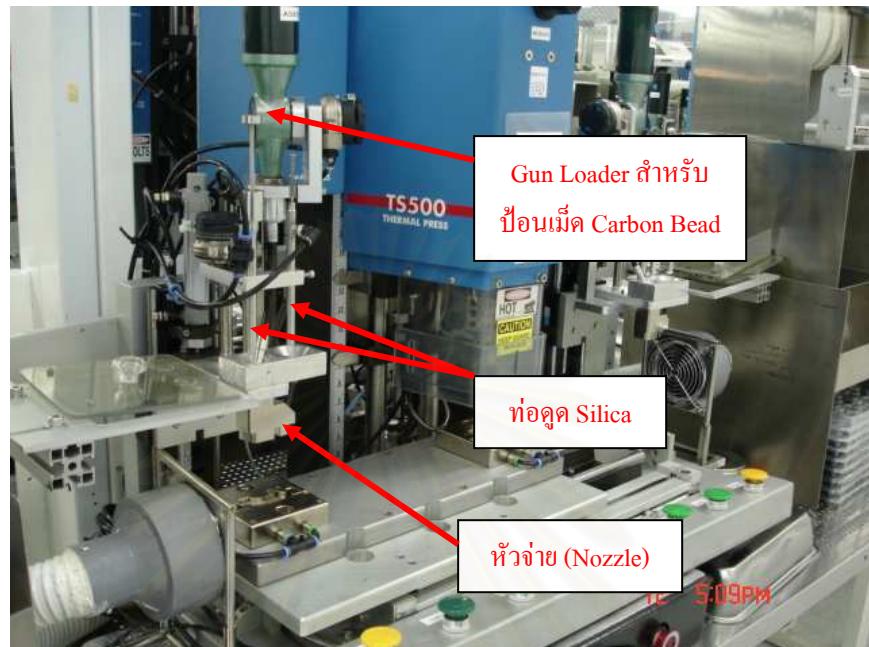


รูปที่ 3.32 ภาพแสดงหน่วยการป้อน (Dispenser Unit)

- ตำแหน่งของหัวจ่ายและท่อคูดในตำแหน่งเริ่มต้นก่อนปฏิบัติงาน

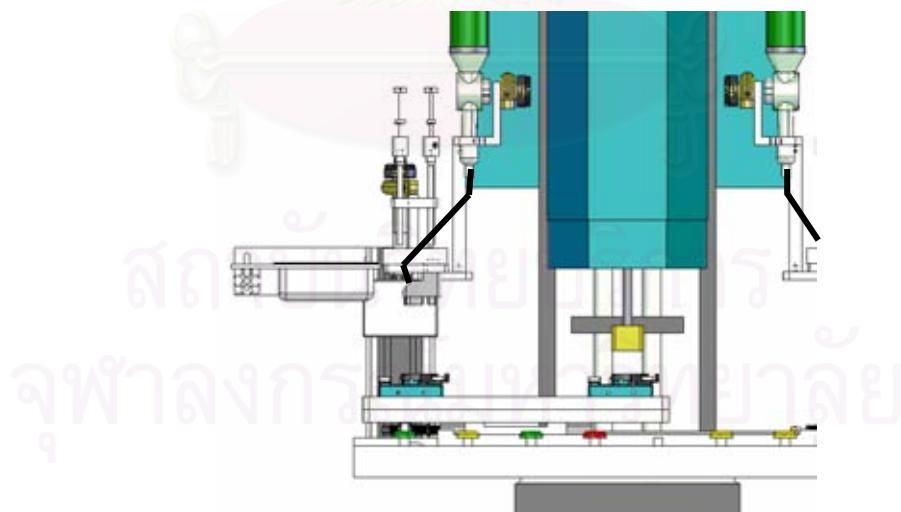


รูปที่ 3.33 ภาพแสดงตำแหน่งของหัวจ่ายในตอนเริ่มต้นก่อนปฏิบัติงาน

- เมื่อพนักงานกดปุ่มเพื่อให้หน่วยการป้อนทำงาน ท่อคูด Silica (Wand) จะหมุน 90 องศา เพื่อทำการดูด Silica จาก Silica Container ขึ้นมา จากนั้นท่อคูดก็จะหมุนกลับไปยังตำแหน่ง เริ่มต้น

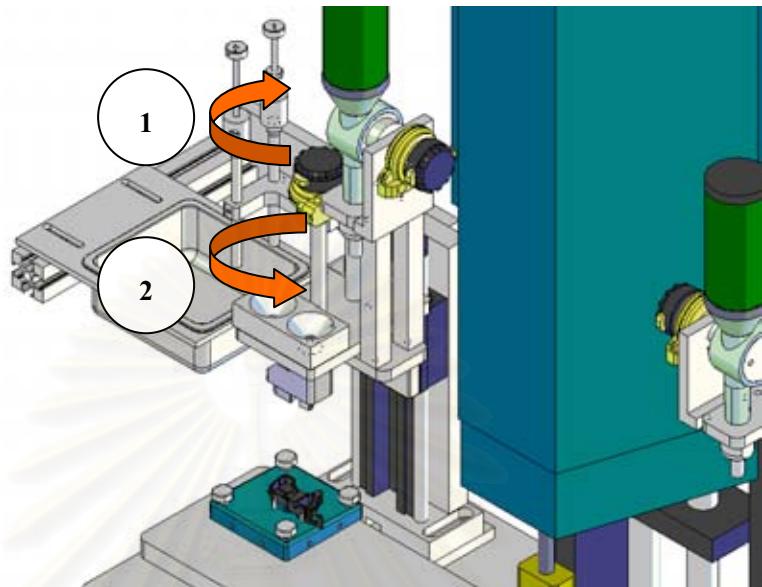


รูปที่ 3.34 ภาพแสดงท่อคูดหมุน 90 องศาเพื่อทำการดูด Silica จาก Silica Container

- เมื่อ Silica Gel ถูกดูดขึ้นมาอยู่ในท่อคูดแล้ว หน่วยการป้อนจะเคลื่อนตัวลงมา แล้วทำการตัดระบบดูดของท่อคูดเพื่อทำให้ Silica Gel หล่นมาผ่านหัวจ่าย ส่วน Carbon Bead ซึ่งถูกบรรจุไว้ใน Gun Loader ก็จะถูกป้อนลงมาผ่านหัวจ่ายโดยการทำงานของชุด Rotary ซึ่งจะคอยหมุน เปิด-ปิด โดยมีการตั้งเวลาหน่วงของการป้อนไว้เพื่อให้ Silica Gel และ Carbon Bead หล่นลงมาจนหมดก่อนที่หน่วยการป้อนจะเคลื่อนที่ขึ้นและชุด Rotary จะหมุนกลับที่เดิม

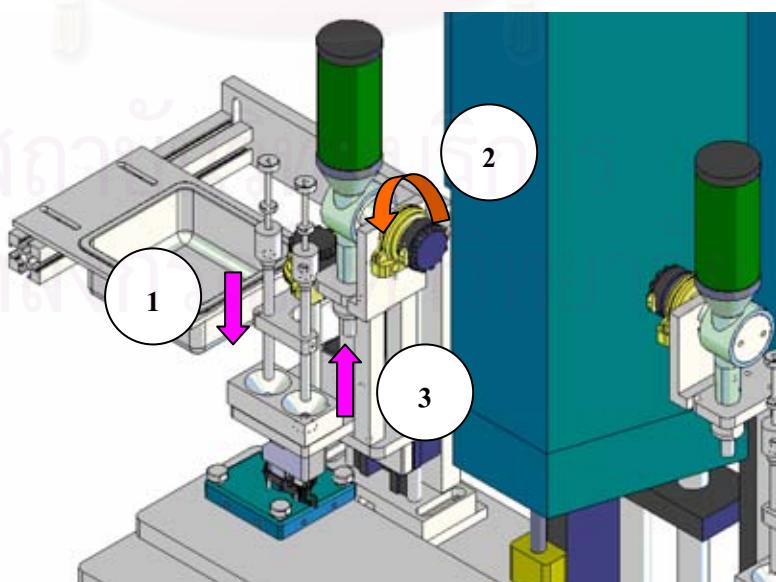


รูปที่ 3.35 ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของชุดการป้อน

- กลไกการทำงานของท่อดูดจะอาศัยแรงลมดูดทำการดูด Silica Gel ขึ้นมา และจะทำการปล่อยโดยตัวระบบลมดูดของท่อดูด

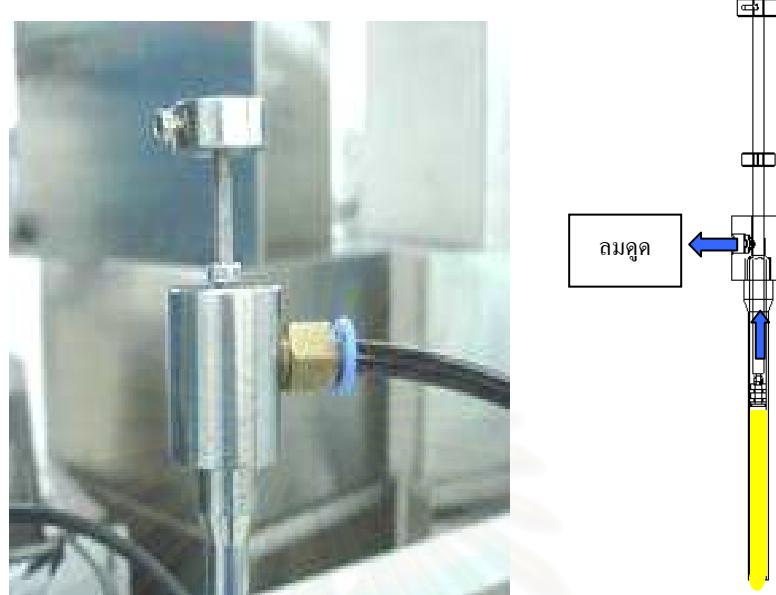


รูปที่ 3.36 การทำงานของท่อดูด

- ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของชุด Gun Loader เพื่อทำการป้อนคาร์บอน

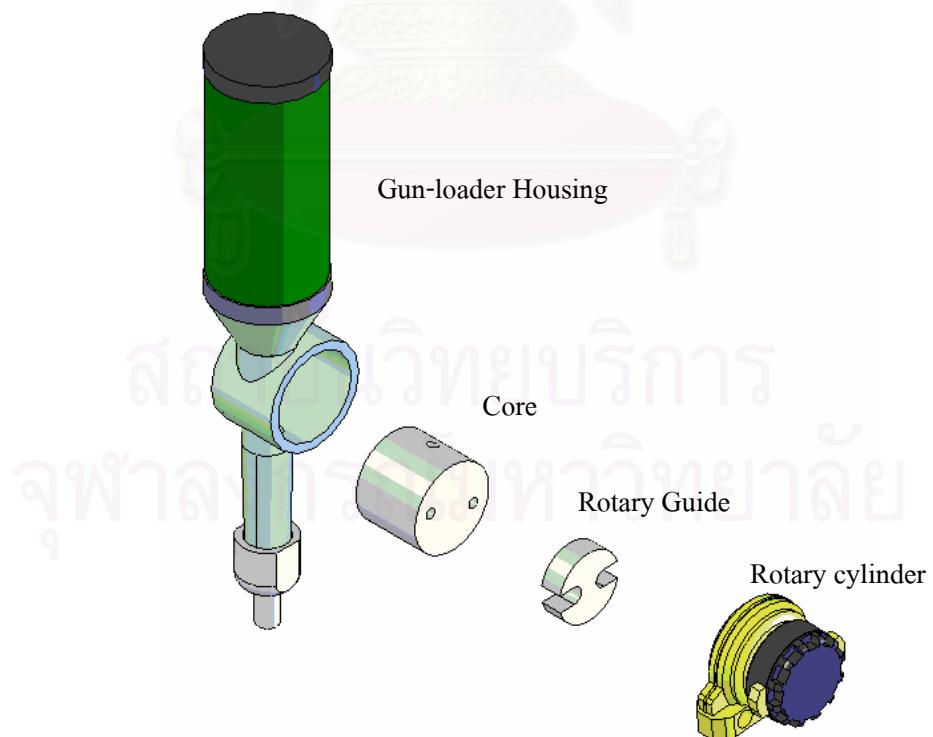

รูปที่ 3.37 ส่วนประกอบของ Gun Loader

การทำงานเริ่มต้นจากแกน Core จะหมุนมารับ Carbon จาก Gun-Loader Housing และเมื่อหน่วยการป้อนเคลื่อนที่ลง Rotary กีจจะหมุนเพื่อให้แกน Core ปล่อย Carbon ลงมาผ่านหัวจ่ายจนหมด จากนั้นหน่วยการป้อนกีจจะเคลื่อนที่ขึ้นและ Rotary กีจจะหมุนกลับตำแหน่งเดิมเพื่อเตรียม Carbon ใหม่อีกครั้ง

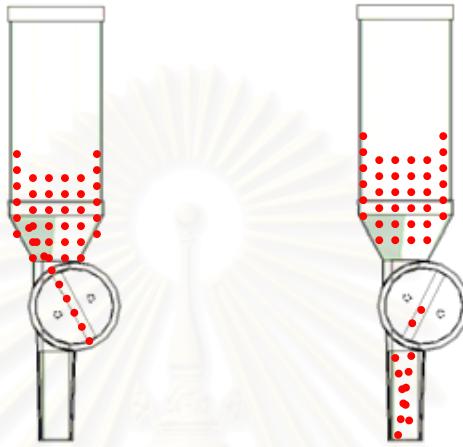


รูปที่ 3.38 กลไกการทำงานของ Gun Loader

#### การวิเคราะห์หาสาเหตุจากการป้อน

ในขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้อนที่สามารถทำให้เกิดปัญหาการตกค้างของเม็ดคาร์บอนและซิลิกา โดยจุดที่จะใช้พิจารณาคือ กระบวนการหัวหรือขั้นตอนการทำงานใดที่มีโอกาสทำให้เม็ดคาร์บอนและซิลิกาตกอยู่ตามแนวรอยการเชื่อมได้บ้าง ซึ่งจะต้องอาศัยการระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและลดการมองข้ามปัจจัยบางอย่างไป จากนั้นจึงนำปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว ไปวิเคราะห์ศึกษาต่ออีกทีว่ามีปัจจัยใดที่เกิดความบกพร่องและจะต้องดำเนินการแก้ไข

โดยการการวิเคราะห์ดังกล่าวจะนำแผนผังเหตุและผลมาใช้ซึ่งได้ผลดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

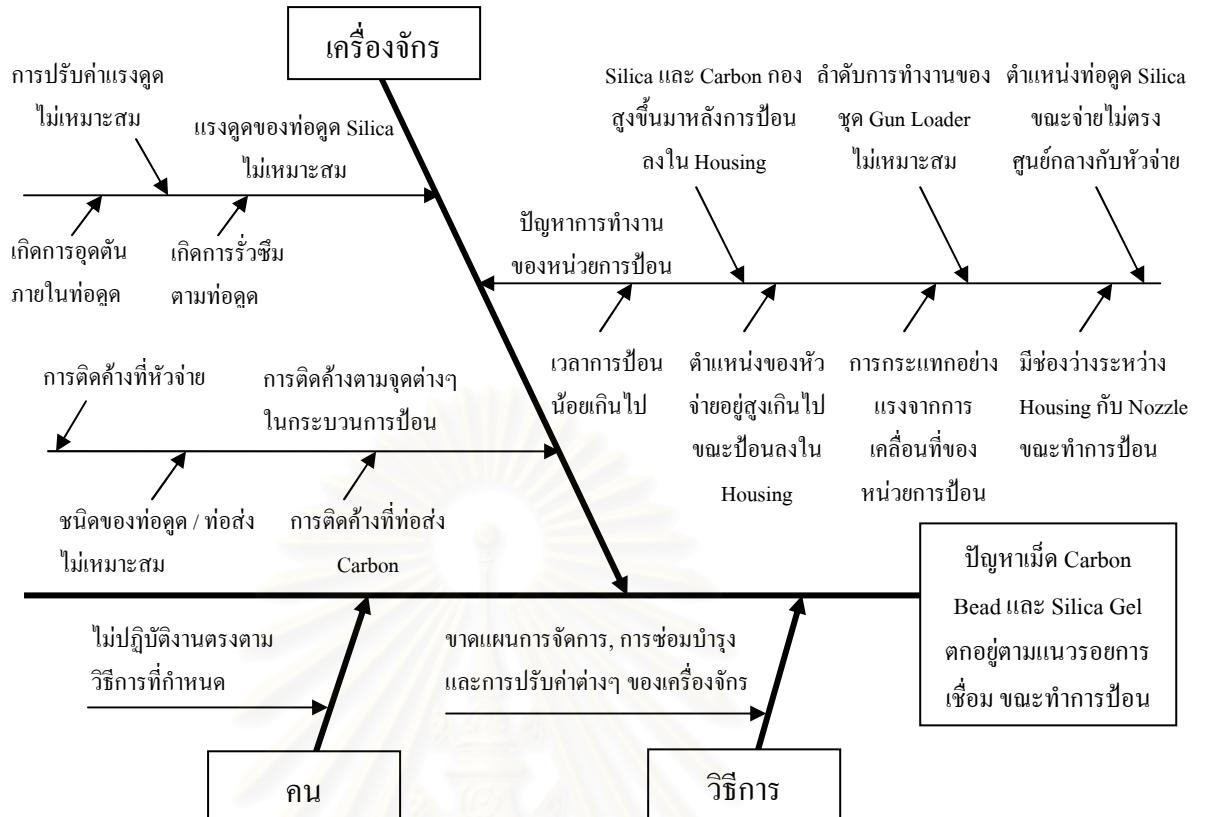

รูปที่ 3.39 ผังการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการป้อน

#### ปัญหาแรงดูด (Vacuum Force) ของท่อคุณ Silica Gel

ปัญหาของแรงดูดที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้ Silica Gel ตกลงมาก่อนที่จะทำการป้อน ทำให้มีโอกาสที่เม็ด Silica บางส่วนอาจกระเด็นไปตกอยู่ตามแนวการเรื่อไม้ได้ซึ่งจากที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่ากลไกการทำงานของท่อคุณ Silica Gel เกิดจากการต่อท่อลมดูดเพื่อคุณ Silica Gel ขึ้นมาโดยตรง ดังนั้นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ปัญหาค่าแรงดูดไม่เหมาะสม ในปัจจุบันพบว่าแรงดูดของท่อคุณมีมากเกินไปทำให้ Silica Gel ถูกดูดขึ้นมาจนล้นออกมาก่อนที่จะถูกและมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง (Honey Comb) ดังภาพ



รูปที่ 3.40 ภาพแสดง Silica Gel ถูกดูดขึ้นมาจนล้นออกจากท่อดูด  
จากลักษณะดังกล่าวทำให้มีเม็ด Silica Gel ที่อยู่ส่วนปลายย้อยลงมา ทำให้มีโอกาสที่ Silica Gel ของบริเวณดังกล่าวหลุดร่วงลงมาได้ง่ายเมื่อหน่วยการป้อนมีการเคลื่อนที่

2. ปัญหาการอุดตันภายในท่อดูด ซึ่งจะส่งผลให้แรงดูดมีค่าลดน้อยลง และมีโอกาสที่ Silica Gel จะหลุดร่วงลงมาได้ง่าย เมื่อหน่วยการป้อนมีการเคลื่อนที่

3. ปัญหาการรั่วซึมตามรอยต่อของท่อดูด ซึ่งจะส่งผลให้ค่าแรงดูดลดน้อยลงไป ทำให้มีโอกาสที่ Silica Gel จะหลุดร่วงลงมาได้ง่าย เมื่อหน่วยการป้อนมีการเคลื่อนที่

#### ปัญหาการติดค้างของ Silica Gel และ Carbon Bead ตามจุดต่างๆ ของหน่วยการป้อน

การติดค้างตามจุดต่างๆ ของหน่วยการป้อน อาจเป็นสาเหตุทำให้ Silica Gel และ Carbon Bead ตกกระเด็นลงมาตามแนวรอยการเคลื่อนที่คอม隰านะหน่วยการป้อนมีการเคลื่อนที่ ซึ่งจาก การวิเคราะห์ข้างต้นมีปัญหาที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการดังกล่าวมีดังนี้

##### 1. การติดค้างที่ท่อส่ง Carbon

การติดตั้งท่อทางเดินตามรอยต่อของท่อส่งผ่าน Carbon ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้ Carbon Bead ตกค้างอยู่บางส่วน และสามารถหลุดร่วงลงมาได้เมื่อหน่วยการป้อนมีการเคลื่อนที่



รูปที่ 3.41 ภาพแสดงการติดตั้งท่อส่งไม่เหมาะสมทำให้ Carbon Bead ติดค้างอยู่ด้านใน

## 2. การติดค้างที่หัวจ่าย

การติดค้างตามหัวจ่ายเกิดเนื่องจากภาระท่อส่ง Carbon Bead ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการกีดขวางขณะหน่วยการป้อนจ่าย Silica จนเกิดการติดค้างตามบิวต์เวนดังกล่าว



รูปที่ 3.42 ภาพแสดงปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกค้างที่หัวจ่าย

## 3. การเลือกใช้วัสดุของท่อทางเดินที่ไม่เหมาะสม

ปัจจุบันท่อส่งที่ใช้เป็นทอยางทั่วไป ที่สามารถเกิดไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge; ESD) ได้ ทำให้เม็ด Silica Gel และ Carbon Bead สามารถติดค้างที่ด้านในท่อส่งและตกลงมาเมื่อเครื่องจักรเกิดการสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่



รูปที่ 3.43 ภาพแสดงการเกิดไฟฟ้าสถิตกับท่อทางเดิน

### ปัญหาการทำงานของหน่วยการป้อน

ปัญหาการทำงานที่ไม่เหมาะสมของหน่วยการป้อนจากกระบวนการวิเคราะห์ข้างต้นมีดังนี้



1. ปัญหา Silica Gel และ Carbon Bead มีลักษณะกองสูงขึ้นมาไม่สม่ำเสมอหลังทำการป้อนลงใน Housing ทำให้มีโอกาสที่ Silica หรือ Carbon จะกระเด็นตกไปอยู่ตามแนวการเชื่อมได้ง่ายขณะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งการเชื่อมหรือในกระบวนการวางแผ่น Laminate




รูปที่ 3.44 ภาพแสดงปัญหา Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมาเท่ากับแนวการเชื่อมหลังการป้อน

2. ลำดับการทำงานของชุด Gun Loader ไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามี Carbon บางส่วนตกลงมาที่หลังเมื่อหน่วยการป้อนเคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งลำดับการทำงานสามารถแสดงได้ดังแผนผังข้างล่างนี้

หน่วยการป้อนเคลื่อนที่ลงมา  
เพื่อเตรียมป้อนให้กับ Housing

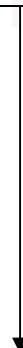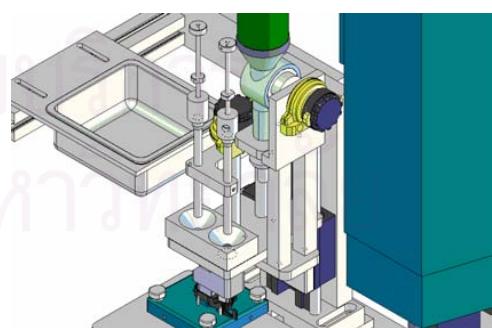


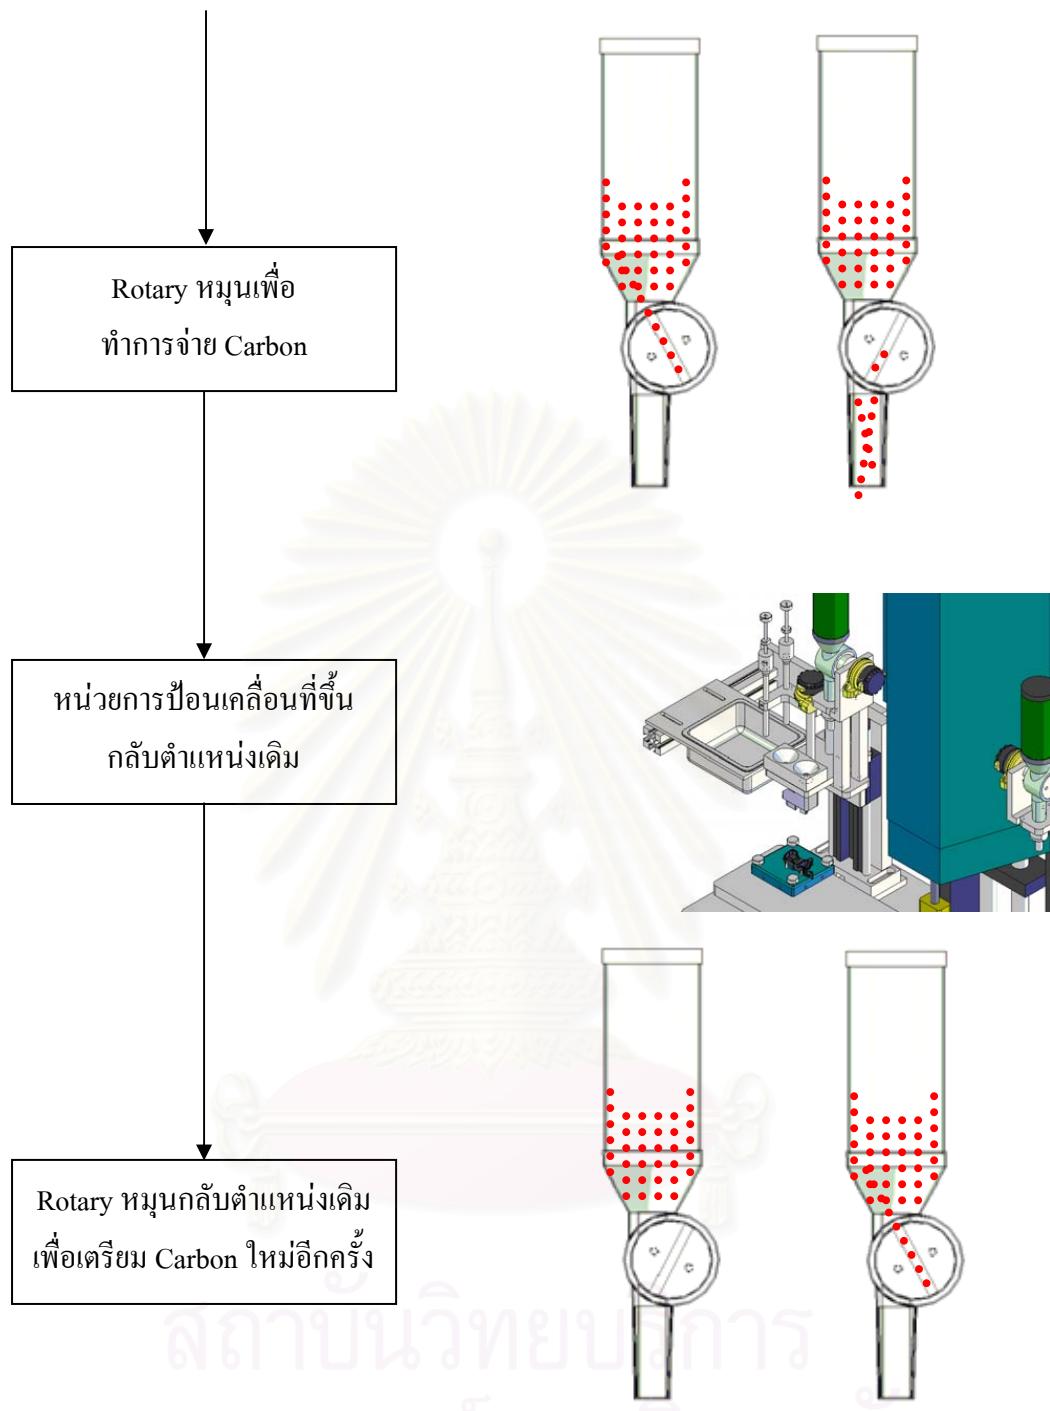

รูปที่ 3.45 ภาพแสดงลำดับการทำงานของ Gun Loader ในปัจจุบัน

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า มีโอกาสที่ Carbon บางส่วนอาจยังคงตกค้างอยู่ใน Gun Loader หลังการป้อน ซึ่งทำให้มี Carbon ตกลงมาเมื่อหน่วยการป้อนกำลังเคลื่อนที่ขึ้น และกระเด็นตกไปอยู่ตามแนวรอยการเชื่อม

3. ตำแหน่งของท่อดูดขณะปล่อย Silica Gel ไม่ตรงแนวศูนย์กลางกับหัวจ่าย ทำให้ Silica Gel ตกกระแทบกับหัวจ่ายและกระเจาลงมา

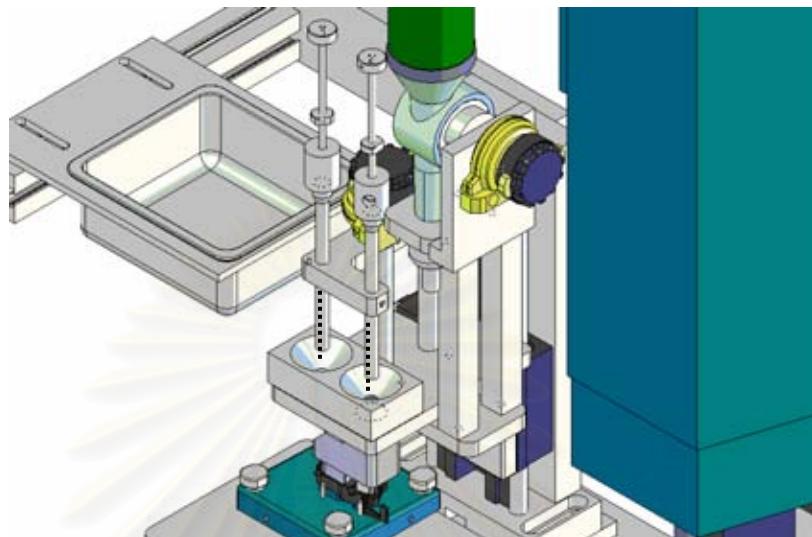


รูปที่ 3.46 ภาพแสดงแนวศูนย์กลางของท่อดูดกับหัวจ่าย

4. เวลาหน่วงของการป้อน Silica และ Carbon ลงใน Housing น้อยเกินไป ทำให้หน่วยการป้อนเคลื่อนที่ขึ้นก่อนที่จะป้อนเสร็จ ทำให้มี Silica และ Carbon ไอลดามลงมาเมื่อหน่วยการป้อนเคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งปัจจุบันเวลาการป้อนตั้งอยู่ที่ 2 วินาที



รูปที่ 3.47 ภาพแสดงช่วงการหน่วงเวลาของการป้อน

5. ตำแหน่งของหัวจ่ายอยู่สูงเกินไปขณะทำการป้อน Silica และ Carbon ลงใน Housing ทำให้เกิดซ่องว่างระหว่างหัวจ่ายกับ Housing จึงมีโอกาสที่ Silica และ Carbon จะกระเด็นออกมากและตกอยู่ตามแนวการเชื่อมขณะทำการป้อน

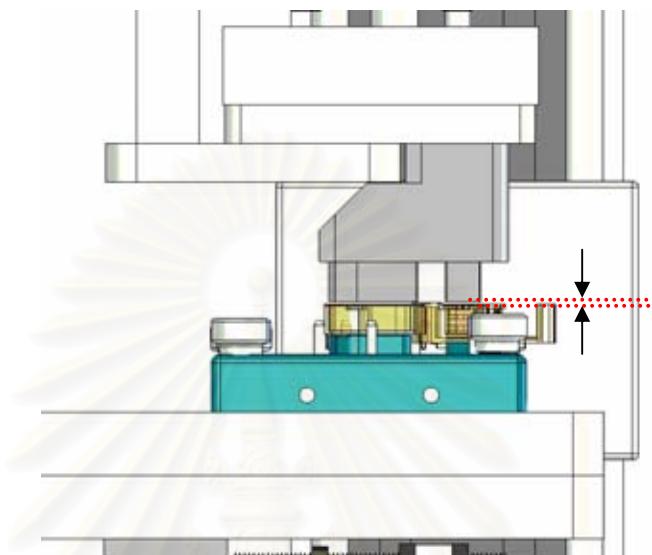


รูปที่ 3.48 ภาพแสดงระยะความลึกของหัวจ่ายขณะทำการป้อน Silica Gel


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. การกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของห้องท่อคูด Silica


- ตำแหน่งเริ่มต้น

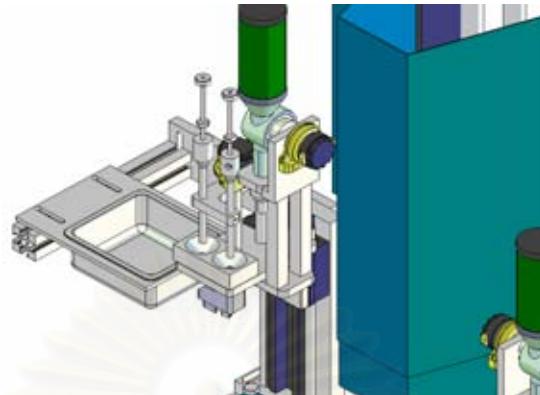

- ห่อคูดหมุนเพื่อคูด Silica Gel จาก Container

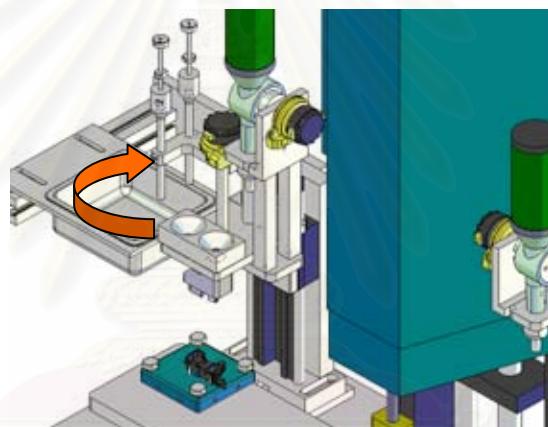


- ห่อคูดหมุนกลับตำแหน่งเดิมหลังจากคูด Silica Gel ไว้แล้ว เพื่อเตรียมการป้อน

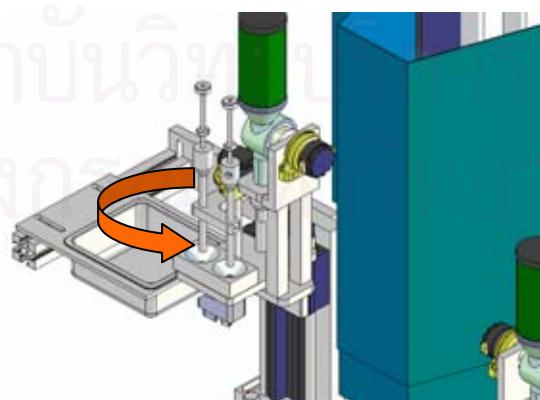

รูปที่ 3.49 ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของห้องน่วยการป้อนที่ทำให้เกิดการกระแทก

จากการสังเกตพบว่า Silica Gel ตกลงมาเป็นจำนวนมากหลังจากท่อดูดดูด Silica ขึ้นมาจนเต็ม แล้วหมุนกลับไปยังตำแหน่งเดิมเพื่อเตรียมการป้อนลงใน Housing เหตุผลนี้อาจมาจากกระแทก ขณะหมุนตัวกลับ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้จะบันช่างเทคนิคได้ทำการปรับลดของชุด Rotary ขณะหมุนตัวกลับให้เบาลง เพื่อให้ Silica Gel ตกลงมาอยู่ที่สุด

7. พบร่องว่างระหว่างหัวจ่ายกับ Housing ทำให้ Silica และ Carbon ตกกระเด็นขึ้นมาตามแนวการเชื่อมขณะทำการป้อนได้

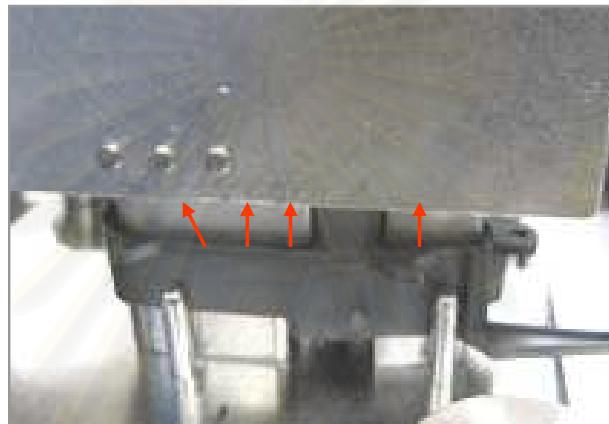

รูปที่ 3.50 ภาพร่องว่างระหว่างหัวจ่ายกับ Housing


#### ขั้นตอนกระบวนการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing

- หลังจากกระบวนการป้อนเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานจะทำการหยิบแผ่น Laminate ด้วย Tweezers พลาสติกแล้ววางลงบน Housing ตามภาพ



รูปที่ 3.51 ภาพแสดงขั้นตอนการหยิบแผ่น Laminate วางลงบน Housing

จากที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าปัญหาของกระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของ การเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างแผ่น Laminate กับ Silica และ Carbon ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนดูดติดกันขึ้นมา ขณะพนักงานกำลังวางแผน Housing จึงมีโอกาสที่ Silica และ Carbon จะถูกดูดติดขึ้นมาอยู่ใน ตำแหน่งการเชื่อมและทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้

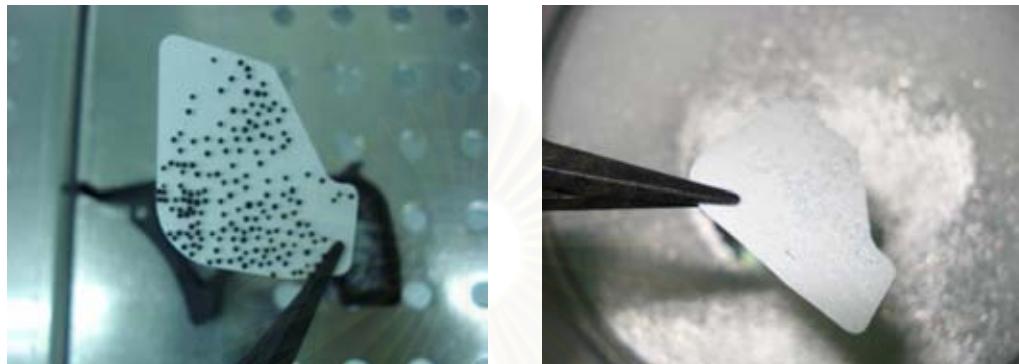

รูปที่ 3.52 ภาพการเกิดไฟฟ้าสถิต

### ศึกษาปรากฏการณ์ของการเกิดไฟฟ้าสถิต

สาร ( Matter) คือสิ่งของที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราไม่จำกัดว่าจะปรากฏอยู่ในรูปใดๆ ก็ตาม เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ แม้จะมีสถานะเป็นสารประกอบ (Compound) หรือธาตุ (Element) ก็ตาม

- สารประกอบ (Compound) ประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดคือ โมเลกุล (Molecule)
- โมเลกุล (Molecule) จะประกอบด้วยธาตุต่างๆ มากวมกันแต่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจาก ธาตุเดิม
  - ธาตุ (Element) ประกอบด้วย อะตอม (Atom) ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุแต่ ยังคงมีคุณสมบัติของธาตุนั้นๆ ออยู่
  - อะตอม (Atom) ประกอบด้วยนิวตรอน (Neutron) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอน (Proton) มีประจุเป็นบวก (Positive) และอิเล็กตรอน (Electron) มีประจุเป็นลบ (Negative) ซึ่งนิวตรอนและโปรตอนจะรวมตัวกันอยู่ตรงกลางของอะตอม โดยมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ รอบนอก และอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดของอะตอม เรียกว่า\_valence electron\_ (Valence electron)

ประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic charge) เกิดจากการที่อะตอมได้รับพลังงานแล้วทำให้瓦เลนซ์อิเล็กตรอนหลุดออกจาก原子โดยทำให้ขาดความสมดุลระหว่าง positive และ negative ซึ่งกระบวนการที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น

1. การให้ความร้อน
2. การกระแทกหรือกดอัด
3. การแตกหักหรือหลุด
4. พลังงานแสง
5. พลังงานสนามแม่เหล็ก
6. การสัมผัสเสียดสี หรือแยกตัวออก
7. การถ่ายเทพลังงาน


จากวิธีการต่างๆ ข้างต้น พบว่าการสัมผัสเสียดสีหรือแยกตัวออก เป็นตัวที่สร้างปัญหามากที่สุดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแสดงปรากฏการณ์ของการเกิดได้ดังนี้

- วัสดุ 2 ชิ้นสัมผัสหรือเสียดสีกัน เช่น การเดินบนพื้น การเลื่อน Tray งานบนโต๊ะ การลากเก้าอี้



สภานวิทยบริการ  
รูปที่ 3.53 ภาพแสดงประจุไฟฟ้านៅจากการเสียดสี

- มีการแยกตัวงานออกจากกัน เช่น การลอกเทปออก

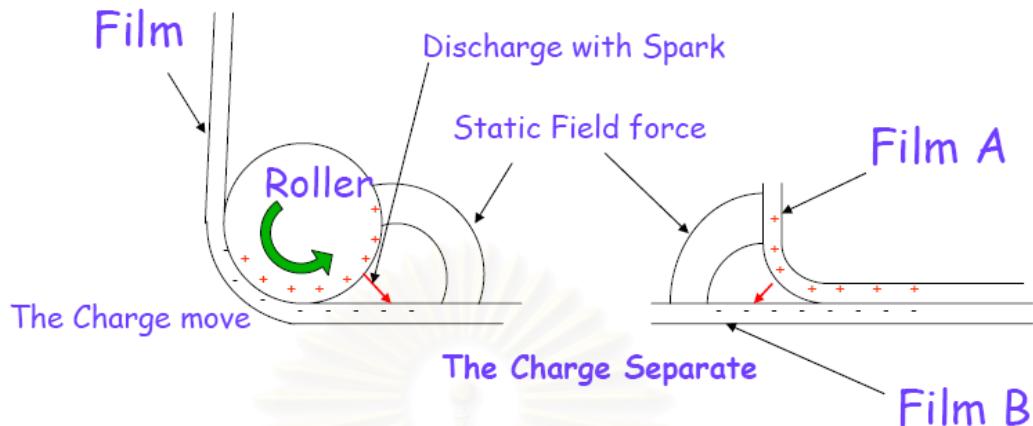

รูปที่ 3.54 ภาพแสดงประจุไฟฟ้าเนื่องจากการลอกหรือการแยกตัวของวัตถุ 2 ชนิด  
วิธีการลดการสะสมประจุไฟฟ้าบนผิวของวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต สามารถ  
ปฏิบัติได้ดังวิธีการดังต่อไปนี้

1 การต่อสายกราวด์ เป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสะสมออกไปจากวัสดุ เช่นการสวม Wrist strap การต่อสายกราวด์ที่ต้องทำงาน

2 การไม่นำหรือไม่ใช้วัสดุที่เป็นอนุนัณชีงเป็นตัวสะสมประจุ เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เป็นอนุนัณจะต้องห่อหุ้มวัสดุนั้นด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต เช่น ถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต เทบป้องกันไฟฟ้าสถิต

3 ใช้วัสดุที่เป็น Antistatic Material ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่นหุ่ดป้องกันไฟฟ้าสถิต รองเท้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

4 การใช้ Air Ionizers เป่าไปบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือชั้นงานเพื่อลดการสะสมของไฟฟ้าสถิต โดยที่ตัว Air Ionizers นั้นต้องมีคุณสมบัติในการสร้างประจุไฟฟ้าออกมาให้มีความสมดุลใกล้เคียง 0 Volt หากที่สุด (Ion Balance) เพราะไม่เช่นนั้นตัว Air Ionizers ก็จะกล้ายเป็นตัวที่สร้างไฟฟ้าสถิตปล่อยไปบริเวณที่ใช้งานเสียเอง

5 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการควบคุมไฟฟ้าสถิต คุณภาพมิจฉาชัยที่ 19 – 25 องศาเซลเซียส และ ความชื้นสัมพัทธิ์ที่ 40 – 60 %

6 ควบคุมปริมาณฝุ่นในพื้นที่ทำงานให้น้อยที่สุด เนื่องจาก การควบคุมฝุ่นจะช่วยลดการสะสมของประจุไฟฟ้า

ดังนั้นมือคราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการสำรวจว่ามีข้อบกพร่องที่จุดใดบ้างในกระบวนการที่ເອີ້ນພາຍຫວັດກ່າວ ໂດຍໃຊ້ວິທີກາຽດໜູ້ຂອງຈົງຈາກສານທີ່ຈົງ ເພື່ອນຳມາວິເຄຣະທີ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ

รายละเอียดขັ້ນຕອນການທຳການປັບປຸງຂອງກາຮາງແຜ່ນ Laminate ລົງບນ Housing

- พนักงานໃຊ້ Tweezers ထົກແຜ່ນ Laminate ອອກມາ



ຮູບທີ່ 3.55 ກາພແສດງພනັກງານໃຊ້ Tweezers ထົກແຜ່ນ Laminate

- ພනັກງານໃຊ້ມື້ອັດຈອ Laminate ເລີກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນ Laminate ຕຽບ ໙ີ້ອງຈາກ Laminate ດູກບຽງມາເປັນມ້ວນຈຶ່ງທໍາໃຫ້ເກີດກາຣໂຄ້ງໂຄ ໄນເຂົ້າຮູ່ມື້ນໍາໄປວາງບນ Housing



ຮູບທີ່ 3.56 ກາພແສດງກາຣດັຈຈອ Laminate

- ພනັກງານວາງແຜ່ນ Laminate ລົງບນ Housing




ຮູບທີ່ 3.57 ກາພແສດງກາຮາງແຜ່ນ Laminate ລົງບນ Housing

ซึ่งจากการสังเกตจึงพบว่าขั้นตอนการดึงแพร่ Laminate ออกมานำเป็นกระบวนการที่ເຂົ້າຕ່ອງ การเกิดไฟฟ้าสถิต เนื่องจากเป็นลักษณะการแยกตัวชิ้นงานออกจากกันหรือการลอก ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และอีกขั้นตอนหนึ่งคือการสัมผัสหรือเสียดสีชิ้นงานอันเนื่องมาจากการ จำเป็นที่ต้องดึงแพร่ Laminate

### การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดไฟฟ้าสถิตจากการวางแผนการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing


จากการศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตข้างต้น จึงดำเนินการรวบรวมปัจจัยที่ เป็นไปได้และเกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแผนผังเหตุและผล ซึ่งได้ผลดังนี้

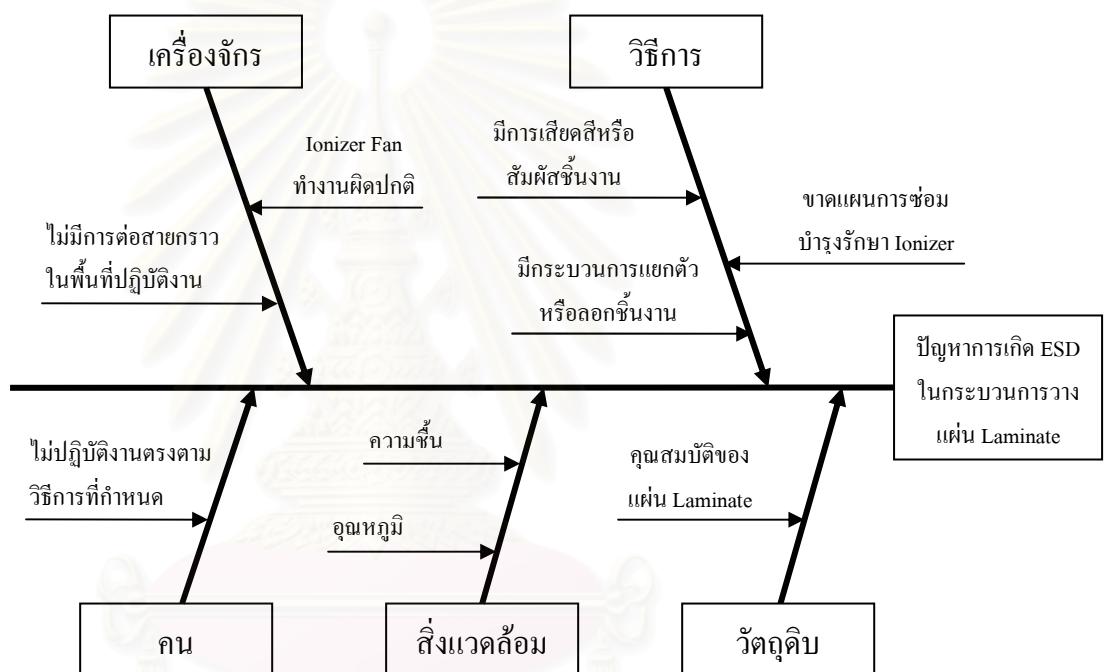

รูปที่ 3.58 ผู้การวิเคราะห์ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตในกระบวนการวางแผนการวางแผ่น Laminate ลงบน Housing

### ขั้นตอนกระบวนการเชื่อม

- เมื่อพนักงานวางแผนแผ่น Laminate ลงบน Housing เรียบร้อยแล้ว พนักงานก็จะกดปุ่ม เพื่อให้เครื่องเคลื่อนที่จากตำแหน่งการป้อนไปยังตำแหน่งที่จะทำการเชื่อมดังภาพ

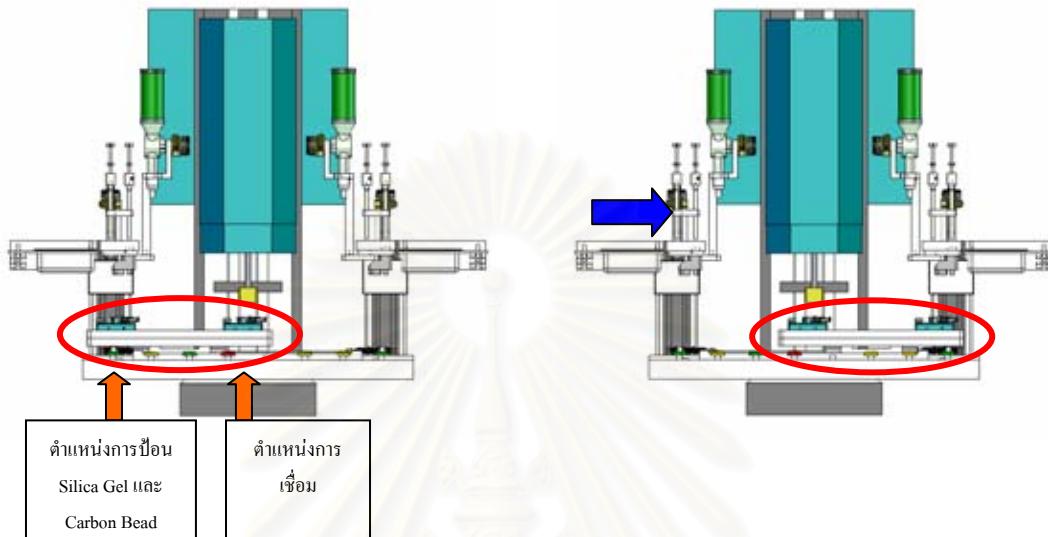


รูปที่ 3.59 ภาพการเคลื่อนที่ของ Slide Table เพื่อทำการเชื่อม

- เมื่อถึงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เครื่องก็จะทำการเชื่อมเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในเวลาเดียวกัน พนักงานอีกข้างหนึ่งก็จะเริ่มกระบวนการป้อน Silica และ Carbon ลงใน Housing สลับกันไป




รูปที่ 3.60 ภาพการเชื่อมผลิตภัณฑ์

จากการกระบวนการดังกล่าวดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่เมื่อสั่งเกตคูจากข้อมูลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H10 และ H12 พบร่วมกับว่ามีบางตำแหน่งมักจะเกิดของเสียขึ้นซ้ำๆ กัน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร

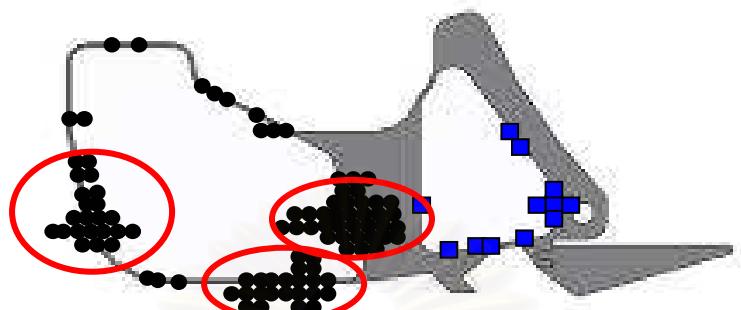


รูปที่ 3.61 ตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H10

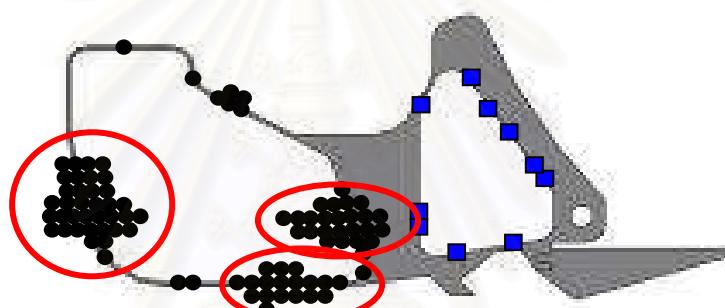

รูปที่ 3.62 ตำแหน่งการเกิดของเสียของเครื่อง H12


ดังนั้นปัญหาการกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table จึงเป็นปัญหาของกระบวนการเชื่อมซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์

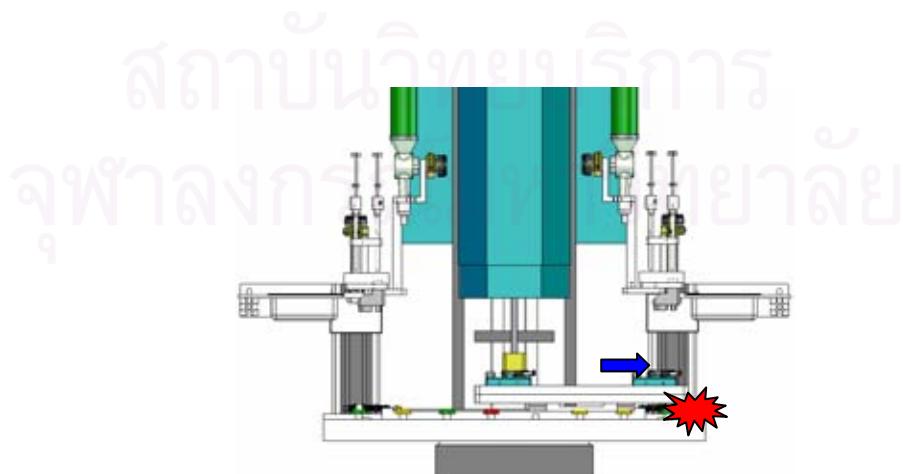

รูปที่ 3.63 ภาพอธิบายการกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table

การวิเคราะห์สาเหตุการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table ในกระบวนการเชื่อม

การวิเคราะห์เพื่อรวมปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะใช้แผนผังเหตุและผล ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

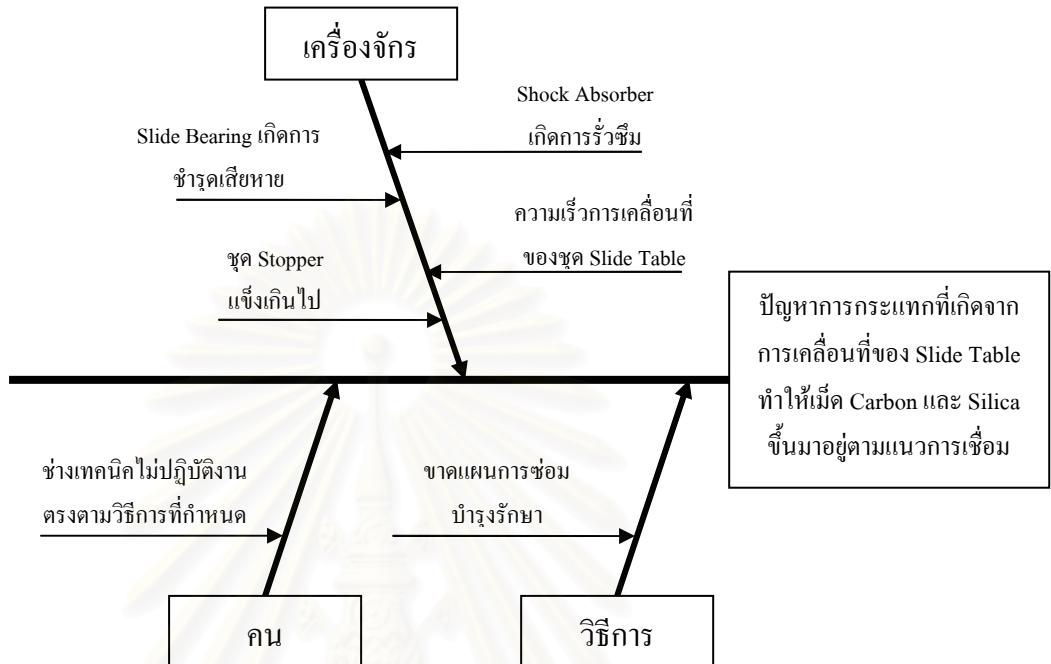

รูปที่ 3.64 ผังการวิเคราะห์ปัญหาการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ Slide Table

### ปัญหาจากเครื่องจักร

1. Slide Bearing เกิดการชำรุดเสียหาย ลูกปืนด้านในเกิดการแตก ทำให้การเคลื่อนที่ของ Slide Table เกิดการติดขัด
2. ชุด Stopper ที่เป็นตัวหยุดการเคลื่อนที่ของ Slide Table แข็งเกินไป



รูปที่ 3.65 ภาพ Stopper ที่ใช้ในปัจจุบัน


3. Shock Absorber ของชุด Stopper เกิดการร้าวซึม ทำให้ไม่สามารถดูดซับแรงกระแทกเมื่อ Slide Table เคลื่อนที่มาชน
4. ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Slide Table เร็วเกินไป ทำให้เกิดแรงกระแทกมากตามไปด้วย

#### 3.7.5 การค้นหาและตรวจสอบจุดบกพร่อง


หลังจากที่ทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการค้นหาจุดบกพร่องเพื่อพิจารณาถึงสภาพที่ควรจะเป็นโดยกำหนดวิธีการการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการตัดสินว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ผิดปกติไป ซึ่งเครื่องที่ทำการทดลองดำเนินการเบื้องต้นคือเครื่อง H10 และ H12

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.2 ตารางการวิเคราะห์ PM

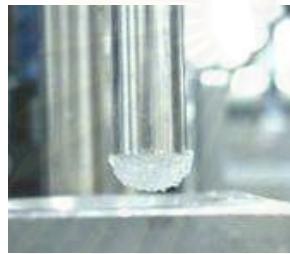สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด	ปรากฏการณ์	การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ
	เม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกอยู่ตามแนวรอยการเข้ามายังทำการปืน	ปัญหาการทำงานของหน่วยการปืน
ความล้มเหลว	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
1) แรงดูดของท่อดูดมากเกินไป ไม่เหมาะสม	<p>ความล้มเหลว กับ 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แรงดูดของท่อดูดมากเกินไป ทำให้ Silica Gel ขึ้นอยู่ลงมาคล้ายรังผึ้ง</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● แรงดูดของท่อถูกดูดมากเกินไป เนื่องจากต่อต่องกับ Vacuum Line</li> </ul>	<p>สังเกตด้วยสายตา ไม่ควร เกินออกมากจากปลายท่อ ดูดมากเกินไป ประมาณ 1-2 mm</p> <p>NG</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แรงดูดของท่อดูดไม่เพียงพอ ทำให้ Silica Gel ตกลงเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร</li> <li>● มีสิ่งสกปรกคุกตันภายในท่อดูด</li> </ul>	<p>สำรวจสิ่งคุกตันภายในท่อ ดูด</p> <p>OK (เนื่องจากมีการดำเนินการตาม แผนการซ่อมบำรุงอยู่แล้ว)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เกิดการรั่วซึมตามท่อถูกดูด</li> </ul>	<p>สำรวจตามรอยต่อของท่อ ล้มดูด โดยการพังเสียง หรือใช้มือสัมผัสลงที่รั่ว ออกมานะ</p> <p>OK</p>

สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด	ความสัมพันธ์กับ 4M	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
2) การติดค้างตามจุดต่างๆ ของหน่วยการป้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดค้างที่หัวจ่าย Carbon เนื่องจากทำการห่อส่งไว้ด้านในทำให้ Carbon ตกค้างอยู่บางส่วนได้</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตกค้างตามหัวจ่าย เนื่องจากกระบวนการท่อของ Carbon Bead ที่ไม่เหมาะสมสมหวังแนวทางเดินของหัวจ่าย</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกใช้ประเภทของห่อส่งไม่เหมาะสมสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้ Silica และ Carbon ติดค้างอยู่ด้านใน</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเกตด้วยสายตาโดยตรวจสอบลักษณะการติดตั้งห่อส่ง</li> </ul>	NG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตกค้างตามหัวจ่าย เนื่องจากกระบวนการท่อของ Carbon Bead ที่ไม่เหมาะสมสมหวังแนวทางเดินของหัวจ่าย</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกใช้ประเภทของห่อส่งไม่เหมาะสมสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้ Silica และ Carbon ติดค้างอยู่ด้านใน</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเกตด้วยสายตาว่ามี Silica หรือ Carbon ติดค้างอยู่หรือไม่</li> </ul>	NG
3) ปัญหา Silica และ Carbon กองหลังจากป้อนลงใน Housing	- ลักษณะของหัวจ่ายไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเกตด้วยสายตาว่า ระดับ Silica และ Carbon มีการกองจนถึงระดับแนวการเรียบหรือไม่</li> </ul> 	NG

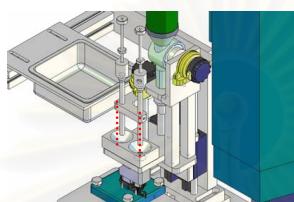สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด	ความสัมพันธ์กับ 4M	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
4) ดำเนินการทำงานของ Gun Loader ไม่เหมาะสม	- โปรแกรม PLC ที่เขียนไว้เพื่อกำหนดการทำงานไม่เหมาะสม	ทดสอบท่อส่งออกเพื่อสังเกตด้วยสายตาว่ามี Silica หรือ Carbon ตกตามลงมาขณะหน่วยการป้อนเคลื่อนที่ขึ้นหรือไม่	NG (จากการศึกษามีดำเนินการทำงานที่น่าจะเหมาะสมและดีกว่าปัจจุบัน)
5) ตำแหน่งท่อคูด Silica ไม่ตรงศูนย์กลางกับหัวจ่ายขณะทำการป้อน	 <ul style="list-style-type: none"> <li>ช่างเทคนิคปรับตั้งตำแหน่งท่อคูดไม่เหมาะสม</li> <li>ช่างเทคนิคขัน Bolt ซึ่งเป็น Stopper ของ Rotary ไม่แน่น ทำให้ตำแหน่งที่ปรับตั้งถี่่งค่อยๆเปลี่ยนไป</li> </ul>	<p>ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการปรับตั้งว่าตำแหน่งถูกต้องหรือไม่</p> <p>ตรวจสอบแรงขัน Bolt ว่าแน่นหรือไม่</p>	NG (พบมีการยื่นจากแนวศูนย์กลางเล็กน้อย) OK
6) เวลาแห่งเวลาก่อนการป้อนน้ำยา เกินไป ทำให้หน่วยการป้อนเคลื่อนที่ขึ้นก่อน	- โปรแกรม PLC ที่เขียนไว้เพื่อกำหนดการทำงานไม่เหมาะสม	สังเกตด้วยสายตาว่ามีเม็ด Carbon Bead หรือ Silica Gel ตกลงมาขณะเคลื่อนที่ขึ้นหรือเปล่า อ่านค่าที่ตั้งไว้ในโปรแกรม	ผลการศึกษาจากข้อที่ 4 ก่อน Holding Time = 2.5 วินาที
7) ตำแหน่งท่อคูดขณะทำการปล่อยผ่านหัวจ่ายอยู่สูง เกินไป ทำให้ Silica ตกกระเด็นกระจายลงมา	- ระยะความสูงของท่อคูดขณะปล่อย Silica Gel	ใช้ Vernier วัดระยะจากปลายท่อคูดจนถึงขอบหัวจ่าย (ระยะห่างควรไม่เกิน 5 mm)	OK (มีมาตรฐานการจัดตั้งกำหนดไว้)

สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด	ความสัมพันธ์กับ 4M	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
8) การกระแทรกที่เกิดจาก การเคลื่อนที่ของหน่วยการป้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีตัวดูดขับแรงกระแทรกของชุด Rotary</li> <li>- ชุดหัวดูด Silica ถูกออกแบบมาไม่เหมาะสม กับลักษณะการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเกตด้วยสายตาว่ามีเม็ด Carbon Bead หรือ Silica Gel ตกลงมาบน เคลื่อนที่ขึ้นหรือเปล่า</li> <li>ทำการวิเคราะห์ศึกษา</li> </ul>	NG NG
9) มีช่องว่างระหว่างหัวจ่ายกับ Housing มากเกินไปทำให้ Silica และ Carbon กระเด็นขึ้นมาอยู่ ตามแนวการเชื่อมได้ขณะทำการป้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะความสูงของหัวจ่ายขณะปล่อย Silica Gel และ Carbon Bead</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะ offset ระหว่างหัวจ่ายกับ Housing</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเกตด้วยสายตา ควรต่ำกว่าแนวรอยการเชื่อมลง ไปประมาณครึ่งหนึ่งของ Housing</li> <li>สังเกตด้วยสายตาว่ามีเม็ด Silica หรือ Carbon กระเด็นออกมากหรือเปล่า (แต่จำเป็นต้องปรับระยะความสูงของหัวจ่ายให้ได้ระดับตามที่กล่าวไว้ใน หัวข้อข้างต้นเสียก่อน เพื่อลดปัจจัยดังกล่าวออกไป)</li> </ul>	NG NG

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประภากลาง		การวิเคราะห์ ประภากลางเชิง ภาษาพาก	
การเกิดไฟฟ้าสถิตที่แผ่น Laminate ทำให้ดูดติดเม็ด Carbon และ Silica ขึ้นมาอยู่ตามแนวการเชื่อม		การเกิดไฟฟ้า สถิต (ESD)	
สภาพเงื่อนไขที่ ก่อให้เกิด	ความสัมพันธ์กับ 4M	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
1) การสะสมของ ประจุไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งสายกราวบริเวณตัวทำงาน</li> <li>- การทำงานของ Air Ionizer Fan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบด้วยสายตา</li> <li>- ดูไฟแสดงการทำงานของ Ionizer Fan</li> <li>- ตรวจสอบความสมดุลของ Ion ด้วย Ion Balance Meter จะต้องเท่ากับ 0 Volt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> <li>OK (ไฟสีเขียวติด แสดงการทำงาน เป็นปกติ)</li> <li>OK (0 Volt)</li> </ul>
2) สภาพแวดล้อม ของการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุณหภูมิ</li> <li>- ความชื้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบด้วย Thermometer และควรอยู่ในช่วง 19 – 25 องศาเซลเซียส</li> <li>- ตรวจสอบด้วย RH Meter และควรอยู่ในช่วง 40 – 60% RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK (21 องศา เซลเซียส และมี การควบคุมอยู่ แล้ว)</li> <li>OK (50%RH และมี การควบคุมอยู่ แล้ว)</li> </ul>
3) วิธีการ ปฏิบัติงานที่ไม่ เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการบวนการมีการแยกตัวหรือการลอกชิ้นงาน</li> <li>- มีการสัมผัสหรือเสียดสีในการบวนการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สังเกตชิ้นตอนการปูบดึงงาน</li> <li>- สังเกตชิ้นตอนการปูบดึงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NG (พบในชิ้นตอน การดึงแผ่น Laminate ออก จากม้วน)</li> <li>NG (พบมีการดัด แผ่น Laminate เนื่องจากแผ่น Laminate ถูก บรรจุมาจากม้วน ทำให้เด้งออก)</li> </ul>

ประภูมิการณ์	การวิเคราะห์ ประภูมิการณ์เชิง ภาษาพาท		
สมภาวะเงื่อนไขที่ ก่อให้เกิด	ความสัมพันธ์กับ 4M	วิธีการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
การวิเคราะห์จาก การเคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slide Bearing ชำรุดเสียหาย</li> <li>- ชุด Stopper</li> <li>● Shock Absorber เกิดการร้าวซึม ทำให้ไม่สามารถดูดซับแรงกระแทก</li> <li>● Stopper ใช้สอดที่แข็งเกินไป</li> <li>- ความเร็วในการเคลื่อนที่</li> </ul> 	<p>ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกปืนด้วยสายตา แล้วทดสอบ Slide ดูจะต้องไม่เกิดการติดขัด</p> <p>สังเกตด้วยสายตาว่ามีน้ำมันหล่อลื่นออกมากหรือเปล่า</p> <p>ตรวจสอบด้วยสายตา</p> <p>- ใช้นาฬิกาจับเวลา</p> <p>- สังเกตด้วยสายตาว่ามีเม็ด Silica Gel หรือ Carbon Bead กระเด็นขึ้นมาหลังการเคลื่อนที่หรือไม่(ลองทำอย่างน้อย 100 cycles แต่ต้องทดสอบหลังการปรับปูริงปัญหาการรองของ Silica และ Carbon หลังการป้อนแล้ว)</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>NG (ปั๊จจุบันทำด้วยเหล็ก)</p> <p>1.18 วินาที</p> <p>เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานกำหนดเรื่องความเร็วของการเคลื่อนที่ จึงต้องรอผลการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง หลังทำการปรับปูริง หรือตรวจสอบชุด Stopper ข้างต้นแล้ว</p>

## บทที่ 4


### การปรับปรุงและการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดของเสีย

จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ PM ในบทที่ผ่านมา ทำให้สามารถค้นหาปัจจัยที่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา และทำการตรวจสอบผลลัพธ์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น หรือมีจุดบกพร่องดังกล่าวขึ้น และในบทนี้จะเป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่ผิดปกติให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ควรจะเป็น

#### การปรับปรุงดำเนินการแก้ไขปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกอยู่ตามแนวการเชื่อม

- การแก้ไขปัญหาแรงดูดที่ไม่เหมาะสมของท่อดูด Silica Gel

ปัจจุบันพบปัญหาแรงดูดของท่อดูด Silica Gel มีมากเกินไป เนื่องจากแรงดูดที่นำเข้ามาจากการต่อ กับท่อลมดูดโดยตรง (Vacuum Line) ทำให้มีแรงดูดมากเกินไปจนทำให้ Silica Gel ล้นออกมานอกท่อดูด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้คือ ทำการติดตั้งตัวควบคุมความแรงของลม (Control Valve)

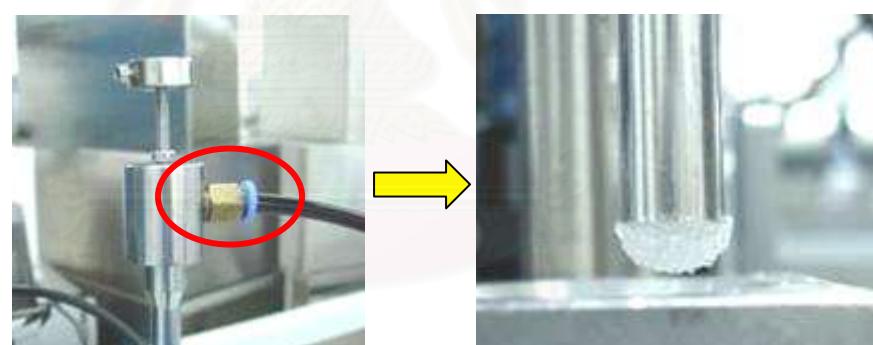

ภาพก่อนการปรับปรุง



ภาพหลังการปรับปรุง

รูปที่ 4.1 ภาพการปรับปรุงปัญหาแรงดูดของท่อดูด Silica Gel ที่มากเกินไป

สำหรับการป้องกันการเกิดการอุดตันภายในท่อคูดและปัญหาการรั่วซึมตามบริเวณรอยต่อของท่อคูด ซึ่งทำให้แรงดูดไม่เพียงพอ มี Silica Gel ตกลงมาขณะน่าวางการป้อนเคลื่อนที่ซึ่งในที่นี้ได้มีแผนการตรวจสอดคล้องรายส์บเดาหอยแล้ว


- การแก้ไขและป้องกันปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกค้างอยู่ตามจุดต่าง ๆ
  - ทำการติดตั้งฝาครอบบริเวณ Silica Container และบริเวณชุดหัวจ่าย เพื่อป้องกันเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ที่ตกค้างอยู่ต่อกันระหว่างการผลิต



รูปที่ 4.2 ภาพการติดตั้งฝาครอบเพื่อป้องกันเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel

ตักกระจายลงมา

- เปลี่ยนหัวจ่าย Carbon เพื่อเปลี่ยนการติดตั้งท่อส่งจากด้านในมาเป็นด้านนอก เพื่อลดการตกค้าง

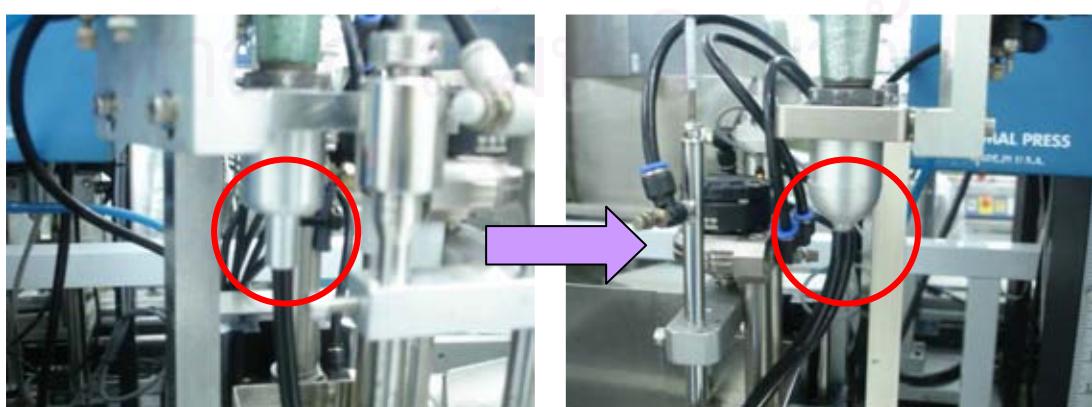

รูปที่ 4.3 ภาพการปรับปรุงการติดตั้งท่อส่ง Carbon Bead

- เปลี่ยนวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นท่อทางเดิน Carbon จากการใช้ท่อลมธรรมดากว่าไป (PU Tube) เป็น ESD Dissipative Tube คือท่อที่สามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ จากปัญหาที่พบว่าเมื่อสัมผัสระบบ Carbon ติดเคางอยู่ด้านในท่อส่งเนื่องจากการเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้มีการทดลองมาเมื่อเครื่องจักรเกิดการเคลื่อนที่หรือเกิดการสั่นสะเทือน


#### ผลการทดสอบก่อนนำมาทำการติดตั้ง

Comparing PU Tube & ESD Dissipative Air Tube																															
PU Tube	ESD Dissipative Air Tube	Rubbing Tube	Rubbing Tube																												
																															
																															
Electric static Discharge - SIMCO	Electric static Discharge - SIMCO																														
																															
<p>Note: Tester distance from object 10 cm then read stable value.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Result Test</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Value (KV.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test 1.</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>Test 2.</td> <td>0.14</td> </tr> <tr> <td>Test 3.</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>Test 4.</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>Test 5.</td> <td>0.37</td> </tr> </tbody> </table>		Result Test		No.	Value (KV.)	Test 1.	0.06	Test 2.	0.14	Test 3.	0.19	Test 4.	0.25	Test 5.	0.37	<p>Note: Tester distance from object 10 cm then read stable value.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Result Test</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Value (KV.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test 1.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Test 2.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Test 3.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Test 4.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Test 5.</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Result Test		No.	Value (KV.)	Test 1.	0.00	Test 2.	0.00	Test 3.	0.00	Test 4.	0.00	Test 5.	0.00
Result Test																															
No.	Value (KV.)																														
Test 1.	0.06																														
Test 2.	0.14																														
Test 3.	0.19																														
Test 4.	0.25																														
Test 5.	0.37																														
Result Test																															
No.	Value (KV.)																														
Test 1.	0.00																														
Test 2.	0.00																														
Test 3.	0.00																														
Test 4.	0.00																														
Test 5.	0.00																														

รูปที่ 4.4 ภาพการทดสอบท่อส่ง

- การแก้ปัญหา Silica และ Carbon กองขึ้นมาหลังการป้อนลงใน Housing

ปัจจุบันพบปัญหา Silica และ Carbon กองขึ้นมาหลังการป้อนลงใน Housing ทำให้มีโอกาสส่ง่ายที่จะตกระเด็นมากอยู่ต่ำนกว่าการเชื่อมเมื่อเครื่องจักรมีการเคลื่อนที่หรือการกระแทกเกิดขึ้น

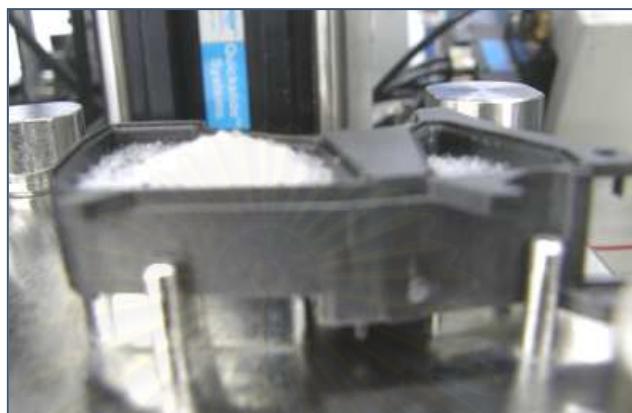

รูปที่ 4.5 ภาพ Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมาหลังการป้อน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำการปรับปรุงโดยการใส่ Pin ที่หัวจ่าย เพื่อเป็นตัวช่วยปรับทิศทางการไหลของ Silica และ Carbon



ภาพก่อนการปรับปรุง



ภาพหลังการปรับปรุง

รูปที่ 4.6 ภาพการปรับปรุงแก้ไข Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมาหลังการจ่าย

ชิ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจ คือ Silica และ Carbon กองต่ำกว่าระดับของรอยการเชื่อม




รูปที่ 4.7 ผลลัพธ์หลังการแก้ไขปัญหา Silica Gel และ Carbon Bead กองสูงขึ้นมา


- การแก้ปัญหาลำดับการทำงานของ Gun Loader


โปรแกรมการทำงานปัจจุบัน

หน่วยการป้อนเคลื่อนที่ลงมา  
เพื่อเตรียมป้อนให้กับ Housing

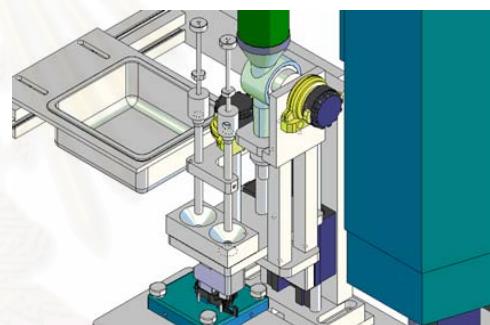

Rotary หมุนเพื่อ  
ทำการจ่าย Carbon

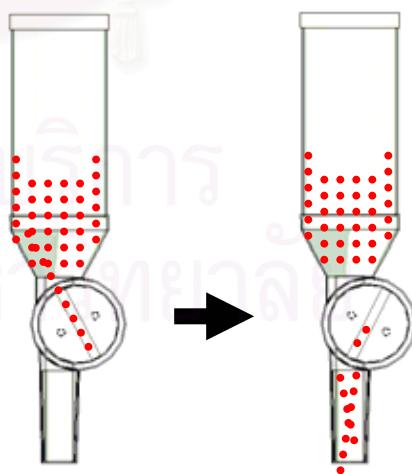


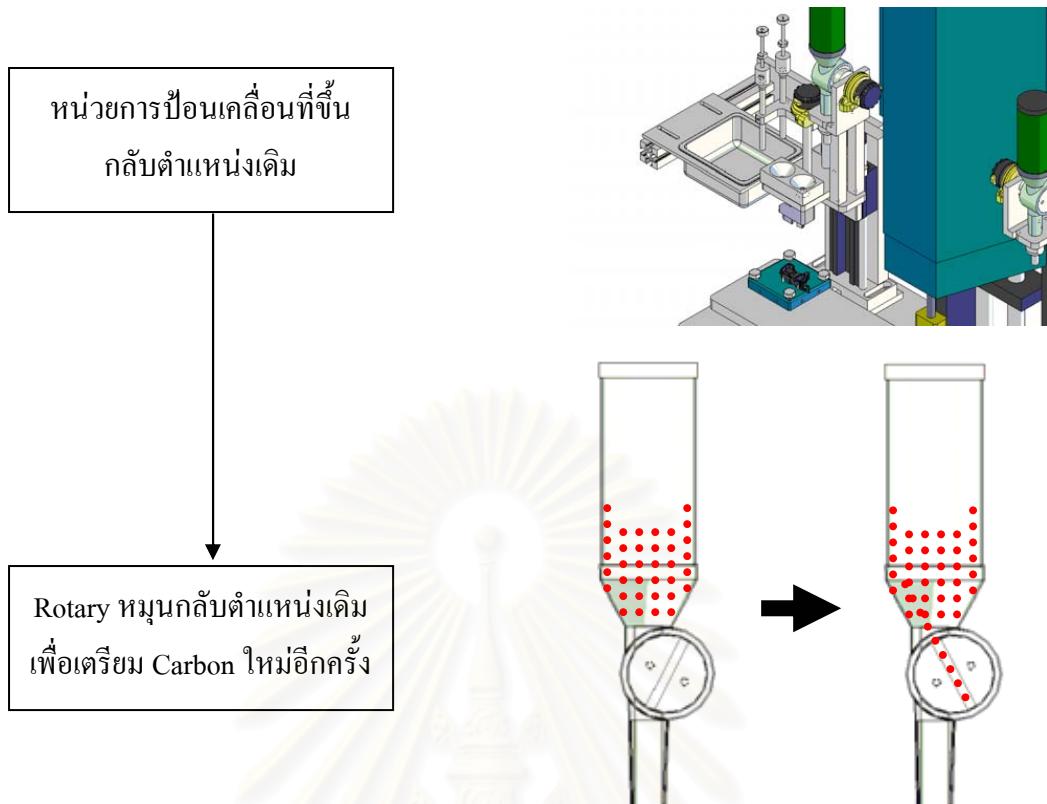


รูปที่ 4.8 ภาพลำดับการทำงานของชุด Gun Loader ในปัจจุบัน

จากลำดับการทำงานข้างต้นพบปัญหาว่า มีโอกาสที่ Carbon บางส่วนยังคงติดค้างอยู่ ข้างในอุปกรณ์ไม่หมด ดังนั้นมีการนำหัวป้อนเคลื่อนที่ขึ้นจึงมีเม็ด Carbon บางส่วนตกตามลงมา

ลำดับการทำงานใหม่หลังการปรับปรุง

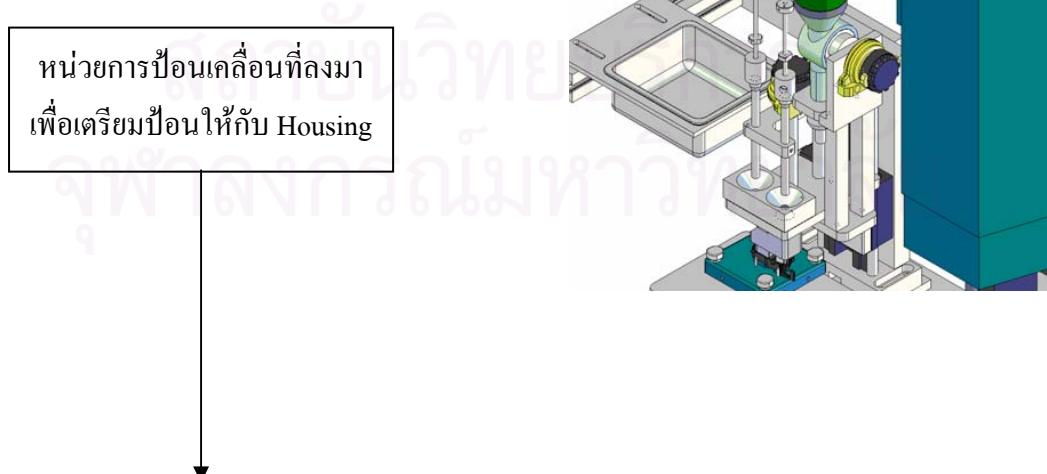

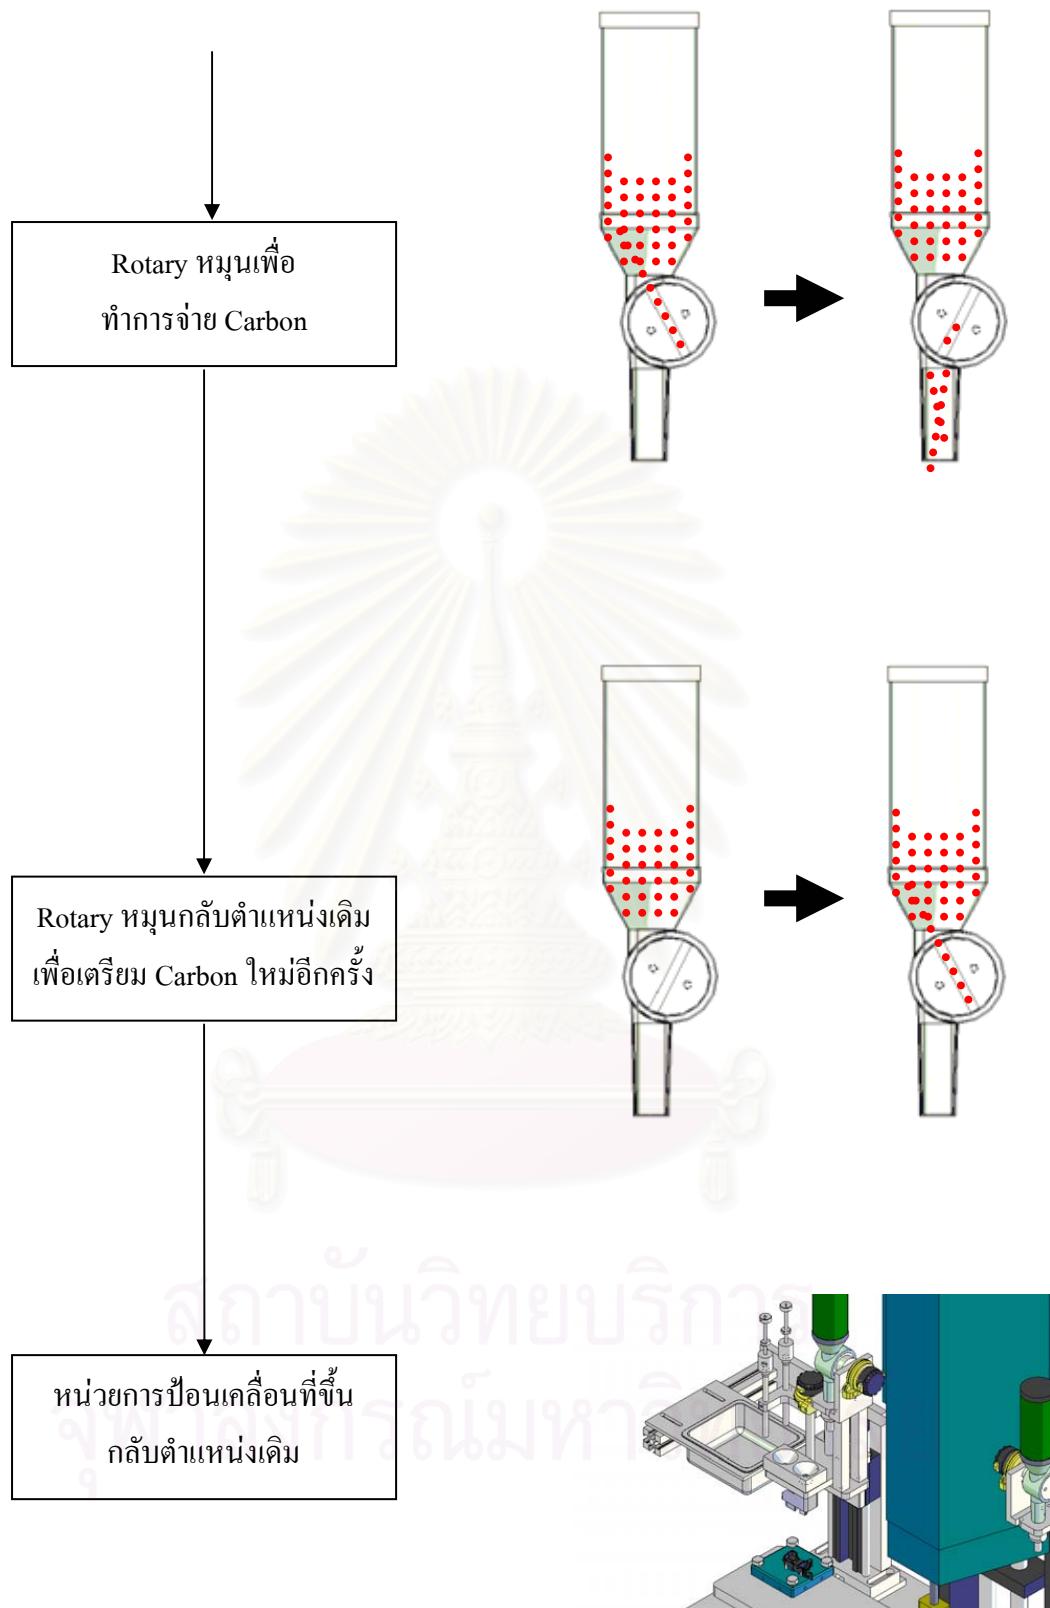

รูปที่ 4.9 ภาพลำดับการทำงานของชุด Gun Loader หลังการปรับปูจง

- เวลาหน่วงของการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing

จากการศึกษาปัญหาหลังจากที่ดำเนินการปรับปรุงลำดับการทำงานของ Gun Loader และการตอกค้างตามจุดต่างๆ พบร่วมกันในปัจจุบันเหมาะสมสมดีแล้ว คืออยู่ที่ 2.5 วินาที




รูปที่ 4.10 ภาพแสดงช่วงหน่วงเวลาการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing

- การกำหนดมาตรฐานในการจัดตั้งเครื่องจักร

เพื่อให้การจัดตั้งและปรับแต่งหน่วงการป้อนถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจัดทำเอกสารคู่มือการติดตั้งเครื่องเชื่อม โดยข้อกำหนดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหน่วงการป้อน มีดังนี้

- ระยะความสูงของปลายท่อคูดขณะทำการปล่อย Silica Gel ผ่านหัวจ่ายไม่ควรเกิน 5 มิลลิเมตร
- แนวศูนย์กลางของท่อคูดต้องอยู่แนวศูนย์กลางเดียวกันกับหัวจ่าย

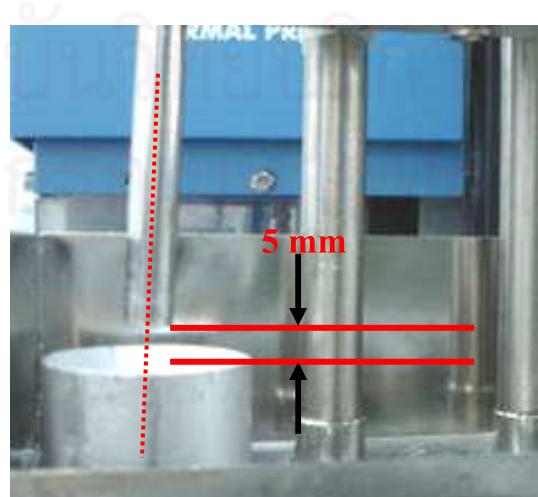

รูปที่ 4.11 ภาพแสดงการติดตั้งตำแหน่งท่อคูดกับหัวจ่าย

- ตำแหน่งของหัวจ่ายขณะทำการป้อน Silica Gel และ Carbon Bead ลงใน Housing ควรจะต้องมั่นคงไปประมาณครึ่งหนึ่งของ Housing




รูปที่ 4.12 ภาพแสดงการจัดตั้งระยะความสูงของหัวจ่าย

- การลดการกระแทกจากการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table

จากปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel กระเด็นขึ้นมาตามแนวรอยการเชื่อม เนื่องจากการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table มีวิธีการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

- ตรวจสอบสภาพของ Shock Absorber ว่าเกิดการร้าวซึมหรือไม่ เนื่องจากเป็นตัวช่วยดูดซับแรงกระแทก และกำหนดแผนการตรวจสอบเป็นรายเดือน
- การเปลี่ยนวัสดุของชุด Stopper เพื่อลดแรงกระแทก

วัสดุที่ใช้เป็น Stopper ในปัจจุบัน คือเหล็ก ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ให้อ่อนลง เพื่อช่วยดูดซับแรงกระแทกได้มากขึ้น

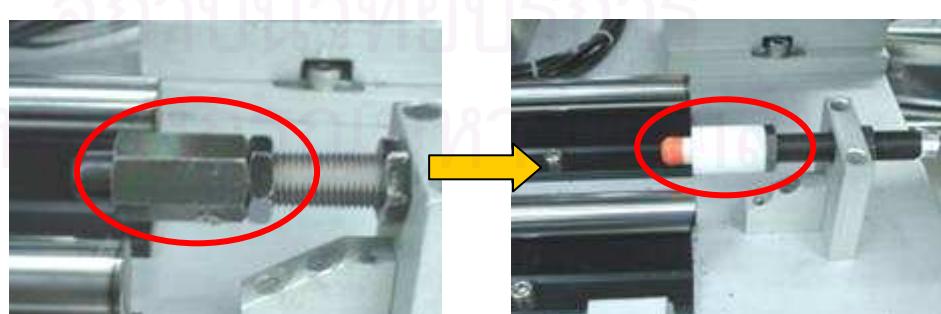

รูปที่ 4.13 ภาพแสดงการปรับปุ่มชุด Stopper

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table

หลังจากทำการปรับปุ่งแก้ไขปัญหาการกรองของ Carbon และ Silica ขณะป้อนลงใน Housing และแก้ปัญหาชุด Stopper ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงทำการทดลองจับเวลาโดยทำการปรับความเร็วของ Slide Table แล้วให้เครื่องเคลื่อนที่ขณะมีชิ้นงานอยู่ 100 ครั้ง เพื่อสังเกตดูว่า มีเม็ด Carbon Bead หรือ Silica Gel ตก กระเด็นขึ้นมาตามแนวรอยการเชื่อมหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้แสดงตามตาราง

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลกระบวนการเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table

เวลาการเคลื่อนที่ (วินาที)	ผลลัพธ์	ผลผลิตที่ได้ต่อชั่วโมง (UPH)	ผลผลิตเป้าหมายต่อชั่วโมง (UPH Target)	เปอร์เซ็นต์เบรียบเทียบ UPH กับเป้าหมาย
1.1	NG	272	250	108.8%
1.3	NG	267	250	106.8%
1.5	OK	264	250	105.6%
1.7	OK	260	250	104.0%
1.9	OK	258	250	103.2%

จากผลที่ได้จึงทำการกำหนดมาตรฐานความเร็วการเคลื่อนที่ของชุด Slide Table อยู่ที่ 1.5 – 1.9 วินาที

### การปรับปุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตที่แผ่น Laminate ทำให้ดูดติดเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ขึ้นมาขณะทำการเชื่อม

จากการดำเนินการตรวจสอบปัจจัยที่影响 ความเร็วต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตในบทที่ผ่านมา เช่น การติดตั้งสายกราวบริเวณตัวทำงาน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น อุณหภูมิและความชื้น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทำงานของ Ionizer Fan เพื่อลดการสะสมของประจุไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน พบร่องรอยในสภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม แต่จากการสำรวจพบว่ายังเกิดปัญหาเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ดูดติดขึ้นมาขณะวางแผ่น Laminate ลงบน ชิ้นสาเหตุที่ทำให้ยังคงเกิดปัญหาดังกล่าวคือ

- ในกระบวนการการทำงานมีการลอกแผ่น Laminate ออกมากจากม้วนซึ่งเป็นปัจจัยที่  
เอื้ออำนวยต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต



รูปที่ 4.14 ภาพแสดงการลอกแผ่น Laminate ออกมากจากม้วน

- ในกระบวนการการทำงาน จำเป็นต้องมีการตัดแผ่น Laminate เนื่องจาก Laminate  
เกิดการโค้งงอเพราะถูกบรรจุมาเป็นม้วน จึงทำให้มีปัญหาเวลาวางลงบน Housing ได้ คือทำให้มี  
แนวสนิทและอาจเกิดข่องเสียขึ้นเนื่องจากตำแหน่งของ Laminate ผิดเพี้ยนไปขณะทำการเชื่อม  
จากการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมากการตัดแผ่น Laminate ถือว่าเป็นการขัดสีของวัตถุ 2  
ชนิดซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต



รูปที่ 4.15 ภาพแสดงการตัดแผ่น Laminate

จากสองปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงนิวิธีการแก้ไขโดยให้พนักงานทำการเป่าแผ่น Laminate กับ Ionizer Fan หลังจากทำการดัดแผ่น Laminate เพื่อ слายประจุที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.16 ภาพแสดงการเป่าแผ่น Laminate ด้วย Ionizer Fan


นอกจากนี้ยังเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบในขณะที่พนักงานกำลังวางแผน Laminate ลงบน Housing เพื่อดูว่ามีเม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ตกอยู่ตามแนวการเชื่อมหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่ามี ก็จะให้พนักงานเอาออกไปโดยใช้ Vacuum Pen ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมาใหม่คุณลักษณะที่ติดตามรอยการเชื่อมออก




รูปที่ 4.17 ภาพแสดงการดูดเอา Carbon Bead และ Silica Gel ที่ติดตามรอยการเชื่อมออก

แผนผังกระบวนการกราวงแ汾 Laminate ลงบน Housing

แผนผังกระบวนการก่อนการปรับปรุง

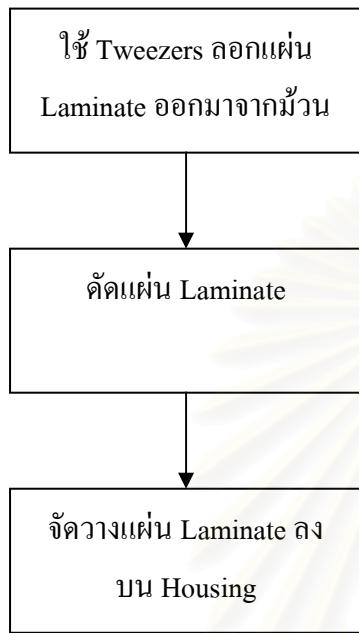

แผนผังกระบวนการหลังการปรับปรุง

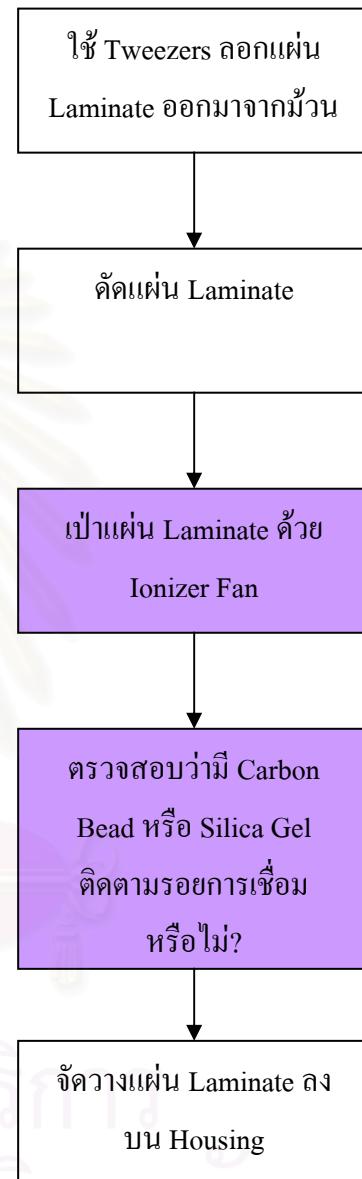

รูปที่ 4.18 ภาพแสดงการปรับปรุงกระบวนการกราวงแ汾 Laminate ลงบน Housing


## การปรับปรุงดำเนินการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่เกี่ยวกับคน

โดยท่าไปแล้วเราจะพบว่าความผิดพลาดที่มาจากการนั่ง จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่างๆ ได้มากน้อย เเบรี่ยบเสื่อมกับเป็นจุดเริ่มของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นเพื่อต้องการลดความสูญเสียที่จะเกิดตามมา จึงจำเป็นที่จะต้องให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในด้านพื้นฐานการทำงานและ วิธีการการทำงานที่ถูกต้อง ตลอดจนรวมถึงการฝึกฝน พนักงานให้มีความชำนาญในงานที่ตนเองทำอยู่

### แนวทางการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการมีดังนี้

- 1) เมื่อมีพนักงานเริ่มเข้าทำงานใหม่จะต้องได้รับการอบรมจากผู้ชำนาญงาน หรือหัวหน้าหน่วยผลิตเพื่อให้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการทำงานที่ถูกต้อง และฝึกทักษะในการทำงานโดยอาจจะเริ่มจากกระบวนการง่ายๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย
- 2) จัดตั้งทีมงานเพื่อค่อยๆ ลดตัวเร็วตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการทำงานหรือไม่ ซึ่งรับผิดชอบโดยแผนกประกันคุณภาพ
- 3) มีการจัดระบบการทำงานของพนักงานให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้าง เพื่อลดความเบื่อหน่ายและเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงาน แต่ไม่ควรให้มีความหลากหลายมากจนเกินไป นักเพาะาะจะทำให้พนักงานเกิดความสับสนในงานที่ทำได้
- 4) พยายามสร้างจิตสำนึกรักในการทำงาน โดยให้พนักงานเล็งเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ การคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าที่จะคำนึงถึงการทำงานให้ได้ปริมาณเพียงอย่างเดียว

จากการดำเนินการปรับปรุงทั้งหมดข้างต้นยังพบว่ามีเม็ด Silica Gel บางส่วนยังคงตกกระจายลงมา เนื่องจากมีบางปัจจัยยังคงหล่นไปและยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เช่น การกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของหน่วยการป้อนหลังจากท่อถูกทำกรด Silica Gel ขึ้นมาจาก Container แล้วหมุนตัวมาเพื่อทำการป้อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการออกแบบเครื่องจักรและวิธีการไม่เหมาะสม

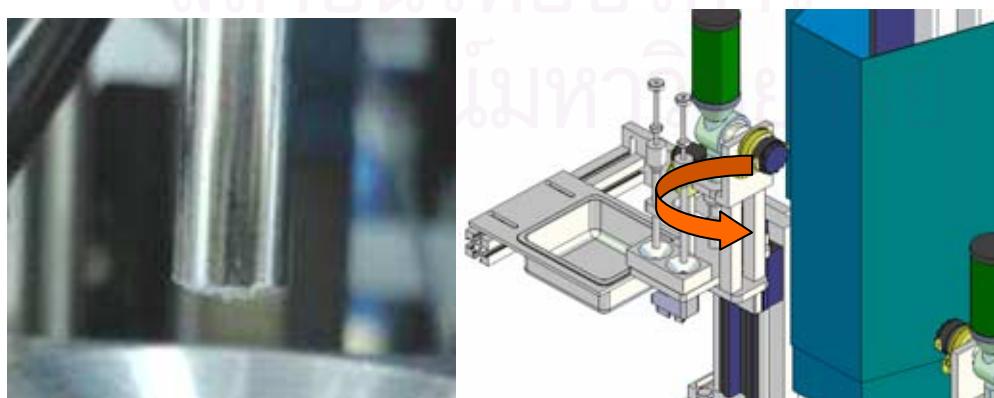

รูปที่ 4.19 แสดงภาพปัญหาเม็ด Silica ยังคงตกลงมาจากการท่อถูกหลังหมุนตัวเพื่อเตรียมการป้อน

แต่หลังจากผลลัพธ์ของการปรับปรุงออกแบบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือปัญหาของเสีย Entrap Carbon และ Silica ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของของเสียที่เคยเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางลูกค้า จึงได้ออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหัวข้อดังกล่าวต่อไป ดังนั้นจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงท่อถอด Silica ทั้งหมดไปเป็นแบบ Gun Loader ที่ใช้ป้อน Carbon เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว



ก่อนการปรับปรุง



หลังการปรับปรุง


รูปที่ 4.20 ภาพแสดงการปรับปรุงชุดจ่าย Silica

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### การประเมินผลหลังการปรับปรุง

หลังจากที่มีการดำเนินการวิเคราะห์ PM เพื่อแก้ไขปัญหา Entrap Carbon และ Silica ของผลิตภัณฑ์ Timberland ซึ่งในตอนเริ่มต้นได้ทำการทดลองปรับปรุงเฉพาะเครื่อง H10 และ H12 เพื่อคุณภาพพื้นที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยกระบวนการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และทำการปรับปรุงแก้ไข ได้ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คือดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 จนถึงเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังนี้

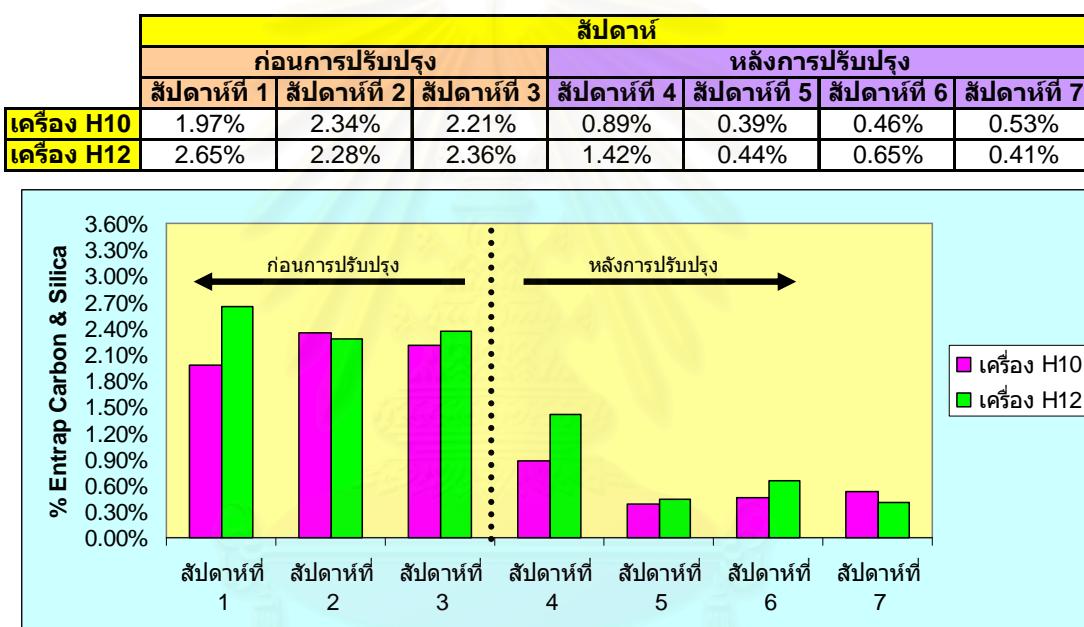

รูปที่ 5.1 กราฟแสดงผลการปรับปรุงแก้ปัญหา Entrap Carbon และ Silica

ของเครื่อง H10 และ H12

จากการทดลองที่ได้จากการทดลองปรับปรุงเครื่อง H10 กับ H12 พบว่า เปอร์เซ็นต์ของเสีย Entrap Carbon และ Silica ที่เกิดขึ้นลดต่ำลงอย่างมาก จากสัดส่วนเดิมประมาณ 2.26% โดยเฉลี่ย กลายเป็น 0.51% ซึ่งทำให้ของเสียดังกล่าวมีความลดลงจากเดิม

$$(2.26 - 0.51) / 2.26 = 77.43\%$$

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง


รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเครื่องจักรสามารถสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

- ค่าวัสดุและส่วนประกอบของเครื่องจักร	68,500 บาท
- ค่าเขียนโปรแกรมเครื่องจักร	5,000 บาท
รวม	73,500 บาท

หลังจากนำเสนอผลงานต่อผู้บอวิหาร ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เหลืออยู่ทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์ Timberland รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกที่พับปูหานในลักษณะเดียวกันรวมทั้งหมด 11 เครื่อง โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 จนถึงเดือน มิถุนายน 2550

ภาพรวมของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 จนถึงเดือน กันยายน 2550 ได้ผลดังนี้

	เดือน									รวม
	ม.ค.-50	ก.พ.-50	มี.ค.-50	เม.ย.-50	พ.ค.-50	มิ.ย.-50	ก.ค.-50	ส.ค.-50	ก.ย.-50	
อินพุท (Input)	3,967,552	3,627,370	4,176,545	4,004,853	3,982,931	4,149,788	4,772,565	4,972,724	4,437,296	38,091,624
เอาท์พุท (Output)	3,808,107	3,471,728	3,997,764	3,852,381	3,829,320	3,966,515	4,585,302	4,802,899	4,283,079	36,597,095
ปั๊กษา Entrap Carbon & Silica	58,682	61,954	63,351	54,943	56,760	49,429	22,368	32,384	25,562	425,433
ปั๊กษาของเสียอื่นๆ	100,763	93,688	115,430	97,529	96,851	133,844	164,895	137,441	128,655	1,069,096
รวมของเสีย	159,445	155,642	178,781	152,472	153,611	183,273	187,263	169,825	154,217	1,494,529
เปอร์เซนต์ปั๊กษา Entrap Carbon & Silica	1.48%	1.71%	1.52%	1.37%	1.43%	1.19%	0.47%	0.65%	0.58%	1.12%
เปอร์เซนต์รวมของเสีย	4.02%	4.29%	4.28%	3.81%	3.86%	4.42%	3.92%	3.42%	3.48%	3.92%

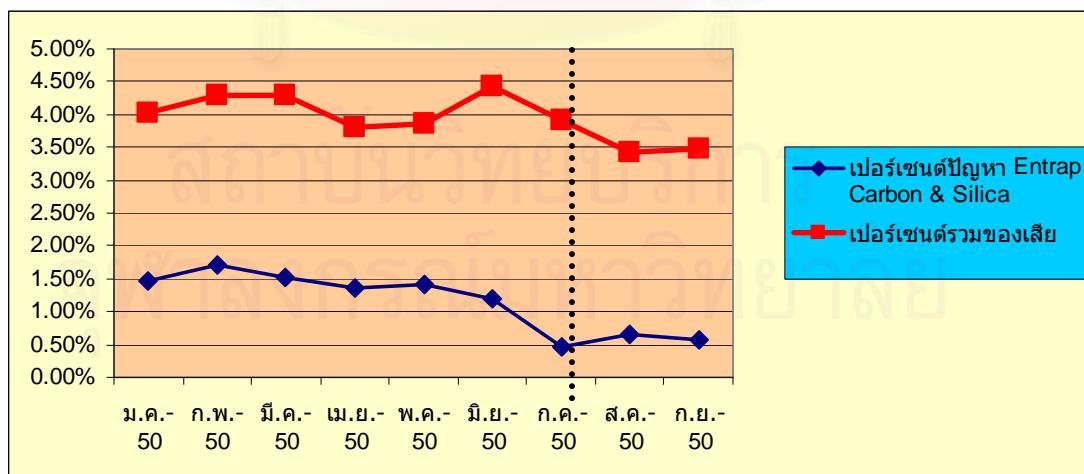

รูปที่ 5.2 กราฟแสดงของเสียรวมจากการเชื่อมก่อนและหลังการปรับปรุง


จากผลการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการเชื่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ Timberland และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบว่าเบอร์เซ็นต์ของเสียโดยรวมเฉลี่ยจากทุกผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 4.05% เป็น 3.61% หรือลดลงเท่ากับ  $(4.05 - 3.61) / 4.05 = 10.86\%$  ส่วนของเสียรวมของปัญหา Entrap Carbon & Silica ลดลงจาก 1.50% ไปเป็น 0.57% หรือลดลงเท่ากับ  $(1.50 - 0.57) / 1.50 = 62\%$

ผลพลอยได้จากการดำเนินงานคือ ความสะอาดภายในห้องสะอาด (Clean Room) ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องควบคุมให้ได้ตามข้อกำหนด โดยก่อนการปรับปรุงพบว่ามีเม็ด Carbon และ Silica ตกอยู่ตามพื้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการปฏิบัติงาน



รูปที่ 5.3 ภาพแสดงเม็ด Carbon และ Silica ตกตามพื้นก่อนการปรับปรุง

ชี้งการวัดผลก่อนและหลังดำเนินการทำโดยการติด Sticky Mat ไว้ที่ใต้โต๊ะทำงานเพื่อค่อยดักจำนวนเม็ด Carbon และ Silica ที่ตกลงพื้น โดยทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเท่ากับเวลาที่พนักงานทำงานทำความสะอาดจะต้องดูดออกไป

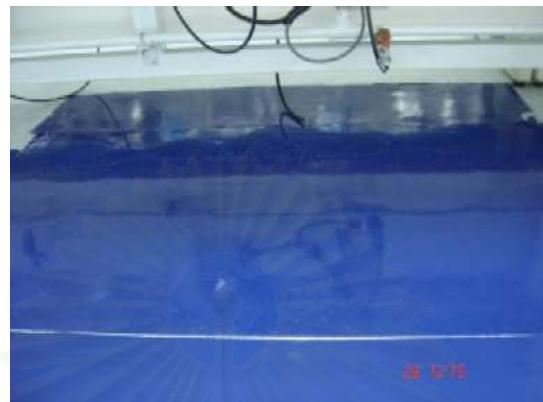

รูปที่ 5.4 ภาพแสดงวิธีการตรวจจับเม็ด Carbon และ Silica ตกลงพื้น

ชิ้นผลที่ได้เป็นดังนี้

- ก่อนการปรับปรุงพบปริมาณ Carbon และ Silica ที่ตกลงมาเท่ากับ 7.38 กรัม



รูปที่ 5.5 ภาพแสดงปริมาณเม็ด Carbon และ Silica ตกลงพื้นก่อนการปรับปรุง

- หลังการปรับปูงพบปริมาณ Carbon และ Silica ที่ตกลงมาเท่ากับ 0.10 กรัม



รูปที่ 5.6 ภาพแสดงปริมาณเม็ด Carbon และ Silica ตกลงพื้นหลังการปรับปูง

ชั่งปริมาณ Carbon และ Silica ที่ตกลงพื้นลดลงจากเดิม  $(7.38 - 0.1) / 7.38 = 98.64\%$

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการดำเนินการลดของเสียและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM ในภาระดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการเชื่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ Timberland ปัญหา Entrap Carbon & Silica ลดลงจาก 1.50% ไปเป็น 0.57% หรือลดลงเท่ากับ 62% และทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียรวมเฉลี่ยจากทุกผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 4.05% เป็น 3.61% หรือลดลงเท่ากับ 10.86%

แม้เป้าหมายทั่วไปของการดำเนินการวิเคราะห์ PM จะตั้งอยู่ที่ 0% ก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากปัญหา Entrap Carbon และ Silica ลดลงไปประมาณ 2 ใน 3 จากที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งเหตุที่ทำให้ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของการวิเคราะห์ PM ได้ อาจเนื่องมาจากการมีบางปัจจัยยังคงตกหล่นไป และผู้ดำเนินงานอาจยังไม่เข้าใจถึงปрактиกรณ์เชิงกายภาพของการเกิดปัญหาดีพอ เช่น ปрактиกรณ์ของการเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้การควบคุมปัจจัยดังกล่าวบกพร่องไปและปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่

#### สำหรับอุปสรรคและปัญหาอื่นๆ จากการดำเนินงานวิจัยเมื่อดังนี้

##### ปัจจัยด้านคน

จากการวิเคราะห์ปัญหาในบทก่อนหน้านี้ พบว่าการปฏิบัติงานบางขั้นตอนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การเป่าแผ่น Laminate ด้วย Ionizer Fan เพื่อทำให้ประจุไฟฟ้าสถิตเกิดความสมดุล ดังนั้นการละเลยหรือการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด ทำให้ประจุไฟฟ้าสถิตยังคงไม่สมดุลและเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นซึ่งก็
- ช่างเทคนิคไม่ทำการจัดตั้งเครื่องจักรตามข้อกำหนด เช่น ระยะความลึกของหัวจ่ายที่จะต้องมูลงไปใน Housing ซึ่งถ้าทำการจัดตั้งสูงเกินไป อาจทำให้มีช่องว่างที่เม็ด Carbon หรือ Silica สามารถกระเด็นขึ้นมาตามแนวการเชื่อมได้

##### ปัจจัยด้านเวลาและอายุของผลิตภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมการผลิตตัวกรองอากาศส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์จะมีอายุเฉลี่ยที่ประมาณ 3-5 ปี ดังนั้นการลงทุนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยน IDEA จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาของผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก

## ปัจจัยด้านงบประมาณและลักษณะธุรกิจ

เนื่องจากรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการวิจัยนี้เป็นแบบรับจ้างทำการผลิต ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค่าแรงงานและการควบคุมการผลิตเท่านั้น เครื่องจักรที่ใช้งานก็เป็นของลูกค้า ดังนั้นการดำเนินการใดๆ จะเป็นต้องร้องของบประมาณและการอนุมัติจากลูกค้า ก่อนที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรได้ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่สะดวก

## 6.2 สรุปผลการดำเนินงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ PM

จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM ใน การดำเนินการแก้ไขปัญหาของเสียงในสายการผลิต ทำให้สามารถสรุปแนวคิดของวิธีการดังกล่าวได้ดังนี้

### 6.2.1 สรุปแนวคิดและวิธีการของการวิเคราะห์ PM

เทคนิคการวิเคราะห์ PM เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อลดความซับซ้อนที่เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการเริ่มจากการวิเคราะห์ปฐมภารณ์ของการเกิดความบกพร่อง เพื่อทำความเข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรตามหลักกายภาพ ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปฐมภารณ์เชิงกายภาพ เช่น ปัญหาการเกิด Entrap Carbon และ Silica ในสายการผลิตตัวกรองอากาศ เกิดจากการที่เม็ด Carbon Bead และ Silica Gel ไปอยู่ตามแนวรอยการเชื่อมขณะที่จะทำการเชื่อม หรือในกรณีที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกิดรอยขีดข่วน เกิดจากการที่วัตถุสองชนิด เสียดสีหรือสัมผัสกัน จึงทำให้วัตถุที่มีความแข็งน้อยกว่าเกิดรอยขีดข่วนขึ้นที่ผิวชิ้นงาน หรือในกรณีที่ค่าความแข็งของวัตถุสองชนิดมีความใกล้เคียงกัน ก็อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นที่ผิวของวัตถุทั้งสองชนิดได้ ซึ่งเมื่อทราบภูมิที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องดำเนินการค้นหาว่า มีปัจจัยหรือความบกพร่องใดบ้างที่จะทำให้เกิดปฐมภารณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ PM เรียกว่าการค้นหาสาเหตุเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด แล้วจึงเชื่อมโยงไปยังกลไกการทำงานของเครื่องจักร คน วัสดุ และวิธีการ หลังจากที่ได้รวบรวมทำการค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ก็จะดำเนินการตรวจสอบทุกปัจจัยว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ แล้วจึงค่อยดำเนินการแก้ไขดูบกพร่องหรือทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

6.2.2 ความแตกต่างของแนวคิดการวิเคราะห์ PM กับแนวคิดแบบ QC Story ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ PM เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความ слับซับซ้อนที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและมีการประสานกันระหว่างปัจจัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ PM เป็นแนวคิดที่ไม่มีการให้ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา แต่จะดำเนินการตรวจสอบโดยปกพร่องทุกปัจจัยพร้อมทั้งกำหนดวิธีการตรวจสอบ แล้วค่อยดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องนั้น

การดำเนินการตามแบบ QC Story เป็นแนวคิดที่ให้ลำดับความสำคัญโดยจะค้นหาเฉพาะปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสูงตามหลักการ 80-20 แล้วจึงค่อยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อถูกลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นก็จะดำเนินการค้นหาปัจจัยอื่นต่อไปเรื่อยๆ แต่จากที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าถ้าเป็นปัญหาของเสียร่วงซึ่งเกิดมาจากการปัจจัยและมีการประสานกันระหว่างปัจจัย ทำให้การดำเนินการเพียงบางส่วนอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและสุดท้ายปัญหานั้นก็จะวนเกิดขึ้นมาอีก จนทำให้ผู้ดำเนินการเกิดความย่อท้อและปล่อยปัญหานั้นทิ้งไว้ในที่สุด

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบแนวคิดของการดำเนินการตามแบบ QC Story กับเทคนิคการวิเคราะห์ PM

หัวข้อ	การดำเนินการตามแบบ QC Story	เทคนิคการวิเคราะห์ PM
เป้าหมาย	ลดลง 1/2 หรือ 1/3	ทำให้เป็นศูนย์ หรือเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุด
แนวคิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คิดแบบให้ลำดับความสำคัญ</li> <li>- กำหนดสิ่งที่มีผลกระทบสูง</li> <li>- กำหนดมาตรการดำเนินการเฉพาะบางปัจจัยที่ให้ผลลัพธ์และมีผลกระทบสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีแนวคิดในการให้ลำดับความสำคัญ</li> <li>- ตรวจสอบปัจจัยทั้งหมด</li> <li>- รวมรวมและดำเนินการแก้ไขปัจจัยที่พบความบกพร่องทุกปัจจัยพร้อมกัน</li> </ul>
ขั้นตอนการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเลือกปัญหา</li> <li>2. การกำหนดเป้าหมาย</li> <li>3. การสำรวจสภาพความเป็นจริง</li> <li>4. การวิเคราะห์หาปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุ และมีผลกระทบสูง</li> <li>5. การกำหนดมาตรการแก้ไข</li> <li>6. การตรวจสอบผลลัพธ์</li> <li>7. การหมายการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ</li> <li>8. สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเลือกปัญหา</li> <li>2. การกำหนดเป้าหมาย</li> <li>3. แยกแยะแจกร่างปรากฏการณ์ให้มีความชัดเจนโดยสำรวจจากสภาพเป็นจริง</li> <li>4. วิเคราะห์ปรากฏการณ์ในเชิงกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน</li> <li>- ศึกษากลไกและโครงสร้างของเครื่องจักร</li> </ul> </li> <li>5. สำรวจภาวะเงื่อนไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ก่อให้เกิดปัญหา</li> <li>6. พิจารณาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ 4M</li> <li>7. พิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อทำการตรวจสอบและค้นหาจุดบกพร่อง</li> <li>8. ดำเนินการปรับปรุงปัจจัยที่พบความบกพร่อง</li> <li>9. ตรวจสอบผลลัพธ์ ถ้าไม่ได้ให้ทำซ้ำใหม่</li> </ol>

### ข้อดีของการดำเนินงานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM

- ช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต สร้างผลกำไรให้กับบริษัท
- ทำให้เกิดความรู้และแนวคิดจากการใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่มีความ

#### สรับขั้นตอน

- ทำให้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น
- ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาหรือความสูญเสียนั้นๆ อย่างชัดเจน
- สามารถนำปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งหมดจากการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ทำเป็นใบตรวจสอบเพื่อดูแลเครื่องจักรและกระบวนการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เนื่องจากมีวิธีการกำหนดและการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและง่ายต่อการถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ทำให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มสมาชิกที่ร่วมดำเนินงาน

### ข้อเสียของการดำเนินงานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PM

- จากแนวคิดที่ต้องรับรวมทุกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหา ทำให้มีรายการที่จำเป็นต้องตรวจสอบและต้องดำเนินการแก้ไขเป็นจำนวนมาก ซึ่งแม้ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยก็ตาม ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการศึกษา ตรวจสอบและแก้ไขค่อนข้างนาน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะสูงขึ้นไปด้วย เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการปรับปรุงและควบคุม

### 6.3 ข้อเสนอแนะ

จากข้อดีและข้อเสียที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะสังเกตเห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์ PM ที่นำมาใช้ แม้จะเป็นแนวคิดที่ดีและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่มีความ слับซับซ้อนได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำมาใช้ด้วยว่ามีความเข้าใจและตั้งใจศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหานั้นและมีความละเอียดรอบคอบอกมากน้อยเพียงใด และจุดหนึ่งที่สำคัญคือระยะเวลาที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะต้องสูงขึ้นด้วย การคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทและอายุของผลิตภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาคิดก่อนจะดำเนินการว่าความสูญเสียดังกล่าวมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อบริษัท ดังนั้นการเลือกใช้เทคนิคหรือแนวคิดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก

## รายการอ้างอิง

ชนะ สุพัฒน์. 2539. การลดและควบคุมความสูญเสียในอุตสาหกรรมของเล่นไม้ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีโรเช, คุนิโอะ. 2546. แนวทางการวิเคราะห์ PM (PM Analysis), กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ธนาคม ทิศาปราโมทย์กุล. 2542. การลดต้นทุนการผลิตอ่างล้างจานสแตนเลสสำหรับจัดทำระบบต้นทุนมาตรฐาน วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูริพัฒน์ ภูริวงศ์. 2545. การลดของเสียในการผลิตชุดวงจรควบคุมการปั้ปไฟกัสอัตโนมัติในสำหรับประกอบในกล่องถ่ายรูปอัตโนมัติแบบใช้ฟิล์ม วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โยชิโนบุ นายาทานิ และคณะ. 2547. 7 เครื่องมือสู่คุณภาพยุคใหม่ (7 New QC Tools), กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันชัย วิจิรวนิช. 2543. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีศึกษา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรัตน์ จันทกิจ. 2547. 17 เครื่องมือนักคิด, กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิจิตร ตันทสุทธิ์, วันชัย วิจิรวนิช, จูญ มหิทธาฟองกุล และ ชูเวช ชาญส่งเวช. 2543. การศึกษาการทำงาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิริวดี เอื้ออรัญชัย. 2546. การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซิกซิกม่า  
 วิทยานิพนธ์ปริญญา  
 มหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย

สุทธิศน์ รัตนเกื้อกั้งวน. 2548 การปฏิหาริหารการผลิตและการดำเนินงาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนันท์ วิเศษสราช. 2533. การเพิ่มประสิทธิผลในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  
 วิทยานิพนธ์ปริญญา  
 มหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ข้อมูลทั่วไป

ลำดับ	รายการ	รูปที่
1	แสดงภาพเครื่องซีอมที่ใช้ในการผลิตตัวกรองอากาศ	ก-1
2	แสดงรายละเอียดเครื่องซีอมที่ใช้ในการผลิตตัวกรองอากาศ	ก-2
3	แสดงภาพห้องสะอาดและข้อกำหนดสภาวะภายในห้องสะอาด	ก-3
4	แสดงภาพ DI Water Plant และข้อกำหนดสภาวะน้ำ DI	ก-4
5	แสดงภาพเครื่องล้างชิ้นงานและข้อกำหนดสภาวะเครื่องล้าง	ก-5
6	แสดงภาพ Ionizer Fan	ก-6

**สถาบันวิทยบริการ**  
**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**THERMAL ASSEMBLY EQUIPMENT**

**SONITEK**

## Plastic Heat Staking and Insertion Equipment

The E-Z 500 thermal assembly system offers many distinct advantages over other methods of assembly:

- Lower capital investment
- Unlimited tooling design
- Interchangeability of tools
- Increased productivity by combining several operations into a single cycle
- The ability to stake or install inserts on multiple planes in a single cycle

**INSERTION**  
Standard tips available for inserts up to 2.75" in dia.

**STAKING**  
Custom fixtures available to stoke several inserts into plastic parts.

**HOT KIFE DE-GATING**  
Heated plastic blades with heated edge can cut gate from 0.10" to 0.50".

**DATE CODING/SERIALIZE**  
Type holder or multi-wheel numbering heads for permanent ID.

**MADE IN AMERICA**

**E-Z Model 500 Series 1/4 ton press.**  
The E-Z is also available in 1/2 ton and 3/4 ton versions.

รูปที่ ก-1 แสดงภาพเครื่องซีอัมที่ใช้ในการผลิตตัวกรองอากาศ

Sonitek's E-Z Model pneumatically operated bench top system is an economical unit designed for simplicity, versatility, ease of application set-up, and serviceability are evident in the independent power supply and temperature zone control modules, each located on opposite sides of the press.

The E-Z Model comes standard with all the basic functions required for successful secondary operations using our thermal technology.

The E-Z Model is offered in three versions: the Series 500 1/4 ton press, the Series 550 1/2 ton press, and the Series 570 3/4 ton press. These systems are ideal for various single or multipoint/multi-level secondary operations such as staking, insertion, and hot knife deburring.

This user friendly system will truly make your plastic assembly applications appear "E-Z" to tackle.

#### ELECTRICAL SPECIFICATIONS (USING 340 WATT PROBES)

One (1) through six (6) temperature zones:

- 115 VAC, 50/60Hz - current draw at full rated output 20.0 amps

Seven (7) through twelve (12) temperature zones:

- 220 VAC, 50/60 Hz - current draw at full rated output 20.0 amps

#### DIMENSIONS:

##### Maximum working height

- 36" without upperlower tooling
- 19.687" with standard thermal probe assembly and 3/4" long tip (over housing not included)

##### Travel depth

- 6.250" to center of tool mounting gasket plate

#### MECHANICAL SPECIFICATIONS

##### Pneumatic requirements:

Clean dry air at 100 psig maximum working force:

Series 500 - 490lbs @ 100 psig

Series 550 - 960lbs @ 100 psig

Series 570 - 1,380lbs @ 100 psig

##### Stroke Length

4" standard (7" is available option)

Fixture Mounting Hole Dimensions on Base: (Same as Ultrasonic Welders)

Four tapped 3/8-16 threaded holes on 7" B.C. and 12" B.C.

Base Dimension: 14 1/2" W x 22 1/2" L

Machine Height To Top of Crank Handle: 48"

Machine Width: 31 1/4" Across Upper Control Panel

#### STANDARD SPECIFICATIONS

T5500 1/4 Ton T5550 1/2 Ton T5570 3/4 Ton

#### DETERMINING SERIES DESIGNATIONS


T5	5	(05/07)	(1-12)	(1-12)
Series		Cylinder Size*	Connector Outputs For Heater or Probe**	Temp Zones 12 Max.
• 0-1/4 Ton • 5-1/2 Ton • 7-3/4 Ton				

\* 1" for max. stroke requires 1/2" or 3/4" ton press

Sonitek reserves the right to change specifications without notice.

All Sonitek presses come with a ONE YEAR WARRANTY.

SEND US YOUR PARTS for sampling & evaluations by the experts at SONITEK.

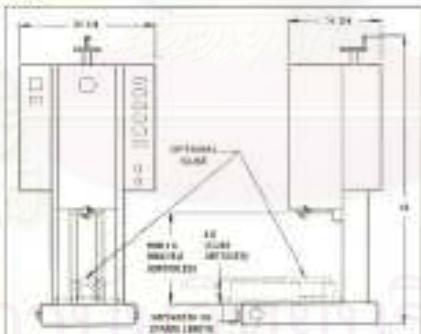

**SONITEK**

รูปที่ ก-2 แสดงรายละเอียดเครื่องเรื่องที่ใช้ในการผลิตตัวกรองอากาศ



Mechanic system and temperature control power supplies.  
Right easy to read LED display with membrane auto heating.

#### Standard Features

- Self diagnostic circuitry with integrated manual test points/buttons
- Microprocessor based auto-tuning PID temperature controllers
- Digital dwell timer
- Bright easy to read LED display multi-mode with auto-tuning capabilities
- Dynamic triggering
- Upper limit switch
- Hydraulic slow down/speed control
- Head up/down flow controls
- Micro style mechanical depth stop
- Z stroke with precision linear bearing system
- Quick change tooling set-up
- 80° - 120°F operating temperature (probes only)
- Dual probe buttons with E-stop
- Two hand anti-bi-down circuitry
- Anti-collision kit
- Gross head height adjustment crank
- Non-asbestos insulation
- Pressure regulator, gauge, and filter
- Air dump valve with lockout/tag out
- Comprehensive instruction manual
- One year warranty

#### Options Available

- RS-485 **Serial Port** communication open output SPC & graphic output
- Sonitek software for control monitoring and reporting
- Remote start cable/remote reset cable
- 1/4 Ton, 1/2 Ton, or 3/4 Ton Presses
- Multi zone temperature controls (up to 12)
- Out of temperature alarm (prevents machine from cycling)
- Optical touch buttons/photo optic actuation switches
- Post cooling lit digitally timed at end of dwell cycle
- Pneumatic/manual part clamping mechanism
- Digital part counter 0-99,999 resettable
- Machine stands with locking/swiveling casters
- Manual and pneumatic slide tables
- Adjustable thermal probe mounts X, Y & Z
- Adjustable thermal tip mounts X, Y & Z
- Modular mounting hub for mounting to automated systems
- Lockout panels for power supply and temperature control panels
- Custom fixtures
- Multiple heating element options
- T stroke
- Precision die sets



ITEMS	DESCRIPTION	SPECIFICATION
1.	Temperature(C)	22+/-3
2.	Humidity(%)	55+/-15
3.	Clean room control@0.5micron	<100.
4.	Air change rate(Cycles per minutes)	250
5.	Difference pressure(Inches of water)	>0.05
6.	Ceiling type (Filter)	HEPA.

รูปที่ ก-3 แสดงภาพห้องสะอาดและข้อกำหนดสภาวะภายในห้องสะอาด



ITEMS	DESCRIPTION	SPECIFICATION
1.	Resistivity(MΩ)	>15
2.	pH.	5.5-8
3.	Silica(ppb)	<150
4.	Total Organic Carbon(TOC) (ppb)	<250
5.	Bacteria (colonies/100 ml)	<10
6.	7 Ionics content(ppb)	<50
7.	DI water capacity(GPM)	40

รูปที่ ก-4 แสดงภาพ DI Water Plant และข้อกำหนดสภาวะน้ำ DI



ITEMS	DESCRIPTION	SPECIFICATION
1.	Temperatures(C)	45+/-5
2.	*Ultrasonic Frequency(kHZ)	40-120 (depended on tank)
3.	DI Water flow rate(GPM)	2
4.	Filter Efficiency(micron)	0.1 @Final.
5.	Resistivity(MΩ)	>2
6.	LPC@ 0.5 micron size(pt/ml)	<500
7.	NVR(ppm)	<10
8.	7 Ionics Content(ppb)	<300
9.	pH.	5-8

รูปที่ ก-5 แสดงภาพเครื่องล้างชิ้นงานและข้อกำหนดสภาวะเครื่องล้าง



รูปที่ ก-6 แสดงภาพ Ionizer Fan

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายชาญวิทย์ ศิริประภาภุล เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2521 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2543 และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

