

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารอยเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิม โดยวิธีรากลึกราฟี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้จะมีดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์รังสีเอกซ์
2. อุปกรณ์รังสีแกมมา
3. ขອງใส่ฟิล์มและฟิล์มรังสีเอกซ์
4. น้ำยาล้างฟิล์ม
5. ฟิล์มทราโมเตอร์และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ
6. ชิงงาน (เหล็กกล้าไร้สนิม)
7. ลวดเชื่อมและเครื่องเชื่อม



อุปกรณ์รังสีเอกซ์

อุปกรณ์รังสีเอกซ์ที่ใช้ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) มีรายละเอียดของเครื่องมือคือ.-

ชนิดของเครื่อง - ANDREX

ขนาดของเครื่อง - 200 กิโลวัตต์สูงสุด, 0-9 นาที, 0-5 มิลลิแอมป์


อุปกรณ์ประกอบ - 1) เครื่องควบคุมระยะไกล เป็นตัวควบคุมการเดินเครื่องรังสีเอกซ์ ภายนอกฉากกำบังรังสีซึ่งเป็นคอนกรีต ประกอบไปด้วย ตัวปรับโวลต์, แอมแปร์ และปรับเวลาที่ใช้ในการฉายรังสี

2) Header อยู่ในฉากกำบังรังสีเป็นตัวกำเนิดรังสีเอกซ์ ออกมา เป้าที่ใช้ได้แก่ โลหะทั้งสแตน เป็นโลหะที่มีอะตอมมิก นัมเบอร์สูง ทนความร้อน การสึกกร่อนได้ดี เป้าจะระบาย ความร้อนควายน้ำมัน ระบบไหลวนแบบปิด

อุปกรณ์รังสีเอกซ์ที่ใช้ในวิธีการรังสีเอกซ์



เครื่องควบคุมโวลต์ เเทจและกระแส

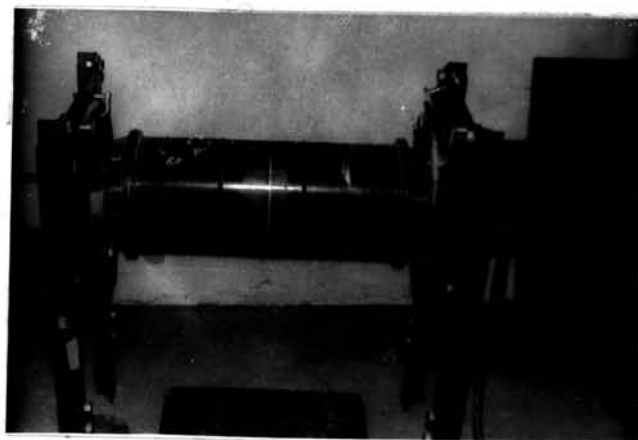

หลอดรังสีเอกซ์

อุปกรณ์รังสีแกมมา

อุปกรณ์รังสีแกมมาที่ใช้ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) มีรายละเอียดของเครื่องมือ คือ

- | | |
|----------------|---|
| ชนิดของเครื่อง | - Tech Ops |
| Source | - Ir-192 Portable gamma source |
| Shield | - Lead and Depleted Uranium (100 Ci shielding) |
| Activity | - 40 Ci (October 1979) |
| อุปกรณ์ประกอบ | - 1) Projector หัวรับ source จาก shield ซึ่งนำมา
โดยสำเนา source |
| | 2) สายทอขึงคัมเป็นสายที่ทอระหว่าง shield และเครื่องบังคัม
ระยะไกลเพื่อไปบังคัมสำเนา source ให้พา source
ไปสู่ Projector |
| | 3) สำเนา source เป็นสายที่ทอระหว่าง shield และ
Projector เพื่อนำ source จาก shield ไปสู่
Projector |
| | 4) หัว Probe ไม่ได้ใช้ในการวิจัยนี้ |
| | 5) เครื่องบังคัมระยะไกลเป็นเครื่องหมุนสายทอบังคัมให้ source
วิ่งออกจาก shield ไปยัง Projector |

ของใส่ฟิล์มและฟิล์มรังสีเอกซ

ฟิล์มที่ใช้ในการทำรังสีเอกซกราฟเป็นฟิล์มของบริษัทโกดักแบบ เอเอ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว
ยาว 17 นิ้ว

- ลักษณะของฟิล์ม - ความไวปานกลางเทียบได้กับฟิล์มแบบที่ 2 ตามทฤษฎี
- ขนาดของเกรนละเอียดมาก
 - ความคมชัดสูง

อุปกรณ์รังสีแกมมาที่ใช้ในวิธีการรอกติโอกราฟี



Shield, สายนำสารรังสี, Projector, เครื่องบังคับระยะไกล



Projector

ของใส่ฟิล์มจะเป็นของพลาสติกสีดำ ขนาดหน้าทั้งของนอกและของใน ภายในของในจะมี ฉากตะกั่วภายในหนา 0.006 และ 0.004 นิ้ว ทาบอยู่ระหว่างฟิล์มเพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของ รังสีไม่ให้โชนฟิล์มมากเกินไป อันจะทำให้ฟิล์มเกิดความไม่คมชัดขึ้นได้

น้ำยาล้างฟิล์ม

น้ำยาล้างฟิล์ม, น้ำยาฟิกเซอร์ และน้ำยาสำหรับเติมเป็นน้ำยาของบริษัทโกดัก มีรายละเอียด (ตามลักษณะการค้า) คือ KODAK X-RAY (KIX DEV.) Developer and Fix Liquid Solution and Replenisher

พื้นที่รามีเตอร์และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

พื้นที่รามีเตอร์ที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรฐานของ Deutsche Industrial Norm (DIN) โดยใช้ลวดกัมเบอร์ 6 - 12 และ 10 - 16 เป็นจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบความไวของการทำ ราคีโอกราฟี นอกจากนั้นสิ่งช่วยเหลืออื่น ๆ ได้แก่ ทั่วอักษรและเครื่องหมายที่หาค่ายตะกั่วเพื่อใช้ สำหรับชี้บอกชิ้นงานชนิดต่าง ๆ กัน, ทำครั้งที่เท่าไร, มีความหนาขนาดเท่าไร

ชิ้นงาน

ชิ้นงานที่ใช้ในการวิจัยเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคือ ชนิด AISI 304 austenitic stainless steel มีความหนาขนาด $1, 3$ และ $\frac{1}{2}$ นิ้ว ขอบคานหนึ่ง ของเหล็กกล้าไร้สนิมจะนำมาใส่ให้เป็นมุม 30° จากนั้นจึงนำมาคดใหม่ความยาวประมาณ $4\frac{1}{2}$ นิ้ว นำคานที่เป็นมุมมาชนกันเพื่อจะเชื่อมโดยเว้นช่องว่างของชิ้นงานไว้ประมาณ 2 - 3 มม.

Specification of Austenitic Stainless Steel AISI 304

Analysis % :

Carbon	0.08 Max.
Chromium	18.0 - 20.0
Nickel	8.0 - 11.0
Other elements	-

Representative Mechanical

Properties - Annealed :

Yield Strength kg/mm^2 (0.2% offset)	26.7
Ultimate Strength kg/mm^2	59.7
Elongation % in 2"	50
Reduction in Area-%	65
Modulus of Elasticity in Tension kg/mm^2	19,700

Anneal Hardness :

Brinell	150
Rockwell	B-80

Impact Values IZOD M-kg	15.23
-------------------------	-------

Creep Strength :

1 % Flow in 10,000 Hrs. at 538 °C kg/mm^2	12.2
--	------

Heat Resistance - Maximum


Operating Temperature :

Intermittent Service °C	870
Continuous Service °C	925

ลวดเชื่อมและเครื่องเชื่อม

ลวดเชื่อมที่จะใช้เชื่อมชิ้นงานเป็นลวดเชื่อมแบบ Shield Metal Arc Welding ที่ใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเฉพาะมี 4 ชนิด ตามนัมเบอร์ของลวดเชื่อม คือ เบอร์ 308, 308R, 347, 608 นัมเบอร์ของลวดนี้เป็นนัมเบอร์ของลวดที่ขายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้นนัมเบอร์อาจจะไม่ตรงกับนัมเบอร์ของเหล็กกล้าไร้สนิม ตามมาตรฐาน AISI ก็ได้

เครื่องเชื่อมที่ใช้เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงเพียงอย่างเดียวแบบ HOBART U.S.A. รุ่น M-300, Rated Output 300 Amps., 40 Volts. D.C. Reverse and Straight Polarity

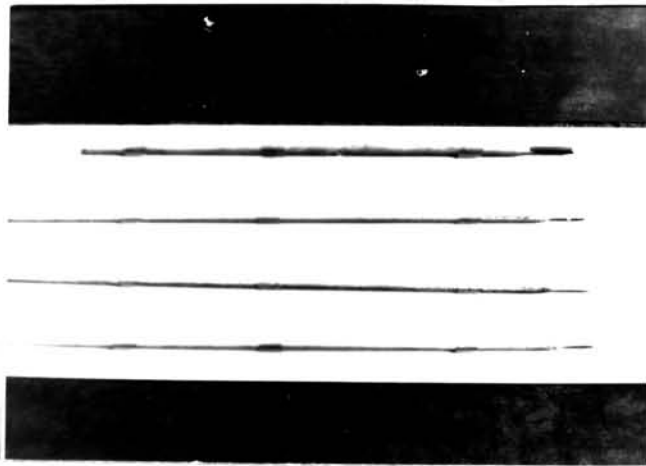

ลวดเชื่อมที่ใช้ในการวิจัยจากบนมาดาง 308, 308R, 347, 608

ลวดเชื่อม	นัมเบอร์	บริษัทผู้ผลิต	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ขนาด
308			4.0 มม.	
"	308R	" Nittetsu	" "	2.5 "
"	347	" Nittetsu	" "	2.5 "
"	608	ไมทราบริษัทชื่อเต็ม MWA	608	" 2.5 "

การดำเนินงานวิจัย


การดำเนินงานวิจัย การศึกษารอยเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิม โดยวิธีรากลึกราฟีจะมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมทั้ง 3 ความหนา โดยใช้ลวดเชื่อม 4 ชนิดในแต่ละความหนา โดยวิธี Shield Metal Arc Welding

2. การทำเอกซเรย์เซอกราฟีสำหรับรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
3. การพิจารณาคุณภาพของภาพด้วยพื้นที่รามิเตอร์
4. การทำรากลึกราฟีชิ้นงานด้วยรังสีเอกซ์
5. การทำรากลึกราฟีชิ้นงานด้วยรังสีแกมมา
6. การล้างฟิล์ม
7. การอ่านผลฟิล์มที่ได้

การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธี Shield Metal Arc Welding

กึ่งที่กล่าวในบทที่แล้ว เหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้เป็นชิ้นงานในการวิจัยจะมีความหนาอยู่ 3 ขนาด คือ $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$ และ $\frac{1}{2}$ นิ้ว ขอบค้ำหนึ่งของชิ้นงานจะนำมาใส่ให้เป็นมุม 30° จากนั้นจึงนำมาตัดให้มี ความยาวประมาณ $4\frac{1}{2}$ นิ้ว กึ่งรูป

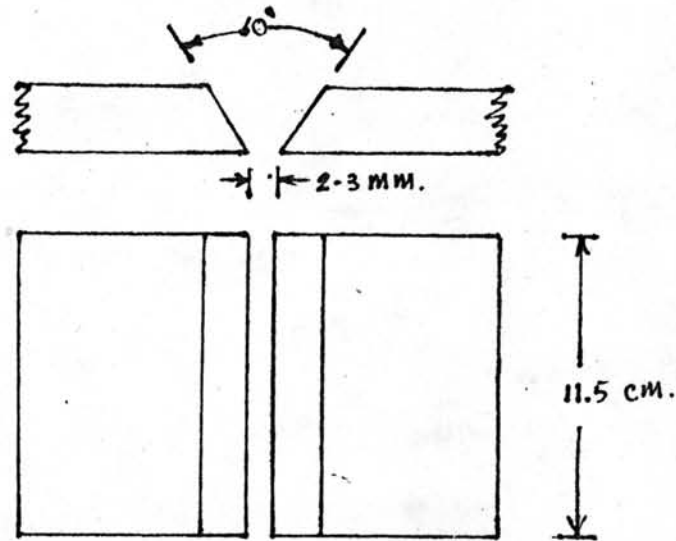

ลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้คือ เบอร์ 308, 308R, 347, 608 เป็นลวดเชื่อมแบบ Shield Metal Arc Welding หรือในทางช่างจะเรียกว่า ลวดเชื่อมไฟฟ้า ส่วนลวดเชื่อมแบบ Tungsten Inert Gas (Argon Gas) นั้น ในทางช่างจะเรียกว่า ลวดเชื่อมแก๊ส

การเชื่อมชิ้นงานด้วยลวดเชื่อมที่กำหนดจะเริ่มเชื่อมตั้งแต่คานกลางสุดของชิ้นงาน ไล่ตามแนว ยาวแล้วจึงมาตั้งต้นเริ่มเชื่อมชั้นใหม่ต่อไปจนเต็มผิวหน้าของชิ้นงาน ขั้นตอนในการเชื่อมชิ้นงานมีดังต่อไปนี้

1. ชิ้นงานความหนา $\frac{1}{4}$ นิ้ว เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเบอร์ 308, 308R, 347, 608
2. ชิ้นงานความหนา $\frac{3}{8}$ นิ้ว เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเบอร์ 308, 308R, 347, 608
3. ชิ้นงานความหนา $\frac{5}{8}$ นิ้ว เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเบอร์ 308, 308R, 347, 608


การทำเอกซโพเซกรรภาพสำหรับรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

เอกซโพเซกรรภาพสำหรับรังสีเอกซ์

ก่อนการทำรคิโองรภาพกับเครื่องรังสีเอกซ์หนึ่ง ๆ ควรจะทอ้งมีการทำเอกซโพเซกรรภาพของเครื่องที่เหมาระสมกับชิ้นงานที่จะทำเสมอ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ step wedge ที่เป็นเหล็กกล้า (เนื่องจากในการทำเอกซโพเซกรรภาพ ความหนาแน่นของฟิล์มที่วัดได้จะไม่แตกต่างกันมากนัก) แทนเหล็กกล้าโรสนิม ขั้นตอนในการทำเอกซโพเซกรรภาพ มีดังต่อไปนี้

1. ภาย step wedge ภายรังสีเอกซ์โวลต์เตจต่าง ๆ กัน และกระแสไฟฟ้าต่างกัน ภาย เช่น ภาย step wedge ที่ 120 KVP. 8 mA-min, 120 KVP. 30 mA-min, 140 KVP. 8 mA-min, 140 KVP. 30 mA-min, 160 KVP. 8 mA-min และ 160 KVP. 30 mA-min เป็นต้น
2. ล้างฟิล์มทั้งหมดโดยให้สภาพการล้าง เหมือนกันหมด
3. วัดความหนาแน่นของฟิล์ม ตามตำแหน่งของ step wedge ต่าง ๆ กันด้วย เคนซีโตมิเตอร์
4. เขียนค่าความหนาของ step wedge ที่มีควาหนาแน่นฟิล์ม 1.5 สัมพันธ์กับ กระแสไฟฟ้า - เวลา โดยที่โวลต์เตจคงที่ค่าต่าง ๆ กัน บนกระดาษกราฟเซมิล็อก

เอกซโพเซอกราฟของเครื่องรังสีเอกซโพท พปส. จะมีลักษณะดังนี้

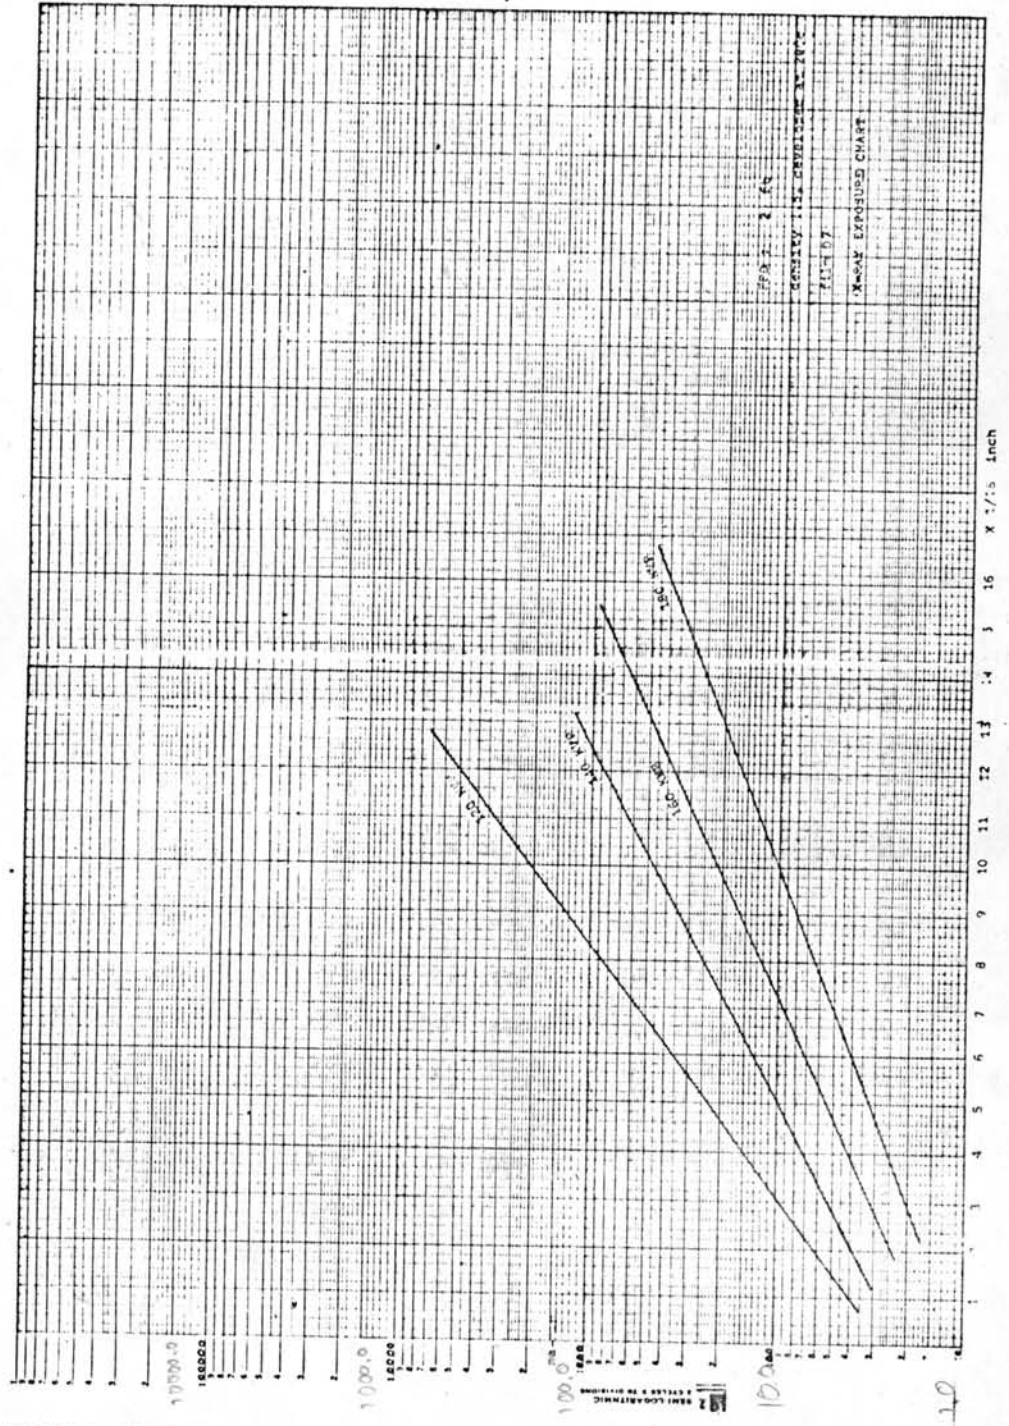


เอ็กซ์โพเซเจอร์สำหรับรังสีแกมมา

การทำเอ็กซ์โพเซเจอร์ของรังสีแกมมาคล้ายคลึงกับการทำเอ็กซ์โพเซเจอร์ของรังสีเอ็กซ์ แทนหอยมิลลิเอมปี-นาท ที่ใช้ในรังสีเอ็กซ์จะเปลี่ยนเป็นหน่วยคูรี-นาทในรังสีแกมมา ขั้นตอนในการทำเอ็กซ์โพเซเจอร์ของรังสีแกมมามีดังต่อไปนี้

1. ถ่าย step wedge ด้วยรังสีแกมมา คูรี-นาท ค่าต่าง ๆ กัน เช่น 40 คูรี-นาท, 75 คูรี-นาท เป็นต้น โดยมีระยะทางแหล่งรังสีไปยังชิ้นงานค่าหนึ่ง เช่น 2 ฟุต
2. ล้างฟิล์มทั้งหมดโดยให้มีสภาพการล้าง เหมือนกันหมด
3. วัดความหนาแน่นของฟิล์มตามตำแหน่งของ step wedge ทั่ว ๆ กันด้วย เคนซีโตมิเตอร์
4. เขียนค่าความหนาของ step wedge ที่มีความหนาแน่นฟิล์ม 1.5 สัมพันธ์กับ คูรี-นาท โดยระยะทางแหล่งรังสีไปยังชิ้นงานมีค่าหนึ่ง ลงบนกระดาษกราฟเซมิล็อก

เอกซโพเซกรภาพของเครื่องรังสีแกมมาที่ พลส. จะมีลักษณะดังนี้

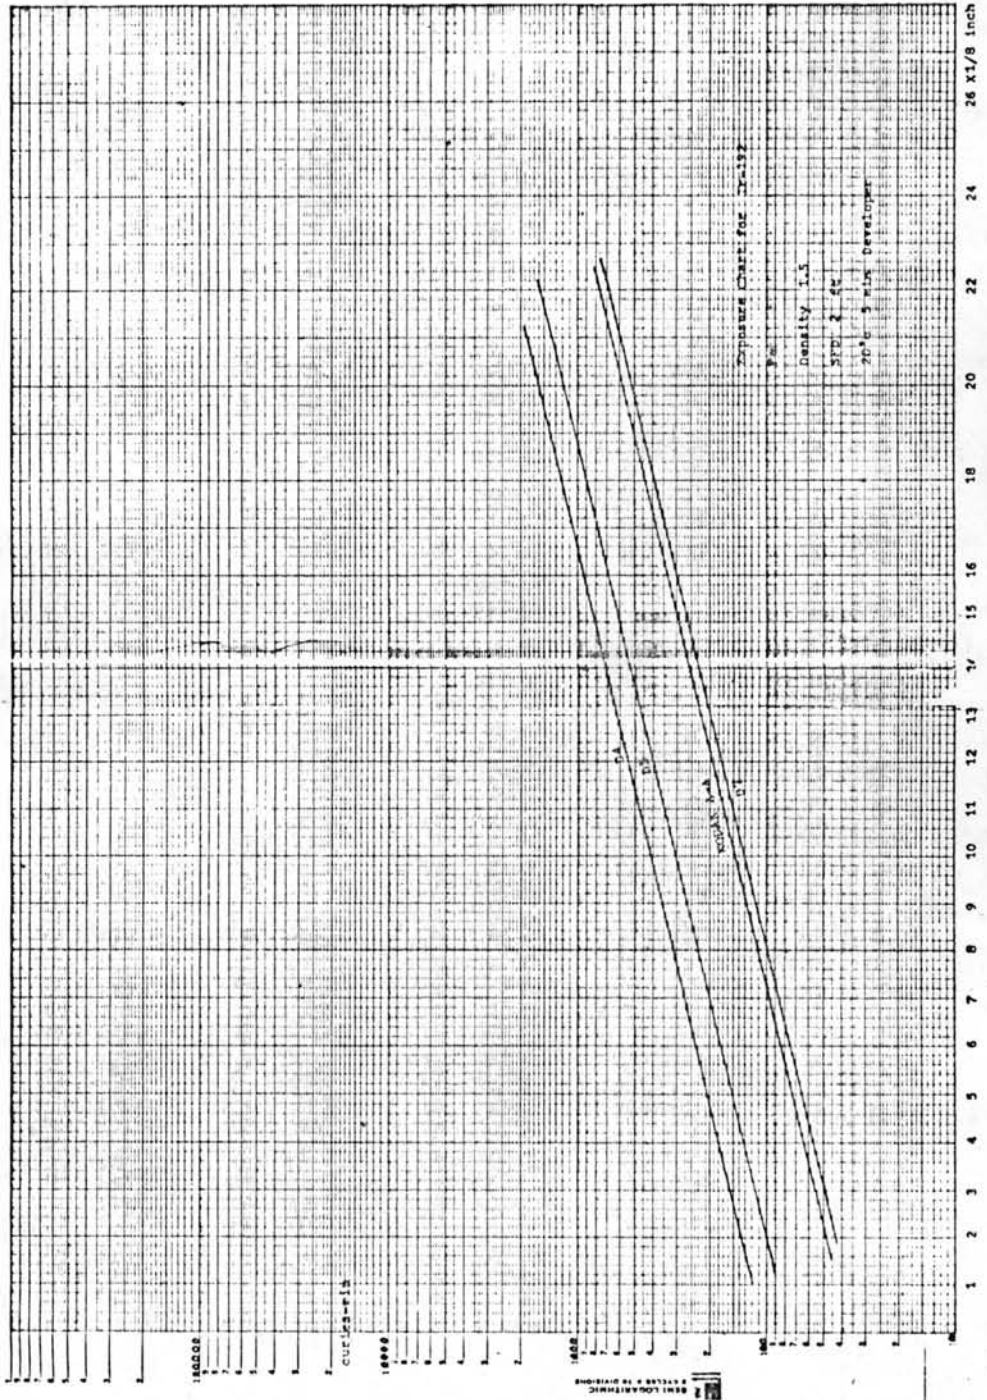

การหาความไวในการทำราก็โอกราฟีด้วยพีทีเทรามีเตอร์

เป็นที่ทราบจากทฤษฎีว่าพีทีเทรามีเตอร์จะใช้เป็นตัวกำหนดความไวของการทำราก็โอกราฟี เพื่อที่จะทำให้ทราบว่า จะสามารถตรวจจับสิ่งบกพร่องขนาดเล็กได้แค่ไหน (sensitivity) โดยปกติ ในการทำราก็โอกราฟีที่ดี จะมีความไวในการตรวจจับสิ่งบกพร่องที่มีขนาด 2% ของ ความหนา ซึ่งเราจะสามารถทราบได้หรือไม่โดยดูจากพีทีเทรามีเตอร์ ในการวิจัยนี้ พีทีเทรามีเตอร์ เป็นมาตรฐานของ Deutsche Industrial Norm (DIN) การพิจารณาเลือกหลอดเบอร์ที่เหมาะสมจะดูจากความหนาของรอยเชื่อมของชิ้นงานที่จะทำราก็โอกราฟี มีค่าเท่าไร จากนั้นจึง เปิดคู่มือการ ของ DIN เพื่อหาขนาดของเส้นลวดที่จะต้องตรวจพบ ซึ่งพบว่า

1. ความหนาชิ้นงาน $\frac{1}{4}$ นิ้ว มีความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว จะต้องเห็นขนาดเส้นลวดเบอร์ BZ 14 เป็นอย่างน้อย
2. ความหนาชิ้นงาน $\frac{3}{8}$ นิ้ว มีความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว จะต้องเห็นขนาดเส้นลวดเบอร์ BZ 14 เป็นอย่างน้อย
3. ความหนาชิ้นงาน $\frac{1}{2}$ นิ้ว มีความหนารอยเชื่อม $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}$ นิ้ว จะต้องเห็นขนาดเส้นลวดเบอร์ BZ 12, BZ 11 เป็นอย่างน้อย

ดังนั้น พีทีเทรามีเตอร์ที่จะใช้จึงมี 2 ชุด คือ ชุดที่มีลวดคัมเบอร์ 6 - 12 และ 10 - 16 เมื่อทำการราก็โอกราฟีแล้ว เห็นลวดคัมเบอร์ที่กำหนดแสดงว่าความไวในการตรวจจับสิ่งบกพร่องดี แต่หาเห็นเส้นลวดเบอร์มากกว่าที่กำหนด แสดงว่าความไวของการทำจะไวมากจนสามารถเห็นสิ่งบกพร่องที่มีขนาดน้อยกว่า 2% ของความหนาได้

รูปการวางรูปแบบของพื้นที่รวมรถจักรยาน



การทำร่าคิโอกราฟีในงานควยรังสีเอกซ์

ในการทำร่าคิโอกราฟีหนึ่ง ๆ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ได้แก่

1. อุปกรณ์ทนกำเน็กรังสีเอกซ์และอุปกรณ์ควบคุม
2. ชิ้นงานที่จะถ่าย
3. ฟันตรามีเตอร์และ identification marker
4. ฟิล์มรองรับภาพที่เกิดจากการถ่ายร่าคิโอกราฟี
5. สถานที่ที่จะทำต้องสามารถป้องกันรังสีได้

การทำร่าคิโอกราฟีชิ้นงานควยรังสีเอกซ์นั้น จะถ่ายชิ้นงานความหนาเท่ากันทั้งหมดใน
แต่ละครั้ง ในกรณีที่รอยเชื่อมหนาเท่ากันควย การรอยเชื่อมมีความหนาไม่เท่ากัน การทำร่าคิโอกราฟี
ก็จำเป็นต้องแตกต่างกัน จากการเชื่อมชิ้นงานแล้วพบว่า

1. ชิ้นงานขนาด $\frac{1}{4}$ นิ้ว ความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว ทั้ง 4 ชิ้น
2. ชิ้นงานขนาด $\frac{3}{8}$ นิ้ว ความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว ทั้ง 4 ชิ้น
3. ชิ้นงานขนาด $\frac{1}{2}$ นิ้ว ความหนารอยเชื่อม $\frac{3}{8}$ นิ้ว 3 ชิ้น และ $\frac{5}{8}$ นิ้ว 1 ชิ้น

ดังนั้นก่อนการทำร่าคิโอกราฟีจึงต้อง เปิดเอกซ์โพเซอกราฟของรังสีเอกซ์ เพื่อหาว่า
ความหนาของรอยเชื่อม $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ นิ้ว จะต้องใช้ exposure time (mA-min) เท่าไร
โดยเลือกใช้โวลต์เตจค่าหนึ่งที่เหมาะสม ซึ่งพบว่า

ความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว	ใช้ exposure time 2 x 2.5 mA-min	ที่ 140 kvp.
ความหนารอยเชื่อม $\frac{3}{8}$ นิ้ว	ใช้ exposure time 2 x 6 mA-min	ที่ 140 kvp.
ความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{2}$ นิ้ว	ใช้ exposure time 2 x 4 mA-min	ที่ 180 kvp.

5/8

ค่า mA-min ที่ได้เป็นค่า mA x min เนื่องจากเวลาของเครื่องที่มอยุ่ภายใน 9 นาที จำเป็นต้องเลือกหาเวลาที่เหมาะสม เช่น 4 นาที จะทำให้ได้ค่า mA ที่แน่นอนค่าหนึ่งได้

การกำหนด identification marker ในการถ่ายภาพรังสีไอกราฟที่จะกำหนดดังนี้

1. ชั่งงานความหนา $\frac{1}{2}$ นิ้ว กำหนดเป็นครั้งที่ 1
2. ชั่งงานความหนา $\frac{3}{8}$ นิ้ว กำหนดเป็นครั้งที่ 2
3. ชั่งงานความหนา $\frac{1}{2}$ นิ้ว กำหนดเป็นครั้งที่ 3
4. ชั่งงานที่ใช้ลวดเชื่อม เบอร์ 308 กำหนดเป็น A
5. ชั่งงานที่ใช้ลวดเชื่อม เบอร์ 308R กำหนดเป็น B
6. ชั่งงานที่ใช้ลวดเชื่อม เบอร์ 347 กำหนดเป็น C
7. ชั่งงานที่ใช้ลวดเชื่อม เบอร์ 608 กำหนดเป็น D

ดังนั้นการทำรังสีไอกราฟในครั้งนี้ จึงมี identification marker คือ

ครั้งที่ 1	A, B, C, D	ใช้	exposure time 2 x 2.5 mA-min	ที่ 140 kvp.
ครั้งที่ 2	A, B, C, D	ใช้	exposure time 2 x 2.5 mA-min	ที่ 140 kvp.
ครั้งที่ 3	A, C, D	ใช้	exposure time 2 x 6 mA-min	ที่ 140 kvp.
ครั้งที่ 3	B	ใช้	exposure time 2 x 4 mA-min	ที่ 180 kvp.

ระยะทางจากแหล่งรังสีไปยังชิ้นงานจะเท่ากับ 2 ฟุต

รูปการทำรากติโกราฟีด้วยรังสีเอกซ์



การทำร่าติโอกราฟที่ใช้งานด้วยรังสีแกมมา

ในการทำร่าติโอกราฟที่ด้วยรังสีแกมมา อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกับการทำด้วยรังสีเอกซ์
 โค้ดแก

1. สารรังสีแกมมา และอุปกรณ์ควบคุม
2. ชั่งงานที่จะถ่าย
3. ฟิสิทรามิเตอร์และ identification marker
4. ฟิล์มรองรับภาพที่เกิดจากการถ่ายร่าติโอกราฟ
5. สถานที่ที่จะทำต้องสามารถป้องกันรังสีโค้ด

วิธีการทำร่าติโอกราฟที่ด้วยรังสีแกมมา จะเหมือนกับการทำด้วยรังสีเอกซ์เกือบทุกประการ ยกเว้นแต่ ต้นกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ควบคุม, เอกซ์โพเซอกราฟที่ใช้ในการทำเท่านั้น

เมื่อเปิดเอกซ์โพเซอกราฟของ Ir-192 ที่ใช้ในการทำร่าติโอกราฟของความหนา รอยเชื่อม $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ นิ้ว โดยมีระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีไปยังฟิล์ม 2 ฟุต จะได้ exposure time สำหรับชั่งงานขนาดต่าง ๆ ดังนี้

ความหนารอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว	ใช้ exposure time	47	คูร์-นาที
ความหนารอยเชื่อม $\frac{3}{8}$ นิ้ว	ใช้ exposure time	54	คูร์-นาที
ความหนารอยเชื่อม $\frac{5}{8}$ นิ้ว	ใช้ exposure time	72	คูร์-นาที

การทำร่าติโอกราฟที่ของชั่งงานขนาด $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$ นิ้ว เมื่อ 1 สิงหาคม 2523
 การทำร่าติโอกราฟที่ของชั่งงานขนาด $\frac{1}{4}$ นิ้ว เมื่อ 1 กันยายน 2523

เนื่องจากความแรงของ Ir-192 ตอนเริ่มต้นเมื่อตุลาคม 2522 จะ = 40 Ci
 ดังนั้นความแรงของ Ir-192 เมื่อ 1 สิงหาคม 2523 จะ = 2.2 Ci
 1 กันยายน 2523 จะ = 1.5 Ci

(โดยคิดจากสูตร $A = A_0 e^{-0.693 t/T_{1/2}}$ เมื่อ A, A₀ = ความแรงของสารรังสี
 เวลาใด ๆ และเริ่มต้นตามลำดับ

t = เวลาจากตอนเริ่มต้นจนถึงเวลาสุดท้าย

T_{1/2} = ครึ่งชีวิตของสารรังสีหรือ 74 วันเมื่อเป็น Ir-192)

ดังนั้น เวลาที่ใช้ในการทำรังสีไอออกราฟีด้วยรังสีแกมมา

ชั้นงานขนาด $\frac{1}{4}$ นิ้ว	ความหนา รอยเชื่อม $\frac{1}{4}$ นิ้ว	จะใช้เวลา $\frac{47}{1.5}$	= 31.3	นาที
" $\frac{3}{8}$ "	" " $\frac{1}{4}$ "	" " $\frac{47}{2.2}$	= 21.4	"
" $\frac{1}{2}$ "	" " $\frac{3}{8}$ "	" " $\frac{54}{2.2}$	= 24.5	"
" $\frac{1}{2}$ "	" " $\frac{5}{8}$ "	" " $\frac{72}{2.2}$	= 32.7	"

รูปการทำรากตีโองราที่ด้วยรังสีแกมมา



การล้างฟิล์ม

หลังจากการทำราคีไอกกราฟที่ควยรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาเสร็จแล้ว ฟิล์มที่ได้จากราคีไอกกราฟจำนวนมาล้างเพื่อคนลที่เกิดขึ้น การล้างฟิล์มในการวิจัยครั้งนี้จะไม่ใช้ stop bath หรือกรกอชาติก แต่มีขั้นตอนกลางควยนำหลังจากนำยาล้างฟิล์มแทน

ขั้นตอนในการล้างฟิล์มจะเป็นดังนี้

1. จุ่มฟิล์มลงในน้ำยาล้างฟิล์มเป็นเวลา 5 นาที
2. เสริจจากน้ำยาล้างฟิล์มจุ่มฟิล์มลงในน้ำสะอาดทันที 2 นาที
3. เสริจจากล้างฟิล์มควยนำสะอาดจุ่มฟิล์มลงในฟิกเซอร์ทันที 6 นาที
4. เสริจจากฟิกเซอร์ล้างฟิล์มควยนำสะอาดอีก 20 นาที
5. เป่าฟิล์มให้แห้งเป็นเวลา 15 นาที

รายละเอียดของการล้างฟิล์มจะปรากฏอยู่ในบทประจักษ์เป็นส่วนมาก ส่วนที่อยู่ในบทนี้เป็นการล้างฟิล์มเฉพาะที่ทำการวิจัยเท่านั้น

การอ่านผลของฟิล์ม

ฟิล์มที่ไ้หลังจากล้างแล้ว จะนำมาส่องควยไฟฟลูออเรสเซนซ์ เพื่ออ่านผลจากการถ่าย
รังสี โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นำฟิล์มมาส่องควยไฟฟลูออเรสเซนซ์ เพื่อให้เห็นชักเจนแต่ถ้าฟิล์มเห็นได้ชักเจน
อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำมาส่องควยไฟฟลูออเรสเซนซ์
2. ตรวจสอบว่าเห็นเส้นลวดของพื้นที่รามิเทอ์ ตามที่คาดคิดไว้หรือไม่ ถ้าเห็นตามที่คาด
ไว้แสดงว่า สิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นจะมีขนาดอย่างน้อย 2 % ของความหนาชั้นงาน แต่ถ้าเห็นเส้นลวดของ
พื้นที่รามิเทอ์ เล็กกว่าที่คาดไว้ยอมแสดงว่าวิธีการที่โอกร่าที่ในครั้งนี้ให้ผลได้ก็มากกล่าวคือ สามารถ
ตรวจสอบสิ่งบกพร่องที่มีขนาดน้อยกว่า 2 % ของความหนาชั้นงานได้ ในทางกลับกันถ้าเห็นเส้นลวดของ
พื้นที่รามิเทอ์ ใหญ่กว่าที่คาด สิ่งบกพร่องที่เห็นยอมมีขนาดมากกว่า 2 % ของความหนาชั้นงาน
3. ตรวจสอบสิ่งบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนชั้นงาน เพื่อวิเคราะห์ดูว่าเป็นผลเกิดมาจาก
อะไร อันตรายแค่ไหน

การทำวิธีการมัดโค

เมื่อทราบว่าลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดไหนที่ให้ผลดีที่สุดและเสียที่สุด (โดยทราบจากวิธีการราก็โอกราฟ) แล้ว นำเอาชิ้นงานทั้ง 3 ความหนาที่เชื่อมด้วยลวดเบอร์ที่ให้ผลดีที่สุดและเสียที่สุด มาตัดขวาง เพื่อดูแนวหรือผลของรอยเชื่อมโดยวิธีการมัดโค ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตัดชิ้นงานทั้ง 3 ความหนาที่เชื่อมด้วยลวดเบอร์ที่ให้ผลดีที่สุดและเสียที่สุด
2. ตัดชิ้นงานที่ตัดได้ในกรณีเกลือเข้มข้น 50% เป็นเวลาพอสมควร (ไม่เกิน 15 นาที)
3. นำชิ้นงานที่ตัดได้ในกรณีเสร็จแล้วมาล้างด้วยน้ำ และทำให้แห้ง เพื่อดูผลของรอยเชื่อม ถ้ายังไม่เห็นโครงสร้างหรือแนวอย่างชัดเจนก็สามารถตัดซ้ำอีกได้