

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

ในงานวิจัยนี้จะทำการทดลอง ตรวจสอบพฤติกรรมการหดตัวการตรวจสอบ ลักษณะโครงสร้างจุลภาคและการทดสอบแรงดึงของวัสดุ โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือปริมาณของ ธาตุบิสมีทในโลหะทองแดงผสม โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้

3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง

1. เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า (Induction Furnace)
2. แบบหล่อแบบ Tatur (Tatur mold)
3. โลหะทองแดงผสม (Cu- 4.5%Sn-7%Zn alloy)
4. ธาตุบิสมีท 99.995%
5. เครื่อง Universal testing machine
6. เครื่องชั่ง
7. กระดาษทราย
8. กล้องจุลทรรศน์แสง
9. เครื่องชั่งละเอียด
10. เครื่องตัด

3.2 การเตรียมชิ้นงาน


กลุ่มแรกคือ กลุ่มของ Bismuth series โลหะทองแดงผสมที่มีส่วนผสม Cu-4.5%Sn-7%Zn เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจะถูกนำมาหลอมเหลวโดยเตาแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลกรัม แล้วทำการเติมธาตุ บิสมีทลงไปให้ได้ส่วนผสม 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และทำการdeoxidation โดยใช้ 0.2% ของ15%P-Cu และทำการเทลงในแบบหล่อทดสอบ 3 แบบด้วยกัน กลุ่มที่สองคือกลุ่ม commercial alloy ถูกหลอมแล้วนำมาเทลงในแบบหล่อเช่นเดียวกันกลุ่มแรก

1. แบบ หล่อ Tatur สำหรับทดสอบคุณสมบัติการหดตัว
- 2.แบบหล่อทดสอบแรงดึงใช้แบบหล่อทราย CO₂ แบบ A และแบบหล่อโลหะ แบบ E ตามมาตรฐาน JIS H5120
- 3.แบบหล่อทราย CO₂ เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร สำหรับทดสอบคุณสมบัติการกลึงไสกัดเจาะ

3.3 ขั้นตอนการทดลอง

3.3.1. การตรวจสอบพฤติกรรมหดตัว

ในการทดลอง จะใช้ชิ้นงานที่ใช้แบบหล่อ Tatur เนื่องด้วยเป็นแบบหล่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดข้อบกพร่องในชิ้น จากการทำไม่มีระบบรูลันรูเท เพื่อชดเชยการหดตัวของน้ำโลหะ ในทั้งสามช่วงการหดตัว คือ การหดตัวในช่วงโลหะหลอมเหลวเย็นตัว ในช่วงเกิดการแข็งตัว และช่วงการเย็นตัวของโลหะในช่วงของแข็ง ทำให้เราตรวจพบข้อบกพร่องที่เราจะทำการตรวจวัด คือ ค่าการหดตัวภายนอก (External Shrinkage) การหดตัวภายใน (Internal shrinkage) ที่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ Pipe volime และ รูพรุน โดยจะมีขั้นตอนการทดลองดังแสดงในรูปที่ 3.1

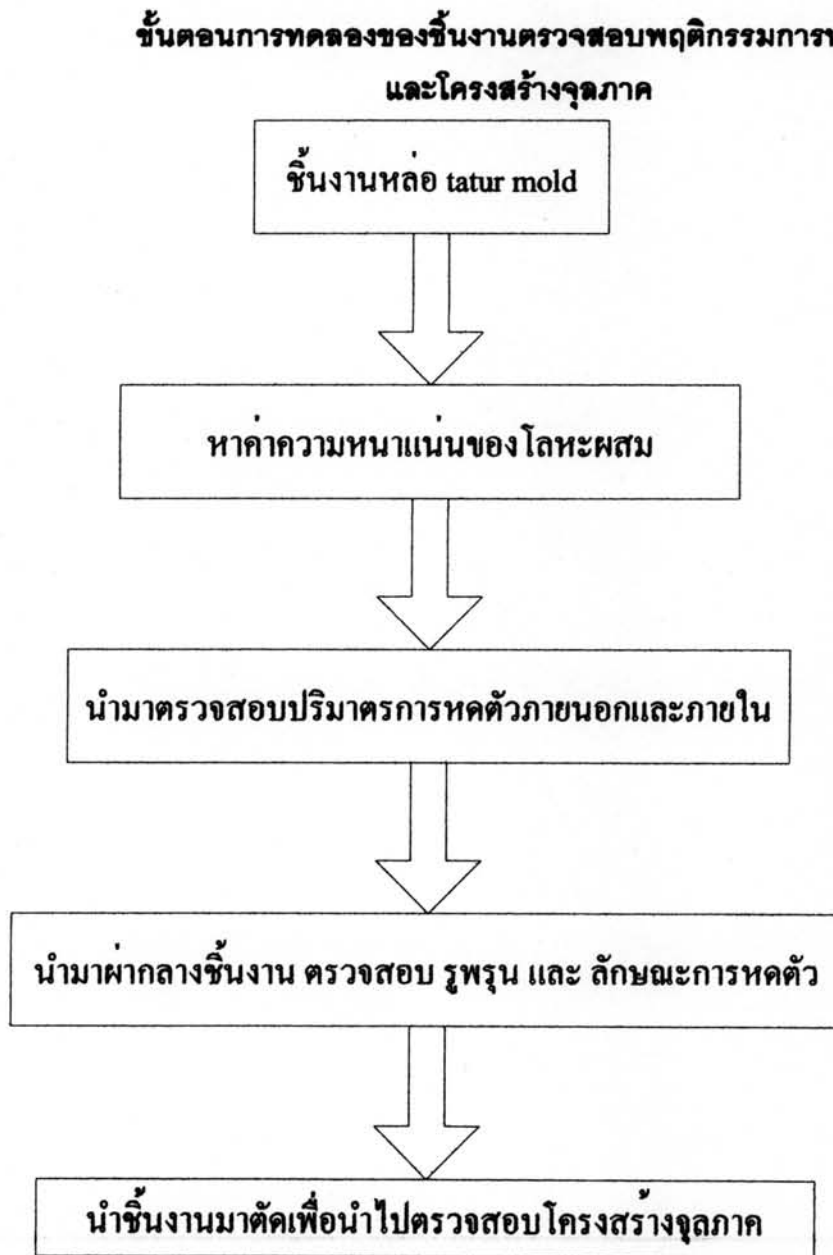

1) การตรวจหาค่าความหนาแน่นของโลหะผสม

ในการตรวจจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีสในการหา โดยใช้การแทนที่น้ำ ดังรูปที่ 3.2 ชิ้นงานจะถูก รั้งไว้ด้วยสาย ให้ลอยอยู่ใน ภาชนะใส่น้ำที่วางบนตาชั่งอีกทีหนึ่ง เราจะตรวจวัด น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อชิ้นงานถูกแขวนลอยไว้ในภาชนะบรรจุน้ำ โดยค่าน้ำหนักที่อ่านได้ (W_w) เมื่อนำมาหารด้วยความหนาแน่นของน้ำ ก็คือปริมาตรของวัตถุนั้นเองดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2

$$F_b = \rho_f Vg = W_w g \dots\dots\dots (1)$$

$$V = \frac{W_w}{\rho_f} \dots\dots\dots (2)$$

F_b = แรงลอยตัว ($\text{Kg.m}^2/\text{s}$)

ρ_f = ค่าความหนาแน่นของน้ำ (kg/m^3)

V = ปริมาตรของวัตถุ(m^3)

W_w = น้ำหนักของวัตถุในน้ำ (kg)


เมื่อเราทราบปริมาตรของวัตถุ และ น้ำหนักของวัตถุ เราก็สามารถหาค่าความหนาแน่นได้จาก อัตราส่วน มวล ต่อปริมาตรดังสมการ

$$\rho = \frac{W_a}{V} \dots\dots\dots (3)$$

W_a = น้ำหนักของวัตถุในอากาศ (g)


V = ปริมาตรของวัตถุ

ρ = ความหนาแน่นของวัตถุ

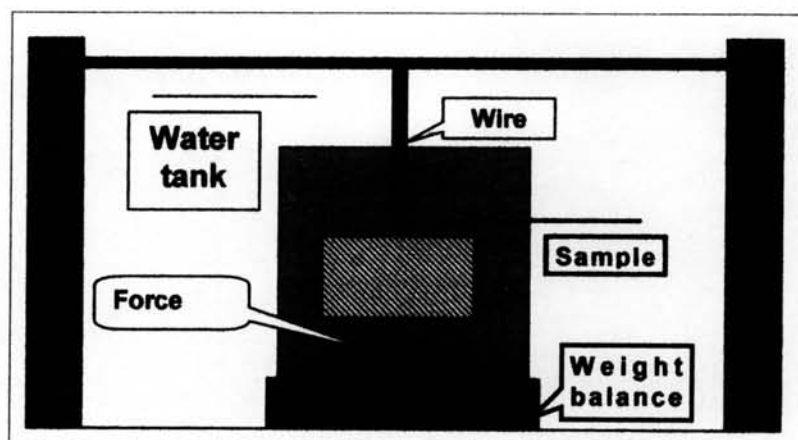

รูปที่ 3.2 แสดงวิธีการหาปริมาตรของวัตถุ

2) ในการตรวจหา ปริมาตร ของ Tatur mold และ การหดตัวภายใน (Pipe volume)
 จะทำการตรวจวัดโดยการแทนที่ของน้ำโดยการค่อยหยดน้ำลงไปจนเต็มพื้นที่
 แล้วอ่านค่าปริมาณน้ำที่ใช้ไปก็จะเป็นค่าของปริมาตร แสดงดังรูปที่ 3.3

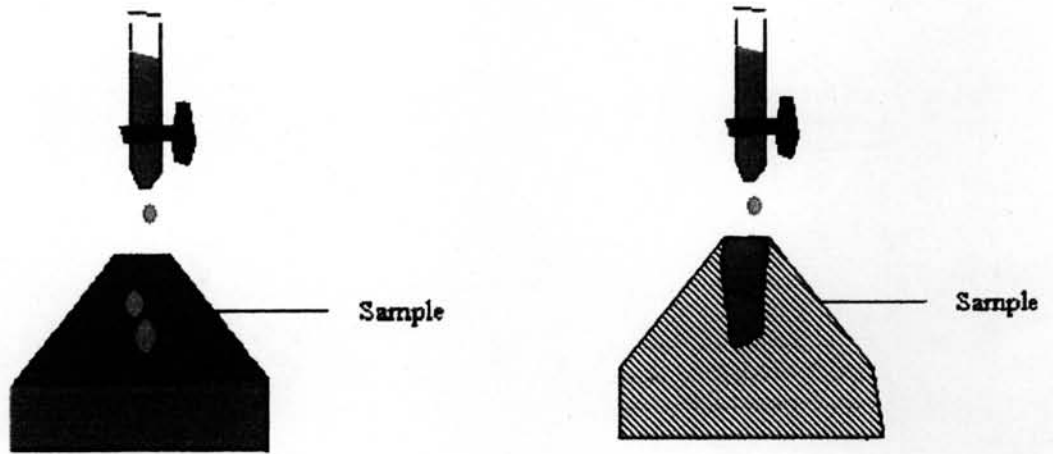

รูปที่ 3.3 แสดงการหาปริมาตรของ Tatur mold

3. การหาค่าการหดตัวภายนอก (External Shrinkage)

เมื่อเราทราบปริมาตรของชิ้นงาน ของแบบหล่อ และค่าการหดตัวแบบ pipe volume เราก็จะสามารถคำนวณหาค่าการหดตัวภายนอกได้ ดังรูปที่ 3.4

$$\text{External shrinkage} = \text{Mold volume} - \text{Pipe volume} - \text{Casting volume}$$




รูปที่ 3.4 แสดงวิธีการหาค่าการหดตัวภายนอก (Pipe volume)

3.3.2. การทดสอบสมบัติเชิงกล


ทำการหล่อชิ้นงานการทดสอบเชิงกล ตามมาตรฐาน JIS H5120 โดยใช้ Sand(CO₂) mold type A ดังแสดงในรูปที่ 3.5 และ Metallic mold type E ดังแสดงในรูปที่ 3.6
 ทำการสอบหาค่าความเค้นจุดคราก ค่าความเค้นแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว

mm

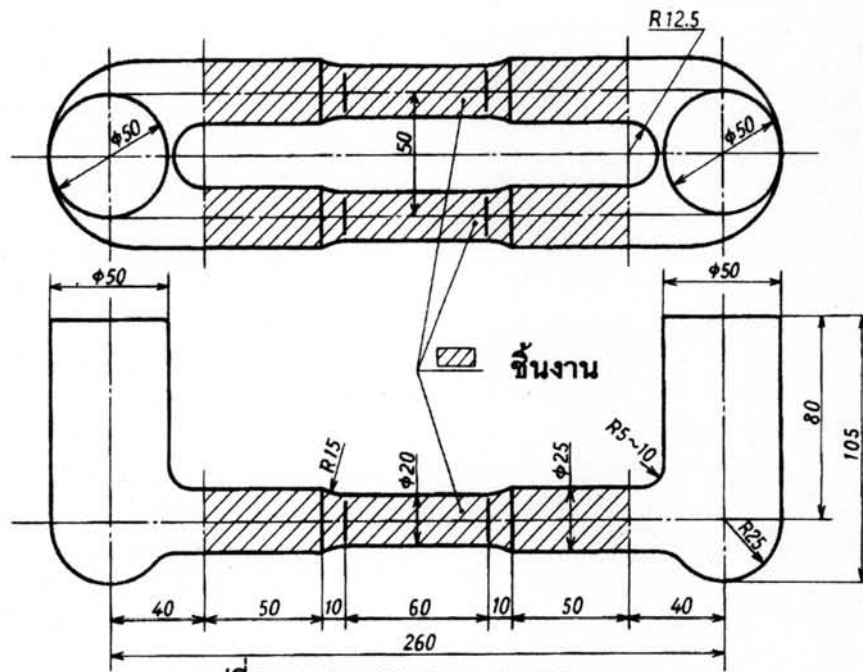

รูปที่ 3.5 แสดง Mold sand CO2 Type A


mm

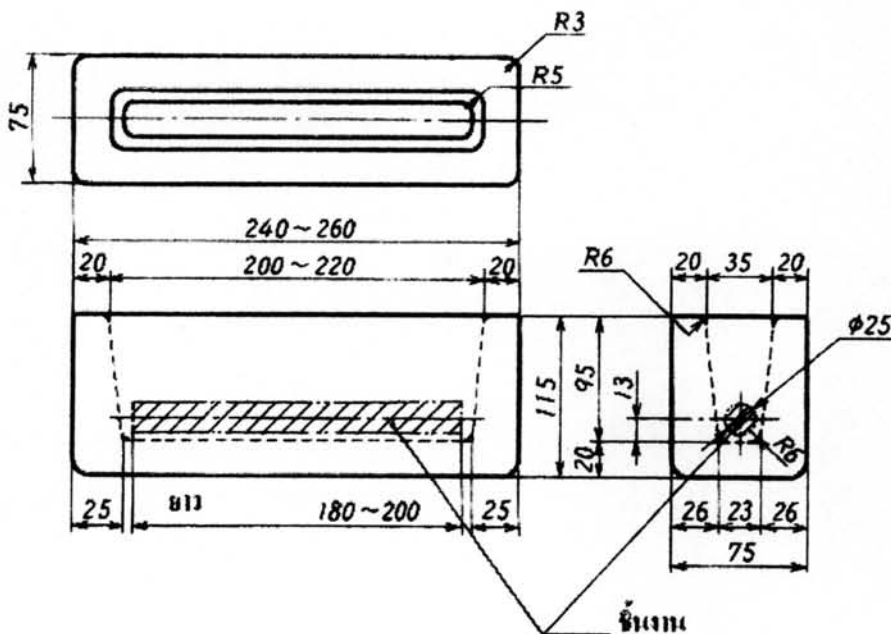

รูปที่ 3.6 แสดง metallic mold type E


3.3.3 การทดสอบคุณสมบัติกลึงไส้กัดเจาะ

นำชิ้นงานที่ได้มาทดสอบหาคุณสมบัติการกลึงไส้กัดเจาะด้วยเครื่องและ
ข้อกำหนดดังรูปที่ 3.7 เครื่องจะทำการตรวจวัดแรงที่ใช้เฉื่อยของแรงสามแนวแกน ดังรูปที่ 3.8

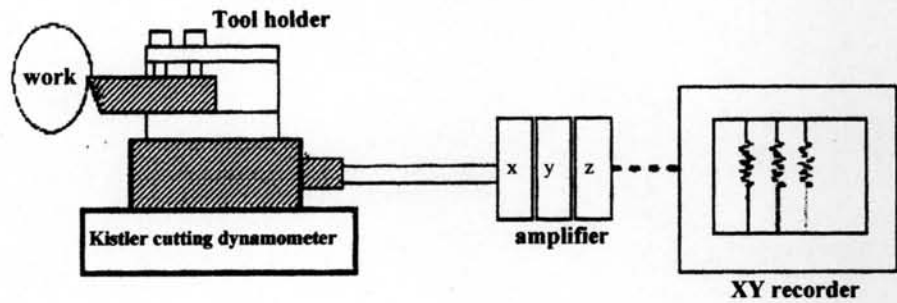

Cutting	100 m/min
Feed per revolution	0.1 mm/rev
Cutting depth	1 mm
Chip	TNMG 160404

รูปที่ 3.7 แสดงภาพเครื่องทดสอบ machinability

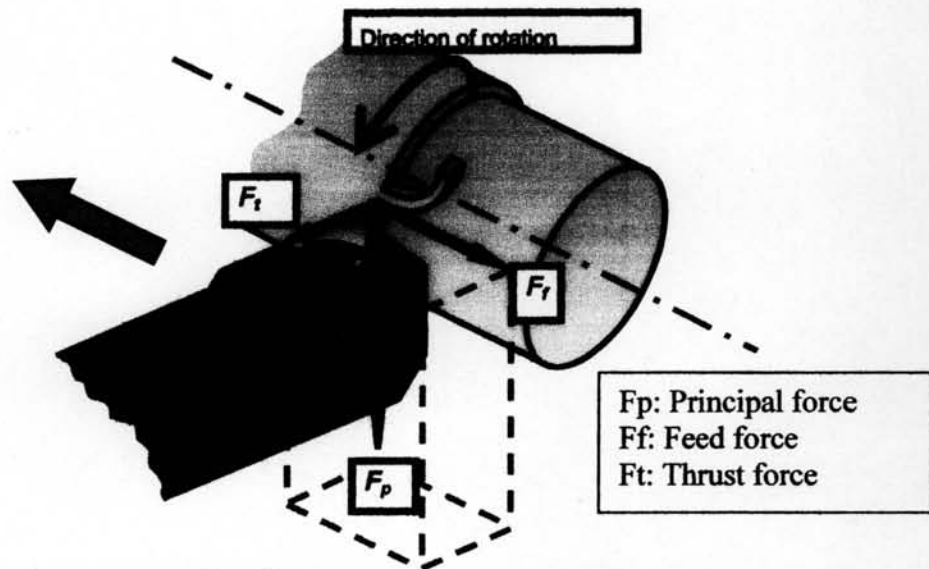

รูปที่ 3.8 แสดงแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบหาค่า machinability

เมื่อเรานำค่าที่ได้จากการทดลองมาใส่ในสมการที่ 4 เราจะได้ค่า F ที่เราเรียกว่า Cutting resistance และเราจะหาค่า machinability index โดยใช้สมการที่ 5

$$F = \sqrt{F_t^2 + F_p^2 + F_f^2} \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{machinability index} = \frac{F_{\text{Ref}}}{F_{\text{Alloy}}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

F_{Ref} = Cutting resistance of reference (Kg.m/s²)

F_{Alloy} = Cutting resistance of alloy (Kg.m/s²)

3.4 แนวทางการวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองเราจะได้ค่าการหดตัวภายนอกและภายในของวัสดุ รวมไปถึงคุณสมบัติเชิงกล ทุกอย่างจะถูกนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับปริมาณของ บิสมีท ในชิ้นงานเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของปริมาณบิสมีทต่อคุณสมบัติต่างๆ