

## บทที่ 5

### การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง

จากการศึกษากระบวนการผลิตที่ส่งน้าระบายความร้อนในรถยนต์ ตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ทางผู้วิจัยและทีมผู้ชำนาญการได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโดยใช้เทคนิค PFMEA มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ ความถี่ตลอดจนค่าความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) เพื่อนำไปสู่การลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นระหว่าง เดือน เมษายน 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 พบว่ามีของเสียเกิดขึ้นที่กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ส่งไปชุบสังกะสี และ การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน ขั้นตอนต่อมาได้ทำการหาสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้ผังก้างปลาเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำ PFMEA โดยพิจารณาการป้องกันการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน และพิจารณาค่า RPN ที่เกิดขึ้น ถ้าพบว่าค่า RPN มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ให้กำหนดมาตรการแก้ไข แล้วดำเนินการแก้ไข โดยผลการดำเนินการพบว่า มีการดำเนินการแก้ไขโดยใช้เทคนิค PFMEA ในเดือน สิงหาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งพบว่าหลังการดำเนินการมีปริมาณของเสียลดลงตามลำดับ ดังนั้นการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพจะดำเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้

1. การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียกับยอดการผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิต
2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยง (RPN)

#### 5.1 ผลการดำเนินการแก้ไข

การดำเนินการแก้ไขจะมีผลการดำเนินการที่ได้ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้


1. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเสียกับยอดการผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิต
2. คะแนนค่าดัชนีความเสี่ยง (RPN) หลังการปรับปรุง

##### 5.1.1 จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

สำหรับผลการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้ทำการเก็บข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 และดำเนินการแก้ไข โดยผลการดำเนินการพบว่า มีการดำเนินการแก้ไขโดยใช้ PFMEA แก้ไข สามารถรวบรวมลักษณะของเสียในกระบวนการ ได้ดังตารางที่ 5.1 และรูปที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต

เดือน	จำนวนที่ผลิตทั้งหมด	ของเสียทั้งหมด		กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2		กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1		กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน		กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ธ.ย.49-ก.ค.49 (ก่อนการปรับปรุง)	21,354	6,029	28.23	2,642	12.37	2,435	11.40	490	2.29	462	2.16
ส.ค.49-ธ.ค.49 (หลังการปรับปรุง)	26,207	2,488	9.49	808	3.08	676	2.57	488	1.86	516	1.96

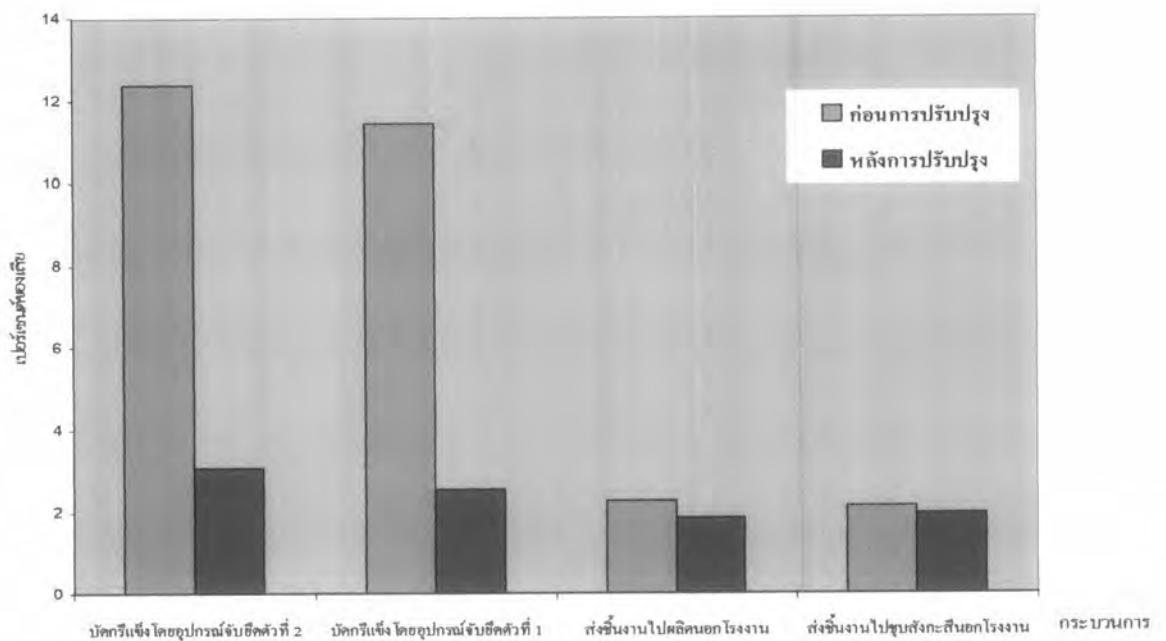


รูปที่ 5.1 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

### 5.1.2 คะแนนค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำ (RPN) หลังการปรับปรุงแก้ไข

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้นำการเสนอการแก้ไข การปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต(Process Failure Mode and Effect Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หากระบวนการที่ทำให้เกิดของเสีย และได้ทำการเสนอแนวทางการแก้ไขค่าดัชนีที่มีค่าความเสี่ยงชี้นำตั้งแต่ 100 ขึ้นไป จากนั้นได้ให้ทีมผู้ชำนาญการของโรงงานตัวอย่างเป็นผู้ประเมินความรุนแรง (S) ประเมินความถี่ในการเกิด (O) และประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) จากนั้นทำการคำนวณค่า RPN ก่อนหลังทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่ละกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ได้ให้ทีมผู้ชำนาญการทำการประเมินและคำนวณค่า RPN อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบก่อนทำการปรับปรุงว่ามีค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำลดลงเท่าใด โดยตารางที่ 5.2 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นของแต่ละกระบวนการก่อนการปรับปรุง และหลังปรับปรุง

ตารางที่ 5.2 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 2

สาเหตุ	ค่า RPN	
	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	224	96
ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง	320	64
การบัดกรีแข็งโลหะหน้าสัมผัส	280	64
ความร้อนสะสมในชิ้นงาน	240	64
ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม	320	80
ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	320	64
อุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ไม่มี clamp จับยึด	256	96

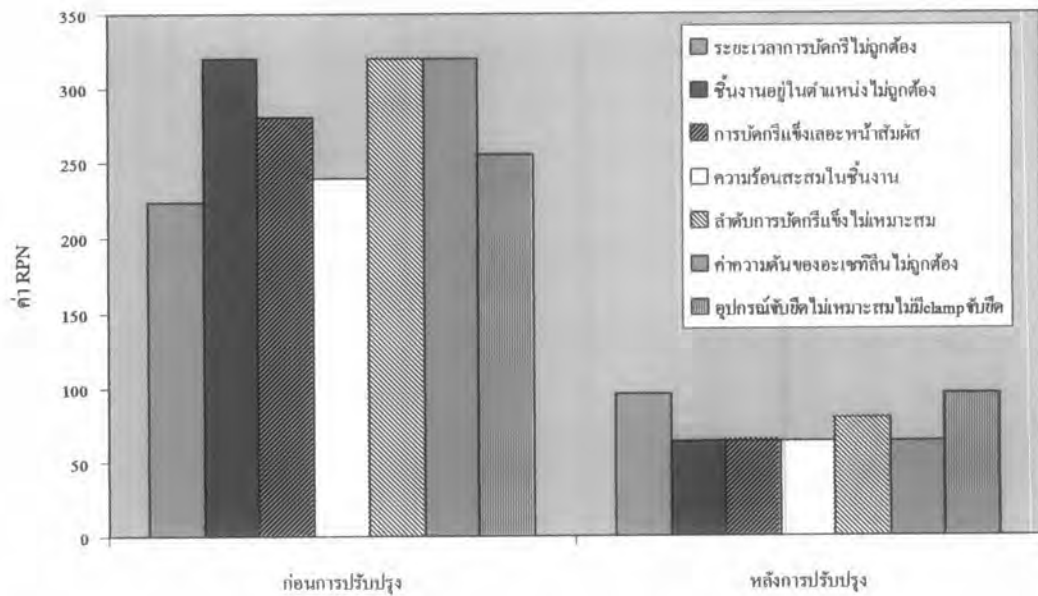


รูปที่ 5.2 แสดงค่าRPNในกระบวนการบัดกรีแข็งอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 5.3 แสดงค่าRPNก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

สาเหตุ	ค่า RPN	
	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	280	64
ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็ง ลำบาก	320	64
ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	320	64

ตารางที่ 5.3 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 (ต่อ)


สาเหตุ	ค่า RPN	
	ก่อนการปรับปรุง ธ.ค.48-เม.ย.49	หลังการปรับปรุง พ.ค.49-ธ.ค.49
หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด	224	96
pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน	192	32
อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการ เชื่อมศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	224	48

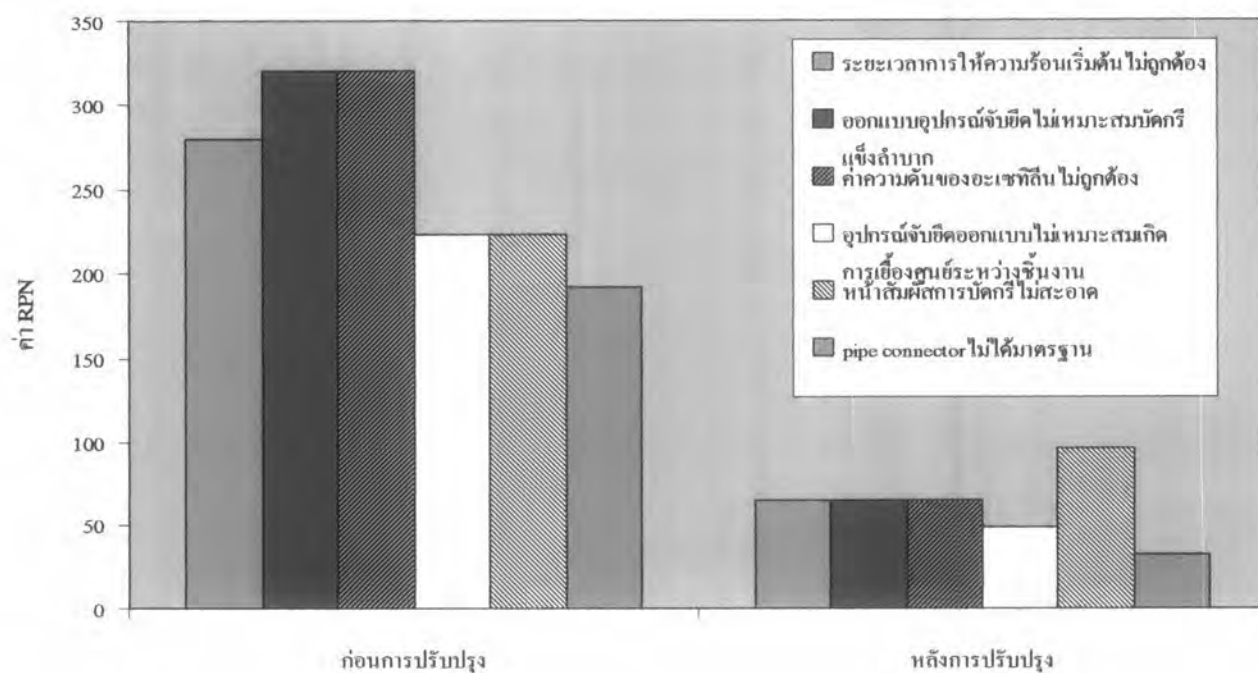

รูปที่ 5.3 แสดงค่า RPN ในกระบวนการบัดกรีแข็งอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 5.4 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

สาเหตุ	ค่า RPN	
	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน ผิด	168	72
การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่มีตัว stopper	192	96
การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมียมซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง	160	80
พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี	120	80

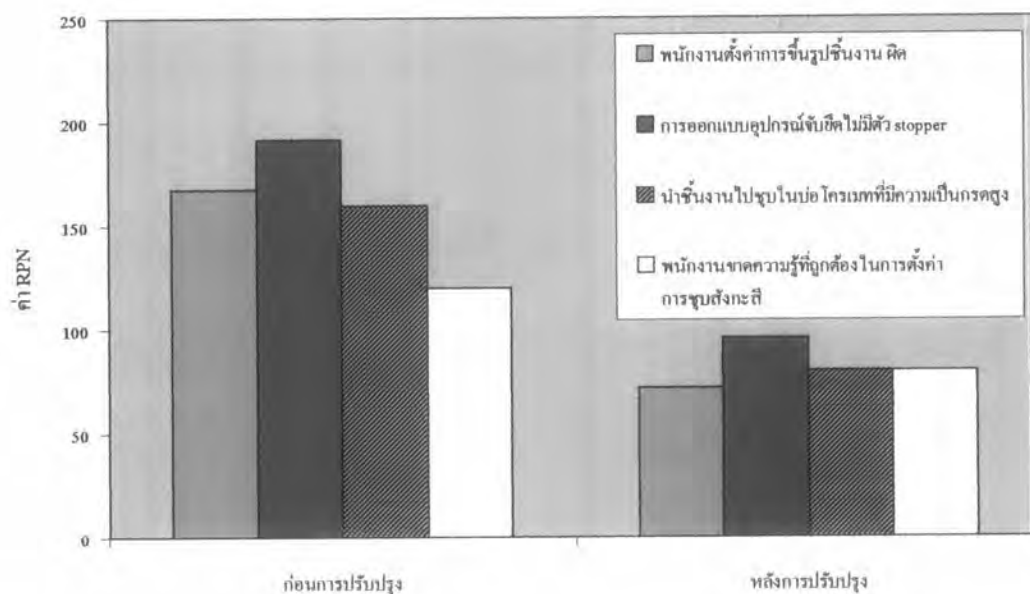

รูปที่ 5.4 แสดงค่า RPN ในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงานก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 5.5 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของทุกกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	RPN(ก่อน)	RPN(หลัง)
การบัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว	การบัดกรีแข็งโลหะ หน้าสัมผัส	280	64
		ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง	320	64
		ระยะเวลาการให้ความ ร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	224	96
	dimension เล็กและ dimension ใหญ่	ความร้อนสะสมใน ชิ้นงาน	240	64
		ลำดับการบัดกรีแข็งไม่ เหมาะสม	320	80
		ค่าความดันของ อะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง	320	64
		การออกแบบอุปกรณ์ จับยึดไม่เหมาะสมไม่มี clamp จับยึด	256	96
การบัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	บัดกรีแข็งไม่รอบ ด้านในบัดกรีแข็ง ไม่รอบด้านนอก	ออกแบบอุปกรณ์จับ ยึดไม่เหมาะสมบัดกรี แข็งลำบาก	320	64
		ระยะเวลาการให้ความ ร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	280	64
		ค่าความดันของ อะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง	320	64

ตารางที่ 5.5 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของทุกกระบวนการ (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	RPN(ก่อน)	RPN(หลัง)
	ความตั้งฉาก	อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	224	48
		หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด	224	96
		pipe connectorไม่ได้มาตรฐาน	192	32
การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน	ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด	พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิด	168	72
		การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper	192	96
การส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	ปัญหาคราบดำบนชิ้นงาน	การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง	160	80
	ความหนาสังกะสีไม่ได้มาตรฐาน	พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี	120	80