

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการลดจุดดำในอุตสาหกรรมการฉีดยาพลาสติก



นายศุภโชค เสี่ยงทองแบน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

COST EFFICIENCY ANALYSIS FOR BLACK DOT DEFECT REDUCTION IN PLASTIC
INJECTION PROCESS

Mr. Suphachok Sengnongban



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2017

Copyright of Chulalongkorn University



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ศุภโชค เสี่ยงหนองแบน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการลดจุดดำในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก (COST EFFICIENCY ANALYSIS FOR BLACK DOT DEFECT REDUCTION IN PLASTIC INJECTION PROCESS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. จิรพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์, หน้า.

ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติกที่ส่งผลกับคุณภาพของงานมากที่สุดคือจุดดำ (Black dot) วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาจุดดำนั้นมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกันโดยงานวิจัยนี้จะเน้นที่การเลือกวิธีการลดปัญหาจุดดำต่างเงื่อนไขกันทั้งในส่วนของราคาต่อหน่วย ปริมาณการผลิตต่อครั้ง เพื่อเลือกวิธีการและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทสำหรับโรงงานกรณีศึกษาี้ ก่อนการปรับปรุงด้วยวิธีการถอดสกรูชุดทำความสะอาดมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 72,500 บาทต่อเดือน (ค่าเครื่องจักร, ค่าล่วงเวลา, ค่าขนส่ง, ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น)

งานวิจัยนี้จะนำทฤษฎีซิกซ์ ซิกม่า(Six Sigma)ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน Define, Measure, Analyze, Improve และ Control (DMAIC)มาใช้ และใช้Cause and Effect Diagram, Cause and Effect Matrix และ FMEAในการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจุดดำและใช้ 2^k Factorial Designในการหาปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญกับจุดดำ ผลที่ได้จากวิธีแรกคือการถอดสกรูชุดทำความสะอาดนั้นสามารถลดจุดดำจากเดิมลงได้ 50% ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง หรือชิ้นงานที่มีการผลิตจำนวนมากวิธีที่สองคือ การใช้เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะโดยวิธีนี้จะให้ผลการลดจุดดำได้ ประมาณ 25% ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการชิ้นงานที่มีราคาต่อหน่วยไม่สูงมากและการผลิตปริมาณน้อยต่อครั้งโดยหลังจากที่นำวิธีการลดจุดดำและคำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปสำหรับวิธีที่ได้เลือกให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของงานนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นมูลค่าเพิ่มได้ถึง 144,000 บาทต่อปี

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ลายมือชื่อนิสิต

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

ปีการศึกษา 2560

5770974821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS:

SUPHACHOK SENGNONGBAN: COST EFFICIENCY ANALYSIS FOR BLACK DOT DEFECT REDUCTION IN PLASTIC INJECTION PROCESS. ADVISOR: ASSOC. PROF. JEIRAPAT NGAOPRASERTWONG, pp.

Black dot is the one of major quality problem in plastic injection process. The methods used to solve this problem are several different ways. This research aim to determine appropriate reduction black dot method in different conditions including price per unit and production volume per session. This finding could provide properly process and cost for each plant type. In this study, expenses before improve process to decrease black dot by removing and polishing screw is 72,500 baht per month (include machine costs, overtime, shipping costs, equipment costs, etc.)

Six Sigma approach; Define, Measure, Analyze, Improve and Control (DMAIC) was used to improve method. Cause and Effect Diagram, Cause and Effect Matrix and FMEA were used to select factors which affect to black dot defect. 2^k Factorial Design was applied for determination significant factor impacting black dot. The result showed removing and polishing screw can reduce black dot by 50%. This process is appropriate for high unit price and mass production. Second method is purging, adding chemical for screw-barrel cleaning process, can reduce black dot by 25%. It's suitable for low unit price and low production volume. After applying the black dot reduction method and calculating the cost effectiveness to appropriate plant type, the total cost of reduction valued 144,000 baht per year.

Department: Industrial Engineering Student's Signature

Field of Study: Industrial Engineering Advisor's Signature

Academic Year: 2017

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชูติมา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ความเห็น และตรวจสอบข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณประธานกรรมการโรงเรียนกรณีสึกษาที่ให้โอกาสผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดลองตลอดการทำวิทยานิพนธ์ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวผู้เห็นประโยชน์ของการศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา.....	2
1.2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	6
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	10
1.4 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัย	10
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	10
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	10
1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	11
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	13
2.1 ทฤษฎีและความเป็นมาเกี่ยวกับซิกซ์ซิกม่า	13
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก	22
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	32
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (Define Phase).....	38
3.1 ศึกษาข้อมูลของกระบวนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา (Define)	38
3.2 การกำหนดปัญหา.....	42
3.3 การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด	45

3.4 การจัดตั้งคณะทำงาน.....	45
3.5 บทสรุป	46
บทที่ 4 ระยะตรวจวัดปัญหา (Measure Phase).....	47
4.1 การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด (Gage R&R: Repeatability and Reproducibility)	47
4.2 แผนที่กระบวนการผลิต (Process Map).....	52
4.3 ระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้า (Brain Storming).....	53
4.4 การวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram).....	53
4.5 วิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA).....	65
4.6 สรุปผล.....	74
บทที่ 5 ระยะวิเคราะห์ปัญหา (Analysis Phase).....	75
5.1 แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา	75
5.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis: 2 Proportions Z-Test).....	75
5.3 สรุปผลในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา.....	87
บทที่ 6 ระยะปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase).....	88
6.1 พิจารณาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ.....	88
6.2 ตัวแปรตอบสนอง.....	89
6.3 ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง.....	90
6.4 ผลการทดลอง.....	90
6.5 สรุปผลการทดลอง.....	94
6.6 ทำการยืนยันผลจากการทดลอง.....	97
6.7 สรุปผลและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม.....	98
บทที่ 7 ระยะควบคุมกระบวนการ (Control Phase).....	107

7.1 วิธีการดำเนินการควบคุม	107
7.2 สรุปผล.....	119
บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	120
8.1 ระยะนิยามปัญหา (Define Phase).....	120
8.2 ระยะตรวจวัดปัญหา (Measure Phase)	120
8.3 ระยะวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analysis Phase).....	120
8.4 ระยะปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve Phase)	120
8.5 ระยะควบคุมกระบวนการ (Control Phase).....	121
8.6 ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัย.....	121
8.7 ข้อเสนอแนะ	121
.....	124
รายการอ้างอิง	124
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	127

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1	กระบวนการในการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา	5
ตารางที่ 1.2	วันและเวลาทำการของโรงงานกรณีศึกษา.....	6
ตารางที่ 1.3	อัตราการเกิดของเสียประเภทจุดดำ.....	6
ตารางที่ 2.1	เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหา.....	19
ตารางที่ 2.2	ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 2 Plates	29
ตารางที่ 2.3	ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 3 Plates	30
ตารางที่ 3.1	เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบไล่ความชื้นก่อนการฉีดพลาสติก	39
ตารางที่ 3.2	ทีมงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	46
ตารางที่ 4.1	ผลการตรวจวัด Gage R&R.....	49
ตารางที่ 4.2	เกณฑ์การให้คะแนนของตารางความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล.....	56
ตารางที่ 4.3	ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดจุดดำ.....	57
ตารางที่ 4.4	ปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดจุดดำจากตารางความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล.....	59
ตารางที่ 4.5	เกณฑ์การให้คะแนนระดับความถี่ของการเกิดปัญหา	65
ตารางที่ 4.6	เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ	66
ตารางที่ 4.7	เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหา	67
ตารางที่ 4.8	การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA).....	68
ตารางที่ 4.9	สาเหตุของแต่ละปัญหาเรียงลำดับตามค่า RPN.....	73
ตารางที่ 4.10	ปัจจัยที่คัดเลือกจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ	74
ตารางที่ 5.1	จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องฉีดพลาสติก	77
ตารางที่ 5.2	จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันการถอดสกรูชุด.....	79
ตารางที่ 5.3	จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันวิธีล้างสกรู	81
ตารางที่ 5.4	จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องบดพลาสติก.....	84

ตารางที่ 5.5 จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องอบพลาสติก.....86

ตารางที่ 6.1 ระดับของปัจจัยนำเข้าที่ทำการทดลอง89

ตารางที่ 6.2 ผลการทดลองจากการรอกแบบการทดลองหาอัตราการผลิตจุดดำ.....90

ตารางที่ 6.3 ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า97

ตารางที่ 6.4 จำนวนจุดดำหลังการปรับปรุง98

ตารางที่ 6.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดอุปกรณ์อัตโนมัติ 106

ตารางที่ 6.6 ประมาณการจุดคุ้มทุนของการใช้ระบบอัตโนมัติและขยายผลเพื่อลดพนักงาน.. 106



สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1.1	ตัวอย่างชิ้นส่วนภายในของรถยนต์	3
รูปที่ 1.2	ตัวอย่างชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	3
รูปที่ 1.3	โครงสร้างองค์กรโรงงานการศึกษา	4
รูปที่ 1.4	เปอร์เซ็นต์ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานการศึกษา	7
รูปที่ 1.5	กราฟพาเรโตที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา	7
รูปที่ 1.6	ตัวอย่างใบบันทึกข้อมูลของเสียแต่ละประเภทในแต่ละวัน	8
รูปที่ 1.7	ตัวอย่างชิ้นงานประเภทจุดดำ ในงานฉีดพลาสติก	9
รูปที่ 2.1	เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Molding Machine)	23
รูปที่ 2.2	เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Molding Machine)	23
รูปที่ 2.3	ชิ้นส่วนหลักในหน่วยการฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก	24
รูปที่ 2.4	ชุด Barrel (กระบอกฉีด), Band Heater (ปลอกหรือแถบทำความร้อน) และ Nozzle... ..	25
รูปที่ 2.5	Thermo Couple ชนิด J และ K	25
รูปที่ 2.6	สกรูในแต่ละส่วน	27
รูปที่ 2.7	ตัวอย่าง Direct Clamp และ Toggle Clamp	28
รูปที่ 2.8	ตัวอย่าง Control unit ของเครื่องฉีดพลาสติก	28
รูปที่ 2.9	ตัวอย่างโครงสร้างของแม่พิมพ์ 2 Plates	29
รูปที่ 2.10	ตัวอย่างโครงสร้างของแม่พิมพ์ 3 Plates	30
รูปที่ 2.11	ระยะการเปิด-ปิดของแม่พิมพ์ 3 Plates	32
รูปที่ 2.12	ผลการทดลองการถอดชิ้นทำความสะอาด Screw เทียบกับไม่ถอดชิ้น	33
รูปที่ 2.13	ผลการทดลองวิธีการทำความสะอาด Screw ด้วยการขัดและ Purging	33
รูปที่ 2.14	ผลการทดลองอุณหภูมิในการอบไล่ความชื้น	34
รูปที่ 2.15	ผลการทดลองอุณหภูมิในการฉีด	35

รูปที่ 2.16	ผลการทดลองการทำความสะอาดของเครื่องบด Runner.....	35
รูปที่ 2.17	ผลการทดลองการทำความสะอาดของเครื่องบด Runner.....	36
รูปที่ 2.18	ผลการทดลองการใช้เม็ด PP และ สาร Compound ในการ purging.....	36
รูปที่ 2.19	ผลการทดลองการร้อนและไม่ร้อน Runner หลังการบด	37
รูปที่ 2.20	ผลการทดลองการใช้และไม่ใช้แม่เหล็กใส่ใน Hopper.....	37
รูปที่ 3.1	ขั้นตอนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา.....	42
รูปที่ 3.2	%จุดตำที่เกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา	43
รูปที่ 3.3	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงจุดตำ	44
รูปที่ 3.4	%Machine Utilization ของโรงงานกรณีศึกษา.....	44
รูปที่ 3.5	เวลาที่ใช้ในการจอตรอกรูในหัวข้อ Machine down time	45
รูปที่ 4.1	สรุปผลการตรวจวัด Gage R&R.....	50
รูปที่ 4.2	ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Within Appraisers).....	51
รูปที่ 4.3	ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Each Appraisers vs Standard).....	51
รูปที่ 4.4	ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Between Appraisers)	51
รูปที่ 4.5	ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (All Appraisers vs Standard).....	52
รูปที่ 4.6	กราฟผลการวัดจากการวิเคราะห์ทางสถิติ.....	52
รูปที่ 4.7	กระบวนการฉีดพลาสติกที่มีโอกาสเกิดจุดตำ.....	53
รูปที่ 4.8	แผนภูมิแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อของเสียประเภทจุดตำ.....	55
รูปที่ 4.9	แผนภูมิพาเรโตเรียงตามคะแนนความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล.....	58
รูปที่ 4.10	ตัวอย่างสกรูสกรปรกที่ไม่ได้ขัดทำความสะอาด.....	60
รูปที่ 4.11	เครื่องบดพลาสติก	60
รูปที่ 4.12	เศษของเม็ดพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังการบด	61
รูปที่ 4.13	ตัวอย่างเครื่องอบเม็ดพลาสติกและเศษพลาสติกที่คงค้าง	62
รูปที่ 4.14	ถังผสมเม็ดพลาสติกและตัวอย่างเศษเม็ดพลาสติกที่คงค้าง	63

รูปที่ 4.15 ตัวอย่างเม็ดพลาสติก (บางส่วน) ที่ใช้ในโรงงานกรณีศึกษา.....	64
รูปที่ 4.16 กราฟพาเรโตเรียงตามระดับความสำคัญ RPN	73
รูปที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างเครื่องหมายเลข A-08 และ A-09.....	77
รูปที่ 5.2 ตัวอย่างสกรูที่ถอดออกมาก่อนขัดทำความสะอาด.....	78
รูปที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างการถอดสกรูขัดและไม่ถอดขัดทำความสะอาด	79
รูปที่ 5.4 เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ.....	80
รูปที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างการถอดสกรูขัดและไม่ถอดขัดทำความสะอาด	81
รูปที่ 5.6 ตัวอย่างเครื่องบดพลาสติก.....	83
รูปที่ 5.7 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบด ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นกับพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น	84
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างเครื่องบดพลาสติก.....	86
รูปที่ 5.9 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างการใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและการใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติก ชนิดอื่น.....	87
รูปที่ 6.1 กราฟ Normal Probability plot	92
รูปที่ 6.2 กราฟ Versus Fitted Value.....	93
รูปที่ 6.3 กราฟ Versus the run order	93
รูปที่ 6.4 กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา	94
รูปที่ 6.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา	94
รูปที่ 6.6 ผลของปัจจัยหลักที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Main Effect).....	95
รูปที่ 6.7 ผลของอันตรกิริยาที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Interaction)	95
รูปที่ 6.8 ผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลอง.....	96
รูปที่ 6.9 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละวิธีและการเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับงานต่างชนิด	99
รูปที่ 6.10 ตัวอย่างเศษพลาสติกที่อาจมีการปนเปื้อนในกระบวนการถัดไป.....	100
รูปที่ 6.11 กระบวนการบดพลาสติกโดยใช้พนักงาน.....	101

รูปที่ 6.12	กระบวนการผสมเม็ดพลาสติกโดยใช้พนักงาน.....	101
รูปที่ 6.13	กระบวนการผสมอบเม็ดพลาสติกโดยใช้พนักงาน.....	101
รูปที่ 6.14	ระบบการฉีดพลาสติกและการจัดการกับก้อนพลาสติกแบบเดิม.....	102
รูปที่ 6.15	กระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ.....	103
รูปที่ 6.16	กระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโรงงานกรณีศึกษา.....	104
รูปที่ 6.17	จำนวนจุดดำที่ลดลงหลังการปรับปรุง.....	105
รูปที่ 6.18	ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลังจากการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม.....	105
รูปที่ 7.1	คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด.....	108
รูปที่ 7.2	คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ).....	109
รูปที่ 7.3	คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ).....	110
รูปที่ 7.4	คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ).....	111
รูปที่ 7.5	คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ).....	112
รูปที่ 7.6	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging.....	113
รูปที่ 7.7	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ).....	114
รูปที่ 7.8	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ).....	115
รูปที่ 7.9	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ).....	116
รูปที่ 7.10	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ).....	117
รูปที่ 7.11	คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ).....	118
รูปที่ 8.1	การจัดเก็บอุปกรณ์ด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่น.....	122
รูปที่ 8.2	การควบคุมฝุ่นจากภายนอก.....	122

บทที่ 1

บทนำ

หากจะพูดถึงอุตสาหกรรมในปัจจุบันสิ่งที่มีมากในอุตสาหกรรมแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหรือส่วนช่วยในการผลิตคงจะหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนที่ทำมาจากพลาสติกนั้นอยู่รอบตัวเรามากมายหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเกษตร นั้นล้วนมีชิ้นส่วนพลาสติกรวมอยู่ด้วย โดยในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงและยังมีอีกหลาย อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนชิ้นงานจากการใช้เหล็ก, สแตนเลส หรือแม้กระทั่งเทียนไข มาใช้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเพื่อทำการลดต้นทุนจึงทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกนั้นยังสามารถที่จะโตขึ้นได้อีก แต่ในอุตสาหกรรมพลาสติกเองก็มีการแข่งขันในด้านราคา ที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้โรงงานกรณีศึกษา ที่เป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับโรงงานผู้ใช้ ต้องทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สร้างโอกาสในทางธุรกิจและยังสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย ดังนั้นจึงทำให้โรงงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพของสินค้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อถือในด้านคุณภาพต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งปัญหาด้านของเสียที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่สูญเสียโอกาสในการขายเท่านั้น ยังมีค่าใช้จ่ายที่เรา มองไม่เห็นซ่อนอยู่ด้วยเช่น หากเกิดงานเสียเกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องผลิตงานทดแทน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาคือค่าวัสดุดิบ ค่าเครื่องจักร ค่าแรง หรือแม้กระทั่งค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นที่เป็นผลกระทบจากการส่งงานไม่ทันตามกำหนดของลูกค้าและในปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงหากโรงงานไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและมีโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บริการคู่แข่งก็เป็นได้

โดยปัญหาที่พบได้มากในอุตสาหกรรมประเภทงานฉีดพลาสติกคงจะหนีไม่พ้นชิ้นงานเป็นจุดดำ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนหากชิ้นงานนั้นเป็นหรือขาวหรือใส หรือสีที่ค่อนข้างอ่อนและไม่ใช้สีดำ ซึ่งปัญหาการเกิดจุดดำนี้ในบางครั้งอาจไม่มีผลกระทบกับการใช้งานหรือคุณสมบัติต่างๆของสินค้า หากเพียงแต่จุดดำนั้นมีผลต่อภาพลักษณ์(Appearance) ในการมองเห็น หรือบางครั้งอาจจะเกิดบริเวณจุดใช้งานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสะท้อนไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิตว่าไม่มีมาตรฐานรวมถึงกระบวนการควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิตอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกับความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเช่นหากมีปัญหาลูกจุดดำเกิดที่บรรจุภัณฑ์ที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใบหน้า แต่บริเวณหัวบีบที่ต้องสัมผัสกับเนื้อครีมนั้นเป็นจุดดำที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ก็จะทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าได้ ดังนั้นจำทำให้โรงงานกรณีศึกษานี้ ทำการศึกษาและแก้ไขปัญหา จุดดำที่เกิดขึ้นนี้โดยเร่งด่วน

ซึ่งในการที่จะลดจุดดำนั้นได้มีการศึกษาแนวทางในการลดไว้หลายขั้นตอนด้วยกัน แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน สิ่งที่เราต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยคือต้นทุนที่ใช้ในการลดของเสียซึ่งในการลดจุดดำนี้ยังไม่มีใครกล่าวถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ของเสียประเภทจุดดำลดลงดังนั้นจึงต้องทำการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเทียบกับปริมาณของเสียที่ลดลง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้และจัดการกับประสิทธิผลเชิงต้นทุนในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกต่อไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษานั้นเป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจในด้านงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปจากแม่พิมพ์พลาสติกโดยโรงงานก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยเริ่มจากเครื่องฉีดพลาสติกจำนวน 3 เครื่องโดยในช่วงเริ่มต้นนั้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยังไม่มากเท่าไรปัญหาต่างๆ จึงยังไม่ค่อยมากตามไปด้วย โดยในปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษานั้นมีเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด 26 เครื่อง และผลิตภัณฑ์นั้นมีความหลากหลายเช่น ชิ้นส่วนภายในของรถยนต์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง หรือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปอัญมณี เป็นต้น

กระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานวัตถุดิบ ทำหน้าที่ตรวจสอบเดิมเม็ดพลาสติกและจัดเก็บ Runner เพื่อนำกลับมาบดใช้อีกรอบ
2. หน่วยงานวางแผนการผลิต ทำหน้าที่วางแผนการผลิตให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทราบถึงแผนงานที่จะผลิตแต่ละวันเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
3. หน่วยงานฉีดพลาสติก ทำหน้าที่ติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดพลาสติกและปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในการฉีดพลาสติกแต่ละชนิด
4. หน่วยงานแม่พิมพ์ ทำหน้าที่ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
5. หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อน, ระหว่าง และหลังการผลิตเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
6. หน่วยงานคลังสินค้า ทำหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้า


ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงงานกรณีศึกษาทำการผลิตแบ่งประเภทตามยอดขายได้ดังนี้

- ชิ้นส่วนภายในของรถยนต์ ประมาณ 50 %


- ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นวิทยุ, เครื่องถ่ายภาพเอกสาร, หม้อหุงข้าว, แผงวงจร, นาฬิกา เป็นต้น) ประมาณ 40%
- ชิ้นส่วนอื่นๆ (บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, ชิ้นส่วนขึ้นรูปอัลูมิเนียม) ประมาณ 10%



รูปที่ 1.1 ตัวอย่างชิ้นส่วนภายในของรถยนต์

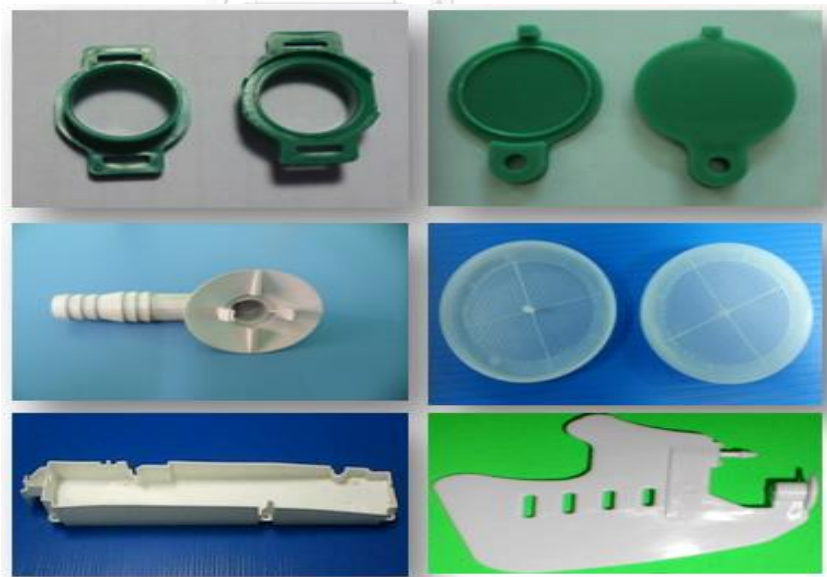

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

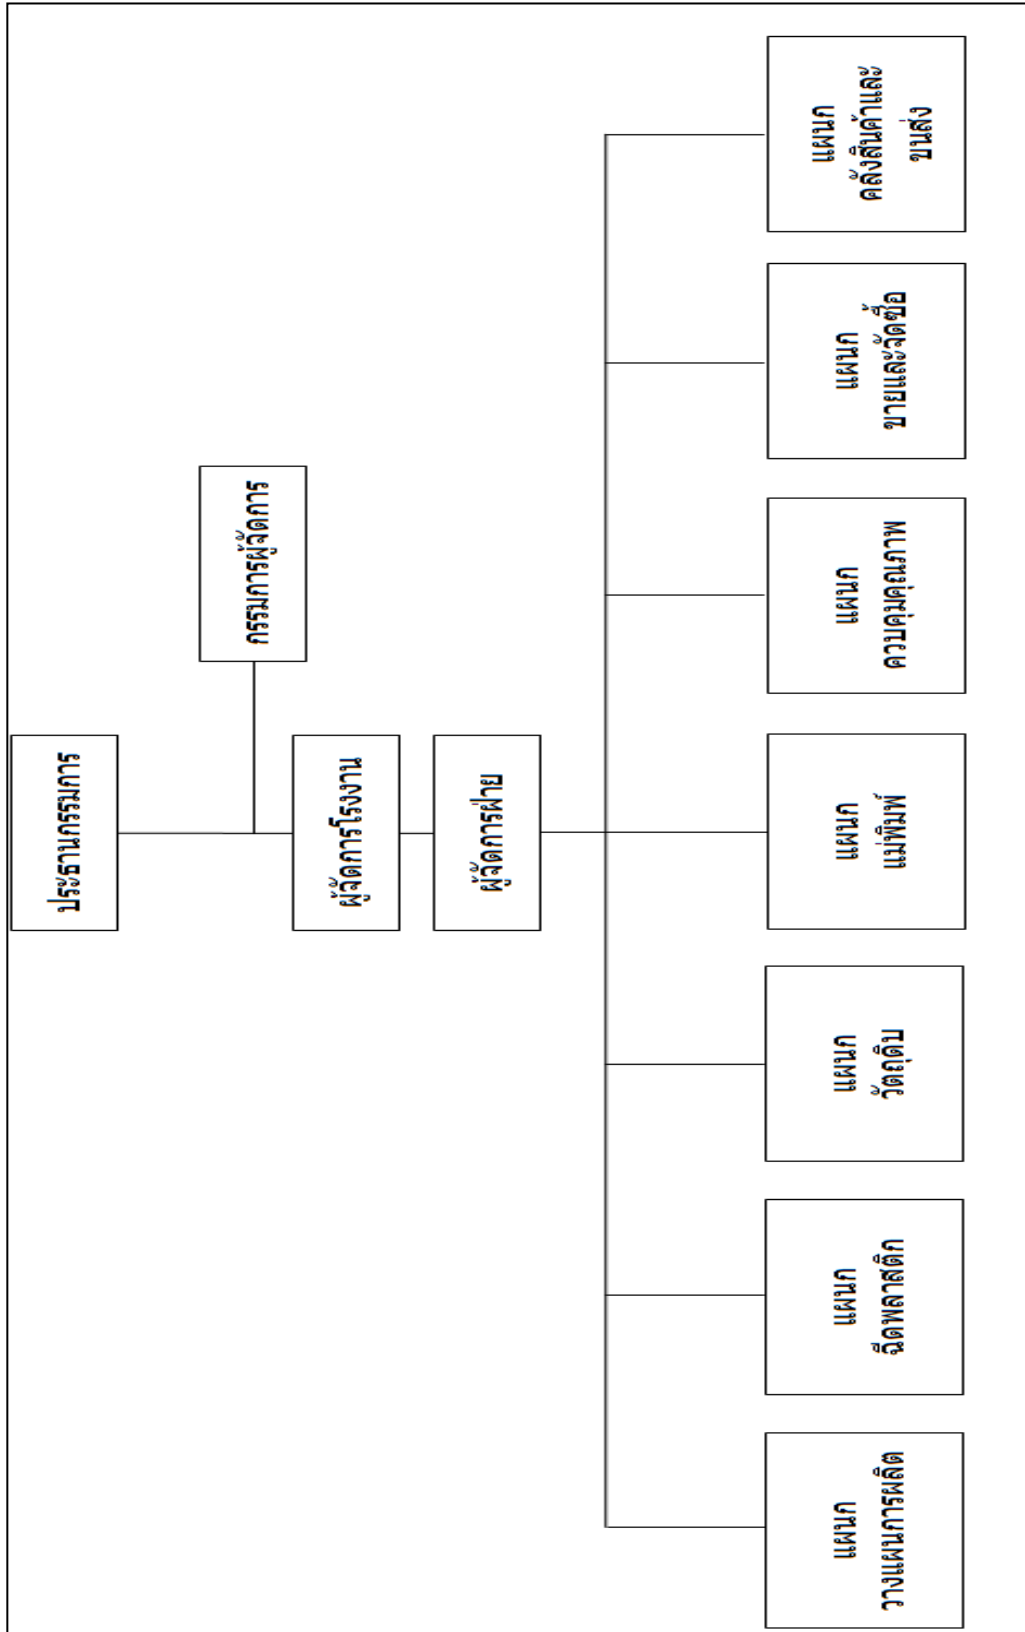

รูปที่ 1.3 โครงสร้างองค์กรโรงงานกรณีศึกษา

ตารางที่ 1.1 กระบวนการในการฉีดพลาสติกของโรงงานการศึกษา

PART NAME : CAP USB 030B 2 nd Step PART NO : 121885-04600700 CUSTOMER: Polymatech(Thailand) Co.,Ltd		DOCUMENT NO : AEP-MR-SD-207 EFFECTIVE DATE : 13-Aug-15 PAGE : 1 OF 1		REV. NO. : 00	NEW RELEASE					
MODEL :		QC. PROCESS FLOW CHART		APPROVED	CHECKED					
NO.	PROCESS CHART	PROCESS NAME	INSPECTION ITEM	JUDGEMENT	MEASURING TOOL	CYCLE	RECORD	SECTION	TOOLS	STANDARD DOCUMENT
1		Received Material	1)Material specific 1.1)Material : PC MB6001 URB912J 1.2)Material : TPE K TCHMGZ 1.3) Color : BLACK 2)Material quantity 2.1)Material quantity 2.2)package completely 2.3)Material lot control in mass product	1. Check material certificate if sam it can accept 2. Material quantity follow requisition sheet - Visual check package condition was accept 3. Lot no. mater refer to material certificate from	1. Certificated of analysis from maker 2. Requisition sheet 3. Pellet plastic sample	Every Lot	Record book	1. Logistic	-Material certificate -Production instruction order document	1)Procedure no/AEP-QA-FR-001 -บันทึกการตรวจสอบใบรับ (AEP-QA-FM-001-001) 2)Procedure no/AEP-QA-FR-002 -NCR (AEP-QA-FM-002-001) 3)แบบรับ NCR (AEP-QA-FM-002-002) 3)Procedure no/AEP-LG-FR-001 - Control material lot no (AEP-LG-FM-001-001) 4) Part list document
2		1st Trial	1)Dimension of part 2)Appearance of part	1)Dimension specific follow part inspection from customer by keep in specific was accept 2)Appearance not over limit of customer and 1st trial sample was accept	1)Dimension inspection report of customer drawing 2)Limited sample from customer	1 time/day	Inspection report	1)Injection 2)QC	1)Measuring instrument microscope/visual	1)Procedure no/AEP-QC-FR-001 - Dimension inspection report of customer - Appearance inspection data(AEP-QC-FM-001-001) 2)Procedure no/AEP-PD-FR-001 - Plan set up mold no (AEP-PD-FM-001-001) - Mold set up check sheet(AEP-PD-FM-001-011) - F1st set up request no (AEP-PD-FM-001-010)
3		Mass production	1)Dryer temperature set 1.1) Dryer = Not use 1.2)Time = - 2)Mold set status 3)Injection condition 4)Mold service period 5)Cavity no. 2	1)Dryer condition control limit follow injection condition sheet 2)Confirm Mold status by mold maintenance record 3)Mass production by using master injection condition was accept 4)Mold service every :50,000 shots	1)Injection condition sheet(master) 2)Control drawing 3)Mold maintenance record	Every Lot	Production record sheet	1)Injection 2)QC 3)Material 4)Mold	1)Injection machine -Plan set up mold(AEP-PD-FM-001-001) -Injection condition sheet(AEP-PD-FM-001-008) -Machine condition record(AEP-PD-FM-001-009) -บันทึกการตั้งค่าฉีด(AEP-PD-FM-001-013) -บันทึกเวลาฉีด(AEP-PD-FM-001-014) 2)Procedure no/AEP-MD-FR-001 -Mold maintenance record(AEP-MD-FM-001-003) -Mold block cavity sheet(AEP-MD-FM-001-007)	
4		Inprocess Inspection	1)Dimension of part 2)Appearance of part	1)Dimension specific follow part inspection from customer by keep in specific was accept 2)Appearance not over limit of customer 3. Check dimension follow JT marked	1)Dimension inspection report of customer drawing 2)Limited sample from customer	2 time/day (ND Shift) Every 1 hr.	Inprocess - Inspection record	1)QC	1)Measuring microscope/visual	1)Procedure no/AEP-QC-FR-001 - Dimension inspection report of customer - Appearance inspection data(AEP-QC-FM-001-001)
5		Insert Part 1st step to mold 2nd step and take off after injection	Part	Part appearance keep specific part inspection standard was accept	1)Visual Check	Every Lot	Production record sheet	1)Production	-Cutter Nipper -Finger cot -Cloth glove -Electric lamp -Adhesive Tape -Finger cot -Cloth glove -Electric lamp	1)Procedure no/AEP-PD-FR-001 -Work instruction(AEP-QC-WI-176) -QC Point check standard(AEP-QC-SD-176) -Production order sheet(AEP-PD-FM-001-005) -Daily injection report(AEP-PD-FM-001-007) 1)Procedure no/AEP-PD-FR-001 -Daily injection report(AEP-PD-FM-001-007) -QC Point check standard(AEP-QC-SD-176)
6		Inspection	1)Appearance of part	1)Appearance not over limit of customer	1)Visual 2)Limited sample from customer	Every Lot	Production record sheet	1)Production	-Finger cot -Cloth glove -Electric lamp	1)Procedure no/AEP-PD-FR-001 -Work instruction(AEP-QC-WI-176) -Packing stand dard(AEP-PD-SD-003)
7		Packing	1. Packing specific tag part quantity	1. Follow up work instruction - 30 pcs / tray - 16 tray / box = 480 pcs	1)Visual 2)Work instruction 3. Identifi tag	Every Lot	-	1)Production	-Finger cot -Electric lamp	1)Procedure no/AEP-PD-FR-001 -Work instruction(AEP-QC-WI-176) -Packing stand dard(AEP-PD-SD-003)
8		Sampling	1)Appearance of part	1)Appearance not over limit of customer 2)AQL sampling table	1)Visual 2)Limited sample from customer	AQL NORIMAL 0.1 LEVEL II	QC Record sheet	1)QA	-Finger cot -Electric lamp	1)Procedure no/AEP-QA-FR-001 -Daily check sheet outgoing(AEP-QA-FM-001-002) -AQL Sampling table(AEP-QA-SD-001)
9		Stock to logistic and delivery	1)Final package condition 1.1)product quantity 1.2)package completely (ordliness)not on package was clear	1. Visual check package condition and quantity was accept	1)Visual 2)Limited sample from customer	Every Lot	Logistic Record sheet	1)Logistic	-Fork lift -Hand lift -Pallet	1)Procedure no/AEP-LG-FR-001 -Material part return form(AEP-LG-FM-001-003) -Control part list for WH(AEP-LG-FM-001-004) 2)Procedure no/AEP-SA-FR-001 -Data for delivery(AEP-SA-FM-001-003)

ตารางที่ 1.2 วันและเวลาทำการของโรงงานกรณีศึกษา

หัวข้อ	กะเช้า	กะดึก
วันทำการของโรงงาน	วันจันทร์-วันเสาร์	วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาทำการ	08:00-17:00	20:00-05:00
ล่วงเวลา	17:30-20:00	05:30-08:00
เวลาพักเที่ยง	12:30-13:30	00:30-01:30
เวลาพักล่วงเวลา	17:00-17:30	05:00-05:30


เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานฉีดพลาสติกซึ่งต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อลดต้นทุน (ในการจอดเครื่องจักรแต่ละครั้งจะเกิดการสูญเสียไปกับกระบวนการ Purging, กระบวนการตรวจวัด หรือการรออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานต่างๆ)

1.2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา


จากการศึกษาปริมาณรายงานการผลิตของเสียของโรงงานกรณีศึกษาพบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 - เดือนมีนาคม 2560 มีปัญหาของเสียดังนี้

ตารางที่ 1.3 อัตราการเกิดของเสียประเภทจุดดำ

เดือน	จำนวนการผลิต	จำนวนงานเสียจุดดำ(ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์
มิถุนายน(2559)	1,568,962	53,546	2.74
กรกฎาคม(2559)	1,895,623	54,594	2.75
สิงหาคม(2559)	1,954,239	43,693	3.25
กันยายน(2559)	1,985,220	47,792	3.38
ตุลาคม(2559)	1,344,378	47,958	2.94
พฤศจิกายน(2559)	1,413,956	48,055	3.12
ธันวาคม(2559)	1,631,205	44,831	3.37
มกราคม(2560)	1,540,211	26,527	2.13
กุมภาพันธ์(2560)	1,330,324	29,466	2.06
มีนาคม(2560)	1,245,390	39,697	2.12
รวม	15,909,508	477,650	

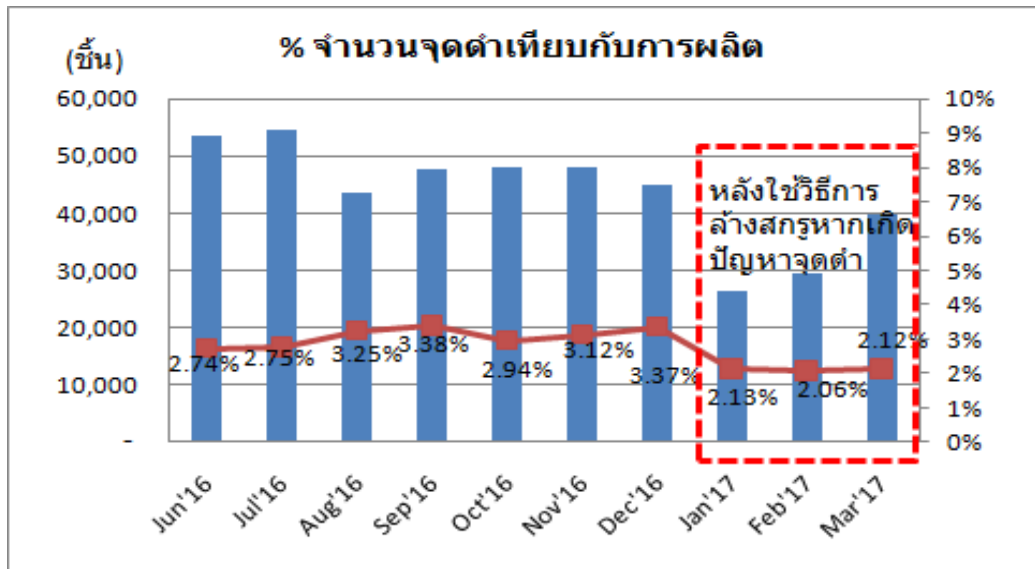

รูปที่ 1.4 เปอร์เซ็นต์ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา
โดยเมื่อนำข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานกรณีศึกษามาจัดลำดับความสำคัญด้วยกราฟพาวเรโต โดยจากกราฟจะแสดงให้เห็นปัญหาประเภทจุดตำมีการเกิดมากที่สุด

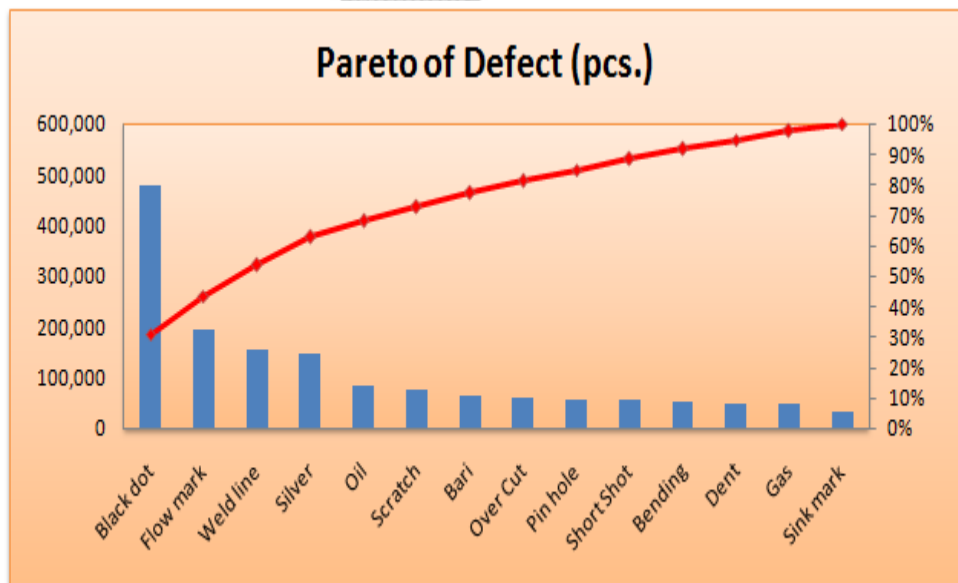

รูปที่ 1.5 กราฟพาวเรโตที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

Advance Engineering Part Co., Ltd.

เอกสารรายงานการผลิตประจำวัน (Daily Injection Report)

ไลน์ (Customer Name) : _____ หมายเลขเครื่อง (Machine Number) : _____ จำนวนแม่พิมพ์ (No. Of Cav) : _____ Date: _____
 ชื่อชิ้นงาน (Part Name) : _____ หมายเลข (Part Number) : _____ หมายเลขแม่พิมพ์ (Mold No) : _____
 ชนิดวัสดุ (Material Type) : _____ สี (Color) : _____ ระยะเวลา (Cycle Time) : _____ วัสดุ (sec) : _____

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน (Operator Name) : _____ ชื่อหัวหน้างาน (Leader Name) : _____ ชื่อเครื่อง (Machine) : _____

รายละเอียด (Description)	Pin (ชื่อพิน)	จำนวนการฉีดรวม (ชิ้น) (Pcs)	จำนวนของดีที่ยังไม่ผ่านการ (NG Pcs)	จำนวนของดีที่ผ่านการ (Pcs)	จำนวนของเสีย (Part defect: NG Pcs / hr.) (ชิ้น / ชม.)													Remark	
					Set up NG (Pcs.)	Block stop ชุดดำ	อื่นๆ ปัญหาอื่น	short mold ไม่เต็ม	scratch รอยขีดข่วน	Flow start ผิดเวลา / ไม่	stroke ผิดเวลา / ไม่	over cut ผิดขนาด	Oil ไม่เต็ม	อื่น ผิดขนาด / ผิดรูป	Defect ผิดเวลา / ผิดรูป	void โพรง	อื่นๆ		
12:00-13:00																			
07:00-08:00																			
08:00-09:00																			
09:00-10:00																			
10:00-11:00																			
11:00-12:00																			
12:00-13:00																			
13:00-14:00																			
14:00-15:00																			
15:00-16:00																			
16:00-17:00																			
17:00-18:00																			
18:00-19:00																			
(Total)																			
จำนวนชิ้นของเสียส่ง (ชิ้น) (WIP)																			

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน (Operator Name) : _____ ชื่อหัวหน้างาน (Leader Name) : _____ ชื่อเครื่อง (Machine) : _____

รายละเอียด (Description)	Pin (ชื่อพิน)	จำนวนการฉีดรวม (ชิ้น) (Pcs)	จำนวนของดีที่ยังไม่ผ่านการ (NG Pcs)	จำนวนของดีที่ผ่านการ (Pcs)	จำนวนของเสีย (Part defect: NG Pcs / hr.) (ชิ้น / ชม.)													Remark		
					Set up NG (Pcs.)	Block stop ชุดดำ	อื่นๆ ปัญหาอื่น	short mold ไม่เต็ม	scratch รอยขีดข่วน	Flow start ผิดเวลา / ไม่	stroke ผิดเวลา / ไม่	over cut ผิดขนาด	Oil ไม่เต็ม	อื่น ผิดขนาด / ผิดรูป	Defect ผิดเวลา / ผิดรูป	void โพรง	อื่นๆ			
19:00-20:00																				
20:00-21:00																				
21:00-22:00																				
22:00-23:00																				
23:00-24:00																				
24:00-01:00																				
01:00-02:00																				
02:00-03:00																				
03:00-04:00																				
04:00-05:00																				
05:00-06:00																				
06:00-07:00																				
(Total)																				
จำนวนชิ้นของเสียส่ง (ชิ้น) (WIP)																				

Machines down time Record (บันทึกการเวลาที่เครื่องหยุด)

สาเหตุที่หยุดเครื่อง	เริ่มหยุด	สิ้นสุด	รวมเวลา

Machines down time Record (บันทึกการเวลาที่เครื่องหยุด) SMR : N

สาเหตุที่หยุดเครื่อง	เริ่มหยุด	สิ้นสุด	รวมเวลา

AEP-20-PM-001-007 Rev.01 24/11/13


รูปที่ 1.6 ตัวอย่างใบบันทึกข้อมูลของเสียแต่ละประเภทในแต่ละวัน

โดยจากตารางข้างต้นจะเห็นว่าปัญหาประเภทจุดดำนั้นมีอัตราการเกิดมากที่สุดซึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดจุดดำนั้นมีหลายประการด้วยกันดังนั้นเราจึงวิเคราะห์ปัญหาจากระบวนการผลิตว่ากระบวนการผลิตขั้นตอนใดที่มีโอกาสส่งผลให้เกิดปัญหาจุดดำขึ้นได้

ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนหลายด้านเช่น ค่าวัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตงานใหม่, ค่าแรงงาน, ค่าเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งชิ้นงานเสียนั้นหลุดรอดไปที่ลูกค้าโรงงานจำเป็นต้องส่งพนักงานไปทำการตรวจสอบให้โดยด่วน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งและแรงงาน หรือในบางครั้งทางโรงงานไม่สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดของลูกค้าดังนั้นต้องเร่งทำการผลิตในวันหยุด หรือต้องนำชิ้นงานไปส่งด่วนในแต่ละรอบ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ทางโรงงานกรณีศึกษาจึงต้องการที่จะศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

ตัวอย่างปัญหาของของเสียประเภทจุดดำที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ ดังนี้

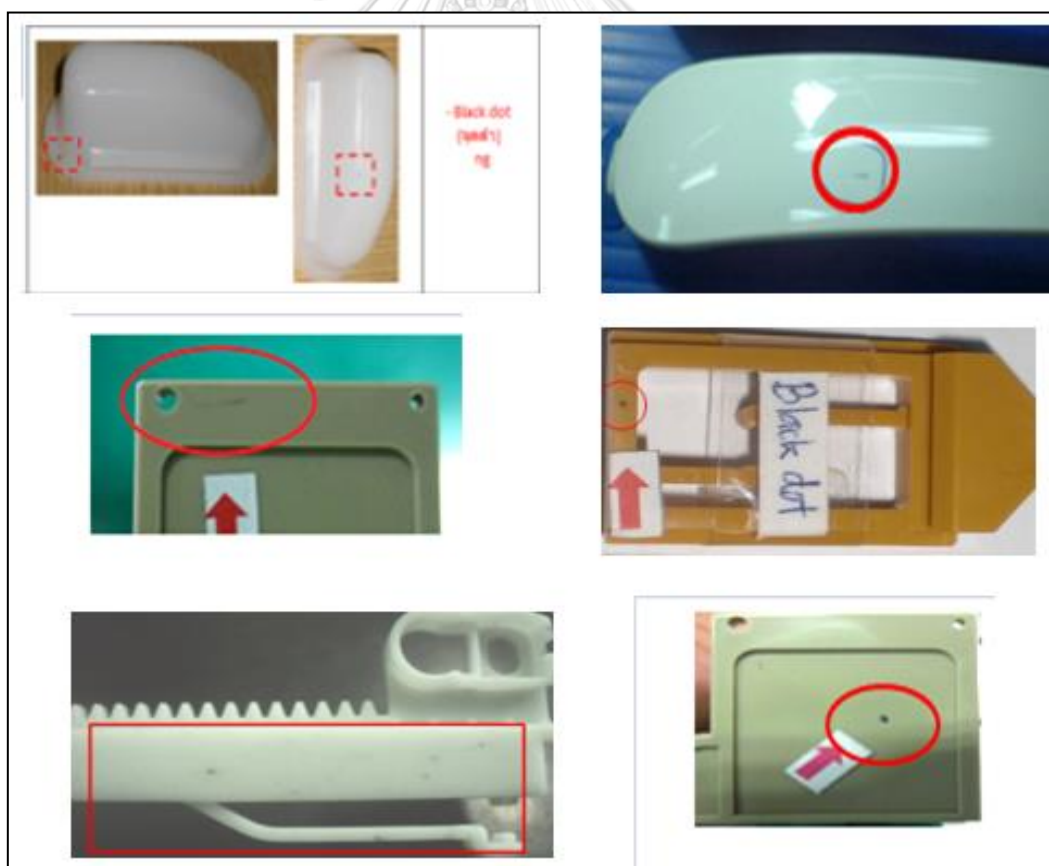

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างชิ้นงานประเภทจุดดำ ในงานฉีดพลาสติก

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของการลดจุดดําในโรงงานอุตสาหกรรม การฉีดพลาสติก

1.4 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัย

ขอบเขตของการศึกษามีดังนี้

- ศึกษาเฉพาะปัญหาของของเสียประเภทจุดดําในผลิตภัณฑ์ประเภทงานฉีดพลาสติกจาก เครื่องฉีดแนวตั้ง (Horizontal Injection Molding Machine) เท่านั้น
- ทำการทดลองที่เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 (Toshiba 100Tons) ปีที่ผลิต เดียวกัน
- ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันที่ลูกคําอนุมัติแบบเดียวกันและสามารถใช้ด้วยกันได้
- ใช้เม็ดพลาสติกเดียวกันและผลิต Batch เดียวกัน
- ใช้พารามิเตอร์ของเครื่องจักรเหมือนกัน

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นแนวทางในการเลือกใช้วิธีลดจุดดําให้เหมาะสมกับงานที่ต่างเงื่อนไขกันเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนมากที่สุดและโรงงานอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้มีดังนี้

- สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการลดจุดดําลงได้
- เลือกวิธีการลดจุดดําให้เหมาะสมกับงานที่ต่างเงื่อนไขกัน
- สามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนด
- กำลังการผลิตของเครื่องจักรเพียงพอ
- วิเคราะห์เวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการถอดล้าง Screw ได้
- เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก

1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การลดของเสียประเภทจุดดำในงานฉีดพลาสติกมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตามแนวทาง ซิกซ์ซิกม่าทั้งหมด 5 ระยะดังนี้

1. ระบุนิยามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Define Phase)
 - ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติกและศึกษาข้อมูลสาเหตุของการเกิดของเสียที่ส่งผลต่อกระบวนการฉีดพลาสติก
 - กำหนดปัญหา, วัตถุประสงค์, ขอบเขตและเป้าหมายของงานวิจัย
 - กำหนดจัดตั้งทีมเพื่อระดมความคิด เพื่อช่วยกันหาสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ
 - ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการฉีดพลาสติกและปัญหาต่างๆ ที่พบในการฉีดพลาสติก กำหนดขอบเขตและระยะเวลาของงานวิจัย
2. การวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา(Measure Phase)
 - ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการฉีดพลาสติกว่าลักษณะของปัญหาหรืองานเสียที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
 - ประเมินความถูกต้องและแม่นยำของการวัด
 - ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อบกพร่องของชิ้นงานประเภทจุดดำ โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผลหรือ Cause and Effect Diagram
 - สรุปผลและเตรียมการทดลองในขั้นตอนต่อไป
3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Analyze Phase)
 - นำปัจจัยเข้าที่สำคัญที่ได้จากผลของการวิเคราะห์การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase) มาทำการออกแบบการทดลอง DOE (Design of Experiment) เพื่อหาปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดจุดดำ
 - กำหนดปัจจัยและระดับของปัจจัยและพิจารณาถึงปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับการทดลอง
 - พิจารณาถึงรูปแบบที่จะใช้ในการทดลองและขนาดของตัวอย่างที่จะทำการทดลองและวิธีการตรวจวัดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของของเสียประเภทจุดดำ
 - สรุปผลและเตรียมดำเนินการในขั้นถัดไป

4. ระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improvement Phase)
 - นำปัจจัยที่มีผลกับการเกิดจุดดำที่ได้จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Analyze Phase) มาออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อการเกิดของเสียชนิดจุดดำ
 - ทำการทดลองตามขั้นตอนและแผนที่กำหนดไว้
 - วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
 - นำผลที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
 - สรุปผลและเตรียมดำเนินการในขั้นถัดไป
5. กระบวนการทดสอบเพื่อยืนยันผล
 - นำการทดลองเพื่อยืนยันทดสอบสมมติฐานที่เป็นปัจจัยเข้า
 - ทำการปรับจัดทำมาตรฐานที่ใช้ในการผลิต
6. ระยะเวลาติดตามควบคุม (Control Phase)
 - ทำการทดสอบยืนยันผล
 - จัดทำแผนควบคุม (Control Plan)
 - พิจารณาเลือกแผนภูมิควบคุมโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดตัวแปร กำหนดวิธีในวัด ขนาดตัวอย่าง และความถี่ที่จะทำการเก็บ
 - สรุปผลการปรับปรุงที่ได้ โดยพิจารณาจากอัตราของเสียที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการของเสียที่ลดลง ว่าสามารถลดลงได้หลังการปรับปรุงหรือไม่
 - จัดทำมาตรฐานในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะนำไปใช้จริง
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะจะเป็นบทบรรยายโดยการนำเอาแนวคิด,ทฤษฎี และบทความวิจัยต่างๆที่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดซิกซ์ซิกม่าซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการโดยแยกเป็น 5 ส่วนคือนิยามปัญหา, วัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา, วิเคราะห์หาสาเหตุ, ปรับปรุงแก้ไข และควบคุม ส่วนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการฉีตพลาสติก, กรรมวิธีฉีตพลาสติก, ชุดฉีตพลาสติก และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีตพลาสติก

2.1 ทฤษฎีและความเป็นมาเกี่ยวกับซิกซ์ซิกม่า

ทฤษฎีที่นำเสนอนี้ประกอบด้วย

1. ประวัติความเป็นมา
2. แนวคิดของซิกซ์ซิกม่า
3. องค์ประกอบของซิกซ์ซิกม่า
4. การใช้งานของซิกซ์ซิกม่า

ประวัติความเป็นมา

ซิกซ์ ซิกม่านั้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ บริษัทโมโตโรล่า (Motorola) ได้ทำการพัฒนาและสร้างโครงการขึ้นเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ภายใต้การนำของ มิเกล เจ แฮร์รี่ ในปีคริสต์ศักราช 1988 บริษัทโมโตโรล่า ได้ตีพิมพ์และเปิดเผยวิธีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าวิธีใหม่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าวิธีซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) โดยวิธีซิกซ์ ซิกม่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีหลังจากที่ Jack Welch นำวิธีของซิกซ์ ซิกม่า มาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัท General Electric ในปีคริสต์ศักราช 1995 ซึ่งจากการนำวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับบริษัทนั้นส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จโดยวัดได้ในรูปของการเงินที่ตีขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ซิกซ์ ซิกม่า ได้รับความนิยมและถูกนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

แนวคิดของซิกซ์ซิกม่า

ซิกซ์ ซิกม่า หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าหนึ่งล้านชิ้น (Defect per Million Opportunities, DPMO)

โดยการให้นิยามของซิกซ์ ซิกม่านั้นมีหลากหลายมุมมองด้วยกันเช่น

1. ซิกซ์ ซิกม่าในมุมมองที่เป็นการวัดผลทางสถิติอย่างหนึ่งโดยมีตัว ซิกม่า σ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในเชิงสถิติ โดยเป้าหมายของ ซิกซ์ ซิกม่านั้น คือ การลดความแปรปรวนเพื่อให้เกิดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่น้อยที่สุด ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเกือบทั้งหมดจะมีคุณค่าเท่ากับหรือเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า

2. ซิกซ์ ซิกม่าในมุมมองที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ง เป้าหมายของซิกซ์ ซิกม่าคือการช่วยในด้านบุคลากรและกระบวนการให้บรรลุถึงผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ

3. ซิกซ์ ซิกม่าในมุมมองที่เป็นระบบการจัดการระบบหนึ่งโดยซิกซ์ ซิกม่านั้นเป็นระบบที่ผนวกทั้งในส่วนของการมีสถานะความเป็นผู้นำส่วนสนับสนุนต่างๆ และความร่วมมือร่วมใจเข้าด้วยกัน โดยประโยชน์ของซิกซ์ ซิกม่านั้นไม่ได้มีเพียงแต่ทางด้านการเงินเท่านั้น แต่ในระดับบุคคลในองค์กรที่ทำซิกซ์ ซิกม่า นั้นจะสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น, มีกระบวนการที่โปร่งใส, มีการวัดผลที่มีความหมาย และเครื่องมือในการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพนั้นทำให้งานขององค์กรนั้นๆ มีประสิทธิผล ลดความยุ่งยากและสร้างผลตอบแทนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

องค์ประกอบของซิกซ์ซิกม่า

1. การให้ความสนใจลูกค้าอย่างจริงจัง โดยการวัดสมรรถนะนั้นจะเริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงของลูกค้า หรือ Voice of Customer: VOC โดยของเสียนั้นเราจะถือว่าเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ที่พบได้จากการวัดความต้องการของลูกค้าและมูลค่าที่ใส่ไปให้กับลูกค้า โดยสิ่งที่เราต้องดำเนินการอย่างแรกคือ การกำหนดนิยามของความต้องการของลูกค้าและกระบวนการที่ต้องการให้ตอบสนองมากยิ่งขึ้น

2. การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นการผลักดันในการบริหาร ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการวัดผลประกอบการของธุรกิจที่แท้จริง หลังจากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงความผันแปรและตัวผลักดันในกระบวนการหลัก

3. มุ่งให้ความสนใจในกระบวนการ การจัดการและการปรับปรุงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การจัดการเชิงรุก หรือการปฏิบัติก่อนที่เหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น โดยการทำให้เกิดเป็นนิสัยในการตั้งเป้าหมายและปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายจึงควรมีการกำหนดลำดับความสำคัญที่แน่นอน

5. ความร่วมมือและประสานงานกันอย่างไร้ขอบเขต ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในองค์กร ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในภาพรวมของกระบวนการและความสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอก โดยมุ่งให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีมุมมองที่ใช้ในกระบวนการเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกคนไม่ใช่เพียงแค่แผนกใดแผนกหนึ่งเท่านั้น

6. ผลักดันไปสู่ความสมบูรณ์แบบและอดทนต่อความล้มเหลว สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจภายในกรอบเวลา

การใช้งานของซิกซ์ ซิกม่า

แนวทาง 3 ประการสู่ซิกซ์ ซิกม่า โดยแต่ละแนวทางจะมีประเภทของเส้นทางที่ต่างกันออกไปและในบางครั้งอาจจะนำไปยังจุดหมายที่แตกต่างกันอีกด้วย

แนวทางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ จะต้องพิจารณาว่าบริษัทมีสถานภาพแล้วหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ใหม่เกิดความล้มเหลวหรือไม่ มีเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสสำหรับองค์กรที่ดีขึ้นหรือไม่ บุคลากรของบริษัทมีความเกียจคร้านหรือไม่ สำหรับองค์กรเหล่านี้จะต้องสร้างวิสัยทัศน์ และมีการผลักดันให้มีการใช้ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบ ทีมที่ีการทำงานอยู่บนแนวทางของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมักจะมองไปที่กระบวนการและสร้างข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงโดยทีมเหล่านี้มักจะพิจารณาในส่วนของ

- บริษัทมีการกระจายสินค้าอย่างไร
- ประสิทธิภาพของกระบวนการในการขาย

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- คำร้องเรียนของลูกค้าที่สำคัญ
- ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
- ระบบสารสนเทศที่สำคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การลดค่าใช้จ่าย

แนวทางที่ 2 การปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ เป็นการจำกัดความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญเพียง 1 หรือ 2 อย่าง และฝึกอบรมในการช่วยชี้ให้เห็นถึงโอกาสและข้อต่อต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่การนำไปใช้จำกัดอยู่แค่บางแผนกเท่านั้น

แนวทางที่ 3 การแก้ไขปัญหา โดยแนวทางนี้เป็นแนวทางการวางเป้าหมายไปที่ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยจะใช้บุคคลซึ่งได้รับการอบรมในการใช้กลุ่มของเครื่องมือซิกซ์ ซิกมา โดยจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจที่ถูกต้องของสาเหตุและความต้องการต่างๆ โดยข้อดีของแนวทางนี้คือ การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่มีความสำคัญและสาเหตุหลัก การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลมากกว่าในแนวทางแบบเดิม

โดยกระบวนการการแก้ไขปัญหาของซิกซ์ ซิกมาคือกระบวนการ DMAIC ซึ่งมาจากการระบุชี้หรือกำหนด (Define), การวัด (Measure), การวิเคราะห์ (Analyze), การปรับปรุง (Improve), การควบคุม (Control) โดยการทำตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ซึ่งมี ความยืดหยุ่นและมีพลังสำหรับการพัฒนาและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

วัฏจักรของทีม DMAIC มีขั้นตอนกว้างๆ ดังนี้

1. การบ่งชี้และเลือกโครงการโดยการเลือกโครงการนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐาน 2M คือการมีความหมาย (Meaningful) และการมีความสามารถในการจัดการได้ (Manageable) โดยโครงการจะต้องมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อธุรกิจและลูกค้า และเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้
2. การสร้างทีมฝ่ายบริหารจะเลือกสมาชิกที่มีความรู้ในการทำงานกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกถึงรากฐานในสถานการณ์นั้น
3. การพัฒนาชาร์ตเทอร์ (Charter) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เป็น ลายลักษณ์อักษรในการบอกแนวทางให้กับปัญหาหรือโครงการเหตุผลสำหรับการดำเนินการโครงการวัตถุประสงค์แผนการทำงาน

โครงการเบื้องต้นขอบเขตและข้อพิจารณาอื่นๆ และการทบทวน
บทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ

4. การฝึกอบรมทีมเน้นถึงกระบวนการ DMAIC และเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้
5. การทำ DMAIC และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทำการพัฒนาแผน
ของโครงการการฝึกอบรมการทำการนำร่องและดำเนินการตาม
ทางแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อการนำวิธีการแก้ไขปัญหา
มาปฏิบัติในทีต่างๆและทำให้มั่นใจว่าสามารถนำวิธีการต่างๆ
นั้นมาใช้ได้จริงโดยการวัดและคอยตรวจสอบผลลัพธ์ในขณะ
ปฏิบัติ
6. ส่งผลของการแก้ไขปัญหาโดยส่งงานให้กับเจ้าของกระบวนการซึ่ง
จะรับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งการบรรลุผลสำเร็จจากประโยชน์ที่ได้
จากทีม

ขั้นตอนแบบจำลองการแก้ไขปัญหา DMAIC มีดังนี้

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา (D: Define) เป็นการสร้างชาร์ตเทอร์ (Charter) ขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่ทีมจะดำเนินการต่อไป ซึ่งงานต่อไปของทีมคือการบ่งชี้บุคคลสำคัญในกระบวนการ ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งงานนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า (Voice of Customer: VOC)

ขั้นที่ 2 การวัด (M: Measure) เป็นสิ่งที่ตามมาที่เป็นตรรกะ (Logic) เพื่อ กำหนดและเป็นสะพานไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ ขั้นตอนการวัด มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อสามารถนำมาใช้ตรวจสอบ (Validate) และ วัดปริมาณ (Quantify) ของปัญหาหรือโอกาส
2. เริ่มแยกข้อเท็จจริงและตัวเลขซึ่งอาจให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ เหตุของปัญหาโดยกระบวนการวัดจะมี 3 ส่วนหลักที่ต้องวัดคือ ปัจจัยออก (Output) กระบวนการ (Process) และปัจจัยนำเข้า (Input)

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ (A: Analysis) จะเริ่มลงลึกในรายละเอียดและขยาย ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและปัญหา และหากทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่ต้องการ จะทำการบ่งชี้เหตุร้ายที่อยู่เบื้องหลังปัญหาซึ่งจะพิจารณาได้จากวิธี (Methods),

เครื่องจักร (Machines), วัตถุดิบ (Materials), การวัด (Measures), ธรรมชาติ (Mother Nature) และคน (People) โดยหนึ่งในใจความสำคัญของขั้นตอนวิเคราะห์คือการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 การปรับปรุง (I: Improve) เริ่มด้วยการหาแนวทางแก้ไขและทำการแก้ปัญหา เมื่อทางแก้ที่เป็นไปได้หลายทางได้รับการเสนอแล้วจะเริ่มทำการวิเคราะห์ และหลักเกณฑ์มากมาย รวมทั้งต้นทุนและผลกำไรจะถูกนำมาใช้เพื่อเลือกหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด โดยการแก้ไขแบบ DMAIC นั้นจะต้องได้รับการบริหารอย่างรอบคอบและได้รับการตรวจสอบ โดยจะต้องมีการทำโครงการนำ ทีมจะดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาอย่างระมัดระวังเพื่อทำการพิจารณาว่าสิ่งใดอาจผิดพลาด และเตรียมพร้อมที่จะป้องกันหรือจัดการกับความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นที่ 5 ควบคุม (C: Control) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำหรือกระบวนการแบบเดิมๆ การพัฒนากระบวนการติดตามเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการไว้ให้คงอยู่ สร้างแผนการตอบสนองสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่งมอบความรับผิดชอบในโครงการให้กับคนที่ทำงานแบบวันต่อวัน

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหา

กระบวนการ	กิจกรรมที่ดำเนินการ		เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมนำมาใช้
	การปรับปรุง กระบวนการ	การออกแบบ/ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ	
Define (นิยาม/ กำหนด)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งทีม - นิยามปัญหา - หาความต้องการ ของ ลูกค้า/องค์กร - ตั้งเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งทีมงาน - นิยามปัญหาที่ เจาะจง หรือแบบกว้างๆ - กำหนดเป้าหมาย/ วิสัยทัศน์ - กำหนดขอบเขต และความต้องการ ของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - New 7 Tools - Quality Function Deployment (QFD) - ผังกระบวนการ (Process Flowchart) - Process Mapping - การวิเคราะห์ความ เสี่ยง(Risk Analysis) - วิศวกรรม/การ วิเคราะห์คุณค่า(VAVE) - ผังพาเรโต - การระดมสมอง (Brainstorming), Voting - Technique - (Benchmarking) - ต้นทุนคุณภาพ
Measure (วัด)	<ul style="list-style-type: none"> - วัดขั้นตอน Inputs ที่สำคัญๆ (Key Process Variables) - รวบรวมข้อมูลเพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ พิสูจน์ปัญหา/ กระบวนการ 	<ul style="list-style-type: none"> - วัดสมรรถนะเทียบ กับ ข้อกำหนดหรือ มาตรฐาน - รวบรวมข้อมูล ประสิทธิภาพของ กระบวนการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผังควบคุม - ผังพาเรโต - Run Charts - Process Mapping - Gage R&R - Check Sheets - Box Plots - ดัชนีวัดผลงาน (KPI, Balanced Scorecard)

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหา (ต่อ)

กระบวนการ	กิจกรรมที่ดำเนินการ		เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมนำมาใช้
	การปรับปรุง กระบวนการ	การออกแบบ/ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ	
Analyze (การ วิเคราะห์)	<ul style="list-style-type: none"> - พิสูจน์ปัญหา (สมมุติฐาน) - หาต้นตอสาเหตุของความแปรปรวน (พิสูจน์หาตัวแปรที่สำคัญ) 	<ul style="list-style-type: none"> - หาต้นตอสาเหตุของความแปรปรวน (พิสูจน์หาตัวแปรที่สำคัญ) - วิเคราะห์หาวิธีการ/ทางเลือกที่ดีที่สุด (Best practices) - ประเมินกระบวนการ สิ่งเพิ่มและไม่เพิ่ม - คุณค่า - แก้กระบวนการคอขวด/จุดที่ติดขัด - ทางเลือกอื่นๆ - กลั่นกรองข้อกำหนดต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) - การออกแบบการทดลอง (DOE) - Evolutionary operations (EVOP) - การวิเคราะห์ความล้มเหลวแลผลกระทบ (FMEA) - New 7 Tools - วิศวกรรม/การวิเคราะห์คุณค่า (VA/VE) - ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagrams) - แผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis) - การวิเคราะห์จุดที่ติดขัด (Theory of Constrain) - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหา (ต่อ)

กระบวนการ	กิจกรรมที่ดำเนินการ		เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมนำมาใช้
	การปรับปรุง กระบวนการ	การออกแบบ/ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ	
Analyze (การ วิเคราะห์)			<ul style="list-style-type: none"> - การจำลองกระบวนการ (Process simulation) - ANOVA - การทดสอบสมมุติฐาน
Improve (การ ปรับปรุง)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิธีกำจัดต้นตอของสาเหตุและนำไปดำเนินการ - ทดสอบการดำเนินการ - จัดทำมาตรฐานของผลการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบกระบวนการใหม่ - สมมุติฐานที่ท้าทายใช้ความคิดสร้างสรรค์ - ใช้หลักการของกระบวนการ - นำกระบวนการโครงสร้างและระบบใหม่ไปปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) - New 7 Tools - การออกแบบการทดลอง (DOE) - Evolutionary operations (EVOP) - การจำลองกระบวนการ (Process simulation) - การป้องกันข้อผิดพลาด (Mistake proofing, Poka-Yoke, Fool proof)

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ปัญหา (ต่อ)

กระบวนการ	กิจกรรมที่ดำเนินการ		เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมนำมาใช้
	การปรับปรุง กระบวนการ	การออกแบบ/ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ	
Control (การ ควบคุม)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนควบคุม (Control Plan) - ฝ้าติดตามการดำเนินการ - แก้ไขปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนควบคุม (Control Plan) - ฝ้าติดตามการดำเนินการ - แก้ไขปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันข้อผิดพลาด (Mistake proofing, Poka-Yoke, Fool proof) - ผังควบคุม (Control Charts) - การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ (SPC) - การวิเคราะห์ความสามารถ

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉีดพลาสติกมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก
2. การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
3. แม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

2.2.1 ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

โดยทั่วไปเครื่องฉีดพลาสติกสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเครื่องได้เป็น

2 ประเภทคือ

1. เครื่องฉีดแนวนอน (Horizontal Injection Molding Machine) ดังรูปที่ 2.1
2. เครื่องฉีดแนวตั้ง (Vertical Injection Molding Machine) ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.1 เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Molding Machine)




รูปที่ 2.2 เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Molding Machine)

2.2.2 การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

โดยทั่วไปแล้วเครื่องฉีดพลาสติกนั้นสามารถแบ่งหน่วยการทำงานหลักๆ ของเครื่องได้ 3 ประเภทคือ

1. Injection Unit หรือหน่วยการฉีด โดยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งหมดโดย Injection Unit นั้นมีหน้าที่ตั้งแต่การรับเม็ดพลาสติกมาจากคอป้อนเม็ดพลาสติก (Hopper) แล้วนำมาทำให้หลอมเหลวผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนที่จะทำการฉีดเข้าไปในช่องว่าง (Cavity) ของแม่พิมพ์ (Mold) ซึ่งมีชิ้นส่วนหลัก ดังรูปที่ 2.3

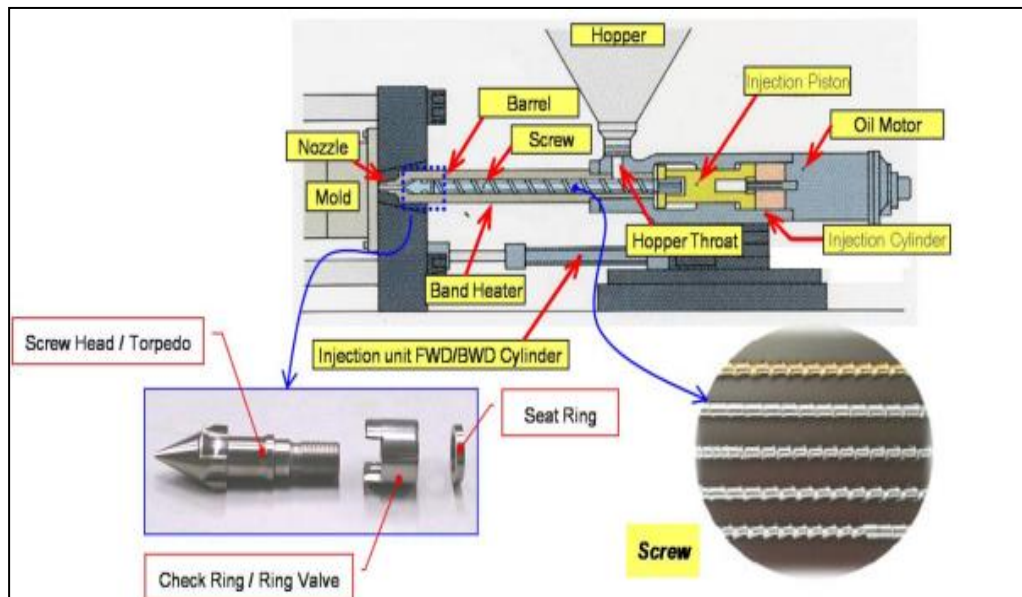


รูปที่ 2.3 ชั้นส่วนหลักในหน่วยการฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก

- Hopper Throat หรือคอป้อน จะเป็นบริเวณที่เป็นรูสำหรับป้อนเม็ดพลาสติกโดยจะมีระบบน้ำหล่อเย็นล้อมรอบๆ เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของเม็ดพลาสติกโดยเม็ดพลาสติกจะถูกลำเลียงจาก Hopper ผ่านรูป้อนเพื่อไหลผ่านไปยังกระบอกลีด (Barrel) ซึ่งในช่วงที่เม็ดพลาสติกถูกป้อนลงมานั้น หากไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นล้อมรอบบริเวณคอป้อน (Throat) อาจจะทำให้อุณหภูมิของรูป้อนเม็ดสูงขึ้นมากๆ จะทำให้เม็ดพลาสติกเริ่มหลอมละลายเกาะตัวกันมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุทำให้ปริมาณการไหลลงของเม็ดพลาสติกไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบระบบหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอ ถ้าระบบของการหล่อเย็นของน้ำไม่มีหรือการไหลของน้ำเกิดการอุดตัน ก็จะเป็นเหตุทำให้อุณหภูมิของช่วงการป้อนเม็ดสูงขึ้นได้ ในทางตรงกันข้าม กรณีที่อุณหภูมิของ คอป้อน (Throat) ต่ำมากๆ ในขณะที่มีการป้อนเม็ดพลาสติกจะทำให้เม็ดพลาสติกมีความชื้นเกิดขึ้น โดยเฉพาะเม็ดที่ผ่านขบวนการไล่ความชื้นมาแล้ว ซึ่งตรงนี้จะป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีปัญหาได้เช่นกัน

- Barrel หรือกระบอกลีด เป็นชั้นส่วนที่สำคัญมากอีกชั้นหนึ่งของเครื่องฉีดพลาสติก กระบอกลีดจะมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกลี ที่ติดตั้งอยู่กับ Hopper Throat ผิวด้านนอกของกระบอกลีดจะติดตั้ง Band Heater เพื่อใช้ในการให้ความร้อนเพื่อใช้ในการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก ส่วนปลายของกระบอกลีดจะต่อเข้ากับหัวฉีด (Nozzle) และภายในของกระบอกลีด

ฉีดยาจะมีชุด Screw สวมอยู่ เพื่อช่วยในการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก และฉีดอัดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์

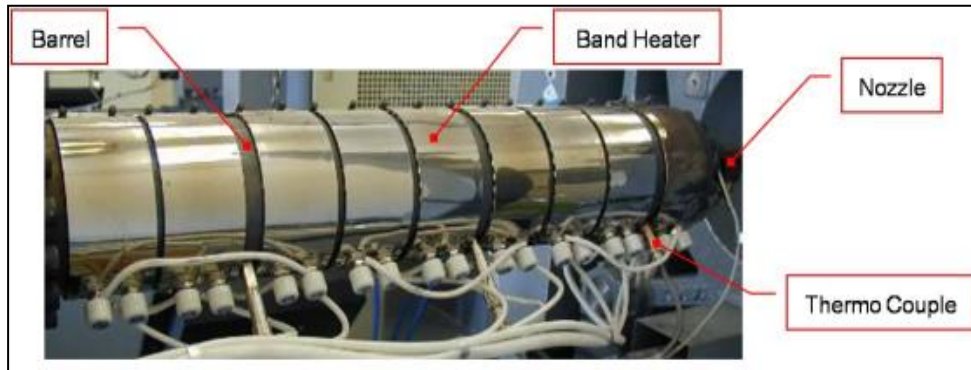

รูปที่ 2.4 ชุด Barrel (กระบอกฉีด), Band Heater (ปลอกหรือแถบทำความร้อน) และ Nozzle

- Band Heater ปลอกหรือแถบทำความร้อน (Band Heater) มีหน้าที่ทำความร้อนและส่งถ่ายไปยังกระบอกฉีด (Barrel) เพื่อใช้ในการหลอมละลายเม็ดพลาสติก โดยทั่วไป Band Heater จะติดตั้งไว้โดยการห่อหุ้มอยู่ภายนอกของกระบอกฉีด (Barrel) โดยแยกการควบคุมอุณหภูมิออกเป็นส่วนๆ


- Thermo Couple เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิโดยใช้คุณสมบัติของโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งความต่างศักย์ที่วัดได้จากปลายทั้งสองข้างของ Thermocouple นั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่จุดต่อระหว่างสองโลหะ Thermo Couple มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ที่ใช้กับเครื่องฉีดทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ Type J และ Type K



รูปที่ 2.5 Thermocouple ชนิด J และ K

- Screw โดยทั่วไปสกรูที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีการออกแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Feed Zone,


Compression Zone และ Metering Zone- Feed Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่ทำให้หน้าทีในการลำเลียงเม็ดพลาสติกที่ไหลลงมาจาก Hopper Throat เพื่อที่จะส่งต่อไปยังช่วง Compression Zone ซึ่งความลึกของร่องเกลียวช่วงนี้จะเท่ากันทุกร่องเกลียวการเปลี่ยนแปลงความร้อนในช่วงนี้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการเสียดสีกันของเม็ดพลาสติก เพราะฉะนั้นความร้อนที่มาจาก Band Heater ในช่วงนี้ต้องไม่สูงมากจนเกินไป เพราะจะทำให้พลาสติกหลอมเหลวหรือเกาะกันเป็นก้อน และเพื่อป้องกันการลำเลียงเม็ดพลาสติกไม่เข้าช่วงหรือขาดความต่อเนื่อง Compression Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่ทำให้พลาสติกเกิดการหลอมเหลวและผสมผสานกันได้ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้เกิดการเสียดสีกันของเม็ดพลาสติกเองและทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในเม็ดพลาสติก ทำให้เกิดการหลอมเหลวและอัดแน่นกันมากยิ่งขึ้น ตรงช่วงบริเวณนี้ขนาดความลึกของร่องเกลียวจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้เกิดการอัดตัวของพลาสติกของเม็ดพลาสติกซึ่ง ข้อแตกต่างของความลึกของร่องเกลียวช่วงนี้เราเรียกว่า Compression Ratio โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 : 1 จากช่วงของ Compression Zone ปริมาณพลาสติกที่ถูกหลอมละลายจะถูกส่งไปยังส่วนสุดท้ายของ Screw ที่เรียกว่า Metering Zone ต่อไป Metering Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่มีการฉีกตัวของพลาสติกมากที่สุดและจะเพิ่มมากขึ้นระหว่าง Barrel กับ Screw และเพิ่มการหลอมละลายของพลาสติกบางส่วนที่ยังหลอมละลายไม่ดีพอ เพื่อที่จะทำการฉีดต่อไปการหลอมละลายในช่วงนี้จะเริ่ม มีการสะสมกำลังและแรงดันเพิ่มมากขึ้นที่ด้านปลายของ Barrel ในช่วงของ Metering Zone นี้จะทำหน้าที่นำพาพลาสติกที่หลอมละลายดีแล้ว ผ่านทะเล Non-Return Valve ไปยังด้านหน้าสุดของ Screw และไปสะสมกันอยู่ปลายสุดของ Barrel และในขณะเดียวกันในการสะสมกันของพลาสติกเหล่านี้จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สกรูหมุน กำลังหรือแรงดันนี้จะเป็นตัวที่ดันให้สกรูถอยหลังไปจนถึงระยะของ SM (ตำแหน่งหยุดการหมุนของ Screw) ตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งเป็นการสะสมปริมาณพลาสติกเหลวให้ได้ตามที่ต้องการเพื่อที่จะทำการฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ในแต่ละรอบการทำงาน

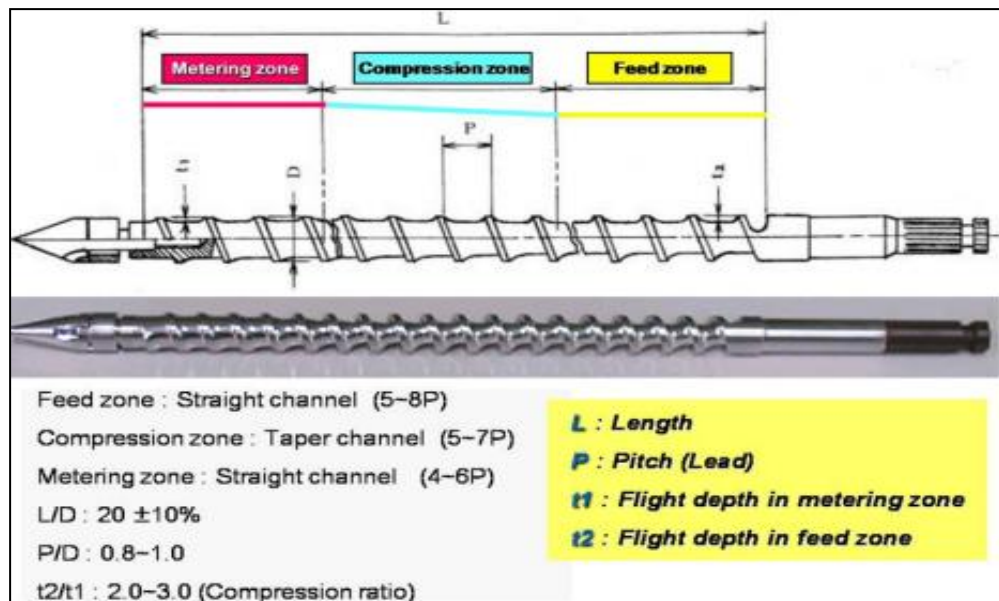

รูปที่ 2.6 สกรูในแต่ละส่วน

- Nozzle หรือหัวฉีดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชุดฉีดพลาสติกมีไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นทางผ่านของพลาสติกเหลวจากกระบอกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งหัวฉีดจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างปลายกระบอกฉีดกับ Sprue Bush ของแม่พิมพ์ในขณะที่ทำการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ ขนาดรัศมีของปลายหัวฉีด ต้องมีขนาดพอดีที่จะสวมหรือสัมผัสกับขนาดรัศมีของ Sprue Bush ของแม่พิมพ์ และต้องไม่มีรอยยุบรอยกระแทกที่บริเวณใกล้กับรูฉีดของ Nozzle เพราะอาจทำให้การฉีดมีปัญหาได้

2. Clamping Unit เป็นชุดอุปกรณ์มีหน้าที่ในการติดตั้งแม่พิมพ์, เปิด-ปิดแม่พิมพ์ (mold) และกระทุ้งชิ้นงานที่ฉีดเสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์ โดยเฉพาะการปิดแม่พิมพ์นั้น Clamp unit จะต้องมีแรงในการปิดที่สามารถต้านทานแรงดันของพลาสติกเหลวในขั้นตอนการฉีดได้ โดยทั่วไป Clamp unit จะมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ Direct Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์โดยตรงผ่านต้นกำลัง ซึ่งคือลูกสูบไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้ในเครื่องฉีดระบบไฮดรอลิก ซึ่งมีข้อดีคือสามารถติดตั้งได้ง่าย ส่วน Toggle Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ผ่านกลไกหรือระบบ Mechanic ซึ่งสามารถใช้ได้กับต้นกำลังจาก Servo Motor และไฮดรอลิก ซึ่งมีข้อดีคือแรงในการปิดแม่พิมพ์จะเที่ยงตรงและสม่ำเสมอ

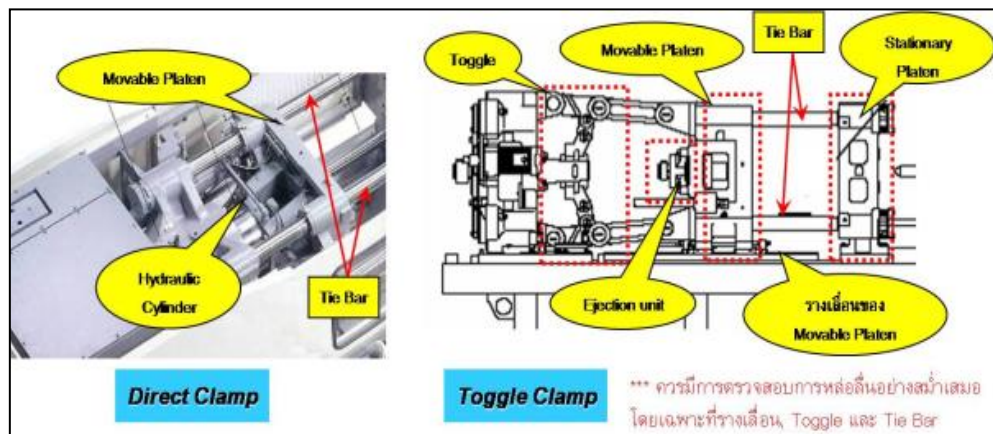

รูปที่ 2.7 ตัวอย่าง Direct Clamp และ Toggle Clamp

3. **Control Unit** มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทุกระบบของเครื่องฉีดพลาสติก เช่น การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนในการควบคุมอุณหภูมิของกระบอกฉีด




รูปที่ 2.8 ตัวอย่าง Control unit ของเครื่องฉีดพลาสติก

2.2.3 แม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

โดยทั่วไปเราสามารถจัดแบ่งประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก (Mold) ตามลักษณะโครงสร้างออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแม่พิมพ์ 2 Plates และ แม่พิมพ์ 3 Plates

1. แม่พิมพ์ 2 Plates

โดยลักษณะโครงสร้างของแม่พิมพ์ 2 Plates ดังรูปที่ 2.9

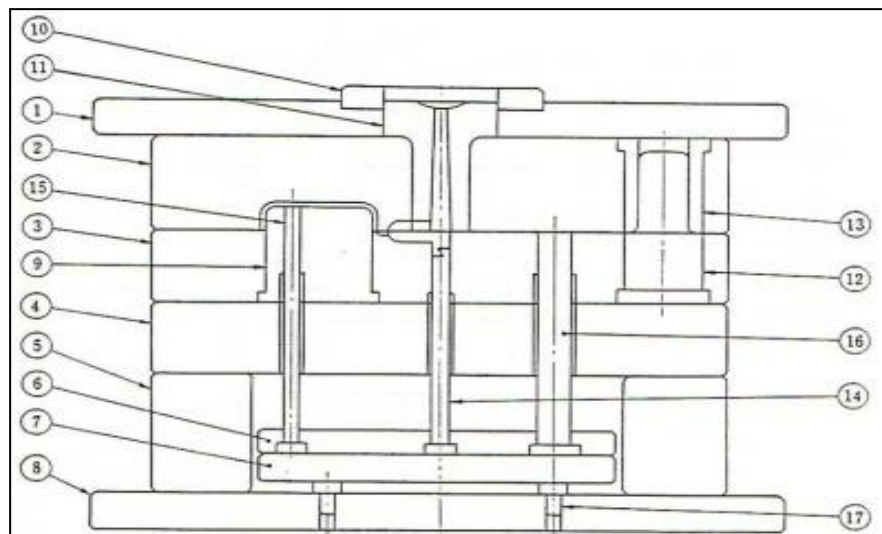

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างโครงสร้างของแม่พิมพ์ 2 Plates

ตารางที่ 2.2 ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 2 Plates


No.	ชื่อเรียก	หน้าที่การทำงาน
1	Front clamping plate	ยึดแม่พิมพ์ด้าน Cavity ให้ติดอยู่กับ Fixed platen ของเครื่อง
2	Cavity plate	ติดตั้ง Cavity insert
3	Core plate	ติดตั้ง Core insert
4	Support plate	รองรับและเพิ่มความแข็งแรงให้ Core plate
5	Spacer block	รองรับ Core plate และสร้างระยะสำหรับการเคลื่อนที่ของ Ejector plate
6	Ejector retainer plate	ติดตั้งและกำหนดตำแหน่งของ Ejector pins
7	Ejector plate	ดันชุด Ejector pin เพื่อปลดชิ้นงาน
8	Rear clamping plate	ยึดแม่พิมพ์ด้าน Core ให้ติดอยู่กับ Moving Platen
9	Core insert	ขึ้นรูปชิ้นงาน
10	Locating ring	กำหนดตำแหน่งของแม่พิมพ์ให้ Spure bushing ตรงกับหัวเครื่องฉีด
11	Spure bushing	เชื่อมต่อกับหัวฉีดเพื่อเป็นทางเข้าของน้ำพลาสติก
12	Guide pin	เพิ่มความเที่ยงตรงในการปิดแม่พิมพ์ให้อยู่ในแนวเส้นเดียวกัน
13	Guide bush	ปลอกนำของ Guide pin

ตารางที่ 2.2 ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 2 Plates (ต่อ)

No.	ชื่อเรียก	หน้าที่การทำงาน
14	Spure puller	ดึงให้ Spure หลุดจาก Spure bushing ในขณะที่เปิดแม่พิมพ์
15	Ejector pin	ปลดชิ้นงานให้หลุดจากแม่พิมพ์
16	Return pin	ดันชุด Ejector plate กลับตำแหน่งเดิมในขณะที่ปิดแม่พิมพ์
17	Ejector stop pin	รองรับ Ejector plate ในตำแหน่งกลับสุด

2. แม่พิมพ์ 3Plates

โดยลักษณะโครงสร้างของแม่พิมพ์ 3 Plates ดังรูปที่ 2.10

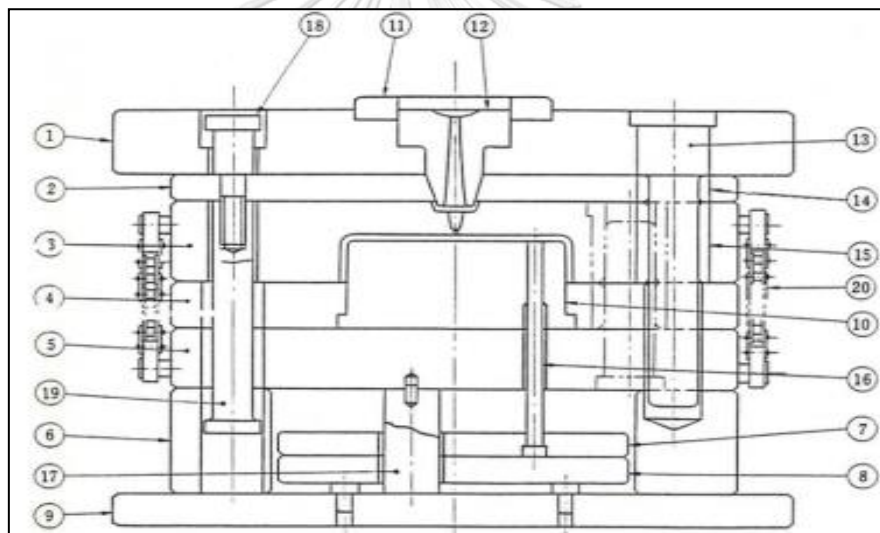


รูปที่ 2.10 ตัวอย่างโครงสร้างของแม่พิมพ์ 3 Plates

ตารางที่ 2.3 ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 3 Plates

No.	ชื่อเรียก	หน้าที่การทำงาน
1	Front clamping plate	ยึดแม่พิมพ์ด้าน Cavity ให้ติดอยู่กับ Fixed platen ของเครื่อง
2	Runner stripper plate	ดัน spure bush ให้หลุดออกจาก Spure bushing
3	Cavity plate	ติดตั้ง Cavity insert
4	Core plate	ติดตั้ง Core insert
5	Support plate	รองรับและเพิ่มความแข็งแรงให้ Core plate

ตารางที่ 2.3 ชื่อเรียกและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ 3 Plates (ต่อ)

No.	ชื่อเรียก	หน้าที่การทำงาน
6	Spacer block	รองรับ Core plate และสร้างระยะสำหรับการเคลื่อนที่ของ Ejector plate
7	Ejector retainer plate	ติดตั้งและกำหนดตำแหน่งของ Ejector pins
8	Ejector plate	ดันชุด Ejector pin เพื่อปลดชิ้นงาน
9	Rear clamping plate	ยึดแม่พิมพ์ด้าน Core ให้ติดอยู่กับ Moving Platen
10	Core insert	ชิ้นรูปชิ้นงาน
11	Locating ring	กำหนดตำแหน่งของแม่พิมพ์ให้ Spure bushing ตรงกับหัวเครื่องฉีด
12	Spure bushing	เชื่อมต่อกับหัวฉีดเพื่อเป็นทางเข้าของน้ำพลาสติก
13	Support pin	รองรับและเป็น Guide สำหรับ cavity และ Runner Stripper plate
14	Guide pin	เพิ่มความเที่ยงตรงในการปิดแม่พิมพ์ให้อยู่ในแนวเส้นเดียวกัน
15	Guide bush	ปลอกนำของ Guide pin
16	Ejector pin	ปลดชิ้นงานให้หลุดจากแม่พิมพ์
17	Support pillar	รองรับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ Core plate
18	Stopper bolt	ยึด Runner stripper plate ติดกับ Puller bolt และกำหนดระยะการเคลื่อนที่ของ Runner Stripper plate
19	Puller bolt	ยึด Runner stripper plate เพื่อดัน Spure bush ให้หลุดออกจาก Spure bushing
20	Chain / Tension link	ดึง Cavity plate เพื่อดึงให้ Runner stripper plate เคลื่อนที่ดัน Spure bush ออก

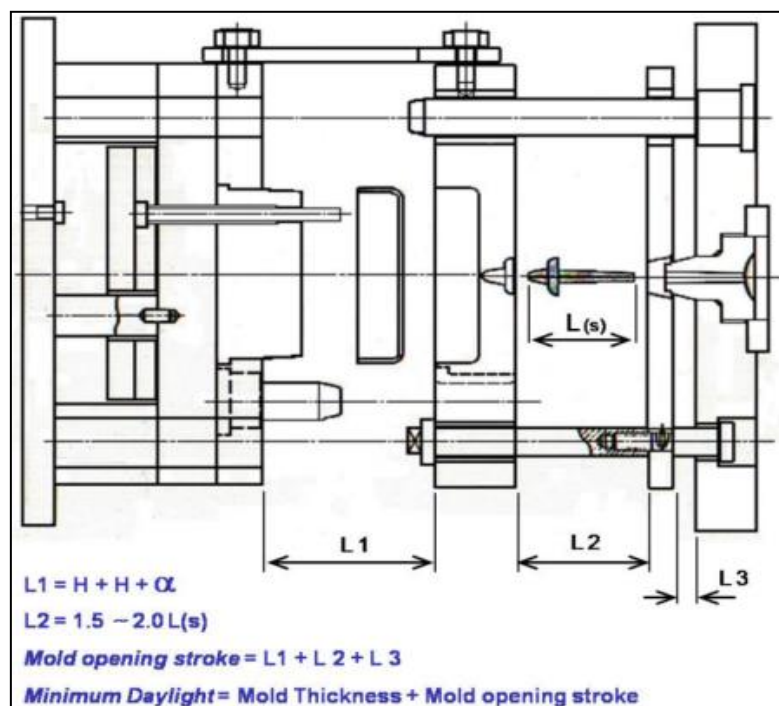

รูปที่ 2.11 ระยะการเปิด-ปิดของแม่พิมพ์ 3 Plates

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการลดของเสียประเภทจุดดำในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดจุดดำในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยกัน 5-6 ปัจจัยโดยในแต่ละปัจจัยนั้นจะพูดถึงมุมมองที่ทำให้ปริมาณจุดดำลดลงทั้งหมดแต่ไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในโรงงานกรณีศึกษานั้นต้องการที่จะลดของเสียและมุมมองของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางโรงงานกรณีศึกษาจึงจะนำแนวทางเหล่านี้ไปทำการทดลองในโรงงานกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแนวทางเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุนเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้มีการศึกษากระบวนการลดจุดดำไว้ดังนี้

Rattanabunditsakun (2014) วิธีการทำความสะอาด Screw ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำที่เกิดจากสกรูที่ขัดทำความสะอาดกับสกรูที่ไม่ขัดทำความสะอาดให้ผลที่ต่างกันอย่างมากมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Barrel/screw cleaning method

Hypothesis
 $H_0: P_1 = P_2$: There is no different proportions of black dot defective parts caused from both screw
 $H_1: P_1 \neq P_2$: There is different proportions of black dot defective parts caused from both screw

P_1 = Proportion of black dot defective parts when not clean the screw and barrel
 P_2 = Proportion of black dot defective parts when clean the screw and barrel by polishing the screw with round copper wire brush and using copper gauze on barrel brush to clean the barrel

Experiment Result

Barrel/Screw cleaning method	Sample	Black Dot
Not clean the screw and barrel	3675	37
Clean the screw and barrel by polishing the screw with round copper wire brush and using copper gauze on barrel brush to clean the barrel	3636	15

Test and CI for Two Proportions


```

Sample   X    N   Sample p
1         37 3675  0.010068
2         15 3636  0.004125

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference:  0.00594243
95% CI for difference:  (-0.02210933,  0.00979431)
Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 3.02  P-Value = 0.002
Fisher's exact test: P-Value = 0.002
    
```

P-Value is 0.002 (p < 0.05)

Therefore, the data are inconsistent with the null hypothesis that the population proportions are not equal.



รูปที่ 2.12 ผลการทดลองการถอดขีดทำความสะอาด Screw เทียบกับไม่ถอดขีด

สุวรรณี สินธุ์ชัย (2547) วิธีการทำความสะอาด Screw ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำที่เกิดจากวิธีถอดสกรูขีดทำความสะอาดกับวิธีการล้างกระบอกด้วย Purging ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ชนิดของสกรู	จำนวนชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบ	ปัญหาจุดดำที่พบ
1. ทำความสะอาดด้วยการขีด	500 ชิ้น	45
2. ทำความสะอาดด้วยการใช้แทมเม็ดพลาสติกไล่	500 ชิ้น	80

Test and CI for Two Proportions

```


Sample   X    N   Sample p
1       455  500  0.910000
2       420  500  0.840000

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference:  0.07
95% CI for difference:  (0.0292346, 0.110765)
Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 3.37  P-Value = 0.001
    
```

ผลจากการทดสอบพบว่าค่า P-value ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.001 (<0.05) นั่นคือ ปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 ซึ่งสรุปผลได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของอัตราส่วนของเสียที่เกิดจากสกรูทั้ง 2 อัน

รูปที่ 2.13 ผลการทดลองวิธีการทำความสะอาด Screw ด้วยการขีดและ Purging

Rattanabunditsakun (2014) อุดมภูมิในการอบไล่ความชื้น ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำที่เกิดจากอุดมภูมิในการอบไล่ความชื้นที่ 120 องศาเซลเซียส และอุดมภูมิในการอบไล่ความชื้นที่ 160 องศาเซลเซียส ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

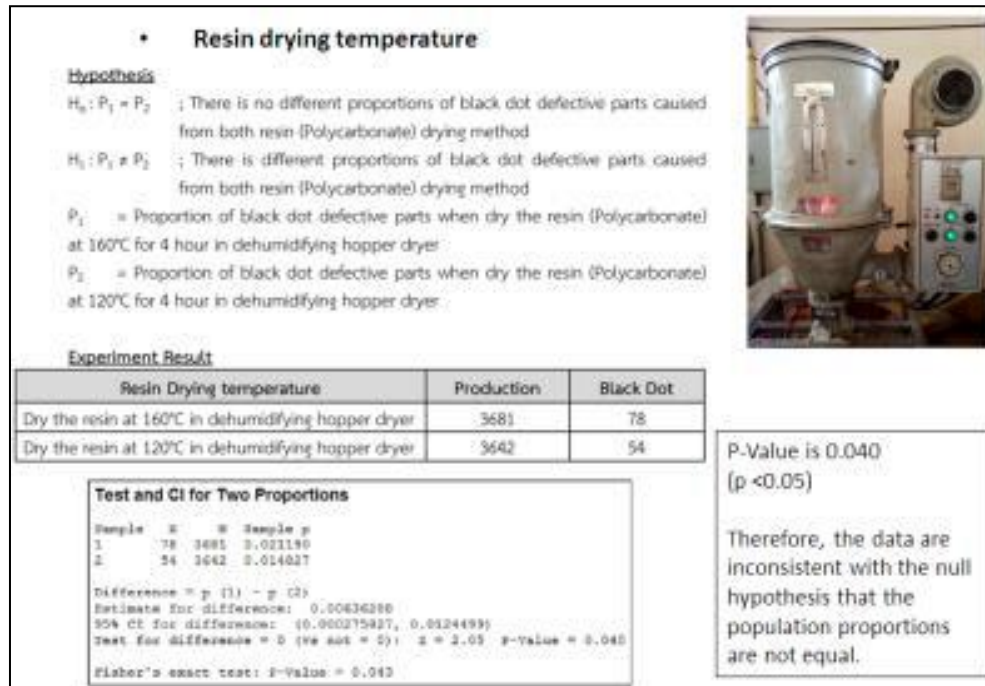

รูปที่ 2.14 ผลการทดลองอุดมภูมิในการอบไล่ความชื้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวรรณี สิ้นธุ์ชัย (2547) อุดมภูมิของกระบอกฉีดยา ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำที่เกิดจากจากอุดมภูมิของกระบอกฉีดยาที่ 200 องศาเซลเซียส และอุดมภูมิของกระบอกฉีดยาที่ 240 องศาเซลเซียส ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



รูปที่ 2.15 ผลการทดลองอุณหภูมิในการบด

Rattanabunditsakun (2014) ความสะอาดของเครื่องบด Runner ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำจากเครื่องบด Runner ที่ทำความสะอาดและไม่ได้ทำความสะอาดให้ผลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



รูปที่ 2.16 ผลการทดลองการทำความสะอาดของเครื่องบด Runner

สุวรรณณี สิ้นธุ์ชัย (2547) ความสะอาดของเครื่องบด Runner ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำจากเครื่องบด Runner ที่ทำความสะอาดและไม่ได้ทำความสะอาดให้ผลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 5.4 สัดส่วนของเสียจากการเครื่องบด Runner ที่ผ่านการทำความสะอาดและไม่ผ่านการทำความสะอาด

เครื่องบด Runner	จำนวนชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบ	ปัญหาจุดดำที่พบ
1. ไม่ได้ทำความสะอาด	3500 ชิ้น	720 ชิ้น
2. ทำความสะอาด	3500 ชิ้น	680 ชิ้น

Test and CI for Two Proportions

Sample	X	N	Sample p
1	2780	3500	0.794286
2	2820	3500	0.805714

Difference = p (1) - p (2)
 Estimate for difference: -0.0114286
 95% CI for difference: (-0.0301675, 0.00731036)
 Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -1.20 P-Value = 0.232

ผลจากการทดสอบพบว่าค่า P-value ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.232 (>0.05) นั่นคือ ยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งสรุปผลได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของความสะอาดของเครื่องบด Runner

รูปที่ 2.17 ผลการทดลองการทำความสะอาดของเครื่องบด Runner

Rattanabunditsakun (2014) ชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการ Purging ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำจากเม็ดพลาสติกชนิด PP และเม็ดพลาสติก Compound ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Purging materials

Hypothesis

$H_0: P_1 = P_2$; There is no different proportions of black dot defective parts caused from both screw purging method

$H_1: P_1 \neq P_2$; There is different proportions of black dot defective parts caused from both screw purging method

P_1 = Proportion of black dot defective parts when purging with Polypropylene (PP) material

P_2 = Proportion of black dot defective parts when purging with special purging compound

Experiment Result

Purging materials	Production	Black Dot
Purging with Polypropylene (PP) material	3606	42
Purging with special purging compound	3672	20

Test and CI for Two Proportions

Sample	X	N	Sample p
1	42	3606	0.0116447
2	20	3672	0.005447

Difference = p (1) - p (2)
 Estimate for difference: -0.00620063
 95% CI for difference: (-0.001946022, 0.00043508)
 Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 2.87 P-Value = 0.004
 Fisher's exact test: P-Value = 0.005

P-Value is 0.004 (p < 0.05)

Therefore, the data are inconsistent with the null hypothesis that the population proportions are not equal.


รูปที่ 2.18 ผลการทดลองการใช้เม็ด PP และ สาร Compound ในการ purging

สุวรรณณี สิ้นรุ้ชัย (2547) การจัดการ Runner ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำจาก Runner ที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงและ Runner ที่ไม่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรง ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



รูปที่ 2.19 ผลการทดลองการร่อนและไม่ร่อน Runner หลังการบด

Rattanabunditsakun (2014) การใช้แม่เหล็กใน Hopper ผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราการเกิดจุดดำจาก Hooper ที่มีแม่เหล็กและ Hopper ที่ไม่มีแม่เหล็กให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

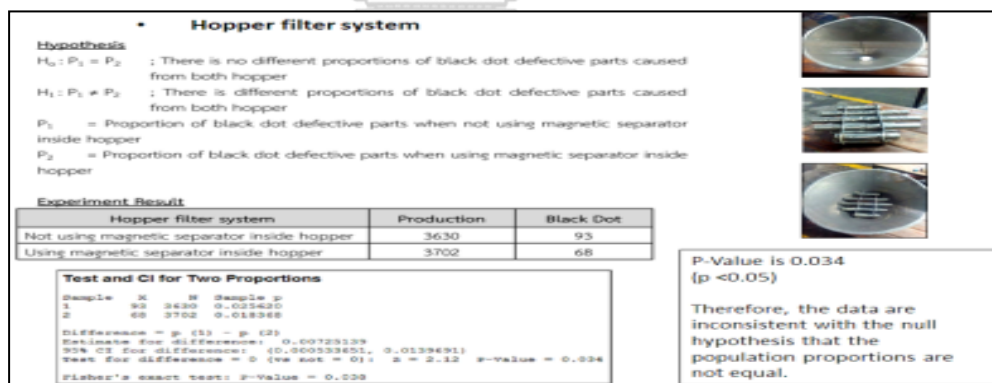

รูปที่ 2.20 ผลการทดลองการใช้และไม่ใช้แม่เหล็กใส่ใน Hopper

ซึ่งทางโรงงานกรณีศึกษาจะนำผลจากส่วนนี้ไปศึกษาต่อคือ ผลกระทบของเวลาที่เกิดขึ้นหรือเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการนั้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ใช้เท่าไร เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนต่อไป

บทที่ 3

ระยษณียามปัญหา (Define Phase)

ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามหลักการซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาสภาพทั่วไป และระบุปัญหา, การกำหนดตัวชี้วัดของปัญหา, การวิเคราะห์ปัญหา, การแก้ไขปัญหาและการหาวิธีการควบคุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ศึกษาข้อมูลของกระบวนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา (Define)

ผู้ดำเนินงานวิจัยได้ทำการศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกก่อนการปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา
2. ผลผลิตภัณฑของโรงงานกรณีศึกษา
3. กระบวนการผลิต

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจด้านงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป และด้วยการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทพลาสติกทำให้โรงงานขยายกำลังการผลิตและมีเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มเป็น 26 เครื่องในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากที่มีการขยายตัวทางธุรกิจนั้นส่งผลให้ในปัจจุบันมีต้นทุนของของเสียเกิดขึ้น ซึ่งทางโรงงานกรณีศึกษาได้ทำการปรับปรุงกระบวนการและลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา

3.1.2 ผลผลิตภัณฑของโรงงานกรณีศึกษา

สำหรับผลผลิตภัณฑของโรงงานกรณีศึกษานั้นเป็นผลผลิตภัณฑพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่น ชิ้นส่วนครอบกุญแจที่มีสีใส หรือปุ่มปิดประตูสีเทา, ผลผลิตภัณฑชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฝาจับหม้อหุงข้าว ฝาครอบนาฬิกา เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานส่วนใหญ่ของโรงงานกรณีศึกษานั้นจะเป็นชิ้นงานประเภทที่ต้องตรวจสอบด้วยสายตา (Appearance) เป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลให้ต้องเข้มงวดในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยในกระบวนการผลิตนั้นปัญหาที่เราพบมากที่สุดคือจุดดำ ซึ่งจุดดำนี้จะส่งผลกับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และความสามารถในการควบคุมผลผลิตภัณฑอีกด้วย ซึ่งโรงงานกรณีศึกษานี้มีกลุ่มผลผลิตภัณฑที่ส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการควบคุมกระบวนการและคุณภาพของสินค้าถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยขั้นตอนควบคุมคุณภาพและกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูปของผลผลิตภัณฑเป็นดังนี้

3.1.3 กระบวนการผลิต

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูปของโรงงานกรณีศึกษานั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบและจัดเตรียมวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อให้ถูกต้องและตรงตามแผนการผลิต โดยในส่วนของ การจัดเตรียมนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
 - เม็ดพลาสติกจากถุงใหม่
 - ก้านทางเดินพลาสติก (Runner) โดยนำไปบดกับเครื่องบด (Crusher) และผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่ในเครื่องผสมเม็ดพลาสติก
2. การอบไล่ความชื้น เป็นการนำวัตถุดิบเข้าไปอบในเครื่องอบไล่ความชื้น และปรับตั้งอุณหภูมิการอบไล่ความชื้นตามชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของเม็ดพลาสติกเพื่อลดปัญหาชิ้นงานเกิดของเสียจากความชื้นขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งการอบไล่ความชื้นนั้นจำเป็นเฉพาะเม็ดพลาสติกบางประเภทเท่านั้น และเม็ดพลาสติกบางประเภทอาจไม่จำเป็นต้องอบไล่ความชื้นซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกแต่ละชนิด โดยเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบไล่ความชื้นแสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบไล่ความชื้นก่อนการฉีดพลาสติก Kubo (2002)

ชื่อ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิ (°C)	เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)
Liquid crystal polymer	LCP	110-150	4-8
Polyether imide	PEI	120-150	2-7
Polyamide imide	PAI	150-180	8-16
Thermoplastic elastomer	TPE	120	3-4
Poly ether ether ketone	PEEK	150	8
Poly phenylene sulfide	PPS	140-250	3-6

ตารางที่ 3.1 เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบไล่ความชื้นก่อนการฉีดพลาสติก(ต่อ) (Kubo 2002)


ชื่อ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิ (°C)	เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)
Poly allylate	PAR	120-150	4-8
Poly sulfone	PSU	120-150	3-4
ABS	ABS	70-80	2-3
Acrylic	PMMA	70-100	2-6
Polycarbonate	PC	120	4-6
Nylon 6	PA6	80	8-15
Nylon 66	PA66	80	8-15
Nylon 11	PA11	70-80	8-15
Nylon 46	PA46	80	8-10
Poly acetal	POM	110	2-3

3. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม (2557) การติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดพลาสติก เป็นการนำแม่พิมพ์พลาสติกมาติดตั้งเข้ากับเครื่องฉีดพลาสติกโดยขนาดของแม่พิมพ์และขนาดของเครื่องจักรนั้นต้องสัมพันธ์กัน โดยขั้นตอนในการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก คือต้องดูว่าน้ำหนักของพลาสติกที่เครื่องสามารถฉีดได้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าเพียงพอจึงดูแรงปิดแม่พิมพ์ที่เครื่องทำได้ แต่ถ้าเครื่องฉีดที่คิดจะเลือกนั้นสามารถฉีดน้ำหนักพลาสติกได้เพียงพอแต่แรงปิดแม่พิมพ์ไม่เพียงพออาจให้หาเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่มีแรงปิดแม่พิมพ์เพียงพอ โดยไม่ต้องดูน้ำหนักพลาสติกที่ฉีดได้อีก เพราะเมื่อขนาดของเครื่องใหญ่ขึ้น สกรูจะใหญ่ขึ้นตาม ดังนั้นน้ำหนักพลาสติกที่สามารถฉีดได้จะมีมากขึ้นด้วย ถ้าน้ำหนักแม่พิมพ์และแรงปิดแม่พิมพ์เพียงพอจึงดูว่าแม่พิมพ์ลงเครื่องได้หรือไม่ โดยนำระยะของแม่พิมพ์เทียบกับระยะของเครื่อง (Tie Bar) ต่อจากนั้นให้ดูระยะเปิด-ปิดแม่พิมพ์เพียงพอหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย
4. การฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกจากเครื่องจักรโดยวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติกที่เราเชื่อมต่อไว้กับเครื่องฉีดพลาสติกจะถูกหลอมละลาย

ด้วยความร้อนจากกระบอกรีตพลาสติกและน้ำพลาสติกจะไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ และถูกทำให้เย็นตัวด้วยระบบ (Cooling) เพื่อที่จะขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมากเนื่องจากค่า พารามิเตอร์ (Parameter) ของเครื่องจักรนั้นสามารถปรับได้หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะส่งผลกับชิ้นงานแตกต่างกันออกไป

5. การตรวจวัดก่อนกระบวนการผลิต เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะทำการตรวจสอบชิ้นงานด้วยตาเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง และตรวจวัดระยะชิ้นงาน (Dimension) ด้วยเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้แตกต่างกันออกไปซึ่งหน่วยงานควบคุมคุณภาพนี้จะทำการอนุมัติให้ผลิตหากชิ้นงานถูกต้องตามมาตรฐานตัวอย่าง
6. การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายประกันคุณภาพจะทำการตรวจสอบหาความผิดปกติด้วยตาระหว่างการผลิต (Patrol) เพื่อตรวจสอบปัญหาของชิ้นงานที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกระบวนการผลิต

โดยขั้นตอนการฉีดพลาสติกแสดงดังรูปที่ 3.1

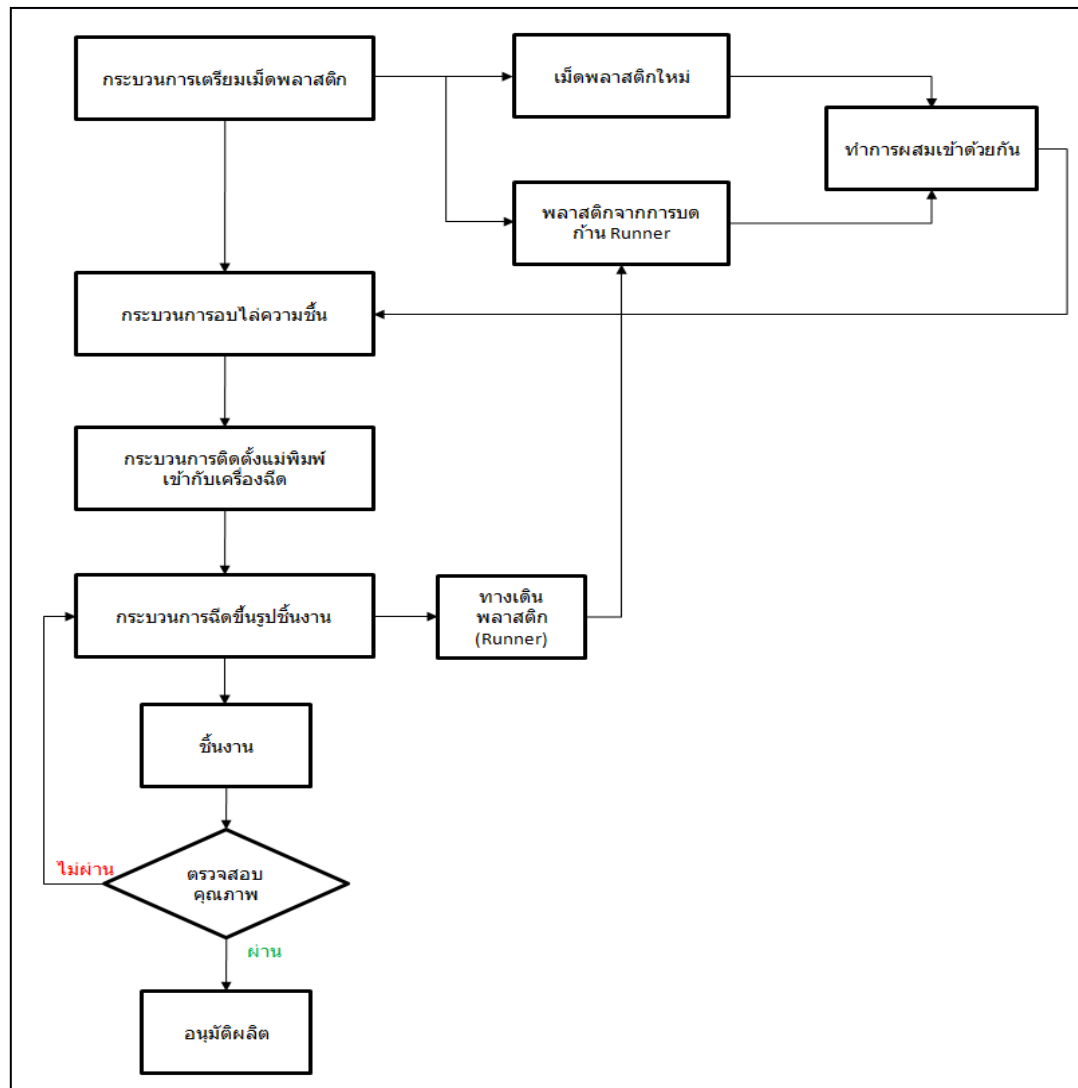

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา


3.2 การกำหนดปัญหา

ในกรณีศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกนี้ปัญหาที่พบได้มากที่สุดคือชิ้นงานเป็นจุดดำ ซึ่งในอดีตได้มีหลายกรณีศึกษาเพื่อลดปัญหานี้ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่า มีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และโรงงานกรณีศึกษานี้ได้นำวิธีต่างๆ เช่นการทำความสะอาดถังอบเม็ดพลาสติก การใช้สารเคมีเพิ่มเข้าไปในกระบวนการล้างกระบอกฉีด (Purging) หรือแม้กระทั่งการถอดสกรูเพื่อนำมาขัดและทำความสะอาด ซึ่งหลังจากที่ได้นำวิธีการต่างๆข้างต้นมาใช้กับโรงงานกรณีศึกษาประมาณสามเดือนแล้วนั้น ปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถลดของเสียประเภทจุดดำโดยรวมลงจากเดิมไปได้ 42.5% โดยวิธีที่นำมาใช้มาจากการศึกษาและทบทวน

วรรณกรรมได้แก่การถอดสกรูออกมาจัดทำความสะอาด การใช้สารเคมีในการล้างกระบอกฉีด และการร่อนเม็ดพลาสติกหลังการบด เป็นต้น แต่วิธีการลดจุดดำจะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น เวลาที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมการลดจุดดำ หรือแม้กระทั่งกำลังการผลิตไม่เพียงพอทำให้สูญเสียโอกาส เป็นต้น


ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของวิธีการลดของเสียประเภทจุดดำเพื่อประยุกต์ใช้กับประเภทของงานฉีดพลาสติกเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงานที่แตกต่างกันออกไป

จากการตรวจสอบข้อมูลของเสียประเภทจุดดำที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติกที่ผ่านมา หลังจากที่ได้นำวิธีการลดจุดดำข้างต้นมาใช้พบว่า ช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณของเสียประเภทจุดดำลดลงจากเดิมที่ค่าเฉลี่ยที่ 2.10% (จากเดิมที่มีปัญหาของเสียก่อนหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.02%) ดังรูป 3.2

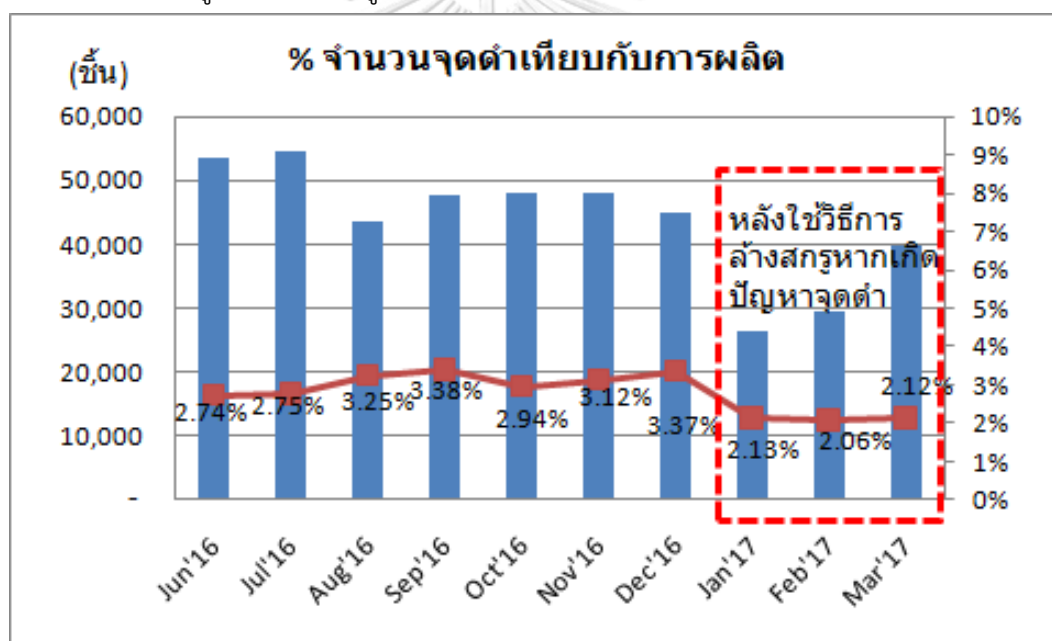


รูปที่ 3.2 %จุดดำที่เกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา

ในทางกลับกันในช่วงที่มีการลดจุดดำนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นนั้นก็มีมากขึ้นอีกด้วยดังแสดงในรูปที่ 3.3

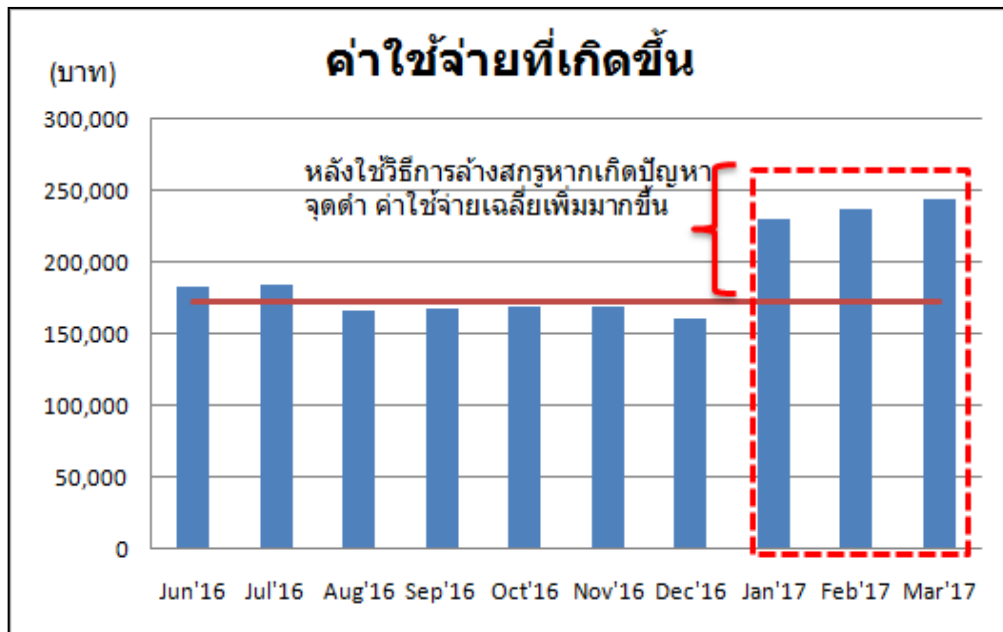


รูปที่ 3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงจุดค่า
และยังส่งผลถึง Machine Utilization เฉลี่ยลดลง 3% คิดเป็น 300 ชั่วโมงจาก
ชั่วโมงการผลิตทั้งหมดประมาณ 10,000 ชั่วโมงดังแสดงในรูปที่ 3.4

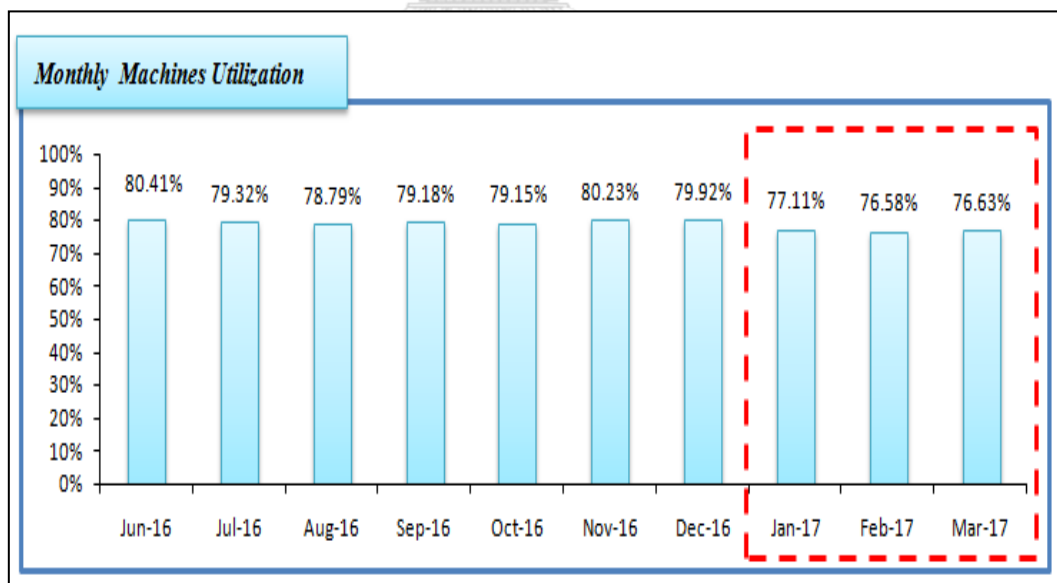

รูปที่ 3.4 %Machine Utilization ของโรงงานกรณีศึกษา

สืบเนื่องจาก Machine Utilization เฉลี่ยที่ลดลง โดยภาพรวมของ Machine down time ในหัวข้อการจอตรอสรู เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% และมาแยกดูปัญหาแต่ละหัวข้อ พบว่ามีการจอตรอสรูเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 150 ชม./เดือน เป็น 464 ชม./เดือน (เพิ่มขึ้น 65%) ดังแสดงในรูปที่ 3.5

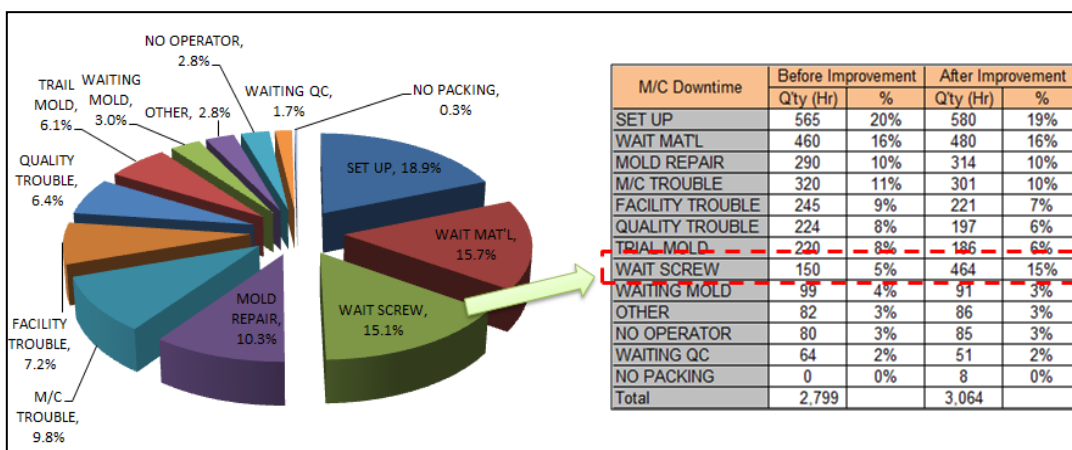

รูปที่ 3.5 เวลาที่ใช้ในการจอตรอสรูในหัวข้อ Machine down time

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับกระบวนการลดปัญหา จุดดำเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมโดยที่ทางโรงงานกรณีศึกษาต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

3.3 การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายของงานวิจัยนี้คือการเลือกใช้วิธีการลดจุดดำให้เหมาะสมกับแต่ประเภทของชิ้นงาน ที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป และสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกอื่นๆได้ โดยที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้วย โดยตัวชี้วัดคือค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นมีค่าลดลงหน่วยเป็นบาทต่อเดือน

3.4 การจัดตั้งคณะกรรมการ

ในการจัดตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อช่วยในการระดมสมอง สนับสนุนการออกแบบการทดลองด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยนั้นบรรลุ

เป้าหมาย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ทีมงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก	ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก โรงงานกรณีศึกษา 11 ปี
หัวหน้าส่วนแม่พิมพ์	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเลย	หัวหน้าส่วนงานดูแลบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 5 ปี
หัวหน้าส่วนวัตถุดิบ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	หัวหน้าส่วนจัดเตรียมวัตถุดิบ 7 ปี
รองผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ	ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพงานพลาสติก 7 ปี
หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี	หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต 5 ปี
ผู้ดำเนินงานวิจัย	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ผู้จัดการโรงงาน โรงงานกรณีศึกษา 5 ปี

3.5 บทสรุป

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในระยะนิยามปัญหา พบว่าในกระบวนการลดจุดดำนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ เช่นกำลังการผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากเกิดการรอคอยจากกระบวนการขัดสกรู ดังนั้นจุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาและทำการวิจัยวิธีที่ใช้ในการลดจุดด่าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธีในการแก้ไขจุดด่าให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต่างชนิดกันออกไป

บทที่ 4

ระยะตรวจวัดปัญหา (Measure Phase)

จากการนิยามปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหา ของเสียประเภทจุดดำโดยการจัดทำแผนที่กระบวนการ (Process Map) แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) และตารางแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) โดยเครื่องมือข้างต้นนี้ไม่สามารถระบุความสำคัญของแต่ละปัญหาได้ ดังนั้นจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ซึ่งเครื่องมือนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ผลกระทบ (Effect) จากลักษณะข้อบกพร่อง (Failure Mode) ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) เพื่อทำการป้องกันล่วงหน้าโดยจะทำให้ได้สาเหตุที่มีความสำคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามลำดับ โดยจะทำการเลือกสาเหตุหรือปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ไปทำการแก้ไขต่อไป

4.1 การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด (Gage R&R: Repeatability and Reproducibility)

ในกระบวนการผลิตสินค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านั้นกระบวนการสำคัญในการประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตนั้นคือการตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจสอบคุณภาพนั้นจะใช้กระบวนการในการวัดเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือความชำนาญของพนักงานผู้ตรวจวัด หรือค่าความผันแปรของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปจึงต้องทำการวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อใช้ในการบ่งชี้ความผันแปรที่เกิดขึ้นในการ ประเมินความสอดคล้อง (Consistency) และความสม่ำเสมอ (Uniformity) ของระบบการวัดด้วยสายตาหรืออาศัยความรู้สึกของพนักงานวัด และนำไปใช้เพิ่มความสม่ำเสมอระหว่างพนักงานตลอดจน จัดความไม่สอดคล้อง (Inconsistency) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการตรวจสอบ

ดังนั้นในการวิเคราะห์ระบบความแม่นยำในการวัดครั้งนี้จึงเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของระบบการวัดจากค่าที่วัดได้เพื่อทำการแยกแหล่งความผันแปรออกจากชิ้นงาน (Part to part variation) พนักงานวัด (Appraiser) ความผันแปรร่วม (Interaction Variation) และความผันแปรอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยธรรมชาติ

โดยในการตรวจสอบชิ้นงานประเภทจุดดำนั้นจะใช้พนักงานทำการตรวจด้วยสายตา (Appearance) ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์ว่าพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดมากน้อยเพียงใด ซึ่งการทดลองออกแบบวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดเป็นดังนี้

4.1.1 กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2553) การวิเคราะห์ความแม่นยำของกระบวนการวัดแบบ ข้อมูลนับ (Attribute) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- นำชิ้นงานตัวอย่างจากกระบวนการผลิตมาจำนวน 30 ชิ้นซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นงานที่มี คุณภาพดี (Good: G) และชิ้นงานที่มีปัญหาจุดดำ (No Good: NG) โดยนำมาในอัตราส่วนที่กำหนด โดยชิ้นงานกลุ่มตัวอย่างนี้ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติความถูกต้องจากหัวหน้าส่วนควบคุม คุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า

- ทำการเลือกพนักงานที่จะใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานประเภทจุดดำจำนวน 3 คนโดยที่ทั้ง 3 คนต้องผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจสอบชิ้นงานประเภทจุดดำมาอย่างดีโดยต้องผ่านการสอบ ประเมินผลแล้ว และต้องเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพจุดดำ

- เลือกพนักงานขึ้นมาก่อน 1 คนโดยให้ตรวจสอบตัวอย่างชิ้นงานอย่างสุ่มเพื่อประเมินผล คุณภาพว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพดี (Good: G) หรือชิ้นงานที่มีปัญหาจุดดำ (No Good: NG) พร้อม บันทึกผล และทำการเลือกพนักงานคนถัดไปพร้อมทั้งทำซ้ำจนครบทั้ง 3 คน

- ทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานทุกคน

- ประเมินผลการตรวจวัด

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจวัด Gage R&R

ATTRIBUTE MEASUREMENT SYSTEMS STUDY								
Part	Appraiser A		Appraiser B		Appraiser C		Reference	
	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2		
1	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
2	G	G	G	G	G	G	G	
3	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
4	G	G	G	G	G	G	G	
5	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
6	G	G	G	G	G	G	G	
7	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
8	G	G	G	G	G	G	G	
9	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
10	G	G	G	G	G	G	G	
11	G	G	G	G	G	G	G	
12	G	G	G	G	G	G	G	
13	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
14	G	G	G	G	G	G	G	
15	G	G	G	G	G	G	G	
16	G	G	G	G	G	G	G	
17	G	G	G	G	G	G	G	
18	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
19	G	G	G	G	G	G	G	
20	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
21	G	G	G	G	G	G	G	
22	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
23	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
24	G	G	G	G	G	G	G	
25	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
26	G	G	G	G	G	G	G	
27	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
28	G	G	G	G	G	G	G	
29	G	G	G	G	G	G	G	
30	G	G	G	G	G	G	G	
Symbol	1	OK						
	2	NG						

สรุปผลการประเมิน						
Part No.:	Table Base		Part Name: T40			
Appraiser A :	A	Posotion :	Operator	Section :	Production	
Appraiser B :	B	Posotion :	Operator	Section :	Production	
Appraiser C :	C	Posotion :	Operator	Section :	Production	
Characteristic Inspected : Appearance						
พนักงาน	ระบุว่า G ถูกต้อง	ระบุว่า NG ถูกต้อง	จำนวนที่ระบุ ถูกต้อง	จำนวนปฏิเสธผิดพลาด (OK เป็น NG)	จำนวนยอมรับผิดพลาด (NG เป็น OK)	รวม
A	36	24	60	0	0	60
B	36	24	60	0	0	60
C	36	24	60	0	0	60
Standard ที่เตรียมขึ้นใน (ครั้ง)		60	NG เท่ากับ (ชิ้น)		12	
จำนวนครั้งที่เกิด G เท่ากับ (ครั้ง)		36	G เท่ากับ (ชิ้น)		18	
จำนวนครั้งที่เกิด NG เท่ากับ (ครั้ง)		24				
สูตรการคำนวณ						
Effectiveness	=	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ระบุได้อย่างถูกต้อง}}{\text{โอกาสทั้งหมด (Opportunity) ที่จะถูกต้อง}}$				
		60				
Miss Rate	=	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ยอมรับผิดพลาด}}{\text{โอกาสทั้งหมด (Opportunity) ที่จะยอมรับผิดพลาด}}$				
		24				
False Alarm Rate	=	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ปฏิเสธผิดพลาด}}{\text{โอกาสทั้งหมด (Opportunity) ที่จะปฏิเสธผิดพลาด}}$				
		36				
ผลลัพธ์ที่ได้						
พนักงานผู้ทำการประเมิน	Effectiveness		Miss Rate		False Alarm Rate	
	สูตรคำนวณ	ผลลัพธ์	สูตรคำนวณ	ผลลัพธ์	สูตรคำนวณ	ผลลัพธ์
A	$\frac{60}{60}$	100%	$\frac{0}{24}$	0.00%	$\frac{0}{36}$	0.00%
B	$\frac{60}{60}$	100%	$\frac{0}{24}$	0.00%	$\frac{0}{36}$	0.00%
C	$\frac{60}{60}$	100%	$\frac{0}{24}$	0.00%	$\frac{0}{36}$	0.00%
มาตรฐานการตัดสินใจ						
Decision Measurement System			Effectiveness	Miss Rate	False Alarm Rate	
ยอมรับพนักงานผลการทดสอบ			$\geq 90\%$	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$	
ยอมรับเพียงบางส่วน ต้องการปรับปรุง			$\geq 80\%$	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$	
ไม่สามารถยอมรับพนักงานได้ ต้องมีการแก้ไข			$< 80\%$	$> 5\%$	$> 10\%$	

รูปที่ 4.1 สรุปผลการตรวจวัด Gage R&R

4.1.2 สรุปผลจากการวัด

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติระหว่างผู้ตรวจวัด (Within Appraisers) มีความสามารถในการตรวจวัดถูกต้องทั้ง 3 คนที่ 100% ดังรูป 4.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ละผู้ตรวจวัดเทียบกับมาตรฐาน (Each Appraisers vs Standard) ความสามารถในการตรวจวัดถูกต้องทั้ง 3 คนที่ 100% ดังรูป 4.3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติระหว่างผู้ตรวจวัดด้วยกัน (Between Appraiser) ความสามารถในการตรวจวัดเหมือนกันที่ 100% ดังรูป 4.4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของผู้ตรวจวัดทั้งหมดกับมาตรฐาน (All Appraisers vs Standard) ความสามารถในการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐานเหมือนกันที่ 100% ดังรูป 4.5 โดยกราฟผลการวัดจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 4.6

Within Appraisers					
Assessment Agreement					
Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95% CI	
A	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	
B	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	
C	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	

Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Within Appraisers)

Each Appraiser vs Standard					
Assessment Agreement					
Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95% CI	
A	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	
B	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	
C	30	30	100.00	(90.50, 100.00)	

Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.

รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Each Appraisers vs Standard)


Between Appraisers				
Assessment Agreement				
# Inspected	# Matched	Percent	95% CI	
30	30	100.00	(90.50, 100.00)	

Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Between Appraisers)

All Appraisers vs Standard				
Assessment Agreement				
# Inspected	# Matched	Percent	95% CI	
30	30	100.00	(90.50, 100.00)	
# Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.				


รูปที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (All Appraisers vs Standard)

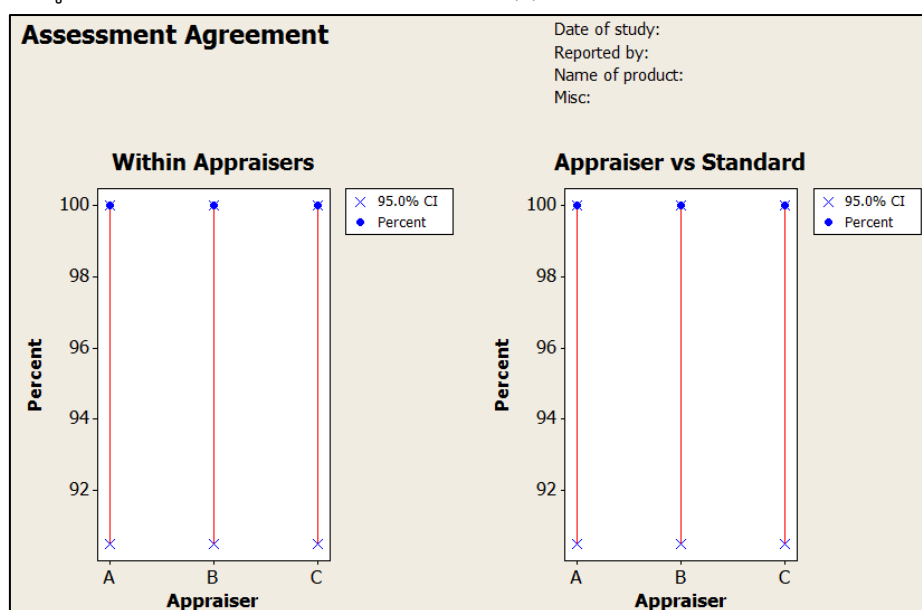

รูปที่ 4.6 กราฟผลการวัดจากการวิเคราะห์ทางสถิติ

4.2 แผนที่กระบวนการผลิต (Process Map)

ทำการสร้างแผนที่กระบวนการผลิตเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน ปัจจัยและความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการ เพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ง่ายและเข้าใจถึงแต่ละขั้นตอน โดยแผนกระบวนการผลิตพลาสติกที่มีโอกาสเกิดจุดดำดังแสดงในรูป 4.4

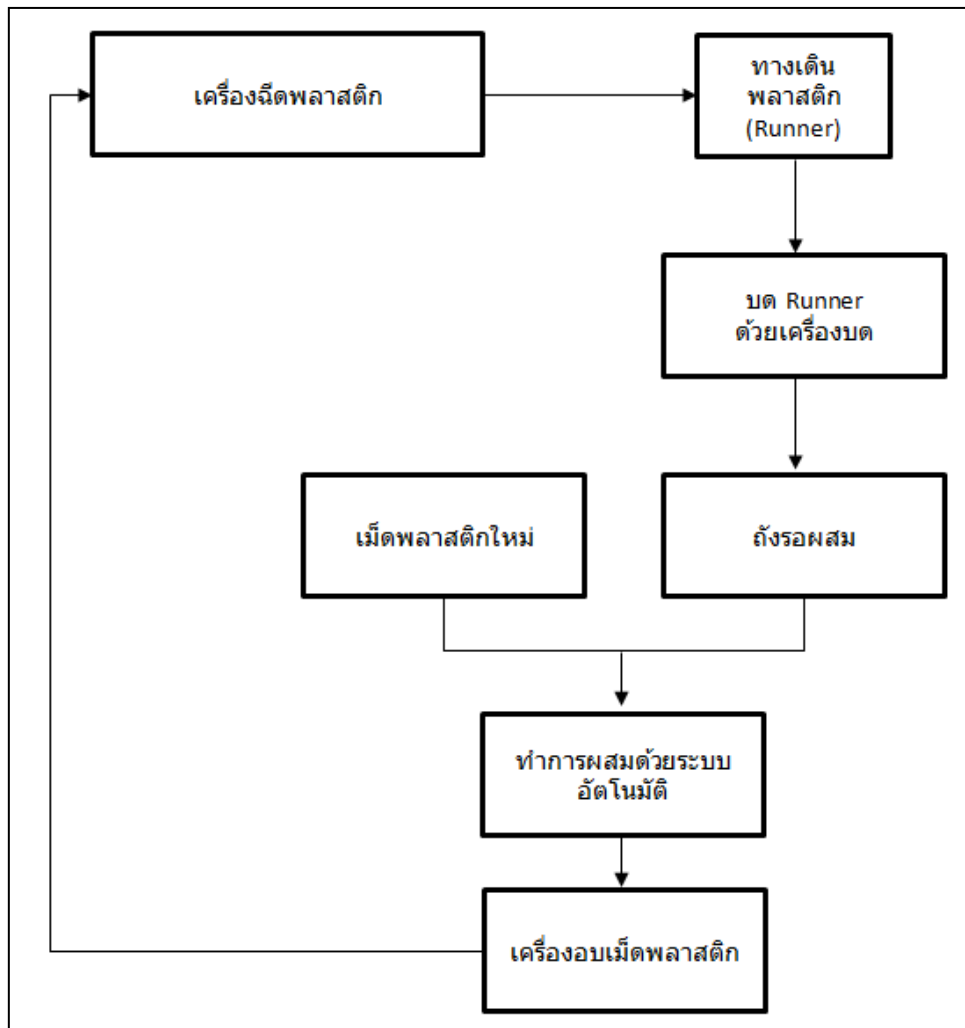

รูปที่ 4.7 กระบวนการฉีดพลาสติกที่มีโอกาสเกิดจุดดำ

4.3 ระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้า (Brain Storming)

ทำการระดมสมองกับทีมผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฉีดพลาสติกเป็นอย่างดีเพื่อระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การเกิดจุดดำและดำเนินงานโดยทีมงานที่ได้คัดเลือกไว้ในระย่นิยามปัญหา


4.4 การวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

การวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผลหรือการหาปัจจัยโดยใช้แผนภูมิแกงปลานั้นเป็นขั้นตอนจากการระดมสมองจากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกเป็นอย่างดีเพื่อหาสาเหตุและโอกาสที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสียประเภทจุดดำโดยมีขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุและผลดังต่อไปนี้

1. ประชุมทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดปัญหา
2. กำหนดปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการทำให้เกิดจุดดำโดยในที่นี้จะใช้หลักการ 5M1E ซึ่งได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากตัวพนักงาน (Man) ปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยที่เกิดจากวัตถุดิบ (Material) ปัจจัยที่เกิดจากวิธีการปฏิบัติงาน (Method) ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการตรวจวัด (Measurement) และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม (Environment)
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุหลักของแต่ละปัจจัยและทำการจัดระดับความสำคัญของสาเหตุปัญหา

โดยผลของการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของเสียประเภทจุดดำโดยใช้แผนภูมิการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผลดังรูปที่ 4.8



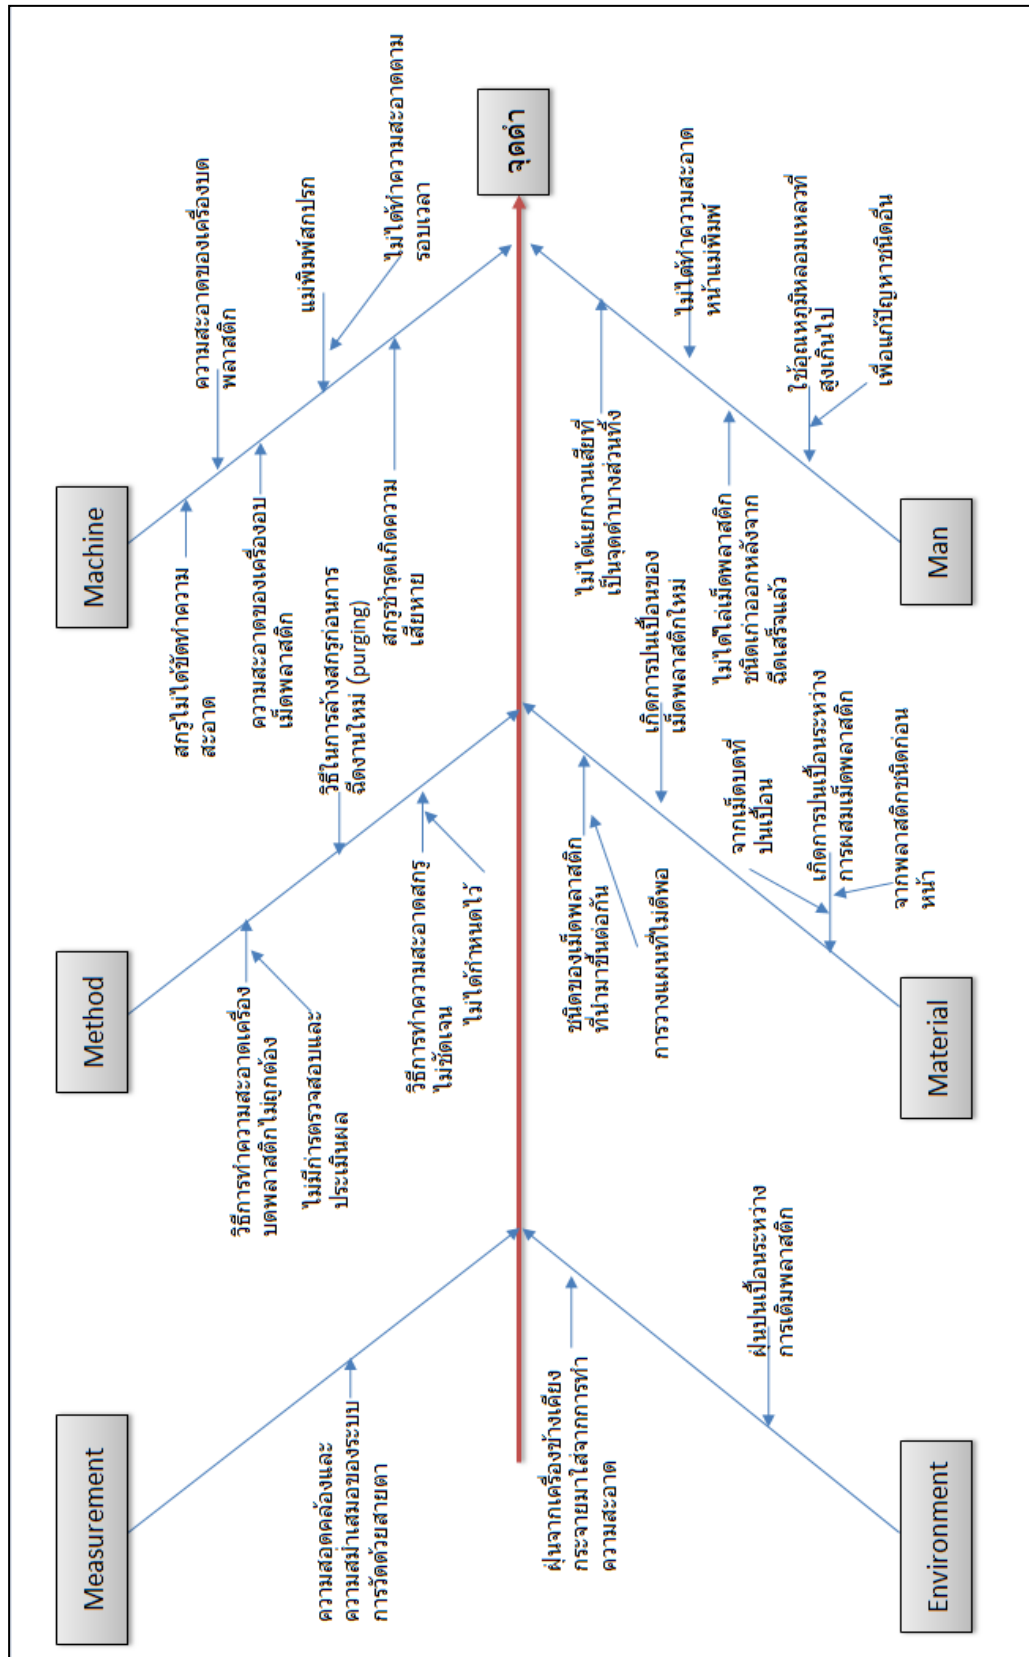

รูปที่ 4.8 แผนภูมิแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อของเสียประเภทจุดดำ

นำข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดของเสียประเภทจุดดำที่ได้จากการระดมสมองที่ได้ นำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลโดยใช้ตารางความสัมพันธ์ของเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) เพื่อใช้ในการคัดกรองปัจจัยที่มีผลกระทบมากน้อยตามลำดับคะแนนที่ได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำการศึกษารายละเอียดปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับการเกิดจุดดำอย่างละเอียด
2. รุจิรา อุไรพงษ์ (2552) นำข้อมูลปัจจัยทั้งหมดที่ได้ไปใส่ในตารางความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) โดยให้ทีมงานที่คัดเลือกมาทำการลงคะแนนให้กับปัจจัยที่เลือกมาทุกปัจจัย โดยคะแนนที่ให้นั้นต้องมีความเป็นอิสระต่อกันและมาจากความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยช่วงของคะแนนอยู่ที่ 0 ถึง 10 คะแนนโดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์การให้คะแนนของตารางความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล

คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
0	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนอง
1-3	มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนองน้อยมาก
4-6	มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนองปานกลาง
7-9	มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนองมาก
10	มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนองมากที่สุด


3. ผู้ดำเนินงานวิจัยทำการรวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดจากทีมงานที่กำหนดและทำการพิจารณาทีละปัจจัยโดยมีเกณฑ์สรุปคะแนนที่แตกต่างกันดังนี้
 1. ในกรณีที่ช่วงของคะแนนมีค่าใกล้เคียงกันเช่น 0 ถึง 1, 1 ถึง 3 หรือ 0 ถึง 3 คะแนนให้สรุปคะแนนโดยพิจารณาจากจำนวนคะแนนที่มีเสียงมากกว่าโดยจะให้คะแนนตามเสียงส่วนใหญ่
 2. ในกรณีที่คะแนนที่ได้นั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่น 0 ถึง 9, 1 ถึง 9 หรือ 3 ถึง 9 คะแนน ให้ทำการอภิปรายร่วมกันกับทีมงานที่กำหนดเพื่อหาข้อสรุปและใช้คะแนนสรุปร่วมกัน

หลังจากนั้นนำข้อมูลและคะแนนที่ได้มาสรุปผลและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด โดยผลคะแนนที่ได้จากสมาชิกในทีมมีทั้งหมด 17 ปัจจัยดังตารางที่ 4.3 และนำปัจจัยทั้งหมดนั้นมาเขียนเป็นแผนภาพพาเรโต ดังรูปที่ 4.9

ตารางที่ 4.3 ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดจุดดำ

Cause and Effect Matrix			
ลำดับที่	จำแนกประเภท	ปัจจัยที่มีผล	คะแนนความสัมพันธ์
1	Man	ไม่ได้นำฉีดยืดเม็ดพลาสติกชนิดเก่าออกหลังจากฉีดเสร็จแล้ว	43
2	Man	ใช้อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงเกินไป	40
3	Man	ไม่ได้แยกงานเสียที่เป็นจุดดำบางส่วนทิ้ง	30
4	Man	ไม่ได้ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์	20
5	Machine	สกรูสปริงไม่ได้ขัดทำความสะอาด	58
6	Machine	ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	58
7	Machine	ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	48
8	Machine	สกรูสึกหรือเกิดความเสียหาย	26
9	Machine	แม่พิมพ์สกปรก	25
10	Material	เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผสมเม็ดพลาสติก	42
11	Material	ชนิดของเม็ดพลาสติกที่นำมาขึ้นต่อกัน	41
12	Material	เกิดการปนเปื้อนของเม็ดพลาสติกใหม่	9
13	Method	วิธีการทำความสะอาดเครื่องบดพลาสติกไม่ถูกต้อง	50
14	Method	วิธีในการล้างสกรูก่อนการฉีดงานใหม่	46
15	Method	วิธีการฉีดไล่เม็ดพลาสติกเก่าไม่ชัดเจน	35
16	Environment	ฝุ่นปนเปื้อนระหว่างการเติมพลาสติก	33
17	Environment	ฝุ่นจากเครื่องข้างเคียงกระจายมาใส่จากการทำความสะอาด	30

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อของเสียประเภทจุดดำจากความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล พบว่ามีทั้งหมด 17 ปัจจัยที่เกิดจากการระดมสมองโดยที่คะแนนรวมของทุกปัจจัยมีค่าเท่ากับ 634 คะแนนและทำการเลือกปัจจัยจากลำดับคะแนนที่ได้ที่จัดเรียงไว้ในแผนภูมิพาเรโตดังรูปที่ 4.6 เพื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในขั้นตอนถัดไป

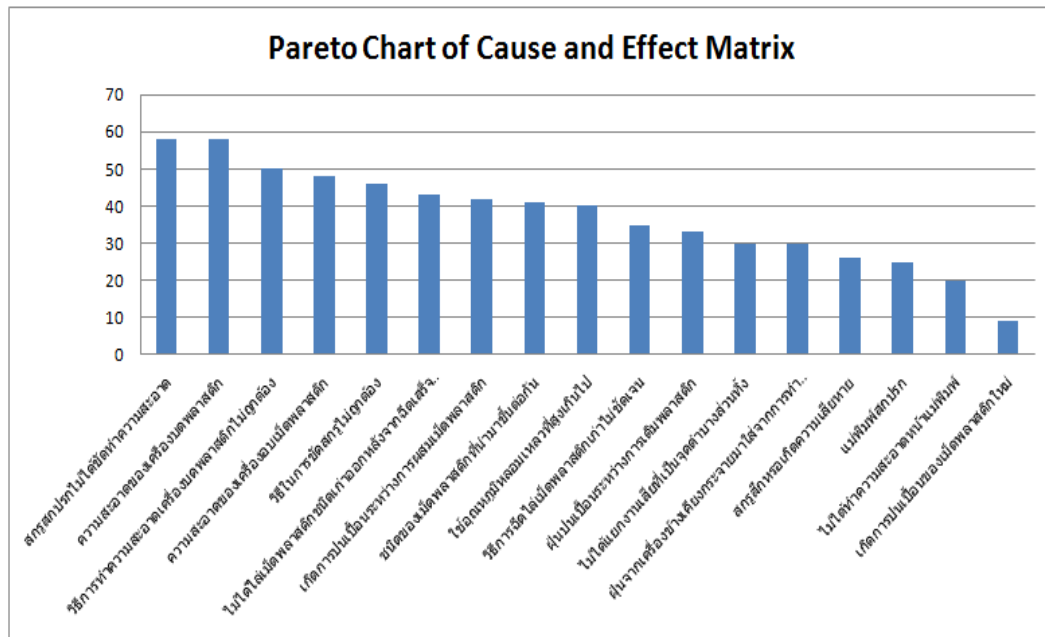

รูปที่ 4.9 แผนภูมิพาเรโตเรียงตามคะแนนความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล

ผลจากการจัดทำตารางความสัมพันธ์ของเหตุและผลเพื่อนำมาทำการเลือกปัจจัยตามลำดับคะแนนที่มีค่ามากที่สุดจากแผนภูมิพาเรโตเพื่อนำไปศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียประเภท จุดดำด้วยเทคนิค FMEA ซึ่งปัจจัยที่วิเคราะห์และสามารถคัดกรองได้นั้นเท่ากับ 11 ปัจจัยโดยคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 80% ของปัจจัยทั้งหมด ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดจุดดำจากตารางความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล

ลำดับที่	จำแนกประเภท	ปัจจัยที่มีผล	คะแนน ความสัมพันธ์
1	Machine	สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด	58
2	Machine	ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	58
3	Method	วิธีการทำความสะอาดเครื่องบดพลาสติก ไม่ถูกต้อง	50
4	Machine	ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	48
5	Man	วิธีในการล้างสกรูก่อนการฉีดงานใหม่	46
6	Material	ไม่ได้นำฉีดเม็ดพลาสติกชนิดเก่าออก หลังจากฉีดเสร็จแล้ว	43
7	Material	เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผสมเม็ด พลาสติก	42
8	Material	ชนิดของเม็ดพลาสติกที่นำมาขึ้นต่อกัน	41
9	Man	ใช้อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงเกินไป	40
10	Method	วิธีการฉีดไล่เม็ดพลาสติกเก่าไม่ชัดเจน	35
11	Environment	ฝุ่นปนเปื้อนระหว่างการเติมพลาสติก	33

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดจุดดำจากตารางความสัมพันธ์ของเหตุและผลมี
รายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้

- สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกับจุดดำคือสกรูที่ใช้
นั้นเกิดความสกปรกซึ่งอาจเกิดจากเม็ดพลาสติกที่เผาไหม้ไปติดที่บริเวณสกรูดังรูปที่ 4.10
เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิหลอมเหลวค่อนข้างสูง (200 ถึง 300 องศาเซลเซียส) ซึ่งหากมีเศษ
จากการเผาไหม้หรือเขม่าติดอยู่จะส่งผลให้การฉีดงานแต่ละครั้งอาจจะมีเศษหรือจุดดำนี้ติด
ออกมาเรื่อยๆ



รูปที่ 4.10 ตัวอย่างสกรูสกรอกปรกที่ไม่ได้ขัดทำความสะอาด

- ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก

เครื่องบดพลาสติกนั้นถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดจุดดำซึ่งในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นในการฉีด 1 ครั้ง (Shot) จะมีพลาสติกออกมา 2 ประเภทคือ ตัวชิ้นงาน (Part) และทางเดินน้ำพลาสติก (Runner) ซึ่ง Runner เหล่านี้ต้องนำกลับมาบดเพื่อใช้อีกครั้ง ซึ่งเม็ดพลาสติกในโรงงานกรณศึกษานั้นมีอยู่หลายประเภทและหลายสีด้วยกันแต่เครื่องบดพลาสติกนั้นมีอยู่อย่างจำกัดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันและทำความสะอาดในกรณีที่เปลี่ยนชนิดของเม็ดพลาสติกแทน ซึ่งในกรณีที่ทำความสะอาดไม่ดีพออาจมีเศษ เม็ดพลาสติกต่างชนิดหรือต่างสีกันปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการเกิดขึ้น โดยรูปเครื่องบดพลาสติกดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 เครื่องบดพลาสติก

- วิธีการทำความสะอาดเครื่องบดพลาสติกไม่ถูกต้อง

ในการบดพลาสติกแต่ละครั้งนั้นจะมีเศษพลาสติกขนาดเล็ก ใหญ่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการบดแต่ละครั้งนั้นหากการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอหรือไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เศษพลาสติกที่เกิดขึ้นนั้นยังคงปนเปื้อนอยู่ในเครื่องบดพลาสติกและในกรณีที่น่าไปใช้กับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดจุดดำได้ โดยเฉพาะของเม็ดพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังการบด ดังรูป 4.12



รูปที่ 4.12 เศษของเม็ดพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังการบด

- ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นอีกขั้นตอนที่ต้องทำสำหรับพลาสติกบางชนิดคือการอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติกก่อนการฉีดขึ้นรูปและลดปัญหาความชื้นเกิดขึ้นในชิ้นงานและส่งผลกับคุณภาพของชิ้นงานซึ่งเครื่องอบเม็ดพลาสติกนี้มีอยู่จำกัดจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกันกับเม็ดพลาสติกที่ต่างชนิดกันซึ่งหากมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นหรือเครื่องอบเม็ดพลาสติกไม่สะอาดจะส่งผลให้เกิดปัญหาจุดดำขึ้นได้



รูปที่ 4.13 ตัวอย่างเครื่องอบเม็ดพลาสติกและเศษพลาสติกที่คงค้าง

- วิธีในการขัดสกรูไม่ถูกต้อง

การขัดทำความสะอาดสกรูนั้นถือเป็นวิธีที่ดีและเห็นผลได้ชัดเจนแต่หากถ้าเราใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจส่งผลให้ปัญหาจุดดำนั้นยังคงเกิดขึ้นอีกด้วยหรือไม่สามารถลดจำนวนจุดดำลงได้ในปริมาณที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นวิธีการถือว่ามีค่าสำคัญเป็นอย่างมาก

- ไม่ได้ทำการนำฉีดเม็ดพลาสติกชนิดเก่าออกจากกระบอกลดหลังการฉีดเสร็จแล้ว

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นในกรณีที่เครื่องฉีดพลาสติกไม่สามารถฉีดต่อได้เนื่องจาก เม็ดพลาสติกหมดแล้วนั้นแต่ในกระบอกลดจะมีพลาสติกอยู่จำนวนหนึ่งในกระบอกลดซึ่งหากในกรณีที่เราไม่ได้ทำการนำฉีดพลาสติกชนิดเก่าออกจากกระบอกลดให้หมดนั้นหากในการฉีดครั้งถัดไปมีการฉีดขึ้นงานที่เป็นเม็ดพลาสติกต่างชนิดกันและต้องใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เม็ดพลาสติกที่ค้างกระบอกลดอยู่เกิดการไหม้ติดสกรูและเป็นสาเหตุของการเกิดจุดดำได้

- เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผสมเม็ดพลาสติก

กระบวนการผสมเม็ดพลาสติกนั้นเป็นกระบวนการที่นำเอาเม็ดพลาสติกใหม่และก้านทางเดินพลาสติก (Runner) ที่นำไปบดด้วยเครื่องบดเม็ดพลาสติกนั้นมาผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่กำหนด โดยเครื่องที่ใช้ผสมนั้นมีอยู่อย่างจำกัดและในแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องผสมกับเม็ดพลาสติกที่ต่างชนิดกันส่งผลให้อาจเกิดการปนเปื้อนขึ้นระหว่างกานผสมเม็ด

พลาสติกในแต่ละครั้งหากมีการจัดการและการทำความสะอาดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ดีพอ ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ถังผสมเม็ดพลาสติกและตัวอย่างเศษเม็ดพลาสติกที่คงค้าง

- ชนิดของเม็ดพลาสติกที่นำมาขึ้นต่อกัน

ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในโรงงานกรณีศึกษานั้นมีหลายประเภทและคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกนั้นจะแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของอุณหภูมิที่ในการในอบไล่ความชื้นหรืออุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมเหลว ดังนั้นหากในการวางแผนการผลิตนั้นสามารถเรียงลำดับตามชนิดหรือสีของเม็ดพลาสติกที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันจะสามารถลดขั้นตอนการเปลี่ยนถ้ำยหรือการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการได้อีกด้วย แต่ถ้าหากไม่ได้ทำตามลำดับในส่วนนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการและส่งผลให้เกิดจุดดำเกิดขึ้น



รูปที่ 4.15 ตัวอย่างเม็ดพลาสติก (บางส่วน) ที่ใช้ในโรงงานการศึกษา

- ใช้อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงเกินไป

ในการฉีดพลาสติกนั้นเม็ดพลาสติกจะถูกให้ความร้อนเพื่อหลอมละลายให้เป็นน้ำพลาสติกและฉีดขึ้นรูปไปยังแม่พิมพ์ ซึ่งเม็ดพลาสติกต่างชนิดกันหรือชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่ประเภท จะใช้อุณหภูมิที่ต่างกันออกไป ดังนั้นหากใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือสูงเกินไป จะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ในสกรูซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดจุดดำขึ้นได้

- วิธีในการฉีดไล่เม็ดพลาสติกเก่าไม่ชัดเจน

การนำฉีดเพื่อทำการไล่เม็ดพลาสติกที่ค้างอยู่ในกระบอกฉีดถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีผลกับการเกิดจุดดำดังนั้นหากใช้วิธีการไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เม็ดพลาสติกอาจค้างอยู่ในกระบอกฉีดและส่งผลให้เกิดจุดดำขึ้นได้

- ผู้ปนเปื้อนระหว่างการเติมเม็ดพลาสติก

ผู้ปนเปื้อนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกับการเกิดจุดดำได้ซึ่งในระหว่างการเติมเม็ดพลาสติกอาจมีเศษฝุ่นหรือผงเม็ดพลาสติกเข้ามาปนเปื้อนในกระบวนการได้

4.5 วิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

ผลจากขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและผล (Cause & Effect Matrix) ซึ่งทำให้สามารถคัดกรองปัจจัยและนำปัจจัยเหล่านั้นมาวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อศึกษาถึงลักษณะข้อบกพร่องและปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคัดกรองให้เหลือแต่ปัจจัยที่มีความสำคัญของปัญหาที่ดำเนินงานวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการลดจุดดำต่อไป โดยขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดทีมงานเพื่อทำการระดมสมองในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) โดยต้องเป็นทีมงานเดียวกับที่กำหนดไว้ในระบายนโยบายปัญหา
2. นำปัจจัยที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลหลังจากการคัดกรองทั้ง 11 ปัจจัยมาทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบพร้อมทั้งบันทึกผล
3. ประเมินโอกาสการเกิดและความรุนแรงของผลกระทบของปัจจัยซึ่งประกอบด้วย
 - OCC = Occurrence หมายถึงระดับความถี่ของโอกาสในการเกิดปัญหา
 - SEV = Severity หมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้น
 - DET = Detection หมายถึงระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหา
4. ศึกษาวิธีการที่ใช้ในการควบคุมเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
5. คำนวณค่า RPN (Risk Priority Number) โดยหาได้จากการนำคะแนนของ OCC SEV และ DET มาคูณกันทั้งหมดจากนั้นทำการบันทึกลงในตาราง FMEA ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ OCC นั้นเป็นดังตารางที่ 4.5 สำหรับ SEV ดังตารางที่ 4.6 และ DET ดังตารางที่ 4.7

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ 4.5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความถี่ของการเกิดปัญหา

โอกาสเกิด	อัตราข้อบกพร่อง	ระดับ
สูงมาก : เกิดขึ้นเสมอ	100 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	10
	50 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	9
สูง : เกิดขึ้นบ่อย	20 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	8
	10 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	7
ปานกลาง : เกิดเป็นบางโอกาส	2 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	6
	0.5 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	5
	0.1 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	4

ตารางที่ 4.5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความถี่ของการเกิดปัญหา (ต่อ)

โอกาสเกิด	อัตราข้อบกพร่อง	ระดับ
ต่ำ : เกิดขึ้นน้อย	0.01 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	3
	≤ 0.001 ต่อทุก 1,000 ชิ้น	2
ต่ำมาก : ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากมีระบบป้องกัน	ข้อบกพร่องจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบป้องกัน	1

ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบ	อัตราข้อบกพร่อง	ระดับ
ผลกระทบต่อความปลอดภัยและ/หรือกฎหมาย	มีผลกระทบรุนแรงมากต่อผู้ใช้และ/หรือขัดต่อกฎหมายโดยไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า	10
	มีผลกระทบรุนแรงมากต่อผู้ใช้และ/หรือขัดต่อกฎหมายโดยไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า	9
ผลกระทบสูงมาก	ผลิตภัณฑ์อาจเกิดความสูญเสียทั้งหมดต้องหยุดกระบวนการผลิต	8
ผลกระทบสูง	ผลิตภัณฑ์บางส่วนต้องถูกคัดแยกหรือกำจัดทิ้ง กระบวนการผลิตเกิดการเบี่ยงเบนรวมถึงกำลังการผลิตลดลง	7
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจจะต้องถูกทำและตรวจสอบซ้ำภายหลัง	6
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจจะต้องถูกทำและตรวจสอบซ้ำภายหลัง	5
	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจจะต้องถูกทำและตรวจสอบซ้ำระหว่างกระบวนการ	4
	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจจะต้องถูกทำและตรวจสอบซ้ำระหว่างกระบวนการ	3

ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อ)

ผลกระทบ	อัตราข้อบกพร่อง	ระดับ
ผลกระทบปานเล็กน้อย	เกิดความไม่สะดวกในกระบวนการ จากการทำงาน	2
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบที่สามารถสังเกตเห็นได้	1

ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหา

โอกาสในการตรวจพบ	เกณฑ์โอกาสในการตรวจพบ	ระดับ
ไม่มีโอกาสตรวจพบ	ไม่สามารถตรวจพบได้เลย	10
เป็นไปได้ยากมาก	ไม่ง่ายในการตรวจพบ	9
เป็นไปได้ยาก	ตรวจพบได้ระหว่างกระบวนการโดยผู้ปฏิบัติงาน	8
ต่ำมาก	ตรวจพบได้ระหว่างกระบวนการ หรือกระบวนการถัดไปโดยผู้ปฏิบัติงาน	7
ต่ำ	ตรวจพบได้ที่กระบวนการถัดไปโดยผู้ปฏิบัติงาน	6
ปานกลาง	ตรวจพบได้ระหว่างกระบวนการจากผู้ตรวจจับผลิตภัณฑ์	5
ปานกลางค่อนข้างสูง	ตรวจพบได้ที่กระบวนการถัดไปโดยระบบอัตโนมัติและคัดแยกผลิตภัณฑ์ปัญหาออก	4
สูง	ตรวจพบได้ระหว่างกระบวนการโดยระบบอัตโนมัติและคัดแยกผลิตภัณฑ์ปัญหาออก	3
ค่อนข้างสูงมาก	มีระบบตรวจจับระหว่างกระบวนการ	2
สูงมาก	มีระบบป้องกันที่ชัดเจนและตรวจพบได้แน่นอน	1

จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) จะได้ค่า RPN ของแต่ละปัจจัยดังตารางที่ 4.8 จากนั้นนำคะแนนของแต่ละปัจจัยมาทำการเรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก ดังตารางที่ 4.9 และนำมาสร้างเป็นแผนภาพพาเรโตเรียงตามลำดับปัจจัยค่า RPN ดังรูป 4.16

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

No.	แนวโน้ม ของข้อบกพร่อง	แนวโน้ม ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S E V	สาเหตุ ของข้อบกพร่องที่คาด ว่าจะเกิด	O C C	วิธีการป้องกันควบคุม กระบวนการ	D E T	แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะ	R P N
1	ไม่ได้แยกงานเสีย บางส่วนที่เป็นจุดดำ ทิ้ง	ส่งผลให้จุดดำกลับเข้า สู่กระบวนการอีกครั้ง	7	พนักงานที่รวมกับงาน เสียประเภเพื่อน	3	จัดอุปกรณ์เพิ่มเติมใน การคัดแยกกลีบกอบรม พนักงานให้เข้าใจ	3	ทำการแยกงานเสียจุดดำ ออกจากประเภทอื่นเพื่อ นำไปตรวจสอบอีกครั้ง	63
2	ไม่ได้ทำความสะอาด หน้าแม่พิมพ์	สิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้า ไปกับชิ้นงาน	3	แม่พิมพ์สกปรก	3	กำหนดให้ทำความสะอาด สะอาดหน้าแม่พิมพ์วัน ละ 1 ครั้ง	3	จัดทำบันทึกการทำความ สะอาด	27
3	ไม่ได้ฉีดไล่เม็ด พลาสติกกชนิดเก่า ออกหลังจากฉีดเสร็จ	เม็ดพลาสติกใหม่ใน กระบอกฉีด	8	พนักงานเกิดความ ผิดพลาด	2	อบรมขั้นตอนการทำงาน หลังการฉีดชิ้นงานเสร็จ สิ้น	2	จัดทำบันทึกการ Purging	32
4	ใช้อุณหภูมิ หลอมเหลวที่สูง เกินไป	เม็ดพลาสติกใหม่ใน กระบอกฉีด	8	พนักงานปรับ พารามิเตอร์เกินค่า มาตรฐาน	2	ทำการทดสอบค่าสูงสุดที่ สามารถยอมรับได้และ ไม่ส่งผลกับจุดดำ	2	ตั้งค่าสูงสุดจากเครื่องจักร เพื่อป้องกันการปรับเกิน มาตรฐาน	32

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) (ต่อ)

No.	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	แนวโน้มผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E V	สาเหตุของข้อบกพร่องที่คาดว่าจะเกิด	O C C	วิธีการป้องกันควบคุมกระบวนการ	D E T	แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะ	R P N
5	ชนิดของเม็ดพลาสติกที่นำมาขึ้นต่อกัน	สีและชนิดของเม็ดพลาสติกที่นำมาขึ้นถัดไปสลับ ผลกับกระบวนการล้าง	5	พนักงานวางแผนขาดความเข้าใจและการวางแผนที่ชัดเจน	4	ฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงลำดับของเม็ดพลาสติกที่ควรขึ้นต่อกัน	3	จัดทำมาตรฐานและร้องขอการพิจารณาการสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อจะได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	60
6	เกิดการปนเปื้อนของเม็ดพลาสติกใหม่	เม็ดพลาสติกใหม่มีจุดดำจากการผลิต	3	ผู้ผลิตส่งของไม่ดีมาให้	3	ตรวจสอบเม็ดพลาสติกใหม่ที่เข้ามาทุกครั้ง	3	จัดทำตัวอย่างเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ	27
7	เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผลิตพลาสติก	เม็ดพลาสติกมีการปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการจากการจากการผสมเม็ดใหม่ได้ใหม่กับเม็ดปกติ	5	เกิดการปนเปื้อนของถังผสมที่ใช้ร่วมกันและการทำความสะอาดไม่ดีพอ	6	อบรมขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดสะอาดตามขั้นตอนอย่างชัดเจน	6	ใช้ระบบปิดและการผสมอัตโนมัติ เพื่อลดการปนเปื้อนจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน	180
8	สกรูไม่ได้จัดทำความสะอาด	มีคราบเขม่าติดบริเวณสกรู	9	เกิดจากการเผาไหม้จากกระบวนการเกิดขึ้นในกระบวนการบอกรีต	7	ทำการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกสำหรับล้าง	7	ทำการถอดสกรูออกมาขัดทำความสะอาดตามขั้นตอนที่กำหนด	441

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) (ต่อ)

No.	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	แนวโน้มผลกระทบของข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของข้อบกพร่องที่คาดว่าจะเกิด	O	วิธีการป้องกันควบคุมกระบวนการ	D	แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะ	R P N
9	ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	มีเศษพลาสติกชนิดอื่นปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการ	7	มีการใช้เครื่องบดพลาสติกร่วมกันหลายชนิดและการทำความสะอาดไม่ดีพอ	7	อบรมขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดตามขั้นตอนอย่างชัดเจน	7	ใช้ระบบปิดและการบดอัตโนมัติเพื่อลดการปนเปื้อนจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน	343
10	ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	มีเศษพลาสติกชนิดอื่นปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการ	7	มีการใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกร่วมกันหลายชนิดและการทำความสะอาดไม่ดีพอ	7	อบรมขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดตามขั้นตอนอย่างชัดเจน	7	ใช้ระบบปิดและการอบอัตโนมัติเพื่อลดการปนเปื้อนจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน	343
11	แม่พิมพ์สกปรก	คราบสกปรกจากแม่พิมพ์ปนเปื้อนไปติดชิ้นงาน	4	ไม่ได้ทำความสะอาดตามรอบเวลาที่กำหนด	3	อบรมให้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามเวลาที่กำหนด	3	จัดทำบันทึกการทำความสะอาด	36
12	สกรูสึกหรือเกิดความเสียหาย	มีเศษพลาสติกไปเกาะติดสกรูบริเวณที่สึกหรือ	8	ระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน	3	จัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	3	กำหนดความถี่ในการตรวจสอบก่อนการเกิดปัญหา	72

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) (ต่อ)

No.	แนวโน้ม ของข้อบกพร่อง	แนวโน้ม ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S E V	สาเหตุ ของข้อบกพร่องที่คาด ว่าจะเกิด	O C C	วิธีการป้องกันควบคุม กระบวนการ	D E T	แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะ	R P N
13	วิธีทำความสะอาด เครื่องบดพลาสติก	มีเศษพลาสติกชนิดอื่น คั่งค้างจากการทำ ความสะอาดไม่เพียงพอ	5	ไม่ได้กำหนดวิธีการทำ ความสะอาดให้ชัดเจน	5	จัดอบรมวิธีการทำ สะอาดให้ชัดเจน	6	จัดทำขั้นตอนและวิธีการทำ ความสะอาดให้ชัดเจน	150
14	วิธีการล้าง กระบอกฉีดก่อนการ ฉีดงานใหม่ (Purging)	วิธีที่ใช้ทำความสะอาด ได้ไม่เพียงพอ	8	เลือกใช้ชนิดของเม็ดที่ ใช้ในการล้างไม่เพียงพอ	7	ใช้เม็ดชนิด PP ในการ ล้าง	7	ใช้เม็ดชนิดพิเศษในการล้าง	392
15	วิธีในการทำความสะอาด สะอาดสกปรกไม่ชัดเจน	สกปรกหลังการทำ สะอาดยังมีเศษ พลาสติกคั่งค้าง	7	วิธีการและเครื่องมือที่ ใช้ไม่เพียงพอ	3	ตรวจสอบก่อนก่อน ประกอบเข้าที่	7	จัดทำคู่มือการทำ สะอาดให้ชัดเจน	147
16	ฝุ่นบนเบื่อนระหว่าง การเติมพลาสติก	ฝุ่นบนเบื่อนเข้า กระบวนการ	7	สภาพแวดล้อมของ โรงงานการศึกษา	6	ตรวจวัดก่อน เติม	7	ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดการ เติม	294


ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) (ต่อ)

No.	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	แนวโน้มผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E V	สาเหตุของข้อบกพร่องที่คาดว่าจะเกิด	O C C	วิธีการป้องกันควบคุมกระบวนการ	D E T	แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะ	R P N
17	ฝุ่นจากเครื่องล้างเคียงกระจายมาใส่จากการทำความสะอาด	ฝุ่นปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการ	7	พื้นที่การทำงานไม่ชัดเจน	6	จัดพื้นที่และวิธีการทำความสะอาดให้ชัดเจน	7	ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดฝุ่นจากการทำความสะอาด	294



ตารางที่ 4.9 สาเหตุของแต่ละปัญหาเรียงลำดับตามค่า RPN

ลำดับ	ปัจจัยนำเข้า	RPN
1	สกรูไม่ได้ขันทำความสะอาด	441
2	วิธีการล้างสกรูก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)	392
3	ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	343
4	ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	343
5	ฝุ่นปนเปื้อนระหว่างการเติมพลาสติก	294
6	ฝุ่นจากเครื่องข้างเคียงกระจายมาใส่จากการทำความสะอาด	294
7	เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผสมเม็ดพลาสติก	180
8	วิธีการทำความสะอาดเครื่องบดพลาสติก	150
9	วิธีการทำความสะอาดสกรูไม่ชัดเจน	147
10	สกรูสึกหรือเกิดความเสียหาย	72
11	ไม่ได้แยกงานเสียที่เป็นจุดดำบางส่วนทิ้ง	63

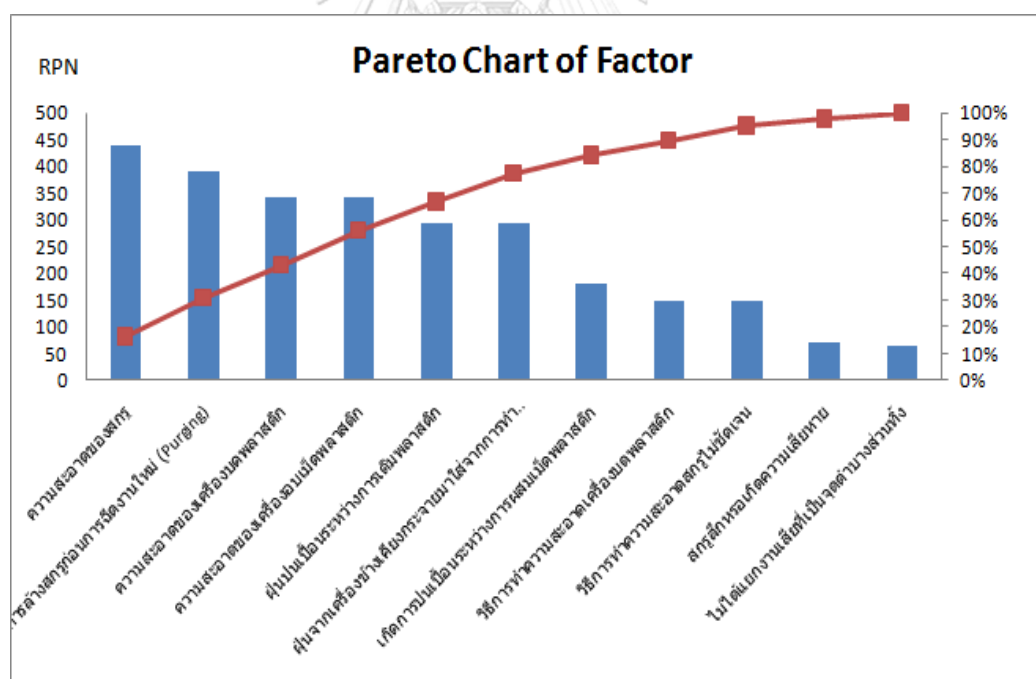

รูปที่ 4.16 กราฟพาเรโตเรียงตามระดับความสำคัญ RPN

จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบเรียงลำดับค่า RPN จะเห็นได้ว่ามี 5 ปัจจัยที่มีคะแนนต่ำมากและอีก 2 ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและวิธีการทำงานดังนั้นจึงเลือกพิจารณา คะแนนจากค่า RPN 4 ลำดับแรกเพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป ดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ปัจจัยที่คัดเลือกจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ลำดับ	ปัจจัยนำเข้า	RPN
1	สกรูไม่ได้ขันทำความสะอาด	441
2	วิธีในการล้างสกรูก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)	392
3	ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	343
4	ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	343

4.6 สรุปผล

ในบทนี้กล่าวถึงการตรวจวัดปัญหา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด (Gage R&R) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของกระบวนการวัดแบบข้อมูลนับ (Attribute) การสร้างแผนที่กระบวนการผลิต (Process Map) เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนของแต่ละปัจจัย การหาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยจะดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป

บทที่ 5

ระยะวิเคราะห์ปัญหา (Analysis Phase)

จากขั้นตอนระยะตรวจวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา ทำให้ได้สาเหตุเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่าสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่ออาการของเสียประเภทจุดดำนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัยได้แก่ สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก โดยในขั้นตอนถัดไปจะนำประเด็นปัญหาทั้งหมดนี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองให้เหลือถึงปัญหาที่แท้จริง และนำไปแก้ไขให้ตรงประเด็นต่อไป ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหานี้จึงเป็นการตั้งสมมติฐานของประเด็นปัญหาทั้ง 5 ปัจจัย และทำการทดสอบสมมติฐานจากการทดลองการฉีดพลาสติกจริงเพื่อยืนยันปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ

5.1 แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา

ในขั้นตอนนี้จะทำการทดสอบสมมติฐานของทั้ง 4 ปัจจัยเพื่อเป็นการยืนยันผลของสาเหตุปัญหาที่แท้จริง โดยการทดลองในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบความมีนัยสำคัญของสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นจากการทดลองฉีดพลาสติกจริงของแต่ละปัจจัย ปัจจัยละ 2 ระดับโดยปัจจัยที่อาจมีผลทำให้เกิดของเสียประเภทจุดดำมีจำนวน 4 ปัจจัยดังนี้

1. สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด
2. วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)
3. ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก
4. ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก

5.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis: 2 Proportions Z-Test)

ในขั้นตอนนี้จะทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับจากการกำหนดสมมติฐานให้ผลที่แตกต่างกันหรือไม่เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนถัดไป

5.2.1 ยืนยันเครื่องฉีดพลาสติกที่จะใช้ทำการทดลอง

ทำการยืนยันเครื่องฉีดพลาสติกที่จะใช้ทำการทดลองจำนวน 2 เครื่องนั้นให้อัตราการเกิดจุดดำที่ใกล้เคียงกันเพื่อยืนยันว่าเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้ต่างกัมนั้นจะไม่ส่งผลกับจำนวนการเกิดจุดดำที่ต่างกัน โดยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดนั้นเป็นแม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติการผลิตและมีการออกแบบโครงสร้างเหมือนกัน โดยมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557
2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติ การผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูกค้า)
6. ทำการทดลองด้วยวันและเวลาเดียวกัน
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

$H_0: P_1 = P_2$ ไม่มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09

$H_1: P_1 \neq P_2$ มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09

$P_1 =$ จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นจากเครื่องฉีดหมายเลข A-08

$P_2 =$ จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นจากเครื่องฉีดหมายเลข A-09

สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 5.1 จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องที่ฉีด	จำนวนการผลิตทั้งหมด (ชิ้น)	จำนวนจุดดำที่พบ (ชิ้น)
A-08	1,526	43
A-09	1,530	45

โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 5.1

Test and CI for Two Proportions			
Event = OK			
C1	X	N	Sample p
1	1483	1526	0.971822
2	1485	1530	0.970588
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: 0.00123352			
95% CI for difference: (-0.0106244, 0.0130914)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 0.20 P-Value = 0.838			
Fisher's exact test: P-Value = 0.914			

รูปที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์การการจุดดำระหว่างเครื่องหมายเลข A-08 และ A-09

สรุปผลจากการทดลอง

จากการนำข้อมูลการเกิดจุดดำของเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09 ดังตารางที่ 5.1 ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ผลที่ได้ดังรูปที่ 5.1 ซึ่งมีค่า P-Value = 0.838 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) โดยค่า P-Value ที่ได้นั้นมีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับ H_0 คือจำนวนจุดดำที่เกิดจากเครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.2.2 สกรูสปรกไม่ได้ขีดทำความสะอาด

จากขั้นตอนการตรวจวัดสภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบพบว่าสกรูที่ไม่ได้ทำการขัดนั้นจะส่งผลต่อการเกิดจุดดำค่อนข้างมากเนื่องจากมีเศษพลาสติกค้างและเผาไหม้อยู่ในสกรูซึ่งเป็นต้นเกิดหลักของการเกิดจุดดำ ซึ่งในการทดลองในหัวข้อนี้จะทำการทดลองโดยใช้สกรูที่ไม่ผ่านการขีดทำความสะอาด เปรียบเทียบกับสกรูที่ขัดถอดออกมาขีดทำความสะอาด โดยมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557

2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติการผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 โดยที่สกรูนั้นไม่ได้ผ่านการขัดทำความสะอาด และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09 โดยที่สกรูนั้นผ่านการถอดออกมาขัดทำความสะอาดตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูกค้า)
6. ทำการทดลองด้วยวันและเวลาเดียวกัน
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab



รูปที่ 5.2 ตัวอย่างสกรูที่ถอดออกมาก่อนขัดทำความสะอาด

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

$H_0: P_1 = P_2$ ไม่มีความแตกต่างของการเกิดจุดตำระหว่างสกรูที่ถอดขัดทำความสะอาดและไม่ได้ถอดขัดทำความสะอาด

$H_1: P_1 \neq P_2$ มีความแตกต่างของการเกิดจุดตำระหว่างสกรูที่ถอดขัดทำความสะอาดและไม่ได้ถอดขัดทำความสะอาด

$P_1 =$ จำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นจากสกรูที่ไม่ได้ถอดขัดทำความสะอาด

$P_2 =$ จำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นจากสกรูที่ทำการถอดขัดทำความสะอาด

สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 5.2 จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันการถอดสกรูชุด

สกรู	จำนวนการผลิตทั้งหมด (ชิ้น)	จำนวนจุดดำที่พบ (ชิ้น)
ไม่ได้ถอดชุด	2,020	56
ถอดชุด	2,010	26

โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 5.3

Test and CI for Two Proportions: C2, C1			
Event = OK			
C1	X	N	Sample p
1	1964	2020	0.972277
2	1984	2010	0.987065
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: -0.0147874			
95% CI for difference: (-0.0234858, -0.00608911)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -3.33 P-Value = 0.001			
Fisher's exact test: P-Value = 0.001			

รูปที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์การการจุดดำระหว่างการถอดสกรูชุดและไม่ได้ถอดชุดทำความเข้าใจความสะอาด

สรุปผลจากการทดลอง

จากการนำข้อมูลการเกิดจุดดำของเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09 ด้วยสกรูที่ไม่ขัดทำความสะอาดและขัดทำความสะอาดดังตารางที่ 5.2 ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ผลที่ได้ดังรูปที่ 5.3 ซึ่งมีค่า P-Value = 0.001 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) โดยค่า P-Value ที่ได้นั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 คือจำนวนจุดดำที่เกิดจากสกรูที่ถอดชุดทำความสะอาดและไม่ได้ถอดชุดทำความสะอาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.2.3 วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนฉีดงานใหม่ (Purging)

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นในกรณีที่เครื่องฉีดพลาสติกไม่สามารถฉีดต่อได้เนื่องจากเม็ดพลาสติกหมดแล้วนั้นแต่ในกระบอกฉีดจะมีพลาสติกอยู่จำนวนหนึ่งในกระบอกฉีดซึ่งหากในกรณีที่เรายังไม่ได้ทำการนำฉีดพลาสติกชนิดเก่าออกจากกระบอกฉีดให้หมดนั้นหากในการฉีดครั้งถัดไปมีการฉีดขึ้นงานที่เป็นเม็ดพลาสติกต่างชนิดกันและต้องใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เม็ดพลาสติกที่ค้างในกระบอกฉีดอยู่เกิดการไหม้ติดสกรูและเป็นสาเหตุของการเกิดจุดดำได้ ซึ่งในการทดลองในหัวข้อนี้จะ

ทำการทดลองโดยวิธีการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด Polypropylene เปรียบเทียบกับเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ โดยมีวิธีการทดลองดังนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557
2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติการผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 โดยทำการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09 โดยทำการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูกค้า)
6. ทำการทดลองด้วยวันและเวลาเดียวกัน
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab



รูปที่ 5.4 เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

$H_0: P_1 = P_2$ ไม่มีความแตกต่างของการเกิดจุดตำระหว่างการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP กับการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ

$H_1: P_1 \neq P_2$ มีความแตกต่างของการเกิดจุดตำระหว่างการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP กับการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ

$P_1 =$ ล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP

$P_2 =$ ล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ

สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 5.3 จำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันวิธีล้างสกรู

วิธีในการล้างสกรู	จำนวนการผลิตทั้งหมด (ชิ้น)	จำนวนจุดตำที่พบ (ชิ้น)
เม็ดพลาสติก PP	2,020	55
เม็ดชนิดพิเศษ	2,010	35

โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 5.5

Test and CI for Two Proportions: C2, C1			
Event = OK			
C1	X	N	Sample p
1	1965	2020	0.972772
2	1975	2010	0.982587
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: -0.00981479			
95% CI for difference: (-0.0189290, -0.000700561)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -2.11 P-Value = 0.035			
Fisher's exact test: P-Value = 0.042			

รูปที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์การการจุดตำระหว่างการถอดสกรูชุดและไม่ถอดชุดทำความสะอาด

สรุปผลจากการทดลอง

จากการนำข้อมูลการเกิดจุดตำของเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09 ด้วยการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP กับการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดสำหรับล้างสกรู

รู้โดยเฉพาะ ดังตารางที่ 5.3 ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ผลที่ได้ดังรูปที่ 5.5 ซึ่งมีค่า P-Value = 0.035 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) โดยค่า P-Value ที่ได้นั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 คือจำนวนจุดตำที่เกิดจากการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP กับการล้างกระบอกฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.2.4 ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นอีกขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำคือการบดก้านทางเดินพลาสติก (Runner) เพื่อนำมาผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่ โดยกระบวนการนี้อาจส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนของเม็ดพลาสติก ซึ่งในการทดลองในหัวข้อนี้จะทำการทดลองโดยเครื่องบดพลาสติกที่ใช้บดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น (โดยผ่านการทำความสะอาดตามขั้นตอน) เปรียบเทียบกับการใช้เครื่องบดเม็ดพลาสติกกับเม็ดพลาสติกชนิดเดียวไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นๆ โดยมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557
2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติการผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน โดยที่เครื่องหมายเลข A-08 ใช้เม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและเครื่องหมายเลข A-09 ใช้เม็ดพลาสติกที่บดจากเครื่องที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและนำมาบด Runner ทันทีหลังจากฉีดชิ้นงานบริเวณด้านข้างเครื่องฉีดพลาสติก
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูกค้า)
6. ทำการทดลองด้วยวันและเวลาเดียวกัน
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab



รูปที่ 5.6 ตัวอย่างเครื่องบดพลาสติก

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

$H_0: P_1 = P_2$ ไม่มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างเม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและเม็ดพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและนำมาบด Runner ทันทีหลังจากฉีดขึ้นงานบริเวณด้านข้างเครื่องฉีดพลาสติก

$H_1: P_1 \neq P_2$ มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างเม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและเม็ดพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและนำมาบด Runner ทันทีหลังจากฉีดขึ้นงานบริเวณด้านข้างเครื่องฉีดพลาสติก

P_1 = พลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

P_2 = พลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและนำมาบด Runner ทันทีหลังจากฉีดขึ้นงานบริเวณด้านข้างเครื่องฉีดพลาสติก

สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 5.4 จำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องบดพลาสติก

เครื่องบดพลาสติก	จำนวนการผลิตทั้งหมด (ชิ้น)	จำนวนจุดตำที่พบ (ชิ้น)
พลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น	2,260	68
พลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น	2,240	42

โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 5.8

Test and CI for Two Proportions: C2, C1			
Event = OK			
C1	X	N	Sample p
1	2194	2260	0.970796
2	2198	2240	0.981250
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: -0.0104535			
95% CI for difference: (-0.0193834, -0.00152373)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -2.29 P-Value = 0.022			
Fisher's exact test: P-Value = 0.025			

รูปที่ 5.7 ผลการวิเคราะห์การกระจายจุดตำระหว่างพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นกับพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น

สรุปผลจากการทดลอง

จากการนำข้อมูลการเกิดจุดตำของเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09 ด้วยพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นดังตารางที่ 5.5 ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ผลที่ได้ดังรูปที่ 5.7 ซึ่งมีค่า P-Value = 0.022 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ($\alpha = 0.05$) โดยค่า P-Value ที่ได้นั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 คือ มีความแตกต่างของการเกิดจุดตำระหว่างเม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดจากการใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและเม็ดพลาสติกที่บดจาก

เครื่องบดที่ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและนำมาบด Runner ทันทีหลังจากฉีดขึ้นงานบริเวณด้านข้างเครื่องฉีดพลาสติกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.2.5 ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นเม็ดพลาสติกบางประเภทนั้นจำเป็นต้องทำการอบไล่ความชื้นเพื่อแก้ปัญหาขึ้นงานเกิดอาการเสียต่างๆ โดยกระบวนการนี้อาจส่งผลกระทบต่อการบินเปื้อนของเม็ดพลาสติกเกิดขึ้นได้ ซึ่งในการทดลองในหัวข้อนี้จะทำการทดลองโดยใช้เครื่องใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น (โดยผ่านการทำความสะอาดตามขั้นตอน) เปรียบเทียบกับการใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกกับชนิดเดียวไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นๆ โดยมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557
2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูกค้าทำการอนุมัติการผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน โดยที่เครื่องหมายเลข A-08 ใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น และเครื่องหมายเลข A-09 ใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูกค้า)
6. ทำการทดลองด้วยวันและเวลาเดียวกัน
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab



รูปที่ 5.8 ตัวอย่างเครื่องอบพลาสติก

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

$H_0: P_1 = P_2$ ไม่มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างการใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น และการใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

$H_1: P_1 \neq P_2$ มีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างการใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น และการใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

P_1 = การใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

P_2 = การใช้อุปกรณ์อบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 5.5 จำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันเครื่องอบพลาสติก

เครื่องอบเม็ดพลาสติก	จำนวนการผลิตทั้งหมด (ชิ้น)	จำนวนจุดดำที่พบ (ชิ้น)
ใช้ร่วมกันกับชนิดอื่น	2,160	64
ไม่ใช้ร่วมกันกับชนิดอื่น	2,070	39

โดยผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติดังรูป 5.9

Test and CI for Two Proportions: C2, C1			
Event = OK			
C1	X	N	Sample p
1	2096	2160	0.970370
2	2131	2170	0.982028
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: -0.0116573			
95% CI for difference: (-0.0207335, -0.00258108)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -2.52 P-Value = 0.012			
Fisher's exact test: P-Value = 0.013			

รูปที่ 5.9 ผลการวิเคราะห์การเกิดจุดดำระหว่างการใช้อุปกรณ์เม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและการใช้อุปกรณ์เม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น

สรุปผลจากการทดลอง

จากการนำข้อมูลการเกิดจุดดำของเครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 และ A-09 ด้วยการใช้เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นและการใช้อุปกรณ์เม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นดังตารางที่ 5.5 ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ผลที่ได้ดังรูปที่ 5.10 ซึ่งมีค่า P-Value = 0.012 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) โดยค่า P-Value ที่ได้นั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 คือมีความแตกต่างของการเกิดจุดดำระหว่างการใช้อุปกรณ์เม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่น และการใช้อุปกรณ์เม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 สรุปผลในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา

จากผลการทดสอบปัจจัยนำเข้าทั้ง 4 ปัจจัยด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าปัจจัยนำเข้าทั้งหมดได้แก่สกรูสปริงไม่ได้ขัดทำความสะอาด วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติกมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะนำปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นปัจจัยที่ใช้ควบคุมการทดลองเพื่อยืนยันผลในขั้นตอนต่อไป

บทที่ 6

ระยะปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase)

หลังจากทำการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียประเภทจุดดำโดยผลจากระยะที่แล้วสามารถตัดกรองได้ว่าปัจจัยนำเข้าทั้ง 4 ปัจจัยได้แก่ สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก โดยในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดไปทำการออกแบบการทดลองทางสถิติ

6.1 พิจารณาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ

ในระยษนี้จะใช้การทดลองแบบ 2^k Factorial Design เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียประเภทจุดดำในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยทดลองทั้งหมด 4 ปัจจัย ปัจจัยละ 2 ระดับและทำการทดลองซ้ำ 2 ครั้ง จำนวนการทดลองทั้งหมดเท่ากับ 32 การทดลองโดยในการทดลองจะกำหนดระดับของปัจจัยเป็น ระดับต่ำ Low (-1) และ ระดับสูง High (1) โดยระดับต่ำนั้นจะพิจารณาจากการทดลองที่ส่งผลให้เกิดจุดดำที่สูงและระดับสูงพิจารณาจากการทดลองที่ส่งผลให้เกิดจุดดำที่ต่ำโดยระดับของปัจจัยสามารถกำหนดได้ดังนี้

6.1.1 สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด

ในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่าจำนวนจุดดำที่เกิดจากการขัดทำความสะอาดสกรูจะทำให้เกิดจำนวนจุดดำในอัตราส่วนที่น้อยกว่าสกรูที่ไม่ได้ขัดทำความสะอาด ดังนั้นจึงกำหนดให้การขัดทำความสะอาดสกรูเป็นระดับสูง (1) และสกรูที่ไม่ได้ขัด ทำความสะอาดเป็นระดับต่ำ

6.1.2 วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)

ในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่าจำนวนจุดดำที่เกิดจากการใช้เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับทำความสะอาดสกรูโดยเฉพาะจะทำให้เกิดจำนวนจุดดำในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการใช้เม็ดพลาสติกชนิด PP ดังนั้นจึงกำหนดให้การใช้เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับทำความสะอาดสกรูโดยเฉพาะเป็นระดับสูง (1) และการใช้เม็ดพลาสติกชนิด PP เป็นระดับต่ำ (-1)

6.1.3 ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก

ในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่าจำนวนจุดดำที่เกิดจากเม็ดพลาสติกที่บดจากการไม่ใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นจะทำให้เกิดจำนวนจุดดำในอัตราส่วนที่น้อยกว่าเม็ดพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น ดังนั้นจึงกำหนดให้เม็ดพลาสติกที่ผ่านการบดจาก

การไม่ใช้เครื่องบดร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดอื่นเป็นระดับสูง (1) และเม็ดพลาสติกที่บดจากเครื่องบดที่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นเป็นระดับต่ำ (-1)

6.1.4 ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก

ในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่าจำนวนจุดดำที่เกิดจากเครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับการอบเม็ดพลาสติกชนิดอื่นจะทำให้เกิดจำนวนจุดดำในอัตราส่วนที่น้อยกว่าเกิดจากเครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับพลาสติกชนิดอื่น ดังนั้นเครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านการใช้ร่วมกับการอบเม็ดพลาสติกชนิดอื่นเป็นระดับสูง (1) และเครื่องอบเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้ร่วมกับการอบเม็ดพลาสติกชนิดอื่นเป็นระดับต่ำ (-1)

จากการกำหนดปัจจัยในแต่ละระดับการทดลองที่ส่งผลต่อการเกิดจุดดำโดยแต่ละปัจจัยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ระดับของปัจจัยนำเข้าที่ทำการทดลอง

ปัจจัยนำเข้า	ตัวย่อ	ระดับ	
		Low (-1)	High (+1)
สกรูสกรปรกไม่ได้ขีดทำ ความสะอาด	Screw Polishing	ไม่ได้ขีดทำความสะอาด	ขีดทำความสะอาด
วิธีในการล้างกระบอกลีด ก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)	Purging Method	เม็ดชนิดโพลีโพรพิลีน	เม็ดชนิดพิเศษสำหรับ ล้างสกรูโดยเฉพาะ
ความสะอาดของเครื่องบด พลาสติก	Crusher Method	ใช้ร่วมกับชนิดอื่น	ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น และทำในระบบปิด
ความสะอาดของเครื่องอบ เม็ดพลาสติก	Hopper Method	ใช้ร่วมกับชนิดอื่น	ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่น และทำในระบบปิด

6.2 ตัวแปรตอบสนอง

ตัวแปรตอบสนองในการทดลองครั้งนี้คืออัตราการเกิดของเสียประเภทจุดดำที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก

6.3 ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง

ทำการออกแบบการทำลองโดยใช้ 2^k Factorial Design ทำการทดลองที่ 4 ปัจจัย และ 2 ระดับ (ต่ำ, สูง) โดยการทดลองนี้จะเป็น Full 2^k Factorial Design ที่ 2^4 ทำการทดลองเท่ากับ 16 การทดลองและทำซ้ำทั้งหมด 2 ครั้งในแต่ละปัจจัย ดังนั้นจะได้การทดลองทั้งหมด 32 การทดลอง

ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติกหมายเลข A-08 ยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557
2. ใช้แม่พิมพ์ Table Base หมายเลข 1
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ Table Base หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกันในแต่ละการทดลอง
5. ใช้พนักงานตรวจสอบกลุ่มเดียวกันในแต่ละการทดลอง
6. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันในแต่ละการทดลอง
7. ทำการทดลองด้วยกะการทำงานและสภาพแวดล้อมเดียวกัน
8. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดดำที่เกิดขึ้นของแต่ละการทดลอง
9. ทำการวิเคราะห์ทางสถิติจากการออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรม Minitab

6.4 ผลการทดลอง

ทำการทดลองด้วยปัจจัยนำเข้าทั้ง 4 ปัจจัย ที่ 2 ระดับ และทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง ในแต่ละปัจจัย จำนวนการทดลองทั้งหมดเท่ากับ 32 การทดลองโดยผลการทดลองดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ผลการทดลองจากการออกแบบการทดลองหาอัตราการผลิตจุดดำ

Std Order	Run Order	Center Pt	Blocks	Screw Polish	Purging	Crusher Method	Hopper Method	Black dot
13	1	1	1	-1	-1	1	1	0.0221
22	2	1	1	1	-1	1	-1	0.0141
15	3	1	1	-1	1	1	1	0.0171
8	4	1	1	1	1	1	-1	0.0122
9	5	1	1	-1	-1	-1	1	0.0278
20	6	1	1	1	1	-1	-1	0.0161

ตาราง 6.2 ผลการทดลองจากการออกแบบการทดลองหาอัตราการผลิต (ต่อ)


Std Order	Run Order	Center Pt	Blocks	Screw Polish	Purging	Crusher Method	Hopper Method	Black dot
10	7	1	1	1	-1	-1	1	0.0151
28	8	1	1	1	1	-1	1	0.0211
29	9	1	1	-1	-1	1	1	0.0224
18	10	1	1	1	-1	-1	-1	0.0156
4	11	1	1	1	1	-1	-1	0.0205
11	12	1	1	-1	1	-1	1	0.0241
27	13	1	1	-1	1	-1	1	0.0239
3	14	1	1	-1	1	-1	-1	0.0251
25	15	1	1	-1	-1	-1	1	0.0281
6	16	1	1	1	-1	1	-1	0.0138
23	17	1	1	-1	1	1	-1	0.0195
31	18	1	1	-1	1	1	1	0.0171
1	19	1	1	-1	-1	-1	-1	0.0282
12	20	1	1	1	1	-1	1	0.0215
14	21	1	1	1	-1	1	1	0.0118
21	22	1	1	-1	-1	1	-1	0.0251
2	23	1	1	1	-1	-1	-1	0.0156
5	24	1	1	-1	-1	1	-1	0.0255
19	25	1	1	-1	1	-1	-1	0.0252
16	26	1	1	1	1	1	1	0.0115
7	27	1	1	-1	1	1	-1	0.0199
24	28	1	1	1	1	1	-1	0.0125
26	29	1	1	1	-1	-1	1	0.0218
32	30	1	1	1	1	1	1	0.0113
17	31	1	1	-1	-1	-1	-1	0.0281
30	32	1	1	1	-1	1	1	0.0117

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy checking)

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นประกอบไปด้วยการทดสอบเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของการทดลองภายใต้ 3 เงื่อนไขได้แก่

สมมติฐานของความผิดปกติ


ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเทอมของความผิดปกติต้องมีการแจกแจงแบบปกติซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการทำ Normal Probability plot เพื่อตรวจสอบว่ากราฟมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ดังรูปที่ 6.1 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่ากราฟนั้นมีการเรียงตัวและมีแนวโน้มที่เป็นเส้นตรงซึ่งสมมติฐานนั้นถูกต้อง

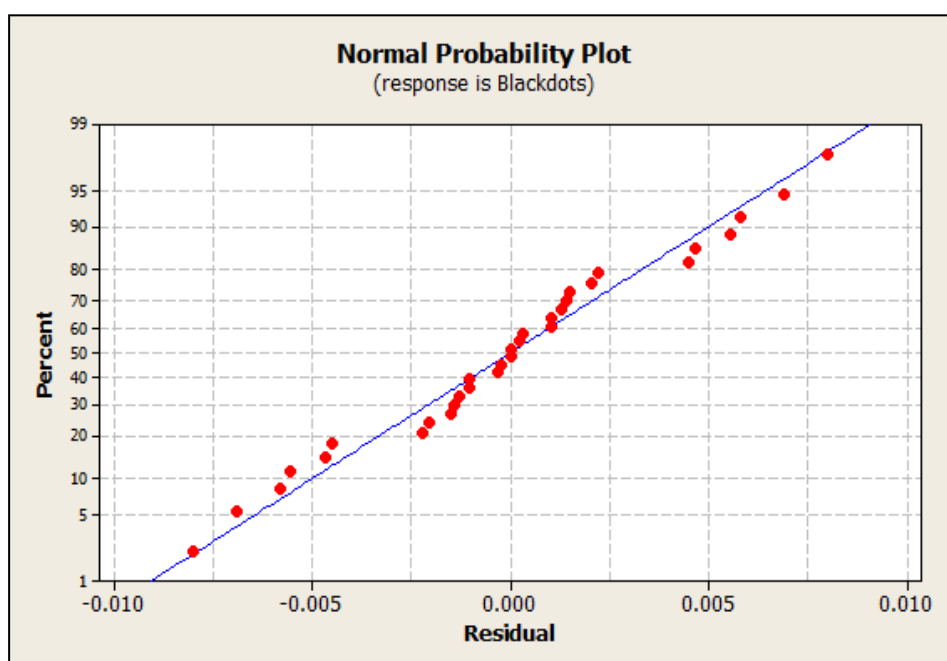

รูปที่ 6.1 กราฟ Normal Probability plot

สมมติฐานของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน


ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเทอมของความผิดปกติต้องมีค่าเฉลี่ย (Mean) เป็น 0 และมีความแปรปรวน (Variance) คงที่ ดังรูปที่ 6.2 จากรูปจะเห็นได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นไม่มีรูปแบบหรือความสัมพันธ์ใดๆกับตัวแปรอื่นและมีการกระจายตัวที่เท่ากัน ซึ่งสมมติฐานนั้นถูกต้อง

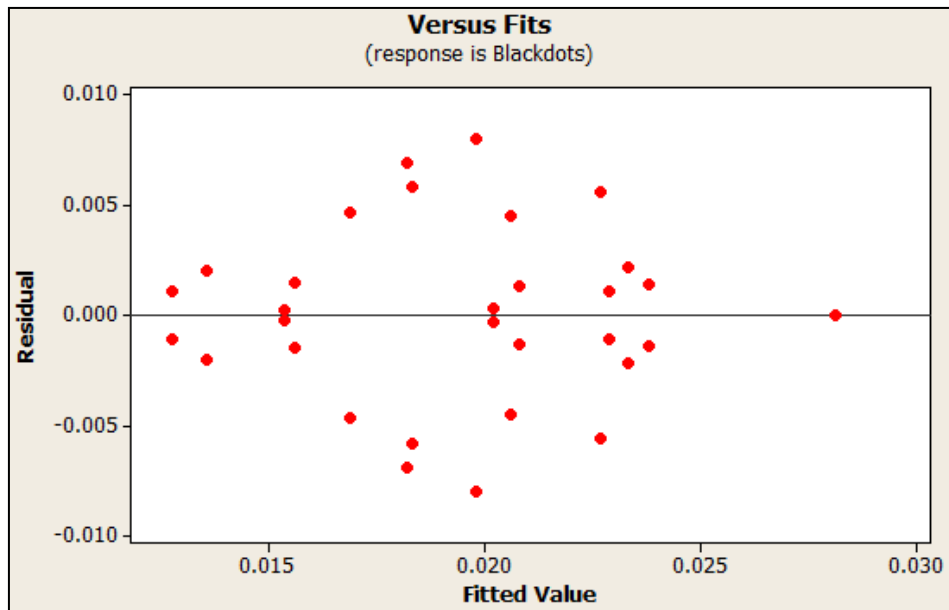

รูปที่ 6.2 กราฟ Versus Fitted Value

สมมติฐานของความเป็นอิสระ


ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเทอมของความผิดพลาดนั้นต้องไม่มีความสัมพันธ์กันกล่าวคือ ข้อมูลแต่ละตัวต้องมีความเป็นอิสระจากกันไม่เป็นแบบแผนเดียวกันดังรูปที่ 6.3 จากรูปจะเห็นได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นอิสระต่อกันซึ่งสมมติฐานนั้นถูกต้อง

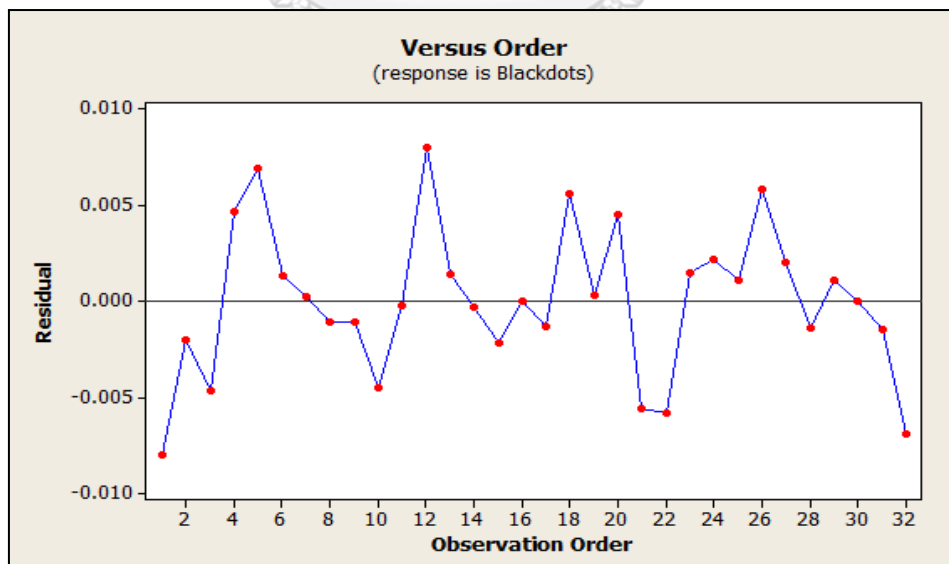


รูปที่ 6.3 กราฟ Versus the run order

6.5 สรุปผลการทดลอง


ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรม Minitab เพื่อพิจารณาผลของปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญของตัวแปรตอบสนองในลักษณะของกราฟ Normal Probability Plot และแผนภูมิภาพพาเรโตดังรูป 6.4 และ 6.5 ตามลำดับรวมถึงแสดงผลหลักที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองดังรูปที่ 6.6 และผลของอันตรกิริยาดังรูปที่ 6.7

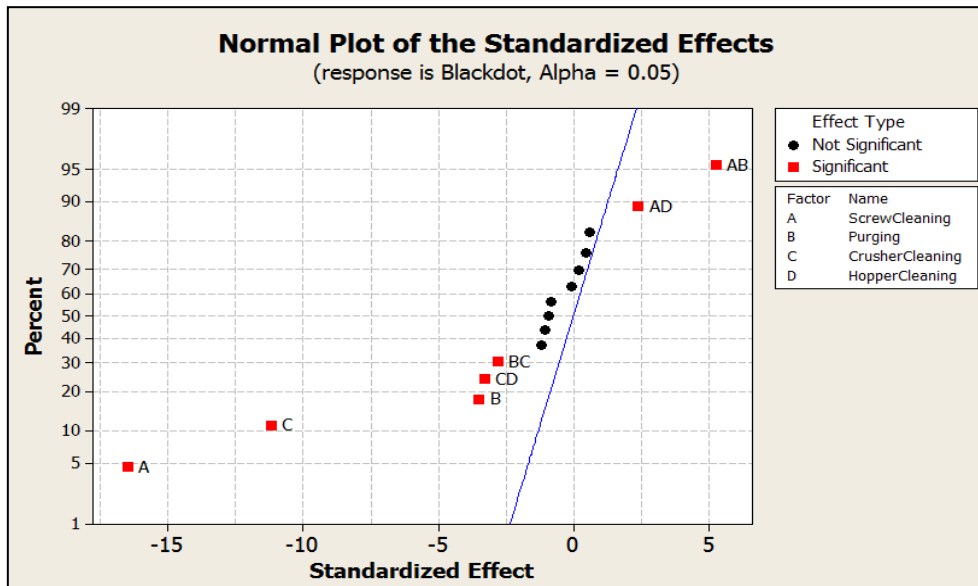


รูปที่ 6.4 กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา

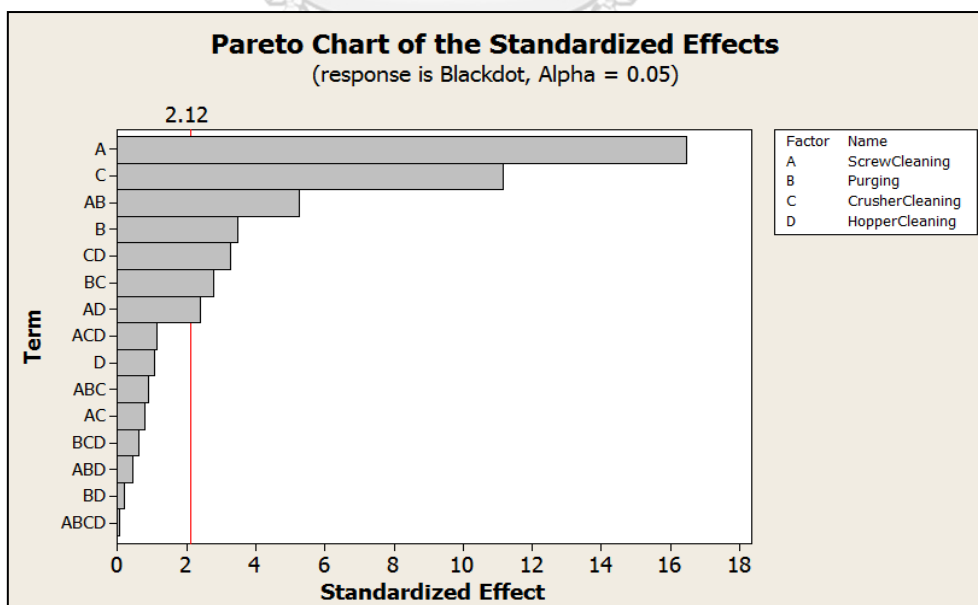

รูปที่ 6.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา

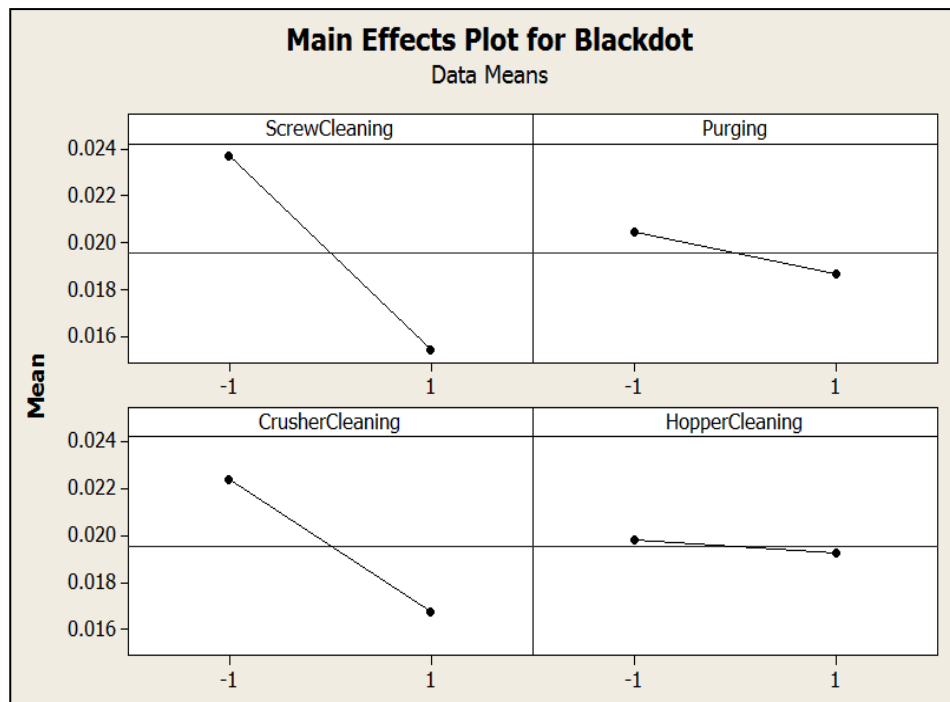

รูปที่ 6.6 ผลของปัจจัยหลักที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Main Effect)

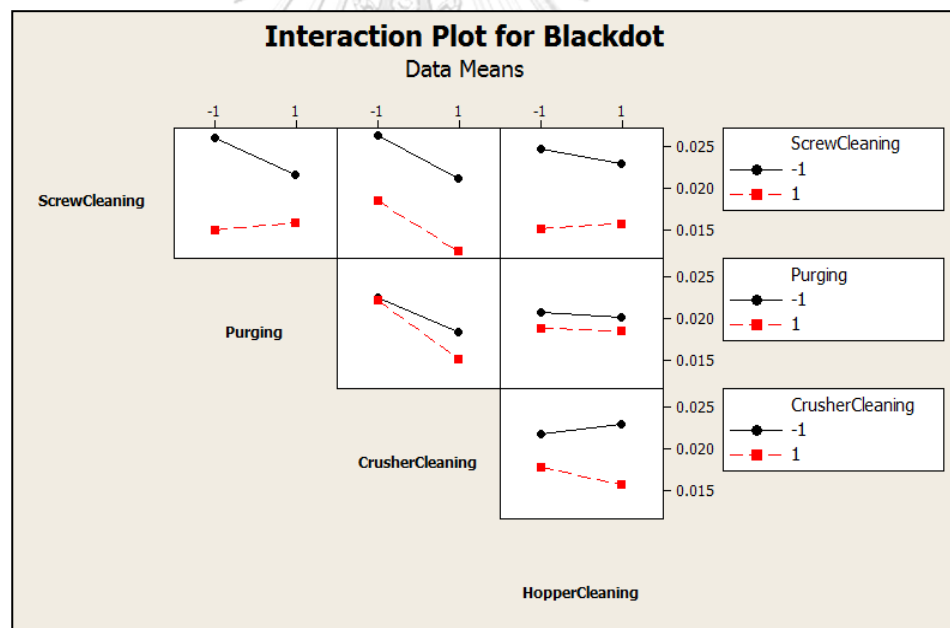

รูปที่ 6.7 ผลของอันตรกิริยาที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Interaction)

โดยจากผลการทดลองทางสถิติสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักได้แก่ การขัดทำความสะอาด สะอาด สกรู (P-Value =0.000) วิธีในการทำความสะอาดสะอวดกระบอกลีด (Purging) (P-Value =0.003) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก (P-Value =0.000) และปัจจัยที่มีผลระหว่าง

อันตรกิริยาได้แก่การขัดทำความสะอาดสกรูและวิธีในการทำความสะอาดกระบอกลีด (Purging) (P-Value =0.000) การขัดทำความสะอาดสกรูและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก (P-Value =0.029) วิธีในการทำความสะอาดกระบอกลีด (Purging) และความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก (P-Value =0.013) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก (P-Value =0.005) โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกับการลดงานเสียประเภทจุดดำอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Factorial Fit: Blackdot versus ScrewPolishinh, Purging, CrusherMethod, HopperMethod					
Estimated Effects and Coefficients for Blackdot (coded units)					
Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		0.019544	0.000252	77.45	0.000
ScrewPolishinh	-0.008312	-0.004156	0.000252	-16.47	0.000
Purging	-0.001763	-0.000881	0.000252	-3.49	0.003
CrusherMethod	-0.005638	-0.002819	0.000252	-11.17	0.000
HopperMethod	-0.000538	-0.000269	0.000252	-1.07	0.303
ScrewPolishinh*Purging	0.002662	0.001331	0.000252	5.28	0.000
ScrewPolishinh*CrusherMethod	-0.000413	-0.000206	0.000252	-0.82	0.426
ScrewPolishinh*HopperMethod	0.001213	0.000606	0.000252	2.40	0.029
Purging*CrusherMethod	-0.001412	-0.000706	0.000252	-2.80	0.013
Purging*HopperMethod	0.000113	0.000056	0.000252	0.22	0.826
CrusherMethod*HopperMethod	-0.001663	-0.000831	0.000252	-3.29	0.005
ScrewPolishinh*Purging*CrusherMethod	-0.000463	-0.000231	0.000252	-0.92	0.373
ScrewPolishinh*Purging*HopperMethod	0.000237	0.000119	0.000252	0.47	0.644
ScrewPolishinh*CrusherMethod*HopperMethod	-0.000588	-0.000294	0.000252	-1.16	0.261
Purging*CrusherMethod*HopperMethod	0.000313	0.000156	0.000252	0.62	0.544
ScrewPolishinh*Purging*CrusherMethod*HopperMethod	-0.000037	-0.000019	0.000252	-0.07	0.942
S = 0.00142741 PRESS = 0.0001304					
R-Sq = 96.68% R-Sq(pred) = 86.70% R-Sq(adj) = 93.56%					
Analysis of Variance for Blackdot (coded units)					
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F
Main Effects	4	0.00083419	0.00083419	0.00020855	102.36
ScrewPolishinh	1	0.00055278	0.00055278	0.00055278	271.30
Purging	1	0.00002485	0.00002485	0.00002485	12.20
CrusherMethod	1	0.00025425	0.00025425	0.00025425	124.79
HopperMethod	1	0.00000231	0.00000231	0.00000231	1.13
2-Way Interactions	6	0.00010801	0.00010801	0.00001800	8.83
ScrewPolishinh*Purging	1	0.00005671	0.00005671	0.00005671	27.83
ScrewPolishinh*CrusherMethod	1	0.00000136	0.00000136	0.00000136	0.67
ScrewPolishinh*HopperMethod	1	0.00001176	0.00001176	0.00001176	5.77
Purging*CrusherMethod	1	0.00001596	0.00001596	0.00001596	7.83
Purging*HopperMethod	1	0.00000010	0.00000010	0.00000010	0.05
CrusherMethod*HopperMethod	1	0.00002211	0.00002211	0.00002211	10.85
3-Way Interactions	4	0.00000571	0.00000571	0.00000143	0.70
ScrewPolishinh*Purging*CrusherMethod	1	0.00000171	0.00000171	0.00000171	0.84
ScrewPolishinh*Purging*HopperMethod	1	0.00000045	0.00000045	0.00000045	0.22
ScrewPolishinh*CrusherMethod*HopperMethod	1	0.00000276	0.00000276	0.00000276	1.36
Purging*CrusherMethod*HopperMethod	1	0.00000078	0.00000078	0.00000078	0.38
4-Way Interactions	1	0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.01
ScrewPolishinh*Purging*CrusherMethod*HopperMethod	1	0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.01
Residual Error	16	0.00003260	0.00003260	0.00000204	
Pure Error	16	0.00003260	0.00003260	0.00000204	
Total	31	0.00098052			

รูปที่ 6.8 ผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลอง

จากรูปที่ 6.8 สามารถนำปัจจัยนำเข้าทั้ง 4 ปัจจัยมาหาความสัมพันธ์เพื่อหาตัวแบบถดถอยของปัจจัยทั้ง 4 กับอัตราส่วนการเกิดจุดดำได้จากสมการตัวแบบถดถอย (Regression Equation) ดังนี้

$$\text{จำนวนจุดดำ} = 0.019544 - 0.004156(\text{ScrewPolishing}) - 0.000881(\text{Purging}) - 0.002819(\text{CrusherMethod}) - 0.000269(\text{HopperMethod})$$

ดังนั้นจากการทดลองนี้จึงสามารถสรุประดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยนำเข้าได้ดังตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า

ปัจจัยนำเข้า	ตัวย่อ	ระดับที่เลือก	วิธีที่ใช้
สกรูสกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด	Screw Polishing	1	ขัดทำความสะอาด
วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging)	Purging Method	1	เม็ดชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ
ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติก	Crusher Method	1	ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและทำในระบบปิด
ความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติก	Hopper Method	1	ไม่ใช้ร่วมกับชนิดอื่นและทำในระบบปิด

โดยในส่วนของอันความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติกนั้นปัจจัยหลักไม่มีผลต่อการลดจุดดำแต่ในส่วนของอันตรกิริยาร่วมระหว่างความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องบดเม็ดพลาสติกนั้นส่งผลกับการลดจุดดำ (P-Value = 0.005) ดังนั้นในการลดของเสียจึงต้องใช้ร่วมกัน

6.6 ทำการยืนยันผลจากการทดลอง

ทำการทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลองกับระดับของปัจจัยที่เลือกในการลดจุดดำโดยมีวิธีการดังนี้

1. ใช้เครื่องฉีดพลาสติก 2 เครื่องหมายเลข A-08 และ A-09 ซึ่งเป็นเครื่องชนิดเดียวกันยี่ห้อ Toshiba มีขนาดเครื่องเท่ากับ 75 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูเท่ากับ 28 มิลลิเมตร ผลิตปี 2557

2. ใช้แม่พิมพ์ชนิดเดียวกันหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลูก้าทำการอนุมัติการผลิต
3. ทำการติดตั้งแม่พิมพ์หมายเลข 1 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-08 และแม่พิมพ์หมายเลข 2 เข้ากับเครื่องหมายเลข A-09
4. ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจาก Batch การผลิตเดียวกัน
5. ใช้พารามิเตอร์ในการฉีดที่เหมือนกันทั้ง 2 เครื่อง (พารามิเตอร์ที่กำหนดจากลูก้า)
6. ทำการทดลองที่ระดับของปัจจัยนำเข้ดังตารางที่ 6.3
7. บันทึกจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและจำนวนจุดตำที่เกิดขึ้นของแต่ละเครื่อง
8. เปรียบเทียบกับผลการเกิดจุดตำก่อนหน้า

โดยผลของการทดสอบดังตารางที่ 6.4 ซึ่งก่อนการปรับปรุงอัตราการเกิดจุดตำอยู่ที่ 3.02 % และหลังจากการปรับปรุงอัตราการเกิดจุดตำอยู่ที่ 1.25%

ตารางที่ 6.4 จำนวนจุดตำหลังการปรับปรุง

เครื่องจักร	จำนวนที่ผลิต (ชิ้น)	จำนวนของเสีย (ชิ้น)	% จุดตำ (%)
A-08	2,080	26	1.25
A-09	2,100	26	1.24
เฉลี่ย	2,090	26	1.25

6.7 สรุปผลและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

โดยค่าใช้จ่ายประเมินได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการถอดสกรูชุดทำความสะอาด = (ค่าเครื่องจักร (บาท*ชั่วโมง) + ค่าแรงในการถอด (บาท*ชั่วโมง) + ค่าล่วงเวลา (บาท*ชั่วโมง) + ค่าขนส่ง (เฉลี่ยบาทต่อเดือน) + ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ (บาทต่อครั้ง) + ค่าการเริ่มต้นการฉีดงานใหม่ (บาท*ชั่วโมง)) โดยค่าเครื่องจักร, ค่าแรงและค่าล่วงเวลานั้นจะคิดตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งโรงงานอื่นๆ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ข้างต้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละโรงงานได้

เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการถอดสกรูชุดทำความสะอาดค่อนข้างสูงและเสียเวลาการผลิต ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีนี้เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูงหรือชิ้นงานที่มียอดการผลิตจำนวนมากเช่นจากข้อมูลโรงงานกรณีศึกษาชิ้นงานฝาครอบหม้อหุงข้าว ราคาขายอยู่ที่ชิ้นละ 5.50 บาทสามารถผลิตได้วันละ 10,000 ชิ้น มีแผนการผลิตอยู่ที่เดือนละ 120,000 ชิ้นและในแต่ละวันพบปริมาณของเสียประเภทจุดตำอยู่ที่ 2.75% (ก่อนการถอดสกรูชุด) โดยเมื่อดำเนินการค่าใช้จ่ายในการ

ถอดสกรูล้างจะประมาณ 3,000 บาทต่อครั้งโดยหลังจากทำการปรับปรุงด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่ทำการศึกษามือเทียบกันแล้ววิธีที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานและจำนวนการผลิตประเภทนี้คือการถอดสกรูชุดทำความสะอาด

วิธีที่สองคือ กระบวนการล้างกระบอกฉีดพลาสติก (Purging) โดยวิธีนี้จะให้ผลการลดจุดดำได้ ประมาณ 25% โดยที่ค่าใช้จ่ายสำหรับวิธีนี้จะเพิ่มตามส่วนของค่าเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ใช้ในกระบวนการล้างกระบอกก่อนการฉีดพลาสติกเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าวิธีแรกมาก ส่งผลให้วิธีนี้เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีราคาต่อหน่วยอยู่ในระดับปานกลางและเวลาที่ใช้ในการผลิตไม่นานมาก โดยการเลือกใช้วิธีในการลดจุดดำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุนมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 6.9

- ตัวอย่างการเลือกประเภทงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุน

จากรูปที่ 6.9 ตัวอย่างที่ 1 จุดดำที่ประเมินได้คือ 2.75 % จากการทดลองหากใช้วิธีขัดสกรูจะลดจุดดำได้ประมาณ 50% และวิธี Purging ลดได้ประมาณ 25% ดังนั้นหากชิ้นงานตามตัวอย่าง ที่ 1 หากเลือกวิธีขัดสกรู จะมีค่าใช้จ่ายเกิดจากการขัด 3,000 บาท + ของเสีย $(1,350 * 0.55 = 743)$ โดยหากเลือกวิธี Purging จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้น

โดยค่าใช้จ่ายในการถอดสกรู = $(300 * 6) + (50 * 6) + (75 * 2) + 500 + 100 + 150 = 3,000$ บาท (ค่าเครื่องจักรนาทีละ 5 บาท เงินเดือนพนักงานชั่วโมงละ 50 บาท ค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครั้งละ 500 บาท ค่าอุปกรณ์และสาธารณูปโภคอื่นๆ เฉลี่ยครั้งละ 100 บาท และค่าการเริ่มการฉีดงานใหม่ 30 นาทีคิดเป็นเงิน 150 บาท)

ตัวอย่างที่	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	% NG ที่พบ		ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	
			วิธีขัดสกรู	วิธี Purging	วิธีขัดสกรู (บาท)	วิธี Purging (บาท)
1	100,000	0.55	1.35%	2.36%	3,743	1,298
2	40,000	12.5	1.35%	2.36%	9,750	11,800
3	120,000	5.5	1.35%	2.36%	11,910	15,576
4	15,000	2.5	1.35%	2.36%	3,506	885

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีขัดสกรูจะต้องบวกค่าใช้จ่ายในการขัดด้วย โดยในกรณีของโรงงานกรณีศึกษาอยู่ที่ 3,000 บาทต่อครั้ง
2. % NG นั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภท

รูปที่ 6.9 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละวิธีและการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับงานต่างชนิด

และสุดท้ายระบบการทำความสะอาดซึ่งจากเดิมมีการใช้เครื่องบดเม็ดพลาสติกและเครื่องอบเม็ดพลาสติกกับพลาสติกที่ต่างชนิดและต่างสีกัน ซึ่งในบางครั้งการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอหรือไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้เม็ดพลาสติกต่างชนิดกันสามารถปนเปื้อนเข้าไปได้ดังรูปที่ 6.10 โดยในงานวิจัยนี้ โรงงานกรณีศึกษาทำการลงทุนติดตั้งเครื่องบดและเครื่องอบเม็ดพลาสติกที่เป็นระบบปิด (แยกตามชนิดของเม็ดพลาสติก เพื่อลดขั้นตอนการทำความสะอาดออกไป) และการใช้ระบบอัตโนมัติ (ทำการบดก้อนพลาสติกหลังจากออกมาจากเครื่องฉีดพลาสติกและนำส่งไปยังเครื่องผสมเพื่อทำการผสมก่อนนำไปฉีดอีกครั้งซึ่งสามารถลดขั้นตอนและการปนเปื้อนเม็ดพลาสติกต่างชนิดกันที่เป็นต้นเหตุของจุดดำได้) เพื่อลดการใช้ถังผสมเม็ดพลาสติกใหม่กับเม็ดพลาสติกบดต่างชนิดกันซึ่งเป็นต้นเหตุของการปนเปื้อนส่งผลไปยังการเกิดจุดดำ ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทโดยวิธีนี้เป็นการลงทุนระยะยาวการเปลี่ยนมาใช้ระบบปิดและระบบอัตโนมัตินี้สามารถลดได้ทั้งจุดดำที่อาจเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอหรือการปนเปื้อนจากการใช้เครื่องบดเครื่องเดียวกัน และยังสามารถลดแรงงานที่ใช้ในการบด ผสมเม็ดพลาสติก และในการทำความสะอาดอีกด้วยซึ่งโรงงานกรณีศึกษาได้ประเมินจุดคุ้มทุนที่ 2 ปี โดยขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบเดิมนั้นต้องทำการแยก Runner มาบดข้างนอก (ใช้พนักงาน) ดังรูป 6.11 และนำไปผสมในถังผสม (ใช้พนักงาน) ดังรูป 6.12 หลังจากนั้นนำไปเติมที่เครื่องอบ (ใช้พนักงาน) ดังรูป 6.13 โดยระบบการฉีดพลาสติกและการจัดการกับก้อนพลาสติกแบบเดิมดังรูปที่ 6.14 และเปรียบเทียบกับระบบอัตโนมัติดังรูปที่ 6.15 และ 6.16



รูปที่ 6.10 ตัวอย่างเศษพลาสติกที่อาจมีการปนเปื้อนในกระบวนการถัดไป



รูปที่ 6.11 กระบวนการบดพลาสติกโดยใช้พนักงาน




รูปที่ 6.12 กระบวนผสมเม็ดพลาสติกโดยใช้พนักงาน



รูปที่ 6.13 กระบวนผสมอบเม็ดพลาสติกโดยใช้พนักงาน



รูปที่ 6.14 ระบบการฉีดพลาสติกและการจัดการกับก้อนพลาสติกแบบเดิม

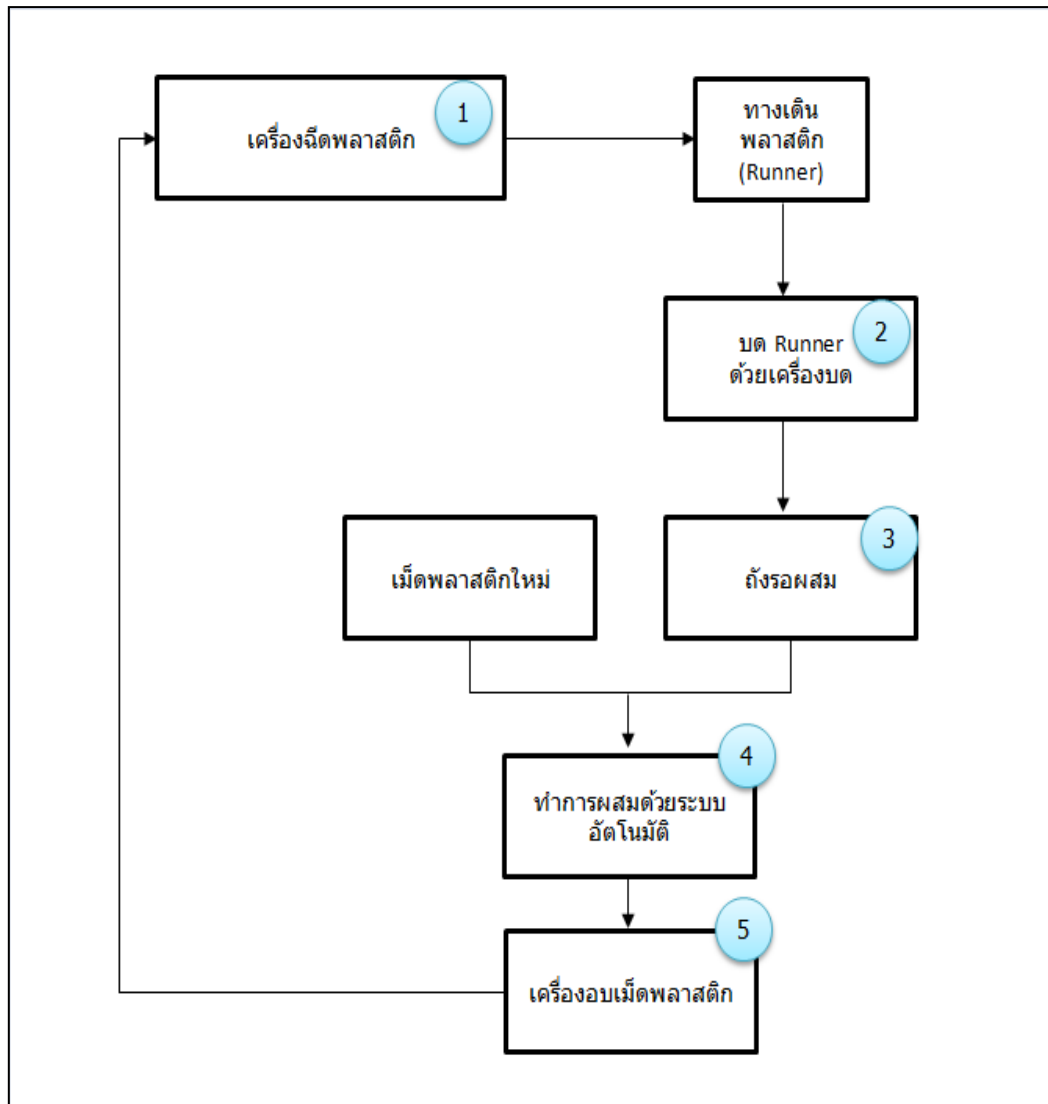


CHULALONGKORN UNIVERSITY

รูปที่ 6.15 กระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ




รูปที่ 6.16 กระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโรงงานกรณีศึกษา
 จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดจำนวนจุดค่าเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 1.73% ซึ่งจะเห็นได้ว่า % จุดค่าจากการทดลองนั้นลดได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1.25% ดังรูปที่ 6.17 แต่เนื่องจากทางโรงงานกรณีศึกษาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงจะมองในมุมมองของค่าใช้จ่ายควบคู่กันไป ด้วยโดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลังจากการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมดังรูป 6.18

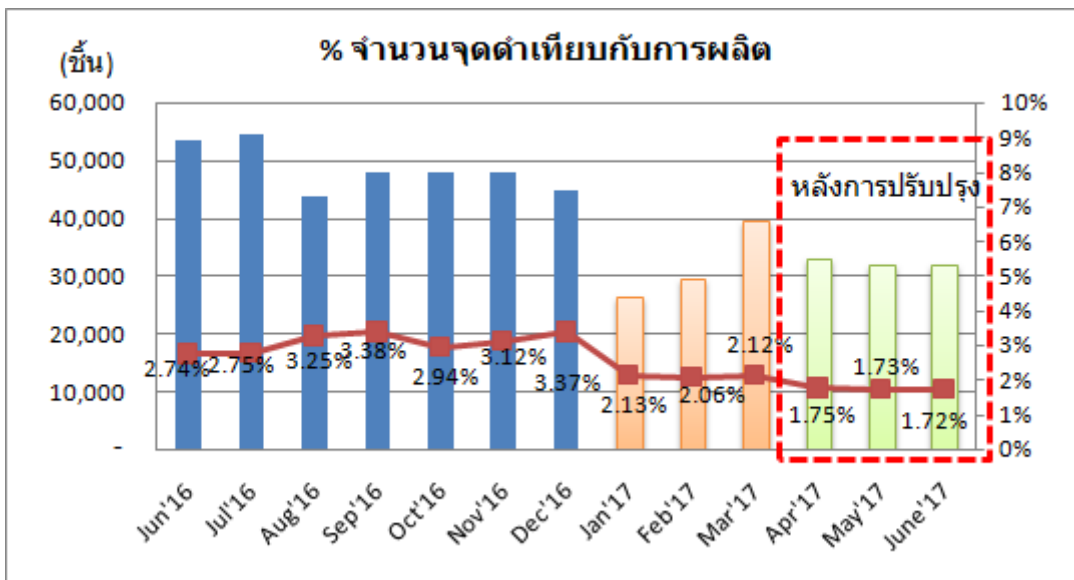

รูปที่ 6.17 จำนวนจุดดำที่ลดลงหลังการปรับปรุง

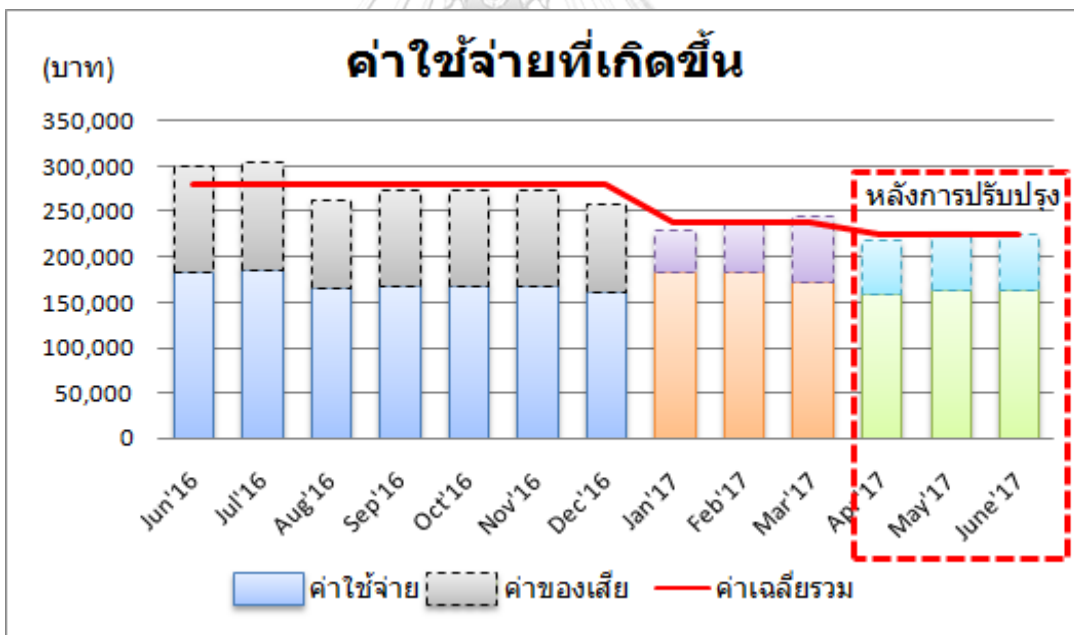

รูปที่ 6.18 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลังจากการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม

เนื่องจากระบบอัตโนมัตินั้นต้องมีการลงทุน เพื่อความเหมาะสมของจำนวนชุดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมด 7 ชุดเพื่อให้สามารถใช้ระบบอัตโนมัตินี้ลดของเสียประเภทจุดดำและลดกระบวนการใช้พนักงานในการเก็บ Runner นำ Runner ไปบด นำพลาสติกที่บดได้ไปผสมนำเม็ดที่ผสมได้ไปเติมในตู้อบ และลดขั้นตอนในการทำความสะอาดเพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าแรงงานได้อีกด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับชุดอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ต้องเพิ่มเข้ามาดังตารางที่ 6.5 และประมาณการจุดคุ้มทุนของการลดจุดดำและการลดพนักงานที่ใช้ในกระบวนการดังตารางที่ 6.6

ตารางที่ 6.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดอุปกรณ์อัตโนมัติ

อุปกรณ์	ราคาโดยประมาณ(บาท)
เครื่องบด	50,000
เครื่องอบ	50,000
ชุดควบคุม	50,000
รวมต่อชุด	150,000
เพื่อให้เหมาะสมกับโรงงานกรณีศึกษาในการลดจุดดำและลดพนักงาน ควรจะมี 7 ชุด	1,050,000

หลังจากที่นำวิธีการลดจุดดำและประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 144,000 บาทต่อปี และในอนาคตเมื่อนำระบบปิดและระบบอัตโนมัติมาช่วยในกระบวนการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 360,000 บาทต่อปีโรงงานกรณีศึกษายังได้กำหนดแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการลดจุดดำ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของกระบวนการ และวิธีในการแก้ไขปัญหาจุดดำ

ตารางที่ 6.6 ประมาณการจุดคุ้มทุนของการใช้ระบบอัตโนมัติและขยายผลเพื่อลดพนักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มูลค่าเพิ่ม(บาท/เดือน)
มูลค่าเพิ่มจากการเลือกวิธีที่เหมาะสม	12,000
ค่าพนักงานที่ลดลง 2 คนหลังจากใช้ระบบอัตโนมัติ	30,000
รวมลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน	42,000
ต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้	1,050,000
ประมาณการจุดคุ้มทุน	25 (เดือน)

บทที่ 7

ระยะควบคุมกระบวนการ (Control Phase)

จากขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงวิธีปฎิบัตินำเข้าและระดับนำเข้าที่มีผลต่อการเกิดจุดดำอย่างมีนัยสำคัญซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยรวมถึงวิธีการใหม่ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุนมากที่สุด ซึ่งการควบคุมตัวแปรต่างๆ หรือการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นั้นจำเป็นต้องมีแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันจุดดำที่อาจเกิดขึ้นหรือการเลือกใช้วิธีที่ผิดประเภทซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

7.1 วิธีการดำเนินการควบคุม

ในระยณะนี้จะใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากวิธีการปฏิบัติงานโดยคู่มือการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

7.1.1 การทำความสะอาดสกรู

ในขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูนี้เนื่องจากมีการใช้วิธีการใหม่เข้ามาช่วยในการขัดสกรูจึงต้องทำขั้นตอนและวิธีการให้ถูกต้อง โดยจะใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมวิธีปฏิบัติงานดังรูปที่

7.1-7.5

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 1 จาก 5

WORK INSTRUCTION

บริษัท

วิธีการปฏิบัติงาน

เรื่อง ขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด

รหัส:

ผู้จัดทำ

(.....)

หัวหน้าส่วนงาน

(วันที่)

ผู้ทบทวน

(.....)

ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

(วันที่)

ผู้อนุมัติ

(.....)



ประธานกรรมการ

(วันที่)






รูปที่ 7.1 คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 3 จาก 5
<p>ขอบเขต</p> <p>- คู่มือการทำงานนี้ใช้เป็นผู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด</p> <p>จุดประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การลดของเสียที่ประเภทจุดดำ - ใช้เป็นคู่มือหรือมาตรฐานในการสอนพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ <p>คำจำกัดความ</p> <p>Screw หมายถึง สกรูที่ใช้ในการยึดพลาสติก</p> <p>Wax หมายถึง ก้อนสารเคมีที่ช่วยในการขัด</p> <p>อุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฐานยึดวางสกรู - แก๊สให้ความร้อน - แปรงทองเหลือง - Wax สำหรับขัด - ดาขัดทองแดง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technician <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน Technician ทุกคนต้องผ่านการ Training ก่อนจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้ 			

รูปที่ 7.3 คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ)

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 4 จาก 5
<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 1</u></p> <p>1.1 ทำการถอดสกรูออกมาจากเครื่องฉีด</p> <p>เพื่อความปลอดภัยควรถอดด้วยความระมัดระวังและสวมถุงมือกันความร้อน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 2</u></p> <p>2.1 นำสกรูวางบนแท่นจับยึด</p> <p>2.2 ทำการเผาเศษพลาสติกที่ติดค้างอยู่ที่สกรูด้วยความร้อน</p>  <p>2.3 ขัดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยแปรงทองเหลือง</p> 			

รูปที่ 7.4 คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ)

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 1 จาก 5
<p>ขั้นตอนที่ 3</p> <p>3.1 ทา Wax บริเวณผิวของสกรูต่างๆ</p> <p>3.2 ซักสกรูด้วยค้ายทองแดง</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
<p>ขั้นตอนที่ 4</p> <p>4.1 เช็ดทำความสะอาดหลังจากซักด้วยค้ายทองแดงเสร็จแล้ว</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		<p>ขั้นตอนที่ 5</p> <p>5.1 ประกอบสกรูลับคืนสู่เครื่องฉีด</p>	

รูปที่ 7.5 คู่มือขั้นตอนการถอดสกรูชุดทำความสะอาด (ต่อ)

7.1.2 การล้างกระบอกฉีดด้วยวิธี Purging

ในขั้นตอนการล้างกระบอกฉีดด้วยวิธี Purging นี้จะมีการใช้เม็ดสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะเข้ามาช่วยในล้างกระบอกฉีดจึงต้องทำขั้นตอนและวิธีการให้ถูกต้อง โดยจะใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมวิธีปฏิบัติงานดังรูปที่ 7.6-7.11

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 1 จาก 6

WORK INSTRUCTION

บริษัท

วิธีการปฏิบัติงาน

เรื่อง ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging

รหัส:

ผู้จัดทำ

(.....)

หัวหน้าส่วนงาน

(วันที่)

ผู้ทบทวน

(.....)

ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

(วันที่)

ผู้อนุมัติ

(.....)

ประธานกรรมการ

(วันที่)

รูปที่ 7.6 คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 3 จาก 6
<p>ขอบเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการทำงานนี้ใช้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนการ Purging (การล้างสกรู) <p>จุดประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การลดของเสียที่ประเภทจุดดำ - ใช้เป็นคู่มือหรือมาตรฐานในการสอนพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ <p>คำจำกัดความ</p> <p>Material หมายถึง เม็ดพลาสติก</p> <p>Screw หมายถึง สกรูที่ใช้ในการฉีดพลาสติก</p> <p>อุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technician <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน Technician ทุกคนต้องผ่านการ Training ก่อนจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้ 			

รูปที่ 7.8 คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ)


บริษัท	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purgig	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 4 จาก 6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1

1.1 จัดเตรียมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรู โดยเฉพาะดังรูปที่ 1 โดยปริมาณการใช้โดยประมาณดังนี้


ขนาดเครื่อง (Ton)	จำนวน (kg.)
50-90	0.2-0.5
100-150	1.0-1.5
160-220	1.5-2.0



รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

2.1 เท Material ที่จะล้าง ลงช่องเติม Material (ตามรูปที่ 2)



รูปที่ 2

รูปที่ 7.9 คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purgig (ต่อ)

ปริญญ์	รหัสเอกสาร : XXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 4 จาก 6
<p>ขั้นตอนที่ 3</p> <p>3.1 เปิดเครื่อง เพื่อล้าง โดยใช้ระบบ Manul</p> <p>3.2 ให้ตรวจสอบเช็ค Heater ให้ตรงตาม Standard Parameter ของ Material ที่อยู่ใน Barrel</p> <p>3.3 ทำการ Purge Material (หรือกด Auto Purge)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
<p>ขั้นตอนที่ 4</p> <p>4.1 เครื่องจะล้าง Material เดิมออก โดยสปีดจะจางลงหรือ เข้มขึ้นตาม Material ที่เราเติมลง hopper ในครั้งแรก</p> <p>4.2 Purge พลาสติกออกจากกระบอให้หมด โดยใช้ PP เติมลงไปหาก เป็นสีขาว จึงจะถือว่า ล้างเครื่องสะอาดแล้ว</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			

รูปที่ 7.10 คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ)

บริษัท	รหัสเอกสาร : XXXX-XX-XX-01	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging	
	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ :	หน้าที่ 6 จาก 6
<p>REMARK</p> <p>การปรับตั้งค่า Back pressure ให้ต่ำ ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหรือในการใส่พลาสติกเดิมได้ดี ในทางกลับกัน การปรับตั้งค่า Back pressure ให้สูง เป็นการผลักดันให้ Material ไหลออกจากหัวฉีดเร็วเกินไป ซึ่งทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตามที่ต้องการ</p> <p>Injection condition</p> <p>Metering position 50-100 mm.</p> <p>Back pressure 2 - 10%</p> <p>Injection pressure 70 - 99%</p> <p>Injection speed 70 - 99%</p> <p>Screw rotation 50 - 70%</p>			

รูปที่ 7.11 คู่มือขั้นตอนการทำความสะอาดสกรูแบบ Purging (ต่อ)

7.1.3 ระบบปิดที่ใช้ในกระบวนการอบและบดพลาสติก

ในขั้นตอนนี้เป็นการใช้ระบบปิดที่เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการทำความสะอาด ดังนั้นควรตรวจสอบชนิดของเม็ดพลาสติกให้ถูกต้อง โดยทำการตั้งค่าระบบควบคุมให้เหมาะสมกับชนิดของชิ้นงานแต่ละประเภทและจัดการบำรุงรักษาแบบป้องกันของอุปกรณ์ที่ทั้งหมด เพื่อป้องกันเครื่องจักรชำรุดจากการใช้งาน

7.2 สรุปผล

จากผลการควบคุมกระบวนการที่ผ่านมา หลังจากการควบคุมกระบวนการเพื่อให้วิธีการที่จะเลือกใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องทำการควบคุมกระบวนการและจัดทำคู่มือควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยังสามารถนำคู่มือนี้ไปขยายผลในการสอนพนักงานใหม่ได้อีกด้วย



บทที่ 8

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการฉีดพลาสติกขึ้นรูปจากแม่พิมพ์สำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการลดจุดดำควบคู่กันไปด้วยโดยดำเนินการตามแนวทางซิกซ์ ซิกมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

8.1 ระยะนิยามปัญหา (Define Phase)

ในระยะนิยามปัญหา พบว่าในกระบวนการลดจุดดำนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ เช่นกำลังการผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากเกิดการรอคอยจากกระบวนการฉีดสกรู ดังนั้นจุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาและทำการวิจัยวิธีที่ใช้ในการลดจุดดำเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้วิธีในการแก้ไขจุดดำให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต่างชนิดกันออกไป

8.2 ระยะตรวจวัดปัญหา (Measure Phase)

ในบทนี้กล่าวถึงการตรวจวัดปัญหา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด (Gage R&R) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของกระบวนการวัดแบบข้อมูลนับ (Attribute) การสร้างแผนที่กระบวนการผลิต (Process Map) เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนของแต่ละปัจจัยการหาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยจะดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป

8.3 ระยะวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analysis Phase)

จากผลการทดสอบปัจจัยนำเข้าทั้ง 4 ปัจจัยด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าปัจจัยนำเข้าทั้งหมดได้แก่สกรูสกรกปรกไม่ได้ขัดทำความสะอาด วิธีในการล้างกระบอกฉีดก่อนการฉีดงานใหม่ (Purging) ความสะอาดของเครื่องบดพลาสติกและความสะอาดของเครื่องอบเม็ดพลาสติกมีความแตกต่างกัน มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะนำปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นปัจจัยที่ใช้ควบคุมการทดลองเพื่อยืนยันผลในขั้นตอนต่อไป

8.4 ระยะปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve Phase)

ในกระบวนการนี้สามารถสรุปและอธิบายการเลือกประเภทการลดจุดดำที่มีเงื่อนไขต่างกันอย่างออกไปได้แก่จำนวนการผลิตต่อครั้ง ราคาต่อหน่วย เพอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดแต่ละประเภท เพื่อทำ

การยืนยันว่าจะใช้วิธีการถอดสกรูชุดทำความสะอาดหรือล้างสกรูฉีดด้วยเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษสำหรับล้างสกรูโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุนมากที่สุด และการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นต้นเหตุของการนเปื้อนส่งผลให้เกิดจุดดำ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดจำนวนการใช้พนักงานได้อีกด้วย จากระยะนี้สามารถลดอัตราการเกิดจุดดำลงเหลือ 1.25% (จากเดิม 3.02%) แต่ทางโรงงานกรณีศึกษานำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาประเมินควบคู่กันไปด้วยซึ่งหลังการปรับปรุงกระบวนการและการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน หลังจากการนำระบบปิดและระบบอัตโนมัติมาใช้สามารถลดจุดดำและลดจำนวนพนักงานลงได้ โดยประเมินจุดคุ้มทุนไว้ที่ 2 ปี และคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าในส่วนนี้ได้ถึง 360,000 บาทต่อปี

8.5 ระยะเวลาควบคุมกระบวนการ (Control Phase)

จากผลการควบคุมกระบวนการที่ผ่านมา หลังจากการควบคุมกระบวนการเพื่อให้วิธีการที่จะเลือกใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องทำการควบคุมกระบวนการและจัดทำคู่มือควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยังสามารถนำคู่มือนี้ไปขยายผลในการสอนพนักงานใหม่ได้อีกด้วย

8.6 ปัญหาและอุปสรรคในงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตพลาสติก

8.7 ข้อเสนอแนะ

8.7.1 การจัดเก็บอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ (เครื่องบดพลาสติก เครื่องอบ และชุดควบคุม)

เนื่องจากการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการทำความสะอาดดังนั้นในการจัดเก็บชุดอุปกรณ์เหล่านี้ควรจัดเก็บในพื้นที่ปิดหรือใช้ฟิล์มพลาสติกปิดบริเวณผู้นั้นมีโอกาสเข้าไปปนเปื้อนได้

ดังรูป 8.1



รูปที่ 8.1 การจัดเก็บอุปกรณ์ด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่น

8.7.2 การควบคุมฝุ่นจากพื้นที่การทำงาน

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานเปิดตั้งนั้นมีโอกาสฝุ่นจากภายนอกจะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการได้ดังนั้นหากชิ้นงานที่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูงและอัตราการเกิดของเสียค่อนข้างสูงควรจัดทำระบบปิดสำหรับเครื่องจักรเพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเข้าไปได้ ดังรูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 การควบคุมฝุ่นจากภายนอก

8.7.3 การวางแผนการผลิต

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษานั้นมีการใช้เม็ดพลาสติกหลากหลายประเภท และหลากหลายสี ซึ่งคุณสมบัติด้านการหลอมเหลวนั้นแตกต่างกันดังนั้นหากมีการวางแผนโดยการประสานงานกับลูกค้า

เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตชิ้นงานที่ใช้เม็ดพลาสติกแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามลำดับจะสามารถลดปัญหาจุดดำที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่น หรือเกิดจากการปรับตั้งค่าอุณหภูมิหลอมเหลวที่ต่างกันออกไป

8.7.4 สกรูสำรองระหว่างการถอดล้างสกรู

สำหรับการถอดล้างสกรูนั้นจะส่งผลให้เครื่องจักรนั้นไม่สามารถทำงานได้ต้องสูญเสียเวลาในการจอตระกววนการล้างสกรู แต่หากในระหว่างกระบวนการล้างสกรูนี้มีสกรูสำรองก็จะสามารถฉีดงานต่อเนื่องได้และลดเวลาในส่วนนี้ลงได้ ซึ่งสกรูของเครื่องแต่ละขนาดนั้นมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูความเหมาะสมในการซื้อสกรูเพื่อนำมาสำรองไว้ในกรณีที่มีการถอดล้างสกรู

8.7.5 นำระบบอัตโนมัติไปใช้กับงานที่ไม่มีปัญหาจุดดำเพื่อลดพนักงาน

สำหรับระบบอัตโนมัตินั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานที่ไม่เกิดปัญหาจุดดำหรือชิ้นงานที่เป็นสีดำได้ เพื่อลดขั้นตอนที่ใช้พนักงานมาเป็นระบบอัตโนมัติ

8.7.6 บันทึกการเกิดจุดดำเพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินเวลาที่เหมาะสมในการถอดล้างสกรู

หากสามารถทำการบันทึกจุดดำที่เกิดขึ้นแต่ละชิ้นนั้นว่าเกิดในช่วงเวลาใดและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปประเมินเวลาที่เหมาะสมในการถอดล้างสกรูหรือคาดการณ์การเกิดจุดดำขึ้นได้

รายการอ้างอิง

Jirasukprasert, P., et al. (2012). A case study of defects reduction in a rubber gloves manufacturing process by applying Six Sigma principles and Dmaic problem solving methodology. Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Kubo, H. (2002). "Injection Molding Dictionary." Retrieved 10 October, 2010, from <http://www.misumi-techcentral.com/tt/en/mold/2010/02/030-appropriate-pre-drying-of-plastic-molding-materials-revised-version.html>.

Montgomery, D. C. (2008). Design and analysis of experiments, John wiley & sons.

Rattanabunditsakun, I. (2014). BLACK DOT DEFECT REDUCTION IN PLASTIC INJECTION MOULDING PROCESS. Master's Thesis Engineering Management Regional Centre for Manufacturing System Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2550). หลักการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น).

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2553). การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น).

จุฑาทิพย์ ทะประสพ (2551). การลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธีรพร เสนพรหม (2550). การลดแม่แบบแก้วเสียในกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกโดยใช้แนวคิดซิกซ์ ซิกมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปารเมศ ชูติมา (2545). การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ (2550). การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุจิรา อุไรพงษ์ (2552). การปรับปรุงค่าความชื้นของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ในกระบวนการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรภรณ์ ขำสนิท (2551). การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีที่มีข้อบกพร่องหลายชนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม (2557). วิศวกรรมการผลิตพลาสติก. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น).

สุวรรณี สินธุ์ชัย (2547). การลดอัตราของเสียเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นจุดดำของชิ้นส่วนพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายศุภโชค เส็งหนองแบน เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2530 ที่จังหวัดชัยนาท สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี 2552 หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานใน ตำแหน่งวิศวกรรมการผลิตในบริษัทแห่งหนึ่ง ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานในบริษัทแห่ง หนึ่ง ผู้เขียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2557

