

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
: กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง

นายชนะศักดิ์ ทุเรียน

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ISBN 974-13-0443-9

ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**A DEVELOPMENT OF QUALITY CONTROL SYSTEM
: A CASE STUDY OF RUBBER PARTS INDUSTRY**



Mr. Tanasak Turain

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Master Degree of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-13-0443-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง
นายธนศักดิ์ ทูเรียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์ จรุงญ มหิตธาพองกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ




----- คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์




----- ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)

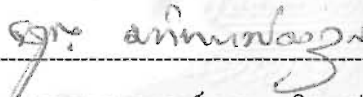

----- อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ จรุงญ มหิตธาพองกุล)



----- กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ดี ทวีแสงสกุลไทย)

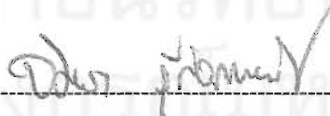

----- กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ฐักิจการพานิช)

ชนะศักดิ์ ทูเรียน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง
(A DEVELOPMENT OF QUALITY CONTROL SYSTEM : A CASE STUDY OF RUBBER
PARTS INDUSTRY) อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ จรูญ มหิตาพองกุล 285 หน้า
ISBN 974-13-0443-9

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก
กับองค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่ธุรกิจจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งเกิดผลกำไรจากการประกอบ
การสูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำลงอย่างมากในช่วงเวลาที่
ผ่านมา สำหรับองค์กรที่ทำวิจัยก็ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ ในการที่จะนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิต
ในแต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้า จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง,
คำร้องเรียนจากลูกค้าลดลง จนกระทั่งบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด

โดยรูปแบบของระบบควบคุมคุณภาพที่ได้จัดตั้งขึ้น กล่าวคือ การนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม
วัตถุดิบ/เคมี จนกระทั่งถึงการบรรจุ หลังจากนั้นได้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาทางด้านคุณภาพที่
ประสบอยู่ รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกด้วย เครื่องมือทางด้าน QC จะถูกนำ
มาใช้ เมื่อดำเนินการจนกระทั่งบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่กำหนด จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นมา
ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยที่มีระบบควบคุมคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นมาข้างต้น เป็นแกนหลักในการควบคุม โดยมี
ขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ
2. วิเคราะห์ผล
3. การดำเนินการแก้ไข และป้องกันด้วยเครื่องมือทางด้าน QC
 - 3.1 QC 7 TOOLS ในที่นี้คือ กลวิธีทางสถิติ
 - 3.2 การวิเคราะห์ความล้มเหลว (FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS ; FMEA)
4. การประเมินผลหลังการแก้ไข/ปรับปรุง
5. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผลงานวิจัย พบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต และคำร้องเรียนจากลูกค้า
ที่เกิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งสูงมาก ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนมกราคม 2542
ซึ่งเป็นช่วงก่อนทำงานวิจัย จนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิตไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และ
คำร้องเรียนจากลูกค้าเป็น 0 รวมถึงมีระบบควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นภายในองค์กร ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542
ถึงเดือนกรกฎาคม 2543

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2543

ลายมือชื่อนิติกร.....ชนะศักดิ์ ทูเรียน
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

TANASAK TURAIN : A DEVELOPMENT OF QUALITY CONTROL SYSTEM
: A CASE STUDY OF RUBBER PARTS INDUSTRY. THESIS ADVISOR :
ASSOC.PROF.CHAROON MAHITTAFONGKUL, 285 PAGES ISBN 974-13-0443-9

A Development of Quality Control System for small and medium enterprises is important for present organization. They must send product which is the best quality to customers for build in customer satisfaction result in, their business can complete and build maximum profit. The cause came from macro economic of country which had been fallen. For the organization which was researched, confronted the same problems as above. The research's purpose is a development of quality control system to assure that the products which had produced in each process until sent to the customer are quality up. They have meaning of the decreasing of defect percentage and customer complaint until to achieve quality policy.

The form of quality control system which has built is to use requirement of ISO 9000, apply to quality control every production process (since raw material preparing to packing) after that corrective action of products will be started recurrence prevention by QC tools method. When achieve to quality policy, All performance will be made to standardization and follow up quality control system. For the steps of working as follow:-

1. Set up quality control system
2. Analysis
3. Corrective and Preventive action by
 - 3.1 QC 7 Tools is statistical method
 - 3.2 Failure Mode and Effective Analysis ; FMEA
4. Evaluation
5. The standardization

The result of research showed the defect percentage decreasing and the customer complaint, during October 1998 to January 1999 which was the period before the research to less than for 3% defects and 0 customer complaint. And then the organization quality control system was been set up during August 1999 to July 2000 which was the period of research.

Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Academic Year 2000

ลายมือชื่อนิสิต..... *ธนศักดิ์ ทุเรียน*
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *ชช.*

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อรองศาสตราจารย์ จรูญ มหิทธิพงษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนศาสตราจารย์ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ คำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ฐักิจการพานิช กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเนื้อหาการวิจัยตลอดมาจนเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องขอบคุณ คุณปีเตอร์ คิม กรรมการบริหาร, คุณชนินทร สุวรรณพิมลกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และคุณมงคล รุ่งเรืองระยับ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการจัดส่ง บริษัท ยางแปซิฟิค จำกัด ที่ได้อนุญาตให้ผู้วิจัยใช้บริษัทเป็นโรงงานตัวอย่างในการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงหัวหน้างานทุกส่วนงาน ที่ได้ช่วยเหลือข้อมูลต่าง ๆ จนกระทั่งแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณทินกร อ่อนจินดา พี่ชายที่เคารพที่คอยให้กำลังใจ คุณวิไล สนิธลาภ ที่ช่วยเหลือทั้งร่างกายและแรงใจ รวมถึงน้องทั้ง 2 คน ที่คอยถามไถ่ตลอดเวลา

สุดท้าย ขอขอบคุณดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ทดแทนคุณบิดาและมารดา ที่ได้อบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษแก่ผู้วิจัยตลอดมา

นาชนะศักดิ์ ทูเรียน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ฐ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
1.2 ขอบเขตของการวิจัย.....	1
1.3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เครื่องมือเบื้องต้นแห่งคุณภาพ.....	4
2.2 แผนภูมิควบคุมอัตราการเกิดข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (P-CHART).....	12
2.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ.....	14
2.4 ทฤษฎีพื้นฐาน ISO 9000 ; 1994.....	19
2.5 ทฤษฎีการหาค่าความเหน็ด.....	26
บทที่ 3 สภาพปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง	
3.1 ธุรกิจขององค์กร.....	32
3.2 แผนผังองค์กร.....	34
3.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำวิจัย.....	35
3.4 ขั้นตอนการผลิต และระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง.....	35
3.5 แสดงข้อมูลของเสียในสภาพปัจจุบัน.....	37
3.6 วิเคราะห์ปัญหาในสภาพปัจจุบัน.....	39
3.7 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร.....	39
บทที่ 4 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ	
4.1 ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียหลุดรอดจากการตรวจสอบไปยังลูกค้า.....	41
4.2 ปัญหาผลิตภัณฑ์เสียค่อนข้างสูงและเกิดซ้ำ.....	42
4.3 ปัญหาเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน.....	43
4.4 รายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุง.....	45
บทที่ 5 วิเคราะห์ผลหลังการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ	
5.1 ผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING.....	55

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.2 ผลิตภัณฑ์ 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	61
5.3 ผลิตภัณฑ์ 123457 ; RUBBER FOOT.....	67
5.4 ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT.....	74
บทที่ 6 การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	
6.1 การนำเอาทวิวิธีทางสถิติควบคุมคุณลักษณะผลิตภัณฑ์.....	80
6.2 การนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวมาวิเคราะห์กระบวนการ.....	86
6.3 การจัดทำมาตรฐานหลังการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน.....	149
บทที่ 7 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย	
7.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย.....	151
7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย.....	157
7.3 งานวิจัยที่ควรดำเนินการต่อไป.....	157
รายการอ้างอิง.....	158
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	
ภาคผนวก ข แสดงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการผลิต	
- กระบวนการรีดยาง.....	166
- กระบวนการเตรียมยาง.....	167
- กระบวนการอัดยาง.....	168
- กระบวนการตกแต่งกรรไกรมือ.....	169
- กระบวนการเตรียมผิว.....	170
- กระบวนการเช็ดผิว.....	171
- กระบวนการตาก.....	171
- กระบวนการติดกระดาษ.....	172
- กระบวนการป้อน.....	173
ภาคผนวก ค แสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (หลังการพัฒนา)	
- แผนคุณภาพ.....	175
- มาตรฐานการตรวจสอบ.....	181
- แผนการสุ่มตัวอย่าง.....	185
- มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสี.....	186
- มาตรฐานการตรวจสอบผิวภายนอก.....	187
- วิธีการทำงานเรื่องการเตรียมวัตถุดิบและเคมี.....	189
- มาตรฐานการรีดยาง.....	190
- มาตรฐานการเตรียมยาง.....	201

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- มาตรฐานการอัดยาง..... 205
- มาตรฐานการตกแต่ง..... 209
- มาตรฐานการอบยาง..... 217
- มาตรฐานการบรรจุ..... 219
- ภาคผนวก ง** แสดงมาตรฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน (หลังการพัฒนาระบบ)
 - คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัด..... 224
 - วิธีการทำงาน เรื่องการสอบเทียบ VERNIER CALIPERS..... 228
 - วิธีการทำงาน เรื่องการสอบเทียบ MOONEY VISCOMETER..... 233
 - วิธีการทำงาน เรื่องการสอบเทียบ HARDNESS TESTER..... 236
 - วิธีการทำงาน เรื่องการสอบเทียบ STEEL RULER..... 241
 - วิธีการทำงาน การสอบเทียบ เครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER)..... 244
 - คู่มือการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน..... 247
 - คู่มือกลวิธีทางสถิติ..... 249
 - คู่มือการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร..... 250
- ภาคผนวก จ** ข้อมูลการปรับปรุงแม่พิมพ์ หลังการปรับปรุงด้วย FMEA
 - การออกแบบแม่พิมพ์การอัดยางใหม่..... 253
 - ข้อมูลการตรวจเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์..... 258
- ภาคผนวก ฉ** มาตรฐานการควบคุมคุณภาพหลังการปรับปรุงด้วย FMEA
 - แผนคุณภาพ..... 265
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานรีด (PRO)..... 270
 - วิธีการทำงานเรื่อง วิธีการเตรียมยางด้วยมือ..... 271
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานอัด..... 272
 - มาตรฐานการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์..... 273
 - รายงานการเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ/เคมีรีดยาง PRO..... 274
 - ใบตรวจสอบการเตรียมยาง..... 275
 - รายงานการควบคุมกระบวนการอัด..... 276
 - ใบตรวจสอบการตกแต่งยาง..... 277
 - TAG CARD (STEP 2)..... 278
 - แบบฟอร์ม \bar{X} - R CHART..... 279
 - แบบฟอร์ม P-CHART..... 280
- ภาคผนวก ช** มาตรฐานการควบคุมคุณภาพหลังการควบคุมด้วย P-CHART
 - ตัวอย่างแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING..... 282

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	ตารางแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำวิจัย.....	1
2-1	ตารางแสดงรายการตรวจสอบ : จำนวนของเสีย.....	4
2-2	ตารางแสดงรายการตรวจสอบ : จำนวนของเสียแยกตามสาเหตุ.....	4
2-3	ตารางแสดงมาตรฐานสภาวะการทดสอบความหนืด.....	30
3-1	ตารางแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.....	35
3-2	ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	
	- 123457 ; RUBBER FOOT.....	36
	- 123458 ; RUBBER FOOT.....	36
3-3	ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	
	- 21A206 ; INNER LID PACKING.....	36
	- 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	36
3-4	ตารางแสดงข้อมูลของเสีย และคำร้องเรียนจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์ 123457 ; RUBBER FOOT.....	37
3-5	ตารางแสดงข้อมูลของเสีย และคำร้องเรียนจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT.....	37
3-6	ตารางแสดงข้อมูลของเสีย และคำร้องเรียนจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING.....	38
3-7	ตารางแสดงข้อมูลของเสีย และคำร้องเรียนจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์ 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	38
3-8	ตารางแสดงขั้นตอนการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ.....	39
4-1	ตารางแสดงแผนการแก้ไขปรับปรุงประยุกต์เข้ากับข้อกำหนด ISO 9000 ; 1994.....	44
4-2	ตารางแสดงรายละเอียดของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการผลิต ของ	
	- 21A206 ; INNER LID PACKING.....	46
	- 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	46
4-3	ตารางแสดงรายละเอียดของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการผลิต ของ	
	- 123457 ; RUBBER FOOT.....	47
	- 123458 ; RUBBER FOOT.....	47
5-1	ตารางแสดงรายการของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ทำการสรุปผล.....	54
6-1	ตารางแสดงรายการของผลิตภัณฑ์ที่บรรลุตามนโยบายคุณภาพหลังจากการพัฒนากระบวนการ	80
6-2	ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียของผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING ใน ช่วงเดือนมกราคม 2543.....	81

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
6-3	ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียบของผลิตภัณฑ์ 47-PS0267 ; SWITCH COVER ในช่วงเดือนมกราคม 2543.....	82
6-4	ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียบของผลิตภัณฑ์ 123457 ; RUBBER FOOT ในช่วงเดือนมกราคม 2543.....	82
6-5	ตารางแสดงแผนภูมิ P-CHART ของ 21A206 ; INNER LID PACKING.....	83
6-6	ตารางแสดงแผนภูมิ P-CHART ของ 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	84
6-7	ตารางแสดงแผนภูมิ P-CHART ของ 123457 ; RUBBER FOOT.....	85
6-8	ตารางแสดงแผนผังการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันโดยใช้เทคนิค FMEA ของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT.....	87
6-9	ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการ และชี้บ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการของ 123458 ; RUBBER FOOT.....	88
6-10	ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการผลิตของ 123458 ; RUBBER FOOT.....	97
6-11	ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ขนาด ไม่ได้ตามมาตรฐาน (123458 ; RUBBER FOOT).....	110
6-12	ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์สกรปรก (123458 ; RUBBER FOOT).....	110
6-13	ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์สี ไม่ได้ตามมาตรฐาน (123458 ; RUBBER FOOT).....	111
6-14	ตารางแสดงการให้คะแนนค่าความรุนแรงของผลกระทบข้อบกพร่อง.....	113
6-15	ตารางแสดงการให้คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและหรือสาเหตุข้อบกพร่อง.....	114
6-16	ตารางแสดงการให้คะแนนความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่อง และสาเหตุของข้อบกพร่อง.....	114
6-17	ตารางแสดงการทดลองหาค่าระยะเวลาการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	117
6-18	ตารางแสดงข้อมูลขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงาน (123458 ; RUBBER FOOT).....	120
6-19	ตารางแสดงการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ (FMEA)	123
6-20	ตารางแสดงข้อมูลค่า A (SPEC. 1.3 ± 0.15) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง.....	137
6-21	ตารางแสดงข้อมูลค่า B (SPEC. 0.5 ± 0.15) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง.....	138
6-22	ตารางแสดงข้อมูลค่า C (SPEC. 1.0 ± 0.20) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง.....	139

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
6-23	ตารางแสดงข้อมูลค่า D (SPEC. 1.0 ± 0.20) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง.....	140
6-24	ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สำหรับ \bar{X} -R CHART.....	142
6-25	ตารางแสดงข้อมูลค่าความหนืดและค่าของ \bar{X} , R, \bar{X} , \bar{R}	143
6-26	ตารางแสดงกราฟ \bar{X} -R CHART ของค่าความหนืด (หลังการปรับปรุง).....	144
6-27	ตารางแสดงการสรุปผลรายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไขและค่า RPN ก่อนและหลังปรับปรุง.....	145
6-28	ตารางแสดงเอกสารที่ได้มีการจัดทำหลังการปรับปรุงด้วย FMEA สำหรับผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT.....	149
6-29	ตารางแสดงเอกสารมาตรฐานที่ได้มีการจัดทำหลังการปรับปรุงด้วย P-CHART สำหรับ ผลิตภัณฑ์	
	- 21A206 ; INNER LID PACKING.....	150
	- 47-PS0267 ; SWITCH COVER.....	150
	- 123457 ; RUBBER FOOT.....	150
7-1	ตารางแสดงแผนการแก้ไขปรับปรุงประยุกต์เข้ากับข้อกำหนด ISO 9000 ; 1994.....	151
7-2	ตารางแสดงผลิตภัณฑ์เสียหลังการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ.....	153
7-3	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสีย หลังการปรับปรุงด้วย FMEA.....	155

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า	
1-1	รูปแสดงขอบเขตขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	2
2-1	รูปแสดงผังแสดงเหตุและผล.....	5
2-2	รูปแสดงแผนผังพาเรโตโต.....	6
2-3	รูปแสดงกราฟเส้น.....	7
2-4	รูปแสดงกราฟแท่ง.....	7
2-5	รูปแสดงกราฟวงกลม.....	8
2-6	รูปแสดงตัวอย่างฮิสโตแกรมแสดงการกระจายน้ำหนักของปากกา.....	9
2-7	รูปแสดงแผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบบวก.....	10
2-8	รูปแสดงแผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบลบ.....	10
2-9	รูปแสดงรูปภาพแผนภูมิ \bar{X} -R CHART.....	11
2-10	รูปแสดงแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย (P-CHART).....	13
2-11	รูปแสดงเครื่อง MOONEY VISCOMETER.....	29
2-12	รูปแสดงตัวอย่างกราฟทดสอบค่าความหนืด.....	31
3-1	รูปแสดงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของโรงงาน.....	33
3-2	รูปแสดง BOARD OF MANAGEMENT.....	34
4-1	รูปแสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียหลุดรอดไปยังลูกค้า.....	41
4-2	รูปแสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียค่อนข้างสูงและเกิดขึ้นซ้ำ.....	42
4-3	รูปแสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน.....	43
4-4	รูปแสดงแผนผังองค์กรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (หลังปรับปรุง).....	45
4-5	รูปแสดงผังองค์กรที่ปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหน่วยงานสอบเทียบ.....	45
4-6	รูปแสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 1.....	50
4-7	รูปแสดงรูปร่างของ NG CARD.....	50
4-8	รูปแสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 2.....	51
4-9	รูปแสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 3.....	51
5-1	รูปแสดง 21A206 ; INNER LID PACKING แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง.....	55
5-2	รูปแสดง 21A206 ; INNER LID PACKING แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง.....	56
5-3	รูปแสดง 21A206 ; INNER LID PACKING จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง.....	57
5-4	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์แห้ว (21A206 ; INNER LID PACKING).....	59
5-5	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก (21A206 ; INNER LID PACKING).....	60
5-6	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์ฉีกขาด (21A206 ; INNER LID PACKING).....	60

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5-7	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	61
5-8	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	62
5-9	รูปแสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	63
5-10	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	65
5-11	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์มีตำหนิ/ฉีกขาด (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	65
5-12	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่สุก/เสียรูป (47-PS0267 ; SWITCH COVER).....	66
5-13	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง (123457 ; RUBBER FOOT).....	67
5-14	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123457 ; RUBBER FOOT).....	68
5-15	รูปแสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123457 ; RUBBER FOOT).....	69
5-16	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์แห้ง/ตำหนิ (123457 ; RUBBER FOOT).....	71
5-17	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก (123457 ; RUBBER FOOT).....	71
5-18	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์เสียรูป (123457 ; RUBBER FOOT).....	72
5-19	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์กระดาษกาวหลุด (123457 ; RUBBER FOOT).....	73
5-20	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	74
5-21	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	75
5-22	รูปแสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	76
5-23	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์คัดเข้าเนื้อ (123458 ; RUBBER FOOT).....	78
5-24	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก (123458 ; RUBBER FOOT).....	78
5-25	รูปแสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สีไม่ได้ (123458 ; RUBBER FOOT).....	79
6-1	รูปแสดงการทาแป้งบนยางหลังจากที่ยางถูกรีดเสร็จ.....	116
6-2	รูปแสดงการใช้ถุงพลาสติกห่อยาง.....	116
6-3	รูปแสดงการใช้ถุงพลาสติกรองบนกระเบื้องก่อนวางยาง.....	117
6-4	รูปแสดงรูปร่างการทำความสะอาดแม่พิมพ์อัดด้วยน้ำยาซิลิโคน.....	119
6-5	รูปแสดงรูปร่างการเปลี่ยนแบบแม่พิมพ์.....	121

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
6-6	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	133
6-7	รูปแสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	134
6-8	รูปแสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (123458 ; RUBBER FOOT).....	135
6-9	รูปแสดงตำแหน่งค่าการวัดชิ้นงาน (123458 ; RUBBER FOOT) เพื่อทำการวัดดัชนี สมรรถนะกระบวนการ.....	136



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้านคุณภาพ (QUALITY), ราคา (COST), การจัดส่ง (DELIVERY) ซึ่งทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น อันจะเป็นการทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าลดลง

สำหรับโรงงานที่ผู้วิจัยได้เข้าไปทำวิจัยนั้น เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง ก็ประสบปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคำร้องเรียนจากลูกค้า เช่นกัน จากการที่ผู้วิจัยได้ตรวจสอบสภาพการดำเนินงานภายในโรงงานเบื้องต้น พบว่า ยังไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี อาทิเช่น บางขั้นตอนการผลิตไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเสียหลุดรอดไปยังขั้นตอนอื่น เป็นต้น

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นมูลเหตุจูงใจสำหรับผู้วิจัยในการที่จะพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยางนี้

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ ในการที่จะนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตในแต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้าจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตลดลง, คำร้องเรียนจากลูกค้าลดลง จนกระทั่งบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด


1.2 ขอบเขตของการวิจัย

1.2.1 วิทยานิพนธ์นี้จะกำหนดกรณีศึกษาชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย

ตารางที่ 1-1 แสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำวิจัย

NO.	P/NO	P/NAME
1.	123457	RUBBER FOOT
2.	123458	RUBBER FOOT
3.	21A206	INNER LID PACKING
4.	47 – PS0267	SWITCH COVER

- 1.2.2 ในการทำวิจัย จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ/เคมี ถึง PACKING ซึ่งสามารถแสดง FLOW PROCESS CHART ในสภาพปัจจุบันได้ดังรูป

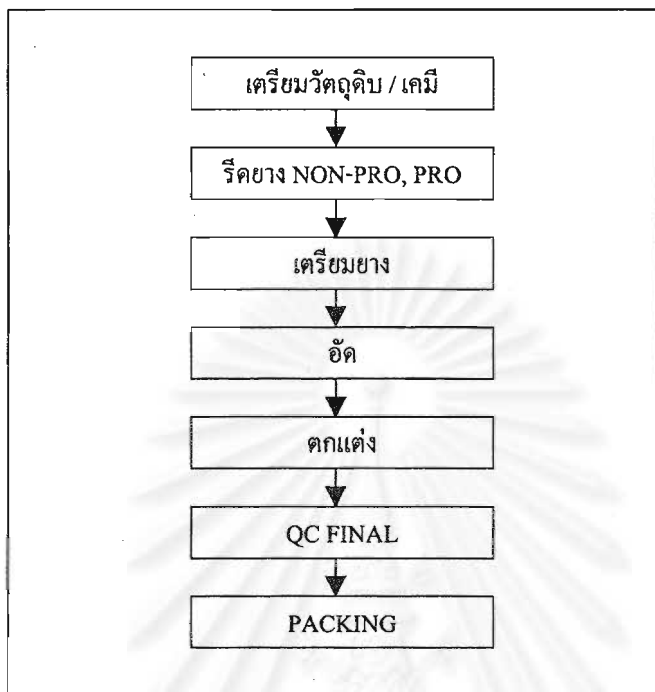

รูปที่ 1-1 แสดงขอบเขตขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

- 1.2.3 การวิจัย จะไม่ครอบคลุม ถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง

1.3 วิธีดำเนินการวิจัย

- 1.3.1 ศึกษากระบวนการผลิตและการดำเนินงานภายในโรงงาน
- 1.3.2 ศึกษางานวิจัย และเครื่องมือ QC ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ ในที่นี้ คือ
- ความรู้พื้นฐานทางด้าน ISO 9000 ในหัวข้อ 4.1, 4.2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.18
 - เครื่องมือ QC อาทิเช่น QC 7 TOOLS, FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS (FMEA), SAMPLING PLAN เป็นต้น
- 1.3.3 ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
- ดำเนินการออกแบบระบบควบคุมคุณภาพ
 - ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- 1.3.4 วิเคราะห์ผลการแก้ไขปรับปรุง โดยเปรียบเทียบข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต และเปอร์เซ็นต์การเรียนรู้จากลูกค้า ในช่วงก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง รวมถึงระบบควบคุมคุณภาพที่เกิดขึ้น
- 1.3.5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอต่าง ๆ
- 1.3.6 จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง
- 1.4.2 เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงาน ให้กับพนักงานภายในองค์กร
- 1.4.3 เพื่อลดค่าร้องเรียนปัญหาทางด้านคุณภาพจากลูกค้า
- 1.4.4 ตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท
- 1.4.5 เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อื่น
- 1.4.6 ลดปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เครื่องมือเบื้องต้นแห่งคุณภาพ (BASIC QUALITY TOOLS)

เครื่องมือ 7 แบบของ QC (QC 7 TOOLS)

2.1.1 ใบตรวจสอบ (CHECK – SHEETS)

ความหมาย :

ใบตรวจสอบหรือรายการตรวจหรือตารางตรวจสอบ คือตารางแผนผัง หรือรายการที่มีการออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลหรือตัวเลข แต่เพื่อความสะดวก มักจะออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถใช้การ “จิก” (✓) ลงในใบตรวจสอบได้เลย ใบตรวจสอบ (CHECK – SHEET) บางแห่งเรียกว่า TALLY – SHEET

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลหรือตัวเลขได้ง่ายและถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ถูกต้อง

วิธีการ :

ตารางที่ 2-1 แสดงรายการตรวจสอบ : จำนวนของเสีย

วันที่ผลิต	จำนวนของเสีย
1	III
2	II
3	III
4	III
5	III I

ตารางที่ 2-2 รายการตรวจสอบ : จำนวนของเสียแยกตามสาเหตุ

สาเหตุ	จำนวนของเสีย
- สีสลอก	II
- วัสดุคุณภาพไม่ดี	III III
- พนักงานทำผิด	III
- อุปกรณ์ชำรุด	III I

- รายการตรวจสอบ : ความปลอดภัยของเครื่องจักร

ก ฝาครอบส่วนที่เคลื่อนไหวได้

○ มี ○ ไม่มี

ข ฐานยึดเครื่องจักร

○ ปลอดภัย ○ ไม่ปลอดภัย

2.1.2 ผังแสดงเหตุและผล (CAUSE AND EFFECT DIAGRAMS)

ความหมาย :


ผังแสดงเหตุและผลคือ แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์ (EFFECT) กับ สาเหตุ (CAUSE) ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น ๆ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผังก้างปลา (FISH BONE DIAGRAMS) หรือผังอิชิกาวา (ISHIGAWA DIAGRAM)

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น ๆ (มักจะเป็น “ผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา” หรือผลลัพธ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น)
2. เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่สาเหตุ

วิธีการ :

1. ระบุผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุอยู่ปลายสุดของลูกศร
2. ระบุสาเหตุหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น ๆ เป็นกิ่งที่พุ่งเข้าลูกศรหลัก
 - องค์ประกอบหลักหรือสาเหตุหลักที่นิยมใช้ในผังแสดงเหตุและผลคือ 4 M
 - MAN - คน
 - MACHINE - เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
 - MATERIAL - วัตถุดิบ หรือวัสดุ
 - METHOD - วิธีการทำงาน
3. ระบุสาเหตุย่อยลงในกิ่งสาเหตุหลัก
4. กำหนดความสำคัญของสาเหตุหลักต่าง ๆ และหามาตรการแก้ไข

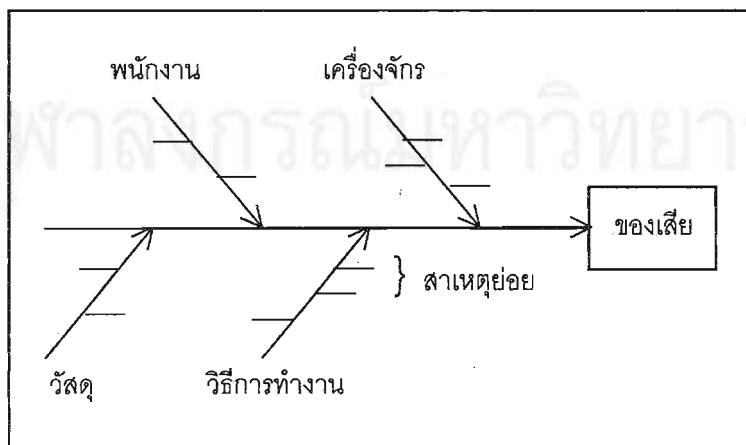

รูปที่ 2-1 แสดงผังแสดงเหตุและผล

2.1.3 ผังพาเรโต (PARETO DIAGRAMS)

ความหมาย :


ผังพาเรโต คือ แผนภูมิที่ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือโรงงาน ว่าปัญหาใดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไปตามลำดับ โดยนำปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่ หรือแบ่งแยกประเภทแล้วเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปหาน้อย โดยการแสดงขนาดความสำคัญมากน้อยด้วยกราฟแท่ง และแสดงค่าสะสมด้วยกราฟเส้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใดเพื่อการเลือกแก้ปัญหาที่ก่อนหลัง
2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า แต่ละปัญหามีอัตราส่วนเท่าใด เมื่อเทียบกับทั้งหมด

วิธีการ :

1. หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโดยจัดหมวดหมู่ หรือแยกเป็นประเภท ๆ
2. เก็บข้อมูลตามสาเหตุในข้อ 1 ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. คำนวณข้อมูลในแต่ละสาเหตุที่ได้ในข้อ 2 ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกับข้อมูลทั้งหมด
4. เขียนกราฟแท่ง โดยใช้แกนอนแสดงสาเหตุ แกนตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเขียนกราฟแท่งเรียงจากสาเหตุที่มีเปอร์เซ็นต์สูงก่อน แล้วลดหลั่นลงตามลำดับ
5. ลงมือแก้ปัญหาโดยพิจารณาแก่ที่สาเหตุหลักไม่กี่ประการ (VITAL VIEW)

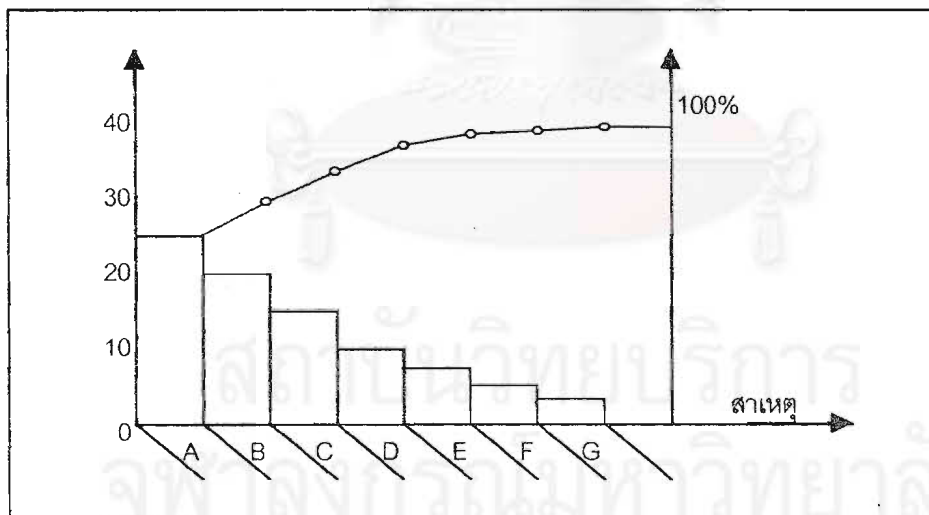

รูปที่ 2-2 แสดงผังพาเรโต

2.1.4 กราฟ (GRAPH)

ความหมาย :


กราฟ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการแสดง หรือแปลข้อมูลเป็นภาพที่เห็น ได้ชัดและเข้าใจง่าย อาจเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้อธิบายผลหรือสิ่งต่าง ๆ ด้วยกราฟที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
2. เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อใช้ในการควบคุม
4. เพื่อใช้บันทึกข้อมูลที่เก็บได้


วิธีการ :

1. กราฟเส้น (LINE GRAPH)

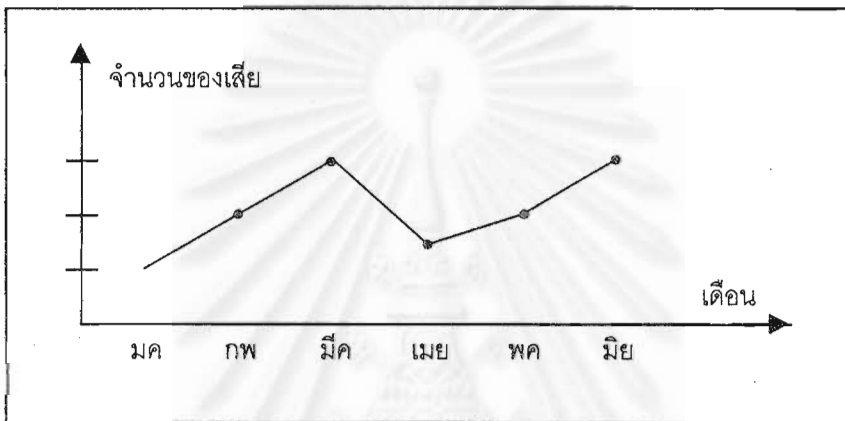

รูปที่ 2-3 แสดงกราฟเส้น

2. กราฟแท่ง (BAR GRAPH)

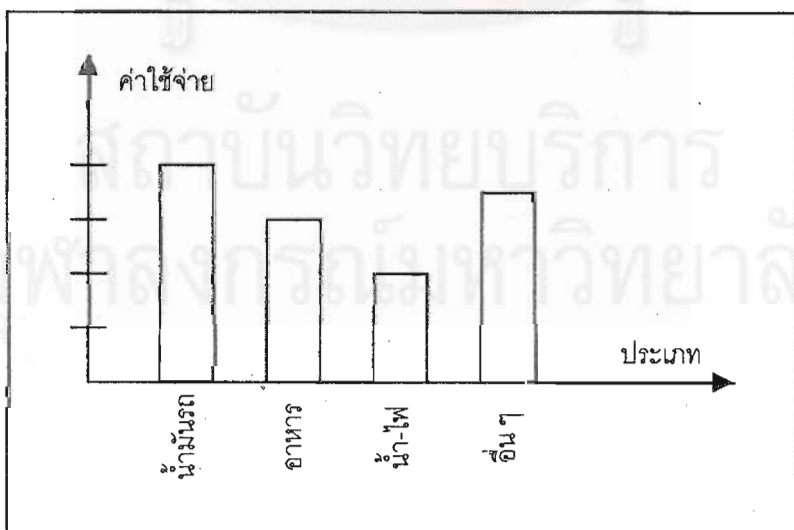

รูปที่ 2-4 แสดงกราฟแท่ง

3. กราฟวงกลม (PIE GRAPH)



รูปที่ 2-5 แสดงกราฟวงกลม

2.1.5 ฮิสโตแกรม (HISTOGRAMS)

ความหมาย :

ฮิสโตแกรม คือ กราฟแท่งชนิดหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงการกระจายความถี่ของข้อมูล (แสดงข้อมูลเป็นหมวดหมู่) ซึ่งมีแนวโน้มนูนสู่ศูนย์กลางที่เป็นค่าสูงสุด แล้วกระจายลดหลั่นลงไปตามลำดับ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบของการกระจายของข้อมูลและแนวโน้มนูน
2. เพื่อแสดงความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามตัวแปรตัวหนึ่ง
3. เพื่อใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

วิธีการ :

1. เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 50 ข้อมูล (ยิ่งเก็บได้มากยิ่งดี) จำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ N
2. หาค่ามากที่สุด (L) และค่าน้อยที่สุด (S) ของข้อมูลทั้งหมดแยกตามกลุ่ม
3. หาค่าพิสัย ($RANGE : R$) และค่าความกว้างของชั้น

ชั้น	น้ำหนักปากกา		จุดกึ่งกลาง	จำนวนของขีด	ความถี่
	ขอบเขตของข้อมูล	ขอบเขตจริง			

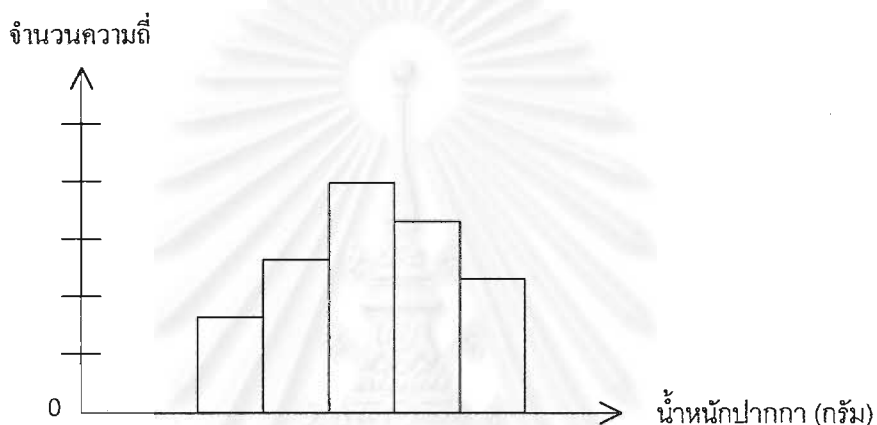

รูปที่ 2-6 แสดงตัวอย่างฮิสโตแกรมแสดงการกระจายน้ำหนักของปากกา

2.1.6 ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAMS)

ความหมาย :

ผังการกระจาย คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในเชิงสถิติ จึงสามารถหาสหสัมพันธ์ (CORRELATION) ของตัวแปรทั้งสองได้จากแผนผังการกระจายนี้


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด


วิธีการ :

1. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ประมาณ 30 คู่
2. กำหนดค่าตัวแปรสำหรับแกน X และแกน Y
3. เขียนกราฟ โดยการพล็อตข้อมูลทั้ง 30 คู่ลงไปในกราฟ
4. เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงบนกราฟ
5. อ่านแผนผังการกระจาย เพื่อดูว่าแผนผังการกระจายมีลักษณะเช่นใด

- แผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบบวกคือ ข้อมูลหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนแปรผันโดยตรงต่อกัน (ไปทางเดียวกัน) หรือ
- แผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบลบคือ ข้อมูลหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนแปรผกผันต่อกัน (ไปตรงข้ามกัน)

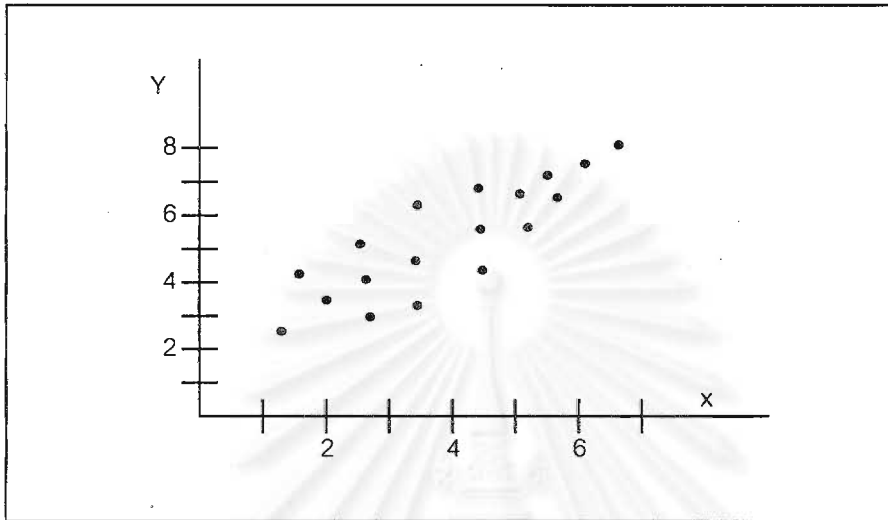

รูปที่ 2-7 แสดงแผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบบวก

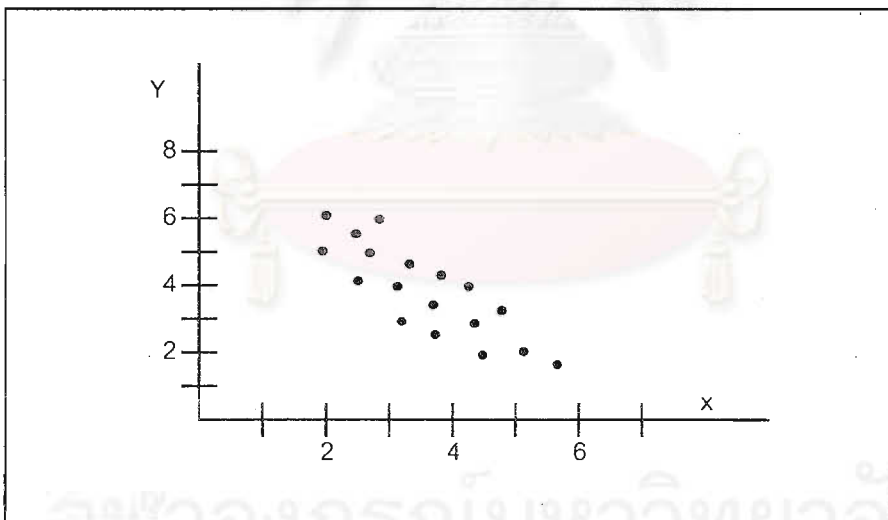

รูปที่ 2-8 แสดงแผนผังการกระจายชนิดสหสัมพันธ์แบบลบ

2.1.7 แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHARTS)

ความหมาย :

แผนภูมิควบคุมคือ แผนภูมิที่เขียนขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่ระบุถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตมีเสถียรภาพหรือไม่ (อยู่ในการควบคุมหรือไม่)
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตในการควบคุมทั้งขอบเขตบน และขอบเขตล่าง
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดที่มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต \bar{X} -R-CHART

 \bar{X} -R-CHART

วิธีการ :

1. เก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 100 ข้อมูล
2. คำนวณค่าเฉลี่ย (\bar{X})
3. คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย ($\bar{\bar{X}}$)
4. คำนวณค่าพิสัย (R)
5. คำนวณค่าเฉลี่ยของพิสัย (\bar{R})
6. คำนวณค่าเส้นขอบเขต ควบคุมค่าสูง หรือขอบเขตบน (UPPER CONTROL LIMIT, UCL), เส้นขอบเขตควบคุมค่าต่ำ หรือขอบเขตล่าง (LOWER CONTROL LIMIT, LCL) และเส้นค่ากลาง (CENTER LINE : CL) เพื่อสร้างแผนภูมิ \bar{X} และแผนภูมิ R
7. ระบุข้อมูลลงในกราฟ

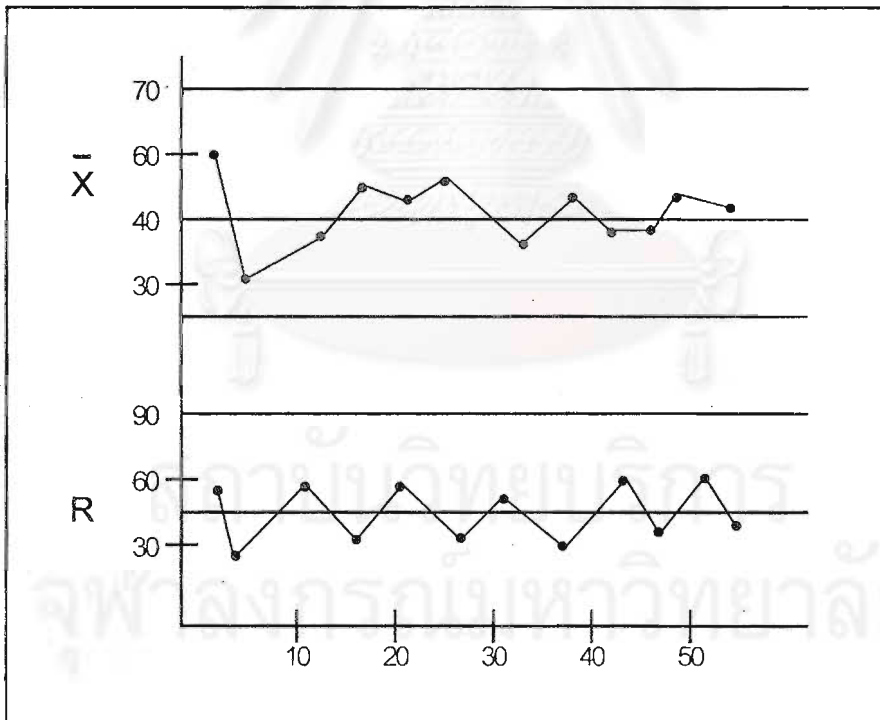รูปที่ 2-9 แสดงรูปภาพแผนภูมิควบคุม \bar{X} , R-CHART

2.2 แผนภูมิควบคุมอัตราการเกิดของดี-ของเสีย (P-CHART)

- การเขียน P-CHART (ขนาดของสิ่งตัวอย่างไม่คงที่)

การดำเนินการเหมือนกับการจัดทำ PN CHART แต่ที่แตกต่างกันคือ จำนวนการชักตัวอย่าง (N) จะไม่คงที่ ดังนั้น เส้นขอบเขตควบคุม (UCL และ LCL) จะไม่เท่ากันตลอด

2.2.1 ขั้นที่ 1 : เก็บรวบรวมข้อมูล

$$\text{ดังนั้น } P1 = \frac{\text{จำนวนของเสียในกรู๊ปย่อยที่ } i \text{ (ชิ้น)}}{N1}$$

นั่นคือ จำนวนชิ้นของเสียในกรู๊ปย่อยที่ $i = NP1$

2.2.2 ขั้นที่ 2 : หาค่าเฉลี่ยของค่าสัดส่วนของเสีย (P)

$$\bar{P} = \frac{\text{จำนวนของเสียทั้งหมด}}{\text{จำนวนสิ่งตัวอย่างทั้งหมด}}$$

$$\bar{P} = \frac{\sum (PN)}{\sum (N)}$$

เมื่อ K คือจำนวนกรู๊ปย่อยซึ่งแต่ละกรู๊ปมีขนาด N สิ่งตัวอย่างและมีของเสียเท่ากับ PN ชั้นต่อกรู๊ป

$$\bar{P} = \frac{\sum (PN)}{\sum (N)}$$

2.2.3 ขั้นที่ 3 : กำหนดหาเส้นขอบเขตควบคุม

สูตรสำคัญ

- เส้นค่ากลาง (CL)

$$CL = \bar{P}$$

หมายเหตุ สำหรับการควบคุมของเดือนที่สองและเดือนต่อ ๆ ไป กำหนดให้ใช้ค่า \bar{P} ของเดือนที่ผ่านมา

- เส้นขอบเขตควบคุมค่าสูง (UCL)

$$UCL = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{N}}$$

- เส้นขอบเขตควบคุมค่าต่ำ (LCL)


$$LCL = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{N}}$$

หมายเหตุ กรณีค่า LCL เป็นค่าลบกำหนดให้คิดที่ค่าศูนย์เท่านั้น เพราะจำนวนชิ้นของเสียนั้นค่าน้อยที่สุดคือ ศูนย์ หมายความว่าไม่พบแม้แต่ 1 ชิ้น คือ ค่าที่ดีที่สุด (ZERO DEFECT คือ ไม่มีของเสียเลย) ค่าติดลบจึงเป็นไปได้จึงไม่ใช่

2.2.4 ขั้นที่ 4 : สร้างแผนภูมิควบคุม

- แกนนอนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนกรู๊ปย่อย
- แกนตั้งเป็นตัวเลขแสดงสัดส่วนของเสีย

- เขียนเส้นเต็มแทนเส้นค่ากลาง (CL)
- เขียนเส้นประ 1 หรือ 2 เส้น แทน UCL และ LCL
- พล็อตจำนวนสัดส่วนของเสียลงในกราฟแล้วลากเส้นต่อจุดที่พล็อต

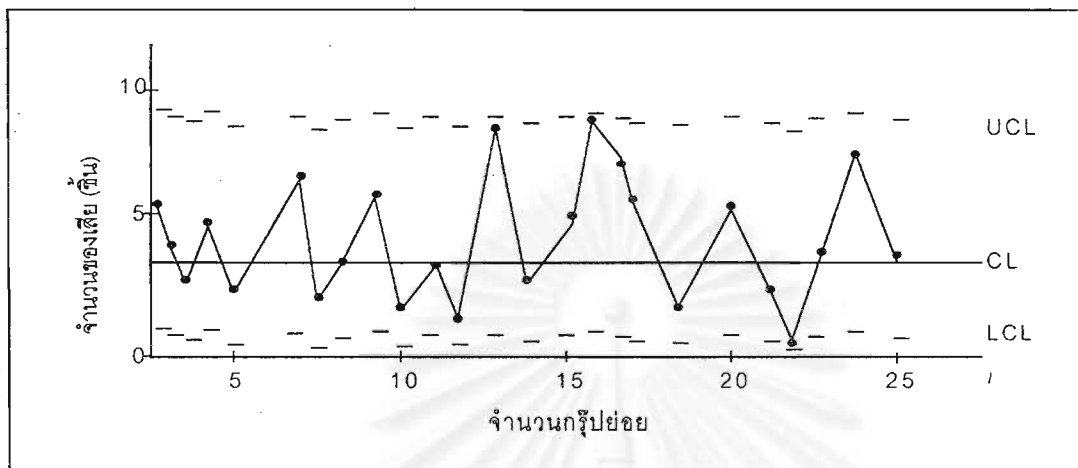

รูปที่ 2-10 แสดงแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย (P-CHART)

2.2.5 การแปลความหมาย P-CHART

1. จุดอยู่นอก CONTROL LIMITS

ถ้าจุดอยู่นอก UCL อาจเกิดจาก

- การคำนวณ / บันทึกผิดพลาด
- สมรรถนะของกระบวนการแย่งลง
- ระบบการประเมินเปลี่ยนไป เช่น คนวัด เครื่องมือวัด

ถ้าจุดอยู่นอก LCL อาจเกิดจาก

- การคำนวณ / บันทึกผิดพลาด
- สมรรถนะของกระบวนการได้รับการปรับปรุง
- ระบบการวัดเปลี่ยนแปลง

2. รูปแบบที่ผิดปกติ / แนวโน้ม

- 7 จุดอยู่เหนือหรือใต้เส้น CENTER LINE
- 7 จุดแนวโน้มขึ้นหรือลง

ถ้าอยู่เหนือ CENTER LINE หรือแนวโน้มขึ้น

- สมรรถนะของกระบวนการแย่งลง
- ระบบการประเมินเปลี่ยนไป

ถ้าอยู่ใต้ CENTER LINE หรือแนวโน้มลง

- สมรรถนะของกระบวนการได้รับการปรับปรุง
- ระบบการประเมินเปลี่ยนไป

3. รูปแบบที่ไม่เป็นอย่างเตาสุ่ม

มากกว่า 2 ใน 3 ของข้อมูลอยู่ใน C

- การคำนวณ / บันทึกผิดพลาด
- ตัวอย่างที่สุ่มติดกันมากเกินไป
- แก้ไขข้อมูล

มากกว่า 1 ใน 3 ของข้อมูลอยู่ใน A + B

- การคำนวณ / บันทึกผิดพลาด
- ตัวอย่างที่สุ่มห่างมากเกินไป เช่น เป็นชิ้นงานคนละกะ

หมายเหตุ รูปแบบที่ไม่เป็นอย่างเตาสุ่ม (NONRANDOM PATTERNS)

แบ่งระยะจาก CL ถึง UCL หรือ LCL เป็น 3 ส่วน

	UCL	ปกติ
A	-----	- 2 ใน 3 ของข้อมูลอยู่ใน C
B	-----	(25 จุด) x (0.75) = 18 จุด
C	-----	CL
C	-----	- 1 ใน 3 ของข้อมูลอยู่ใน A + B
B	-----	(25 จุด) x (0.25) = 7 จุด
A	-----	LCL

การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ

คำนวณใหม่

- สืบสวน / ไขความผันแปรพิเศษ
- จุดที่ผิดปกติถูกตัดทิ้งไป แล้วคำนวณใหม่ (N ใหม่)

การนำไปใช้งาน

- นำค่า CONTROL LIMITS ไปใช้งาน
- เปลี่ยนแปลงถ้ามีการปรับปรุงพบว่า ความสามารถของกระบวนการดีขึ้น

2.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS, FMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS หรือ FMEA) เป็นวิธีการป้องกันที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์หาปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ค้นหาสาเหตุและผลกระทบจากข้อบกพร่องนั้น ๆ กำหนดวิธีในการตรวจสอบและบ่งชี้ข้อบกพร่อง และทำการกำหนดวิธีป้องกันการเกิดขึ้นอีกของข้อบกพร่องนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า วัตถุประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำว่า “ลูกค้า” หมายถึงผู้บริโภคนขั้นสุดท้ายของสายการผลิตหรือประกอบ แผนกบริการและแผนกอื่น ๆ

ลักษณะของการวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องหรือผลกระทบ หรือการทำ FMEA มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น โดยทำการแยกแยะ และบ่งชี้ลักษณะความเสี่ยงของการออกแบบ และกระบวนการผลิต เพื่อนำผลจากการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการออกแบบและกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพมี 2 ลักษณะ คือ

1. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบด้านการออกแบบ (DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS : DFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบหรือ DFMEA เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องจากการออกแบบ ด้วยการบ่งชี้ และหาทางป้องกันปัญหาในด้านศักยภาพ ที่เกิดจากการออกแบบ โดยการทบทวนการออกแบบ ประวัติความบกพร่องในอดีต และข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ผู้ออกแบบจะใช้ข้อมูลช่วยในการจัดทำลำดับความเสี่ยงในการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป การวิเคราะห์จะกระทำภายใต้สมมุติฐานที่ว่า ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนได้รับการผลิตที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาข้อบกพร่องเนื่องจากการออกแบบ

2. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (PROCESS FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS : PFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต ต่างจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ กล่าวคือ จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการประกอบ และขั้นตอนการผลิตของบริษัทในการผลิตสินค้า การวิเคราะห์จะกระทำภายใต้สมมุติฐานที่ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วน ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต หรือ PROCESS FMEA

1. ช่วยลดจุดอันตรายและช่วยในการวางแผน ค้นหาวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยืนยันว่า กระบวนการผลิต มีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ช่วยในการกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3. ช่วยในการชี้จุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวัง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ
4. นำเสนอวิธีการในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำหรับปฏิบัติการรอแก้ไข และปรับปรุง กระบวนการผลิต
5. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผน กำหนดคุณลักษณะของกระบวนการ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต หรือ

PFMEA และการวิเคราะห์ลักษณะของข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ หรือ DFMEA มีขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบเดียวกัน โดยแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์เป็น 17 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกหัวข้อที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ โดยอาจเป็นหัวข้อปัญหาที่มักพบ, เกิดขึ้นบ่อย ๆ และทำการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ให้ชัดเจน

2. ระบุวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยมี 4 วิธีดังนี้

2.1 การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (TOP – DOWN ANALYSIS) โดยทำการวิเคราะห์ระบบโดยรวม แล้วจึงแยกพิจารณาในส่วนย่อยของระบบ

2.2 การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (BOTTOM – UP ANALYSIS) โดยทำการวิเคราะห์ระบบย่อยแต่ละส่วน จากนั้นจึงพิจารณาระบบรวม

2.3 การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (COMPONENT ANALYSIS) โดยทำการวิเคราะห์ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วน จากนั้นนำข้อกำหนดของชิ้นส่วน (COMPONENT SPECIFICATION) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง

2.4 การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน (FUNCTION ANALYSIS) โดยทำการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานและระบบ พิจารณาข้อบกพร่องอันเกิดกับผู้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นนำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATION) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง

ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาการวิเคราะห์ความวิกฤต ซึ่งเป็นการจัดลำดับผลกระทบของข้อบกพร่อง โดยทำการเปรียบเทียบกับผลกระทบข้ออื่น ๆ โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาหาลำดับความสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่อง และผลกระทบต่อข้อบกพร่อง การคำนวณเราจะใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ระบบ ระบบย่อย หรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบของข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องที่รุนแรงที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นอันดับแรก เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

3. หลังจากได้ระบบที่ต้องพิจารณาจากการวิเคราะห์ความวิกฤต ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว จากนั้นเราต้องกำหนดขอบเขตของข้อบกพร่องที่จะวิเคราะห์เพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจสอบ

4. ออกแบบตารางที่เหมาะสม

5. ระบุหัวข้อ อุปกรณ์ หรือระบบย่อยที่มีโอกาสเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 3 โดยใช้คำถามว่า “ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง”

6. สำหรับการวิเคราะห์ความวิกฤต ให้กำหนดโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องของแต่ละหัวข้ออุปกรณ์ หรือระบบย่อยตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5

7. สำหรับการวิเคราะห์ความวิกฤตให้เขียนรายการข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหาได้โดยการตั้งคำถามว่า “ลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง”

8. กำหนดคะแนนโอกาสที่ข้อบกพร่องที่ระบุในข้อ 7 ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น (P = PROBABILITY) โดยผลรวมของโอกาสการเกิดข้อบกพร่องจะเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

9. วิเคราะห์หาผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากข้อ 7

10. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรง จากผลกระทบของข้อบกพร่อง (S = SEVERITY) และทำการให้คะแนนความรุนแรงสำหรับผลกระทบของข้อบกพร่องที่ได้จากข้อ 9

11. วิเคราะห์หาวิธีการในการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
12. กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนโอกาสในการตรวจพบข้อบกพร่องเหล่านั้น (D =

DETECT)

13. ให้คะแนนโอกาสที่วิธีการตรวจพบข้อบกพร่องที่กำหนดจากข้อ 11 ว่ามีโอกาสตรวจพบข้อบกพร่องได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้หลักการให้คะแนนจากเกณฑ์ในข้อ 12

14. หาคะแนนความวิกฤตของผลกระทบข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 9

คะแนนความวิกฤตของผลกระทบข้อบกพร่อง = $P \times S \times D$

15. เลือกจุดที่จะต้องทำการแก้ไขตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยพิจารณาจากค่าคะแนนความวิกฤต โดยเลือกจุดที่มีค่าคะแนนวิกฤตสูงสุดมาทำการแก้ไขก่อน

16. ดำเนินการวิธีป้องกัน เพื่อลดความวิกฤตลง

17. ติดตามผลปฏิบัติการเพื่อลดความวิกฤต และทำการทบทวนการวิเคราะห์

ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

1. ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ของการออกแบบและกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการคุณภาพ เพื่อระบุความเสี่ยงในแต่ละแผนและช่วยในการเตรียมการค้นหาวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ
3. มีประโยชน์สำหรับกรณีที่มีการออกแบบสินค้า หรือกระบวนการผลิตใหม่ ๆ โดยช่วยบ่งชี้และระบุข้อบกพร่อง อันมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ได้จากการออกแบบ และกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

PROACTIVE QUALITY STRATEGIES จะมุ่งไปป้องกันความล้มเหลวของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA จะมุ่งไปที่แบบของความล้มเหลว วิธีการและผลกระทบ FMEA

เรายังจะคิดว่าแบบของความล้มเหลว (FAILURE MODE) เป็นผลทางกายภาพของความล้มเหลวในขณะที่เกิดโทษของความล้มเหลว จะหมายถึงกระบวนการที่สร้างความล้มเหลวการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ จะเป็นการพยายามที่จะระบุแบบของความล้มเหลว วิธีการ ผลกระทบ หรือผลที่ตามมาที่แบบของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอีก วิธีดำเนินการเพื่อป้องกันแบบของความล้มเหลว และวิธีการที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันผลกระทบ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบที่มีประสิทธิภาพก็คือแผนการปฏิบัติการผลิต และแผนการดำเนินการ (PRODUCT AND PROCESS ACTIONS PLANS) สำหรับขจัดข้อล้มเหลว หรืออย่างน้อยก็ทำให้ข้อบกพร่องนั้นเบาบางลง

วิวัฒนาการของ FMEA

การแบ่งชั้นของ FMEA โดยธรรมชาติจะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบหรือระบบเครื่องมือ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน จะมีผลกระทบถึงข้อบกพร่องในระบบ (คน, เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นรอบ ๆ ตัว) FMEA จะระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องเพียงสาเหตุเดียว หรือสนับสนุนสิ่งที่ทำให้เกิดสาเหตุนั้น อุบัติเหตุหรือการไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

แบบฟอร์มพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบจะประกอบไปด้วย 8 หัวข้อหลักคือ

1. คุณลักษณะของอุปกรณ์ (FUNCTIONAL OR EQUIPMENT IDENTIFICATION)
2. ประโยชน์ของอุปกรณ์ (FUNCTIONAL OR EQUIPMENT PURPOSE)
3. แบบของข้อบกพร่อง (FAILURE MODE)
4. วิธีการที่บกพร่อง (FAILURE MECHANISM)
5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (FAILURE DETECTION)
6. การทดแทนข้อบกพร่อง (FAILURE COMPENSATION)
7. ผลกระทบของข้อบกพร่อง (FAILURE EFFECTS)
8. มาตรการป้องกัน (PREVENTIVE MEASURES)

รูปแบบความเบี่ยงเบนของ FMEA (FMEA FORMAT VARIATIONS) มีวิธีการที่สำคัญยิ่ง 2 วิธีที่จะทำ FMEA ให้บรรลุผลสำเร็จ วิธีการแรกคือ การปฏิบัติตามหน้าที่ (FUNCTIONAL APPROACH) ซึ่งยอมรับว่าทุกชิ้นงานถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการที่ 2 คือระดับชิ้นส่วน (PART-LEVEL) วิธีการทางเครื่องกลไก ซึ่งจะแสดงรายการชิ้นส่วนของเครื่องกลไกที่ละเอียดขึ้น เพื่อดูถึงความเป็นไปได้ในการเกิดข้อบกพร่อง ในการซ่อมบำรุงคำว่า เครื่องกลไกใน FMEA หมายถึง ส่วนประกอบแท้จริงในการซ่อมบำรุงมากกว่าส่วนประกอบทางวัตถุ

การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามหน้าที่ (FUNCTIONAL LEVEL ANALYSIS) ใช้ช่วยเมื่อชิ้นส่วนของเครื่องกลไกไม่สามารถชี้ข้อบกพร่องได้เพียงชิ้นส่วนเดียว เมื่อระบบที่มีส่วนประกอบซับซ้อน ต้องการวิเคราะห์จากบนสู่ล่าง จนถึงระดับที่ประสบผลสำเร็จ

การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (PART LEVEL ANALYSIS) ใช้เมื่อชิ้นส่วนของเครื่องกลไกชี้ชัดว่ามีปัญหาแล้วเท่านั้น ขั้นตอนแรกคือการพัฒนารายการแสดงเครื่องกลไก ซึ่งรายการแสดงต้องประกอบด้วย รายละเอียดของชิ้นส่วนเครื่องกลไกแต่ละชิ้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของเครื่องกลไก (UNIQUE HARDWARE IDENTIFICATION)
2. รายละเอียดของเครื่องกลไก (DETAILED HARDWARE DESCRIPTION)
3. รายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่องกลไก (DETAILED DESCRIPTION OF HARDWARE FUNCTION)
4. รายการแสดงตัวกลาง (INTERFACE) ที่เครื่องกลไกนี้ต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องกลไกอื่น รวมทั้งรายละเอียดของตัวกลางนั้น ๆ

โดยทั่ว ๆ ไป ส่วนประกอบที่มีข้อบกพร่องของเครื่องกลไก จะถูกอธิบายโดย หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การขอทราบข้อบกพร่อง (FAILURE ON DEMAND)
2. การเตรียมพร้อมรับข้อบกพร่อง (STAND BY FAILURE)
3. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL FAILURE)

การวิเคราะห์ความวิฤต

หลังจากผลกระทบจากข้อบกพร่องได้ถูกชี้ชัดแล้วเราต้องตัดสินใจว่าจะไรที่จะต้องการความสนใจต่อไปการตัดสินใจนี้จะถูกผลักดัน โดยทั้งผลลัพธ์เกี่ยวเนื่อง ที่ติดตามมากับผลกระทบจากข้อบกพร่อง และข้อบกพร่องในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งของระบบ, ระบบย่อย หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้มีประโยชน์สูงสุดในการที่มีผลกระทบจากข้อบกพร่อง มีวิธีการวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไข ตามระดับสมัชนิยม

2.4 ทฤษฎีพื้นฐาน ISO 9000 ; 1994 ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพนี้

4.1 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

4.1.1 นโยบายคุณภาพ

ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดและจัดทำนโยบายคุณภาพเป็นเอกสาร รวมทั้งวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ นโยบายคุณภาพต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวังกับความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบต้องมั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับขององค์กรเข้าใจนโยบายคุณภาพและมีการนำไปปฏิบัติ

4.1.2 องค์กร

4.1.2.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ต้องมีการกำหนดและจัดทำเป็นเอกสารซึ่งอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการ ปฏิบัติงานและทวนสอบงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ โดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการอำนาจและอิสระในองค์กรเพื่อ

- a) ริเริ่มวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์, กระบวนการ และระบบคุณภาพ
- b) ชี้บ่งและบันทึกปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบคุณภาพ
- c) ริเริ่ม แนะนำหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านตามสายงานที่กำหนดไว้
- d) ทวนสอบการนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปดำเนินการ
- e) ควบคุมกระบวนการผลิต การจัดตั้ง หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จนกว่าข้อบกพร่องหรือสภาพที่ไม่พึงพอใจจะได้รับการแก้ไข

4.1.2.2 ทรัพย์สิน

ผู้ส่งมอบต้องกำหนดทรัพย์สินที่ต้องการและจัดหาทรัพย์สินให้เพียงพอ รวมถึงการมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว (ดู 4.18) ในลักษณะงานด้านการจัดการ การปฏิบัติงาน และการทวนสอบ ซึ่งรวมถึงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

4.1.2.3 ผู้แทนฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารระดับสูงต้องแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารจากสมาชิกของฝ่ายบริหารขององค์กร ซึ่งผู้แทนฝ่ายบริหารต้องมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากความรับผิดชอบปกติดังนี้

a) มั่นใจว่าได้จัดทำระบบคุณภาพให้ถือปฏิบัติ และคงรักษาไว้อย่างสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากลฉบับนี้ และ

b) รายงานผลการดำเนินงานของระบบคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนและใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบคุณภาพ

หมายเหตุ : หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนฝ่ายบริหาร อาจรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของผู้ส่งมอบด้วย

4.1.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องและประสิทธิผลของระบบคุณภาพเทียบกับมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่ผู้ส่งมอบกำหนดไว้ (ดู 4.1.1) และต้องจัดเก็บบันทึกของการทบทวน (ดู 4.16)

4.2 ระบบคุณภาพ

4.2.1 บททั่วไป

ผู้ส่งมอบต้องจัดระบบคุณภาพในรูปเอกสาร และคงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ ผู้ส่งมอบต้องจัดทำคู่มือคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานสากลนี้ คู่มือคุณภาพต้องรวมหรืออ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE) และโครงสร้างของเอกสารที่ใช้ในระบบคุณภาพ

หมายเหตุ : แนวทางการจัดทำคู่มือคุณภาพแสดงไว้ใน ISO 10013

4.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ

ผู้ส่งมอบต้อง

a) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปเอกสารซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลและนโยบายคุณภาพของผู้ส่งมอบ และ

b) ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลนี้ ขอบเขต และรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน วิธีการที่ใช้ และทักษะและการฝึกอบรมที่จำเป็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมนั้น

หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปเอกสารอาจอ้างอิงถึงวิธีการปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) ซึ่งระบุวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะสำหรับแต่ละกิจกรรม

4.2.3 การวางแผนคุณภาพ

ผู้ส่งมอบต้องกำหนดและจัดทำเป็นเอกสารสำหรับวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ การวางแผนคุณภาพต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดอื่น ๆ ในระบบคุณภาพของผู้ส่งมอบ และต้องจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือสัญญา :

- a) การจัดทำแผนคุณภาพ
 - b) การกำหนดและการได้มาซึ่งการควบคุม กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ (หมายรวมถึงอุปกรณ์ตรวจและทดสอบ) อุปกรณ์จับยึด ปัจจัยการผลิตและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ
 - c) ยืนยันถึงความสอดคล้องของการออกแบบ กระบวนการผลิต การติดตั้ง การบริการ การตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - d) การปรับปรุงเทคนิคในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและทดสอบตามความจำเป็น รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ
 - e) การกำหนดถึงข้อกำหนดในการวัดที่เกินขีดความสามารถในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องให้เวลาเพียงพอต่อการพัฒนาขีดความสามารถนั้นขึ้นมาใหม่
 - f) การกำหนดการทวนสอบที่เหมาะสมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตผลิตภัณฑ์
 - g) ความชัดเจนของมาตรฐานการยอมรับสำหรับทุกคุณลักษณะ และข้อกำหนด รวมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมด้วย
 - h) การกำหนดและการจัดเตรียมบันทึกคุณภาพ (ดู 4.16)
- หมายเหตุ : แผนคุณภาพที่อ้างถึง (ดู 4.2.3 a) อาจอยู่ในรูปของเอกสารที่อ้างอิงไว้ในวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพของผู้ส่งมอบ

4.9 การควบคุมกระบวนการ

ผู้ส่งมอบต้องกำหนดและวางแผนกระบวนการผลิต การติดตั้ง และการบริหาร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และต้องมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นดำเนินไปภายใต้สภาวะควบคุม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้

- a) มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวแล้ว อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพได้
- b) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ และมีสภาวะแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม (ดูภาคผนวกคำศัพท์)
- c) สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แผนคุณภาพ และ/หรือขั้นตอนปฏิบัติ
- d) เฝ้าติดตามและควบคุมพารามิเตอร์ของกระบวนการ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- e) รับรองกระบวนการและเครื่องมือตามความเหมาะสม
- f) กำหนดเกณฑ์และคุณภาพของงานไว้อย่างชัดเจน (เช่น เขียนเป็นมาตรฐาน ชิ้นงานตัวอย่าง หรือรูปภาพ)
- g) บำรุงรักษาเครื่องมืออย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของความสามารถของกระบวนการ

ในกรณีที่ผลของกระบวนการ ไม่สามารถทวนสอบได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการตรวจและทดสอบ และกรณี เช่น ความบกพร่องของกระบวนการ อาจปรากฏหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ/หรือต้องมีการเฝ้าติดตามและควบคุมพารามิเตอร์ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

ระบุข้อกำหนดและคุณสมบัติของกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือและบุคลากร (ดู 4.18)

หมายเหตุ : กระบวนการที่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการมักจะ ถูกเรียกว่า กระบวนการพิเศษ

ต้องเก็บบันทึกสำหรับกระบวนการ เครื่องมือและบุคลากรตามความเหมาะสม (ดู 4.16)

4.10 การตรวจ และการทดสอบ

4.10.1 WORK IN PROCESS

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจและการทดสอบ เพื่อทวนสอบว่า ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ รายการการตรวจและการทดสอบ และบันทึกต้องจัดทำขึ้น โดยมี รายละเอียดแสดงในแผนคุณภาพหรือในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.10.2 การตรวจและการทดสอบวัตถุดิบ

4.10.2.1 ผู้ส่งมอบต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ รับเข้ามาไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือนำไปผลิต (ยกเว้นสถานการณ์ที่ กล่าวไว้ใน 4.10.2.3) จนกว่าจะมีการตรวจสอบหรือทวนสอบว่าผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ การ ทวนสอบต้องเป็นไปตามที่ระบุในแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ/หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.10.2.2 การกำหนดจำนวนตัวอย่าง และลักษณะของการตรวจรับ ให้อาศัยข้อมูลการควบคุม ซึ่งได้ดำเนินการ แล้วที่สถานประกอบการของผู้รับจ้างช่วง และประวัติของผู้รับจ้างช่วงที่ผ่านมา

4.10.2.3 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ต้องนำไปใช้ในการผลิตโดยเร่งด่วนก่อนการทวนสอบ ต้องมีการขังและบันทึกไว้ (ดู 4.16) เพื่อให้เรียกกลับและเปลี่ยนแทนได้ทันที เมื่อผลการตรวจและการทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ ระบุไว้

4.10.3 การตรวจและการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต

ผู้ส่งมอบต้อง

a) ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ / หรือ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นเอกสาร

b) ถักผลิตภัณฑ์ไว้จนกระทั่งได้ทำการตรวจและทดสอบแล้วเสร็จ หรือ ได้รับรายงาน และทวนสอบผล ในรายงานแล้ว ยกเว้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกปล่อยไปภายใต้วิธีการเรียกกลับได้ (ดู 4.10.2.3) การปล่อย ผลิตภัณฑ์ภายใต้วิธีการเรียกกลับได้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ส่งมอบไม่ต้องทำกิจกรรมในข้อ 4.10.3 a

c) กิจกรรมในกระบวนการทั้งหมดควรมีทิศทางไปสู่การป้องกันข้อบกพร่อง เช่นการควบคุมกระบวนการทางสถิติ การป้องกันข้อผิดพลาดการควบคุมการมองเห็นมากกว่าการตรวจจับข้อบกพร่อง

4.10.4 การตรวจและการทดสอบขั้นสุดท้าย

ผู้ส่งมอบต้องดำเนินการตรวจสอบและทดสอบขั้นสุดท้ายตามแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ/หรือ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้หลักฐานครบถ้วนที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายนั้นเป็นไปตาม ข้อกำหนดที่ระบุไว้

แผนคุณภาพ (แผนควบคุม) หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจ/การทดสอบขั้นสุดท้ายต้องกำหนดการตรวจ/ทดสอบทั้งหมด รวมทั้งที่กำหนดไว้ในการรับวัตถุดิบ หรือระหว่างกระบวนการผลิตว่าได้ดำเนินการไปแล้ว และผลการตรวจ/ทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

ต้องไม่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจนกว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ/หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดำเนินการครบถ้วน และมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

4.10.5 บันทึกการตรวจและการทดสอบ

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและเก็บรักษาบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจ และ/หรือทดสอบแล้ว บันทึกเหล่านี้ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจ และ/หรือทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ กรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการตรวจ และ/หรือทดสอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในบันทึกต้องระบุผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ที่รับผิดชอบในการปล่อยผลิตภัณฑ์ (ดู 4.16)

4.11 การควบคุมค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด

4.11.1 บททั่วไป

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการควบคุม การสอบเทียบ และการบำรุงรักษาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ (รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบ) ที่ใช้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ เครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ต้องถูกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทราบค่าความคลาดเคลื่อนและค่าจากการวัดมีความสม่ำเสมอ ที่ระดับความสามารถของการวัดที่กำหนด

ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์ หรือตัวเปรียบเทียบเช่น ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถใช้ในการทวนสอบผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ ก่อนที่จะปล่อยให้ใช้ในการผลิต การติดตั้งหรือการบริการ ทั้งนี้ต้องถูกตรวจสอบซ้ำเป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่กำหนด ผู้ส่งมอบต้องกำหนดขอบเขตและความถี่ของการตรวจสอบและต้องเก็บรักษาบันทึกไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน (ดู 4.16)

หากข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด ข้อมูลเหล่านี้ต้องสามารถแสดงให้ดูได้ เมื่อลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าร้องขอ เพื่อทวนสอบว่าการทำงานของเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบมีความถูกต้องเหมาะสม

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลนี้ คำว่า “เครื่องวัด” ให้รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดด้วย

ผู้ส่งมอบต้อง

a) กำหนดการวัดและความแม่นยำที่ต้องการและเลือกใช้เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่มีความสามารถในการวัดทั้งความแม่นยำและความเที่ยงตรง

b) ซึ่บ่ง เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบทั้งหมดที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือเหล่านั้นตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือก่อนนำไปใช้งาน โดยการสอบเทียบต้องสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานนานาชาติ หรือระดับชาติได้ ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว วิธีการพื้นฐานที่ใช้ในการสอบเทียบต้องจัดทำเป็นเอกสารด้วย

c) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการสอบเทียบตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมทั้งรายละเอียด ประเภทของเครื่องมือ ตัวบ่งชี้ของเครื่องมือ สถานที่/แผนกที่ใช้เครื่องมือวัด ความถี่ของการสอบเทียบวิธีการสอบเทียบ เกณฑ์การยอมรับและวิธีปฏิบัติเมื่อผลการสอบเทียบไม่เป็นที่น่าพอใจ

d) ระบุสถานะการสอบเทียบของเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบด้วยตัวชี้บ่งที่เหมาะสมหรือ ด้วยบันทึกการชี้บ่งที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

e) เก็บรักษานบันทึก การสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ (ดู 4.16)

f) ประเมินและบันทึกเกี่ยวกับความถูกต้องของผลการตรวจ และการทดสอบก่อนหน้า เมื่อพบว่า เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ อยู่นอกเกณฑ์การยอมรับของการสอบเทียบ

g) มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการสอบเทียบ การตรวจสอบ การวัด และการทดสอบ

h) มั่นใจว่าการขนย้าย การเก็บรักษา และการจัดเก็บเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ยังคงรักษาไว้ ซึ่งความเที่ยงตรงและความเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องมืออื่น ๆ

i) ป้องกันการปรับแต่งของเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ความถูกต้องของการสอบเทียบเสียไป

หมายเหตุ : ระบบการยืนยันทางมาตรวิทยาสำหรับเครื่องวัดระบุใน ISO 10012 ซึ่งผู้ส่งมอบอาจนำมา เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้

4.12 สถานะการตรวจและการทดสอบ

มีวิธีการที่เหมาะสมในการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จากการตรวจ หรือการทดสอบ การชี้บ่งสถานะการตรวจและการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ระบุในแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ/หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และดำเนินการชี้บ่งตลอดตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ในการตรวจและการทดสอบแล้วเท่านั้น [หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอำนาจอนุมัติให้นำไปใช้ (ดู 4.13.2)] ที่จะถูกนำไปใช้หรือติดตั้ง

4.13 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.13.1 บททั่วไป

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปใช้หรือติดตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ การควบคุมต้องมีการชี้บ่ง บันทึก ประเมิน คัดแยก (ถ้าเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ) และกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.13.2 การทบทวน และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

กำหนดความรับผิดชอบในการทบทวนและอำนาจในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องได้รับการทบทวนตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเป็น

a) นำกลับไปทำใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

b) ขอมรับ โดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียม ตามความยินยอมของลูกค้า

c) ลดเกรดเพื่อใช้งานอื่น หรือ

d) คัดทิ้งหรือนำไปเป็น SCRAP

ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลง การนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปใช้งานหรือซ่อมแซม (ดู 4.13.2 b) จะต้องรายงานให้ลูกค้า หรือตัวแทนลูกค้าทราบเพื่อขอการยินยอม บันทึกสภาพที่เป็นจริงของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการยอมรับและผ่านการซ่อมแซมแล้ว (ดู 4.16)

ผลิตภัณฑ์ที่นำไปซ่อมแซม และ/หรือทำใหม่ ต้องได้รับการตรวจซ้ำตามที่ระบุในแผนคุณภาพ (แผนควบคุม) และ/หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.14 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

4.14.1 บททั่วไป

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

การแก้ไขหรือป้องกันใด ๆ ซึ่งดำเนินการเพื่อกำจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น หรือที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น ต้องมีการดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันในระดับที่เหมาะสมกับขนาด และความเสียหายของปัญหา

ผู้ส่งมอบต้องปฏิบัติและบันทึกการแก้ไขเอกสารการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน

4.14.2 การปฏิบัติการแก้ไข

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ไขต้องประกอบด้วย

- วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับคำร้องเรียนจากลูกค้า และรายงานความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
- สืบหาและบันทึกรากเหง้าของสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการและระบบคุณภาพ (ดู 4.16)
- กำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อกำจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- ควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีวิธีการแก้ไขไปปฏิบัติ และผลการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

4.14.3 การปฏิบัติการป้องกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการป้องกันต้องประกอบด้วย

- อาศัยแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลการผลิตและการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การยินยอมหรือข้อลดย้อน ผลการตรวจติดตาม บันทึกคุณภาพ รายงานการบริการและคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อสืบหา วิเคราะห์ และขจัดสาเหตุที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น
- ดำเนินการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการป้องกันนั้นมีประสิทธิภาพ
- ต้องมั่นใจว่าข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ได้ถูกนำเข้าสู่การทบทวนของผู้บริหาร (ดู

4.1.3)

4.18 การฝึกอบรม

ผู้ส่งมอบต้องจัดทำและคงไว้ซึ่งขั้นตอนปฏิบัติงานในการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่การปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อคุณภาพ บุคลากรที่

ปฏิบัติงานเฉพาะด้านต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ที่ต้องการ ผู้ส่งมอบต้องเก็บบันทึกการฝึกอบรมตามความเหมาะสม (ดู 4.16)

4.20 กลวิธีทางสถิติ

ผู้ส่งมอบต้องแสดงความต้องการในการใช้เทคนิคทางสถิติ เพื่อควบคุมกระบวนการ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยมีการทำเป็นเอกสารการปฏิบัติงาน

2.5 ทฤษฎีการหาค่าความหนืด

2.5.1 นิยาม (DEFINITIONS)

1. MOONEY VISCOSITY (MV) คือ ความหนืดของยางหรือยางคอมปาวด์ที่ทดสอบด้วยเครื่อง

MOONEY VISCOMETER.

2. ยางดิบ คือ ยางที่ยังไม่ผสมกับสารเคมี
3. ยางสังเคราะห์ คือ ยางที่ได้จากการสังเคราะห์สารเคมี
4. ยางคอมปาวด์ คือ ยางที่ผสมกับสารเคมี
5. นิป คือ ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง
6. กราฟผลการทดสอบ

6.1 ส่วนบนของกราฟ : เป็นค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด

1. OPERATOR คือ ชื่อผู้ทดสอบ
2. PROJECT คือ ชื่อผลิตภัณฑ์
3. RANGE คือ ช่วงของค่าแรงมีหน่วยเป็น MOONEY
4. TIME คือ เวลาทดสอบ มีหน่วยเป็นนาที
5. DATE คือ วันที่ที่ทดสอบ

6.2 ส่วนกลางของกราฟ : เป็นส่วนที่แสดงค่าดังต่อไปนี้

1. TEST คือ ชนิดการทดสอบ มี 2 ชนิด คือ
 - 1.1 VISCOSITY (L) คือ ทดสอบค่าความหนืด ใช้โรเตอร์ใหญ่ (S) คือ ใช้โรเตอร์เล็ก
 - 1.2 SCORCH (L) คือ ทดสอบค่าความหนืดจนยางสุก ใช้โรเตอร์ใหญ่ (S) คือ ใช้โรเตอร์เล็ก
2. FILE NAME คือ ชื่อไฟล์ ซึ่งใช้ชื่อสูตรยาง
3. DATE คือ วันที่ทดสอบ
4. TIME คือ เวลาที่ทำการทดสอบ
5. VM คือ ค่าความหนืดต่ำสุด มีหน่วยเป็น M
6. MV คือ ค่าความหนืดต่ำสุด โดยคิดที่เวลาทดสอบเสร็จแล้วนับย้อนกลับไป 30 วินาที มีหน่วยเป็น M
7. T3 คือ เวลาที่ค่าความหนืดสูงจากจุดต่ำสุด 3 หน่วย มีหน่วยเป็นนาที
8. T5 คือ เวลาที่ค่าความหนืดสูงจากจุดต่ำสุด 5 หน่วย มีหน่วยเป็นนาที

9. T18 คือ เวลาที่ค่าความหนืดสูงจากจุดต่ำสุด 18 หน่วย มีหน่วยเป็นนาที
10. T35 คือ เวลาที่ค่าความหนืดสูงจากจุดต่ำสุด 35 หน่วย มีหน่วยเป็นนาที
11. DT(L/S) คือ ค่าความต่างของเวลา หากเป็น โรเตอร์ใหญ่คือความต่างระหว่าง T35 และ T5 หากเป็น โรเตอร์เล็กคือความต่างระหว่าง T18 และ T3
12. TEMP คือ อุณหภูมิทดสอบ
13. PREHEAT คือ เวลาอุ่นยางก่อนทำการเดินเครื่องทดสอบ (วินาที)
14. AFTERHEAT คือ เวลาอุ่นยางหลังจากทดสอบเสร็จ (วินาที)

6.3 ส่วนของกราฟ : กราฟผลการทดสอบ

MOONEY UNIT (M) คือ TORQUE ซึ่งหมายถึงค่าแรงบิดที่แสดง

7. 60 – ML 1+8 (100 °C) คือ ค่าความหนืด 60 MOONEY UNIT ทดสอบด้วยโรเตอร์ใหญ่ อุณหภูมิ 1 นาที ทดสอบ 8 นาที ที่อุณหภูมิ 100 °C

8. มาสเตอร์แบทช์ คือ ส่วนผสมที่ประกอบด้วยยางและสารเคมี (โดยปกติเพียงตัวเดียว) ในอัตราส่วนที่สารเคมีมากกว่าปกติในสูตรที่ใช้ในยางทั่ว ๆ ไป

9. ยางรีเคลม คือ ยางที่วัลคาไนซ์แล้ว นำกลับมาผ่านกระบวนการทำยางรีเคลมให้ยางนั้นนำมาใช้ใหม่ได้อีก

2.5.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

1. การเตรียมชิ้นทดสอบที่ไม่บด

ตัดยางขนาดโดยประมาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว หนา 0.38 นิ้ว นำหนักรวมชิ้นทดสอบทั้งสองชิ้น ไม่เกิน 250 กรัม

2. การเตรียมชิ้นทดสอบยางธรรมชาติที่บด

นำตัวอย่างยางน้ำหนัก 250 ± 5 กรัม มาผ่านลูกกลิ้งที่ควบคุมอุณหภูมิไว้เท่ากับ 70 ± 5 °C กำหนดระยะนิป 2.5 ± 0.1 มม. โดยใช้แท่งตะกั่วทดสอบระยะนิป ให้ยางผ่านลูกกลิ้ง 10 ครั้ง แต่ละครั้งให้ม้วนยางแล้วใส่ด้านปลายกลับเข้าไป ครั้งที่ 10 ให้ปล่อยยางออกมาเป็นแผ่น แล้วนำส่วนที่หนาที่สุดมาตัดเป็นชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.75 นิ้ว วางยางไว้ที่อุณหภูมิห้องทดสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทำการทดสอบ

3. การเตรียมชิ้นทดสอบยางสังเคราะห์ที่บด

นำตัวอย่างยางน้ำหนัก 250 ± 5 กรัม มาผ่านลูกกลิ้งที่ควบคุมอุณหภูมิไว้เท่ากับ 50 ± 5 °C กำหนดระยะนิป 1.4 ± 0.1 มม. โดยใช้แท่งตะกั่วทดสอบระยะนิป ให้ยางผ่านลูกกลิ้ง 10 ครั้ง แต่ละครั้งให้ม้วนยางแล้วใส่ด้านปลายกลับเข้าไป ครั้งที่ 10 ให้ปล่อยยางออกมาเป็นแผ่น แล้วนำส่วนที่หนาที่สุดมาตัดเป็นชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.75 นิ้ว วางยางไว้ที่อุณหภูมิห้องทดสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทำการทดสอบ

4. ยางคอมปาวด์ยางธรรมชาติ เตรียมชิ้นทดสอบขนาดเดียวกับยางธรรมชาติที่บด โดยไม่ต้องผ่านลูกกลิ้งอีก

5. ยางคอมปาวด์ยางสังเคราะห์เตรียมชิ้นทดสอบขนาดเดียวกับยางสังเคราะห์ที่บด โดยไม่ต้องผ่านลูกกลิ้งอีก

6. จำนวนชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น

2.5.3 อุณหภูมิห้องทดสอบ 23 ± 3 °C

2.5.4 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. MOONEY VISCOMETER
2. CELLOPHANE
3. แท่งทองเหลือง





รูปที่ 2-11 เครื่อง MOONEY VISCOMETER

2.5.5 วิธีการทดสอบ

1. วิธีการทดสอบหาค่าความหนืด

1.1 ตั้งอุณหภูมิและเงื่อนไขการทดสอบตามตารางที่ 2-3 ใส่ข้อมูลการทดสอบตาม WI-R&D-01-09 เรื่องวิธีการใช้เครื่องทดสอบ MOONEY VISCOMETER

1.2 เมื่ออุณหภูมิได้ตามกำหนดและคงที่ โดยอุณหภูมิตายันทั้งสองควรจะต่างกันไม่เกิน 0.5°C ให้อุ่นโรเตอร์โดยการนำโรเตอร์ใส่ในเครื่องแล้วปิดฝาเครื่องลงมา เป็นเวลาประมาณ 2 นาที เอาโรเตอร์ออกจากเครื่อง ระบายแกนของโรเตอร์สอดเข้าไปในยางชั้นหนึ่ง ใส่แผ่น CELLOPHANE 1 แผ่น ระบายโรเตอร์กลับเข้าไปในเครื่อง วางยางอีกชั้นทับลงบนโรเตอร์ แล้ววางแผ่น CELLOPHANE ทับบนยางอีก 1 แผ่น ปิดฝาเครื่องทันที

หมายเหตุ : ใส่แผ่น UNTREATED CELLOPHANE เพื่อป้องกันไม่ให้ยางติดช่องใส่ยาง

1.3 เมื่อทดสอบเสร็จ พิมพ์กราฟผลการทดสอบ แล้วนำโรเตอร์ออกจากเครื่อง ทำความสะอาดโรเตอร์ และช่องใส่ชั้นทดสอบ

ตารางที่ 2-3 มาตรฐานสภาวะการทดสอบความหนืด

ชนิดยาง	อุณหภูมิตดสอบ ($^{\circ}\text{C}$)	เวลาอุ่นยาง (นาที)	เวลาดทดสอบ (นาที)
AR, NR, BR, CR, IR, NBR, SBR, Q, FKM	100 ± 0.5	1.0	4.0
EPDM, EPM	125 ± 0.5	1.0	4.0
IIR, BIIR, CIIR MV. ต่ำกว่า 60-ML 1+8 (100°C)	100 ± 0.5	1.0	8.0
IIR, BIIR, CIIR MV. สูงกว่า 60-ML 1+8 (100°C)	125 ± 0.5	1.0	8.0
NBS 338	100 ± 0.5 OR 125 ± 0.5	1.0	8.0
ยางสังเคราะห์มาสเตอร์แบทช์สีดำ	100 ± 0.5	1.0	4.0
ยางรีเคลม	100 ± 0.5	1.0	4.0

หมายเหตุ : สำหรับยางคอมปาวด์ ให้ใช้สภาวะการทดสอบตามชนิดยางที่เป็นส่วนประกอบในสูตร
: ใช้โรเตอร์เล็ก เมื่อชั้นทดสอบมีความหนืดสูงกว่า 200-ML

2. วิธีการทดสอบ MOONEY SCORCH

2.1 ปรับอุณหภูมิเครื่องทดสอบและอุ่นโรเตอร์ให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด

2.2 ใส่ข้อมูลการทดสอบตาม WI-R&D-01-09 เรื่องวิธีการใช้เครื่อง MOONEY VISCOMETER

2.3 นำโรเตอร์ออกจากช่องใส่ยาง ระบายแกนของโรเตอร์สอดเข้าไปในชั้นทดสอบชั้นหนึ่ง ใส่แผ่น CELLOPHANE แล้วระบายโรเตอร์เข้าไปในช่องใส่ยาง วางชั้นทดสอบชั้นที่สองบนโรเตอร์ แล้ววางแผ่น CELLOPHANE ทับบนยาง ระบายโรเตอร์ปิดฝาครอบทันที

2.4 เมื่อทดสอบเสร็จ พิมพ์กราฟผลการทดสอบแล้วนำโรเตอร์ออกจากเครื่อง ทำความสะอาดโรเตอร์ และช่องใส่ชั้นทดสอบ

2.5.6 การรายงานผลการทดสอบ

การรายงานผลการทดสอบความหนืด

1. การรายงานผลการทดสอบใน FR-R&D-01-07 LABORATORY COMPOUND TEST RESULT

ด้วยกราฟผลการทดสอบ โดยใช้ค่า V_m จากกราฟเป็นค่าความหนืดของจิ้นทดสอบ

2.5.7 ข้อควรระวัง

1. สวมถุงมือเมื่อทำการทดสอบทุกครั้ง
2. ใช้แท่งทองเหลืองปลายแหลมและขยงออกจากโรเตอร์ ห้ามใช้เหล็กโดยเด็ดขาด

2.5.8 เอกสารอ้างอิง

1. STANDARD TEST METHODS FOR RUBBER – VISCOSITY, STRESS RELAXATION AND PRE-VALCANIZATION CHARACTERISTICS (MOONEY VISCOMETER)


2. ปรีชา ป้องภัย และคณะ, “การทดสอบด้วยเครื่อง MOONEY VISCOMETER”, การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. GOTECH, “COMPUTER MOONEY VISCOMETER GT-7080 PC”

2.5.9 กราฟผลการทดสอบความหนืด

OPERATOR	PROJECT			RANGE		TIME				DATE			
KK	ABSORBER			50	4					1999-10-14			
TEST	FILE_NAME	DATE	TIME	VM	MV	T3	T5	T18	T35	DT(L/S)	TEMP	PREHEAT	AFTERHEAT
VISCOSITY(L)	VX167A43.00	99-10-14	08:30	(m)	(min)	(min)	(min)	(min)	(min)	(min)	(°C)	(min)	(min)
				19.8	19.8						100	1:00	1:00

MOONEY VISCOSITY TEST, ROTOR TYPE (L)

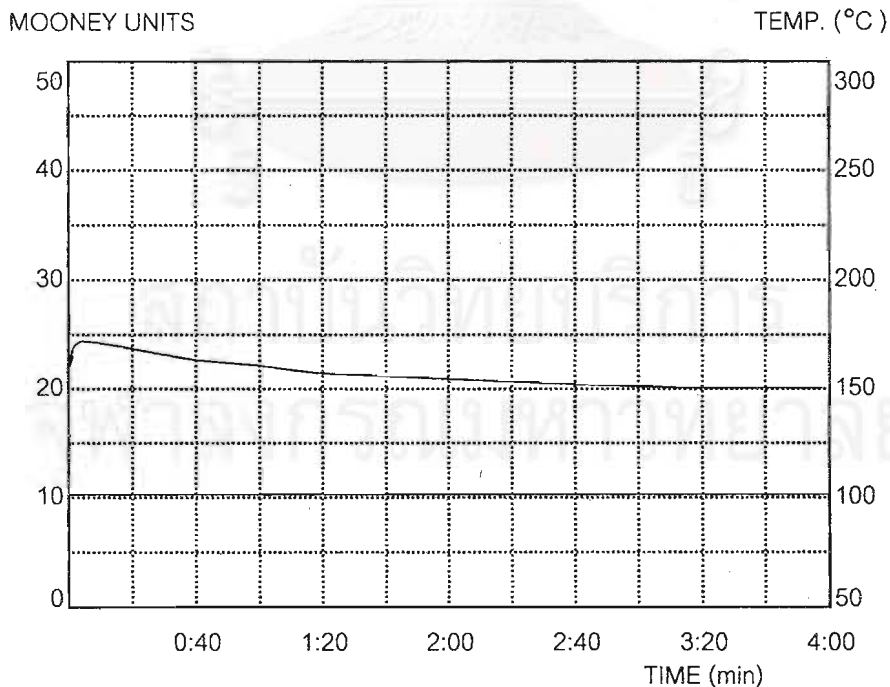

รูปที่ 2-12 แสดงตัวอย่างกราฟทดสอบค่าความหนืด

บทที่ 3

สภาพปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง

3.1 ภารกิจขององค์กร

โรงงานในกรณีศึกษานี้ เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง มีเป้าหมายในอนาคต คือ ต้องการเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนยางที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแตปี พ.ศ. 2528 มีพนักงานเริ่มต้นทั้งสิ้นประมาณ 80 คน


จนถึงปัจจุบันโรงงานได้ขยายกิจการ โดยได้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนยางดังนี้

1. ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์
2. ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา

ซึ่งในหัวข้อ 2 จะถูกดึงเอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้


สำหรับขั้นตอนธุรกิจ (BUSINESS FLOW CHART) จะมีการดำเนินการดังนี้

1. ทางส่วนขายจะติดต่อลูกค้าและพาลูกค้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ก่อนการสั่งซื้อหลังจากการตัดสินใจ ทางลูกค้ากับส่วนขายจะสรุปรายละเอียดของใบเสนอราคาพร้อมกัน
2. ทางส่วนวิศวกรรม จะดำเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการวิจัยสูตรยาง, การจัดทำแม่พิมพ์, การจัดทำชิ้นส่วนตัวอย่าง
3. ดำเนินการจัดทำตามแผนที่วางไว้ และส่งตัวอย่างให้ลูกค้าอนุมัติ
4. ถ้าผลการอนุมัติไม่ผ่านจะดำเนินการตามข้อ 2 ใหม่ แต่ถ้าผลการอนุมัติผ่านทางส่วนขายจะติดต่อรับใบสั่งซื้อ (P/O) จากลูกค้าและส่งเรื่องให้ทางส่วนผลิต
5. ทางส่วนผลิตจะดำเนินการวางแผนการผลิต และผลิตตามแผนงานนั้น ๆ
6. ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ จะดำเนินการสนับสนุนส่วนผลิตดังนี้
 - การติดตั้งแม่พิมพ์
 - การบริหารงานบุคคล
 - การบริหารงานจัดซื้อ
 - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
7. ส่วนควบคุมคุณภาพจะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่านจะประสานงานให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข กรณีที่ผลการตรวจสอบผ่านจะจัดส่งให้ส่วนจัดเก็บ
8. ส่วนจัดเก็บ จะรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสตอร์ หลังจากนั้นจะเบิกจ่ายเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า

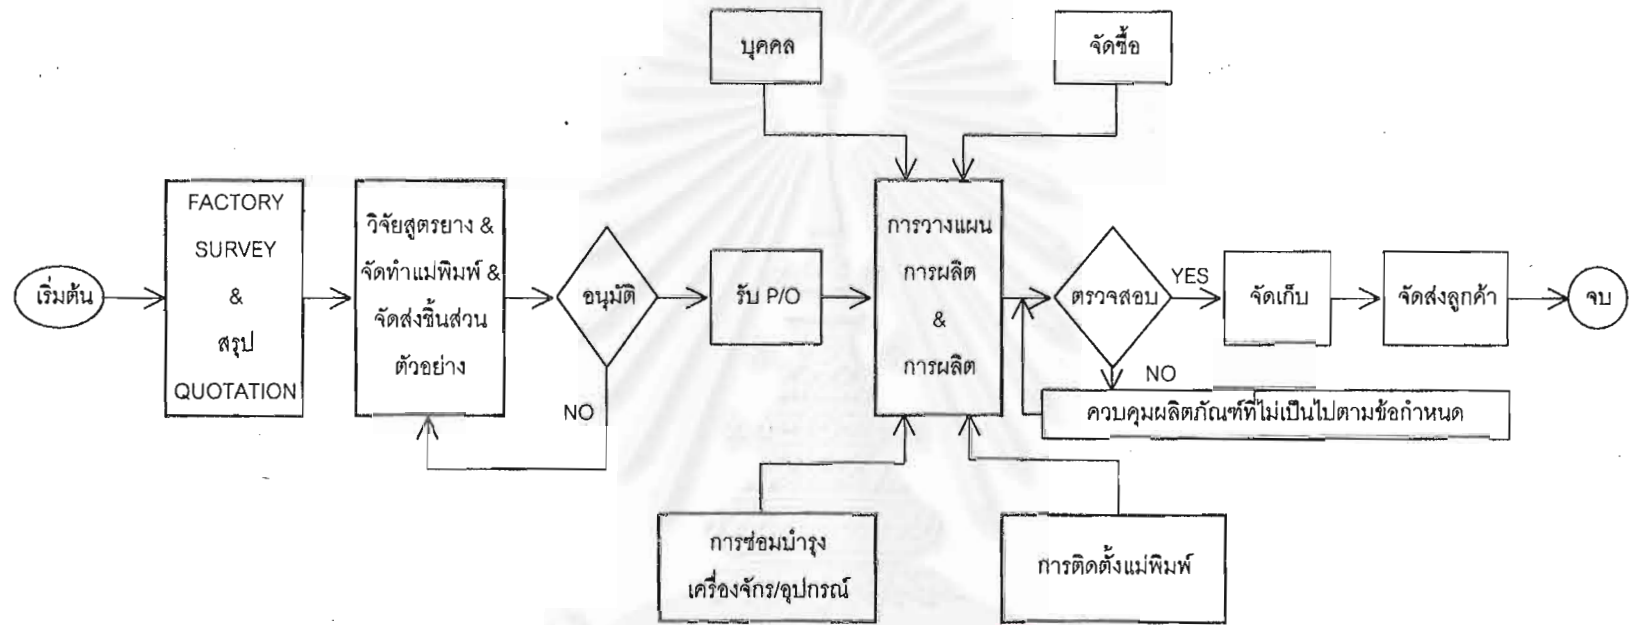

รูปที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของโรงงาน (BUSINESS FLOW CHART)

3.2 แผนผังองค์กร

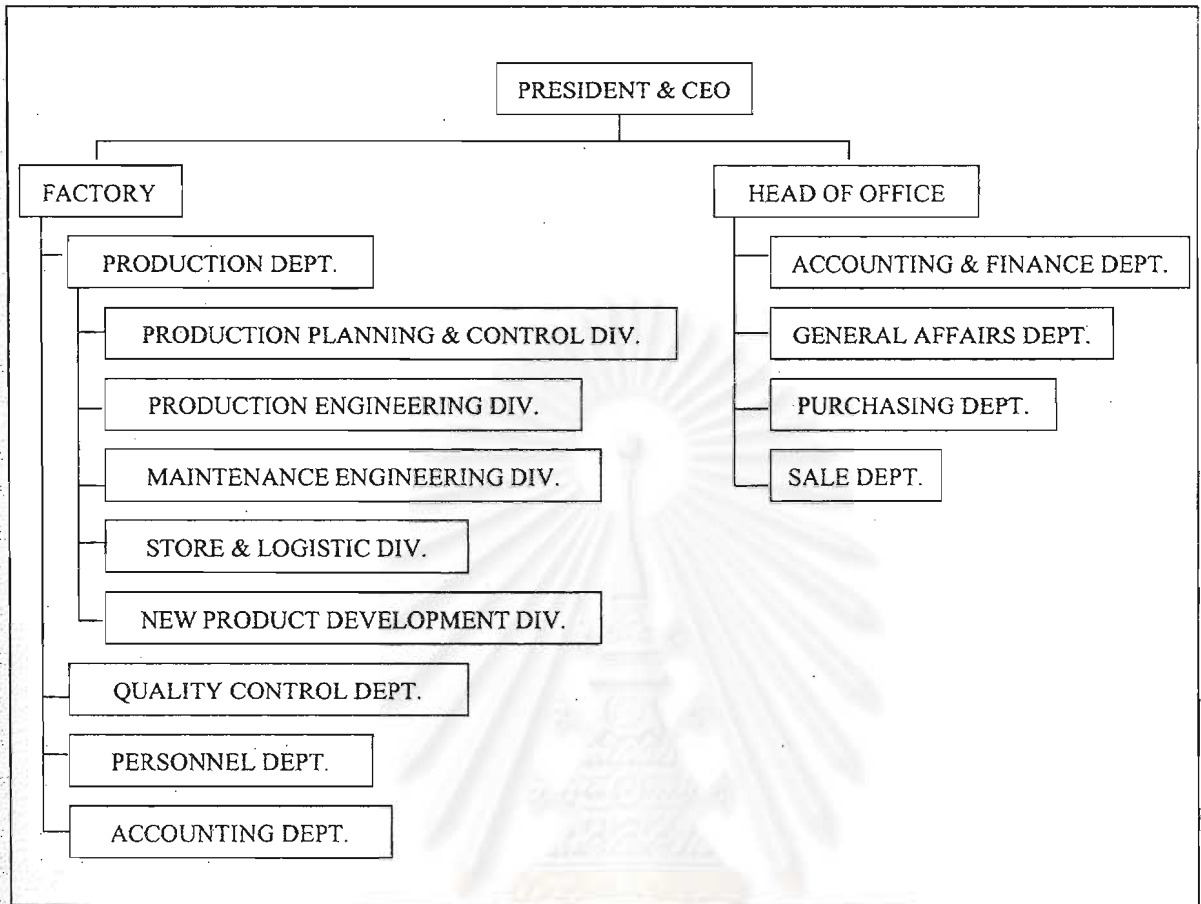

รูปที่ 3-2 แสดง BOARD OF MANAGEMENT

จากผังการบริหารงานขององค์กรข้างต้น พบว่า จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มโรงงาน กับกลุ่มออฟฟิศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. กลุ่มโรงงาน

1.1 ส่วนผลิต

1.1.1 ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ทำหน้าที่วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยยังสามารถแบ่งออกมาเป็นแผนกได้ดังนี้

1. แผนกวางแผน
2. แผนกกรีต
3. แผนกเตรียมยาง
4. แผนกอัด
5. แผนกตกแต่ง
6. แผนกแพคกิ้ง

1.1.2 ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ทำหน้าที่วิจัยและออกแบบสูตรมาตรฐานการผลิต (รายละเอียด อัตราส่วนการผสมวัตถุดิบ/เคมี) รวมทั้งเข้าร่วมกับฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในการแก้ไขปัญหาใน กระบวนการผลิต

1.1.3 ฝ่ายวิศวกรรมช่าง ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ช่วยในการผลิต

1.1.4 ฝ่ายสโตร์/จัดส่ง ทำหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงการ จัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ลูกค้า

1.2 ส่วนควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

1.3 ส่วนบุคคล

1.4 ส่วนบัญชี

2. กลุ่มออฟฟิศ

2.1 ส่วนบัญชี

2.2 ส่วนธุรการ

2.3 ส่วนจัดซื้อ มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดหาชิ้นส่วน, วัตถุดิบ, เคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต่าง ๆ

2.4 ส่วนขาย

3.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำวิจัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำวิจัยของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตามตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 แสดงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ข้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

NO.	รหัสผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	การใช้งาน
1	123457	RUBBER FOOT	ฐานรองแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
2	123458	RUBBER FOOT	ฐานรองแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
3	21A206	INNER LID PACKING	ซีลขอบหม้อหุงข้าว
4	47-PS0267	SWITCH COVER	เป็นส่วนประกอบเครื่องยิง BAR CODE

3.4 ขั้นตอนการผลิตและระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ จะแตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตามตารางที่ 3-2, 3-3

ตารางที่ 3-2 แสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตของ

1. ผลิตภัณฑ์รหัส 123457 ชื่อ RUBBER FOOT
2. ผลิตภัณฑ์รหัส 123458 ชื่อ RUBBER FOOT

NO.	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เตรียมวัตถุดิบ / เคมี	พนักงานดำเนินการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ / เคมี
2	รีดยาง NON-PRODUCTIVE (ยาง NON-PRO)	พนักงานดำเนินการรีดยางผสมระหว่างวัตถุดิบด้วยกัน วัตถุดิบในที่นี้คือ ยางดิบ, น้ำมัน, เชม่าค่า, แป้ง โดยใช้เครื่องผสมยางแบบปิด (BANBURY MIXER)
3	รีดยาง PRODUCTIVE (ยาง PRO)	พนักงานดำเนินการรีดยางผสมระหว่าง วัตถุดิบ และสารเคมี ตัวเร่ง ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยใช้เครื่องผสมยางแบบเปิด (TWO ROLL MILL)
4	เตรียมยาง	พนักงานนำยางที่รีดเสร็จมาตัดเป็นขนาดย่อย เพื่อเข้าเครื่องอัด
5	อัด	พนักงานนำยางที่ได้จากการเตรียมมาทำการใส่ในแม่พิมพ์อัด (COMPRESSION MOLDING)
6	ตากาว	พนักงานนำแผ่นยางที่อัดเสร็จมาดำเนินการตากาวที่ตัวด้านในของผลิตภัณฑ์
7	ตัดกระดาษ	พนักงานนำกระดาษ 2 หน้ามาตัดหน้าที่ยากาวไว้แล้ว
8	บ่ม	พนักงานดำเนินการบ่มชิ้นงานออกมาเป็นชิ้น ๆ
9	ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย	พนักงานควบคุมคุณภาพจะดำเนินการตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์
10	บรรจุหีบห่อ	พนักงานนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาดำเนินการบรรจุหีบห่อ
11	จัดเก็บ	-

ตารางที่ 3-3 แสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตของ

1. ผลิตภัณฑ์รหัส 21A206 ชื่อ INNER LID PACKING
2. ผลิตภัณฑ์รหัส 47-PS0267 ชื่อ SWITCH COVER

NO.	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เตรียมวัตถุดิบ / เคมี	พนักงานดำเนินการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ / เคมี
2	รีดยาง PRODUCTIVE (ยาง PRO)	พนักงานดำเนินการรีดยางผสมระหว่าง วัตถุดิบ และสารเคมี ตัวเร่ง ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยใช้เครื่องผสมยางแบบเปิด (TWO ROLL MILL)
3	เตรียมยาง	พนักงานนำยางที่รีดเสร็จมาตัดเป็นขนาดย่อย เพื่อเข้าเครื่องอัด
4	อัด	พนักงานนำยางที่ได้จากการเตรียมมาทำการใส่ในแม่พิมพ์อัด (COMPRESSION MOLDING)
5	ตกแต่ง	พนักงานทำการตกแต่งกรีบออก
6	อบ	พนักงานทำการอบยาง
7	ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย	พนักงานควบคุมคุณภาพจะดำเนินการตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์
8	บรรจุหีบห่อ	พนักงานนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาดำเนินการบรรจุหีบห่อ
9	จัดเก็บ	-

3.5 แสดงข้อมูลของเสียในสภาพปัจจุบัน

ตารางที่ 3-4 แสดงข้อมูลของเสีย และคำร้องเรียนจากลูกค้า
ของผลิตภัณฑ์รหัสสินค้า 123457 ชื่อสินค้า RUBBER FOOT

NO.	หัวข้อ	ต.ค. 41	พ.ย. 41	ธ.ค. 41	ม.ค. 42
1	ปริมาณของเสีย (เปอร์เซ็นต์)	28.60	34.86	38.88	34.74
	1.1 ของเสียที่เกิดจากตำหนิ	7.66	16.63	14.97	-
	1.2 ของเสียที่เกิดจากกระดาษกาวหลุด	7.77	1.73	1.22	4.49
	1.3 ของเสียที่เกิดจากการเสียรูป	-	-	-	18.44
	1.4 ของเสียที่เกิดจากความสกปรก	13.17	16.50	22.69	11.81
2	จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ)	4	3	2	-
3	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	799,368	656,418	1,274,600	1,073,732

หมายเหตุ ของเสียทั้งหมดนี้ ตรวจสอบ ณ จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 3-5 แสดงข้อมูลของเสียและคำร้องเรียนจากลูกค้า
ของผลิตภัณฑ์รหัสสินค้า 123458 ชื่อสินค้า RUBBER FOOT

NO.	หัวข้อ	ต.ค. 41	พ.ย. 41	ธ.ค. 41	ม.ค. 42
1	ปริมาณของเสีย (เปอร์เซ็นต์)	30.19	26.53	85.85	44.67
	1.1 ของเสียที่เกิดจากตำหนิ	13.40	10.70	50.90	35.18
	1.2 ของเสียที่เกิดจากการตัดเข้าชิ้นงาน	10.58	5.47	21.21	5.61
	1.3 ของเสียที่เกิดจากความสกปรก	6.21	10.36	13.74	1.29
	1.4 ของเสียที่เกิดจากสีไม่ได้	-	-	-	2.59
2	จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ)	4	4	1	5
3	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	457,749	696,310	135,664	166,749

หมายเหตุ ของเสียทั้งหมดนี้ ตรวจสอบ ณ จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 3-6 แสดงข้อมูลของเสียและคำร้องเรียนจากลูกค้า
ของผลิตภัณฑ์ รหัสสินค้า 21A206 ชื่อสินค้า INNER LID PACKING

NO.	หัวข้อ	ต.ค. 41	พ.ย. 41	ธ.ค. 41	ม.ค. 42
1	ปริมาณของเสีย (เปอร์เซ็นต์)	9.3	35.90	19.20	29.16
1.1	ของเสียที่เกิดจากการฉีกขาด	3.29	0.62	3.36	5.21
1.2	ของเสียที่เกิดจากระบวนการตัดชิ้นงานแหวน	4.13	0.66	3.75	8.28
1.3	ของเสียที่เกิดจากความสกปรก	1.95	1.09	7.16	15.67
1.4	ของเสียที่เกิดจากความแข็งไม่ได้	-	29.25	-	-
1.5	ของเสียที่เกิดจากตำหนิ	-	4.28	4.93	-
2	จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ)	4	3	5	4
3	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	18,629	29,807	29,315	23,063

หมายเหตุ ของเสียทั้งหมดนี้ ตรวจสอบ ณ จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 3-7 แสดงข้อมูลของเสียและคำร้องเรียนจากลูกค้า
ของผลิตภัณฑ์ รหัสสินค้า 47-PS0267 ชื่อสินค้า SWITCH COVER

NO.	หัวข้อ	ต.ค. 41	พ.ย. 41	ธ.ค. 41	ม.ค. 42
1	ปริมาณของเสีย (เปอร์เซ็นต์)	28.15	26.40	17.61	30.19
1.1	ของเสียที่เกิดจากตำหนิ	5.80	6.13	1.79	1.85
1.2	ของเสียที่เกิดจากการฉีกขาด	4.61	2.81	1.04	0
1.3	ของเสียที่เกิดจากยางไม่สุก	2.05	2.52	2.62	1.75
1.4	ของเสียที่เกิดจากการตัดชิ้นงานแหวน	0	0	0	0
1.5	ของเสียที่เกิดจากความสกปรก	15.69	15.34	12.17	26.60
2	จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ)	-	1	1	2
3	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	5,582	5,559	5,581	3,992

หมายเหตุ ของเสียทั้งหมดนี้ ตรวจสอบ ณ จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

3.6 การวิเคราะห์ปัญหาในสภาพปัจจุบัน

- 3.6.1 จากข้อมูลพบว่า ยังไม่มีมาตรการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำ ๆ
- 3.6.2 การประกันคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิตไม่ดี ทำให้มีของเสียหลุดรอดจากฝ่ายการตรวจสอบไปจนกระทั่งถึงมือลูกค้า
- 3.6.3 จากการตรวจเช็คข้อมูลพบว่า ข้อมูลค่อนข้างแกว่ง บางเดือนของเสียสูง บางเดือนของเสียลดลง และกลับไปสูง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากระบบการบริหารคุณภาพภายในโรงงาน ยังเน้นการตรวจสอบคุณภาพ หลังจากผลิตออกมาแล้ว ไม่ได้เน้นที่ตัวของกระบวนการผลิต (4 M) กล่าวคือ ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ยังอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน

3.7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร

ซึ่งแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพขององค์กร ทางผู้วิจัยได้วางแนวทางโดยขั้นแรก ได้พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรในภาพกว้างก่อน โดยได้นำข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ; 1994 บางหัวข้อเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากแผนภูมิแก๊งปลา (CAUSE EFFECT DIAGRAM) หลังจากนั้นได้ดำเนินการในภาพย่อย โดยได้ดำเนินการพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง ในการลดปัญหาคุณภาพต่าง ๆ ที่ยังปรากฏอยู่ ซึ่งใช้หลักทฤษฎีทางด้านคุณภาพต่าง ๆ มาใช้ช่วยในการแก้ปัญหาหลังจากนั้นก็จะจัดทำเป็นมาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ผสมเข้ากับระบบควบคุมคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 3-8 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ

NO.	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เริ่มต้น</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">การจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ</div> </div>	รายละเอียดถูกแสดงในบทที่ 4
2	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">วิเคราะห์ผลหลังการพัฒนา ระบบ</div> </div>	รายละเอียดถูกแสดงในบทที่ 5
3	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือทางด้าน QC และประเมินผล</div> </div>	รายละเอียดถูกแสดงในบทที่ 6
4	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว นำเข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพ</div> </div>	รายละเอียดถูกแสดงในบทที่ 6
5	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">สรุปผลการดำเนินงานวิจัย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จบ</div> </div>	รายละเอียดถูกแสดงในบทที่ 7

แต่ก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 4 นั้น ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนการประกันคุณภาพเบื้องต้น เพื่อป้องกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ลูกค้าก่อน โดยในกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายได้เพิ่มความเข้มงวดของการตรวจสอบ โดยการเพิ่มปริมาณพนักงานตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า

หลังจากที่ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลหลังการพัฒนาระบบตามขั้นตอนที่ 2 ในตารางที่ 3-8 เสร็จ การประกันคุณภาพเบื้องต้นจะถูกยกเลิกไป และจะปฏิบัติตามแผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) ที่ได้จัดทำขึ้น




บทที่ 4

การพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ

ผู้วิจัยขอแนะนำเอกสารปัจจุบันของปัญหาที่ถูกรับ ซึ่งถูกแสดงในบทที่ 3 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้หลักทฤษฎีของแผนภูมิแกงปลา ซึ่งเป็น QC TOOL ร่วมกับหัวหน้างานในแต่ละส่วนดังนี้ หัวหน้าแผนกกรีดยาง, หัวหน้าแผนกเตรียมยาง, หัวหน้าแผนกอัด, หัวหน้าแผนกคอกแต่ง, หัวหน้าแผนก QC/QA และหัวหน้าแผนกวิจัย สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

4.1 ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดรอดจากการตรวจสอบไปยังลูกค้า

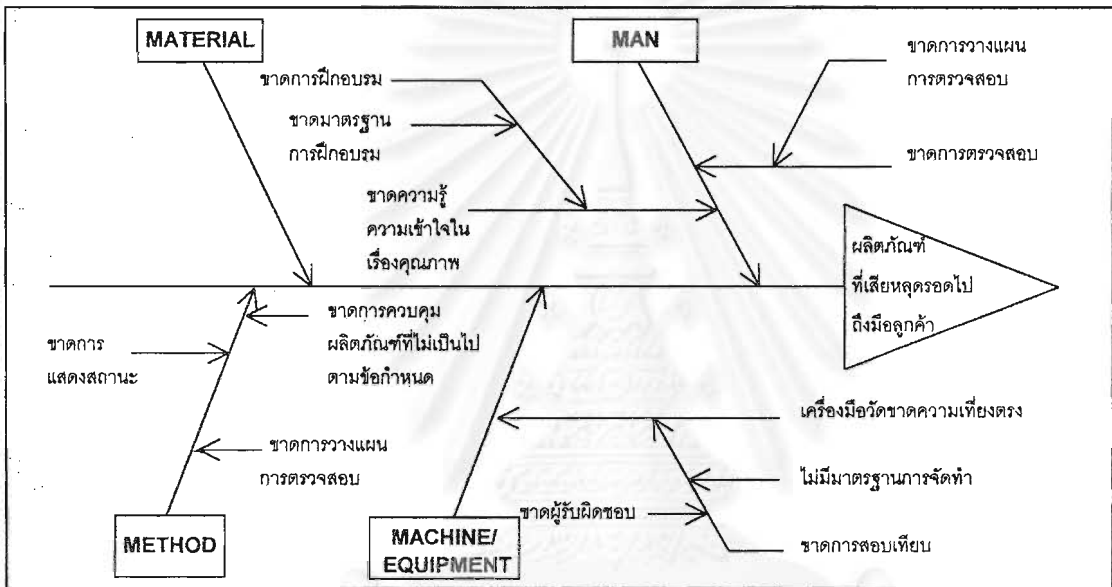


รูปที่ 4-1 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดรอดไปยังลูกค้า

บทวิเคราะห์ จากการใช้แผนภูมิแกงปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า สามารถแสดงได้ดังนี้

1. MAN (คน)
 - เกิดจากพนักงานในแต่ละกระบวนการผลิตขาดการตรวจสอบ เนื่องจากขาดการวางแผนการตรวจสอบ
 - เกิดจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ สืบเนื่องจากขาดการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรม
2. MACHINE/EQUIPMENT
 - เครื่องมือวัดขาดความเที่ยงตรง เนื่องจากขาดมาตรฐานวิธีการสอบเทียบ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. METHOD (วิธีการ)
 - เกิดจากการขาดการวางแผนการตรวจสอบ
 - เกิดจากการขาดมาตรฐานการแสดงผลสถานะผลิตภัณฑ์ดี/เสีย
 - เกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เสีย

4.2 ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียก่อนข้างสูงและเกิดซ้ำ

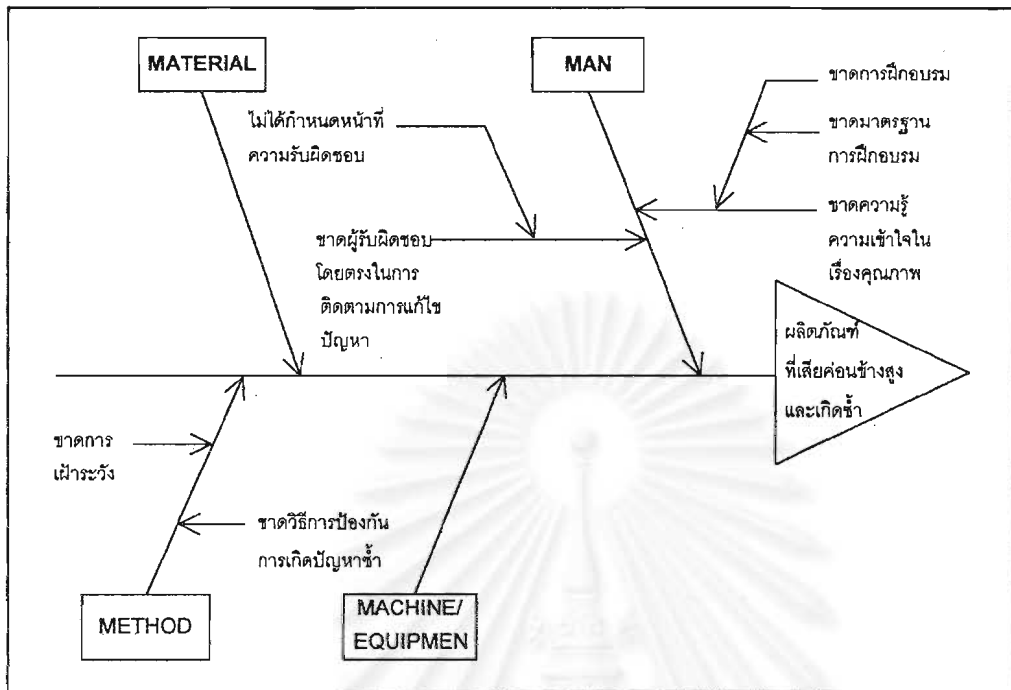

รูปที่ 4-2 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียก่อนข้างสูงและเกิดซ้ำ

บทวิเคราะห์ จากการใช้แผนภูมิแก๊งปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เสียก่อนข้างสูงและเกิดซ้ำ สามารถแสดงได้ดังนี้

1. MAN (คน)


- เกิดจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพสืบเนื่องจากขาดการฝึกอบรม และการวางแผนการฝึกอบรม
- ขาดการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามการแก้ไข/ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ

2. METHOD (วิธีการ)

- ขาดมาตรฐานวิธีการเฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
- ขาดมาตรฐานวิธีการติดตามแก้ไข/ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ปัญหาเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน (บางเดือนสูง, บางเดือนต่ำ)

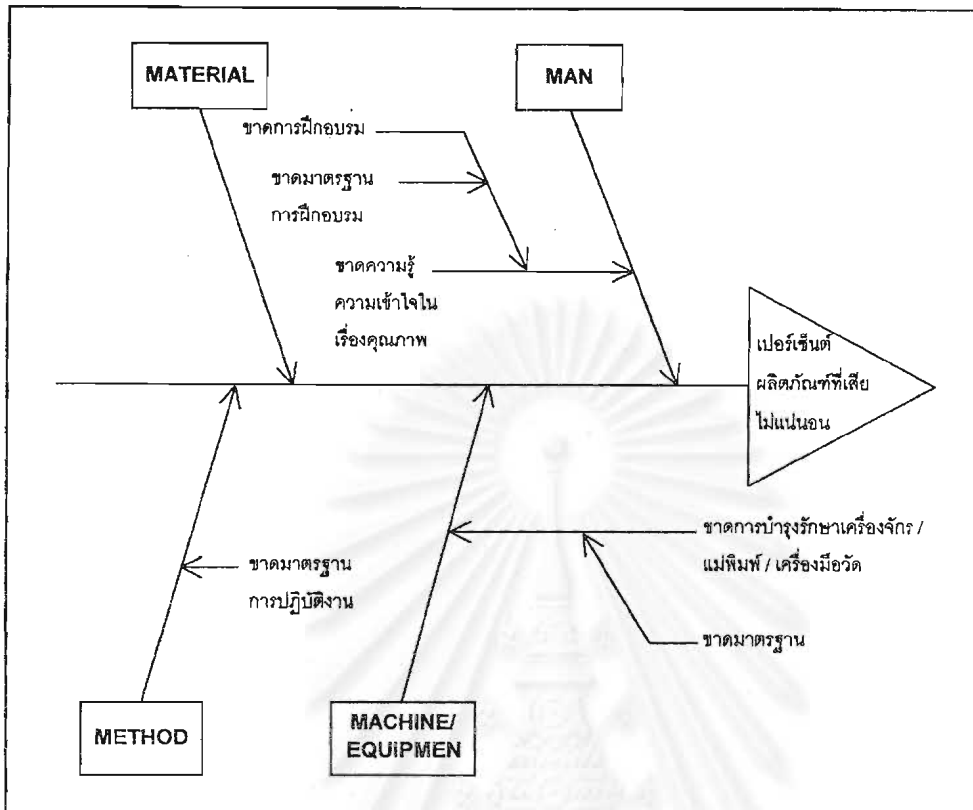

รูปที่ 4-3 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน

บทวิเคราะห์ จากการใช้แผนภูมิกิ่งปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน (บางเดือนสูง, บางเดือนต่ำ) สามารถแสดงได้ดังนี้

1. MAN (คน)
 - เกิดจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ สืบเนื่องจากขาดการฝึกอบรม และการวางแผนการฝึกอบรม
2. MACHINE/EQUIPMENT (เครื่องจักร/อุปกรณ์)
 - เกิดจากขาดมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร/แม่พิมพ์/เครื่องมือวัด
3. METHOD (วิธีการ)
 - ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่าสาเหตุทั้งหมดเป็นลักษณะของการขาดมาตรฐาน/วิธีการ และการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงาน จึงได้ดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุง (ACTION PLAN) และทางผู้วิจัย ได้อ้างอิงการแก้ไขจากมาตรฐานข้อกำหนดของ ISO 9000 ; 1994 บางหัวข้อเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้

ตารางที่ 4-1 แสดงแผนการแก้ไขปรับปรุงประยุคต์เข้ากับข้อกำหนด ISO 9000 ; 1994

NO	ปัญหา	สาเหตุ	การพัฒนาระบบ	อ้างอิง ข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
1	ผลิตภัณฑ์เสียหายหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า	1.1 ขาดการวางแผนการตรวจสอบ	- ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมคุณภาพ (QC PROCESS CHART)	4.2 / 4.10	หัวหน้าแผนก QA และผู้วิจัย
		1.2 ขาดมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการสอบเทียบ	4.11	หัวหน้าแผนกสอบเทียบและผู้วิจัย
		1.3 ขาดผู้รับผิดชอบในการสอบเทียบของเครื่องมือวัด	- จัดทำผังองค์กรหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และกำหนดผู้รับผิดชอบ	4.1	ผู้บริหารระดับสูง และผู้วิจัย
		1.4 ขาดมาตรฐานการฝึกอบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคลและผู้วิจัย
		1.5 ขาดมาตรฐานการแสดงผลสถานะ	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการแสดงผลสถานะ	4.12	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ และผู้วิจัย
		1.6 ขาดการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	4.13	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ และผู้วิจัย
2	ผลิตภัณฑ์ที่เสียก่อนข้างสูงและเกิดขึ้นซ้ำ	2.1 ขาดมาตรฐานการฝึกอบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคลและผู้วิจัย
		2.2 ขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามการแก้ไข/ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ	- จัดทำผังองค์กรหน่วยงานประกันคุณภาพ และกำหนดผู้รับผิดชอบ	4.1	ผู้บริหารระดับสูง และผู้วิจัย
		2.3 ขาดมาตรฐานการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ รวมถึงการเฝ้าระวัง	- จัดทำมาตรฐานการขออนุมัตินำอาภาลวิธีทางสถิติมาใช้	4.14 / 4.20	หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และผู้วิจัย
3	เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่เสียไม่แน่นอน	3.1 ขาดมาตรฐานการฝึกอบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคลและผู้วิจัย
		3.2 ขาดมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร/แม่พิมพ์ / เครื่องมือวัด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาแม่พิมพ์	4.9	หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์และผู้วิจัย
			- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร	4.9	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและผู้วิจัย
			- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด	4.11	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและผู้วิจัย
3.3 ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน	4.9	หัวหน้าแผนกผลิตต่าง ๆ และผู้วิจัย		

4.4 รายละเอียดของการแก้ไข/ปรับปรุง

สำหรับรายละเอียดของมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ นั้น ทางผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง, การทดลองและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดของ ISO 9000 สามารถอธิบายได้ดังนี้

4.4.1 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (อ้างอิง ISO ข้อ 4.1)

1. ผู้วิจัยได้แนะนำผู้บริหารจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE) เพื่อทำหน้าที่

1.1 รับปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ หรือเกิดขึ้นจากลูกค้าร้องเรียน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์โดยเน้นไปที่ตัวระบบ (SYSTEM) และวิธีปฏิบัติงาน (PROCEDURE) สำหรับป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก

1.2 เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการประกันคุณภาพ ให้อยู่ในระบบ (SYSTEM) ในรูปของแผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART)


1.3 มีการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมให้คุณภาพมีความสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสม

สำหรับรายละเอียดของ ORGANIZATION CHART ที่ปรับปรุงแสดงได้ดังนี้



รูปที่ 4-4 แสดงแผนผังองค์กรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (หลังปรับปรุง)

2. จัดตั้งหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้นมา โดยขึ้นอยู่กับฝ่ายวิศวกรรมช่าง ดังนี้

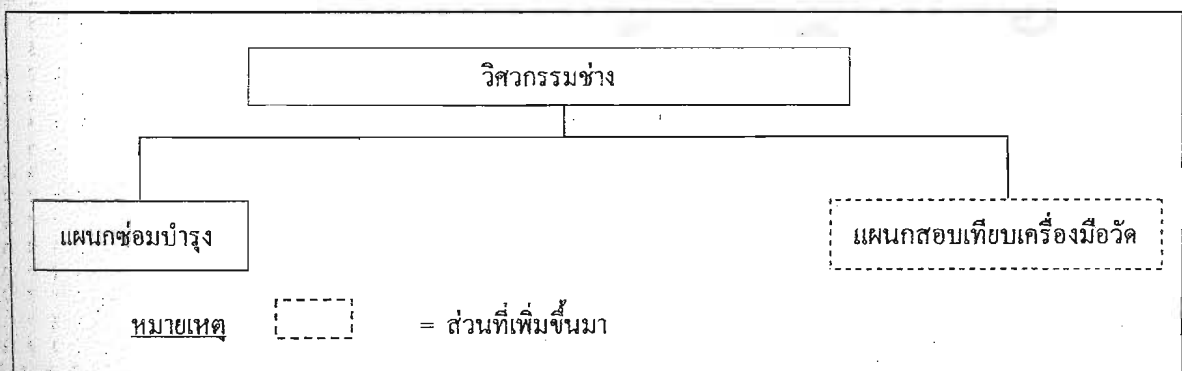

รูปที่ 4-5 แสดงแผนผังองค์กรที่ปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหน่วยงานสอบเทียบ

4.4.2 การควบคุมกระบวนการผลิต (อ้างอิง ISO ข้อ 4.9)

1. ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกับผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ รายละเอียดของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละผลิตภัณฑ์ และในแต่ละกระบวนการผลิตถูกแสดงในตารางที่ 4-2, 4-3 (รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข)

ตารางที่ 4-2 แสดงรายละเอียดของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการผลิต
ของ 21A206 ; INNER LID PACKING / 47-PS0267 ; SWITCH COVER

NO	กระบวนการ	เอกสารควบคุม กระบวนการ	ที่มาของมาตรฐาน
1	เตรียมวัตถุดิบ / เคมี	1.1 วิธีการทำงานเรื่อง การเตรียมวัตถุดิบ / เคมี	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
		1.2 สูตรมาตรฐานการผลิต	A มาจากการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง โดยแผนกวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่มาจัดการเข้าแบบฟอร์มมาตรฐาน และทำการควบคุม
2	รีดยาง PRODUCTIVE	2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานรีด	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
		2.2 สูตรมาตรฐานการผลิต	A มาจากการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง โดยแผนกวิจัยและพัฒนาซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ไม่ถูกควบคุม
3	เตรียมยาง	3.1 มาตรฐานการเตรียมยาง	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
		3.2 วิธีการทำงานเรื่องวิธีการเตรียมยางด้วยมือ	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
4	อัด	4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานอัด	A ค่ามาตรฐานของอุณหภูมิแม่พิมพ์มาจากมาตรฐานที่ทางแผนกวิจัยและพัฒนาสูตรยางกำหนด B ค่ามาตรฐานเวลาที่ใช้ในการอัดมาจากการทดลองทำการอัดจริง โดยดูผลจากสภาพ APPEARANCE จำนวน 30 ตัวผ่านทั้งหมด C ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
5	ตกแต่ง (ด้วยกรรไกรตัด)	5.1 มาตรฐานการตกแต่งด้วยกรรไกรตัด	A มาจากการทดลองตกแต่งจริง
6	อบยาง	6.1 มาตรฐานการอบ (POST CURE)	A มาจากคุณสมบัติของยางซิลิโคนที่ทางแผนกวิจัยและพัฒนา กำหนด
7	บรรจุหีบห่อ	7.1 มาตรฐานการบรรจุ	A มาจากลูกค้ากำหนด

ตารางที่ 4-3 แสดงรายละเอียดของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการผลิต
ของ 123457 ; RUBBER FOOT / 123458 ; RUBBER FOOT

NO	กระบวนการ	เอกสารควบคุม กระบวนการ	ที่มาของมาตรฐาน
1	เตรียมวัตถุดิบ / เคมี	1.1 วิธีการทำงานเรื่อง การเตรียมวัตถุดิบ / เคมี	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ ปัจจุบัน
		1.2 สูตรมาตรฐานการ ผลิต	A มาจากการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง โดยแผนกวิจัยและ พัฒนา ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้ เพียงแต่มาจัดการเข้าแบบฟอร์ม มาตรฐาน และดำเนินการควบคุม
2	รีดยาง NON PRODUCTIVE	2.1 มาตรฐานการ ปฏิบัติงานรีด	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ ปัจจุบัน
		2.2 สูตรมาตรฐานการ ผลิต	A มาจากการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง โดยแผนกวิจัยและ พัฒนาซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ไม่ถูกควบคุม
3	รีดยาง PRODUCTIVE	3.1 มาตรฐานการ ปฏิบัติงานรีด	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ ปัจจุบัน
		3.2 สูตรมาตรฐานการ ผลิต	A มาจากการวิจัยและพัฒนาสูตรยาง โดยแผนกวิจัยและ พัฒนาซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ไม่ถูกควบคุม
4	เตรียมยาง	4.1 มาตรฐานการ เตรียมยาง	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ ปัจจุบัน
		4.2 วิธีการทำงานเรื่อง วิธีการเตรียมยางด้วยมือ	A มาจากประสบการณ์การทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพ ปัจจุบัน
5	อัด	5.1 มาตรฐานการ ปฏิบัติงานอัด	A ค่ามาตรฐานของอุณหภูมิแม่พิมพ์มาจากมาตรฐานที่ทาง แผนกวิจัย และพัฒนาสูตรยางกำหนด B ค่ามาตรฐานเวลาที่ใช้ในการอัดมาจากทดลองทำการ อัดจริง โดยดูผลจากสภาพ APPEARANCE จำนวน 30 ตัว ผ่านทั้งหมด C ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาจากประสบการณ์การ ทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
6	ทากาว	มาตรฐานการปฏิบัติ	A ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาจากประสบการณ์การ ทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน
7	ติดกระดาษกาว	งานตกแต่ง	
8	ป้อน		
9	บรรจุหีบห่อ	9.1 มาตรฐานการบรรจุ	A มาจากลูกค้ากำหนด

2. ส่วนเอกสารที่เป็นมาตรฐานในการจัดการอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตต่าง ๆ ทางผู้วิจัย ได้ร่วมกับผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการผลิต สำหรับรายละเอียดประกอบด้วย

2.1 คู่มือปฏิบัติเรื่อง “การติดตั้งแม่พิมพ์” มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 การทำความสะอาดของแม่พิมพ์ก่อนการติดตั้ง ซึ่งระบุรายละเอียด วิธีการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ โดยใช้ น้ำมันก๊าดชุบด้วยสก็อตไบรท์ แล้วขัดแม่พิมพ์ให้ทั่ว แล้วจึงทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำมันล้างสกรูแล้วใช้ลมเป่าให้แห้ง

2.1.2 การตรวจสอบความพร้อมของแม่พิมพ์ก่อนการติดตั้ง แผนกที่ทำแม่พิมพ์ (CNC, MOLD) จะดำเนินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนการติดตั้ง โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบดังนี้

1. คำหิของแม่พิมพ์
2. คำหิและสภาพของสลักแม่พิมพ์
3. สนิมและซึ้กกลาก

2.1.3 มาตรฐานการติดตั้งแม่พิมพ์

ระบบแม่พิมพ์ในผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำวิจัย เป็นระบบแม่พิมพ์แบบบานพับ ซึ่งได้มีการจัดทำมาตรฐานของการติดตั้งแม่พิมพ์ดังกล่าว ตามวิธีการทำงานเรื่องการติดตั้งแม่พิมพ์

(WI-MF-01-03)

2.1.4 การตรวจสอบความพร้อมของแม่พิมพ์หลังการติดตั้ง

แผนกติดตั้งแม่พิมพ์ จะดำเนินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ หลังจากการติดตั้ง โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ ดังนี้

1. สภาพความเรียบร้อยของการติดตั้ง
2. สภาพความปลอดภัย

สำหรับบันทึกผลการตรวจสอบ จะอยู่ในใบสั่งเตรียมการสำหรับติดตั้งแม่พิมพ์

2.1.5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ในระหว่างการผลิต

แผนกผลิตจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน ในระหว่างการผลิต โดยมีมาตรฐานของการตรวจสอบดังนี้

1. สภาพภายในของแม่พิมพ์ชำรุดหรือไม่
2. อุปกรณ์, ชิ้นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ชำรุดหรือไม่

โดยจะบันทึกผลการตรวจสอบลงในแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน

2.1.6 การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ในระหว่างการจัดเก็บ

รายละเอียดของการบำรุงรักษาจะประกอบไปด้วย

1. นำแม่พิมพ์ที่ลงจากเครื่องล้างด้วยน้ำมันก๊าด และน้ำมันล้างสกรู และเป่าลมให้แห้ง
2. ทาน้ำมันกันสนิมในบริเวณด้านในชิ้นงาน และนำขึ้นชั้นเก็บ
3. การตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ตามแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน ซึ่งจะมีมาตรฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพของแม่พิมพ์ชำรุดหรือไม่

2.2 คู่มือปฏิบัติเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักร

2.2.1 การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการผลิต ซึ่งแผนกซ่อมบำรุง และไฟฟ้าจะดำเนินการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรก่อนการผลิต โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบดังนี้

1. อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักรชำรุดหรือยึดแน่นหรือไม่
2. การเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่
3. อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าชำรุดหรือไม่

โดยทั้งหมดจะถูกบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบสั่งเตรียมการสำหรับติดตั้งแม่พิมพ์

2.2.2 การบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ประจำวัน

แผนกผลิตจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำวัน โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบดังนี้

1. มาตรฐานด้านความสะอาด
2. มาตรฐานด้านการหล่อลื่น
3. มาตรฐานความสมบูรณ์ของมอเตอร์, แผ่น HEATER, น้ำมันไฮดรอลิกส์

โดยจะบันทึกผลการตรวจสอบลงในแผนการตรวจเช็คประจำวัน โดยพนักงานประจำเครื่อง

2.2.3 การบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ประจำเดือน/ปี

แผนกซ่อมบำรุงจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน/ปี ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะระบุจุดตรวจสอบที่คือระมัดระวังเป็นพิเศษ

4.4.3 การตรวจสอบและการทดสอบ (อ้างอิง ISO ข้อ 4.10)

ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนผังการประกันคุณภาพ (QC PROCESS CHART) มาตรฐานการตรวจสอบ (INSPECTION STANDARD) ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก และดำเนินการตรวจสอบตามแผนคุณภาพที่ได้กำหนด

4.4.4 การควบคุมค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด (อ้างอิง ISO ข้อ 4.11)

ผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบได้ร่วมดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเครื่องมือตรวจ, เครื่องมือวัด และเครื่องทดสอบขึ้น โดสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ (รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ง)

- การขึ้นทะเบียนของเครื่องมือวัด
- การจัดทำแผนการสอบเทียบ
- การดำเนินการสอบเทียบและวิเคราะห์ผลการสอบเทียบ
- การปฏิบัติงานในกรณีที่เครื่องมือวัดไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ (OUT OF CALIBRATE)
- การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บและการบำรุงรักษา

4.4.5 การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบ (อ้างอิง ISO ข้อ 4.12)

ทางผู้วิจัยได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติเรื่อง สถานะการตรวจสอบและการทดสอบ โดยได้จัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นดังนี้

1. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของเตรียมวัตถุดิบและเคมี

ในกรณีที่ตรวจสอบเสร็จพนักงานแผนกรีด จะทำการแสดงสถานะโดยลงผลการตรวจสอบใน TAG CARD STEP 1 (FR-MIX-01-02) ซึ่งรายละเอียดของ TAG CARD แสดง ได้ดังนี้

1		อ้างอิง LOT NO. : _____ BATCH NO. : _____ P/NO. : _____ P/NAME : _____								
TAG CARD										
(STEP 1)										
NO	PROCESS	การผลิต			จำนวน		ผลการตรวจสอบ		อ้างผลการ ตรวจสอบจาก	SIGN
		วันที่	เวลา	กะ	ผลิต	สต็อก	OK	NG		
1	การเตรียมวัตถุดิบ	/	:							
2	ผสม+รีดยาง (NON-PRO)	/	:							
3	STOCK	/	:							
REMARK : หลังจาก STOCK แล้ว ให้รอส่งเข้า PROCESS การผสม + รีดยาง (PRO)										
FR-MIX-01-02										

รูปที่ 4-6 แสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 1

2. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของการรีดยาง NON-PRO

- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนด พนักงานแผนกรีดยางจะทำการแสดงสถานะ โดยลงผลการตรวจสอบ OK ใน TAG CARD STEP 1 ซึ่งถูกแสดงข้างต้น
- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการติด TAG NG สีแดง ซึ่งรายละเอียดของ TAG CARD แสดงได้ดังนี้

NG CARD	
<u>สำหรับผู้พบปัญหา</u>	
หมายเลขชิ้นส่วน _____	
ชื่อชิ้นส่วน _____	
MAKER/CUSTOMER _____	
รุ่น _____ จำนวน _____	LOT NO _____
ปัญหา _____	
ผู้พบปัญหา _____	
<u>สำหรับ QC</u>	
QC พิจารณา	
<input type="checkbox"/> คัดแยก 100 %	<input type="checkbox"/> แก้ไข <input type="checkbox"/> ขอใช้พิเศษ
<input type="checkbox"/> เคลม	<input type="checkbox"/> รอพิจารณา <input type="checkbox"/> ทำลายทิ้ง
วัน/เดือน/ปี _____	ผู้ตรวจสอบ _____

รูปที่ 4-7 แสดงรูปร่างของ NG CARD

3. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของการรีดยาง PRO

- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนด พนักงาน QC COMPOUND จะทำการแสดงสถานะ โดยลงผลการตรวจ OK ในช่อง RESULT ของ TAG CARD STEP 2 ซึ่งรายละเอียดของ TAG CARD แสดงได้ดังนี้

2	TAG CARD (STEP 2)	ข้างถึง LOT. NO. _____				
CUSTOMER NAME _____ P/NAME _____ P/NO _____						
4. PROCESS ผสมยาง PRO		FORMULATION _____				
น้ำหนัก NP _____ Kg	เตรียม โดย _____	วันที่ _____ เวลา _____ น. ตรวจสอบโดย _____				
กำหนดความหนา _____ มิล	ผสม โดย _____	วันที่ _____ เวลา _____ น. ตรวจสอบโดย _____				
หมายเหตุ _____						
5. PROCESS QC COMPOUND						
		DATE _____ TIME _____				
HS	SPEC	RESULT 1	RESULT 2	RESULT 3	REMARK	REPORTER _____
SG						SHIFT _____
MV						SUPERVISOR MIX _____
ODR						SUPERVISOR CURING _____
กำหนดวันหมดอายุ _____						
หมายเหตุ หลังจาก OK เสร็จแล้วส่งไป PROCESS เตรียมยาง						

รูปที่ 4-8 แสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 2

- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พนักงาน QC COMPOUND จะทำการแสดงสถานะ โดยการติด TAG NG ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงตามรูป 4-7

4. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของการเตรียมยาง

พนักงานแผนกเตรียมยางจะทำการแสดงสถานะ โดยลงจำนวนของดีใน TAG CARD STEP 3 ซึ่งรายละเอียดของ TAG CARD แสดงได้ดังนี้

3	TAG CARD (STEP 3)	CUSTOMER _____ PART NAME _____									
		PART NO. _____ FORMULATION _____									
		LOT NO. _____ MIX DATE _____ วันหมดอายุ _____									
NO	PROCESS	การผลิต			จำนวน		ผลการตรวจสอบ		พนักงานผู้ผลิต	บทบาทผล การตรวจสอบ	หมายเหตุ
		วันที่	เวลา	กะ	ผลิตได้	ตรวจสอบ จำนวนที่ผลิตได้	จำนวน ของดี	จำนวน ของเสีย			
6	การเตรียมยาง <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
7	อัดและบดยาง เครื่องจักร <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
8	FINISHING <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
9	POST CURE <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
10	FINAL INSPECTION <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
11	PACKING <input type="checkbox"/> Pcs <input type="checkbox"/> Kg										
เลขที่แบบฟอร์ม FR-PRE-01-04											

รูปที่ 4-9 แสดงรูปร่างของ TAG CARD STEP 3

5. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของการอัด/อบยาง/ตกแต่ง

- ในกรณีที่ผลการตรวจและทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด พนักงานแผนกอัด จะแสดงสถานะโดยใช้ TAG CARD (STEP 3) ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงตามรูปที่ 4-9 และตะกร้าสีเหลือง
- ในกรณีที่ผลการตรวจและทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พนักงานแผนกอัด จะแสดงสถานะโดยการติด TAG NG ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงตามรูปที่ 4-7 และใส่ในตะกร้าสีแดง

6. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบของ QC FINAL

- ในกรณีที่ผลการตรวจและทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด พนักงาน QC FINAL จะแสดงสถานะโดยประทับตรา QC FINAL "PASSED" ใน TAG CARD STEP 3
- ในกรณีที่ผลการตรวจและทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พนักงาน QC FINAL จะแสดงสถานะโดยการติด TAG NG ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงตามรูปที่ 4-7 และใส่ในตะกร้าสีแดง

7. การแสดงสถานะการตรวจและการทดสอบการ PACKING

จะแสดงสถานะโดยการประทับตรา QC FINAL PASSED ลงใน LABEL และติดที่บรรจุภัณฑ์

4.4.6 การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้วิจัยได้ประสานงานกันในแต่ละส่วนงานวางแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงในแผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) ในภาคผนวก ค สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ/เคมี ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน พนักงานตรวจสอบจะแจ้งพนักงานเตรียมวัตถุดิบ/เคมี เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
2. กระบวนการรีดยาง NON-PRO, PRO ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน พนักงานตรวจสอบจะแจ้งผลให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำหรับการแก้ไขหาข้อสรุป
3. กระบวนการเตรียมยาง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน พนักงานเตรียมยางจะส่งยางที่รีดคืนให้แผนกรีด เพื่อนำกลับ ไปรีดใหม่
4. กระบวนการอัดยาง/ตกแต่ง/QC FINAL ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน พนักงานควบคุมคุณภาพ จะดำเนินการจัดการสั่งหยุดผลิต และดำเนินการทวนสอบคัดแยก 100% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปแล้วทั้งหมด หลังจากนั้นจึงดำเนินการทำลายทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสีย โดยทำเรื่องขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้จัดการฝ่ายผลิต

4.4.7 การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

หลังจากที่ได้กำหนดหน่วยงานการประกันคุณภาพ (QA) ในการติดตามหาสาเหตุป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ แล้วได้จัดทำคู่มือขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ชื่อว่าคู่มือปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ คือ เป็นคู่มือปฏิบัติที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเชิงระบบ โดยมีการระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการผลิต และลูกค้ำร้องเรียน, มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยใช้เครื่องมือทางด้าน QC ต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานประกันคุณภาพที่ได้จัดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ ในการร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ และติดตามว่าปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือไม่ สำหรับรายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ง

4.4.8 การฝึกอบรม

ผู้วิจัยได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานบุคคลในการจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรมขึ้นมา ชื่อว่า คู่มือปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ (สำหรับรายละเอียดดูแสดงในภาคผนวก ง)

1. คู่มือปฏิบัติเรื่อง การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ON THE JOB TRAINING)

เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้อบรมภาคปฏิบัติสำหรับพนักงานที่เข้างานใหม่ โดยผู้ฝึกอบรมคือหัวหน้างานของส่วนงานนั้น ๆ สำหรับเอกสารที่ใช้อบรมในที่นี้คือ วิธีการทำงาน (WORK INSTRUCTION), มาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPERATION STANDARD) ของฝ่ายและแผนกต่าง ๆ

4.4.9 กลวิธีทางสถิติ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพในการจัดทำคู่มือขึ้นมา ชื่อว่า กลวิธีทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ (สำหรับรายละเอียดดูแสดงในภาคผนวก ง)

1. หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้กลวิธีทางสถิติเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิต ได้จัดทำมาตรฐานขึ้นมา และทำเรื่องแจ้งขออนุมัติจากแผนกประกันคุณภาพ หลังจากนั้นจึงดำเนินการนำไปใช้ต่อไป

บทที่ 5

วิเคราะห์ผลหลังการพัฒนาระบบ

จากบทที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพร่วมกับทีมงานของบริษัท สำหรับผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ตารางที่ 5-1 แสดงรายการของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ทำการสรุปผล



NO.	P/NO (รหัสชิ้นส่วน)	P/NAME (ชื่อชิ้นส่วน)
1.	21 A 206	INNER LID PACKING
2.	47 – PS0267	SWITCH COVER
3.	123457	RUBBER FOOT
4.	123458	RUBBER FOOT

ซึ่งหลังจากการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือน สิงหาคม 2542 ถึงเดือน มกราคม 2543 สามารถเปรียบเทียบสถิติช่วงก่อนการพัฒนาระบบและช่วงหลังการพัฒนาระบบ ได้ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.1 P/NO : 21 A 206


P/NAME : INNER LID PACKING

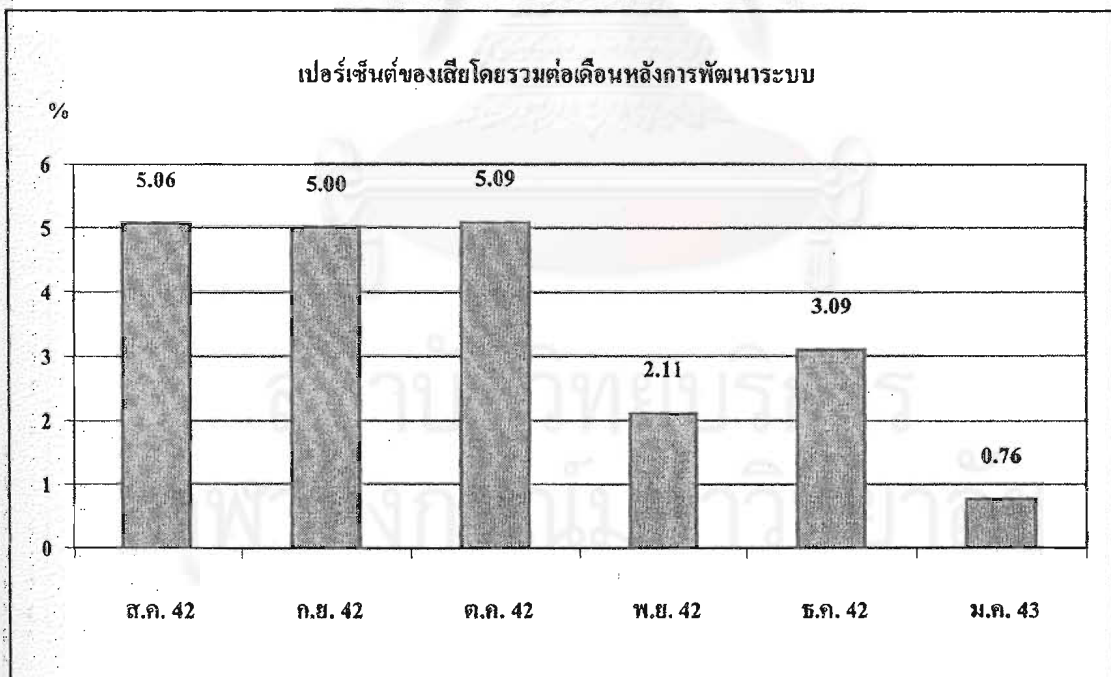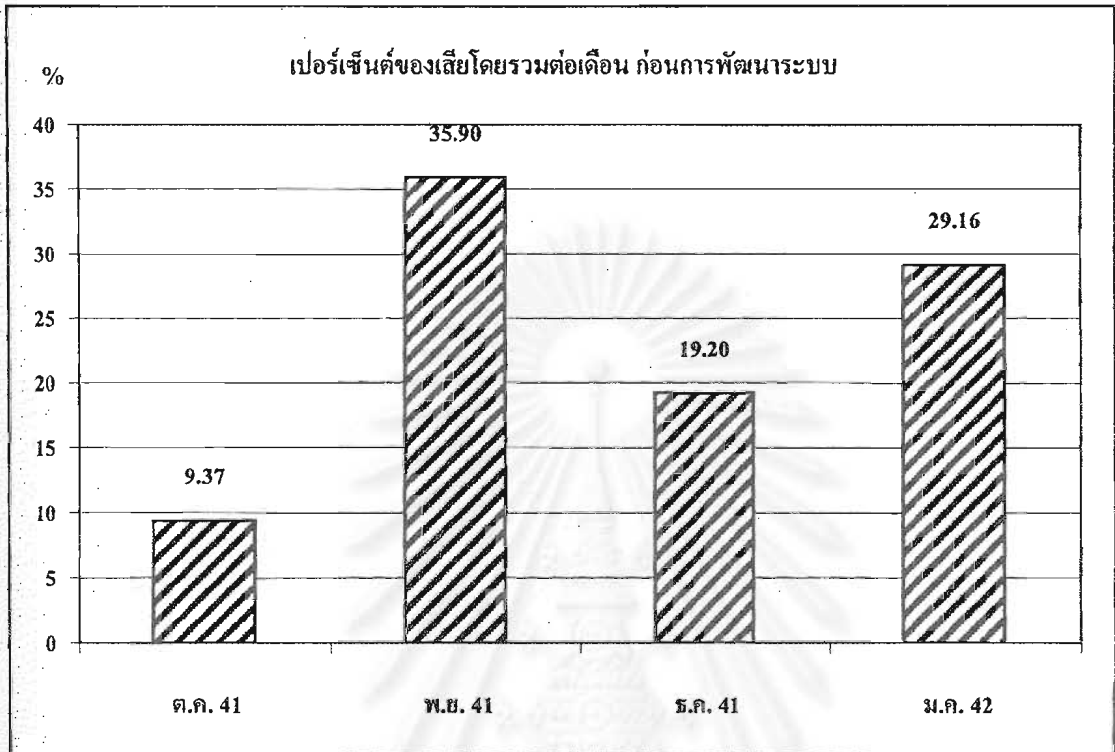


- ที่มาของข้อมูล : ใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
- ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-1 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง

เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือน ก่อนการพัฒนาระบบ

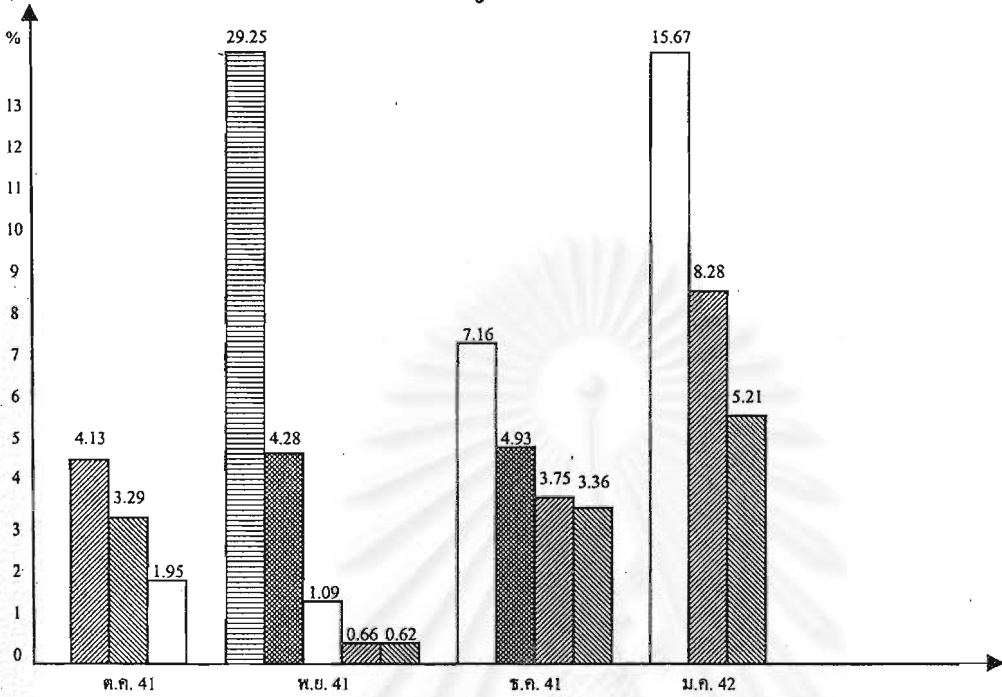


เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือนหลังการพัฒนาระบบ

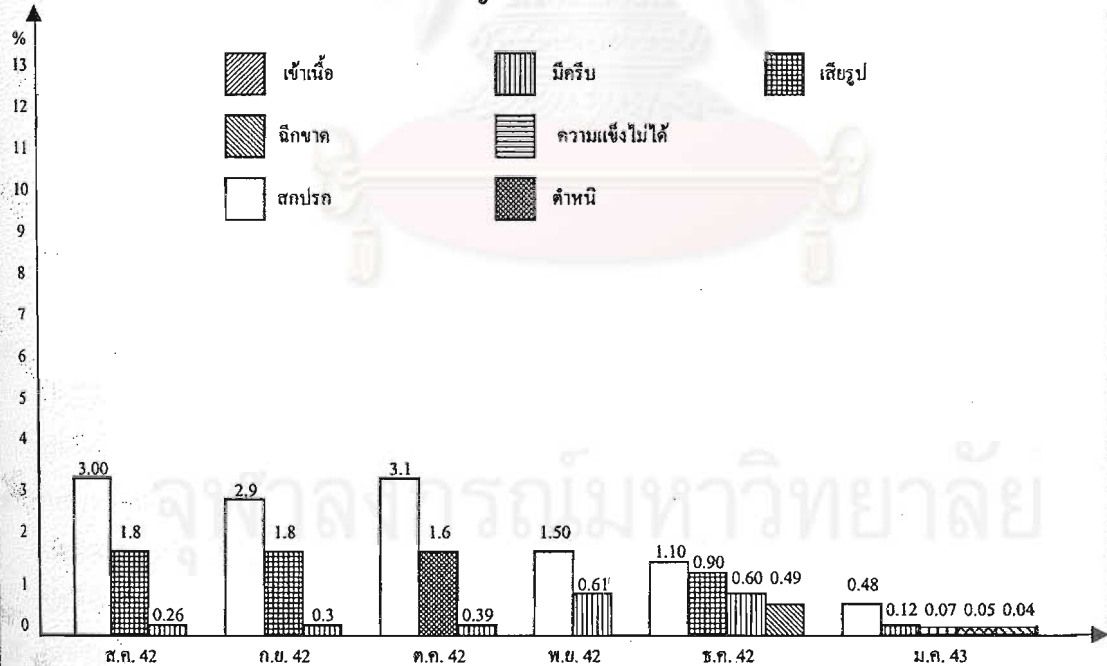

- ที่มาของข้อมูล : ใบบางงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
- ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-2 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

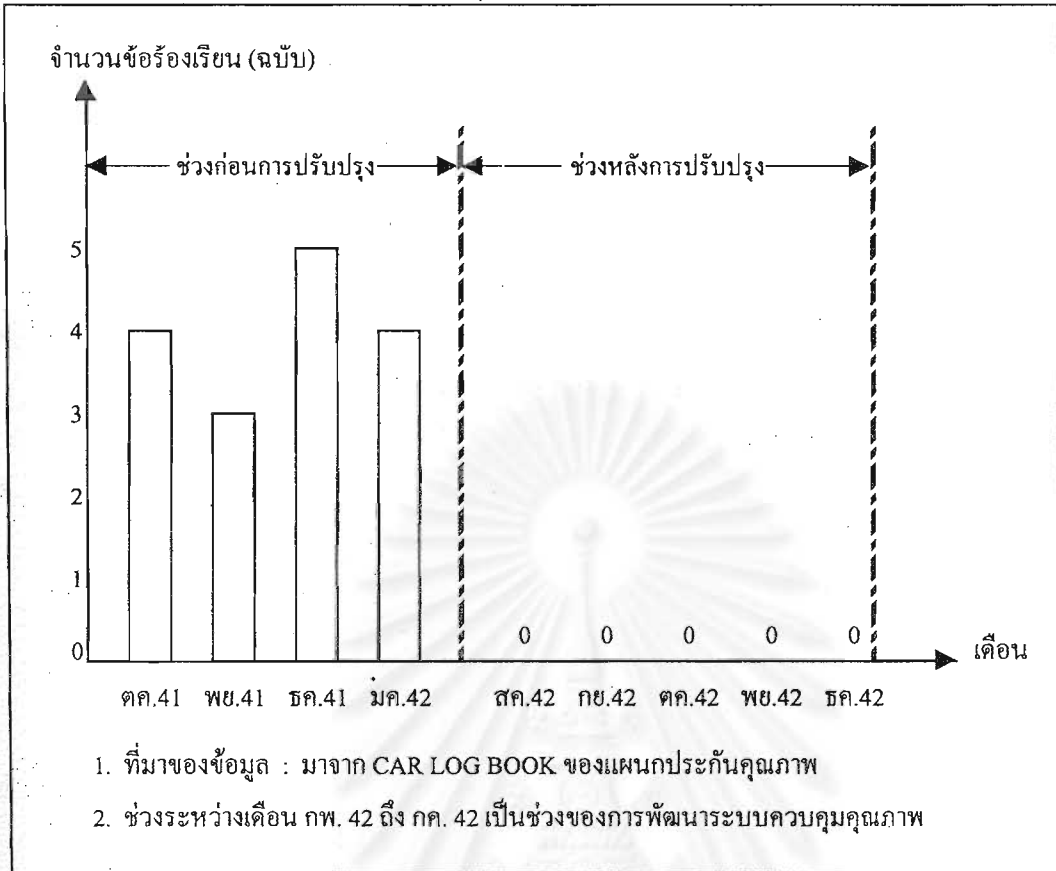

รูปที่ 5-3 แสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

5.1.1 รายละเอียดของข้อมูล

ก. ช่วงก่อนการพัฒนาระบบ

จากการพล็อตกราฟ ช่วงก่อนการพัฒนาระบบในช่วงเดือน ตุลาคม 2541 ถึง มกราคม 2542 พบว่า

- ✗ ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 9.37 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาคัดชิ้นงานแห้ง 4.13 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 3.22 เปอร์เซ็นต์ และสกปรก 1.95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4 ฉบับ
- ✗ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 35.90 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาใช้ยางคืด 29.25 เปอร์เซ็นต์, ชิ้นงานมีตำหนิ 4.28 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 1.09 เปอร์เซ็นต์, เข้าเนื้อ 0.66 เปอร์เซ็นต์ และฉีกขาด 0.62 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ
- ✗ ในช่วงเดือนธันวาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 19.20 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 7.16 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ 4.93 เปอร์เซ็นต์, ชิ้นงานแห้ง 3.75 เปอร์เซ็นต์ และฉีกขาด 3.36 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 5 ฉบับ
- ✗ ในช่วงเดือนมกราคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 29.16 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 15.67 เปอร์เซ็นต์, ชิ้นงานแห้ง 8.28 เปอร์เซ็นต์ และฉีกขาด 5.21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4 ฉบับ

ข. ช่วงหลังการพัฒนาระบบ

จากการเก็บข้อมูลจากใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน พล็อตกราฟ ช่วงหลังจากการพัฒนาในระบบในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 ถึง มกราคม 2543 พบว่า


- ๕ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 5.06 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 3.0 เปอร์เซ็นต์, เสียรูป 1.8 เปอร์เซ็นต์ และมีครีป 0.26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนกันยายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 5.00 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 2.9 เปอร์เซ็นต์, เสียรูป 1.8 เปอร์เซ็นต์ และ มีครีป 0.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนตุลาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 5.09 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 3.1 เปอร์เซ็นต์, ดำหนิ 1.6 เปอร์เซ็นต์ และ มีครีป 0.39 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 2.11 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 1.5 เปอร์เซ็นต์ และ มีครีป 0.61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนธันวาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 3.09 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 1.1 เปอร์เซ็นต์, เสียรูป 0.9 เปอร์เซ็นต์, มีครีป 0.61 เปอร์เซ็นต์ และ ฉีกขาด 0.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนมกราคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 0.76 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 0.48 เปอร์เซ็นต์, มีครีป 0.12 เปอร์เซ็นต์, เสียรูป 0.07 เปอร์เซ็นต์, ดำหนิ 0.05 เปอร์เซ็นต์ และ ฉีกขาด 0.04 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ

5.1.2 บทวิเคราะห์

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนการพัฒนาและหลังจากการพัฒนาพบว่า สถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกตรวจพบจะลดลง และจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเป็น 0 ฉบับ ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้เกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละปัญหาได้ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.1.2.1 ปัญหาของผลิตภัณฑ์แห้ง / คำหมี

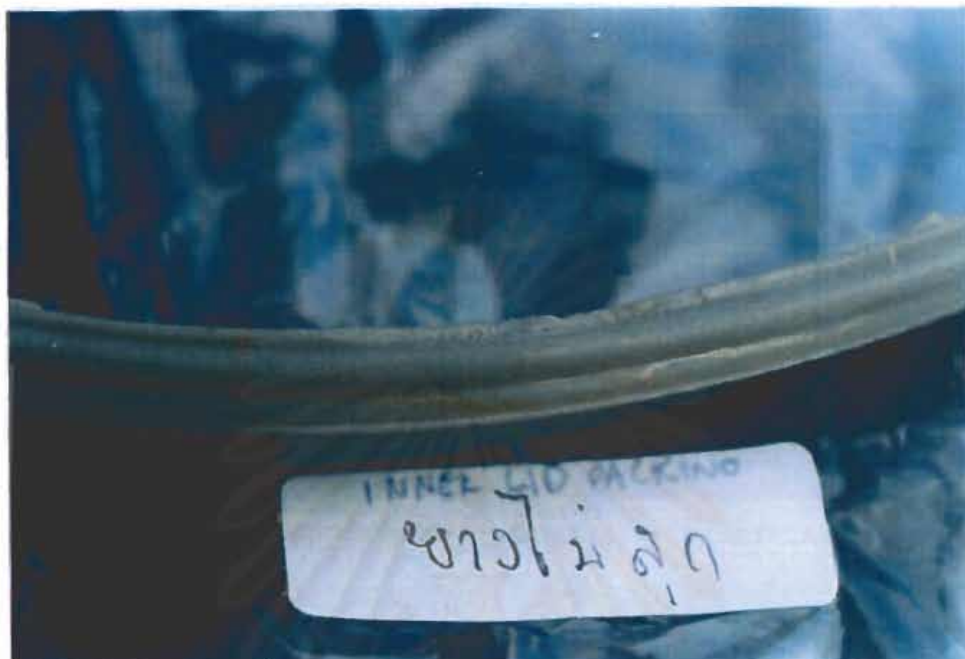

รูปที่ 5-4 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์แห้ง (21A206 ; INNER LID PACKING)

สาเหตุที่เป็นไปได้ ไม่มีมาตรฐานของอุณหภูมิและเวลาของการอัดข้าง ซึ่งอาศัยประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานแต่ละคน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน "OPERATION STANDARD" ที่ระบุถึง มาตรฐานอุณหภูมิและเวลา และไม่มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบใน QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.1.2.2 ปัญหาความแข็งของผลิตภัณฑ์ไม่ได้

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากการใช้วัตถุดิบเคมี ไม่ได้ตามมาตรฐาน สืบเนื่องจากไม่มีการชั่งวัตถุดิบเคมี ที่จัดเก็บในสโตร์ รวมถึง ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ของงานหลังจากการรีด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บวัตถุดิบ/เคมี ที่จัดเก็บในสโตร์ จะต้องมีการชั่งและ STOCK CARD กำกับอย่างชัดเจน รวมถึงได้มีการฝึกอบรมและประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่คุม สโตร์

การควบคุมคุณภาพ ได้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังจากการรีดเรื่อง LOT NO., น้ำหนักหลังผสม , ความหนาและความแข็ง (HS) ใน QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ก

5.1.2.3 ปัญหาการปิด



รูปที่ 5-5 แสดงปัญหาการปิดก้นแพคเกจ (21A206 : INNER LID PACKING)

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากความสะอาดของภาชนะที่บรรจุ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ ใน "OPERATION

STANDARD" รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมประเมินผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียดดูแผนผังในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีการตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่อง ความ

สะอาด ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" ตามภาคผนวก และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบใน QC PROCESS CHART รายละเอียดดูแผนผังในภาคผนวก ก

5.1.2.4 ปัญหาฉีกขาด



รูปที่ 5-6 แสดงปัญหาการเกิดก้นฉีกขาด (21A206 : INNER LID PACKING)

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากการนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ของพนักงานอัดไม้ดี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีข้อควรระวังในมาตรฐานการปฏิบัติงาน "OPERATION STANDARD" รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่อง ชิ้นงาน ไม่ฝักขาด ชื่อว่า LIMIT SAMPLE และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบใน QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค



5.1.3 บทสรุป

จากการตรวจเช็คดูแนวโน้มของกราฟที่มีค่าลดลงจนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหมดไป กล่าวคือ

1. ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า
2. ผลิตภัณฑ์ที่เสียและเกิดชำลุดลง รวมถึงไม่เกินนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด กล่าวคือ แต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนจะต้องเป็นศูนย์
3. สถานะเปอร์เซ็นต์ของเสียมีความแน่นอน เพื่อเผื่อระวังปัญหาดังกล่าวทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ทางผู้วิจัยได้นำเอากลวิธีทางสถิติ มาใช้ควบคุมอัตราการเกิดของเสีย ซึ่งจะ ได้แสดงในบทต่อไป

5.2 P/NO : 47 - PS0267


P/NAME : SWITCH COVER

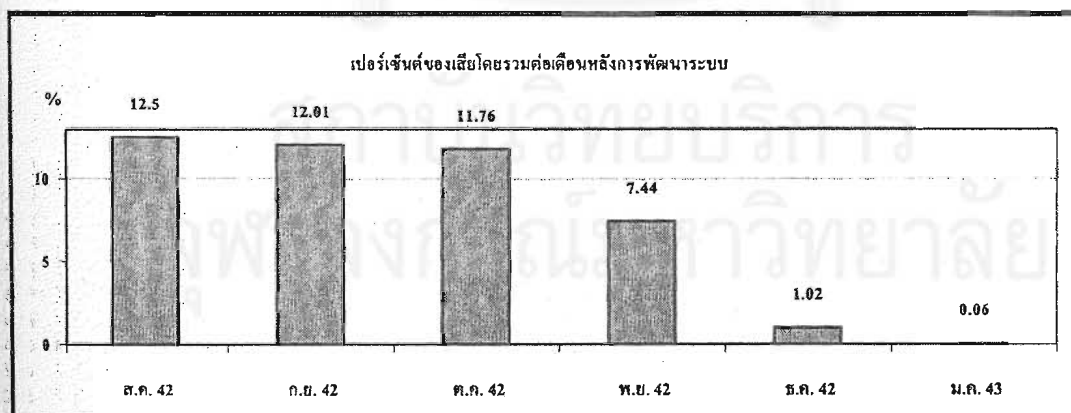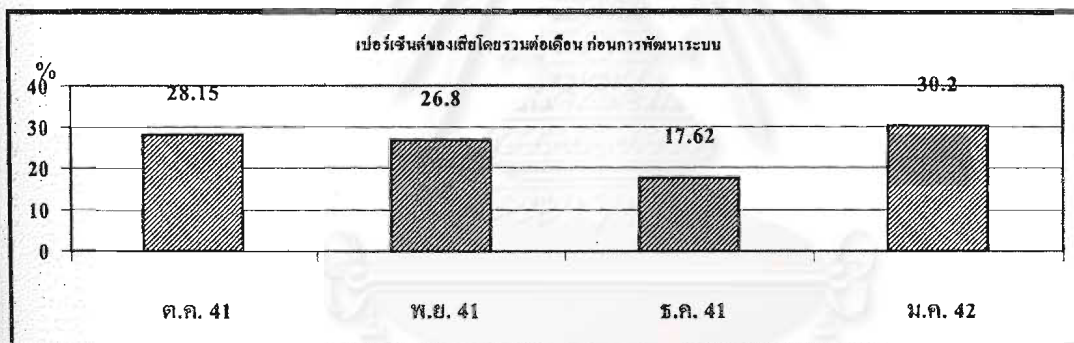


1. ที่มาของข้อมูล : ใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
2. ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-7 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง

เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือน ก่อนการพัฒนาระบบ

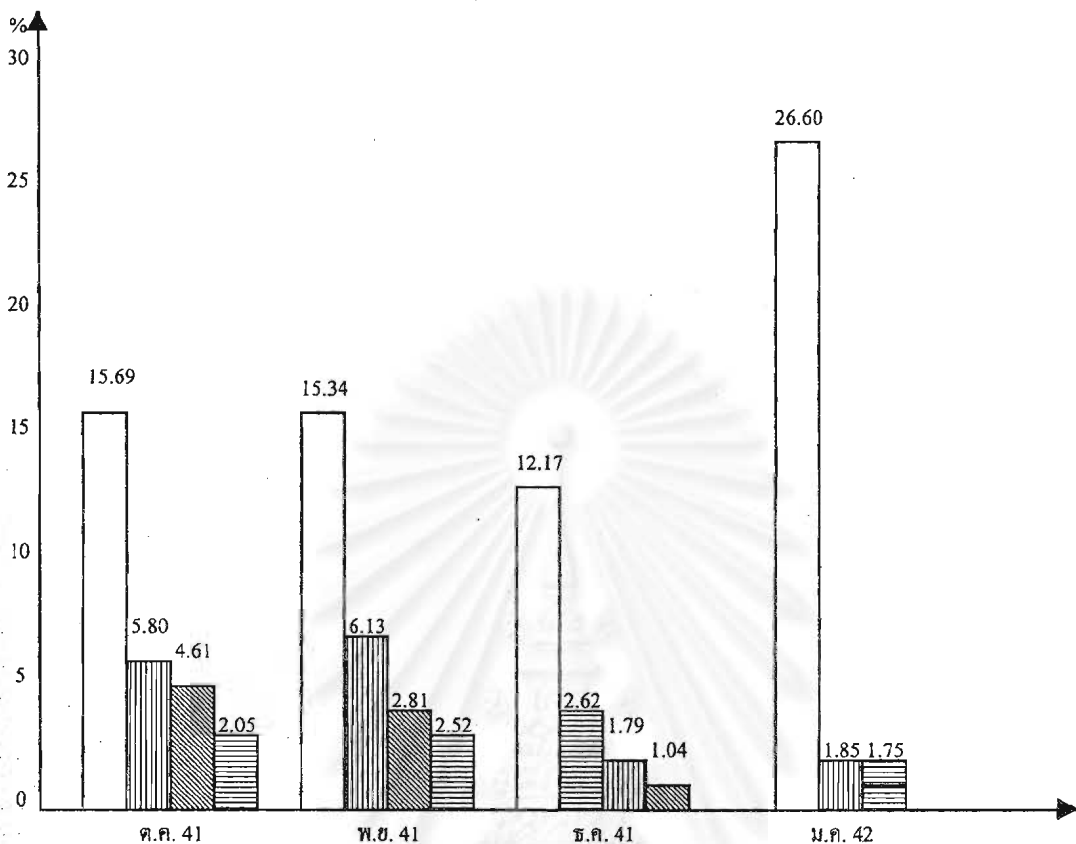


เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือนหลังการพัฒนาระบบ

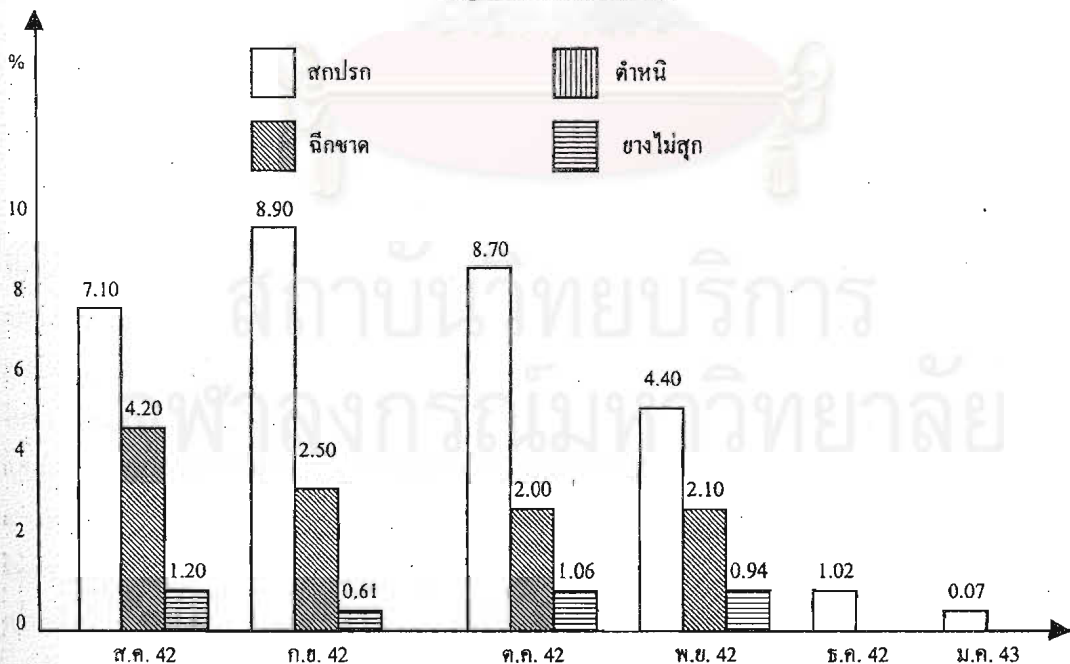

- ที่มาของข้อมูล : ใบบางงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
- ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-8 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

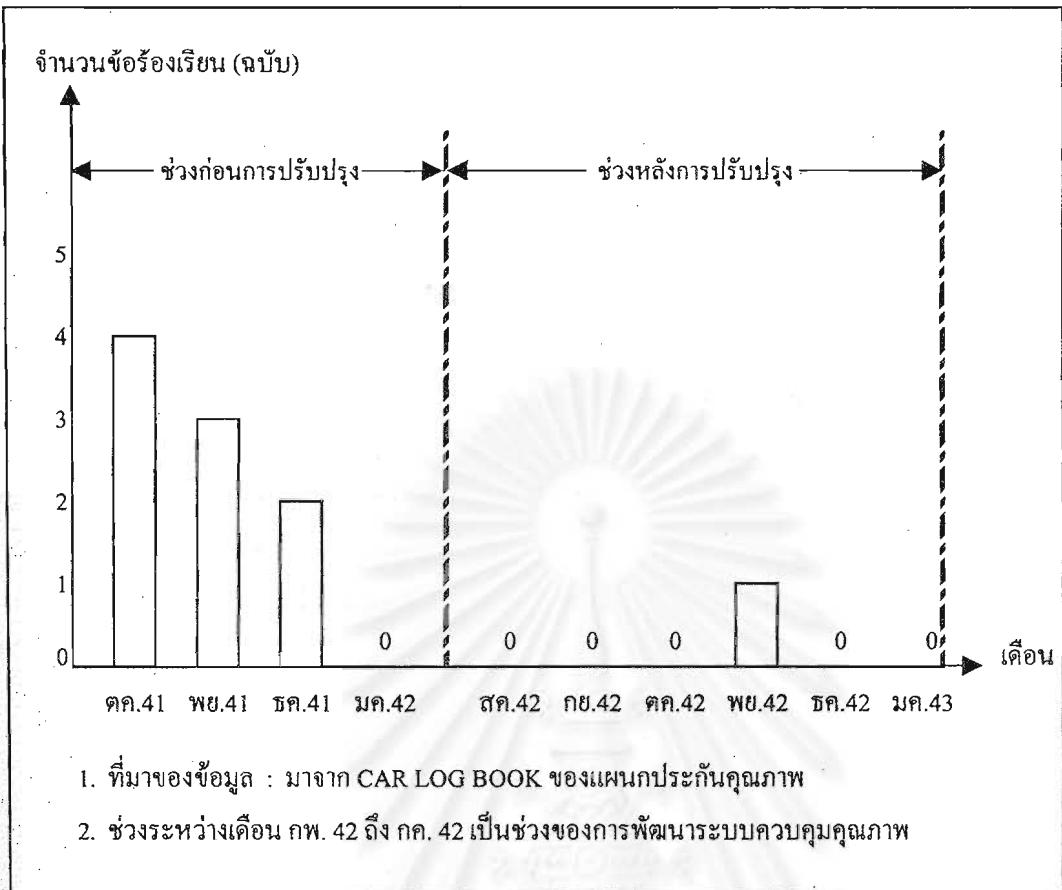

รูปที่ 5-9 แสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

5.2.1 รายละเอียดของข้อมูล

ก. ช่วงก่อนการพัฒนาระบบ

จากการพล็อตกราฟ ช่วงก่อนการพัฒนาระบบในช่วงเดือน ตุลาคม 2541 ถึง มกราคม 2542 พบว่า

- ✍ ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 28.15 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 15.69 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ 5.8 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 4.61 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 2.05 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 26.80 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 15.34 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ 6.13 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 2.81 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 2.52 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 1 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนธันวาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 17.62 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 12.17 เปอร์เซ็นต์, ยางไม่สุก 2.62 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ 1.79 เปอร์เซ็นต์, และฉีกขาด 1.04 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 1 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนมกราคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 30.20 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 26.60 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ 1.85 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 1.75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2 ฉบับ

ข. ช่วงหลังการพัฒนาระบบ

จากการเก็บข้อมูลจากใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน พล็อต กราฟ ช่วงหลังจากการพัฒนาระบบในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 ถึง มกราคม 2543 พบว่า


- ๕ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 12.50 เปอร์เซ็นต์. แยกเป็นปัญหาสกปรก 7.0 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 4.2 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 1.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนกันยายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 12.01 เปอร์เซ็นต์. แยกเป็นปัญหาสกปรก 8.9 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 2.5 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 0.61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนตุลาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 11.76 เปอร์เซ็นต์. แยกเป็นปัญหาสกปรก 8.7 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 2.0 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 1.06 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 7.44 เปอร์เซ็นต์. แยกเป็นปัญหาสกปรก 4.4 เปอร์เซ็นต์, ฉีกขาด 2.1 เปอร์เซ็นต์ และยางไม่สุก 0.94 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนธันวาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 1.02 เปอร์เซ็นต์ เป็นปัญหาสกปรกทั้งหมด ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า 0 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนมกราคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายเท่ากับ 0.07 ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ

5.2.2 บทวิเคราะห์

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนการพัฒนาระบบและหลังจากการพัฒนาบบพบว่า สถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกตรวจพบจะลดลง และจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้เกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละปัญหาได้ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2.2.1 ปัญหาของผลิตภัณฑ์สกรปรก

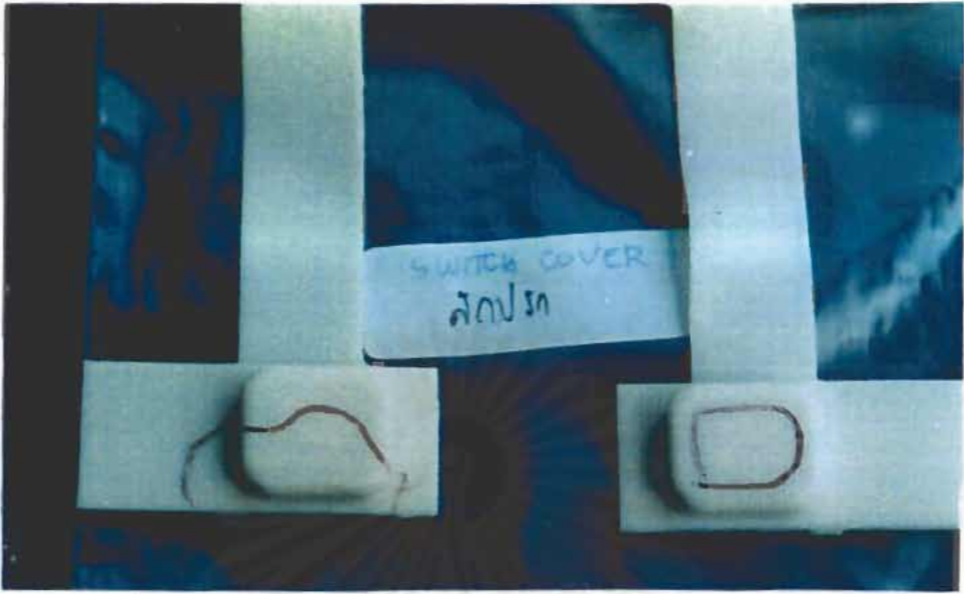

รูปที่ 5-10 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกรปรก (47-PS0267 ; SWITCH COVER)

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากความสะอาดของภาชนะที่บรรจุรวมถึงความสะอาดของแม่พิมพ์


มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ ใน “OPERATION STANDARD” รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่อง

ความสะอาด ชื่อว่า “LIMIT SAMPLE” และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART

รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.2.2.2 ปัญหาของผลิตภัณฑ์มีตำหนิ/ฉีกขาด

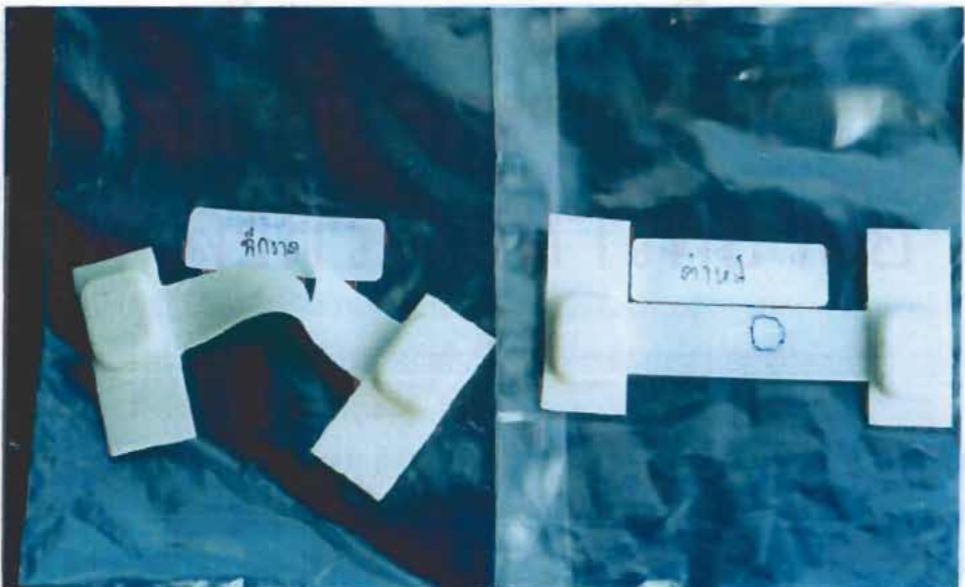

รูปที่ 5-11 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์มีตำหนิ / ฉีกขาด (47-PS0267 ; SWITCH COVER)

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากพนักงานขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติติดตั้งและ พนักงานไม่ทราบถึงมาตรฐานในการยอมรับและไม่ยอมรับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตกแต่งของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ชื่อว่า “มาตรฐานการตกแต่ง” และได้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่พนักงาน (ON THE JOB TRAINING : OJT) ทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ และได้มีการประเมินผลการฝึกอบรม รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า “LIMIT SAMPLE” และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ก

5.2.2.3 ปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สุก / เสียวรูป



รูปที่ 5-12 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่สุก / เสียวรูป (47-PS0267 ; SWITCH COVER)

สาเหตุที่เป็นไปได้ ไม่มีมาตรฐานของอุณหภูมิและเวลาของการอัดยาง ยังอาศัยประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานแต่ละคน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “OPERATION STANDARD” ที่ระบุถึง มาตรฐานอุณหภูมิ และ เวลา และได้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ รวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้จัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า “LIMIT SAMPLE” และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ก



5.2.3 บทสรุป

จากการตรวจเช็คคูแนวโน้มของกราฟมีค่าลดลงจนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหมดไป กล่าวคือ

1. ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า
2. ผลิตภัณฑ์ที่เสียและเกิดซ้ำลดลง รวมถึงไม่เกินนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด กล่าวคือ แต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนจะต้องเป็นศูนย์
3. สถานะเปอร์เซ็นต์ของเสียมีความแน่นอน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ทางผู้วิจัยได้นำเอากลวิธีทางสถิติ มาใช้ควบคุมอัตราการเกิดของเสีย ซึ่งจะได้นำแสดงในบทต่อไป

5.3 P/NO : 123457


P/NAME : RUBBER FOOT

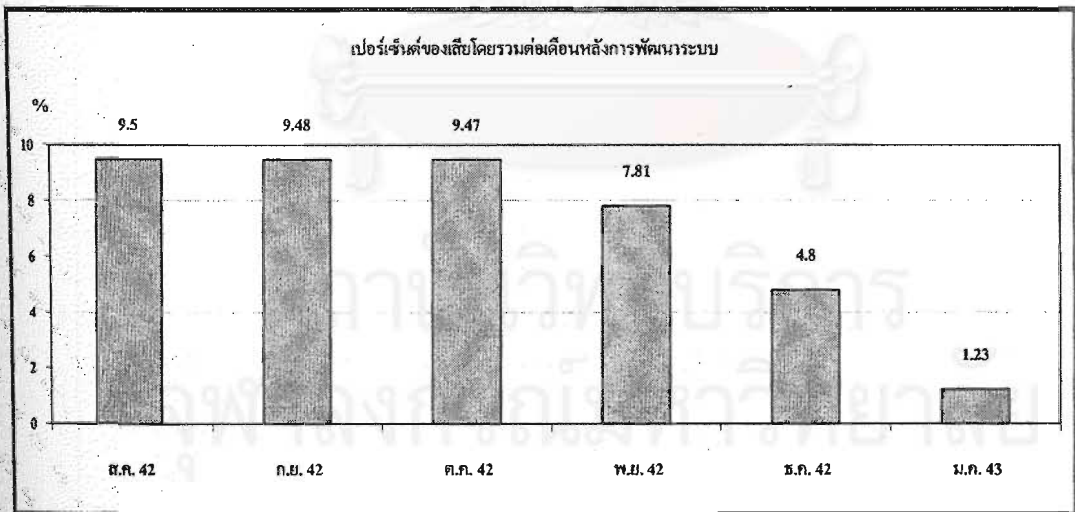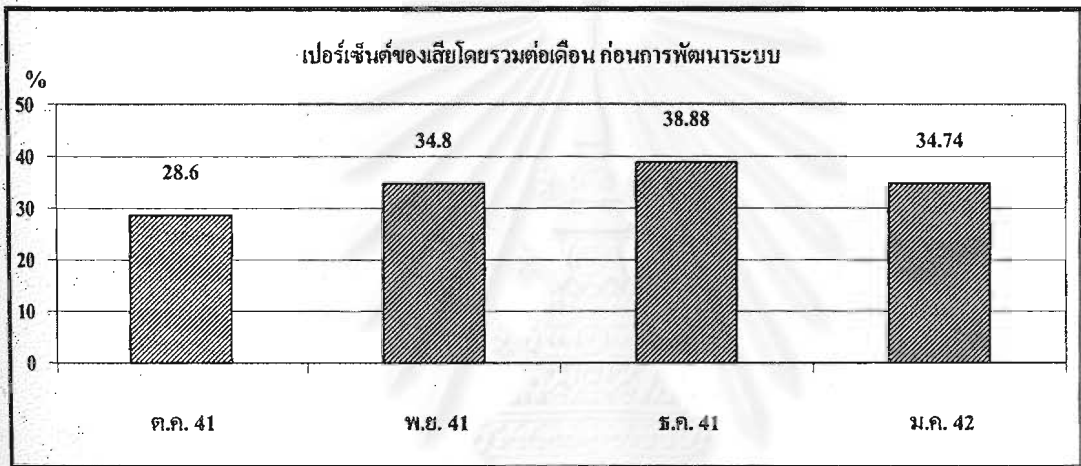


1. ที่มาของข้อมูล : ใบบางานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
2. ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-13 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง

เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือน ก่อนการพัฒนาระบบ

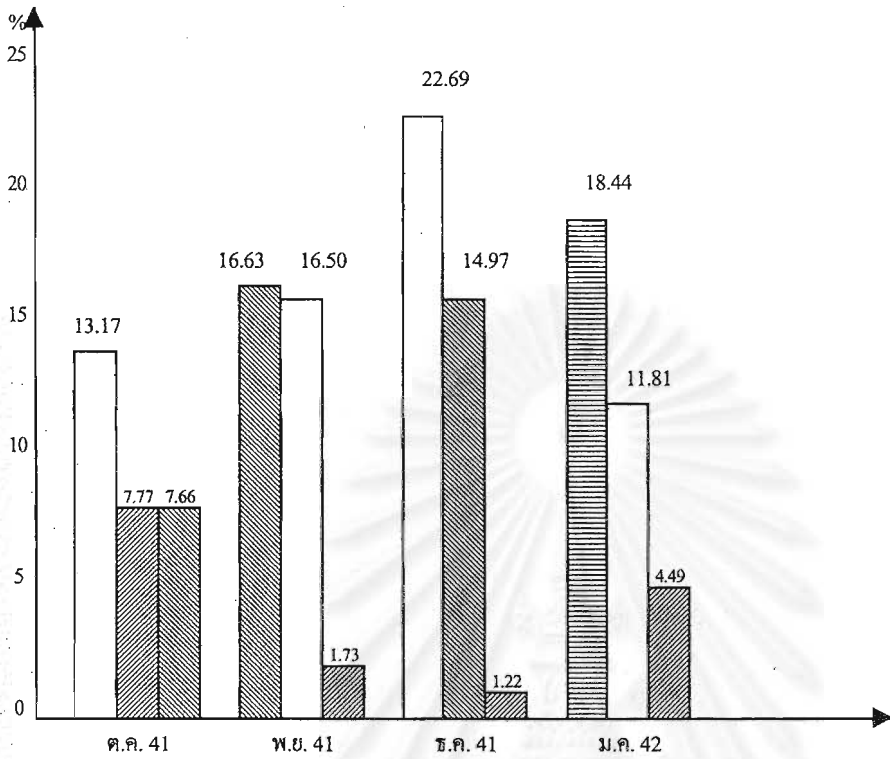


เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือนหลังการพัฒนาระบบ

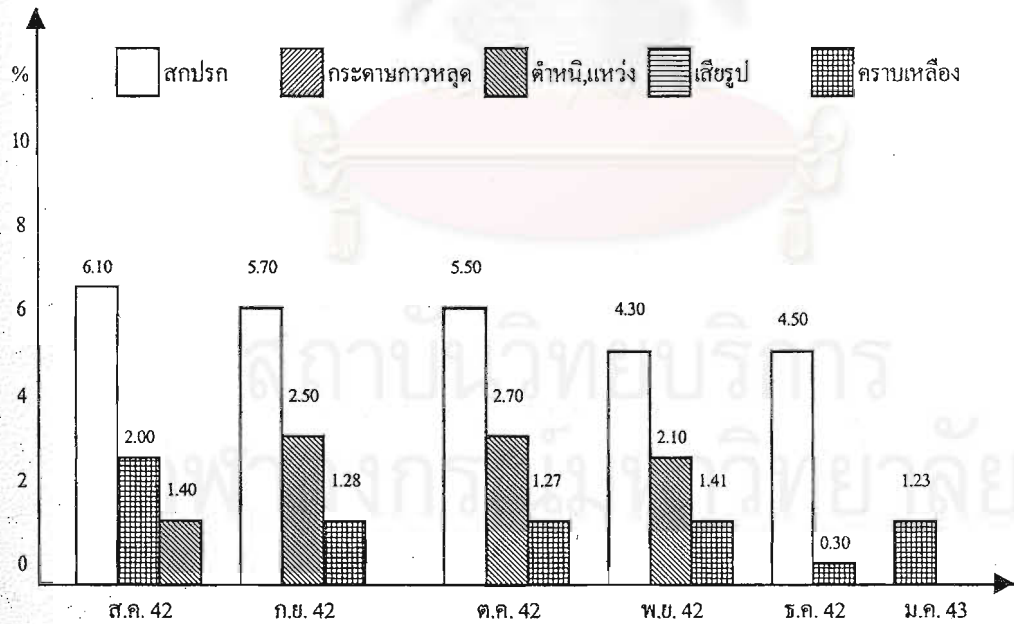

- ที่มาของข้อมูล : ใบบางานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
- ช่วงระหว่างเดือน ก.พ. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-14 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

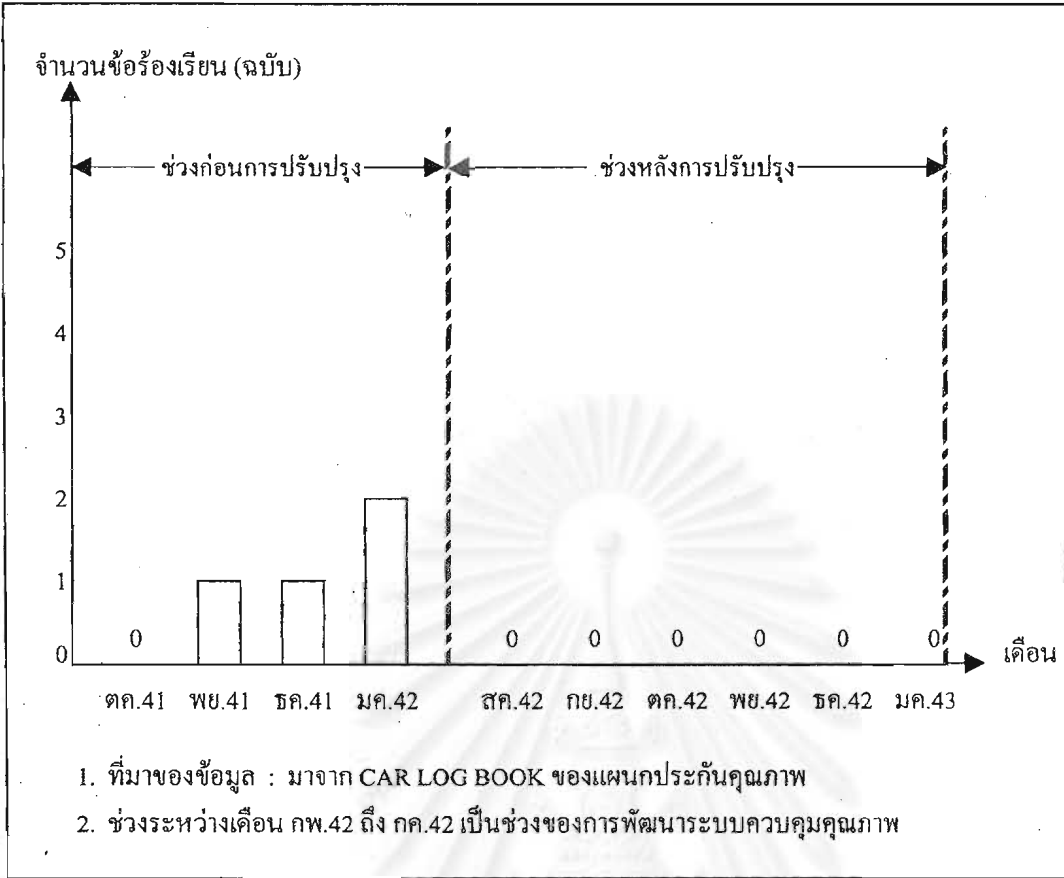

รูปที่ 5-15 แสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

5.3.1 รายละเอียดของข้อมูล

ก. ช่วงก่อนการพัฒนาระบบ

จากการพล็อตกราฟ ช่วงก่อนการพัฒนาระบบในช่วงเดือน ตุลาคม 2541 ถึง มกราคม 2542 พบว่า

- ✍ ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 28.60 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 13.17 เปอร์เซ็นต์, กระจกขาวหลุด 7.77 เปอร์เซ็นต์ และคำหนี / แหว่ง 7.66 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 34.86 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาคำหนี / แหว่ง 16.63 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 16.50 เปอร์เซ็นต์ และกระจกขาวหลุด 1.73 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนธันวาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 38.88 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 22.69 เปอร์เซ็นต์, คำหนี / แหว่ง 14.97 เปอร์เซ็นต์ และกระจกขาวหลุด 1.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนมกราคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 34.74 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาผลิตภัณฑ์เสียรูป 18.44, สกปรก 11.81 เปอร์เซ็นต์ และกระจกขาวหลุด 4.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ

ข. ช่วงหลังการพัฒนาระบบ

จากการเก็บข้อมูลจากใบรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน พล็อต กราฟ ช่วงหลังจากการพัฒนา ระบบในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 ถึง มกราคม 2543 พบว่า

- ✍ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 9.50 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 6.1 เปอร์เซ็นต์, คราบเหลือง 2.0 เปอร์เซ็นต์ และตำหนิ / แหว่ง 1.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนกันยายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 9.48 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 5.7 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ / แหว่ง 2.5 เปอร์เซ็นต์ และคราบเหลือง 1.27 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนตุลาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 9.47 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 5.5 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ / แหว่ง 2.7 เปอร์เซ็นต์ และคราบเหลือง 1.27 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 7.81 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 4.3 เปอร์เซ็นต์, ตำหนิ / แหว่ง 2.1 เปอร์เซ็นต์ และคราบเหลือง 1.41 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 1 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนธันวาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 4.80 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 4.5 เปอร์เซ็นต์ และคราบเหลือง 0.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนมกราคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายเท่ากับ 1.23 เปอร์เซ็นต์ เป็นปัญหาดำหนิ / แหว่ง ทั้งหมด ส่วนจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0 ฉบับ

5.3.2 บทวิเคราะห์

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนการพัฒนาและหลังจากการพัฒนาพบว่า สถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกตรวจพบจะลดลง ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้เกี่ยวกับการดำเนินการใน แต่ละปัญหา ได้ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ

5.3.2.1 ปัญหาของผลิตภัณฑ์แก้ว ต่ำทณี



รูปที่ 5-16 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์แก้ว/ต่ำทณี (123457 ; RUBBER FOOT)

ชาวต่างชาติที่เป็นปีศาจ เกิดจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการใช้ผลิตภัณฑ์ และพนักงานไม่ทราบถึงมาตรฐานในการยอมรับและไม่ยอมรับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำ มาตรฐานการป้อนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ชื่อว่า "มาตรฐานการคองคั่ง" และได้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่พนักงาน (ON THE JOB TRAINING ; OJT) ทั้งพนักงานและพนักงานใหม่ และได้มีการประเมินผลของการฝึกอบรม รายละเอียดดูเอกสารในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดดูเอกสารในภาคผนวก ค

5.3.2.2 ปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก



รูปที่ 5-17 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก (123457 ; RUBBER FOOT)

สาเหตุที่เป็นไปได้ เกิดจากความสะอาดของภาชนะที่บรรจุ รวมถึงความสะอาดของแม่พิมพ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ ใน "OPERATION STANDARD" รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมประณินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข
การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่องความสะอาด ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.3.2.3 ปัญหาของผลิตภัณฑ์เสียรูป



รูปที่ 5-18 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์เสียรูป (123457 . RUBBER FOOT)

สาเหตุที่เป็นไปได้ ไม่มีมาตรฐานของอุณหภูมิ และเวลาของการอัดยาง ... ซึ่งอาศัยการลองผิดลองถูก (TRIAL AND ERROR) ในการทำางของพนักงานแต่ละบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน "OPERATION STANDARD" ที่ระบุถึง มาตรฐานอุณหภูมิ และเวลา และได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ รวมทั้งประณินผลการฝึกอบรมของพนักงาน รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสียรูป ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.3.2.4 ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่กระดากขาวจุด



รูปที่ 5-19 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์ที่กระดากขาวจุด (123457 : RUBBER FOOT)

สาเหตุที่เป็นไปได้ ไม่มีมาตรฐานการคิดกระดากขาวที่ชัดเจน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน "OPERATION STANDARD"

ที่ระบุถึง วิธีการเตรียมผิว ทากาว และติดกระดากขาว รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ และประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงาน รายละเอียดดูเอกสารในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้น ชื่อว่า



"LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดดูเอกสารในภาคผนวก ค

5.3.3 บทสรุป

จากการตรวจเช็คคุณภาพไม่มีข้อบกพร่องที่มีค่าลดลงจนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหมดไป กล่าวคือ 1. ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดไปตั้งแต่เมื่อถูกใส่ 2. ผลิตภัณฑ์ที่เสียและเกิดข้อบกพร่อง รวมถึงไม่เกินนโยบายคุณภาพของผู้บริหารทั้งหมด กล่าวคือ แต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ข้อบกพร่องไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่ถูกใส่ในบริเวณจะห่อหุ้มเป็นศูนย์ 3. สถานะเปอร์เซ็นต์ข้อเสียมีค่าลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการระบุถึงปัญหาแล้วกล่าวถึงสาเหตุไม่ให้เกิดซ้ำอีก แนววิธีที่ได้มีขอทางวิธีการสถิติ ข้าราชการควบคุมอัตราการผลิตของเสีย ซึ่งจะได้เสนอในบทต่อไป

5.4 P/NO : 123458


P/NAME RUBBER FOOT

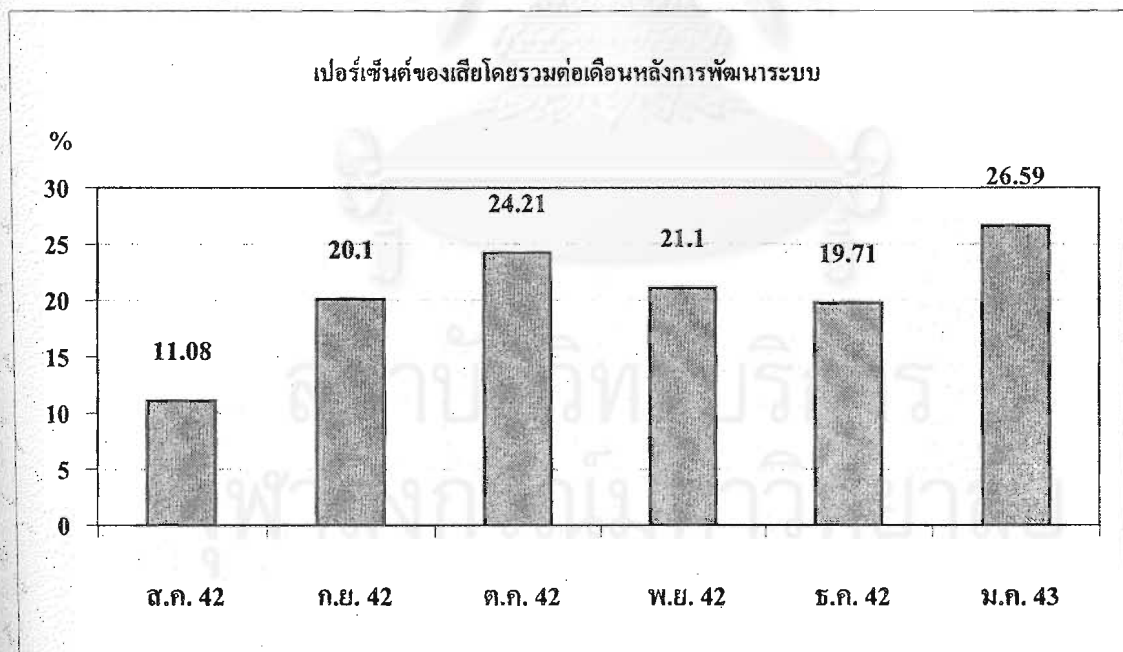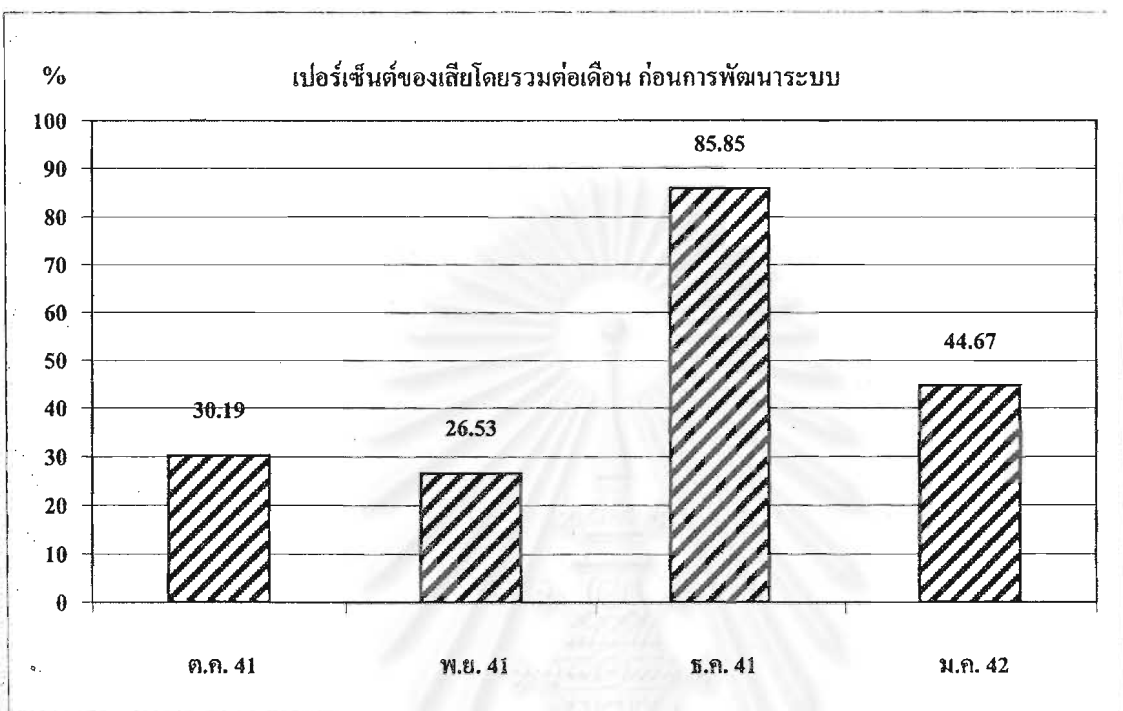


- ที่มาของข้อมูล : ใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
- ช่วงระหว่างเดือน ก.ย. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5 - 20 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในช่วงก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือน ก่อนการพัฒนาระบบ

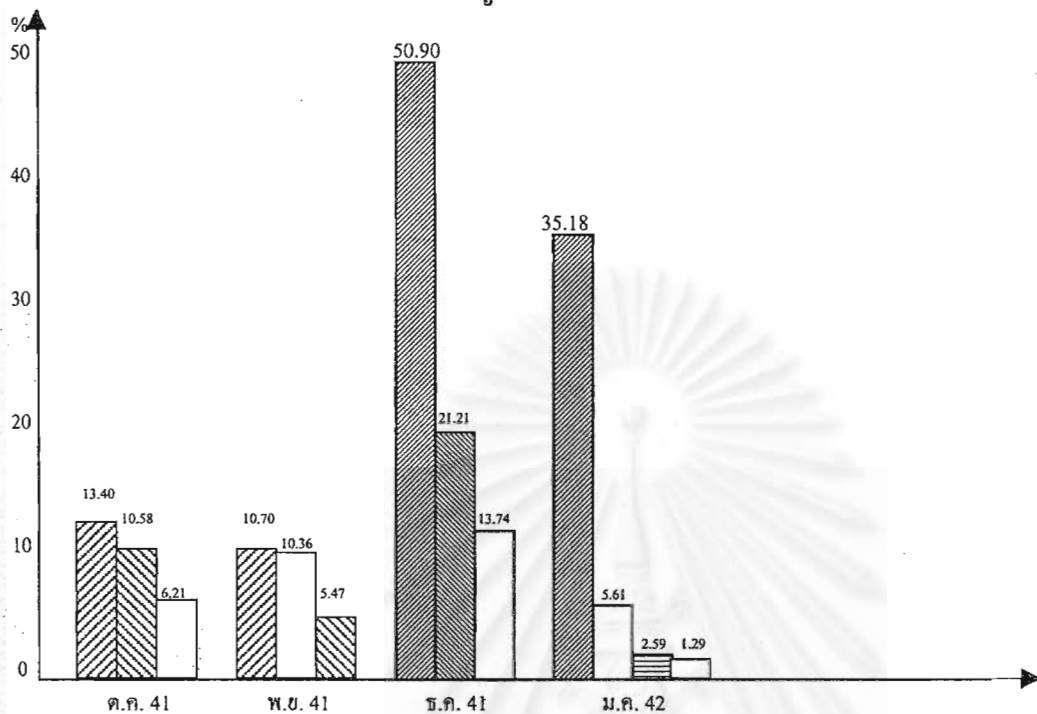


เปอร์เซ็นต์แต่ละปัญหาต่อเดือนหลังการพัฒนาระบบ

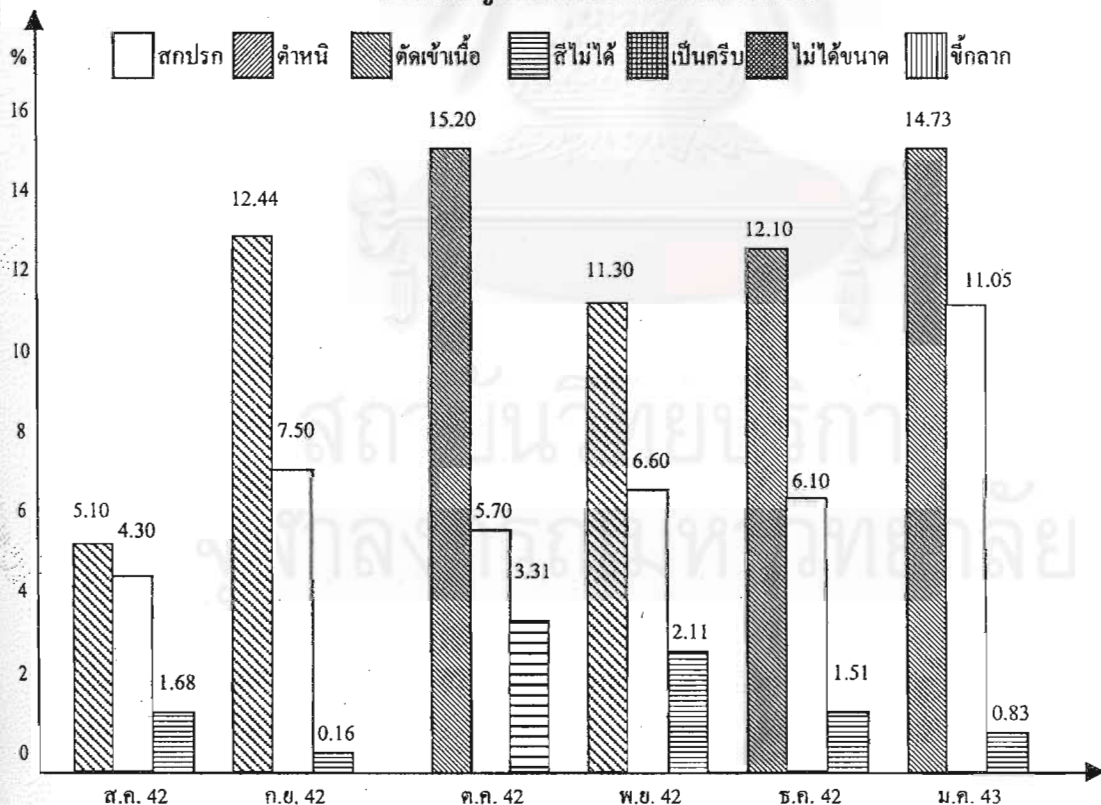

- ที่มาของข้อมูล : ใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
 - ช่วงระหว่างเดือน ก.ย. 42 ถึง ก.ค. 42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
- รูปที่ 5-21 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละปัญหาในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

จำนวนข้อร้องเรียน (ฉบับ)

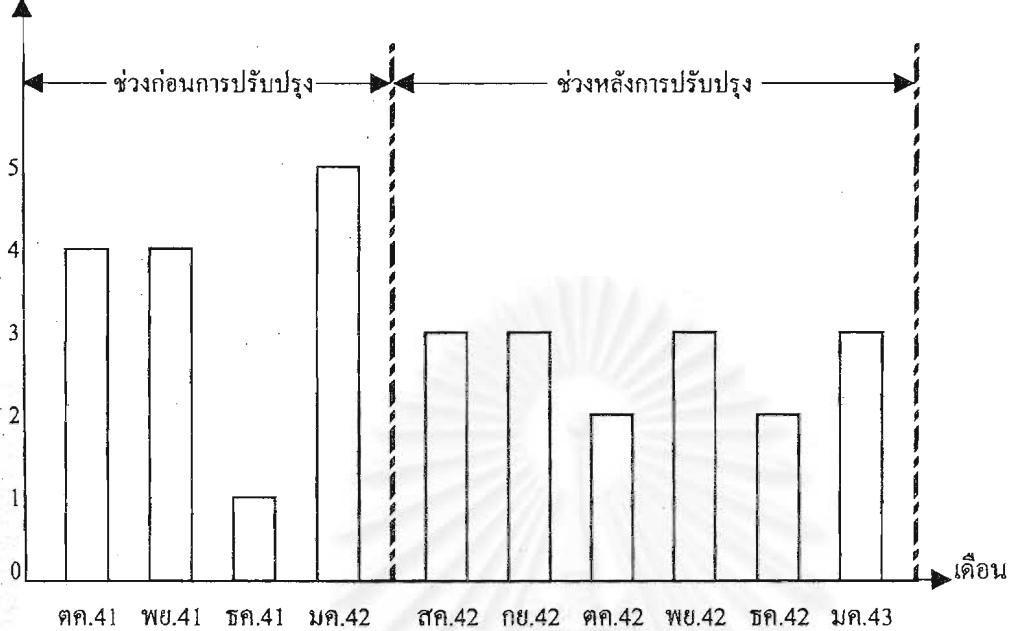

1. ที่มาของข้อมูล : มาจาก CAR LOG BOOK ของแผนกประกันคุณภาพ
2. ช่วงระหว่างเดือน กพ.42 ถึง กค.42 เป็นช่วงของการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

รูปที่ 5-22 แสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

5.4.1 รายละเอียดของข้อมูล

ก. ช่วงก่อนการพัฒนาระบบ

จากการพล็อตกราฟ ช่วงก่อนการพัฒนาระบบในช่วงเดือน ตุลาคม 2541 ถึง มกราคม 2542 พบว่า

- ✍ ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 30.19 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาดำหนิ 13.40 เปอร์เซ็นต์ , ตัดเข้าเนื้อ 10.58 เปอร์เซ็นต์ และสกปรก 6.21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 26.53 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาดำหนิ 10.70 เปอร์เซ็นต์ , สกปรก 10.36 เปอร์เซ็นต์ และตัดเข้าเนื้อ 5.47 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนธันวาคม 2541 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 85.85 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาดำหนิ 50.90 เปอร์เซ็นต์ , ตัดเข้าเนื้อ 21.21 เปอร์เซ็นต์ และสกปรก 13.74 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 1 ฉบับ
- ✍ ในช่วงเดือนมกราคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 44.67 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาดำหนิ 35.18 เปอร์เซ็นต์ , ตัดเข้าเนื้อ 5.61 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 2.59 เปอร์เซ็นต์ และสกปรก 1.29 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 5 ฉบับ

ข. ช่วงหลังการพัฒนาระบบ


จากการเก็บข้อมูลจากใบรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน พล็อต กราฟ ช่วงหลังจากการพัฒนา ระบบในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 ถึง มกราคม 2543 พบว่า

- ๕ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 11.08 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 5.10 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 4.3 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 1.68 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนกันยายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 20.10 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 12.44 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 7.50 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 0.16 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนตุลาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 24.21 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 15.20 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 5.70 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 3.31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 21.10 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 11.30 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 6.60 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 2.11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนธันวาคม 2542 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 19.71 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 12.10 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 6.10 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 1.51 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2 ฉบับ
- ๕ ในช่วงเดือนมกราคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับ 26.59 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาตัดเข้าเนื้อ 14.71 เปอร์เซ็นต์, สกปรก 11.05 เปอร์เซ็นต์ และสีไม่ได้ 0.836 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3 ฉบับ

5.4.2 บทวิเคราะห์

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบกราฟระหว่างช่วงก่อนการพัฒนาและหลังจากการพัฒนา พบว่า สถิติเปอร์เซ็นต์ของเสียถูกตรวจพบมีค่าลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้เกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละปัญหาได้ดังนี้

5.4.2.1 ปัญหาของการตัดชิ้นเนื้อ

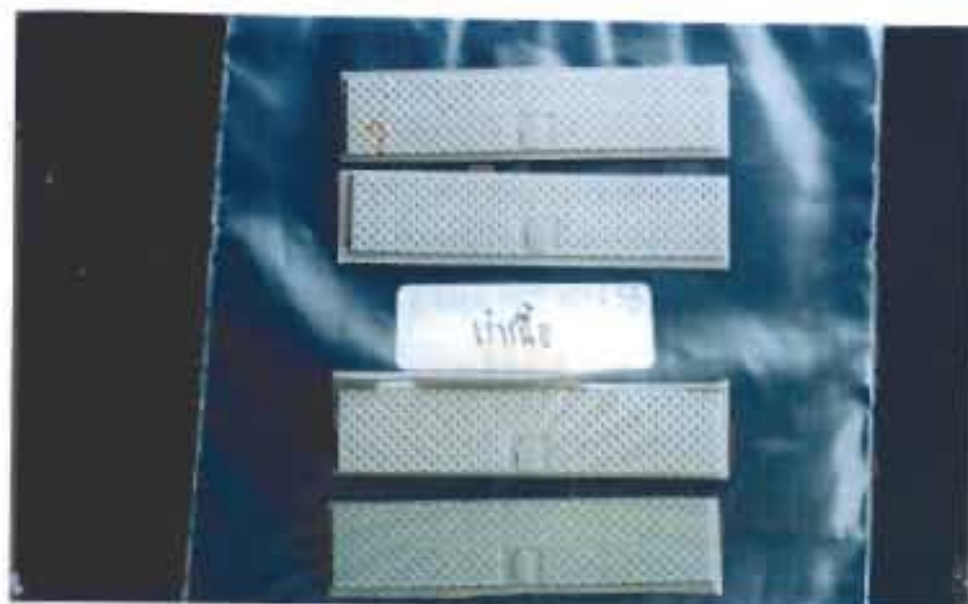

รูปที่ 5-23 แสดงปัญหาของผลิตภัณฑ์ตัดชิ้นเนื้อ (123458 ; RUBBER FOOT)

การดำเนินงานในสภาพปัจจุบัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำมาตรฐานการเป็นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น และได้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่พนักงาน (ON THE JOB TRAINING ; OJT) ทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ และได้มีการประเมินผลการฝึกอบรม รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART รายละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.4.2.2 ปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก



รูปที่ 5-24 แสดงปัญหา ผลิตภัณฑ์สกปรก (123458 ; RUBBER FOOT)

การดำเนินการในสภาพปัจจุบัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ใน "OPERATION STANDARD" รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมและประเมินผลกรปฏิบัติงานของพนักงาน วาดละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ข

การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่อง ความสะอาด ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART วาดละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.4.2.3 ปัญหาของสีไม่ได้



รูปที่ 5-25 แสดงปัญหาผลิตภัณฑ์สีไม่ได้ (123458 ; RUBBER FOOT)

การดำเนินการในสภาพปัจจุบัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในสภาพปัจจุบัน

การควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น ชื่อว่า "LIMIT SAMPLE" และกำหนดให้พนักงานมีการตรวจสอบตาม QC PROCESS CHART วาดละเอียดถูกแสดงในภาคผนวก ค

5.4.3 บกสรุป

จากการตรวจสอบข้อมูลแนวโน้มของเวลาที่พบว่ามีการลดลงเล็กน้อย ยกเว้น สถานะเปอร์เซ็นต์ของเสียมีความเพิ่มขึ้น กล่าวคือ 1. อังคมมีผลิตภัณฑ์เสียหลุดรอดไปอีกร้อยละ 2 ผลิตภัณฑ์ที่เสียและเกิดสีเหลืองเล็กน้อย และอัมกิบเนโธบาทคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด กล่าวคือ แต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนจะไม่เป็นศูนย์ ซึ่งผู้วิจัยและทีมงานจึงได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการแก้ไขต่อไป

บทที่ 6

การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

6.1 การนำเอากลวิธีทางสถิติเข้ามาควบคุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

จากปัญหาคุณภาพที่ลดลง หลังจากการพัฒนาปรับปรุงระบบ (ถูกแสดงในบทที่ 5) จนกระทั่งบางผลิตภัณฑ์บรรลุตามนโยบายคุณภาพของผู้บริหารระดับสูง แสดงได้ดังนี้

ตารางที่ 6-1 แสดงรายการของผลิตภัณฑ์ที่บรรลุตามนโยบายคุณภาพ หลังจากการพัฒนา

NO.	P/NO (รหัสชิ้นส่วน)	P/NAME (ชื่อชิ้นส่วน)
1.	21 A 206	INNER LID PACKING
2.	47 - PS0267	SWITCH COVER
3.	123457	RUBBER FOOT

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ทางผู้วิจัยได้ร่วมกับทีมงานผู้รับผิดชอบนำกลวิธีทางสถิติ คือ P-CHART เข้ามาควบคุมกระบวนการอัด เนื่องจากเป็นจุดควบคุมคุณภาพจุดแรกที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยได้นำเสนอขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตามที่กล่าวไว้ในคู่มือปฏิบัติเรื่อง กลวิธีทางสถิติ สำหรับเหตุผลในการนำเอา P-CHART มาใช้เนื่องจาก

1. ปัญหาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพผิวภายนอก (APPEARANCE) ซึ่งเป็นปัญหาหลักของหน่วยนั้น
2. จำนวนตรวจสอบในแต่ละกรู๊ปย่อยมีค่าไม่คงที่

สำหรับรายละเอียดของวิธีปฏิบัติแสดงได้ดังนี้

6.1.1 ขั้นที่ 1

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมดในช่วงระหว่างเดือน มกราคม 2543 ลงในใบรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด) ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และคำนวณค่าสัดส่วนของเสียในแต่ละกรู๊ปย่อย ได้จากสูตร

$$P = \frac{\text{จำนวนของเสียที่พบในกรู๊ปย่อยที่ } N}{\text{ขนาดของกรู๊ปย่อยที่ } N}$$

6.1.2 ขั้นที่ 2 : หาค่าเฉลี่ยของค่าสัดส่วนของเสีย (\bar{P}) ได้จากสูตร

$$\bar{P} = \frac{\text{จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เสียทั้งหมด}}{\text{จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด}}$$

6.1.3 ขั้นที่ 3 : คำนวณหาสัดส่วนของเสีย เส้นขอบเขตควบคุม (CL, UCL, LCL) ได้จากสูตร

$$- \text{สัดส่วนของเสีย} \quad P = \frac{\text{จำนวนของเสียที่พบในกรุปย่อยที่ } N}{\text{ขนาดของกรุปย่อยที่ } N}$$

- เส้นค่ากลาง (CL)

$$CL = \bar{P}$$

- เส้นขอบเขตควบคุมค่าสูง (UCL)

$$UCL = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{N_i}}$$

- เส้นขอบเขตควบคุมค่าต่ำ (LCL)

$$LCL = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{N_i}}$$

6.1.4 ขั้นที่ 4 : ดำเนินการสร้างแผนภูมิ โดยที่ โดยเอาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ ข้อ 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 ไปพล็อตในแผนภูมิ P-CHART

ตารางที่ 6-2 แสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING ในช่วงเดือนมกราคม 2543

NO	วันที่ผลิต	ขนาดของกรุปย่อย	จำนวนของเสียที่พบ	สัดส่วนของเสีย (P)	UCL, LCL
1	4/1/43	1040	2	0.0019	0.0156, 0
2	5/1/43	1104	9	0.0082	0.0154, 0
3	6/1/43	1112	8	0.0072	0.0154, 0
4	7/1/43	1038	11	0.0106	0.0156, 0
5	8/1/43	917	8	0.0087	0.0162, 0
6	9/1/43	1008	8	0.0079	0.0158, 0
7	11/1/43	1104	11	0.0100	0.0154, 0
8	12/1/43	1128	9	0.0080	0.0153, 0
9	13/1/43	1128	4	0.0035	0.0153, 0
10	14/1/43	1128	5	0.0044	0.0153, 0
11	15/1/43	1128	11	0.0098	0.0153, 0
12	16/1/43	1128	9	0.0080	0.0153, 0
13	18/1/43	1088	14	0.0129	0.0155, 0
14	19/1/43	1128	6	0.0053	0.0153, 0
15	22/1/43	384	0	0	0.029, 0
16	23/1/43	612	6	0.0098	0.0181, 0
17	28/1/43	392	6	0.0153	0.0207, 0
18	29/1/43	352	2	0.0057	0.0215, 0
		16919	129	$\bar{P} = 0.0076$	

ที่มาของข้อมูล : ใบบางงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน

ตารางที่ 6-3 แสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียของผลิตภัณฑ์ 47-PS0267 ; SWITCH COVER ในช่วงเดือนมกราคม 2543


NO	วันที่ผลิต	ขนาดของกรุปย่อย	จำนวนของเสียที่พบ	สัดส่วนของเสีย (P)	UCL, LCL
1	4/1/43	768	0	0	0.0035, 0
2	5/1/43	660	0	0	0.0037, 0
3	6/1/43	1128	0	0	0.0030, 0
4	7/1/43	1128	0	0	0.0030, 0
5	8/1/43	1128	3	0.0027	0.0030, 0
6	9/1/43	1128	0	0	0.0054, 0
7	11/1/43	1270	2	0.0016	0.0029, 0
8	12/1/43	678	0	0	0.0026, 0
9	13/1/43	1410	2	0.0014	0.0028, 0
10	14/1/43	1302	2	0.0015	0.0037, 0
11	15/1/43	48	0	0	0.0035, 0
12	16/1/43	768	2	0.0260	0.0034, 0
13	18/1/43	864	0	0	0.0030, 0
14	19/1/43	1008	0	0	0.0034, 0
15	22/1/43	864	0	0	0.0034, 0
16	23/1/43	1152	2	0.0017	0.0030, 0
17	28/1/43	1152	0	0	0.0030, 0
18	29/1/43	1152	0	0	0.0030, 0
		16608	11	$\bar{P} = 0.0007$	


ที่มาของข้อมูล : ใบบางงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน

ตารางที่ 6-4 แสดงข้อมูลสัดส่วนของเสียของผลิตภัณฑ์ 47-PS0267 ; SWITCH COVER ในช่วงเดือนมกราคม 2543


NO	วันที่ผลิต	ขนาดของกรุปย่อย	จำนวนของเสียที่พบ	สัดส่วนของเสีย (P)	UCL, LCL
1	8/1/43	190	0	0	0.0363, 0
2	3/1/43	92	3	0.0326	0.0486, 0
3	4/1/43	127	4	0.0315	0.0417, 0
4	7/1/43	50	0	0	0.0591, 0
5	8/1/43	25	1	0.0400	0.0785, 0
6	9/1/43	120	0	0	0.0425, 0
7	30/1/43	45	0	0	0.0616, 0
		649	8	$\bar{P} = 0.0123$	

ที่มาของข้อมูล : ใบบางงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน

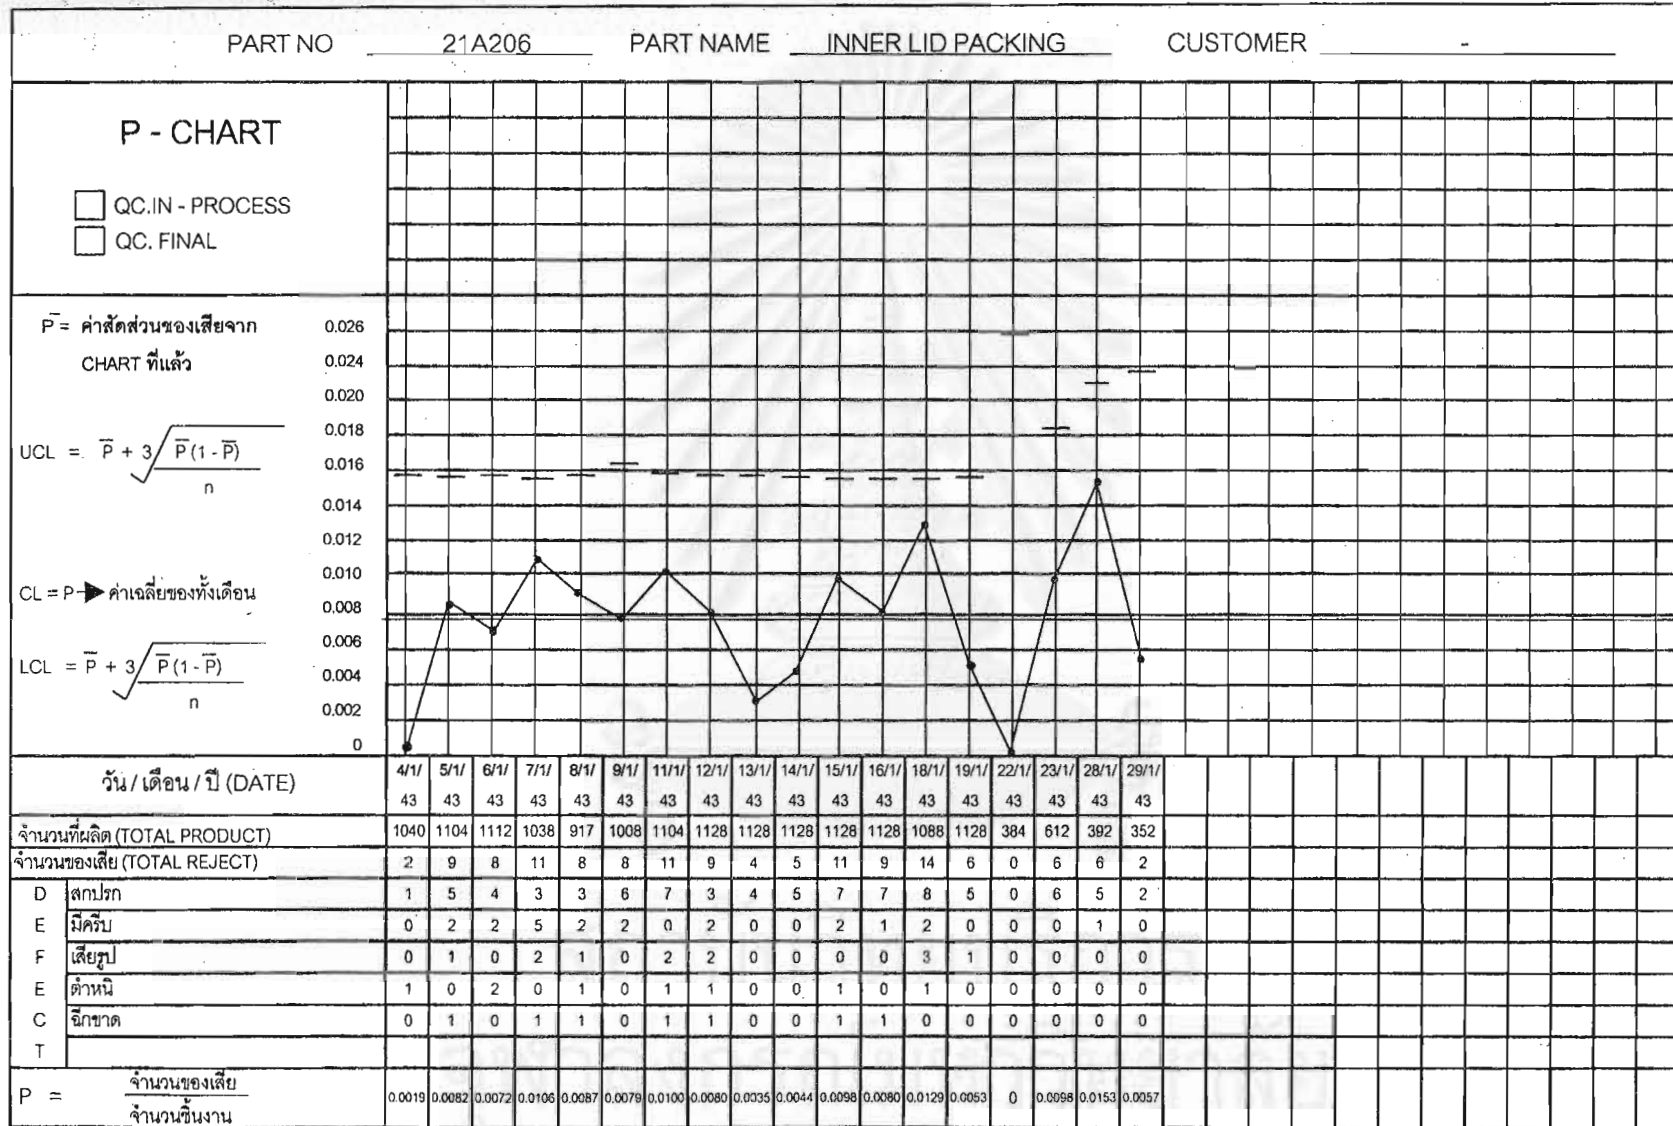

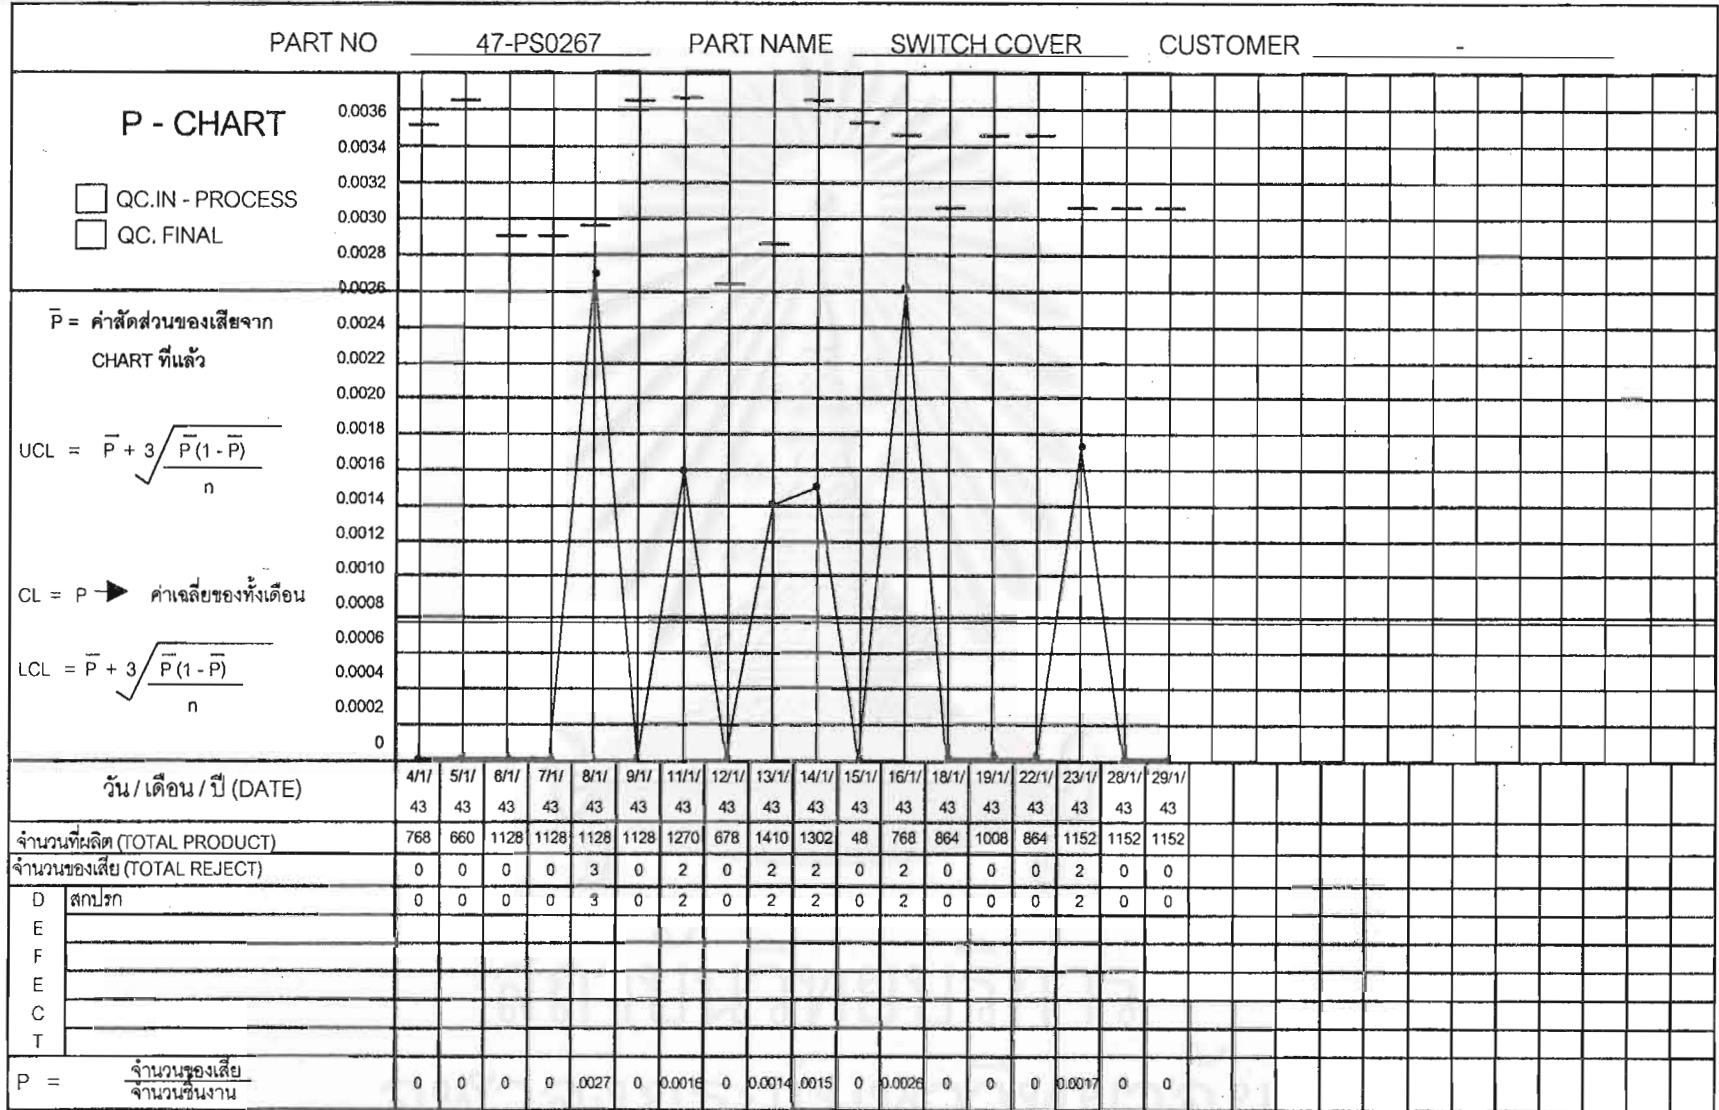

ตารางที่ 6-7 แสดงแผนภูมิ P-CHART ของ 123457 ; RUBBER FOOT

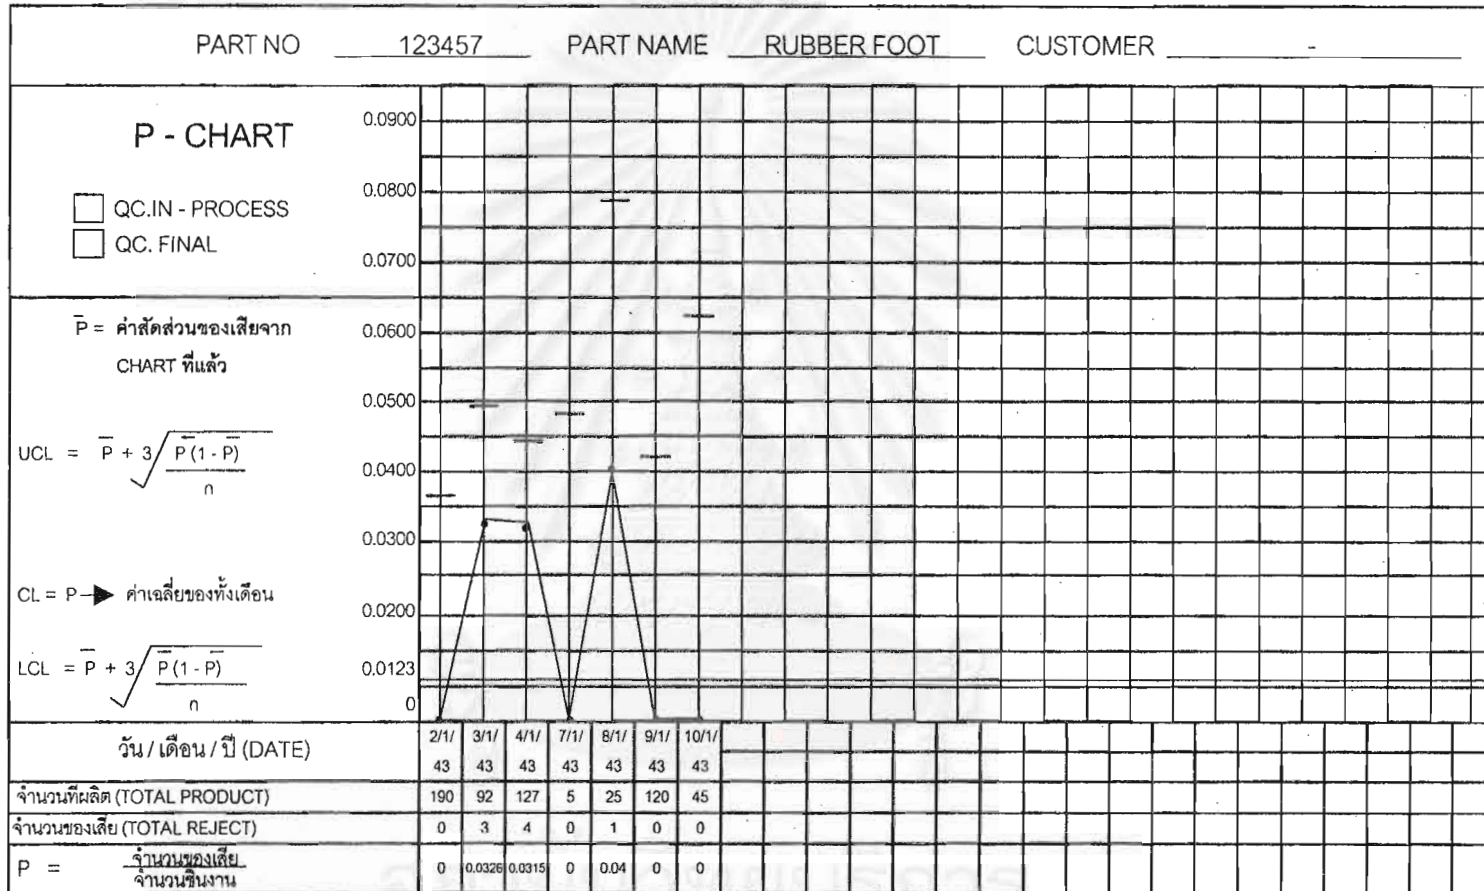

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการตรวจสอบ จุดพล็อตใน P-CHART ทั้ง 3 รายการ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ไม่พบจุดอยู่นอก UCL
- ไม่พบ 7 จุด อยู่เหนือเส้น หรือใต้เส้น CL
- ไม่พบ 7 จุด มีแนวโน้มขึ้นหรือลง


ดังนั้น ทางผู้วิจัยได้ให้แผนกประกันคุณภาพใช้ค่า CL เป็นมาตรฐานในการตรวจจับอัตราการเกิดของดีของเสียในเดือนต่อ ๆ ไป ในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติจากกราฟ จะดำเนินการค้นหาสาเหตุ/แก้ไข/ปรับปรุง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันต่อไป

6.2 การนำเอาเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ความล้มเหลว FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS ; FMEA มาใช้ในการปฏิบัติแก้ไขและป้องกัน

จากข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังจากที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ (ถูกแสดงในบทที่ 5) พบว่า ยังมีปัญหาผลิตภัณฑ์เสียที่เคยเกิดขึ้นยังคงอยู่ กล่าวคือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่เสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า 2. ผลิตภัณฑ์ที่เสียค่อนข้างสูงและเกิดซ้ำ ซึ่งยังไม่บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ทางผู้บริหารกำหนด ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุม ทบทวนฝ่ายบริหาร รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ ซึ่งทางผู้บริหารได้สั่งการให้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ระหว่างหน่วยงาน (CROSS FUNCTIONAL TEAM) ขึ้นมาสำหรับแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์รายการนี้โดยเฉพาะ ทางผู้วิจัยได้เข้าร่วมในทีมงานนี้ด้วย ได้มีการสรุปร่วมกันว่าจะนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลว (FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS; FMEA) เข้ามาใช้ในการแก้ไข โดยได้มีการประชุมร่วมกับทีมงาน ในการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับรายละเอียดถูกแสดงในตารางที่ 6-8

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6-8 แสดงแผนผังการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันโดยใช้เทคนิค FMEA ของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT

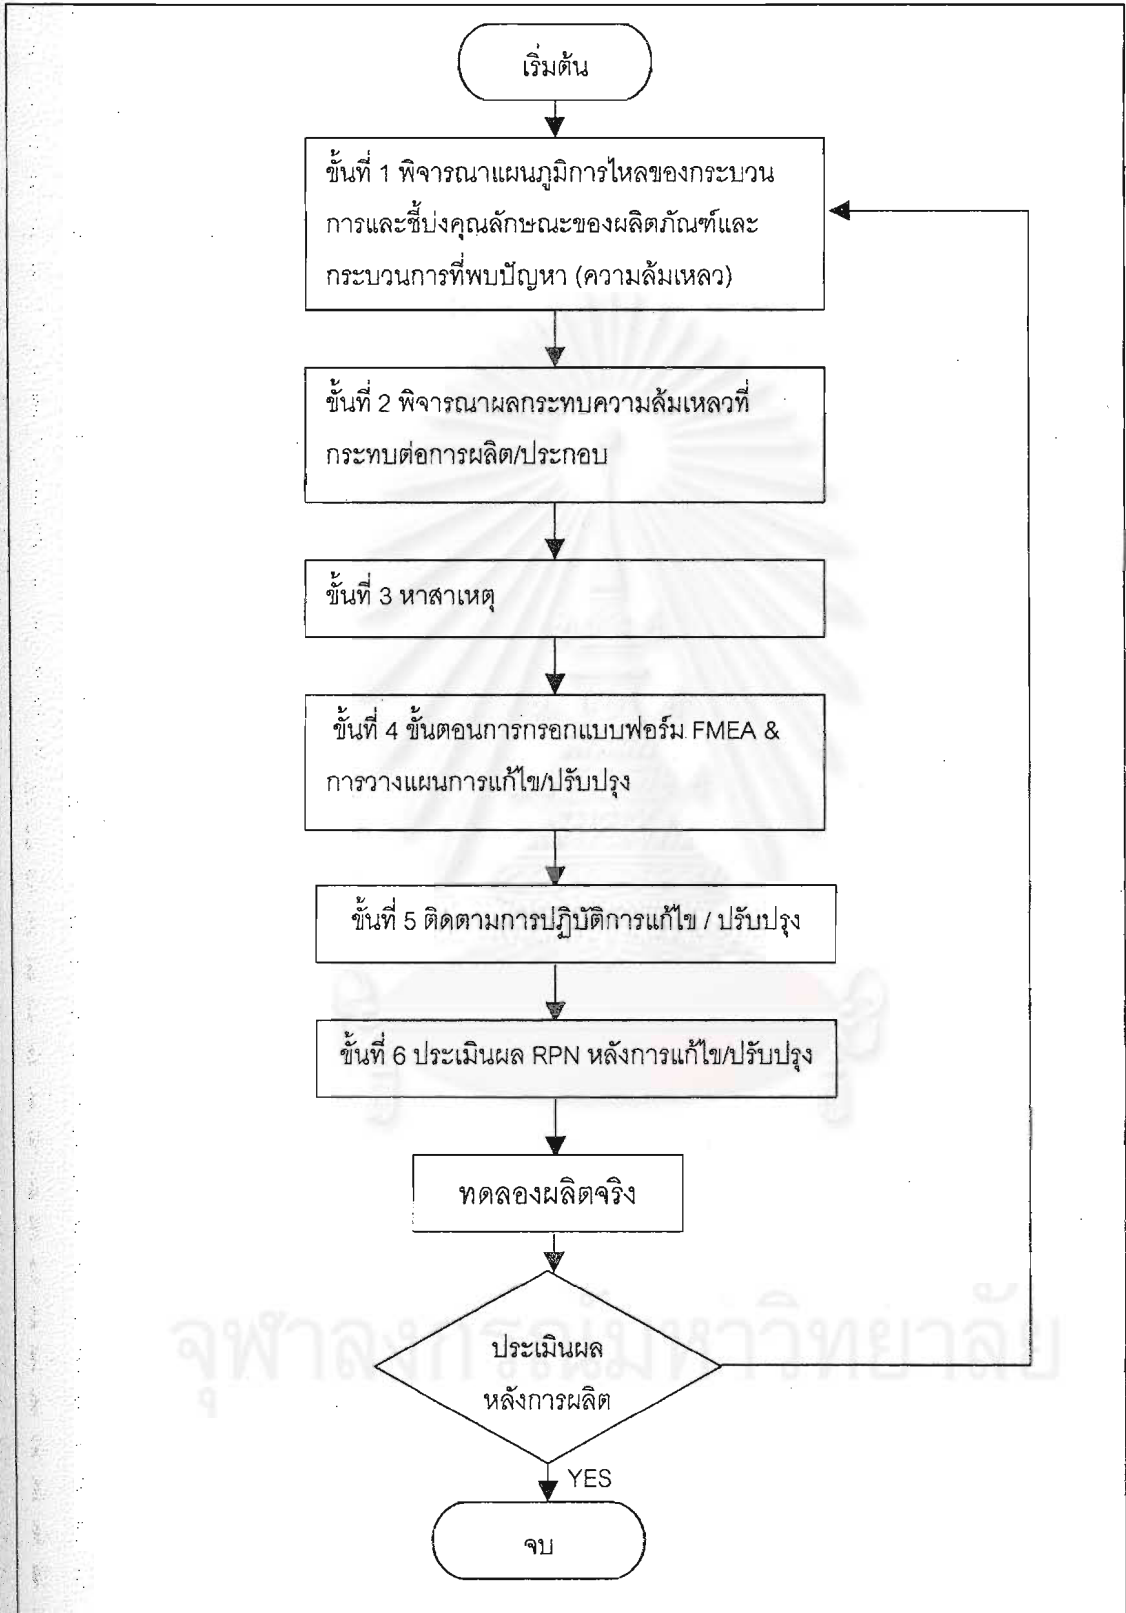

6.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาแผนภูมิการไหลของกระบวนการ และการชี้ปัจจัยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่พบปัญหา (ความล้มเหลว)

จากปัญหาทางด้านคุณภาพที่ยังตรวจพบอยู่ของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT ซึ่งประกอบด้วย
 1. ปัญหาของผลิตภัณฑ์ตัดเสี้ยนรูป, 2. ปัญหาของผลิตภัณฑ์สกปรก, 3. ปัญหาสีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ จากการ
 พิจารณา แผนภูมิการไหลของ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ใน QC PROCESS CHART และวิธีการทำงานในแต่ละ
 กระบวนการผลิต และดำเนินการวิเคราะห์การซึ่งบ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการร่วมกับทีมงาน
 ซึ่งสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 6-9

ตารางที่ 6-9 แสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการและซึ่งบ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการของ 123458 ; RUBBER FOOT

NO.	กระบวนการ	ซึ่งบ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ซึ่งบ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง	
1	เตรียมเคมี	1.1 ชนิดและปริมาณของสารเคมีได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ชนิดของสารเคมีไม่ได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต ⊗ ปริมาณของสารเคมีไม่ได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต 	
				<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่มีชื่อของเคมีและน้ำหนักที่ข้างถุงพลาสติก ⊗ ชื่อเคมีและน้ำหนักไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต 	
			1.1 พนักงานเตรียมเขียนชื่อเคมีและน้ำหนักลงที่ถุงสำหรับใส่สารเคมี รายละเอียดตามสูตรมาตรฐานการผลิต		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่ได้รอให้ตาชั่งขึ้น 0g บนหน้าจอ
			1.2 กดปุ่ม ON ที่เครื่องชั่งรอให้ตาชั่งขึ้น 0g บนหน้าจอ		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่มีถุงที่ใช้เตรียมบนตาชั่ง
			1.3 วางถุงที่ใช้เตรียมไว้บนตาชั่ง		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่ได้กดปุ่ม TARE
			1.4 กดปุ่ม TARE ให้ตัวเลขหน้าปัดขึ้น 0g		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่ได้ใช้ช้อนในการตักสารเคมี ⊗ สารเคมีใส่ไม่ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ข้างถุง ⊗ น้ำหนักของสารเคมีไม่ตรงตามที่ระบุไว้ข้างถุง
			1.5 ใช้ช้อนตักสารเคมีใส่ลงในถุงตามชนิดและน้ำหนักในสูตรมาตรฐานการผลิต		<ul style="list-style-type: none"> ⊗ ไม่มีบันทึกน้ำหนักที่เตรียมของสารเคมี ⊗ บันทึกน้ำหนักที่เตรียมไม่ครบ
		1.6 พนักงานเตรียมสารเคมีจะบันทึกน้ำหนักที่เตรียมได้ในใบรายงานการเตรียมและตรวจสอบวัดดูคิบบนชั่งน้ำหนักที่เตรียม			

NO.	กระบวนการ	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
2	เตรียมวัตถุดิบ	2.1 ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	<p>2.1 พนักงานแผนกรีดน้ำยาง NON-PRO ที่มีอยู่ในชั้นตามสูตรนั้นมาทำการชั่งให้ได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>2.2 พนักงานจะนำยาง NON-PRO ที่ชั่งน้ำหนักถูกต้อง วางในรถพร้อมกับสารเคมีที่ได้จัดเตรียมไว้</p> <p>2.3 เช็นรถไปไว้ในพื้นที่รอผสม</p>	<p>⊗ ชนิดของวัตถุดิบไม่ได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>⊗ ปริมาณของวัตถุดิบไม่ได้ตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>⊗ น้ำหนักของยาง NON-PRO ไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>⊗ ประเภทของยาง NON-PRO ไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>⊗ ไม่มียาง NON-PRO และ/หรือสารเคมีในรถเช็น</p> <p>⊗ ไม่มีรถเช็นในพื้นที่รอผสมยาง NON-PRO</p>
3	รีดยาง NON-PRODUCTIVE	3.1 นำหนักหถึงผสม	<p>3.1 เปิดสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ จนกระทั่งได้ตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>3.2 เปิดฝาเครื่องใส่วัตถุดิบหรือเคมีให้น้ำหนักได้ตามมาตรฐาน</p> <p>3.3 ปิดฝาเครื่องและดำเนินการตียางให้ได้ตามเวลามาตรฐาน</p> <p>3.4 ดำเนินการใส่วัตถุดิบหรือเคมีตัวที่ 2 และทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 3.2 - 3.3 จนกระทั่งครบตามที่มาตรฐานกำหนด</p> <p>3.5 เปิดฝาเครื่องและทำการกวาดเขม่าแป้งตามฝาเครื่องลงให้หมด</p> <p>3.6 ปิดฝาเครื่องและตียางให้ได้ตามเวลาที่มาตรฐานกำหนด</p> <p>3.7 เปิดฝาเครื่องขึ้น กดปุ่มเทยางออกใส่รถ</p>	<p>⊗ น้ำหนักหลังผสม (รีดยาง) ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>⊗ อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดแต่ได้ดำเนินการรีด</p> <p>⊗ วัตถุดิบหรือเคมีที่ถูกใส่เข้าไปในเครื่องรีดไม่ตรงตามมาตรฐาน</p> <p>⊗ ทำการตียางไม่ตรงตามเวลามาตรฐาน</p> <p>⊗ วัตถุดิบ/เคมีผิดประเภท</p> <p>⊗ วัตถุดิบ /เคมี ไม่ครบตามสูตรมาตรฐานการผลิต</p> <p>⊗ วัตถุดิบ/เคมี ใส่สลับ</p> <p>⊗ มีเขม่าแป้งค้างอยู่ตามฝาเครื่อง</p> <p>⊗ ยางไม่ได้ถูกตีตรงตามเวลาที่มาตรฐานกำหนด</p> <p>⊗ ยางไม่ได้ถูกเทออกใส่รถ</p>

NO.	กระบวนการ	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
			3.8 ส่งยางให้เครื่อง R8	⊗ ยางถูกส่งไปรีดเครื่องเบอร์อื่น
			3.9 ควบคุมอุณหภูมิเครื่อง R8 ให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด	⊗ อุณหภูมิของเครื่องไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด
			3.10 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 6 – 7 มม.	⊗ ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย, ค่ามาก)
			3.11 ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	⊗ จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าน้อย, ค่าน้อย, ไม่ได้ตี)
			3.12 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 2 – 3 มม.	⊗ ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย, ค่ามาก)
			3.13 ตียางผ่านลูกกลิ้ง 1 รอบ	⊗ จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ไม่ได้ตี, ค่าน้อย)
			3.14 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 6 – 7 มม.	⊗ ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย, ค่ามาก)
			3.15 ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	⊗ จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าน้อย, ค่าน้อย, ไม่ได้ตี)
			3.16 กรีดยางออกจากเครื่อง ให้เป็นแผ่นตัดตามแบบขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม.	⊗ ยางที่ถูกรีดออกมาไม่ได้ตามแบบ (กว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม)
			3.17 เชียนเบอร์สูตรและประเภทของยางลงที่แผ่นยาง	⊗ ไม่มีเบอร์สูตรและ/หรือ ประเภทของยางที่แผ่นยาง ⊗ เบอร์สูตรและ/หรือ ประเภทยางที่ถูกเขียนไม่ตรงกับยาง
			3.18 ทาแป้งบนยาง	⊗ ไม่มีแป้งบนยาง
			3.19 ตากยางที่ตากซ้ายไว้ไม่เกิน 30 นาที	⊗ ยางไม่ได้ถูกตาก แต่นำไปใช้งานทันที ⊗ ยางถูกตากเกิน 30 นาที
4	รีดยาง PRODUCTIVE	4.1 น้ำหนักหลังผสม		⊗ น้ำหนักหลังผสม (รีดยาง) ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
		4.2 ความถ่วงจำเพาะ (SG)		⊗ ความถ่วงจำเพาะไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
		4.3 ความแข็ง (HG)		⊗ ความแข็งไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
		4.1 เปิดสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเครื่องรีด		⊗ อุณหภูมิของเครื่องรีดไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดแต่มีการรีด
		4.2 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 4 – 5 มม.		⊗ ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย, ค่ามาก)
		4.3 ตียางผ่านลูกกลิ้ง 2 รอบ		⊗ จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าน้อย, ค่าน้อย, ไม่ได้ตี)

NO.	กระบวนการ	ขั้บ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ขั้บ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
			4.4 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 12 – 13 มม.	⊗ ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย , ค่ามาก)
			4.5 ดึงยางพันลูกกลิ้ง 4 – 5 นาที	⊗ เวลาของการดึงยางพันลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐาน (ไม่ได้ดี , เวลาค่าน้อย , เวลามาก)
			4.6 ใส่เคมีตัวที่ 1 โดยทยอยใส่ประมาณ 2 – 3 ครั้ง	⊗ ใส่เคมีสลับ ⊗ การทยอยใส่ไม่ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด
			4.7 ใส่เคมีตัวที่ 2 โดยทยอยใส่ประมาณ 2 – 3 ครั้ง	⊗ ใส่เคมีสลับ ⊗ การทยอยใส่ไม่ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด
			4.8 ใส่เคมีตัวที่ 3 โดยทยอยใส่ประมาณ 2 – 3 ครั้ง	⊗ ใส่เคมีสลับ ⊗ การทยอยใส่ไม่ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด
			4.9 กวาดเคมีที่ร่วงลงในถาดกลับมาใส่ยางให้หมด	⊗ เคมีที่ร่วงลงในถาดไม่ได้ถูกกวาดกลับมาใส่ยาง
			4.10 กรีดยางซ้าย – ขวา สลับกันบนลูกกลิ้งเพื่อให้ยางผสมกันอย่างทั่วถึง 5 - 6 ครั้ง และตัดยางให้ขาดจากลูกกลิ้ง	⊗ ยางไม่ได้ถูกกรีดซ้าย – ขวา ตามจำนวนครั้งที่มาตรฐานกำหนด (ไม่ได้กรีด , กรีดน้อย , กรีดมาก) ⊗ ยางไม่ได้ถูกตัดให้ขาดจากลูกกลิ้ง
			4.11 กรีดยางซ้าย-ขวา สลับกันบนลูกกลิ้งให้ได้ความหนาของยาง 7 – 10 มม. และดึงยางผ่านลูกกลิ้ง 3 – 4 รอบ	⊗ ความหนาของยางหลังจากการกรีดไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด (ค่าน้อย , ค่ามาก, ⊗ จำนวนรอบของการดึงยางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ไม่ได้ดี , ค่าน้อย , คีมาก)
			4.12 ดึงยางพันลูกกลิ้งแล้วกรีดยางออกจากลูกกลิ้งให้เป็นแผ่น	⊗ ยางไม่ได้ถูกดึงพันลูกกลิ้ง ⊗ ยางไม่ได้ถูกกรีดจากลูกกลิ้ง ให้เป็นแผ่น (อาทิเช่น เป็นเส้น etc)
			4.13 นำขางวางบนโต๊ะ และตัดหัว/ท้าย	⊗ ยางไม่ได้ถูกวางบนโต๊ะ ⊗ ยางไม่ได้ถูกตัดหัว/ท้าย
			4.14 ทนเป็บบนขาง แล้วตากขางที่ตาข่าย	⊗ ขางไม่มีเป็บ ⊗ ขางไม่ได้ถูกตากให้แห้ง
			4.15 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 4 – 5 มม. และดึงยางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	⊗ ระยะของลูกกลิ้ง ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด (ค่าน้อย , ค่ามาก) ⊗ จำนวนรอบของการดึงยางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าน้อย , คีมาก , ไม่ได้ดี)

NO.	กระบวนการ	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ชี้บ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
			4.16 ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 1 - 2 มม. และตียางผ่านลูกกลิ้ง 3 รอบ 4.17 ปรับระยะลูกกลิ้งยางให้ได้ ความหนาของยางตาม มาตรฐานและตียางผ่านลูก กลิ้ง 2 - 3 นาที 4.18 ทาแป้งบนยาง 4.19 ตัดหัว - ท้ายและด้านข้าง ออกให้ได้ขนาดกว้าง 40 - 50 ซม. ยาว 80 - 100 ซม. 4.20 ตากยางที่ตากแห้ง	⊗ ระยะของลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด (ค่าน้อย, ค่ามาก) ⊗ จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตาม มาตรฐาน (ค่าน้อย, ค่ามาก, ไม่ได้ตี) ⊗ ยางที่ถูกรีดออกมาความหนาไม่ได้ ตามมาตรฐาน ⊗ เวลาในการตียางไม่ได้ตาม มาตรฐาน ⊗ ยางไม่มีแป้ง ⊗ ขนาดของยาง ไม่ได้ตามมาตรฐาน กว้าง = 40 - 50 ซม. ยาว = 80 - 100 ซม. ⊗ ยางไม่ได้ถูกตาก
5.	เตรียมยาง	5.1 ความหนา		⊗ ความหนาของยางไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		5.2 ความยาว		⊗ ความยาวของยางไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		5.3 น้ำหนัก		⊗ น้ำหนักของยางไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		5.1 ตรวจสอบความพร้อมของ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ เตรียมยางด้วยมือ เช่น กรรไกร, มีด เป็นต้น		⊗ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ ถูกตรวจสอบสภาพความพร้อม
		5.2 ใช้เวอร์เนียร์ตรวจสอบ ความหนาของยางที่รีดมาจาก แผ่นกรี๊ด ตามมาตรฐานการ เตรียมยางของโรงงานนั้น ๆ		⊗ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ ถูกตรวจสอบสภาพความพร้อม
		5.3 นำแบบวัดมาทาบบนยาง โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัด		⊗ ยางถูกตัดโดยไม่ได้ใช้แบบวัด
		5.4 หัวหน้าแผนกเตรียมยาง หรือผู้รับมอบหมายทำการสุ่ม เช็ดยางที่เตรียมเสร็จแล้ว ตาม มาตรฐานที่กำหนด (ความ หนา x ความยาว x น้ำหนัก)		⊗ ยางที่ถูกเตรียมไม่ได้ถูกสุ่มตรวจ
		5.5 ดำเนินการตามข้อ 5.3 และทำการตรวจเช็คจน กระทั่งครบ 5 ชิ้น (ความหนา x ความยาว x น้ำหนัก)		⊗ ยางถูกตัดโดยไม่ได้ใช้แบบวัด ⊗ ยางเตรียมไม่ได้ถูกสุ่มตรวจ

NO.	กระบวนการ	ขีปนุกณ์ลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ขีปนุกณ์ลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
			5.6 ดำเนินการผลิต	-
			5.7 หัวหน้าแผนกเตรียมช่างหรือผู้รับมอบหมายทำการสุ่มเช็คช่างที่เตรียมเสร็จแล้วตามมาตรฐานที่กำหนด (ความหนา x ความยาว x น้ำหนัก) ในช่วง 5 ชั้นสุดท้ายของการผลิต)	⊗ ช่างเตรียมไม่ได้ถูกสุ่มตรวจ
			5.8 นำช่างทั้งหมดใส่ลงในกระบะ	⊗ ช่างทั้งหมดไม่ได้ถูกใส่ในกระบะ
			5.9 นำช่างที่อยู่ในกระบะทั้งหมดไปชั่งน้ำหนักรวมและลงรายละเอียดในเอกสารใบจัดส่งสินค้า	⊗ ช่างในกระบะทั้งหมดไม่ได้ถูกชั่งน้ำหนัก ⊗ รายละเอียดของน้ำหนักในเอกสารไม่มี
			5.10 นำกระบะที่ใส่ชิ้นงานไปวางบนชั้นเก็บชิ้นงานที่เตรียมสำเร็จรูป	⊗ กระบะที่ใส่ชิ้นงานไม่ได้ถูกวางบนชั้นจัดเก็บ
6.	อัด	6.1 สภาพผิวภายนอก (APPEARANCE) ⊗ สี ⊗ ความสกปรก		⊗ สภาพผิวภายนอกไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		6.2 ความแข็ง (HS)		⊗ ความแข็งไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		6.3 ความหนาของตะเข็บช่าง		⊗ ความหนาของตะเข็บช่างไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
		6.1 พนักงานตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์และบันทึกผล		⊗ แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกตรวจสอบ ⊗ แม่พิมพ์ถูกตรวจสอบแต่ไม่บันทึกผล
		6.2 พนักงานตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและบันทึกผล		⊗ เครื่องจักรไม่ได้ถูกตรวจสอบ ⊗ เครื่องจักรถูกตรวจสอบแต่ไม่ได้บันทึกผล
		6.3 พนักงานตรวจสอบอุณหภูมิและแรงอัดของเครื่องให้ได้ตามมาตรฐานและบันทึกผล		⊗ อุณหภูมิและแรงดันของเครื่องอัดไม่ได้ถูกตรวจสอบและบันทึกผล
		6.4 ทำการเบี่ยงจากแผนกเตรียมช่าง		⊗ ช่างไม่ได้ถูกทำการเบี่ยงจากแผนกเตรียมช่าง
		6.5 กดปุ่ม MANUAL เปิดแม่พิมพ์		⊗ แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกเปิด

NO.	กระบวนการ	ซึ่งคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ซึ่งคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
			6.6 ฉีดน้ำยาซิลิโคน 100%	<input type="checkbox"/> น้ำยาซิลิโคน 100% ไม่ได้ถูกฉีด <input type="checkbox"/> นำน้ำยาซิลิโคนไม่ใช่ 100% ไปฉีด
			6.7 ทำการอบไว้ 30 นาที	<input type="checkbox"/> แม่พิมพ์ไม่ได้ถูก อบ <input type="checkbox"/> แม่พิมพ์ถูกอบไม่ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด (ค่าน้อย , ค่ามาก)
			6.8 เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด สะอาดฉีดน้ำยาซิลิโคน 0.2% เพื่อล้างคราบสกปรก	<input type="checkbox"/> แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกทำความสะอาด <input type="checkbox"/> นำน้ำยาซิลิโคนไม่ใช่ 0.2 % ไปล้าง
			6.9 ใส่ยางเข้าแม่พิมพ์ CAVITY ละ 1 ชั้น	<input type="checkbox"/> ยางถูกใส่แต่ละ CAVITY เกิน 1 ชั้น <input type="checkbox"/> ยางไม่ได้ถูกใส่ในแต่ละ CAVITY
			6.10 กดสวิทซ์ MANUAL ปิด แม่พิมพ์	<input type="checkbox"/> แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกปิด
			6.11 กดปุ่ม AUTO ให้เครื่อง ทำงานอัตโนมัติ	<input type="checkbox"/> -
			6.12 เมื่อแม่พิมพ์เปิดให้เอาชิ้น งานออกจากแม่พิมพ์	<input type="checkbox"/> ชิ้นงานไม่ถูกนำออกจากแม่พิมพ์ หรือออกช้า
			6.13 ทำความสะอาดแม่พิมพ์ โดยดำเนินการตามข้อ 6.8	<input type="checkbox"/> แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกทำความสะอาด
			6.14 ตรวจสอบผิวภายนอก ของชิ้นงานโดยถ้าชิ้นงาน OK ให้ใส่กระบะเหลืองถ้าชิ้นงาน NG ให้ใส่กระบะแดง	<input type="checkbox"/> ชิ้นงานไม่ได้ถูกตรวจสอบ <input type="checkbox"/> ชิ้นงาน ไม่ได้ถูกแสดงสถานะ
7	การเตรียมผิว	-	7.1 นำชิ้นงานที่ผ่านการอัดมา ทำการขัดผิวหน้าด้านหลังของ ชิ้นงานด้วยเครื่องขัดกระดาษ ทราย (เบอร์ 100) ให้ทั่วถึงทั้ง แผ่น	<input type="checkbox"/> ชิ้นงานไม่ได้ถูกขัดที่ผิวหน้าด้านหลัง ของชิ้นงาน <input type="checkbox"/> ชิ้นงานถูกขัดแต่ไม่ทั่วถึง <input type="checkbox"/> ไม่ใช่กระดาษทรายเบอร์ 100 ขัด
8	การขัดผิว	-	8.1 ใช้ผ้าขาวชุบน้ำมันเบนซิน สีขาวและดำเนินการบีบให้ แห้ง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินสีขาว <input type="checkbox"/> ผ้าขาวหลังจากชุบไม่ถูกบีบให้แห้ง
			8.2 นำผ้าที่บีบเสร็จมาเช็ดทำ ความสะอาดให้ทั่วถึงผลิตภัณฑ์	<input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกทำความสะอาด
9	การตาก	-	9.1 นำผลิตภัณฑ์วางคว่ำเพื่อที่ จะตาก	<input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกคว่ำ
			9.2 ดำเนินการตากทำให้ทั่ว ทั้งแผ่น	<input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตาก หรือ ตากไม่ทั่วถึง
			9.3 ตากทิ้งให้แห้ง ประมาณ 15 – 20 นาที	<input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตากตามที่มาตรฐาน กำหนด (ไม่ถูกตาก, ใช้เวลาน้อย , ใช้เวลานาน)

NO.	กระบวนการ	ขั้บงคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	ขั้บงคุณลักษณะ ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
10	การติดกระดาษ กาว	-	10.1 นำกระดาษกาว 2 หน้า ติดเข้าที่ด้านหลังของผลิต ภัณฑ์	⊗ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกติดกระดาษกาว 2 หน้า หรือติดไม่ดี
11	การปั้มผลิต ภัณฑ์	สภาพผิวภายนอก (APPEARANCE) ⊗ กระดาษกาวไม่ ลอก ⊗ ตัดเสีรูปร่าง	11.1 พนักงานตรวจสอบความ พร้อมของเครื่องก่อนการ ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุง รักษาเครื่องจักรประจำวัน 11.2 ทำการปรับระยะการ เคลื่อนที่ลงของแม่พิมพ์ตัวบน ให้พอดีกับแม่พิมพ์ใบมีด 11.3 คร่ำด้านหน้าของชิ้นงาน ลงบนแม่พิมพ์ใบมีดโดยเอา ด้านที่ติดกระดาษกาวขึ้น 11.4 นำแม่พิมพ์ใบมีดไปวาง บนแท่นรองแม่พิมพ์ใบมีด 11.5 โยกปุ้มเพื่อให้ตำแหน่ง ของแม่พิมพ์ตัวบนตรงกับแม่ พิมพ์ใบมีด 11.6 กดปุ้มให้แม่พิมพ์ตัวบน ทับลงแม่พิมพ์ตัวล่าง 11.7 โยกปุ้มเพื่อให้ตำแหน่ง ของแม่พิมพ์ตัวบนออกไปจาก แม่พิมพ์ใบมีด 11.8 นำชิ้นงานออกจากแม่ พิมพ์ใบมีดโดยใช้ลมเป่าออก 11.9 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ OK , NG 11.10 เมื่อปฏิบัติจนครบ LOT แล้ว พนักงานลงรายละเอียด ใน TAG CARD	⊗ สภาพผิวภายนอกไม่ได้ตามมาตร ฐานที่กำหนด ⊗ เครื่องไม่ได้ถูกตรวจสอบสภาพความ พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ⊗ แม่พิมพ์ตัวบนไม่ได้ถูกปรับไม่พอดี กับแม่พิมพ์ใบมีด ⊗ ผลิตภัณฑ์ถูกเอาด้านหน้าหงายขึ้น และด้านติดกระดาษกาวลง ⊗ แม่พิมพ์ใบมีดถูกวางบนแท่นรอง แม่พิมพ์ไม่ดี (ไม่ตรง , เอียง) ⊗ ตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวบนไม่ตรง กับแม่พิมพ์ตัวล่าง ⊗ แม่พิมพ์ตัวบนทับมาก/หรือทับไม่ สนิทที่แม่พิมพ์ตัวล่าง ⊗ ตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวบนไม่พ้น ตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวล่าง ⊗ ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกนำออกหรือนำออก ไม่หมดจากแม่พิมพ์ ⊗ ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกตรวจสอบ ⊗ ใบ TAG CARD ไม่มีรายละเอียด
12	แท็คกิ่ง	12.1 ขนาดถุงได้ตามมาตร ฐาน 12.2 จำนวนชิ้นต่อถุงได้ตาม มาตรฐาน		⊗ ขนาดถุงไม่ได้ตามมาตรฐาน ⊗ จำนวนชิ้นต่อถุงไม่ได้ตามมาตร ฐาน

NO.	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์	ข้อบกพร่อง ของกระบวนการ	ข้อขัดข้อง
		12.3 จำนวนถุงต่อกล่องได้ ตามมาตรฐาน		⊗ จำนวนถุงต่อกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน
		12.4 ขนาดกล่องได้ตามมาตรฐาน		⊗ ขนาดกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน
		12.3 น้ำหนักกล่องได้ตาม มาตรฐาน		⊗ น้ำหนักต่อกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน
			12.1 เลือกภาษาบรรจุตามที่ ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการ แพ็คเกจจิ้ง	⊗ ภาษาบรรจุไม่ได้ตามมาตรฐาน
			12.2 นำชิ้นงานใส่ภาษา บรรจุให้ครบตามมาตรฐาน การบรรจุ	⊗ ชิ้นงานไม่ได้ถูกใส่ตามมาตรฐานที่ บรรจุ
			12.3 ชิ้นงานที่ได้ทำการบรรจุ ลงภาษาบรรจุแล้วต้องนำมา ชั่งน้ำหนัก และระบุน้ำหนักที่ ชั่งได้ทุกครั้ง	⊗ ชิ้นงานไม่ได้ชั่งน้ำหนักและบันทึก น้ำหนักที่ชั่งได้
			12.4 นำชิ้นงานมาผึ่งปาก ภาษาบรรจุก่อนทำการบรรจุ ลงกล่อง	⊗ ถุงที่ใส่ชิ้นงานไม่ได้ถูกผึ่ง
			12.5 คัดสต็อกเกอร์ที่ข้างภาษา บรรจุของสินค้าทุกภาษาที่ ทำการจัดส่ง	⊗ ภาษาบรรจุสินค้าไม่ได้ติด สต็อกเกอร์
			12.6 นำสินค้ามาวางเรียงไว้ใน พื้นที่ที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป	⊗ สินค้าไม่ได้ถูกเรียงในพื้นที่จัดเก็บ สินค้าสำเร็จรูป

6.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบความล้มเหลวจากการผลิต ทางผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานในแต่ละส่วนงาน เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของจุดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการว่าจุดไหนที่มีผลกระทบทางด้านคุณภาพต่อลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เพื่อที่จะนำเอาข้อบกพร่องเหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์ หาสาเหตุในขั้นตอนที่ 3 ถัดไป ซึ่งรายละเอียดจะถูกแสดงตามตารางที่ 6-10

ตารางที่ 6-10 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
1	เตรียมวัตถุดิบ	* ชนิด(ประเภท)ของวัตถุดิบไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	- คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตาม SPEC ที่กำหนด HS,SG, TENSILE,ELONGATION) - คุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่ดี อาทิ ยางย่น,ยางไม่สุก,สีไม่ได้	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		* ปริมาณของวัตถุดิบไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานที่ผลิต	- คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตามSPECที่กำหนด HS,SG, TENSILE,ELONGATION) - กรณีที่ปริมาณต่ำจะทำให้เกิดผลกระทบคือสีและขนาดของชิ้นงานในกรณีที่ปริมาณสูงจะทำให้ยางขึ้นรูปได้ไม่ดี	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ไม่มียาง NON-PRODUCTIVE และหรือสารเคมีในรถเส้น	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ไม่มีรถเส้น(บรรจุวัตถุดิบ/เคมี)ในพื้นที่รอผสม	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
2	เตรียมเคมี	* ชนิด(ประเภท)ของสารเคมีไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	- คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตาม SPEC ที่กำหนด - คุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่ดี อาทิ ยางย่น, ยางไม่สุก, สีไม่ได้	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		* ปริมาณของสารเคมีไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	- คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตาม SPEC ที่กำหนด - คุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่ดี อาทิ ยางย่น,ยางไม่สุก, สีไม่ได้	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		- ไม่มีชื่อของเคมีและน้ำหนักที่ข้างถุงพลาสติก	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ชื่อของเคมีและน้ำหนักไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานในการผลิต	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* ไม่ได้รื้อให้ตาชั่งขึ้น 0 g บนหน้าจอ	- ปริมาณของสารเคมีไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตาม SPEC ที่กำหนด - คุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่ดี อาทิ ยางย่น,ยางไม่สุก, สีไม่ได้	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ไม่มีที่ใช้เตรียมบนตาชั่ง	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ไม่มีบันทึก / บันทึกไม่ครบสำหรับน้ำหนักของเคมีที่ถูกเตรียม	- ไม่สามารถสอบกลับได้ในกรณีที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีปัญหา	คุณลักษณะของกระบวนการ
3	การรีดยาง NON-PRODUCTIVE	* น้ำหนักของยางหลังผสม (รีดยาง)ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- ทำให้ค่าความแข็ง (HS), ค่าความถ่วงจำเพาะ (SG) ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ทำให้สีของผลิตภัณฑ์เข้มหรือจางไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		* อุณหภูมิของเครื่องรีดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	- ในกรณีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานทำให้ยาง SCORCH ไปก่อนที่ยางจะรีดเสร็จ รวมถึงทำให้ยางไหม้และสีของยางจะเพี้ยนไป	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* น้ำหนักและประเภทของวัตถุดิบ / เคมี ที่ใส่เข้าไปในเครื่องรีดไม่ตรงตามมาตรฐาน	- คุณสมบัติภายในของยางไม่ได้ตาม SPEC ที่กำหนด - คุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่ดี อาทิ ยางย่น,ยางไม่สุก, สีไม่ได้	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		* ดิยางไม่ตรงตามเวลา มาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าใช้เวลาน้อยในการดิยางจะทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดี - ถ้าใช้เวลามากจะทำให้ยาง SCORCH ก่อนหน้าการขึ้นรูปเนื่องจากค่าคุณสมบัติต่างๆ ของยางจะต่ำ - สีจะเพี้ยน 	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ใส่วัตถุคิบ / เคมีไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้สารเคมีกระจายตัวในยางไม่ดี (ในกรณีที่สารเคมีกระจายตัวยากใส่ทีหลัง) ส่งผลให้คุณสมบัติต่างๆ เสียไป - ทำให้ยาง SCORCH ในเครื่อง ส่งผลให้ยางย่นเวลาอัด 	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- มีเขม่าแข็งค้างอยู่ตามฝาเครื่อง ไม่ถูกกวาดลงมา	—	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางไม่ได้ถูกนำออกใส่รถ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ยาง SCORCH คาเครื่อง ผสมแบบปิด เมื่อนำไปขึ้นรูปทำให้ยางฉีกขาด, เป็นแผล, ฉีดไม่เต็ม 	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางไม่ได้ถูกส่งไปเครื่อง R-8	—	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* อุณหภูมิของเครื่อง R-8 ไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ทำการรีด	<ul style="list-style-type: none"> - ยาง SCORCH เมื่อนำไปอัดยางจะย่น และหนาเกิน SPEC - สีของผลิตภัณฑ์เข้มกว่ามาตรฐาน 	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย,ค่ามาก)มาตรฐาน 6-7 มม.	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าระยะลูกกลิ้งมากไปจะทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดี ส่งผลให้ยางไม่สุก (เสียรูป) และคุณสมบัติต่างๆ ของยางไม่ได้ตามมาตรฐาน 	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		- จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (ไม่ได้ตี,ตีมาก) มาตรฐาน 1 รอบ)	- ถ้าตียางน้อยจะทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีจะส่งผลให้ยางไม่สุกเสียรูป และคุณสมบัติของยางไม่ได้ตามมาตรฐาน - ถ้าตีมากรอบจะทำให้ยาง SCORCH จะส่งผลให้ยางย่นเวลาไปอัด	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าน้อย,ค่ามาก) มาตรฐาน 6-7 มม.	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากจะทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีจะส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป) และคุณสมบัติของยางไม่ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของกระบวนการ
		-จำนวนรอบของการตียางไม่ได้มาตรฐาน(ไม่ได้ตี,ตีน้อย,ตีมาก)มาตรฐาน 4 รอบ	- ถ้าตียางน้อยจะทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีจะส่งผลให้ยางไม่สุกเสียรูป และคุณสมบัติของยางไม่ได้ตามมาตรฐาน - ถ้าตีมากรอบจะทำให้ยาง SCORCH	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางที่ถูกรีดออกมาไม่ได้เป็นแผ่นขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม.	—	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ไม่มีเบอร์สูตรและ/หรือประเภทของยางที่แผ่น, ยางเบอร์สูตรและ/หรือประเภทยางที่เขียนไม่ตรงกับยาง	- จะทำให้เกิดความสับสนในการนำยางเอาไปเตรียมและอัด ผิด SPEC ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* ยางไม่มีแป้ง	- จะทำให้ยางมีโอกาสติดกับวัสดุแปลกปลอมซึ่งส่งผลทำให้ยางสกปรก	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางไม่ได้ถูกตากหรือตากเกิน 30 นาที	- จะทำให้ยาง SCORCH(ยางย่น)ได้ ในกรณีที่น่าเอาไปทำ ยาง PRODUCTIVE เลย	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
4	รีดยาง PRODUCTIVE	* น้ำหนักหลังผสม (รีดยาง)ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- ทำให้ค่าความแข็ง, ค่าความถ่วงจำเพาะ ไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งส่งผลให้คุณสมบัติต่างๆ ของยางเสียไป	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ความหนืด (MV)ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- ส่งผลให้คุณสมบัติทางด้าน การไหลตัวของยางมากหลังจากการอัด (หดตัวมาก)	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ความแข็ง (HS) ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- ลูกค้ำไม่พึงพอใจ	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ความหนาของยางไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	- ความสูงเกินมาตรฐาน ที่กำหนด	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		* อุณหภูมิของเครื่องรีดไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- จะทำให้ยางบางส่วน SCORCH ไปก่อนที่ยางจะผสมรีด - สีไม่ได้	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(ค่าน้อย,ค่ามาก)มาตรฐาน 4-5 มม.	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากทำให้ สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป) และ คุณสมบัติต่าง ๆ ของยางไม่ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ไม่ได้อัด,ตีน้อย,ตีมาก) มาตรฐาน 2 รอบ	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากทำให้ สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลให้ยางไม่สุก (เสียรูป) - ถ้าจำนวนรอบในการตีมากทำให้ยาง SCORCH ส่งผลให้ยางย่น	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(ค่าน้อย,ค่ามาก)มาตรฐาน 12-13 มม.	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากทำให้ สารเคมีกระจายได้ไม่ดีส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป)	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เวลาของการตียางพื้นลูกกลิ้งไม่ได้ตามมาตรฐาน (ไม่ได้ดี, เวลานั้น, เวลามาก) มาตรฐาน 4-5 นาที 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าเวลาในการตียางน้อยจะทำให้สารเคมีในยางกระจายตัวได้ไม่ดี ส่งผลให้ยางไม่สุก (เสียรูป) - ถ้าเวลาในการตียางมาก ยางจะ SCORCH ไปก่อนการอัดส่งผลให้ยางย่น 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - เคมีถูกใส่ผิดตัว/ใส่ไม่ครบ/เกิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีในกรณีที่สารเคมีกระจายตัวยากใส่ที่หลัง ส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป) - ทำให้ยาง SCORCH ก่อนส่งผลให้ยางย่น 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - การทยอยใส่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด มาตรฐาน 4-5 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป) 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - ลำดับขั้นตอนการใส่เคมีไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลให้ยางไม่สุก(เสียรูป) - ทำให้ยาง SCORCH ก่อนการอัด ส่งผลให้ยางย่น 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - เคมีที่ร่วงลงในถาดไม่ได้ถูกกวาดกลับมาใส่ยาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ยางสุกได้ไม่เต็มที่ (ชั้นรูปไม่เต็มที่) 	
		<ul style="list-style-type: none"> * ยางไม่ได้ถูกกรีดซ้ำ- ขวตามจำนวนครั้งที่มาตรฐานกำหนด(ไม่ได้กรีด,กรีดน้อย,กรีดมาก) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้การกระจายตัวของเคมีในยางไม่ดีซึ่งส่งผลให้ยางสุกได้ไม่เต็มที่(เสียรูป) - สีของยางไม่สม่ำเสมอ 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> * ยางไม่ได้ถูกตัดให้ขาดจากลูกกลิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้การกระจายตัวของเคมีในยางไม่ดีซึ่งส่งผลให้ยางสุกได้ไม่เต็มที่ - สีของยางไม่สม่ำเสมอ 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		* ยาง ไม่ได้ถูกตีพันลูกกลิ้ง	- ทำให้การกระจายตัวของเคมีในยางไม่ดีซึ่งส่งผลให้ยางสุกได้ไม่เต็มที - สีของยางไม่สม่ำเสมอ	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยาง ไม่ได้ถูกกรีดจากลูกกลิ้งให้เป็นแผ่น	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยาง ไม่ได้ถูกวางบนโต๊ะ	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* ยาง ไม่มีแปรง และยาง ไม่ได้ถูกตาก	- ทำให้ยางติดกับวัสดุแปลกปลอมทำให้ยางสกปรก	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะลูกกลิ้ง ไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด(ค่าน้อย,ค่ามาก)มาตรฐาน 4-5 มม.	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลทำให้ยางไม่สุก(เสียรูป)	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด(ไม่ได้ตี,ตีน้อย,ตีมาก) มาตรฐาน 4 รอบ	- ถ้าจำนวนรอบในการตีน้อยทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลทำให้ยางไม่สุก(เสียรูป) - ถ้าจำนวนรอบในการตีมากทำให้ยาง SCORCH ก่อนการอัดส่งผลให้ยางย่น	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ระยะของลูกกลิ้ง ไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด(ค่าน้อย,ค่ามาก)มาตรฐาน 1-2 มม.	- ถ้าระยะของลูกกลิ้งมากทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลทำให้ยางไม่สุก(เสียรูป)	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- จำนวนรอบของการตียางไม่ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด(ไม่ได้ตี,ตีน้อย,ตีมาก)มาตรฐาน 3 รอบ	- ถ้าจำนวนรอบในการตีน้อยทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดีส่งผลทำให้ยางไม่สุก(เสียรูป) - ถ้าจำนวนรอบในการตีมากทำให้ยาง SCORCH ก่อนการอัด ส่งผลให้ยางย่น	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เวลาในการตียางไม่ได้ตามมาตรฐาน (มาตรฐาน 2-3 นาที) 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าจำนวนเวลาในการตีน้อยทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ไม่ดี ส่งผลทำให้ยางไม่สุก (เสียรูป) - ถ้าจำนวนรอบในการตีมากทำให้ยาง SCORCH ก่อนการอัด ส่งผลให้ยางขุ่น 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> * ยางไม่ได้ถูกทาแป้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ยางติดกับวัสดุแปลกปลอม ซึ่งส่งผลให้ยางสกปรก 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดของยางที่ถูกตัดออกมาไม่ได้ตามมาตรฐาน (กว้าง 40-50 ซม. ยาว 80-100 ซม.) 	<p style="text-align: center;">_____</p>	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - ยางไม่ได้ถูกตาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ยาง SCORCH เมื่อนำไปอัดจะส่งผลให้ยางขุ่นเป็นเม็ด 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
5	ส่วนเตรียมยาง	<ul style="list-style-type: none"> - ความหนาไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสูงของผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐานที่กำหนดและสิ้นเปลืองยาง 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - ความยาวของยางไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ยางไม่เต็มรูป 	<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - น้ำหนักของยางไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่น้ำหนักมาก จะทำให้ตะเข็บหนา ทำให้ ตกแต่งลำบากและความสูงของผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐาน และสิ้นเปลืองยาง - ในกรณีที่น้ำหนักน้อยเกินไป จะส่งผลให้ยางไม่เต็มรูป 	<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ถูกตรวจสอบสภาพความพร้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยางจะเตรียมขนาด/น้ำหนักยางไม่ได้ตามมาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - ยางที่รับมาจากแผนกรีดยางไม่ได้ถูกตรวจสอบความหนาก่อนการเตรียม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ความหนาของยางไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งส่งผลต่อความสูงของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน และสิ้นเปลืองยาง 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		- ขางถูกตัดโดยไม่ใช่แบบ วัด	- ทำให้มีโอกาสที่จะเตรียมไม่ ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของ กระบวนการ
		- ขางที่ถูกเตรียมไม่ได้ถูก สุ่มตรวจ(ทั้งช่วงก่อน ผลิต,หลังผลิต)	- ทำให้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งยาก และความสูงผลิตภัณฑ์เกิน มาตรฐานที่กำหนด และสิ้น เปลืองยาง	คุณลักษณะของ กระบวนการ
		* ขางทั้งหมดหลังจาก เตรียมไม่ได้ถูกใส่ใน กระบะ	- อาจทำให้ยางสกปรก ซึ่งส่งผล ต่อผลิตภัณฑ์	คุณลักษณะของ กระบวนการ
		- ขางในกระบะไม่ได้ถูก ชั่งน้ำหนัก	_____	คุณลักษณะของ กระบวนการ
		- รายละเอียดของน้ำหนัก ในเอกสาร ไม่มี	_____	คุณลักษณะของ กระบวนการ
		- กระบะชิ้นงานไม่ได้ถูก วางบนชั้นเก็บ	_____	คุณลักษณะของ กระบวนการ
6	อัด	* สภาพผิวภายนอกไม่ ได้ตามมาตรฐาน -สกปรก,สีเพี้ยน	- ลูกค้ำไม่พึงพอใจ - ลูกค้ำภายในต้องใช้เวลาใน การคัดแยกของดี/เสีย	คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์
		- ความแข็งไม่ได้ตาม มาตรฐานที่กำหนด	- ลูกค้ำไม่พึงพอใจ	คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์
		- ความหนาของตะเข็บ ขางไม่ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด	- ทำให้ขนาดความสูงของงาน เกินมาตรฐานที่กำหนด และ ตกแต่งยาก - ทำให้ลูกค้ำภายในตกแต่งยาก (บีบไม่ขาด) - ทำให้สิ้นเปลืองยาง	คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์
		* แม่พิมพ์/เครื่องจักรไม่ ได้ถูกตรวจสอบหรือ ตรวจสอบแต่ไม่ได้บันทึก ผล	- ในกรณีที่แม่พิมพ์สกปรกมี โอกาสทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรก	คุณลักษณะของ กระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		* อุณหภูมิ / แรงดัน ไม่ได้ถูกตรวจสอบและบันทึกผล	- ในกรณีที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สุก และ โอกาสที่สีจะไม่เหมือนกันในแต่ละล็อต	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางไม่ได้ถูกทำการเบิกจากแผนกเตรียมยาง	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกเบิก	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* น้ำยาซิลิโคน 100% ไม่ได้ถูกฉีดทำความสะอาดหรือไม่ได้ใช้น้ำยาซิลิโคน 100%	- ทำให้แม่พิมพ์สกปรกซึ่งส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรกไปด้วย	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* แม่พิมพ์ถูกอบไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	- ทำให้อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สุกและสีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาซิลิโคนที่ไม่ใช่ 100%	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางถูกใส่ในแต่ละ CAVITY ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกปิด/ปิดช้า	- ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สุกและสีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* ชิ้นงานนำออกจากแม่พิมพ์ช้า	- ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สุกและสีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	คุณลักษณะของกระบวนการ
		* แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกทำความสะอาด	- ถ้าแม่พิมพ์สกปรกทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรก	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ชิ้นงานไม่ได้ถูกตรวจสอบ/แสดงสถานะ	- ทำให้ลูกค้าภายในต้องใช้เวลาในการคัดแยกของผลิตภัณฑ์ - อาจจะหลุดไปถึงมือลูกค้าภายนอกได้	คุณลักษณะของกระบวนการ

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
7	เตรียมผิว	<ul style="list-style-type: none"> - ชิ้นงาน ไม่ได้ถูกขัดที่ผิวหน้าด้านหลังของชิ้นงานหรือขัดแต่ไม่ทั่ว - ผ้าขาวไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินขาวเช็ด - ผ้าขาวหลังจากชุบ ไม่ได้ถูกบีบให้แห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กระจกขาวจะไม่ดี - จะมีฝุ่นมาเกาะบริเวณผิวหน้าที่จะติดกระจกขาวทำให้กระจกขาวไม่ดี - ถ้าน้ำมันเยอะเกินไปจะทำให้ทำปฏิกิริยากับตัวยางทำให้ยางพอง 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>
8	ทากาว	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกคว่ำ - ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกทา กาวหรือทาไม่ทั่ว - ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตากตามที่มาตรฐานกำหนด - คุณภาพของกาวไม่ดี 	<p style="text-align: center;">—————</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระจกขาวจะลอกไม่ติดกับยาง ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ - ถ้าตากใช้เวลาน้อย ทำให้น้ำกาวไม่แห้งทำให้กระจกขาวไม่ติดกับยาง ลูกค้าไม่พึงพอใจ - ทำให้กระจกขาวไม่ติดกับยาง 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>
9	ปั๊ม	<ul style="list-style-type: none"> * สภาพผิวภายนอกและขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - กระจกขาวลอก - ตัดเสียรูป - สกปรก * เครื่องปั๊มไม่ได้ถูกตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน * แม่พิมพ์ตัวบนไม่ได้ถูกปรับระยะหรือปรับไม่พอดีกับแม่พิมพ์ใบมีด (เมื่อระยะของแผ่นรอง PVC ด้วย) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ลูกค้าภายในต้องเสียเวลาในการคัดแยก - ลูกค้าไม่พึงพอใจ - เครื่องปั๊มมีความสกปรกทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรกไปด้วย - ใบมีดไม่คมทำให้ผลิตภัณฑ์บางตำแหน่งตัดไม่ขาด - ถ้าปรับระยะน้อยไปทำให้ผลิตภัณฑ์ตัดไม่ขาด - ถ้าปรับระยะมากไปทำให้ใบมีดเสียรูป ซึ่งส่งผลให้เมื่อปั๊มในล็อตต่อไป มีโอกาสให้ผลิต 	<p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p> <p>คุณลักษณะของกระบวนการ</p>

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		- ผลิตภัณฑ์ถูกเอาด้านหน้าหงายขึ้น และด้านที่จะติดกระดาษกาวลง	- กระดาษกาวบริเวณขอบจะเป็น ขุยเนื่องจากลักษณะเหมือนถูกฉีกไม่ใช่การตัดจากแม่พิมพ์ปั๊ม ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ, มีโอกาสปั๊มเข้าเนื้อ	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- แม่พิมพ์ใบมีดถูกวางบนแท่นรองแม่พิมพ์ไม่ดี (ไม่ตรง,เอียง) / ตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวบนไม่ตรงกับแม่พิมพ์ตัวล่าง	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ยางไม่ได้ติดกระดาษกาวหรือติดไม่ดี	- กระดาษกาวไม่มีหรือจะไม่ตรงตามตำแหน่งของยางทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- แผ่น PVC ไม่ได้ถูกใส่บนผลิตภัณฑ์หรือใส่ไม่ตรง/เอียง	- ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัดไม่ขาด	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวบนไม่พันตำแหน่งของแม่พิมพ์ตัวล่าง	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกนำออกหรือนำออกไม่หมดจากแม่พิมพ์	- ผลิตภัณฑ์ของโมลด์ถัดไปจะตัดไม่ขาด	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตรวจสอบ	- ทำให้ลูกค้าภายในต้องใช้เวลาในการคัดแยกผลิตภัณฑ์ - ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ NG ถูกผ่านไปถึงมือลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ใบ TAG CARD ไม่ได้ลงรายละเอียดลงไม่ครบ	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
10	แพ็คเกจ	- ขนาดถุงไม่ได้ตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- จำนวนชั้นต่อถุงไม่ได้ตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NO	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	ผลกระทบข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
		- จำนวนถุงต่อกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ขนาดกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- น้ำหนักต่อกล่องไม่ได้ตามมาตรฐาน	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ชิ้นงานไม่ได้ซั้งน้ำหนักและบันทึกผล	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- ถุงที่ใส่ชิ้นงานไม่ได้ถูกผนึก	_____	คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
		- ภาชนะบรรจุสินค้าไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ
		- สินค้าไม่ได้ถูกเรียงในที่จัดเก็บสินค้า	_____	คุณลักษณะของกระบวนการ

หมายเหตุ 1. หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง หัวข้อที่ทางผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป เนื่องจากเป็นปัญหาที่กำลังประสบอยู่

6.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

จากขั้นตอนที่แล้วที่ทางผู้วิจัยได้ร่วมวิเคราะห์หาข้อขัดข้องและผลกระทบของข้อบกพร่องกับหัวหน้างาน ในแผนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ในขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อขัดข้องดังกล่าวกับทีมงาน โดยจะเน้นวิเคราะห์ตรงจุดที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์มีไม่ได้ขนาด (ระยะทางความกว้างและความยาวของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน)
2. ผลิตภัณฑ์สกปรก
3. ผลิตภัณฑ์สีไม่ได้ตามมาตรฐาน

สำหรับหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุ นั้น ทางผู้วิจัยได้นำเอาหลักของแผนภูมิแก๊งปลา (CAUSE EFFECT DIAGRAM) , การดูสถานที่ทำงานจริง และใบเก็บข้อมูล (CHECK SHEET) มาช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งสามารถแสดงการวิเคราะห์ได้ตามตารางที่ 6-11, 6-12, 6-13

ตารางที่ 6-11 การวิเคราะห์หาสาเหตุของผลิตภัณฑ์ปั๊มไม่ได้ขนาด

NO	กระบวนการ	ข้อขัดข้อง	ผลกระทบ	สาเหตุ
1	ปั๊ม	ขนาดไม่ได้ตามมาตรฐาน	-ทำให้ลูกค้ำภายในต้องเสียเวลาในการคัดแยก/ตรวจสอบ -ลูกค้ำภายนอกไม่พึงพอใจ	<u>แม่พิมพ์อัด</u> ตำแหน่งปั๊มไม่แน่นอนเนื่องจากระยะระหว่างชิ้นงานให้ตัวได้มากซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบแม่พิมพ์อัด <u>วัตถุดิบ</u> ผลิตภัณฑ์หลังจากการอัดมีการหดตัวมากเกินไปเนื่องจากพนักงานรีดยางไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรีดยาง <u>เครื่องจักร</u> อุณหภูมิเครื่องรีดคุมไม่ได้ ซึ่งถ้าอุณหภูมิในการรีดยังมากยิ่งจะทำให้การหดตัวของผลิตภัณฑ์ยิ่งสูง
		แม่พิมพ์ตัวบนถูกปรับระยะปั๊มมากกว่าปกติ	-ใบมีดเสียรูปทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาด	<u>คน</u> พนักงานที่ปฏิบัติงานปั๊มยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน <u>วิธีการ</u> ยังไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 6-12 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของผลิตภัณฑ์สกปรก

NO	กระบวนการ	ข้อขัดข้อง	ผลกระทบ	สาเหตุ
1	รีดยาง NON PRODUCTIVE	- ยางไม่ได้ทาแป้งหรือทาไม่ดีหลังจากรีดเสร็จ	-จะทำให้ยางติดกับวัสดุแปดกล่อมซึ่งทำให้ยางสกปรก	<u>คน</u> พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2	รีดยาง PRODUCTIVE	-ยางไม่ได้ทาแป้งหรือทาไม่ดีหลังจากรีดเสร็จ	-จะทำให้ยางติดกับวัสดุแปดกล่อมซึ่งทำให้ยางสกปรก	<u>คน</u> พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
3	เตรียมยาง	-ยางทั้งหมดหลังจากเตรียมไม่ได้ถูกใส่กระบะหรือใส่แต่กระบะสกปรก	-อาจจะทำให้ยางสกปรก	<u>คน</u> พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ <u>อุปกรณ์</u> ยังไม่มีการควบคุมสภาพความสะอาดของกระบะที่จะใส่ยาง

NO	กระบวนการ	ข้อขัดข้อง	ผลกระทบ	สาเหตุ
4	อัด	-แม่พิมพ์อัดไม่ได้ถูกตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ได้ใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด	-ทำให้แม่พิมพ์สกรปรก ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สกรปรก	คน พนักงานอัดยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
5	ปั๊ม	-เครื่องปั๊มไม่ได้ถูกตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน	เครื่องปั๊มมีความสกรปรกทำให้ผลิตภัณฑ์สกรปรกไปด้วย	วิธีการ ยังไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบ

ตารางที่ 6-13 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน

NO	กระบวนการ	ข้อขัดข้อง	ผลกระทบ	สาเหตุ
1	เตรียมวัตถุดิบ	ชนิดของวัตถุดิบไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น
2	เตรียมเคมี	ชนิดของเคมีไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น
		ปริมาณของสารเคมีไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น อุปกรณ์ เครื่องชั่ง ไม่มีความเที่ยงตรง
3	รีดยาง NON-PRODUCTIVE	น้ำหนักของยางหลังผสม (รีดยาง) ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	เครื่องจักร เครื่องจักรเร็ว คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน (การใส่วัตถุดิบ/เคมี) มีการฟุ้งกระจาย อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่เที่ยงตรง
		อุณหภูมิของเครื่องรีดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ค่าสูง)	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	เครื่องจักร เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
		ดียาง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	สีจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	คน พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

NO	กระบวนการ	ข้อขัดข้อง	ผลกระทบ	สาเหตุ
4	รีดยาง PRODUCTIVE	อุณหภูมิของเครื่องไม่ ได้มาตรฐาน	สีจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	อุปกรณ์ เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิ ไม่ได้ คน พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
		คิยางไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน	สีไม่ได้มาตรฐาน	คน พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
5	อัด	อุณหภูมิ/แรงดัน ไม่ได้ ถูกตรวจสอบและ บันทึกผล	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	คน พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
		ผลิตภัณฑ์ถูกเอาออก จากแม่พิมพ์ซ้ำและแม่ พิมพ์ถูกปิดซ้ำ	สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	วิธีการ ยังไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

6.2.4 **ขั้นตอนที่ 4** ขั้นตอนการกรอกตาราง FMEA และการพิจารณาวางแผนการแก้ไข/ปรับปรุง
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-3 ดังนี้ หน้าที่การทำงาน, ลักษณะของข้อบกพร่อง, ผลกระทบของข้อบกพร่อง, สาเหตุใส่ในตาราง FMEA ซึ่งถูกแสดงในตารางที่ 6-19 หลังจากนั้นทางผู้วิจัย และทีมงานได้ร่วมกันพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ ในตาราง และระบุลงไป

6.2.4.1 การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน (การเกิดสาเหตุหรือข้อบกพร่อง)

6.2.4.2 การให้คะแนนค่าความรุนแรง (SEVERITY, SEV) จากผลกระทบข้อบกพร่องซึ่งหลักเกณฑ์การให้ถูกแสดงในตารางที่ 6-14

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6-14 แสดงการให้คะแนนค่าความรุนแรงของผลกระทบข้อบกพร่อง

น้ำหนัก	ภาวะรุนแรงของผลกระทบ	การจัดอันดับ
สูงมาก	จัดให้เป็นอันดับภาวะรุนแรงสูงมาก เมื่อข้อขัดข้องสำคัญนั้น ให้อิทธิพลต่อความปลอดภัยในการใช้งานยนต์และ/หรือ เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ (เครื่องหรือการประกอบ) (9 มีการเตือน, 10 ไม่มีการเตือน)	10
		9
สูง	ได้แก่กรณีที่ลูกค้าไม่พอใจมาก เนื่องจากธรรมชาติของข้อขัดข้องนั้น ๆเอง อาทิ ยานยนต์ใช้งานไม่ได้ (เช่น ระบบการปรับอากาศ POWER SUNROOF เป็นต้น) โดยไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยานยนต์หรือความเป็นไปตามข้อกำหนด ในระเบียบของทางราชการ นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดการทำลายการปฏิบัติงาน ในกระบวนการหรือส่วนประกอบที่ตามมาและ/หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขที่สำคัญ	8
		7
ปานกลาง	จัดให้เป็นอันดับปานกลาง เนื่องจากข้อขัดข้องนั้นทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจบางประการ ลูกค้าได้รับความไม่สะดวกสบาย หรือ ได้รับการรบกวนจากข้อขัดข้องนั้น (เช่น เครื่องยนต์ จุดไม่ติด คอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง มีการรั่วที่หลังคาปรับแสง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นความเสื่อมสมรรถภาพของยานยนต์หรือระบบย่อยบางประการได้ นอกจากนั้น ยังอาจเป็นสาเหตุให้ต้องซ่อมแซม/แก้ไข และ/หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุด	6
		5
		4
ต่ำ	จัดให้เป็นอันดับต่ำ เนื่องจากธรรมชาติของข้อขัดข้องสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจสามารถสังเกตเห็นความเสื่อมสมรรถภาพยานยนต์หรือระบบย่อยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรืออาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกเล็กน้อยต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการหรือการประกอบที่ตามมา เช่น ต้องปฏิบัติแก้ไขเล็กน้อย ต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการของการประกอบที่ตามมา เช่น ต้องปฏิบัติการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย	3
		2
น้อย	ไม่มีเหตุผลที่คาดว่าส่วนเล็กน้อยในธรรมชาติของข้อขัดข้องนั้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างจริงจังต่อสมรรถภาพของยานยนต์หรือระบบ ลูกค้าส่วนใหญ่ อาจไม่สังเกตเห็นข้อขัดข้องนี้	1

ซึ่งจากปัญหาที่ประสบอยู่คือ ผลิตภัณฑ์สกริปกร, ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาด, ผลิตภัณฑ์สีไม่ได้นั้น ทางผู้วิจัย และทีมงานได้สรุปร่วมกันในการให้คะแนนเท่ากับ 4 เนื่องจากเป็นปัญหามานกลางก่อนไปทางด้านต่ำ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประกอบของลูกค้า และการใช้งานของลูกค้าสุดท้าย ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพความสวยงาม

การตรวจจับ	เกณฑ์ความเป็นไปได้ของการตรวจจับโดยการควบคุมการออกแบบ	คะแนน
ปานกลาง	โอกาสปานกลางที่จะตรวจจับสาเหตุ/กลไกและรูปแบบความเสียหายที่ตามมาได้	5
ค่อนข้างสูง	โอกาสน้อยที่จะตรวจจับสาเหตุ/กลไกและรูปแบบความเสียหายที่ตามมาได้	4
สูง	โอกาสสูงที่จะตรวจจับสาเหตุ/กลไกและรูปแบบความเสียหายที่ตามมาได้	3
สูงมาก	โอกาสสูงมากที่จะตรวจจับสาเหตุ/กลไก และรูปแบบความเสียหายที่ตามมาได้	2
ด้วยความมั่นใจ	สามารถตรวจจับสาเหตุ/กลไก และรูปแบบความเสียหายที่ตามมาได้แน่นอน	1

จากทฤษฎี กล่าวว่า การควบคุมกระบวนการมี 3 แบบ คือ

- 1) การป้องกันการเกิดกลไกของข้อบกพร่อง
- 2) การตรวจจับสาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง
- 3) การตรวจจับข้อบกพร่อง (ปัญหา)

ซึ่งทางผู้วิจัยได้วางแนวทางการให้คะแนนความสามารถในตรวจพบข้อขัดข้องไว้ดังนี้ ถ้าไม่มีการควบคุมกระบวนการจะให้คะแนน = 10 ถ้ามีการควบคุมกระบวนการแบบเดียวจะให้คะแนน = 5 , ถ้ามีการควบคุมกระบวนการสองแบบจะให้คะแนน = 3, ถ้ามีการควบคุมกระบวนการสามแบบจะให้คะแนน = 1

6.2.4.5 การสรุปค่า RPN ซึ่งค่า RPN นี้จะหาได้จากสูตร

$$RPN = Sev * Occ * Det$$

6.2.4.6 การปฏิบัติการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ทางผู้วิจัยได้ร่วมประชุมกับทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

1. หัวข้อที่พิจารณาเพื่อดำเนินการแก้ไขนั้น ได้มีการกำหนดว่าหัวข้อไหนที่สามารถดำเนินการได้จะทำโดยทันที โดยเฉพาะหัวข้อที่มี RPN สูง ยกเว้นบางหัวข้อที่แม้ว่าจะมีค่า RPN สูงแต่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยตรงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ปัญหา เครื่อง B ที่รั่ว และคุมอุณหภูมิไม่ได้
2. ระบุรายละเอียดของปฏิบัติการเสนอแนะลงในตาราง FMEA ถูกแสดงในตาราง 6-19 ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ดำเนินการแก้ไข จะระบุ "ไม่มี" ในช่องปฏิบัติการเสนอแนะ, วันที่กำหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบ

6.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนของการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุง

ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ได้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรวม ซึ่งรายละเอียดของผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุง สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

- 6.2.5.1 ผู้วิจัยได้ฝึกอบรมให้พนักงานแผนกรีดไฟมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพ และมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานรีด
- 6.2.5.2 ผู้วิจัยได้ฝึกอบรมให้พนักงานแผนกรีดไฟมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของแผนภูมิควบคุมกระบวนการ (\bar{X} , R-CHART) ซึ่งแนะนำให้ใช้ในการควบคุมกระบวนการรีดยาง โดยจะแสดงผลออกมาในรูปของค่าความหนืดของยาง (MOONEY VISCOSITY ; MV) เนื่องจาก ค่าความหนืดจะแปรผันโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์กรดตัวของยาง กล่าวคือ ถ้าค่าความหนืดเกินมาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐาน MV = 55 MAX) จะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของกรดตัวสูงเกินไป ทำให้โอกาสที่ขนาดของผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก็ยิ่งสูงตาม ไปด้วย
- 6.2.5.3 ผู้วิจัยร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกอบรมพนักงานรีดไฟให้มีการทบทวนบทเรียนหลังจากการรีดเสร็จ




รูปที่ 6-1 แสดงการทบทวนบทเรียนทางห้องปฏิบัติการรีดเสร็จ

- 6.2.5.4 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกอบรมพนักงานรีดไฟให้มีการใช้ถุงพลาสติกกักเอียงร และถังจากการรีดเสร็จ



รูปที่ 6-2 แสดงการใช้ถุงพลาสติกกักเอียงร

- 6.2.5.5 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกลบรรมพนักงานเตรียมยางให้มีการใช้ถุงพลาสติกกรองที่ตะกร้าก่อนวางยางที่เตรียมเสร็จ

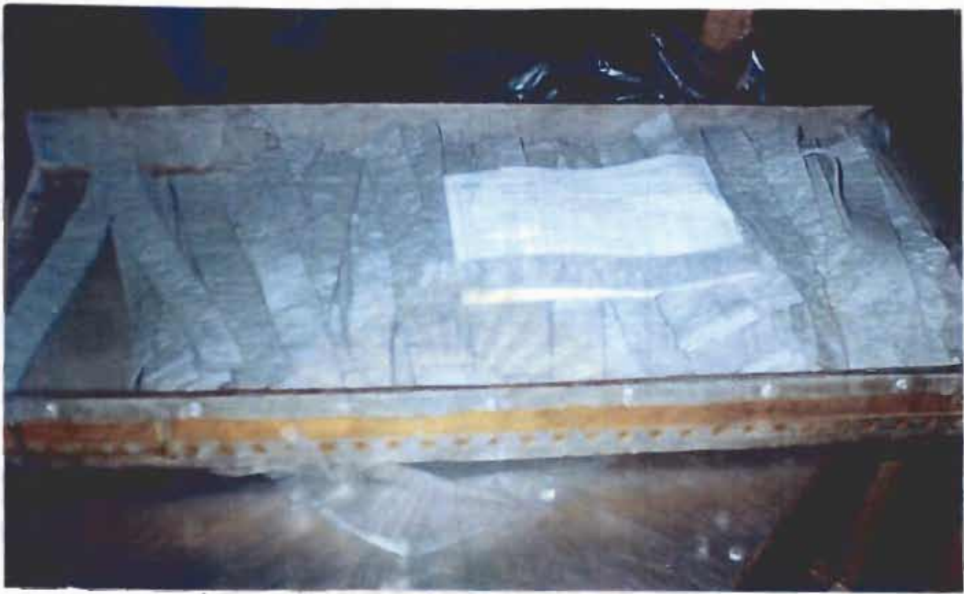

รูปที่ 6-3 แสดงการใช้ถุงพลาสติกกรองบนตะกร้าก่อนวางยาง

- 6.2.5.6 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกลบรรมพนักงานวิจัย และพนักงานอัด ในการตัดเอาชิ้นทดสอบของยางที่ได้มีการรีดเสร็จ และผลทดลองในห้อง LAB ผ่านไปทดลองอัดใน LINE ผลัดจริง เพื่อดูสภาพ APPEARANCE ต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐานที่กำหนด (LIMIT SAMPLE)
- 6.2.5.7 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกลบรรมพนักงานเตรียมยางและพนักงานอัด จะต้องมีการทำความสะอาดบริเวณ โต๊ะทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเช็ดให้แห้งก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
- 6.2.5.8 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการหาค่าเวลามาตรฐานสำหรับการเปิด/ปิดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม กล่าวคือให้ได้สีตามมาตรฐานที่กำหนด ณ เวลา 30 วินาที, 60 วินาที และ 120 วินาที โดยทำการทดลองทั้งหมด 30 ครั้ง ในแต่ละอุณหภูมิสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 6-17

ตารางที่ 6-17 แสดงการทดลองหาค่าระยะเวลาการเปิด/ปิดแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

NO	ระยะเวลาการเปิด-ปิดแม่พิมพ์				หมายเหตุ
	30 วินาที	60 วินาที	90 วินาที	120 วินาที	
1.	OK	OK	OK	NG	ซึ่งระยะเวลาในการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ ยิ่งมากจะทำให้อุณหภูมิของแม่พิมพ์ลดลง เนื่องจากความร้อนสูญเสียไป ในช่วงของการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ และสีของชิ้นงานจะเข้มเกินมาตรฐานที่กำหนด
2.	OK	OK	NG	NG	
3.	OK	OK	NG	NG	
4.	OK	OK	NG	NG	
5.	OK	OK	NG	NG	
6.	OK	OK	OK	NG	
7.	OK	OK	NG	NG	

NO	ระยะเวลาการเปิด-ปิดแม่พิมพ์				หมายเหตุ
	30 วินาที	60 วินาที	90 วินาที	120 วินาที	
8.	OK	OK	OK	NG	
9.	OK	OK	NG	NG	
10.	OK	OK	OK	NG	
11.	OK	OK	OK	NG	
12.	OK	OK	OK	NG	
13.	OK	OK	NG	NG	
14.	OK	OK	OK	NG	
15.	OK	OK	NG	NG	
16.	OK	OK	NG	OK	
17.	OK	OK	OK	OK	
18.	OK	OK	NG	NG	
19.	OK	OK	NG	NG	
20.	OK	OK	NG	OK	
21.	OK	OK	NG	OK	
22.	OK	OK	NG	OK	
23.	OK	OK	OK	NG	
24.	OK	OK	OK	NG	
25.	OK	OK	OK	OK	
26.	OK	OK	NG	OK	
27.	OK	OK	NG	OK	
28.	OK	OK	NG	NG	
29.	OK	OK	OK	NG	
30.	OK	OK	OK	NG	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปจำนวนที่ OK, NG ในแต่ละอุณหภูมิได้ดังนี้

- เวลา 30 วินาที คุณภาพของสีจะผ่านทั้งหมด
- เวลา 60 วินาที คุณภาพของสีจะผ่านทั้งหมด
- เวลา 90 วินาที คุณภาพของสีจะผ่าน 13 โมลต์ ไม่ผ่าน 17 โมลต์
- เวลา 120 วินาที คุณภาพของสีจะผ่าน 8 โมลต์ ไม่ผ่าน 22 โมลต์


ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

“มาตรฐานในการเปิด/ปิดแม่พิมพ์ ไม่เกิน 60 วินาที”


ตารางที่ 6-18 แสดงข้อมูลขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงาน (123458 ; RUBBER FOOT)

NO	SPECIFICATION	MOLD NO				REMARK
		1	2	3	4	
(A)	58 \pm 0.1 / - 0.5	57.94	57.88	57.88	57.94	1.ค่าในแต่ละ MOLD มาจาก CAVITY NO. ที่ 5 2.ทางทีมงาน ได้มีการเช็คขนาดข้อมูลของแม่พิมพ์ปั๊ม, แม่พิมพ์อัดในสภาพปัจจุบัน ผลปรากฏว่าผ่านทั้งหมด
(B)	56	55.77	55.73	55.77	56.04	
(C)	0.5 \pm 0.15	0.47	0.27	0.45	1.41	
(D)	1.3 \pm 0.15	1.08	1.44	1.45	0.29	
(E)	12	12.01	12.04	11.97	12.05	
(F)	13.8 \pm 0.4 / - 0.2	13.64	13.74	13.81	13.74	
(G)	1 \pm 0.2	0.50	1.48	1.61	0.50	
(H)	1 \pm 0.2	1.67	0.67	0.50	1.40	


ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่า ค่าที่วัดตำแหน่งเดียวกันในแต่ละ MOLD จะแกว่งไปมา อาทิเช่น ถ้าดู MOLD 3 ค่า G, H จะได้ 1.61, 0.50 ตามลำดับ แต่ถ้าดู MOLD 4 ค่า G, H จะได้ค่าเท่ากับ 0.50, 1.40 เมื่อผู้วิจัยและทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบที่แม่พิมพ์อัด และแม่พิมพ์ปั๊มพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกอัดมาจากแม่พิมพ์ดังกล่าวไม่สามารถควบคุมตำแหน่งที่จะปั๊มได้ ทำให้ในแต่ละครั้งที่มีการปั๊มจะได้ค่าไม่แน่นอน สำหรับรายละเอียดของปัญหา และการพัฒนาปรับปรุงถูกแสดงได้ดังนี้

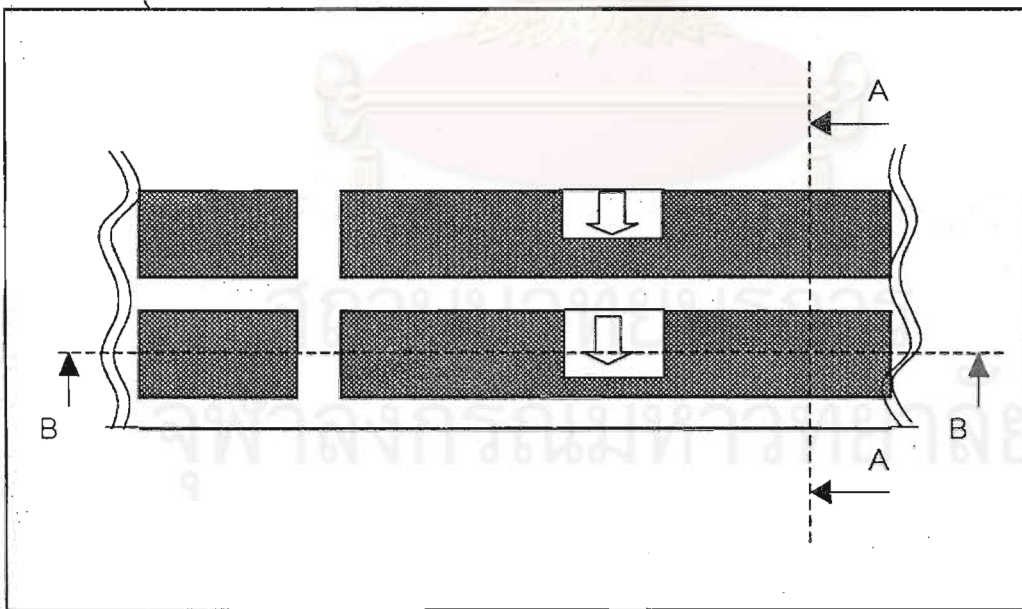

SECTION A-A

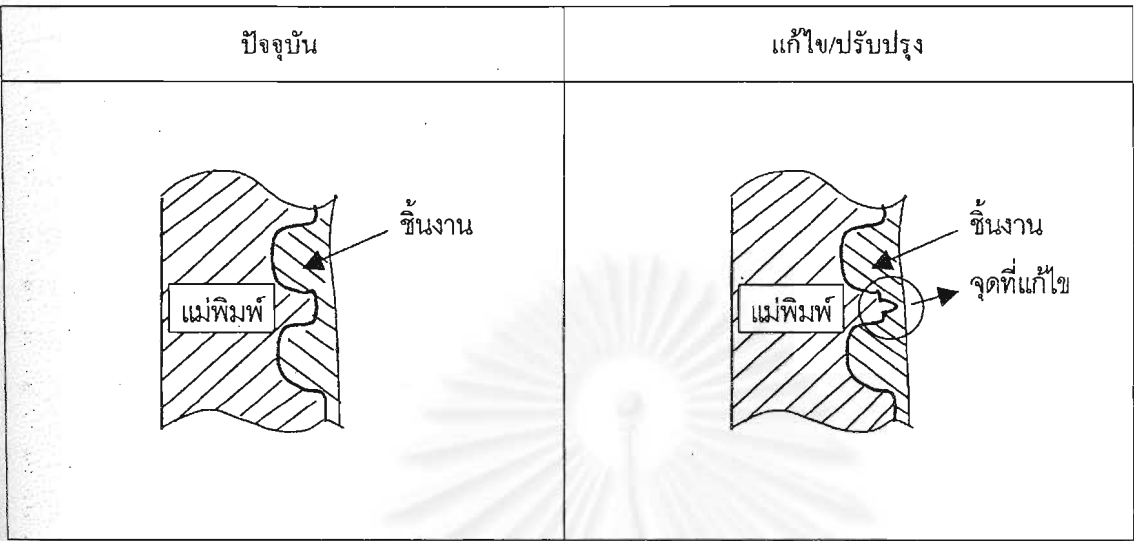

SECTION B-B

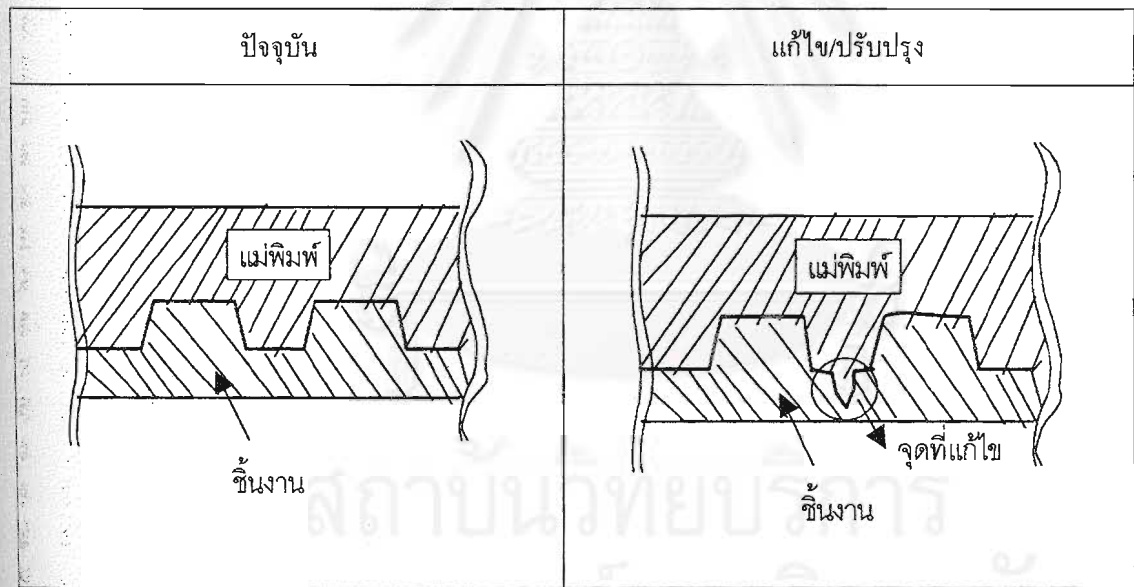

รูปที่ 6-5 แสดงรูปร่างการเปลี่ยนแปลงแบบแม่พิมพ์

เมื่อ ได้จัดทำแม่พิมพ์เสร็จ ทางผู้วิจัย และทีมงาน ได้ดำเนินการทดลองผลิตจริง โดยการอัดด้วยแม่พิมพ์ใหม่ และดำเนินการป้อนชิ้นงาน และได้ทำการวัดค่าในตำแหน่งต่าง ๆ ของชิ้นงานจำนวน 100 CAVITY ถูกแสดงในภาคผนวก

สรุปผล = ผ่านทั้งหมด

6.2.5.11 ผู้วิจัยได้ร่วมกับหัวหน้างานในการฝึกอบรมวิธีการ SET UP แม่พิมพ์ปั๊มตัวบนและตัวล่าง รวมทั้งการทำ ความสะอาดของแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน

6.2.6 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนของการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุง

ขั้นการประเมินผลค่า RPN หลังจากการแก้ไขปรับปรุง ผู้วิจัยและทีมงานได้มีการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุง ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดของการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งประเมินผลด้านภาวะความรุนแรง, โอกาสของการเกิดสาเหตุ, การควบคุมการตรวจพบ และคำนวณค่า RPN ลงในตาราง FMEA ซึ่งถูกแสดงใน ตารางที่ 6-19 ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ได้ดำเนินการจะเว้นว่างไว้ในช่องผลการปฏิบัติ, ช่องจัดอันดับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่อง RPN หลังจากนั้น ได้มีการทบทวนค่า RPN โดยทำการทดลองผลิตจริง และมีการเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์ ของเสียในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2543 ซึ่งรายละเอียดถูกแสดงในหัวข้อ 6.2.7 ต่อไป



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

ด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA 01

ส่วนประกอบ 123458 ; RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 1 ของ 10

ปีรุ่น/ชานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุหลักของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและผู้นับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C T	D E T	R P N
1. เตรียมวัตถุดิบ	- ชนิดของวัตถุดิบไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการ	3	- มีการตรวจสอบชนิดของเคมี โดย QC	5	60	- ไม่มี	-	-	-	-	-	
2. เตรียมเคมี	- ชนิดของเคมีไม่ตรงตามสูตรมาตรฐานการผลิต	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น	3	- มีการตรวจสอบชนิดของเคมี โดย QC	5	60	- ไม่มี	-	-	-	-		
	- ปริมาณของสารเคมีไม่ตรงตามมาตรฐาน	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น	3	- มีการตรวจสอบชนิดของเคมี โดย QC COMPOUND	5	60	- ไม่มี	-	-	-	-		
	-	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- เครื่องชั่งไม่มีความเที่ยงตรง	1	- มีการตรวจภายหลังผสม	3	12	- ไม่มี	-	-	-	-		

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิจัย, เตรียมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 2 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุหลักของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ																
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C C	D E T	R P N												
3. รีดยาง NON-PRODUCTIVE	- น้ำหนักของยางหลังผสม (รีดยาง) ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- เครื่องจักรเร็ว	10	- มีการตรวจสอบน้ำหนักยางหลังผสม	5	200	- ฝึกอบรมกำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมกำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	4	10	3	120												
																- พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการใส่ตัวดูลิบ/เคมี มีการฟุ้งกระจาย	3	- มีการตรวจสอบยางหลังผสม	5	60	- ฝึกอบรมกำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมกำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	4	3	3	36

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เติร์มขาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 3 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C C	D E T	R P N
	- ตียางไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- สีจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	8	- ไม่มี	10	320	- ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจในคุณภาพ - ฝึกอบรมกำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - กำหนดให้ตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	4	3	5	60
	- อุณหภูมิของเครื่อง R ไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าสูง)	- สีจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ (เครื่อง B)	10	- ไม่มี	10	400	- ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคุณภาพผิว	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคุณภาพผิว	4	10	5	200

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เตรีมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

ปีรุ่น/ชานชนด์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C V	D E T	R P N
	- ขางไม่ได้ทำแป้ง หรือทำไม่ตีหลังจากรีดเสร็จ	- จะทำให้ขางติดกับวัสดุแปดกล่อมได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ขางสกปรก	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่กำหนดขึ้น	6	- ไม่มี	10	240	- ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจในคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดทำการทำแป้งบนขางหลังจากรีดเสร็จ - ฝึกอบรมให้พนักงานใช้พลาสติกคลุมขางหลังจากรีด	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดทำการทำแป้งบนขางหลังจากรีดเสร็จ - ฝึกอบรมให้พนักงานใช้พลาสติกคลุมขางหลังจากรีด	4	3	3	36
4. รีดขาง PRODUCTIVE	- อุณหภูมิของเครื่อง R ไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าสูง)	- สีจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ (เครื่อง B)	10	- ไม่มี	10	400	- ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดขาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคูสภาพผิว	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดขาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคูสภาพผิว	4	10	5	200

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดขาง, เตรียมขาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 5 ของ 10

ปีรุ่น/ชานชนด์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุหลักของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและได้รับผิชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C C	D E T	R P N
	- ตียางไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- สิจจะไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	8	- ไม่มี	10	320	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคุณภาพผิว	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดตัดตัวอย่างหลังจากรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดคุณภาพผิว	4	3	5	60
	- ยางไม่ได้ถูกหาแป้ง หรือหาไม่ดี	- ยางติดกับวัสดุแปลกปลอม ซึ่งทำให้ยางสกปรก	4	- พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	6	- ไม่มี	10	240	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดยางใช้พลาสติกห่อยางหลังจากรีดเสร็จ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดยางมีการหาแป้งบนยางหลังจากรีดเสร็จ	หัวหน้าแผนกรีดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดยางใช้พลาสติกห่อยางหลังจากรีดเสร็จ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดยางมีการหาแป้งบนยางหลังจากรีดเสร็จ	4	3	5	60

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เดริชมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 6 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุกลไกของ ข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้ แก้ไขเสร็จตาม เป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	S E V	O C C	D E T	R P N
5. เตรียมยาง	ยางทั้งหมดหลังจากเตรียมไม่ได้ถูกใส่กระบะหรือใส่แต่กระบะสกรปรก	ทำให้ยางสกรปรก	4	พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	6	ไม่มี	10	240	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมพนักงานให้ห้อยยางด้วยพลาสติกแล้วใส่กระบะที่สะอาด - ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดโต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน	หัวหน้าแผนกเตรียมยางภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมพนักงานให้ห้อยยางด้วยพลาสติกแล้วใส่กระบะที่สะอาด - ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดโต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน	4	3	3	36
				ยังไม่มีการควบคุมความสะอาดของกระบะที่ใส่ยาง	10	ไม่มี	10	400	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้พลาสติกรองกระบะอีกชั้นก่อนวางยาง และกระบะที่รองต้องสะอาด	หัวหน้าแผนกเตรียมยางภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้พลาสติกรองกระบะอีกชั้นก่อนวางยาง และกระบะที่รอง ต้องสะอาด	4	3	3	36

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เตรียมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ J23458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 7 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

แผนก

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุหลักของ ข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้ แก้ไขเสร็จตาม เป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ														
											ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	S E V	O C V	D E T	R P N										
6. อัด	- สภาพผิวภายนอกไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (สกรปรก)	- ลูกค้ำภายในต้องเสียเวลาในการคัดแยกตรวจสอบ	4	- พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการใช้แป้งทayang หลังจากกรี๊ดเสร็จ	6	- การตรวจสอบโดย QC พนักงานอัดหน้าเครื่อง	5	120	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดทำการทาแป้งบนยางหลังจากกรี๊ดเสร็จ	หัวหน้าแผนกเตรียมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานรีดทำการทาแป้งบนยางหลังจากกรี๊ดเสร็จ	4	3	3	36										
																- วัตถุประสงค์ สกรปรก	3	- การตรวจสอบโดย QC /พนักงานอัด - การตรวจสอบความสะอาดหลังการเตรียมวัตถุดิบ	3	36	- ไม่มี	-	-	-	-
																- ไม่มีภาระหรือภาระที่ใส่ยางหลังจากรีด/เตรียมสกรปรก	8	- การตรวจสอบโดย QC /พนักงานอัดหน้าเครื่อง	5	160	- ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้พลาสติกกรองกระบะอีกชั้นก่อนวางยางและกระบะที่รองต้องสะอาด	หัวหน้าแผนกเตรียมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้พลาสติกกรองกระบะอีกชั้นก่อนวางยางและกระบะที่รองต้องสะอาด	4	3

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เตรียมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 8 ของ 10

ปีรุ่น/ชานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C V	D E T	R P N
				- แม่พิมพ์ที่อัดขงสกปรกเนื่องจากพนักงานไม่ทำความสะอาดก่อนเริ่มงานและหลังเสร็จงาน	3	- การตรวจสอบโดย QC / พนักงานอัดหน้าเครื่อง - การตรวจสอบสภาพความสะอาดของแม่พิมพ์	5	60	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงานและหลังเสร็จงาน	หัวหน้าแผนกเตรียมช่างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงานและหลังเสร็จงาน	4	3	3	36
				- พื้นที่บริเวณทำงานต่าง ๆ สกปรก อาทิเช่น โต๊ะเตรียมช่าง, โต๊ะอัดช่าง	8	- การตรวจสอบโดย QC / พนักงานอัดหน้าเครื่อง	5	160	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานก่อนที่จะเริ่มงาน	หัวหน้าแผนกเตรียมช่างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานก่อนที่จะเริ่มงาน	4	3	3	36
	- อุณหภูมิ/แรงดันไม่ได้ตามมาตรฐาน	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	3	- การตรวจสอบโดยพนักงานอัด	5	60	- ไม่มี			-	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์ถูกเอาออกจากแม่พิมพ์ช้าและแม่พิมพ์ถูกปิดช้า	- สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	4	- ยังไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน	10	- ไม่มี	10	400	- ให้ทำการทดลองหาคำมาตรฐานการเปิด/ปิดแม่พิมพ์	หัวหน้าแผนกอัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- ให้ทำการทดลองหาคำมาตรฐานเปิด/ปิดแม่พิมพ์	4	3	3	36

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดขง, เตรียมช่าง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 9 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน

คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543

หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุหลักของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและได้รับผลชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C V	D E T	R P N
	- แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ได้ใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด	- ทำให้แม่พิมพ์สกปรกซึ่งส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรก	4	- พนักงานยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	10	- การตรวจสอบความสะอาดของแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน	5	200	- สึกอบรมพนักงานให้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ รวมทั้งการใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด	- หัวหน้าแผนกอัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- สึกอบรมพนักงานให้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ รวมทั้งการใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด	4	3	5	60
7. ปี	- ขนาดไม่ได้ตามมาตรฐาน	- ทำให้ลูกค้ายากในต้องเสียเวลาในการคัดแยกและตรวจสอบ - ลูกค้ายากใจ	4	- ตำแหน่งบีมไม่แน่นอนเนื่องจากระยะช่องว่างระหว่างชิ้นงานให้ตัวได้มากขึ้น เป็นผลมาจากการออกแบบแม่พิมพ์อัดไม่ดี	10	- มีการตรวจสอบโดยพนักงานปีม 100%	5	200	- ทำการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ให้ระยะช่องว่างระหว่างชิ้นงานแคบกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน	- หัวหน้าแผนกตกแต่ง/ภายในเดือนมีนาคม 2543	- ทำการประชุมออกแบบ MOLD DESIGN ใหม่ และทำการอัดทดลองเพื่อ APPROVE	4	3	3	36
				- ยางหลังจากการอัดมีการหดตัวมากเกินไปเนื่องจากพนักงานรีดไม่ปฏิบัติตาม OPS	8	- มีการตรวจสอบโดยพนักงานปีม 100 % - มีการตรวจสอบค่า MV โดยพนักงาน QC COMPOUND	3	96	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณภาพ - สึกอบรมพนักงานในการนำเอา X-R CHART เข้ามาควบคุมกระบวนการรีดยาง	- หัวหน้าแผนกวิจัย/ภายในเดือนมีนาคม 2543	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ในคุณภาพ - นำเอา X-R CHART เข้ามา	6	3	1	18

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เตรีมขยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

ส่วนประกอบ 123458 : RUBBER FOOT

ความรับผิดชอบด้านการออกแบบ MR.TANASAK & ทีมงาน

หน้า 10 ของ 10

ปีรุ่น/ยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2543

วันที่ป้อน กุมภาพันธ์ 2543

จัดทำโดย MR.TANASAK & ทีมงาน


คณะทำงานหลัก ผู้วิจัยและหัวหน้าแผนกทุกแผนก

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก) กุมภาพันธ์ 2543

(ทบทวน) สิงหาคม 2543


หน้าที่การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S E A	สาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง	O C C	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน	D E T	R P N	ปฏิบัติการเสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จตามเป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S E V	O C V	D E T	R P N
				- ขางหลังจากการอัดมีการหดตัวมากสืบเนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องรีดควบคุมไม่ได้	10	- มีการตรวจสอบโดยพนักงานป้อน 100% - มีการตรวจสอบค่า MV โดยพนักงาน QC COMPOUND	3	120	- ฝึกอบรมพนักงานในการนำเอา \bar{X} -R CHART เข้ามาควบคุมกระบวนการรีดยาง & ค่าดัชนีการวัดสมรรถนะของกระบวนการ	- หัวหน้าแผนกวิจัย/ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2543	- ฝึกอบรมพนักงานในการนำเอา \bar{X} -R CHART เข้ามาควบคุมกระบวนการรีดยาง & ค่าดัชนีการวัดสมรรถนะของกระบวนการ	4	10	1	40
	- แม่พิมพ์ตัวบนถูกปรับระยะป้อนมากกว่าปกติ	- ใบมีดเสียวรูปทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาดไปด้วย	4	- พนักงานที่ปฏิบัติยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	6	- ไม่มี	10	240	- อบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องคุณภาพ - จัดทำมาตรฐานการปรับระยะของแม่พิมพ์	- หัวหน้าแผนกตกแต่ง/ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2543	- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตั้งระยะของแม่พิมพ์	4	3	3	36
	- เครื่องป้อนไม่ได้ถูกตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน	- เครื่องป้อนมีความสกปรกทำให้ผลิตภัณฑ์สกปรกไปด้วย	4	- พนักงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	6	- ไม่มี	10	240	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน	- หัวหน้าแผนกวิจัย/ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน	4	3	3	36

หมายเหตุ ทีมงานที่ร่วมทำ FMEA กับผู้วิจัยประกอบด้วย หัวหน้าแผนกรีดยาง, เตรีมยาง, อัด, ตกแต่ง, CNC, QC/QA และวิจัย

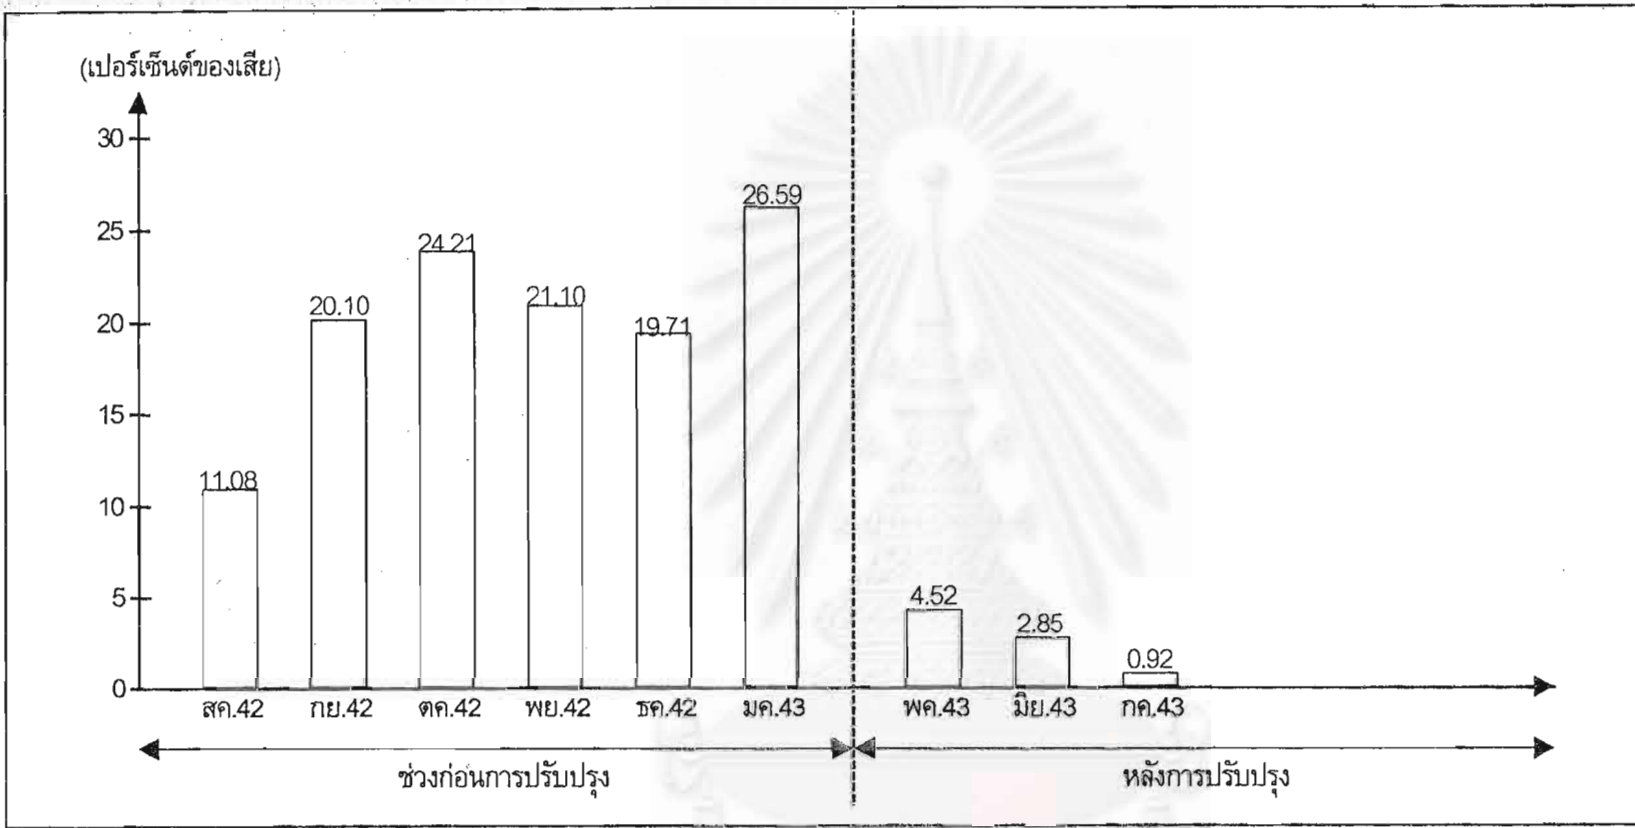


1. ที่มาของข้อมูล ; ใบบางานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
2. ช่วงระหว่างเดือน กพ.43 ถึง เมย.43 เป็นช่วงการพัฒนาคุณภาพ

รูปที่ 6-6 แสดงสถิติผลิตภัณฑ์เสียในช่วงก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง (เปอร์เซ็นต์ของเสียโดยรวมต่อเดือน)

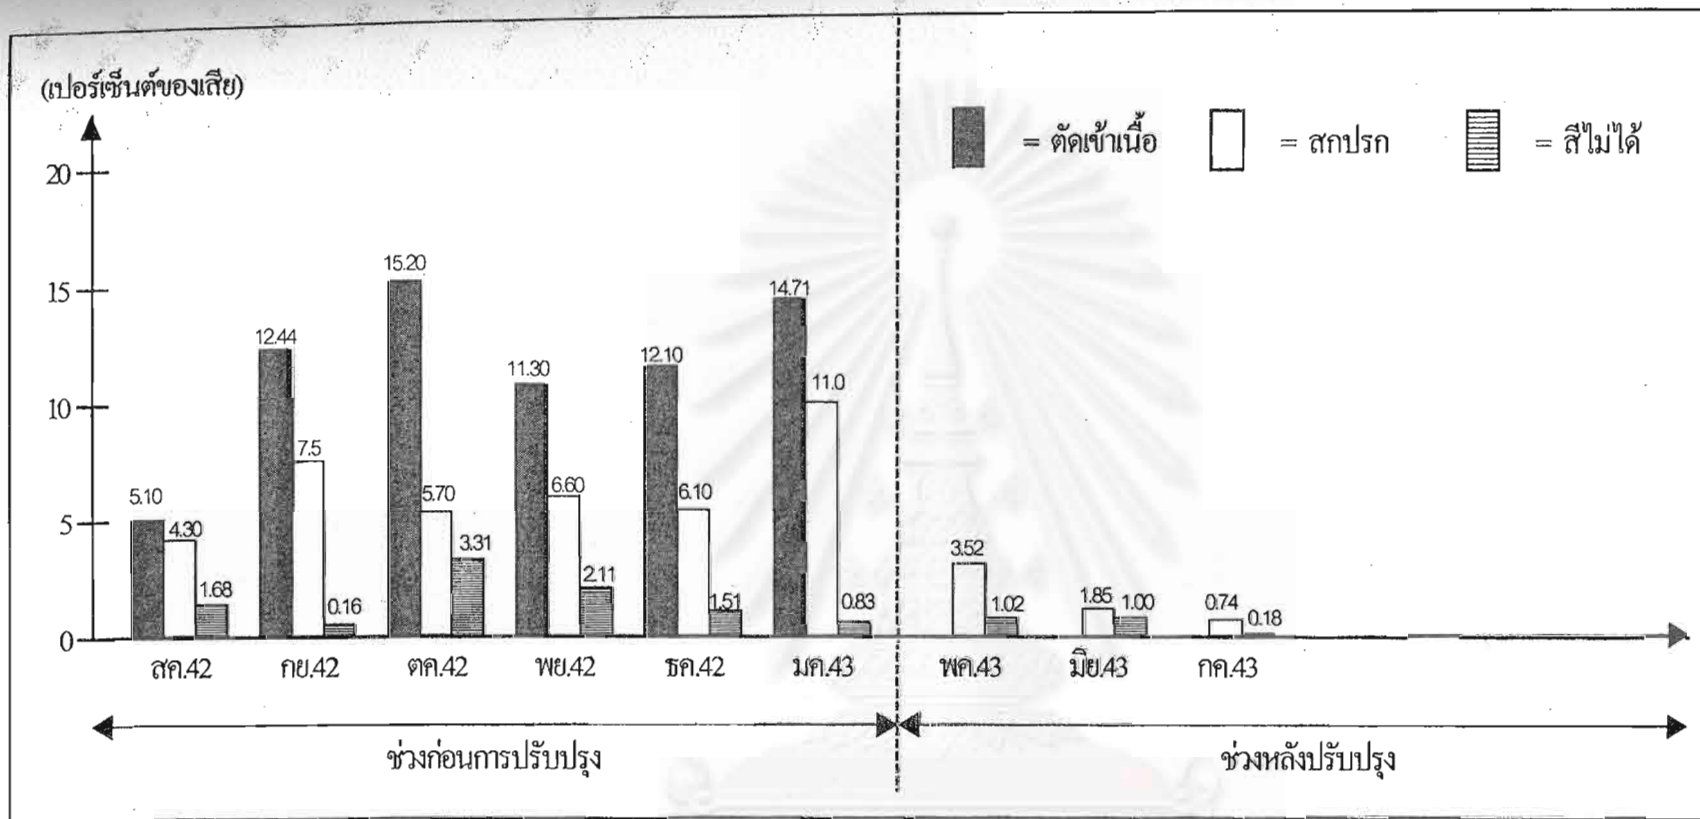

1. ที่มาของข้อมูล: ใบบางานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน (ที่จุดกระบวนการอัด, ตกแต่ง, QC FINAL)
2. ช่วงระหว่างเดือน กพ.43 ถึง เมย.43 เป็นช่วงของการพัฒนาคุณภาพ

รูปที่ 6-7 แสดงสถิติเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง (เปอร์เซ็นต์โดยรวมต่อเดือน)

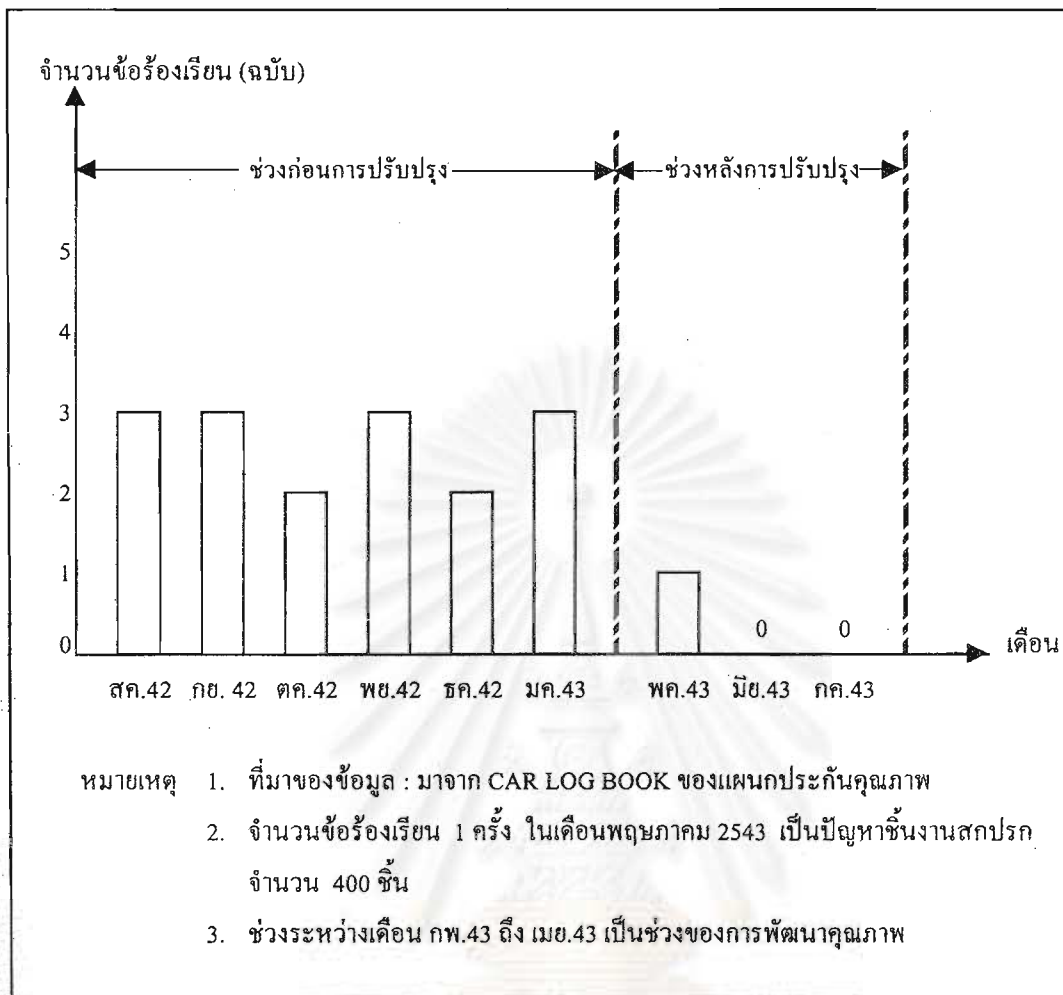

รูปที่ 6-8 แสดงจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ) ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

6.2.7.1 รายละเอียดของข้อมูล (หลังจากการแก้ไขปรับปรุง)

จากการเก็บข้อมูลจากใบสรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน พล็อตกราฟช่วงหลังจากการแก้ไขปรับปรุงในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2543 พบว่า

- ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์เสียเฉลี่ยรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย เท่ากับ 4.52 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 3.52 เปอร์เซ็นต์ และปัญหาสีไม่ได้ 1.02 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีทั้งสิ้น 1 ฉบับ

- ในช่วงเดือนมิถุนายน 2543 มีเปอร์เซ็นต์เสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย เท่ากับ 2.85 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 1.85 เปอร์เซ็นต์ และปัญหาสีไม่ได้ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีทั้งสิ้น 0 ฉบับ


- ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2543 มีเปอร์เซ็นต์เสียรวมจากการตรวจสอบทั้งในกระบวนการผลิต (อัด, ตกแต่ง) และจุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย เท่ากับ 0.92 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปัญหาสกปรก 0.74 เปอร์เซ็นต์ และปัญหาสีไม่ได้ 0.18 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีทั้งสิ้น 0 ฉบับ

จากการตรวจเช็คดูแนวโน้มของกราฟมีค่าลดลงจนกระทั่ง ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหมดไป กล่าวคือ

1. ไม่มีผลิตภัณฑ์เสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า
2. ผลิตภัณฑ์ที่เสียและเกิดขึ้นซ้ำลดลง ซึ่งไม่เกินนโยบายคุณภาพที่ทางผู้บริหารกำหนด กล่าวคือ แต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนจะต้องเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเผื่อระวังปัญหาดังกล่าวทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ทางผู้วิจัยได้นำเอาทวิวิธีทางสถิติมาควบคุมกระบวนการ หลังจากที่ได้มีการอบรมพนักงานไปแล้ว ในที่นี้คือ การวัดดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ (C_p, C_{pk}) และแผนภูมิควบคุม (\bar{X} -R CHART) มาดำเนินการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการป้อน และควบคุมกระบวนการรีด โดยถูกแสดงในหัวข้อ 6.2.7.2, 6.2.7.3

6.2.7.2 การควบคุมกระบวนการผลิต

1. การวัดดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ (C_p, C_{pk}) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวัดค่าดัชนีสมรรถนะของกระบวนการป้อน ในเดือนกรกฎาคม 2543 ในตำแหน่งที่ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องค่าจะแกว่งไปมา แสดงได้ดังนี้

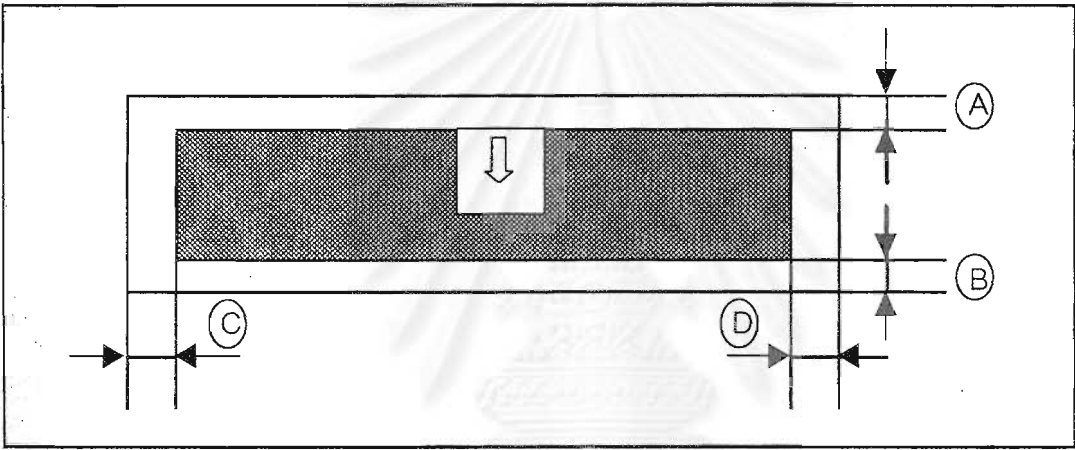

รูปที่ 6-9 แสดงตำแหน่งค่าการวัดชิ้นงานเพื่อทำการวัดดัชนีสมรรถนะกระบวนการ

โดยได้ทดลองสุ่มเก็บข้อมูล 20 โมลด์ และดำเนินการวัดดัชนีสมรรถนะของกระบวนการในที่นี้ จะขอแสดงเฉพาะ CAVITY ที่ 5 (สืบเนื่องจากใน 1 โมลด์ จะมี 100 CAVITY)

จากสมการ

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\delta}$$

- เมื่อ
- USL = ค่าขอบเขตด้านบน
 - LSL = ค่าขอบเขตด้านล่าง
 - δ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

δ หาได้จาก

$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

ตารางที่ 6-20 แสดงข้อมูลของค่า A (SPEC 1.3 ± 0.15)

NO	X _j	X _j - \bar{X}	(X _j - \bar{X}) ²
1	1.24	-0.014	0.000196
2	1.18	-0.068	0.004624
3	1.25	-0.008	0.000064
4	1.25	-0.008	0.000064
5	1.24	-0.014	0.000196
6	1.23	-0.018	0.000324
7	1.25	0.002	0.000004
8	1.28	0.032	0.001024
9	1.25	0.002	0.000004
10	1.26	0.012	0.000144
11	1.30	0.052	0.002704
12	1.28	0.032	0.001024
13	1.23	-0.018	0.000324
14	1.28	0.032	0.001024
15	1.24	-0.014	0.000196
16	1.27	0.022	0.000484
17	1.28	0.032	0.001024
18	1.25	0.002	0.000004
19	1.30	0.052	0.002704
20	1.30	0.052	0.002704
\bar{X}	1.258	$\Sigma(X_j - \bar{X})^2$	0.018836

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_p &= \frac{USL - LSL}{6\sigma} \\ &= \frac{(2)(0.15)}{(6) \left(\frac{1}{20-1} \times 0.018836 \right)^{1/2}} \end{aligned}$$

$$C_p = 1.59$$

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_{pk} &= \min \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{1.45 - 1.248}{(3)(0.03)}, \frac{1.248 - 1.15}{(3)(0.03)} \right\} \\ &= \min \{ 2.14, 1.04 \} \end{aligned}$$

$$C_{pk} = 1.04$$

สรุปได้ว่า สมรรถนะของกระบวนการทั้ง

ความผันแปรอยู่ในช่วงดี

กล่าวคือ $C_p > 1.33$

และความเสถียรอยู่ในช่วงพอใช้

กล่าวคือ

$$1 < C_{pk} < 1.33$$

ตารางที่ 6-21 แสดงข้อมูลของค่า B (SPEC 0.5 ± 0.15) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง

NO	X_j	$X_j - \bar{X}$	$(X_j - \bar{X})^2$
1	0.48	-0.014	0.000196
2	0.47	-0.024	0.000576
3	0.49	-0.004	0.000016
4	0.45	-0.044	0.001936
5	0.43	-0.064	0.004096
6	0.47	-0.024	0.000576
7	0.48	-0.014	0.000196
8	0.48	-0.014	0.000196
9	0.50	0.006	0.000036
10	0.55	0.056	0.003136
11	0.45	-0.044	0.001936
12	0.48	-0.014	0.000576
13	0.52	0.026	0.000676
14	0.57	0.076	0.005776
15	0.48	-0.014	0.000196
16	0.52	0.026	0.000676
17	0.58	0.086	0.007396
18	0.53	0.036	0.001296
19	0.50	0.006	0.000036
20	0.45	-0.044	0.001936
\bar{X}	0.494	$\Sigma(X_j - \bar{X})^2$	0.03146

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_p &= \frac{USL - LSL}{6\sigma} \\ &= \frac{(2)(0.15)}{(6)\left(\sqrt{\frac{1}{20-1} \times 0.03146}\right)} \end{aligned}$$

$$C_p = 1.23$$

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_{p_k} &= \text{MIN} \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma} \right\} \\ &= \text{MIN} \left\{ \frac{0.65 - 0.494}{(3)(0.04)}, \frac{0.494 - 0.35}{(3)(0.04)} \right\} \\ &= \text{MIN} \{ 1.28, 1.18 \} \end{aligned}$$

$$C_{p_k} = 1.18$$

สรุปได้ว่า สมรรถนะของกระบวนการทั้ง
ความผันแปรและความเสถียรอยู่ในช่วง
พอใช้ กล่าวคือ

$$1 < C_p < 1.33$$

$$1 < C_{p_k} < 1.33$$

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6-22 แสดงข้อมูลของค่า C (SPEC 1.0 ± 0.20) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง

NO	X_j	$X_j - \bar{X}$	$(X_j - \bar{X})^2$
1	1.10	0.1015	0.01030225
2	1.11	0.1115	0.01243225
3	1.15	0.1515	0.02295225
4	0.95	-0.0485	0.00235225
5	0.96	-0.0385	0.00148225
6	0.99	-0.0085	0.00007225
7	0.98	-0.0185	0.00034225
8	0.95	-0.0485	0.00235225
9	1.10	0.1015	0.01030225
10	1.00	0.0015	0.00000225
11	0.98	-0.0185	0.00034225
12	0.98	-0.0185	0.00034225
13	0.95	-0.0485	0.00235225
14	0.97	-0.0285	0.00081225
15	0.95	-0.0485	0.00235225
16	0.95	-0.0485	0.00235225
17	0.98	-0.0185	0.00034225
18	0.97	-0.0285	0.00081225
19	0.98	-0.0185	0.00034225
20	0.97	-0.0285	0.00081225
\bar{X}	0.9985	$\Sigma(X_j - \bar{X})^2$	0.073455

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_p &= \frac{USL - LSL}{6\delta} \\ &= \frac{(2)(0.15)}{(6) \left(\sqrt{\frac{1}{20-1} \times 0.03146} \right)} \end{aligned}$$

$$\text{ฉะนั้น } C_p = 1.23$$

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_{p_k} &= \text{MIN} \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3\delta}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\delta} \right\} \\ &= \text{MIN} \left\{ \frac{0.65 - 0.494}{(3)(0.04)}, \frac{0.494 - 0.35}{(3)(0.04)} \right\} \\ &= \text{MIN} \{ 1.28, 1.18 \} \end{aligned}$$

$$\text{ฉะนั้น } C_{p_k} = 1.18$$

สรุปได้ว่า สมรรถนะของกระบวนการทั้ง
ความผันแปรและตามเสถียรอยู่ในช่วง
พอใช้ กล่าวคือ

$$1 < C_p < 1.33$$

$$1 < C_{p_k} < 1.33$$

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6-23 แสดงข้อมูลของค่า D (SPEC 1.0 ± 0.20) ผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT หลังการปรับปรุง

NO	X _j	X _j - \bar{X}	(X _j - \bar{X}) ²
1	0.98	-0.007	0.000049
2	0.95	-0.003	0.001369
3	1.10	0.113	0.012769
4	0.99	0.003	0.000009
5	0.98	-0.007	0.000049
6	1.02	0.033	0.001089
7	1.05	0.063	0.003969
8	0.98	-0.007	0.000049
9	1.00	0.013	0.000169
10	0.99	0.003	0.000009
11	0.97	-0.017	0.000289
12	0.96	-0.027	0.000729
13	0.95	-0.037	0.001369
14	0.98	-0.007	0.000049
15	0.97	-0.017	0.000289
16	0.97	-0.017	0.000289
17	0.98	-0.007	0.000049
18	0.95	-0.037	0.001369
19	0.99	0.003	0.000009
20	0.98	-0.007	0.000049
\bar{X}	0.987	$\Sigma(X_j - \bar{X})^2$	0.02402

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_p &= \frac{USL - LSL}{6\delta} \\ &= \frac{(2)(0.15)}{(6) \left(\sqrt{\frac{1}{20-1} \times 0.02402} \right)} \end{aligned}$$

$$\text{ฉะนั้น } C_p = 1.87$$

$$\begin{aligned} \text{จาก } C_{pk} &= \min \left\{ \frac{USL - \bar{X}}{3\delta}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\delta} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{1.2 - 0.987}{(3)(0.04)}, \frac{0.987 - 0.8}{(3)(0.04)} \right\} \\ &= \min \{ 2.00, 1.75 \} \end{aligned}$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } C_{pk} = 1.75$$

สรุปได้ว่า สมรรถนะของกระบวนการทั้ง ความผันแปรและความเสถียรอยู่ในช่วงพอใช้ กล่าวคือ

$$1 < C_p < 1.33$$

$$1 < C_{pk} < 1.33$$

2. แผนภูมิควบคุมกระบวนการรีดียง (\bar{X} -R CHART)

2.1 ผู้วิจัยและทีมงานได้ดำเนินการเก็บข้อมูลของค่า MV (ค่าความหนืดของยาง) หลังจากที่ได้มีการทดลองผลิตในขั้นตอน วิธีการรีดยางแล้ว ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2543 – กรกฎาคม 2543, กะ 1 เวลาทำงาน 08.00 – 16.30 น. และพนักงานรีดเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยได้เก็บข้อมูลทั้งหมด 80 ข้อมูล แบ่งกรู๊ปย่อยประมาณ 20 กรู๊ป ในแต่ละกรู๊ปย่อย จะมีข้อมูลทั้งหมด 4 ข้อมูล กรู๊ปย่อย หมายถึง วันที่ทำการรีดยาง ซึ่งแสดงได้ตามตารางที่ 6-25

2.2 หาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ในแต่ละกรู๊ปย่อยโดยใช้สูตร

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{n} ; \text{ เมื่อ } \Sigma X \text{ คือ ผลรวมของ } X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \\ n \text{ คือขนาดของกรู๊ปย่อย}$$

ในที่นี้ $\bar{X} =$ ถูกแสดงตามตารางที่ 6-25

2.3 หาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย ($\bar{\bar{X}}$) โดยใช้สูตร

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\Sigma \bar{X}}{k} ; \text{ เมื่อ } \Sigma \bar{X} \text{ คือ ผลรวมของค่าเฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละกรู๊ปย่อย} \\ k \text{ คือจำนวนกรู๊ปย่อย}$$

ในที่นี้ $\bar{\bar{X}} = 51.43$ ถูกแสดงตามตารางที่ 6-25

2.4 หาค่าพิสัย (R) ภายในแต่ละกรู๊ปย่อย โดยใช้สูตร

$$R_k = (\text{ค่าสูงสุดในกลุ่ม}) - (\text{ค่าต่ำสุดในกลุ่ม})$$

ในที่นี้ $R_k =$ ถูกแสดงตามตารางที่ 6-25

2.5 หาค่าเฉลี่ยของพิสัย (\bar{R}) โดยใช้สูตร

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_k}{K} ; \text{ เมื่อ } R_k \text{ คือ ค่าพิสัยในแต่ละกรู๊ปย่อย} \\ k \text{ คือจำนวนกรู๊ปย่อย}$$

ในที่นี้ $\bar{R} = 2.18$ ถูกแสดงตามตารางที่ 6-25

2.6 คำนวณค่าเพื่อสร้างเส้นแสดงขอบเขตควบคุม (CONTROL LINES) ของแผนภูมิ \bar{X} โดยใช้สูตรต่อ

2.6.1 เส้นค่ากลาง (CL) = $\bar{\bar{X}}$; ในที่นี้เท่ากับ 51.57

2.6.2 เส้นขอบเขตควบคุมค่าสูง (UCL)

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} ; \text{ เมื่อ } \bar{\bar{X}} = 51.43 \\ A_2 = \text{หาได้จากตารางที่ 6-24}$$

ตารางที่ 6-24 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สำหรับ \bar{X} - R CHART

ขนาดของกรุปย่อย (n)	\bar{X} CHART	R CHART		
	A2	D3	D4	d2
2	1.880	-	3.267	1.128
3	1.023	-	2.575	1.693
4	0.729	-	2.283	2.059
5	0.577	-	2.115	2.326
6	0.483	-	2.004	2.534

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } A_2 &= 0.729 \\ \text{ดังนั้น } \bar{R} &= 2.18 \\ \text{ดังนั้น } UCL_{\bar{X}} &= 51.43 + (0.729)(2.18) \\ &= 53.02 \end{aligned}$$

2.6.3 เส้นขอบเขตควบคุมค่าต่ำ (LCL) ไม่มีเนื่องจากค่าความหนืด (MV) จะควบคุมค่าสูง

2.7 คำนวณค่าเพื่อสร้างเส้นแสดงขอบเขตควบคุม (CONTROL LINES) ของแผนภูมิ R โดยใช้สูตรต่อ

2.7.1 เส้นค่ากลาง (CL) = \bar{R} ; ในที่นี้เท่ากับ 2.18

2.7.2 เส้นขอบเขตควบคุมค่าสูง (UCL) หาได้จากสูตร

$$\begin{aligned} UCL_R &= D_4 \bar{R} ; \text{ เมื่อ } D_4 \text{ จากตารางที่ 6-24 คือ } 2.283 \\ \text{ดังนั้น } UCL_R &= (2.283)(2.18) \\ &= 4.98 \end{aligned}$$

2.8 เขียนเส้นขอบเขตควบคุมทั้ง 2 เส้น (ค่ากลาง, ค่าสูง) ทั้งแผนภูมิ \bar{X} , R ถูกแสดงในภาพที่ 6-26

2.9 ดำเนินการพล็อตค่าข้อมูลลงในแผนภูมิทีละชุด ใช้จุด (.) สำหรับ \bar{X} -CHART และ กากบาท (X)

สำหรับข้อมูลใน R CHART จากนั้นลากเส้นตรงเชื่อมต่อดูจุด ซึ่งทั้งหมดถูกแสดงในภาพที่ 6-26

9. คำนวณหาค่าความสามารถของกระบวนการ

$$\begin{aligned} CP &= \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma} \\ \text{เมื่อ } USL &= 55 \\ \text{เมื่อ } \bar{X} &= 51.43 \\ \text{ดังนั้น } \sigma &= \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{2.18}{2.059} = 1.06 \\ \text{ดังนั้น } CP &= \frac{55 - 51.43}{(3)(1.06)} \\ &= 1.12 \end{aligned}$$

เท่านั้น

ไปนี้


จาก

ตารางที่ 6-25 แสดงข้อมูลค่าความหนืดและค่าของ \bar{X} , R, $\bar{\bar{X}}$, \bar{R}

NO	ค่าที่ 1	ค่าที่ 2	ค่าที่ 3	ค่าที่ 4	ΣX	\bar{X}	R
1	50.5	53.3	51.3	53.3	208.4	52.10	2.8
2	50.3	53.1	51.9	52.4	207.7	51.93	2.1
3	53.2	53.1	52.3	53.2	211.8	52.95	0.9
4	51.5	52.1	52.4	53.2	209.2	52.30	1.7
5	51.7	53.2	52.2	53.0	210.1	52.53	1.3
6	51.4	53.0	52.1	50.0	206.5	51.63	3.0
7	49.5	52.2	50.5	50.1	202.3	50.58	2.7
8	49.3	50.2	48.1	51.1	198.7	49.68	3.0
9	52.1	53.5	53.2	50.7	209.5	52.38	2.8
10	52.3	51.7	53.2	52.3	209.5	52.38	1.5
11	50.1	51.1	49.3	51.5	202.0	50.50	2.2
12	52.1	50.0	49.9	51.9	203.9	50.98	2.2
13	49.5	51.0	49.8	52.0	202.3	50.58	2.5
14	53.0	51.8	52.5	53.2	210.5	52.63	1.4
15	50.7	49.5	50.1	49.3	199.6	49.90	1.4
16	52.8	52.1	49.8	50.5	205.2	51.30	2.3
17	49.8	50.2	52.1	51.3	203.4	50.85	2.3
18	49.3	50.3	52.1	51.5	203.2	50.80	2.8
19	53.7	51.8	52.3	51.1	208.9	52.23	2.6
20	51.0	50.1	49.3	51.1	201.5	50.38	1.8
					TOTAL	1028.61	43.5
					ค่าเฉลี่ย	$\frac{51.43}{\bar{X}}$	$\frac{2.18}{\bar{R}}$

ที่มาของข้อมูล : COMPOUND CHECK LIST ของแผนกวิจัย

จุดเช็ค (CHECK POINT)	ค่ามาตรฐาน (STD.)	รหัสสินค้า (PART NO)	ชื่อสินค้า (PART NAME)	ขั้นตอน (PROCESS)
กระบวนการรีดยาง	55 MAX	123458	RUBBER FOOT	การรีดยาง

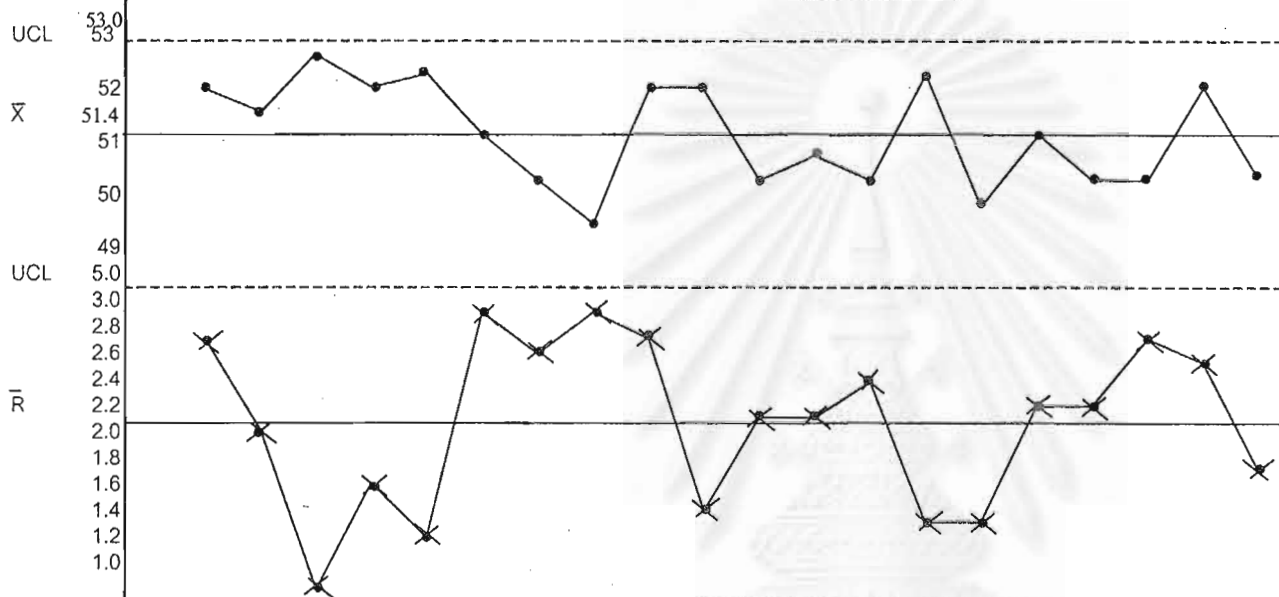

ครั้งที่		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ข้อมูลจุดเช็ค	เช้า	50.5	50.3	53.2	51.5	51.7	51.4	49.5	49.3	52.1	52.3	50.1	52.1	49.5	53	50.7	52.8	49.8	49.3	53.7	51.1
		53.3	53.1	53.1	52.1	53.2	53	52.2	50.2	53.5	51.7	51.1	50	51	51.8	49.5	52.1	50.2	50.3	51.8	50.1
	บ่าย	51.3	51.9	52.3	52.4	52.2	52.1	50.5	48.1	53.2	53.2	49.3	49.9	49.8	52.5	50.1	49.8	52.1	52.1	52.3	49.3
		53.3	52.4	53.2	53.2	53	50	50.1	51.1	50.7	52.3	51.5	51.9	52	53.2	49.3	50.5	51.3	51.5	51.1	51.1
X		52.10	51.93	52.95	52.30	52.53	51.63	50.58	49.68	52.38	52.38	50.50	50.98	50.58	52.63	49.90	51.30	50.85	50.80	52.21	50.38
R		2.8	2.1	0.9	1.7	1.3	3	2.7	3	2.8	1.5	2.2	2.2	2.5	1.4	1.4	2.3	2.3	2.8	2.6	1.8
ผู้ตรวจเช็ค		ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี	ศรี

บันทึกปัญหา

	1	2	3	4	5	6	7	8
A ₂	1.88	1.023	0.729	0.577	0.483	0.419	0.373	
D ₃	0	0	0	0	0	0.176	0.136	
D ₄	3.269	2.574	2.282	2.114	2.004	1.924	1.864	
d ₂	1.128	1.693	2.059	2.326	2.534	2.704	2.847	

$$UCL = \bar{X} + A_2 \bar{R} = 53.02$$

$$LCL = \bar{X} - A_2 \bar{R} = -$$

$$CL = \bar{R} = 2.18$$

$$UCL = D_4 \bar{R} = 4.98$$

$$LCL = D_3 \bar{R} = 0$$
 ค่าความสามารถของกระบวนการ Cp

$$\delta = \frac{\bar{R}}{3\sigma} = 1.06$$

$$Cp = \frac{d_2}{3\sigma} = 1.12$$

หลังจากที่ได้ดำเนินการพล็อตกราฟแล้ว และได้ทำการวิเคราะห์จากเส้นกราฟ สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการผลิตอยู่ในการควบคุมเนื่องจาก

1. ไม่มีจุดใด ๆ ออกนอกเส้นควบคุม
2. ไม่มีปรากฏการณ์รัน (RUN) เกิดขึ้น กล่าวคือ มีซีกใดซีกหนึ่งรัน 7 จุดติดต่อกัน และ 10 จุดจากความ ยาวรัน 11 จุด อยู่ซีกเดียวกัน
3. ไม่มีปรากฏการณ์การเกิด แนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
4. ไม่มีปรากฏการณ์การเกิดวัฏจักร
5. ค่าดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ (Cp) เท่ากับ 1.12 ซึ่งจากทฤษฎี $C_p < 1.33$ แต่ยัง > 1.00 ถือว่ากระบวนการนี้ใช้ได้

6.2.7.3 การสรุปผลการจัดทำ FMEA (ทบทวนค่า RPN)

จากขั้นตอนตั้งแต่ 6.2.1 – 6.2.6 ผู้วิจัยร่วมกับทีมงานได้มีการดำเนินงานการปฏิบัติการแก้ไข/ปรับปรุง ผลักดัน RUBBER FOOT รหัส 123458 จนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหมดไป ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับ ค่า RPN ที่ลดลงด้วย ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปผลการดำเนินงานการนำเอาการวิเคราะห์ความล้มเหลว (FMEA) มาใช้ โดยเปรียบเทียบค่า RPN ในช่วงก่อนและหลังปรับปรุงได้ผลดังนี้

ตารางที่ 6-27 แสดงการสรุปผลรายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไขและค่า RPN ก่อนและหลังปรับปรุง

NO	ขั้นตอน	ลักษณะของ ข้อบกพร่อง	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	รายละเอียด ของการปฏิบัติการแก้ไข	ค่า RPN	
					ก่อน ปรับปรุง	หลัง ปรับปรุง
1	รีดยาง NON PRODUCTIVE	น้ำหนักของยางหลัง ผสม (รีดยาง) ไม่ ตรงตามมาตรฐาน ทำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตาม มาตรฐาน	เครื่องจักรเร็ว	เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลอง อัดเทียบสีกับมาตรฐาน	200	120
			พนักงานไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการใส่วัสดุดิบ/เคมีมีการฟุ้งกระจาย	เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลอง อัดเทียบสีกับมาตรฐาน	60	36
		தியางไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานของการ ปฏิบัติงาน ทำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	พนักงานไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องคุณภาพ เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการตัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลอง อัดเทียบสีกับมาตรฐาน	320	60

NO	ขั้นตอน	ลักษณะของข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	รายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไข	ค่า RPN	
					ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
		อุณหภูมิของเครื่องรีด (B) ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ (B)	เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการคัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	400	200
		ยางไม่ได้ถูกทาแป้งหรือทาไม่ดีหลังจากรีดเสร็จ	พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดขึ้น	ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดทำการทาแป้งบนยางหลังจากรีดเสร็จ เฝ้าติดตามใช้พลาสติกคลุมยางหลังจากการรีด	240	36
2	รีดยาง PRODUCTIVE	อุณหภูมิของเครื่องรีด (B) ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	เครื่องจักรควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ (B)	เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการคัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	400	200
		தியางไม่ถูกค้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจะทำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่ได้	พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของการทำงาน	ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางดำเนินการคัดชิ้นงานตัวอย่างหลังจากการรีดยาง PRODUCTIVE ไปทดลองอัดเทียบสีกับมาตรฐาน	320	60
		ยางไม่ได้ถูกทาแป้งหรือทาไม่ดี ทำให้มีโอกาศที่จะทำให้อย่างคิดกับวัสดุแปลกปลอม ซึ่งทำให้ยางสกปรกได้	พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของการทำงาน	ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางใช้พลาสติกห่อยางหลังจากการรีดเสร็จ เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดยางมีการทาแป้งบนยางหลังจากรีดเสร็จ	240	60
3	เตรียมยาง	ยางทั้งหมด หลังจากเตรียมไม่ได้ถูกใส่กระเบาะ หรือใส่แต่กระเบาะสกปรก	พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ เฝ้าติดตามให้พนักงานเตรียมยางห่อยางหลังจากการเตรียมด้วยพลาสติกและใส่กระเบาะที่สะอาด	240	36

NO	ขั้นตอน	ลักษณะของข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	รายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไข	ค่า RPN	
					ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
			- ยังไม่มีการควบคุมความสะอาดของกระเบื้องที่ใส่ยาง	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - เฝ้าติดตามให้พนักงานเตรียมยางห่อขางหลังจากการเตรียมด้วยพลาสติก	400	36
4	อัด	สภาพผิวภายนอกสกปรกทำให้ลูกค้าภายในต้องเสียเวลาในการคัดแยกตรวจสอบ	- พนักงานรีดยางไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องใช้แปรงทาบยางหลังจากรีดเสร็จ	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - เฝ้าติดตามให้พนักงานรีดขางทำการทาบแปรงบนขางหลังจากรีดเสร็จ	120	36
			- ไม่มีภาษาหรือภาษาที่ใส่สกปรกสำหรับขางหลังจากการรีด/เตรียม	- เฝ้าติดตามให้พนักงานใช้พลาสติกรองกระเบื้องอีกชั้นก่อนวางขางและกระเบื้องที่รองต้องสะอาด	160	36
			- แม่พิมพ์ที่อัดขางสกปรก เนื่องจากพนักงานไม่ทำความสะอาดก่อนเริ่มงานและหลังเสร็จงาน	- เฝ้าติดตามให้พนักงานมีการทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน	60	36
			- พื้นที่บริเวณทำงานต่าง ๆ สกปรก โต๊ะเตรียมขาง, โต๊ะอัดขาง	- เฝ้าติดตามให้พนักงานมีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานก่อนเริ่มงาน	160	36
			- ผลิตภัณฑ์ถูกเอาออกจากแม่พิมพ์ซ้ำและแม่พิมพ์ถูกเปิดซ้ำ ทำให้สีไม่ได้ตามมาตรฐาน	- ยังไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน	400	36
			- แม่พิมพ์ไม่ได้ถูกตรวจสอบความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่ได้ใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด	- พนักงานยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- ได้ทำการทดลองหาค่ามาตรฐานเวลาในการเปิด/ปิดแม่พิมพ์	- เฝ้าติดตามให้พนักงานทำการตรวจสอบความพร้อมของแม่พิมพ์รวมทั้งการใช้น้ำยาซิลิโคน 100% ในการทำความสะอาด

NO	ขั้นตอน	ลักษณะของข้อบกพร่อง	ผลกระทบข้อบกพร่อง	รายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไข	ค่า RPN	
					ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
5	ปั๊ม	ขนาดไม่ได้ตามมาตรฐาน ทำให้ลูกค้ายากในต้องเสียเวลาในการคัดแยกและตรวจสอบ	ตำแหน่งปั๊มไม่แน่นอน เนื่องจากช่องว่างระหว่างชิ้นงานให้ตัวได้มาก ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบแม่พิมพ์ไม่ดี	- ทำการประชุมออกแบบ MOLD DESIGN ใหม่ แล้วดำเนินการทดลองเพื่ออนุมัติผล	300	36
			ช่างหลังจากการอัดมีการหดตัวมาก สืบเนื่องจากพนักงานรีดยางไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน	- ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - ฝึกอบรมพนักงานในการนำเอา X-R CHART เข้ามาควบคุมกระบวนการรีดยาง	96	18
			ช่างหลังจากการอัดมีการหดตัวมาก สืบเนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องรีดคุมไม่ได้	- อบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ - นำเอากลวิธีทางสถิติ (X, RCHART) เข้ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการรีดยาง	120	40
		แม่พิมพ์ตัวบนถูกปรับระยะมากกว่าปกติส่งผลให้ใบมีดเสียรูปทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาด	- พนักงานยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - เฝ้าติดตามการปรับระยะแม่พิมพ์ของพนักงาน	240	36
		เครื่องปั๊มไม่ได้ถูกตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน ทำให้เครื่องปั๊มที่มีความสกปรกส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์สกปรกไปด้วย	- พนักงานยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	- อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ - เฝ้าติดตามการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน	240	36

6.3 การจัดทำมาตรฐานหลังการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

จากการประเมินผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่กำหนด ทางผู้วิจัย และทีมงาน จึงได้นำวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมาจัดทำเป็นเอกสารมาตรฐานสำหรับ ควบคุม ในการปฏิบัติงาน และได้นำเข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพ (แผนคุณภาพ ; QC PROCESS CHART) ซึ่งรายละเอียด ของเอกสารมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้นสามารถแสดงได้ดังนี้

6.3.1 การจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพหลังการปรับปรุงด้วย FMEA

ตารางที่ 6-28 แสดงเอกสารมาตรฐานที่ได้มีการจัดทำหลังการปรับปรุงด้วย FMEA

NO	เอกสารมาตรฐาน	ใช้กับผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
1	แผนกรีด	123458 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง จัดทำขึ้นใหม่ จัดทำขึ้นใหม่ จัดทำขึ้นใหม่ จัดทำขึ้นใหม่
	- มาตรฐานการปฏิบัติงานการรีดยาง เพิ่มเรื่องการควบคุมความสะอาดในการรีดยาง คือ การทาแป้ง, การใช้พลาสติกห่อยาง		
	- ใบตรวจสอบ ความสะอาดของยางหลังการรีด		
	- ใบตรวจสอบการทาแป้งหลังจากการรีดเสร็จ		
	- ใบตรวจสอบการใช้พลาสติกห่อยางหลังจากการรีด		
- ใบตรวจสอบคุณภาพผิวภายนอกหลังการอัดทดลอง			
2	แผนกเตรียมยาง	123458 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง จัดทำขึ้นใหม่
	- มาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมยางเพิ่มเรื่องการตรวจสอบความสะอาดของยางหลังจากการเตรียมยาง, การใช้พลาสติกห่อยาง, การทำความสะอาดของโต๊ะทำงาน และกระบะใส่ยางก่อนเริ่มงาน		
- ใบตรวจสอบการทำความสะอาดของยางหลังจากการเตรียมยาง, การใช้พลาสติกห่อยาง, การทำความสะอาดของโต๊ะทำงานและกระบะใส่ยางก่อนเริ่มงาน			
3	แผนกอัด	123458 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง จัดทำขึ้นใหม่
	- มาตรฐานการปฏิบัติงานอัดเพิ่ม เริ่มการทำความสะอาดของโต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน, เวลาในการเข้า/ออกแม่พิมพ์		
- ใบตรวจสอบการทำความสะอาดของโต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน, การทำความสะอาดแม่พิมพ์โดยใช้น้ำยาซิลิโคน 100%, การตรวจสอบเวลาในการเข้า/ออกแม่พิมพ์			

NO	เอกสารมาตรฐาน	ใช้กับผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
4	แผนกปั๊ม - มาตรฐานการปฏิบัติงานปั๊ม เพิ่มเรื่องการทำความสะอาดของ แม่พิมพ์ปั๊ม/เครื่องปั๊มก่อนเริ่มงาน, วิธีการปรับระยะของแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน	123458 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง
	- ใบตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ปั๊ม/เครื่องปั๊มก่อนเริ่มงาน, การปรับระยะแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน		จัดทำขึ้นใหม่
5	แผนกประกันคุณภาพ 5.1 แผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) จุดเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ - จุดควบคุมคุณลักษณะของกระบวนการตั้งแต่ข้อ 1 - 4 - จุดควบคุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการจัดทำ X-R CHART, การทดลองอัดยาง ตัวอย่างที่รีดเพื่อดู APPEARANCE	123458 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง

หมายเหตุ รายละเอียดของเอกสารมาตรฐานทั้งหมดถูกแสดงในภาคผนวก จ

6.3.2 การจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้วย QC 7 TOOLS (P-CHART)

ตารางที่ 6-29 แสดงเอกสารมาตรฐานที่ได้มีการจัดทำหลังการปรับปรุงด้วย P-CHART

NO	เอกสารมาตรฐาน	ใช้กับผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
1	แผนกประกันคุณภาพ แผนคุณภาพ QC PPROCESS CHART) - จุดควบคุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้วย P-CHART	21A206 ; INNER LID PACKING 47-PS0267 ; SWITCH COVER 123457 ; RUBBER FOOT	แก้ไขปรับปรุง

หมายเหตุ รายละเอียดของเอกสารมาตรฐานทั้งหมดถูกแสดงในภาคผนวก ช

บทที่ 7

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย และปัญหาอุปสรรค

7.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

7.1.1 สภาพของปัญหา

จากการตรวจสอบข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด พบปัญหา กล่าวคือ

1. ปัญหาผลิตภัณฑ์เสียมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นในแต่ละเดือนสูงมาก
2. ปัญหาผลิตภัณฑ์เสียหลุดรอดจากการตรวจสอบจนกระทั่งถึงมือลูกค้า
3. ปัญหาผลิตภัณฑ์เสียมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน

7.1.2 การดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

ซึ่งผู้วิจัยและทีมงาน ประกอบด้วยหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้หลักทฤษฎีของแผนภูมิแก๊งปลา และได้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยนำหลักทฤษฎีการบริหารระบบคุณภาพของ ISO 9000 บางหัวข้อ มาเป็นสิ่งที่อ้างอิงในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมด ซึ่งข้อมูลการจัดทำนั้น มาจากทั้งการทดลอง, ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง, มาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปแผนการแก้ไขปรับปรุงได้ดังนี้

ตารางที่ 7-1 แสดงแผนการแก้ไข/ปรับปรุงประยุกต์เข้ากับข้อกำหนด ISO 9000 ; 1994

NO	ปัญหา	สาเหตุ	การพัฒนาระบบ	อ้างอิงข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
1	ผลิตภัณฑ์เสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า	1.1 ขาดการวางแผนการตรวจสอบ	- ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบ (QC PROCESS CHART)	4.2 / 4.10	หัวหน้าแผนก QC และผู้วิจัย
		1.2 ขาดมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการสอบเทียบ	4.11	หัวหน้าแผนกสอบเทียบและผู้วิจัย
		1.3 ขาดผู้รับผิดชอบในการสอบเทียบของเครื่องมือวัด	- จัดทำผังองค์รหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และกำหนดผู้รับผิดชอบ	4.1	ผู้บริหารระดับสูง และผู้วิจัย
		1.4 ขาดมาตรฐานการฝึกอบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคลและผู้วิจัย
		1.5 ขาดมาตรฐานการแสดงผลสถานะ	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการแสดงผลสถานะ	4.12	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ และผู้วิจัย
		1.6 ขาดการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	4.13	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ และผู้วิจัย

NO	ปัญหา	สาเหตุ	การพัฒนาระบบ	อ้างอิง ข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
2	ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้างสูงและเกิดขึ้นซ้ำ	2.1 ขาดมาตรฐานการฝึก อบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคล และผู้วิจัย
		2.2 ขาดผู้รับผิดชอบใน การติดตามการแก้ไข/ ป้องกันการเกิดปัญหา ซ้ำ	- จัดทำผังองค์กรหน่วยงาน ประกันคุณภาพ และกำหนดผู้ รับผิดชอบ	4.1	ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้วิจัย
		2.3 ขาดมาตรฐานการป้อง กันการเกิดปัญหาซ้ำ รวมถึงการเฝ้าระวัง	- จัดทำมาตรฐานการขออนุมัติ ใช้กลวิธีทางสถิติ	4.14 / 4.20	หัวหน้าแผนกประกัน คุณภาพ และผู้วิจัย
3	เปอร์เซ็นต์ของผลิต ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่แน่นอน	3.1 ขาดมาตรฐานการฝึก อบรม	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การฝึกอบรม	4.18	หัวหน้าแผนกบุคคล และผู้วิจัย
		3.2 ขาดมาตรฐานการบำรุง รักษาเครื่องจักร/ แม่ พิมพ์ / เครื่องมือวัด	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การบำรุงรักษาแม่พิมพ์	4.9	หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์ และผู้วิจัย
			- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร	4.9	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง และผู้วิจัย
			- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด	4.11	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง และผู้วิจัย
3.3 ขาดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	- ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	4.9	หัวหน้าแผนกผลิตต่าง ๆ และผู้วิจัย		

7.1.3 บทวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

ผู้วิจัยและหัวหน้างานในแต่ละส่วนงาน ได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ขึ้นมาจากที่แต่เดิมยังไม่ได้มีการจัดทำ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

- แผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART)
- มาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย
- แผนการสุ่มตัวอย่าง
- มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสี่
- มาตรฐานการตรวจสอบสภาพผิวภายนอก (LIMIT SAMPLE)
- วิธีการทำงาน เรื่องการเตรียมวัตถุดิบและเคมี
- มาตรฐานการรีดยาง
- มาตรฐานการเตรียมยาง
- มาตรฐานการอัดยาง
- มาตรฐานการตกแต่ง

- มาตรฐานการอบยาง
 - มาตรฐานการบรรจุ
 - แบบฟอร์มการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการผลิต
2. มาตรฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 - คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน
 - คู่มือปฏิบัติการทวิทางสถิติ
 - คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
3. เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 7-2 แสดงเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียหลังการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

NO	P/NO	P/NAME	ช่วงเวลาก่อนการพัฒนาระบบ				ช่วงเวลาหลังการพัฒนาระบบ					
			ตค.41	พย.41	ธค.41	มค.42	สค.42	กย.42	ตค.42	พย.42	ธค.42	มค.43
1	21A206	INNER LID PACKING	9.37 (4)	35.90 (3)	19.20 (5)	29.16 (4)	5.06 (0)	5.00 (0)	5.09 (0)	2.11 (0)	3.09 (0)	0.76 (0)
2	47-PS0267	SWITCH COVER	28.15 (4)	26.8 (3)	17.62 (2)	30.2 (0)	12.5 (0)	12.01 (0)	11.76 (0)	7.44 (1)	1.02 (0)	0.06 (0)
3	123457	RUBBER FOOT	28.6 (0)	34.8 (1)	38.88 (2)	34.74 (3)	9.5 (0)	9.48 (0)	9.47 (0)	7.81 (0)	4.8 (0)	1.23 (0)
4	123458	RUBBER FOOT	30.19 (4)	26.53 (4)	85.85 (1)	44.67 (5)	11.08 (3)	20.1 (3)	24.21 (2)	21.1 (3)	19.71 (2)	26.59 (3)

หมายเหตุ ค่าใน () เป็นค่าของจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียน

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า 3 รายการแรก มีเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสียและคำร้องเรียนจากลูกค้าลดลง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสีย จะมีสถานะที่แน่นอน ยกเว้นในรายการที่ 4 คือผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT ยังประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นอยู่ โดยประเภทของปัญหาที่พบเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ คือ สกปรก, สีไม่ได้ และแห้วเสียรูป

7.1.4 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

1. กรณีผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังนั้น ทางผู้วิจัยได้นำเอาทวิทางสถิติ เรื่อง P-CHART เข้ามาควบคุมคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้คำนวณค่ากลาง, เส้นควบคุม และดำเนินการพล็อตกราฟ ผลปรากฏว่า อยู่ในการควบคุม ซึ่งถ้ามีการผลิตในอนาคต และพบปัญหาผิดปกติจากเส้นกราฟ หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพจะดำเนินการแจ้งประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุง รายละเอียดถูกกล่าวไว้ในคู่มือปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

2. กรณีผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT ที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือ ทางหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ลงความเห็นเห็นว่า สมควรมีการนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวเข้ามาใช้ในการปรับปรุง โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

2.1 ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาแผนภูมิการไหลของกระบวนการและชี้บ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่พบปัญหา (ความล้มเหลว) ซึ่งการพิจารณาข้อมูลแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ/เคมีจนกระทั่งถึงกระบวนการบรรจุ) และการชี้บ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น ถูกนำมาจากแผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) ส่วนการชี้บ่งคุณลักษณะของกระบวนการถูกนำมาจากวิธีการทำงาน (WI) ในแต่ละกระบวนการผลิต หลังจากนั้น จึงได้ร่วมกันทำการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง (ความล้มเหลว) ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทั้งหมด

2.2 ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาผลกระทบความล้มเหลวที่กระทบต่อการผลิต/ประกอบ โดยได้มีการนำความล้มเหลวทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์หาผลกระทบความล้มเหลว และพิจารณาผลกระทบความล้มเหลวที่เรากำลังสนใจอยู่ คือ 1. ปัญหาผลิตภัณฑ์สกปรก 2. ปัญหาผลิตภัณฑ์สีไม่ได้ 3. ปัญหาผลิตภัณฑ์แหงน, ตำหนิ

2.3 ขั้นตอนที่ 3 : หาสาเหตุ ขั้นตอนนี้ได้มีการนำเอาผลกระทบความล้มเหลวที่เราสนใจมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้หลักทฤษฎีของแผนภูมิก้างปลา (CAUSE EFFECT DIAGRAM), การดูสถานที่ทำงานจริง และใบเก็บข้อมูล (CHECK SHEET) มาช่วยในการวิเคราะห์

2.4 ขั้นตอนที่ 4 : การกรอกแบบฟอร์ม FMEA และวางแผนการแก้ไขปรับปรุง

2.4.1 นำเอาข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-3 กล่าวคือ หน้าที่การทำงาน, ลักษณะของข้อบกพร่อง, ผลกระทบของข้อบกพร่อง และสาเหตุ นำไปกรอกลงในตาราง FMEA

2.4.2 กรอกข้อมูลการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน (การควบคุมการเกิดสาเหตุ หรือข้อบกพร่อง) ในแต่ละสาเหตุของปัญหา

2.4.3 กรอกให้คะแนนค่าความรุนแรง (SEVERITY ; SEV) จากผลกระทบข้อบกพร่อง ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นมา โดยมีการกำหนดให้คะแนนเท่ากับ 4 สืบเนื่องจากการเป็นปัญหาทางด้านสภาพผิวภายนอก ไม่ได้ส่งผลต่อความปลอดภัย

2.4.4 กรอกให้คะแนนโอกาสของการเกิดข้อบกพร่อง และ/หรือสาเหตุกลไกของข้อบกพร่อง (OCCURRENCE ; OCC), ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นมา และคะแนนที่ได้จะใช้วิธี WEIGHT ให้คะแนนร่วมกัน

2.4.5 กรอกให้คะแนนความสามารถในการตรวจสอบข้อบกพร่อง และสาเหตุของข้อบกพร่อง (DETECTION ; DET) ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นมา และคะแนนที่ได้มีดังนี้ เท่ากับ 5 มีการควบคุมอยู่ 1 แบบ เท่ากับ 3 มีการควบคุมอยู่ 2 แบบ เท่ากับ 1 มีการควบคุมตั้งแต่ 3 แบบขึ้นไป

2.4.6 กรอกข้อมูลค่า RPN จาก $RPN = SEV * OCC * DET$

2.4.7 กรอกรายละเอียดการปฏิบัติการเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดย

พิจารณาให้ความสำคัญกับหัวข้อ RPN สูงสุดก่อน รวมถึงผู้รับผิดชอบและเป้าหมายการดำเนินการ

2.5 ขั้นตอนที่ 5 : ติดตามการปฏิบัติการแก้ไข/ปรับปรุง ได้มีการนำผลการติดตามที่

ถูกแสดงในด้านล่างทั้งหมดกรอกลงในตาราง FMEA

ในเรื่องคุณภาพ

2.5.1 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกรีด ให้มีความรู้ความเข้าใจ

2.5.2 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกรีดเรื่อง \bar{X} -R CHART

2.5.3 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกรีด ให้มีการใช้แปรงทาสี

หลังจากการรีด

2.5.4 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกรีด ให้มีการใช้ถุงพลาสติก

ห้อยหลังจากกรีดเสร็จ

2.5.5 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกรีดเตรียมยาง ให้มีการใช้ถุง

พลาสติกกรองที่กระบอกก่อนวางยาง

2.5.6 ติดตามการฝึกอบรม พนักงานวิจัย/อัด ให้มีการตัดชิ้นงาน

ทดสอบไปทดลองอัดดูสภาพผิวภายนอก

2.5.7 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานเตรียมยาง/อัด ในการทำความสะอาด

สะอาด โต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน

2.5.8 ติดตามผลการทดลองหาค่าความมาตรฐานการเปิดปิดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม

2.5.9 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแผนกอัด จะต้องทำความสะอาด

แม่พิมพ์ด้วยน้ำยาซิลิโคน 100% ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

2.5.10 ติดตามการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่

2.5.11 ติดตามการฝึกอบรมพนักงานตกแต่งในการ SET UP แม่พิมพ์ปั๊ม

2.6 ขั้นตอนที่ 6 : ประเมินผลค่า RPN ได้มีการประเมินผลด้านภาวะความรุนแรง,

โอกาสการเกิดสาเหตุ, การควบคุมการตรวจพบและคำนวณค่า RPN ลงในตาราง FMEA ส่วนหัวข้อใดไม่ได้ดำเนินการจะเว้นว่างไว้

2.7 ขั้นตอนที่ 7 : ดำเนินการทบทวนค่า RPN โดยได้ทำการทดลองผลิตจริง ในช่วง

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543 ถึง กรกฎาคม 2543 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

2.7.1 การประเมินผลข้อมูลเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสีย

ตารางที่ 7-3 แสดงเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เสีย หลังการปรับปรุงด้วย FMEA

NO	P/NO	P/NAME	ช่วงก่อนการปรับปรุง						ช่วงหลังการปรับปรุง		
			สค.42	กย.42	ตค.42	พย.42	ธค.42	มค.43	ทค.43	มิย.43	กค.43
1	123458	RUBBER FOOT	11.08 (3)	20.10 (3)	24.21 (2)	21.10 (3)	19.71 (2)	26.59 (3)	4.52 (1)	2.85 (0)	0.92 (0)

หมายเหตุ ค่าใน () เป็นค่าของจำนวนครั้งที่ถูกตำร้องเรียน

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีเปอร์เซ็นต์เสียและคำร้องเรียนถูกคัดลง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

2.7.2 การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการปั๊ม (หลังการปรับปรุง

แม่พิมพ์อัดใหม่)

- ดำเนินการวัดดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ (C_p , C_{pk} ผลปรากฏว่าอยู่ในช่วงตั้งแต่พอใช้ขึ้นไป (มากกว่า 1)

2.7.3 การควบคุมกระบวนการรีดยางด้วย (X-R CHART) โดยใช้

ค่าความหนืดของยาง (MV) หลังจากการคำนวณหาค่ากลาง และเส้นควบคุม และดำเนินการพล็อตกราฟ ผลปรากฏว่าอยู่ในการควบคุม ซึ่งถ้ามีการผลิตต่อไปในอนาคตแล้ว มีความผิดปกติจากเส้นกราฟ หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพจะแจ้งประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุง รายละเอียดถูกกล่าวไว้ในคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

2.7.4 สรุปผลการจัดทำ FMEA ซึ่งจากผลการดำเนินงานของการจัดทำ

FMEA ตามข้อ 2.7.1 – 2.7.3 เป็นการยืนยันสอดคล้องกับค่า RPN ที่ลดลงที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้

3. ผลการปรับปรุงหลังการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จนกระทั่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยและหัวหน้างานในแต่ละส่วนงานได้มีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหม่ สามารถอธิบายได้ดังนี้

3.1 สำหรับผลิตภัณฑ์ 21A206 ; INNER LID PACKING, 47-PS0267 ; SWITCH COVER,

123457 ; RUBBER FOOT

- แผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) เพิ่มจุดควบคุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วย P-CHART

3.2 สำหรับผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT

- แผนคุณภาพ (QC PROCESS CHART) เพิ่มจุดควบคุมคุณลักษณะของกระบวนการและจุดควบคุมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการจัดทำ X-R CHART, การทดลองอัดตัวอย่าง เพื่อดูสภาพ APPEARANCE
- มาตรฐานการปฏิบัติการรีดยาง เพิ่มเรื่องการควบคุมความสะอาดในการรีดยาง คือ การทาแป้ง, การใช้พลาสติกห่อยาง พร้อมทั้งแบบฟอร์มการตรวจสอบ
- มาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมยาง เพิ่มเรื่องการตรวจสอบความสะอาดของยาง หลังจากการเตรียมยาง, การใช้พลาสติกห่อยาง, การทำความสะอาดของโต๊ะทำงาน และกระบะใส่ยาง พร้อมทั้งแบบฟอร์มการตรวจสอบ
- มาตรฐานการปฏิบัติงานอัด เพิ่มเรื่องการทำความสะอาดของโต๊ะทำงานก่อนเริ่มงาน, เวลาในการเข้า/ออกแม่พิมพ์ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการตรวจสอบ
- มาตรฐานการปฏิบัติงานปั๊ม เพิ่มเรื่องการทำความสะอาดของแม่พิมพ์ปั๊ม/เครื่องปั๊มก่อนเริ่มงาน, วิธีการปรับระยะของแม่พิมพ์ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งแบบฟอร์มการตรวจสอบ

7.2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย

7.2.1 จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพของพนักงานค่อนข้างน้อย รวมถึงนโยบายบางอย่างขององค์กร

พบว่า พนักงานเกือบทุกระดับจะให้ความสำคัญกับคุณภาพค่อนข้างน้อย กล่าวคือ จะเน้นไปที่ปริมาณผลผลิตมากกว่า เนื่องจากจะได้รับค่าแรงมากขึ้น ในกรณีที่สามารถทำผลผลิตได้เกินเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้บางครั้งไม่ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดเวลาในการผลิตลง อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมา และมีโอกาสทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหลุดรอดไปยังกระบวนการผลิตถัดไปจนกระทั่งถึงมือลูกค้า

7.2.2 การนำเอกสารมาตรฐานไปควบคุมการปฏิบัติงาน

พนักงานโดยส่วนมากยังยึดติดกับความเคยชินในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการลองผิดลองถูก ไม่ค่อยนำเอกสารมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาอ้างอิงสำหรับการทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้ความเข้าใจในเอกสารยังมีค่อนข้างน้อย

7.2.3 การระดมสมองวางแผนการแก้ไข

ทีมงานที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับผู้วิจัยโดยส่วนมาก ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นออกมา ซึ่งทางผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นถามอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงออกมา รวมถึงฝึกการเป็นผู้นำด้วย

7.2.4 CAPACITY

พบว่า หัวหน้างานในตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่หลายตำแหน่ง อาทิ เช่น หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพกับหัวหน้างานแผนกประกันคุณภาพเป็นบุคคลคนเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถมีเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งอย่างเต็มที่

7.2.5 พื้นฐานการศึกษา, การเรียนรู้

พื้นฐานการศึกษาของพนักงานโดยส่วนมากค่อนข้างต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษา การเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างช้า หรือบางครั้งไม่สามารถรับได้เลย

7.2.6 การหมุนเวียนของพนักงานค่อนข้างสูง

ทำให้การปฏิบัติการแก้ไขต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง และนอกจากนี้ต้องเสียเวลาในการอบรมพนักงานใหม่มาก และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในช่วงที่พนักงานยังใหม่อยู่

7.2.7 การบันทึกข้อมูล

พบว่า พนักงานยังไม่ค่อยมีการบันทึกข้อมูล หรือบันทึกไม่ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทำให้การสรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ค่อยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้บางครั้งไม่เป็นความจริงด้วย

7.3 งานวิจัยที่ควรดำเนินการต่อไป

การนำเอากรณีศึกษา (CASE STUDY) นี้ ขยายผลกับผลิตภัณฑ์อื่นให้ครอบคลุมทั้งโรงงาน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่ทางผู้บริหารระดับสูงกำหนดสำหรับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ควรมีการนำเอา QC TOOLS ตัวอื่น ๆ มาช่วยในการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีที่ปัญหาที่พบนั้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

รายการอ้างอิง

1. รุ่งฤดี นนทรีย์. การจัดการเพื่อทำให้ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ถุงบีตสาวะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
2. HANDBOOK 5 QS9000 (FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS ; FMEA) 1ST EDITION. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พรี่ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. เสาวภาค พิณจิตกุล, ยุทธนา พันธุ์ชนะวานิช. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (FMEA). โครงการงานวิชา ADVANCE QUALITY CONTROL หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. วิฑูรย์ สิมะโชคคี. คุณภาพคือความอยู่รอด QUALITY MEANS SURVIVAL. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สิงหาคม 2541
5. อติศักดิ์ พงษ์พลผลศักดิ์. การควบคุมคุณภาพ QUALITY CONTROL. ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ, 1992
6. วีรพงษ์ เกลิมจิระรัตน์. การแก้ปัญหาแบบคิวซี วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น, แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ THE QC PROBLEM SOLVING APPROACH SOLVING WORKPLACE PROBLEMS. บริษัท แซท ไฟร์ พรินติ้ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร : 2539
7. วิฑูรย์ สิมะโชคคี. TOM คู่มือสู่องค์กรคุณภาพยุค 2000. กรุงเทพมหานคร : TPA PUBLISHING, กุมภาพันธ์ 2541
8. วีรพงษ์ เกลิมจิระรัตน์. วิธีการทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ, แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ "STATISTICAL METHODS FOR QUALITY IMPROVEMENT" : ของ HITACHI KUME กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 5 ธันวาคม 2539
9. J.R. Taylor. QUALITY CONTROL SYSTEM PROCEDURES FOR PLANNING QUALITY PROGRAMS. SINGAPORE : McGra,-Hill, 1959
10. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. บริษัท SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND) เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร "SPC FOR ENGINEER" กรุงเทพมหานคร : 29 JAN – FEB, 1991.
11. วรภัทร์ ภูเจริญ. คู่มืออธิบายข้อกำหนด ISO 9001. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), พฤษภาคม 2540
12. วันดี ศรีทอง. วิธีการทำงานเรื่องการหาค่าความหนืด ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1. ชลบุรี : บริษัท ยางแปซิฟิก รีบเบอร์ เวิร์ค จำกัด, มีนาคม 2543



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก


แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง



สถาบันวิทยบริการ

รหัสชิ้นส่วน 123457 ชื่อชิ้นส่วน RUBBER FOOT

REVISION	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
12-XXX	PRODUCTION RELEASE PER ECO 9546	9/24/98	CB
13512-XXX	SEE ECO 9588	10/20/98	CB

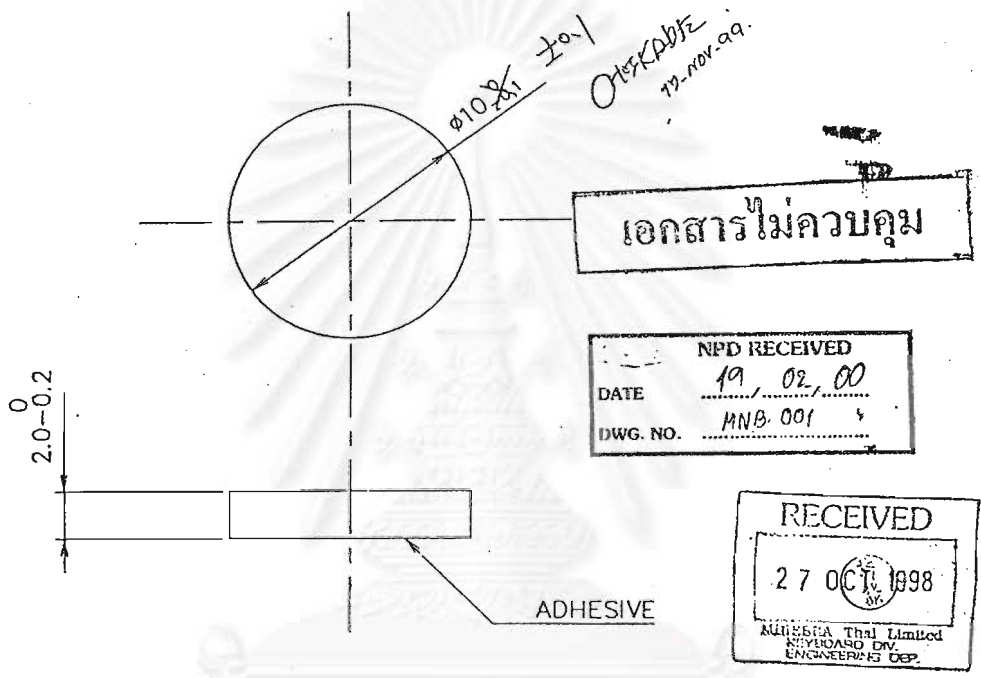


- 3. ADHESIVE: PRESSURE SENSITIVE ACRYLIC ADHESIVE, (NITTOH 501K), OR EQUIV. ADHESIVE TO BE PROTECTED BY PAPER LINER.
- 2. HARDNESS: SHORE A 65±5.
- 1. MATERIAL: SBR, COLOR GRAY, PER PANTONE 415U OR PER NMB SAMPLE.

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,


METRIC		APPROVALS		DATE	TITLE	SIZE	CODE IDENT NO.	DRAWING NO.	REV
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		DRAWN A. HARAMIS		7/12/98					
GENERAL TOLERANCES		CHKED T. TAKEDA		7/12/98					
DIMENSION L	TOLERANCE	APRVD B REE		7/12/98					
L ≤ 10	± 0.1	APRVD							
10 < L ≤ 30	± 0.15								
30 < L ≤ 100	± 0.2								
100 < L ≤ 250	± 0.3								
250 < L	± 0.4								
ANGLES: ± 0.5°									
DO NOT SCALE DRAWING									
		SCALE: 2/1		CC: 00830	SHEET 1 OF 1				

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
		PRODUCTION RELEASE PZR ECO 354g CB	9/24/98	CB

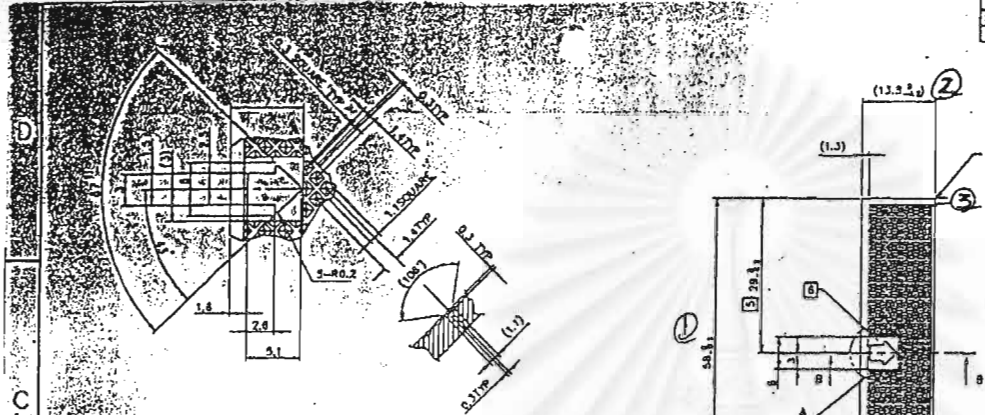



DETAIL - A
SCALE: 4/1

เอกสารไม่ควบคุม

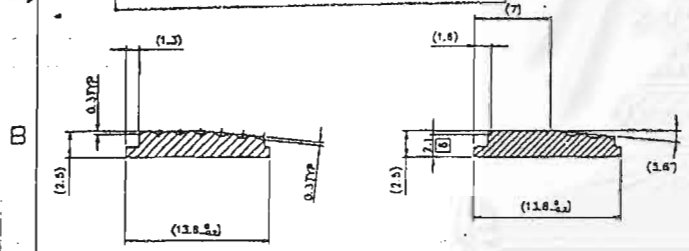

SECTION C-C
SCALE: 4/1

SECTION B-B
SCALE: 4/1

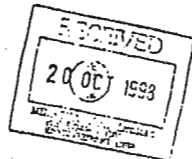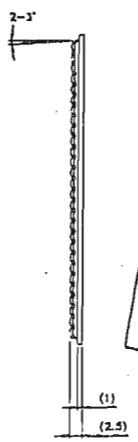


- ④ SURFACE INDICATED .3mm AROUND ARROW.
- ⑤ DIMENSION INDICATES PATTERN START LOCATION.
- 4. ADHESIVE : HITTO 501K, OR EQUIV. MUST MEET PEEL FORCE. ADHESIVE SURFACE TO BE PROTECTED BY PAPER LINER.
- 3. PEEL FORCE FROM HIGH IMPACT POLYSTYRENE TO MEET, or excptd 1000g Min/ 20mm WIDTH SAMPLE.
- 2. HARDNESS : SHORE A 65 +/- 5.
- 1. MATERIAL: SBR, COLOR: GRAY PER PANTONE 415U OR SAMPLE SUPPLIED BY NUM.

NEW PRODUCT
09 APR 99

123512-XXX		123499-XXX		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE		APPROVALS		DATE																													
DESIGNED	BY	CHECKED	BY	DATE	BY	DATE	A HARAMIS 7/6/98																														
APPROVED	BY	APPROVED	BY	DATE	BY	DATE	B REE 7/12/98																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">METRIC</th> </tr> <tr> <th>GENERAL TOLERANCES</th> <th>TOLERANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIMENSION L</td> <td>± 0.1</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 10</td> <td>± 0.1</td> </tr> <tr> <td>10 < L ≤ 30</td> <td>± 0.15</td> </tr> <tr> <td>30 < L ≤ 100</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>100 < L ≤ 250</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>250 < L</td> <td>± 0.4</td> </tr> </tbody> </table>				METRIC		GENERAL TOLERANCES	TOLERANCE	DIMENSION L	± 0.1	L ≤ 10	± 0.1	10 < L ≤ 30	± 0.15	30 < L ≤ 100	± 0.2	100 < L ≤ 250	± 0.3	250 < L	± 0.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>APPLICATION</th> <th>USED ON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>THIRD ANGLE PROJECTION</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		APPLICATION	USED ON	THIRD ANGLE PROJECTION		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>PCON NO.</th> <th>QTY. REQ.</th> <th>REV.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>27233</td> <td>123458</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		SIZE	PCON NO.	QTY. REQ.	REV.	C	27233	123458	A	<p>RUBBER FOOT, RECTANGULAR</p>	
METRIC																																					
GENERAL TOLERANCES	TOLERANCE																																				
DIMENSION L	± 0.1																																				
L ≤ 10	± 0.1																																				
10 < L ≤ 30	± 0.15																																				
30 < L ≤ 100	± 0.2																																				
100 < L ≤ 250	± 0.3																																				
250 < L	± 0.4																																				
APPLICATION	USED ON																																				
THIRD ANGLE PROJECTION																																					
SIZE	PCON NO.	QTY. REQ.	REV.																																		
C	27233	123458	A																																		

123458 RUBBER FOOT




ภาคผนวก ข
แสดงลักษณะของกระบวนการผลิต


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการรีดยาง NON PRODUCTIVE & PRODUCTIVE

- รูปภาพแสดงเครื่องผสมยางแบบปิด (BANBURY MIXER)

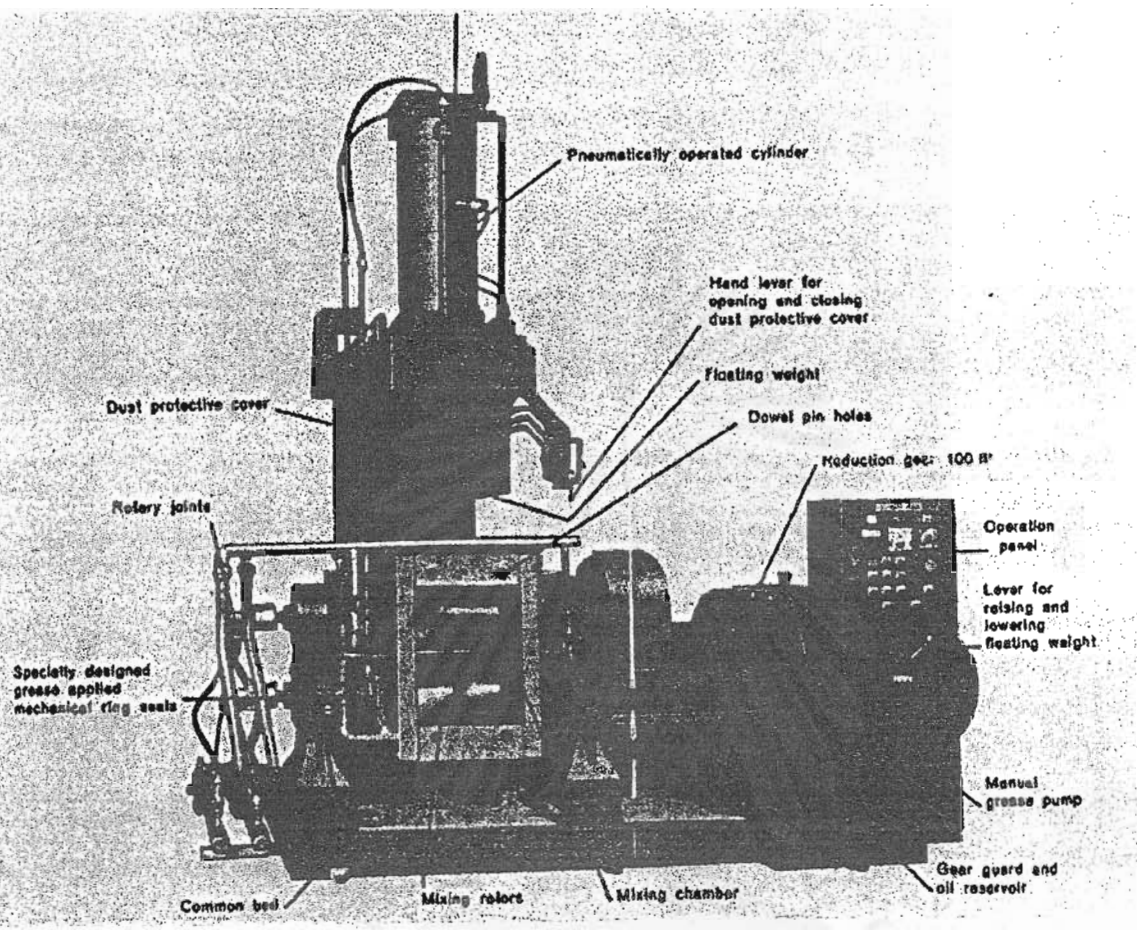

- รูปภาพแสดงเครื่องผสมยางแบบเปิด (TWO ROLL MILL)

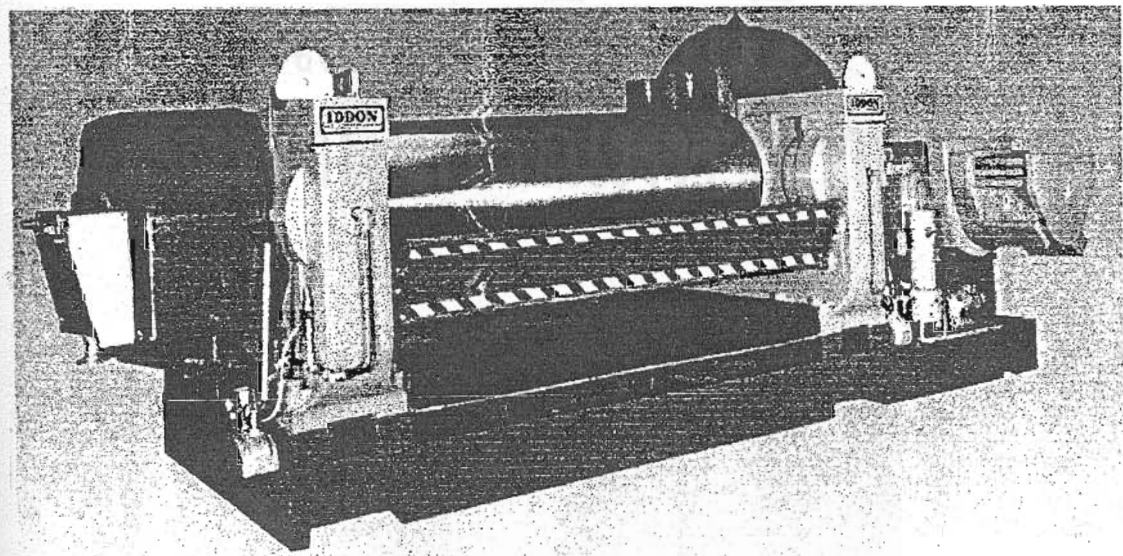


กระบวนการเตรียมยา



กระบวนการอัด

รูปภาพแสดงแม่พิมพ์อัด (COMPRESSION MOLDING)

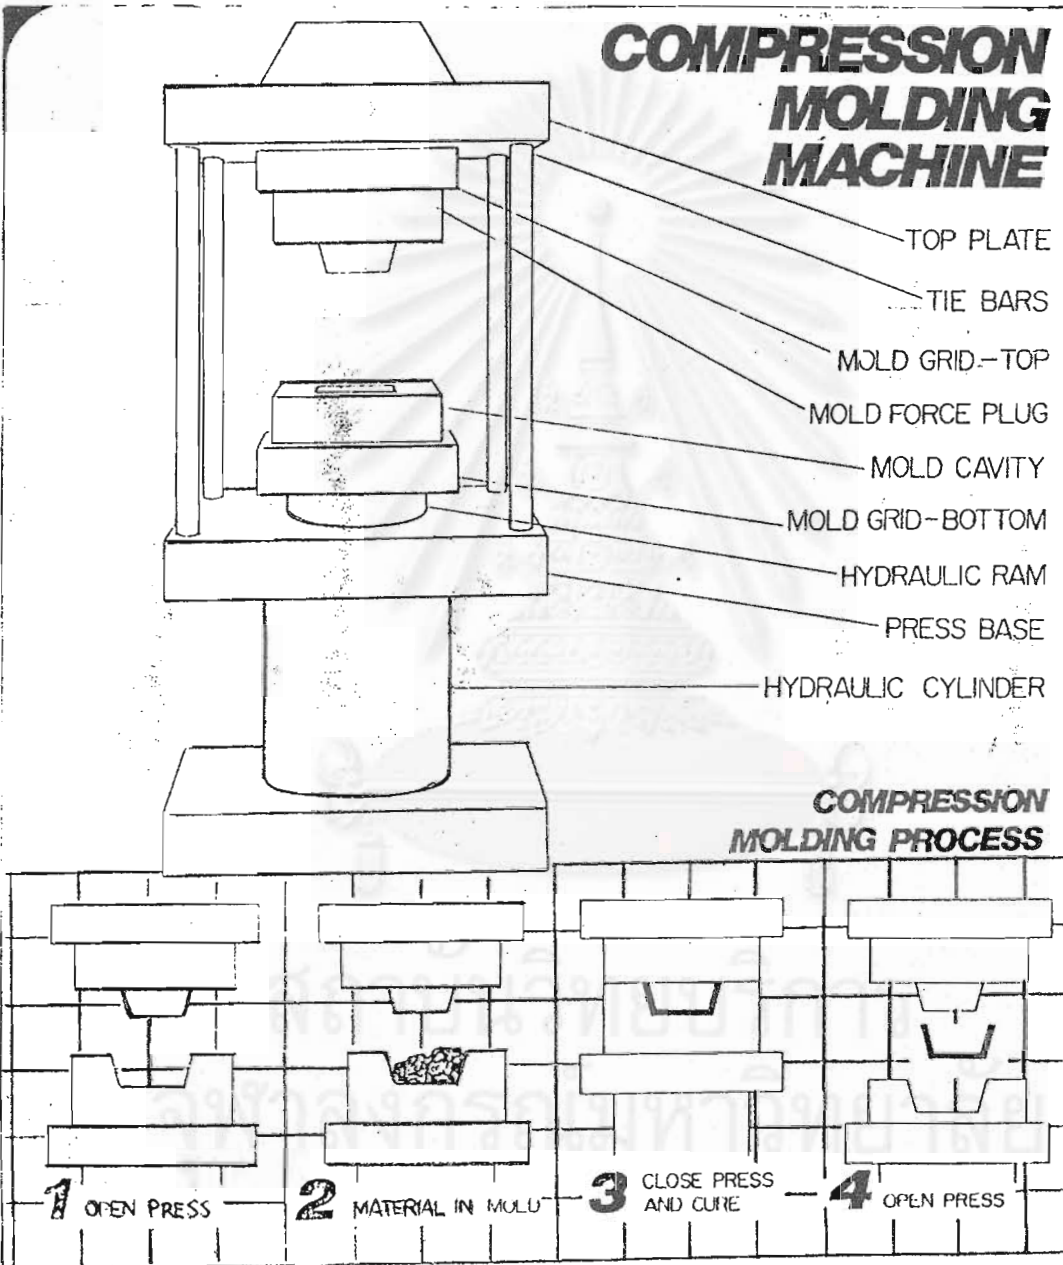

กระบวนการตกแต่งด้วยกรรไกรมือ



กระบวนการเตรียมผิว



กระบวนการเช็ดผิว



กระบวนการทากาว




กระบวนการคิดกระดาษ



กระบวนการพิมพ์





ภาคผนวก ค
แสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
(หลังจากพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

INDEXNO:		
APPROVAL	CHECKER	REPORTER

QC PROCESS CHART

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD			DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK		
				INSPECTION ITEMS	LIMIT		INITIAL		REGULAR	METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD			
							RATE	INCHARGE							RATE	INCHARGE
1	-	เตรียมหัวฉีด	-	รหัสสูตร/ ปริมาณ	ตามสูตรมาตรฐาน การผลิต	สายตา	-	-	100%	พนักงานฉีด	*ดำเนินการปรับเปลี่ยนหัวหัวฉีด ไม่ตรงตามสูตร	หัวหน้าแผนก ฉีด	-	FR-QC-01-02		
2	-	เตรียม PRO	TWO ROLL MILL	LOTNO ของยาง	LOTNO ใน TAG CARD2 REQUEST CARD ต้องตรงกัน	สายตา	-	-	100%	พนักงานฉีด	*แจ้งหัวหน้าแผนกฉีด เพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก ฉีด	-	-		
				น้ำหนักหลังผสม	สูตรมาตรฐาน การผลิต	เครื่องชั่ง	-	-	100%	พนักงานฉีด	*แจ้งหัวหน้าแผนกฉีด เพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก ฉีด	OPS รีด	FR-MIX-01-03		
				ความหนา	ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (OPS)	เวอร์เนีย	-	-	100%	พนักงานฉีด	*ทำการปรับระยะลูก กลิ้ง	หัวหน้าแผนก ฉีด	OPS รีด	-		
				ความแข็ง	ตาม DRAWING	HARDNESS TESTER	-	-	1 PCS/ BATCH	พนักงานวิจัย	*แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัย เพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก วิจัย	DRAWING	FR-MIX-01-05		
				ค่า MV	ตามสูตรมาตรฐาน การผลิต	MOONEY VSCOMETER	ทุก BATCH	QC COMPOUND	-	-	พนักงานวิจัย	*แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัย เพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก วิจัย	PR-R&D-02	FR-MIX-01-01	
3	-	เตรียมยาง	-	ความกว้างยาง	มาตรฐานการ	มาตรฐานการ	10 ชิ้น	พนักงาน	-	-	*ดำเนินการตรวจสอบ	หัวหน้าแผนก	มาตรฐาน	FR-PRE-01-07		
				ความหนา-หน้า	เตรียมยาง	เตรียมยาง	/LOT	เตรียม	-	-	ทั้งผสมและผสมกลับ	เตรียมยาง	เตรียมยาง	-		
▲																
▲																
▲																
▲																
▲																
▲																
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :	/ /											

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย

2 * หมายถึง พนักงานดำเนินการจัดป้ายผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย

- 1.1 คู่มือปฏิบัติงานปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน
- 1.2 คู่มือปฏิบัติกลึงรีดทางสถิติ
- 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
- 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ เครื่องจักร

1. เตรียม QC PROCESS CHART ๑๐๓
 - 21A206 ; INNER LID PACKING
 - 47-PS0267 ; SWITCH COVER

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL

CHECKER

REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				INSPECTION ITEMS	LIMIT	CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
4	-	อัดยาง	เครื่องอัด	APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	-	-	100%	พนักงานอัด	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	-	-	
					SAMPLE							ขี้ด			
				APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./	พนักงาน QC	* แจ้งผลคัดแยกของ	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
					SAMPLE		CAVITY	ครึ่ง			เสียและให้ทำลายทิ้ง	QC			
				ความแข็ง	ตาม OPS	HARDNESS	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./	พนักงาน QC	* แจ้งผลคัดแยกของ	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
						TESTER	CAVITY	ครึ่ง			เสียและให้ทำลายทิ้ง	QC			
				ความหนาของ	ตาม OPS	เวอร์เนีย	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./	พนักงาน QC	* แจ้งผลคัดแยกของ	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
				ตะเข็บยาง			CAVITY	ครึ่ง			เสียและให้ทำลายทิ้ง	QC			
				ขนาด	ตาม INSP.	ตาม INSP.	ทุก	พนักงาน QC	-	-	* แจ้งผลคัดแยกของ	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
							CAVITY				เสียและให้ทำลายทิ้ง	QC			
5	-	ตกแต่ง	กรรไกรมือ	APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	-	-	100%	พนักงาน QC	* ของเสียทำลายทิ้ง	-	-	FR-QC-03-03	
					SAMPLE										
△															
△															
△															
△															
△															
△															
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /											

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย

2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการตัดป้ายผลิตภัณฑ์เสีย

- 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน
- 1.2 คู่มือปฏิบัติการกลวิธีทางสถิติ
- 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
- 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL

CHECKER

REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				INSPECTION ITEMS	LIMIT		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
6	-	อบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	ตรวจสอบชิ้นตอน สุดท้าย	-	APPEARANCE ขนาด	ตาม LIMIT SAMPLE ตาม INSP.	VISUAL ตาม INSP.	-	-	ตาม INSP.	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสียและ ทำลายทิ้ง	-	* พนักงาน QC	INSP STD FR-QC-03-02	-
8	-	บรรจุ-หีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△															
△															
△															
△															
△															
△															
△															
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :	/ /										

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย

- 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน
- 1.2 คู่มือปฏิบัติการสวิตซ์ทางสถิติ
- 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 1.4 คู่มือปฏิบัติการมีขอบรมภาคปฏิบัติ
- 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
- 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร

2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการติดตาม/จ่ายผลิตภัณฑ์/เสีย

QC PROCESS CHART

APPROVAL	CHECKER	REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK				
				INSPECTION ITEMS	LIMIT		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD					
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE									
1	-	เตรียมวัตถุดิบ	-	รหัสสูตร / ปริมาณ	ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	สายตา	-	-	100%	พนักงานจัด	* ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสูตร	หัวหน้าแผนก	-	FR-QC-01-02					
2	-	รีดยาง NON-PRO	BANBURY & KNEADER	LOT NO ของยาง	LOT NO ใน TAG CARD & REQUEST CARD ต้องตรงกัน	สายตา	-	-	100%	พนักงานจัด	* แจ้งหัวหน้าแผนกจัดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก	-	-					
				น้ำหนักหลังผสม	ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPS)	เครื่องชั่ง	-	-	100%	พนักงานจัด	* แจ้งหัวหน้าแผนกจัดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก	OPS รีด	TAG CARD STEP 1					
3	-	รีดยาง PRO	TWO ROLL MILL	LOT NO ของยาง	LOT NO ใน TAG CARD & REQUEST CARD ต้องตรงกัน	สายตา	-	-	100%	พนักงานจัด	* แจ้งหัวหน้าแผนกจัดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก	-	-					
				น้ำหนักหลังผสม	ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPS)	เครื่องชั่ง	-	-	100%	พนักงานจัด	* แจ้งหัวหน้าแผนกจัดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก	OPS รีด	FR-MIX-01-03					
				ความหนา	ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPS)	เวอร์เนีย	-	-	100%	พนักงานจัด	* ทำการปรับระยะลูกกลิ้ง	หัวหน้าแผนก	OPS รีด	-					
				ค่า MV	ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	MOONEY VISCOMETER	ทุก BATCH	QC COMPOUND	-	-	* แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	หัวหน้าแผนก	PR-R&D-02	FR-MIX-01-01					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">REMARK :</td> <td style="border: none;"> 1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการกลึงทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอนเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร </td> <td style="width: 20%; border: none;">2. * หมายถึง</td> <td style="border: none;">พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์เสีย</td> </tr> </table>																REMARK :	1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการกลึงทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอนเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร	2. * หมายถึง	พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์เสีย
REMARK :	1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการกลึงทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอนเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร	2. * หมายถึง	พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์เสีย																
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /															

แต่ง QC PROCESS CHART ของ
 - 123457 ; RUBBER FOOT
 - 123458 ; RUBBER FOOT

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL	CHECKER	REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK	
				INSPECTION ITEMS	LIMIT	CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD		
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE						
				ความแข็ง	ตาม DRAWING	HARDNESS	-	-	1PCS/ พนักงานวิจัย			* แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัย	หัวหน้าแผนก	DRAWING	FR-MIX-01-05	
						TESTER			BATCH			เพื่อพิจารณาตัดสินใจ	วิจัย			
4		เตรียมยาง		ความกว้าง	} มาตรฐานการเตรียมยาง	มาตรฐานการ	10 ชิ้น	พนักงาน	-	-		* ดำเนินการตรวจสอบ	หัวหน้าแผนก	หัวหน้าแผนก	FR-PRE-01-07	
				ความยาว		เตรียมยาง	/ LOT	เตรียม				ทั้งหมดและเคลมของ	เตรียมยาง	เตรียมยาง		
				ความหนา								เสียกลับไป				
				น้ำหนัก												
5		อัดยาง	เครื่องอัด	APPEARANCE	ตาม LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	-	100% พนักงานอัด			* คัดแยกของเสียและ	หัวหน้าแผนก	-	-	
												ทำลายทิ้ง	อัด			
				APPEARANCE	ตาม LIMIT SAMPLE	VISUAL	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./ พนักงาน QC			* แจ้งผลิตคัดแยกของเสีย	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
						CAVITY			ครั้ง			ทำลายทิ้ง	QC			
				ความแข็ง	ตาม OPS	HARDNESS	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./ พนักงาน QC			* แจ้งผลิตคัดแยกของเสีย	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
						TESTER			CAVITY			ทำลายทิ้ง	QC			
				ความหนาของ	ตาม OPS	เวอร์เนีย	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม./ พนักงาน QC			* แจ้งผลิตคัดแยกของเสีย	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
				ตะเข็บยาง					CAVITY			ทำลายทิ้ง	QC			
△																
△																
△																
△																
△																
△																
△																
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :	/ /											

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย

- 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน
- 1.2 คู่มือปฏิบัติการลวสีทางสถิติ
- 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
- 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร

2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย

QC PROCESS CHART

APPROVAL	CHECKER	REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				INSPECTION ITEMS	LIMIT	CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
				ขนาด	ตาม INSP.	ตาม INSP.	ทุก	พนักงาน QC	-	-	* แจ้งผลิตคัดแยกของเสีย	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
							CAVITY				ทำลายทิ้ง	QC			
6	-	เตรียมผิวและทาขาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	ติดกระดาษขาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	บีม	เครื่องบีม	APPEARANCE	ตาม LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	-	100%	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสีย	หัวหน้าแผนก	-	FR-QC-03-03	
											ทำลายทิ้ง	ตักแต่ง			
9	-	ตรวจสอบชิ้นตอนสุดท้าย	-	APPEARANCE	ตาม LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	-	ตาม INSP.	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสีย	พนักงาน QC	INSP STD	FR-QC-03-02	
				ขนาด	ตาม INSP.	ตาม INSP.	-	-	ตาม INSP.	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสีย	พนักงาน QC	INSP STD	FR-QC-03-02	
10	-	บรรจุ-หีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
△															
△															
△															
△															
△															
△															
△															
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /											

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย

- 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน
- 1.2 คู่มือปฏิบัติการลวิธีทางสถิติ
- 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
- 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์, เครื่องจักร

2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย

INSPECTION STANDARD					CUSTOMER :			FIRST EFFECTIVE DATE :						
					PART NO. : 21A206			PART NAME : INNER LID PACKING		STANDARD NO. : IS-NPD-RD116-01				
ITEM	INSPECTION ITEM	SPECIFICATION			METHOD OF INSPECTION			FREQUENCY	SKETCH					
		STD.	TOLERANCE		METHOD	CONTENTS	RANK							
DWG.	PRC.													
1	DIMENSION	∅ 205.4	+0 -0.15	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01						
2	DIMENSION	∅ 189.7	+0.5 -0	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01						
3	THICKNESS	0.7	±0.2	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01						
4	HARDNESS	50°A	±5°A	-	HARDNESS TESTER	-	A	STD.-QA-01						
5	LOT NO	PRC	-	-	TAG CARD	-	A	STD.-QA-01						
6	COLOR	LIMIT SAMPLE	-	-	VISUAL & LIMIT SAMPLE	-	B	EVERY BATCH						
7	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE		-	VISUAL & LIMIT SAMPLE	-	B	STD.-QA-01						
		(CRACK, SCRATCH, BURR)												
NOTE :								REVISION	EFFECTIVE	(IF REQUEST) CUSTOMER				
LAY OUT INSPECTION 1 YEAR / TIME								NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-03-04											สำเนาเลขที่			

มาตราฐานการตรวจสอบชิ้นสุดท้าย 21A206 ; INNER LID PACKING

INSPECTION STANDARD					CUSTOMER :		FIRST EFFECTIVE DATE :				
ITEM	INSPECTION ITEM	SPECIFICATION			METHOD OF INSPECTION			FREQUENCY	SKETCH		
		STD.	TOLERANCE		METHOD	CONTENTS	RANK				
			DWG.	PRC.							
1	DIMENSION	83	± 0.25	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
2	DIMENSION	46	± 0.20	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
3	DIMENSION	14	$+0.1$ -0	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
4	DIMENSION	38	± 0.15	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
5	DIMENSION	17	$+0.1$ -0	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
6	DIMENSION	18.5	± 0.15	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
7	HARDNESS	50 [°] A	± 5 [°] A	-	HARDNESS TESTER	-	A	STD.-QA-01			
8	LOT NO	PRC	-	-	TAG CARD	-	A	EVERY BATCH			
9	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE		-	VISUAL & LIMIT SAMPLE	-	B	STD.-QA-01			
		(CRACK, SCRATCH, BURR)									
NOTE :					REVISION	EFFECTIVE	(IF REQUEST) CUSTOMER				
LAY OUT INSPECTION 1 YEAR / TIME					NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-03-04									สำเนาเลขที่		

มาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 47-PS0267 ; SWITCH COVER

INSPECTION STANDARD					CUSTOMER :			FIRST EFFECTIVE DATE :								
					PART NO. : 123457			PART NAME : RUBBER FOOT, ROUND			STANDARD NO. : IS-QA-RM045-09					
ITEM	INSPECTION ITEM	SPECIFICATION		METHOD OF INSPECTION			FREQUENCY	SKETCH								
		STD.	TOLERANCE		METHOD	CONTENTS							RANK			
DWG.	PRC.															
1	OD	10	± 0.1		VERNIER	-	A	STD.-QA-01								
2	THICKNESS	2	+0 -0.2		VERNIER	-	A	STD.-QA-01								
	HARDNESS	65 °A	± 5 °A		HARDNESS TESTER	-	A	EVERY BATCH								
	LOT NO	PRC	-	PRC	TAG CARD	-	A	EVERY BATCH								
	APPEARANCE															
	1) NICK	GOOD	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	B	STD.-QA-01								
	2) SCRATCH	GOOD	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	B	STD.-QA-01								
	3) OVER CUTTING	GOOD	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	B	STD.-QA-01								
	4) BURRS	≤ 0.1	-	LIMIT SAMPLE	VERNIER	-	B	STD.-QA-01								
	5) COLOR	LIMIT SAMPLE	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	B	STD.-QA-01								
NOTE :					REVISION	EFFECTIVE										
LAY OUT INSPECTION 1 YEAR / TIME					NO.	DATE	APPROVED	CHECKED						APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-04										สำเนาเลขที่						

มาตรฐานการตรวจรับชิ้นตอนสุดท้าย 123457 : RUBBER FOOT

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

INSPECTION STANDARD					CUSTOMER :		FIRST EFFECTIVE DATE :				
					PART NO. : 123458		PART NAME : RUBBER FOOT, RECTANGLE		STANDARD NO. : IS-QA-RM045-09		
ITEM	INSPECTION ITEM	SPECIFICATION			METHOD OF INSPECTION			FREQUENCY	SKETCH		
		STD.	TOLERANCE		METHOD	CONTENTS	RANK				
DWG.	PRC.										
1	LENGTH	58	+0.1 -0.5	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
2	WIDTH	13.8	+0.4 -0.2	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
3	THICKNESS	2.5	±0.1	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
4	LENGTH	56	±0.2	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
5	WIDTH	1	±0.2	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
6	WIDTH	1	±0.2	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
7	WIDTH	1.3	±0.15	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
8	WIDTH	0.5	±0.15	-	VERNIER	-	A	STD.-QA-01			
9	HARDNESS	65°A	±5°A	-	HARDNESS TESTER	-	A	STD.-QA-01			
10	LOT NO	LIMIT SAMPLE	-	-	TAG CARD	-	A	STD.-QA-01			
11	COLOR	PANTONE 415, 416U			VISUAL	-	B	STD.-QA-01			
12	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE (CRACK, SCRATCH, BURR)			VISUAL &	-	B	STD.-QA-01			
NOTE :					REVISION	EFFECTIVE					
LAY OUT INSPECTION 1 YEAR / TIME					NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-04											สำเนาเลขที่

มาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย 123458 : RUBBER FOOT

แสดงแผนการสุ่มตัวอย่างของการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

มาตรฐานการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ STANDARD
SAMPLING PLAN

DOCUMENT NO : STD-QA-01

REVISION NO : 01

EFFECTIVE DATE :

1. การตรวจสอบแบบ ATTRIBUTE (ลักษณะภายนอกทั่วไป)

LOT SIZE (ชิ้น)	จำนวนการสุ่มตัวอย่าง	ยอมรับ	ปฏิเสธ
2 - 500	29	0	1
501 - 2000	35	0	1
2001 - 5000	45	0	1
5001 - 10000	52	1	2
100001 - 30000	64	1	2
30001 - UP	70	1	2

2. การตรวจสอบแบบ VARIABLE (ขนาด)

LOT SIZE (ชิ้น)	จำนวนการสุ่มตัวอย่าง	ยอมรับ	ปฏิเสธ
0 - 500	10	0	1
501 - 1000	10	0	1
1001 - 3000	10	0	1
3001 - 5000	10	1	2
5001 - 10000	15	1	2
10001 - 20000	20	2	3
20001 - UP	25	2	3

หมายเหตุ : ที่มาของมาตรฐาน มาจากประสบการณ์ในการทำงานแล้วนำมาตั้งเป็นมาตรฐาน

APPROVED	CHECKED	ISSUED

แสดงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของสี (123458 ; RUBBER FOOT)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


LIMIT SAMPLE : 21A206 ; INNER LID PACKING




LIMIT SAMPLE : 47-PS0267 ; SWITCH COVER



LIMIT SAMPLE : 123457 ; RUBBER FOOT

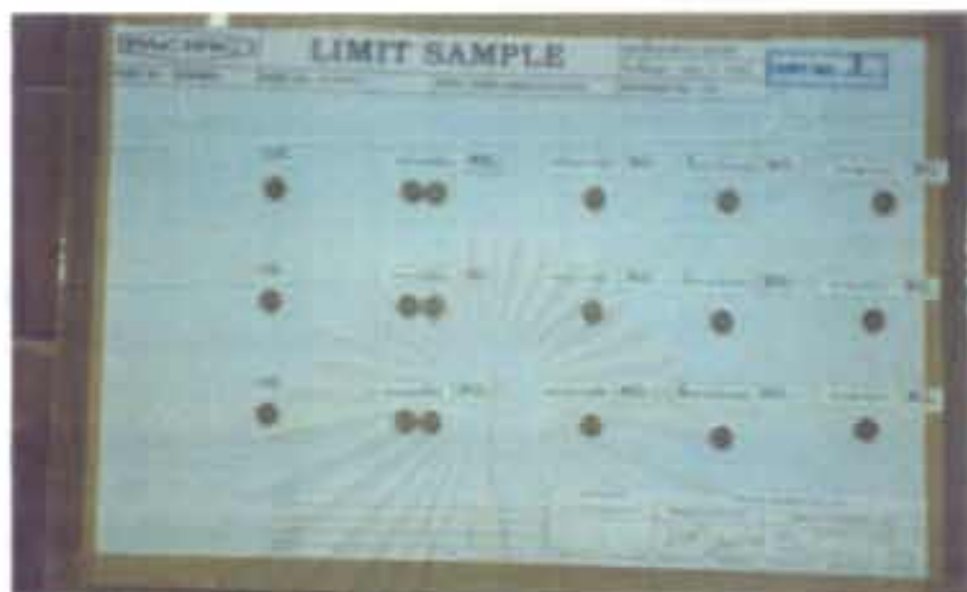

LIMIT SAMPLE : 123458 ; RUBBER FOOT

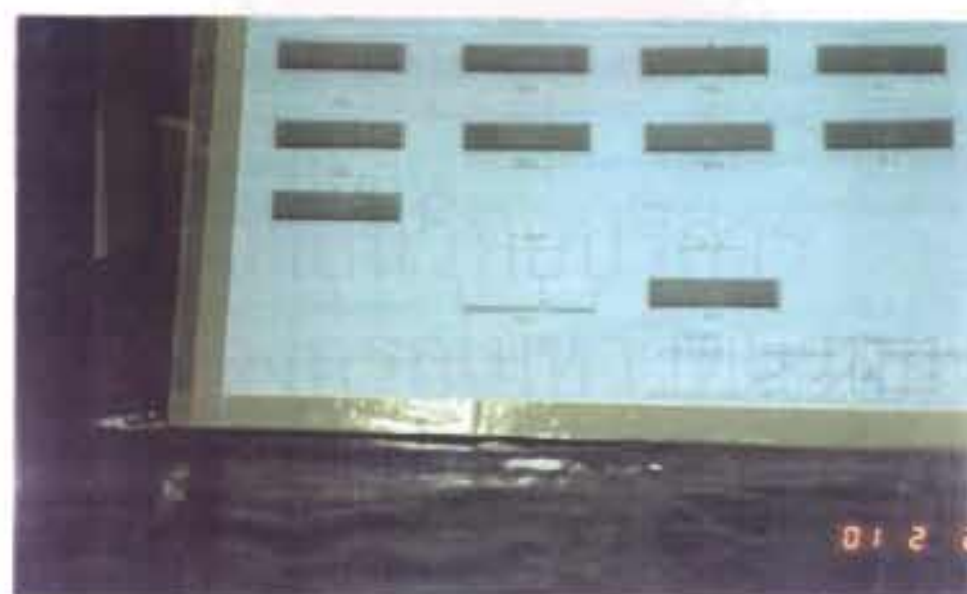

วิธีการทำงานเรื่อง การเตรียมวัตถุดิบและเคมี

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-MIX-01-01	หน้า 3 ใน 3
เรื่อง : วิธีการเตรียมเคมี วัตถุดิบ	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. ขอบเขต</p> <p>วิธีการทำงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมด</p> <p>3. การดำเนินงาน</p> <p>3.1 การเตรียมเคมี จะดำเนินการเตรียมดังนี้</p> <p>3.1.1 พนักงานเตรียมเขียนชื่อเคมี และน้ำหนักลงในถุงสำหรับใส่สารเคมี รายละเอียดตามสูตรมาตรฐาน (FR-R&D-01-11)</p> <p>3.1.2 เปิดเครื่องชั่งที่ปุม ON รอให้ตาชั่งขึ้น 0.G บนหน้าจอ</p> <p>3.1.3 วางถุงที่ใช้เตรียมไว้บนตาชั่ง กดปุ่ม TARE ให้ตัวเลขบนหน้าปัดขึ้น 0.G ใช้ช้อนตักสารเคมีใส่ลงในถุงตามชนิด และน้ำหนักในสูตรมาตรฐานการผลิต (FR-R&D-01-11)</p> <p>3.1.4 ในกรณีที่น้ำหนักเกินให้ใช้ช้อนตักสารเคมีออกจนกว่าตัวเลขบนหน้าปัดของตาชั่งจะแสดงน้ำหนักที่อ่านได้ตรงกับน้ำหนักในสูตรมาตรฐาน</p> <p>3.1.5 เมื่อน้ำหนักถูกต้อง พนักงานเตรียมสารเคมีจะบันทึกน้ำหนักที่เตรียมได้ในใบรายงานการเตรียม และตรวจสอบวัตถุดิบในชั่งน้ำหนักที่เตรียม</p> <p>3.1.6 พนักงานเตรียมเคมีจะนำสารเคมีที่เตรียมถูกต้องแล้ว ไปเก็บบนชั้นเก็บสารเคมี เพื่อรอผลการตรวจสอบ</p> <p>3.1.7 พนักงาน QC ของแผนกกรดจะทำการตรวจเช็คน้ำหนักและชนิดสารเคมีว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะนำถุงเคมีแต่ละถุงมาชั่งน้ำหนัก และอ่านค่าน้ำหนักว่าตรงกับน้ำหนักในสูตรมาตรฐานหรือไม่ และเซ็นชื่อลงในช่องผู้ตรวจน้ำหนักในกรณีที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้พนักงานเตรียมสารเคมีทราบ หลังจากนั้น พนักงานเตรียมสารเคมีจะปฏิบัติตามข้อ 3.1.1 – 3.1.4</p> <p>3.2 การเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำ PRO จะดำเนินการเตรียมดังนี้</p> <p>3.2.1 พนักงานแผนกกริดนำยาง NON-PRO ที่มีอยู่ในชั้นตามสูตรนั้นมาทำการชั่งด้วยตาชั่งสากลตั้งแต่ 60 KG ขึ้นไป ตาชั่งจะต้องวางบนพื้นที่เรียบ ตั้งเกตุเข็มของตาชั่งชี้ตรงเลข 0</p> <p>3.2.2 พนักงานแผนกกริดจะชั่งยาง NON-PRO สูตรนั้น ๆ ตามน้ำหนักในสูตรมาตรฐานแต่ละสูตร (FR-R&D-01-11) โดยยกยาง NON-PRO สูตรนั้น ๆ ลงจากชั้นแล้ววางบนตาชั่ง อ่านน้ำหนักของยาง NON-PRO ถ้าน้ำหนักเกินพนักงานแผนกกริด จะใช้มีดตัดยางออกจนกว่าจะได้น้ำหนักถูกต้องตามสูตรมาตรฐาน (FR-R&D-01-11)</p> <p>3.2.3 พนักงานแผนกกริดจะนำยาง NON-PRO ที่ชั่งน้ำหนักถูกต้อง แล้ววางในรถ พร้อมกับสารเคมี ตามสูตรนั้น ๆ แล้วเข็นรถไปไว้ ตรงพื้นที่รอผสม เพื่อเตรียมผสมยางต่อไป</p>				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-04			สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการปฏิบัติงานรีดยาง ของ 21A206 ; INNER LID PACKING

OPERATION STANDARD		PART NO. : 21A206		STANDARD NO.		
		PART NAME : INNER LID PACKING		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : PRO 1/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R17		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) 50 ± 5 °A		
4. Color (สี) เทา		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H 9219 - P		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัสดุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 6-8 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 2 รอบ	SILICONE	ทั้งหมด	-	50-60 °C	
2	ตียางพันลูกกลิ้ง	SILICONE		4 - 5 นาที	50-60 °C	
3	เค็ม เคมี, สี	เชือสี ชาสุก	ทั้งหมด		50-60 °C	
4	ตียางพันลูกกลิ้ง			3 - 4 นาที	50-60 °C	
5	ตัดยางออกจากลูกกลิ้ง ม้วนยางตียางผ่านลูกกลิ้ง 3 รอบ					
6	แบ่งยางออกเป็น 2 ส่วน					
7	ออกยางวางบนโต๊ะ					
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION	EFFECTIVE			
		NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการปฏิบัติงานรีดยาง ของ 47-PS0267 ; SWITCH COVER

OPERATION STANDARD		PART NO. : 47-PS0267		STANDARD NO.		
		PART NAME : SWITCH COVER		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : PRO		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 17		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) _____		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H 9219 - P		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 1 – 2 มม.	เชื้อสีขาว, สีเทา, สีแดง, สีเหลือง	ทิ้งชุด	3 นาที	50-60 °C	
2	ตัดยางเชื้อออกจากลูกกลิ้ง ปรับระยะลูกกลิ้งให้หนา 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 3 รอบ	SILICONE	ทิ้งชุด		50-60 °C	
3	ตียางผ่านลูกกลิ้งแล้วผสมเชื้อสี ยาสุก	เชื้อสี, ยาสุก	ทิ้งชุด	5 นาที	50-60 °C	
4	ตัดยางออกจากลูกกลิ้ง กลับหน้ายางตีผ่านลูกกลิ้ง ม้วนให้ กลม ๆ ทำ 3 รอบ				50-60 °C	
5	แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตียางออกขนาดความหนาตาม SPEC วางยางบนโต๊ะวางยาง				50-70 °C	
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					จำนวนเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123457		STANDARD NO.		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : NON PRO 1/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) B 10		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) เทา		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H 21202PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลง คียาง	SBR 1502 NR # 5	ทั้งหมด	3 นาที	MAX 90 °C	
2	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่เคมี ปิดฝาเครื่องลง คียาง	ซิงค์ไวท์ เชื้อสีทุกรายการ	ทั้งหมด	2 นาที	MAX 90 °C	
3	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลง คียาง	แป้งแข็ง	1/4 ชูต	3 นาที	MAX 100 °C	การฟุ้งกระจาย ของแป้ง
4	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลง คียาง	แป้งแข็ง	1/3 ชูต	3 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจาย ของแป้ง
5	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลง คียาง	แป้งแข็ง	1/2 ชูต	3 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจาย ของแป้ง
6	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลง คียาง	แป้งแข็ง DEG	ทั้งหมด ทั้งหมด	2 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจาย ของแป้ง
7	เปิดฝาเครื่องขึ้น กวาดแป้งตามฝา เครื่องลงให้หมด ปิดฝาเครื่องลง คียาง			2 นาที	MAX 110 °C	
8	เปิดฝาเครื่องขึ้น กดปุ่มเทยางออกใส่รูด ส่งยางให้ เครื่อง R รูด				MAX 110 °C	
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
อุณหภูมิในยางต้องไม่เกิน 130 °C						
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123457		STANDARD NO.		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : NON PRO 2/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1.Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 10		2.Air Pressure (แรงดันลม) _____		3.Hardness (ความแข็ง) _____		
4.Color (สี) เทา		5.Thickness (ความหนา) _____		6.Formulation No (รหัสสูตร) H 21202PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	NP	ทั้งหมด		MAX 80 °C	
2	ปรับระยะลูกกลิ้ง 2-3 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 1 รอบ					
3	ปรับระยะลูกกลิ้ง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ					
4	กรีดยางออกจากเครื่องให้เป็นแผ่น ตัดตามแบบ ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม.					
5	เขียน # สูตร ประเภทยาง NP ลงที่ แผ่นยางทาแป้งทายาง ตากยางที่ต่ำ ข้าง ตากไว้ไม่เกิน 30 นาที เช็ดน้ำหนักรวม ลงไว้ในช่อง น้ำ หนักหลังผสม					
NOTE (หมายเหตุ) อุณหภูมิในยางต้องไม่เกิน 130 °C		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123457		STANDARD NO.		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : PRO 1/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 10		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) เทา		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H 21202PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัสดุคิปและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 4-5 มม. คียางผ่านลูกกลิ้ง 2 รอบ	NP	ทั้งหมด		MAX 60 °C	
2	คียางพันลูกกลิ้ง เพิ่มความหนา 12-13 มม.			4-5 นาที	MAX 60 °C	
3	ใส่เคมี ทนไฮโดร 4-5 ครั้ง	กำมะถัน	ทั้งหมด		MAX 60 °C	
4	ใส่เคมี ทนไฮโดร 2-3 ครั้ง	CBS	ทั้งหมด			
5	ใส่เคมี ทนไฮโดร 2-3 ครั้ง	ZPDM	ทั้งหมด			
6	กวาดเคมี ที่ร่วงลงในถาดกลับมา ใส่ถังให้หมด					
7	กรีดยาง ซ้าย-ขวา สลับกันบนลูก กลิ้งเพื่อให้ยางผสมกันอย่างทั่วถึง 5-6 ครั้ง คัดยางให้ขาดจากลูกกลิ้ง					
8	กรีดยาง ซ้าย-ขวา สลับกันบนลูก กลิ้งเพื่อให้ได้ความหนาของยาง 7- 10 มม. คียางผ่านลูกกลิ้ง 3-4 รอบ					
9	คียางพันลูกกลิ้ง แล้วกรีดยางออก จากลูกกลิ้ง ให้เป็นแผ่น วางบนโต๊ะวางยาง ตัดหัวท้ายออก ทาแป้งทาลาย แล้วตากยางที่ตาข่าย					
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123457		STANDARD NO.		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : PRO 2/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1.Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 10		2.Air Pressure (แรงดันลม) _____		3.Hardness (ความแข็ง) _____		
4.Color (สี) เทา		5.Thickness (ความหนา) _____		6.Formulation No (รหัสสูตร) H 21202PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 4-5 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	PRO 1	ทิ้งชุด		MAX 70 °C	
2	ปรับระยะลูกกลิ้งห่าง 1-2 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 3 รอบ				MAX 70 °C	
3	ปรับระยะลูกกลิ้ง ให้ได้ความหนา ของยางตาม SPEC ตียางผ่านลูกกลิ้ง 2-3 นาที				MAX 70 °C	
4	ทาแป้งทายาง คัดหัว-ท้าย และด้าน ข้างออก ให้ได้ขนาด กว้าง 40-50 ซม. ยาว 80-100 ซม. ตากยางที่ค้ำขาย					
NOTE (หมายเหตุ) การทำ PRO 2 จะต้องแบ่งยางจาก PRO 1 จำนวน 5 BATCH ๆ ละ 6.1 กก. รวมเป็น 31 กก. ต่อของ PRO 2 1 BATCH		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการปฏิบัติงานรีดยาง NON PRODUCTIVE ของ 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123458		STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME :		FIRST		
		RUBBER FOOT		EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : NP 1/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1.Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) B 5		2.Air Pressure (แรงดันลม) _____		3.Hardness (ความแข็ง) _____		
4.Color (สี) GRAY # 415 U, 416 U		5.Thickness (ความหนา) _____		6.Formulation No (รหัสสูตร) H2102PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลงตียาง	SRB 1502 NR # 5	ทั้งหมด	3 นาที	MAX 90 °C	
2	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่เคมี ปิดฝาเครื่องลงตียาง	ซิงค์ไวท์ เชื้อสีทุกราการ	ทั้งหมด ทั้งหมด	2 นาที	MAX 90 °C	
3	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่วัตถุดิบ ปิดฝาเครื่องลงตียาง	แป้งแข็ง	1/4	3 นาที	MAX 100 °C	การฟุ้งกระจายของ แป้ง
4	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่เคมี ปิดฝาเครื่องลงตียาง	แป้งแข็ง	1/3	3 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจายของ แป้ง
5	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่เคมี ปิดฝาเครื่องลงตียาง	แป้งแข็ง	1/2	3 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจายของ แป้ง
6	เปิดฝาเครื่องขึ้นใส่เคมี ปิดฝาเครื่องลงตียาง	แป้งแข็ง DEG	ทั้งหมด ทั้งหมด	2 นาที	MAX 110 °C	การฟุ้งกระจายของ แป้ง
7	เปิดฝาเครื่องขึ้น กวาดแป้งตาม ฝาเครื่องลงให้หมด ปิดฝาเครื่องลงตียาง			2 นาที	MAX 110 °C	
8	เปิดฝาเครื่องขึ้น กดปุ่มเทยางออกใส่รถ ส่งช่างให้ เครื่อง R8 รูด				MAX 110 °C	
NOTE (หมายเหตุ) อุณหภูมิในยางจะต้องไม่เกิน 130 °C		REVISION	EFFECTIVE			
		NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
		1				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123458		STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : NP 2/2			CUSTOMER :			
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R.8		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) GRAY # 415 U, 416 U		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H2102PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัสดุคิปและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 4-5 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	PRO 1	ทั้งหมด		MAX 70 °C	
2	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 1-2 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 3 รอบ				MAX 70 °C	
3	ปรับระยะลูกกลิ้ง ให้ได้ความหนา ของยางตาม SPEC ตียางผ่านลูก กลิ้ง 2-3 นาที				MAX 70 °C	
4	ทาแป้งทายาง ตัดหัว-ท้าย และด้าน ข้างออก ให้ได้ขนาดกว้าง 40-50 ซม. ยาว 80-100 ซม. ตากยางที่ตา ข่าย					
NOTE (หมายเหตุ) การทำ PRO 2 จะต้องแบ่งยางจาก PRO 1 จำนวน 5 BATCH, BATCH ละ 6.1 กก. รวมเป็น 31 กก. ต่อยาง PRO 2 1 BATCH		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
		1				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการรีดยาง PRODUCTIVE ของ 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123458		STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : P 1/2			CUSTOMER :			
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R.8		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) GRAY # 415 U, 416 U		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H2102PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 4-5 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 2 รอบ	NP	ทิ้งชุด		MAX 60 °C	
2	ตียางพื้นลูกกลิ้ง เพิ่มความหนา 12-13 มม.			4-5 นาที	MAX 60 °C	
3	ใส่เคมี ทอยใส่ 4-5 ครั้ง	กำมะถัน	ทิ้งชุด		MAX 70 °C	
4	ใส่เคมี ทอยใส่ 2-3 ครั้ง	CBS	ทิ้งชุด			
5	ใส่เคมี ทอยใส่ 2-3 ครั้ง	ZDMC	ทิ้งชุด			
6	กวาดเคมี ที่ร่วงลงในถาดกลับมายัง ข้างให้หมด					
7	กรีดยาง ซ้าย-ขวา สลับกันบนลูกกลิ้ง เพื่อให้ยางผสมกันอย่างทั่วถึง 5-6 ครั้ง ตัดยางให้ขาดจากลูกกลิ้ง					
8	กรีดยาง ซ้าย-ขวา สลับกันบนลูกกลิ้ง ให้ได้ความหนาของยาง 7-10 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 3-4 รอบ					
9	ตียางพื้นลูกกลิ้ง แล้วกรีดยางออก จากลูกกลิ้งให้เป็นแผ่นวางบนโต๊ะ วางยาง ตัดหัวท้ายออก ทาแป้งทายาง แล้วตากยางที่ตาข่าย					
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION	EFFECTIVE			
		NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
		1				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123458		STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : P 2/2		CUSTOMER :				
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 8		2. Air Pressure (แรงดันลม)		3. Hardness (ความแข็ง)		
4. Color (สี) GRAY # 415 U, 416 U		5. Thickness (ความหนา)		6. Formulation No (รหัสสูตร) H2102PH		
7.		8.		9.		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัตถุดิบและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	NP	ทั้งหมด		MAX 80 °C	
2	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 2-3 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 1 รอบ					
3	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ					
4	กรีดยางออกจากเครื่องให้เป็นแผ่น					
5	เขียน # สูตร ประเภทยาง NP ลงที่ แผ่นยาง ทาแป้งทายาง ตากยางที่ต่าย ตากไว้ไม่เกิน 30 นาที เข้ค้ำน้ำหนักรวม ลงไว้ในช่อง น้ำ หนักหลังผสม					
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
		1				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					สำเนาเลขที่	


วิธีการทำงานเรื่อง วิธีการเตรียมยางด้วยมือ

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-PRE-01-01	หน้า 3 ใน 3
เรื่อง : วิธีการเตรียมยางด้วยมือ	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมยางโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือตัดได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย</p> <p>2. ขอบเขต</p> <p>วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการเตรียมยางด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มือตัดในแผนกเตรียมยาง</p> <p>3. การดำเนินงาน</p> <p>3.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยางด้วยมือ เช่น กรรไกร, มีด เป็นต้น</p> <p>3.2 จัดทำแบบวัดให้ได้ตามขนาดความกว้างและความยาวตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ</p> <p>3.3 ใช้เวอร์เนียตรวจสอบความหนาของยางให้ได้ตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ กรณีความหนาไม่ได้มาตรฐาน ให้ส่งยางกลับคืนแผนกกรีต</p> <p>3.4 นำแบบวัดมาทาบบนยางโดยใช้มีดหรือกรรไกรตัด</p> <p>3.5 นำชิ้นงานยางที่เตรียมได้ตามแบบวัดมาวางบนเครื่องชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ</p> <p>3.6 นำชิ้นงานที่อยู่ในกระบะไปชั่งน้ำหนักรวมและลงรายละเอียดในใบบันทึกการส่งสินค้า (FR-PRE-01-02) และบันทึกลงในใบ TAG CARD STEP 3</p> <p>3.7 นำกระบะชิ้นงานไปวางบนชั้นเก็บชิ้นงานที่เตรียมสำเร็จรูป</p>				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-04			สำเนาเลขที่	

RUBBER PREFORMING STANDARD (มาตรฐานการเตรียมยาง)							ลูกค้า :					
							REVISION NO.	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	REPORTER	STANDARD NO.
NO ลำดับ	PART NO. รหัสสินค้า	PART NAME ชื่อสินค้า	THICKNESS ความหนา (ม.ม.)	LONG ความยาว (ม.ม.)	WEIGHT น้ำหนัก (กรัม)	WIDTH ความกว้าง (ม.ม.)	MACHINE & EQUIPMENT เครื่องจักรและอุปกรณ์	WSH น.น./กะ	SKETCH รูปภาพ	REMARK หมายเหตุ		
1	21A206	INNER LID PACKING	4 - 5	280 - 285	14 - 15	-	เวอร์เนีย, เครื่อง, แบบ, ตาชั่ง	3 ก.ก.		ความกว้างไม่ควบคุม		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-05										สำเนาเลขที่		


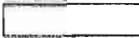

มาตรฐานการเตรียมยางของ 21A206 ; INNER LID PACKING

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RUBBER PREFORMING STANDARD (มาตรฐานการเตรียมยาง)							ลูกค้า :				RPS- RD116-01					
NO ลำดับ	PART NO รหัสสินค้า	PART NAME ชื่อสินค้า	THICKNESS ความหนา (ม.ม.)	LONG ความยาว (ม.ม.)	WEIGHT น้ำหนัก (กรัม)	WIDTH ความกว้าง (ม.ม.)	MACHINE & EQUIPMENT เครื่องจักรและอุปกรณ์	W/SH นน./กะ	SKETCH รูปภาพ	REMARK หมายเหตุ	REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	REPORTER	STANDARD NO.
1	47-PS0267	SWITCH COVER (สวิตช์โคเวอร์)	8 - 9	47 - 48	5 - 6	10 - 11	เวอร์เนีย, มีด, ตาชั่ง	6								
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-05										สำเนาเลขที่						

มาตรฐานการเตรียมยางของ 47-PS0267 : SWITCH COVER

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RUBBER PREFORMING STANDARD (มาตรฐานการเตรียมยาง)							ลูกค้า :					RPS- RM045-01				
NO ลำดับ	PART NO รหัสสินค้า	PART NAME ชื่อสินค้า	THICKNESS ความหนา (ม.ม.)	LONG ความยาว (ม.ม.)	WEIGHT น้ำหนัก (กรัม)	WIDTH ความกว้าง (ม.ม.)	MACHINE & EQUIPMENT เครื่องจักรและอุปกรณ์	WSH นน./กะ	SKETCH รูปภาพ	REMARK หมายเหตุ	REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVED	CHECKED	REPORTER	STANDARD NO.
1	123457	RUBBER FOOT (รับเบอร์ ฟุต)	2 - 3.5	239 - 241	220 - 225	239 - 241	เวอร์เนีย,แบบ,ตาซัง,กรรไกร	25								
2	123458	RUBBER FOOT (โมล์ 4) (รับเบอร์ ฟุต)	2 - 3.5	300 - 302	45 - 47	45 - 47	เวอร์เนีย,แบบ,ตาซัง,กรรไกร	23								
3	123458	RUBBER FOOT (โมล์ 2) (รับเบอร์ ฟุต)	2 - 3.5	260 - 262	37 - 38	30 - 32	เวอร์เนีย,แบบ,ตาซัง,กรรไกร	5								
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-05											สำเนาเลขที่					

มาตรฐานการเตรียมยาง
 - 123457 ; RUBBER FOOT
 - 123458 ; RUBBER FOOT

สถาบันวิทยบริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานอัดของ 21A206 ; INNER LID PACKING

OPERATION STANDARD		PART NO. : 21A206	STANDARD NO. : OPS-NPD-RF023-11			
		PART NAME : INNER LID PACKING	FIRST	EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : CURING		CUSTOMER : FEDERAL ELECTRIC				
SKETCH (รูปภาพ)		WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)				
		1. MACHINE NAME (ชื่อเครื่องจักร)	P 211 - P 212			
		2. MACHINE CAPACITY (ความจุเครื่องจักร)	200 TON			
		3. TARGET (เป้าหมาย)	12 รอบ / ชั่วโมง			
		4. CLAMPLING FORCE				
		5. TEMP. (อุณหภูมิแม่พิมพ์)	180 - 185 °C			
		6. PRESSURE (ความดัน)	180 BAR			
		7. CURING TIME (เวลาที่ใช้ในการอัดยาง)	3 นาที			
		8. ความเรียบของแม่พิมพ์และแผ่นไท				
		9. สลักแม่พิมพ์หลวมไม่หลวม				
		10. ตะเข็บหนา	0.2 MAX MM.			
		11. ความแข็ง	46 - 52 °A			
NO. (ลำดับ)	PROCESS (ขั้นตอนการทำงาน)	CAUTION (ข้อควรระวัง)	EQUIPMENT (อุปกรณ์)			
1	ตรวจสอบแม่พิมพ์ และทำความสะอาด	ความสะอาดแม่พิมพ์	ปืนลม ผ้าสะอาด			
2	ตรวจสอบเครื่องจักรตามเอกสาร PM	สภาพเครื่อง	มือ สายตา			
3	ตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์ก่อนทำการผลิตตาม OPS	180 - 185 °C	เทอร์โมมิเตอร์			
4	กดสวิทช์ MANUAL เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์ และฉีดซิลิโคน 100% กดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์ อยไว้ 30 นาที	ความสะอาดแม่พิมพ์	กระบอกฉีดน้ำยา			
5	เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด และฉีดซิลิโคน 1% ล้างคราบ	ความสะอาดแม่พิมพ์	ปืนลม กระบอกฉีด			
6	ใส่ยางเข้าแม่พิมพ์และกดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์	ความสะอาดยาง	มือ สายตา			
7	กดสวิทช์ MANUAL ปิดแม่พิมพ์	สลักแม่พิมพ์	มือ สายตา			
8	กด AUTO ให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ	แม่พิมพ์ + เครื่อง	สายตา หูฟัง			
9	แม่พิมพ์เปิดให้เปิดประตูเครื่องเพื่อเอาชิ้นงานออก	ชิ้นงานมีกขาด	ปืนลม มือ			
10	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามข้อ 6-9 ต่อ					
11	ตรวจสอบชิ้นงาน OK, NG ; OK=ใส่กระบะสีเหลือง, NG=ใส่กระบะสีแดง	ตาม LIMIT SAMPLE	กระบะสีเหลือง, กระบะสีแดง			
12	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุก 4 ชั่วโมง					
NOTE (หมายเหตุ) เมื่อพบปัญหาในการผลิตต้องแจ้งหัวหน้าทำการแก้ไขทันที		REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVE	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-01			สำเนาเลขที่			

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ 47-PS0267 ; SWITCH COVER

OPERATION STANDARD		PART NO. :	47-PS0267	STANDARD NO. : OPS-NPD-RD116-02		
		PART NAME :	SWITCH COVER	FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME :		CURING		CUSTOMER :		
SKETCH (รูปภาพ)		WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)				
		1. MACHINE NAME (ชื่อเครื่องจักร) P 165 - P 168				
		2. MACHINE CAPACITY (ความจุเครื่องจักร) 200 TON				
		3. TARGET (เป้าหมาย) 12 รอบ / ชั่วโมง				
		4. CLAMPLING FORCE				
		5. TEMP. (อุณหภูมิแม่พิมพ์) 160 - 165 °C				
		6. PRESSURE (ความดัน) 180 BAR				
		7. CURING TIME (เวลาที่ใช้ในการอัดยาง) 3 นาที				
		8. ความเรียบของแม่พิมพ์และแผ่นไฟ				
		9. สลักแม่พิมพ์หลวมไม่หลวม				
		10. ค่ะเขี่ยหนา 0.2 MAX MM.				
		11. ความแข็ง 70 ± 5 °A				
NO. (ลำดับ)	PROCESS (ขั้นตอนการทำงาน)	CAUTION (ข้อควรระวัง)	EQUIPMENT (อุปกรณ์)			
1	ตรวจสอบแม่พิมพ์ และความแข็งแรง	หลุดหลวมหรือไม่	มือ สายคา			
2	ตรวจสอบเครื่องจักรตามเอกสาร PM	สภาพเครื่อง	มือ สายคา ปืนลม ผ้า			
3	ตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์ก่อนทำการผลิตตาม OPS	160 - 165 °C	เทอร์โมมิเตอร์			
4	กดสวิทช์ MANUAL เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์ และฉีดซิลิโคน 100% กดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์ อบไว้ 30 นาที	ทำครั้งแรกก่อนการผลิต	ปืนลม กระบอกฉีด			
5	เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด และฉีดซิลิโคน 0.2 % และใส่ยางเข้าแม่พิมพ์	ความสะอาดแม่พิมพ์	ปืนลม กระบอกฉีด			
6	กดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์ และกด AUTO ให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ	สลักไม่ตรง	มือ สายคา			
7	เครื่องสไล์ออก เปิดแม่พิมพ์เอารชิ้นงานออก และทำความสะอาดแม่พิมพ์	ชิ้นงาน ฉีกขาด	ปืนลม มือ			
8	ทำตามข้อ 5 คือ					
9	ตรวจสอบชิ้นงาน OK, NG ; OK=ใส่กระบะสีเหลือง, NG=ใส่กระบะสีแดง	ตาม LIMIT SAMPLE	กระบะสีเหลือง, กระบะสีแดง			
NOTE (หมายเหตุ) เมื่อพบปัญหาในการผลิตต้องแจ้งหัวหน้าทำการแก้ไขทันที		REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVE	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-01						สำเนาเลขที่

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ 123457 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. :	123457	STANDARD NO. :	OPS-NPD-RM045-01	
		PART NAME :	RUBBER FOOT, ROUND	FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME :		CURING		CUSTOMER :		
SKETCH (รูปภาพ)		WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)				
		1. MACHINE NAME (ชื่อเครื่องจักร)	P 153 - P 158			
		2. MACHINE CAPACITY (ความจุเครื่องจักร)	200 TON			
		3. TARGET (เป้าหมาย)	15 รอบ / ชั่วโมง			
		4. CLAMPLING FORCE				
		5. TEMP. (อุณหภูมิแม่พิมพ์)	160 - 165 °C			
		6. PRESSURE (ความดัน)	180 BAR			
		7. CURING TIME (เวลาที่ใช้ในการอัดยาง)	3 นาที			
		8. ความเร็วของแม่พิมพ์และแผ่นไฟ				
		9. สลักแม่พิมพ์หลวมไม่หลวม				
10. ตะเข็บหนา	0.1 MAX MM.					
11. ความแข็ง	61 - 65 °A					
NO. (ลำดับ)	PROCESS (ขั้นตอนการทำงาน)	CAUTION (ข้อควรระวัง)	EQUIPMENT (อุปกรณ์)			
1	ตรวจสอบแม่พิมพ์ตามเอกสาร PM	ความปลอดภัย	มือ สายดา			
2	ตรวจสอบเครื่องจักรตามเอกสาร PM	สภาพเครื่อง	มือ สายดา			
3	ตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์ก่อนทำการผลิตตาม OPS	160 - 165 °C	เทอร์โมมิเตอร์			
4	กดสวิทช์ MANUAL เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์ และฉีดซิลิโคน 100% กดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์ อยไว้ 30 นาที	ทำครั้งแรกก่อนการผลิต	ปืนลม กระบอกฉีด			
5	เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด และฉีดซิลิโคน 0.2% ให้แม่พิมพ์สะอาด	ควรสวมอุปกรณ์	ปืนลม กระบอกฉีด			
6	ใส่ยางเข้าแม่พิมพ์	ขนาดน้ำหนักรยางค์	มือ สายดา			
7	กดสวิทช์ปิดแม่พิมพ์ และใส่โลหะเข้า	สลักไม่ตรง	มือ สายดา			
8	กดสวิทช์ AUTO ให้เครื่องทำงาน	สลักไม่ตรง	มือ สายดา			
9	เครื่องเปิดแม่พิมพ์เข้าชิ้นงานออก	ชิ้นงานฉีกขาด	ปืนลม มือ			
10	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามข้อ 6 คือ	เศษยางเก่า	ปืนลม มือ			
11	ตรวจสอบชิ้นงาน OK, NG ; OK=ใส่กระบะสีเหลือง, NG=ใส่กระบะสีแดง	ตาม LIMIT SAMPLE	กระบะสีเหลือง, กระบะสีแดง			
12	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุก 4 ชั่วโมง					
NOTE (หมายเหตุ) เมื่อพบปัญหาในการผลิตต้องแจ้งหัวหน้าทำการแก้ไขทันที		REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVE	CHECKED	ISSUED
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-01				ตำแหน่งที่		

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. :	123458	STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02			
		PART NAME :	RUBBER FOOT, ROUND	FIRST	EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME :		CURING		CUSTOMER :			
SKETCH (รูปภาพ)		WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)					
		1. MACHINE NAME (ชื่อเครื่องจักร)		P 317 - P 318			
		2. MACHINE CAPACITY (ความจุเครื่องจักร)		200 TON			
		3. TARGET (เป้าหมาย)		15 รอบ / ชั่วโมง			
		4. CLAMPLING FORCE		3 ครั้ง			
		5. TEMP. (อุณหภูมิแม่พิมพ์)		165 - 170 °C			
		6. PRESSURE (ความดัน)		180 BAR			
		7. CURING TIME (เวลาที่ใช้ในการอัดยาง)		3 นาที			
		8. ความเรียบของแม่พิมพ์และแผ่นไฟ					
		9. สลักแม่พิมพ์หลวมไม่หลวม					
		10. ตะเข็บหนา		0.1 MAX MM.			
		11. ความแข็ง		60 - 68 °A			
NO. (ลำดับ)	PROCESS (ขั้นตอนการทำงาน)	CAUTION (ข้อควรระวัง)	EQUIPMENT (อุปกรณ์)				
1	ตรวจสอบแม่พิมพ์ ระบบติดตั้งแข็งแรงมีความปลอดภัยหรือไม่	ความสะอาดแม่พิมพ์ ความปลอดภัย	ปืนลม ผ้าสะอาด				
2	ตรวจสอบเครื่องจักรตามเอกสาร PM	ความสะอาด	ปืนลม ผ้า สายตา มือ				
3	ตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์ก่อนทำการผลิต	165 - 170 °C	เทอร์โมมิเตอร์				
4	กดสวิทช์ MANUAL เปิดแม่พิมพ์ และฉีดซิลิโคน 100% อบไว้ 30 นาที	ความสะอาด	ปืนลม ผ้า				
5	เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด และฉีดซิลิโคน 0.2 % ล้างคราบ สกปรก	ควรสวมปรก	ปืนลม ผ้า				
6	ใส่ยางเข้าแม่พิมพ์หลวมละ 1 ชิ้น	ขนาดน้ำหนักยางดิบ	มือ สายตา				
7	กดสวิทช์ MANUAL ปิดแม่พิมพ์	สลักไม่ตรง	มือ สายตา				
8	กดสวิทช์ AUTO ให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ	สลักไม่ตรง	มือ สายตา				
9	เปิดแม่พิมพ์เอาชิ้นงานออก	ชิ้นงานฉีกขาด	ปืนลม อลูมิเนียม				
10	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามข้อ 6 ต่อ						
11	ตรวจสอบชิ้นงาน OK, NG ; OK=ใส่กระดุมสีเหลือง, NG=ใส่กระดุมสีแดง		กระดุมสีเหลือง, กระดุมสีแดง				
12	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุก 4 ชั่วโมง						
NOTE (หมายเหตุ) เมื่อพบปัญหาในการผลิตต้องแจ้งหัวหน้าทำการ แก้ไขทันที		REVISION	EFFECTIVE				
		NO	DATE		APPROVE	CHECKED	ISSUED
		2					
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-01				สำเนาเลขที่			

มาตรฐานการตกแต่งของ 123457 ; RUBBER FOOT

FINISHING STANDARD BY

มาตรฐานการตกแต่ง ด้วย

HAFT CUT

CUSTOMER

ชื่อลูกค้า

STANDARD NO :

FS-NPD-RM045-03

NO ลำดับ	PART NO รหัสสินค้า	PART NAME ชื่อสินค้า	WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการทำงาน)	REMARK หมายเหตุ
			ขั้นตอนการตกแต่ง	
1	123457	RUBBER FOOT	1. ขัดผิวทางด้านที่ติดเทปกาวให้ทั่ว แผ่นยาง	
			2. ทำความสะอาดปิดฝุ่นให้หมด เช็ดด้วยน้ำมัน HEXANE เพื่อทำ ความสะอาดอีกครั้ง	
			3. ทากาวให้ทั่วแผ่นยางด้านที่ขัดผิว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15-20 นาที	
			4. ติดเทปกาวด้านที่ทากาวเรียบร้อยแล้ว NITTO	
			5. นำไปตัดตาม WI-FS-01-10	
NOTE				
			EFFECTIVE DATE	REVISION NO
			APPROVED	CHECKED
				REPORTER
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-06			สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการตกแต่งด้วยเครื่อง PRECISION HAFT CUT (123457 ; RUBBER FOOT)


WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-FS-01-10	หน้า 1 ใน 1
เรื่อง : วิธีการตกแต่งด้วยเครื่อง PRECISION HAFT CUT	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงหลักวิธีการตกแต่งได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน</p> <p>2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมเฉพาะการตกแต่งด้วยเครื่อง PRECISION HAFT CUT ของแผนกปั๊มเท่านั้น</p> <p>3. การดำเนินงาน</p> <p>3.1 พนักงานต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน ในกรณีพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้าแผนก เพื่อจะเขียนใบสั่งงาน (JOB ORDER) FR-PC-01-05 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>3.2 ปรับระยะการกดลงของแผ่นตัดชิ้นงานให้พอดีกับแม่พิมพ์ใบมีด โดยขัน NUT ด้านหัวท้ายของ STOPPER</p> <p>3.3 นำแม่พิมพ์ใบมีดขึ้นวางบน PLATE ตัวล่าง</p> <p>3.4 จัดชิ้นงานให้พอดีกับแม่พิมพ์ใบมีด โดยคว่ำหน้าของชิ้นงานลงบนแม่พิมพ์ใบมีด โดยให้ด้านที่ติดกระดาษกาวอยู่ด้านบน</p> <p>3.5 นำแผ่นพลาสติกวางปิดทับชิ้นงาน ให้พอดี และทำการเลื่อน PLATE ตัวบนให้ตรงตำแหน่งที่จะทำการกดตัด กดสวิทซ์ที่อยู่กับมือทั้ง 2 ข้าง ให้ PLATE ตัวบนกดลง โดยตั้ง PRESSURE ไว้ที่เลข 5 ถ้าแรงกดน้อย หรือมากเกินไป ให้ปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามความเหมาะสม</p> <p>3.6 นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ใบมีด และตรวจสอบกับ LIMIT SAMPLE ชิ้นงาน OK ให้ใส่ตะกร้าสีเหลือง และชิ้นงาน NG ให้ใส่ตะกร้าสีแดง</p> <p>3.7 เมื่อพนักงานตัดชิ้นงานจนหมดใน LOT นั้นแล้ว ให้พนักงานลงรายละเอียดใน TAG CARD STEP 3 ในช่อง FINISHING แต่ถ้าไม่หมดในเวลานานให้ใช้ TAG สำรองของทางแผนกตกแต่งแทน</p> <p>3.8 นำชิ้นงาน OK จัดส่งให้ QC FINAL เพื่อดำเนินการต่อไป และนำชิ้นงาน NG ไปวางไว้ในพื้นที่ที่เก็บผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01			สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ (123458 ; RUBBER FOOT)

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-FS-01-09	หน้า 1 ใน 3
เรื่อง : วิธีการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงหลักวิธีการตกแต่งได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน</p> <p>2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมเฉพาะการตกแต่งปั๊ม ไฮดรอลิกส์ ของแผนกปั๊มเท่านั้น</p> <p>3. การดำเนินงาน การตกแต่งชิ้นงานด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ เครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ แบ่งเป็น 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 (C6) ให้พนักงานปฏิบัติตามรายละเอียดข้างล่างนี้</p> <p>1. พนักงานต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนปฏิบัติงาน กรณีที่เครื่องมีปัญหาให้แจ้งหัวหน้าแผนกเพื่อจะเขียนใบสั่งงาน (JOB ORDER) FP-PC-01-05 ส่งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน</p>				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01			สำเนาเลขที่	

มาตรฐานการติดตั้งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ (123458 ; RUBBER FOOT)


WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-FS-01-09	หน้า 2 ใน 3
เรื่อง : วิธีการติดตั้งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสารครั้งที่ : A	แก้ไขครั้งที่ : 0

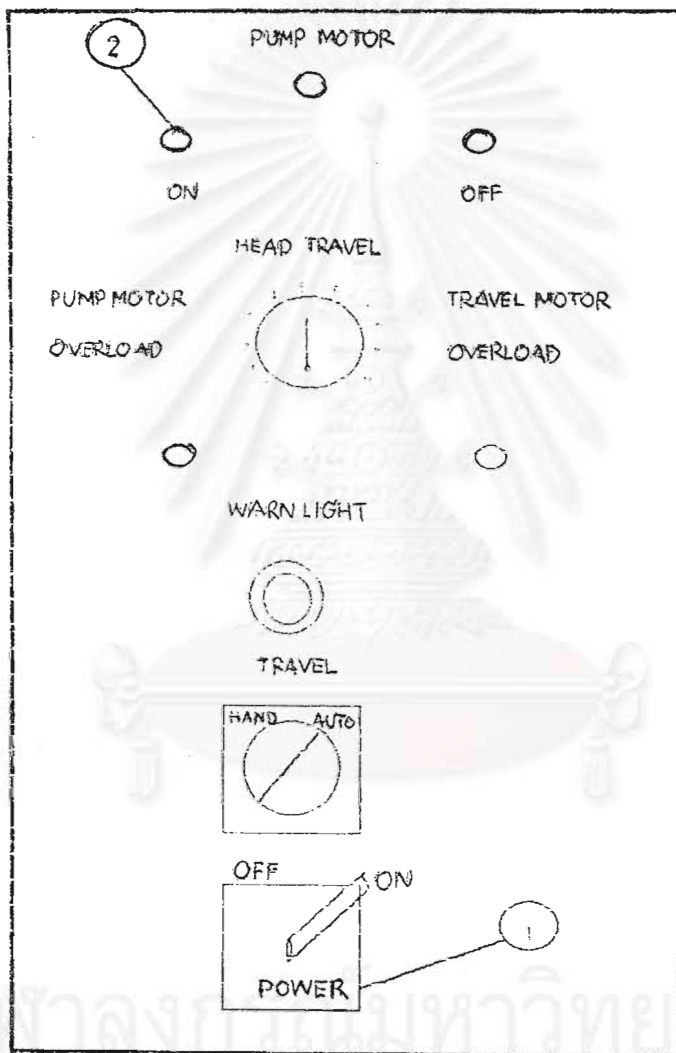

2. จากรูปด้านบน ให้พนักงานเปิดปั๊ม POWER (ปุ่มที่ 1) และกดปุ่ม ON (ปุ่มที่ 2) เพื่อให้เครื่องทำงาน

มาตรฐานการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ (123458 ; RUBBER FOOT)

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-FS-01-09	หน้า 3 ใน 3
เรื่อง : วิธีการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0

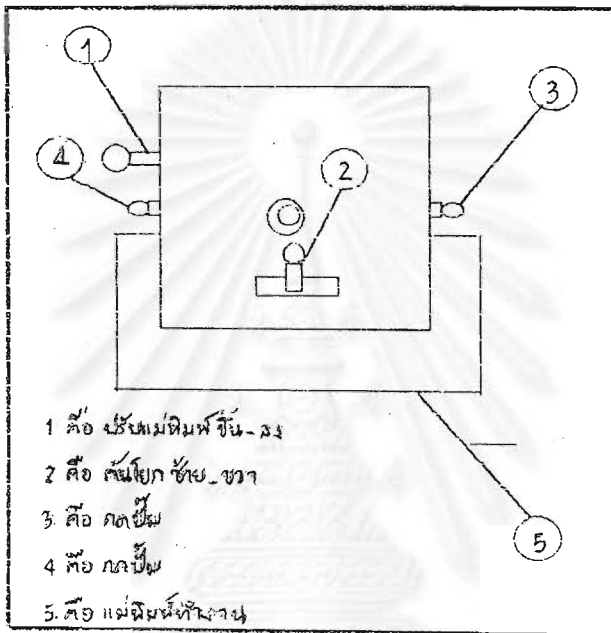

3. จากรูปด้านบน การปรับระยะการลงของแม่พิมพ์ตัวบนให้พอดี กับแม่พิมพ์ใบมีด โดยหมุนปุ่มที่ 1 ถ้าหมุนไปทางซ้ายแม่พิมพ์ตัวบนจะสูงขึ้น และเมื่อหมุนไปทางขวาแม่พิมพ์ตัวบนจะต่ำลง
4. จัดเตรียมแม่พิมพ์ใบมีดให้เหมาะสมกับชิ้นงาน คว่ำด้านหน้าของชิ้นงานลงบนแม่พิมพ์โดยเอาด้านที่คิดจะฉายกาวขึ้น
5. นำแม่พิมพ์ใบมีดไปวางบนแท่นรองแม่พิมพ์ใบมีด และ โยกปุ่มที่ 3 มาทางด้านซ้ายให้ตรงกับแม่พิมพ์ใบมีด
6. กดปุ่มที่ 2 และ 3 พร้อมกันเพื่อให้แม่พิมพ์ตัวบนกดทับลงบนแม่พิมพ์ตัวล่าง
7. โยกปุ่มที่ 3 ไปทางด้านขวา เพื่อให้แม่พิมพ์ตัวบนขยับออกจากแม่พิมพ์ใบมีด
8. นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ใบมีด และตรวจสอบชิ้นงานตาม ชิ้นงาน OK ที่ LIMIT SAMPLE
9. เมื่อนักงานปฏิบัติงานจนหมดแล้ว ใน LOT นั้นให้พนักงานลงรายละเอียดใน TAG CARD STEP 3 แต่ถ้าไม่หมดในเวลางาน ให้พนักงานใช้ TAG สำรองของแผนกตกแต่งแทน (FR-FS-01-04)

มาตรฐานการบรรจุของ 21A206 ; INNER LID PACKING

OPERATION STANDARD

หมายเลขเอกสาร

OPS-NPD-RF023-11

วันที่เริ่มใช้

PROCESS

PACKING

CUSTOMER (ชื่อลูกค้า)

-


PART NO (รหัสสินค้า) 21A206 (304)

PART NAME (ชื่อสินค้า)

INNER LID PACKING DA/ZA10

MODEL (รุ่น)

SHAPE OF CONTAINER (รูปแบบการบรรจุ)

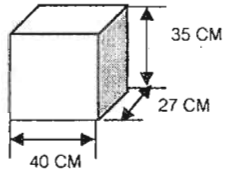

ขนาดถุง	12 x 18 นิ้ว
จำนวนชั้นงาน/ถุง	25 ชั้น
จำนวนชั้นงาน/กล่อง	250 ชั้น
จำนวนถุง/กล่อง	10 ถุง

WIDTH (ความกว้าง) 27 CM

LONG (ความยาว) 40 CM

HEIGHT (ความสูง) 35 CM

CONTAINER WEIGHT (น้ำหนักของภาชนะ) 500 G

CONTAINER COLOUR (สีของภาชนะ) BROWN (น้ำตาล)

CONTAINER TYPE RETURNABLE ONE WAY
(ชนิดของภาชนะ)ลำดับ
NO

ขั้นตอนการทำงาน

PROCESS

เครื่องมือและอุปกรณ์

(TOOL AND EQUIPMENT)

อื่น ๆ

OTHER

- เลือกภาชนะบรรจุที่ได้กำหนดตามมาตรฐานการแพ็คเกจจิ้ง ข้างต้น
- นำชั้นงานใส่ภาชนะบรรจุให้ครบตามมาตรฐานแพ็คเกจจิ้ง
- ชั้นงานที่ได้ทำการบรรจุลงภาชนะแล้ว ต้องนำมาชั่งน้ำหนักแล้ว ระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ทุกครั้ง
- นำชั้นงานมาผึ่งปากภาชนะบรรจุก่อนทำการบรรจุลงกล่อง ซึ่งกล่องที่ทำการบรรจุต้องตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานแพ็คเกจจิ้ง
- ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะบรรจุของสินค้า ทุกภาชนะบรรจุที่ทำการจัดส่ง
- เมื่อทำการบรรจุสินค้าลงกล่องสินค้าสำเร็จรูปแล้ว นำสินค้ามาวางเรียงไว้ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

เครื่องชั่งน้ำหนัก (G., KG.)

เครื่องซีด

ถุงพลาสติก

กรรไกร
สติ๊กเกอร์
กล่องกระดาษ
เทปกาวสีน้ำตาล

CAUTION (ข้อควรระวัง)

- ชั้นงานแต่ละชั้นที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ห้ามทำการบรรจุใกล้กัน เพราะอาจปะปนกันได้
- หากมีปัญหาใด ๆ ขณะปฏิบัติให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบทันที

REVISION NO


EFFECTIVE DATE

APPROVED BY


CHECKED BY

ISSUED BY

มาตรฐานการบรรจุ-หีบห่อของ 47-PS0267 ; SWITCH COVER

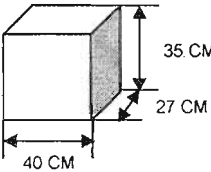OPERATION STANDARD		หมายเลขเอกสาร		
		OPS-NPD-RD116-01		
		วันที่เริ่มใช้		
PROCESS		PACKING		
CUSTOMER (ชื่อลูกค้า)		-		
PART NO (รหัสสินค้า)		47-PS0267-P-01		
PART NAME (ชื่อสินค้า)		SWITCH COVER		
MODEL (รุ่น)				
SHAPE OF CONTAINER (รูปแบบการบรรจุ)		WIDTH (ความกว้าง)		
		23 CM		
ขนาดสูง		12 x 18 นิ้ว		
จำนวนชิ้นงาน/ถุง		500 ชิ้น		
จำนวนชิ้นงาน/กล่อง		1,500 ชิ้น		
จำนวนถุง/กล่อง		3 ถุง		
		LONG (ความยาว)		
		32 CM		
		HEIGHT (ความสูง)		
		27 CM		
		CONTAINER WEIGHT (น้ำหนักของภาชนะ)		
		250 G		
		CONTAINER COLOUR (สีของภาชนะ)		
		BROWN (น้ำตาล)		
		CONTAINER TYPE <input type="checkbox"/> RETURNABLE		
		<input checked="" type="checkbox"/> ONE WAY (ชนิดของภาชนะ)		
ลำดับ NO	ขั้นตอนการทำงาน PROCESS	เครื่องมือและอุปกรณ์ (TOOL AND EQUIPMENT)	อื่น ๆ OTHER	
1	เลือกภาชนะบรรจุที่ได้กำหนดตามมาตรฐานการแพ็คเกจ ข้างต้น			
2	นำชิ้นงานใส่ภาชนะบรรจุให้ครบตามมาตรฐานแพ็คเกจ		ถุงพลาสติก	
3	ชิ้นงานที่ได้ทำการบรรจุลงภาชนะแล้ว ต้องนำมาชั่งน้ำหนักแล้วระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ทุกครั้ง	เครื่องชั่งน้ำหนัก (G., KG.)		
4	นำชิ้นงานมาฉีกปากภาชนะบรรจุก่อนทำการบรรจุลงกล่อง ซึ่งกล่องที่ทำการบรรจุต้องตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานแพ็คเกจ	เครื่องซีล	กรรไกร	
5	ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะบรรจุของสินค้า ทุกภาชนะบรรจุที่ทำการจัดส่ง		สติ๊กเกอร์	
6	เมื่อทำการบรรจุสินค้าลงกล่องสินค้าสำเร็จรูปแล้ว นำสินค้ามาวางเรียงไว้ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป		กล่องกระดาษ เทปกาวยีนน้ำตา	
CAUTION (ข้อควรระวัง)				
1 ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ห้ามทำการบรรจุใกล้กัน เพราะอาจปะปนกันได้				
2 หากมีปัญหาใด ๆ ขณะปฏิบัติให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบทันที				
REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

มาตรฐานการบรรจุ-หีบห่อของ 123457 ; RUBBER FOOT

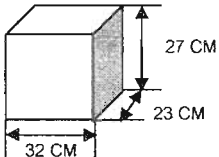OPERATION STANDARD		หมายเลขเอกสาร		
		OPS-NPD-RM045-1		
		วันที่เริ่มใช้		
PROCESS		PACKING		
CUSTOMER (ชื่อลูกค้า)		-		
PART NAME (ชื่อสินค้า)		RUBBER FOOT		
SHAPE OF CONTAINER (รูปแบบการบรรจุ)		MODEL (รุ่น)		
 <p>ขนาดสูง 9 x 14 นิ้ว จำนวนชั้นงาน/ถุง 4,110 ชั้น จำนวนชั้นงาน/กล่อง 41,100 ชั้น จำนวนถุง/กล่อง 10 ถุง</p>		WIDTH (ความกว้าง) 23 CM LONG (ความยาว) 32 CM HEIGHT (ความสูง) 27 CM CONTAINER WEIGHT (น้ำหนักของภาชนะ) 50 G CONTAINER COLOUR (สีของภาชนะ) BROWN (น้ำตาล) CONTAINER TYPE <input type="checkbox"/> RETURNABLE <input checked="" type="checkbox"/> ONE WAY (ชนิดของภาชนะ)		
PART NO (รหัสสินค้า) 123457				
ลำดับ NO	ขั้นตอนการทำงาน PROCESS	เครื่องมือและอุปกรณ์ (TOOL AND EQUIPMENT)	อื่น ๆ OTHER	
1	เลือกภาชนะบรรจุที่ได้กำหนดตามมาตรฐานการแพ็คเกจ ช่างต้น			
2	นำชิ้นงานใส่ภาชนะบรรจุให้ครบตามมาตรฐานแพ็คเกจ		ถุงพลาสติก	
3	ชิ้นงานที่ได้ทำการบรรจุลงภาชนะแล้ว ต้องนำมาชั่งน้ำหนักแล้ว ระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ทุกครั้ง	เครื่องชั่งน้ำหนัก (G., KG.)		
4	นำชิ้นงานมาหนีปากภาชนะบรรจุก่อนทำการบรรจุลงกล่อง ซึ่งกล่องที่ทำการบรรจุต้องตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานแพ็คเกจ	เครื่องซีล	กรรไกร	
5	ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะบรรจุของสินค้า ทุกภาชนะบรรจุที่ทำการจัดส่ง		สติ๊กเกอร์	
6	เมื่อทำการบรรจุสินค้าลงกล่องสินค้าสำเร็จรูปแล้ว นำสินค้ามาวางเรียงไว้ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป		กล่องกระดาษ เทปกาวยึดน้ำตา	
CAUTION (ข้อควรระวัง) <ol style="list-style-type: none"> 1 ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มีขนาดและรูปร่าง ใกล้เคียงกัน ห้ามทำการบรรจุใกล้กัน เพราะอาจปะปนกันได้ 2 หากมีปัญหาใด ๆ ขณะปฏิบัติให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบทันที 				
REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

มาตรฐานการบรรจุ-หีบห่อของ 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		หมายเลขเอกสาร								
		OPS-NPD-RM045-02								
		วันที่เริ่มใช้								
PROCESS	PACKING									
CUSTOMER (ชื่อลูกค้า)		PART NO (รหัสสินค้า) 123458								
PART NAME (ชื่อสินค้า) RUBBER FOOT		MODEL (รุ่น)								
SHAPE OF CONTAINER (รูปแบบการบรรจุ)		WIDTH (ความกว้าง)	23 CM							
 <table border="1" data-bbox="315 638 658 872"> <tr> <td>ขนาดถุง</td> <td>7 x 11 นิ้ว</td> </tr> <tr> <td>จำนวนชิ้นงาน/ถุง</td> <td>200 ชิ้น</td> </tr> <tr> <td>จำนวนชิ้นงาน/กล่อง</td> <td>5,000 ชิ้น</td> </tr> <tr> <td>จำนวนถุง/กล่อง</td> <td>25 ถุง</td> </tr> </table>	ขนาดถุง	7 x 11 นิ้ว	จำนวนชิ้นงาน/ถุง	200 ชิ้น	จำนวนชิ้นงาน/กล่อง	5,000 ชิ้น	จำนวนถุง/กล่อง	25 ถุง	LONG (ความยาว)	32 CM
	ขนาดถุง	7 x 11 นิ้ว								
	จำนวนชิ้นงาน/ถุง	200 ชิ้น								
	จำนวนชิ้นงาน/กล่อง	5,000 ชิ้น								
	จำนวนถุง/กล่อง	25 ถุง								
HEIGHT (ความสูง)	27 CM									
CONTAINER WEIGHT (น้ำหนักของภาชนะ)	250 G									
CONTAINER COLOUR (สีของภาชนะ)	BROWN (น้ำตาล)									
CONTAINER TYPE (ชนิดของภาชนะ)	<input type="checkbox"/> RETURNABLE <input checked="" type="checkbox"/> ONE WAY									
ลำดับ NO	ขั้นตอนการทำงาน PROCESS	เครื่องมือและอุปกรณ์ (TOOL AND EQUIPMENT)	อื่น ๆ OTHER							
1	เลือกภาชนะบรรจุที่ได้กำหนดตามมาตรฐานการแพ็คเกจ ข้างต้น									
2	นำชิ้นงานใส่ภาชนะบรรจุให้ครบตามมาตรฐานแพ็คเกจ		ถุงพลาสติก							
3	ชิ้นงานที่ได้ทำการบรรจุลงภาชนะแล้ว ต้องนำมาชั่งน้ำหนักแล้ว ระบุน้ำหนักที่ชั่งได้ทุกครั้ง	เครื่องชั่งน้ำหนัก (G., KG.)								
4	นำชิ้นงานมาผ่นปากภาชนะบรรจุก่อนทำการบรรจุลงกล่อง ซึ่งกล่องที่ทำการบรรจุต้องตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานแพ็คเกจ	เครื่องซีล	กรรไกร							
5	ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะบรรจุของสินค้า ทุกภาชนะบรรจุที่ทำการจัดส่ง		สติ๊กเกอร์							
6	เมื่อทำการบรรจุสินค้าลงกล่องสินค้าสำเร็จรูปแล้ว นำสินค้ามาวาง เรียงไว้ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป		กล่องกระดาษ เทปกาวยีนน้ำตา							
CAUTION (ข้อควรระวัง)										
1 ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ห้ามทำการบรรจุใกล้กัน เพราะอาจปะปนกันได้ 2 หากมีปัญหาใด ๆ ขณะปฏิบัติให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบทันที										
REVISION NO	EFFECTIVE DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY						




ภาคผนวก ง

มาตรฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน (หลังการพัฒนาระบบ)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด

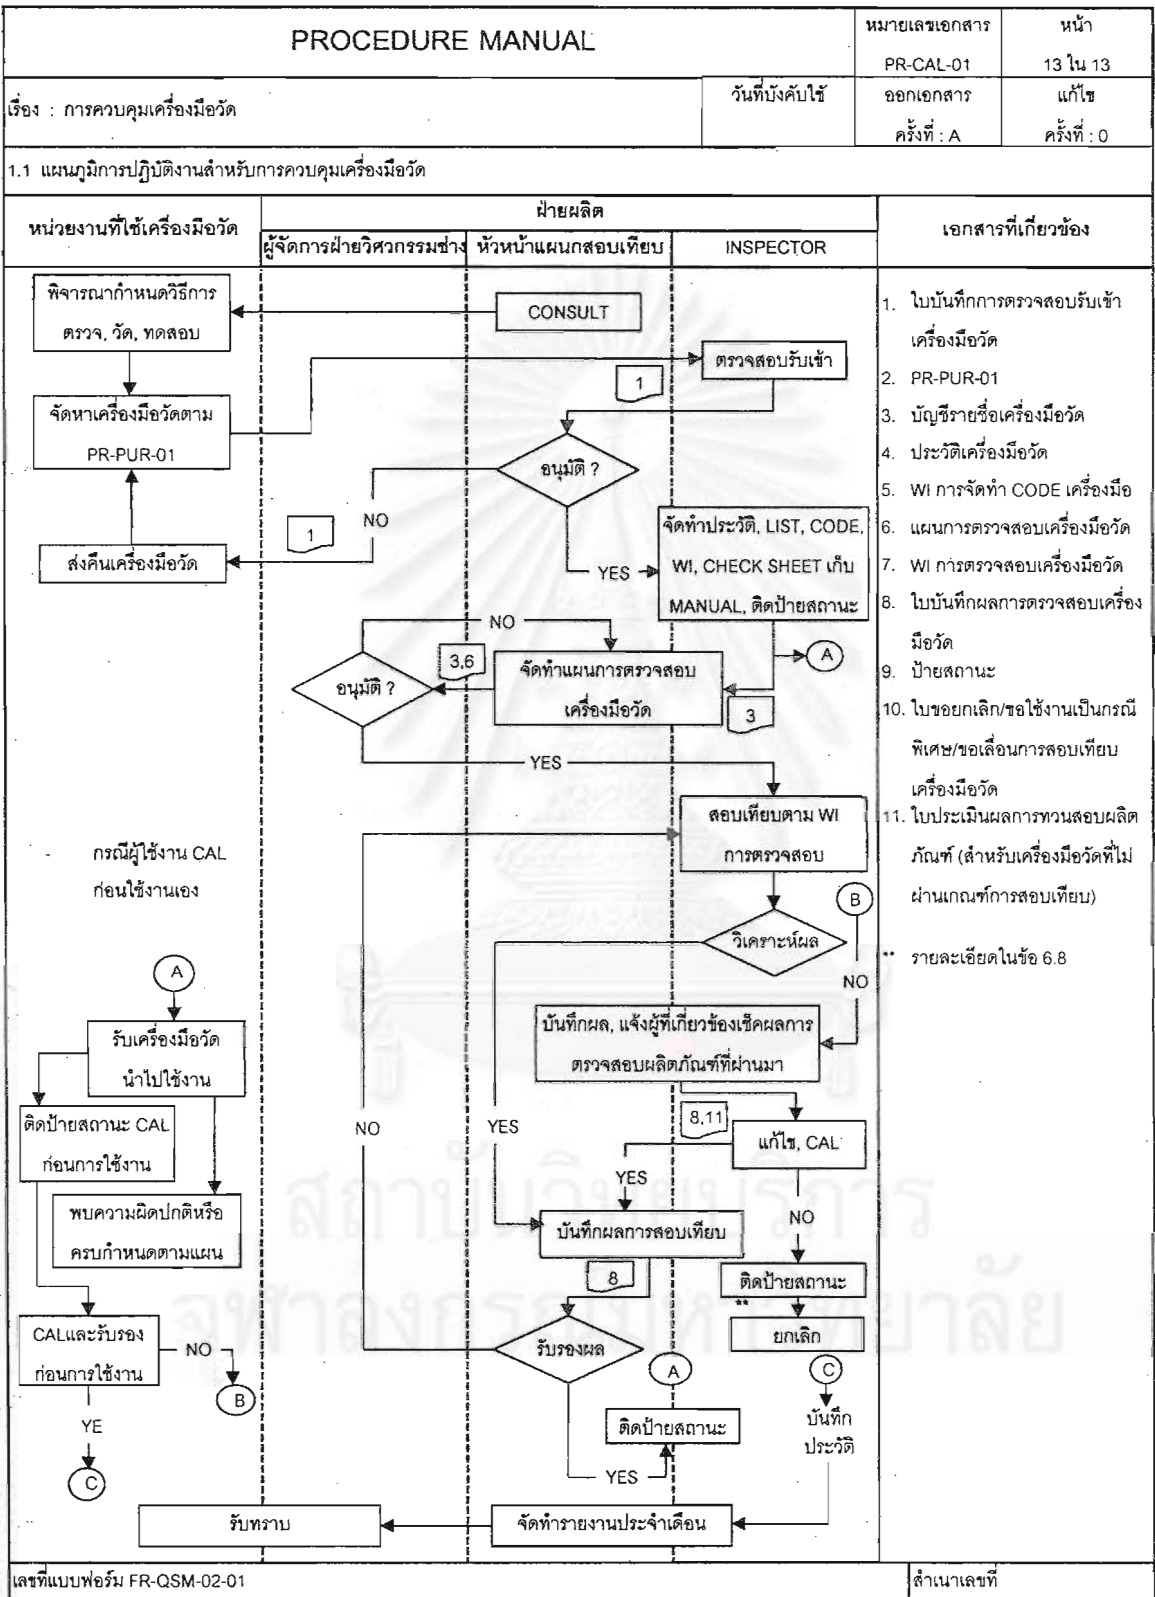

1 ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด (ต่อ)

PROCEDURE MANUAL

หมายเลขเอกสาร
PR-CAL-01หน้า
17 ใน 23

เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือวัด

วันที่บังคับใช้

ออกเอกสาร
ครั้งที่ : Aแก้ไข
ครั้งที่ : 0

1.2 แบบฟอร์มบัญชีรายการเครื่องมือวัด (MEASURING EQUIPMENT LISTS)



MEASURING EQUIPMENT LIST												
บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด												
NO.	CODE	MEASURING EQUIPMENT	MANUFACTURER	MÓDEL	SERIAL NO.	SPECIFICATIO N	ACCURACY	RANGE	CALIBRATION INTERVAL (YEAR)	LOCATION	CAL. BY	REMAR K
1	CAL-01	WEIGHT	MITUTOYO	-	-	OUTSIDE	0.1	3 SETS	1y	CAL LAB	OUTSIDE	
2	CAL-02	GUAGE BLOCK	MITUTOYO	-	-	OUTSIDE	0.01	0-300	3y	CAL LAB	OUTSIDE	
3	MIX-B-01	DIGITAL BALANCE	UWE	-	-	WI-CAL-01-04	0.01	0-150kg	3m	MIXING	CAL LAB	
4	PRE-B-05	VERNIER	-	-	-	WI-CAL-01-09	0.05 mm.	0-150mm	3m	MIXING	CAL LAB	
5	R&D-B-02	HARDNESS TESTER	TECLOCK	JIS A TYPE	GS-706N	WI-CAL-01-07	1 oA	0-100 oA	3m	QC COMPOUND	CAL LAB	
6	R&D-B-01	MV VISCOMETER	GOTECH	GT-7080-PC	8400584	WI-CAL-01-24	0.1	0-200	1y	QC COMPOUND	CAL LAB	
7	PRE-B-03	DIGITAL BALANCE	TANITA	1144	-	WI-CAL-01-04	1g	0-1000g	3m	PREFORMING	CAL LAB	
8	PRE-09	RULER	BENHUR	-	-	WI-CAL-01-11	0.5mm.	0-300mm	3m	PREFORMING	CAL LAB	
9	PRE-03	VERNIER	-	-	-	WI-CAL-01-09	0.05mm.	0-150mm	3m	PREFORMING	CAL LAB	
10	QA-04	HADNESS TESTER	TECLOCK	JIS A TYPE	GS-706N	WI-CAL-01-07	1 oA	0-100 oA	3m	QC INPROCESS	CAL LAB	
11	QC-05	VERNIER	MITUTOYO	CD-8	62315	WI-CAL-01-09	0.01	0-200mm	3m	QC INPROCESS	CAL LAB	
เลขที่แบบฟอร์ม FR-CAL-01-04											REVISED : 00	


เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-01

จำนวนหน้า

2. วิธีการทำงานเรื่อง การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-09	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการสอบเทียบ VERNIER CALIPERS 2. ขอบเขต สำหรับการสอบเทียบ VERNIER CALIPERS RANGE 0-300 MM ภายในบริษัท 3. เอกสารอ้างอิง <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องมือวัด (PR-CAL-01) 3.2 JIS B 7507 (1996) : VERNIER DIAL AND DIGITAL CALIPAERS 4. ช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ 1 ปี 5. สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ 23 ± 2 °C ความชื้น 55 ± 10 % RH 6. อุปกรณ์ <ol style="list-style-type: none"> 6.1 GAUGE BLOCK 6.2 กระจกเช็ดเลนส์ 6.3 ถุงมือ 7. ผู้รับผิดชอบ <ol style="list-style-type: none"> 7.1 หัวหน้าแผนกสอบเทียบ 7.2 INSPECTORS 8. ข้อควรระวัง <ol style="list-style-type: none"> 8.1 การใช้ VERNIER CALIPERS ต้องระวังปากวัดไม่ให้ชูดชิดกับหน้าสัมผัส GAUGE BLOCK 8.2 ในการวัดแรงกดระหว่างปากวัดกับ GAUGE BLOCK ควรจะพอเหมาะ (ถ้ากดมากหรือน้อยเกินไป ค่าที่อ่านได้จะผิดพลาด) 8.3 ในการวัด แนวแกนของเครื่องมือวัด (BEAM) กับ GAUGE BLOCK ต้องขนานกัน และควรอ่านค่าควรให้แนวเล็งของสายตาดูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง 8.4 การหยิบจับ GAUGE BLOCK ทุกครั้งต้องสวมถุงมือ 8.5 ต้องทำความสะอาด GAUGE BLOCK ก่อนและหลังการใช้งาน 9. วิธีปฏิบัติ <ol style="list-style-type: none"> 9.1 การตรวจสอบสภาพทั่วไป <ol style="list-style-type: none"> 9.1.1 ใช้ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาด VERNIER CALIPERS แล้วตรวจสอบสภาพทั่วไป <ol style="list-style-type: none"> 9.1.1.1 เลื่อนปากวัดนอกให้ชิดกัน สังเกตจุดศูนย์กลาง (0) ของสเกลเวอร์เนียร์จะต้องตรงกับสเกลหลัก (สำหรับชนิด SCALE) หรือค่าที่ได้ต้องเป็นศูนย์ (0) (สำหรับชนิด DIGITAL) ถ้าเป็นชนิดหน้าปัด (DIAL) ให้ปรับเข็มหลักของ DIAL ให้ตรงศูนย์ (0) 		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

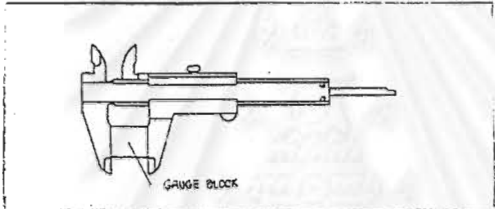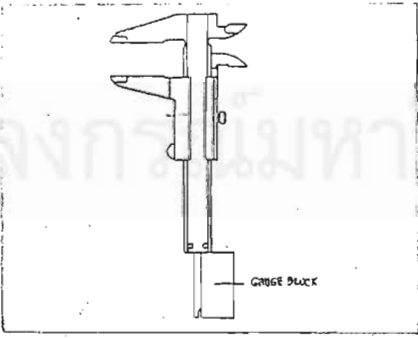WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-09	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<p>9.1.1.2 นำปากวัดนอกของเวอร์เนียที่แนบติดกันดังกล่าว ส่องดูกับแสงน็อนจะต้องไม่มีแสงลอดผ่าน</p> <p>9.1.1.3 สำหรับปากวัดในและวัดลึก ให้สังเกตคุณภาพของสภาพทั่วไป จะต้องไม่มีบิ่นหรือหักจนมีผลต่อการใช้งานหรือการอ่านค่า</p> <p>9.1.1.4 การทำงานของ VERNIER CALIPERS ต้องไม่ติดขัด สเกลและตัวเลขต่าง ๆ ต้องชัดเจน</p> <p>9.2 การสอบเทียบวัดนอก</p> <p>9.2.1 แบ่งจุดตรวจสอบสเกลของ VERNIER CALIPERS เป็น 5-10 จุด โดยให้ครอบคลุมถึงระดับความละเอียดที่อ่านได้ (กรณีมีขนาดของ GAUGE BLOCK เพียงพอ) หรือให้อ้างอิงตามตารางที่ 1</p> <p>9.2.2 เลือก GAUGE BLOCK ขนาดตามข้อที่ 9.2.1 มาวัด โดยใช้ปากวัดนอกวัด 4 ครั้ง (ตามรูปที่ 1) แล้วบันทึกค่าที่ได้จนครบตามแบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>9.2.3 นำผลที่ได้ไปตรวจสอบกับค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ในตารางที่ 2</p>		
 <p>รูปที่ 1 แสดงการสอบเทียบ “วัดนอก” สำหรับ VERNIER CALIPERS</p>		
<p>9.3 การสอบเทียบวัดลึก</p> <p>9.3.1 เลือก GAUGE BLOCK ขนาดตามข้อที่ 9.2.1 (เฉพาะ 4 จุดแรก) มาทำการวัดลึก โดยการแนบกันวัดลึกของ VERNIER CALIPERS กับ GAUGE BLOCK (ตามรูปที่ 2) โดยให้ทำการวัดลึกจุดละ 4 ครั้ง อ่านค่าที่ได้บันทึกไว้จนครบในแบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>9.3.2 นำผลที่ได้ไปตรวจสอบกับค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ในตารางที่ 2</p>		
 <p>รูปที่ 2 แสดงการสอบเทียบ “วัดลึก” สำหรับ VERNIER CALIPERS</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	ตำแหน่งเลขที่	

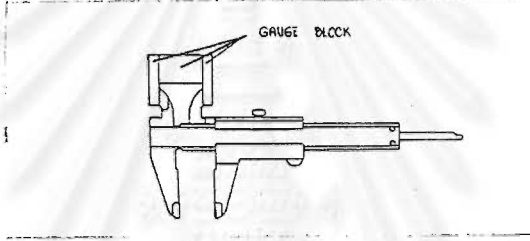WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-09	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : I
<p>9.4 การสอบเทียบวัดใน</p> <p>9.4.1 เลือก GAUGE BLOCK อ้างอิงขนาดตามตารางที่ 1 สำหรับ RANGE : 0 ~ 150 MM., 0 ~ 200 MM. และ RANGE : 0 – 3000 MM. ตามลำดับ แล้วนำ GAUGE BLOCK อีก 2 ชิ้นมาต่อให้ได้เป็นรูปตัว U (ตามรูปที่ 3) โดยให้ GAUGE BLOCK ที่ต้องการวัดค่าอยู่ตรงกลาง แล้ววัดโดยใช้ปากวัดในวัดจนครบ 4 ครั้ง อ่านค่าที่ได้บันทึกไว้จนครบในแบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>9.4.2 นำผลที่ได้ไปตรวจสอบกับค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ในตารางที่ 2</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>รูปที่ 3 แสดงการสอบเทียบ “วัดใน” สำหรับ VERNIER CALIPERS</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

สถาบันวิทยบริการ
 าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-09	หน้า ___ / ___
	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1

เรื่อง : การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของ GAUGE BLOCK สำหรับการใช้งาน

RANGE (MM.)	ขนาด GAUGE BLOCK (MM.)		
	ค่าความละเอียด 0.1 หรือ 0.05	ค่าความละเอียด 0.02 หรือ 0.01	วัดลึก
0 – 150 OR 0-200	29.0 OR 30.05*	30.00 OR 31.01**	
	(15+14+1.05*)	(20+10+1.01**)	
	59.1	62.02	
	(50+8+1.1)	(50+11+1.02)	50
	88.3	93.04	75
	(75+12+1.3)	(75+17+1.04)	100
	117.5	124.1	
	(100+16+1.5)	(100+23+1.10)	
	143.7	145.2	
0 – 300	(100+24+18+1.7)	(100+25+19+1.2)	
	48.0 OR 49.05*	40.00 OR 41.01**	
	(25+23+1.05*)	(21+19+1.01**)	
	108.10	100.02	
	(75+22+10+1.1)	(75+24+1.02)	75
	167.20	159.04	100
	(100+50+16+1.2)	(100+50+8+1.04)	150
	226.35	218.10	(100+500)
	(100+75+22+21+6+1.3+1.05)	(100+75+22+20+1.1)	
285.40	277.20		
(100+75+50+22+21+16+1.4)	(100+75+50+18+17+16+1.2)		

หมายเหตุ

* สำหรับความละเอียด 0.05

** สำหรับความละเอียด 0.01

เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01

สำเนาเลขที่

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร	หน้า
	WI-CAL-01-09	___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ VERNIER CALIPERS	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1

ตารางที่ 2 แสดงค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (TOLERANCE) สำหรับ VERNIER CALIPERS

ช่วงการวัด (MM.)	ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MM.)	
	ค่าความละเอียด 0.1 หรือ 0.05	ค่าความละเอียด 0.02 หรือ 0.01
ต่ำกว่า ถึง 50	± 0.05	± 0.02
ตั้งแต่ 50 ถึง 100	± 0.06	± 0.02
ตั้งแต่ 100 ถึง 200	± 0.07	
ตั้งแต่ 200 ถึง 300	± 0.08	± 0.02
ตั้งแต่ 300 ถึง 400	± 0.09	
ตั้งแต่ 400 ถึง 500	± 0.10	± 0.02
ตั้งแต่ 500 ถึง 600	± 0.11	
ตั้งแต่ 600 ถึง 700	± 0.12	± 0.02
ตั้งแต่ 700 ถึง 800	± 0.13	
ตั้งแต่ 800 ถึง 900	± 0.14	± 0.02
ตั้งแต่ 900 ถึง 1000	± 0.15	

หมายเหตุ

- VERNIER CALIPERS ที่มี RANGE มากกว่า 300 MM. สามารถใช้ตารางข้างต้นพิจารณาค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ และการดำเนินการจัดส่งไปสอบเทียบยังสถาบันภายนอกอ้างอิง ตามวิธีปฏิบัติงานการจัดส่งเครื่องมือวัด ไปสอบเทียบยังสถาบันภายนอก (WI-CAL-01-18)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3. วิธีการทำงานเรื่อง การสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-24	หน้า ___ / ___																				
เรื่อง : การสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1																				
<p>1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER</p> <p>2. ขอบเขต ใช้กับการสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER MODEL : GT-7080-PC ภายในบริษัท</p> <p>3. เอกสารอ้างอิง MANUAL ของเครื่อง MOONEY VISCOMETER MODEL : GT-7080-PC</p> <p>4. ช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ 1 เดือน</p> <p>5. อุปกรณ์ ค้อนน้ำหนักมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ MOONEY VISCOMETER MODEL : GT-7080-PC</p> <p>6. ผู้รับผิดชอบ</p> <p>6.1 หัวหน้าแผนกสอบเทียบ</p> <p>6.2 INSPECTORS</p> <p>7. ข้อควรระวัง</p> <p>7.1 ในการ OPERATE เครื่องให้ทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ในเอกสารวิธีการใช้เครื่อง MOONEY</p> <p>7.2 ก่อนการสอบเทียบให้ปรับแรงดันลมให้ได้ 4.6 KG/CM²</p> <p>7.3 การแขวนค้อนน้ำหนักต้องทำให้ห่วงร้อยของลวดสลิง สามารถเคลื่อนตัวได้และ การยกขึ้นลงต้องพร้อมกัน</p> <p>7.4 ขณะทำการสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER เมื่อต้องการหยุดการสอบเทียบให้กด ESC ในขณะที่ค้อนน้ำหนักแตะพื้นเท่านั้น มิฉะนั้นค้อนน้ำหนักจะเกิดการหล่นกระแทก</p> <p>8. วิธีปฏิบัติ</p> <p>8.1 เลื่อน CURSOR ไปที่ CALIBRATION</p> <table border="1" data-bbox="215 1401 1115 1595" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>TEST</th> <th>FILE</th> <th>CALIBRATION</th> <th>SET UP</th> <th>CONFIG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">CALIBRATION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">ZERO ADJUST</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">MOTOR CONTROL</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>8.2 เลื่อน CURSOR ไปที่ MOTOR CONTROL</p> <p>8.3 กด ENTER จะปรากฏข้อความ</p> <p>1. MOTOR RIGHT ROTATE</p> <p>2. MOTOR LEFT ROTATE</p> <p>3. MOTOR STOP</p> <p>SELECT NUMBER</p>			TEST	FILE	CALIBRATION	SET UP	CONFIG			CALIBRATION					ZERO ADJUST					MOTOR CONTROL		
TEST	FILE	CALIBRATION	SET UP	CONFIG																		
		CALIBRATION																				
		ZERO ADJUST																				
		MOTOR CONTROL																				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่																					


WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-24	หน้า ___ / ___																																																																		
เรื่อง : การสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1																																																																		
<p>8.4 กด KEY หมายเลข 2</p> <p>8.5 กด ESC</p> <p>8.7 กด ENTER จะปรากฏข้อความ</p> <p style="padding-left: 40px;">0.X</p> <p style="padding-left: 40px;">0.X</p> <p style="padding-left: 40px;">.</p> <p style="padding-left: 40px;">0.X</p> <p>กำหนดให้</p> <p>8.7.1 X = จำนวนเต็มใด ๆ</p> <p>8.7.2 ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.0 – 0.5</p> <p>8.7.3 ถ้าไม่อยู่ระหว่าง 0. – 0.5 ให้ทำการปรับปุ่ม ZERO VE ของ AMPLIFY ช่าง ๆ ตามรูป 9.1</p> <p>8.7.4 การปรับตามเข็มนาฬิกา ค่าที่ได้จะลดลง และการปรับทวนเข็มนาฬิกา ค่าที่ได้จะเพิ่มขึ้น</p> <p>8.8 .กด ESC</p> <p>8.9 แขนงค้อนน้ำหนักรมาตรฐานกับ ROLLER ทั้งสองก่อนตามรูป 9.2</p> <p>8.10 เลื่อน CURSOR ไปที่ CALIBRATION</p> <p>8.11 กด ENTER ค้อนน้ำหนักจะโคจรขึ้นและจะปรากฏข้อความ</p> <p>(RANGE 200) 73 ± 5</p> <table border="1" data-bbox="189 1144 1045 1606"> <thead> <tr> <th>32.6</th> <th>AMP</th> <th>73.0</th> <th>NO.</th> <th>STANDARD</th> <th>TEST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.6</td> <td>AMP</td> <td>73.0</td> <td>1</td> <td>10.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>32.6</td> <td>AMP</td> <td>73.0</td> <td>2</td> <td>20.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>32.6</td> <td>AMP</td> <td>73.0</td> <td>3</td> <td>30.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>40.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>50.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>60.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>70.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>80.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>90.0</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>100.0</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>กำหนดให้</p> <p>8.11.1 ค่า AMP ที่ได้ต้องอยู่ที่ 73.0</p> <p>8.11.2 ถ้าค่า AMP มากกว่า 73.0 ให้ปรับ CURSOR ↓ จนกว่าจะได้ 73.0</p> <p>8.11.3 ถ้าค่า AMP น้อยกว่า 73.0 ให้ปรับ CURSOR ↑ จนกว่าจะได้ 73.0</p>			32.6	AMP	73.0	NO.	STANDARD	TEST	32.6	AMP	73.0	1	10.0	10.00	32.6	AMP	73.0	2	20.0	10.00	32.6	AMP	73.0	3	30.0	10.00				4	40.0	10.00				5	50.0	10.00				6	60.0	10.00				7	70.0	10.00				8	80.0	10.00				9	90.0	10.00				10	100.0	10.00
32.6	AMP	73.0	NO.	STANDARD	TEST																																																															
32.6	AMP	73.0	1	10.0	10.00																																																															
32.6	AMP	73.0	2	20.0	10.00																																																															
32.6	AMP	73.0	3	30.0	10.00																																																															
			4	40.0	10.00																																																															
			5	50.0	10.00																																																															
			6	60.0	10.00																																																															
			7	70.0	10.00																																																															
			8	80.0	10.00																																																															
			9	90.0	10.00																																																															
			10	100.0	10.00																																																															
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	ส่วนเวลาที่																																																																			

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-24	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบเครื่อง MOONEY VISCOMETER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1

9. รูปภาพประกอบ

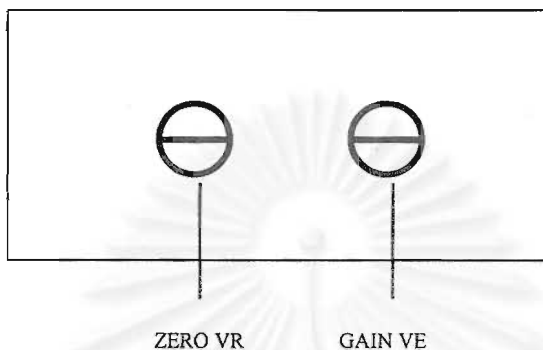

รูปที่ 9.1 แสดง AMPLIFY สำหรับการปรับ ZERO

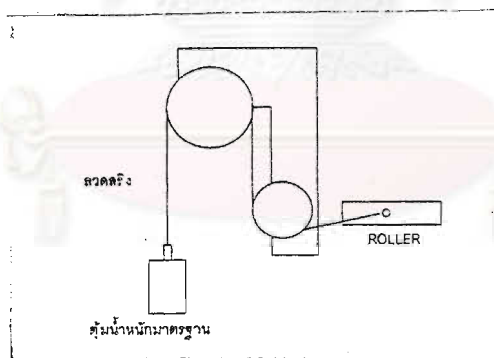

รูปที่ 9.2 แสดงการแขวนค้อน้ำหนักมาตรฐานกับ ROLLER

4. วิธีการทำงานเรื่อง การสอบเทียบ HARDNESS TESTER

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-07	หน้า ____ / ____
เรื่อง : การสอบเทียบ HARDNESS TESTER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : I
<p>1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการสอบเทียบ HARDNESS TESTER</p> <p>2. ขอบเขต HARDNESS TESTER ภายในบริษัท</p> <p>3. เอกสารอ้างอิง 3.1 JIS K 6253 (1997) : HARDNESS TESTING METHODS FOR RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC</p> <p>4. ช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ 4.1 4 เดือน : สำหรับ REFERENCE HARDNESS TESTER (CAL-07) 4.2 2 เดือน : สำหรับ WORKING HARDNESS TESTER</p> <p>5. สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ 23 ± 2 °C ความชื้น 55 ± 10 % RH</p> <p>6. อุปกรณ์ 6.1 DUROMETER TESTER 6.2 แผ่นยางมาตรฐาน (RUBBER STANDARD) 6.3 เครื่อง PROFILE PROJECTOR 6.4 HARDNESS TESTER STAND</p> <p>7. ผู้รับผิดชอบ 7.1 หัวหน้าแผนกสอบเทียบ 7.2 INSPECTORS</p> <p>8. วิธีปฏิบัติ</p> <p style="text-align: center;">การสอบเทียบตัว REFERENCE HARDNESS TESTER</p> <p>- การตรวจสอบ SPECIFICATION ของเข็ม (INDENTOR)</p> <p>8.1 ใช้ PROFILE PROJECTOR ส่งดูเข็ม (INDENTOR) ของ HARDNESS TESTER โดย SPECIFICATION ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (รูป 9.2)</p> <p>- การตรวจสอบค่าแรงกด (CALIBRATION SPRING)</p> <p>8.2 เครื่อง DUROMETER TESTER ต้องทำความสะอาดคัมน์น้ำหนักของเครื่องด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ให้สะอาด ส่วนตัวเครื่องและแท่นรองรับให้ใช้ผ้าที่สะอาดเช็ด ในการสอบเทียบให้ใส่ถุงมือทุกครั้งเมื่อมีการหยิบจับคัมน์น้ำหนัก</p> <p>8.3 ใช้ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพทั่วไป สำหรับ REFERENCE HARDNESS TESTER</p> <p>8.3.1 เข็มต้องไม่มีบิดงอ กระจกหน้าปิดต้องไม่แตกร้าว (จนไม่สามารถอ่านค่าได้)</p> <p>8.3.2 สเกลและตัวเลขต้องชัดเจน</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

WORK INSTRUCTION		หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-07	หน้า ___ / ___																
เรื่อง : การสอบเทียบ HARDNESS TESTER		วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1																
8.4	เมื่อไม่มีน้ำหนักกดบนตัวเครื่อง เข็มต้องชี้ที่ศูนย์ ถ้าไม่ตรงศูนย์ ให้ปรับค่าสปริง แล้วทดลองกดบนแผ่นยางที่เตรียมไว้ 4 ครั้ง แล้วเมื่อยกออกเข็มต้องชี้ที่ศูนย์ตามเดิม																		
8.5	วาง HARDNESS TESTER บนแท่นรองรับของเครื่อง DUROMETER TESTER โดยใช้เข็ม (INDENTOR) ชี้ขึ้น แล้ววางตุ้มน้ำหนักของเครื่อง DUROMETER TESTER ขนาด 255 G และ 23 G ซ้อนกันโดยให้ก้านต่อของตุ้มน้ำหนักกดลงบนปลายเข็มของ HARDNESS TESTER ในแนวเดียวกัน บันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วทำซ้ำจนครบ 4 ครั้ง ใช้แบบฟอร์ม FR-CAL-01-14																		
8.6	ทำซ้ำข้อ 8.5 โดยเพิ่มขนาดน้ำหนักของเครื่องเป็นครั้งละ 200 G จนหมดตุ้มน้ำหนักที่มีอยู่																		
8.7	เมื่อยกตุ้มน้ำหนักออกทั้งหมด เข็มต้องชี้ที่ศูนย์ตามเดิม																		
8.8	ตรวจสอบผลกับค่าผิดพลาดในตาราง																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NOMINAL WEIGHT (GF)</th> <th>SCALE READING TYPE A, E,</th> <th>ACCURACY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>255</td> <td>26</td> <td>± 1 READABILITY</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>455</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>655</td> <td>78</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NO.	NOMINAL WEIGHT (GF)	SCALE READING TYPE A, E,	ACCURACY	1	255	26	± 1 READABILITY	2	455	52		3	655	78	
NO.	NOMINAL WEIGHT (GF)	SCALE READING TYPE A, E,	ACCURACY																
1	255	26	± 1 READABILITY																
2	455	52																	
3	655	78																	
หมายเหตุ																			
1. ตุ้มน้ำหนักของเครื่องให้ใช้ค่าแก้ (CORRECT VALUE) เป็นค่าในการคำนวณหาแรงกดของสปริง																			
2. สำหรับการคำนวณหาค่าแรงของสปริงใช้สูตร																			
2.1 TYPE A และ E																			
$W_A = 56.1 + 7.65 H_A$																			
W_A = ค่าแรงกดของสปริงที่อ่านจากเครื่องชนิด SHORE A หรือ E (GF)																			
H_A = ค่า HARDNESS ที่อ่านจากเครื่องชนิด SHORE A หรือ E																			
2.2 TYPE D																			
$W_D = 45.33 H_D$																			
W_D = ค่าแรงกดของสปริงที่อ่านจากเครื่องชนิด SHORE D																			
H_D = ค่า HARDNESS ที่อ่านจากเครื่องชนิด SHORE D																			
การสอบเทียบตัว WORKING HARDNESS TESTER																			
8.1	ใช้ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพทั่วไป																		
8.1.1	เข็มต้องไม่บิดงอ กระจกหน้าปิดต้องไม่แตกร้าว (จนไม่สามารถอ่านค่าได้)																		
8.1.2	สเกลและตัวเลขต้องชัดเจน																		
8.2	เมื่อไม่มีน้ำหนักกดบนตัวเครื่องเข็มต้องชี้ที่ศูนย์ ถ้าไม่ตรงศูนย์ให้ปรับค่าสปริง แล้วทดลองกดบนแผ่นยางที่เตรียมไว้ 4 ครั้ง แล้วเมื่อยกออกเข็มต้องชี้ที่ศูนย์ตามเดิม																		
8.3	การเตรียมแผ่นยางมาตรฐาน (RUBBER STANDARD)																		
8.3.1	กำหนดให้แผ่นยางมาตรฐานที่ใช้สำหรับ TYPE A และ D ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 MM. และถ้าหนาไม่ถึง 6 MM. สามารถนำแผ่นยางมาตรฐานวางซ้อนกันได้แต่จำนวนชิ้นในการซ้อนต้องไม่มากกว่า 3 ชิ้น																		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01		สำเนาเลขที่																	

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-07	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ HARDNESS TESTER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<p>8.3.2 กำหนดให้แผ่นยางมาตรฐานที่ใช้สำหรับ TYPE E ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 MM. และถ้าหนาไม่ถึง 10 MM. สามารถนำแผ่นยางมาตรฐานวางซ้อนกันได้แต่จำนวนชั้นในการซ้อนต้องไม่มากกว่า 3 ชั้น</p> <p>8.3.3 ในการวัดค่า HARDNESS ของแผ่นยางมาตรฐาน การกดของเข็ม (INDENTOR) ต้องให้ห่างจากขอบของยางมาตรฐานไม่น้อยกว่า 12 MM.</p> <p>8.3.4 ใช้ REFERENCE HARDNESS TESTER วัดค่าของแผ่นยางมาตรฐานที่ต้องการใช้ในการอ้างอิงด้วย HARDNESS TESTER STAND โดยให้ทำการวัดกระจายกัน 4 จุด ตามข้อ 8.3.3 แล้วบันทึกค่าที่ได้ในแบบฟอร์ม FR-CAL-01-23</p> <p>8.4 ใช้ WORKING HARDNESS TESTER วัดค่าของแผ่นยางมาตรฐานที่ทราบค่า HARDNESS แล้ว ด้วย HARDNESS TESTER STAND โดยให้ทำการวัดกระจายกัน 4 จุด ตามข้อ 8.3.3 แล้วบันทึกค่าที่ได้ในแบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>8.5 ตรวจสอบผลที่ได้กับค่าผิดพลาดต้องไม่เกิน ± 2 READABILITY ถ้าไม่ได้ให้ทำการปรับสริง แล้วดำเนินการซ้ำตาม 8.4 ถึง 8.5</p> <p><u>หมายเหตุ</u> การใช้งานแผ่นยางมาตรฐานซ้ำ ๆ กัน ให้คำนึงถึงค่า HARDNESS ที่จะเปลี่ยนแปลงไป กำหนดให้ทำการเปลี่ยนหน้าหรือแผ่นของแผ่นยางมาตรฐาน เมื่อค่า HARDNESS ออกนอกค่าเริ่มต้นของการใช้งาน 5 SHORE (จากการวัดด้วย REFERENCE HARDNESS TESTER ครั้งแรก)</p> <p>9. รูปภาพประกอบ</p> <div data-bbox="494 1289 790 1619" style="text-align: center;"> </div> <p>รูปที่ 9.1 แสดงการสอบเทียบ HARDNESS TESTER โดยใช้ DUROMETER TESTER</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

WORK INSTRUCTION

หมายเลขเอกสาร
WI-CAL-01-07

หน้า
___ / ___

เรื่อง : การสอบเทียบ HARDNESS TESTER

วันที่บังคับใช้

แก้ไข
ครั้งที่ : 1


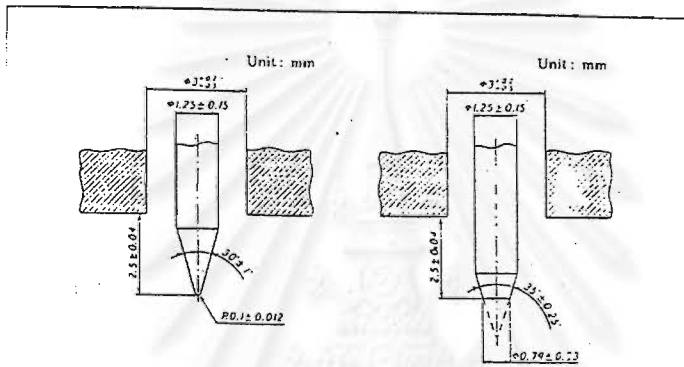



Fig. 1 Indenter for type D durometer

Fig. 2 Indenter for type A durometer

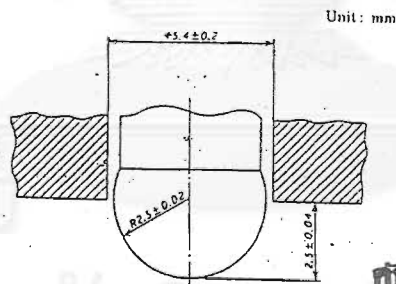

คันทดสอบ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

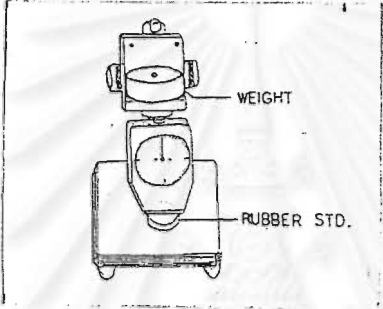WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-07	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ HARDNESS TESTER	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
 <p>รูปที่ 9.3 แสดงการสอบเทียบ HARDNESS TESTER ด้วย RUBBER STANDARD</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	


5. วิธีการทำงานเรื่อง การสอบเทียบ ไม้บรรทัดเหล็ก (STEEL RULER)

<h1 style="text-align: center;">WORK INSTRUCTION</h1>	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-11	หน้า ____ / ____
เรื่อง : การสอบเทียบ ไม้บรรทัดเหล็ก (STEEL RULER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการตรวจสอบไม้บรรทัดเหล็ก (STEEL RULER) 2. ขอบเขต STEEL RULER ภายในบริษัท 3. เอกสารอ้างอิง <ol style="list-style-type: none"> 3.1 JIS B 7516 (1996) 3.2 บทความในวารสาร "FOR QUALITY" ปีที่ 5 ฉบับที่ 26 หน้า 59-62 4. ช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ 1 ปี 5. สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ 23 ± 2 °C ความชื้น 55 ± 10 % RH 6. อุปกรณ์ VERNIER CALIPER (DIGITAL) ที่มี RESOLUTION ไม่น้อยกว่า 0.1 MM. 7. ผู้รับผิดชอบ <ol style="list-style-type: none"> 7.1 หัวหน้าแผนกสอบเทียบ 7.2 INSPECTORS 8. ข้อควรระวัง <ol style="list-style-type: none"> 8.1 ในการสอบเทียบให้เลือกใช้ VERNIER CALIPER ให้เหมาะสมกับ RANGE ของ STEEL RULER และต้องให้แน่ใจว่า VERNIER CALIPER ที่นำมาใช้ได้รับการสอบเทียบ และยังอยู่ในช่วงก่อน DUE DATE 8.2 ในการสอบเทียบให้ระมัดระวังความผิดพลาดจากการวางปากวัดของ VERNIER CALIPER กับขีดบอกระยะของ STEEL RULER เนื่องจากขีดบอกระยะมีความหนาอยู่ ควรกำหนดวิธีการวางให้เหมือน ๆ กัน ในการสอบเทียบ ทุก ๆ ช่วง 9. วิธีปฏิบัติ <ol style="list-style-type: none"> 9.1 ตรวจสอบสภาพทั่วไปและใช้ผ้าทำความสะอาดไม้บรรทัดเหล็ก <ol style="list-style-type: none"> 9.1.1 ตรวจสอบดูสเกล จะต้องเห็นได้ชัดเจน ไม่มีรอยขีดขูด 9.1.2 ตรวจสอบความโค้งงอ โดยนำไปวางบน SURFACE PLATE จะต้องไม่มีแสงลอดระหว่างไม้บรรทัดเหล็ก และ PLATE ทั้งด้านบนและล่าง ถ้ามีแสงลอดผ่านได้กำหนดให้หัวหน้าแผนกสอบเทียบพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 9.1.3 ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของ VERNIER CALIPER 9.2 ทำการแบ่งช่วงในการสอบเทียบอย่างน้อย 5 ช่วงเท่า ๆ กัน 9.3 วาง STEEL RULER ลงบนพื้นที่ราบเรียบ และใช้ VERNIER CALIPER วัดสเกลของ STEEL RULER ตามช่วงความยาว และจำนวนช่วงที่กำหนดตามตารางที่ 1 โดยให้ทำการวัด 4 ครั้ง บันทึกค่าที่ได้ในแบบฟอร์ม FR-CAL-16 		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	ตำแหน่งเลขที่	


WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-11	หน้า ___ / ___																																	
เรื่อง : การสอบเทียบ ไม้บรรทัดเหล็ก (STEEL RULER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : I																																	
<p>การวางแผนเพื่อวัดตำแหน่ง การวางแผนของตำแหน่งเริ่มต้นคือ ที่ขอบของเส้นตามรูป 9.1 และตำแหน่งปลายคือ ที่ขอบเริ่มต้นของเส้น โดยใช้ VERNIER CALIPER วางทาบความหนาเส้นตามรูป 9.2</p> <p>9.4 ตรวจสอบผลที่บันทึกไว้กับค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ต้องไม่เกิน ± 0.5 MM.</p> <p>การตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดเกินหรือไม่ ให้พิจารณาผลความผิดพลาดเป็น 2 กรณี</p> <p>9.4.1 กำหนดให้พิจารณาผลผิดพลาดจากความผิดพลาดทั่วไป (NOMINAL ERROR)</p> <p>9.4.2 กำหนดให้พิจารณาผลผิดพลาดจากความผิดพลาดสะสม (ACCUMULATION ERROR)</p> <p>โดยกำหนดให้ผลการสอบเทียบต้องผ่านทั้งสองค่า (ค่า NOMINAL ERROR และ ACCUMULATION ERROR)</p>																																			
<p>ตารางที่ 1 แสดงตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งปลายของการสอบเทียบ</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">ช่วงการใช้งาน (MM)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">จุดสอบเทียบ (MM.)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ตำแหน่งเริ่มต้น</th> <th style="text-align: center;">ตำแหน่งปลาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0 ~ 150</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0 ~ 500</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">180</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">240</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">420</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">480</td> </tr> </tbody> </table>			ช่วงการใช้งาน (MM)	จุดสอบเทียบ (MM.)		ตำแหน่งเริ่มต้น	ตำแหน่งปลาย	0 ~ 150	0	30	0	60	0	90	0	120	0	150	0 ~ 500	0	60	0	120	0	180	0	240	240	300	240	360	240	420	240	480
ช่วงการใช้งาน (MM)	จุดสอบเทียบ (MM.)																																		
	ตำแหน่งเริ่มต้น	ตำแหน่งปลาย																																	
0 ~ 150	0	30																																	
	0	60																																	
	0	90																																	
	0	120																																	
	0	150																																	
0 ~ 500	0	60																																	
	0	120																																	
	0	180																																	
	0	240																																	
	240	300																																	
	240	360																																	
	240	420																																	
	240	480																																	
<p>หมายเหตุ</p> <p>กรณีที่ STEEL RULER ดังกล่าวไม่สมบูรณ์แบบ (ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่ 0) กำหนดให้ทางหัวหน้าแผนกสอบเทียบกำหนดจุดสอบเทียบได้ตามความเหมาะสม</p>																																			
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่																																		

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-11	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ ไม้บรรทัดเหล็ก (STEEL RULER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1

10. ภาพประกอบ

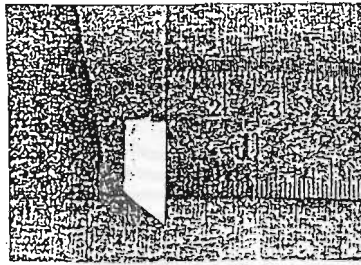

รูปที่ 10.1 แสดงการวางปาก VERNIER CALIPER ทาบที่ตำแหน่งเริ่มต้น

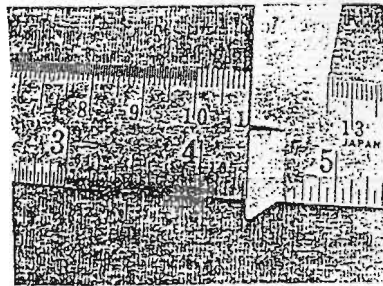

รูปที่ 10.2 แสดงการวางปาก VERNIER CALIPER ทาบที่ตำแหน่งปลายของช่วงการวัด

6. วิธีการทำงานเรื่อง การสอบเทียบ เครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER)

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-04	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ เครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER) 2. ขอบเขต ใช้กับเครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER) ภายในบริษัท 3. เอกสารอ้างอิง เอกสารการฝึกอบรมสัมมนาการทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบค้อนน้ำหนักมาตรฐาน 4. ช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ 3 เดือน 5. อุปกรณ์ <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ค้อนน้ำหนักมาตรฐาน 5.2 อู่มือ 6. ผู้รับผิดชอบ <ol style="list-style-type: none"> 6.1 หัวหน้าแผนกสอบเทียบ 6.2 INSPECTORS 7. ข้อควรระวัง <ol style="list-style-type: none"> 7.1 การเคลื่อนย้ายเครื่องชั่ง ควรด้วยความระมัดระวัง และกรณีเป็นเครื่องชั่งที่มีสายไฟต่อพ่วง ควรถอดสายไฟออกรวมทั้งงานชั่งด้วย 7.2 สำหรับเครื่องชั่งที่ต้องมีการปรับตั้งระดับ (มีลูกน้ำตั้งระดับ) ก่อนการสอบเทียบและในการติดตั้งให้ปรับตั้งระดับให้ได้ก่อน 7.3 ในการหยิบจับค้อนน้ำหนักมาตรฐานควรสวมอู่มือก่อนทุกครั้ง 8. วิธีปฏิบัติ <ol style="list-style-type: none"> 8.1 ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพทั่วไป <ol style="list-style-type: none"> 8.1.1 ตัวเครื่องต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้งาน 8.1.2 ต้องไม่มีวัสดุหรือสิ่งของใดๆ อยู่บนงานชั่ง และเมื่อเปิดสวิทช์ค่าสุดท้ายที่แสดงบนหน้าจอ ต้องเป็นค่า ZERO ของเครื่อง 8.1.3 กรณีที่แสดงค่า ZERO ให้กดที่ปุ่ม "TARE" หรือ "ZERO" ของเครื่อง (ตามแต่ชนิดของเครื่อง) ค่าที่ได้คือเป็นค่า ZERO ของเครื่อง (ถ้าไม่ได้ให้ทำการปรับตั้งตามความเหมาะสม) 8.1.4 ก่อนทำการสอบเทียบ ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามความเหมาะสม 8.1.5 ทำความสะอาดค้อนน้ำหนักมาตรฐาน <p>การตรวจสอบความสามารถของเครื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.2 เมื่อไม่มีน้ำหนักค้อนบนตัวเครื่อง ค่าที่ได้ต้องเป็นค่า ZERO ของเครื่อง ถ้าไม่ได้ให้ทำการปรับตั้งตามความเหมาะสม แล้วทดลองชั่งน้ำหนักโดยใช้ค้อนน้ำหนักมาตรฐานขนาด 100 G หรือตามความเหมาะสมของ CAPACITY ของเครื่องชั่ง วางเข้าออก 4 ครั้ง แล้วเมื่อยกออกค่าที่ได้ต้องเป็นค่า ZERO ของเครื่องตามเดิมทุกครั้ง 		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-04	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ เครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1
<p>8.3 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่ง (ค่า PRECISION ของเครื่อง)</p> <p>8.3.1 ชั่งตุ้มน้ำหนักมาตรฐานขนาดน้ำหนักไม่เกิน 10 % ของค่ามากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ ($\leq 10\%$ ของ CAPACITY) หรือตามความเหมาะสมของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่มีอยู่ โดยวางบนกึ่งกลางจานชั่ง บันทึกค่าที่ได้แล้วชั่งใหม่จนครบ 10 ครั้ง ใช้แบบฟอร์ม FR-CAL-01-20</p> <p>8.3.2 ทำซ้ำข้อ 8.3.1 เปลี่ยนเป็นขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 90 % ของค่ามากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ ($\geq 90\%$ ของ CAPACITY) หรือตามความเหมาะสมของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่มีอยู่</p> <p>8.3.3 กำหนดหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma_n - 1$) ของผลการชั่ง ค่าที่ได้ต้องไม่มากกว่า 2 READABILITY [$(\sigma_n - 1) \leq 2 \text{ READABILITY}$]</p> <p>8.4 การตรวจสอบความถูกต้องของ</p> <p>สำหรับเครื่องชั่งที่มี CAPACITY น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,000 G ($\text{CAPACITY} \leq 1,000 \text{ G}$)</p> <p>8.4.1 ใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 100 G วางบนกึ่งกลางของจานชั่งบันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วชั่งใหม่จนครบ 4 ครั้ง ใช้แบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>8.4.2 ทำซ้ำข้อ 8.2.1 โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกครั้งละ 100 G จนเต็ม CAPACITY อ้างอิงตามตารางที่ 1</p> <p>สำหรับเครื่องชั่งที่มี CAPACITY มากกว่า 1,000 G แต่ไม่น้อยกว่า 10,000 G ($1,000 \text{ G} < \text{CAPACITY} < 10,000 \text{ G}$)</p> <p>8.4.1 ใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 200 G วางบนกึ่งกลางของจานชั่งบันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วชั่งใหม่จนครบ 4 ครั้ง ใช้แบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>8.4.2 ทำซ้ำข้อ 8.2.1 โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกครั้งละ 200 G จนถึงน้ำหนัก 2,000 G แล้วจึงเพิ่มน้ำหนักเป็นครั้งละ 500 G จนถึง 5,000 G แล้วเพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 G จนเต็ม CAPACITY อ้างอิงตามตารางที่ 1</p> <p>สำหรับเครื่องชั่งที่มี CAPACITY มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 G ($\text{CAPACITY} \geq 10,000 \text{ G}$)</p> <p>8.4.1 ใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 100 G วางบนกึ่งกลางของจานชั่งบันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วชั่งใหม่จนครบ 4 ครั้ง ใช้แบบฟอร์ม FR-CAL-01-13</p> <p>8.4.2 ทำซ้ำข้อ 8.2.1 โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกครั้งละ 1 KG จนถึงน้ำหนัก 10 KG แล้วจึงเพิ่มน้ำหนักเป็นครั้งละ 2 KG จนถึง 20 KG แล้วเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 KG จนเต็ม CAPACITY หรือเต็มขนาดของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (กรณีที่มี CAPACITY ของเครื่องชั่งสูงกว่าตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่มีอยู่) อ้างอิง ตามตารางที่ 1</p> <p>หมายเหตุ ในการเพิ่มน้ำหนักแต่ละครั้งให้ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานจำนวนน้อยชิ้นที่สุด</p> <p>8.4.3 เมื่อชั่งตุ้มน้ำหนักมาตรฐานทั้งหมดออก ทุกครั้งหน้าจอของเครื่องชั่งต้องแสดงค่า ZERO ของเครื่องชั่ง (ตามแต่ชนิดของเครื่อง)</p>		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01	สำเนาเลขที่	

WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-CAL-01-04	หน้า ___ / ___
เรื่อง : การสอบเทียบ เครื่องชั่งแบบตัวเลข (DIGITAL BALANCER)	วันที่บังคับใช้	แก้ไข ครั้งที่ : 1

8.4.4 ตรวจสอบค่าผิดพลาดต้องไม่เกิน ± 1 READABILITY

ตารางที่ 1 แสดงน้ำหนักที่ใช้อ้างอิงในการสอบเทียบ SCALE READING

RANGE ของเครื่องชั่ง	1 KG < RANGE		
	$\leq 1,000$ G	< 10 KG	≥ 10 KG
น้ำหนักที่ใช้ในการสอบเทียบ (G)	0.0	0.0	0.0
	100	200	1,000
	200	400	2,000
	300		
	400	2,000	10,000
	500	2,500	12,000
	600	3,000	14,000
	700		
	800	5,000	20,000
	900	6,000	30,000
	1,000	7,7000	40,000
		8,000	
		9,000	

การคำนวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (δ_{n-1})

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_{10}}{10}$$

$$\delta_{n-1} = \sqrt{\frac{(\sum (x_n - \bar{X})^2)}{n-1}}$$


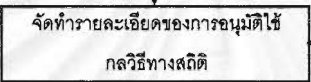
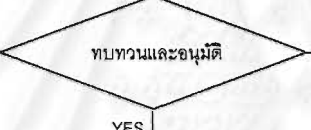

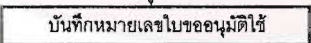
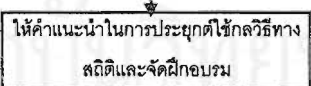
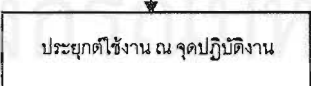
7. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

PROCEDURE MANUAL		หมายเลขเอกสาร PR-QA-01	หน้า 5 ใน 18
เรื่อง : การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : C	แก้ไข ครั้งที่ : 0
7.1 แผนภูมิการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในบริษัท			
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
<p>หน่วยงานที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>ผู้จัดการแผนกขึ้นไปของผู้เขียนคำร้อง CAR.</p> <p>แผนกประกันคุณภาพ</p> <p>ฝ่ายที่รับผิดชอบหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แผนกประกันคุณภาพ</p> <p>ผู้ตรวจติดตาม</p> <p>แผนกประกันคุณภาพ</p> <p>แผนกประกันคุณภาพ</p>	<pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Write[เขียนคำร้องรายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดลงในใบ CAR.] Write --> Approve1{พิจารณานุมัติการออก CAR.} Approve1 -- NO --> Write Approve1 -- YES --> Log1[กำหนดหมายเลข CAR. และลงบันทึกใน CAR STATUS LOG] Log1 --> Send[ส่ง CAR. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ] Send --> Approve2{พิจารณานุมัติแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ} Approve2 -- NO --> Send Approve2 -- YES --> Log2[บันทึกใน CAR. STATUS LOG และกำหนดผู้ตรวจติดตาม] Log2 --> Follow[ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ] Follow --> Approve3{พิจารณานุมัติปิด CAR.} Approve3 -- NO --> New[ออก CAR ใหม่] Approve3 -- YES --> Log3[บันทึกปิด CAR. ใน CAR. STATUS LOG] Log3 --> Report[สรุปผล CAR. ประจำเดือนให้ QA. SECT. รายงานในที่ประชุมทบทวนระบบคุณภาพโดยผู้บริหาร] Report --> End([จบ]) </pre>	<p>1. ใบรายงานการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน CAR. (FR-QA-01-01)</p> <p>2. แบบฟอร์มควบคุมใบรายงานการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน (CAR STATUS LOG) (FR-QA-01-02)</p> <p>3. ใบรายงานการติดตาม CAR. สำเร็จ (FR-QA-01-03)</p> <p>4. แบบฟอร์มสรุปผล CAR. ประจำเดือน (FR-QA-01-04)</p>	
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QMS-02-01		สำเนาเลขที่	

7. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน (ต่อ)

PROCEDURE MANUAL		หมายเลขเอกสาร PR-QA-01	หน้า 12 ใน 18
เรื่อง : การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน		วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : C แก้ไข ครั้งที่ : 0
7.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CORRECTIVE ACTION REQUEST) FR-QA-01-01			
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CORRECTIVE ACTION REQUEST)		CAR NO...../..... <small>(สำหรับใช้ภายในระบบประกันคุณภาพ)</small>	
1. พนักงานผู้เขียนคำร้อง CAR หรือผู้ตรวจติดตามเป็นผู้กรอกข้อมูล	ชื่อ-สกุล..... แผนก..... ACTION BY <input type="checkbox"/> MAKER <input type="checkbox"/> IN COMPANY	พบที่หน่วยงาน.....	
	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (อ้างอิงถึง.....) <small>(ถ้ามีเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แนบมาด้วย)</small>		
	วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ <input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> METHOD <input type="checkbox"/> MACHINE <input type="checkbox"/> MATERIAL		
 วันที่ ____/____/____		ผู้ทบทวน
(ลายเซ็นของพนักงาน / AUDITOR) (โปรดส่งคืนพนักงาน QA. เพื่อลง CAR. NO.)			ผู้อนุมัติ
เรียน	ฝ่าย	โปรดกำหนดผู้รับผิดชอบและส่ง CAR คืนแผนก QA ภายใน 7 วันทำงาน หลังจากที่ได้รับ CAR.	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
2. ฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกข้อมูล	<input type="checkbox"/> เรียน โดยวิเคราะห์สาเหตุกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ (ผู้รับผิดชอบ)		
	รายละเอียด (ถ้ามีเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แนบมาด้วย)		
	สาเหตุของปัญหา		
	แนวทางการแก้ไข	กำหนดเสร็จวันที่ ____/____/____	
	แนวทางการป้องกัน	กำหนดเสร็จวันที่ ____/____/____	
..... วันที่ ____/____/____		ผู้ทบทวน	ผู้ทบทวน
(ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ)			ผู้อนุมัติ
เรียน	(ผู้ตรวจติดตาม)	โปรดตรวจติดตามภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำเสร็จ	
3. ผู้ตรวจติดตามเป็นผู้กรอกข้อมูล	ผลการตรวจติดตาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ____/____/____ ผู้ถูกตรวจติดตาม		
	ผลการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ____/____/____ ผู้ถูกตรวจติดตาม		
	สรุปผลการตรวจติดตาม <input type="checkbox"/> เป็นไปตามข้อกำหนด <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		
เรียน ผู้ตรวจติดตาม		ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ	
4. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพเป็นผู้กรอกข้อมูล	กรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนด <input type="checkbox"/> บันทึกปิดเรื่องใน CAR STATUS LOG.		
	กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		
<input type="checkbox"/> ดำเนินการออก CAR แผ่นใหม่พร้อมใส่หมายเลขและนำเสนอสหุหน้าแผนกประกันคุณภาพทั้ง CAR แผ่นใหม่และแผ่นเก่า			
<input type="checkbox"/> เรียน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ เพื่อปิด CAR หรืออนุมัติ CAR แผ่นใหม่			
		ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ	
หมายเหตุ	<input type="checkbox"/> อ้างอิง CAR แผ่นเดิม CAR NO.		
	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QA-01-01		สำเนาเลขที่	
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-01			สำเนาเลขที่

8. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการวิธีทางสถิติ


PROCEDURE MANUAL		หมายเลขเอกสาร PR-QA-02	หน้า 5 ใน 11
เรื่อง : กลวิธีทางสถิติ	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
8.1 แผนภูมิกลวิธีทางสถิติ			
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดการฝ่าย ควบคุมคุณภาพ		1. โบซอนุมัติใช้กลวิธีทางสถิติ (SQC) FR-QA-02-01 2. ควบคุมการช้อนุมัติใช้กลวิธีทางสถิติ (SQC LOG) FR-QA-02-02 3. คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ PR-NP-03 4. วิธีการทำงานเรื่องการใช้ X-R CHART WI-QA-02-01 5. วิธีการทำงานเรื่องการใช้ P-CHART WI-QA-02-02 6. คู่มือปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน PR-QA-01	
ผู้ช้อนุมัติใช้			
หัวหน้าแผนกผู้ซื้อใช้			
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ & ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ			
พนักงานแผนกประกันคุณภาพ			
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ			
ผู้ใช้งาน			
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-01		สำเนาเลขที่	

9. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

PROCEDURE MANUAL		หมายเลขเอกสาร PR-PN-03	หน้า 5 ใน 16
เรื่อง : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ON THE JOB TRAINING)	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : C	แก้ไข ครั้งที่ : 0
9.1 แผนภูมิการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ			
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ		1. แบบประเมินผลการฝึกอบรม/ ปฏิบัติงาน OJT (FR-PN-03-02)	
		2. บันทึกผลรายการฝึกอบรม OJT (FR-PN-03-02)	
ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ		3. บัญชีแม่บทรายการฝึกอบรมของ แผนกต่าง ๆ (FR-PN-03-03)	
		4. แผนการ TRAINING พนักงาน (FR-PN-03-04)	
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล		5. รายการผลการฝึกอบรมพนักงาน (FR-PN-03-05)	
		6. แบบทดสอบ/ประเมินผลการฝึก อบรม OJT (FR-PN-03-06)	
		7. แผนสุ่มตรวจ/ติดตามผลการฝึก อบรม OJT (FR-PN-03-07)	
		8. แบบสุ่มตรวจสอบและสรุปผลการ ฝึกอบรม OJT (FR-PN-03-07)	
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-01		สำเนาเลขที่	

9. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ต่อ)

PROCEDURE MANUAL		หมายเลขเอกสาร PR-PN-03	หน้า 12 ใน 16																																
เรื่อง : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ON THE JOB TRAINING)		วันที่บังคับใช้ ออกเอกสาร ครั้งที่ : C	แก้ไข ครั้งที่ : 0																																
9.2 แผนการTRAINING พนักงาน (FR-PN-03-04)																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">แผนการ TRAINING พนักงาน</p> </div>																																			
รายการฝึกอบรม : แผนก : ฝ่าย : กำหนดการฝึกอบรมทุกวันอังคาร ถึง วันเสาร์ ตามรายละเอียดดังนี้																																			
1. กะที่ 1	เวลา 13.00 - 13.30 น.	ที่ สำนักงาน หรือ ห้อง ISO	} หรือตามความเหมาะสม																																
2. กะที่ 2	เวลา 16.00 - 16.30 น.	ที่ สำนักงาน หรือ ตามจุดตรวจ																																	
3. กะที่ 3	เวลา 08.00 - 08.30 น.	ที่ สำนักงาน หรือ ตามจุดตรวจ																																	
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">วันที่ออก</td> <td style="width: 20%;">ผู้อนุมัติ</td> <td style="width: 20%;">ผู้ทบทวน</td> <td style="width: 20%;">ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	วันที่ออก	ผู้อนุมัติ	ผู้ทบทวน	ผู้จัดทำ																													
วันที่ออก	ผู้อนุมัติ	ผู้ทบทวน	ผู้จัดทำ																																
ข้อกำหนด ISO 9000	ลำดับ	รายการ	ผู้ดำเนินการฝึกอบรม	ผู้ประเมินผล	กำหนดการฝึกอบรมเดือน :																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					○ = วัน / → เดือนแผน / □ แผนที่กำหนด / ▨ แล้วเสร็จตามแผน																														
เลขที่แบบฟอร์ม FR-PN-03-04					สำเนาเลขที่																														
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-01					สำเนาเลขที่																														




ภาคผนวก จ

ข้อมูลการปรับปรุงแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DIMENSION FOR PRODUCTION MOULD MAKING ONLY

เอกสารไม้ควบคุม


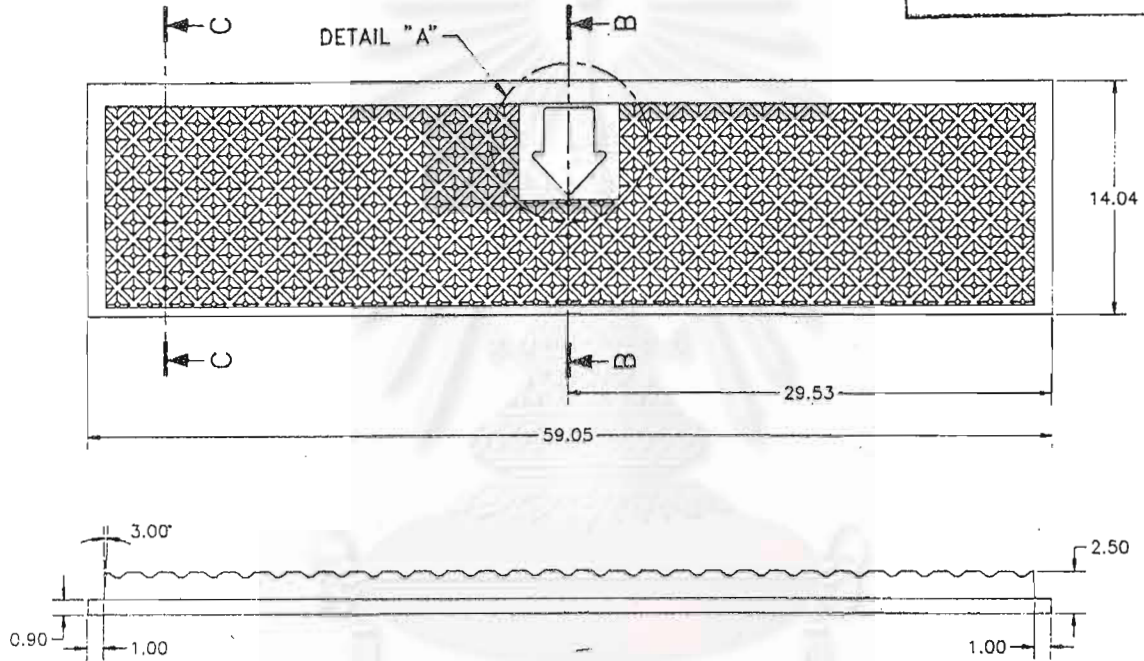


แบบแม่พิมพ์ที่เตรียมการเรียบร้อย


CUSTOMER NAME		PART NAME			DATE
---		RUBBER FOOT, RECTANGLE			
HARDNESS 65±5	RUBBER MATERIAL SBR (GRAY)	CUSTOMER DWG.NO	DRAWN BY	123458	12/21
SCALE FIT	STEEL MATERIAL		CHECKED BY		SUNANON
GEN. TOL., SEE TABLE	---	PRC.FACTORY DWG.NO	APPROVED BY		
ALL DIMS. IN MM..	CAVITY 100	SA33G/98	C:\ACAD\SA33G-P1	PAGE 1 OF 4	

เอกสารไม่ควบคุม

DETAIL "A"

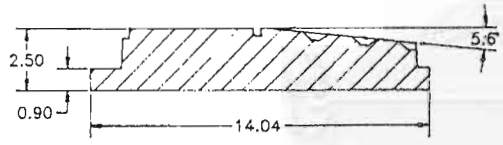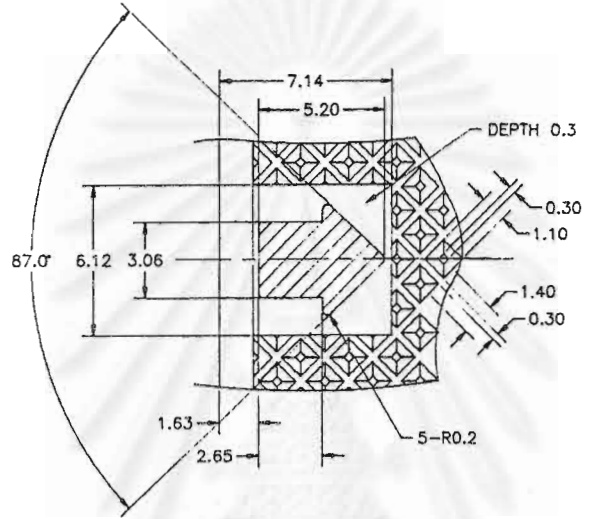

SECTION B-B


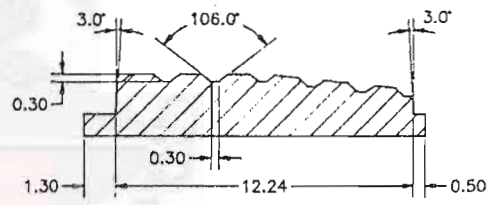


SECTION C-C

แบบพิมพ์ที่ได้มีการปรับปรุง (ต่อ)

CUSTOMER NAME		PART NAME			DATE
		RUBBER FOOT, RECTANGLE			
HARDNESS	65±5	RUBBER MATERIAL	CUSTOMER DWG.NO	DRAWN BY	
SCALE	FIT	SBR (GRAY)	123458	CHECKED BY	
GEN. TOL.	SEE TABLE	STEEL MATERIAL	PRC.FACTORY DWG.NO	APPROVED BY	
ALL DIMS. IN MM.		CAVITY	SA33G/98	C:\ACAD\SA33G-P1	PAGE 1-1 OF 4
		100			

SECTION FOR PRODUCTION MOULD

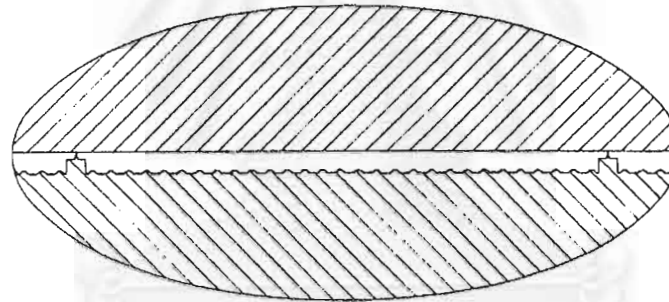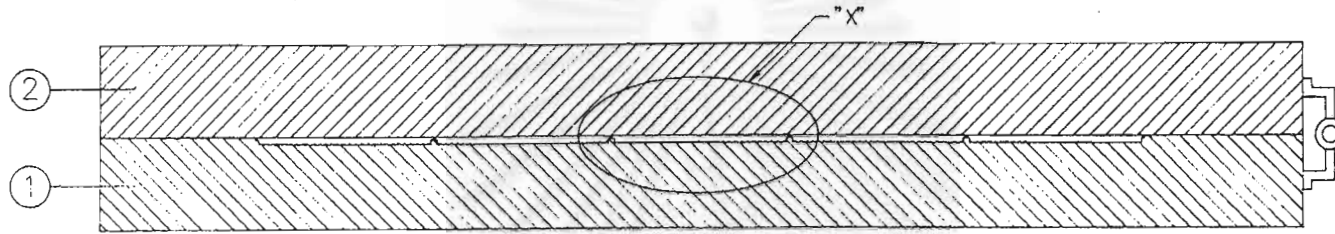


DETAIL "X" (3:1)

เอกสารไม่ควบคุม

CUSTOMER NAME		PART NAME		DATE	
		RUBBER FOOT, RECTANGLE			
HARDNESS 65±5	RUBBER MATERIAL SBR (GRAY)	CUSTOMER DWG.NO 123458	DRAWN BY S.A.C.		
SCALE FIT	STEEL MATERIAL S-50C	PRC.FACTORY DWG.NO SA33G/98	CHECKED BY S.A.C.		
GEN. TOL., SEE TABLE	CAVITY 100		APPROVED BY		
ALL DIMS. IN MM.			C:\ACAD\SA33G-P1	PAGE 2 OF 4	

แบบแม่พิมพ์ที่เตรียมการปรับปรุง (ต่อ)

1

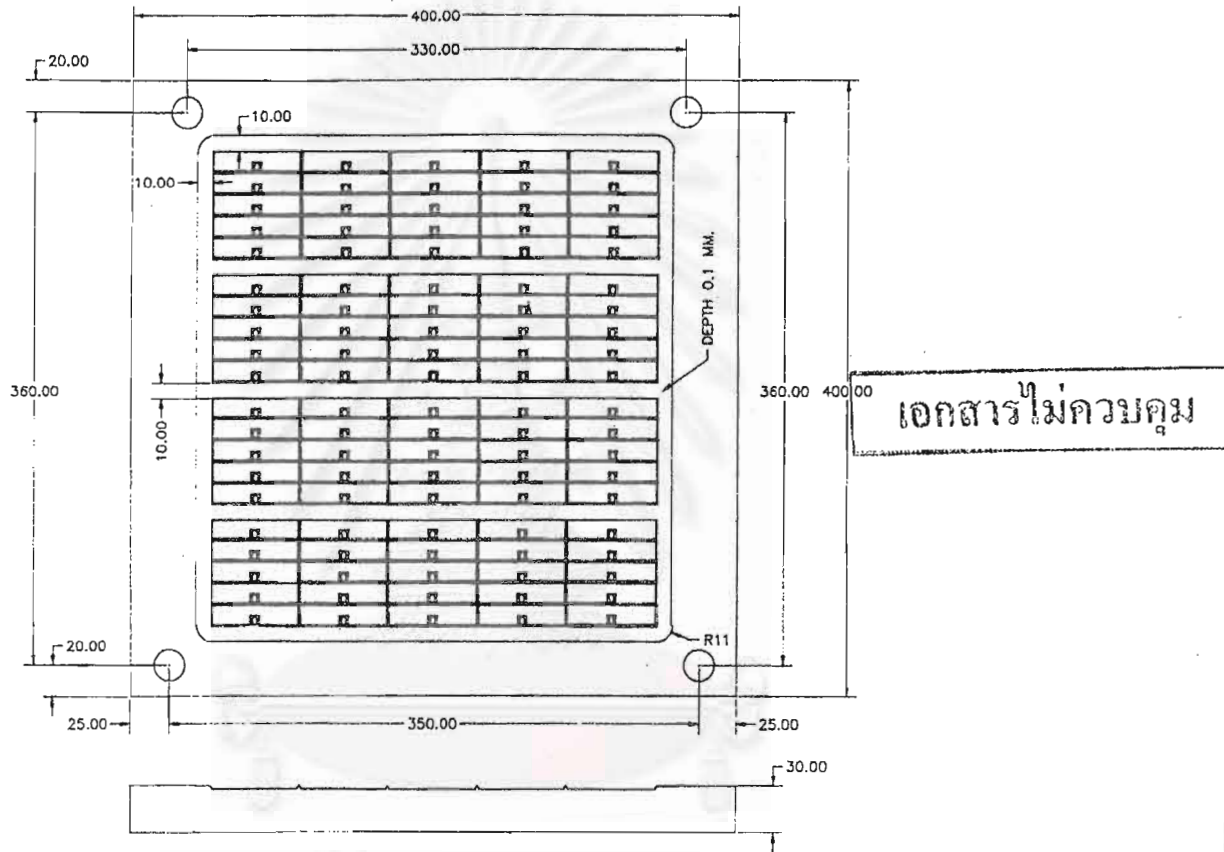


เอกสารไม้ควบคุม

CUSTOMER NAME		PART NAME			DATE
		RUBBER FOOT, RECTANGLE			
HARDNESS 65±5	RUBBER MATERIAL SBR (GRAY)	CUSTOMER DWG.NO 123458	DRAWN BY		
SCALE FIT	STEEL MATERIAL S-50C	PRC.FACTORY DWG.NO SA33G/98	CHECKED BY		
GEN. TOL., SEE TABLE	CAVITY 100		APPROVED BY		
ALL DIMS. IN MM.			C:\ACAD\SA33G-P1	PAGE 3 OF 4	

แบบแปลนพิมพ์ที่ศูนย์การการารัฐ (ต่อ)

②

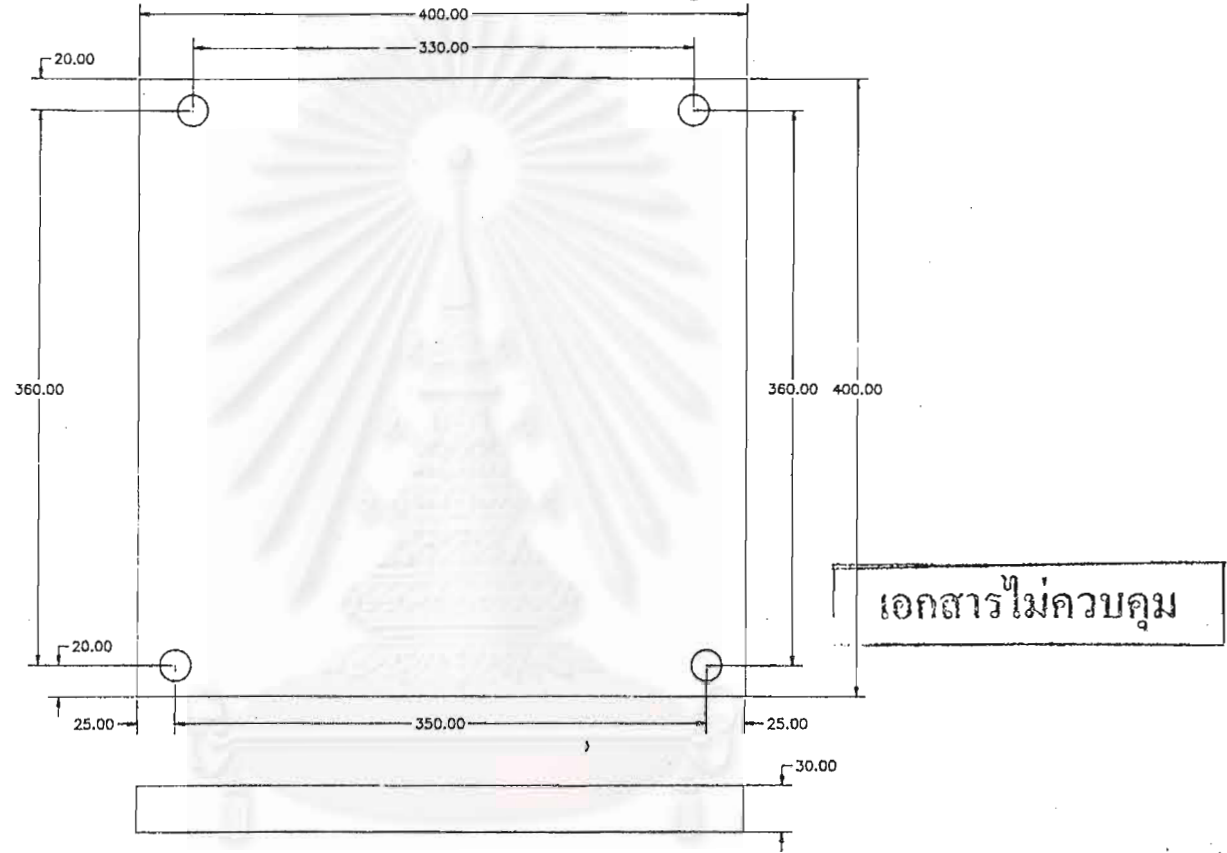

CUSTOMER NAME		PART NAME			DATE
		RUBBER FOOT, RECTANGLE			
HARDNESS 65±5	RUBBER MATERIAL SBR (GRAY)	CUSTOMER DWG.NO 123458	DRAWN BY S-01		
SCALE FIT	STEEL MATERIAL S-50C		CHECKED BY SUKHON		
GEN. TOL., SEE TABLE		PRC.FACTORY DWG.NO SA33G/98	APPROVED BY		
ALL DIMS. IN MM.	CAVITY 100		C:\ACAD\SA33G-P1	PAGE 4 OF 4	

แบบพิมพ์ที่ส่งการปรับปรุง (ต่อ)


ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หลังจากการปรับปรุงแม่พิมพ์

INSPECTION DATA

STANDARD NO.: QC-403
 DATE: 3/5/93
 ISSUED BY: SUREEPOORN

CUSTOMER NAME:
 PART NAME: RUBBER FOOT PART NO.: 123A58
 CHECKED BY: *Pen*
 APPROVED BY: *ร.ก.ก.*

INSPECTION CASE <input type="checkbox"/> NEW MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> NEW PROCESS <input type="checkbox"/> SPECIAL <input type="checkbox"/> NEW PART		JUDGEMENT <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	CLASSIFICATION <input type="checkbox"/> AUTOMOTIVE <input type="checkbox"/> ELECTRICAL <input type="checkbox"/> ELECTRONIC <input type="checkbox"/> OTHERS
---	--	--	---

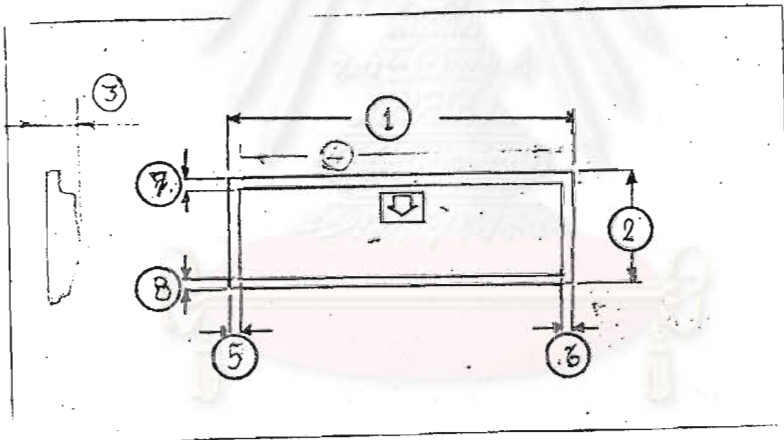

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

REMARK	R E V I S I O N	MARK	DATE	POINT	REV. BY	ISSUED ON
						DESIGNED BY
						CHECKED BY
						APPROVED BY

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หลังจากการปรับปรุงแม่พิมพ์ (ต่อ)

INSPECTION DATA

DATE: 316 1A3
 REPORTED BY: ปวิท
 CHECKED BY: นส. ธิย/อ
 APPROVED BY: อภิสิทธิ์

CUSTOMER NAME: PART NAME: RUBBER FOOT Rectangular limit

SAMPLE QTY: 100 PCS. MOLDING M/C: P-317 PART NO: 120 458 RAW MAT'L: FORMULA NO:

NO.	SPECIFICATION	INSTRUMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	\bar{X}	JUDGE MENT
1	58 ±0.5	VERNIER	57.87	57.85	57.99	57.75	57.74	57.91	57.99	57.81	57.78	57.80	57.88	○
2	13.8 ±0.2	VERNIER	14.15	14.10	13.66	13.65	13.99	13.86	13.98	14.15	14.11	14.13	13.98	○
3	2.5 ±0.1	VERNIER	2.55	2.53	2.47	2.48	2.57	2.58	2.50	2.49	2.50	2.55	2.52	○
4	56 ±0.2	VERNIER	55.90	55.95	55.93	55.90	56.00	56.11	56.10	56.18	56.13	55.99	56.01	○
5	1 ±0.2	VERNIER	1.10	1.11	1.15	0.95	0.96	0.99	0.98	0.95	1.10	1.00	1.02	○
6	1 ±0.2	VERNIER	0.98	0.95	1.10	0.99	0.98	1.02	1.06	0.98	1.00	0.99	1.00	○
7	1.3 ±0.15	VERNIER	1.10	1.18	1.21	1.21	1.10	1.23	1.25	1.28	1.25	1.15	1.19	○
8	0.5 ±0.15	VERNIER	0.48	0.47	0.49	0.45	0.43	0.47	0.46	0.48	0.50	0.55	0.48	○
9	65A ±0.1	HS. TESTER	66	68	65	68	69	69	66	69	69	70	67	○
	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE VISUAL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	58 ±0.5	VERNIER	57.86	57.80	57.88	57.85	57.98	57.86	57.89	57.91	57.81	57.86	57.85	○
2	13.8 ±0.2	VERNIER	14.10	14.05	14.20	14.10	14.11	14.15	14.16	14.18	14.16	14.10	14.13	○
3	2.5 ±0.1	VERNIER	2.66	2.65	2.63	2.61	2.63	2.59	2.60	2.61	2.63	2.59	2.64	○
4	56 ±0.2	VERNIER	55.90	55.95	55.91	55.90	55.92	55.91	55.98	55.91	55.97	55.90	55.93	○
5	1 ±0.2	VERNIER	0.90	0.95	0.98	0.90	0.87	0.85	0.90	0.82	0.85	0.86	0.88	○
6	1 ±0.2	VERNIER	0.80	0.85	0.85	0.87	0.90	0.92	0.98	0.98	0.92	0.93	0.90	○
7	1.3 ±0.15	VERNIER	1.15	1.10	1.38	1.32	1.30	1.28	1.23	1.30	1.32	1.37	1.33	○
8	0.5 ±0.15	VERNIER	0.45	0.48	0.43	0.50	0.58	0.50	0.40	0.43	0.48	0.45	0.47	○
9	65A ±0.1	HS. TESTER	68	67	67	65	65	67	66	67	65	65	66	○
	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

QUALITY CONTROL
 PASSED
 03 MAY 2000
 CHECK BY: ปวิท

REMARK: ○ PASSED X NG ※ PASSED HAVE BUT SOME CONDITION

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หลังจากการปรับปรุงแม่พิมพ์ (ต่อ)

INSPECTION DATA													DATE: 315/13		
													REPORTED BY: 1881-7		
													CHECKED BY: 183 89/04		
CUSTOMER NAME:				PART NAME: RUBBER FOOT RECTANGAL โหล 2								APPROVED BY: 183 ก			
SAMPLE QTY		MOLDING MC.		PART NO: 123458						RAW MAT'L		FORMULA NO.			
100 PCS.		P 217													
NO.	SPECIFICATION	INSTRUMENT	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	X	JUDGEMENT	
1	58 ^{+0.1} _{-0.5}	VERNIER	57.75	57.78	57.87	57.90	57.87	57.80	57.78	57.90	57.82	57.85	57.83	○	
2	13.8 ^{+0.4} _{-0.2}	VERNIER	13.75	13.78	13.90	13.92	13.90	13.98	13.90	13.87	13.80	13.78	13.85	○	
3	2.5 ^{±0.1}	VERNIER	2.45	2.48	2.52	2.53	2.54	2.54	2.55	2.48	2.45	2.48	2.50	○	
4	56 ^{±0.2}	VERNIER	55.90	55.87	55.90	55.85	55.90	55.92	55.87	55.90	55.95	55.98	55.90	○	
5	1 ^{±0.2}	VERNIER	0.90	0.98	0.97	0.92	0.98	0.87	0.90	0.98	0.98	0.98	0.94	○	
6	1 ^{±0.2}	VERNIER	0.98	0.87	0.97	0.90	0.98	0.87	0.85	0.87	0.90	0.98	0.91	○	
7	1.3 ^{±0.15}	VERNIER	1.25	1.28	1.30	1.40	1.38	1.27	1.32	1.42	1.32	1.20	1.32	○	
8	0.5 ^{±0.15}	VERNIER	0.45	0.48	0.48	0.52	0.58	0.52	0.50	0.40	0.47	0.45	0.49	○	
9	๖ก [±] 6ก	H.S. TESTER	b7	b8	b5	b5	b7	b8	b8	b8	b7	b6	bb	○	
	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		○	
			57	52	53	54	55	56	57	58	59	60		○	
1	58 ^{+0.1} _{-0.5}		57.85	57.80	57.87	57.90	57.95	57.80	57.87	57.82	57.90	57.85	57.86	○	
2	13.8 ^{+0.4} _{-0.2}		13.78	13.75	13.87	13.90	13.87	13.85	13.90	13.74	13.78	13.80	13.82	○	
3	2.5 ^{±0.1}		2.48	2.45	2.47	2.52	2.57	2.50	2.57	2.48	2.47	2.52	2.50	○	
4	56 ^{±0.2}		55.90	55.88	55.95	55.97	55.87	55.90	55.97	55.90	55.87	55.80	55.91	○	
5	1 ^{±0.2}		0.87	0.90	0.98	0.93	0.97	0.98	0.98	0.98	0.87	0.82	0.92	○	
6	1 ^{±0.2}		0.85	0.90	0.98	0.87	0.85	0.97	0.98	0.90	0.92	0.95	0.92	○	
7	1.3 ^{±0.15}		1.25	1.23	1.32	1.42	1.48	1.30	1.27	1.28	1.27	1.20	1.21	○	
8	0.5 ^{±0.15}		0.48	0.42	0.63	0.58	0.54	0.47	0.42	0.43	0.48	0.48	0.48	○	
9	๖ก [±] 6ก		b7	b7	b8	b8	QUALITY CONTROL				b6	b7	b8	b7	○
	APPEARANCE		OK	OK	OK	OK	PASSED				OK	OK	OK	○	
							03 MAY 2000								
							CHECK BY: 183 ก								

REMARK: ○ PASSED X NG ✖ PASSED HAVE BUT SOME CONDITION

เลขที่แบบฟอร์ม FR-QC-02-02

แก้ไขครั้งที่ 00

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หลังจากการปรับปรุงแม่พิมพ์ (ต่อ)

INSPECTION DATA

DATE: 3/5/20
 REPORTED BY: ชัยวัฒน์
 CHECKED BY: อ.บ. ๕๐/๗
 APPROVED BY: ชัยวัฒน์


CUSTOMER NAME: PART NAME: RUBBER FOOT RECTANGULAR ขนาด 2

SAMPLE QTY: 106 PCS. MOLDING MC: P-317 PART NO: 123456. RAW MAT'L FORMULA NO.

NO.	SPECIFICATION	INSTRUMENT	PART NO: 123456.										X̄	JUDGE MENT
			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
1	58 ±0.1 -0.5	VERNIER	57.76	57.76	57.76	57.77	57.82	57.67	57.80	57.79	57.85	57.86	57.80	○
2	13.8 ±0.1 -0.2	VERNIER	13.90	13.95	13.99	13.98	14.00	14.05	14.04	14.07	14.08	14.10	14.01	○
3	2.5 ±0.1	VERNIER	2.56	2.55	2.57	2.56	2.57	2.58	2.55	2.59	2.60	2.56	2.57	○
4	56 ±0.2	VERNIER	56.09	56.05	56.08	56.05	56.05	56.10	56.15	56.09	56.05	56.10	56.08	○
5	1 ±0.2	VERNIER	0.89	0.87	0.86	0.86	0.87	0.88	0.89	1.01	0.85	0.85	0.88	○
6	1 ±0.2	VERNIER	0.99	0.98	1.03	1.06	0.97	0.87	0.85	0.89	1.03	1.06	0.96	○
7	1.3 ±0.15	VERNIER	1.42	1.43	1.35	1.37	1.36	1.39	1.35	1.35	1.41	1.40	1.38	○
8	0.5 ±0.15	VERNIER	0.55	0.56	0.58	0.57	0.52	0.57	0.59	0.61	0.63	0.55	0.57	○
9	๖5A ± 5A	HS. TESTER	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	○
10	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE VISUAL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	58 ±0.1 -0.5	VERNIER	57.77	57.75	57.76	57.75	57.75	57.73	57.76	57.78	57.76	57.76	57.75	○
2	13.8 ±0.1 -0.2	VERNIER	13.91	13.90	13.95	13.96	13.95	13.93	13.95	13.99	13.97	13.99	13.95	○
3	2.5 ±0.1	VERNIER	2.57	2.55	2.56	2.55	2.56	2.57	2.59	2.55	2.55	2.52	2.56	○
4	56 ±0.2	VERNIER	56.12	56.11	56.15	56.18	56.16	56.17	56.18	56.13	56.14	56.19	56.15	○
5	1 ±0.2	VERNIER	0.88	0.90	0.95	0.85	0.87	0.86	0.91	0.95	0.99	0.96	0.91	○
6	1 ±0.2	VERNIER	0.90	0.95	0.93	0.97	0.96	0.99	0.95	0.96	0.97	0.93	0.95	○
7	1.3 ±0.15	VERNIER	1.41	1.43	1.42	1.44	1.39	1.37	1.35	1.40	1.45	1.44	1.40	○
8	0.5 ±0.15	VERNIER	0.56	0.57	0.58	0.59	0.58	0.57	0.59	0.55	0.57	0.57	0.57	○
9	๖5A ± 5A	HS. TESTER	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	๖5	○
10	APPEARANCE	LIMIT SAMPLE VISUAL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

QUALITY CONTROL
 PASSED
 03 MAY 2000
 CHECK BY: ชัยวัฒน์

REMARK: ○ PASSED X NG ✖ PASSED HAVE BUT SOME CONDITION



ภาคผนวก ฉ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพหลังการปรับปรุงด้วย FMEA

ของผลิตภัณฑ์ 123458 ; RUBBER FOOT

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

INDEX NO :

APPROVAL

CHECKER

REPORTER

QC PROCESS CHART

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT			METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK			
				PRODUCT	PROCESS	STANDARD		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD				
								RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE								
1		RAW MATERIAL		ความสะอาด		สารเคมีและ	VISUAL	ทุก	พนักงานจัด	-	-	* ดำเนินการคัดแยก	พนักงานจัด	วิธีการทำงาน	FR-MIX-01-01				
				ของวัตถุดิบ		วัตถุดิบจะ		BATCH							วิธีการจัดเตรียม	FR-MIX-01-03			
				ที่เตรียม		ต้องไม่มีสิ่ง										วัตถุดิบ			
						แปดกปตอม													
				ชนิดของสารเคมี		ตามสูตรมาตรฐาน	VISUAL	ทุก	พนักงานจัด	-	-	* ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสูตร	พนักงานจัด	วิธีการทำงาน	FR-MIX-01-01				
						การผลิต		BATCH						หรือชนิดของเคมีให้ตรง			วิธีการจัดเตรียม	FR-MIX-01-03	
																	วัตถุดิบ		
				ปริมาณของ		ตามสูตรมาตรฐาน	VISUAL	ทุก	พนักงานจัด	-	-	* ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ตรง	พนักงานจัด	วิธีการทำงาน	FR-MIX-01-01				
				สารเคมี		การผลิต		BATCH									วิธีการจัดเตรียม	FR-MIX-01-03	
																	วัตถุดิบ		
				เครื่องซึ่งต้อง	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	←	←	-	-	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม				
				ห้องตรง	PR-CAL-01	PR-CAL-01					PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01				
2		วัดยาง	BANBURY &	ความสะอาด		ยางจะต้องไม่มีสิ่ง	VISUAL	-	-	100%	พนักงานจัดยาง	* ทำการคัดแยกสิ่ง	พนักงานจัด	-	FR-MIX-01-01				
		NON PRODUCTIVE	KNEADER			แปดกปตอม						แปดกปตอม							
				การทานเบ็ง		ต้องมีเบ็ง และ	VISUAL	-	-	100%	พนักงานจัดยาง	* ทำการทานเบ็ง และ	พนักงานจัด	-	FR-MIX-01-01				
				พลาสติก		พลาสติกห่อยาง						พลาสติกห่อยาง							
				ห่อยาง															
				REMARK :		1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการวิธีทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องจักร 2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการติดตามผลผลิตภัณฑ์เสีย													
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /															

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพิจารณาควบคุมคุณภาพด้าน FMEA

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT			METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK	
				PRODUCT	PROCESS	STANDARD		CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT		RECORD
									RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
				น้ำหนักหลังผสม		ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	VISUAL	-	-	100%	พนักงานรีตยง	* แจ้งหัวหน้าแผนกรีต	หัวหน้าแผนกรีต	มาตรฐานการผลิตรีตยง	FR-MIX-01-01		
				เครื่องรีตยง	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม		-	-		อ้างอิงตาม	←	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	
				เบี่ยงตรง	PR-CAL-01	PR-CAL-01					PR-CAL-01		PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	
				LOT NO ของยางถูกต้อง		LOT NO ใน TAG REQUEST CARD	VISUAL	ทุก	พนักงานรีตยง	-	-	แจ้งหัวหน้ารีต	หัวหน้าแผนกรีต	-	FR-MIX-01-03		
3		รีตยง	TWO ROLL	น้ำหนักหลังผสม		ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	VISUAL	-	-	100%	พนักงานรีตยง	* แจ้งหัวหน้าแผนกรีต	หัวหน้าแผนกรีต	มาตรฐานการผลิตรีตยง	FR-MIX-01-03		
		PRODUCTIVE	MILL	ผสม													
				เครื่องรีตยง	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม		-	-		อ้างอิงตาม	←	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	
				เบี่ยงตรง	PR-CAL-01	PR-CAL-01					PR-CAL-01		PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	PR-CAL-01	
				ขั้นตอนการรีตยง	ค่า MV 55 MAX	ใช้ X-R CHART		-	-	ทุก	QC		แจ้งหัวหน้ารีตยง	หัวหน้ารีตยง	QC 7 TOOLS	FR-QA-02-02	
				- ความหนาของยาง		มาตรฐานการเตรียมยาง	เวอร์เนีย	-	-	100%	พนักงานรีตยง	* ทำการปรับระยะห่างลูกกลิ้ง	พนักงานรีต	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	FR-MIX-01-03		
				- ความแข็งของยาง		ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	HARDNESS TESTER	-	-	100%	QC	* แจ้งหัวหน้ารีตยง	หัวหน้ารีตยง	PR-R&D-02	FR-MIX-01-03	TAG CARD STEP 2	
				- MV		ตามสูตรมาตรฐานการผลิต	MOONEY VISCOMETER	-	-	100%	QC	* แจ้งหัวหน้ารีตยง	หัวหน้ารีตยง	PR-R&D-02	FR-MIX-01-03	TAG CARD STEP 2	
				REMARK : 1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการตรวจทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์/เครื่องจักร													
				2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย													
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :													

หมายเหตุ ข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้าน FMEA

INDEX NO :		
APPROVAL	CHECKER	REPORTER

QC PROCESS CHART

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT			METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				PRODUCT	PROCESS	STANDARD		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
								RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
				-ความสะอาด ของชาว	ชาวต้องไม่มีสิ่ง แปลกปลอม	VISUAL	-	-	100%	พนักงานฉีด	*ดำเนินการคัดแยกสิ่ง แปลกปลอม	พนักงานฉีด	-	FR-MIX-01-03		
				-LOT NO ของ ยางถูกต้อง	LOT NO ใน TAG REQUEST CARD ตรง	VISUAL	ทุก	พนักงานฉีดยาง	-	-	*แจ้งหัวหน้าฉีดตัดสินใจ	หัวหน้าฉีด	-	FR-MIX-01-03		
				-APPEARANCE	สภาพผิวโดยทั่วไป	LIMIT SAMPLE	-	-	100%	พนักงานฉีด	*แจ้งหัวหน้าวิจัยตัดสินใจ	หัวหน้าวิจัย	PR-R&D-02	FR-MIX-01-03		
						VISUAL	-	-	-	-				TAG CARD STEP 2		
				-การทวนเบ้ง บนยางและ พลาสติกห่อชาว	ต้องมีเป็นบนยาง และพลาสติกห่อ	VISUAL	-	-	100%	พนักงานฉีด	*ดำเนินการทวนเบ้ง	พนักงานฉีด	มาตรฐานการ	FR-MIX-01-03		
4	-	เตรียมยาง	กรรไกร	-ความกว้าง -ความหนา -ความยาว -น้ำหนัก	มาตรฐาน การเตรียม ยาง	เกจบีบ GAUGE	5 ชิ้น	พนักงานเตรียม	5 ชิ้น	พนักงานเตรียม	*ดำเนินการทดสอบทั้งหมด	พนักงานเตรียม	มาตรฐานการเตรียม	FR-PRE-01-07		
				เครื่องชั่งต้อง ให้ชัดเจน	อ้างอิงตาม PR-CAL-01	อ้างอิงตาม PR-CAL-01	-	-	อ้างอิงตาม	←	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม	อ้างอิงตาม		
				-ความสะอาด ของชาว	ชาวต้องไม่สกปรก	VISUAL	5 ชิ้น	พนักงาน	5 ชิ้น	พนักงาน	*ดำเนินการทดสอบทั้งหมด และเคลมของเสียกลับไป	พนักงานเตรียม	-	FR-PRE-01-07		
				ความสะอาด ของโต๊ะทำงาน	ไม่สกปรก	VISUAL	ทุก	พนักงานเตรียม	-	พนักงาน	ดำเนินการทำความสะอาด	พนักงานเตรียม	มาตรฐานการ	FR-PRE-01-07		
				การห่อชาว ด้วยพลาสติก	ต้องมีพลาสติก	VISUAL	-	-	ทุก	พนักงาน	ดำเนินการห่อพลาสติก	พนักงานเตรียม	มาตรฐานการ	FR-PRE-01-07		
				ด้วยพลาสติก ห่อชาว	ห่อชาว				BATCH					ปฏิบัติงาน		
					REMARK :											
							1.	คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย			2.	* หมายถึง พนักงานดำเนินการตัดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย				
								1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน								
								1.2 คู่มือปฏิบัติการกลวิธีทางสถิติ								
								1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด								
								1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ								
								1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ								
								1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์/เครื่องจักร								
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :	/	/										

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพด้าน FMEA

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL

CHECKER

REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT			METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK	
				PRODUCT	PROCESS	STANDARD		CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT		RECORD
									RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
					และใ้ทุกระยะ ที่สะอาด	กระเบื้องต้องสะอาด	VISUAL	-	-	ทุก	พนักงาน	ทำความสะอาดกระเบื้อง	พนักงานเตรียม	มาตรฐานการ	ER-PRE-01-02		
5	-	ยึดยาง	เครื่องอัด	APPEARANCE		LIMIT SAMPLE	VISUAL	100%	พนักงานอัด	100%	พนักงาน QC	* คัดแยก แจกผลิตคัดแยก	พนักงานอัด	มาตรฐานการปฏิบัติ	FR-PC-01-01		
						สี,ความสะอาด				1ชม/ครั้ง							
					เวลาในการเปิด	มาตรฐานการ	นาฬิกา	โหมด	พนักงานอัด	-	-	ปรับวิธีการทำงานให้เร็วขึ้น	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
					ปิดแม่พิมพ์	ปฏิบัติงาน		แรก						ปฏิบัติงาน			
					ความสะอาด	ต้องสะอาด	VISUAL/	ก่อน	พนักงานอัด	-	-	ดำเนินการทำความสะอาด	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
					ของโต๊ะทำงาน		น้ำยาดีดลิโค	เริ่มงาน						ปฏิบัติงาน			
					ความสะอาด	ต้องสะอาด	VISUAL/	ก่อน	พนักงานอัด	-	-	ดำเนินการทำความสะอาด	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
					ของแม่พิมพ์		น้ำยาดีดลิโค	เริ่มงาน						ปฏิบัติงาน			
				ความแข็ง		มาตรฐานการปฏิบัติ	HARDNESS	-	-	1ชม/ครั้ง	QC	* แจกผลิตทวนสอบ	พนักงานอัด	มาตรฐานการปฏิบัติ	FR-PC-01-01		
						งาน	TESTER										
					อุณหภูมิ	ตามมาตรฐานการ	THERMOMETER	ก่อน	พนักงานอัด	-	-	ดำเนินการปรับอุณหภูมิ	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
						ปฏิบัติงาน	VISUAL	เริ่มงาน				เครื่อง		ปฏิบัติงาน			
					เวลา	ตามมาตรฐานการ	เวอร์เนีย	ก่อน	พนักงานอัด	-	-	แจ้งผลิตทวนสอบ	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
						ปฏิบัติงาน	นาฬิกา	เริ่มงาน						ปฏิบัติงาน			
				ความหนาของ		มาตรฐานการปฏิบัติ	เวอร์เนีย	-	-	-	-	* แจ้งหินตั้ง	พนักงานอัด	มาตรฐานการปฏิบัติ	FR-PC-01-01		
				ตะเข็บ		งาน											
					-แรงดัน	ตามมาตรฐานการ	PRESSURE	ก่อน	พนักงานอัด	-	-	แจ้งผลิตทวนสอบ	พนักงานอัด	มาตรฐานการ	FR-PC-01-01		
						ปฏิบัติงาน	GAUGE &	เริ่มงาน				ดำเนินการปรับแรงดัน		ปฏิบัติงาน			
							VISUAL										
				REMARK :													
				1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย													
				1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน													
				1.2 คู่มือปฏิบัติการวิธีทางสถิติ													
				1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด													
				1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ													
				1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ													
				1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องจักร													
				2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการตัดป้ายผลิตภัณฑ์เสีย													
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE :	/	/											

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้าน FMEA

INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL	CHECKER	REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT			METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				PRODUCT	PROCESS	STANDARD	CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
								RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
				ขนาดต่าง ๆ		ตาม INSP STD	-	ไม่ลดแรก	QC	-	-	* แจ้งหัวหน้า QC ตัดสินใจ	QC	INSP STD	FR-QC-02-02	
				APPEARANCE		LIMIT SAMPLE	P-CHART	-	-	ทุกวัน	QC	* แจ้งหัวหน้า QC ตัดสินใจ	หัวหน้า QC	QC 7 TOOLS	FR-QA-02-04	
6	-	เตรียมผิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	ทากาวที่ยาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	ติดกระดาษกาวที่ยาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	ปั๊ม	เครื่องปั๊ม	APPEARANCE	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	100%	พนักงานปั๊ม			* คัดแยกและทำลายทิ้ง	พนักงานปั๊ม	มาตรฐานการปั๊ม	FR-FS-01-02	
						(เป็นไปตามแบบ)										
				ระแคะ	มาตรฐานการ	VISUAL	ก่อน	พนักงาน				* ส่วนเกินกว่ารับ	พนักงานปั๊ม	มาตรฐานการปั๊ม	FR-FS-01-02	
				มองด้วยความ	ปฏิบัติงาน		เริ่ม	ปั๊ม								
				มาตรฐาน												
				ความสะอาด	ต้องสะอาด	VISUAL	ก่อน	พนักงานปั๊ม				* ส่วนเกินกว่าความสะอาด	พนักงานปั๊ม	มาตรฐานการปั๊ม	FR-FS-01-02	
				ของแม่พิมพ์			เริ่มผลิต									
10	-	ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย	-	APPEARANCE	-	LIMIT SAMPLE	VISUAL	-	-	ตาม INSP	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสียและทำลายทิ้ง	INSP	FR-FS-03-02		
						INSP STD	INSP STD	-	-	ตาม INSP	พนักงาน QC	* คัดแยกของเสียและทำลายทิ้ง	INSP	FR-FS-03-02		
11	-	บรรจุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REMARK : 1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย
 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน
 1.2 คู่มือปฏิบัติการวิธีทางสถิติ
 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องจักร

2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการตัดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย

REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /
------	------	--------	----------	---------------------

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย FMEA

2. มาตรฐานการรีด 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. : 123458		STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME : RUBBER FOOT		FIRST EFFECTIVE DATE		
PROCESS NAME : P 2/2			CUSTOMER :			
WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)						
1. Machine Name (ชื่อเครื่องจักร) R 8		2. Air Pressure (แรงดันลม) _____		3. Hardness (ความแข็ง) _____		
4. Color (สี) GRAY # 415 U, 416 U		5. Thickness (ความหนา) _____		6. Formulation No (รหัสสูตร) H2102PH		
7. _____		8. _____		9. _____		
ลำดับ (NO)	ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	วัสดุคิปและเคมี (MATERIAL CODE)	น้ำหนัก (WEIGHT)	เวลา (TIME)	อุณหภูมิ (TEMP.)	ข้อควรระวัง (CAUTION)
1	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ	NP	ทั้งหมด		MAX 80 °C	
2	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 2-3 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 1 รอบ					
3	ปรับระยะลูกกลิ้ง ห่าง 6-7 มม. ตียางผ่านลูกกลิ้ง 4 รอบ					
4	กรีดยางออกจากเครื่องให้เป็นแผ่น <u>หลังจากรีดเสร็จ ตรวจสอบดูความ สะอาดหลังการรีด</u>					
5	เขียน # สูตร ประเภทยาง NP ลงที่ แผ่นยาง ทาแป้งทายาง ตากยางที่ตาข่าย ตากไว้ไม่เกิน 30 นาที					
6	<u>ดำเนินการห่ออย่างด้วยพลาสติกใส</u>					
7	เช็คน้ำหนักรวม ลงไว้ในช่อง น้ำหนักหลังผสม					
NOTE (หมายเหตุ)		REVISION	EFFECTIVE			
		NO.	DATE	APPROVED	CHECKED	ISSUED
		1				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-09					ตำแหน่งเลขที่	

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย FMEA

3. วิธีการทำงานเรื่อง วิธีการเตรียมยางด้วยมือ 123458 ; RUBBER FOOT

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-PRE-01-01	หน้า 3 ใน 3
เรื่อง : วิธีการเตรียมยางด้วยมือ	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสาร ครั้งที่ : A	แก้ไข ครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมยางโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือตัดได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย</p> <p>2. ขอบเขต</p> <p>วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการเตรียมยางด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มือตัดในแผนกเตรียมยาง</p> <p>3. การดำเนินงาน</p> <p>3.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยางด้วยมือ เช่น กรรไกร, มีด เป็นต้น</p> <p>3.2 ทำความสะอาดโต๊ะทำงานและกระบะใส่ยาง ด้วยน้ำยาขจัดไขมัน หลังจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด นำพลาสติกมารองบนกระบะอีกชั้นหนึ่ง</p> <p>3.3 จัดทำแบบวัดให้ได้ตามขนาดความกว้างและความยาวตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ</p> <p>3.4 ใช้เวอร์เนียตรวจสอบความหนาของยางให้ได้ตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ กรณีความหนาไม่ได้มาตรฐาน ให้ส่งยางกลับคืนแผนกรีด</p> <p>3.5 นำแบบวัดมาทาบบนยางโดยใช้มีดหรือกรรไกรตัด</p> <p>3.6 นำชิ้นงานยางที่เตรียมได้ตามแบบวัดมาวางบนเครื่องชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานการเตรียมยางของชิ้นงานนั้น ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดของยางหลังจากเตรียม</p> <p>3.7 นำชิ้นงานที่อยู่ในกระบะไปชั่งน้ำหนักรวมและลงรายละเอียดในใบบันทึกการส่งสินค้า (FR-PRE-01-02) และบันทึกลงในใบ TAG CARD STEP 3</p> <p>3.8 นำกระบะชิ้นงานไปวางบนชั้นเก็บชิ้นงานที่เตรียมสำเร็จรูป</p>				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-02-04			สำเนาเลขที่	

หมายเหตุ **ข้อความที่ขีดเส้นใต้** หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย FMEA

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานอัตโนมัติของ 123458 ; RUBBER FOOT

OPERATION STANDARD		PART NO. :	123458	STANDARD NO. : OPS-NPD-RM045-02		
		PART NAME :		RUBBER FOOT, ROUND	FIRST EFFECTIVE DATE	
PROCESS NAME :		CURING		CUSTOMER :		
SKETCH (รูปภาพ)		WORKING CONTROL POINT (จุดควบคุมการปฏิบัติงาน)				
		1. MACHINE NAME (ชื่อเครื่องจักร) P 317 - P 318				
		2. MACHINE CAPACITY (ความจุเครื่องจักร) 200 TON				
		3. TARGET (เป้าหมาย) 15 รอบ / ชั่วโมง				
		4. CLAMPLING FORCE 3 ครั้ง				
		5. TEMP. (อุณหภูมิแม่พิมพ์) 165 - 170 °C				
		6. PRESSURE (ความดัน) 180 BAR				
		7. CURING TIME (เวลาที่ใช้ในการอัดยาง) 3 นาที				
		8. ความเรียบของแม่พิมพ์และแผ่นไฟ				
		9. สลักแม่พิมพ์หลวมไม่หลวม				
		10. ตะเข็บหนา MAX MM.				
		11. ความแข็ง 60 - 68 °A				
		12. เวลาเปิดปิดแม่พิมพ์ 1 นาที				
NO. (ลำดับ)	PROCESS (ขั้นตอนการทำงาน)	CAUTION (ข้อควรระวัง)	EQUIPMENT (อุปกรณ์)			
1	ตรวจเช็คแม่พิมพ์ ระบุขีดตั้งแข็งแรงมีความปลอดภัยหรือไม่	ความสะอาดแม่พิมพ์ ความปลอดภัย	ปืนลม ผ้าสะอาด			
2	ตรวจสอบเครื่องจักรตามเอกสาร PM	ความสะอาด	ปืนลม ผ้า สายคา มือ			
3	ตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์ก่อนทำการผลิต	165 - 170 °C	เทอร์โมมิเตอร์			
4	ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเช็ดให้สะอาด	ความสะอาด	ปืนลม ผ้า			
5	กดสวิทช์ MANUAL เปิดแม่พิมพ์ และฉีดซิลิโคน 100% อบไว้ 30 นาที					
6	เปิดแม่พิมพ์ทำความสะอาด และฉีดซิลิโคน 0.2% ดังคราบ สกปรก	ทราบสกปรก	ปืนลม ผ้า			
7	ใส่ยางเข้าแม่พิมพ์หุ้มละ 1 ชิ้น	ขนาดน้ำหนักยางดิบ	มือ สายคา			
8	กดสวิทช์ MANUAL ปิดแม่พิมพ์	สลักไม่ตรง	มือ สายคา			
9	กดสวิทช์ AUTO ให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ	สลักไม่ตรง	มือ สายคา			
11	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามข้อ 6 คือ					
12	ตรวจสอบชิ้นงาน OK, NG ; OK=ใส่กระดุมสีเหลือง, NG=ใส่กระดุมสีแดง		กระดุมสีเหลือง, กระดุมสีแดง			
13	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุก 4 ชั่วโมง					
NOTE (หมายเหตุ) เมื่อพบปัญหาในการผลิตต้องแจ้งหัวหน้าทำการแก้ไขทันที		REVISION	EFFECTIVE			
		NO	DATE	APPROVE	CHECKED	ISSUED
		2				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-08-01				สำเนาเลขที่		

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย FMEA

5. มาตรฐานการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ (123458 ; RUBBER FOOT)

WORK INSTRUCTION			หมายเลขเอกสาร WI-FS-01-09	หน้า 1 ใน 3
เรื่อง : วิธีการตกแต่งด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์	วันที่เริ่มใช้	วันที่บังคับใช้	ออกเอกสารครั้งที่ : A	แก้ไขครั้งที่ : 0
<p>1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงหลักวิธีการตกแต่งได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน</p> <p>2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมเฉพาะการตกแต่งปั๊ม ไฮดรอลิกส์ ของแผนกปั๊มเท่านั้น</p> <p>3. การดำเนินงาน การตกแต่งชิ้นงานด้วยเครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ เครื่องปั๊มไฮดรอลิกส์ แบ่งเป็น 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 (C6) ให้พนักงานปฏิบัติตามรายละเอียดข้างล่างนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พนักงานต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนปฏิบัติงาน กรณีที่เครื่องมีปัญหาให้แจ้งหัวหน้าแผนกเพื่อจะเขียนใบสั่งงาน (JOB ORDER) FP-PC-01-05 ลงให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน <u>ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องแม่พิมพ์ ถ้าไม่สะอาดให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด</u> 				
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QSM-04-01			สำเนาเลขที่	

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย FMEA

6. แบบฟอร์มรายงานการเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ-เคมีรีดยาง PRO ของ 123458 ; RUBBER FOOT

รายงานการเตรียมและตรวจสอบ

วัตถุดิบ-เคมี รีดยาง PRO

DATE _____

ชื่อสินค้า _____ รหัสสินค้า _____ รหัสสูตร _____ LOT NO _____

NO	รายการ วัตถุดิบ-เคมี	INVOICE วัตถุดิบ-เคมี	น้ำหนัก มาตรฐาน	น้ำหนักที่ เตรียม	ผลการตรวจสอบ		อ้างอิง BATCH NO			
					น้ำหนัก	สรุปผล				
							1.น้ำหนักก่อนผสม	ผล		
							SPEC	วัดได้		
							2.น้ำหนักหลังผสม	ผล		
							SPEC	วัดได้		
							3.MV	ผล		
							SPEC	วัดได้		
							4.HS	ผล		
							SPEC	วัดได้		
							5.การทาแบ่ง(หลังจากรีดเสร็จ) และใช้ฟลางติกห้อยยาง	ผล		
							6.ความสะอาด	ผล		
							7.LOT NO ถูกต้อง	ผล		
							8.APPEARANCE	ผล		
							8.1			
							8.2			
							9.ความหนาของยาง	ผล		
หมายเหตุ						ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ		ผู้เตรียม	
1. การตรวจเช็ค APPEARANCE คือ การตรวจโดยการทดลองนำไปอัดโมลด์จริง เพื่อดูสภาพ							MVSG/HS	น้ำหนัก	เคมี	วัตถุดิบ
เลขที่แบบฟอร์ม FR-MIX-01-03										

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. แบบฟอร์มใบตรวจสอบการเตรียมยางของ 123458 ; RUBBER FOOT

PREFORMING RUBBER INSPECTION

(ใบตรวจสอบการเตรียมยาง)

PAGE _____ / _____

วันที่ _____

วันที่เตรียมยาง _____

ลำดับ	ชื่อลูกค้า/ชื่อสินค้า รหัสสินค้า	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	รายการ	จำนวน								ผล	ผู้เตรียม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
					เริ่มต้น				สุดท้าย								
					1	2	3	4	1	2	3	4					
	ชื่อลูกค้า			น้ำหนัก													
				ความหนา													
	ชื่อสินค้า			ความยาว													
				ความกว้าง													
	รหัสสินค้า		ไม่สกรปรก	สายตา	ความสะอาด												
					ความสะอาดของโต๊ะทำงาน												
ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด					สายตา	ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด											
	ชื่อลูกค้า			น้ำหนัก													
				ความหนา													
	ชื่อสินค้า			ความยาว													
				ความกว้าง													
	รหัสสินค้า		ไม่สกรปรก	สายตา	ความสะอาด												
					ความสะอาดของโต๊ะทำงาน												
ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด					สายตา	ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด											ตรวจเช็คหลัง เสร็จงาน
	ชื่อลูกค้า			น้ำหนัก													
				ความหนา													
	ชื่อสินค้า			ความยาว													
				ความกว้าง													
	รหัสสินค้า		ไม่สกรปรก	สายตา	ความสะอาด												
					ความสะอาดของโต๊ะทำงาน												
ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด					สายตา	ต้องมีพลาสติกห่อยางและ กระบะที่ใช้ต้องสะอาด											ตรวจเช็คหลัง เสร็จงาน

เลขที่แบบฟอร์ม FR-PRE-01-07

9. แบบฟอร์มใบตรวจสอบการตกแต่งยางของ 123458 ; RUBBER FOOT

RUBBER FINISHING INSPECTION

(ใบตรวจสอบการตกแต่งยาง)

PAGE _____ / _____

กะที่ _____

วันที่เตรียมยาง _____

ลำดับ	ชื่อลูกค้า/ชื่อสินค้า/ รหัสสินค้า	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	รายการ	จำนวน								ผล	ผู้เตรียม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น				สุดท้าย							
					1	2	3	4	1	2	3	4				
1	ชื่อลูกค้า	-ไม่สกปรก -ไม่เสียรูป	VISUAL	APPEARANCE												
	ชื่อสินค้า	-ได้ตรงตาม ตำแหน่ง	VISUAL	ตำแหน่งของ แม่พิมพ์ปั๊ม												
	รหัสสินค้า	-สะอาด	VISUAL	ความสะอาด ของแม่พิมพ์												
2	ชื่อลูกค้า	-ไม่สกปรก -ไม่เสียรูป	VISUAL	APPEARANCE												
	ชื่อสินค้า	-ได้ตรงตาม ตำแหน่ง	VISUAL	ตำแหน่งของ แม่พิมพ์ปั๊ม												
	รหัสสินค้า	-สะอาด	VISUAL	ความสะอาด ของแม่พิมพ์												
3	ชื่อลูกค้า	-ไม่สกปรก -ไม่เสียรูป	VISUAL	APPEARANCE												
	ชื่อสินค้า	-ได้ตรงตาม ตำแหน่ง	VISUAL	ตำแหน่งของ แม่พิมพ์ปั๊ม												
	รหัสสินค้า	-สะอาด	VISUAL	ความสะอาด ของแม่พิมพ์												
4	ชื่อลูกค้า	-ไม่สกปรก -ไม่เสียรูป	VISUAL	APPEARANCE												
	ชื่อสินค้า	-ได้ตรงตาม ตำแหน่ง	VISUAL	ตำแหน่งของ แม่พิมพ์ปั๊ม												
	รหัสสินค้า	-สะอาด	VISUAL	ความสะอาด ของแม่พิมพ์												

เลขที่แบบฟอร์ม FR-FS-01-02

10. แบบฟอร์ม TAG CARD (STEP 2) ของ 123458 ; RUBBER FOOT

2	TAG CARD (STEP 2)	ข้างถึง LOT NO _____					
CUSTOMER NAME _____ P/NAME _____ P/NO _____							
4. PROCESS ผสมยาง PRO		FORMULA NO _____					
น้ำหนัก N.P _____ Kg เตรียมโดย _____ วันที่ _____ เวลา _____ น. ตรวจสอบโดย _____							
ความหนา _____ MM เตรียมโดย _____ วันที่ _____ เวลา _____ น. ตรวจสอบโดย _____							
5. PROCESS QC COMPOUND							
NO	ผล มาตรฐาน	SPEC	RESULT 1	RESULT 2	RESULT 3	DATE _____	TIME _____
1	HS					REPORT _____	
2	SG					SHIFT _____	
3	MV					SUPERVISOR MIX _____	
4	ODR					SUPERVISOR CURING _____	
5	APPEARANCE					-ทดลองนำไปอัดโมลด์จริงเพื่อดูสภาพผิวภายนอก	
FR-MIX-01-01							

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดเช็ค (CHECK POINT)		ค่ามาตรฐาน (STD.)	รหัสสินค้า (PART NO.)	ชื่อสินค้า (PART NAME)	ขั้นตอน (PROCESS)
\bar{X} R					
วันที่					
ความสูงของรูเข็ม	สูง	1			
		2			
	ปกติ	3			
		4			
\bar{X}					
R					
ผู้ตรวจเช็ค					
บันทึกปัญหา					
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QA-02-03					สำเนาเลขที่

แผนภูมิ \bar{X} CL = $\bar{\bar{X}}$ = $A_2\bar{R}$ =
 UCL = $\bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$ =
 LCL = $\bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$ =
 แผนภูมิ R CL = \bar{R} =
 UCL = $D_4\bar{R}$ =
 LCL = $D_3\bar{R}$ =
 ค่าความสามารถของกระบวนการ Cp

$$\delta\delta = \frac{\bar{R}}{d2} =$$

$$Cp = \frac{\bar{T}}{6\delta} =$$

11. ตัวอย่างแบบฟอร์ม \bar{X} -R CHART ของ 123458 ; RUBBER FOOT

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PART NO. _____	PART NAME _____	CUSTOMER _____	
<input type="checkbox"/> PN-CHART <input type="checkbox"/> P-CHART	PN, P-CHART	<input type="checkbox"/> QC IN-PROCESS	<input type="checkbox"/> QC IN-FINAL
วันเดือนปี (DATE)			
กะ (SHIFT)			
ขนาดของก๊วยย่อย			
จำนวนของเสีย (TOTAL REJECT)			
D			
E			
F			
E			
C			
T			
$\bar{p} = \frac{\text{จำนวนของเสีย}}{\text{จำนวนของก๊วยย่อย}}$			
UCL			
LCL			
เลขที่แบบฟอร์ม FR-QA-02-04			

12. ตัวอย่างแบบฟอร์ม P-CHART ๓๐๓ 123458 ; RUBBER FOOT

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ข

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพหลังการควบคุมด้วย P-CHART

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QC PROCESS CHART

INDEX NO:		
APPROVAL	CHECKER	REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK	
				INSPECTION ITEMS	LIMIT		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD		
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE						
1	-	เตรียมวัสดุดิบ	-	รหัสสูตร/ ปริมาณ	ตามสูตรมาตรฐาน การลิต	สายตา	-	-	100%	พนักงานสถิติ	*ดำเนินการปรับเปลี่ยน ให้ทันแผน	-	FR-QC-01-02			
2	-	รีดยาง PRO	TWO ROLL MILL	LOT NO ของยาง	LOT NO ใน TAG CARD 2 REQUEST CARD ต่อของกัน	สายตา	-	-	100%	พนักงานสถิติ	*แจ้งหัวหน้าแผนกสถิติ ข้อบกพร่องข้อค้นพบ	-	-			
				น้ำหนักหลังผสม	สูตรมาตรฐาน การลิต	เครื่องชั่ง	-	-	100%	พนักงานสถิติ	*แจ้งหัวหน้าแผนกสถิติ ข้อบกพร่องข้อค้นพบ	OPS รัต	FR-MIX-01-03			
				ความหนา	ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (OPS)	เวอร์เนีย	-	-	100%	พนักงานสถิติ	*ทำการปรับระบบ ลูกกลิ้ง	OPS รัต	-			
				ความแข็ง	ตาม DRAWING	HARDNESS TESTER	-	-	1 PCS/ BATCH	พนักงานวิจัย	*แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัย ข้อบกพร่องข้อค้นพบ	DRAWING	FR-MIX-01-06			
				ค่า MV	ตามสูตรมาตรฐาน การลิต	MOONEY VISCOMETER	ทุก BATCH	QC COMPOUND	-	-	พนักงานวิจัย	*แจ้งหัวหน้าแผนกวิจัย ข้อบกพร่องข้อค้นพบ	PR&RD-02	FR-MIX-01-01		
3	-	เตรียมยาง	-	ความกว้างยาง	มาตรฐานการ	มาตรฐานการ	10 ชิ้น	พนักงาน	-	-	*ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมของเสียต่อไป	มาตรฐาน	FR-PRE-01-07			
				ความหนาหน้าหลัก	เตรียมยาง	เตรียมยาง	/LOT	เตรียม	-	-		เตรียมยาง				
△				REMARK : 1. คู่มือที่เป็นแผนการผลิตประกอบด้วย 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 1.2 คู่มือปฏิบัติการวิธีทางสถิติ 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอนเทียบเครื่องมือวัด 1.4 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องจักร 2. * หมายเหตุ พนักงานดำเนินการติดป้ายผลิตวัตถุดิบ												
△																
△																
△																
△																
△																
REV	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE: / /												

1. ตัวอย่างแผนคุณภาพของ 21A206 : INNER LID PACKING

QC PROCESS CHART

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการควบคุมด้วย P-CHART



INDEX NO :

QC PROCESS CHART

APPROVAL

CHECKER

REPORTER

ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK
				INSPECTION ITEMS	LIMIT	CHECK AND TOOLS	INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD	
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE					
4	-	อัดยาง	เครื่องอัด	APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	-	-	100%	พนักงานอัด	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	-	-	
				SAMPLE								อัด			
				APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม/	พนักงาน QC	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
				SAMPLE								QC			
				ความแข็ง	ตาม OPS	HARDNESS	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม/	พนักงาน QC	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
						TESTER						QC			
				ความหนาของ	ตาม OPS	เวอร์เนีย	ทุก	พนักงาน QC	1 ชม/	พนักงาน QC	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
				ตะเข็บยาง								QC			
				ขนาด	ตาม INSP.	ตาม INSP.	ทุก	พนักงาน QC	-	-	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	หัวหน้าแผนก	FR-QSM-08-04	FR-QC-02-02	
												QC			
				APPEARANCE	LIMIT SAMPLE	P-CHART	-	-	ทุกวัน	QC	แจ้งหัวหน้าแผนก QC	หัวหน้าแผนก	QC 7 TOOLS	FR-QA-02-04	
											เพื่อพิจารณาออกใบ CAR	QC			
5	-	ตกแต่ง	กรรไกรมือ	APPEARANCE	ตาม LIMIT	VISUAL	-	-	100%	พนักงาน QC	* คัดแยกและทำลายทิ้ง	-	-	FR-QC-03-03	
				SAMPLE											
△															
△															
△															
△															
△															
△															
△															
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /											

REMARK :

1. คู่มือที่สนับสนุนการผลิตประกอบด้วย
 - 1.1 คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน
 - 1.2 คู่มือปฏิบัติการลวิธีทางสถิติ
 - 1.3 คู่มือปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 - 1.4 คู่มือปฏิบัติการมีกอบรมาคปฏิบัติ
 - 1.5 คู่มือปฏิบัติการแสดงสถานะ
 - 1.6 คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องจักร
2. * หมายถึง พนักงานดำเนินการตัดป้ายผลิตภัณฑ์/เสีย

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการควบคุมด้วย P-CHART

QC PROCESS CHART

QC PROCESS CHART														APPROVAL	CHECKER	REPORTER
ITEMS	SKETCH	PROCESS	MACHINE	CONTROL POINT		METHOD CHECK AND TOOLS	PROCESS CONTROL METHOD				DISPOSAL WHEN ABNORMAL		DOCUMENT CONTROL		REMARK	
				INSPECTION ITEMS	LIMIT		INITIAL		REGULAR		METHOD	INCHARGE	DOCUMENT	RECORD		
							RATE	INCHARGE	RATE	INCHARGE						
6	-	อบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	ตรวจสอบชิ้นตอน สุดท้าย	-	APPEARANCE ขนาด	ตาม LIMIT SAMPLE ตาม INSP.	VISUAL ตาม INSP.	-	-	ตาม INSP.	พนักงาน QC * คัดแยกและทำลายทิ้ง	พนักงาน QC	INSP STD	FR-QC-03-02	-		
8	-	บรรจุหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
△																
△																
△																
△																
△																
△																
△																
△																
REV.	DATE	DETAIL	APPROVAL	EFFECTIVE USE : / /												

หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการควบคุมด้วย P-CHART

สถาบันวิจัยบริการ
 าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

นายธนศักดิ์ ทุเรียน

การศึกษา

- : พ.ศ. 2532 – 2536 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- : พ.ศ. 2540 – 2544 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตร ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- : พ.ศ. 2536-2539 วิศวกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- : พ.ศ. 2540 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยางแปซิฟิก จำกัด
- : พ.ศ. 2541-2542 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท นิวมไทย มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด
- : พ.ศ. 2543 ที่ปรึกษาการวางระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ในโครงการมีชาชาวา บริษัท อซิมุร จำกัด
- : พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระในการจัดการทางด้านคุณภาพ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ, โรงเรียน, รีสอร์ท ที่ผ่านมามากกว่า 15 แห่งด้วยกัน

ความชำนาญพิเศษ

- : การแก้ปัญหาคด้วยเทคนิคทางด้าน QC
- : 5S & QCC
- : ISO 9000
- : QS-9000

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย