

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ในบทก่อน ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็น รายการปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตเบาะยานยนต์ หลังจากนั้นก็ได้นำเสนอสภาพความรุนแรงของปัญหาที่เกิดต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาหลัก อย่างเช่น ปัญหาค่าความแข็งออกนอกค่ากำหนด ปัญหาน้ำยาต่างชนิดไหลไปพื้นที่อื่น ปัญหาการ Set Insert ผิดตำแหน่ง และปัญหาการซ่อมแต่งชิ้นงานไม่เรียบร้อย โดยปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหลายจุด การดำเนินการลดหรือปรับปรุงกระบวนการ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรอย่างเร่งด่วนในอันที่จะลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากของเสียในประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าว

ในบทบทสุดท้ายนี้ จะกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย รายการปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดของการดำเนินงานวิจัย อันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Process FMEA การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามตัววัดผลที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 รายการปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดที่ทางผู้ทำการวิจัยได้ประสบจะเป็นหัวข้อของการพยายามที่จำดำเนินการปรับปรุงให้กระบวนการผลิตดีขึ้น อีกทั้งหากผู้สนใจในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็จะได้ทราบถึงแนวทางของการพัฒนาแนวความคิด ของการปรับปรุงงานเพิ่มโดยการศึกษาจาก ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังที่จะระบุไว้ในตอนท้ายของบทนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาถึงปัญหาของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะยานยนต์ ที่ทำให้เกิดของเสียขึ้น รายการของเสียหลักนั้นมีไม่กี่ประเภทเมื่อเทียบกับรายการของเสียทั้งหมดดังได้นำเสนอไปแล้วนั้น ทว่าของเสียหลักที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความเสียหาย ต้นทุนที่สูงขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหาแนวทางศึกษากระบวนการผลิตให้มากขึ้น รวมถึงใช้หลักการระดมสมองจากหลากหลายหน่วยงานภายในบริษัทที่จะทำการลดต้นทุน หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วจะทำให้ของเสียที่เกิดขึ้นลดลงในที่สุด รายการปัญหาหลัก สาเหตุของการเกิดและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่ทีมงานข้ามแผนกได้ร่วมมือกันดำเนินการมีรายละเอียดตามตารางที่ 6.1

หลังจากได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการผลิตเบาะยานยนต์ที่สายการผลิต (Line) 1,2,3 และ 4 แล้วผลที่ได้จากการดำเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้ ระดับ PPM ของเสียภายใน(Internal Reject) ที่จุด Final Inspection ลดลงจาก 2063.0 PPM เหลือ 266.29 PPM ของเสียจากปัญหา ค่าความแข็งออกนอกค่ากำหนด(Specification) ลดลงจาก 1383.05 PPM เหลือ 19.39 PPM ค่า Risk Priority Number, RPN ของกระบวนการผลิตที่ทำการแก้ไขปรับลดลงเมื่อเทียบกับก่อนแก้ไขปรับปรุง

ตารางที่ 6.1 สรุปรายการปัญหา สาเหตุและการปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุง

รายการปัญหา	สาเหตุ	การปฏิบัติการแก้ไข
ค่าความแข็งออกนอกค่ากำหนด (Hardness out of Specification)	1. การไม่ได้ควบคุม Condition การผลิตรวมถึงการเฝ้า ติดตาม ความผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> • แบ่งภาระงานในการ ตรวจสอบสภาวะการผลิตให้ ฝ่ายผลิตProcessและซ่อมบำรุง • จัดทำ Control Chart ของสภาวะการผลิตที่สำคัญ
	2. ระบบความดันเสีย เนื่องจาก Pump น้ำยาเกิดการเสื่อมสภาพ บ่อย	<ul style="list-style-type: none"> • การศึกษาจำนวน Short การผลิตของPumpและการควบคุม Short การผลิตลงในใบบันทึกสภาวะ
	3. หัวฉีดตันบ่อยทำให้ Output ของ น้ำยาออกไม่คงที่ เนื่องจากแผนการทำ PM เป็น 1 ครั้ง/เดือน ไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> • Process Eng. ถอดล้าง Nozzle ในหัวฉีด (Pouring Head) ของแต่ละComponent (Resin) ทุกสัปดาห์ และบันทึกลงใน Check Sheet
	4. ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้เรื่อง สูตรน้ำยาและการปรับสัดส่วนของสูตรน้ำยาในการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> • ฝึกอบรมความรู้ทางด้านสูตรน้ำยาให้ พนักงาน Process Engineer • ดัด Control Chart ค่า Hardness ไว้ที่สายการผลิต
	5. การฉีดชิ้นงานกะทันหัน โดยที่ยังไม่ได้รับข้อมูลค่าความแข็งจากห้อง Lab.และยังไม่ได้สูตรที่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำ WI การหาสัดส่วนของสูตรการผลิตที่เหมาะสมในสภาวะเร่งด่วน(WI-PC-005)
	6. การเปลี่ยนสูตรของสายการผลิตใหม่ โดยที่ยังมีบางชิ้นงานที่ค่าความแข็งยังไม่ได้ตามค่ากำหนด (Specification) แต่ได้ทำการฉีดผลิตเลย	<ul style="list-style-type: none"> • การแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาสูตรน้ำยา (WI-PD-043) ให้มีการทดลองเพิ่มเติมในกรณีชิ้นงานที่ทดลองบางชนิดยังไม่ผ่านค่า Hardnessและที่ยังไม่ได้ทดลอง
	7. การ โยกย้ายสายการผลิต ไปฉีดที่สายการผลิตอื่น แต่ยังไม่มีการที่เหมาะสมในสายการผลิตใหม่	<ul style="list-style-type: none"> • เขียนเอกสารแจ้งย้ายMold ระหว่างสายการผลิตให้แผนกต่าง ๆทราบและเตรียมการ

ตารางที่ 6.1 สรุปปัญหาที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ต่อ)

รายการปัญหา	สาเหตุ	การปฏิบัติการแก้ไข
น้ำขังสูงสุท ไหลผสมกัน (Ingress)	1. แม่พิมพ์มีส่วนที่กั้นหรือแยกน้ำขาดังชนิด ไม่ให้ไหลปนกัน มีระดับที่ต่ำ(เตี้ย)เกินไป	• ร้องขอปรับปรุงแม่พิมพ์โดยการเสริมความสูงของแนวกันบางระหว่างสุทน้ำยา
	2. ไม่มีการร้องขอเปลี่ยนแปลงแบบของแม่พิมพ์ กับลูกค้า ในช่วงเตรียมการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยขอให้มีการเพิ่มระดับความสูงของที่กั้นแนวน้ำยา	• ขอให้มีการเพิ่มระดับความสูงของที่กั้นแนวน้ำยาตอนไปรับงานใหม่(New Project) ที่ลูกค้า หรือ ในที่ประชุม Team Feasibility หลังจากรับข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้าแล้ว
	3. หัวฉีด (Pouring Head) ดันบ่อย ทำให้จุดค้ำน้ำยาแม่พิมพ์เปลี่ยนไป เนื่องจากกำหนดแผนในการทำ PMI ครั้ง/เดือน ไม่เหมาะสม	• ถอดทำความสะอาดแรงกรองน้ำยาภายในช่องรูปหล่อส่วนปลายของหัวฉีด (Pouring Head) 2 ครั้ง/วัน ก่อนผลิต
Set Insert/ Component ผิดตำแหน่ง (Wrong position of component setting)	1. Poka Yoke Jig ชำรุด เนื่องจากไม่ได้ทำการซ่อมบำรุงตามแผน	• สับเปลี่ยนแม่พิมพ์ลงมาทำ PM และการทำ PM ในวันหยุด
	2. การตรวจรับรองแม่พิมพ์ก่อนการผลิตไม่ได้ทำอย่างจริงจัง	• ดำเนินการทำ PMตามแผนและ ชีบ่งด้วย Tag เขียว (ระบบ Tag มีสี เขียว เหลือง แดง) • ดำเนินการตรวจสอบ สภาพแม่พิมพ์และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการผลิตประจำวัน
	3. การซ่อมแม่พิมพ์ ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งการวาง Insert ทั้งหมด	• ให้แผนก Tooling ถู้อัสนา Drawing เพิ่ม • การทำตัวอย่างชิ้นงานหลังซ่อมแม่พิมพ์เสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งการ Set Insert
	4. วัสดุที่ใช้ทำ Poka Yoke Jig สึกง่าย เนื่องจากใช้วัสดุเหล็กที่อ่อนกว่า Insert Frame	• เปลี่ยนเกรดโลหะที่ใช้ทำ Jig ให้เป็นเหล็กกล้าที่แข็งแรงกว่า Insert Frame
	5. ไม่ได้จัดทำ Poka Yoke Jig เนื่องจากการใช้แม่พิมพ์ในการผลิตอย่างเร่งด่วน	• จัดทำ Poka Yoke Jig ก่อนใช้งานแม่พิมพ์ • ฝ่าย QA ทำการตรวจรับรองแม่พิมพ์ก่อนใช้ผลิต
ซ่อมแต่งไม่เรียบร้อย (Dressing NG.)	1. ขาดทักษะและความรู้ทางด้านข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการเจียรแต่งแผลซ่อมและแนวเชื่อมต่อของฝาแม่พิมพ์ (Parting Line)	• การอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการซ่อมแต่ง จุดควบคุมของชิ้นงาน • การประเมินทักษะ พนง. ให้อยู่ในระดับ L เป็นอย่างต่ำ
	2. เครื่องเจียรแต่งไม่เหมาะสม เนื่องจากหน้าเครื่องเจียรแต่งหนา	• ใช้เครื่องมือที่มีขนาดสีกแทนเครื่องมือเดิมที่ตั้งอยู่กับที่ (Fix Position)
	3. ฟองน้ำซ่อมมีเขี้ยวชนิดเดียว ทำให้ไม่เหมาะต่อการซ่อมชิ้นงานที่มีค่าความแข็งอย่างหลากหลาย	• เพิ่มชนิดความแข็งของฟองน้ำซ่อม ในแต่ละสายการผลิตให้รองรับกับค่าความแข็งของชิ้นงานในสายการผลิตนั้นๆ

การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในแต่ละประเด็นปัญหาและแต่ละสาเหตุนั้น ทางทีมงานข้ามแผนกได้ใช้เทคนิคของ Process FMEA มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการลดของเสีย ทั้งนี้ในทุก ๆ สาเหตุที่ระบุไว้ในตารางที่ 6.1 นั้น จะเป็นสาเหตุของปัญหาที่มีค่า Risk Priority Number, RPN สูงกว่า 136 ($RPN \geq 136$) ทั้งสิ้น ดังนั้น ดังนั้นตามแนวทางของ Process FMEA แล้ว ทางทีมงานข้ามแผนกจะต้องพิจารณาหาแนวทางที่จะปรับลดค่า RPN ดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดให้ได้ โดยมีหลักของการปรับปรุงคือ การลดโอกาสหรือความถี่ในการเกิดของประเด็นความล้มเหลวหรือสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ โดยการปรับปรุงแผนงานการทำงาน PM เครื่องจักร การเปลี่ยนชนิดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกว่า การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะงานมากขึ้น การมีระบบในการประเมินทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การเพิ่มความสามารถในการตรวจจับความล้มเหลวกรณีต่าง ๆ ซึ่งหากทำการตรวจจับหรือมีเครื่องมือตรวจจับได้เร็ว ของเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีน้อยหรือบางกรณีก็ระงับการผลิตไปเลย จึงทำให้ไม่มีของเสียเกิดขึ้น

จากการดำเนินการปรับปรุงในกระบวนการผลิตต่าง ๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้

- กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์การผลิต(Mold Preparation) ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 และมีปริมาณ PPM ของเสีย (Defect PPM) ปรับลดลงจาก 245.39 PPM เป็น 1.29 PPM ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 48 และ มี.ย.- ส.ค. 48 ตามลำดับ
- กระบวนการตั้งสภาวะเครื่องจักรและสภาวะการผลิต (Conditioning) ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 และมีปริมาณ PPM ของเสีย(Defect PPM)ปรับลดลงจาก 720.30 PPM เป็น 47.83 PPM ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 48 และ มี.ย.- ส.ค. 48 ตามลำดับ
- กระบวนการผสมน้ำยาที่หัวฉีด(Mixing) ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 และมีปริมาณ PPM ของเสีย(Defect PPM)ปรับลดลงจาก 734.19 PPM เป็น 19.39 PPM ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 48 และ มี.ย.- ส.ค. 48 ตามลำดับ
- กระบวนการฉีดน้ำยา (Pouring) ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 และมีปริมาณ PPM ของเสีย(Defect PPM)ปรับลดลงจาก 74.74 PPM เป็น 0.00 PPM ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 48 และ มี.ย.- ส.ค. 48 ตามลำดับ

- กระบวนการซ่อมแต่งชิ้นงาน(Repair and Dressing) ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5.4 และมีปริมาณ PPM ของเสีย(Defect PPM) ปรับลดลงจาก 219.60 PPM เป็น 11.63 PPM ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 48 และ มี.ย.- ส.ค. 48 ตามลำดับ

6.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการศึกษากระบวนการผลิต การรวบรวมข้อมูลรายการปัญหาต่าง ๆ ของการผลิตชิ้นส่วนเบาะยานยนต์ การระดมสมองของทีมงานข้ามแผนก ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ ย่อมจะต้องมีอุปสรรคในการดำเนินงาน อยู่บ้างโดยปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ทำการวิจัยประสบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.2.1.1 การสั่งซื้ออุปกรณ์บางชนิดที่การทำวิจัยนี้ ได้นำเสนอให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัตินั้นบางครั้งได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแต่เพียงปริมาณเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ทำการพิสูจน์ ว่าสามารถลดการเกิดปัญหาได้ แล้วจึงจะอนุมัติที่เป็นจำนวนมากได้ ทำให้การดำเนินงานต้องใช้เวลาเป็นอย่างสูง แต่การดำเนินการก็สำเร็จ ลุล่วงลงได้ เนื่องจาก สิ่งที่สั่งซื้อสามารถแก้ปัญหางานได้

6.2.1.2 การนำเสนออนุมัติกับลูกค้า ในบางประเด็นปัญหาที่ต้องปรึกษาและขอแก้ไขปรับปรุงแบบแม่พิมพ์ ต้องใช้เวลาในการขออนุมัตินานและต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง บางชนิดของข้อเสนอยังไม่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าจึงทำให้การแก้ไขปัญหายังไม่สิ้นสุดเสียทีเดียว แก้ไขโดยการให้ฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายขายติดตาม ข้อเสนอจากลูกค้า

6.2.1.3 การให้ความร่วมมือของหัวหน้างาน อาจติดขัดบ้างในบางหน่วยงาน เช่น ไม่ได้มอบหมายงานต่อ ไม่ได้สอนงานพนักงาน ไม่ได้ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทีมงานรับทราบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง รวมถึงการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไข

6.2.1.4 การมีอัตราการเข้าและออกของพนักงานมาก รวมถึงใช้เวลาในการสรรหาพนักงานทดแทนนาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานที่เสียต้องทำงานมากกว่าปกติ รวมถึงนอกเวลา ทำให้งานที่ออกมามีปัญหาคุณภาพ พนักงานใหม่ที่รับเข้ามาต้องทำการจัดอบรมใหม่บ่อยครั้งและพยายามที่จะฝึกให้มีระดับทักษะที่สูงให้ได้เร็วที่สุด

6.3 ข้อเสนอแนะ

ในส่วนของ โรงงานตัวอย่างที่ทางผู้ทำวิจัยประสบมา และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าทาง โรงงานควรจะหยิบยกมาเป็นประเด็นการแก้ไข ปรับปรุงด้วยเพื่อที่จะทำให้การบริหารการผลิต การจัดการกับของเสียและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้น โดยมี รายการข้อเสนอแนะดังนี้

6.3.1 โรงงานตัวอย่างยังขาดการศึกษางาน (Work Study) มีการวางตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดเส้นทางงานยังไม่มีดี มีปัญหาคอขวดให้เห็นได้ทั่วไป ทำให้พนักงานเร่งรีบ ในการทำงานส่วนที่รับผิดชอบโดยไว ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ เกิดการดักกลับของงานจาก แผนกควบคุมคุณภาพเป็นปริมาณมากอยู่บ่อยครั้ง

6.3.2 ชิ้นงานบางชนิดของลูกค้ำมีความเข้มงวดทางด้าน การซ่อมแต่งมาก ต้องใช้ เวลารนานหลังจากทำการซ่อมแล้วจึงจะทำการเจียรแต่งได้ แต่เส้นทางของชิ้นงานที่ยังไม่ได้เจียร แต่งกลับเป็นเส้นทางเดียวกับ ชิ้นงานที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว สมควรที่จะทำการแยกเส้นทางเพื่อ ป้องกันการปะปนและสับสน

6.3.3 โรงงานตัวอย่างมีการดำเนินกิจกรรม QCC 5S SAFETY PM มาเป็น ระยะเวลาาน แต่ยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าที่ควร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น พื้นฐานของการทำงาน ควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และสร้างความตื่นตัวในการ ทำ

6.3.4 มีการจำแนกงานกันอย่างชัดเจนในส่วนของฝ่ายผลิตที่จะทำหน้าที่ผลิตอย่าง เดียวโดยไม่สนใจ ทางด้านคุณภาพ ปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากผู้จัดการ โรงงานเป็นอย่างดี รวมถึงการปลูกฝังความสนใจในคุณภาพงานให้กับพนักงานทุกคน การสอนให้ทุกคนคิดว่า กระบวนการ ถัดไปคือลูกค้ำและการลดต้นทุนให้กับบริษัท

6.3.5 ปริมาณของพนักงานจากผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบ กับในทุก ๆ ตำแหน่งงานต้องการความละเอียดรอบคอบหรือต้องการคุณภาพงานสูงขึ้นมาเช่นกัน ควรที่จะมีกิจกรรมการฝึกอบรมบ่อย ๆ การประเมินผลการทำงานหน้างานอย่างจริงจัง การให้ ความรู้และสอนงานอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน

6.3.6 สภาพแวดล้อมของโรงงาน ในบริเวณปฏิบัติงานมีฝุ่นเจียรและอากาศร้อน มาก เนื่องจากต้องใช้ เตาอบในการผลิต ควรที่จะมีการหยุดพัก 10 นาที ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย เพื่อให้พนักงานพักผ่อนและไม่เครียด อันจะทำให้คุณภาพงานที่ออกมาดีขึ้น

6.3.7 ในบางกิจกรรมของการแก้ไขปรับปรุงได้ใช้วิธีการเทียบเคียงกับบริษัทแม่ที่ ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้วิธีที่คิดว่าดีกว่ามาประยุกต์ใช้ ทางบริษัทสมควรที่จะทำการเทียบเคียง (Benchmarking) ทั้งทางด้าน Product และ Process ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ง่ายสุดคือกับบริษัทแม่ซึ่ง สามารถถ่ายทอดเทคนิคให้กันได้

6.3.8 การใช้ Control Chart สำหรับกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมและติดตามในบางจุดควบคุม ในโอกาสต่อไปสมควรที่จะขยายผลไปสู่จุดควบคุมอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพเครื่องจักรอันทำให้การแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเป็นแนวเชิงรุกมากขึ้น

6.3.9 การใช้เทคนิค Process FMEA มาช่วยแก้ปัญหาการผลิตและของเสีย ในลำดับถัดไปควรที่จะขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่องอื่น ๆ ที่มีค่า RPN ต่ำกว่า 136 รวมถึงการศึกษาการแก้ปัญหาเดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการควบคุมไม่ให้เกิดได้อีก

6.3.10 ในระยะหลังมีปัญหาที่เกิดจาก Supplier ทำ Insert/Sub-material มาไม่ได้คุณภาพ มีปริมาณสูงขึ้น ควรที่จะมีการเข้าไปพัฒนา Supplier เหล่านี้ให้มีระบบการผลิตที่น่าเชื่อถือได้ ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพออกมา ลดของเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทคือส่งให้กับบริษัท การสอนให้ Supplier รู้จักเครื่องมือ Process FMEA และประยุกต์ใช้ได้ภายในบริษัท

6.4 ข้อจำกัดของงานวิจัย

นอกเหนือจากปัญหาและอุปสรรคแล้วยังมีข้อจำกัด ที่ทางผู้วิจัยได้ประสบในการทำวิจัย ซึ่งมีส่วนทำให้การดำเนินงานวิจัยติดขัดบ้าง ซึ่งต้องให้ทีมงานคอยติดตามความเคลื่อนไหว ในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันจะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ รายการข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้

6.4.6.1 วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี สำหรับผลิตชิ้นส่วนเฉพาะยานยนต์ของบริษัท ในชนิดสารเคมีเดียวกัน มีหลากหลายผู้ส่งมอบและมีหลายเกรด ส่งผลต่อความคงที่ทางคุณภาพของชิ้นงานได้ แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาเพื่อยืนยันขั้นระดับผลกระทบในแต่ละผู้ส่งมอบและเกรดที่แตกต่างกัน

6.4.6.2 ในปี 2548 มีการขาดตลาดของสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต Polyurethane Foam จึงมีการใช้สารเคมีจากหลากหลายแหล่งมาทำการกักตุนเพื่อการผลิต ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง

6.4.6.3 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแก้ไขปรับปรุง ต้องรับภาระหนักในการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต โดยมีข้อจำกัดทางด้านเครื่องจักรที่เป็นเครื่องเก่าแทบทุกสายการผลิต บางครั้งจำเป็นต้องยอมผลิตในบางสถานะที่อยู่นอกค่ากำหนด คุณภาพชิ้นงานไม่คงที่

6.4.6.4 มีพนักงานที่เป็นผู้รับจ้างช่วงมากขึ้นทุกขณะ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก งานมีความเข้มงวด และมีการเปิดงาน Overtime มาก ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ มีอัตราการผละงานและออกจากงานสูง จึงเกิดปัญหาพนักงานผู้ผลิตทำงานไม่ครบตำแหน่ง เกิดปัญหาทางคุณภาพของชิ้นงานตามมา