

เอกสารอ้างอิง

- 1) กลิตรไทย, ธนาคาร. " สถานการณ์สั่งห่อไทย." สุปช่าวธุรกิจ
12 (มกราคม 2524): 4-8.
- 2) Thai Exports and Thailand's Foreign. "Thailand trade index." Intertrade publications (Thailand), Bangkok, 1976.
- 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย. ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรม ครึ่งแรกปี 2523. ฉบับพิเศษ หน่วยการอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2523.
- 4) อัจฉราพร ไชลະสุค และ ชินเจรุ วาดาเน. วิศวกรรมสั่งห่อ. ผู้เขียน: สำนักพิมพ์ คินเมอ, 2520.
- 5) ยูเนียนอุตสาหกรรมสั่งห่อ, บริษัท. "คู่มือการฝึกอบรมช่างเครื่องห่อฟ้า." สมุดประการ : บริษัทยูเนียนอุตสาหกรรมสั่งห่อ จำกัด, 2520.
- 6) เบลิง จาสุจินดา. ผู้จัดการโรงงานซ้อมสร้าง. บริษัทยูเนียนอุตสาหกรรมสั่งห่อ จำกัด. สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2525.
- 7) Gallagher, C.C. and knight, W.A. Group technology. London : Butterworth & Co. Ltd., 1973.
- 8) Kotler, Phillip. Marketing management, analysis planning and control. 3 rd ed. New Jersey: Prentice - Hall Inc., 1976.
- 9) จันทร์ จันทร์ และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ศักยภาพและอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุขลังกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

- 10) Moore, Tames M. Plant layout and design.
 4 th ed., pp. 35-65, The macmillan
 Company, New York, 1970.
- 11) บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล. การวางแผนโรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 2-1, 2-7,
 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2521.
- 12) สุรศักดิ์ นานานุกุล. การบริหารงานผลิต. หน้า 26-37,
 ไทยพัฒนาพาณิช, กรุงเทพ, 2527.
- 13) Amstead, B.H., Ostwald, Phillip F., and Begeman,
 Myron L. Manufacturing processes. 7th ed.,
 pp. 333-669, John wiley & sons, New York,
 1976.
- 14) ไฮนริช เกรลิงก์. หุ่นจำลองเครื่องมือกล. แปลโดย บุญญาศักดิ์ ใจจงกิจ.
 สหพันธ์ สาธารรัฐเยอรมัน : บริษัท ชี ยอด เวสเตอร์มานน์, 2507.
- 15) Wage, Herbert W. Manufacturing engineering.
 pp. 30-71, Mc Graw - Hill Book Company,
 INC., New York, 1973.
- 16) Society of Manufacturing Enginecrys. Tool and
manufacturing engineers handbook. 3 rd ed.,
 pp. 3-1, 28-64, Mc Graw-Hill Book Company,
 INC., New York, 1976,
- 17) Jain, R.K. Production technology. 3 rd ed.,
 Khanna Publishers, Delhi, 1977.

- 18) Bultmann, W. "The determination of the working time of gear cutting work". Springer Publisher, New York, 1960.
- 19) Bolz, Roger W. Metal engineering processes. pp. 154-325, Mc Graw-Hill Book Company, INC, New York, 1958.
- 20) Pollack, Herman W., Manufacturing and machine tool operations. pp. 364-368, Prentice-Hall, INC., New Jersey, 1968.
- 21) Shubin, John A. and Madeheim, Huxley. Plant layout. pp. 17 - 54, Prentice-Hall, INC., New York, 1951.
- ✓22) Muther, Richard. Systematic layout planning. 2 nd ed., CBI Publishing Company, INC., Boston, 1973.
- 23) Central Japan Industries Association. "Role of factory management in productivity promotion", Research institute for international management Intercorporated, Japan, 1973.
- 24) Khanna, O.P., Industrial engineering and management. pp. 570-632, Dhanpat Rai & SONS, Delhi, 1980.
- ✓25) Bullinger, Clarence E., Engineering economic analysis. 2 nd ed., pp. 17-151, Mc Graw-Hill Book Company, INC., New York, 1950.

- ✓26) Shillinglaw, Gordon. Cost accounting analysis and Control. 3 rd ed, Richard D. Irwin, INC., Illinois, 1962.
- 27) บรรษัทเจนทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. "ແນະນຳນິກາເຈີນຖືເພື່ອກາຮອດສາຫກຮຽນ" ເອກສາຣເພຍແພຣ, ກຽງເທັນທານກອຣ : บรรษัทເຈີນທຸນອຸຕສາຫດຮຽນແຫ່ງປະເທດໄທຍ.
- ✓28) Taylor, A.H. and Shearing, H. Financial and Cost accounting for management. pp. 57-79 , 7 th ed, Macdonald & Evans limited, Great Britain, 1979.
- ✓29) Tarquin, Anthony J. and Blank, Leland T. Engineering economy. pp. 162-338, Mc Graw-Hill INC., New York, 1976.
- 30) ວິນຊີຍ ອິຈິຣວິນິຈ ແລະ ທ້ອມ ພລອຍມືກາ. ເຄືອຂອງກາສຕົວວິທີກຣມ (ຫັນ 129-278) ໂຮງພິມພັນນຳອັກສອນ, ກຽງເທັນ 2520.
- 31) Avner, Sidney H. Introduction to physical metallurgy. pp. 188 - 260, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1964.

ภาคผนวก ก.

ความหมายของคำที่เฉพาะที่ใช้ในวงการทอฯ

ภาษาพนวก ก.

ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการทอผ้า


Shuttle	= กระส้าย เป็นอุปกรณ์สำหรับพาถักผึ่งลอดผ่านช่อง ตระกอ เพื่อขัดกับถักเย็บห่อหกมาเป็นผ้า
Warp shed	= ช่องตระกอ เป็นช่องที่ถักเย็บห่อหกจากกันหน้าหัวหรือ สำหรับให้กระส้ายผุ่งลอดจากช่องกระสายซ่างหนึ่ง ไปยัง อีกซ้างหนึ่ง
Reed	= พื้นหัว เป็นชิ้น漉วที่จัดวางให้หัวเป็นระยะๆ กัน เหมือนหัว สำหรับให้เส้นถักเย็บห่อหกผ่านช่องหัว
Heald	= ลูกตระกอ เป็นลูกที่มีรูสำหรับให้เส้นถักเย็บห่อหกผ่าน ทำให้เส้นถักเย็บห่อหกถึงขั้นหัวของลูกตระกอ
Warp	= ถักเย็บ เป็นถักที่เรียงตามแนวยาวของผ้า
End	= เส้นถักเย็บ เป็นถักเย็บที่เรียกนับเป็นเส้น
Side End or Selvedge	= ถักริม เป็นถักเย็บที่ห่อหกมาเป็นริมผ้า อาจจะแตกต่าง กับถักเย็บธรรมชาติ คือเส้นถักโดยกว่า หรือใช้เส้นถักหรือร้อย ตระกอต่างกัน ลายอาจจะไม่เหมือนกับเนื้อผ้า
Beam	= ปั๊มหรือลูกกลิ้งถักเย็บ เป็นลูกกลิ้งที่ม้วนถักเย็บ เพื่อนำไป ห่อเป็นผ้า
Weft or Quill	= หลอดถักผึ่ง เป็นหลอดสำหรับกรอกถักผึ่ง เพื่อนำไปใส่ใน กระส้าย เมื่อตีกระส้ายไปครั้งหนึ่ง ๆ กระส้ายจะวิ่งลอดช่อง ตระกอพร้อมกับปล่อยถักผึ่งออกจากหลอดถักผึ่งด้วย


Drop Wire	= แผ่นเบรคหรือใบเบรค เป็นแผ่นเหล็กบางๆ ที่ทำให้เครื่องหยุดเมื่อเส้นสายยืนตัวร้อยผ่านรูหักขาด
Fell of Cloth	= จุดเริ่มต้นของเนื้อผ้า เป็นแนวความยาวของถุงเส้นที่เพิ่งถูกกระแทก ขัดกับสายยืน เป็นเนื้อผ้า
Counts	= เบอร์คาย แยกออกได้เป็นคันๆ
1 ^s	เป็นคายหนัก 1 ปอนด์ ยาว 840 หลา
60 ^s	เป็นคายหนัก 1 ปอนด์ ยาว 840 x 60 หลา
Denier	น้ำหนักติดเป็นกรัมต่อความยาว 9,000 เมตร
Ne	เป็นความยาวของคาย 840 หลาต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์
Nm	เป็นความยาวของคาย 1,000 เมตร ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
O.F.C. = Zero Front Center	คือ ศูนย์หน้าจอเลือก
O.B.C. = Zero Back Center	คือ ศูนย์หลังจอเลือก
CC/C = Course Courte/cames	คือ ข้อเลือกช่วงสั้นของระบบตะกอแบบลูกเบี้ยว
CM/C = Course moyenne/cames	คือ ข้อเลือกช่วงยาวปานกลางของระบบตะกอแบบลูกเบี้ยว
CL/C = Course Longue/cames	คือ ข้อเลือกช่วงยาว ของระบบตะกอแบบลูกเบี้ยว

ที่มา คู่มือการฝึกอบรมช่างเครื่องห่อผ้า บริษัทญี่ปุ่นอุตสาหกรรมลิ้งหอ จำกัด


ภาคผนวก ช.

ข้อกำหนดและลักษณะเฉพาะของอະไนດเครื่องจักรหอพำ

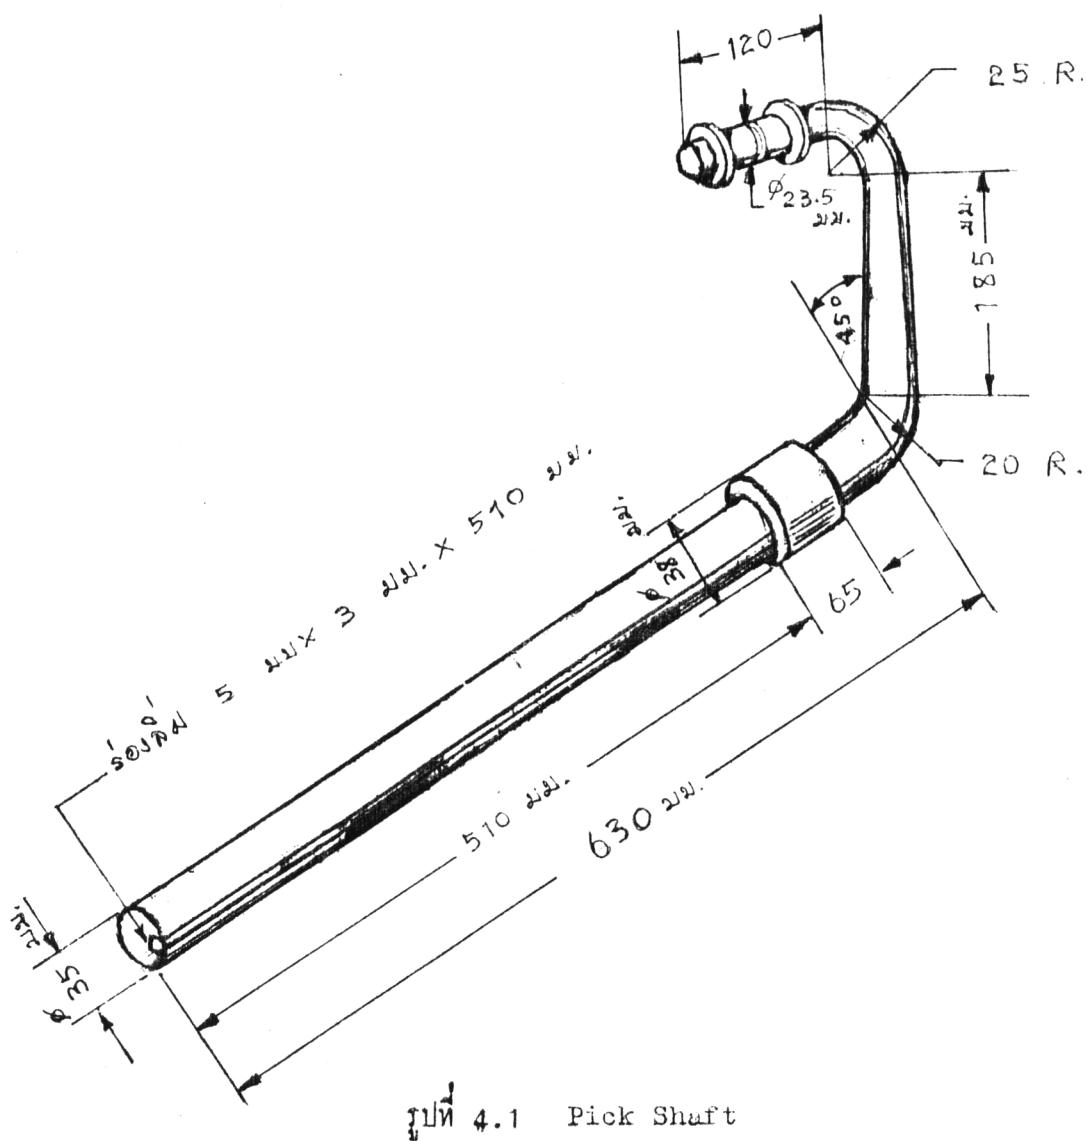


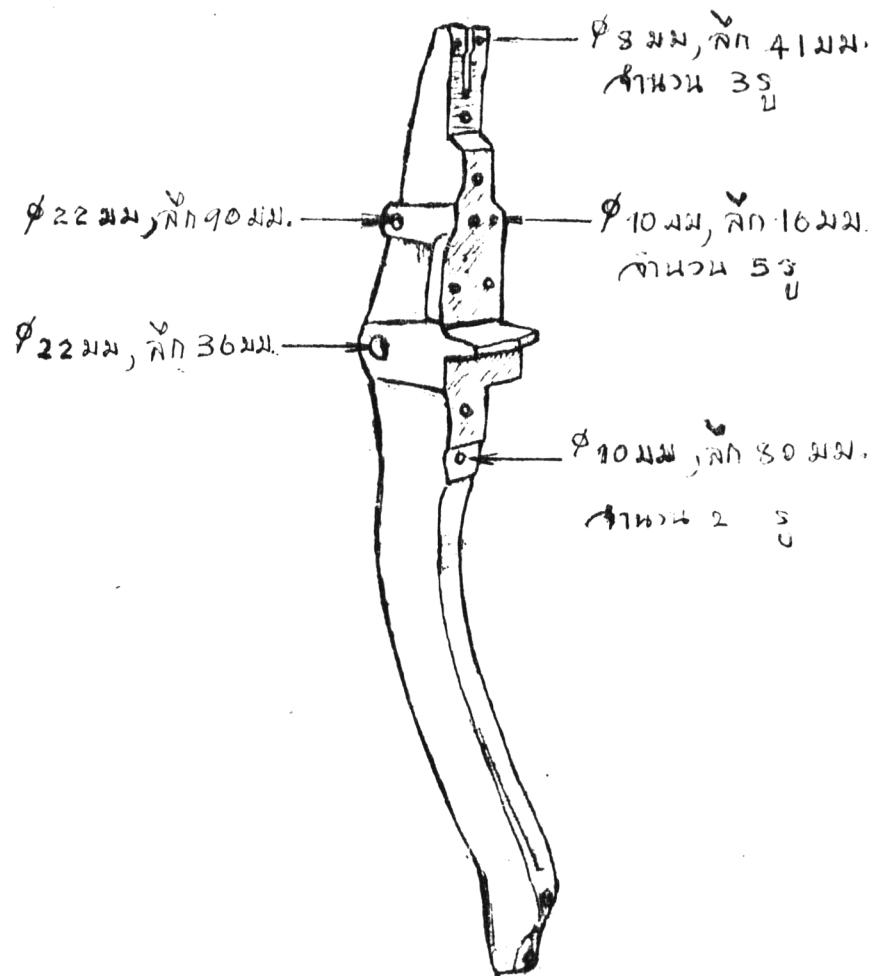


รูปที่ 4.2 Sword Battery Side

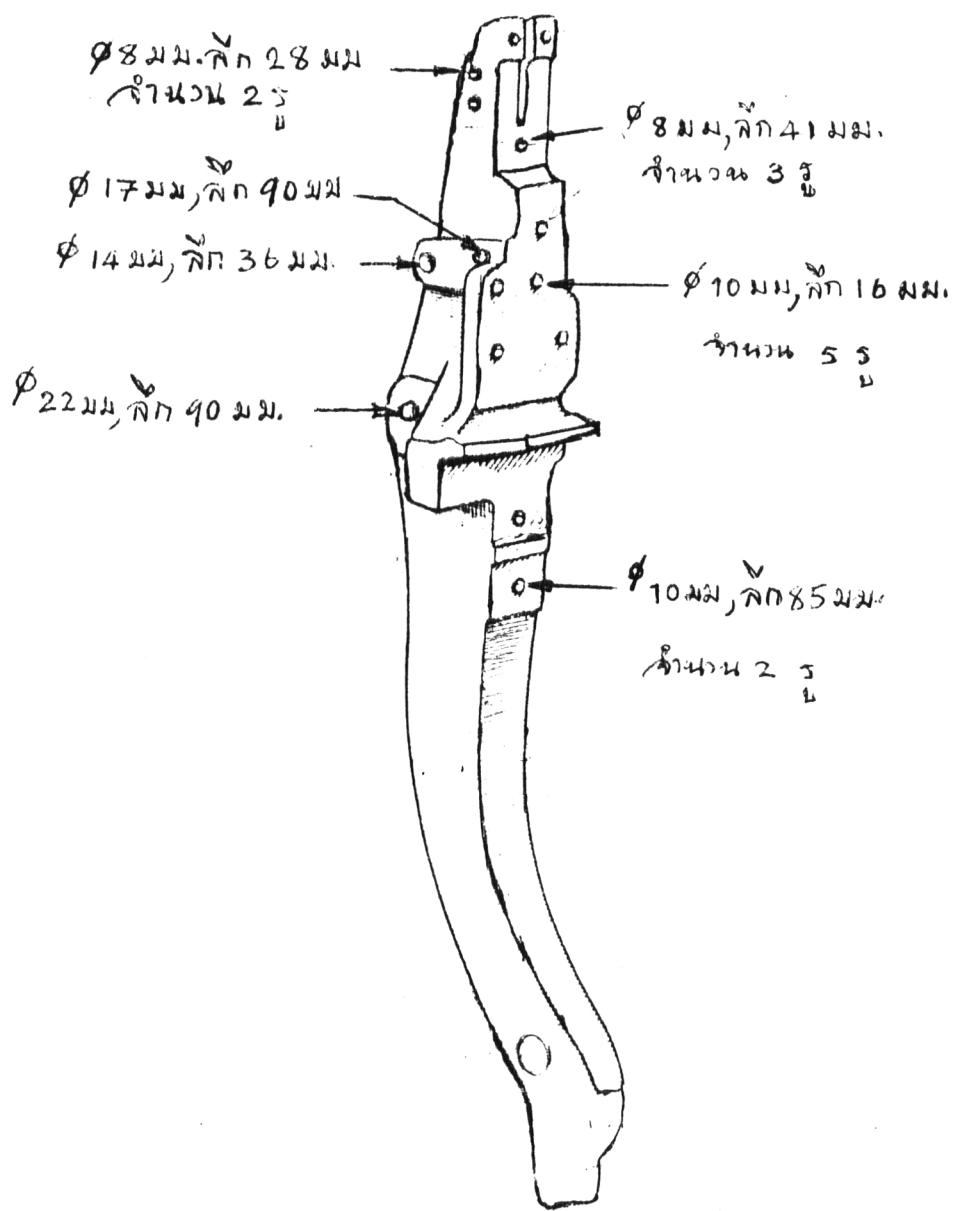

รูปที่ 4.3 Sword Feeler Side

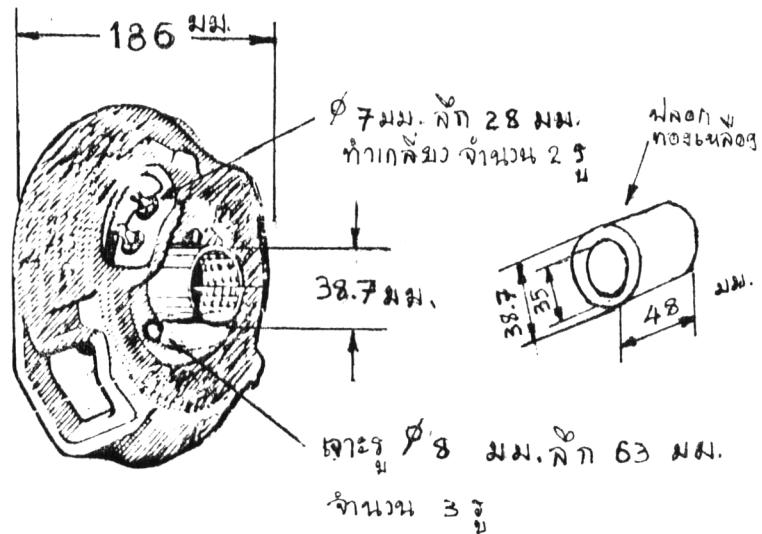

รูปที่ 4.4 Clutch finger guard sleeve

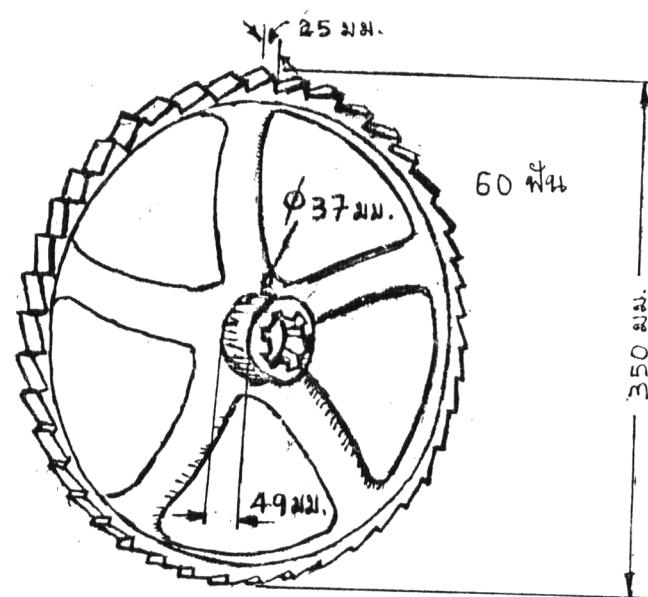

รูปที่ 4.5 Take-up ratchet wheel go teeth




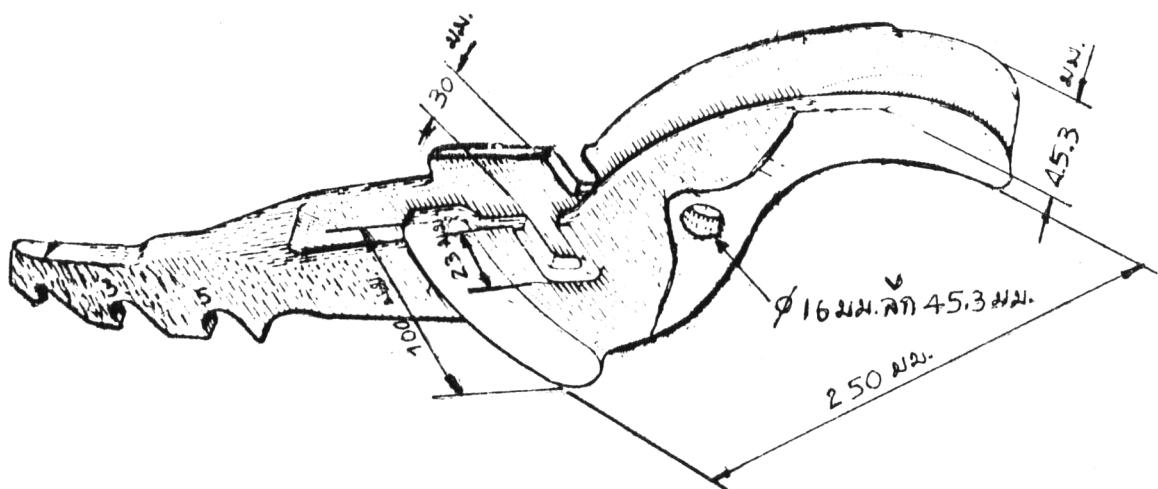



Figure 4.7 Treadle lever for harnesses 1

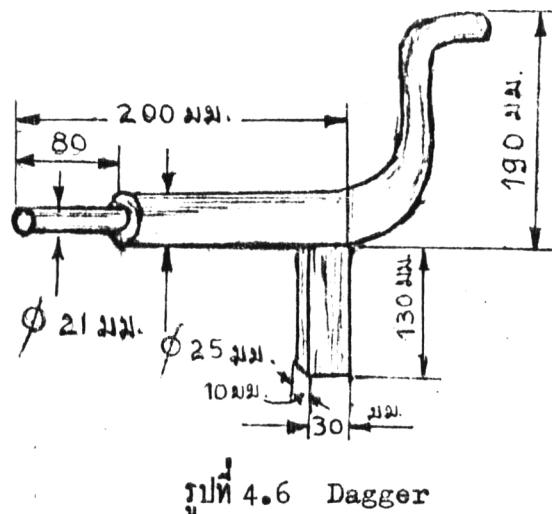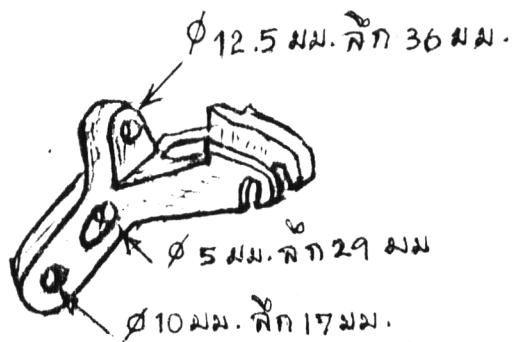


รูปที่ 4.8 Clutch finger

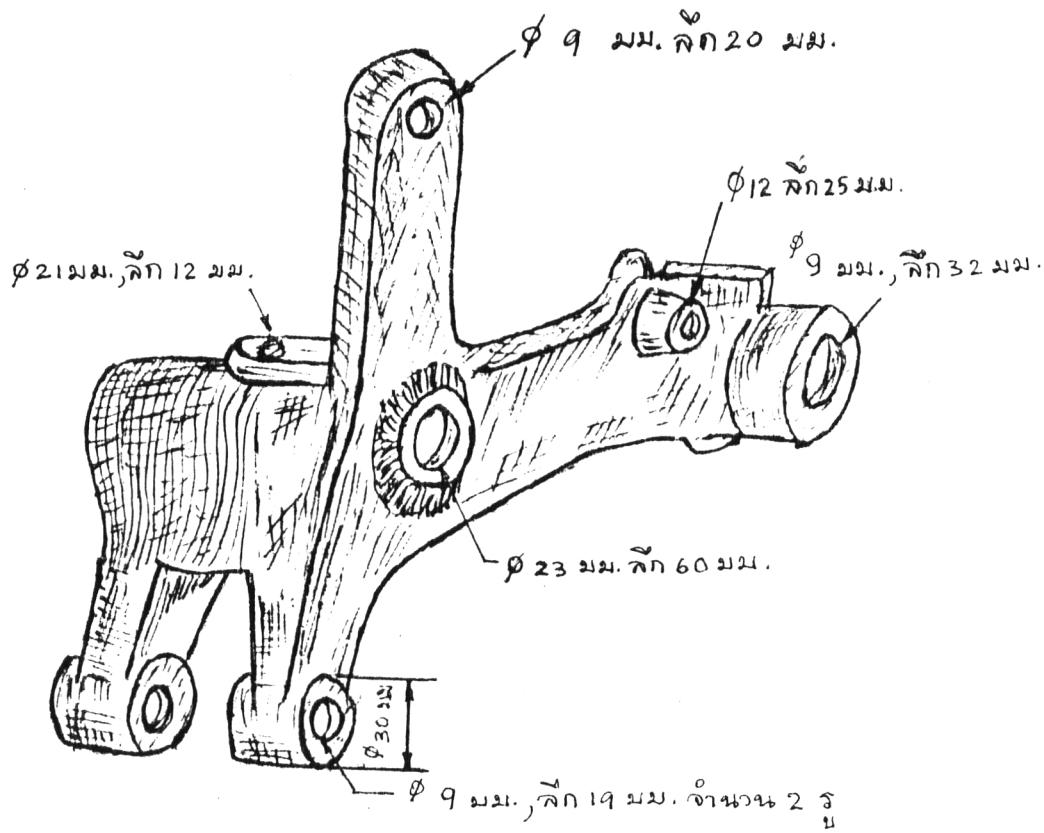


รูปที่ 4.9 Transferer

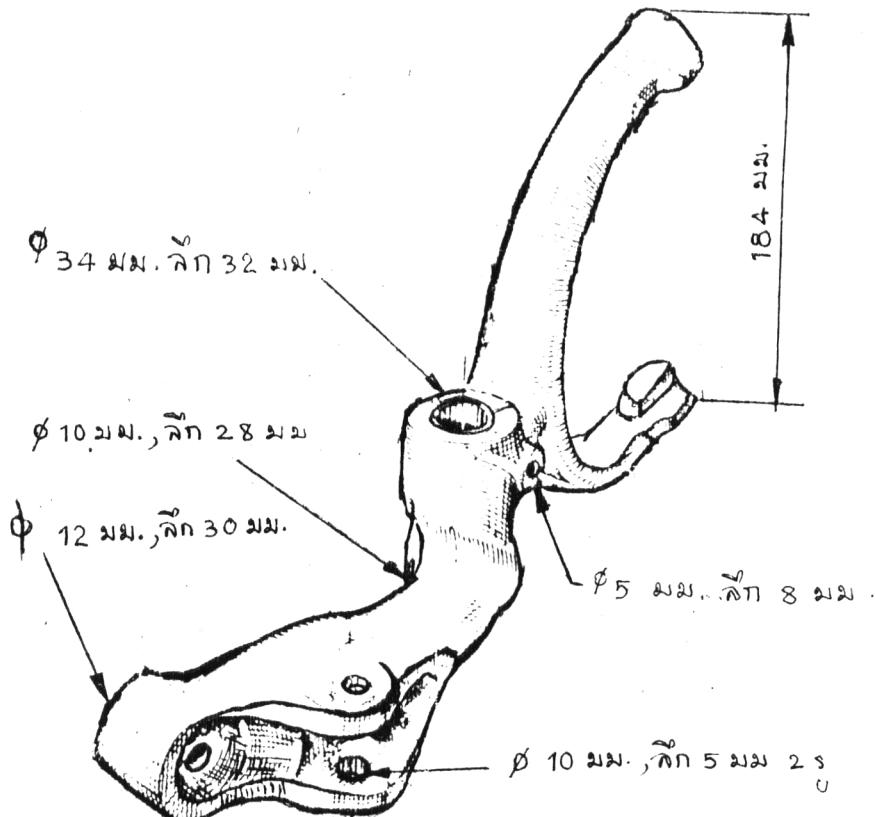


รูปที่ 4.10 Shipper arm fork

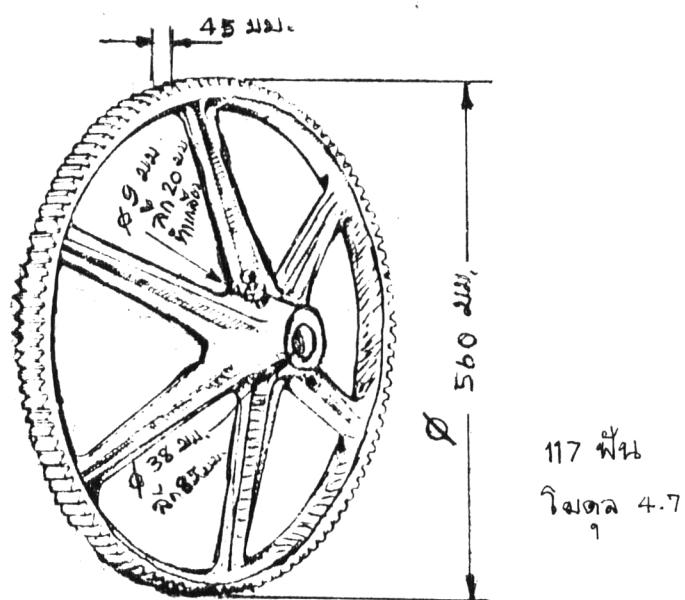


รูปที่ 4.11 Square shaft gear 40 mm.

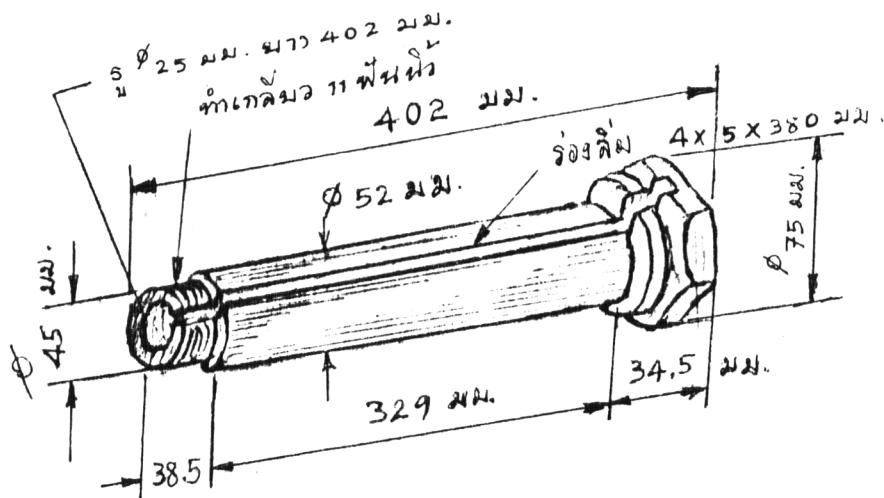


រូប 4.12 Central cam bush

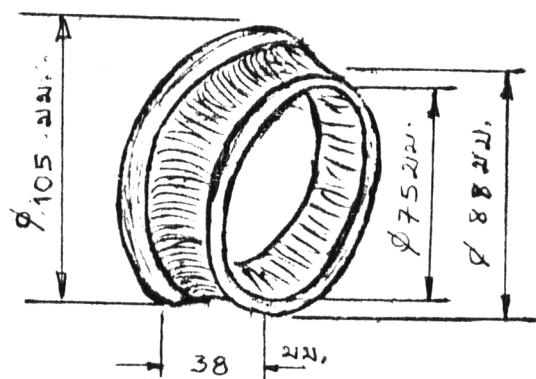


រូប 4.13 Driving clutch cone

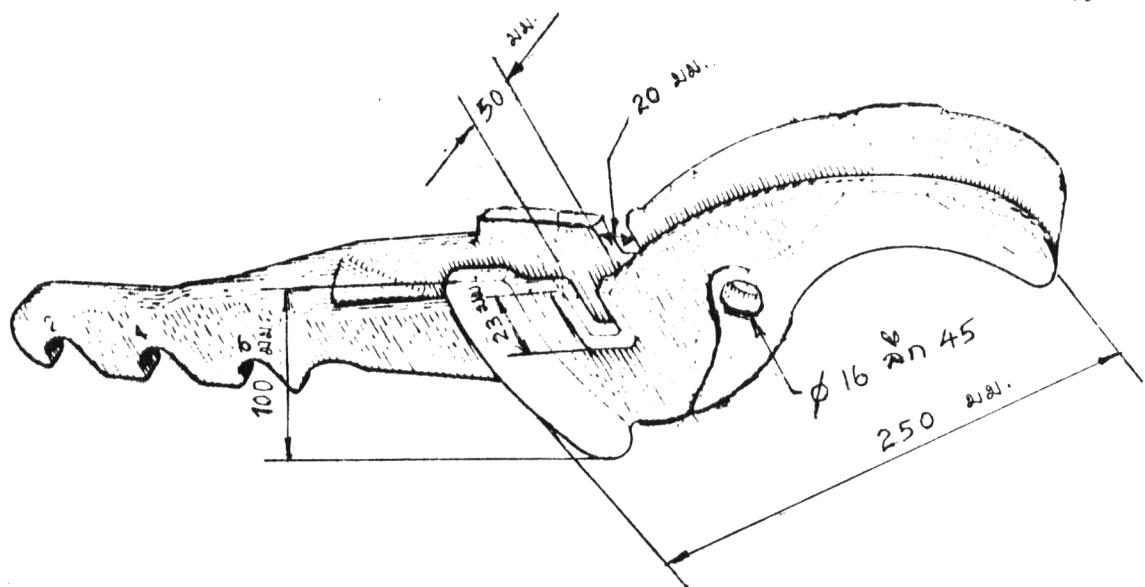


รูปที่ 4.14 Treadle lever for harnesses 2

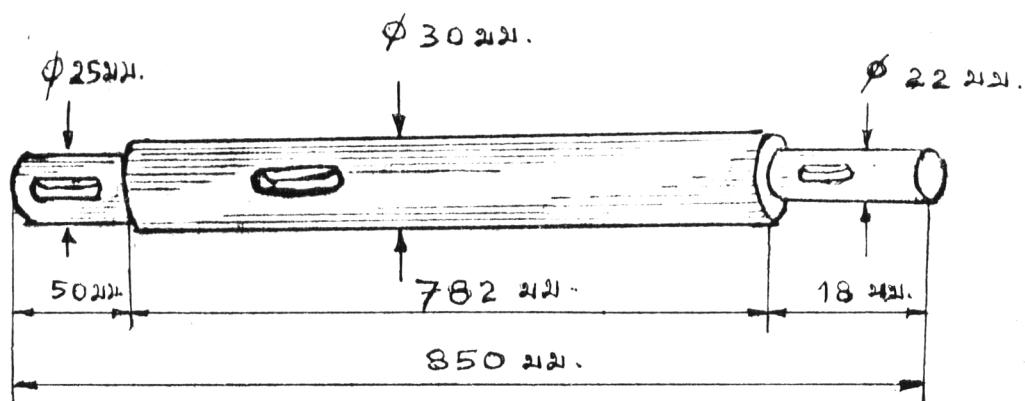


รูปที่ 4.15 Let-off worm shaft

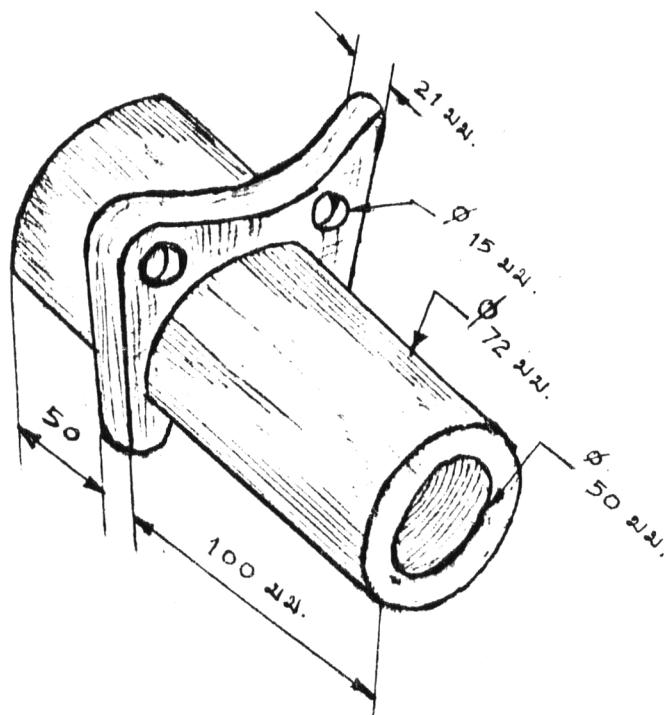


รูป 4.16 Rocker shaft box

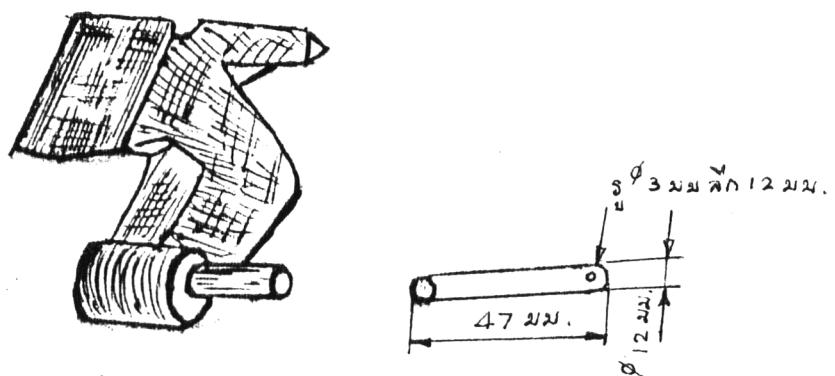

รูป 4.17 Feed pawl

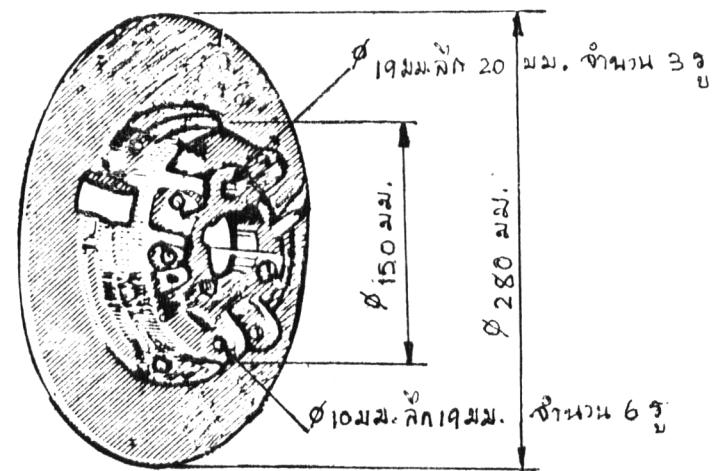


รูปที่ 4.18 Fixed driving clutch disc.

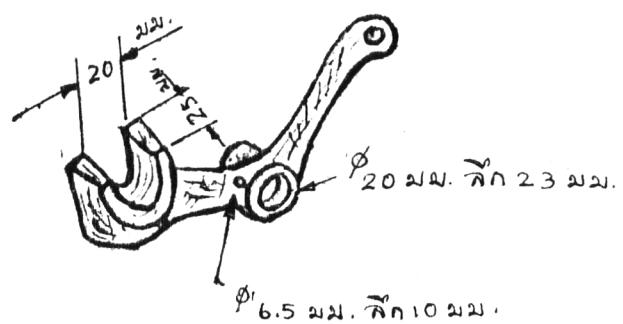


รูปที่ 4.19, 4.20 Guide roll bearing


(Battery side & Feeler side)

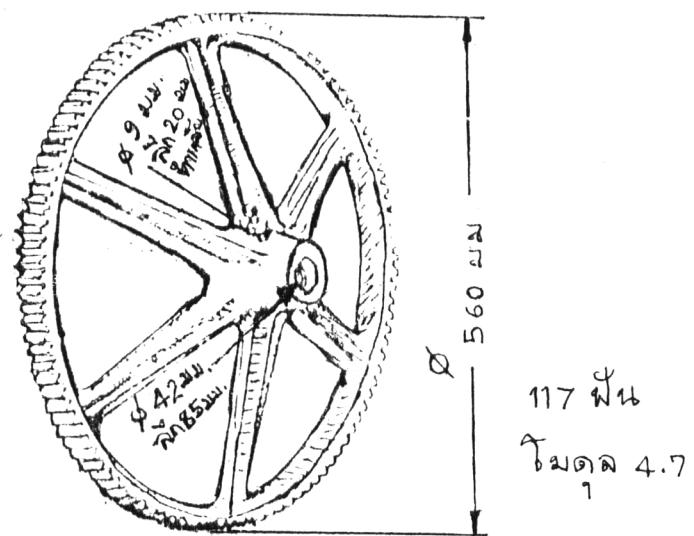


រូប 4.21 Square shaft gear 45 mm.

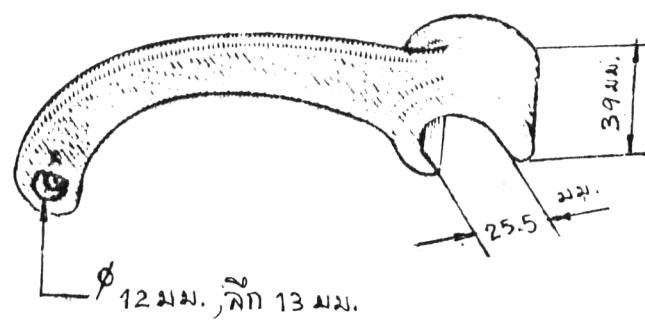


រូប 4.22 Position treadle lever for harnesses 2

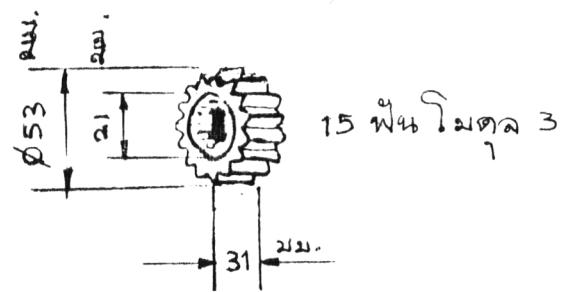

រូប 4.23 Intermediate pinion

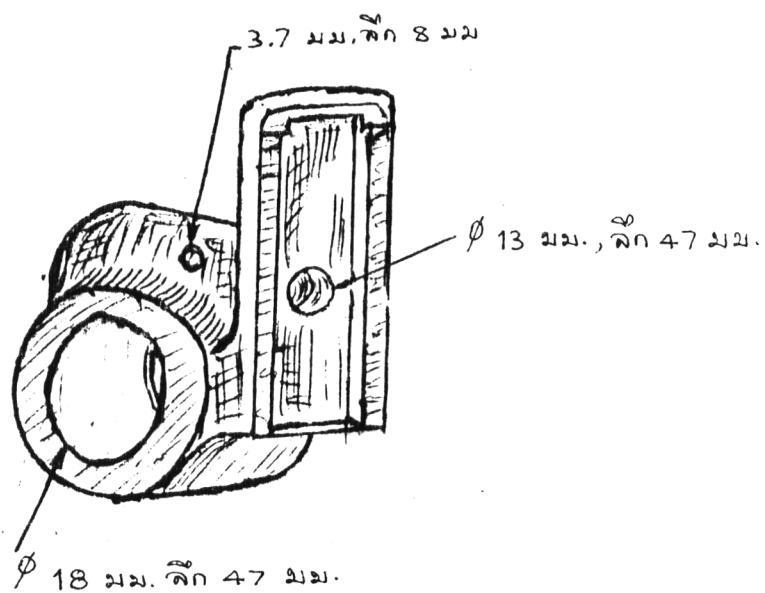


រូប 4.24 Filling motion starting bar side bearing

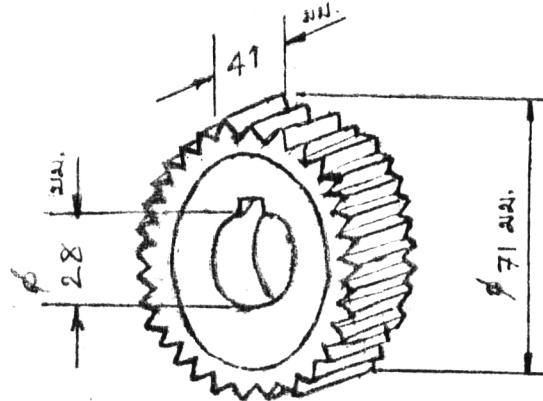


19 ພົມໄມ່ອາ 3.4


ຮັບ 4.25 Driving pinion

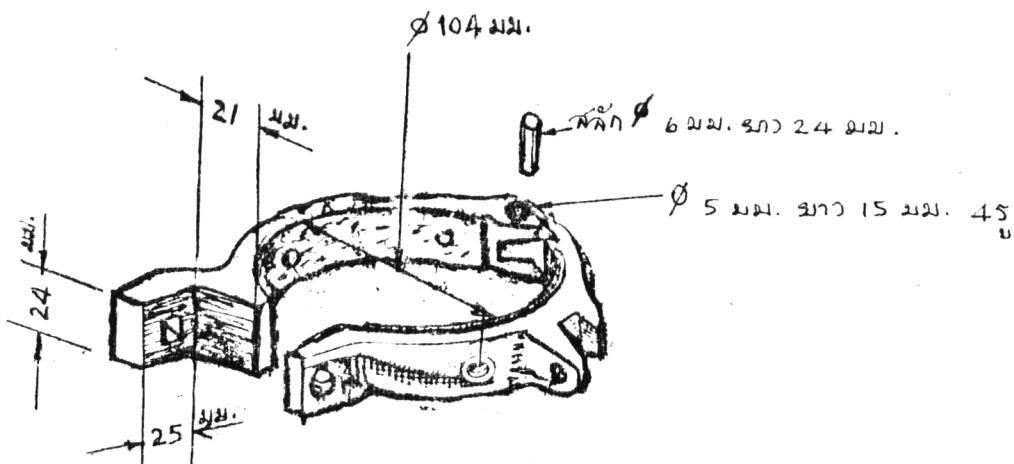


ຮັບ 4.26 Clamp friction collar

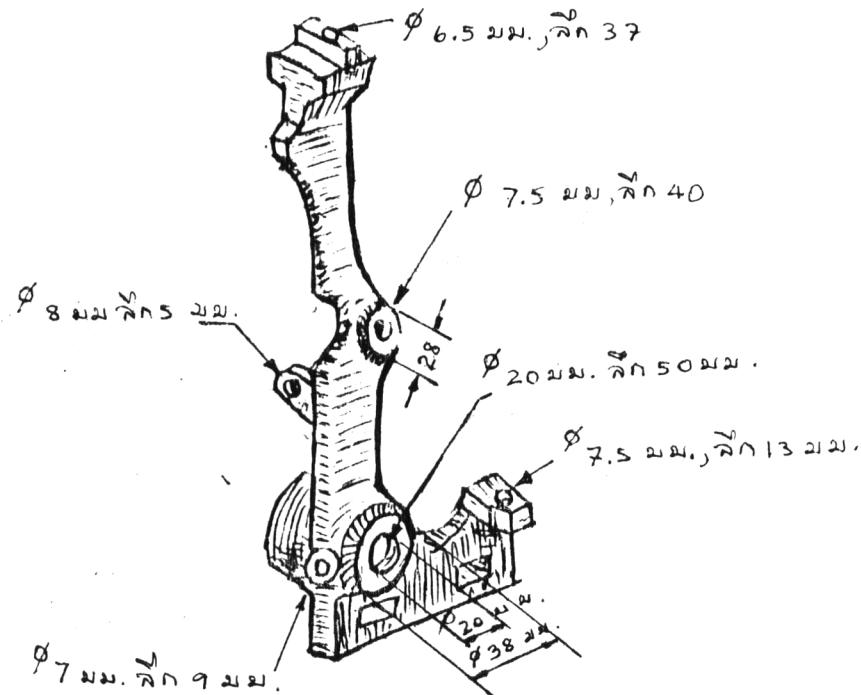


รูปที่ 4.27 Filling cam follower hub

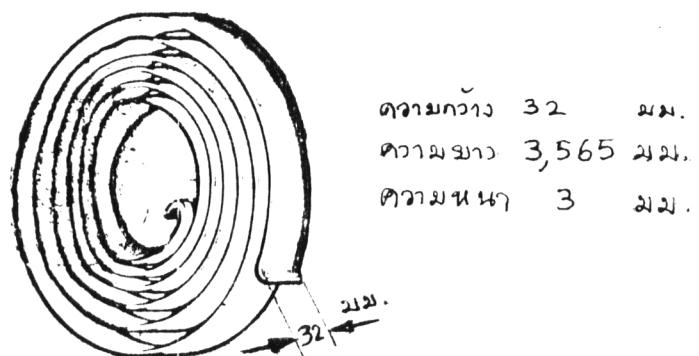



รูปที่ 4.28 Clock spring

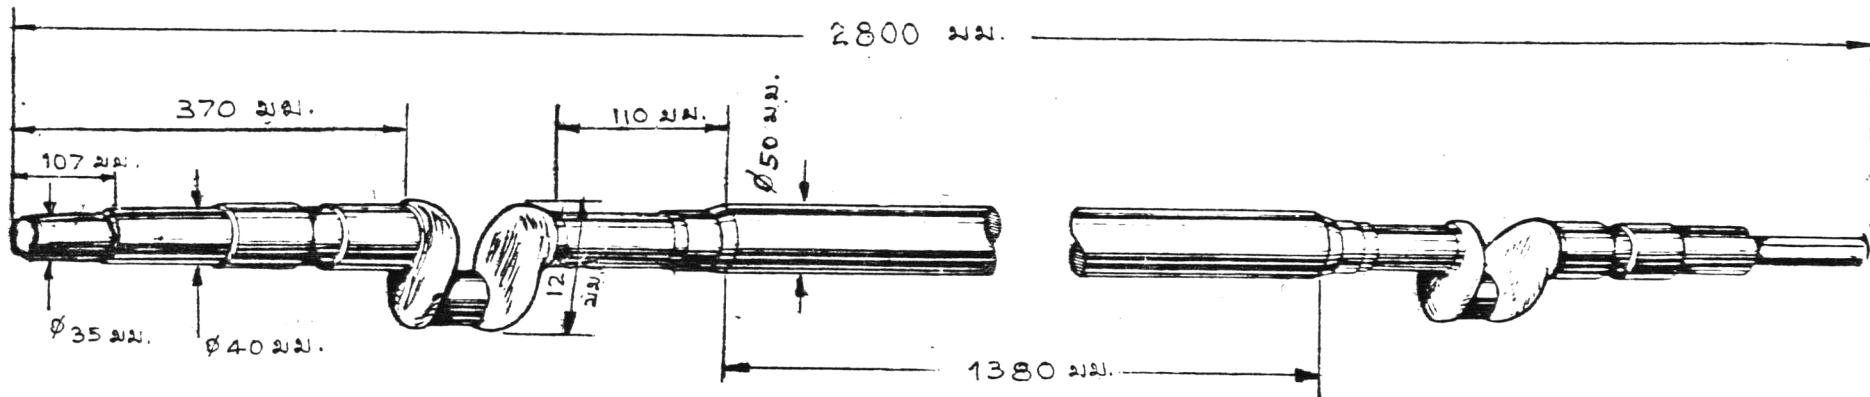


กูม 4.29 Crank shaft with bearing

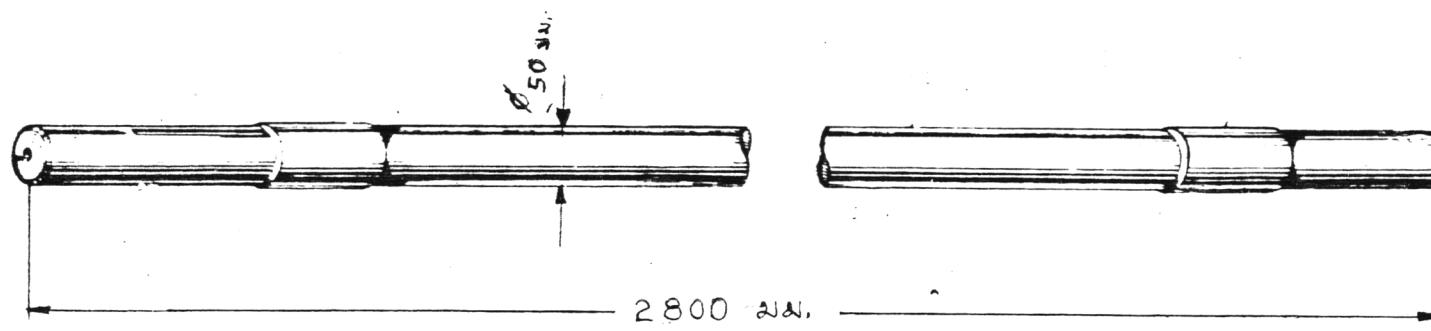


กูม 4.30 Cam shaft

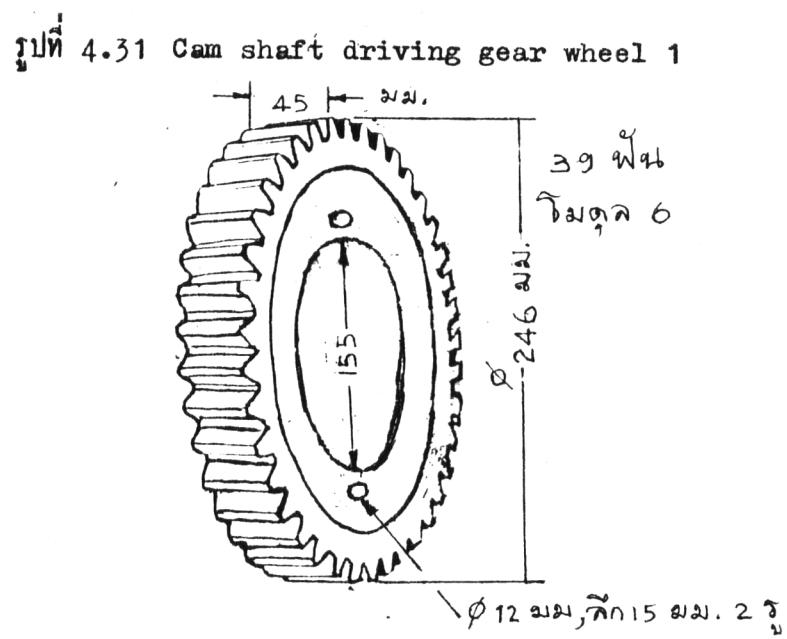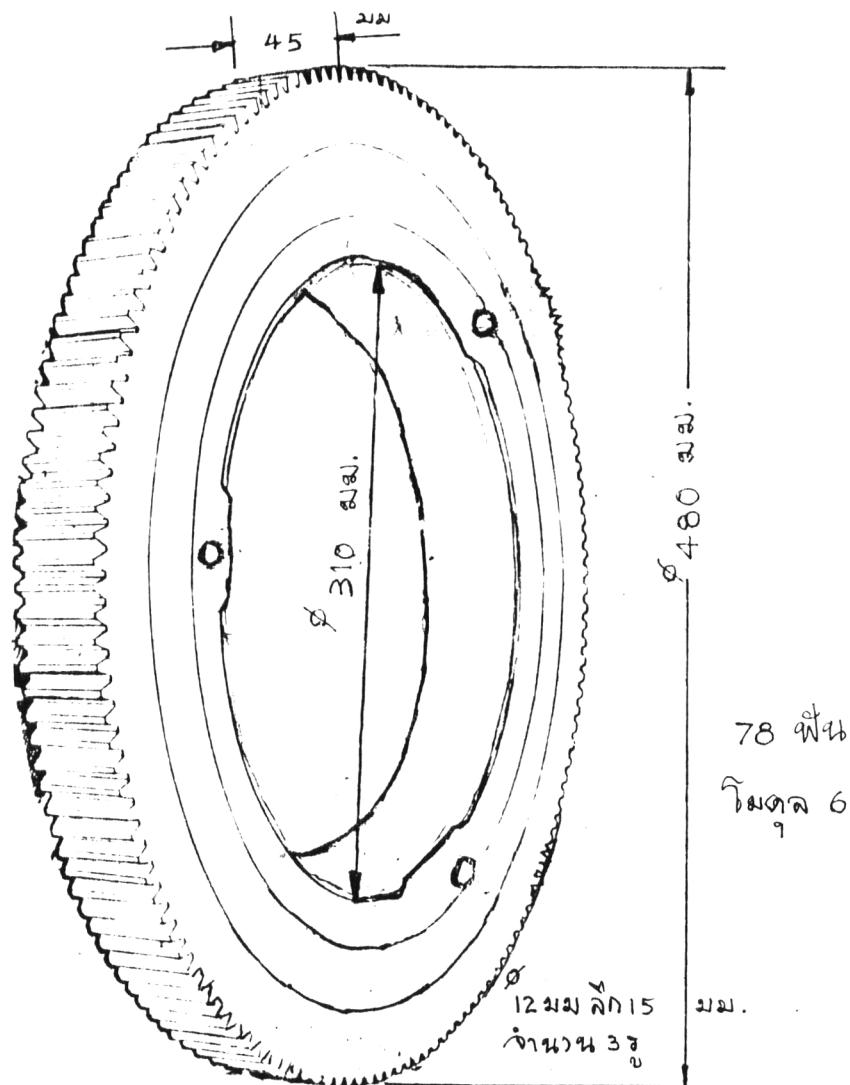


4.32 Cam shaft driving gear wheel 2

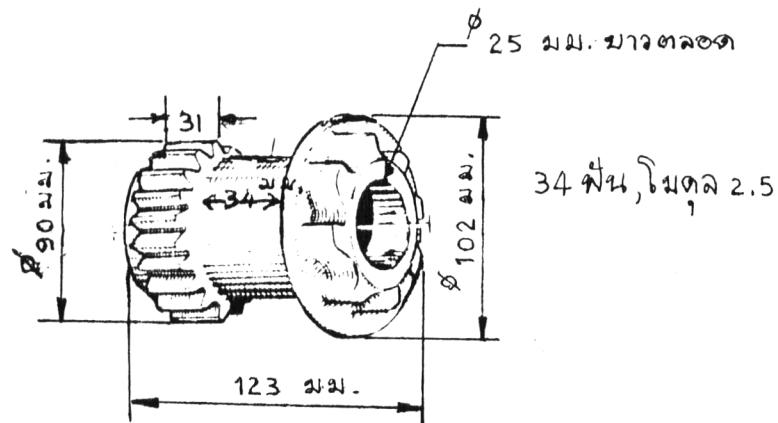


រូប 4.33 Let-off worm wheel

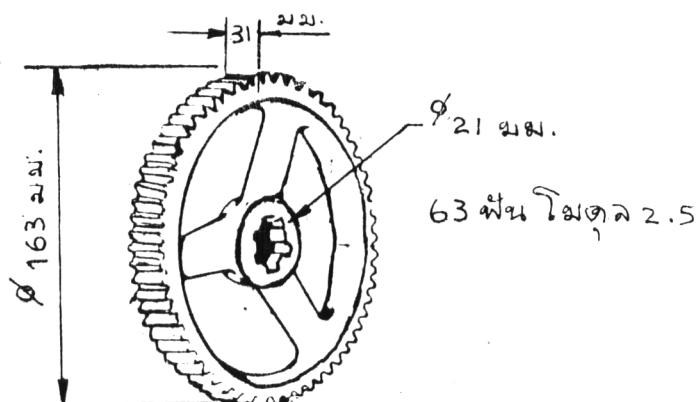

រូប 4.34 Intermediate gear

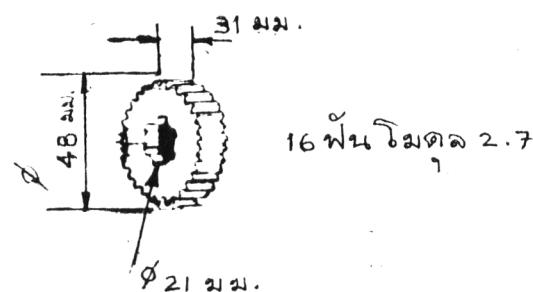

រូប 4.35 Picking shaft pinion

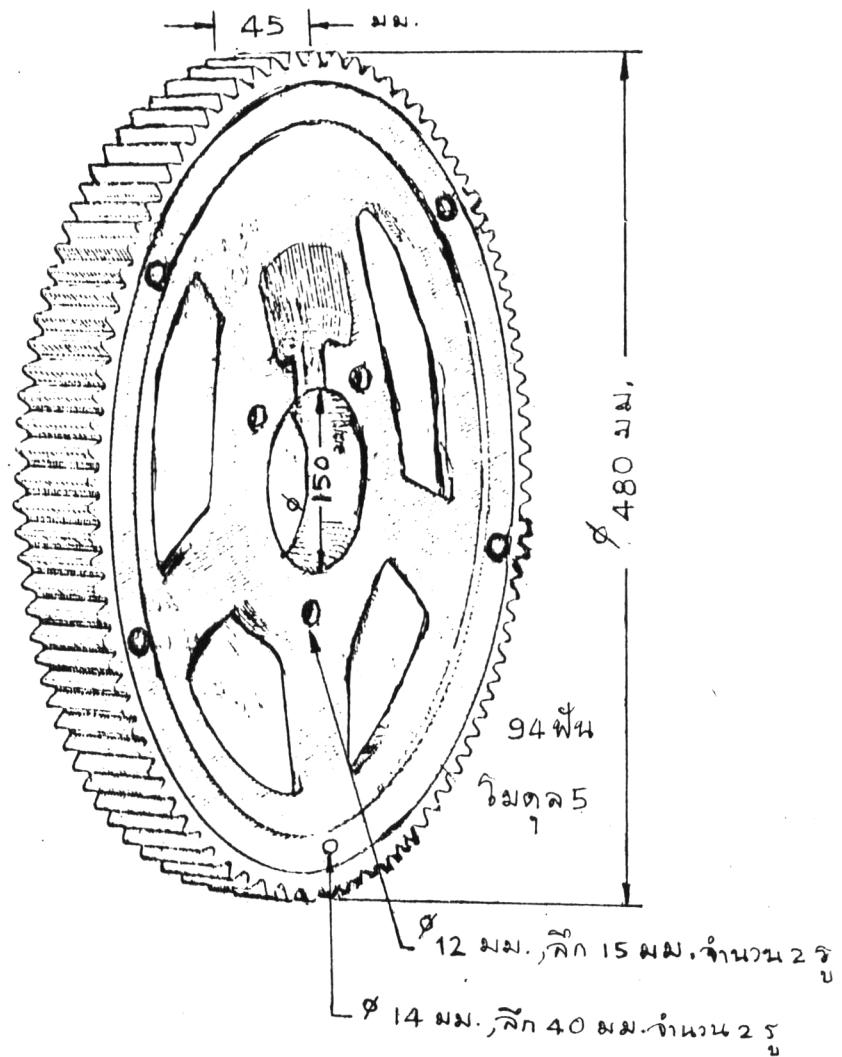

รูปที่ 4.36 Cam shaft gear wheel

ภาษาแผนกว ก.

กรรมวิธีในการบำบัดด้วยความร้อนล้ำหรื้นโลหะ


ภาคผนวก ค.

กรรมวิธีการบำบัดด้วยความร้อนสำหรับเหล็ก

การบำบัดด้วยความร้อน (heat treatment) ของเหล็ก คือขั้นตอนการให้ความร้อน และความเย็นแก่โลหะ ในสภาพ solid state โดยจุดประสงค์เพื่อรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางการกลดของเหล็ก เพื่อให้มีความคงทนต่อการสึกหรอและเสียดสี (Wear resistance and abrasive) เพิ่มความแข็งของเหล็ก นำไปใช้ก่อนอ่อนตัวเนื่องจากแรงดึงดูดภายในเครื่องมือกล หรือเพื่อผ่อนคลายความเก็บภายใน(Internal stress relief) ในการทำ heat treatment เราจะต้องรู้เรื่อง Iron-carbon phase diagram และอัตราการเย็นตัว ซึ่งจะต้องทราบเบอร์เย็นตัวที่เท่าใด ของโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์เย็นตัวของการร้อน กรรมวิธีในการบำบัดด้วยความร้อน(heat treatment process) แบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด คือ

1. การชุบแข็ง (Hardening)
2. การชุบช้า (Tempering)
3. การเผาถ่านตัวกลางแจ้ง (Normalizing)
4. การเผาถ่านตัวในเตาอบ (Annealing)
5. การอาบพิเศษ (Surface hardening)

1. การชุบแข็ง (Hardening) การชุบพิเศษของเหล็กจะเป็นการให้ความร้อนแก่เหล็กจำพวก medium high carbon และ alloy steel ภายใต้ขอบเขตวิกฤต (Critical point) อยู่ที่ 10 ประภูมิ (Quenching point) โดยให้ความเร็วในการเย็นตัวอย่างมาก ๆ จนอยู่ภายในระยะ A₃ และจึงทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วใน Quenching media ซึ่งอาจจะเป็นน้ำหรือน้ำมันหรือน้ำเกลือก็ได้

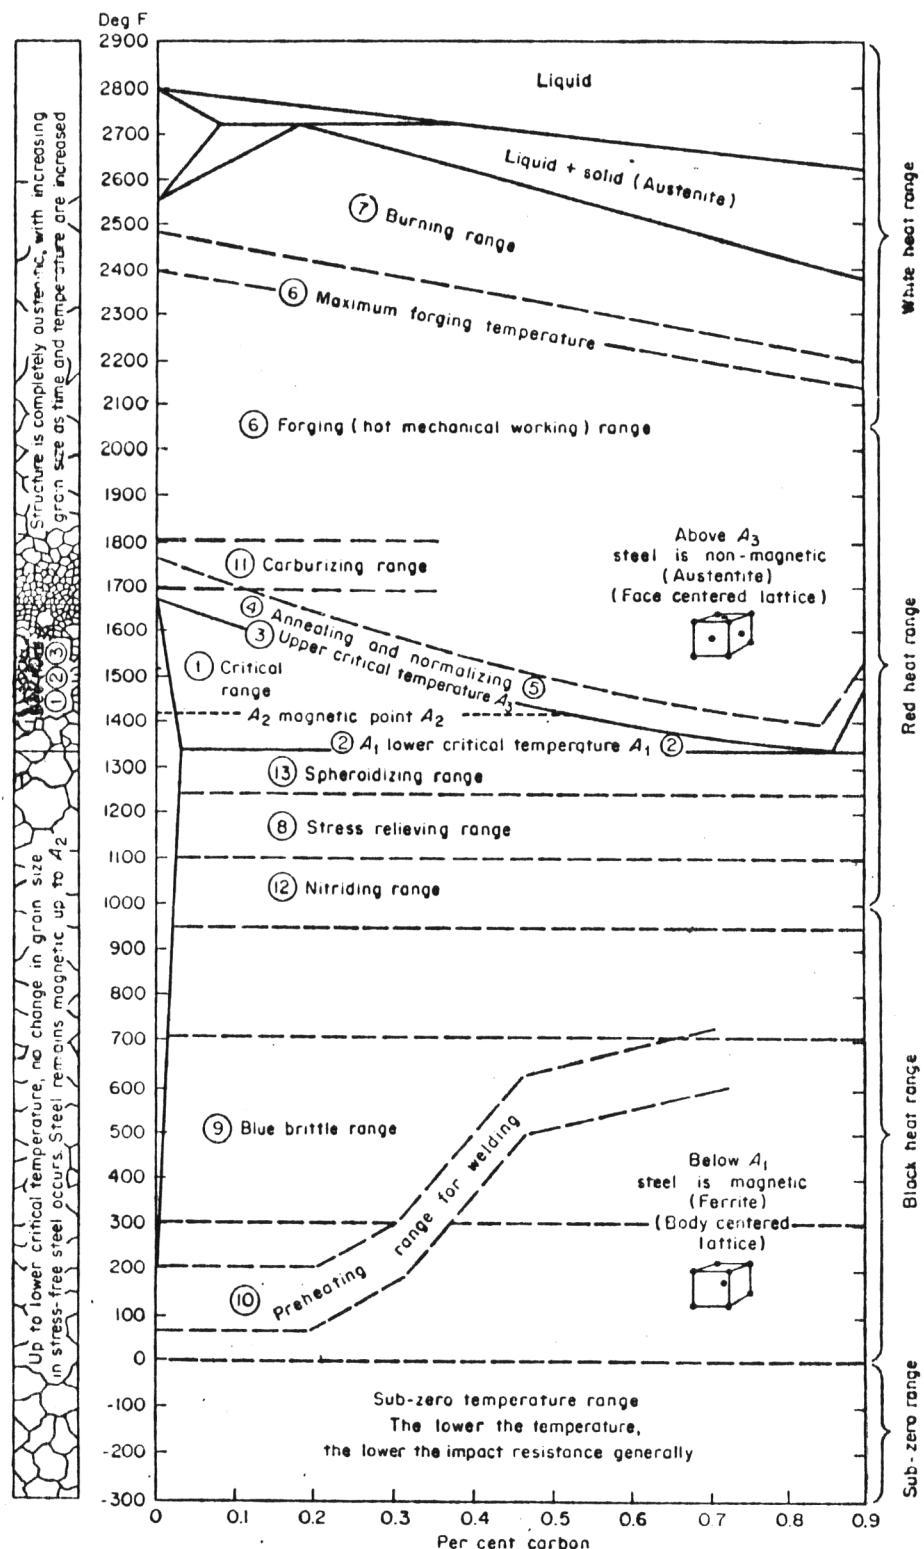

รูป 1 Portion of Iron-Carbon equilibrium diagram
ส่วนที่บ่งบอกว่า heat treatment ทำ

2. การชุบช้า (Tempering) เป็นกรรมวิธีที่ใช้สำหรับเหล็กที่ໄไปผ่านการการชุบ (quenching) จะทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแต่เบาะ ยังไม่สามารถหักง่ายได้ จะต้องนำมาลดความเบาะให้หมดไปเพื่อเพิ่มความเหนียว (toughness)

ความทานทานแรงดึง (tensile strength) ความสามารถในการ延展 (Ductility) กรรมวิธีในการชุบช้าจะทำได้โดยการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานภายใต้จุดเปลี่ยนหัว คือระดับ A_1 และทำให้เย็นลงโดยจุ่มลงในน้ำ หรืออาจจะปล่อยให้เย็นในอากาศธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานลดความเบราเดลงและยังรักษาคุณสมบัติของความแข็งของชิ้นงานไว้ได้ (ญูรูที่ 1 ประกอบ)

3. การเผาคืนตัวกลางแจ้ง (Normalizing) การเผาคืนตัวกลางแจ้ง ก็เนื่องจากจะจัดโครงสร้างของเหล็กใหม่ หลังจากผ่านการหล่อ (casting) การเชื่อม (Welding) และการตีขึ้นรูป (Forging) มาแล้ว เพื่อเก็บรอยร้าว (crack) หลังจากเหล็กถูกเผาใหม่ในอุณหภูมิสูงในก้อนคืนสู่สภาพเดิม กรรมวิธีในการหักจะกระทำได้โดยการให้ความร้อนแก้เหล็กจนถึงจุดเหลวอุ่น (A_3) และให้เย็นไปอีกประมาณ $50-100^{\circ}\text{C}$ เพื่อให้หัววาร้อนที่จุดนี้หันหัวสืบชิ้นงานแล้ว ก็นำออกมากล่อยให้เย็นในอากาศปกติ (temperature room) อย่างไรก็ตามและฝน ชิ้นงานที่ผ่านการตีขึ้นรูป การเชื่อม การหล่อ จะเป็นจะต้องผ่านกรรมวิธีของ Normalizing เสมอ

4. การเผาคืนหัวในเตาอบ (Annealing) การเผาคืนหัวในเตาอบก็เนื่องจากตุ่ประส่งก์เพื่อลดความแข็งของเหล็กที่ได้ผ่านการรีด (Cold rolled) การดึง (drawing) เพื่อให้เหล็กมีความอ่อนกว้างมากแก่การ machine และเพื่อฟื้นคลายความเคน (stress relief) และเพื่อรับปรุงขนาดของเม็ดผลึกของโครงสร้างของเหล็ก และเป็นการหักเม็ดผลึกในทางไนไฮดราและแมเหล็ก กรรมวิธีในการเผาคืนหัวในเตาอบ จะกระทำได้โดยการให้ความร้อนแก้เหล็กใหม่ในอุณหภูมิเหลวอุ่น (A_3 ตามญูรูที่ 1) และให้เย็นจุดนี้ไปประมาณ 50°F ที่ อุณหภูมนี้ เม็ดผลึกของโครงสร้างจะเป็น Austenite grain และหัวไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อความแนบของชิ้นงาน 1 นิ้ว และกล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ ในเตาอบ หรืออบไว้ในผงผุนเพื่อมความร้อน (asbestos dust) หรือวัสดุจำพวกกาวสีสากาเพิ่มความร้อนค่า เมื่อ

เมื่อขึ้นงานผ่านกรรมวิธีนี้แล้ว จะทำให้ขึ้นงานมีสภาพเป็นโลหะที่อ่อน เนรื่องในขณะที่อุณหภูมิของขึ้นงานลดลงจากอุณหภูมิกритิก (Critical temperature) อย่างช้า ๆ ก็จะทำให้ความแข็งของเหล็ก กลับกลายเป็นสภาพที่อ่อนตัว และมีคุณสมบัติเป็น Ferite ดังนั้นหากนำเหล็กที่ผ่านการซุบแข็งมาแล้ว เมื่อผ่านขั้นตอนการ annealing ก็ได้ทำให้ความแข็งหมักสภาพไป

5. การอาบผิวแข็ง (Surface hardening) การอาบผิวแข็งโลหะ มือชั้น 4 วิธีควรกันเลือก

5.1 Carburizing

5.2 Nitriding

5.3 Cyaniding หรือ Salt bath

5.4 Flame hardening

สำหรับวิธีของ Carburizing Nitriding และ Cyaniding นั้นเป็นกรรมวิธีที่ทำการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีโดยการเพิ่มธาตุคาร์บอนเข้าไปในผิวงาน เพื่อเพิ่มความแข็ง ส่วนวิธีของ Flame hardening นั้นเป็นวิธีที่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีผิวงาน แต่ใช้ความร้อนและการ quenching

5.1. การน้ำ化 (Carburizing) เป็นขั้นตอนการเพิ่มธาตุ carbon ในผิวของเหล็ก เช่นเดียวกับการ hardening โดยการนำไปเผาที่อุณหภูมิ Low carbon steel เป็น High carbon steel กรรมวิธีในการอาบผิวแข็งที่ใช้ ชาตุคาร์บอน (Carburizing) จะกระทำให้โดยในความร้อนแก๊สโลหะภายในอุณหภูมิ 1382°F - 1742°F (750 - 950°C) (ดูรูปที่ 1) แล้วนำขึ้นงานใส่ลงในกล่องที่บรรจุทราย solid carbonaceous ซึ่งໄก้แก้ ถ่านไม้ (charcoal) กับเยเรียม ถ่านอเนก (barium carbonate) ผสมกัน และเอากล่องนี้บรรจุเข้าไปในเตา (furnance) เมื่อไประยะเวลาพอสมควรแล้วก็นำออกจากเตาเปิดกล่องเอาขึ้นงานออกกุழลงไปในน้ำ เพื่อเป็น

การชุบเย็นในตัว เมื่อขึ้นงานเย็นตัวจะทำให้ตัวเย็นและหนาต่อการเสียดสี มีอายุการใช้งานยาวนาน และถ้าหากขึ้นงานต้องการขนาดที่แม่นอน จะต้องนำไปเจียร์ไนซ์กรังฟัน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบจะขึ้นอยู่กับความต้องการความลึกของผิวมากน้อยเพียงใด ผ้าท้องการให้ผิวงานมีความเย็นลึกมากก็จะต้องใช้เวลาขานาน วิธีนำมาส่วนรับโลหะที่มีส่วนผสมคาร์บอนไม่เกิน 0.2 %

5.2 ไนไตรดิ้ง (Nitriding) เป็นขั้นตอนการผิวเย็นคัวยแก๊สแอมโมเนีย (Ammonia gas) ความลึกในการชุบผิวจะได้ 0.001 นิ้ว - 0.005 นิ้ว วิธีนี้จะกระทำได้ด้วยการให้ความร้อนแก่โลหะภายใต้จุกวิกฤติ (ใต้ A₁ ตามรูปที่ 1) โดยมีอุณหภูมิประมาณ 950 °F (510 °C) และทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วนำขึ้นงานมาลับผัสกับแก๊สแอมโมเนีย โดยในโถเจนจากแก๊สแอมโมเนียจะแทรกซึมเข้าไปในเหล็ก และเปลี่ยนสภาพผิวของเหล็กจากอ่อนให้ถ่วงสภาพเป็นผิวเย็น วิธีนี้เป็นวิธีที่จะสร้างความเย็นของเหล็กกับเหล็กผสม (alloy steel) ได้สูงสุดถึง 900 - 1100 บาร์เบล โดยเฉพาะโลหะประเภท alloy steel จะให้ความเย็นมากกว่า plain carbon steel วิธีนี้ลดการปิดงอ (bending) การแตกร้าว (crack) การเกิดcbaที่ผิวงาน (Scaling) ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวิธีนี้ไม่ต้องมีการชุบ (quenching) ในน้ำหรือน้ำมัน กรรมวิธีชนิดนี้จะใช้สำหรับงานผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพลา (shaft) เกียร์ (gear) คลัทช์ (Clutches) ตันเมน (mandrel) ปั๊ม (pump)

5.3 ไซยาไนดิ้ง (Cyaniding) กรรมวิธีชนิดนี้จะเป็นการแทรกซึมธาตุการ์บอนและไนโตรเจนเข้าไปในผิวงาน เพื่อเพิ่มความเย็นแก่ผิวงาน ชิ้นงานประเภท Low carbon steel จะเหมาะสมกับวิธีนี้ ความลึกที่ได้ในการอบผิวเย็นจะอยู่ระหว่าง 0.005 - 0.025 นิ้ว กรรมวิธีในการทำ Cyaniding จะทำได้โดยการให้ความร้อนขึ้นงานก่อน (pre-heat) แล้วนำขึ้นงานจุ่มลงในในอ่างเกลือ (Salt bath) เหลวที่กำลังหลอมละลายโดย Heater จากเตาไฟฟ้า มีอุณหภูมิประมาณ 1600 °F (850 °C) ระยะเวลาที่ใช้ในการจุ่มขึ้นงานในอ่างเกลือจะขึ้นอยู่กับความต้องการผิวลึกมากน้อยแค่ไหน เมื่อหลังจากจุ่ม

ขึ้นงานลงในอ่างเกลือแล้ว จะต้องนำออกชุบในน้ำหรือน้ำมันเพื่อให้ผิวแข็ง ส่วนผสมของ Salt bath ได้แก่ NaCN 20-40 % ซึ่งจะให้หั่นการร้อนและไนโตรเจน และ Na_2O_3 30 - 40 % ขึ้นงานที่ชุบแล้ว จะต้องนำไปทำ tempering อีกครั้ง

5.4 การชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟ (Flame hardening)

วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีที่ผิวงาน แต่จะใช้เปลวความร้อนจาก Oxygen และ Acetylene และจะชุบ (quenching) ด้วยห้อพ่นน้ำหรือลม การควบคุมอุณหภูมิจะควบคุมโดยการควบคุมห้อพ่นความร้อนและห้อพ่นน้ำ วิธีนี้จะชุบผิวแข็งของงานได้หลายชนิด เช่น เพลา (shaft) เกียร์(gear) และอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ขึ้น งานจะต้องหมุนได้รอบตัว เพื่อสังเคราะห์การให้ความร้อนแก่ขึ้นงานให้ทั่วถึง เหล็กที่จะนำมาชุบผิวด้วยวิธีนี้จะต้องมีการบันอยู่ระหว่าง 0.3 - 0.8 % ซึ่งจะให้ความลึกในการชุบด้วยเฉลี่ย 0.1 นิ้ว แต่ถ้าเป็น alloy steel จะให้ความลึกได้มากกว่านี้ กรรมวิธีในการชุบด้วยวิธีนี้จะกระทำได้ด้วยการให้ความร้อนขึ้นงานด้วยเปลวไฟจาก Oxy-acetylene flame ให้ขึ้นงานมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงวิกฤติ (A_2) หลังจากนั้นทำการชุบ (quenching) ผ่านอุปกรณ์เร็วๆ น้ำ (Water jet) หรืออากาศ (air jet) เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วจะต้องนำไปทำ tempening เพื่อคลายความเคนภายในและแกรอญร้าวของขึ้นงาน

ภาคผนวก ๔.

ตารางที่ ความเร็วตัด และความเร็วป้อนกัดสำหรับเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ

ตารางที่ 1

เวลาโดยเฉลี่ยสำหรับ machine setup time

<i>Machine</i>	<i>Time, min</i>
Grinder, disk.....	15
Grinder, surface.....	15-30
Grinder, internal.....	45
Grinder, external.....	15-30
Grinder, centerless.....	30-45
Shaper.....	30-60
Borematic.....	45-60
Screw machine.....	45, each tool station
Vertical lathe.....	15, each tool setup
Turret lathe.....	15, each tool setup
Drill.....	15 + 5, each tool
Broach.....	30-60
Hobber.....	45
Gear grinder.....	45
Engine lathe.....	30-90
Tapping.....	30

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 2

ค่าความเร็วตัดและอัตราปั๊บ

สำหรับงานกลึง วัสดุมีคุณลักษณะ O cast alloy tools

Feed, 0.025-0.035 ipr				
Material	0.004- 0.030-in.- deep cut, sfpm	0.030- 0.093-in.- deep cut, sfpm	0.125- 0.218-in.- deep cut, sfpm	Ceramic cut, sfpm
Cast iron.....	150	140	130	300-2,500
Soft steel.....	250	220	180	1,000-2,400
Heat-treated alloys.....	125	115	100	500-1,500
Hard steel, to Rockwell C 65.....				75-800
Stainless steel.....	225	200	180	600-1,500
Aluminum.....	1,250	1,100	950	
Brass.....	500	450	400	
Bronze, soft.....	200	175	150	
Bronze, hard.....	150	140	125	
Carbon-graphite.....				200-1,000
Tungsten.....				150-800
Stellite.....				60-600
Tantung.....				60-140
Hard rubber.....				To 1,000

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 3

ความเร็วตัด และอัตราปอน

สำหรับงานกลึง วัสดุมีกลึงชนิดเหล็กรอบสูงและเหล็กการ์ไบด์

Material	High-speed steel		Carbide tools		
	Sipm	Feed	Sipm	Feed	Grade
Steel Type:					
AISI 1113	225	0.009	675-900	0.017-0.024	C-6
AISI 1112, 1119	165	0.007	495-660	0.014-0.021	C-6
AMS 5010					
AISI 1116	155	0.007	465-620	0.013-0.020	C-6
AISI 1111, 1117, 1118	150	0.006	450-600	0.013-0.018	C-6
AISI 1144	140	0.006	420-560	0.012-0.017	C-6
AISI 1109, 1114, 1115, 1141, 1120, 1126, 1132	135	0.006	405-540	0.011-0.017	C-6
AISI 1010, 1010, 1022, 1145, 4017, 4023, 4024	130	0.006	390-520	0.011-0.017	C-6
AMS 5070					
AISI 1023, 1024, 1138, 4032, 5115, 5120	125	0.005	375-500	0.010-0.016	C-6
AISI 1010, 1012, 1015, 1017, 1018, 1020, 1025, 1027, 1045, 1046, 1137, 1140, 3130, 4028, 4037, 4130, 5132, 5135, 8630, 8632	120	0.005	360-480	0.010-0.015	C-6
AMS 5022, 5024, 5050, 5053, 5060, 5062, 5075, 5077, 6280, 6281, 6300, 6370					
AISI 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1049, 1050, 1052, 1146, 1151, 2330, 3135, 4012, 5140, 8635, 8637, 8735	115	0.005	345-460	0.008-0.013	C-6
AMS 5080, 5082, 6282, 6320					
AISI 1006, 1008, 2317, 3115, 3120, 3140, 4027, 4047, 4053, 4137, 4140, 4608, 4615, 4620, 4621, 4640, 5145, 5147, 6145, 8615, 8617, 8620, 8622, 8640, 8641, 8642, 8720, 8740, 9437, 9440, 9442	110	0.005	330-440	0.009-0.014	C-6
AMS 6270, 6272, 6274, 6290, 6294, 6312, 6317, 6322, 6323, 6324, 6325, 6327, 6382, 6448					
AISI 1040, 1041, 1042, 1043, 3141, 3145, 4145, 4617, 5150, 5152, 8625, 8627, 8645, 8745, 9445, 9747	105	0.004	315-420	0.009-0.013	C-6
AMS 6292					
AISI 1330, 1335, 4150, 4317, 4320, 5160, 6150, 6152, 8647, 8650, 8653, 8750	100	0.004	300-400	0.008-0.012	C-6
AMS 6328					
AISI 1320, 1340, 2340, 4340, 5130, 6120, 8655	95	0.004	285-380	0.008-0.012	C-6
AMS 6412, 6415, 6418, 6470, 6480					
AISI 8660, 9254, 9255, 9763	90	0.004	270-360	0.008-0.012	C-6
AISI 1055, 1060, 1062, 1064, 2345, 2512, 2515, 2517, 3310, 4063, 4812, 4815, 9260, 9310, 9840	85	0.004	255-340	0.007-0.011	C-6
AMS 6240, 6250, 6253, 6260, 6342, 6475					
AISI 1065, 1066, 1070, 1074, 3316, 4068, 4110, 4125, 4817, 4820, 9261, 9262, 9315, 9317, 9845	80	0.003	240-320	0.007-0.010	C-6

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ ๓ (ต่อ)

Material	High-speed steel		Carbide tools		
	Sfpm	Feed	Sfpm	Feed	Grade
Steel Type (cont.):					
AMS 6242, 6263, 6264					
AISI 1078, 0850	75	0.003	225-300	0.006-0.008	C-6
AISI 1080, 1085, 1086, 1090, 1095, 5045, 5016, 50100	70	0.003	210-280	0.006-0.009	C-6
AMS 5132, 6442					
AISI 51100, 52100	65	0.003	195-260	0.006-0.008	C-6
AMS 6440					
Stainless Steel Type:					
201, 202, 204	75	0.005	R-150-250	0.005-0.015	C-2
			F-225-275	0.003-0.010	C-3
301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 321, 323, 327, 329, 330, 331, 334, 347, 348, 350	75-90	0.005	R-125-200	0.020-0.040	C-2
			SR-175-300	0.005-0.020	C-2
403, 405, 406, 410, 414, 416, 418, 420, 430, 501, 502	75-90	0.005	F-200-350	0.003-0.012	C-3
			R-150-250	0.020-0.035	C-5
431, 440, 442, 443, 446	90-100	0.005	SR-200-400	0.005-0.025	C-7
			F-300-500	0.003-0.010	C-8
			R-120-275	0.020-0.040	C-5
Copper:	300-400	0.010	SR-150-350	0.010-0.030	C-6
Tellurium copper			F-210-350	0.003-0.010	C-7
Free-cutting brass			400-800	0.011-0.016	C-2
Bronze bearing					
Free-cutting copper					
Bushing Bronzes:	225-325	0.009	300-600	0.008-0.012	C-2
High leaded brass					
Laded gun metal					
Yellow Brass:	150-200	0.006	200-400	0.006-0.008	C-2
Naval brass					
Bronze:	75-100	0.005	100-200	0.005-0.008	C-2
Phosphor bronze					
Aluminum bronze					
Commercial bronze					
Gun metal					
Manganese bronze					
Copper silicon alloy					
Red brass					
Silicon brass					
Cast Iron:					
SAE 110	140	0.014-0.021	280-420	0.028-0.042	C-2
SAE 111	125	0.010-0.014	245-370	0.019-0.028	C-2
SAE 113, 120	105	0.009-0.014	215-320	0.018-0.028	C-2
SAE 114, 121, 122	75	0.006-0.009	150-220	0.012-0.018	C-2
Malleable Iron:					
SAE 32510	125	0.010-0.014	245-370	0.019-0.028	C-2
SAE 43010	105	0.009-0.014	215-320	0.018-0.028	C-2
SAE 48005, 60003	75	0.006-0.009	150-220	0.012-0.018	C-2
SAE 70002	60	0.005-0.008	115-175	0.010-0.013	C-2
Titanium:					
Pure	150-170	0.004-0.007	250-300	0.010-0.020	C-2
Alloy	30-60	0.004-0.007	120-160	0.008-0.015	C-2
Magnesium	2,000	0.010-0.030	5,000 up	0.015-0.030	C-2
Aluminum	150-225	0.015-0.030	5,000 up	0.015-0.030	C-2
Nylon	150-200	0.006	1,000 up	0.003-0.005	C-2
Teflon	200-500	0.001-0.008	1,000 up	0.003-0.005	C-2

ตารางที่ 3 (๘๐)

Material	High-speed steel		Carbide tools		
	Spm	Feed	Spm	Feed	Grade
<i>Plastic:</i>					
Thermoplastic, thermosetting					
Bonded mica	42-50	0.004-0.008	250-400	0.015-0.030	C-2
Vulcan fiber	300-700	0.006-0.020			
Glass base			100-500	0.005-0.010	C-2
Cotton base			600-1,000	0.010-0.015	C-2
<i>Abrasives:</i>					
Tile			75-150	0.005-0.015	C-2
Glass					
Marble					
Slate					
Transite					
<i>Asbestos:</i>					
Hard rubber			300-500	0.005-0.015	C-2
<i>Tungsten</i>	6-10	0.005	60-300	0.005-0.008	C-2
<i>Zinc</i>			250-400	0.005-0.060	C-2
<i>Zirconium</i>			80	0.010-0.020	C-2
<i>Columbium</i>	100-300	0.005-0.010			
<i>Tantalum</i>	100-300	0.005-0.010			
<i>Uranium</i>			125	0.010-0.017	C-2
<i>Molybdenum:</i>					
Pure			300-600	0.005-0.015	C-2
Arc cast			25-50	0.002	C-2
<i>Inconel.</i>					
700	8-15	0.005-0.010	20-30	0.005-0.010	C-2
X	10-25	0.008-0.015	25-50	0.008-0.015	C-2
<i>Nimonic:</i>					
80A and 90	10-20	0.008-0.015	30-50	0.008-0.015	C-2
<i>Nickel</i>			150-175	0.010-0.020	C-6
<i>Monel</i>			125-225	0.010-0.020	C-6
K Monel			100-200	0.010-0.020	C-6
KR Monel			125-250	0.010-0.020	C-6
<i>Superalloys:</i>					
Hastelloy X	18-21	0.007-0.011	68-88	0.009-0.016	R-C1, F-C3 SR-C2
Stellite alloy 6B, 6K			30-45	0.008-0.015	R-C1, F-C3 SR-C2
S-816			45-65	0.009-0.011	R-C1, F-C3 SR-C2
Waspalloy	12-16	0.014-0.018			R-C1, F-C3 SR-C2
René 41			35-60	0.010-0.015	R-C1, F-C3 SR-C2
Udimet 500			70-80	0.010-0.015	R-C1, F-C3 SR-C2

ตารางที่ 4

ค่าความเร็วตัด และช่วงป้อนเจาะ

สำหรับงานเจาะ

Material	Sfpm		Drill diam.						
			3/8	1/4	5/16	3/16	5/8	1	1 1/16+
	HSS	Carbide	Feed, inpr						
Aluminum.....	300	1,000	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.014	0.016
Copper, brass.....	200-500	0.005	0.007	0.010	0.014	0.018	0.020	
Naval brass.....	75-250	0.005	0.010	0.016	0.016			
Phosphor bronze.....	50-125	0.002	0.001	0.007	0.015			
Nickel.....	40-60	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.013	0.015
Inconel.....	30-45	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.008
K Monel.....	20-30	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.010
Superalloys.....	10-20	20-40	0.001	0.002	0.001	0.005	0.006	0.006	0.006
Titanium.....	30-50	0.002	0.005	0.007	0.009	0.011	0.015	
Zinc.....	200-300	0.001	0.002	0.004	0.005			
Molybdenum.....	30-35	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.010	
Uranium.....	80-125	0.002	0.004	0.005	0.007	0.008	0.012	
Cast iron.....	75-110	140-200	0.004	0.006	0.009	0.012	0.016	0.020	0.025
Plastic (phenolic).....	100	0.001	0.001	0.003	0.005	0.008	0.015	0.025	
Plastic (glass).....	50	0.001	0.001	0.003	0.005	0.008	0.015	0.025	
Carbon steel.....	70-90	0.002	0.003	0.005	0.006	0.010	0.012	0.016
Stainless steel.....	30-40	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.014
Wood.....	200	Hand							
Magnesium.....	75-400	0.010	0.014	0.017	0.017	0.017	0.017	
Bakelite.....	200-500	0.001	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.025

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 5

ค่าความเร็วไส้ และช่วงป้อนไส้

สำหรับงานไส้ลม ไส้ยืด และงานไส้ระนาบ

Material	Sfpm	Feed, in. per stroke
Aluminum.....	200	0.030-0.050
Brass.....	150	0.050-0.060
Steel, cast iron.....	100	0.050-0.060
Alloy steel.....	50	0.030-0.050
Stainless steel.....	35	0.030-0.050

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 6

ค่าความเร็วตัดและความเร็วป้อนกัด

สำหรับงานข่อน

Material	Sfpm	Feed per flute
Aluminum.....	500	0.0015
Commercial brass.....	250	0.0015
Mild steel.....	100	0.002
Medium steel.....	75	0.002
Bronze.....	75	0.002
Drill rod.....	50	0.002
Monel.....	50	0.002
Stainless.....	50	0.002
Naval brass.....	150	0.002

Feed, ipr				
Pitch diam	Hob diam	Bakelite fiber	Brass, bronze	Steel
1½	8	0.186	0.140	0.093
2½	5	0.166	0.125	0.083
4	4	0.156	0.117	0.078
8	3	0.130	0.098	0.065
12	2¾	0.112	0.084	0.056
16	2½	0.096	0.072	0.048
20	2½	0.080	0.060	0.040
24	2½	0.076	0.057	0.038
30	2½	0.070	0.053	0.035
40	1¾	0.060	0.045	0.030
50	1¾	0.050	0.038	0.025

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 7

ความเร็วตัด ความเร็วป้อนกัด สำหรับงานกัด

วัสดุงาน	มีหักด้านบน				มีหักด้านข้าง				งานมีลักษณะ			
	งานกัดทั้ง หน้าบาน		งานกัดทั้ง ด้านข้าง		งานกัดทั้ง หน้าบาน		งานกัดทั้ง ด้านข้าง		งานกัดทั้ง หน้าบาน		งานกัดทั้ง ด้านข้าง	
	$b = 100 \text{ มม.}$		$b = 70 \text{ มม.}$		$a = 5 \text{ มม.}$		$a = 6 \text{ มม.}$		$a = 0.5 \text{ มม.}$		$a = 10 \text{ มม.}$	
	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'
เหล็กกล้าไม่เชื่อม ความต้านทานสูงสุด 75 กก./มม. ²	17	100	22	60	17	100	22	70	18	100	22	40
เหล็กเชื่อมต่อทึบ ความต้านทานสูงสุด 75 กก./มม. ²	14	80	18	50	14	90	18	56	14	80	18	30
เหล็กเชื่อม เทคนิคความต้านทานสูงสุด 100 กก./มม. ²	10	50	14	36	10	55	14	42	12	50	14	25
เหล็กกล้าเหลือ ความแข็งสูงสุด 180 นิวตัน	12	120	18	80	12	140	18	70	14	120	18	40
ทองแดง	35	70	35	60	36	190	56	150	36	150	55	75
ไวนิล	200	200	260	100	200	250	250	110	200	250	100	
วัสดุงาน	เหล็กดัด				เหล็กเชื่อมต่อ				ไม้เดอบน			
	$b = 25 \text{ มม.}$		$b = 150 \text{ มม.}$		$b = 5 \text{ มม.}$		$b = 0.5 \text{ มม.}$		$b = 10 \text{ มม.}$		$b = 2.5 \text{ มม.}$	
เหล็กกล้าไม่เชื่อม ความต้านทานสูงสุด 75 กก./มม. ²	17	50	22	120	20	20	30	50	45	50		
เหล็กเชื่อม, อนเตกนิตร ความต้านทานสูงสุด 75 กก./มม. ²	16	40	10	100	18	65	23	40	36	40		
เหล็กเชื่อม อนเตกนิตร ความต้านทานสูงสุด 100 กก./มม. ²	13	20	17	66	14	36	18	80	25	80		
เหล็กกล้าเหลือ ความแข็งสูงสุด 180 นิวตัน	15	60	10	120	16	100	24	90	35	50		
ทองแดง	85	80	55	120	50	200	60	120	350	200		
ไวนิล	160	90	180	120	250	250	300	90	320	180		
v = ความเร็วตัด (ม./นาที)	b = ความกว้างรอยกัด											
s = ความเร็วป้อนกัด(มม./นาที)	a = ความลึกรอยกัด											

ที่มา: เกรลงค์ทฤษฎีงานเครื่องมือกล แปลโดย บัญญศักดิ์ ใจจงกิจ

ตารางที่ 8

ความเร็วตัดของมีดกัดงานกัดเหล็ก

Cutter diam, in.	Brinell hardness			
	160-180	180-220	220-300	300-420
	Cutter rpm			
4	600-420	570-400	515-360	430-300
6	400-280	380-266	340-238	285-200
8	300-210	285-200	260-182	215-150
10	240-168	230-161	205-143	170-119
12	200-140	190-133	170-119	140-98

source: Courtesy of Kennametal, Inc.

ตารางที่ 9

ค่าความเร็วตัด และอัตราป้อน

สำหรับงาน end milling รีส์ดิมเมลค์ชีด Carbide tools

Material to be cut	Speeds, sfpm	Feed, ipm		
		Cutter diam, up to $3\frac{1}{16}$ in.	Cutter diam, $1\frac{1}{4}$ to $1\frac{1}{2}$ in.	Cutter diam, $1\frac{1}{2}$ in. and over
Carbon steels.....	90-250	1-4	2-10	3-10
Free-cutting steels.....	100-300	1-4	3-15	4-15
Nickel.....	90-250	1-4	2-12	4-12
Nickel chrome.....	80-250	1-4	2-12	4-12
Stainless steels.....	70-250	1-4	2-10	4-12
Cast iron.....	60-200	1-5	3-15	4-15
Malleable iron.....	60-200	1-5	3-15	4-15
Brass and bronze.....	100-300	2-6	4-20	6-20
Aluminum (alloys).....	125-350	2-8	4-20	6-30
Zinc alloy.....	150-400	2-8	4-20	6-30
Copper.....	125-350	2-6	4-20	6-20
Hard rubber.....	150-500	3-12	4-30	6-40
Fiber.....	150-400	3-12	4-30	6-40
Plastics.....	200-600	3-15	6-40	10-50
Monel metal.....	100-250	2-10	4-20	6-30
Titanium.....	70-150	1-4	2-10	3-10
Magnesium.....	125-350	2-8	4-20	6-30

SOURCE: Courtesy of Kennametal, Inc.

ตารางที่ 10

จำนวนเกิน และจำนวนใบกัดของมีที่หน้าตี

Plain high-speed steel milling cutters	
Diam of cutter, in.	No. of teeth
2	8
$2\frac{1}{4}$	8
$2\frac{1}{2}$	8
$2\frac{3}{4}$	8
3	8
$3\frac{1}{2}$	9
4	9
$4\frac{1}{2}$	10

Inserted-carbide-blade face mills	
Diam of cutter, in.	No. of blades
$4\frac{1}{4}$	8
6	10
8	12
10	16
12	20

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 11

ความเร็วตัดและอัตราป้อนกัดในงานไส้เพ่อง

Material	Sfpm	Feed, in. per stroke	
		Rough cut	Finish cut
Mild steel.....	75-85	0.010	0.008
Tool steel.....	40-50	0.010	0.008
Stainless steel.....	25-35	0.008	0.004
Hard steel Rockwell C 47.....	10-25	0.006	0.002
Brass.....	100	0.012	0.010
Bronze.....	45	0.010	0.008
Aluminum.....	200	0.012	0.010

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 12

ความเร็วตัดในงานแต่งขั้นรูป

Material	Fpm
Aluminum.....	50
Titanium.....	30
Copper.....	12-24
Monel, nickel.....	10-18
K Monel, Inconel.....	5-12
Waspalloy.....	15
Stainless steel.....	8-15
Brass, bronze, cast iron.....	40
Hard cast iron.....	20
Steel, free machining.....	30
Steel, medium.....	20
Steel, hard.....	10
Magnesium.....	60

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ตารางที่ 13

ความเร็วตัด และอัตราป้อนกัดในงานรีมเมจ

Material	Sfpm		Feed, in.	Stock allowance in hole, in.
	HSS	Carbide		
Aluminum.....	3,000	0.007-0.010	0.006-0.016
Copper alloys.....	65-280	0.007-0.010	0.008-0.016
Phosphor bronze.....	75	0.007-0.010	0.008-0.016
Aluminum bronze.....	70	0.010-0.018	0.008-0.012
Magnesium.....	400	0.010-0.018	0.020-0.030
Nickel.....	30	0.005-0.009	0.005-0.012
Inconel 700, nimonic.....	10	20-25	0.006-0.010	0.010
Stellite No. 6.....	25-35	0.001-0.008	0.010
Titanium.....	40	0.005-0.008	0.010
Stainless steel.....	30-90	0.003-0.008	0.014-0.018
Carbon steel:				
SAE 1112.....	145	0.007-0.010	0.016
1010.....	104	0.005-0.007	0.016
1020.....	104	0.004-0.006	0.016
1095.....	62	0.003-0.004	0.016
Alloy steel:				
SAE 2512.....	75	0.004-0.005	0.016
3310.....	75	0.004-0.005	0.016
9310.....	96	0.004-0.005	0.016
8617.....	96	0.005-0.007	0.016
8740.....	96	0.005-0.007	0.016
4130.....	104	0.005-0.007	0.016
4135.....	102	0.005-0.007	0.016
4140.....	96	0.005-0.007	0.016
4337.....	78	0.004-0.006	0.016
6150.....	87	0.004-0.006	0.016
52100.....	57	0.003-0.004	0.016
Plastics.....	75	90-180	0.004-0.020	0.004-0.015
Cast iron.....	100	200-370	0.014-0.022	0.004-0.015

Source: Manufacturing Engineering
by Herbert W. Wage

ประวัติผู้เขียน

นายสมบูรณ์ ใจกลาง เป็นชาวจังหวัดแพร่ริว เกิดที่ตำบลท่าไชย อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2498 สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2522 เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2523 เกษตรการฝึกอบรมและปฏิบัติงานค้านช่างเครื่องมือกล (machine tool operators) เป็นเวลา 1 ปี จากโรงเครื่องมือกลผลิต กองผลิต โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย