

บทที่ 4

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต

เนื้อหาของบทนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกจะกล่าวถึง ที่มา และความสำคัญ รวมทั้งหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต และในส่วนที่สองจะกล่าวถึงหลักการต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึง วิธีการนำเสนองานออกแบบ (Part Description) ชนิดต่างๆ ฐานความรู้ความสามารถของกระบวนการผลิต และในตอนสุดท้ายจะกล่าวถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเข้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต

4.1 บทนำ

เนื่องจากการเติบโตของการแข่งขันในตลาดโลก ธุรกิจต่างๆที่ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดจึงพยายามผลักดันให้มีการค้นหาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้ได้มากที่สุดภายใต้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และวงรอบเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งจำนวนการผลิตต่อชุด (Batch Size) ก็มีขนาดเล็กลง และจะถูกลดลงอีกในอนาคตเนื่องจากความทนทานของผลิตภัณฑ์มีมากยิ่งขึ้น และการสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งความสามารถยกระดับคุณภาพ (Upgrade) ให้สูงขึ้นได้ ในขณะที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องมีความยืดหยุ่น และต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสินค้า แต่ถึงกระนั้นระบบการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production) ก็ยังคงมีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตหลายชนิด ภาวะการแข่งขันกันที่สูงขึ้นจะเป็นตัวกดดันต่อส่วนแบ่งทางการตลาด และความสามารถในการทำกำไรขององค์กรต่างๆ ในทศวรรษหน้าการเปลี่ยนแปลงหลักๆในการผลิตจะเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ทางธรรมชาติมีจำกัด ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การผลิตแบบจำนวนมากจะไม่ใช้คำตอบในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกอีกต่อไป ดังนั้นอุตสาหกรรมผลิตต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนเองใหม่เพื่อแข่งขันในเศรษฐกิจของโลกใหม่

การพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคตจะมุ่งไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตแบบ

อัตโนมัติ เครื่องจักรซีเอ็นซี เทคโนโลยีของเครื่องมือตัด หุ่นยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมวัสดุคงคลัง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และหน่วยการผลิตแบบยืดหยุ่น เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับงานแมชชีนนิ่ง

กระบวนการแมชชีนนิ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จโดยวิธีการตัดเฉือนเนื้อวัสดุออกจากชิ้นส่วนวัตถุดิบ ตัวอย่างกระบวนการเช่น การตัดโลหะ และการกัด เป็นต้น ความสัมพันธ์ของเครื่องมือตัดและชิ้นงานก่อให้เกิดกระบวนการในการตัดเฉือน

กระบวนการแมชชีนนิ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น การเจาะ การกัด การกลึง และการเจียระไน เป็นต้น ในแต่ละกระบวนการมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเอง เช่น กระบวนการกัด มีดกัดจะหมุนและเคลื่อนที่ ในขณะที่การกลึง มีดกลึงที่ติดตั้งบนเครื่องกลึงจะไม่หมุนแต่ตัวชิ้นงานเป็นตัวหมุนเองโดยมีดกลึงเป็นตัวเคลื่อนที่ ในการทำงานจริงเราอาจจะเลือกกระบวนการผลิตได้มากมาย บางกระบวนการมีความเที่ยงตรงต่ำแต่ราคาไม่แพง ในขณะที่บางกระบวนการความเที่ยงตรงสูงแต่ต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย การวางแผนกระบวนการผลิตจะเป็นการตัดสินใจว่ากระบวนการผลิตชนิดใดที่ควรนำมาใช้ และควรเลือกกระบวนการเหล่านั้นอย่างไร จากนั้นเมื่อเลือกกระบวนการผลิตได้แล้ว ก็ต้องพิจารณาว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรในการแมชชีนนิ่งชิ้นงาน และควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด เป็นต้น

Chang และ Wysk (1985) ได้ให้คำจำกัดความของการวางแผนกระบวนการผลิตว่าเป็น "การเตรียมรายละเอียดของการทำงานในการเปลี่ยนงานออกแบบทางวิศวกรรมให้เป็นชิ้นงานสำเร็จ" เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความข้างต้น หน้าที่การวางแผนกระบวนการผลิต มีดังนี้

- การพิจารณาข้อกำหนดต่างๆจากแบบชิ้นงาน
- การเลือกชนิดกระบวนการผลิต
- การเลือกเครื่องจักรในการทำกระบวนการแมชชีนนิ่งที่ต้องการ
- การเลือกอุปกรณ์จับยึด
- การพิจารณาแผนการติดตั้งชิ้นงาน
- การเลือกเครื่องมือตัด
- การพิจารณาค่าสภาวะการตัดเฉือน
- การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC
- การตรวจสอบโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC

การวางแผนกระบวนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ เช่น งบประมาณที่ต้องการ ขนาดของวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือตัด อุปกรณ์จับยึด และต้นทุนการผลิต ดังนั้นผู้วางแผนกระบวนการผลิตควรมีประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี หากชิ้นงานที่ต้องการวางแผนกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมาก อาจจำเป็นต้องใช้เวลามาก และหากในองค์กรมีผู้วางแผนหลายคน แผนกระบวนการผลิตขององค์กรจะขาดความสม่ำเสมอและแน่นอน เนื่องจากผู้วางแผนแต่ละคนล้วนมีวิธีการวางแผนเฉพาะตัว หรือวิธีการสร้างขึ้นส่วนสามารถทำได้หลายวิธี ดังนั้นการที่จะให้ผู้วางแผนพิจารณาแผนกระบวนการผลิตที่มีความเหมาะสมที่สุดนั้นทำได้ยาก

หน้าที่หลักของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต คือ การนำกระบวนการอื่นมาใช้แทนกิจกรรมที่วางแผนโดยมนุษย์ ระดับของการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตอาจจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีความมั่นคง และมีตลาดที่แน่นอนอาจมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าเพียงแค่เล็กน้อย (Minor Modification) ในลักษณะเช่นนี้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตจะมุ่งเน้นที่การจัดเก็บและปรับปรุงแผนเดิมที่มีอยู่ ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง อาจต้องพบกับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ทุกสัปดาห์หรือแม้กระทั่งทุกวัน ทำให้มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตที่สามารถวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวางแผนกระบวนการผลิตได้ 2 วิธี คือ ช่วยในการค้นหาและแก้ไขแผนเดิม (Variant Approach) และช่วยสร้างแผนกระบวนการผลิตใหม่แบบอัตโนมัติ (Generative Approach)

การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการค้นหาและแก้ไขแผนเดิม เป็นการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวิธีการทำงานด้วยมือ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของระบบคอมพิวเตอร์ในแง่ของประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการพิมพ์รายงานแผนกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงแผนเดิมนี เริ่มจากการจัดกลุ่มชิ้นงานที่มีลักษณะคล้ายๆกัน กำหนดแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานของแต่ละกลุ่ม และจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แผนกระบวนการผลิตมาตรฐานจะประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผลิต และรายละเอียดการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยพิจารณาจากความสามารถของกระบวนการผลิตชนิดต่างๆและเครื่องมือที่มีอยู่ แผนกระบวนการผลิตมาตรฐานจะถูกจัดหมวดหมู่และให้รหัสตามกลุ่มของชิ้นงาน วิธีการใช้งาน ระบบจะทำการวิเคราะห์งานออกแบบให้อยู่ในรูปของรหัสกลุ่มชิ้นงาน จากนั้นทำการเรียกแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานของกลุ่มชิ้นงานนั้นๆ ผู้วางแผน

กระบวนการผลิตจะทำการปรับปรุงแผนกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับชิ้นงานปัจจุบัน ข้อได้เปรียบของวิธีการนี้ต่อวิธี Manual คือ ช่วยลดเวลา และลดความน่าเบื่อหน่ายในการจัดการกับเอกสารจำนวนมาก จากการแบ่งชิ้นงานออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทำให้เชื่อได้ว่าแผนกระบวนการผลิตที่ได้น่าจะมีมาตรฐาน และมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของวิธีการนี้ คือ ความรู้และประสบการณ์ของผู้วางแผนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพของแผนกระบวนการผลิตที่ได้รับ

การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสร้างแผนกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตด้วยวิธีนี้ประกอบไปด้วย ส่วนการวิเคราะห์รูปร่างของชิ้นงาน ส่วนกลไกในการตัดสินใจ และสูตรคำนวณต่างๆ วิธีการนี้ไม่เหมือนกับวิธีการปรับปรุงแผนเดิม เนื่องจากไม่มีการกำหนดแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานไว้ล่วงหน้า หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการเก็บแผนกระบวนการผลิตเดิมไว้ โดยคอมพิวเตอร์จะสร้างแผนการปฏิบัติงานสำหรับชิ้นส่วนใหม่ๆ ขึ้นเองอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสั่งขึ้นส่วน และปล่อยให้เข้าสู่ระบบการผลิต

งานวิจัยในฉบับนี้เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับกระบวนการสร้างรู และกระบวนการกัดปาดหน้า ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทดแทนการวางแผนด้วยวิธีมือ (Manual) โดยจะอาศัยวิธีการทั้งสองวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว คือพิจารณาแผนกระบวนการผลิตเดิม และสร้างแผนใหม่แบบอัตโนมัติโดยอาศัยระบบผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกระบวนการผลิต ในส่วนต่อไปของบทนี้จะกล่าวถึง หลักการต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตในส่วนต่างๆ ได้แก่ วิธีการนำเสนองานออกแบบ วิธีการเชื่อมต่องานออกแบบกับระบบ รูปแบบของความสามารถของกระบวนการผลิตและวิธีการนำเสนอ และการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับช่วยวางแผนกระบวนการผลิต

4.2 วิธีการนำเสนองานออกแบบ (Design Representation)

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ในการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในส่วนแรกจะกล่าวถึงพัฒนาการของวิธีการเสนองานออกแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และส่วนที่สองจะกล่าวถึงตัวอย่างวิธีการนำเสนองานออกแบบที่นิยมใช้ ซึ่งได้แก่ แบบทางวิศวกรรม CSG, B-REP และ การออกแบบโดยอาศัยรูปร่างเป็นพื้นฐาน โดย 3 วิธีการสุดท้ายเป็นการนำเสนองานออกแบบโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์

ในอดีตวิธีการนำเสนองานออกแบบจะใช้วิธีการร่างแบบด้วยมือ โดยอาจมีการเขียนข้อความประกอบแบบร่างเพื่อให้รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะการนำเสนอแบบนี้มีใช้มานานหลายศตวรรษเพราะว่าสามารถถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมี การสื่อสารแนวความคิดด้วยวิธีการนี้ แต่เนื่องจากทักษะในการร่างแบบของผู้ออกแบบไม่เท่ากัน โดยบางคนไม่สามารถร่างแนวความคิดของเขาให้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ และความซับซ้อนของงานออกแบบเพิ่มมากขึ้น ทำให้การร่างแบบด้วยมือจึงไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดการตื่นตัวในการคิดค้นวิธีการใหม่ในการนำเสนองานออกแบบ ซึ่งวิธีการใหม่นี้คือ การร่างแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drafting) และได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์รวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆในงานร่างแบบให้มีความเป็นสากล และได้พัฒนาวิธีการเขียนภาพฉาย (Multiple View Projection) ซึ่งแสดงภาพของงานออกแบบหลายๆด้าน และเพื่อแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงโดยภาพตัด สำหรับชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนของพื้นผิวหลายๆจะนำเสนอโดยอาศัยภาพตัดเป็นส่วนใหญ่ (Section) การออกแบบในกระดาษเป็นการแสดงภาพ 2 มิติ ดังนั้น ภาพฉาย ภาพตัด และภาพตัดเป็นส่วนใหญ่จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและรายละเอียดของงานออกแบบทั้งหมด หลังจากได้มีการประดิษฐ์ภาพกราฟิกทางคอมพิวเตอร์ในปี 1950 ข้อจำกัดในการแสดงจำนวนมิติของกระดาษก็หมดไป อย่างไรก็ตามในระยะแรกระบบคอมพิวเตอร์ก็ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ร่างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Drafting Board) โดยวิธีการร่างแบบแบบเหมือนเดิมแต่จัดเก็บอยู่ในรูปของรหัสทางอิเล็กทรอนิกส์


ทางด้านการผลิต ลักษณะรูปทรงของงานออกแบบจะถูกนำมาใช้ในเตรียมอุปกรณ์จับยึด และเครื่องมือตัด การทำความเข้าใจงานออกแบบมีความสำคัญในการเลือกชนิดวัสดุ เลือกกระบวนการผลิต เลือกวิธีการตรวจสอบ และวิธีการจับยึดชิ้นงาน งานออกแบบที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะรูปทรงสามารถถูกใช้ในการสร้างเส้นทางการแมชชีนนิ่งของเครื่องมือตัดได้ทันที ในการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถใช้ข้อมูลลักษณะรูปร่างในการคำนวณหาตำแหน่งของเครื่องมือตัด ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการร่างแบบเหมาะสมสำหรับงานออกแบบ 2 มิติ และ 2 มิติครึ่ง แต่เมื่อเป็นงาน 3 มิติจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชนิดวาดภาพโครงร่าง (Wireframe) ซึ่งมีลักษณะเป็น 3 มิติ ในความเป็นจริงวัตถุทางวิศวกรรมจะมีรูปแบบเป็นรูปแบบผิวอิสระ (Free Form Surfaces) เช่น ตัวถังรถยนต์ รูปร่างภายนอกของโทรศัพท์ ห้องเรือ และตัวของเครื่องบินซึ่งจะมีรูปแบบเป็นพื้นผิวโค้ง ในสมัยก่อนเทคนิคที่ใช้สร้างผิวโค้งนี้ได้แก่ Lofting พื้นผิวโค้งเหล่านี้จะถูกใช้ในการเปรียบเทียบกับพื้นผิวสำเร็จเพื่อจะพิจารณาว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายเนื้อวัสดุออกไปเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อ จึงทำให้เกิดเทคนิคการจำลองภาพพื้นผิว (Surface Modelling Technique) (Coons 1997, Ferguson 1964, Bezier 1972 etc.) การกำจัดเส้นต่างๆที่

ซ่อนอยู่ในภาพโครงร่างที่มีลักษณะ 3 มิติ จำเป็นต้องมีข้อมูลของพื้นผิวเหล่านั้น หลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลของพื้นผิว ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบจะสามารถสร้างภาพของวัตถุที่มีความเหมือนจริงได้โดยอาศัยการ Rendering ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงภาพวาดโครงร่างให้เป็นรูปแบบเต็มในลักษณะภาพ 3 มิติ แต่การพัฒนาเทคนิคเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากในการประยุกต์ใช้ในระบบการผลิต สิ่งจำเป็นของระบบการผลิต คือ ระบบการสร้างโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขแบบอัตโนมัติ การวางแผนกระบวนการแมชชีนนิ่ง และการวางแผนกระบวนการประกอบ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งสามนี้ จำเป็นที่ต้องมีแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และชัดเจน การพัฒนาการจำลองรูปทรง 3 มิติ (3D Solid Modelling) ได้มีขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปี เริ่มขึ้นเมื่อปี 1970 ตัวอย่างระบบที่ใช้เทคนิคนี้ได้แก่ PADL (Voelcker และ Requicha 1977) TIPS-1 (Okino 1973) และ GLIDE (Eastman 1977) เป็นต้น เนื่องจากระบบการจำลองรูปทรง 3 มิติมีความสมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะตัวในการนำเสนอวัตถุ 3 มิติ จึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบที่มีประโยชน์สำหรับอนาคต แต่วิธีการนี้มีข้อจำกัด คือ ต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และการสร้างภาพจำลองทำได้ยาก

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยากในการออกแบบ ก็ได้มีการนำเสนอหลักการการจำลองภาพโดยใช้รูปร่างเป็นพื้นฐาน (Feature Based Modelling) การใช้รูปร่างพื้นฐานมาสร้างแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ง่ายกว่าการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีเก่า วิธีการนี้ได้อ้างอิงแค่ลักษณะรูปทรงทางเรขาคณิต (Geometry) เท่านั้น แต่ยังแสดงคุณสมบัติของลักษณะรูปร่างนั้นๆด้วย ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้งานออกแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น ระบบการจำลองภาพโดยใช้รูปร่างเป็นพื้นฐานนี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสำหรับโปรแกรมจำลองรูปทรง ลักษณะรูปทรงทางเรขาคณิตก็ยังคงถูกรักษาไว้ด้วยโปรแกรมจำลองรูปทรง ส่วนแบบจำลองที่อาศัยรูปร่างเป็นพื้นฐานจะถูกรักษาไว้ในระบบและสามารถนำมาประเมินผลในระบบจำลองรูปทรงเมื่อต้องการ

4.2.1 แบบทางวิศวกรรม

การเขียนแบบทางวิศวกรรม คือ วิธีการที่เป็นทางการที่ใช้นำเสนอวัตถุทางวิศวกรรม ในการเขียนแบบจะอาศัยกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับวิศวกรทั้งหลาย กฎเกณฑ์จะประกอบไปด้วยวิธีการกำหนดรูปร่าง การให้ขนาด และการกำหนดค่าพิถีพิถันความเผื่อ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมา แต่ก็ยังไม่มีมาตรฐานสากลรองรับ เช่น มาตรฐานเฉพาะของแต่ละโรงงาน เป็นต้น ลักษณะรูปทรงที่ใช้ในการเขียนแบบจะประกอบไปด้วย เส้นตรง ส่วนโค้ง และวงกลม ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ของชิ้นงานจะแสดงโดยเส้นทึบ และในบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะแสดงโดยเส้นประ ในชิ้นงานที่มี

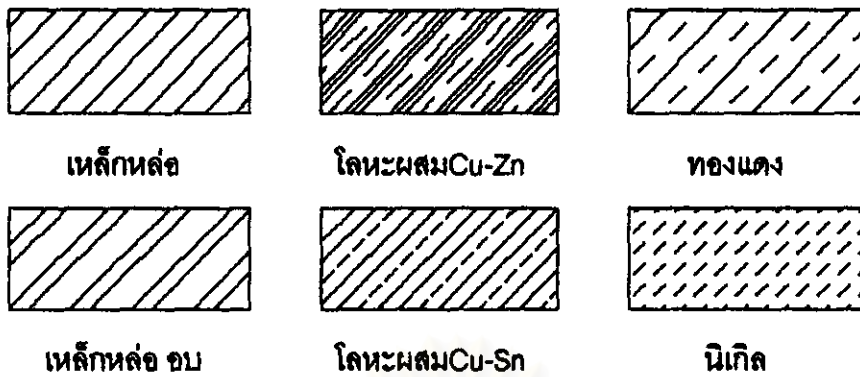

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการแสดงผลภาพตัดของวัสดุชิ้นงานชนิดต่างๆ (DIN 201 (2.53))


ความซับซ้อนมากๆอาจไม่มีการแสดงเส้นประเลย เส้นศูนย์กลางและเส้นลายตัดอาจถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของแบบชิ้นงานเช่นกัน เส้นผ่านศูนย์กลางจะใช้แทนจุดศูนย์กลางของรูปทรงที่มีความสมมาตร เส้นลายตัดใช้ในการแสดงการตัดส่วนชิ้นงาน เส้นลายตัดที่แตกต่างกันจะแสดงถึงวัสดุชิ้นงานชนิดต่างๆ (ตัวอย่างดังรูปที่ 4.1) เนื่องจากการเขียนแบบใช้การวาด 2 มิติในการนำเสนอวัตถุ 3 มิติ ดังนั้นภาพฉายจึงถูกนำมาใช้ มาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม คือการเขียนภาพฉายในหลายๆด้าน (ด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง และภาพตัด) เพื่อแสดงวัตถุทางวิศวกรรม

4.2.2 แบบจำลอง CSG (Constructive Solid Geometry Model)

CSG เป็นวิธีการนำเสนองานออกแบบที่เป็นที่นิยมในวิธีการจำลองรูปทรง (Solid Modeling) เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการออกแบบ และตรวจสอบ วัตถุจะถูกนำเสนออยู่ในรูปของ Binary Tree ซึ่งประกอบไปด้วยรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน (Geometrical Primitives) และสัญลักษณ์ของบูลีน (Boolean Operators) ดังรูปที่ 4.2 วัตถุที่เป็นจุดปลายในแผนผัง (Terminal Node) จะเป็นรูปทรงพื้นฐาน และวัตถุที่อยู่ในจุดรวม (Nonterminal Node) จะแสดงตัวปฏิบัติการบูลีน (Boolean Operator) เช่น วัตถุ O_3 เกิดจากการรวมวัตถุ O_1 และ O_2 ซึ่งสามารถแสดงโดย $O_3 = O_1 \cup O_2$

รูปแบบการแก้ไขแบบจำลองจะทำได้โดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของโครงสร้างที่มีอยู่ หรือเพิ่มกิ่งใหม่ (New Branch) เข้ากับโครงสร้างเดิม โดยกิ่งใหม่นี้อาจแสดงการปฏิบัติงานเป็นการรวมกัน (Union) ความแตกต่างกัน (Difference) หรือการตัดกัน (Intersection)

รูปร่างพื้นฐานที่ใช้ในตัวอย่างแบบจำลองแบบ CSG นี้ อาจเป็นรูปร่างที่ได้มีการกำหนดโดยระบบอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นรูปร่างที่กำหนดขึ้นเองโดยผู้ใช้งาน รูปทรงพื้นฐานที่มักใช้ ได้แก่ ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก

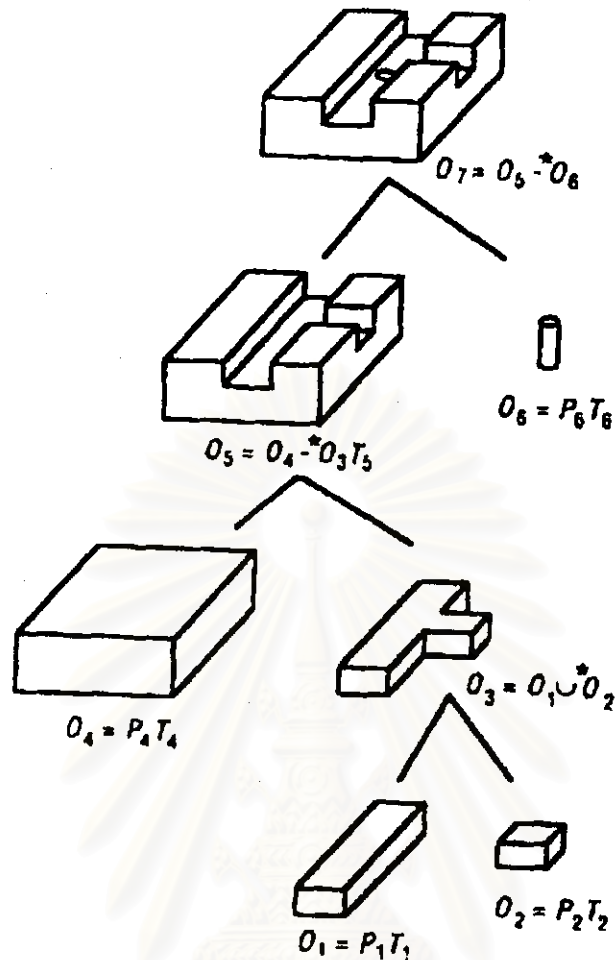

รูปที่ 4.2 การแสดงวัตถุโดยโครงสร้างของ CSG

ทรงกลม ทรงโดมัท ทรงลิ้ม และทรงกรวย ดังรูปที่ 4.3 รูปทรงแต่ละชนิดมีพารามิเตอร์ของการบอกขนาดไม่เหมือนกัน เช่น ทรงเหลี่ยมกำหนดโดยความยาว ความกว้าง และความสูง ในขณะที่ทรงกระบอกกำหนดโดยรัศมี และความยาว เป็นต้น ภายในระบบ CSG จะมองรูปทรงพื้นฐานเหล่านี้เป็นการเชื่อมต่อกันของพื้นผิว (Faces) ขอบ (Edge) และจุดของมุม (Vertices) ระบบส่วนใหญ่จะจำกัดชนิดของพื้นผิวให้เป็น ผิวระนาบ ผิวทรงกระบอก ผิวทรงกลม ผิวทรงกรวย และผิวโดมัท สาเหตุที่การเพิ่มชนิดของรูปทรงพื้นฐานและเพิ่มชนิดของพื้นผิวทำได้ยากเนื่องจากความยากในการคำนวณพื้นผิวที่ตัดกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางระบบสามารถยอมให้ผู้ใช้กำหนดชนิดของรูปร่างพื้นฐานเองได้ เช่น TIPS (Okino และ Kubo ,1973) เป็นต้น

การแสดงตำแหน่งและแสดงรูปทรงพื้นฐาน หรือรูปทรงที่มีการเชื่อมต่อกันแล้ว จะอาศัย Transformation Matrix 4×4 เมื่อต้องการตำแหน่งของรูปทรงจะทำการแปล TRAN ($\nabla x, \nabla y, \nabla z$) โดย $\nabla x, \nabla y, \nabla z$ เป็นระยะทางของรูปทรง

$$TRAN(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z & 1 \end{bmatrix}$$

Matrix การหมุนของแกน x, y และ z ได้แก่

$$Rot_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

มาตราส่วน (Scaling) กำหนดโดย


$$SC(a, b, c) = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

การหมุน การเปลี่ยนรูป และการกำหนดมาตราส่วนสามารถรวมอยู่ใน Transformation matrix เดียวกัน

$$T_i = SC(a, b, c) TRAN(\Delta x, \Delta y, \Delta z) Rot_x(\alpha) Rot_y(\beta) Rot_z(\gamma)$$

มุลติน โอบเอบเรเตอร์ ที่มักใช้ในระบมนี้ได้แก่ การรวม (\cup) การลบกัน ($-$) และการตัดกัน (\cap). เป็นต้น จากการใช้ออบเอบเรเตอร์เหล่านี้ วัตถุในรูปที่ 4.2 สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$C_7 = P_4 T_4 - (P_1 T_1 \cup P_2 T_2) T_5 - P_6 T_6$$

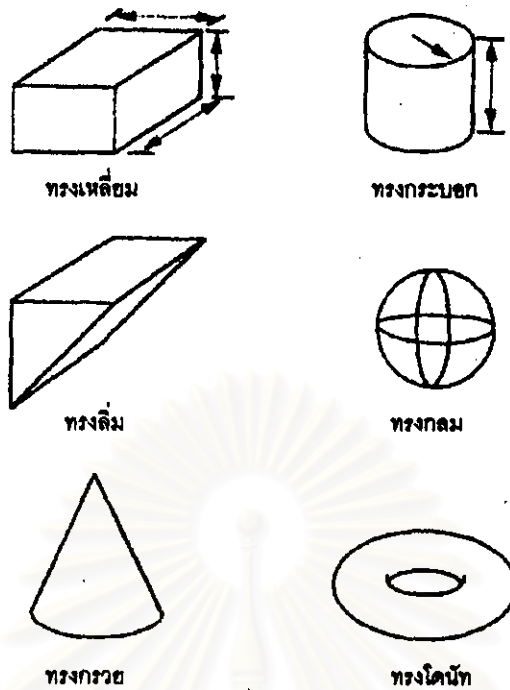


รูปที่ 4.3 รูปทรงพื้นฐาน

4.2.3 Boundary Representation

การนำเสนอโดยใช้พื้นผิว (Surface Representation) ไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลการเชื่อมต่อกันของพื้นผิวต่างๆ ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นผิวซึ่งจะถูกเรียกว่า Faces วิธีการนี้เรียกว่า Boundary Representation

วิธีการนี้จะแสดงวัตถุโดยการกำหนดขอบเขตของหน้าต่างๆ (Bounding Faces) ดังรูปที่ 4.4 เวกเตอร์หรือลำดับของขอบในแต่ละหน้า (Faces) จะแสดงด้านที่อยู่ด้านในของรูปทรง (เช่น อาจใช้กฎมือขวาโดยนิ้วโป้งชี้ไปด้านที่มีเนื้อวัตถุ) ดังนั้นจึงสามารถระบุด้านในหรือด้านนอกของวัตถุได้ วัตถุจะแสดงในรูปโครงสร้างต้นไม้โดยไม่มีตัวปฏิบัติการใดๆ จุดต่างๆ (Node) บนผนังโครงสร้างจะเป็นผิวหน้าขอบ และจุดของมุม ในบางครั้งแต่ละหน้าอาจมีจำนวนวงรอบ (Loop) หลายๆวงรอบ จากการใช้เทคนิคนี้นำเสนอวัตถุโดยผิวหน้า ขอบ และจุดของมุม สำหรับงานประยุกต์ทางด้านโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข (NC) ข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ คำจำกัดความของผิวหน้าและขอบ ดังนั้นเราสามารถนำข้อมูลจากการนำเสนองานออกแบบด้วยวิธีนี้ในการสร้างโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข

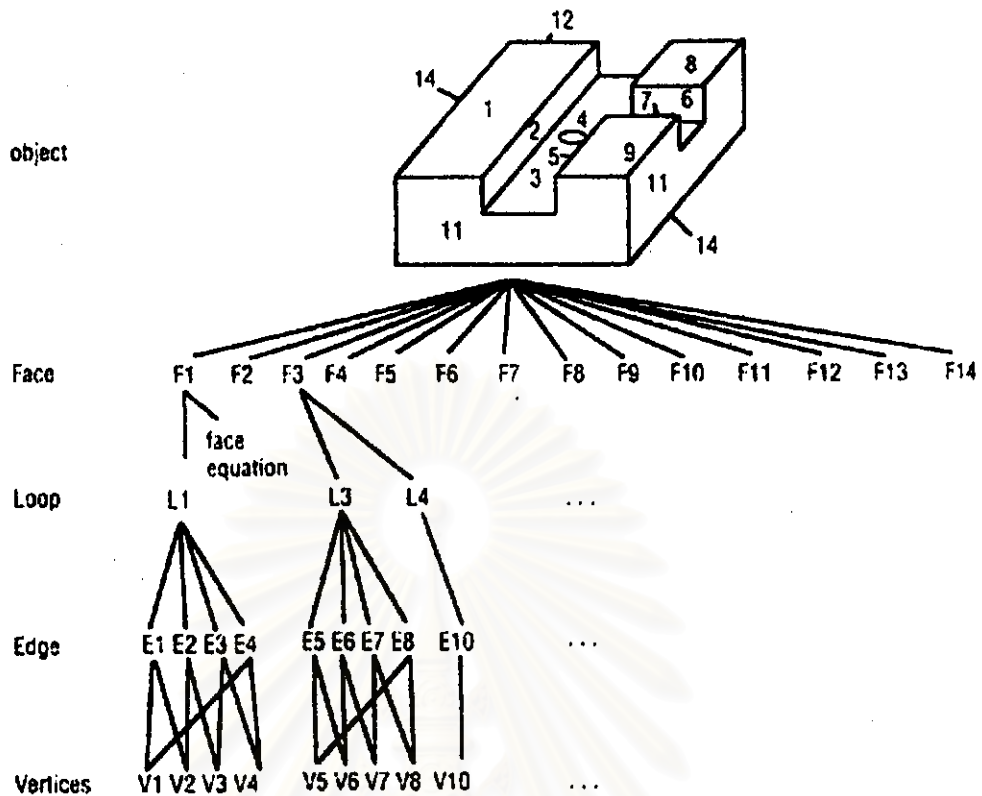


รูปที่ 4.4 วิธีการแสดงขอบเขตของพื้นผิว

ข้อบกพร่องของการนำเสนองานออกแบบด้วยวิธีนี้ คือ ข้อมูลมักมีขนาดใหญ่กว่าวิธีการ CSG และต้องการหน่วยความจำเป็นจำนวนมากในการจัดเก็บข้อมูล การสร้างแบบจำลองโดยตรงจากพื้นผิว ขอบ และจุดของมุม ทำได้ยาก และรูปทรงหนึ่งสามารถแสดงได้หลายแบบ การตรวจสอบความผิดพลาดของวิธีการนี้มักอาศัยสูตรของ Euler ซึ่งได้แก่ “จำนวนของจุดของมุมบวกด้วยจำนวนพื้นผิว เท่ากับ จำนวนขอบบวก 2” (ตัวอย่างดังรูปที่ 4.5) แต่ถึงอย่างไรก็ตามสูตรนี้ก็ยังไม่สามารถใช้ได้กับทุกรูปร่าง เช่น ไม่สามารถใช้กับวัตถุที่มีรูได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจต้องมีการปรับปรุงสูตรของ Euler ให้สามารถใช้กับรูปทรงที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

$$V - E + F = 2$$

โดย V คือ จำนวนจุดของมุม
E คือ จำนวนขอบ
F คือ จำนวนพื้นผิว

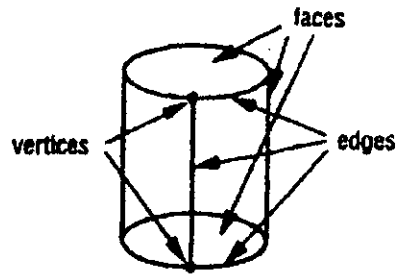

$$V - E + F = 2$$

$$2 - 3 + 3 = 2$$

รูปที่ 4.5 การตรวจสอบทรงกระบอกโดยใช้สูตรของ Euler

สูตรของ Euler ที่มีการปรับปรุงแล้ว (Euler-Poincare formula)

$$V - E + F - H + 2P = 2B$$

- โดย H คือ จำนวนของรูในหน้า
 P คือ จำนวนการผ่านของรูทะลุ
 B คือ จำนวนชิ้นที่แยกออก

4.2.4 การจำลองโดยอาศัยรูปร่างเป็นพื้นฐาน (Feature-Based Modelling)

วิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดล้วนแต่สามารถจำลองรูปร่างทางเรขาคณิตของวัตถุได้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตซึ่งข้อมูลทางด้านเทคนิค หน้าที่การทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ มีความสำคัญกว่าข้อมูลทางด้านรูปร่าง การประยุกต์ใช้ในงานการผลิต เช่น การวางแผนกระบวนการผลิต และการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องซีเอ็นซี จะเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนการผลิตระดับสูง เช่น ลักษณะพิเศษ แทนที่จะใช้ชิ้นส่วนรูปร่างทางเรขาคณิตเพียงอย่างเดียว

การออกแบบด้วยวิธีการนี้เป็นการออกแบบโดยใช้ลักษณะรูปร่างพิเศษ ลักษณะรูปร่างพิเศษ หมายถึง กลุ่มของรูปทรงทางเรขาคณิตที่ใช้ในงานวิศวกรรมที่ถูกออกแบบพิเศษ หรือมีลักษณะเฉพาะทางการผลิต ลักษณะรูปร่างพิเศษมีรูปร่างและคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ขนาด ค่าพิภคความเฝือของขนาด และข้อกำหนดทางการผลิตอื่นๆ เป็นต้น

ลักษณะรูปร่างพิเศษสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายชนิดด้วยกัน คือ

- ลักษณะรูปร่างพิเศษในการออกแบบ ได้แก่ลักษณะรูปร่างที่มีความหมายถึงการออกแบบ เช่น รู ฟันเฉียง เกลียว Chamfer และ Countersink เป็นต้น

- ลักษณะรูปร่างพิเศษในการผลิต ได้แก่ลักษณะรูปร่างที่มีความหมายถึงการผลิต เช่น รู ปลายรู Chamfer และ Pocket เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าลักษณะรูปร่างพิเศษของทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน ในบางชนิดมีชื่อเหมือนกันแต่จะมีความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะรูปร่างปลายรูเป็นลักษณะรูปร่างพิเศษในการผลิตซึ่งไม่มีความหมายในการออกแบบ ผู้ออกแบบอาจไม่สนใจส่วนปลายของรู หรืออาจพิจารณาเป็นเพียงส่วนเกินของรู

ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนของการออกแบบด้วยวิธีนี้คือ จากความคล้ายกันของลักษณะรูปร่างพิเศษทั้งสองแบบและมีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบโดยใช้ลักษณะรูปร่างพิเศษอาจสามารถวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ

ข้อบกพร่องของวิธีการนี้คือ ในการออกแบบวัตถุที่แท้จริงอาจจำเป็นต้องกำหนดลักษณะรูปร่างพิเศษจำนวนมาก และชิ้นงานไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยรูปร่างพื้นฐานที่กำหนดให้เท่านั้น แต่ยังคงอาศัยพื้นผิวที่ผ่านการออกแบบแล้วเพื่อทำการเชื่อมต่อกับรูปร่างที่กำหนดให้ ข้อเสียเปรียบของวิธีการนี้คือ ลักษณะรูปร่างพิเศษทางการออกแบบ และทางการผลิตไม่เหมือนกันเสมอไปดังนั้น การวางแผนกระบวนการผลิต และสร้างโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขจึงไม่สามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมา วิธีการนี้เหมาะสำหรับการออกแบบชิ้นงานง่าย ๆ ที่ไม่มีความซับซ้อน

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบ โปรแกรม AutoCAD สามารถออกแบบได้ทั้ง 2 มิติ (คล้ายระบบคอมพิวเตอร์ช่วยร่างแบบ) หรือ 3 มิติ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งแบบโครงร่าง (Wireframe) แบบพื้นผิว (Surface) และแบบรูปร่าง (Solid Modelling) ระบบที่ศึกษาจะอาศัยคุณสมบัติของการออกแบบ 2 มิติ โดยการวาดภาพตัดของส่วนต่างๆ เพื่อแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน พื้นผิวที่ต้องการทำการแมชชีนนิ่งจะถูกระบุโดยใช้ลักษณะรูปร่างทางการผลิตที่กำหนดไว้ให้ เนื่องจากข้อมูลการออกแบบที่ได้รับอยู่ในรูปของแบบทางวิศวกรรมการนำแบบมาวาดเป็นรูป 3 มิติทำได้ยากและใช้เวลานาน ประกอบกับในปัจจุบันมีการนำแบบทางวิศวกรรมมาวาดแยกชิ้นเป็นภาพตัดของส่วนต่างๆ ดังนั้นโปรแกรมที่ทำการศึกษาก็จะให้การนำเสนอชิ้นงานเป็นรูป 2 มิติโดยเป็นภาพตัดของส่วน

ต่างๆ ลักษณะรูปร่างที่จะทำการแมชชีนนิ่งจะใช้ลักษณะรูปร่างพิเศษทางการผลิตที่เตรียมไว้ให้โดยผู้ ออกแบบเป็นผู้กำหนดขนาดและคุณสมบัติของแต่ละลักษณะรูปร่างพิเศษนั้น

4.3 ความสามารถของกระบวนการผลิต

หน้าที่ของการวางแผนกระบวนการผลิต คือการนำงานออกแบบไปสู่คำสั่งสำหรับการผลิต เพื่อสามารถทำได้ดังกล่าว ระบบจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดย Chang และ Wysk (1985) ได้เสนอแนะว่า ความรู้ที่สามารถนำเสนอได้หลายทาง เช่น Decision tree, ตารางการตัดสินใจ (Decision Table), และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ในบทนี้จะกล่าวถึงการนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้สำหรับการวางแผนกระบวนการผลิต แต่ก่อนจะกล่าวถึงการฐานความรู้ของกระบวนการ (Process Knowledge) ควรต้องทราบก่อนว่าจะอะไรคือฐานความรู้ของกระบวนการ และจะได้อะไรอย่างไร

ฐานความรู้ของกระบวนการผลิต คือความรู้เกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการผลิตทั้ง ทางด้านการสร้างรูปร่าง และทางด้านเทคนิค โดยสามารถจำแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

1. ความสามารถในการสร้างรูปร่าง และขนาด
2. ความสามารถทางด้านค่าพิกัดความเผื่อของขนาด และรูปร่าง
3. ข้อจำกัดของกระบวนการทั้งในด้านเรขาคณิต และเทคนิค
4. ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ

สำหรับการวางแผนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งใช้คนเป็นผู้วางแผน ความสามารถของ กระบวนการผลิตทั้งหมดจะอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ และหนังสือคู่มือต่างๆ ในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวางแผนกระบวนการผลิตจำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ และนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ความสามารถของกระบวนการผลิตจะมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงงาน ขึ้นอยู่กับ เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละโรงงาน สิ่งที่แตกต่างกันจะเป็นที่ค่าตัวเลข แต่โครงสร้างของข้อมูลมักไม่แตกต่างกัน ดังนั้นข้อมูลในฐานความรู้ของกระบวนการต้องกำหนดให้เหมาะสมกับแต่ละโรงงาน ในส่วนนี้หัวข้อแรกจะกล่าวถึง ระดับของความสามารถของกระบวนการผลิต หัวข้อที่สองจะกล่าวถึง ฐานความรู้ของกระบวนการผลิตที่ใช้อยู่จริงๆ หัวข้อสุดท้ายกล่าวถึงตัวอย่างของการนำเสนอความสามารถของกระบวนการผลิตที่ใช้ในระบบการวางแผนกระบวนการผลิตที่ทำการศึกษา

4.3.1 ระดับของความสามารถของกระบวนการผลิต

ความสามารถของกระบวนการผลิตแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับใช้งานทั่วไป ระดับโรงงาน และระดับเครื่องจักร ในระดับที่ใช้งานทั่วไป ความสามารถของกระบวนการจะไม่จำกัดอยู่ที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งหรือเครื่องจักรที่ทำกระบวนการผลิตเหล่านั้น เช่น ความสามารถของสว่านคมเลื่อย (Twist Drill) ในการสร้างรูกลม ด้วยความแม่นยำค่าหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงงานไหนก็ตาม ความสามารถของกระบวนการผลิตในระดับนี้จะอาศัยข้อมูลจากหนังสือคู่มือต่างๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาฐานความรู้ของความสามารถของกระบวนการผลิตในระดับสูงขึ้นไป ความสามารถของกระบวนการผลิตในระดับนี้จะใช้ในการประเมินความสามารถในการผลิต (Manufacturing Capability) ในขณะออกแบบ

ความสามารถของกระบวนการระดับที่สอง คือ ระดับโรงงาน จะมีการเพิ่มรายละเอียดการทำงานของกระบวนการ เช่นในระดับใช้งานทั่วไปจะพิจารณาว่าสว่านคมเลื่อยสามารถสร้างรูกลมได้ ความแม่นยำค่าหนึ่งที่กำหนด แต่ในระดับโรงงานอาจพิจารณาข้อจำกัดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆในโรงงาน โดยอาจเพิ่มความสามารถในการสร้างรูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า และมีความแม่นยำสูงกว่า ซึ่งความสามารถนี้อาจใช้ไม่ได้กับโรงงานอื่นๆ โดยทั่วไปในระดับโรงงาน จะพิจารณาจากความสามารถของเครื่องจักรที่ดีที่สุดที่ติดตั้งในโรงงาน ความสามารถของกระบวนการในระดับนี้มีมิติสัมพันธ์เป็นเอกสารใช้ภายในโรงงาน เนื่องจากเครื่องมือ และเครื่องจักรของโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนฐานความรู้ในระดับโรงงานอย่างสม่ำเสมอ ฐานความรู้ในระดับนี้มักใช้ในการเลือกชนิดกระบวนการผลิต

ความสามารถของกระบวนการผลิตใน ระดับเครื่องจักร จะพิจารณาเฉพาะเจาะจงไปที่เครื่องจักรใดเครื่องหนึ่ง เครื่องจักรต่างๆไม่จำเป็นต้องมีความสามารถที่เหมือนกัน เช่น โรงงานเดียวกันมีเครื่องกัดเก่า และเครื่องกัดใหม่ที่มีความแม่นยำสูง ความสามารถของกระบวนการจากทั้งสองเครื่องย่อมแตกต่างกัน เทคนิคทางสถิติต่างๆจะถูกนำมาใช้หาความสามารถของกระบวนการผลิตบนเครื่องจักรต่างๆ เทคนิคที่ใช้ เช่น แผนภูมิควบคุมซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีในการใช้ศึกษาความสามารถในด้านค่าพิกัดความเผื่อ เป็นต้น ข้อมูลในระดับเครื่องจักรมีความสำคัญในการใช้เลือกเครื่องจักรสำหรับการผลิต

4.3.2 หลักการพื้นฐานของกระบวนการในการผลิต

ในงานแมชชีนนิ่งเป็นงานที่ต้องเคลื่อนย้ายวัสดุออกจากตัวชิ้นงาน หรืออาจพิจารณาว่าเป็น การเปลี่ยนรูปชิ้นงานโดยการนำเอาปริมาตรบางส่วนออก แต่ขณะที่มีการเปลี่ยนรูป ไม่เพียงแต่มีการ เอาปริมาตรบางส่วนออกไปแล้วเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นผิวใหม่ขึ้นในเวลาเดียวกัน ลักษณะของพื้นผิว ใหม่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของกระบวนการผลิตที่จะเลือกใช้ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการอธิบาย คือ การสร้างแบบจำลองของความสามารถของกระบวนการผลิตโดยใช้รูปร่างและลักษณะพื้นผิวที่ได้ จากกระบวนการผลิต

หากลบปริมาตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ (Tool Sweep Volume) ไปตามเส้นทาง การตัดเฉือนออกจากปริมาตรของชิ้นงานจะได้ปริมาตรของชิ้นงานที่ได้มีการนำเนื้อชิ้นงานออกแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่บนชิ้นงานอาจเป็นผิวเรียบหรือร่องต่างๆ ซึ่งอาจถูกเรียกว่า รูปร่างที่สามารถแมชชีนได้ (Machinable Feature) โดยรูปร่างนี้ประกอบไปด้วยหลายๆหน้า ($F_m, m = 1, \dots, M$) แต่ละหน้าจะมี รูปร่าง ขนาด และคุณสมบัติของพื้นผิวเฉพาะของมันเอง ดังนั้นเราอาจสามารถกล่าวได้ว่า กระบวน การในการแมชชีนเป็นการทำงาน P หนึ่งๆ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

$$\begin{aligned} P_i(W) &\rightarrow W' \\ W' &= W - Vol_i \\ SA' &= SA_i \end{aligned}$$

โดย

P_i	:	กระบวนการ i
W	:	ชิ้นงาน
W'	:	ชิ้นงานหลังการแมชชีน
Vol_i	:	ปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการ i
-	:	ตัวปฏิบัติการมูลฐาน แสดงค่าแตกต่างกัน
SA'	:	คุณสมบัติของผิวของ Feature ใหม่ที่ถูกสร้าง
SA_i	:	ผิวเพื่อใช้กำหนดความสามารถของกระบวนการ i

ก่อนที่จะมีการทำกระบวนการใดๆจะต้องพิจารณาข้อจำกัดต่างๆ ได้แก่ข้อจำกัดทางด้านรูปทรง (Geometric) เช่น ความสามารถเข้าทำงานของเครื่องมือตัด เป็นต้น และข้อจำกัดทางด้านเทคนิค (Technological) เช่น กำลังของเครื่องจักร และการเปลี่ยนรูปของวัสดุชิ้นงาน เป็นต้น ข้อจำกัดเหล่านี้

ถูกกำหนดโดยเครื่องมือตัด และเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละกระบวนการผลิตที่กำหนด เครื่องมือตัดที่ใช้จะแตกต่างกันเพียงขนาด ชนิดวัสดุ และมุมการตัดเฉือน (Cutting Edge Angle) โดยลักษณะรูปทรงต่างๆไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลนี้ข้อจำกัดในด้านรูปทรงมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเครื่องมือหรือเครื่องจักร แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดทางด้านเทคนิคยังมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของเครื่องมือหรือเครื่องจักร


วิธีการสร้างรูปร่างของกระบวนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ การขึ้นรูป (Forming) และ การสร้างรูปร่าง (Generating) (Schey, 1987) โดยทั้งสองวิธีส่วนนำเนื้อวัสดุออกจากชิ้นงานโดยอาศัยหนึ่งหรือหลายๆคมตัด (Cutting Edge) การแมชชีนนิ่งแบบขึ้นรูปจะได้พื้นผิวที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องมือตัดที่ใช้ เช่น การเจาะรูจะได้รูที่มีลักษณะตามเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปนี้มักใช้ในการผลิตแบบปริมาณมากๆ ความแน่นของผิวที่ได้จะขึ้นอยู่กับความคมของเครื่องมือ การสั่นสะเทือนของเครื่องมือ และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือน เป็นต้น ในการแมชชีนนิ่งแบบการสร้างรูปร่างจะได้รูปทรงจากการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด เช่น ผิวงานกลึงมักถูกผลิตโดยเครื่องมือที่มีคมตัดเดียว และแม่พิมพ์มักถูกสร้างโดย Ball End Milling โดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือที่ซับซ้อน ความแม่นยำของวิธีการนี้มักขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเส้นทางการตัดเฉือน

4.3.3 ความสามารถของกระบวนการผลิตในด้านต่างๆ

จากที่ได้กล่าวในตอนแรกความสามารถของกระบวนการผลิตจะพิจารณาจากด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่

1. ความสามารถในการสร้างรูปร่าง และขนาด
2. ความสามารถทางด้านค่าพิสัยของความเผื่อของขนาด และรูปร่าง
3. ข้อจำกัดของกระบวนการทั้งในด้านเรขาคณิต และเทคนิค
4. ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ

ความสามารถในการสร้างรูปร่าง (Shape Producing Capabilities) คือรูปร่างที่สามารถทำขึ้นได้โดยกระบวนการผลิตหนึ่งๆ โดยอาศัยวิธีการ 2 วิธี คือ การขึ้นรูป และการสร้างรูปร่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างรูปร่าง ได้แก่ ผิวที่ถูกสร้าง (Generating Surface) และการเคลื่อนที่ที่ถูกสร้าง (Generating Motion) ผิวที่ถูกสร้าง คือ พื้นผิวที่ถูกตัดเฉือนโดยคมตัดระหว่างการหมุนของเครื่องมือ ส่วนการเคลื่อนที่ที่ถูกสร้าง คือ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative Motion) ระหว่างเครื่องมือและชิ้นงาน เช่น มีดกลึงซึ่งไม่มีการหมุน ผิวที่ถูกสร้างอาจเป็นรูปโค้ง ดังรูปที่ 4.6 จากรูปเครื่องมือที่ใช้เป็นชนิดพื้น

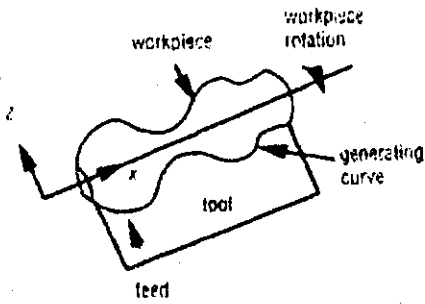

รูปที่ 4.6 การแมชชีนนิ่งแบบการสร้างรูปร่าง

ฐานชนิดหนึ่ง โดยมีคมตัดเป็นรูปโค้ง และไม่มีการหมุนของเครื่องมือ ผิวที่ถูกสร้างเป็นรูปโค้ง การเคลื่อนที่ของเครื่องมือเป็นการป้อนเข้าสู่ตัวชิ้นงาน ขณะที่ชิ้นงานหมุนรอบเส้นศูนย์กลาง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ คือการหมุน (Rotation) ส่วนโค้งที่ถูกสร้างสามารถอธิบายได้โดยใช้สมการ $Z = f(x)$ และ รูปร่างที่ถูกสร้าง คือ $Z^2 + Y^2 = f^2(X)$

ในกรณีวิธีการสร้างรูปร่าง เป็นกระบวนการที่สามารถมีความซับซ้อนมาก ผิวที่ถูกสร้างอาจเป็นจุด (เช่น การกลึงโดยมีคมตัดเป็นจุดเดียว เป็นต้น) ส่วนโค้ง หรือเป็นพื้นผิว สำหรับการกลึงจุดเดียว การเคลื่อนที่ของเครื่องมือจะไปใน 2 ทิศทาง คือ แนวป้อนเข้า และแนวขวาง เส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด สามารถอธิบายได้จาก $Z = f(x)$


ในการกัด บอริ่ง และริ้วมึง การหมุนของเครื่องมือเป็นตัวสร้างพื้นผิว เช่น เครื่องมือกัดปาดหน้าซึ่งมีเม็ดมีดและคมตัดอยู่จำนวนหนึ่ง เมื่อแกนเครื่องมือตัดเริ่มหมุนเม็ดมีดเหล่านี้จะเริ่มสร้างพื้นผิวที่มีรูปร่างเป็นวงแหวน โดยถ้าขอบเขตด้านในและด้านนอกของคมตัดเป็น r_1 และ r_0 ตามลำดับ และจุดศูนย์กลางของเครื่องมือตัดอยู่ที่ตำแหน่ง (X_0, Y_0) วงแหวนสามารถอธิบายได้โดยใช้สมการ

$$r_1^2 \leq (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r_0^2$$

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ Ball End Mill มีผิวที่ถูกสร้างเป็นรูปลูกบอล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถใช้ผิวทรงกลมทั้งหมดในการตัดเฉือน ส่วนแบนของรูปทรงกลมที่ยึดติดกับหัวจับเครื่องมือไม่มีคมตัด และไม่ใช้ส่วนที่ใช้สำหรับสร้างพื้นผิว เนื่องจากแกนการหมุนมีตลอดจนถึงส่วนปลายคมตัด ความเร็วตัดที่มีประสิทธิภาพที่ปลายคมตัดเป็นศูนย์ (ความเร็วตัด $= 2 \pi r n$, โดย r เป็น Effective Radius ที่ Cutting Edge และ n คือ ความเร็วรอบของ Spindle) เมื่อ เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ซับซ้อนเพื่อสร้างรูปร่างที่ซับซ้อน เราไม่สามารถอธิบายการสร้างรูปร่างนั้นโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์แบบง่าย ๆ ได้รูปร่างที่ถูกสร้างโดยกระบวนการผลิตเหล่านั้นเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง รูปร่างของ

แต่ละส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกันถูกสร้างโดยการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและการหมุนกวาดเป็นวงกลม (Circular Sweeping) เช่นในรูปที่ 4.7 เครื่องมือกัดเคลื่อนที่กัดเป็นเส้นตรง 3 แนว ถึงแม้ว่าการเคลื่อนที่ของเครื่องมือเป็นแบบธรรมดาๆ แต่ปริมาณของการกัดก็ยังไม่สามารถอธิบายโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แบบธรรมดาได้ ถ้าหากกำหนดรูปทรงทางเรขาคณิตของเครื่องมือตัด และเส้นทางการเคลื่อนที่แล้ว อาจสามารถหาปริมาณการกัดหรือพื้นผิวการกัดโดยใช้เครื่องมือจำลองรูปร่างได้

จากที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าความสามารถในการสร้างรูปร่างของกระบวนการแมชชีนนิ่ง จะพิจารณาจากรูปร่างทางเรขาคณิตของเครื่องมือที่ใช้ และลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือที่สามารถเป็นไปได้อย่างไร กระบวนการผลิตแต่ละชนิดมีวิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อวัสดุเฉพาะตัวของมันเอง การพิจารณาความสามารถในการสร้างรูปร่างของกระบวนการผลิตหนึ่งๆ จะพิจารณาจากกลุ่มของลักษณะรูปร่างของเครื่องมือ และ กลุ่มการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ ในรูปที่ 4.8 จะแสดงลักษณะคมตัด และลักษณะการเคลื่อนที่ของบางกระบวนการผลิต โดยส่วนที่เป็นเส้นทึบแสดงตำแหน่งคมตัด และหัวลูกศรแสดงทิศทางการหมุน และการป้อนของเครื่องมือ เช่น จากรูปส่วานจะมี 2 คมตัดซึ่งจะหมุนรอบแกนของเครื่องมือ ทิศทางการเคลื่อนที่เข้าตัดเฉือนป้อนลงไปใ้เนื้อชิ้นงาน เป็นต้น จากการศึกษาเรื่องเครื่องมือตัด และลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดจะทำให้ทราบถึงลักษณะรูปทรงพิเศษต่างๆที่สามารถผลิตได้โดยกระบวนการผลิตชนิดหนึ่งๆ ยกเว้นกรณีใช้เครื่องมือมีรูปร่างพิเศษ (Special Form Tools) รูปร่างที่สร้างได้โดยกระบวนการผลิตจะถูกจำกัดลง

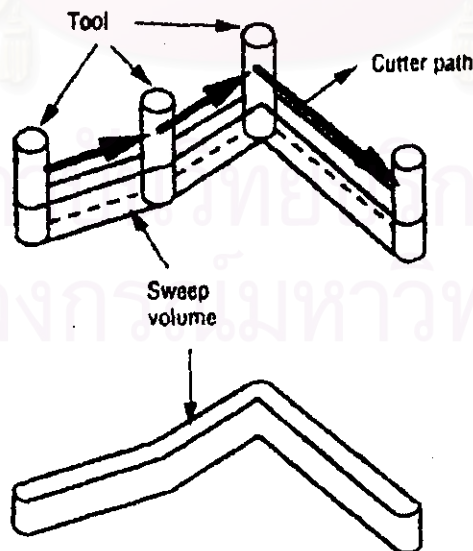


รูปที่ 4.7 ปริมาณการกวาดไปมาของเครื่องมือตัดทำให้เกิดกระบวนการกัด

ในปัจจุบัน การอธิบายความสามารถสร้างรูปร่างของกระบวนการผลิตต่างๆยังไม่สามารถแสดงโดยสมการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการวางแผนกระบวนการผลิตที่มีอยู่ส่วนใหญ่แสดงความสามารถการสร้างรูปร่างโดยอาศัยข้อความ (Symbolic Representation) รูปร่างที่ผลิตได้โดยกระบวนการผลิตหนึ่งจะถูกให้ชื่อ (Symbol) แบบชิ้นงานจะถูกแสดงแปลงให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

ความสามารถทางด้านขนาด ค่าพิกัดความเผื่อ และคุณภาพผิว นอกจากความสามารถในการสร้างรูปร่างของแต่ละกระบวนการ และเครื่องมือแล้ว ยังมีความสามารถในการสร้างขนาด ค่าพิกัดความเผื่อ และคุณสมบัติของพื้นผิวของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการในการเจาะไม่สามารถเจาะรูที่มีขนาดและความลึกไม่จำกัดได้ และไม่สามารถเจาะรูที่มีขนาดเล็กแบบไม่จำกัดได้ ในความเป็นจริงการเจาะสามารถสร้างรูที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆ (Discrete) นอกจากความสามารถทางด้านขนาดของทุกๆกระบวนการผลิตแล้วยังมีความสามารถด้านค่าพิกัดความเผื่อ และค่าความเรียบผิวของผิวสำเร็จ สำหรับการวางแผนกระบวนการผลิต เราจะเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถทางด้านขนาด จะพิจารณาทั้งจากขนาดของเครื่องมือ และ/หรือ ลักษณะการทำงานของเครื่องจักร สำหรับกระบวนการผลิตที่ใช้วิธีการขึ้นรูป ความสามารถในการสร้างขนาดมักจะพิจารณาจากขนาดของเครื่องมือ เช่น กระบวนการเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกของรูที่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่านที่มีอยู่ สำหรับวิธีการสร้างรูปร่างความสามารถทางด้านขนาดไม่เพียงแต่ถูกจำกัดโดยเครื่องมือที่ใช้เท่านั้น แต่ยังถูกจำกัดโดยเครื่องจักรที่ใช้กระทำกระบวนการเหล่านั้น เช่นในงานแมชชีนนิ่งแบบ 3 แกน แกน Z มักเป็นแกนหมุนของเครื่องมือ ถ้าเป็นการทำโพรง ระยะลึกมากที่สุดจะถูกจำกัดโดยความยาวของเครื่องมือ เมื่อพยายามป้อนให้ลึกยิ่งขึ้นแกนหมุนจะกระทบกับตัวชิ้นงาน แต่ในกรณีทีโพรงเปิดอยู่มีขนาดใหญ่เพียงพอให้แกนของเครื่องมือตัดสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้แล้ว ข้อจำกัดจะอยู่ที่ระยะการเคลื่อนที่ไกลสุดของแกนหมุน สำหรับแกน x และ y มีข้อจำกัดด้านขนาดคือ ข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ไปตามแกนต่างๆของเครื่องจักร

สำหรับกระบวนการสร้างรู ความลึกของรูที่สามารถแมชชีนได้จะสัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือที่ใช้ กระบวนการเจาะโดยทั่วไปสามารถเจาะรูได้ลึก 3 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู แต่ถึงอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะจำกัดค่าอัตราส่วนระหว่าง ความลึกต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 4 โดยรูที่มีค่าอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่านี้จะต้องทำการเจาะด้วยกระบวนการเจาะรูลึก (Deep Hole Drilling Process) เช่น Gun Drill เป็นต้น ความ

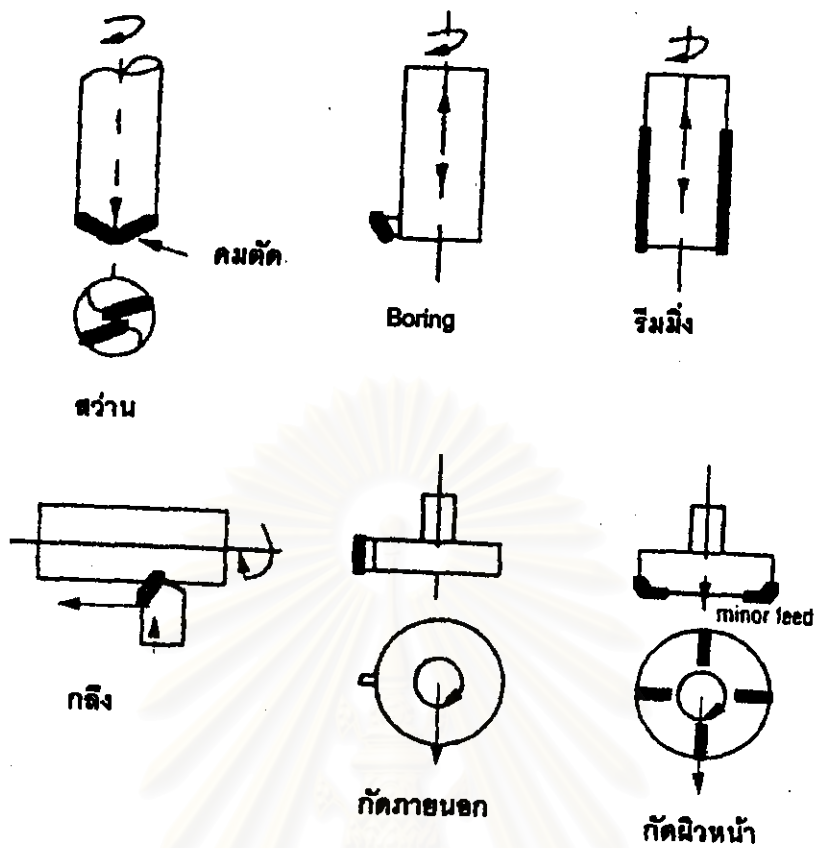

รูปที่ 4.8 ลักษณะคมตัด และทิศทางการป้อน

สามารถอาจถูกจำกัดโดยการเปลี่ยนรูปของเครื่องมือ การเสียดสีระหว่างเครื่องมือตัดกับผนังของรู และการไหลของเศษ

การพิจารณาความสามารถทางด้านค่าพิถีพิถันความเผื่อเป็นเรื่องซับซ้อนมาก มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำของกระบวนการผลิต เช่น การสึกหรอและการเปลี่ยนรูปของเครื่องมือตัด ความร้อนที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเครื่องมือและชิ้นงาน การประกอบเครื่องมือตัดที่ไม่ตรงศูนย์ และความผิดพลาดของอุปกรณ์จับยึด เป็นต้น จึงเป็นการยากที่จะระบุค่าความสามารถทางด้านค่าพิถีพิถันความเผื่อให้ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นหนทางเดียวที่เป็นไปได้ก็คือใช้ประสบการณ์ และหนังสือคู่มือต่างๆ โดยค่าความสามารถทางด้านค่าพิถีพิถันความเผื่อของแต่ละโรงงานควรมีการเก็บข้อมูลและปรับปรุงค่าความสามารถให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของกระบวนการผลิต ความสามารถของกระบวนการผลิตจะพิจารณาจากความสามารถในการสร้างรูปร่าง และขนาดนั้นไม่พอเพียง กระบวนการผลิตต้องพิจารณาข้อจำกัดอื่นๆก่อน

ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ โดยทั่วไปข้อจำกัดเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อจำกัดทางด้านรูปทรง (Geometric Constraints) และ ข้อจำกัดทางเทคนิค (Technological Constraints)

ตัวอย่างของข้อจำกัดทางด้านรูปทรง เช่น การชนกันระหว่างชิ้นส่วนเครื่องมือตัดส่วนที่ไม่ได้ตัดเชื่อม กับตัวชิ้นงาน เป็นต้น ลักษณะรูปทรงของเครื่องมือเป็นสาเหตุทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ เนื่องจากจากส่วนของเครื่องมือที่ไม่มีหน้าที่ตัดเชื่อม ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถ Bore Ream หรือ Broach ถ้าไม่มีรูนั้นอยู่ก่อน จากรูป 4.8 เห็นได้ชัดว่าเครื่องมือสำหรับ Boring และ Reaming มีมุมคมตัดอยู่บนด้านนอกของเครื่องมือทำให้สามารถนำเนื้อวัสดุออกจากผนังรูเป็นแผ่นบางๆ เท่านั้น หากไม่มีการเตรียมรูไว้ก่อนส่วนปลายของเครื่องมือจะชนกับผิวชิ้นงาน อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น หากต้องการกัดโพรงที่มีความลึกกว่าความยาวของเครื่องมือแล้ว มีดกัดไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดมีดกัดและแกนหมุนของเครื่องมือจะชนผิวชิ้นงานเสียก่อน การพิจารณางานออกแบบในภาพรวมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการชนกันระหว่างเครื่องมือ กับชิ้นส่วนอื่นๆ ในระหว่างการตัดเชื่อม

ข้อจำกัดทางด้านเทคนิคเป็นอีกส่วนหนึ่งในการกำหนดความสามารถของกระบวนการผลิต เช่น การสร้างรูบนผิวลาดเอียง ซึ่งปลายดอกสว่านสามารถเลื่อนไกลบนพื้นเอียงได้ ดังนั้นตำแหน่ง และ รูปร่างของรูจึงยากในการควบคุม อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ แรงที่เกิดขึ้นในการตัดเชื่อมซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน และจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดวิธีการในการจับยึดชิ้นงานต่อไป

การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดต้นทุนของกระบวนการผลิต สำหรับการผลิตแบบจำนวนมากจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนทำการเลือกชนิดกระบวนการผลิต หรือเมื่อมีทางเลือกของกระบวนการผลิตมากกว่าหนึ่งทางเลือกจึงมีการเปรียบเทียบโดยอาศัยต้นทุนการผลิตจากทั้งสองกระบวนการ โครงสร้างของต้นทุนประกอบไปด้วย ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าโลหะของเครื่องจักร ต้นทุนการเปลี่ยนเครื่องมือตัด และต้นทุนเครื่องมือตัด ระบบที่ทำการศึกษามีทางเลือกของกระบวนการผลิตมากกว่าหนึ่งกระบวนการจะทำการพิจารณากระบวนการผลิตที่ใช้เวลาในการผลิตต่ำที่สุดสำหรับแต่ละพื้นผิวที่ต้องการทำการแมชชีนนิ่ง

4.3.4 ตัวอย่างการนำเสนอความสามารถของกระบวนการผลิต

ในระบบที่ทำการศึกษาคือความสามารถของกระบวนการในระดับทั่วไปซึ่งรวบรวมจากคู่มือการตัดเชื่อมวัสดุ แคตตาล็อกเครื่องมือนัด และประสบการณ์ของผู้วางแผนกระบวนการผลิต จากที่

ได้กล่าวมาแล้วว่าโครงสร้างของข้อมูลความสามารถของกระบวนการผลิตมีลักษณะไม่แตกต่างกันจะแตกต่างกันก็เพียงข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเท่านั้น ดังนั้นหากมีการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตของโรงงานก็สามารถนำมาปรับปรุงข้อมูลฐานความรู้ของกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่มีอยู่จริงได้

ส่วนการเลือกชนิดกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยฐานความรู้ของกระบวนการผลิตชนิดต่างๆ ข้อมูลที่ป้อนเข้าเพื่อเลือกชนิดกระบวนการผลิตจะเป็นข้อมูลของลักษณะรูปร่างพิเศษที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม AutoCAD ฐานความรู้ของกระบวนการผลิตพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมภาษา AutoLISP โดยกฎเกณฑ์ในการเลือกชนิดกระบวนการผลิตจะอยู่ในรูปแบบของ IF Then ตัวอย่างของกฎเกณฑ์ของการเลือกสว่านคมเลื่อยแสดงไว้ตอนท้ายของหัวข้อนี้ ตัวแปร feat แสดงถึงรูปร่างที่ต้องการทำการแมชชีนนิ่ง จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ ถ้ารูปร่างของพื้นผิวที่ต้องการการเป็นรูทะลุ (Through) หรือ รูตันสามารถทิ้งรอยไว้ที่ก้นรูได้ (Drill Mark) อัตราส่วนระหว่างความลึกและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 10.5 ถึง 38 เซนติเมตร ความร่วมศูนย์ต้องไม่ต่ำกว่า $0.05 + 0.0005(\text{ความลึก} / \text{เส้นผ่านศูนย์กลาง})^3$ ความเที่ยงความกลมไม่ต่ำกว่า 0.1 และความร่วมศูนย์ไม่ต่ำกว่า $0.025(\text{เส้นผ่านศูนย์กลาง})^{0.3}$ หากเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นเป็นจริงแสดงว่า Twist Drill เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ จากนั้นทำการค้นหา Twist Drill จากฐานข้อมูลของ Twist Drill ต่อไป

```
;
; twist drill
;
  (if (and
      (or (= feat "THROUGH") (= feat "DRILL_MARK"))
      (< (/ length diameter) 10)
      (> diameter 10.50)
      (<= diameter 38.00)
      (>= straightness (+ 0.05 (* 0.0005 (expt (/ length diameter) 3))))
      (>= circularity 0.1)
      (>= concentricity (* 0.025 (expt d 0.3)))
      (or (and (>= sf 3.125) (<= sf 12.5))))
      (progn
        (setq tool (twist_drill diameter length len sf hbn))
        (if (/= tool nil)
            (progn
              (setq tool (cons 0 tool)) ;decision on intermediate process
              (setq finish (cons tool finish))))))
```

4.4 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวางแผนกระบวนการผลิต


ในการแก้ปัญหาการวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ นอกจากมีฐานความรู้ของความสามารถของกระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องมีกลไกในการควบคุมการเลือกกระบวนการผลิตหรือเรียกว่า Inference Engine ในส่วนนี้จะกล่าวถึง วิธีการต่างๆที่ใช้เลือกชนิดกระบวนการผลิต รวมทั้ง การวางแผนกระบวนการผลิตในส่วนอื่นๆ ได้แก่ การเลือกเครื่องมือ การกำหนดสถานะการตัดเฉือน และการเลือกเครื่องจักร เป็นต้น

4.4.1 กลไกในการเลือกชนิดกระบวนการผลิต

หากแบ่งตามทิศทางการวางแผน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวางแผนไปข้างหน้า (Forward Planning) และ การวางแผนย้อนกลับ (Backward Planning)


การวางแผนไปข้างหน้า หมายถึงการค้นหาแผนกระบวนการผลิตโดยเริ่มจากชิ้นงานวัตถุดิบจนกระทั่งได้ชิ้นงานสำเร็จตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 4.9

การวางแผนย้อนกลับ จะเริ่มวางแผนกระบวนการผลิตจากชิ้นส่วนสำเร็จและวางแผนย้อนกลับจนได้ชิ้นส่วนวัตถุดิบ รูปที่ 4.10 แสดงตัวอย่างการวางแผนกระบวนการย้อนกลับของการสร้างรู โดยกฎเกณฑ์ของกระบวนการ Boring คือ ถ้าลักษณะรูปร่างเป็นรู และมีค่าระดับความเรียบผิวมากกว่า 20 ไมโครนิ้ว จะเลือกกระบวนการ Boring และลดขนาดรูลง 0.01 โดยมีระดับความเรียบผิว 500

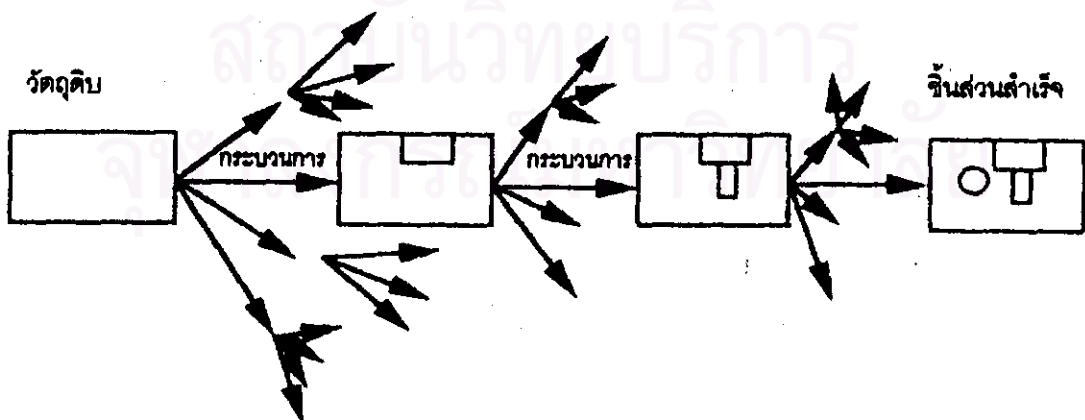

รูปที่ 4.9 การวางแผนกระบวนการผลิตแบบไปข้างหน้า

ไมโครนิว จากรูปที่ 4.10 เมื่อพิจารณาชิ้นงานสำเร็จได้เลือกกระบวนการ Boring เป็นอันดับแรก แต่การ Boring สามารถขยายรูที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ดังนั้นต้องมีกระบวนการก่อนหน้าซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลง 0.01 และระดับความเรียบผิว 500 ไมโครนิว จึงเลือกกระบวนการเจาะ จากนั้นรูที่ต้องการก็จะหายไป

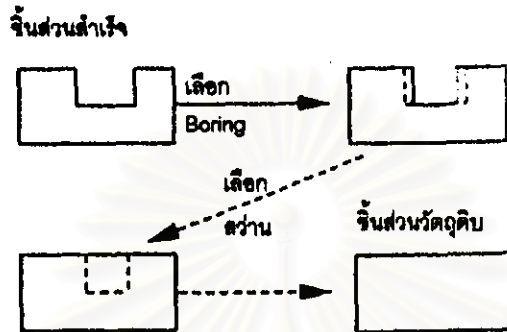

รูปที่ 4.10 การวางแผนแบบย้อนกลับสำหรับการสร้างรู

4.4.2 ส่วนอื่นๆของการวางแผนกระบวนการผลิต

การกำหนดสภาวะการตัดเฉือน รวมถึง อัตราการป้อน และความเร็วตัด ค่าสภาวะการตัดเฉือนมักขึ้นอยู่กับวัสดุเครื่องมือตัด วัสดุชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือตัด และกลไกการตัดเฉือน ระบบส่วนใหญ่จะกำหนดค่าสภาวะการตัดเฉือนโดยการเปิดตาราง เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบให้พิจารณาดังนั้นการจับเก็บข้อมูลจึงต้องอาศัยฐานข้อมูลที่ใหญ่ และไม่เหมาะสมที่จะจับเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของฐานความรู้

การ Optimization แผนกระบวนการผลิต เป้าหมายของการวางแผนกระบวนการผลิต คือ การพิจารณากลุ่มของกระบวนการผลิตที่ประหยัดที่สุดที่สามารถสร้างชิ้นงานที่กำหนด มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของการผลิต หากเราเลือกเครื่องมือตัดตามความเหมาะสมในการแมชชีนนิ่งแล้วอาจจำเป็นต้องมีการเก็บสต็อกเครื่องมือตัดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นทุนค่าเครื่องมือตัดอาจสูงกว่าต้นทุนค่าแมชชีนนิ่ง ดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ลดจำนวนเครื่องมือตัดที่ต้องใช้ ลดจำนวนครั้งการปรับตั้งชิ้นงาน ลดจำนวนเครื่องจักรที่ต้องใช้ และลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องเปลี่ยน

การเลือกเครื่องมือตัด ต้องมีการตัดสินใจในหลายๆด้านในการเลือกเครื่องมือตัด เครื่องมือมีความหลากหลายทางด้าน ชนิดของเครื่องมือ ลักษณะรูปทรง (มุมหลบ มุมตัด และมุมคาย เป็นต้น)

วัสดุของเครื่องมือ (เหล็กอบสูง คาร์ไบด์ และเหล็กแข็งชนิดอื่นๆ) ขนาดของเครื่องมือ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความยาว เป็นต้น) และส่วนประกอบของเครื่องมือ (เม็ดมิด และที่จับยึดเครื่องมือ เป็นต้น) การเลือกชนิดของเครื่องมือจะพิจารณาจากชนิดกระบวนการผลิต ส่วนการพิจารณาในส่วนอื่นๆ จะพิจารณาจากชนิดวัสดุชิ้นงาน ค่าความแข็งของชิ้นงาน ทิศทางการป้อน และขนาดของลักษณะรูปร่างพิเศษ เป็นต้น การเลือกแผนกระบวนการผลิตที่เหมาะสมควรเป็นแผนที่ใช้เครื่องมือ น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในงานกัณฑ์ควรเลือกเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับหลายๆพื้นผิวซึ่งในบางครั้ง อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับบางพื้นผิวก็ได้ เนื่องจากเครื่องมือที่มีใช้ในบางโรงงานมีจำนวนมากดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลควรเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลจะมีความเหมาะสมกว่าการจัดเก็บโดยใช้ฐานความรู้

การเลือกเครื่องจักร มีลักษณะเหมือนการเลือกเครื่องมือ เนื่องจากเครื่องจักรมีคุณสมบัติที่ เฉพาะและมีจำนวนจำกัดในแต่ละโรงงาน ดังนั้นจึงสามารถจัดเก็บอยู่ในรูปของฐานความรู้ของเครื่อง จักรได้ คุณลักษณะของเครื่องจักรที่จำเป็นในการพิจารณาเลือกเครื่องจักรได้แก่ ชนิดของเครื่องจักร ชนิดกระบวนการผลิต ขนาดของโต๊ะทำงาน กำลังของแกนหมุน ชนิดของแกนหมุน ช่วงของอัตราการ ป้อนและความเร็วรอบ ความแม่นยำ และราคา เป็นต้น การเลือกเครื่องจักรต้องให้สัมพันธ์กับกำลังที่ ต้องใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งได้จากการคำนวณเมื่อมีการกำหนดค่าสถานะการตัดเฉือน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย