

การลดของเสียในกระบวนการฟั่นสีใช้คัพพรตจักรยานยนต์



นางสาวเขมิกา วันทอง

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN : 974-17-3970-2

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEFECT REDUCTION IN SHOCK ABSORBER PAINTING PROCESS OF MOTORCYCLES



Miss Khemiga Wunthong

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering
Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2003

ISBN 974-17-3970-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีใช้คัพพรดจักรยานยนต์
โดย นางสาวเขมิกา วันทอง
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นภัสสงศ์ ไอสถศิลป์)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขมิกา วันทอง : การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพรดจักรยานยนต์. (DEFECT REDUCTION IN SHOCK ABSORBER PAINTING PROCESS OF MOTORCYCLES) อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย จำนวนหน้า 186 หน้า. ISBN 974-17-3970-2

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพรดจักรยานยนต์ โดยการนำการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง และการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพรดจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก โดยเริ่มการศึกษาด้วยการรวบรวมปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดของเสียหลักจากกระบวนการพ่นสีได้แก่ สีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอย โดยอาศัยการระดมความคิด การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหรือข้อบกพร่อง การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาต่าง ๆ กับผู้รับผิดชอบ จากนั้นใช้การวิเคราะห์แขนงความบกพร่องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดปัญหาของเสียหลักแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพรดจักรยานยนต์

ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพนั้น มีการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงชั้นนำของแต่ละข้อบกพร่องโดยทีมงานผู้ชำนาญการ ซึ่งคำนึงถึงความรุนแรงของข้อบกพร่อง โอกาสในการเกิดขึ้นของข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อบกพร่องหนึ่งมีคะแนนความเสี่ยงชั้นนำสูงแสดงถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องนั้น คะแนนความเสี่ยงชั้นนำมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1000 คะแนน ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเน้นแก้ไขข้อบกพร่องที่มีคะแนนความเสี่ยงชั้นนำเกินกว่า 100 คะแนนเป็นหลัก ซึ่งการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานการทำงาน การจัดระบบรวบรวมข้อมูล การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันพลาด การกำหนดแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบ การจัดหาเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ การฝึกอบรมพนักงาน และอื่น ๆ หลังจากทางทีมงานผู้ชำนาญการทำการพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงชั้นนำหลังจากการปฏิบัติการแก้ไขแล้ว พบว่าคะแนนความเสี่ยงชั้นนำของข้อบกพร่องต่าง ๆ ลดลงมาก โดยมีคะแนนความเสี่ยงชั้นนำลดลงต่ำกว่า 100 คะแนนอยู่ 15 รายการ ยังคงเหลืออีก 7 รายการที่สูงกว่า 100 คะแนน แต่เนื่องจากการการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวสามารถลดของเสียได้ตามเป้าหมายของการทำวิทยานิพนธ์ จึงยอมรับการแก้ไขดังกล่าวและทางทีมงานผู้ชำนาญการจะดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป

ผลจากการปรับปรุงและลดของเสียตามขั้นตอนการวิจัยดังกล่าวพบว่า จำนวนของเสียทั้งหมดลดลงจากเดิม 21.91% เหลือ 2.83% และ 2.81% ตามลำดับ จำนวนสีเป็นเม็ดลดลงจากเดิม 8.23% เหลือ 0.5% และ 0.66% ตามลำดับ จำนวนสีฟองลดลงจากเดิม 5.83% เหลือ 1.11% และ 0.75% ตามลำดับ และสีเป็นรอยลดลงจากเดิม 4.48% เหลือ 0.74% และ 1.06% ตามลำดับ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2546

ลายมือชื่อนิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

##4470690021 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORD: DEFECT REDUCTION / PAINTING / SHOCK ABSORBER / FMEA

KHEMIGA WUNTHONG : DEFECTS REDUCTION IN SHOCK ABSORBER PAINTING PROCESS OF MOTORCYCLES. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.DAMRONG THAVEESAENGSAKULTHAI 186 pp. ISBN 974-17-3970-2

The objective of this thesis is to reduce defect in shock absorber painting process of motorcycles by using Fault Tree Analysis (FTA) and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) as the main quality tools. First of all, the conclusion of any problem makes main defect in shock absorber painting process, can be separated into granular colour, inflated colour and scratch colour by using quality tools to study the quality factors such as Brain Storming, Affinity Diagram, Relation Diagram and Metrix Diagram. After that FTA have been used to find the root causes of failure and FMEA to monitor and reduce the defect.

The detail of FMEA is setting the professional team to evaluate the Risk Priority Number(RPN) of each problem by considering about the Severity, Occurrence and Detection. The highest RPN of problems means that the problem is easy to failure. The value of RPN is normally between 1 to 1,000 points. This thesis mainly concentrates on the correction of defects which is more than 100 points. The alternatives of solving are setting the work standardization, document control system, fool proved tools, check sheet, inspection instrument, training, etc. After the corrective action was done, the professional team had evaluated the RPN again. As the result of the evaluation, the new RPN after action decreased very fast. There are 15 items that lower than 100 points and 7 items still higher than 100 points. Because the corrective action could reduce defect by the target of this thesis so the professtional team accepted this corrective action.

By using such techniques, the result can be shown as the percentage of total defect before improvement is 21.91% after improvement is 2.83% and 2.81% respectively, the percentage of granular colour defect before improvement is 8.23% after improvement is 0.5% and 0.66% respectively, the percentage of inflated colour defect before improvement is 5.83% after improvement is 1.11% and 0.75% respectively and the percentage of scratch colour defect before improvement is 4.48% after improvement is 0.74% and 1.06% respectively.

Department Industrial Engineering

Student ' s signature

Field of study Industrial Engineering

Advisor ' s signature

Academic year 2003

Co – advisor ' s signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติด้วยดีตลอดมา รวมทั้งได้รับการตรวจสอบแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อัน ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ กรรมการ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรของโรงงานผลิตใช้คัพตัวอย่าง โดยให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลต่าง ๆ ของการพ่นสีและการผลิตใช้คัพพอร์เจียนยนต์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณชวลิต จริยวัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการ ที่ได้ให้โอกาสในการทำวิจัย คุณศุภวัฒน์ น้ำดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายผลิต คุณไพศาล ดำมี หัวหน้างานแผนกพ่นสี และบุคลากรทุกท่านที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือมาโดยตลอด

ประโยชน์จากการศึกษาและการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบแต่คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย รวมถึงทุกท่านที่เป็นกำลังใจอันสำคัญและสนับสนุนข้าพเจ้าจนสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้สำเร็จจุล่งวงไปได้ด้วยดี



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญรูปภาพ.....	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 แนวคิดและเหตุผล.....	2
1.2 สภาพของปัญหา.....	2
1.3 กระบวนการพ่นสีใช้คอปร์ถจักรยานยนต์.....	4
1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
1.5 ขอบเขตของการวิจัย.....	5
1.6 ขั้นตอนการวิจัยและดำเนินงาน.....	5
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ.....	6
2.2 เครื่องมือของ Seven New QC Tools.....	16
2.3 การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง.....	18
2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	21
บทที่ 3 การศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงาน.....	26
3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงงาน.....	26
3.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์.....	26
3.3 ลักษณะของผลิตภัณฑ์.....	27
3.4 แผนผังของกระบวนการพ่นสีใช้คอปร์ถจักรยานยนต์.....	29
3.5 ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพ่นสีใช้คอปร์ถจักรยานยนต์.....	30
บทที่ 4 การศึกษาและวิเคราะห์ของเสีย.....	36
4.1 ขั้นตอนในการศึกษา.....	36
4.2 การจัดทีมงาน.....	37
4.3 ข้อมูลของเสียที่พบในกระบวนการพ่นสีใช้คอปร์ถจักรยานยนต์.....	37
4.4 การวิเคราะห์หาปัจจัยทางคุณภาพ.....	43

สารบัญ (ต่อ)

4.5	สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย.....	55
4.6	การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากข้อบกพร่อง.....	57
4.7	การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน.....	62
4.8	ความถี่ในการเกิดของเสีย.....	66
4.9	การคำนวณค่า RPN.....	71
4.10	การบันทึกข้อมูลในตาราง Process FMEA.....	72
บทที่ 5	การดำเนินการเพื่อลดของเสีย.....	84
5.1	การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1.....	84
5.2	การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	116
5.3	การเปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1.....	119
5.4	การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	122
5.5	การรวบรวมสถิติของเสียที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	122
5.6	การลดของเสียโดยใช้ตาราง Process FMEA.....	122
บทที่ 6	การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง.....	136
บทที่ 7	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	147
7.1	สรุปผลการวิจัย.....	147
7.2	ข้อจำกัดในการวิจัย.....	151
7.3	ข้อเสนอแนะ.....	151
	รายการอ้างอิง.....	153
	ภาคผนวก.....	155
	ภาคผนวก ก.....	156
	ภาคผนวก ข.....	170
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	206

สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
1.1	ตารางแสดงสัดส่วนของเสีย (%) จากสายการผลิตใช้ค็อกซ์พรตจักรยานยนต์.....	2
2.1	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFME.....	10
2.2	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA.....	12
2.3	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA.....	13
4.1	ตารางแสดงสัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพสีแบบต่าง ๆ จากกระบวนการพ่นสีใช้ค็อกซ์พรตจักรยานยนต์.....	37
4.2	ผังการไหลของกระบวนการพ่นสีใช้ค็อกซ์พรตจักรยานยนต์.....	39
4.3	ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ.....	40
4.4	ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ.....	42
4.5	ตารางสรุปข้อบกพร่องแต่ละกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสียหลัก.....	55
4.6	ตารางแสดงสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ.....	57
4.7	ตารางแสดงระดับความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ.....	61
4.8	ตารางแสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ.....	72
4.9	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ.....	73
4.10	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Machining.....	75
4.11	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Buffing.....	76
4.12	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมระบบ..	77
4.13	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Pretreatment.....	80
4.14	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบน้ำแห้ง.....	81
4.15	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการพ่นสี.....	82
4.16	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบสีแห้ง.....	83
5.1	ตารางแสดงแบบฟอร์มคู่มือการทำงาน WI-QA-01 ของฝ่ายประกันคุณภาพ.....	97
5.2	ตารางแสดงแบบฟอร์มการประเมินผลการอบรมพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ (FR-QA-01).....	98
5.3	ตารางแสดงใบตรวจสอบการผลิตและการตั้งเครื่อง (CS-QA-01)	99
5.4	ตารางแสดงแบบฟอร์มการประเมินผลการอบรมพนักงาน (FR-P1-01)	100
5.5	ตารางแสดงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Machining.....	101
5.6	ตารางแสดงแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงานในกระบวนการ Buffing (WI-P1-05-17).....	102
5.7	ตารางแสดงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Buffing (FM-P1-02)...	103
5.8	ตารางการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ.....	104

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
5.9	ตารางแบบฟอร์มกำหนดการทำความสะดวกระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ (PM PAINTING LINE O/T).....	108
5.10	ตารางแสดงแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน (WI-P1-05-32).....	110
5.11	ตารางแสดงแบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน (WI-P1-05-30).....	111
5.12	ตารางแสดงแบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน (WI-P1-05-31).....	112
5.13	ตารางแสดงแบบฟอร์มใบประเมินผลการอบรมพนักงาน (FR-P1-02).....	113
5.14	ตารางแสดงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Pretreatment (FM-P1-03).....	114
5.15	ตารางแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมสเกลบอกอุณหภูมิห้องอบสีแห้ง.....	115
5.16	ตารางแสดงปริมาณการเกิดข้อบกพร่อง (O) จากการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1.....	120
5.17	ตารางแสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	123
5.18	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ.....	125
5.19	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Machining.....	127
5.20	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Buffing.....	128
5.21	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมระบบ....	129
5.22	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Pretreatment.....	132
5.23	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบน้ำแห้ง.....	133
5.24	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการพ่นสี.....	134
5.25	ตารางแสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบน้ำแห้ง.....	135
6.1	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ.....	139
6.2	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Machining.....	140
6.3	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Buffing.....	141
6.4	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมระบบ.....	142
6.5	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Pretreatment.....	143
6.6	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการอบน้ำแห้ง.....	144
6.7	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการพ่นสี.....	145
6.8	ตารางแสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการอบสีแห้ง.....	146

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
1.1	แผนภูมิแห่งแสดงสัดส่วนของเสียในสายการผลิตใช้ค้อพรถจักรยานยนต์.....	3
1.2	ผังกระบวนการพ่นสีใช้ค้อพรถจักรยานยนต์.....	4
2.1	แสดงสัญลักษณ์ทั่วไปในการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง.....	19
2.2	แสดงโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง.....	20
3.1	แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของใช้ค้อพ.....	27
3.2	แสดงลักษณะของใช้ค้อพรถจักรยานยนต์.....	28
3.3	แสดงลักษณะของ Outer Tube.....	28
3.4	แสดงแผนผังของกระบวนการพ่นสีใช้ค้อพรถจักรยานยนต์.....	29
3.5	แสดง Air Supply Unit ของโรงงาน.....	32
3.6	แสดงพนักงานพ่นสี.....	34
3.7	แสดงปืนพ่นสีไฟฟ้า.....	35
4.1	กราฟพาเรโตแสดงสัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพแบบต่าง ๆ จากกระบวนการพ่นสีใช้ค้อพรถจักรยานยนต์.....	38
4.2	Affinity Diagram แสดงปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียหลักโดยการระดมสมองของทีมงาน โดยอ้างอิงตามจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริง.....	44
4.3	แสดงการแบ่งกลุ่มและศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้อง.....	45
4.4	แสดงการศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาด้านกระบวนการ.....	49
4.5	แสดงการวิเคราะห์แขนงความบกพร่องในการเกิดปัญหาหลักจากกระบวนการพ่นสี.....	50
4.6	แสดงแผนภาพตารางเมตริกซ์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย.....	54
5.1	แสดงเครื่องมือ Penetrate Testing Materials.....	87
5.2	แสดงตัวยึดชิ้นงาน (Machine Clamp) ที่ทำด้วย PVC.....	87
5.3	แสดงตะกร้าล้างชิ้นงานที่ปรับปรุงใหม่.....	88
5.4	แสดงถาดรองรางเหล็กแขวนสาย conveyor ป้องกันเศษสนิมและน้ำมันหล่อลื่นไหลมาใส่ชิ้นงาน.....	90
5.5	แสดง cover ที่ติดตั้งเพื่อทำให้กระบวนการอยู่ในระบบปิดป้องกันฝุ่นจากนอกระบบ.....	92
5.6	แสดงตัวกรองสิ่งแปลกปลอมในท่อลมจาก Air Supply Units.....	92
5.7	แสดงรูป jig ที่ใช้รองชิ้นงานที่มีสีจับอยู่หนาและมีน้ำขังอยู่.....	94
5.8	แสดงเครื่องเป่าน้ำ ก่อนชิ้นงานเข้าสู่ห้องอบน้ำแห้ง.....	94
6.1	แสดงสถิติของเสียเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง.....	137
6.2	แสดงสถิติของข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง.....	137

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
6.3	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ.....	139
6.4	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Machining.....	140
6.5	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Buffing.....	141
6.6	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ.....	142
6.7	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Pretreatment.....	143
6.8	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบน้ำแห้ง.....	144
6.9	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี.....	145
6.10	แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบสีแห้ง.....	146



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนั้นมีความสำคัญและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นกำลังซื้อเริ่มกลับคืนมา ส่งผลให้ตลาดรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ในประเทศ มียอดขายรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มียอดขายทะลุเป้า จึงส่งผลให้บริษัทแม่ของผู้ประกอบการรถยนต์ ได้เพิ่มระดับการลงทุนในประเทศไทย เพื่อจัดตั้งให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาคนี้ด้วย

นอกจากนี้ การยกเลิกมาตรการบังคับใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศของรัฐบาล ที่เป็นผลพวงมาจากมาตรการการลงทุนเกี่ยวกับการค้า (Trade Related Investment Measure) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีผลในปี 2543 เป็นต้นมา ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ต้องแข่งขันกันสูงขึ้นอีก เนื่องจากผู้ผลิตจากต่างประเทศจะเข้ามาแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรี ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

โช้คอัพ (Shock Absorber) เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญในการช่วยลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่เนื่องจากทำให้เกิดความนุ่มนวลขณะขับขี่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของยานพาหนะและที่สำคัญคือ เพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่เนื่องจากโช้คอัพช่วยให้รถเกาะถนนได้ดี ไม่ลื่นไถลและช่วยให้การทรงตัวของรถดีขึ้นขณะที่วิ่งเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง หรือถนนที่ขรุขระมากๆ นอกจากนี้ในกรณีของรถจักรยานยนต์โช้คอัพยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับรถด้วยปัจจุบันจึงมีอุตสาหกรรมผลิตโช้คอัพสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น หากเราสามารถพัฒนาคุณภาพของโช้คอัพให้ไปสู่ระดับมาตรฐานสากลแล้ว ย่อมเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.1 แนวคิดและเหตุผล

บริษัทที่นำมาทำการวิจัยนี้เป็นบริษัทผลิตใช้คัพสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในฐานะบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัยที่จะผลิตใช้คัพที่มีคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดซึ่งก็คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียง

ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้มีโรงงานผลิตใช้คัพ 2 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงงานผลิตใช้คัพสำหรับรถยนต์และโรงงานผลิตใช้คัพสำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งการทำการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะโรงงานที่ผลิตใช้คัพสำหรับรถจักรยานยนต์มีพนักงานทั้งหมด 250 คนและมีกำลังการผลิตประมาณ 120,000 ชิ้นต่อเดือน

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานพบว่าเกิดของเสียที่กระบวนการพ่นสีสูงที่สุดและเนื่องจากใช้คัพสำหรับรถจักรยานยนต์เป็นส่วนที่มองเห็นง่าย และอาจจัดว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์อย่างหนึ่ง


ดังนั้นคุณภาพของการพ่นสีที่พ่นบนส่วนนอกของใช้คัพ (Outer Tube) จึงมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ทางโรงงานตัวอย่างจึงมีความเห็นที่ควรให้ความสนใจและริเริ่มพัฒนาในการลดของเสียจากกระบวนการพ่นสีใช้คัพรถจักรยานยนต์เพื่อผลิตใช้คัพที่มีคุณภาพสีที่ดี สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้

1.2 สภาวะของปัญหา

เมื่อได้ทำการศึกษาจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานที่ผลิตใช้คัพรถจักรยานยนต์แห่งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546 สามารถแยกสัดส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายการผลิต	สัดส่วนของเสีย(%)			
	กรกฎาคม พศ. 2545	สิงหาคม พศ.2545	กันยายน พศ.2546	เฉลี่ย
Under Branket	1.53	0.13	1.38	1.01
Steering Shaft	0.02	0.46	4.82	1.77
RCU Outer Shell	0.22	0.37	0.17	0.25
Outer Tube	0.65	0.72	0.45	0.61
Buffing	8.31	2.3	1.58	4.06
Painting	20.4	22.48	22.56	21.81
Assembly	0.33	0	0.26	0.2

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงสัดส่วนของเสีย (%) จากสายการผลิตใช้คัพรถจักรยานยนต์

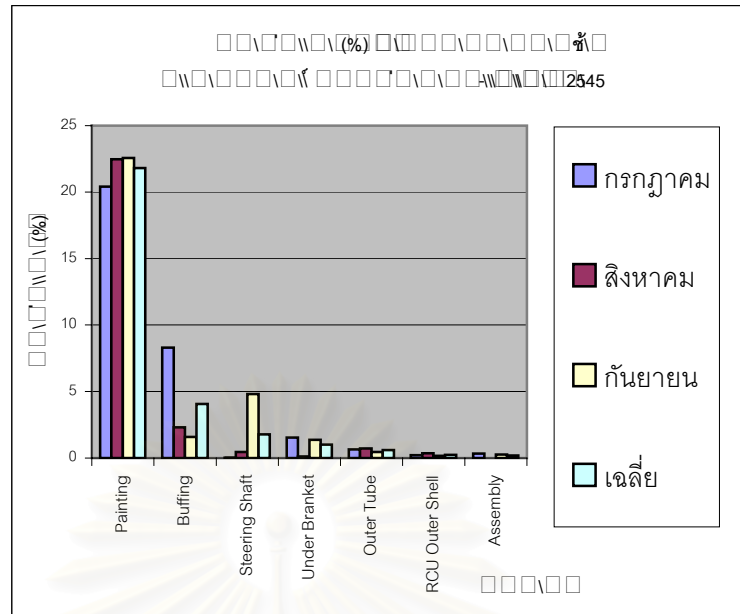


รูปที่ 1.1 แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนของเสียในสายการผลิตใช้คัพพอร์ดจักรยานยนต์

จากตารางที่ 1.1 และรูปที่ 1.1 พบว่า ของเสียจากกระบวนการพ่นสีมีมากที่สุด เฉลี่ย 21.81% รองลงมาเป็นของเสียจากกระบวนการ Buffing 4.06% ส่วนของเสียจากสายการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ และกระบวนการประกอบ มีค่าต่ำมากและใกล้เคียงกันคือประมาณ 0.64% จะเห็นได้ว่า ของเสียจากกระบวนการพ่นสีคิดเป็น 73.97% ของจำนวนของเสียทั้งหมด ซึ่งของเสียจากกระบวนการพ่นสีนี้สามารถนำมาซ่อมสีใหม่ (rework) ได้แต่ต้องทำการ rework ซ้ำบางครั้งอาจสูงถึง 4 รอบ จึงจะได้ใช้คัพที่ไม่เกิดปัญหาคุณภาพสีซึ่งการ rework แต่ละรอบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของค่าจ้างและขัดสีเดิม ค่าใช้จ่ายเรื่องสีที่พ่นทับใหม่และแรงงานที่ต้องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังต้องสูญเสียเวลาในการ rework ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งมอบให้ลูกค้าล่าช้า ไม่ต้องตามกำหนดเวลา

จากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงเลือกทำการวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ดจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่พ่นสีลงบนส่วนนอกของใช้คัพที่เรียกว่า Outer Tube ซึ่งเป็นชิ้นงานอลูมิเนียมหล่อที่รับมาจากบริษัทผู้ส่งมอบ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการตรวจรับอลูมิเนียมหล่อ ขั้นตอนการ Maching ขั้นตอนการ Buffing ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพ่นสี เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพสีที่ได้

1.3 กระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ทจักรยานยนต์

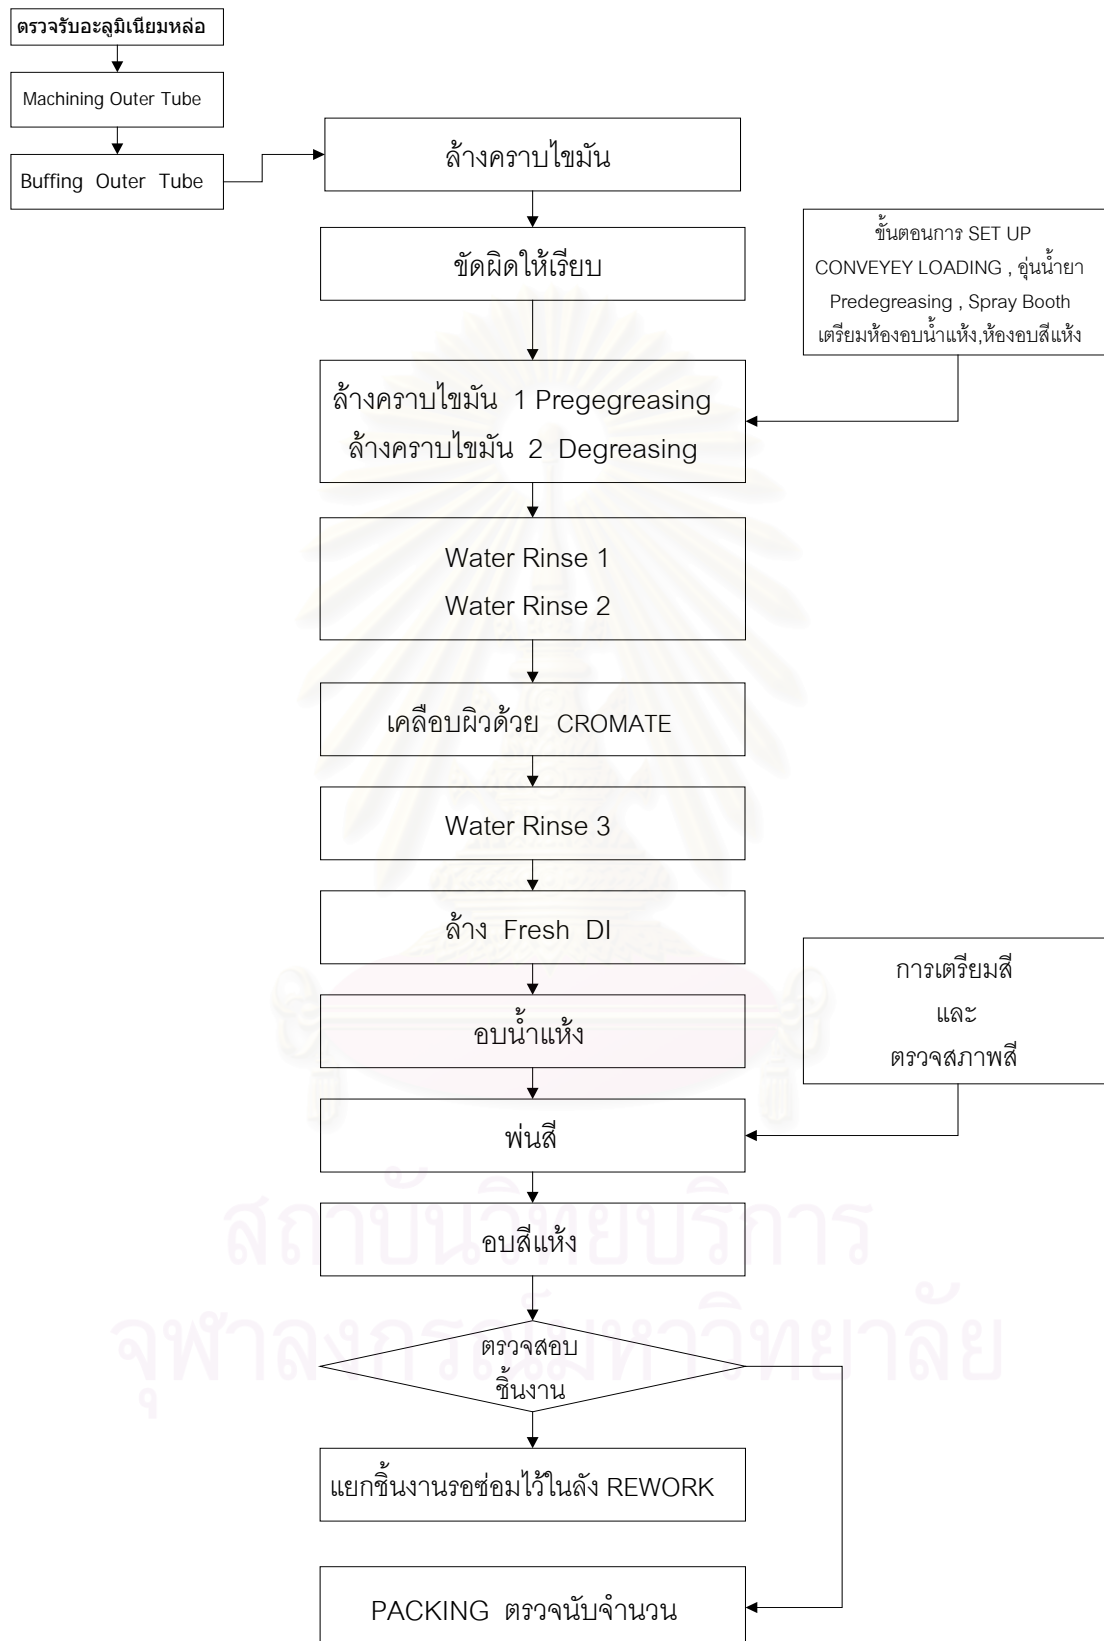

รูปที่ 1.2 ผังกระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ทจักรยานยนต์

1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อลดของเสียในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

1. การวิจัยเลือกโรงงานต้นแบบ เพื่อใช้การเก็บข้อมูลและดำเนินงาน โดยเลือกโรงงานผลิตใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์
2. ทำการวิจัยที่กระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์ โดยครอบคลุมขั้นตอนการตรวจรับชิ้นงาน อะลูมิเนียมหล่อจากบริษัทผู้ส่งมอบ ขั้นตอนการ machining และขั้นตอนการ Buffing ก่อนจะเข้าไปยังกระบวนการพ่นสีด้วย
3. ตัววัดผล วัดจากจำนวนสัดส่วนของเสียจากกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 50 % และสัดส่วนปัญหาคุณภาพสีแบบต่าง ๆ ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 50 % และลดจำนวนรอบของการ rework ชิ้นงานให้น้อยกว่า 4 รอบ

1.6 ขั้นตอนการวิจัยและดำเนินงาน

1. รวบรวมข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นสำรวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับงานวิจัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียจากกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์ โดยใช้เครื่องมือ Seven New QC Tools บางชนิดที่เหมาะสม , FTA (Fault Tree Diagram)
3. แจกแจงปัจจัยหลักที่กระทบต่อคุณภาพอย่างละเอียดโดยอาศัยเทคนิค PFMEA และดำเนินการวิเคราะห์ความวิกฤติ กำหนดโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องแต่ละหัวข้อโดยร่วมกันวิเคราะห์ปรับปรุงและติดตามจากทีมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ , วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ , วิศวกรฝ่ายเคมี , ผู้จัดการทั่วไปบริษัทผู้ส่งมอบสี , ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทผู้ส่งมอบชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อ และ หัวหน้างานแผนกพ่นสี
4. ดำเนินการหาวิธีปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์ในปัจจุบัน
5. ติดตามผลปฏิบัติการเพื่อลดของเสียและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงก่อน/หลัง
6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
7. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อลดของเสียและลดการ rework จากกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการพ่นสีใช้คัลพอร์ทจักรยานยนต์
3. สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องพ่นสีอื่น ๆ ในโรงงาน

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis หรือ FMEA) เป็นวิธีการในการประเมินระบบ การออกแบบ กระบวนการผลิตหรือการบริการ โดยเป็นแนวทางในการป้องกัน (Prevention approach) ที่ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดข้อบกพร่อง และทำการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต ค้นหาสาเหตุและผลกระทบจากข้อบกพร่องนั้น ๆ กำหนดวิธีในการตรวจสอบและบ่งชี้ข้อบกพร่อง ประเมินโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง ความรุนแรงอันเกิดจากลักษณะบกพร่อง โอกาสการตรวจพบลักษณะบกพร่องและทำการกำหนดวิธีป้องกันการเกิดขึ้นอีกของข้อบกพร่องนั้น ๆ การนำข้อปฏิบัติใน FMEA ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรก เกิดขึ้นในช่วงกลางของทศวรรษ 1960 โดยนำไปใช้เป็นนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมยานอวกาศ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวเฉพาะ PFMEA

2.1.1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis : PFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต ต่างจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ กล่าวคือ จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อบกพร่องอันเนื่องมาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการประกอบและขั้นตอนการผลิตของบริษัทในการผลิตสินค้า การวิเคราะห์จะกระทำภายใต้สมมติฐานที่ว่า ชิ้นส่วนทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

เป้าหมายของ FMEA ของกระบวนการผลิต

วิศวกรผู้ออกแบบกระบวนการผลิตจะรับรู้ปัญหาที่แฝงอยู่ มีการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขัดข้องของผลิตภัณฑ์ในตลาดและลูกค้า ดังนั้น ผู้ออกแบบกระบวนการผลิตจะรู้ว่าลักษณะการชำรุดของกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อความบกพร่องของผลิตภัณฑ์อย่างไรและใช้ FMEA ในกระบวนการผลิต

องค์ประกอบสำคัญของแบบฟอร์ม PFMEA

1. หมายเลข PFMEA
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ใช้ชี้ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิเคราะห์
3. จัดทำโดย ให้ใส่ชื่อกลุ่มของผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำ PFMEA นั้น

4. หมายเลขผลิตภัณฑ์ให้ใส่หมายเลขรุ่นหรือรหัสกลุ่มของผลิตภัณฑ์
5. วันที่ป้อน ให้ระบุวันที่เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับ PFMEA นั้น ซึ่งไม่ควรช้ากว่าวันที่ดำเนินการออกแบบตามกำหนดการ
6. วันที่ของ PFMEA ให้ระบุวันที่ที่จัดทำต้นฉบับ PFMEA นั้น รวมทั้งวันที่ที่ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดด้วย
7. คณะผู้ทำงานหลัก ให้ลงรายชื่อบุคคลและแผนกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจงและ/หรือดำเนินการระบิกนั้น ๆ
8. กระบวนการ / หน้าที่ของกระบวนการ ให้กรอรายละเอียดง่าย ๆ เกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์ (เช่น การกลึงรูปร่าง , การเจาะ , การเคาะ เป็นต้น) ซึ่งจุดประสงค์ของกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์ในลักษณะซึ่งกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่กระบวนการเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติงานหลายอย่าง ซึ่งมีข้อบกพร่องด้านศักยภาพที่แตกต่างกันอาจมีความจำเป็นต้องลำดับการปฏิบัติงานแยกออกจากกันตามแต่ละกระบวนการ
9. ลักษณะข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องด้านศักยภาพ ได้รับการจำกัดความไว้ในลักษณะซึ่งกระบวนการสามารถล้มเหลวทางศักยภาพได้ ในการสอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการหรือความมุ่งหมายในการออกแบบ สิ่งนี้เป็นรายละเอียดของความไม่เป็นไปตามกำหนดของการปฏิบัติงานที่เจาะจงไว้ นั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ร่วมกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานในอันดับต่อไป หรือเป็นผลกระทบหนึ่งซึ่งเข้าร่วมกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอันดับก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในการจัดทำ FMEA ควรมีการตั้งสมมติฐานว่าชิ้นส่วน / วัตถุดิบที่เข้ามามีความถูกต้อง ลำดับข้อบกพร่องด้านศักยภาพแต่ละข้อ สำหรับการปฏิบัติงานที่เจาะจงในลักษณะที่เป็นส่วนประกอบ ระบบย่อย ระบบหรือลักษณะของกระบวนการ และให้ตั้งสมมติฐานว่าข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นได้แต่อาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอ
10. ผลกระทบด้านศักยภาพของข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องด้านศักยภาพ ได้รับการจำกัดความไว้ในลักษณะผลกระทบของข้อบกพร่องตามลูกค้า ซึ่งลูกค้าในที่นี้อาจหมายถึงการปฏิบัติงานอันดับต่อไป การปฏิบัติงานหรือสถานที่ที่ตามมาต่อ ๆ ไป ผู้จัดจำหน่ายและ / หรือผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อประเมินผลการกระทบด้านศักยภาพของข้อบกพร่องต้องพิจารณาถึงลูกค้าเหล่านี้เป็นรายกรณี
11. ภาวะรุนแรง (severity) ได้แก่ การประเมินสภาพความเลวร้ายของผลกระทบของข้อบกพร่อง ที่มีต่อลูกค้า ภาวะรุนแรงนั้นใช้เฉพาะกับผลกระทบเท่านั้น หากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่อง ได้แก่ โรงงานประกอบหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ การประเมินภาวะรุนแรงอาจอยู่นอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์ของคณะผู้ทำงาน / วิศวกรในกระบวนการซึ่งอยู่ในอันดับถัดไป ในกรณีดังกล่าว ควรให้คำแนะนำปรึกษาต่อการออกแบบ PFMEA วิศวกรการออกแบบและ / หรือวิศวกรกระบวนการในโรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบถัดไป ภาวะรุนแรงที่กล่าวถึงนี้ควรได้รับการประมาณไว้เป็นสเกลตั้งแต่ 1 ถึง 10

12. สาเหตุด้านศักยภาพ / กลไกของข้อบกพร่อง สาเหตุด้านศักยภาพของข้อบกพร่อง ได้รับการจำกัดความในเชิงอธิบายว่า ข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอธิบายในลักษณะที่เป็นสิ่งซึ่งสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ ลำดับรายการสาเหตุทุกประการที่อาจเป็นไปได้และ / หรือกลไกของข้อบกพร่องด้านศักยภาพไว้อย่างสั้น ๆ และได้ใจความสำหรับข้อบกพร่องแต่ละข้อที่สามารถกำหนดได้
13. การเกิดขึ้น (Occur) ได้แก่ การคาดการณ์ว่าสาเหตุ / กลไกของข้อบกพร่องที่เจาะจงไว้จะเกิดขึ้นถี่มากน้อยแค่ไหน ตัวเลขการจัดอันดับแนวโน้มการเกิดขึ้นนี้ เป็นการบอกความหมายมากกว่านอกค่าการประมาณแนวโน้มการเกิดขึ้นของสาเหตุ / กลไกของข้อบกพร่องให้กำหนดเป็น 1 ถึง 10
14. การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน ได้แก่รายละเอียดของการควบคุม ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นไปได้อย่างที่ข้อบกพร่องจะเกิดขึ้น หรือเป็นการตรวจพบว่าข้อบกพร่องอาจจะเกิดขึ้น หรือไม่ การควบคุมเหล่านี้สามารถเป็นการควบคุมกระบวนการ อาทิ กำหนดการพิสูจน์ข้อผิดพลาด หรือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) หรือสามารถเป็นการประเมินกระบวนการล่วงหน้าก็ได้ การประเมินอาจเกิดขึ้น ณ การปฏิบัติงานด้านวัตถุ หรือ ณ การปฏิบัติงานที่ตามมาซึ่งอาจตรวจพบข้อบกพร่องด้านวัตถุได้
15. การตรวจพบ (Detection) ได้แก่การประเมินความสามารถของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบันที่ได้เสนอไว้ (ลำดับไว้ในช่องก่อนหน้านี) ซึ่งจะตรวจพบข้อบกพร่องได้ก่อนที่ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจะถูกทิ้งไว้ในสถานที่ผลิตหรือประกอบ
16. ตัวเลขความเสี่ยงชี้แนะ (RPN) ตัวเลขความเสี่ยงชี้แนะ ได้แก่ ผลผลิตของการจัดอันดับภาวะรุนแรง (S) , การเกิดขึ้น (O) , และการตรวจพบ (D)

$$RPN = (S) \times (O) \times (D)$$

ในฐานะผลผลิตของ S X O X D ตัวเลขความเสี่ยงชี้แนะเป็นมาตรการด้านความเสี่ยงการออกแบบ ควรมีการนำค่านี้ไปใช้ในการจัดลำดับที่เกี่วข้องในการออกแบบ (เช่น ในแบบพาเรโต) ค่า RPN จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1000 สำหรับค่า RPN ที่อยู่สูงกว่านี้ คณะผู้ทำงานต้องใช้ความพยายามเพื่อลดการคำนวณความเสี่ยง โดยอาศัยกิจกรรมเชิงแก้ไข ในความเป็นจริงโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เมื่อมีภาวะรุนแรงสูง ควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ RPN

17. ปฏิบัติการเสนอแนะ เมื่อข้อบกพร่องได้รับการจัดลำดับโดย RPN ปฏิบัติการเชิงแก้ไขควรได้รับการดำเนินการสำหรับวัสดุวิกฤตและส่วนที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น หากสาเหตุไม่เป็นที่เข้าใจได้ทั้งหมดปฏิบัติการเสนอแนะอาจได้รับการตัดสินใจโดยการออกแบบการทดลองเชิงสถิติ (DOE) ความมุ่งหมายของปฏิบัติเชิงแก้ไขใด ๆ ก็ตาม อยู่ที่การลดการเกิดขึ้น ภาวะรุนแรงและ / หรือการจัดอันดับการตรวจพบ ถ้าไม่มีปฏิบัติการใดเสนอแนะไว้สำหรับสาเหตุพิเศษ ใช้ช่องว่างนี้ไว้ด้วยการระบุว่า " ไม่มี "
18. วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ (สำหรับปฏิบัติการที่มีการเสนอแนะ) ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงกำหนดวันที่ที่เสร็จสิ้น

19. ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ หลังจากปฏิบัติการได้รับการนำไปปฏิบัติตามแล้ว ให้ระบุรายละเอียดโดยย่อของปฏิบัติการที่ดำเนินการจริง
20. ผลด้าน RPN หลังจากปฏิบัติการเชิงแก้ไขได้รับการบ่งชี้แล้ว ให้ประมาณและบันทึกผลด้านภาวะรุนแรง การเกิดขึ้นและการจัดอันดับการตรวจสอบ จากนั้นคำนวณและบันทึกผลด้าน RPN หากไม่มีปฏิบัติการใดได้รับการดำเนินการให้เว้นว่างไว้ในช่อง RPN ในช่องผลการปฏิบัติ รวมทั้งช่องการจัดอันดับที่เกี่ยวข้องกับผลด้าน RPN ทั้งหมด ควรได้รับการทบทวนอีกและถ้าหากปฏิบัติการในอันดับต่อ ๆ ไป ได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นให้ทำซ้ำตั้งแต่ชั้นที่ 17 ถึง 20



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ภาวะรุนแรงของผลกระทบ (S)

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต / ประกอบ ของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต / ประกอบ ของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต / ประกอบ)	ระดับ
อันตรายร้ายแรง โดยไม่มี การเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมากเมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัย, การทำงานของยานยนต์ และ / หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยไม่มี การเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร , การประกอบ) โดยไม่มี การเตือน	10
อันตรายร้ายแรง แต่มี การเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมากเมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัย, การทำงานของยานยนต์ และ / หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยมี การ เตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร , การประกอบ) โดยมี การเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ส่วนประกอบไม่สามารถ ใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุด ประสงค์พื้นฐาน)	หรือ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) หรือยานยนต์/ ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะ เวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ส่วนประกอบมี สมรรถนะลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจมาก	หรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์และบางส่วน ต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์ / ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะ เวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลกระทบ	<p>เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต / ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ</p> <p>ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า</p> <p>(ผลกระทบต่อลูกค้า)</p>	<p>เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต / ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ</p> <p>ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า</p> <p>(ผลกระทบต่อการผลิต / ประกอบ)</p>	ระดับ
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรของสายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	หรือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%) อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยกหรือยานยนต์ / ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรของสายมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลงแต่ใช้งานได้	หรือ ผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไข , หรือยานยนต์ / ส่วนประกอบถูกซ่อม นอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี , การตกแต่ง , เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี , การตกแต่ง , เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มี การกำจัดทิ้ง , โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิต แต่นอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี , การตกแต่ง , เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มี การกำจัดทิ้ง , โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิต ในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือเกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ , ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA (ต่อ)

เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ การเกิดขึ้น (O)

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราการเกิดความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	เปอร์เซ็นต์ (%)	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	$\geq 10\%$	10
	50 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	5%	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	2%	8
	10 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	1%	7
	5 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	0.50%	6
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	2 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	0.20%	5
	1 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	0.10%	4
	0.5 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	0.05%	3
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.1 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	0.01%	2
	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	$\leq 0.001\%$	1
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น			

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราการเกิดความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	Cpk	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	< 0.33	10
	50 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.33	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.51	8
	10 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.67	7
	5 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.83	6
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	2 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.00	5
	1 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.17	4
	0.5 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.33	3
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.1 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.50	2
	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ครั้งต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.67	1
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น			

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA (ต่อ)

เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ การตรวจสอบ (D)

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		การตรวจสอบ				
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อม	9
เป็นไปได้อย่าง	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการสุ่มตรวจสอบด้วย สายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการสุ่มตรวจสอบด้วย สายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม เช่น SPC หรือมีการเก็บข้อมูลทางสถิติ (การควบคุม กระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจาก ชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต 100% หรือ มีการทวนสอบจากหัวหน้างาน	5
ปานกลางถึง ค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการต่าง ๆ หรือใช้เกณฑ์ตรวจสอบการตั้งเครื่อง และชิ้นงานแรก หรือมีการสุ่มตรวจโดยใช้ เครื่องมือ	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อย ต่าง ๆ ได้ โดยมีการกรองเพื่อยอมรับใน หลาย ๆ ระดับ : การจัดหา , คัดเลือก , ติดตั้ง , ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับ ชิ้นงานบกพร่องหรือใช้เครื่องมือตรวจวัด 100%	3

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		การตรวจสอบ				
		A	B	C		
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอน ที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน (มีการใช้เทคนิคอัตโนมัติร่วมกับการหยุด อัตโนมัติ) ไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงาน เสียได้	2
สูงที่สุด	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอน ที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจาก จากการป้องกันความผิดพลาดโดย กระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA (ต่อ)

การวิเคราะห์ด้าน PFMEA มีขั้นตอนในการพัฒนาแบบเดียวกันโดยแบ่งเป็น 17 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกหัวข้อที่จะทำการวิเคราะห์
2. ชี้บ่งวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด วิธีในการเลือกหัวข้อ ซึ่งวิธีเหล่านี้มีอยู่ 4 วิธีคือ
 - 2.1 การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top – Down Analysis) โดยวิเคราะห์ระบบรวมก่อน เช่น เริ่มพิจารณา
รถยนต์ทั้งคันก่อน แล้วค่อยเจาะลึกลงไปในอุปกรณ์ย่อย เช่น ประตู ที่จับ และ สกรู ตามลำดับ
 - 2.2 การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom – Up Analysis) โดยวิเคราะห์ระบบย่อย , ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไปหา
ระบบใหญ่ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย , ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่พิจารณาอยู่ วิธีนี้สวนทางกับวิธีแรก
 - 2.3 การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (Component Analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนในระบบซึ่งได้นำข้อกำหนดของชิ้นส่วน(Component Specification) มาเป็น
ตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง
 - 2.4 การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน (Functional Analysis) มุ่งเน้นการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ
พิจารณาข้อบกพร่องที่เกิดกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าจากวิศวกร และมักใช้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
(Product Specifications) ในการหาข้อบกพร่อง
3. กำหนดขอบเขตของข้อบกพร่องที่จะวิเคราะห์ เพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจสอบ
4. ออกแบบตารางที่เหมาะสมเพื่อการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น มีการวัด
ความวิกฤตหรือไม่ ถ้ามีจะวัดโดยวิธีใด
5. ชี้บ่งหัวข้อ , อุปกรณ์แต่ละชิ้น หรือระบบย่อยที่นำจะเกิดข้อบกพร่องขึ้นในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่
2 โดยการตั้งคำถามว่า “ จะมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นได้บ้าง “

6. สำหรับการวิเคราะห์ความวิกฤต ให้กำหนดโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องของแต่ละหัวข้ออุปกรณ์ , ระบบย่อยที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5
7. สำหรับการวิเคราะห์ความวิกฤตให้เขียนรายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจหาได้โดยการตั้งคำถามว่า “ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอย่างไรมันบ้าง “ เช่น บานพับอาจจะหลวม สึกหรือแตกหักได้
8. กำหนดคะแนนโอกาสที่ข้อบกพร่องที่ระบุในขั้นตอนที่ 7 จะเกิดขึ้น (P = Probability) ถ้าโอกาสการเกิดข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบย่อยหนึ่ง ๆ ถูกระบุออกมาอย่างครบถ้วนจะได้ว่าผลรวมของโอกาสการเกิดข้อบกพร่องจะเป็น 100%
9. วิเคราะห์หาผลกระทบจากข้อบกพร่องแต่ละข้อในขั้นตอนที่ 7
10. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบของข้อบกพร่อง (S = Severity) และให้คะแนนผลกระทบจากข้อบกพร่องที่ระบุในขั้นตอนที่ 9
11. วิเคราะห์หาวิธีการในการตรวจหาข้อบกพร่อง
12. กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนโอกาสในการตรวจพบข้อบกพร่อง (D = Detect)
13. ให้คะแนนโอกาสที่วิธีการตรวจหาข้อบกพร่อง ในขั้นตอนที่ 11 จะสามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 12
14. หาคะแนนความวิกฤตของผลกระทบของข้อบกพร่องที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 9 โดยคิดจาก คะแนนความวิกฤตของผลกระทบของข้อบกพร่อง = $P \times S \times D$
15. เลือกจุดที่จะแก้ไขโดยพิจารณาจากคะแนนวิกฤตมาก ๆ ควรจะทำการแก้ไขก่อน
16. หาวิธีการป้องกันเพื่อลดความวิกฤตลง
17. ติดตามผลการปฏิบัติการเพื่อลดความวิกฤต และทำการทบทวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

1. ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ ของการออกแบบและกระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการคุณภาพ เพื่อระบุความเสี่ยงในแต่ละแผนและช่วยในการเตรียมการค้นหาวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ
3. มีประโยชน์สำหรับกรณีที่มีการออกแบบสินค้า หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ โดยช่วยชี้บ่งและระบุข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องอันมีโอกาสดังกล่าวจากการออกแบบและกระบวนการผลิต
4. ช่วยลดจุดอันตรายและช่วยในการวางแผน ค้นหาวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ช่วยในการกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
6. ช่วยในการชี้จุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นพิเศษ

7. นำเสนอวิธีการในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง สำหรับปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต
8. เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
9. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนกำหนดคุณลักษณะของกระบวนการ

2.2 เครื่องมือของ Seven New QC Tools

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำในด้านการใช้เครื่องมือทางด้านคุณภาพ โดยได้มีการนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยความแตกต่างที่สำคัญระหว่างงานด้านคุณภาพในการผลิตสินค้ากับงานด้านคุณภาพในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ในการผลิตสินค้า โดยปกติทั่วไปมักจะวิเคราะห์จุดบกพร่องและพยายามค้นหาสาเหตุของจุดบกพร่องเหล่านั้น ซึ่งนำไปสู่การวางแผนการแก้ไข ทั้งนี้โดยการอาศัยข้อมูลเชิงตัวเลข ที่สามารถเก็บได้จากกระบวนการผลิต จะเห็นได้ว่าสามารถนำเครื่องมือพื้นฐาน 7 ตัวหรือ seven tools แบบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Seven New QC Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่จะนำมาใช้บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการจะเพิ่มคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากกว่าความต้องการของลูกค้า หรือความต้องการที่จะป้องกันข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นให้มากกว่าที่จะให้ลูกค้าพบได้ เครื่องมือนี้มีหลักการพื้นฐานคือ

1. เน้นการสร้างสรรคเพื่อเพิ่มคุณค่ามากกว่าความต้องการของลูกค้า ซึ่งมักใช้กับกรณีผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข

เครื่องมือของ Seven New QC Tools มีดังนี้

1. Affinity Diagram : จัดกลุ่มแนวคิดตามความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2. Relations Diagram : เชื่อมโยงแนวคิดตามเหตุผลและลำดับ
3. Systematic Diagram : แสดงวิธี การทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
4. Matrix Diagram หรือ Quality Table : สรุปความสัมพันธ์ระหว่างกันของคุณลักษณะต่าง ๆ
5. Matrix Data Analysis : จัดรูปแบบ Matrix Diagram แสดงความสัมพันธ์
6. Process Decision Program Chart (PDPC) : ใช้วางแผนรับมือและแก้ไขล่วงหน้า
7. Arrow Diagram : วางกำหนดการของงาน

2.2.1 แผนภาพเปรียบเทียบกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)

เป็นแผนภาพที่ได้จากการระดมสมอง (brainstorming) โดยสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียน ความคิดของตนเองในกระดาษที่มีลักษณะเป็นการ์ด จากนั้นจะมีการรวบรวมความคิดต่าง ๆ เป็น กลุ่มแบ่งตามลักษณะแนวคิดที่คล้ายกัน เพื่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจ เครื่องมือชนิดนี้ใช้ในกรณีที่ยังมองสถานการณ์ได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูก รวบรวมในลักษณะเชิงพรรณนา ซึ่งอาศัยข้อเท็จจริง การประมาณค่า การคาดคะเน การประเมิน สถานการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ ผลที่เกิดจากการใช้เครื่องมือนี้

ขึ้น

1. กำหนดปัญหาได้ชัดเจน ปัญหาที่ซับซ้อนจะถูกแยกแยะทำให้เห็นโครงสร้างของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น
2. นำไปสู่ข้อสรุปร่วมระหว่างสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกมีความเข้าใจในตัวปัญหาอย่างชัดเจนเป็นผลทำให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มดีขึ้น สนับสนุนการทำงานเป็นทีม

2.2.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Relations Diagram)

เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการทำ Affinity Diagram โดยที่ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปอย่างซับซ้อน เช่น ความสัมพันธ์ของสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน สาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีความสัมพันธ์กันเองด้วย ทั้งนี้แผนภาพชนิดนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อตัวปัญหาได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจนแล้ว

ประโยชน์ของแผนภาพชนิดนี้

1. ชี้บ่งและแยกประเภทของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหา
2. แสดงลักษณะของปัจจัยแต่ละปัจจัยให้เห็นอย่างชัดเจน
3. แสดงตำแหน่งของปัจจัยที่มีความสำคัญต่อปัญหาในลักษณะลำดับของสาเหตุและผลกระทบต่อปัญหา
4. มีการโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ เข้าเป็นระบบ ทำให้ได้ภาพรวมของปัญหา

2.2.3 แผนภาพต้นไม้ (Systematic or Tree Diagram)

ใช้เพื่อค้นหาวิธีทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การเขียนแผนภาพจะเริ่มจากการเขียนเป้าหมายสุดท้ายที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จากนั้นค้นหาแนววิธีทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น ย้อนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและปฏิบัติได้ การเขียนแผนภาพจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการถูกแสดงอย่างครบถ้วน

2.2.4 แผนภาพตารางเมตริกซ์ (Matrix Diagram)

เป็นแผนภาพที่อาศัยประโยชน์จากการเกิดจุดตัดในตาราง ที่มีการจัดในรูปแบบที่เหมาะสม และนำไปสู่การแสดงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกรณีที่มีปัญหามีลักษณะความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวปัญหา สาเหตุ และทำการค้นหาวิธีการแก้ไข ซึ่งต้องพิจารณาหลายด้านพร้อมกัน การใช้แผนภาพนี้ในรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยในการกำหนดขอบเขตของปัญหา และเลือกวิธีทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางเมตริกซ์ (Matrix – Data Analysis)

เป็นการจัดข้อมูลลงในตาราง เพื่อให้สรุปผลจากข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือชนิดเดียวในชุดนี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ “ ข้อมูลตัวเลข “ เครื่องมือชนิดนี้มีประโยชน์พื้นฐานในการนำไปสู่การใช้เทคนิคสถิติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว

2.2.6 แผนภูมิการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart , PDPC)

เป็นการวางแผนเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จที่ดีในการทำงาน ถ้าคาดว่าในการทำงานจะมีบางขั้นตอนซึ่งอาจเกิดผลได้หลายแบบและไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดผลแบบใดก่อน PDPC จะช่วยแสดงการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (ลักษณะเดียวกับ Flow Chart ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

2.2.7 แผนภาพลูกศร (Arrow Diagram)

เป็นแผนภาพแสดงการจัดลำดับการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนและเงื่อนไขเวลา โดยใช้ลูกศรเป็นสัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และมีตัวเลขเวลาการทำงานกำกับไว้ด้วย Arrow Diagram คือวิธีการของ PERT / CPM นั่นเอง

การเขียน Arrow Diagram มีประโยชน์ดังนี้

1. เป็นการกำหนดตารางการทำงานอย่างละเอียดโดยมีเงื่อนไขทางด้านเวลามาประกอบ
2. ทราบขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องรักษารเวลาในการที่จะให้งานเสร็จตามกำหนด
3. ใช้ประเมินผลกระทบอันเกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือความล่าช้าในขณะทำงานและปรับตารางการทำงานให้เหมาะสม

2.3 การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA)

(Ernet J. Henley , John P . Bentley John W. Priest)

ต้นไม้ของการเสีย คือ แบบจำลองของระบบที่มีการดำเนินการจากบนลงล่าง (Top – Down) ที่นำสถานะของระบบที่ทราบอยู่และไม่เป็นที่ต้องการมาใช้ ซึ่งเรียกสถานะเช่นนี้ว่า เหตุการณ์ส่วนยอด (Top Event) เพื่อเป็นตัวแสดงว่า เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยการตรวจสอบการเสียและความบกพร่องของชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของระบบ ซึ่งเราเรียกว่า เหตุการณ์พื้นฐาน (Basic Event)

วิศวกรส่วนใหญ่มักแนะนำให้ทำการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (FTA) ในการแยกสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องในการวิเคราะห์แบบ FMEA ซึ่ง FTA ต่างจาก FMEA ตรงที่ FTA เป็นการวิเคราะห์จากบนลงล่าง วิศวกรจะเริ่มจากการนำเหตุการณ์ที่เป็นจุดบกพร่องสุดท้ายมาอยู่ในระดับบนสุด แล้วเชื่อมจุดบกพร่องที่เป็นสาเหตุของจุดบกพร่องสุดท้ายโดยใช้เกตแสดงตรรก (Logic Gate) เนื่องจาก FTA เป็นการวิเคราะห์แบบปลายเปิด เราจึงสามารถขยายการวิเคราะห์หาสาเหตุไปได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดที่สาเหตุพื้นฐานของจุดบกพร่อง ซึ่งเป็นจุดเด่นของ FTA ทำให้ FTA เหมาะกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

2.3.1 ความเป็นมาของการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง

FTA ถูกคิดค้นขึ้นโดย H.A.Watson แห่ง Bell Telephone Laboratories ในปี 1962 เพื่อวิเคราะห์ Minute – man Launch Control System ต่อมา North American Space Industrial ได้พัฒนา FTA ต่อไป จนกระทั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายว่าเป็นวิธีการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ FTA เหมาะกับการวิเคราะห์จุดบกพร่องในระบบที่ซับซ้อนทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณFTAเป็นผังทางตรรกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์ในระบบ กับสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำลงไปในระบบ J.B Fussel ได้กล่าวถึงคุณค่าของ FTA ไว้ดังนี้

1. วิเคราะห์ภายในการควบคุมการวิเคราะห์เพื่อสืบหาจุดบกพร่อง
2. ซึ่ส่วนของระบบภายใน ควบคุมการวิเคราะห์เพื่อสืบหาจุดบกพร่อง
3. มีรูปแบบกราฟฟิกซึ่งช่วยให้เห็นระบบชัดเจนขึ้น
4. เสนอทางเลือกให้สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
5. อนุญาตให้ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกสนใจระบบย่อยเฉพาะส่วนได้


การวิเคราะห์ FTA จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในโครงสร้างระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบและช่วยหาจุดบกพร่องของระบบอีกด้วย

2.3.2 การปฏิบัติการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง

การออกแบบ FTA เริ่มจากการกำหนดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาในระดับบนสุด จากนั้นพิจารณาหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาในระดับสุดท้าย แล้วใช้เกตตรรกซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ “ and – gate “ หรือ “ or – gate “ เชื่อมสาเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานั้นไว้



รูปที่ 2.1 แสดงสัญลักษณ์ทั่วไปในการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง

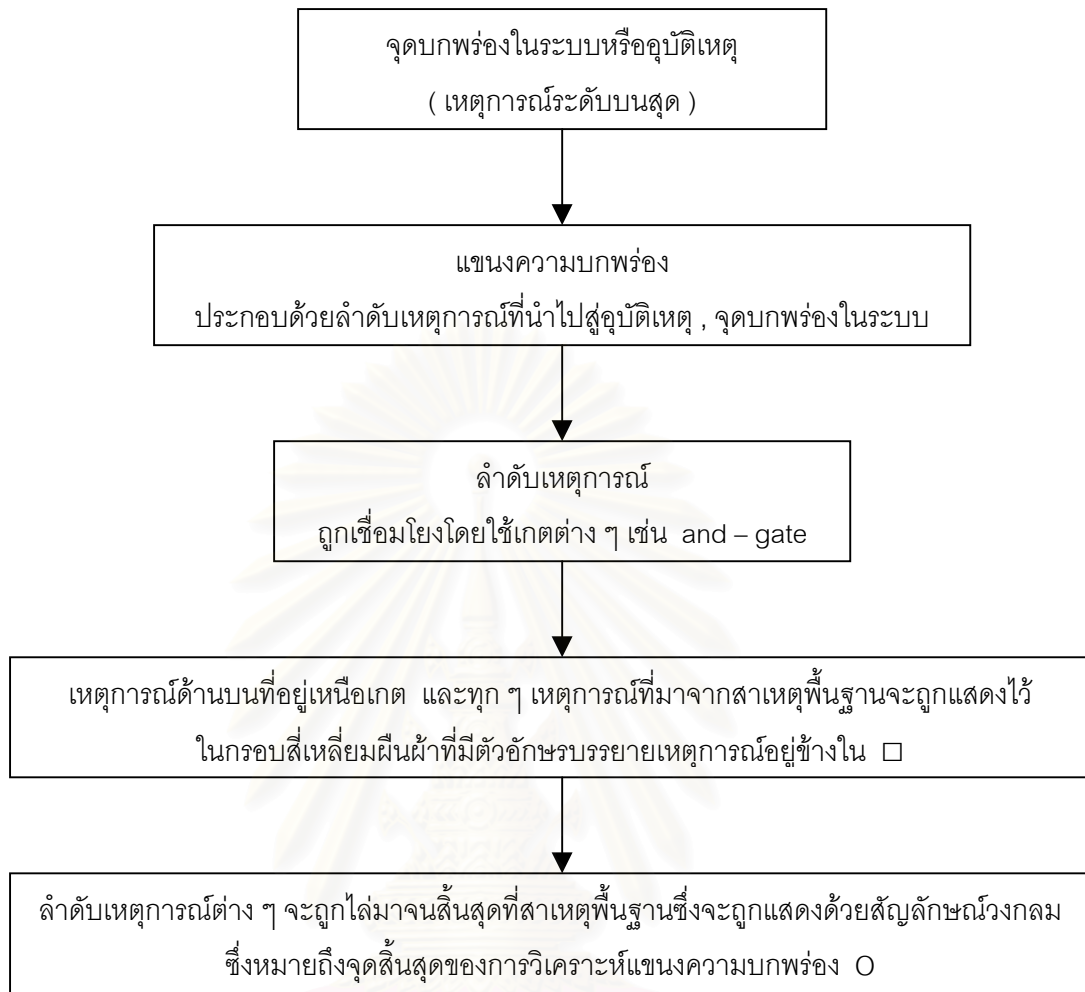

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง

2.3.3 การประสาน FMEA และ FTA ในการวิเคราะห์จุดบกพร่อง

ถึงแม้ FTA จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทุกกรณี ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา FTA อย่างเต็มรูปแบบจะมีความซับซ้อนมาก เพราะต้องแสดงรูปภาพความสัมพันธ์ของแขนงต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์พิเศษแสดงแต่ละเหตุการณ์และแต่ละเกต เมื่อพัฒนาไปเรื่อย ๆ แล้วจะพบว่า FTA นั้น มีความยุ่งยากและอาจจะยากเกินไป

อีกเหตุผลหนึ่งคือ FTA เป็นเครื่องมือที่ดีเหมาะสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องการให้วิศวกรคาดหมายจุดบกพร่องที่น่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้ามากกว่าการวิเคราะห์จุดบกพร่องที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งการคาดการณ์จุดบกพร่องที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านี้เป็นงานยาก ต้องใช้ประสบการณ์ ความเข้าใจระบบอย่างลึกซึ้งและการจินตนาการอย่างมาก

ดังนั้น ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้ใช้ FTA ในการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องในแต่ละกระบวนการที่จะนำไปสู่ของเสียหลัก โดยตั้งปัญหาของเสียไว้บนสุด จากนั้นใช้ PFMEA ในการหาสาเหตุและผลกระทบของจุดบก

พร้อมต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ แล้วจัดประเภทจุดบกพร่องตามค่าคะแนนระดับความเสี่ยง (Risk Priority Number , RPN)

2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 สุภาวดี บุญชนะวิวัฒน์ , 2541 การวางแผนคุณภาพในอุตสาหกรรมการหล่อขึ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม : กรณีศึกษา

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อจัดสร้างระบบแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) และจัดทำแผนคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ในระยะที่ 1 การกำหนดความต้องการของลูกค้าโดยการให้เทคนิคการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment) ระยะที่ 2 เป็นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางโรงงานรับแบบจากลูกค้าจึงไม่มีขั้นตอนนี้ จากนั้นระยะที่ 3 เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis , FMEA) จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความรุนแรงของลักษณะบกพร่อง โอกาสเกิดข้อบกพร่อง เพื่อทำการคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำ (Risk Priority Number) หรือ RPN ภายหลังจากปรับปรุงการผลิต จากนั้นเข้าสู่ระยะที่ 4 จัดทำแผนควบคุมสำหรับควบคุมลักษณะข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดในกระบวนการผลิต ระยะที่ 5 ประเมินผลการวางแผนคุณภาพและแผนควบคุมคุณภาพที่จัดทำขึ้นจากการดำเนินงาน พบว่าของเสียในกระบวนการผลิตลดลง ปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืนลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.4.2 พิธิษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์ , 2541 การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าในกรณีศึกษาของโรงงานประกอบแผงต่อสายเครื่องควบคุมไฟฟ้าและขั้วต่อปลายไฟฟ้า

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของสายเครื่องควบคุมไฟฟ้า เพื่อที่จะบรรลุความต้องการของลูกค้าในโรงงานประกอบขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นในการปรับปรุงด้านกิจกรรมในโรงงาน เริ่มจากการวิเคราะห์เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ หลังจากนั้นเทคนิค FMEA ถูกนำมาทดลองใช้ในการป้องกัน , ลด และกำจัดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และข้อผิดพลาดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับสินค้าอยู่ในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นหาข้อมูลเกณฑ์คุณภาพจากร้องจากลูกค้าโดยใช้พาเรโต เพื่อจะหาเกณฑ์คุณภาพที่ต้องระมัดระวังโดยพิจารณาสองสิ่งคือ ด้านต้นทุนและการเกิดขึ้นของเกณฑ์คุณภาพ การปรับปรุงแผนการสุ่มตัวอย่างได้ถูกปรับปรุงระหว่างการดำเนินเทคนิค FMEA ค่าร้องเรียนจากลูกค้าได้ลดลงร้อยละ 43.76

2.4.3 เจลิมพล ลีลาผาดิกุล , 2540 การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต และค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยแผนภาพแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์และแผนภาพต้นไม้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องเหล่านั้น จากนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตนั้น มาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และควบคุมกระบวนการ เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า (Risk Priority Number : RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่อง โดยค่า RPN ยิ่งมากจะหมายถึงมีความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่องสูง โดยภายหลังจากการดำเนินงาน ทำให้จำนวนของยางเสียลดลงมาก

2.4.4 อรรถพล ฤทธิภักดี , 2544 การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เหมาะสม ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง พร้อมกับมีวิธีการและมาตรฐานในการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ โดยใช้เทคนิคแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเทคนิค Seven new QC tools บางเครื่องมือ เช่น แผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram) แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) มาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของปัญหา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต

2.4.5 นิพนธ์ ชวนะปรางณี , 2543 การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและการผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แนวความบกพร่องและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพในการออกแบบและกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก โดยเริ่มการศึกษาด้วยการรวบรวมปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า โดยอาศัยการระดมความคิด , การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหรือข้อบกพร่อง , การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาต่าง ๆ กับผู้รับผิดชอบ จากนั้นใช้การวิเคราะห์แนวความบกพร่องและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงความครอบคลุมในการรวบรวมข้อบกพร่อง ซึ่งจากวิธีการทั้งสองพบว่า ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของทั้งสองวิธีการมีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพที่มีจำนวนมากกว่า และครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์แนวความบกพร่อง ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบและการผลิตนั้น

2.4.6 มาร์ติน อัครลาภสกุล , 2543 การใช้กรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่าเพื่อลดปัญหาสีเป็นหลุม ที่แผนกพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้ เป็นการศึกษาการนำกรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่า มาใช้เพื่อลดปัญหาสีเป็นหลุม ที่แผนกพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจากการศึกษาในบริษัทตัวอย่างพบว่าปัญหาสีเป็นหลุมนี้เป็นปัญหาที่ทางแผนกพ่นสีให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากปริมาณการเกิดสูงถึง 0.47 CPU (Case Per Unit) และการแก้ไขทำได้ลำบาก การดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมกับคณะทำงานในบริษัทตัวอย่าง เพื่อร่วมกันลดปัญหาสีเป็นหลุมตามขั้นตอนการเลือกปัญหา , การวัด , การวิเคราะห์ , การปรับปรุงและการควบคุม (DMAIC) ของกรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่า แล้วทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานลดปัญหาสีเป็นหลุมนี้ ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมไปถึงกระบวนการผลิตสีของบริษัทผู้ส่งมอบสีให้กับบริษัทตัวอย่าง และมีเป้าหมายที่จะลดปัญหาสีเป็นหลุมลงร้อยละ 30 เพื่อให้เหลือไม่เกิน 0.33 CPU การแก้ปัญหาเริ่มจากศึกษากระบวนการทำงานเพื่อหาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสีเป็นหลุมควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อศึกษา และปรับปรุงระบบการวัดของพนักงานตรวจสอบที่หน่วยงานพ่นสีชั้นบนสุด (Top Coat Inspection) จนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จากนั้นก็นำปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อปัญหาสีเป็นหลุมมาทำการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ และวิธีการทดสอบต่าง ๆ จนพบว่า สาเหตุหลักมาจากสีเคลือบใส (Clear Coat) จึงได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตรวจรับสี Clear Coat และการใช้แผนภูมิควบคุมรอยตำหนิต่อหน่วย ในการติดตามควบคุมที่แผนกพ่นสี จากการปรับปรุงทำให้ปัญหาสีเป็นหลุมอยู่ในระดับต่ำกว่า 0.08 CPU และเมื่อนำการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ พบว่าคณะทำงานเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้การดำเนินงานตามกรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่าประสบความสำเร็จ

2.4.7 สุวิทย์ กล้าเพ็ง , 2543 การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการพ่นสีรถยนต์

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการพ่นสีรถยนต์ ซึ่งจะทำการวิเคราะห์จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสีรถยนต์ และทำการคัดเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ปัญหาฝุ่นและสิ่งสกปรกในผิวสี และปัญหาสีเกิดรอยต่างนำมาทำการแก้ไข โดยอาศัยแผนภาพเหตุและผล เป็นเครื่องมือช่วยหาสาเหตุของการเกิดปัญหาทั้ง 2 เหล่านี้ จากนั้นจะทำการเลือกหัวข้อสาเหตุของปัญหาเพื่อทำการแก้ไขโดยใช้หลักการของการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นก็เริ่มทำการแก้ไขโดยอาศัยเทคนิคทางการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (SQC) เช่น ใบ check sheet , กราฟ , พาเรโตไดอะแกรม เป็นต้น และการออกแบบการทดลอง เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการติดตามผลพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขโดยจะทำการประเมินผลหลังจากการแก้ไข 5 เดือนพบว่า ปัญหาสีฝุ่นและสิ่งสกปรกและปัญหาสีเกิดรอยต่างลดลงจาก 3.30% เหลือ 1.53% ในเดือนสุดท้ายของการประเมินผล

2.4.8 กิตติศักดิ์ อนุรักษ์สกุล , 2545 การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงร่างยานยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาระบบการผลิตตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำให้พบว่าของเสียส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการ DRAW , TRIM / PIERCE และ SEPARATE โดยของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชิ้นงานย่น , เสียรูป , แตก , บวมตุงและมีครีบกม ดังนั้นวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งทำการวิเคราะห์และลดของเสียโดยใช้เทคนิค FMEA ซึ่งสามารถมองของเสียได้หลายมิติ เช่น ระดับความรุนแรงของของเสีย , ผลกระทบที่เกิดขึ้น , ความถี่หรือโอกาสในการเกิดและความสามารถในการตรวจจับของเสียดังกล่าว โดยจากการปรับปรุงและลดของเสียตามขั้นตอนการวิจัย พบว่า กระบวนการ DRAW มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.02% และหลังการปรับปรุงเป็น 0.79% , 0.24% , 0.22% ตามลำดับ ในกระบวนการ TRIM / PIERCE มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.20% และหลังการปรับปรุงเป็น 0.70% , 0.25% และ 0.22% ตามลำดับ และกระบวนการ SEPARATE มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.25% และหลังปรับปรุงเป็น 1.06% , 0.20% และ 0.18% ตามลำดับ

2.4.9 ชวลิต ต่อประสิทธิ์กุล, 2545 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับปรุงหัวพ่นสีแบบ ระฆังในอุตสาหกรรมรถยนต์

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการพ่นสีของอุปกรณ์หัวพ่นสีแบบระฆัง โดยศึกษาสภาพการทำงานของปืนพ่นสีอัตโนมัติแบบระฆัง คุณสมบัติของสี การตรวจสอบคุณภาพ ของฟิล์มสีที่ใช้ในโรงงานพ่นสีรถยนต์ โดยใช้แผนภูมิแกงปลาเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดแบบต่าง ๆ แล้วทำการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการทดลองโดยวิธีการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล เพื่อหาระดับความสัมพันธของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นสีของหัวพ่นสี หลังจากพบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการพ่นสีของหัวพ่นสีแล้ว ได้ทำการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการปรับปรุงหัวพ่นสีที่ชำรุด โดยกำหนดขั้นตอนในการทำความสะอาด การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการใช้งานของหัวพ่นสี แล้วทำการตรวจสอบคุณภาพในการพ่นสีของหัวพ่นสีที่ปรับปรุงขึ้นพบว่า ค่าเฉลี่ยจุดบกพร่องของฟิล์มสีต่อรถยนต์ 1 คันในการพ่นสีก่อนและหลังการปรับปรุง มีค่าใกล้เคียงกันคืออยู่ที่ระดับ 0.77 และ 0.69 ตามลำดับ และค่าความราบเรียบสีก็อยู่ในค่ามาตรฐานคือ มากกว่า 0.6 ซึ่งค่าเฉลี่ยที่วัดได้อยู่ที่ 0.83 สุดท้ายคือการใช้ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ช่วยในการลดปัญหาการชำรุดของหัวพ่นสี และให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

2.4.10 สุวิทย์ บุญชูจรัส, 2539 การวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการปั่นสีตัวถังรถยนต์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำสีตัวถังรถยนต์ จากการทำการวิจัยนี้พบปัญหาการขาดการวางแผนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ดี การวิจัยนี้จึงเสนอวิธีการปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพที่มีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ทำการพัฒนาตรวจสอบวัสดุนำเข้า ได้มีการจัดทำระบบการตรวจสอบวัสดุก่อนนำเข้าใช้งาน โดยวัสดุที่กล่าวถึง คือ สี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสีที่ไม่ได้คุณภาพได้เข้าสู่กระบวนการผลิต ได้แก่ การลำดับหัวข้อการควบคุมในแต่ละกระบวนการย่อย การจัดแบ่งหน้าที่การทำงาน มาตรฐานการควบคุม วิธีการใช้ การติดตามบันทึกผล และขั้นสุดท้ายคือการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต คือพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตในแต่ละกระบวนการย่อย โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบการบันทึกผล



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

การศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงาน

3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงงาน

บริษัทที่นำมาทำการวิจัยนี้เป็นบริษัทผลิตใช้คอปสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ในฐานะบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัยที่จะผลิตใช้คอปที่มีคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดซึ่งก็คือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียง

ปัจจุบัน บริษัทแห่งนี้มีโรงงานผลิตใช้คอป 2 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงงานผลิตใช้คอปสำหรับรถยนต์และโรงงานผลิตใช้คอปสำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งการทำการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะโรงงานที่ผลิตใช้คอปสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยมีพนักงานทั้งหมด 250 คนและมีกำลังการผลิตประมาณ 120,000 ชิ้นต่อเดือน

3.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์

3.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์แบ่งตามลักษณะการทำงาน

3.2.1.1 ใช้คอปแบบทำงานทางเดียว

- ควบคุมความหนืดในจังหวะดึง หรือยึดตัวออก
- ไม่มีความหนืดในจังหวะอัด หรือตอนหดตัว

3.2.1.2 ใช้คอปแบบทำงานสองทาง

- ควบคุมความหนืดทั้งจังหวะดึงและจังหวะอัด

3.2.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.2.2.1 ใช้คอปสำหรับรถยนต์

- ใช้คอปสำหรับรถนั่งส่วนบุคคล
- ใช้คอปสำหรับรถปีคอปขนาด 1 ตัน

3.2.2.2 ใช้คอปสำหรับรถจักรยานยนต์

- ใช้คหน้า (Front Fork Assy)
- ใช้คหลังคู่ (Rear Cushion Unit Single)
- ใช้คหลังเดี่ยว (Rear Cushion Unit Double)

3.3 ลักษณะของผลิตภัณฑ์


3.3.1 หลักการทำงานของใช้คัท

เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิก ที่คอยหน่วงด้านการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวรถจักรยานยนต์ ที่เกิดจากการยุบตัวและยึดตัวของสปริงที่ติดกับตัวใช้คัท

3.3.2 ประโยชน์ของใช้คัท

- ลดการสั่นสะเทือนของรถให้น้อยลง
- สามารถควบคุมการขับขี่ และการทรงตัวได้ดี
- ความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ เพราะใช้คัทช่วยทำให้เกิดความนุ่มนวล ขณะขับขี่
- ช่วยให้รถเกาะถนนได้ดี ไม่ลื่นไถล
- ทำให้การบังคับเลี้ยวได้ดี
- ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน
- ลดการสึกหรอของหน้ายาง

3.3.3 ส่วนประกอบของใช้คัท

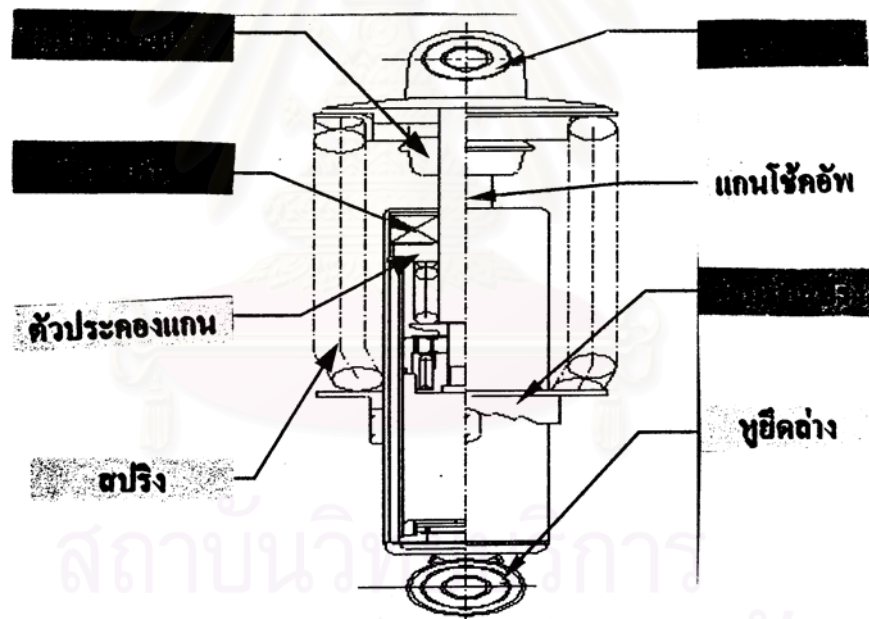

รูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของใช้คัท

3.3.4 ลักษณะของใช้ค้ำพรดจักรยานยนต์



รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของใช้ค้ำพรดจักรยานยนต์


3.3.5 ลักษณะของ Outer Tube ซึ่งเป็นส่วนนอกของใช้ค้ำพรดจักรยานยนต์ (ที่นำมาพ่นสี)



รูปที่ 3.3 แสดงลักษณะของ Outer Tube

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.4 แผนผังกระบวนการพ่นสีใช้ค้อพรดจักรยานยนต์

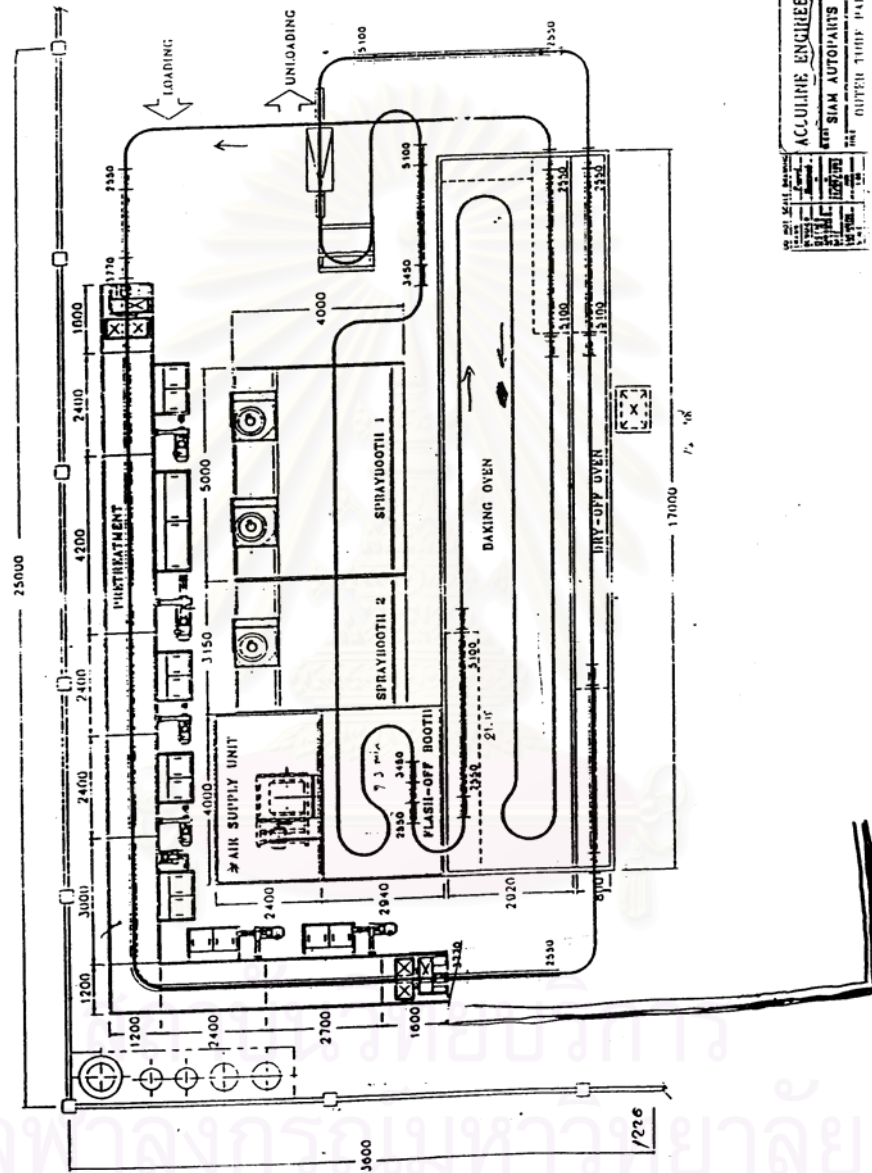

รูปที่ 3.4 แสดงแผนผังของกระบวนการพ่นสีใช้ค้อพรดจักรยานยนต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.5 ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพ่นสีใช้คัพพรีจอร์นายนยนต์

3.5.1 กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ตรวจรับคือ ชิ้นงานอลูมิเนียมหล่อ หรือที่เรียกว่า Outer Tubeซึ่งมักจะมีปัญหาครุพูนในเนื้ออลูมิเนียมและรอยขีดข่วนต่างๆ กระบวนการนี้จะทำการสุ่มตรวจรับชิ้นงานที่ไม่มีปัญหาคุณภาพดังกล่าวด้วยสายตา โดยพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ

3.5.2 กระบวนการ Machining

เป็นการกลึง คว้าน เจาะ Outer Tube ให้มีขนาดรูปร่างตามต้องการ แล้วทำการล้างคราบไขมันที่เกิดขึ้นจากน้ำมันที่ใช้ในการ Machining ชิ้นงาน

3.5.3 กระบวนการ Buffing

เป็นการขัดชิ้นงานให้มีผิวเรียบเสมอกัน ด้วยเครื่อง Buffing ที่ใช้ผ้าทรายในการขัดผิว

3.5.4 กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

การเตรียมสี (ผสมสี)

สี หมายถึง ของเหลวที่ไหลไปเคลือบบนผิววัสดุแล้วเกิดเป็นแผ่นฟิล์มขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพจากของเหลว (Liquid) ไปเป็นฟิล์มแข็ง (Solid Film) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจาก

- การระเหยของตัวทำละลาย (Solvent Evaporation)
- การเกิดปฏิกิริยา Oxidation
- การเกิด Polymerization โดยใช้ Catalist หรือความร้อนเป็นตัวเร่ง

ส่วนที่เกิดเป็นฟิล์มสี (Film Former) ประกอบด้วย

1. สาร Emulsion เป็นสารที่ทำให้เกิดสี
2. Additive เป็นสารที่เติมลงไปสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ของสีที่ไม่มี เช่น การทำให้สีไหลดีขึ้น (Leveling Property) หรือแห้งเร็วขึ้น สารพวกนี้ได้แก่ Plasticizer , Drier , Dispersing Agent เป็นต้น
3. ตัวทำละลาย (Solvent) มีหน้าที่ช่วยปรับความหนืดเพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตหรือการใช้งาน เนื่องจาก Emulsion ส่วนใหญ่จะมีความหนืดค่อนข้างสูง จึงจำเป็นอย่างยี่งที่ต้องมีตัวทำละลายเข้าไปทำให้มันละลายและรวมตัวเข้าด้วยกันได้ดี สารเหล่านี้ได้แก่ สาร Organic และ Iorganic บางตัวเช่น Benzene Toluene , Xylene หรือน้ำ แต่ตัวทำละลายนี้จะระเหยออกไปหมดเมื่อสีแห้งตัว

การเตรียมสี เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพ่นสี เพราะถ้าหากวิธีการเตรียมสีไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดปัญหาติดตามามากมายหลายประการ เช่น สีเพี้ยน , สีไหลย่อย , สีเป็นหลุม เป็นต้น วิธีการเตรียมสีมีดังนี้

- สีที่ใช้งานต้องมีการกวนให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Circulation) ซึ่งรวมถึงในขณะที่ใช้งาน ด้วย
- การปรับความหนืด (Viscosity) ของสีที่ใช้งานให้เหมาะสม โดยวัดความหนืดให้สัมพันธ์กับ อุณหภูมิ (Temperature) ของสีด้วย
- การกรองสีที่ใช้พ่นโดยตะแกรงกรองสี (Filters) ให้ถูกต้อง
- สี Mettalic ใช้ตะแกรงขนาด 200 – 300 Mesh
- สี Clear ใช้ตะแกรงขนาด 400 Mesh
- ภาชนะที่ใช้บรรจุสี คือ ถังสี , ปิ่นพ่นสีแขวนไว้ในถุงพลาสติก ควรล้างภาชนะให้สะอาด โดยปราศจากคราบน้ำ , น้ำมัน และฝุ่นละออง

การวัดความหนืดสี (Viscosity)

การหาความหนืดวิธีนี้ เป็นการหาความหนืดของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่จำหน่ายแก่ลูกค้า ความหนืดดังกล่าวมักกำหนดให้ต่างกันแล้วแต่ประเภทของสีในเชิงวิชาการ เพื่อให้เหมาะสมกับเสถียรภาพต่อการเก็บและในเชิงการค้าเพื่อให้ยุติธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย เครื่องมือที่ใช้ในการหาความหนืดสี ประกอบด้วย

1. เครื่องวัดความหนืด
2. นาฬิกาจับเวลา

Continuous Conveyor Type

อุปกรณ์ประกอบด้วย Conveyor และ Hanger กรณีนี้ Outer Tube จะเคลื่อนที่ไปตามแนว Conveyor โดย Outer Tube จะถูกแขวนอยู่บน Hanger ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อนำไฟฟ้า จึงสามารถดึงประจุของละอองสีมาจับเกาะ Outer Tube ได้ดีขึ้นแต่ถ้าหากมีสีมาจับเกาะบน Hanger หนาเกินไป จะทำให้สื่อนำไฟฟ้าลดลง จึงทำให้ละอองสีมายึดเกาะ Outer Tube ได้ยากขึ้นและบน Hanger หนึ่งสามารถบรรจุ Outer Tube ได้ 6 อัน โดยมีระยะห่างระหว่าง Hanger เท่ากับ 50 เซนติเมตร โดย Hanger แต่ละตัวมีเฟืองติดกับสาย Conveyor ทำให้ Hanger สามารถหมุนรอบตัวเองได้ ช่วยให้ ละอองสีจับเกาะขึ้นงานได้ทั่วถึงขึ้น

การเตรียมเครื่องมือในการพ่นสี

- การทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสี จะต้องทำความสะอาดก่อนและหลังจากมีการพ่นสีแล้วทุกครั้ง
- การปรับความดันสี โดยการตรวจดูเกจวัดแรงดันสีที่ข้างผนังห้องพ่นสีหรือไมก็วัดจากระยะของสีที่ฉีดออกมาจากปลายปืน

- การปรับความดันลม ควรปรับให้เหมาะสมกับประเภทของสีและเครื่องมือที่ใช้งานเพื่อให้ได้ขนาดของละอองสีที่เหมาะสมทำให้ได้ฟิล์มสีที่มีความหนาที่ถูกต้อง และผิวฟิล์มสีที่มีความเรียบสวยงาม
- การปรับปืนพ่นสี เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพ่นสี และควรคำนึงถึงเกี่ยวกับปริมาณสีที่ออกมาจากปืนและรูปแบบหรือขนาดของละอองสี ซึ่งจะมีผลต่อความหนาของฟิล์มสีและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

Air Supply Unit

เป็นระบบจ่ายลมให้กับห้องพ่นสีและแผนกอื่น ๆ ของโรงงาน โดยส่งผ่านลมมาตามท่อลมและมาทางเพดานห้องพ่นสี ดังนั้นความสะอาดของลมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึง เพราะลมที่ไม่สะอาดจะเป็นตัวทำให้ฝุ่นและไขมันที่อยู่ตามท่อลมติดผิวสีในขณะพ่นสียังเปียกทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ดได้



รูปที่ 3.5 แสดง Air Supply Unit ของโรงงาน

3.5.5 กระบวนการ Pretreatment

เนื่องจากพื้นผิวที่จะถูกเคลือบสีเป็นส่วนนอกของใช้คัพพอร์ทจากรยานยนต์หรือที่เรียกว่า Outer Tube ซึ่งผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ เนื่องจากผิวของอลูมิเนียมมีความเรียบทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของสีต่ำลง จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิวโลหะด้วยสารเคมี ซึ่งสารเคมีนี้จะทำปฏิกิริยากับผิวอลูมิเนียมเกิดเป็นสารประกอบขึ้น ซึ่งผิวของสารประกอบนี้จะมีลักษณะเป็นผลึกคือขรุขระแต่เล็กมาก ทำให้สีที่จะมาเคลือบสามารถยึดเกาะกับผิวอลูมิเนียมได้ดีขึ้น

สารเคมีที่ใช้ในการเคลือบผิวโลหะคือ Cromate ซึ่งจะให้ผลึกที่ละเอียด สม่ำเสมอ ช่วยในการเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของสี ทำให้สียึดเกาะได้เป็นอย่างดี

สำหรับกระบวนการฉีดล้างและเคลือบผิว (PRETREATMENT) มีขั้นตอนเรียงตามลำดับดังนี้

1. ขั้นตอนการล้างไขมัน (Pre-Degrease) เป็นขั้นตอนการล้างน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการ Machining ที่ติดอยู่กับ Outer Tube เพื่อให้การเคลือบ Cromate ได้ผลดีขึ้นโดยทั่วไปตัวล้างไขมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นต่าง
2. ขั้นตอนการล้างไขมัน 2 (Degrease) เป็นขั้นตอนการล้างคราบไขมันออกอย่างสมบูรณ์
3. ขั้นตอนการล้างน้ำ 1 (Water Rinse1) เป็นขั้นตอนการล้างน้ำยาสำหรับล้างคราบไขมันที่ยังคงติดอยู่บน Outer Tube ออก
4. ขั้นตอนการล้างน้ำ 2 (Water Rinse2) เป็นขั้นตอนการล้างน้ำยาสำหรับล้างคราบไขมันที่ยังคงติดอยู่บน Outer Tube ออกอย่างสมบูรณ์
5. ขั้นตอนการเคลือบ Cromate (Cromate) เป็นขั้นตอนการเคลือบ Cromate บนผิวของ Outer Tube การเคลือบนี้จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex Compound) เคลือบบนผิวของ Outer Tube
6. ขั้นตอนการล้างน้ำ (Water Rinse 3) ขั้นตอนนี้เป็นการล้างเป็นการล้าง Cromate ที่ยังเหลืออยู่บน Outer Tube ออกให้หมด
7. ขั้นตอนการล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (Deionized Water Rinse : DI Water Rinse) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเคลือบผิว โดยเป็นการล้าง Outer Tube ด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคเคมีอื่น ๆ ที่มีอยู่ในน้ำธรรมดาติดเข้าไปสู่กระบวนการพ่นสีในขั้นตอนต่อไปนั่นเอง

ระบบควบคุมน้ำในบ่อต่าง ๆ

ใช้ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ โดยใช้สวิทช์ควบคุมระดับพร้อมโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งโซลินอยด์วาล์วจะเปิดน้ำเติมเข้าสู่ระบบ เมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่าที่ตั้งไว้และจะปิดน้ำเมื่อน้ำที่เติมจนได้ระดับที่ใช้งาน

3.5.6 กระบวนการอบน้ำแห้ง

เป็นการอบชิ้นงานด้วยความร้อนด้วยแก๊สที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที เพื่อให้ น้ำที่ติดชิ้นงานมาจากกระบวนการ Pretreatment แห้งก่อนนำชิ้นงานไปพ่นสีต่อไป

3.5.7 กระบวนการพ่นสี

เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านต้นทุนจึงใช้คนพ่น โดยใช้สีบรอนซ์ (Metallic Color) เป็นสีที่มีผงอลูมิเนียมประกอบอยู่ด้วย ซึ่งผงอลูมิเนียมจะช่วยสะท้อนแสงได้ดี ทำให้แลดูมีความเงางามระยิบระยับมากกว่าธรรมดา (Solid Color)

กรรมวิธีในการเคลือบสี Metallic แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 จะต้องเป็นการพ่นสีที่มีผงอะลูมิเนียมผสมอยู่ซึ่งเรียกว่า Base จนเสร็จก่อน

ขั้นที่ 2 จะทิ้งห่างจากชั้นแรกประมาณ 3 – 5 นาที แล้วจึงพ่นสี Clear ซึ่งมีลักษณะใส ๆ ช่วยให้สีมีความเป็นเงางามมากขึ้น

วิธีการพ่นสี

1. การพ่นสีโดยการใช้ลม (Air Spray) การพ่นสีโดยใช้ลมจะได้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงามแต่มีข้อเสียคือจะมีละอองสีฟุ้งมาก ทำให้เปลืองสีมาก
2. การพ่นสีโดยการใช้ไฟฟ้า (Electrostatic Spray) การพ่นสีวิธีนี้จะเหนี่ยวนำให้สีและชิ้นงานมีประจุตรงข้ามกัน ทำให้สีมาเกาะติดกับชิ้นงานได้ดีขึ้น ทำให้ลดความสิ้นเปลืองของการใช้สีให้น้อยลง

การปรับปืนพ่นสี

การปรับความกว้างของละอองสี

- ถ้าความกว้างของละอองสีแคบเกินไปทำให้พ่นสียากในเวลากการพ่นปกติ โดยอาจทำให้เกิดสีต่างง่าย แต่ถ้าความกว้างของละอองสีแคบ ๆ ก็เหมาะสมกับการพ่นสีตามมุมแคบ ๆ หรือชิ้นงานเล็ก
- ถ้าความกว้างของละอองสีกว้างไป ก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องละอองสี
- ความกว้างของละอองสีที่เหมาะสม ควรมีความกว้างระหว่าง 20 – 30 เซนติเมตร

ระยะห่างของปืนพ่นสี

- ระยะห่างของการพ่นสีประมาณ 45 เซนติเมตร ความกว้างของละอองสีประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ความเร็วในการลากปืนพ่นสีประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร / วินาที

แนวของการพ่นสี (Overlap)

แนวของการพ่นสีควรให้ซ้อนทับกันประมาณ $\frac{2}{3}$ – $\frac{1}{2}$ ของความกว้างของละอองสีเดิม การพ่นสีในลักษณะนี้นั้นจะทำให้ฟิล์มสีที่ได้มีความหนาเท่ากัน ถ้าระยะห่างของละอองสีที่ซ้อนทับกันไม่เหมาะสมจะทำให้ความหนาของสีไม่สม่ำเสมอ

ความเร็วในการลากปืน

ความเร็วในการลากปืนพ่นสีควรอยู่ในช่วงระหว่าง 80 – 100 เซนติเมตร / วินาที ถ้าหากอัตราความเร็วในการลากปืนนั้นเร็วหรือช้ากว่าจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสีบาง , สีต่าง หรือสีไหลได้



ม่าน

รูปที่ 3.6 แสดงภาพพนักงานพ่นสี



รูปที่ 3.7 แสดงภาพปืนพ่นสีไฟฟ้า

3.5.8 กระบวนการอบสีแห้ง


เป็นการอบชิ้นงานที่ผ่านการพ่นสีแล้ว ให้แห้งด้วยความร้อนจากแก๊สที่อุณหภูมิ 145 – 150 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีติดทนนาน

บทที่ 4

การศึกษาและวิเคราะห์ของเสีย

4.1 ขั้นตอนในการศึกษา

ในการศึกษาวิธีการลดของเสียในกระบวนการผลิตใช้คัพพอร์ดจักรยานยนต์ได้มีการนำเสนอขั้นตอนในการศึกษาวิจัยเป็นลำดับดังนี้

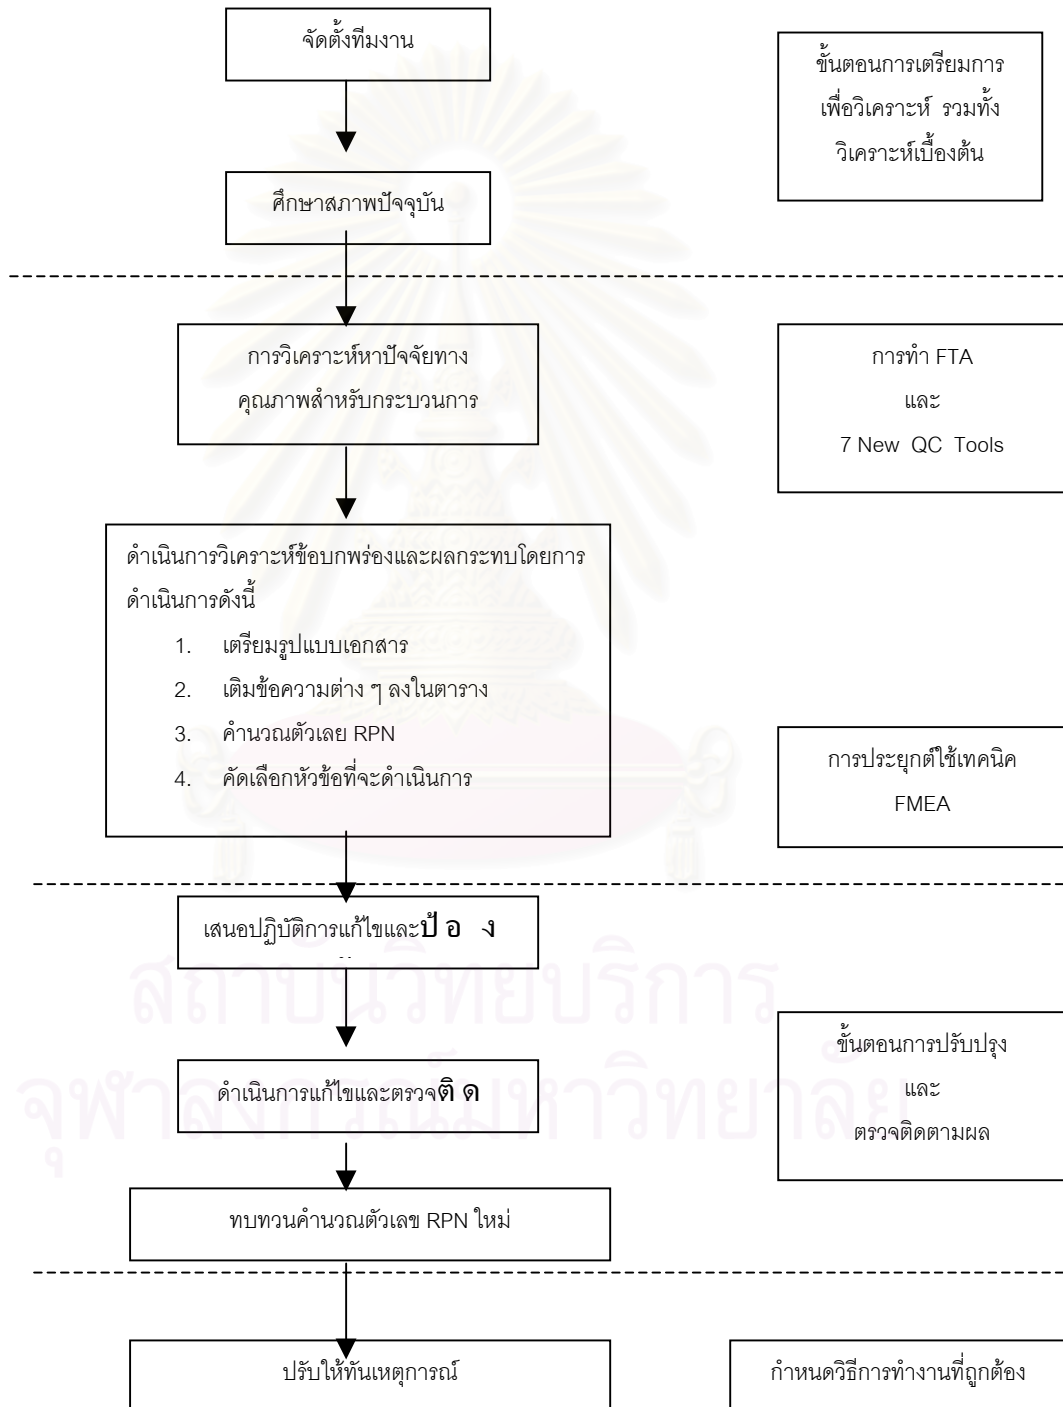

4.2 การจัดทีมงาน

ในการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียได้มีการดำเนินการร่วมกับทีมผู้ชำนาญการอันประกอบด้วย

1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
3. วิศวกรฝ่ายผลิต
4. วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
5. วิศวกรฝ่ายเคมี
6. ผู้จัดการทั่วไปบริษัทผู้ส่งมอบสี
7. ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทผู้ส่งมอบชิ้นส่วนอลูมิเนียมหล่อ
8. หัวหน้างานแผนกพ่นสี

ซึ่งทีมผู้ชำนาญการทุกท่าน มีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างยานยนต์อย่างน้อยคนละไม่ต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้นทุกท่านจึงมีความรู้และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี


4.3 ข้อมูลของเสียที่พบในกระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ทจักรยานยนต์

ปัญหาด้านคุณภาพที่พบในกระบวนการพ่นสีใช้คัพ ได้แก่ ปัญหาสีฟอง สีเป็นเม็ด สีเป็นรอย สีย้อย สีบาง และอื่น ๆ เมื่อทำการศึกษาข้อมูลในอดีตจะพบร้อยละของการเกิดปัญหาคุณภาพ ที่เป็นสาเหตุให้ต้องทำการ Rework ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งทำการพ่นสี Outer Tube ทั้งสิ้น 156,751 ชิ้น มีของเสียดังต่อไปนี้

ลักษณะของเสีย ที่เกิดในแผนกพ่นสี	สัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพสีแบบต่าง ๆ (%)		
	ม.ค. 2546	ก.พ. 2546	เฉลี่ย
ของเสียทั้งหมด	23.95	19.87	21.91
สีเป็นเม็ด	7.8	8.66	8.23
สีฟอง	6.41	5.25	5.83
สีเป็นรอย	4.69	4.27	4.48
สีย้อย	1.14	0.84	0.99
สีบาง	0.93	0.17	1.05
อื่น ๆ	1.21	1.45	1.33

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงสัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพสีแบบต่าง ๆ
จากกระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ทจักรยานยนต์

Pareto Chart for defects

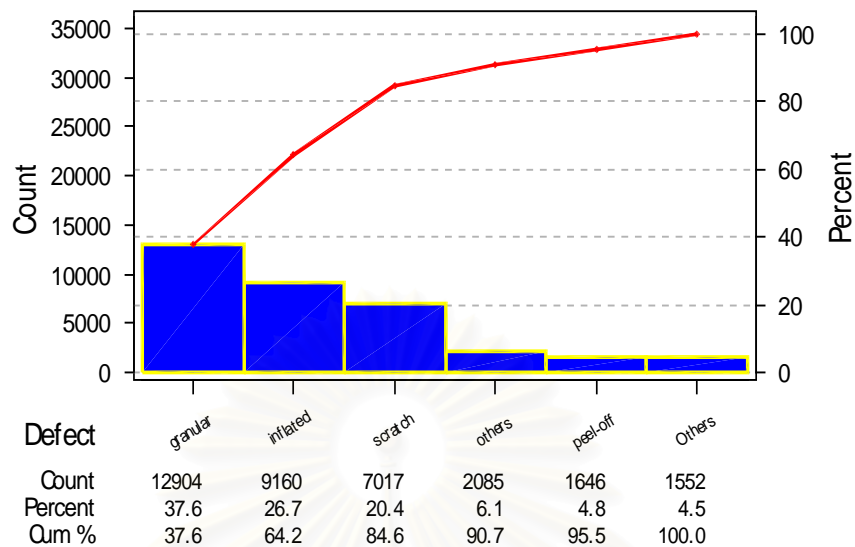

รูปที่ 4.1 กราฟพาเรโตแสดงสัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพแบบต่าง ๆ
จากกระบวนการพ่นสีใช้คอล์พรดจักรยานยนต์

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ปัญหาคุณภาพสีที่เกิดมากถึง 84.7% ของปัญหาทั้งหมดได้แก่ ปัญหาสีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอย ดังนั้นจึงทำการวิจัยเพื่อลดของเสียจาก 3 ปัญหาหลักเหล่านี้

เนื่องจากปัญหา สีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอย เป็นของเสียที่พบหลังจากสิ้นสุดกระบวนการพ่นสี หรือเรียกว่าข้อบกพร่องสุดท้าย ซึ่งของเสียเหล่านี้เกิดจากข้อบกพร่องจากกระบวนการก่อนหน้าซึ่งเป็นของเสียที่มีลักษณะซับซ้อนมาก

4.3.1 การวิเคราะห์กระบวนการ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันกำหนด ฝั่งการไหลของกระบวนการพ่นสี เพื่อทราบขอบเขตที่ชัดเจนในการศึกษากระบวนการตลอดจนมีการระบุวัตถุประสงค์ของการทำงานของแต่ละกิจกรรม โดยมีการกำหนดจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	รับวัตถุดิบ	ฝ่ายคลังสินค้า
	ตรวจสอบวัตถุดิบ	ฝ่ายประกันคุณภาพ
	Machining	ฝ่ายผลิต
	Buffing	ฝ่ายผลิต
	เตรียมสีและความพร้อมของระบบ	ฝ่ายผลิต
	Pretreatment	ฝ่ายผลิต
	อบน้ำแห้ง	ฝ่ายผลิต
	พ่นสี	ฝ่ายผลิต
	อบสีแห้ง	ฝ่ายผลิต
	ตรวจสอบขั้นสุดท้าย	ฝ่ายประกันคุณภาพ
	บรรจุ	ฝ่ายคลังสินค้า
	จัดเก็บ	ฝ่ายคลังสินค้า

ตารางที่ 4.2 ผังการไหลของกระบวนการพ่นสีใช้คัลโปรดักชันยานยนต์

จากผังการไหลของกระบวนการดังกล่าว กลุ่มผู้ชำนาญการได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยเฉพาะในกระบวนการพ่นสีที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพเท่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดในการอธิบายหน้าที่หลัก หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ จุดที่ควรระมัดระวังตลอดจนข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำงานดังกล่าว

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ตรวจรับวัตถุดิบ	คัดเลือกว่าวัตถุดิบที่ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต	วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน	ชิ้นงานมีรูพรุนเข้าสู่กระบวนการ ชิ้นงานมีรอยเข้าสู่กระบวนการ
Machining	กลึง เจาะ คว้าน ชิ้นงานให้ได้ขนาดตามต้องการ	การใช้ตัวยึด (machine clamp) วิธีการ Machining ตะกร้าล้างชิ้นงาน	ชิ้นงานมีรอยกระแทก
Buffing	ขัดผิวชิ้นงานให้เรียบ	วิธีการขัดชิ้นงาน การเลือกใช้กระดาษทราย	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก
ล้างคราบไขมัน 1,2	ล้างคราบไขมันจากกระบวนการ Machining ออกจากชิ้นงาน	อุณหภูมิ น้ำยาในบ่อ บ่อน้ำยาสกปรก	ชิ้นงานมีคราบไขมันติดอยู่
Water Rinse 1,2	ล้างน้ำยาที่ใช้ล้างคราบไขมันในขั้นตอนก่อนหน้าออกจากชิ้นงาน	อุณหภูมิของน้ำในบ่อ การหมุนเวียนของน้ำในบ่อ ประสิทธิภาพของตัวกรอง	ชิ้นงานมีคราบน้ำยาล้างไขมันติดอยู่
เคลือบ Cromate	เคลือบผิวชิ้นงานด้วย Cromate	น้ำที่ติดชิ้นงานมากก่อนเป็นตัวกัน ให้เคลือบ Cromate ไม่ติด	ชิ้นงานเคลือบ Cromate ไม่ทั่วถึง
Water Rinse 3	ทำความสะอาดชิ้นงาน	อุณหภูมิของน้ำในบ่อ การหมุนเวียนของน้ำในบ่อ	ชิ้นงานไม่สะอาด
DI	ล้างชิ้นงานด้วยน้ำบริสุทธิ์	ปริมาณน้ำ DI ความสะอาดของบ่อน้ำ DI หัวฉีดสเปรย์จุดตัน	ชิ้นงานไม่สะอาด
เตรียมสีและความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์พ่นสี	เตรียมสีและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด การตั้งความเร็ว conveyor รางเหล็กขนวน conveyor	สีตกตะกอน ความเร็ว conveyor ไม่เหมาะสม เศษสนิมจากรางเหล็กวิ่งหล่น
อบน้ำแห้ง	อบน้ำให้แห้งก่อนพ่นสี	ฝุ่นละอองในและนอกห้องอบแห้ง อุณหภูมิห้องอบแห้ง	ชิ้นงานมีน้ำขังอยู่ ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
พ่นสี	พ่นสีและเคลือบเงา	ฝุ่นละอองในและนอกห้องพ่นสี วิธีการพ่นสี ความปลอดภัยของอุปกรณ์พ่นสี	สีเป็นเม็ด สีฟอง
อบสีแห้ง	อบสีให้แห้ง	อุณหภูมิห้องอบสี	สีฟอง
ตรวจสอบชิ้นสุดท้าย	รับรองคุณภาพของสีก่อนส่งไป แผนกประกอบ	ข้อกำหนดในการตรวจสอบ เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้	มีของเสียส่งไปแผนกประกอบ

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ (ต่อ)

จากตารางที่ 4.3 ทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า ควรกำหนดให้กระบวนการ Pretreatment เป็นกระบวนการที่รวมถึงกระบวนการย่อยต่าง ๆ อันได้แก่ ขั้นตอนการล้างคราบไขมัน 1 , 2 , ล้างน้ำสะอาด 1 , 2 , เคลือบ Cromate , ล้างน้ำสะอาด 3 และ ล้างน้ำ DI เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันผ่านบ่อชุบทั้ง 7 บ่อและเป็นระบบปิด จึงควรรวมกันเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล

เนื่องจากตั้งแต่ขั้นตอนการอบน้ำแห้ง พ่นสี และอบสีแห้ง ชิ้นงานเคลื่อนที่บนสาย conveyor เดียวกันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อชิ้นงานออกจากห้องพ่นสีจะผ่านห้อง Flash-Off เพื่อให้สีมีเวลาติดชิ้นงานได้ดีขึ้น (Setting Time) แล้วเข้าสู่ห้องอบสีแห้งทันทีจึงจัดว่าอยู่ในระบบปิด

ส่วนกระบวนการตรวจสอบชิ้นสุดท้าย เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสีของชิ้นงาน ก่อนส่งมอบให้แผนกประกอบต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ถ้าพบของเสียในการตรวจสอบ ก็เป็นการบ่งชี้ว่ามีของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงไม่นำกระบวนการตรวจสอบมาทำการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นที่จะลดของเสียจากกระบวนการดังต่อไปนี้

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ตรวจรับวัตถุดิบ	คัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีปัญหาด้าน คุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต	วิธีการตรวจสอบชิ้นงาน	ชิ้นงานมีรูพูนเข้าสู่กระบวนการ ชิ้นงานมีรอยเข้าสู่กระบวนการ
Machining	กลึง เจาะ คว้าน ชิ้นงานให้ได้ ขนาดตามต้องการ	การใช้ตัวยึด (machine clamp) การใช้ jig ภาชนะบรรจุชิ้นงาน	ชิ้นงานมีรอยกระแทก

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
Buffing	ขัดผิวชิ้นงานให้เรียบ	วิธีการขัดชิ้นงาน การเลือกใช้กระดาษทราย	ชิ้นงานมีรอยลึก , ชิ้นงานมีรอย กระแทก , ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง
เตรียมสีและความ พร้อมของระบบ	เตรียมสีและเครื่องจักรที่มี ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์พ่นสีต่าง ๆ และ ความสะอาดของระบบ	สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด การตั้งความเร็ว conveyor การตั้งอุณหภูมิห้องอบ สนิมและน้ำมันหลุดล่อนจาก รางเหล็กแขวน conveyor ความสะอาดของห้องอบน้ำแห้ง ความสะอาดของห้องพ่นสี,อบสี	สีตกตะกอน , สีเหนียวเกินไป ความเร็ว conveyor ไม่เหมาะสม อุณหภูมิห้องอบไม่เหมาะสม สนิมและน้ำมันหลุดล่อนหล่นได้ ชิ้นงาน
Pretreatment	เตรียมผิวชิ้นงาน.ให้พร้อมสำหรับ พ่นสี	ความสะอาดของบ่อ อุณหภูมิน้ำยาในบ่อ	ชิ้นงานสกปรก
อบน้ำแห้ง	อบชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการ Pretreatment ให้แห้ง	ชิ้นงานบางรุ่นมีรูเป็นเกลียว Jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเคลือบหนา	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง
พ่นสี	พ่นสีและเคลือบเงา	วิธีการพ่น ความเมื่อยล้าของพนักงาน	ฟิล์มสีที่พ่นได้หนาเกินไป
อบสีแห้ง	อบสีให้แห้งและติดกับชิ้นงาน	อุณหภูมิห้องอบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ

สรุปกระบวนการที่จะมุ่งเน้นเพื่อกำจัดข้อบกพร่องมีดังนี้

1. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
2. กระบวนการ Machining
3. กระบวนการ Buffing
4. กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ
5. กระบวนการ Pretreatment
6. กระบวนการอบน้ำแห้ง
7. กระบวนการพ่นสี
8. กระบวนการอบสีแห้ง

4.4 การวิเคราะห์หาปัจจัยทางคุณภาพ

แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาสี่เป็นเม็ด สี่พอง และสี่เป็นรอย จะใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 New QC Tools บางเครื่องมือ มาใช้ค้นหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครื่องมือทางคุณภาพดังกล่าว ได้แก่

1. Affinity Diagram
2. Relation Diagram
3. Fault Tree Analysis
4. Matrix Diagram

เครื่องมือเหล่านี้ เป็นเครื่องมือทางคุณภาพที่ใช้หาสาเหตุของปัญหาสี่เป็นเม็ด สี่พอง และสี่เป็นรอย โดยจะทำการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับผู้เหมาะสม ในการรับผิดชอบ ซึ่งจากการนำเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.4.1 Affinity Diagram

เริ่มทำการศึกษาโดยได้ตั้งหัวข้อในการระดมความคิด


“ทำไมจึงเกิดของเสียหลักจากกระบวนการพ่นสี “

จากนั้นทางทีมงานได้เขียนปัจจัยและสาเหตุต่างๆที่คิดว่าเกี่ยวข้องรวมทั้งสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติงาน บริเวณปฏิบัติงาน ทำให้ได้ความคิดหลากหลายดังแสดงในรูปที่ 4.2 หลังจากนั้นทีมงานได้จัดกลุ่มปัญหาใหม่ โดยแบ่งตามกระบวนการที่เกิดปัญหาดังแสดงในรูปที่ 4.3 โดยที่ในการแบ่งกลุ่มปัญหาครั้งแรกเป็นการแบ่งกลุ่มใหญ่ ๆ ทีมงานจึงได้ทำการแบ่งกลุ่มปัญหาให้ย่อยและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการได้แบ่งออกเป็น

1. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
2. กระบวนการ Machining
3. กระบวนการ Buffing
4. กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ
5. กระบวนการ Pretreatment
6. กระบวนการอบน้ำแห้ง
7. กระบวนการพ่นสี
8. กระบวนการอบสีแห้ง

ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหาจุดพุน	พนักงานเร่งรีบในการ ตรวจสอบ	ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหารอย	ตัวยึดชิ้นงาน ทำด้วยเหล็ก	พนักงานขาดความ ระวังในการใช้ jig	ตะกร้าล้างชิ้นงาน แคบเกินไป	พนักงานไม่ระวังใน การหยิบชิ้นงาน
ใช้ผ้าทอใยเบอร์ หยาบเกินไป	สีที่ผสมแล้ว ใช้ไม่หมด	สีตกค้างอยู่ที่ก้นถัง ผสมสี	สีที่ตกค้างอยู่ที่ปืนพ่น สีและหัวสเปรย์ปืน	พนักงานขาดทักษะ ในการเตรียมสี	รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิม	น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยด
ฝุ่นละอองจากภายใน และภายนอกระบบ	ห้องอบน้ำ, พ่นสี, อบสี สกปรก	ฝุ่นละอองจากนอก ระบบ	ลมจาก Air Supply สกปรก	Filter ขาดประสิทธิภาพ	Jig ที่ใช้รองชิ้นงานมี สีมาเกาะหนา	พนักงานพ่นสีใกล้ ชิ้นงานมากเกินไป
พนักงานพ่นสีทับที่ เดิมมากเกินไป	พนักงานเมื่อยัดใน การถือปืนพ่นสี	อุณหภูมิห้องอบสี แห้งสูงเกินไป	สเกลบอกอุณหภูมิไม่ เที่ยงตรง	ชิ้นงานสกปรก ชิ้นงานมีรูเป็นเกลียว	อุณหภูมิน้ำยาในบ่อ ต่ำเกินไป	พนักงานปิดแก๊สที่ให้ ความร้อนเร็วเกินไป
น้ำยาและน้ำในบ่อ สกปรก	น้ำยาและน้ำในบ่อ สกปรก	ไม่มีการเปลี่ยนถ่าย น้ำยาและน้ำในบ่อ	ไม่มีการทำความสะอาด สะอาดบ่อต่าง ๆ	วัตถุดิบมีจุดพุนเข้าสู่ กระบวนการผลิตได้	วัตถุดิบที่มีรอยเข้าสู่ กระบวนการผลิตได้	ชิ้นงานมี รอยกระแทก
ชิ้นงานมี รอยขีดลึก	ชิ้นงานมี ผิวเป็นแอ่ง	สีตกตะกอน เป็นเม็ด	สีเหนียวเกินไป	เศษสนิมหล่นใส่ ชิ้นงาน	น้ำมันหล่อลื่น หยดใส่ชิ้นงาน	ฝุ่นละอองเกาะชิ้น งาน
ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	ฟิล์มสีหนาเกินไป	ชิ้นงานมีอุณหภูมิ สูงเกินไป	พนักงานขัดผิว ชิ้นงานไม่ถูกวิธี	แสงสว่างบริเวณขัด ผิวไม่เพียงพอ	หัวฉีดน้ำยาและ น้ำอุดตัน	แรงดัน ต่ำเกินไป


รูปที่ 4.2 Affinity Diagram แสดงปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียหลักโดยการระดมสมองของทีมงานโดยอ้างอิงตามจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริง

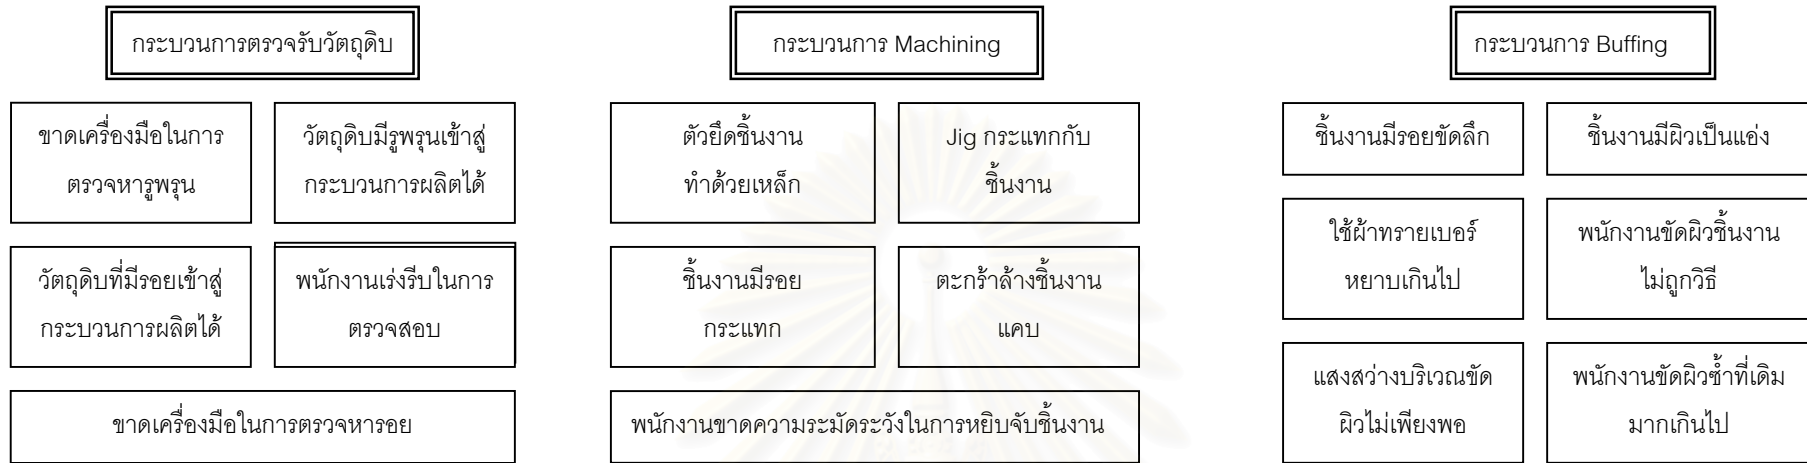

กระบวนการเตรียมผิวและความพร้อมระบบ



รูปที่ 4.3 แสดงการแบ่งกลุ่มและศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้อง

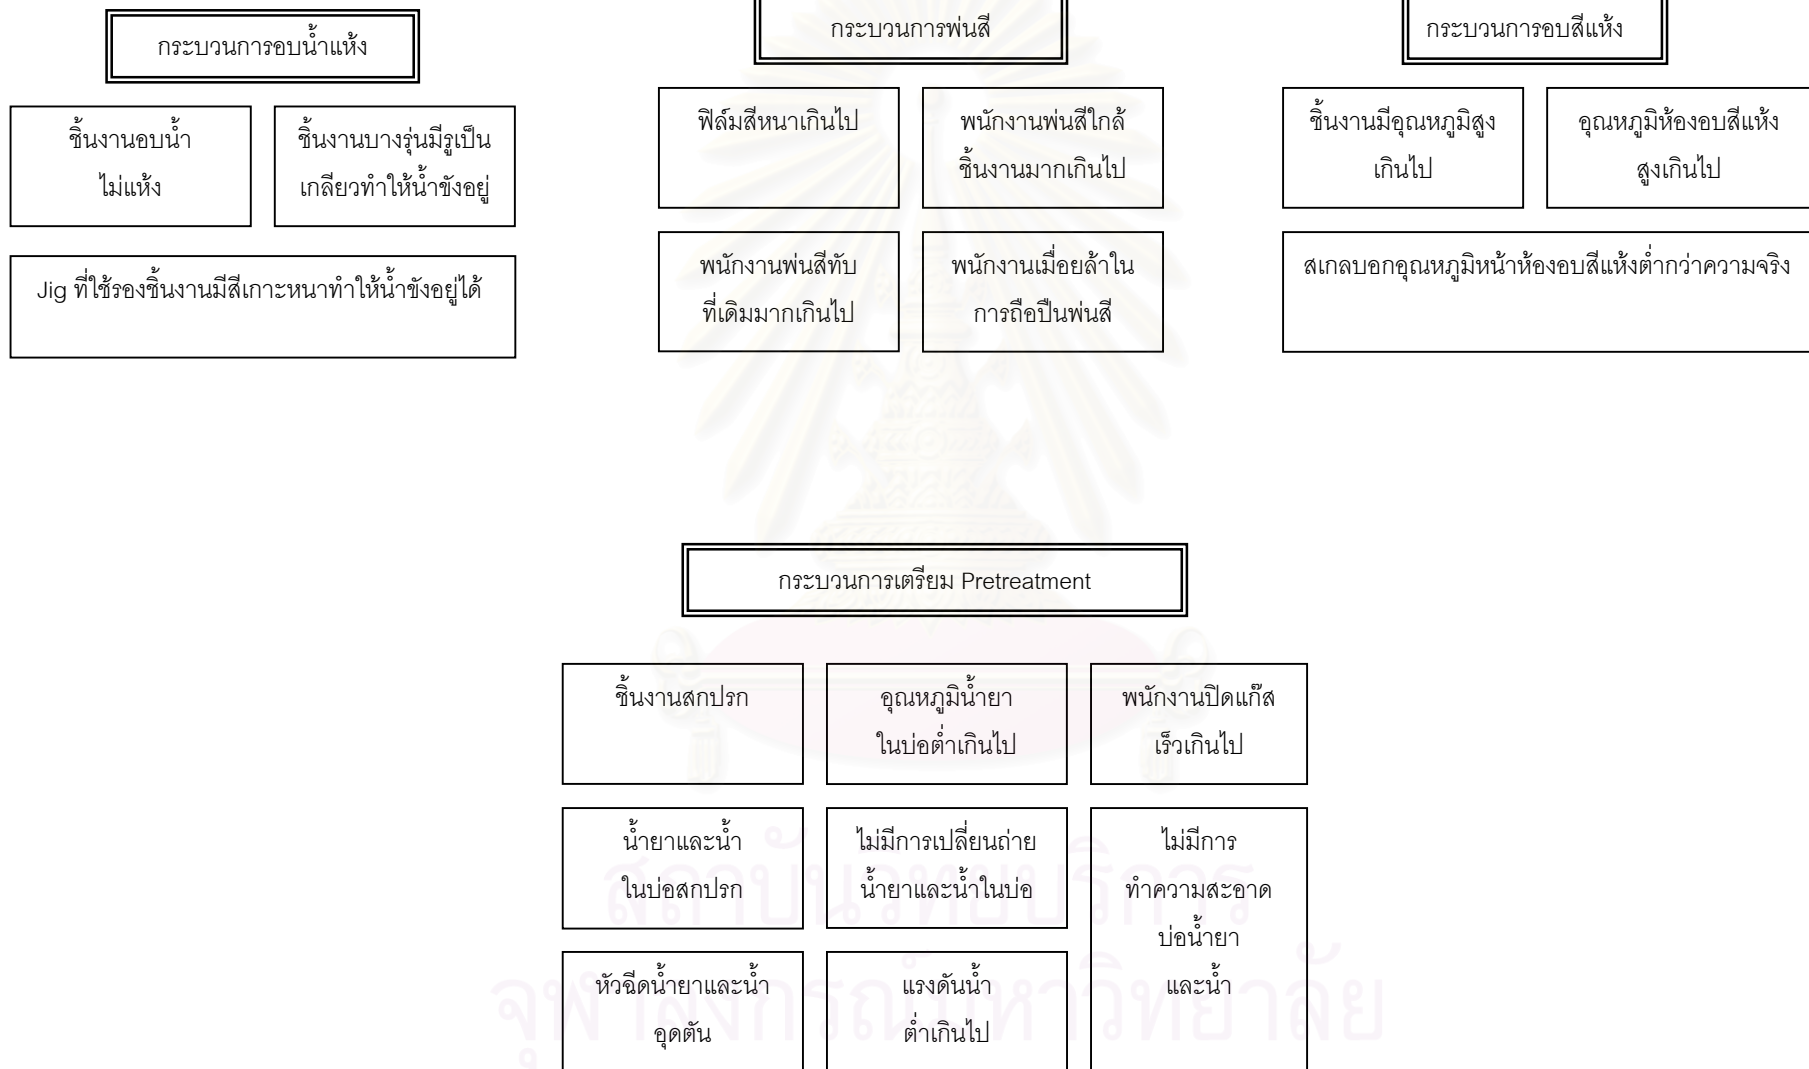

รูปที่ 4.3 แสดงการแบ่งกลุ่มและศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

1.4.1 Relation Diagram

ภายหลังจากที่ได้ระดมความคิดและแบ่งกลุ่มปัญหาของ Affinity Diagram แล้วทางทีมงานได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัญหาที่แท้จริงในด้านกระบวนการ ได้หาความสัมพันธ์โดยการโยงความเกี่ยวข้อง (Relation Diagram) โดยทิศทางของลูกศรจะออกจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวความบกพร่อง (FTA) เป็นไปได้สะดวกขึ้น ซึ่งแสดงไว้ดังรูปที่ 4.4

1.4.2 การวิเคราะห์แนวความบกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA)



เมื่อได้ทำการหาความสัมพันธ์ของปัญหาที่แท้จริงในแต่ละกระบวนการแล้ว ได้มีการนำการวิเคราะห์แนวความบกพร่อง มาใช้สำหรับแตกปัญหาหลักออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา ซึ่งปัญหาหลักจากกระบวนการพ่นสี หรือปัญหาสีเป็นเม็ด สีฟอง สีเป็นรอยนั้น เป็นปัญหาที่พบหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ มีสาเหตุพื้นฐานมาจากข้อบกพร่องจากกระบวนการก่อนหน้า ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนจึงมีการนำ FTA มาใช้เพราะเป็นการวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top Down Approach) ซึ่งจะเริ่มจากการนำเหตุการณ์ที่เป็นจุดบกพร่องสุดท้าย มาอยู่ในระดับบนสุด แล้วเชื่อมจุดบกพร่องที่เป็นสาเหตุของจุดบกพร่องสุดท้ายโดยใช้เกตแสดงตรรกะ (Logic Gate) โดยการวิเคราะห์แนวความบกพร่องนี้ จะนำข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ มาช่วยในการเขียนแผนภาพวิเคราะห์แนวความบกพร่องโดยทำการตั้งปัญหาหลักที่ว่า “ทำไมจึงเกิดของเสียหลักจากกระบวนการพ่นสี “ แล้วทำการระดมสมองหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าโดยทีมงานผู้ชำนาญการ ดังแสดงในรูปที่ 4.5

1.4.3 แผนภาพตารางเมตริกซ์ (Matrix Diagram)


เมื่อได้สาเหตุที่แท้จริงของแต่ละปัญหาที่เกิดจากแต่ละกระบวนการจากการวิเคราะห์ด้วย FTA แล้ว จึงนำแผนภาพตารางเมตริกซ์หรือตารางคุณภาพเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 2 ปัจจัยว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยปัจจัยที่ได้นำมาศึกษา คือ

1. ประเภทของของเสียหลัก
2. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง


ซึ่งจากการใช้ตารางดังกล่าว จะทำให้เห็นว่าประเภทของของเสียใดที่หน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดของตารางแสดงได้ดังรูปที่ 4.6

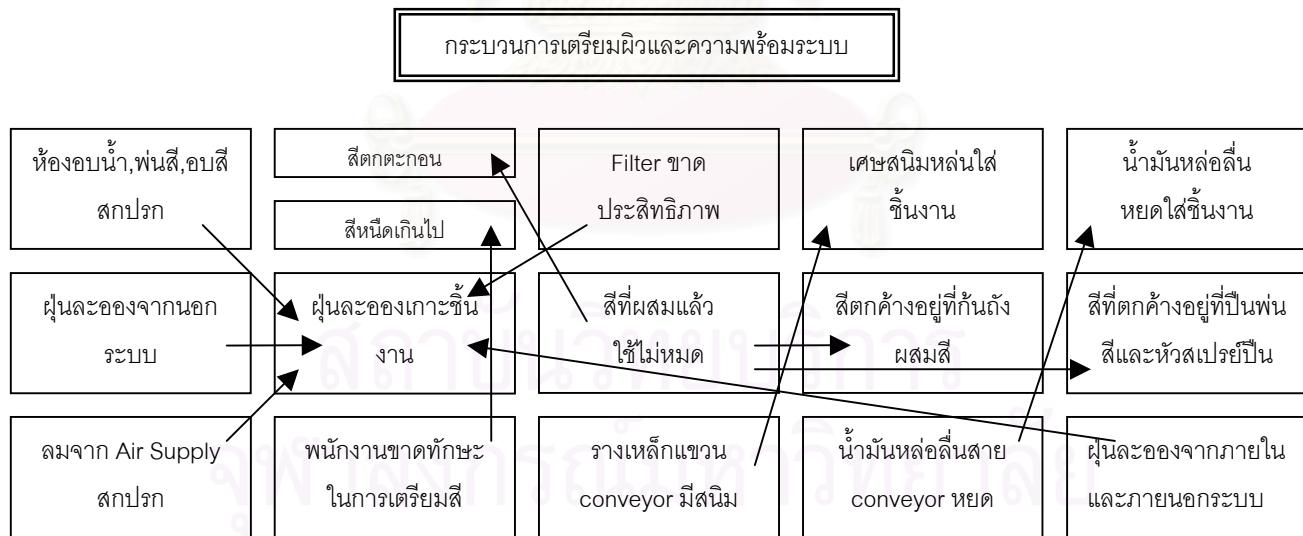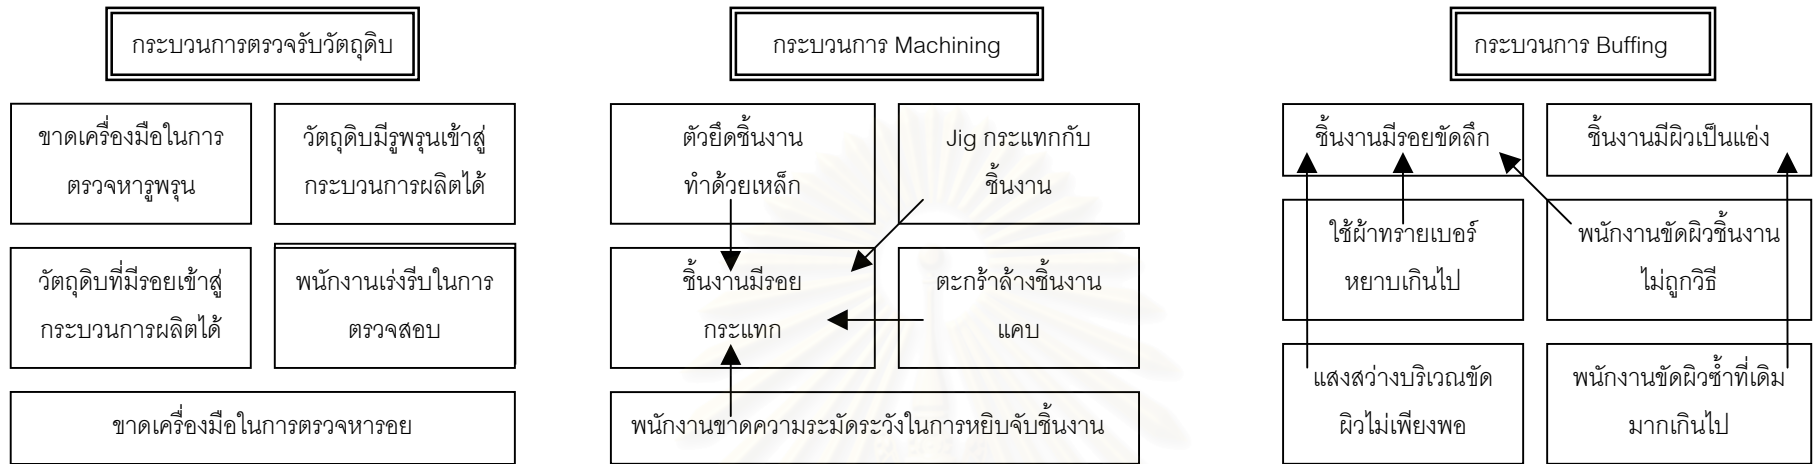


รูปที่ 4.3 แสดงการแบ่งกลุ่มและศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้อง

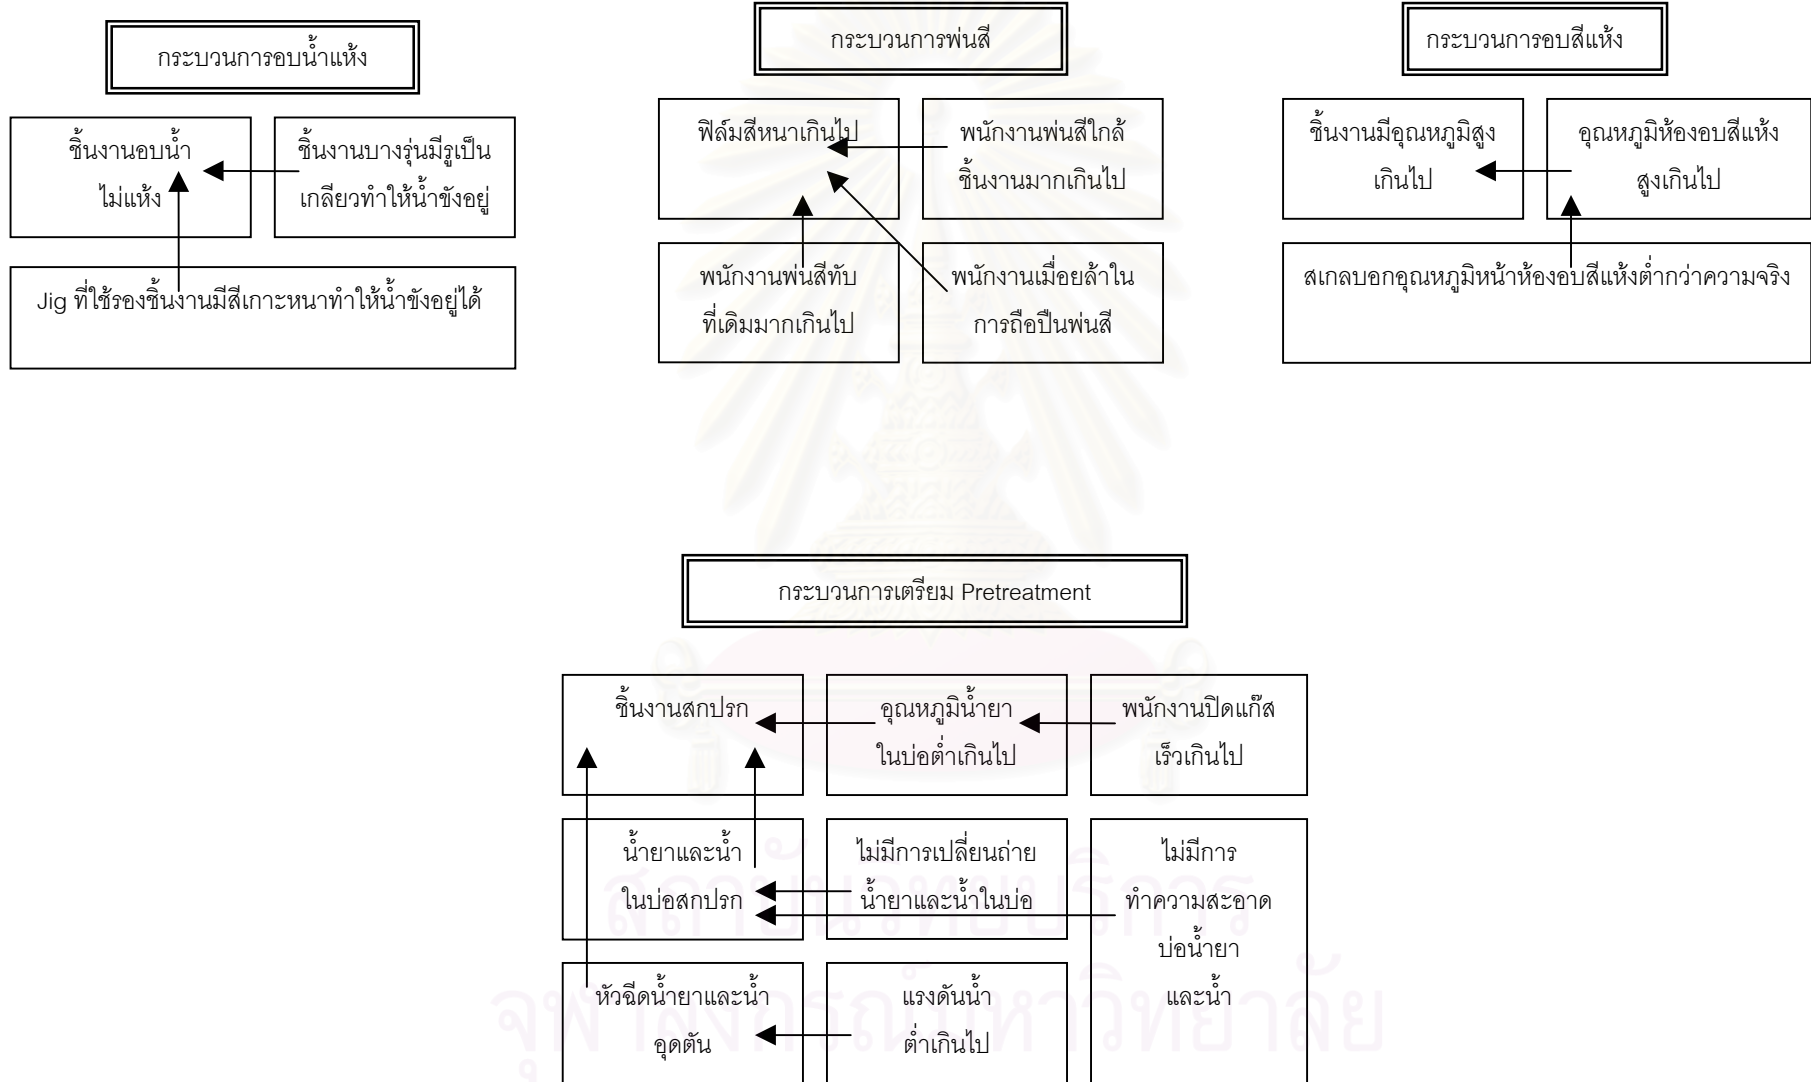


รูปที่ 4.4 แสดงการศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มปัญหาด้านกระบวนการ (ต่อ)

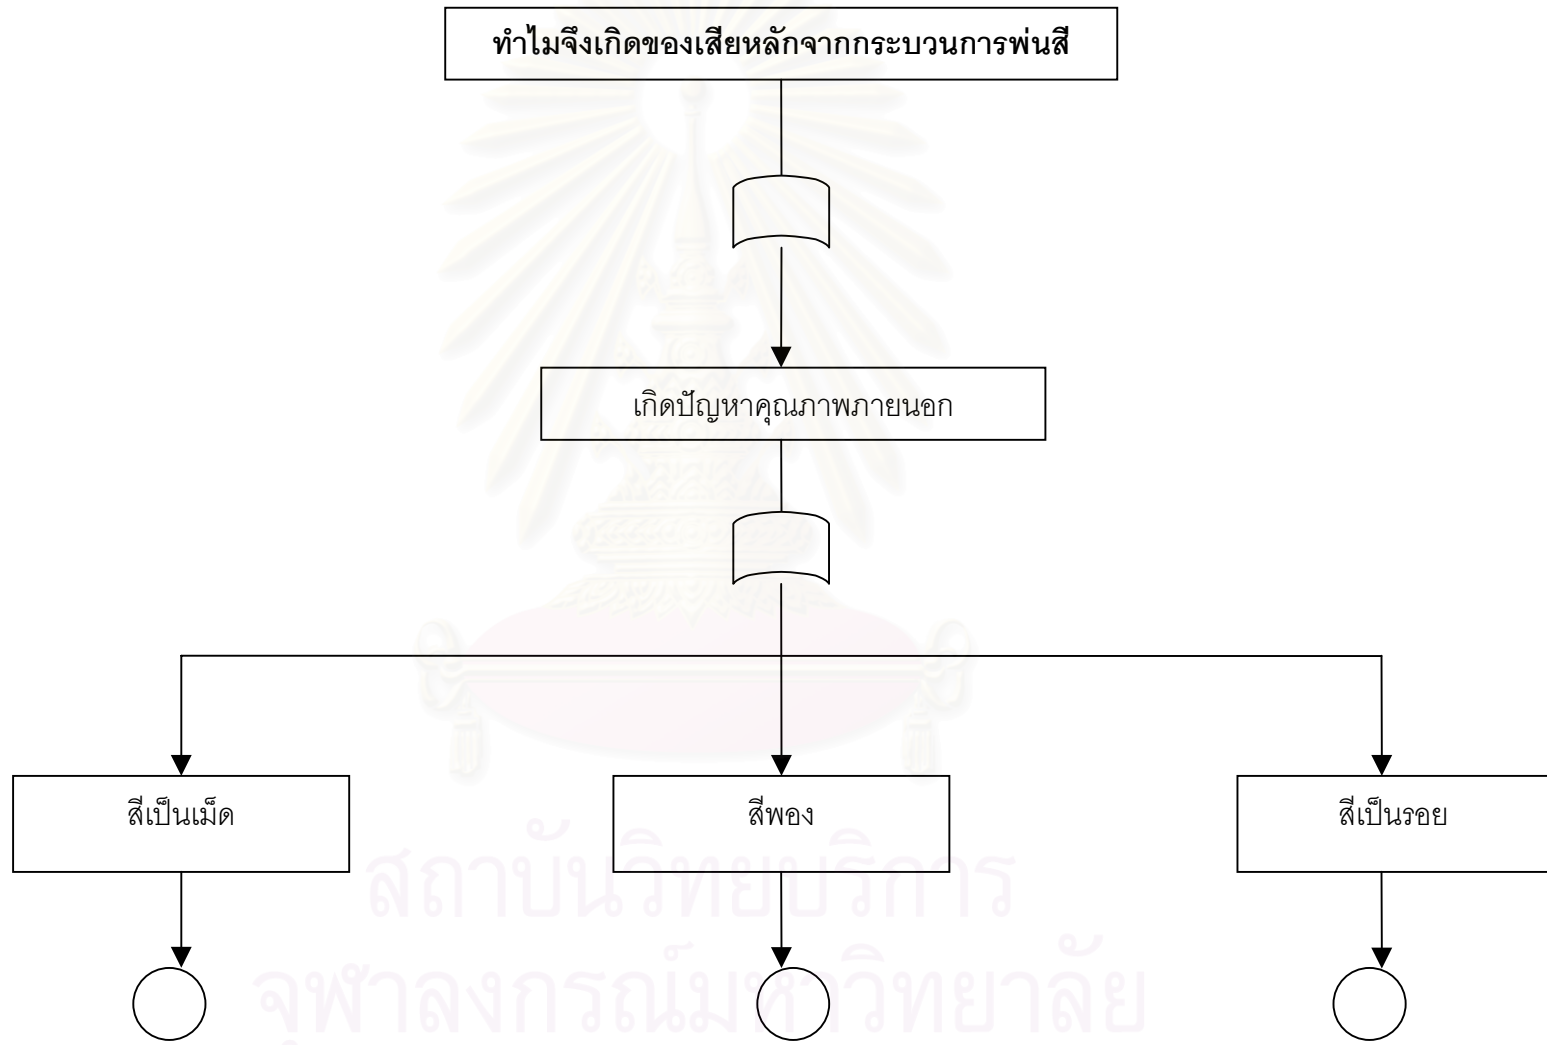


รูปที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์แขนงความบกพร่องในการเกิดปัญหาหลักจากกระบวนการพ่นสี

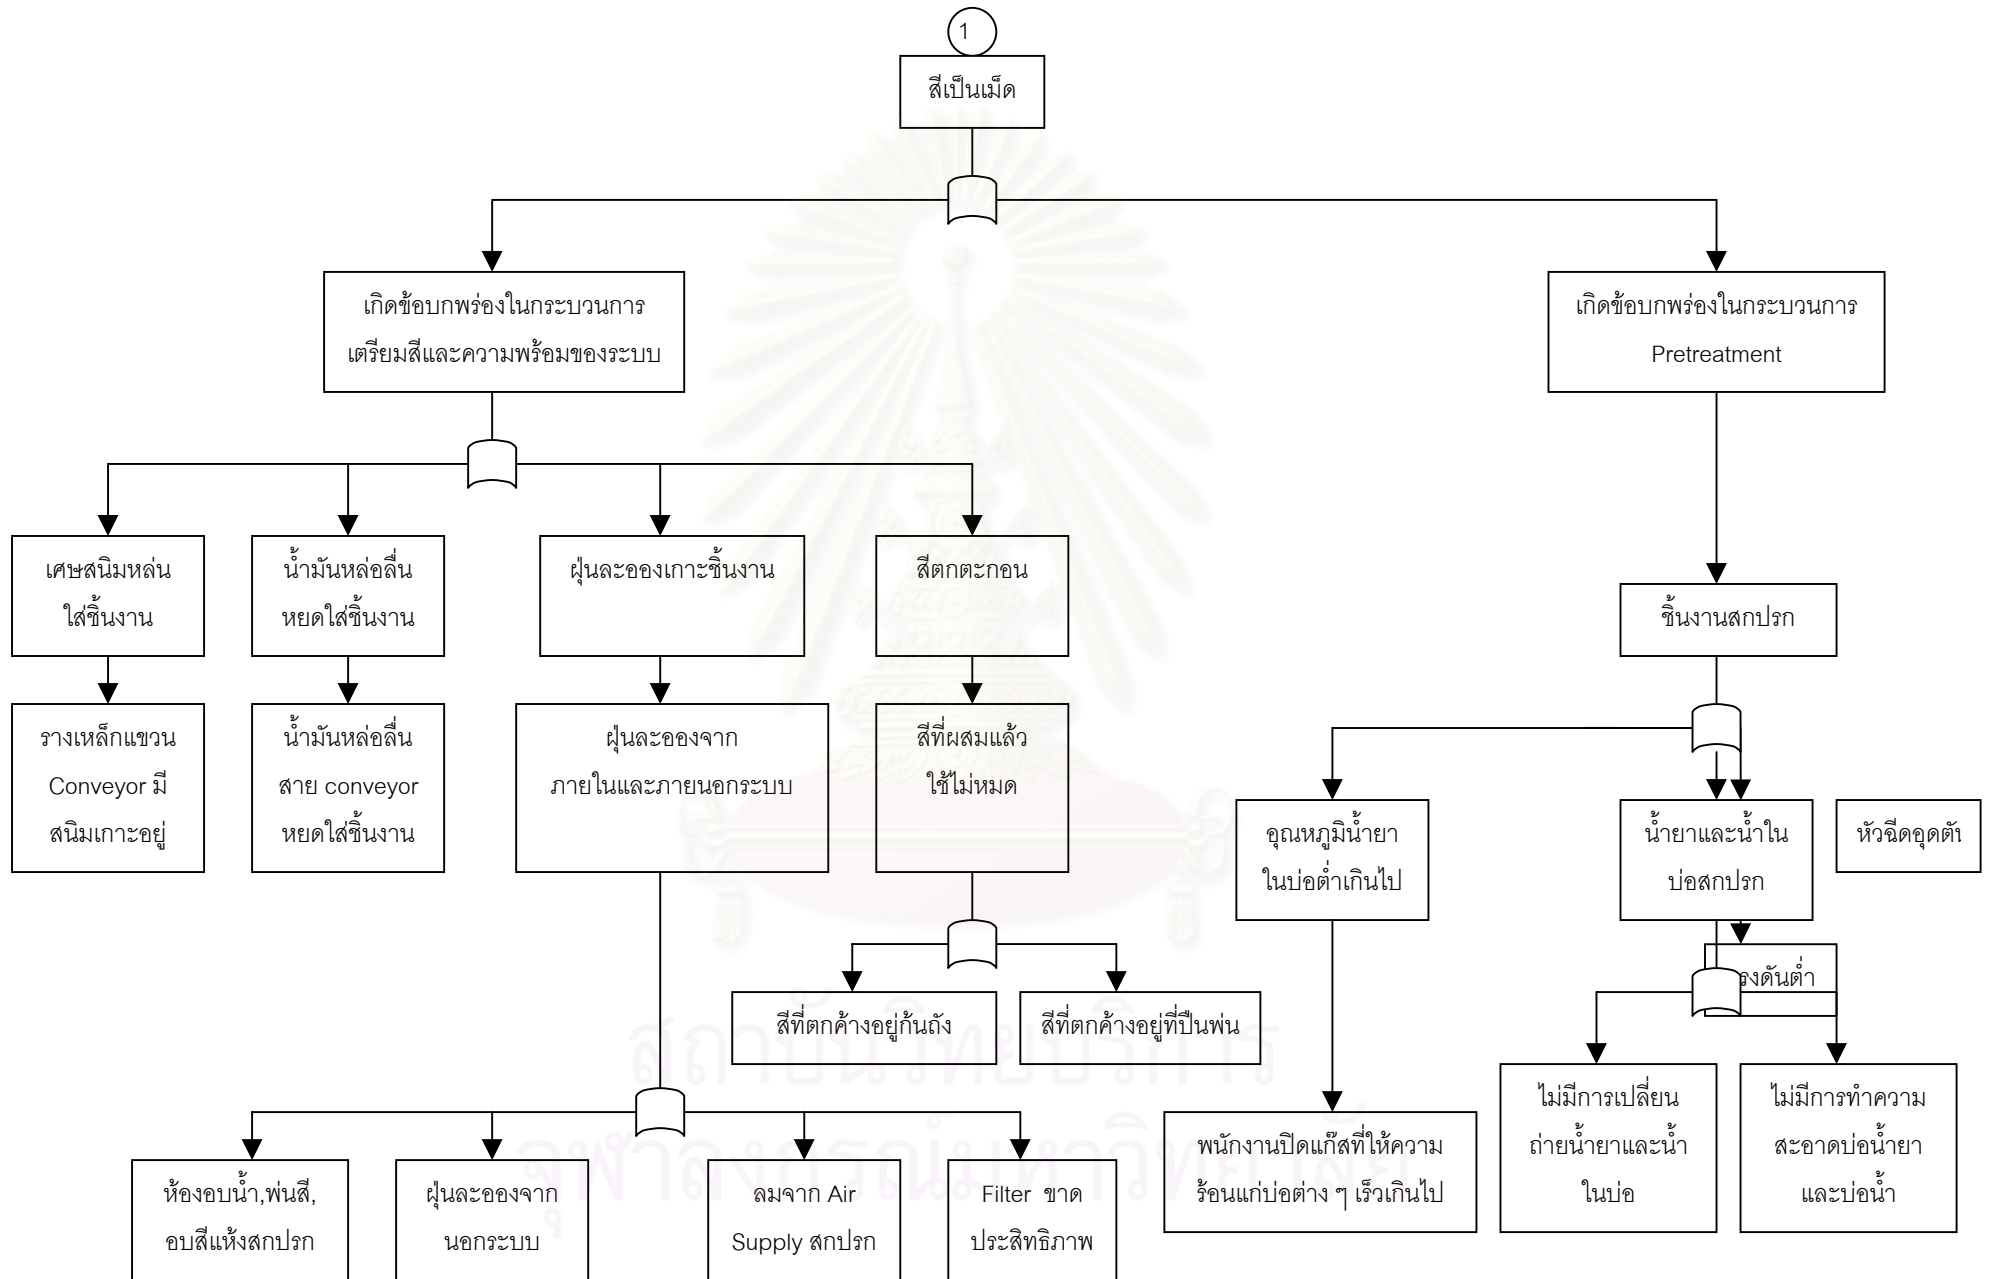

รูปที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (ต่อ)

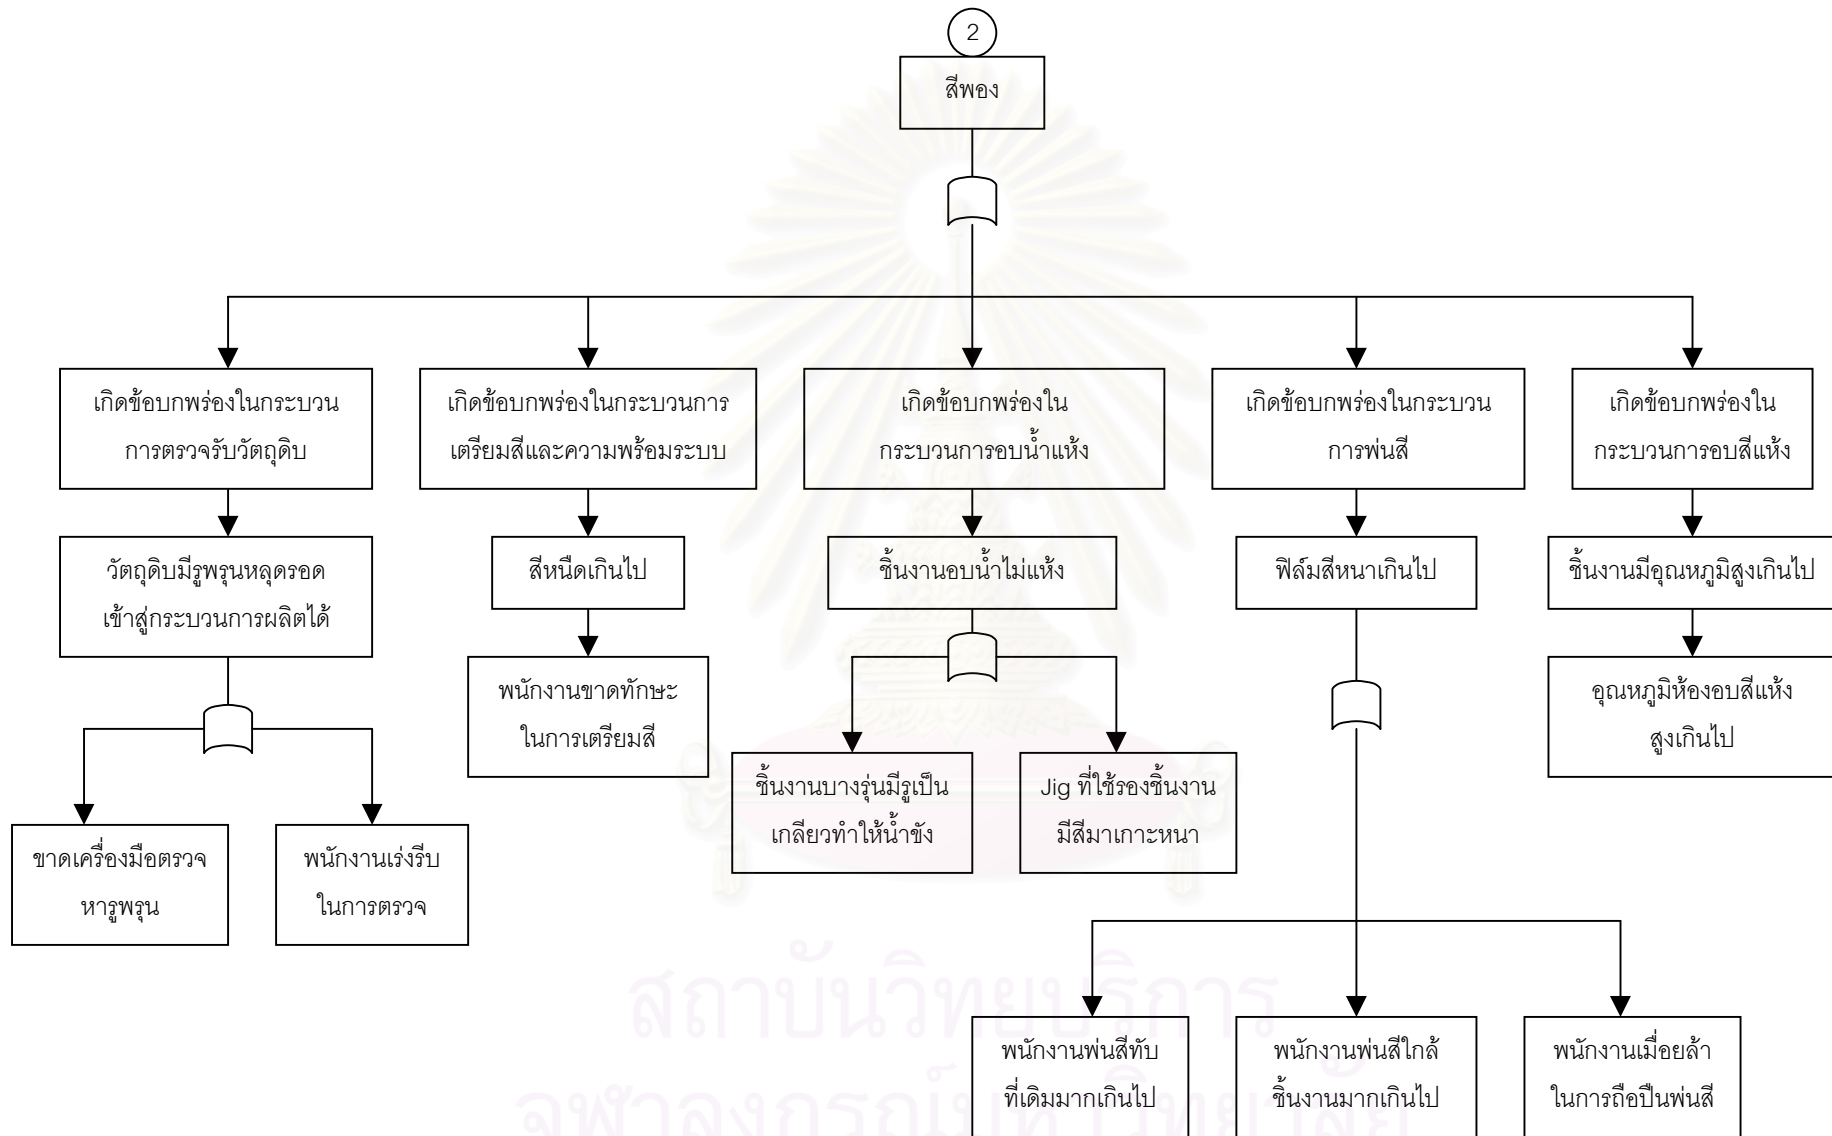

รูปที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (ต่อ)

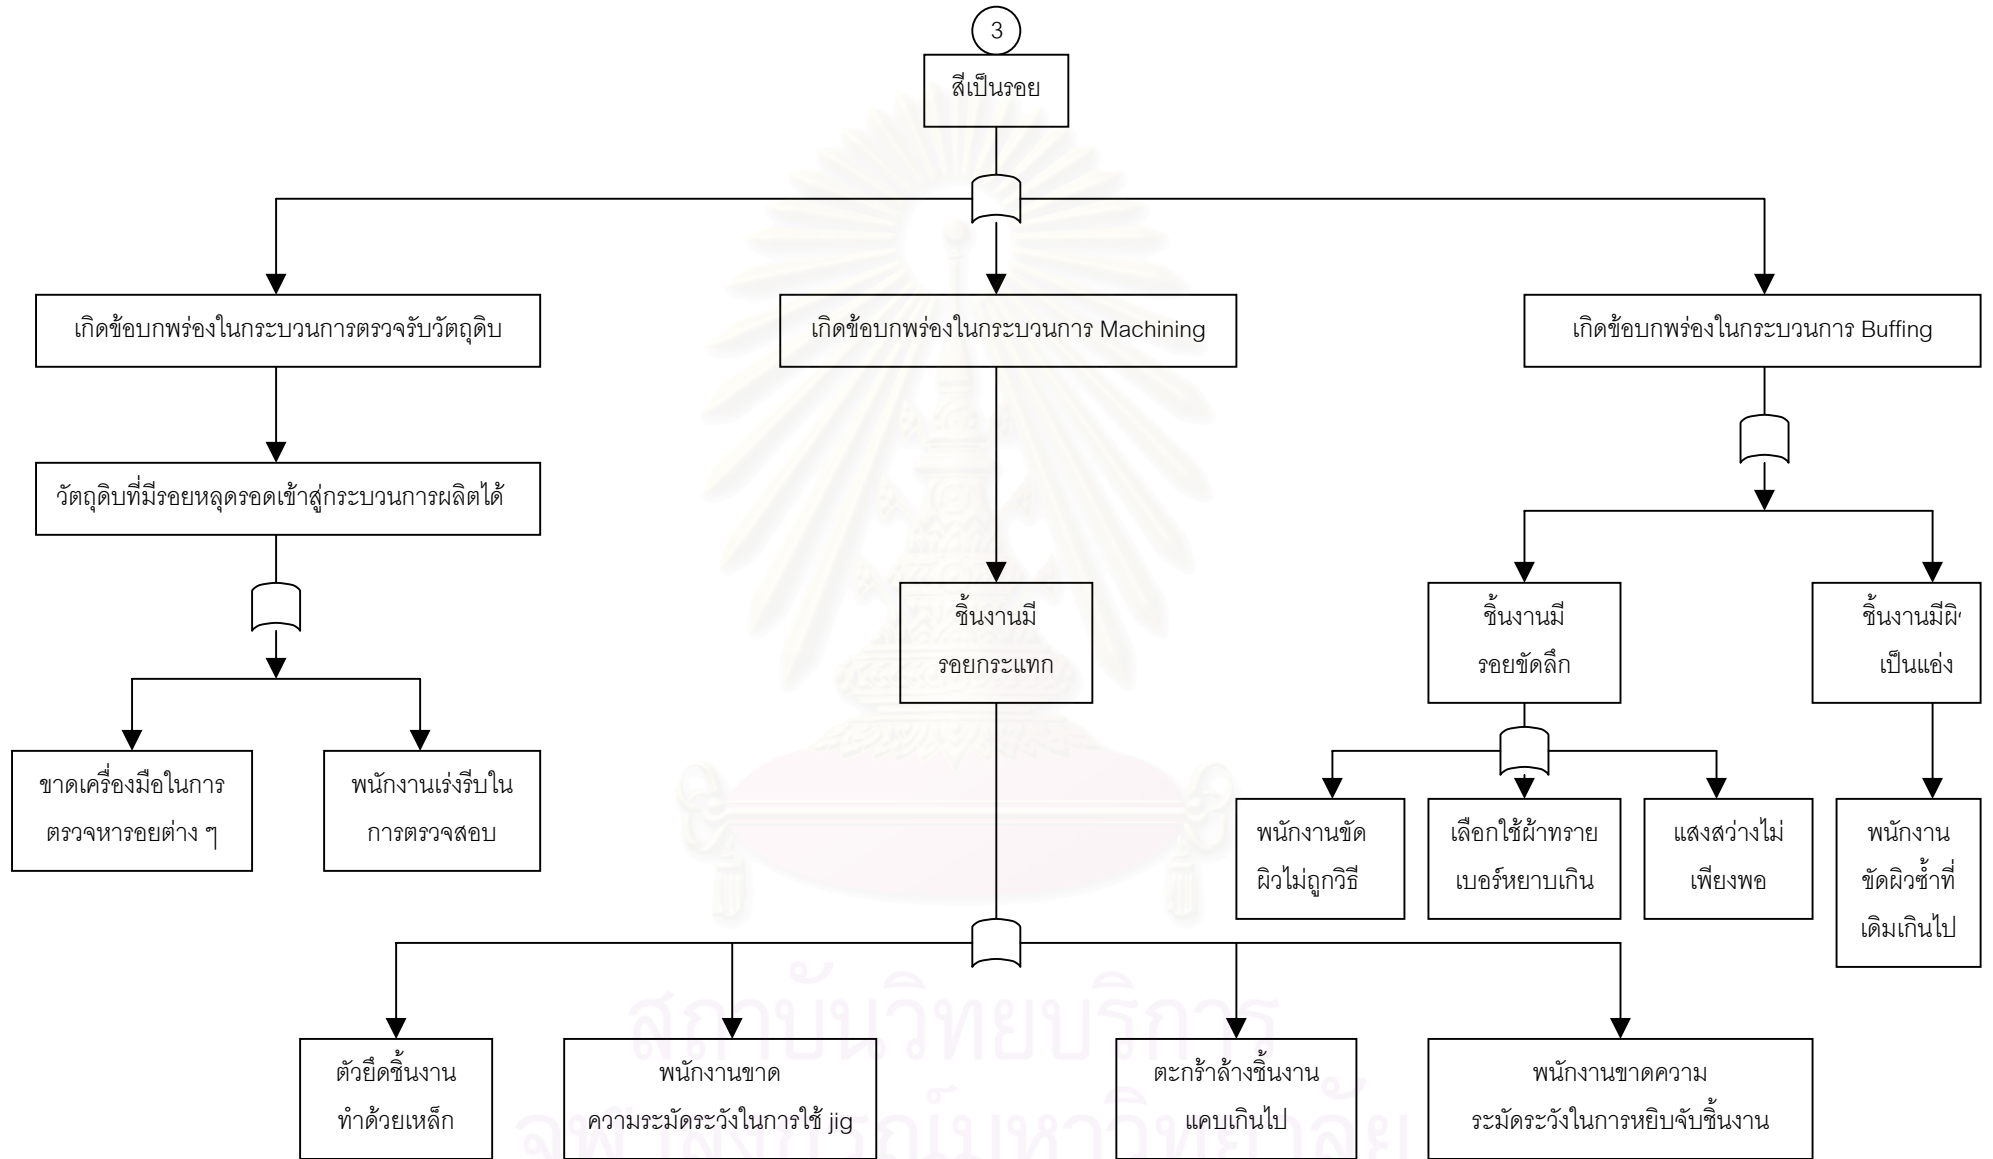

รูปที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (ต่อ)

ประเภทของของเสีย	กระบวนการที่เกี่ยวข้อง							
	กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ	กระบวนการ Machining	กระบวนการ Buffing	กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ	กระบวนการ Pretreatment	กระบวนการอบน้ำแห้ง	กระบวนการพ่นสี	กระบวนการอบสีแห้ง
สีเป็นเม็ด				X	X			
สีพอง	X			X		X	X	X
สีเป็นรอย	X	X	X					

รูปที่ 4.6 แสดงแผนภาพตารางเมตริกซ์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย

ดังนั้น สามารถสรุปข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการย่อยที่ทำให้เกิดของเสียหลักในกระบวนการพ่นสีได้ดังตารางที่ 4.5

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดของเสีย	กระบวนการที่พบข้อบกพร่อง
สีเป็นเม็ด	สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นก้อน ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะอยู่ ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นเกาะอยู่ ชิ้นงานมีฝุ่นละอองเกาะอยู่ ชิ้นงานสกปรก	เตรียมสีและความพร้อมของระบบ เตรียมสีและความพร้อมของระบบ เตรียมสีและความพร้อมของระบบ เตรียมสีและความพร้อมของระบบ Pretreatment
สีฟอง	วัตถุดิบที่รัฐพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการได้ สีเหนียวเกินไป ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง ฟิล์มสีหนาเกินไป ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	ตรวจรับวัตถุดิบ เตรียมสีและความพร้อมของระบบ อบน้ำแห้ง พ่นสี อบสีแห้ง
สีเป็นรอย	วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการได้ ชิ้นงานมีรอยกระแทก ชิ้นงานมีรอยขีดลึก ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	ตรวจรับวัตถุดิบ Machining Buffing Buffing

ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปข้อบกพร่องแต่ละกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสียหลัก

4.5 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย

จากการระดมสมองโดยทีมผู้ชำนาญการ ในการหาสาเหตุหลักของการเกิดของเสีย ในแต่ละลักษณะปัญหา โดยการใช้ Affinity Diagram , Relation Diagram , FTA และ Metrix Diagram พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุดังกล่าวในแต่ละกระบวนการสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.6

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุหลัก
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ
	วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยขีดข่วน พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	ตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) เป็นเหล็ก jig กระแทกกับชิ้นงาน ตะกร้าล้างชิ้นงานมีขนาดแคบเกินไป พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี แสงสว่างบริเวณขัดผิวไม่เพียงพอ
	ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป
เตรียมสีและความพร้อมของระบบ	สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด	ผสมแล้วใช้ไม่หมด - สีตกค้างอยู่ที่ก้นถังผสมสี - สีตกค้างอยู่ที่ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน
	สีเหนียวเกินไป	พนักงานขาดความชำนาญในการเตรียมสี
	ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะอยู่	รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะ
	ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นเกาะอยู่	น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน
	ชิ้นงานมีฝุ่นละอองเกาะอยู่	ฝุ่นละอองภายในและภายนอกระบบ - ห้องอบสี ห้องพ่นสีและห้องอบสีแห้งสกปรก - ฝุ่นจากภายนอก - ลมจาก Air Supply สกปรก - Filter ขาดประสิทธิภาพ
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป - พนักงานปิดแก๊สที่ทำให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก - ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ - ไม่มีการทำความสะดวกบ่อน้ำยาและบ่อน้ำ หัวฉีดน้ำยาและน้ำอุดตัน - แรงดันต่ำเกินไป

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุหลัก
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	ชิ้นงานบางรุ่นมีรูเป็นเกลียวทำให้น้ำขังอยู่ jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป พนักงานเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี
อบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป - สเกลบอกอุณหภูมิหน้าห้องอบสีแห้งต่ำกว่าความจริง

ตารางที่ 4.6 แสดงสาเหตุของการเกิดของข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ

4.6 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากข้อบกพร่อง (Severity : S)

เมื่อทราบลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้ว ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปรูปแบบของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของลักษณะของข้อบกพร่อง โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

4.6.1 วัตถุประสงค์ที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการได้ (กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ยากมาก เนื่องจากรูพรุนมีขนาดเล็กมากแต่ได้มีการตรวจเมื่อสิ้นสุดกระบวนการอบสีแห้งแล้วเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาสีฟองโดยได้ทำการตรวจแบบ cut check แล้วส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า ภายในบริเวณที่เกิดสีฟองส่วนมากนั้นเนื้อวัตถุดิบที่เป็นอลูมิเนียมมีรูพรุน (pin hole) ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมีความเห็นว่า อากาศในรูพรุนเป็นตัวดันเนื้อสีให้ฟองออกมา ดังนั้นเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่า อยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งตรงกับระดับ 6 และ 5 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานต้องนำไปซ่อมนอกสายการผลิตที่กระบวนการ buffing ให้ขัดผิวชิ้นงานส่วนที่คาดว่าจะมีรูพรุนออก แต่ไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

4.6.2 วัตถุประสงค์ที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการได้ (กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งวัตถุประสงค์ที่มีรอยนี้ เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิดปัญหาสีเป็นรอยเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่า อยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งตรงกับระดับ 6 และ 5 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานต้องนำไปซ่อมนอกสายการผลิตที่กระบวนการ Buffing เพื่อขัดผิวส่วนที่มีรอย

ออก โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

4.6.3 ชิ้นงานมีรอยกระแทก (กระบวนการ Machining)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งชิ้นงานที่มีรอยกระแทกนี้ เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งตรงกับระดับ 6 และ 5 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานต้องนำไปซ่อมนอกสายการผลิตที่กระบวนการ Buffing เพื่อขัดผิวส่วนที่มีรอยออกโดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

4.6.4 ชิ้นงานมีรอยขีดลึก (กระบวนการ Buffing)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งชิ้นงานที่มีรอยขีดลึกเมื่อนำไปพ่นสีจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงเล็กน้อยซึ่งตรงกับระดับ 4 และ 3 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานซึ่งชิ้นงานที่มีรอยขีดลึกนั้น ส่วนมากสามารถแก้ไขได้โดยไม่มีกรงำจัดทิ้ง ซึ่งการแก้ไขกระทำในสายการผลิตคือแผนก Buffing แต่นอกหน่วยผลิต ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

4.6.5 ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง (กระบวนการ Buffing)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งชิ้นงานที่มีผิวเป็นแอ่งเมื่อนำไปพ่นสีจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งตรงกับระดับ 8 และ 7 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานโดยชิ้นงานที่มีผิวเป็นแอ่งนั้นจะต้องถูกกำจัดทิ้ง 100% เพราะไม่สามารถนำไปแก้ไขได้เนื่องจากส่วนที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมได้หลุดออกไปมากทำให้ผิวของ Outer Tube ขรุขระไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

4.6.6 สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน เนื่องจากตะกอนเม็ดสีที่ปนอยู่ในเนื้อสีมีขนาดเล็กมาก ซึ่งเมื่อนำสีที่มีตะกอนนี้ไปพ่นจะทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ด เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง 7 และ 6 แต่เมื่อพิจารณาถึงการซ่อมหรือแก้ไขแล้วพบว่า สีที่ตกตะกอนอยู่กันถึงนั้นสามารถนำสีในถังได้ประมาณ 3 / 4 ส่วนที่เหลือต้องกำจัดทิ้ง ซึ่งต้องใช้เวลาในการผสมสีใหม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

4.6.7 สีเหน็ดเกินไป (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัด ซึ่งเมื่อนำสีที่เหน็ดเกินไปไปพ่นสีจะทำให้เกิดปัญหาสีฟองได้ เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่า อยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง 5 และ 6 แต่เมื่อพิจารณาถึงการซ่อมหรือแก้ไขแล้วพบว่า สีที่เหน็ดเกินไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการเติมตัวทำละลายลงไปโดยไม่ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

4.6.8 ชี้นงานมีเศษสนิมเกาะอยู่ (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้แต่ไม่ค่อยชัดเจน โดยชิ้นงานที่มีเศษสนิมหล่นใส่เมื่อนำไปพ่นสีทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ด เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่า อยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางถึงสูง 6 และ 7 แต่เมื่อพิจารณาเกณฑ์การซ่อมชิ้นงานที่มีเศษสนิมมาเกาะพบว่า หากเศษสนิมมาเกาะชิ้นงานในช่วงก่อนเข้าห้องพ่นสีสามารถแก้ไขได้โดยใช้ไม้กวาดออก แต่หากเศษสนิมเกาะชิ้นงานหลังจากเข้าห้องพ่นสีไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชิ้นงานในสายการผลิตได้ แต่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาครั้งถึง 1 ชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

4.6.9 ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นเกาะติดอยู่ (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้แต่ชัดเจนกว่าเศษสนิม โดยชิ้นงานที่มีน้ำมันหล่อลื่นหยดใส่เมื่อนำไปพ่นสีทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ดเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางถึงสูง 6 ถึง 7 แต่เมื่อพิจารณาเกณฑ์การซ่อมชิ้นงานที่มีเศษสนิมมาเกาะพบว่า หากน้ำมันหล่อลื่นหยดลงมาใส่ชิ้นงานในช่วงก่อนเข้าห้องพ่นสีสามารถแก้ไขได้โดยนำไปทำ Pretreatment ใหม่แต่หากน้ำมันหล่อลื่นเกาะชิ้นงานหลังจากเข้าห้องพ่นสีไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชิ้นงานในสายการผลิตได้แต่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาครั้งถึง 1 ชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

4.6.10 ฝุ่นละอองมาเกาะชิ้นงาน (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ยากมาก ซึ่งฝุ่นละอองเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและทำให้ระบบสกปรก โดยชิ้นงานที่มีฝุ่นละอองมาเกาะเมื่อนำไปพ่นสีทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ด เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูง 7 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์การซ่อมชิ้นงานที่มีฝุ่นละอองเกาะอยู่พบว่า หากฝุ่นละอองเกาะชิ้นงานในช่วงก่อนเข้าห้องพ่นสีสามารถแก้ไขได้โดยนำไปเป่าฝุ่นออก แต่หากฝุ่นละอองเกาะชิ้นงานหลังจากเข้าห้องพ่นสีไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชิ้นงานในสายการผลิตได้ แต่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาครั้งถึง 1 ชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

4.6.11 ชิ้นงานสกปรก (กระบวนการ Pretreatment)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้แต่ไม่ค่อยชัดเจน ตัวอย่างชิ้นงานสกปรก เช่น ยังคงมีคราบไขมันจากกระบวนการ Machining ติดอยู่เมื่อนำไปพ่นสี จะเกิดปัญหาสีเป็นเม็ดและสิ้นเปลืองเนื้อสีเนื่องจากพ่นสีไม่ติดโดยชิ้นงานที่มีความสกปรก สามารถแก้ไขได้โดยการแยกชิ้นงานบางส่วนที่สกปรกออกมาแก้ไข โดยไม่ถูกกำจัดทิ้ง แล้วนำชิ้นงานมาผ่านกระบวนการ Pretreatment ใหม่ นั่นคือแก้ไขภายในสายการผลิตเดิม ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

4.6.12 ชิ้นงานมีน้ำเกาะอยู่หรืออบน้ำไม่แห้ง (กระบวนการอบน้ำแห้ง)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามพนักงานสามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งชิ้นงานที่มีน้ำเกาะอยู่ เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิดปัญหาสีพองโดยชิ้นงานที่มีน้ำเกาะอยู่สามารถแก้ไขได้ในสายการผลิตโดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง แก้ไขโดยนำไตรมาเป้าน้ำออกจากชิ้นงานให้แห้ง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

4.6.13 ชิ้นงานมีฟิล์มสีหนาเกินไป (เกิน 35 ไมครอนจากกระบวนการพ่นสี)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถสังเกตเห็นได้แต่ไม่ค่อยชัดเจน ต้องใช้เครื่องมือวัดเมื่ออบสีแห้งเสร็จแล้ว โดยชิ้นงานที่มีฟิล์มสีหนาเกินไปเมื่อนำไปอบสีแล้วจะทำให้เกิดสีพองได้ เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานที่มีฟิล์มสีหนาเกินไปต้องส่งไปคัดแยกออกจากสายการผลิต แล้วส่งไปหน่วยงานซ่อมเพื่อล้างสีออกด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป (เกิน 150 องศาเซลเซียสจากกระบวนการอบสีแห้ง)

เมื่อเกิดข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของชิ้นงานได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเมื่อชิ้นงานออกจากห้องอบสีแห้งแล้ว ซึ่งเมื่อปล่อยให้วัสดุค่อย ๆ พองออกมา ทำให้ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นสีพองได้ชัดเจน ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากและการที่สีพองจะทำให้สีที่เคลือบบน Outer Tube มีประสิทธิภาพต่ำลง หลุดลอกได้ง่าย แต่ใช้คอปยังคงใช้งานพื้นฐานได้ เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับสูงซึ่งตรงกับระดับ 8 และ 7 แต่เมื่อพิจารณาการซ่อมชิ้นงานแล้วพบว่าชิ้นงานที่มีสีพอง 100% จะถูกส่งไปยังหน่วยงานซ่อม (rework) ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปรูปแบบของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งระบุตัวเลขแสดงระดับความรุนแรง โดยพิจารณาจากผลกระทบของข้อบกพร่องดังกล่าวและเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงจากตารางที่ 2.1 สามารถสรุปได้ดังนี้

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	S
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรูพรุน เข้าสู่กระบวนการได้	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีฟองและต้องนำไปซ่อมนอกสายการผลิต	5
	วัตถุดิบที่มีรอย เข้าสู่กระบวนการได้	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นรอยและต้องนำไปซ่อมนอกสายการผลิต	5
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย และชิ้นงาน 100% ถูกแก้ไขนอกสายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย และส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่กำจัดทิ้ง , โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต	3
	ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นรอย และชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง 100 %	8
การเตรียมสีและความพร้อมระบบ	สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นเม็ด	8
	สีเหนียวเกินไป	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีฟอง	5
	ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะอยู่	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นเม็ด	7
	ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นเกาะอยู่	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นเม็ด	7
	ชิ้นงานฝุ่นละอองติดอยู่	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีเป็นเม็ด	7
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	สีเป็นเม็ด ชิ้นงานอาจถูกคัดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขในสายการผลิตเดิมก่อนส่งมอบไปยังกระบวนการต่อไป	4
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานมีน้ำเกาะอยู่	ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีฟอง และชิ้นงานอาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขก่อนส่งมอบไปยังกระบวนการต่อไป	4
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะเกิดปัญหาสีฟอง	6
อบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	เมื่อปล่อยให้เย็นจะเกิดสีฟอง ชิ้นงาน 100% ถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8

ตารางที่ 4.7 แสดงระดับความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

4.7 การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน (Current Process Control)

หลังจากที่ผู้ชำนาญการได้ทราบลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการพร้อมทั้งผลกระทบ และสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแล้ว ต่อจากนั้นได้ทำการพิจารณาถึงกระบวนการในปัจจุบันว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันหรือมีวิธีการในการตรวจพบ (Detection: D) ลักษณะของข้อบกพร่องอย่างไร ซึ่งข้อสรุปที่ได้มีดังต่อไปนี้

4.7.1 วัตถุประสงค์ที่มีรูปพรรณหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ (กระบวนการตรวจรับวัตถุประสงค์)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบัน พบว่ามีการสุ่มตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ยากที่การควบคุมด้วยสายตาจะตรวจพบรูปพรรณในเนื้อวัตถุประสงค์ได้ และพบว่าพนักงานมีความเร่งรีบในการตรวจสอบในช่วงที่มีคำสั่งซื้อเข้ามา

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ(D) สำหรับ FMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8 สำหรับทั้ง 2 สาเหตุข้างต้น

4.7.2 วัตถุประสงค์ที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ (กระบวนการตรวจรับวัตถุประสงค์)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการสุ่มตรวจสอบวัตถุประสงค์ด้วยสายตาเท่านั้นซึ่งสังเกตได้ยากเพราะบางรอยเป็นรอยขนาดเล็กและหลอกตา โดยเฉพาะกรณีที่มีการเร่งงานหรือมีการเพิ่มผลผลิต พนักงานจะเร่งรีบตรวจสอบวัตถุประสงค์โดยขาดความรอบคอบ จึงเป็นไปได้ยากที่การควบคุมกระบวนการด้วยสายตาโดยขาดเครื่องมือจะตรวจพบรอยบนวัตถุประสงค์ได้ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ FMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8 สำหรับทั้ง 2 สาเหตุข้างต้น

4.7.3 ชิ้นงานมีรอยกระแทก (กระบวนการ Machining)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการใช้ตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) ที่ทำด้วยเหล็กโดยไม่มีวัสดุรองระหว่าง machine clamp กับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเป็นรอยได้และมีการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานเพื่อหารอยกระแทกและมีการเก็บข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบข้อบกพร่องได้ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าอยู่ในระดับ 6

ส่วนการใช้งาน jig ใช้ตามความชำนาญของพนักงานแต่จะมีการกำชับถึงการใช้ jig อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดกับชิ้นงานตอนเข้าก่อนปฏิบัติงาน โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสายตาระหว่าง machining ชิ้นงานและมีการเก็บบันทึกข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบการเกิดขึ้นของรอยกระแทกได้ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 6

ในกระบวนการ Machining นี้หมายถึงรวมถึงการนำชิ้นงานที่ machining เสร็จไปใส่ตะกร้าเพื่อนำไปล้างน้ำมันที่มาจาก การ machining ซึ่งตะกร้าที่ใส่ชิ้นงานไปล้างทำด้วยเหล็กที่มีขนาดแคบ คือ 40 cm. X 40 cm. X 40 cm. ทำให้ชิ้นงานกระแทกกันเองและกระแทกกับตะกร้า มีการตรวจสอบหารอยกระแทกด้วยสายตาเท่านั้นและมีการเก็บข้อมูลทางสถิติ แต่รอยกระแทกลักษณะนี้มองเห็นได้ง่ายทำให้การควบคุมดังกล่าว สามารถตรวจพบการเกิดขึ้นของรอยกระแทกได้ง่ายกว่าการตรวจหารอยกระแทกจาก machine clamp หรือ jig นั่นคือ สามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ในระดับปานกลาง ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 5

ส่วนการหยิบจับชิ้นงานของพนักงานได้มีการกำชับโดยหัวหน้างานอยู่เสมอ ให้ระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน โดยมีการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบการเกิดขึ้นของรอยกระแทกได้ในระดับต่ำมาก เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 7

4.7.4 ชิ้นงานมีรอยขีดลึก (กระบวนการ Buffing)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานไม่มีการเลือกเบอร์ของผ้าทรายมาขัดชิ้นงานโดยใช้งานตามที่มีผ้าทรายอยู่ซึ่งจะได้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไปเมื่อนำไปขัดชิ้นงานจะเป็นรอยขีดลึก ขณะขัดชิ้นงานพนักงานจะตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปได้ต่ำมากที่การควบคุมดังกล่าวจะตรวจพบการเกิดขึ้นของรอยขีดลึก เนื่องจากรอยขีดมีขนาดเล็กมากและบางครั้งหลุดตา เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 7

ส่วนการขัดผิวชิ้นงานของพนักงานที่ไม่ถูกวิธียอมทำให้ชิ้นงานมีรอยขีดลึกได้ ซึ่งได้มีการตรวจสอบด้วยสายตาหลังจากที่ทำการขัดผิวเสร็จและมีการเก็บข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบข้อบกพร่องได้ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 6

และพบว่าไม่มีการตรวจสอบความสว่างของหลอดไฟในบริเวณขัดผิวแต่จะเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อหลอดไฟขาดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ต่ำมากที่การควบคุมดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจหารอยขีดลึกได้ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 7

4.7.6 ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง (กระบวนการ Buffing)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบัน พบว่า พนักงานขัดผิวชิ้นงานตามความชำนาญของพนักงานแต่ละคน โดยไม่มีการกำหนดวิธีการขัดผิวและเวลาที่แน่นอนในการขัดผิวชิ้นงาน นอกจากนี้พนักงานมีการย้ายเข้าออกบ่อยเนื่องจากอันตรายจากฝุ่นขัดทำให้พนักงานใหม่ขาดทักษะในการขัด ส่วนการตรวจสอบมีการตรวจสอบด้วยสายตาตลอดระยะเวลาที่ขัดและมีการเก็บบันทึกข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบข้อบก

พร้อมได้ในระดับต่ำ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 6

4.7.7 สัตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อพิจารณาความกระบวนกรปัจจุบัน พบว่า สีที่ผสมไว้แล้วใช้ไม่หมดจะค้างคืนและตกตะกอนเมื่อนำมาใช้ใหม่สีจะจับตัวเป็นเม็ดซึ่งมักตกตะกอนอยู่บริเวณก้นถังผสมสี และตกค้างอยู่ที่ปืนและหัวสเปรย์ปืนพ่นสี ซึ่งมีการตรวจสอบด้วยสายตาหาตะกอนของสีก่อนทำการพ่นสีซึ่งเป็นไปได้ยากที่การจะตรวจพบเนื่องจากตะกอนสีมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8

4.7.8 สีเหนียวเกินไป (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อพิจารณาความกระบวนกรปัจจุบันพบว่า พนักงานผสมสีตามวิธีการที่กำหนดและมีการวัดความหนืดสีซึ่งพนักงานขาดทักษะในการใช้เครื่องวัดความหนืดสี โดยมีการตรวจสอบความหนืดสีด้วยเครื่องวัดซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบข้อบกพร่องได้ในระดับสูง ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 3

4.7.9 ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะอยู่ (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อพิจารณาความกระบวนกรปัจจุบันพบว่า ร่างเหล็กที่แขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่เมื่อ hanger เคลื่อนที่ตาม conveyor เกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้เศษสนิมจากร่างเหล็กหล่นลงมาใส่ชิ้นงานได้ ซึ่งมีการตรวจสอบร่างเหล็กด้วยสายตาและมีการสุ่มตรวจสอบชิ้นงานก่อนเข้าห้องพ่นสีด้วยสายตาเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยากที่การจะตรวจพบเศษสนิมเพราะมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8

4.7.10 ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อเกาะติดอยู่ (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

เมื่อพิจารณาความกระบวนกรปัจจุบันพบว่า น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้หล่อลื่นสาย conveyor หยดลงมาใส่ชิ้นงาน ซึ่งมีการตรวจสอบร่างเหล็กด้วยสายตาและมีการสุ่มตรวจสอบชิ้นงานก่อนเข้าห้องพ่นสีด้วยสายตา ซึ่งเป็นไปได้ต่ำมากที่การควบคุมดังกล่าวจะตรวจพบน้ำมันหล่อลื่นบนชิ้นงาน แต่ก็สังเกตได้ง่ายกว่าเศษสนิมบนชิ้นงาน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 7

4.7.11 ชิ้นงานมีฝุ่นละอองปลิวมาเกาะอยู่ (กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ)

จากการพิจารณากระบวนกรในปัจจุบันพบว่า ห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสี และห้องอบสีแห้งนั้นสกปรกมีฝุ่นละอองจำนวนมาก การควบคุมกระบวนกรในปัจจุบันคือให้พนักงานทำความสะอาดห้องอบแห้งตามตารางเวลาแต่พนักงานไม่ได้ทำความสะอาดตามตารางเวลา เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาทำให้ต้องเร่งผลิตหากจะทำความสะอาดต้องมาทำในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่มีค่าล่วงเวลาจึงทำให้พนักงานขาดความกระตือรือร้น

ในการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีฝุ่นละอองจากนอกระบบจำนวนมาก เช่น ฝุ่นอลูมิเนียมจากการขัดที่แผนก Buffing ปลิวมาติดชิ้นงาน หรือมีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ 2 ตัวเพื่อระบายอากาศให้พนักงาน แต่พัดลมนี้จะดูดฝุ่นละอองจากภายนอกเข้ามาเกาะชิ้นงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตรวจหาชิ้นงานที่มีฝุ่นละอองติดอยู่มีการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น ซึ่งสังเกตได้ยากมากเนื่องจากฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และชิ้นงานเคลื่อนที่ไปตามสาย conveyor เรื่อย ๆ ยิ่งเพิ่มความยากให้แก่พนักงานในการตรวจสอบ จึงเป็นไปได้ยากที่การควบคุมดังกล่าวจะตรวจพบข้อบกพร่อง ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8

4.7.12 ชิ้นงานสกปรก (กระบวนการ Pretreatment)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป เนื่องจากพนักงานปิดแก๊สที่ให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ ตามความเคยชินซึ่งมักจะปิดเร็วเกินไป พนักงานไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำต่าง ๆ มีเพียงการเติมแบบอัตโนมัติเท่านั้น และไม่มีการตรวจสอบสภาพหัวฉีดน้ำยาและน้ำต่าง ๆ เป็นแต่เพียงใช้งานตามสภาพเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการ pretreatment เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอยู่ในระบบปิด พนักงานจึงไม่สามารถสังเกตข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการได้ จึงทำได้เพียงตรวจสอบด้วยสายตา ในขั้นที่ pretreatment เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงเป็นไปได้ยากในการตรวจพบข้อบกพร่อง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าเป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกระดับ 8 สำหรับทั้ง 3 สาเหตุข้างต้น

4.7.13 ชิ้นงานมีน้ำเกาะติดอยู่ (กระบวนการอบน้ำแห้ง)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ไม่มีการแยกแยะลักษณะชิ้นงานก่อนอบน้ำแห้ง ดังนั้นชิ้นงานที่มีรูเป็นเกลียวน้ำยังคงขังอยู่ได้ สำหรับสาเหตุ jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีหนาเกาะอยู่หนาเกินไปซึ่งอาจทำให้น้ำขังอยู่ได้ พนักงานได้ทำการเผา hanger พร้อม jig ที่ใช้รองชิ้นงานให้สีหลุดออกไปแต่จะทำการเผานานๆ ครั้ง เฉพาะเมื่องานมีน้อยเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบชิ้นงานว่ามีน้ำเกาะอยู่หรือไม่ มีการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาหลังจากชิ้นงานออกมาจากห้องอบน้ำแห้งแล้วและมีการบันทึกข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบข้อบกพร่องได้ในระดับต่ำ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการเลือกระดับ 6 สำหรับทั้ง 2 สาเหตุข้างต้น

4.7.14 फिल्मสีหนาเกินไป (เกิน 35 ไมครอนจากกระบวนการพ่นสี)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป และพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป นอกจากนี้พนักงานยังเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนเพราะมีพนักงานที่มีทักษะในการพ่นสีจำนวนจำกัดไม่ค่อยได้หยุดพักโดยเฉพาะเมื่อมีงานเร่งด่วนจึงทำให้ฟิล์มสีหนาเกินไป เมื่อพ่นสีแล้วนำไปอบสีจะพองออกมาได้ การตรวจสอบหาข้อบกพร่องทำได้โดยการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานพ่นสี ซึ่งเป็นไปได้ยาก ดัง

นั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการเลือกระดับ 8 สำหรับ 3 สาเหตุข้างต้น

4.7.15 ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป (เกินกว่า 150 องศาเซลเซียสจากกระบวนการอบสีแห้ง)

เมื่อพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการควบคุมอุณหภูมิห้องอบสีแห้งด้วยการตั้งเครื่องควบคุมอัตโนมัติให้มีอุณหภูมิ 145 - 150 องศาเซลเซียส และใช้สเกลแสดงอุณหภูมิของห้องอบสีแห้ง ซึ่งใช้งานตามสภาพและไม่ค่อยเที่ยงตรงนัก เมื่อสเกลไม่เที่ยงตรงบอกอุณหภูมิต่ำกว่าความเป็นจริง พนักงานจะเพิ่มความร้อนให้กับห้องอบสีแห้ง ทำให้อุณหภูมิห้องอบสีแห้งและชิ้นงานสูงเกินไปสีที่พ่นไปแล้วจึงพองออกมา การตรวจสอบนั้น พนักงานดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิของชิ้นงานทันทีที่ออกจากห้องพ่นสี โดยการใส่เทอร์โมมิเตอร์สุ่มวัดที่ชิ้นงาน ซึ่งการตรวจพบเป็นไปได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ทางทีมงานผู้ชำนาญการเลือกระดับที่ 4

4.8 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานผู้ชำนาญการได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสีย / ข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับการควบคุมกระบวนการในปัจจุบันแล้ว ได้ดำเนินการสุบหาสถิติสำหรับการเกิดของเสีย / ข้อบกพร่องจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสีย / ข้อบกพร่อง ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 ตามตารางที่ 1.1 และตารางที่ 4.3 ซึ่งมีการพ่นสี Outer Tube รวมทั้งสิ้น 156,751 ชิ้น แต่เนื่องจากระบบเก็บข้อมูลของทางโรงงานตัวอย่างยังไม่มี ความชัดเจนจึงไม่สามารถแยกจำนวนของเสีย / ข้อบกพร่อง ออกมาเป็นแต่ละกระบวนการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกได้เพียงลักษณะของของเสียที่เกิดขึ้น แล้วได้นำผลจากการวิเคราะห์ของเสียมาสุบหาความน่าจะเป็นของจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการซึ่งลักษณะข้อบกพร่องต่าง ๆ จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียหลัก (สีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอย) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมด

4.8.1 การวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลการผลิตในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งทำการพ่นสี Outer Tube ทั้งหมด 156,751 ชิ้น ซึ่งในชิ้นงาน 1 ชิ้นอาจพบลักษณะของของเสีย (สีเป็นเม็ด สีฟอง สีเป็นรอย) หลายลักษณะบนชิ้นงานเดียวกัน ซึ่งพบชิ้นงานที่มีลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดกระบวนการที่ต้องนำไป rework ทั้งหมด 34,347 ชิ้น คิดเป็น 21.91% โดยแบ่งเป็น

1. **สีเป็นเม็ด** จำนวน 12,904 ชิ้น โดยได้ทำการสุ่มชิ้นงานที่มีสีเป็นเม็ด 1,000 ชิ้น (ในชิ้นงาน 1 ชิ้น อาจพบสีเป็นเม็ดจากหลายสาเหตุ) มาทำการตรวจ cut check แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบสาเหตุที่ทำให้เกิดสีเป็นเม็ดดังนี้

- 1.1 **เม็ดฝุ่น** พบอยู่ภายในสีที่เป็นเม็ดจำนวน 510 ชิ้น ใน 1,000 ชิ้น หรือ $510/1,000 = 51\%$ เมื่อเทียบกับจำนวนสีเป็นเม็ดทั้งหมด 12,904 ชิ้น คิดเป็นสีเป็นเม็ดเนื่องจากเม็ดฝุ่นประมาณ $12,904 \times 51\% = 6,581$ ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจาก

กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ

1.2 เม็ดสี พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีเม็ดสีอยู่ภายในจำนวน 148 ชิ้น หรือ $148 / 1,000 = 14.8\%$ เมื่อเทียบกับจำนวนสีเป็นเม็ดทั้งหมด 12,904 ชิ้น คิดเป็นสีเป็นเม็ดเนื่องจากเม็ดสีตกตะกอน $12,904 \times 14.8\% = 1,910$ ชิ้นซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของสีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด

1.3 เม็ดสนิม พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีเม็ดสนิมอยู่ภายในจำนวน 180 ชิ้น หรือ $180 / 1,000 = 18\%$ เมื่อเทียบกับจำนวนสีเป็นเม็ดทั้งหมด 12,904 ชิ้น คิดเป็นสีเป็นเม็ดเนื่องจากเม็ดสีตกตะกอน $12,904 \times 18\% = 2,323$ ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของรางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่

1.4 หยดน้ำมัน พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีหยดน้ำมันอยู่ภายในจำนวน 125 ชิ้น หรือ $125 / 1,000 = 12.5\%$ เมื่อเทียบกับจำนวนสีเป็นเม็ดทั้งหมด 12,904 ชิ้น คิดเป็นสีเป็นเม็ดเนื่องจากเม็ดสี ตกตะกอน $12,904 \times 12.5\% = 1,613$ ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของหยดน้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดลงมาใส่ชิ้นงาน

2. สีฟอง จำนวน 9,160 ชิ้นโดยได้ทำการสุ่มชิ้นงานที่มีสีฟอง 1,000 ชิ้นมาทำการตรวจ cut check แล้วส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบสาเหตุที่ทำให้เกิดสีฟอง ดังนี้

2.1 เนื้อวัตถุดิบเป็นรูพรุน (pin hole) สังเกตได้จากบริเวณใต้จุดที่เกิดสีฟองนั้นเนื้อ วัตถุดิบจะมีรูพรุนหรือมีโพรงอากาศ ทำให้เมื่อพ่นสีและอบสีแห้งแล้วอากาศจะค่อย ๆ ดันสีออกมาทำให้เกิดสีฟอง จำนวน 335 ชิ้นต่อการสุ่มตรวจสีฟอง 1,000 ชิ้น จึงประมาณได้ว่าสีฟองเนื่องจากวัตถุดิบมีรูพรุนหรือโพรงอากาศ 3,068 ชิ้นต่อสีฟอง 9,160 ชิ้น

2.2 เนื้อวัตถุดิบไม่มีรูพรุน แต่อาจเกิดสีฟองได้จากสาเหตุอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต จำนวน 645 ชิ้นต่อการสุ่มตรวจสีฟอง 1,000 ชิ้น จึงประมาณได้ว่าสีฟองเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต 5,908 ชิ้นต่อสีฟอง 9,160 ชิ้น

- फिल्मสีมีความหนาเกิน 35 ไมครอน จำนวน 355 ชิ้นต่อการสุ่มตรวจสีฟอง 1,000 ชิ้น จึงประมาณได้ว่าสีฟองเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตที่ทำให้ फिल्मสีหนาเกินไปประมาณ 3,251 ชิ้นต่อสีฟอง 9,160 ชิ้น ทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของสีที่เตรียมได้มีความหนามากเกินไป และ ข้อบกพร่องจากกระบวนการพ่นสี

- फिल्मสีมีความหนาปกติ จำนวน 290 ชิ้นต่อการสุ่มตรวจสีฟอง 1,000 ชิ้น หรือประมาณ 1,997 ชิ้นต่อสีฟอง 9,160 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่าสาเหตุของสีฟองกรณีนี้มาจากข้อบกพร่องในกระบวนการอบน้ำแห้ง และอบสีแห้ง

3. สีเป็นรอย ทั้งหมด 7,017 ชิ้น

หลังจากได้มีการแยกแยะลักษณะของของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว จึงนำมาพิจารณาหาความถี่ในการเกิดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการดังต่อไปนี้

4.8.1 กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

4.8.1 วัตถุดิบมีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ของเสียข้างต้นพบว่าสีฟองเนื่องจากวัตถุดิบมีรูพรุนทั้งหมดประมาณ 3,068 ขึ้นต่อสีฟอง 9,160 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน 2,294 ขึ้น คิดเป็น $2,294 / 156,751 = 1.88\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจัดอยู่ในระดับ 8

- พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 674 ขึ้น โดยพิจารณาจากช่วงที่มีคำสั่งซื้อ (order) เข้ามามากมีชิ้นงานประมาณ 674 ขึ้นที่มีรูพรุน แต่พนักงานเร่งรีบตรวจสอบและบางชิ้นงานไม่ได้รับการตรวจสอบเลย คิดเป็น $674 / 156,751 = 0.43\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้น จึงจัดอยู่ในระดับ 6

4.8.2 วัตถุดิบมีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ 325 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ ในเนื้อวัตถุดิบ 214 ขึ้น คิดเป็น $214 / 156,751 = 0.14\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นอยู่ในระดับ 4

- พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 72 ขึ้น โดยพิจารณาจากช่วงที่มีคำสั่งซื้อ (order) เข้ามามากมีชิ้นงานประมาณ 72 ขึ้นที่มีรอยขีดข่วน แต่พนักงานเร่งรีบตรวจสอบและบางชิ้นงานไม่ได้รับการตรวจสอบเลย คิดเป็น $72 / 156,751 = 0.05\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นอยู่ในระดับ 3

4.8.2 กระบวนการ Machining

4.8.2 ชิ้นงานมีรอยกระแทก พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 3,685 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) เป็นเหล็ก เมื่อยึดชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเป็นรอยจำนวน 825 ขึ้น คิดเป็น $825 / 156,751 = 0.52\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

- พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig ทำให้ jig กระแทกกับชิ้นงานจำนวน 487 ขึ้น โดยที่พนักงานประจำเครื่องเป็นผู้บันทึกข้อมูลจำนวนครั้งที่ jig กระแทกกับชิ้นงานแล้วทำให้เกิดรอย คิดเป็น $487 / 156,751 = 0.31\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- ตะกร้าล้างชิ้นงานมีขนาดแคบเกินไป ทำให้ชิ้นงานมีรอยกระแทกเนื่องจากชิ้นงานกระแทกกันเองและกระแทกกับตะกร้าจำนวน 1,449 ขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลจำนวนชิ้นงานที่มีรอยกระแทกก่อนและหลังการนำชิ้นงานใส่ตะกร้าเพื่อไปล้างคราบไขมัน แล้วนำจำนวนชิ้นงานที่มีรอยกระแทกหลังการล้างคราบไขมันตั้งลบออกด้วยจำนวนชิ้นงานที่มีรอยกระแทกก่อนนำไปล้างคราบไขมัน จะได้จำนวนชิ้นงานที่มีรอยกระแทกเนื่องมาจาก

ตะกร้าล้างชิ้นงานมีขนาดแคบเกินไปคิดเป็น $1,449 / 156,751 = 0.92\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

- พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเป็นรอย 218 ชิ้น โดยมีการจดบันทึกข้อมูลจากพนักงานแต่ละคนที่หยิบจับชิ้นงาน แล้วทำให้ชิ้นงานหล่นหรือกระแทกกัน คิดเป็น $218 / 156,751 = 0.14\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

4.8.3 กระบวนการ Buffing

4.8.3.1 ชิ้นงานมีรอยขีดลึก พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 1,590 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป 840 ชิ้น คิดเป็น $840 / 156,751 = 0.54\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

- พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี 253 ชิ้น ซึ่งข้อมูลนี้มาจากการสังเกตและประมาณการของหัวหน้างาน คิดเป็น $253 / 156,751 = 0.16\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- แสงสว่างบริเวณที่ทำการตรวจหารอยต่างๆ ไม่เพียงพอจำนวน 125 ชิ้น โดยพิจารณาจากมุมหนึ่งของแผนก Buffing หลอดไฟให้แสงสว่างไม่เพียงพอเมื่อตรวจสอบชิ้นงานที่ได้พบว่ามีรอยขีดลึกอยู่ทั้งสิ้น 125 ชิ้น คิดเป็น $125 / 156,751 = 0.08\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

4.8.3.2 ชิ้นงานผิวเป็นแอ่ง พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 324 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป 145 ชิ้น คิดเป็น $145 / 156,751 = 0.09\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

4.8.4 กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

4.8.4.1 สีตกตะกอนเป็นเม็ด โดยมีสาเหตุมาจาก

- สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด 1,910 ชิ้น คิดเป็น $1,910 / 156,751 = 1.22\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

4.8.4.2 สีเหนียวเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี 1,500 ชิ้นโดยคำนวณจากมีการผสมสีที่เหนียวเกินไป 2 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนที่เก็บข้อมูล ซึ่งครั้งแรกผสมเพื่อใช้พ่นชิ้นงาน 1,000 ชิ้นและในครั้งที่สองผสมเพื่อพ่นชิ้นงาน 500 ชิ้น คิดเป็น $1,500 / 156,751 = 0.96\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

4.8.4.3 เศษสนิมหล่นลงมาใส่ชิ้นงาน โดยมีสาเหตุมาจาก

- รางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อ hanger เคลื่อนมาตามสาย conveyor จึงเกิดการสั่นสะเทือนทำให้สนิมร่วงลงมาใส่ชิ้นงาน 2,323 ชิ้นคิดเป็น $2,323 / 156,751 = 1.48\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

4.8.4.4 น้ำมันหล่อลื่นหยดลงมาใส่ชิ้นงาน โดยมีสาเหตุมาจาก

- น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดลงมาใส่ชิ้นงาน 1,613 ชิ้น คิดเป็น $1,613 / 156,751 = 1.03\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

4.8.4.5 ฝุ่นละอองปลิวมาเกาะชิ้นงาน โดยมีสาเหตุมาจาก

- ฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ 6,581 ชิ้น คิดเป็น $6,581 / 156,751 = 4.19\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 5% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 9

4.8.5 กระบวนการ Pretreatment

4.8.5.1 ชิ้นงานสกปรก 842 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุดหนุมน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส) เนื่องจากพนักงานปิดแก๊สที่ให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป 25 ครั้งจากการสังเกต 132 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือนที่ทำการเก็บข้อมูล ซึ่งแต่ละครั้งที่ปิดแก๊สเร็วเกินไปจะทำให้ชิ้นงานสกปรกเฉลี่ย 3 hangers หรือ 18 ชิ้น ดังนั้นปิดแก๊สเร็วเกินไป 25 ครั้งทำให้ชิ้นงานสกปรก 450 ชิ้น คิดเป็น $450 / 156,751 = 0.29\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ มีเพียงการเติมน้ำยาและน้ำเพิ่มลงไปบ่อเท่านั้น ทำให้น้ำยาและสิ่งสกปรกตกตะกอนส่งผลให้ชิ้นงานสกปรก 240 ชิ้น คิดเป็น $240 / 156,751 = 0.15\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4 (โดยเริ่มนับจำนวนชิ้นงานที่สกปรกเมื่อก้นบ่อเริ่มมีตะกอนในสภาวะที่อุณหภูมิของบ่อเหมาะสม)

- หัวฉีดน้ำยาและน้ำอุดตัน เนื่องจากแรงดันน้ำยาและน้ำต่ำเกินไป และสิ่งสกปรกอุดตันหัวฉีดโดยได้มีการสุ่มตรวจสอบหัวฉีดขณะพักสายการผลิต บ่อละ 20 หัวฉีดจำนวน 7 บ่อ รวม 140 หัวฉีด พบหัวฉีดอุดตันและแรงดันต่ำ 28 หัวฉีด คิดเป็น $17 / 140 = 12.14\%$ ดังนั้นจำนวนชิ้นงานสกปรกที่มีสาเหตุมาจากหัวฉีดอุดตันประมาณ $742 \times 12.14\% = 90$ ชิ้น คิดเป็น $90 / 156,751 = 0.06\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

4.8.6 กระบวนการอบน้ำแห้ง

4.8.6.1 ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 875 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ชิ้นงานบางรุ่นมีรูเป็นเกลียวทำให้น้ำขังอยู่ในรูเกลียวของชิ้นงานได้ 168 ชิ้น คิดเป็น $168 / 156,751 = 0.11\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- Jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้ 531 ชิ้น คิดเป็น $531 / 156,751 = 0.34\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) ใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

4.8.7 กระบวนการพ่นสี

4.8.7.1 ฟิล์มสีหนาเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป 420 ชิ้น คิดเป็น $420 / 156,751 = 0.27\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) ใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป 254 ชิ้น คิดเป็น $254 / 156,751 = 0.16\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) โดดเดี่ยว 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5
- พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี 395 ชิ้น คิดเป็น $395 / 156,751 = 0.25\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) เท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

4.8.8 กระบวนการอบสีแห้ง

4.8.8.1 ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป 459 ชิ้น คิดเป็น $459 / 156,751 = 0.29\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) โดดเดี่ยว 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

4.9 การคำนวณค่า RPN

หลังจากที่ทีมงานผู้ชำนาญการได้ทราบระดับความรุนแรง (Severity) ที่เกิดจากการกระทบจากของเสีย / ข้อบกพร่อง ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) รวมทั้งความสามารถในการตรวจจับของเสีย (Detection) ที่มีการดำเนินการในปัจจุบันแล้วได้ดำเนินการในการคำนวณค่าตัวเลขที่แสดงระดับความรุนแรง (Risk Priority Number) ที่เกิดจากของเสียดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูล ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	S	O	D	RPN
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน	5	8	8	320
		พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ	5	6	8	240
	วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอย	5	4	8	160
		พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ	5	3	8	120
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	ตัดยึดชิ้นงานทำให้เป็นรอย	5	6	6	180
		พนักงานขาดความระวังในการใช้ jig	5	5	6	150
		ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป	5	7	5	175
		พนักงานขาดความระวังในการหยิบจับชิ้นงาน	5	4	7	140
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป	3	6	7	126
		พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี	3	5	6	90
		แสงสว่างบริเวณขัดผิวไม่เพียงพอ	3	4	7	84
	ชิ้นงานผิวเป็นแอ่ง	พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	8	4	6	192
เตรียมสีและความพร้อมของระบบ	สีตกตะกอนเป็นเม็ด	สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด - สีที่ตกค้างอยู่ก้นถังผสมสี - สีที่ตกค้างอยู่ที่ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน	6	7	8	336

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	S	O	D	RPN
เตรียมสีและ ความพร้อมของ ระบบ	สีหนืดเกินไป	พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี	5	7	3	105
	ชิ้นงานมีเศษสนิมติดอยู่	รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะอยู่	7	7	8	392
	ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นติดอยู่	น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน	7	7	7	343
	ชิ้นงานมีฝุ่นละอองติดอยู่	ฝุ่นละอองจากในและนอกระบบ - ห้องอบน้ำ พ่นสี และอบสีแห้งสกรก - ฝุ่นละอองจากนอกระบบ - ลมจาก Air Supply สกรก - filter ขาดประสิทธิภาพ	7	9	8	504
Pretreatment	ชิ้นงานสกรก	อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป - พนักงานปิดแก๊สให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป	4	5	8	160
		น้ำยาและน้ำในบ่อสกรก - ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ - ไม่มีการทำความสะอาดบ่อน้ำยาและน้ำ	4	4	8	128
		หัวฉีดน้ำยาและน้ำอุดตัน - แรงดันต่ำเกินไป	4	3	8	96
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีมาเกาะหนา	4	5	6	120
		ชิ้นงานบางรุ่นมีรูเป็นเกลียวทำให้น้ำขังอยู่ได้	4	4	6	96
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป	6	5	8	240
		พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป	6	5	8	240
		พนักงานเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี	6	5	8	240
อบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป - สเกลบอกอุณหภูมิไม่เที่ยงตรง	8	5	4	160

ตารางที่ 4.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

4.10 การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Process FMEA

ดังแสดงในตารางที่ 4.9 – 4.16

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 001

หน้า 1 ของ 2 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว	S e v	O c c	D e t	R P N	
กระบวนการตรวจรับ วัตถุดิบ ตรวจสอบOuter Tube ที่ไม่มีปัญหารูพรุนและ รอยต่าง ๆ ไม่ให้หลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสี จะทำให้เกิดปัญหา สีพอง - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5	- ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหารูพรุน	8	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	320								
				- พนักงานเร่งรีบในการ ตรวจสอบ	6	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	240								

ตารางที่ 4.9 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 001

หน้า 2 ของ 2 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติที่ได้ ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
กระบวนการตรวจรับ วัตถุดิบ ตรวจสอบOuter Tube ที่ไม่มีปัญหาพ่นและ รอยต่าง ๆ ไม่ให้หลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	-วัตถุดิบที่มีรอยหลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสีแล้ว จะเกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5	- ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหารอยต่าง ๆ	4	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	160								
				- พนักงานเร่งรีบในการ ตรวจสอบ	3	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	120								

ตารางที่ 4.9 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 002

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ							
											ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N			
กระบวนการ Machining - การกลึง เจาะ คว้าน Outer Tube ให้ได้ ขนาดตามต้องการ	- ชิ้นงานมีรอยกระแทก	- ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะ เกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5	-ด้วยดีชิ้นงานทำให้เป็น รอย	6	-ตรวจสอบด้วยสายตา และเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	180										
				-พนักงานขาดความ ระมัดระวังในการใช้ jig	5	-ตรวจสอบด้วยสายตา และเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	150										
				-ตะกร้าล้างชิ้นงานมี ขนาดแคบเกินไป	7	-ตรวจสอบด้วยสายตา ได้ง่ายและเก็บข้อมูล ทางสถิติ	5	175										
				-พนักงานขาดความ ระมัดระวังในการหยิบ จับชิ้นงาน	4	-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตาอย่างสม่ำเสมอ	7	140										

ตารางที่ 4.10 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Machining

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 003

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ																											
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N																							
กระบวนการ Buffing - การขัดผิวชิ้นงานให้มีผิวเรียบเสมอกัน	- ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานบางส่วนน้อยกว่า(100%) ถูกแก้ไขโดยไม่กำจัดทิ้ง ซึ่งการแก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต	3	-ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป	6	-สุ่มตรวจสอบด้วยสายตาอย่างสม่ำเสมอ	7	126																														
																					-พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี	5	-ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	90													
- ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	8	- พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	4	-ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	192																																

ตารางที่ 4.11 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Buffing

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 1 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่จะใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะดวกของระบบ	- สีสตกตะกอนจับตัวกัน เป็นเม็ด	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด - สีที่ตกตะกอนบางส่วน ต้องถูกกำจัดทิ้งและมีการ แก้ไขในหน่วยงานซ่อม ด้วยเวลาไม่เกินครึ่งชม.	6	- สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด • สีตกค้างกันถัง • สีตกค้างที่ปืนพ่นสีและ หัวสเปรย์ปืน	7	- ตรวจสอบลักษณะสี ด้วยสายตาเท่านั้น	8	336							
	- สีเหน็ดเกินไป	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีฟอง - สีที่เหน็ดสามารถแก้ไข ได้นอกสายการผลิตโดย ไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงาน ซ่อม	5	- พนักงานขาดความ ชำนาญในการเตรียมสี	7	- ตรวจสอบด้วยเครื่อง วัดความเหน็ดสี	3	105							

ตารางที่ 4.12 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 2 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546....

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่จะใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะดวกของระบบ	-ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะ ติดอยู่	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด -ชิ้นงานจะถูกซ่อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7	-รางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะ อยู่	7	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	392							
	-ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่น เกาะติดอยู่	- เมื่อพ่นสีจะเกิดปัญหา สีฟอง -ชิ้นงานจะถูกซ่อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7	-น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้น งาน	7	-สุ่มตรวจสอบด้วยสายตา ตัวอย่างสม่ำเสมอ	7	343							

ตารางที่ 4.12 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 3 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่ใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะดวกของระบบ	-ชิ้นงานมีฝุ่นละออง เกาะติดอยู่	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด -ชิ้นงานจะถูกซ่อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7	-ฝุ่นละอองจากภายใน และภายนอกระบบ • ห้องอบน้ำแห้ง, พ่นสี และอบสีแห้งสกปรก • ฝุ่นละอองจากนอก ระบบ • ลมจาก Air Supply สกปรก • filter ขาดประสิทธิภาพ	9	-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	504							

ตารางที่ 4.12 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 005

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการ Pretreatment ขั้นตอนการทำความสะอาด และเตรียมผิว ชิ้นงาน	-ชิ้นงานสกปรก	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด - ชิ้นงานถูกกัดแยกและ บางส่วนน้อยกว่า100% ถูกแก้ไขในสายการผลิต โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	-อุณหภูมิชิ้นงานในบ่อ ต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส) • พ่นงานปิดแก๊สที่ให้ ความร้อนแก่บ่อต่างๆ เร็วเกินไป	5	-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	160							
				-น้ำยาและน้ำในบ่อ สกปรก • ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ยาและน้ำในบ่อ • ไม่มีการทำความสะอาด บ่อน้ำยาและ บ่อน้ำ	4	-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	128							
				-หัวฉีดอุดตัน • แรงดันต่ำเกินไป • สิ่งสกปรกอุดตันหัวฉีด	3	-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	96							

ตารางที่ 4.13 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Pretreatment

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 006

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546....

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการอบน้ำแห้ง - อบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อให้ชิ้นงานแห้ง เหมาะสมต่อกระบวนการ พ่นสีต่อไป	- ชิ้นงานมีน้ำติดอยู่ (อบน้ำไม่แห้ง)	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสี แล้วเกิดปัญหาสีฟอง - ชิ้นงานถูกคัดแยกและ บางส่วนน้อยกว่า 100% ถูกแก้ไขในสายการผลิต โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	- jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสี เกาะหนา	5	- สุ่มตรวจสอบด้วย สายตาและบันทึก ข้อมูลทางสถิติ	6	120							

ตารางที่ 4.14 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบน้ำแห้ง

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 007

หน้า 1 ของ 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ								
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t				
กระบวนการพ่นสี -ขั้นตอนการพ่นสีด้วย ปืนไฟฟ้าโดยพนักงาน	-ฟิล์มสีหนาเกินไป หนาเกิน 35 ไมครอน	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วเกิด ปัญหาสีพอง - ชิ้นงานต้องถูกไปซ่อม ในหน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาไม่เกินครึ่งชม.	6	-พนักงานพ่นสีใกล้ ชิ้นงานมากเกินไป (ระยะห่าง < 0.5 ฟุต) -พนักงานพ่นสีทับกัน มากเกินไป (ซ้อนทับกัน > 2/3 ของ ความกว้างละของสีเดิม) -พนักงานเมื่อยล้าในการ พ่นสี	5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240											
					5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240											
					5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240											

ตารางที่ 4.15 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการพ่นสี

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 008

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดความเสี่ยงกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดความเสี่ยงกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการอบสีแห้ง -อบสีชิ้นงานให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 145 - 150 องศาเซลเซียส	- ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูง เกินไป (สูงกว่า150 องศา เซลเซียส)	- ทำให้เกิดสีฟอง - ชิ้นงาน 100%ต้องนำไป แก้ไขในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชม.	8	- อุณหภูมิห้องอบสีแห้ง สูงเกินไป (เกิน150องศาเซลเซียส) • สเกลบอกอุณหภูมิห้อง อบสีแห้งไม่เที่ยงตรง	5	- ควบคุมด้วยเครื่อง ควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติและตรวจ สอบชิ้นงานด้วย สายตา	4	160							

ตารางที่ 4.16 แสดงการลดความเสี่ยงโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบสีแห้ง

บทที่ 5

การดำเนินการเพื่อลดของเสีย

5.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง พบว่าลักษณะของเสียหลักหลังสิ้นสุดกระบวนการมีดังนี้ สีเป็นเม็ด สีฟองและสีเป็นรอย ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตก่อนหน้า ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4 ดังนั้นจึงมีวิธีการลดของเสียดังกล่าวโดยการใช้ PFMEA ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะพิจารณาถึงค่า RPN (ค่าความเสี่ยงซึ่งนำ : Risk Priority Number) โดยทีมผู้ชำนาญการกำหนดให้ค่า RPN ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการแก้ไข ดังนี้

ระดับความรุนแรง (Severity) โดยพิจารณาจากความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกระบวนการในระดับที่ต่ำ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) ถูกแก้ไขนอกสายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อมซึ่งตรงกับระดับความรุนแรงที่ 5 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.1

ความถี่ในการเกิด (Occurrence) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการเกิดข้อบกพร่องอยู่ในระดับปานกลางเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือประมาณ 0.20% ซึ่งตรงกับระดับความถี่ในการเกิดที่ 5 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.2

ความสามารถในการตรวจพบ (Detection) โดยพิจารณาจากความสามารถในการตรวจพบอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสสูงที่จะตรวจพบข้อบกพร่อง ซึ่งตรงกับระดับความสามารถในการตรวจพบ 4 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

ดังนั้น ค่า RPN (Risk Priority Number) ที่ได้คือ $5 \times 5 \times 4 = 100$ ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงได้กำหนดค่า RPN ที่ > 100 ซึ่งมีทั้งหมด 22 ข้อ จะได้รับการพิจารณาในการแก้ไขทั้งหมด โดยมีรายการดังต่อไปนี้

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

- วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดร่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุนในเนื้ออลูมิเนียม มีค่า RPN 320
 - พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ มีค่า RPN 240
- วัตถุดิบที่มีรอยหลุดร่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยในเนื้ออลูมิเนียม มีค่า RPN 160
 - พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ มีค่า RPN 120

กระบวนการ Machining

- ชิ้นงานมีรอยกระแทก โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ดัดยึดชิ้นงาน (machine clamp) ทำด้วยเหล็ก มีค่า RPN 180
 - พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig ทำให้ jig กระแทกชิ้นงาน มีค่า RPN 150
 - ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป มีค่า RPN 175

- พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน มีค่า RPN 140

กระบวนการ Buffing

1. ชิ้นงานมีรอยขีดลึก โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ใช้กระดาษเบอร์หยาบเกินไป มีค่า RPN 126
2. ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง โดยมีสาเหตุมาจาก
 - พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป มีค่า RPN 192

กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

1. สีตกตะกอนเป็นเม็ด โดยมีสาเหตุมาจาก
 - สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด มีค่า RPN 336
2. สีเหนียวเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก
 - พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี มีค่า RPN 105
3. เศษสนิมหล่นลงมาใส่ชิ้นงาน โดยมีสาเหตุมาจาก
 - รางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่ มีค่า RPN 392
 - น้ำมันหล่อลื่นหยดลงมาใส่ชิ้นงาน มีค่า RPN 343
4. ฝุ่นละอองปลิวมาเกาะชิ้นงาน โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ มีค่า RPN 504

กระบวนการ Pretreatment

1. ชิ้นงานสกปรก โดยมีสาเหตุมาจาก
 - อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 55 องศาเซลเซียส) มีค่า RPN 160
 - น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก มีค่า RPN 128

กระบวนการอบน้ำแห้ง

1. ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง โดยมีสาเหตุมาจาก
 - jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะอยู่หนาทำให้น้ำเข้าไปซังอยู่ได้ มีค่า RPN 120

กระบวนการพ่นสี

1. พัดมีสีหนาเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก
 - พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป มีค่า RPN 240
 - พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป มีค่า RPN 240
 - พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี มีค่า RPN 240

กระบวนการอบสีแห้ง

1. อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป มีค่า RPN 160

5.1.1 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการตรวจรับของเสีย ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น คือวัตถุดิบที่มีรูพรุนและมีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไปได้ ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุนและพนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ ซึ่งถ้าพิจารณา ระบบปัจจุบันที่มีอยู่พบว่า มีการตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบตามมาตรฐาน MTL STD.105E โดยการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นรูพรุนในเนื้อวัตถุดิบ (อลูมิเนียม) ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. จัดหาเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบรูพรุนได้ คือ Penetrate Testing Materials ซึ่งประกอบไปด้วย สีสเปรย์ 3 กระป๋องได้แก่ สีขาว (Developer) สีฟ้า (Cleaner / Remover) และสีแดง (FP – S) ดังแสดงในรูปที่ 5.1
2. แก้ไขแบบฟอร์มคู่มือการทำงาน WI-QA-01 ของฝ่ายประกันคุณภาพ ใน TABLE 3 : จุดตรวจสอบสภาพภายนอกที่ปรากฏของ Outer Tube โดยใช้ Penetrate Testing Materials ดังตารางที่ 5.1
3. ฝึกอบรมและประเมินผลพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจสอบรูพรุน ในใบประเมินผลการอบรมพนักงาน (On The Job Training) FR-QA-01 ในตารางที่ 5.2
4. แก้ไขแบบฟอร์ม CS-QA-01 ในส่วนของการบันทึกผลการตรวจสอบรูพรุนในเนื้อวัตถุดิบของพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ ในตารางที่ 5.3

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 4 เนื่องจากมีการสุ่มตรวจโดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ ในเนื้อวัตถุดิบและพนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ ซึ่งถ้าพิจารณา ระบบปัจจุบันที่มีอยู่พบว่า มีการตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบตามมาตรฐาน MTL STD.105 E โดยการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นรอยขนาดเล็กในเนื้อวัตถุดิบได้ ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. จัดหาเครื่องมือที่สามารถตรวจหารอยขนาดเล็ก ๆ ในเนื้อวัตถุดิบได้ ทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่าควรจะใช้แว่นขยายเนื่องจากสามารถหาได้ง่าย ราคาประหยัด และวิธีการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถฝึกอบรมให้พนักงานได้ง่าย
2. แก้ไขแบบฟอร์มคู่มือการทำงาน WI-QA-01 ของฝ่ายประกันคุณภาพ ใน TABLE 3 : จุดตรวจสอบสภาพภายนอกที่ปรากฏของ Outer Tube ดังตารางที่ 5.1
3. ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ เกี่ยวกับการใช้แว่นขยายในการตรวจหารอยขนาดเล็กในเนื้อวัตถุดิบ ดังแสดงในใบประเมินผลการอบรมพนักงาน (On The Job Training) % FR-QA-01 ในตารางที่ 5.2

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 4 เนื่องจากมีการสุ่มตรวจโดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3




รูปที่ 5.1 เครื่องมือ Penetrant Testing Materials

5.1.2 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการ Machining ครั้งที่ 1 (เมษายน 2546)

ในกระบวนการ Machining ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานมีรอยกระแทก โดยมีสาเหตุมาจากตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) เป็นเหล็ก พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป และพนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

ชิ้นงานมีรอยกระแทก ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. สำหรับสาเหตุตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) ทำด้วยเหล็ก เมื่อใช้ยึดจับชิ้นงานที่ทำด้วยเหล็ก ทำให้ชิ้นงานเป็นรอยได้ จึงมีการเปลี่ยนมาใช้ตัวยึดชิ้นงานที่ทำด้วย PVC แทนดังแสดงในรูปที่ 5.2

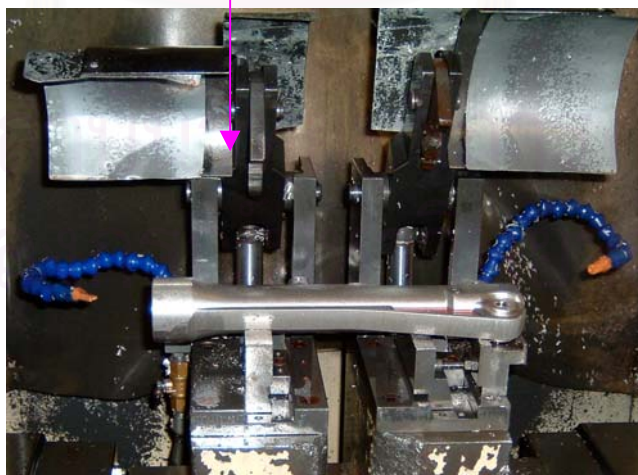

ตัว ยึด
ชิ้น งาน
ที่ทำ
ด้วย PVC

รูปที่ 5.2 แสดงตัวยึดชิ้นงาน (Machine Clamp) ที่ทำด้วย PVC

2. กำหนดให้มีการฝึกอบรมและประเมินผลพนักงานฝ่ายผลิต ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ jig และการหยิบจับชิ้นงาน ดังแสดงในใบประเมินผลการอบรมพนักงาน (On The Job Training) FR-P1-01 ในตารางที่ 5.4

3. สำหรับสาเหตุตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป เดิมมีขนาด 40 x 40 x 40 เซนติเมตร แก้ไขเพิ่มขนาดเป็น 50 x 60 x 40 เซนติเมตร และมีพลาสติกกั้นระหว่างชิ้นงานเพื่อไม่ให้ชิ้นงานกระทบกันในตะกร้าขณะล้างชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.3

4. สร้างแบบฟอร์ม FM-P1-01 ขึ้นมาเพื่อเป็น Check sheet บันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานโดยกำหนดให้พนักงานตรวจสอบชิ้นงาน 100% และบันทึกสาเหตุต่าง ๆ ของข้อบกพร่อง ถ้าพบชิ้นงานมีรอยให้แยกออกแล้วแก้ไข (rework) ก่อนที่จะดำเนินการผลิตต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ออกไปยังกระบวนการต่อไปได้ในตารางที่ 5.5

4. กำหนดให้หัวหน้างาน (Section Chief) สุ่มทวนสอบผลการตรวจสอบของพนักงานซ้ำเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในการตรวจสอบของพนักงาน ในใบรายงานผลการตรวจสอบชิ้นงาน (FM-P1-01) ในตารางที่ 5.5

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 สำหรับสาเหตุตัวยึดชิ้นงานเป็นหลักและพนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig และจากเดิม 5 สำหรับสาเหตุตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไปและจากเดิม 7 สำหรับสาเหตุพนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงานเหลือ 5 เนื่องจากมีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3



พลาสติก
กั้น
ระหว่าง

รูปที่ 5.3 แสดงตะกร้าล้างชิ้นงานที่ปรับปรุงใหม่

5.1.3 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการ Buffing ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการ Buffing ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น คือ ชี้นงานมีรอยขีดลึก และชี้นงานมีผิวเป็นแอ่งดังนั้น ทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

ชี้นงานมีรอยขีดลึกและชี้นงานมีผิวเป็นแอ่ง

ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไปและพนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. กำหนดให้มีการใช้ผ้าทรายที่เหมาะสม โดยทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่าควรใช้ผ้าทรายเบอร์ P180 ซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยกำหนดไว้ใน WI-P1-05-17 ในตารางที่ 5.6
2. กำหนดเวลาเฉลี่ยในการขัดผิวแต่ละจุดอยู่ที่ไม่เกิน 5 วินาที กำหนดไว้ใน WI-P1-05-17 ในตารางที่ 5.6
3. กำหนดให้พนักงานที่ทำการขัดผิว ตรวจสอบชี้นงาน 100% ด้วยสายตา ขณะที่ทำการขัดผิวชี้นงาน ถ้าพบชี้นงานมีผิวรอยขีดลึกหรือผิวเป็นแอ่งให้แก้ไขก่อนที่จะดำเนินการผลิตต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องผ่านไปยังกระบวนการต่อไป โดยกำหนดไว้ในใบรายงานผลการตรวจสอบชี้นงาน (FM-P1-02) ในตารางที่ 5.7
4. กำหนดให้หัวหน้างาน (Section Chief) สุ่มทวนสอบผลการตรวจสอบของพนักงานซ้ำเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในการตรวจสอบของพนักงาน ในใบรายงานผลการตรวจสอบชี้นงาน (FM-P1-02) ในตารางที่ 5.7

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 สำหรับสาเหตุผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป และจากเดิม 6 สำหรับสาเหตุพนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป ลดลงเหลือ 5 เนื่องจากมีการตรวจสอบชี้นงาน 100% ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

5.1.4 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

ครั้งที่ 1 (เมษายน 2546)

ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของวัตถุดิบ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นคือ สีตกตะกอนเป็นเม็ด สีเหนียวเกินไป เศษสนิมหล่นลงมาใส่ชี้นงาน น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชี้นงาน และฝุ่นละอองปลิวมาเกาะชี้นงาน ทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากสีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมดต้องปล่อยให้ค้างคืน ทำให้สีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ดตกค้างอยู่ที่ก้นถังผสมสีและท่อสี ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. กำหนดวิธีการทำความสะอาดถังผสมสีและท่อสี ในตารางที่ 5.8 – 1 ลำดับที่ 4 และตารางที่ 5.8 – 2 ลำดับที่ 5
2. กำหนดช่วงเวลาในการทำความสะอาดถังผสมสีและท่อสี ทุก 2 สัปดาห์ใน PM PAINTING LINE O/T ในตารางที่ 5.9 - 2
3. กำหนดวิธีการล้างปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน ในตารางที่ 5.8 – 2 ลำดับที่ 5

4. กำหนดให้มีการทำความสะอาดหัวสเปรย์ปืนทุกครั้งที่ก่อนพ่นสี และทดลองพ่นชิ้นงานชิ้นแรกที่เริ่มเปลี่ยนหัวสเปรย์ปืนใน WI-P1-05-32 ในตารางที่ 5.10

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 ลดลงเหลือ 4 เนื่องจากมีการตรวจสอบชิ้นงานแรกหลังจากทำความสะอาดถังผสมสีและหัวสเปรย์ปืน ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

สีเหน็ดเกินไป

ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานขาดทักษะในการเตรียมสีและวัดความเหน็ดสี ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ระบุชนิดของสีที่ต้องใช้ผสมกัน และมีรูปประกอบเพื่อให้พนักงานเห็นและเข้าใจได้ชัดเจนใน WI-P1-05-30 ในตารางที่ 5.11

2. กำหนดค่ามาตรฐานความเหน็ดสี สำหรับสีแต่ละชนิดที่นำมาผสมกัน พร้อมทั้งแสดงภาพการใช้เครื่องวัดความเหน็ดสีใน WI-P1-05-31 ในตารางที่ 5.12

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) เท่าเดิมคือ 3 เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบนั่นคือเครื่องวัดความเหน็ดสี ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

เศษสนิมเกาะชิ้นงาน

ซึ่งมีสาเหตุมาจากรางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. สร้างถาดรองรางเหล็กแขวนสาย conveyor เริ่มตั้งแต่ทางเข้าห้องอบน้ำแห้งถึงสิ้นสุดกระบวนการที่ห้องอบสีแห้ง เพื่อป้องกันเศษสนิมจากรางเหล็กร่วงหล่นใส่ชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.3



ถาดรองป้องกันเศษสนิมและน้ำมันหล่นใส่ชิ้นงาน

รูปที่ 5.3 แสดงถาดรองรางเหล็กแขวนสาย conveyor ป้องกันเศษสนิมและน้ำมันหล่นใส่ชิ้นงาน

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ยังคงเท่าเดิมคือ 8 เนื่องจากการดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจพบ (D) ข้อบกพร่องของชิ้นงาน

น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน

ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดลงมาใส่ชิ้นงาน ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. สร้างถาดรองรางเหล็กแขวนสาย conveyor เริ่มตั้งแต่ทางเข้าห้องอบน้ำแห้งถึงสิ้นสุดกระบวนการที่ห้องอบสีแห้ง เพื่อป้องกันน้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.3

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ยังคงเท่าเดิมคือ 8 เนื่องจากการดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจพบ (D) ข้อบกพร่องของชิ้นงาน

ฝุ่นละอองปลิวมาเกาะชิ้นงาน

ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ นั่นคือ ห้องอบน้ำแห้ง , ห้องพ่นสีและห้องอบสีแห้งสกปรก , ฝุ่นละอองจากนอกระบบ , ลมจาก Air Supply สกปรก และ Filter ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. กำหนดวิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสี และห้องอบสีแห้งที่ถูกต้องและเป็นขั้นตอน ไว้ในเอกสารมาตรฐานการบำรุงรักษาในตารางที่ 5.8 เพื่อให้พนักงานที่มาทำความสะอาดทำงานได้ง่ายขึ้น และทำให้พนักงานที่มาสับเปลี่ยนกันมาทำความสะอาดนั้นเข้าใจได้โดยง่ายและสามารถทำงานต่อไปโดยทันที

2. ช่วงระยะเวลาในการทำความสะอาดห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสี และห้องอบสีแห้งนั้น เดิมกำหนดว่าให้ทำความสะอาดห้องอบน้ำแห้งและห้องอบสีแห้งทุก 6 เดือน ส่วนห้องพ่นสีทำความสะอาดทุก 3 เดือน แต่เมื่อตรวจสอบสภาพความสกปรกของห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสีและห้องอบสีแห้งเป็นหลักแล้ว ทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงมีความเห็นให้กำหนดช่วงระยะเวลาในการทำความสะอาดใหม่ โดยกำหนดให้ทำความสะอาดห้องอบน้ำแห้งและห้องอบสีแห้งใหม่ที่ทุก 3 เดือน และห้องพ่นสีทุก 1 เดือน ดังแก้ไขไว้ใน PM PAINTING LINE O/T ในตารางที่ 5.9 – 2 ในลำดับที่ 11 และ 9 ตามลำดับ

3. สร้าง cover ครอบ hanger และสาย conveyor เป็นระบบปิดตั้งแต่ conveyor ที่ออกจากห้องอบน้ำแห้งไปจนถึงทางเข้าห้องพ่นสี เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากนอกระบบมาเกาะชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.4

4. จัดทำคู่มือการทำความสะอาด Air Supply Units ตามตารางที่ 5.8 ส่วน Air Supply ในส่วนที่จ่ายลมโดยตรงไปยังห้องพ่นสีเพื่อให้อากาศในห้องพ่นสีหมุนเวียน ซึ่ง Air Supply ส่วนนี้อยู่บนหลังคาของห้องพ่นสี และลมจะผ่านฟิลเตอร์เพดาน (Ceiling Filter) ซึ่งระยะเวลาการเปลี่ยนฟิลเตอร์ในปัจจุบันนั้นจะพิจารณาโดยดูจากสภาพสีของฟิลเตอร์เป็นหลัก ถ้าฟิลเตอร์มีสีดำหรือสีออกคล้ำ ๆ ก็จะทำการเปลี่ยน ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขโดยการกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนฟิลเตอร์ที่แน่นอน โดยกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนที่ 6 เดือน / ครั้ง ใน PM PAINTING LINE O/T ในตารางที่ 5.9 – 2 ในลำดับที่ 10

5. ติดตั้งตัวกรองฝุ่นและไขมัน (Filter) ในระหว่างท่อลมที่มาจาก Air Supply Units เพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับลมไม่ให้ออกมาที่สีที่พ่น ดังแสดงในรูปที่ 5.5

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ยังคงเท่าเดิมคือ 8 เนื่องจากการดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับการการตรวจพบ (D) ข้อบกพร่องของชิ้นงาน



รูปที่ 5.4 แสดง Cover ที่ติดตั้งเพื่อทำให้กระบวนการอยู่ในระบบปิดป้องกันฝุ่นจากนอกระบบ



รูปที่ 5.5 แสดงตัวกรองสิ่งแปลกปลอมในท่อลมจาก Air Supply Units

5.1.5 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการ Pretreatment ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการPretreatment ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นคือ ชี้นงานสกปรกดังนั้นที่ทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

ชี้นงานสกปรก

ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป และน้ำยาและน้ำในบ่อสกปรกทางที่ทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ทางที่ทีมงานผู้ชำนาญการได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป พบว่ามาจากการทำงานของพนักงานปิดแก๊สที่ทำให้ความร้อนแต่น้ำยาในบ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป จึงอบรมให้พนักงานปิดแก๊สตรงตามเวลาคืออุณหภูมิน้ำยาในบ่ออยู่ที่ 50 – 60 องศาเซลเซียส ไม่ปิดแก๊สเร็วเกินไปในใบประเมินผลการอบรมพนักงาน (On The Job Training) FR-P1-02 ในตารางที่ 5.13

2. กำหนดให้พนักงานตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำยาในบ่อล้างคราบไขมัน1,2(TANK PREDEGREASING 1 , 2) ให้มีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสโดยจุดตรวจสอบคือผู้ควบคุมอุณหภูมิ (TEMPERATURE CONTROL)

3. ทางที่ทีมงานผู้ชำนาญการกำหนดให้มีการทำความสะอาดบ่อต่าง ๆ เพื่อให้ให้น้ำยาและน้ำในบ่อสะอาดมีประสิทธิภาพในการล้างและทำความสะอาดชี้นงาน ซึ่งได้แก่ TANK PREDEGREASING I , TANKE PREDEGREASING 2 , TANK WATER RINSE 1 , TANK WATER RINSE 2 ,TANK CHROMATE , TANK WATER RINSE II และ TANK DI WATER โดยกำหนดระยะเวลาในการทำความสะดวกสะอาดตะแกรงกรอง บ่อหรือถัง หัวสเปย์สำหรับฉีดน้ำยาและน้ำ ดังแสดงใน PM PAINTING LINE O/T (FACTORY III) ในตารางที่ 5.9 – 1 , 2

4. สร้างแบบฟอร์ม FM-P1-03 หรือใบรายงานผลการตรวจสอบชี้นงานในกระบวนการ Preatment เพื่อเป็น check sheet บันทึกผลการตรวจสอบและจำแนกสาเหตุของข้อบกพร่อง โดยกำหนดให้พนักงานตรวจสอบชี้นงานที่ออกมาจากบ่อล้างน้ำ DI ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ Pretreatment ด้วยการสังเกตชี้นงานด้วยสายตา 100% ที่ละชี้นงาน หากพบชี้นงานสกปรก เช่น มีคราบไขมันติดอยู่ ให้แยกชี้นงานออกแล้วนำไปแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้ชี้นงานสกปรกผ่านไปยังกระบวนการต่อไป ดังตารางที่ 5.14

5. กำหนดให้หัวหน้างาน (Section Chief) สุ่มทวนสอบผลการตรวจสอบของพนักงานซ้ำเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในการตรวจสอบของพนักงาน และบันทึกผลการตรวจสอบไว้ในใบรายงานผลการตรวจสอบชี้นงานในกระบวนการ Preatment FM-P1-03 ในตารางที่ 5.14

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 5 เนื่องจากมีการตรวจสอบชี้นงาน 100% ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3


5.1.7 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการอบน้ำแห้ง ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการอบน้ำแห้ง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงดังต่อไปนี้

ชิ้นงานมีน้ำเกาะอยู่ (อบน้ำไม่แห้ง)

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.6

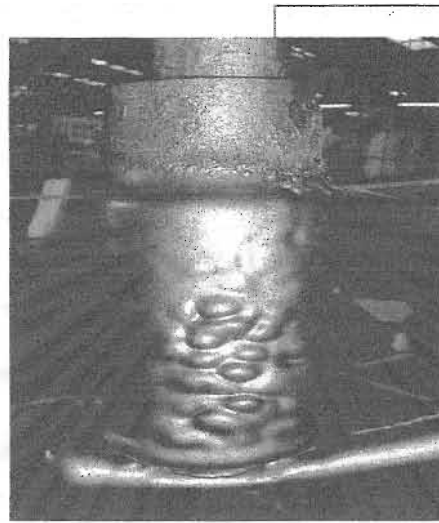

บริเวณที่น้ำขังอยู่ได้


รูปที่ 5.6 แสดงรูป jig ที่ใช้รองชิ้นงานที่มีสีจับอยู่หนาและมีน้ำขังอยู่

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. จัดให้นำ jig และ hanger ที่มีสีจับตัวอยู่หนาไปทำการเผา เพื่อให้สีที่จับตัวอยู่หลุดออก โดยกำหนดให้มีการเผาทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งได้ทำการเพิ่มเติมไว้ใน PM PAINTING LINE O/T ดังแสดงในตารางที่ 5.9 - 2

2. ติดตั้งเครื่องเป่าน้ำไว้ที่บริเวณก่อนทางเข้าห้องอบน้ำแห้ง เพื่อช่วยไล่น้ำและอบชิ้นงานให้แห้งได้เร็วขึ้น ดังแสดงในรูป 5.7

ทางเข้าห้องอบน้ำแห้ง

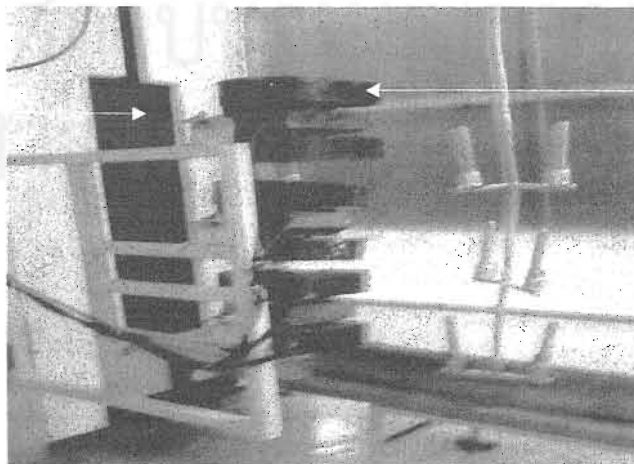

เครื่องเป่าน้ำ

รูปที่ 5.7 แสดงเครื่องเป่าน้ำ ก่อนชิ้นงานเข้าสู่ห้องอบน้ำแห้ง

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ยังคงเท่าเดิมคือ 6 เนื่องจากการดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบ (D) ข้อบกพร่องของชิ้นงาน

5.1.8 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการพ่นสี ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการพ่นสีและอบสีแห่งนั้น ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นคือ फिल्मสีที่พ่นได้หนาเกินไป (เกิน 35 ไมครอน) ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงดังต่อไปนี้

ฟิล์มสีหนาเกินไป

ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป และพนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี ดังนั้นทางทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดให้มีการปรับปรุงดังนี้

1. กำหนดให้พนักงานพ่นสีด้วยระยะทางที่ถูกต้อง โดยกำหนดให้หัวสเปรย์ปืนห่างจากชิ้นงาน $\frac{1}{2}$ ฟุต ใน WI-P1-05-32 ในตารางที่ 5.10
2. กำหนดให้พนักงานพ่นสีควรให้ซ้อนทับกันประมาณ $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ ของความกว้างของละอองสีเดิมใน WI-P1-05-32 ในตารางที่ 5.10 เพราะการพ่นสีในลักษณะนี้นั้นจะทำให้ฟิล์มสีที่ได้มีความหนาเท่ากัน ถ้าระยะห่างของละอองสีซ้อนทับกันเกินกว่านี้ จะทำให้ฟิล์มสีมีความหนามากเกินไป
3. กำหนดให้มีระยะพักของพนักงานพ่นสีเพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าเกินไป โดยการกำหนดใน WI-P1-05-18 โดยกำหนดให้แขวนชิ้นงานบน hanger 10 ไม่นิดต่อกันแล้วเว้น 3 ไม่น ในตารางที่ 5.15

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ยังคงเท่าเดิมคือ 8 เนื่องจากการดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบ (D) ข้อบกพร่องของชิ้นงาน

5.1.10 การปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการอบสีแห้ง ครั้งที่ 1

(เมษายน 2546)

ในกระบวนการอบสีแห้งนั้น ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น คือ ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป ดังนั้นทีมงานผู้ชำนาญการ จึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงดังต่อไปนี้

ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป

ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก สเกลบอกอุณหภูมิห้องอบสีแห้งไม่เที่ยงตรงบอกอุณหภูมิต่ำเกินไป ดังนั้นทางทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดให้มีการปรับปรุงดังนี้

1. ตรวจสอบสภาพการทำงานของสเกลบอกอุณหภูมิห้องอบสีแห้ง และทำการซ่อมแซมให้เที่ยงตรงตามใบแจ้งซ่อม ในตารางที่ 5.16

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 4 เหลือ 3 เนื่องจากมีการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิในการควบคุมข้อบกพร่อง ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3




ตัวอย่างเอกสารที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


WORK INSTRUCTION	วิธีการตรวจสอบ สภาพภายนอกของวัตถุดิบ	หมายเลขเอกสาร : WI-QA-01
		แก้ไขครั้งที่ :
		วันที่เริ่มใช้ :
		หน้าที่ : 6 จาก 12
		อนุมัติโดย: <i>A. Chai</i>
จัดทำโดย: ฝ่ายประกันคุณภาพ	ตรวจสอบโดย: <i>S. Pab</i>	

TABLE 3 : จุดตรวจสอบสภาพภายนอกที่ปรากฏของ OUTER TUBE

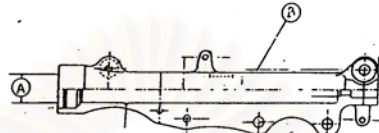

ตำแหน่ง	หัวข้อตรวจสอบ	ข้อกำหนด	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ
A	ความโค้งใน	ต้องเข้า PLUG GAUGE / JIG ได้	INNER TUBE
B	รูขรุขระในเนื้อวัตถุดิบ รอยต่างๆ ในเนื้อวัตถุดิบ	ต้องไม่มีรูขรุขระที่แดงมองเห็นที่ผิววัตถุดิบ ไม่มีรอยขนาดพารามเมตรเกิน 10% ของพื้นที่	PENETRATE TESTING MATERIALS แว่นขยาย

TABLE 4 : จุดตรวจสอบสภาพภายนอกที่ปรากฏของ ROD GUIDE

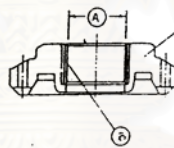

ORIGINAL

ตำแหน่ง	หัวข้อตรวจสอบ	ข้อกำหนด	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ
A	ความโค้งใน	ต้องเข้า PLUG GAUGE / JIG ได้	PLUG GAUGE / JIG
B	สภาพผิวรูใน	ต้องไม่มีรอย SCRATCH เกินกว่า 20%	VISUAL
C	สภาพทั่วไป	ไม่เป็นสนิมหรือแตกมัน	VISUAL

หมายเหตุ มีการแก้ไขใน TABLE 3 ตำแหน่ง B เกี่ยวกับการตรวจสอบรูขรุขระและรอยต่างๆ ในเนื้อวัตถุดิบ

ตารางที่ 5.1 แสดงแบบฟอร์มคู่มือการทำงาน WI-QA-01 ของฝ่ายประกันคุณภาพ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเมินผลการอบรมพนักงาน
(ON THE JOB TRAINING)

ชื่อ - สกุล กมลกร บุญศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วย leader แผนก QA ฝ่าย

ลำดับ	หัวข้อ	หัวข้อที่ จัดเก็บ	วิธีการสอน	บันทึกคะแนนการวัดผล									สรุปผล			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ		
				คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน				
1	การใช้ Penetrate Testing ในการตรวจหาทรูพูน		- สอบคำถามก่อนแปล - ทดลองใช้วิธีทำ	3	28/3/46	ท. Vorapat										
2	การใช้แผ่นรองในกรณีการทรูพูนของคันทง ในเนื้อวัสดุ		- สอบคำถามก่อนแปล - ทดลองใช้วิธีทำ	4	31/3/46	ท. Vorapat										
คะแนนเฉลี่ยแต่ละครั้ง				3.5												<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
ลงชื่อพนักงาน				กมลกร	28/3/46											<input type="checkbox"/> อบรมไม่ เฉพาะหัวข้อที่ไม่ผ่าน
																<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน โอนย้ายไปแผนก.....

ลงชื่อ กมลกร บุญศักดิ์
(ผู้ฝึกสอน) QA
31/3/46

ลงชื่อ _____
(ผู้รับการฝึก) _____

หมายเหตุ ประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจหาทรูพูน (Penetrate Testing Materials) และแผ่นรองคันทง
รอยต่าง ๆ ในเนื้อวัสดุ

ตารางที่ 5.2 แสดงแบบฟอร์มการประเมินผลการอบรมพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ FR-QA-01

ใบตรวจสอบการผลิต และการตั้งเครื่อง (PRODUCTION DIARY & SETTING UP CHECK SHEET)		Ref No. : CS-QA-01		
		วันเดือนปี M / D / Y		
		เวลา (เริ่ม - สิ้นสุด) TIME (START - FINISH)		
ลักษณะที่ทำการตรวจสอบ (STATUS CHECK) <input type="checkbox"/> I เริ่มปฏิบัติงานรายวัน BEFORE DAILY <input type="checkbox"/> II เปลี่ยนรุ่นการผลิต CHANGE MODEL <input type="checkbox"/> III เปลี่ยนวัสดุ CHANGE MATERIAL <input type="checkbox"/> เครื่องจักรใหม่ NEW MACHINE, AFTER <input type="checkbox"/> เครื่องจักรหยุดใช้งาน (เกิน 1 เดือน) MC NOT USED FOR LONG (MORE THAN 1 MONTH) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ _____ OTHERS		ชื่อ LINE (LINE NAME) INSPECTION LAW MAT.(OUTER TUBE) ชื่อ เครื่องจักร (MC NAME) _____ M/C CODE _____ ชื่อกระบวนการ (PROCESS NAME) _____ รายละเอียด _____ PART No. _____ ของผลิตภัณฑ์ _____ WO. No. _____ PRODUCT DESCRIPTION _____ จำนวน (QTY) : _____		
การตรวจสอบการผลิต				
ลำดับ NO.	รายการตรวจสอบ CHECK DESCRIPTION	ค่ามาตรฐาน STD.	บันทึกการตรวจสอบ จำนวนวัสดุที่บกพร่อง	หมายเหตุ REM
1	รูพรุน ในเนื้อวัสดุคืบดูจากรูพรุนสีแดงของสเปร์ที่พื้น	ไม่มีส่วนของรูพรุน สีแดงใน Zone B มีรูพรุนสีแดงใน Zone A ได้ไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิว ทั้งหมด		
2	รอยต่าง ๆ ในเนื้อวัสดุคืบดูจากแว่นขยาย	ต้อง ไม่มีรอย ขุ่นเกิน 10% ของพื้นที่ Zone B ทั้งหมด		
REMARK : 1. Leader ต้องตรวจสอบ STD ก่อนการผลิตทุกครั้ง 2. Operator ที่เกาะบันทึกค่าตรวจสอบในแต่ละครั้งก่อน และหลังการผลิตทุกครั้ง 3. Section chief ต้องทำการอนุมัติการบันทึกต่าง ๆ ทุกครั้ง เมื่อทำการผลิตเสร็จและทวนสอบ		OPERATOR ผู้บันทึก : _____ LEADER ผู้ตรวจสอบ : _____ SECTION CHIEF ผู้อนุมัติ : _____		

หมายเหตุ แก๊ซแบบฟอร์ม CS-QA-01 ในส่วนของการบันทึกผลการตรวจสอบรูพรุนและรอยต่าง ๆ ในเนื้อวัสดุคืบของพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ

ตารางที่ 5.3 แสดงใบตรวจสอบการผลิตและการตั้งเครื่อง CS-QA-01

ประเมินผลการอบรมพนักงาน
(ON THE JOB TRAINING)


ชื่อ - สกุล วันชัย เกิดศิริ ตำแหน่ง พนักงาน แผนก P1 ฝ่าย ผลิต

ลำดับ	หัวข้อ	หัวข้อ ที่ จัด อบรม	วิธีการสอน	บันทึกคะแนนการวัดผล									สรุปผล	
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
				คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน		
1	วิธีการใช้ IIG - วาง IIG กับชิ้นงานอย่างไร		ปฏิบัติจริง	4	3/3/46									
2	วิธีการหยิบจับชิ้นงาน - จับชิ้นงานอย่างไร - การวางชิ้นงานบน rack - การบรรจุชิ้นงานบนภาชนะ		ปฏิบัติจริง	5	3/3/46									
คะแนนเฉลี่ยแต่ละครั้ง				4.5									<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	
ลงชื่อพนักงาน					<i>(ลายเซ็น)</i>								<input type="checkbox"/> อบรมไม่ เฉพาะหัวข้อที่ไม่มีผ่าน	
													<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	
													<input type="checkbox"/> โอนย้ายไปแผนก.....	

ผู้สอน (ผู้ควบคุม) สุวิวัฒน์ นฤตฤกษ์ ลงชื่อ _____
ผู้ฝึกสอน เด็ท (ผู้ควบคุม) _____
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม _____

หมายเหตุ กำหนดให้มีการฝึกอบรมและประเมินผลพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ IIG และการหยิบจับชิ้นงาน

ตารางที่ 5.4 แสดงแบบฟอร์มการประเมินผลการอบรมพนักงาน FR-P1-01

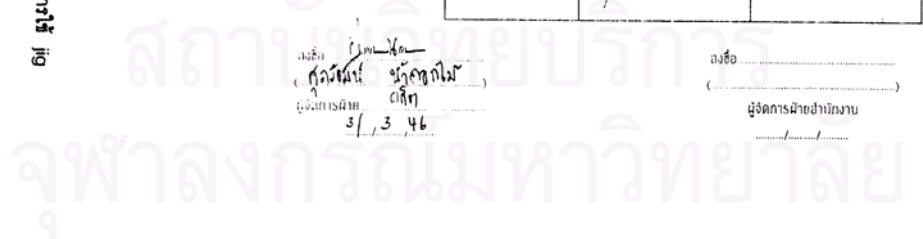

ใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Machining

ประจำวันที่ Part No. จำนวนที่ตรวจสอบ (100%).....

ให้ทำเครื่องหมาย / แทนจำนวนชิ้นงานที่บกพร่อง 1 ชิ้น

สาเหตุหลัก	จำนวนชิ้นงานที่มีรอยกระแทก	รวม	ผู้ตรวจสอบ	ผลการทวนสอบ	หัวหน้างาน
1. ตัวยึดชิ้นงานที่ทำด้วยเหล็กทำให้ ชิ้นงานเป็นรอย					
2. jig กระแทกกับชิ้นงาน					
3. ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป					
4. พนักงานขาดความระมัดระวังใน การหยิบจับชิ้นงาน					
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)					

หมายเหตุ : กำหนดให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% และให้มีการทวนสอบจากหัวหน้างาน

ตารางที่ 5.5 แสดงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Machining (FM - P1- 01)

WORK INSTRUCTION (WI.)				ผู้อนุมัติ	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก	WI No. : P1-05-17			
คู่มือการทำงาน				วันที่ :	เลขหน้า : 1/1		
ชื่อกระบวนการ : ขัดผิวชิ้นงาน				หมายเลขกระบวนการ : PC-01-001				ภาพประกอบ			
ชื่อเครื่องจักร : BUFFING MACHINE				หมายเลขเครื่องจักร : BF 201, 202							
ชื่อชิ้นส่วน : OUTER TUBE				ระดับทางวิศวกรรม : A							
ขั้นตอนการทำงาน											
ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน					จุดตรวจสอบ					
	<u>A การเปิดเครื่อง</u>										
1	ตรวจเช็คน็อตยึดล้อสายพานผ้าทรายทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน					A : B					
2	เลือกใช้ผ้าทรายเบอร์ P180					C					
3	เปิด SWITCH "ON" ที่เครื่องดูดฝุ่น (DUST COLLECTOR)					D					
4	เปิด SWITCH "ON" ที่เครื่องขัดผิว (BUFFING)										
5	นำชิ้นงานมาขัดผิวที่ล้อสายพานผ้าทราย ให้ผิวเรียบเสมอตามต้องการ โดยแต่ละจุดที่ขัดใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที										
	<u>B การปิดเครื่อง</u>										
1	ปิด SWITCH "OFF" เครื่องขัดผิว					E					
2	ปิด SWITCH "OFF" เครื่องดูดฝุ่น (DUST COLLECTOR)					F					
3	ทำความสะอาดเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงาน										
ตารางการตรวจสอบ											
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	เครื่องมือ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ				หมายเหตุ			
1	ผิวชิ้นงาน	ผิวเรียบเสมอ	สายตา	ทุกชิ้น							
ข้อปฏิบัติเมื่อพบชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน											
1. หยุดการทำงานทันที											
2. แจ้งหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าแผนกเพื่อตรวจสอบและทำการแก้ไขทันที											
No.	REASON OF REVISION		SIGN.	DATE	REF.						

หมายเหตุ : 1. มีการแก้ไขในลำดับที่ 2 กำหนดให้ใช้ผ้าทรายเบอร์ P180 2. ลำดับที่ 5 กำหนดให้ขัดผิวแต่ละจุดไม่เกิน 5 วินาที

ใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Buffing

ประจำวันที่ Part No. จำนวนที่ตรวจสอบ (100%).....

ให้ทำเครื่องหมาย / แทนจำนวนชิ้นงานที่บกพร่อง 1 ชิ้น

สาเหตุหลัก	จำนวนชิ้นงานที่บกพร่อง	รวม	ผู้ตรวจสอบ	ผลการทวนสอบ	หัวหน้างาน
1. ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป					
2. พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี					
3. แสงสว่างบริเวณที่ทำการขัดผิว ไม่เพียงพอ					
4. พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป					
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)					
.....					
.....					

หมายเหตุ : กำหนดให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% และให้มีการทวนสอบจากหัวหน้างาน

ตารางที่ 5.7 แสดงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Buffing (FM - P1- 02)

เอกสารมาตรฐานการบำรุงรักษา				ผู้รับผิดชอบ _____		
สถานที่	ลำดับ	งานที่ทำ	วิธีการ	วัสดุ / เครื่องมือ	จำนวนคน	หมายเหตุ
ห้องพ่นสี	1	ทำความสะอาดถังน้ำ	- ตักสีที่ลอยอยู่ด้านบนออก - ถอดแผ่นตะแกรงกรองสีในถังน้ำออกมาทำความสะอาด - ถายน้ำในถังทิ้งและทำความสะอาดถังใหม่หมดถังใหม่ทั้งหมดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก	ชั้นพลาสติก , ถุงมือยาง	1	
	2	ทำความสะอาดแผงม่านน้ำและหัวสเปรย์หลังม่านน้ำ	- ปิดวาล์วน้ำแล้วใช้เศษผ้าชุบน้ำผงซักฟอก บิดพอหมาดเช็ดแผงม่านน้ำให้ทั่ว แล้วล้างน้ำสะอาดออก - ปิดวาล์วน้ำแล้วถอดหัวสเปรย์ออกมาทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันชุบน้ำผงซักฟอก ใช้ลมเป่าให้แห้งแล้วนำมาประกอบเข้าเหมือนเดิม - ทาจาระบีบริเวณหลังม่านน้ำทั้งหมดใหม่ รวมทั้งผนังด้านข้างและด้านหน้า	เศษผ้า , ถุงมือยาง , ผงซักฟอก แปรงสีฟัน , ประแจ จาระบี	4 1 4	
	3	ล้างทำความสะอาดรางน้ำได้ม่านน้ำและ filter แยกสีและน้ำ	- ตักสีที่ลอยอยู่ด้านบนออก - ปิดวาล์วน้ำเตรนน้ำออกแล้วใช้แปรงใยสังเคราะห์ชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัดรางน้ำให้สะอาด แล้วฉีดน้ำสะอาดตามอีกรอบ - ถอด filter ออกใช้แปรงใยสังเคราะห์ชุบน้ำผสมผงซักฟอกทำความสะอาด ล้างน้ำสะอาด แล้วประกอบเข้าที่เดิม	ชั้นพลาสติก , ถุงมือยาง แปรงใยสังเคราะห์ , ผงซักฟอก ประแจ	2	
	4	ทำความสะอาด filter , วาล์วและท่อสีภายในห้องพ่นสี	- ใช้ประแจถอดฟิลเตอร์ออกมาแล้วใช้ washing thinner ฉีดล้างในท่อ และล้าง filter ให้สะอาดแล้วใส่ใหม่ให้เข้าที่	ประแจเลื่อน , washing thinner	1	

ตารางที่ 5.8 - 1 ตารางการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ

เอกสารมาตรฐานการบำรุงรักษา				ผู้รับผิดชอบ _____		
สถานที่	ลำดับ	งานที่ทำ	วิธีการ	วัสดุ / เครื่องมือ	จำนวนคน	หมายเหตุ
ห้องพ่นสี	5	ทำความสะอาดถังผสมสี (เครื่องพ่นสี) และปืนพ่นสี	<ul style="list-style-type: none"> - ปิดเครื่องพ่นสี เทสีที่เหลือออกใส่ไว้ในถังสำรอง ใช้เศษผ้า เช็ดสีเก่าออกให้หมด แล้วทำความสะอาดด้วย thinner อีกรอบ - นำ washing thinner เทลงในถัง เปิดให้เครื่องพ่นสีทำงานตามปกติ - ใช้ปืนพ่นสีพ่น thinner ไล่สีที่ตกค้างในสายออกใส่ถาดอะลูมิเนียมจนสายสีสะอาด - ถอดสายสีออก ใช้ลมเป่าไล่ thinner ออกจนแห้ง - ถอดหัวสเปรย์ปืนไว้ในถาดอะลูมิเนียม ทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันชุบน้ำผสมผงซักฟอกจนสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ประกอบเข้าที่เดิม - ประกอบสายกับปืนเข้าด้วยกัน - เทสีที่เก็บไว้ในถังสำรองคืนกลับเข้าถังผสมสีเดิมแล้วเปิดเครื่องพ่นสีให้ทำงานตามปกติ 	เศษผ้า , ถังสแตนเลส , ถังมือยาง, washing thinner , แปรงสีฟัน , ถาดอะลูมิเนียม , ประแจ , ผงซักฟอก	3	
	6	เช็ดกระจกและโคมไฟแสงสว่างในห้องพ่นสี	<ul style="list-style-type: none"> - ปิดไฟแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบด้วย washing thinner บิดให้หมาด เช็ดกระจกและโคมไฟให้สะอาด 	ถังมือยาง , ผ้าขาวบาง , washing thinner	1	
	7	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศที่อยู่บนเพดานห้องพ่นสี	<ul style="list-style-type: none"> - ถอดแผ่นกรองอากาศเดิมออก แล้วนำแผ่นกรองอากาศใหม่ใส่แทนที่ 	หน้ากากกันฝุ่น , ถังมือผ้า แผ่นกรองอากาศ (filter ม้วน)	2	

ตารางที่ 5.8 - 2 ตารางการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ

เอกสารมาตรฐานการบำรุงรักษา				ผู้รับผิดชอบ _____		
สถานที่	ลำดับ	งานที่ทำ	วิธีการ	วัสดุ / เครื่องมือ	จำนวนคน	หมายเหตุ
Air Supply Unit	1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	- ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดแผ่นกรองอากาศของ Air Supply หากแผ่นกรองอากาศสกปรกมากให้เปลี่ยนใหม่	เครื่องดูดฝุ่น , หน้ากากกันฝุ่น , ถุงมือผ้า	2	
	2	ทำความสะอาดห้อง Air Supply	- ปิดวาล์วจ่ายน้ำแล้วเปิดวาล์วเดรนน้ำทิ้ง ใช้น้ำฉีดล้างรังผึ้ง แผ่นกันน้ำ ใช้แปรงถูพื้นบ่อน้ำแล้วใช้ไม้กวาดกวาดสิ่งสกปรกที่พื้นบ่อออก - ปิดวาล์วเดรนน้ำแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำลงบ่อตามเดิม เก็บกวาดฝุ่นผงหลังห้องฝ้าผนัง พื้นห้อง ด้วยไม้กวาดอ่อน และเครื่องดูดฝุ่น	ถุงมือยาง , เศษผ้า , ไม้กวาดอ่อน แปรงใยสังเคราะห์ , ที่ตักขยะ , เครื่องดูดฝุ่น , หน้ากากกันฝุ่น	6	
ห้องอบน้ำแห้ง และห้องอบสีแห้ง	1	การทำความสะอาดห้องอบน้ำแห้ง และห้องพ่นสี	- ปิดแก๊สที่ให้ความร้อน รอจนอุณหภูมิภายในห้องอบอยู่ในระดับปกติ ใช้ไม้กวาดอ่อนปัดตามพื้นและผนังให้เศษฝุ่นและเศษสีตกลงมา หรือใช้เกรียงแคะเศษสีที่ติดแน่นออก หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอองและเศษสีออก - ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาด เช็ดภายในห้องอบทั้ง 2	ไม้กวาดอ่อน , ผ้าขาวบาง เกรียง , เครื่องดูดฝุ่น	4	
	2	ทำความสะอาด filter	- ถอด filter ออกแล้วใส่รถเข็นน้ำไปล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ชักถูด้วยแปรงทองเหลือง แล้วฉีดน้ำล้างให้สะอาด ใช้ลมเป่าให้แห้ง แล้วประกอบเข้าที่เดิม	ผงซักฟอก , แปรงทองเหลือง	2	

ตารางที่ 5.8 - 3 ตารางการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ

เอกสารมาตรฐานการบำรุงรักษา				ผู้รับผิดชอบ _____		
สถานที่	ลำดับ	งานที่ทำ	วิธีการ	วัสดุ / เครื่องมือ	จำนวนคน	หมายเหตุ
ห้องอบน้ำแห้ง และห้องอบสีแห้ง	4	ทำความสะอาดเตาอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างไฮเบรคที่บริเวณปากทางเข้าเตาอบโดยใช้ผ้าเช็ดและใช้น้ำฉีดไปพร้อม ๆ กัน - ใช้เกรียงและเศษสีที่ติดอยู่บริเวณเตาอบ และ conveyor ออก - ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นและเศษสีออก - เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบเชลโซน - ทิ้งให้แห้งแล้วเช็ดด้วยผ้าขาว - ทาไฮเบรคที่บริเวณผนังทางขึ้นเตา - ทำการ Circulation ลมภายในเตาประมาณ 1 ชั่วโมง - ปิดการ Circulation ลม แล้วเข้าไปทำความสะอาดอีกครั้งโดยกวาดฝุ่นและดูดฝุ่นออกให้หมด - เช็ดด้วยผ้าขาว - จุดหัวแก๊สประมาณ 20 นาที ให้ตรวจอุปกรณ์ด้านหน้าตู้ควบคุมไฟฟ้าว่าหลอดไฟทำงานตามปกติ และชุดควบคุมอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง - ปิดเตา 	ไม้กวาด , เครื่องดูดฝุ่น , เศษผ้า , ผ้าขาว , เชลโซน , เกรียง , ไฮเบรค	4	
	5	ทำความสะอาด filter เตาอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ถอด filter พัดลมหัวแก๊สและ filter ช่องอากาศดีเข้าเตาอบไปล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ชัดด้วยแปรงทองเหลือง ล้างน้ำให้สะอาดเป่าให้แห้งแล้วประกอบเข้าที่เดิม 	แปรงทองเหลือง , ผงซักฟอก	2	

ตารางที่ 5.8 - 4 ตารางการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ

PM PAINTING LINE (FACTORY I) YEARS 2003

PLAN
CHECK
APPROVE

ลำดับ	รายการ	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.
1	TANK DEGREASING (ถังไขมัน)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดถัง		2M		2M		2M		2M		2M		2M
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์		2M		2M		2M		2M		2M		2M
2	TANK WATER RINSE I (ถังน้ำ I)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดถัง	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์			Q			Q			Q			Q
3	TANK WATER RINSE II (ถังน้ำ II)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดถัง	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์			Q			Q			Q			Q
4	TANK SURFACE CONDITION (ปรับสภาพผิว)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดถัง	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์		2M		2M		2M		2M		2M		2M
5	TANK PHOSPHATING (เคลือบฟอสเฟต)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W
	- ทำความสะอาดถัง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W
6	TANK WATER RINSE III (ถังน้ำ III)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ทำความสะอาดถัง	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W	W W W W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์			Q			Q			Q			Q
W.	ทุกสัปดาห์												
2W.	ทุก 2 สัปดาห์												
M.	ทุกเดือน												
2M.	ทุก 2 เดือน												
Q.	ทุก 3 เดือน												
H.	ทุก 6 เดือน												
	SIGN												
	CHECK												
	APPROVE												

ตารางที่ 5.9 - 1 แสดงแบบฟอร์มกำหนดการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ (PM PAINTING LINE O/T)

PM PAINTING LINE (FACTORY I) YEARS 2003

PLAN	
CHECK	
APPROVE	

ลำดับ	รายการ	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.
7	TANK WATER RINSE IV (ถังน้ำ IV)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง		M		M		M		M		M		M
	- ทำความสะอาดถัง	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์		Q				Q				Q		
8	TANK DI WATER (ถังน้ำ DI)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง		M		M		M		M		M		M
	- ทำความสะอาดถัง	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์		Q				Q				Q		
9	PAINTING BOOTH (ห้องพ่นสี)												
	- ทำความสะอาดตะแกรงกรอง		M		M		M		M		M		M
	- ทำความสะอาดถัง		M		M		M		M		M		M
	- ทำความสะอาดหัวสเปรย์ทั้งหมด			2M		2M		2M		2M		2M	
	- ทำความสะอาดภายในห้องพ่นสี		M		M		M		M		M		M
10	PAINTING EQUIPMENT (อุปกรณ์พ่นสี)												
	- ทำความสะอาดถังผสมสีและท่อสี		2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W	2W
	- ทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบพ่นสี	M		M		M		M		M		M	
	- เปลี่ยน FILTER AIR SUPPLY ห้องพ่นสี					H					H		
11	PAINTING OVEN (ห้องอบสี)												
	- ทำความสะอาดห้องอบแห้ง		Q			Q		Q			Q		
	- ทำความสะอาดห้องอบสี		Q			Q		Q			Q		
12	CONVEYOR (โซ่ลำเลียง)												
	- ตรวจสอบและแก้ไขจุด SPROCKET					H					H		
	- ตรวจสอบและแก้ไขจุดที่งอสะพาน					H					H		
	- ทำความสะอาดจุดโซ่แขวน JIG					H					H		
	- ทำความสะอาด HANGER แขวน ชิ้นงาน			2M		2M		2M		2M		2M	
	- เหยย jig และ banger		Q			Q		Q			Q		
	W : ทุกสัปดาห์												
	2W : ทุก 2 สัปดาห์												
	M : ทุกเดือน												
	2M : ทุก 2 เดือน												
	Q : ทุก 3 เดือน												
	H : ทุก 6 เดือน												
	SIGN												
	CHECK												
	APPROVE												

NOTE :

ตารางที่ 5.9-2 แสดงแบบฟอร์มกำหนดการทำความสะอาดระบบพ่นสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ (PM PAINTING LINE O/T)

WORK INSTRUCTION (WI.)

คู่มือการทำงาน

ผู้อนุมัติ	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก	WI No. : 09-05-30
.....	วันที่ : เลขหน้า : 1/1

ชื่อกระบวนการ : การเตรียมสี	หมายเลขกระบวนการ : PC-02-001
ชื่อเครื่องจักร : PAINTING (FACTORY 2)	หมายเลขเครื่องจักร :
ชื่อชิ้นส่วน : OUTER TUBE	ระดับทางวิศวกรรม : A

ขั้นตอนการทำงาน		
ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	จุดตรวจสอบ
1	เตรียมสี BLACK-Y และ THINNER SUPERLAC S500	A
2	เตรียมสี SILVER-Y และ SUPERLAC TG U/C	B
3	เตรียมสี CLEAR SUPERLAC 502 และ SUPERLAC TG T/C THINNER	C
4	เตรียมสี SUPERLAC N-82 NH-A BLACK และ SUPERLAC 741 THINNER	D
5	เตรียมสี SUPERLAC 505 U/C GRAY METALIC #1 และ SUPERLAC TG U/C THINNER	E
6	เตรียมสี SUPERLAC 505 U/C CRYSTAL SILVER E และ SUPERLAC TG U/C THINNER	E



ตารางสถานะ			
ลำดับ	หัวข้อการตั้งเครื่อง	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบ

เครื่องมือจักร			
ลำดับ	ประเภทเครื่องมือหรือจักร	หมายเลขจักร	เวลาที่เปลี่ยน

ตารางการตรวจสอบ					
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	เครื่องมือ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	หมายเหตุ

◻ ◻ ◻	รายละเอียดการทำงาน No. REASON OF REVISION EDITOR DATE	ทุกวันชัย	ข้อปฏิบัติเมื่อพบชิ้นงานไม่ใช้มาตรฐาน 1. หยุดการทำงานทันที 2. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าแผนกเพื่อตรวจสอบและทำการแก้ไขทันที
-------------	---	-----------	--

WORK INSTRUCTION (WI.)

คู่มือการทำงาน

ผู้อนุมัติ ผู้ทบทวน ผู้ตรวจสอบ ผู้บันทึก WI No. : **P1-05-31**

..... วันที่ : เลขหน้า : 1/1

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบการผสมสี หมายเลขกระบวนการ : PC-05-014
 ชื่อเครื่องจักร : PAINTING (FACTORY 2) หมายเลขเครื่องจักร :
 ชื่อชิ้นส่วน : OUTER TUBE ระดับทางวิศวกรรม : ④

ขั้นตอนการทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	จุดตรวจสอบ
1	นำสี BLACK-Y และ THINNER SUPERLAC 5500 เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	ตามตารางการตรวจสอบ
2	นำสี SILVER-Y และ THINNER SUPERLAC TG U/C เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	
3	นำสี CLEAR SUPERLAC 502 และ SUPERLAC TG T/C THINNER เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	
4	นำสี SILVER-E และ THINNER SUPERLAC TG U/C เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	
5	นำสี GRAY METALIC # 1 และ SUPERLAC TG U/C THINNER เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	
6	นำสี N-82 NH-A BLACK และ SUPERLAC 741 THINNER เพื่อทำการผสมสีให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	

ภาพประกอบ



ตารางสภาวะ				เครื่องมืออีก			
ลำดับ	หัวข้อการตั้งเครื่อง	ค่ามาตรฐาน	จุดตรวจสอบ	ลำดับ	ประเภทเครื่องมือหรืออีก	หมายเลขอีก	เวลาที่เปลี่ยน

ตารางการตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	เครื่องมือ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	สี BLACK-Y และ THINNER SUPERLAC 5500	16 - 18 วินาที	นาฬิกา ถ้วยตวงสี	ทุกครั้ง	4TT-10, 4UB, 4TT, 4VL
2	สี SILVER-Y และ THINNER TG U/C	12 - 14 วินาที			4VK, 4YS
3	สี CLEAR-S 502 และ THINNER TG T/C	18 - 20 วินาที			4VK, 4YSS, 5HV
4	สี SILVER-E TO U/C	13 - 15 วินาที			XA141
5	สี N-82 NH-A BLACK และ THINNER SUPERLAC 741	18 - 20 วินาที			5NM
6	สี GRAY METALIC #1 และ THINNER SUPERLAC TO U/C	13 - 15 วินาที			5HV

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเงินงานที่ไม่ได้มาตรฐาน			
No.	REASON OF REVISION	EDITOR	DATE

หมายเหตุ : มีการกำหนดค่ามาตรฐานของความหนืดสีขึ้นเป็นวินาทีในหัวข้อตารางการตรวจสอบ และ เพิ่มภาพประกอบวิธีการใช้เครื่องวัดความหนืดสีรวมทั้งนาฬิกาจับเวลา

ประเมินผลการอบรมพนักงาน
(ON THE JOB TRAINING)

ชื่อ - สกุล..... เมต ด้วงสุวรรณ ตำแหน่ง..... leader แผนก..... P1 ฝ่าย..... ผลิต

ลำดับ	หัวข้อ	หัวข้อ ที่ จำเป็น	วิธีการสอบ	บันทึกคะแนนการวัดผล									สรุปผล		
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ	
				คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน	คะแนน	วันที่	ผู้ฝึกสอน			
1	การขีดเบเกิ้ลที่ให้ความร้อนต่อช่องต่าง ๆ ในกระบวนการ Pretreatment		สังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน 10 คน (แต่ละคนจะนำเบเกิ้ลมาต้มในถังต้มน้ำที่ 50-60°C)	7/10 ครึ่ง	31/3/46										
คะแนนเฉลี่ยแต่ละครั้ง				7										<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	
ลงชื่อพนักงาน				<u>เมต</u>										<input type="checkbox"/> อบรมไม่ เฉพาะหัวข้อที่ไม่ผ่าน	
														<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	
														โดยท่านไปตรวจ	

ลงชื่อ.....
(ศุภวัฒน์ นาคกลไก)
ผู้จัดการฝ่าย..... ผลิต
31 / 3 / 46

ลงชื่อ.....
(.....)
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน.....

ใบบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ Pretreatment

ประจำวันที่ Part No. จำนวนที่ตรวจสอบ (100%).....

ให้ทำเครื่องหมาย / แทนจำนวนชิ้นงานที่บกพร่อง 1 ชิ้น

สาเหตุหลัก	จำนวนชิ้นงานที่สกรอก	รวม	ผู้ตรวจสอบ	ผลการทวนสอบ	หัวหน้างาน
1. คุณหมอน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป					
2. น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก					
3. หัวฉีดน้ำยาและน้ำในบ่ออุดตัน					
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)					
.....					
.....					

หมายเหตุ : กำหนดให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% และให้มีการทวนสอบจากหัวหน้างาน

ใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา (MAINTENANCE JOB ORDER)

DATE 27/5/03 TIME 8:30
 เลขที่ใบแจ้ง : 91 / 01 / 04
 หมายเลขงาน : 1
 ผู้รับแจ้งงาน (MT.)

<input type="checkbox"/> สำหรับฝ่ายที่แจ้งงาน ฝ่าย <u>P1</u> สถานที่/โรงงาน <u>บพ</u> ที่ติดตั้ง / Line <u>Painting</u> ชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ <u>ลิฟท์ยกถาดอนุกรม</u> M/C CODE <u>ใช้ของดีใหม่</u> ชื่อผู้แจ้ง (Leader) <u>เชย</u>	ประเภทงาน <input checked="" type="checkbox"/> งานซ่อม/ทำตามกำหนด <input type="checkbox"/> งานสร้าง <input type="checkbox"/> งานคิดแปลง <input type="checkbox"/> งานติดตั้งรีดถอน/ย้าย	สิ่งที่แนบมาด้วย <input type="checkbox"/> DWG. <input checked="" type="checkbox"/> MEMO <input type="checkbox"/> SCHEDULE <input type="checkbox"/> ชิ้นงาน	ความสำคัญของงาน : <u>ด่วน / ปกติ</u> ต้องการเสร็จวันที่ : <u>31/5/03</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ทบทวน</td> <td style="width: 50%;">รับรอง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">หน. แผนก</td> <td style="text-align: center;">วิศวกร / ผก.</td> </tr> </table>	ทบทวน	รับรอง			หน. แผนก	วิศวกร / ผก.
ทบทวน	รับรอง								
หน. แผนก	วิศวกร / ผก.								

ลักษณะงาน/อาการผิดปกติ <u>ลิฟท์ยกถาดอนุกรมที่ห้องอบสีแห้ง</u> ใช้งานของโปรดคุณหนูต่ำกว่าความเป็นจริง	ภาพที่เกิดคร่าว ๆ
---	-------------------

<input type="checkbox"/> สำหรับฝ่าย MAINTENANCE วิเคราะห์สาเหตุ : <u>เกิดจาก SENSOR รีดถอนที่ลิฟท์</u> <u>เนื่องมาจาก หน. ควบคุมการใช้งาน</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ที่</th> <th colspan="3">วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่</th> <th rowspan="2">จำนวน</th> </tr> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>MODEL</th> <th>ราคา (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SENSOR</td> <td>-</td> <td>650</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ที่	วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่			จำนวน	ชื่อ	MODEL	ราคา (บาท)		SENSOR	-	650	1										
ที่	วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่			จำนวน																				
	ชื่อ	MODEL	ราคา (บาท)																					
	SENSOR	-	650	1																				

การแก้ไข : <u>เปลี่ยน SENSOR รีดถอนใหม่ และ รีด</u> <u>ถอนที่ลิฟท์ อบสีแห้ง</u> <u>เปลี่ยนที่ลิฟท์ อบสีแห้ง</u> <u>เปลี่ยนที่ลิฟท์ อบสีแห้ง</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>วันที่รับแจ้งงาน <u>25/05/03</u> เวลา <u>13:10</u></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;"> ลักษณะงาน <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> GEN <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> VEHICLE <input type="checkbox"/> MACHINE </td> </tr> <tr> <td>ส่งอุปกรณ์ <u>26/05/03</u> เวลา <u>09:30</u></td> </tr> <tr> <td>รับอุปกรณ์ <u>29/05/03</u> เวลา <u>11:50</u></td> </tr> <tr> <td>เริ่มปฏิบัติงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>13:10</u></td> </tr> <tr> <td>เสร็จงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>18:30</u></td> </tr> </table>	วันที่รับแจ้งงาน <u>25/05/03</u> เวลา <u>13:10</u>	ลักษณะงาน <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> GEN <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> VEHICLE <input type="checkbox"/> MACHINE	ส่งอุปกรณ์ <u>26/05/03</u> เวลา <u>09:30</u>	รับอุปกรณ์ <u>29/05/03</u> เวลา <u>11:50</u>	เริ่มปฏิบัติงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>13:10</u>	เสร็จงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>18:30</u>
วันที่รับแจ้งงาน <u>25/05/03</u> เวลา <u>13:10</u>	ลักษณะงาน <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> GEN <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> VEHICLE <input type="checkbox"/> MACHINE						
ส่งอุปกรณ์ <u>26/05/03</u> เวลา <u>09:30</u>							
รับอุปกรณ์ <u>29/05/03</u> เวลา <u>11:50</u>							
เริ่มปฏิบัติงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>13:10</u>							
เสร็จงาน <u>29/05/03</u> เวลา <u>18:30</u>							

ผู้ปฏิบัติงาน 1. <u>เชย</u> 3. _____ 2. <u>เชย</u> 4. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>รับงาน</th> <th>ทบทวน</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">หน.แผนก MT.</td> <td style="text-align: center;">วิศวกร MT.</td> </tr> </table>	รับงาน	ทบทวน			หน.แผนก MT.	วิศวกร MT.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>รอวัสดุ <u>9</u> วัน.ชม. ค่าวัสดุ <u>650</u> บาท</td> </tr> <tr> <td>MAN-HRS hrs. ค่าแรง - บาท</td> </tr> <tr> <td>เครื่องหุุด <u>9.20</u> hrs. รวมเป็นเงิน <u>650</u> บาท</td> </tr> </table>	รอวัสดุ <u>9</u> วัน.ชม. ค่าวัสดุ <u>650</u> บาท	MAN-HRS hrs. ค่าแรง - บาท	เครื่องหุุด <u>9.20</u> hrs. รวมเป็นเงิน <u>650</u> บาท
รับงาน	ทบทวน										
หน.แผนก MT.	วิศวกร MT.										
รอวัสดุ <u>9</u> วัน.ชม. ค่าวัสดุ <u>650</u> บาท											
MAN-HRS hrs. ค่าแรง - บาท											
เครื่องหุุด <u>9.20</u> hrs. รวมเป็นเงิน <u>650</u> บาท											

<input type="checkbox"/> สำหรับส่งทำข้างนอก BUDGET NO. _____ เหตุผล : _____	<input type="checkbox"/> สำหรับการตรวจรับงาน บันทึกการปฏิบัติงาน : _____																	
MAKER :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ผู้รับรอง</td> <td>ผู้ดำเนินการ</td> <td>อนุมัติ</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ผู้รับรอง	ผู้ดำเนินการ	อนุมัติ							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ผู้ตรวจรับงาน</td> <td>รับรอง</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ผู้ตรวจรับงาน	รับรอง					ประมาณค่าใช้จ่าย : (บาท) หนก. MT. หนก. PR. GM / MD.
ผู้รับรอง	ผู้ดำเนินการ	อนุมัติ																
ผู้ตรวจรับงาน	รับรอง																	

5.2 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงลดข้อบกพร่องและลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2546 พบว่าในเดือนดังกล่าวมีการผลิตชิ้นงาน Outer tube ทั้งหมด 199,684 ชิ้น มีปริมาณของเสียที่ต้อง rework ทั้งหมด 5,659 ชิ้น คิดเป็น 2.83% โดยแบ่งเป็น

1. **สีเป็นเม็ด** จำนวน 992 ชิ้น มาทำการตรวจ cut check แล้วส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบสาเหตุที่ทำให้เกิดสีเป็นเม็ด ดังนี้

1.1 เม็ดฝุ่น พบอยู่ภายในสีที่เป็นเม็ด 438 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ

1.2 เม็ดสี พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีเม็ดสีอยู่ภายในจำนวน 287 ชิ้นซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของสีตกตะกอนจับตัวกันเป็นเม็ด

1.3 เม็ดสนิม พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีฝุ่นสีแดงหรือฝุ่นสนิมอยู่ภายใน จำนวน 169 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบในส่วนของรางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่

1.4 หยดน้ำมัน พบว่าบริเวณสีเป็นเม็ดมีลักษณะคล้ายหยดน้ำมันอยู่ภายในจำนวน 113 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของหยดน้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดลงมาใส่ชิ้นงาน

2. **สีฟอง** จำนวน 2,221 ชิ้น โดยได้ทำการตรวจ cut check แล้วส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบสาเหตุที่ทำให้เกิดสีฟอง ดังนี้

2.1 เนื้อวัตถุเป็นรูพรุน (pin hole) สังเกตได้จากบริเวณใต้จุดที่เกิดสีฟองนั้นเนื้อวัตถุจะมีรูพรุนหรือมีโพรงอากาศ ทำให้เมื่อพ่นสีและอบสีแห้งแล้วอากาศจะค่อย ๆ ดันสีออกมาทำให้เกิดสีฟอง จำนวน 870 ชิ้น

2.2 เนื้อวัตถุไม่มีรูพรุน แต่อาจเกิดสีฟองได้จากสาเหตุอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตจำนวน 1,351 ชิ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น

- फिल्मสีมีความหนาเกิน 35 ไมครอน จำนวน 820 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากข้อบกพร่องจากระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ในส่วนของสีที่เตรียมได้มีความหนืดเกินไป และข้อบกพร่องจากระบวนการพ่นสี

- फिल्मสีมีความหนาปกติ จำนวน 531 ชิ้น ซึ่งทางทีมงานผู้ชำนาญการมีความเห็นว่า สาเหตุของสีฟองกรณีนี้มาจาก ข้อบกพร่องในกระบวนการอบน้ำแห้งและอบสีแห้ง

3. **สีเป็นรอย** ทั้งหมด 1,473 ชิ้น

โดยผลสรุปจากการปรับปรุงลดข้อบกพร่องและลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังนี้

5.2.1 กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

วัตถุดิบมีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ของเสียข้างต้นพบว่า สีฟอง เนื่องจากวัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ประมาณ 870 ขึ้นต่อสีฟอง 2,221 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน 575 ขึ้น ในที่นี้ได้มีการจัดหาเครื่องมือตรวจหารูพรุนแล้วแต่ประสิทธิภาพอาจยังไม่เพียงพอในกรณีที่มีรูพรุนมีขนาดเล็กมาก หรือข้อจำกัดในการการสุ่มตรวจด้วยเครื่องตรวจหารูพรุน (ไม่ได้ตรวจ 100%) คิดเป็น $575 / 199,684 = 0.29\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจัดอยู่ในระดับ 5

- พนักงานเร่งรีบในการตรวจรับวัตถุดิบ 250 ขึ้น คิดเป็น $250 / 199,684 = 0.13\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจัดอยู่ในระดับ 4

วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ 587 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ ในเนื้อวัตถุดิบ 158 ขึ้น ในที่นี้ได้มีการจัดหาเครื่องมือตรวจหารอยต่าง ๆ ในเนื้อวัตถุดิบด้วยแว่นขยายแล้ว แต่ประสิทธิภาพอาจยังไม่เพียงพอในกรณีที่รอยต่าง ๆ มีขนาดเล็กมาก หรือข้อจำกัดในการการสุ่มตรวจ (ไม่ได้ตรวจ 100%) ซึ่งคิดเป็น $158 / 199,684 = 0.08\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นอยู่ในระดับ 4

- พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 374 ขึ้น คิดเป็น $374 / 199,684 = 0.19\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นอยู่ในระดับ 5

5.2.2 กระบวนการ Machining

ชิ้นงานมีรอยกระแทก พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 652 ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ตัวยึดชิ้นงาน (machine clamp) แต่เดิมเป็นเหล็ก แต่ได้มีการเปลี่ยนเป็นใช้ PVC แทน ทำให้ชิ้นงานเป็นรอยจำนวน 32 ขึ้น คิดเป็น $32 / 199,684 = 0.02\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.01% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

- พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig 265 ขึ้น คิดเป็น $265 / 199,684 = 0.13\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- ตะกร้าล้างชิ้นงานมีขนาดแคบเกินไป 287 ขึ้น คิดเป็น $287 / 199,684 = 0.14\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน 68 ขึ้น คิดเป็น $68 / 199,684 = 0.03\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

5.2.3 กระบวนการ Buffing

ชิ้นงานมีรอยขีดลึก พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 324 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป 154 ชิ้น คิดเป็น $154 / 199,684 = 0.08\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ชิ้นงานผิวเป็นแอ่ง พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 87 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป 87 ชิ้น คิดเป็น $87 / 199,684 = 0.04\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

5.2.4 กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

สีตกตะกอนเป็นเม็ด พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 287 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด 287 ชิ้นคิดเป็น $287 / 199,684 = 0.14\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

สีหนืดเกินไป พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 500 ชิ้น โดยคำนวณจากมีการผสมสีที่มีความหนืดเกินไป 1 ครั้ง ดังนั้นสาเหตุที่มาจาก

- พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี 500 ชิ้น คิดเป็น $500 / 199,684 = 0.25\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

เศษสนิมหล่นลงใส่ชิ้นงาน พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 169 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- รางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะอยู่ 169 ชิ้น คิดเป็น $169 / 199,684 = 0.08\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

น้ำมันหล่อลื่นหยดลงมาใส่ชิ้นงาน พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 113 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี 113 ชิ้น คิดเป็น $113 / 199,684 = 0.06\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

ฝุ่นละอองปลิวมาเกาะชิ้นงาน พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 438 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ 438 ชิ้น คิดเป็น $438 / 199,684 = 0.22\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

5.2.5 กระบวนการ Pretreatment

ชิ้นงานสกปรก 145 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป เนื่องจากพนักงานปิดแก๊สที่ทำให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป 2 ครั้ง จากการสังเกต 88 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือนที่ทำการเก็บข้อมูล ซึ่งแต่ละครั้งที่ปิดแก๊สเร็วเกินไปจะทำให้ชิ้นงานสกปรกเฉลี่ย 3 hangers หรือ 18 ชิ้น ดังนั้นปิดแก๊สเร็วเกินไป 2 ครั้งทำให้ชิ้นงานสกปรก 36 ชิ้น คิดเป็น 36 /

199,684 = 0.02% ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าใกล้เคียง 0.01% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

- น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก 109 ขึ้น คิดเป็น $109 / 199,684 = 0.05\%$ ซึ่งความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) มีค่าเท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3 (โดยเริ่มนับจำนวนชิ้นงานที่สกปรกเมื่อก้อนบ่อเริ่มมีตะกอนในสภาวะที่อุณหภูมิของบ่อเหมาะสม)

5.2.6 กระบวนการอบน้ำแห้ง

ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง 279 ชิ้น จากการสุ่มตรวจชิ้นงานที่ออกจากห้องอบน้ำแห้งทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งมีส่วนสาเหตุมาจาก Jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้ คิดเป็น $279 / 199,684 = 0.14\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) ใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

5.2.7 กระบวนการพ่นสี

ฟิล์มสีหนาเกินไป พบชิ้นงานบกพร่องทั้งสิ้น 820 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป 280 ชิ้น คิดเป็น $280 / 199,684 = 0.14\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) ใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป 174 ชิ้น คิดเป็น $174 / 199,684 = 0.09\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) ใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- พนักงานเกิดความเมื่อยล้า 96 ชิ้น คิดเป็น $96 / 199,684 = 0.05\%$ ซึ่งมีความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (O) เท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

5.2.8 กระบวนการอบสีแห้ง

ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป 0 ชิ้น (เนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิได้รับการแก้ไขแล้ว) คิดเป็น 0% ซึ่งมีความถี่ในการเกิด (O) น้อยกว่า 0.01 % ในตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 1

5.3 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.16

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณข้อบกพร่องก่อนการปรับปรุง				ปริมาณข้อบกพร่องหลังการปรับปรุง			
			จำนวนที่ผลิต	จำนวนข้อบกพร่อง	% ข้อบกพร่อง	(O)	จำนวนที่ผลิต	จำนวนข้อบกพร่อง	% ข้อบกพร่อง	(O)
ตรวจรับวัตถุดิบ	1. วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	1. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน	156,751	2,947	1.88	8	199,684	575	0.29	5
		2. พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ		674	0.43	6		250	0.13	4
	2. วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	1. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอย		214	0.14	4		158	0.08	4
		2. พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ		72	0.05	3		374	0.19	5
Machining	1. ชิ้นงานมีรอยกระแทก	1. ดัดยัดชิ้นงานทำให้เป็นรอย	825	0.53	6	32	0.02	2		
		2. พนักงานขาดความระวังในการใช้ jig	487	0.31	5	265	0.13	4		
		3. ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป	1,449	0.92	7	287	0.14	4		
		4. พนักงานขาดความระวังในการหยิบจับชิ้นงาน	218	0.14	4	68	0.03	3		
Buffing	1. ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	1. ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป	840	0.54	6	154	0.08	4		
	2. ชิ้นงานผิวเป็นแอ่ง	1. พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	145	0.09	4	87	0.04	3		
เตรียมสีและความพร้อมของระบบ	1. สีตกตะกอนเป็นเม็ด	1. สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด	1,910	1,910	1.21	7	287	0.14	4	
		- สีที่ตกค้างอยู่กันถังผสมสี								
	- สีที่ตกค้างอยู่ที่ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน									
	2. สีเหนียวเกินไป	1. พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี		1,500	0.96	7		500	0.25	5
	3. ชิ้นงานมีเศษสีติดอยู่	1. รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะอยู่		2,323	1.48	7		169	0.08	4
4. ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นติดอยู่	1. น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน	1,613	1.03	7	113	0.06	3			
5. ชิ้นงานมีฝุ่นละอองติดอยู่	1. ฝุ่นละอองจากในและนอกระบบ	6,581	4.2	9	438	0.22	5			
- ห้องอบน้ำ พ่นสี และอบสีแห้งสปริง										
- ฝุ่นละอองจากนอกระบบ										
- ลมจาก Air Supply สปริง										
- filter ขาดประสิทธิภาพ										

ตารางที่ 5.16 แสดงปริมาณการเกิดข้อบกพร่อง (O) จากการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง			
			จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	(O)	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	(O)
Pretreatment	1. ชี้นงานสกปรก	อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป	156,751	450	0.29	5	199,684	36	0.02	2
		- พนักงานเปิดแก๊สที่ให้ความร้อนเร็วเกินไป น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก - ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ - ไม่มีการทำความสะอาดบ่อน้ำยาและบ่อน้ำ		240	0.15	4	109	0.05	3	
อบน้ำแห้ง	1. ชี้นงานอบน้ำไม่แห้ง	1. jig ที่ใช้รองชี้นงานมีสีมาเกาะหนา		372	0.24	5		279	0.14	4
พ่นสี	1. พิล์มสีหนาเกินไป	1. พนักงานพ่นสีใกล้ชี้นงานมากเกินไป		420	0.27	5		280	0.14	4
		2. พนักงานพ่นสีที่ทับที่เดิมมากเกินไป		254	0.16	5		174	0.09	4
		3. พนักงานเมื่อย่ำในการถือปืนพ่นสี		395	0.25	5		96	0.05	3
อบสีแห้ง	1. สีพอง	1. อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป - สเกลบอกอุณหภูมิไม่เที่ยงตรง		459	0.29	5		0	0	1
เมื่อสิ้นสุดทุก กระบวนการ	1. ของเสียทั้งหมด			34,347	21.91			5,659	2.83	
	2. สีเป็นเม็ด			12,904	8.23			992	0.5	
	3. สีพอง			9,160	5.83			2,221	1.11	
	4. สีเป็นรอย			7,017	4.48			1,473	0.74	

ตารางที่ 5.16 แสดงปริมาณการเกิดข้อบกพร่อง (O) จากการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 (ต่อ)

5.2 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของข้อบกพร่อง / ของเสียในกระบวนการโดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ (D) ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 2.3 และจากการเก็บข้อมูลผลการดำเนินการลดข้อบกพร่อง / ของเสียในเดือนเมษายน 2546 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.2 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.17

จากการดำเนินการปรับปรุง เพื่อลดข้อบกพร่องและลดของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการพ่นสีใช้คัฟพรอจักรยานยนต์ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดแล้วนั้น พบว่าสามารถลดของเสียลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีการ rework 1 รอบ และค่า RPN หลังการปรับปรุงลดลงทุกรายการ โดยมีค่า RPN ต่ำกว่า 100 อยู่ 15 รายการ ยังคงมี 7 รายการ ที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 แต่เนื่องจากการปรับปรุงสามารถลดของเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในขอบเขตของการทำวิทยานิพนธ์และมีข้อจำกัดด้านเวลา จึงยอมรับการปรับปรุงดังกล่าว และทางที่ทีมงานผู้ชำนาญการจะทำการปรับปรุงเพื่อลดค่า RPN ให้ต่ำกว่า 100 ทุกรายการในโอกาสต่อไป

5.5 การรวบรวมสถิติของเสียที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2546)

หลังจากได้มีการปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องและลดของเสีย ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2546 ซึ่งสามารถลดของเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และได้มีการปฏิบัติงานตามการปรับปรุงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2546 จากยอดสรุปการผลิตประจำเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งมีการผลิตทั้งสิ้น 86,203 ชิ้น มีของเสียรวมทั้งสิ้น 2,418 ชิ้น คิดเป็น 2.81% แบ่งเป็นสีเป็นเม็ด 566 ชิ้น สีฟอง 650 ชิ้น และสีเป็นรอย 916 ชิ้น ซึ่งของเสียทั้งหมดเกิดจากกระบวนการตรวจจับวัตถุดิบ 664 ชิ้น คิดเป็น 0.77% เกิดจากกระบวนการ Machining 249 ชิ้น คิดเป็น 0.29% เกิดจากกระบวนการ Buffing 206 ชิ้น คิดเป็น 0.24% เกิดจากกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ 623 ชิ้นคิดเป็น 0.72% เกิดจากกระบวนการ Pretreatment 74 ชิ้น คิดเป็น 0.09% เกิดจากกระบวนการอบน้ำแห้ง 155 ชิ้น คิดเป็น 0.18% เกิดจากกระบวนการพ่นสี 173 ชิ้น คิดเป็น 0.2% เกิดจากกระบวนการอบสีแห้ง 0 ชิ้น คิดเป็น 0%

ชิ้นงานส่วนมากไม่มีข้อบกพร่อง แต่เมื่อพบข้อบกพร่องแล้วสามารถนำมาซ่อม (rework) ได้ โดยจำนวนรอบของการ rework ไม่เกิน 1 รอบ

5.3 การลดของเสียโดยใช้ตาราง Process FMEA

ดังแสดงในตารางที่ 5.18 - 5.25

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	S	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
				O	D	RPN	O	D	RPN
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน	5	8	8	320	5	4	100
		พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ	5	6	8	240	4	4	80
	วัตถุดิบที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้	ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอย	5	4	8	160	4	4	80
		พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ	5	3	8	120	5	4	100
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	ตัดยึดชิ้นงานทำให้เป็นรอย	5	6	6	180	2	5	50
		พนักงานขาดความระวังในการใช้ jig	5	5	6	150	4	5	100
		ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป	5	7	5	175	4	5	100
		พนักงานขาดความระวังในการหยิบจับชิ้นงาน	5	4	7	140	3	5	75
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป	3	6	7	126	4	5	60
	ชิ้นงานผิวเป็นแอ่ง	พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	8	4	6	192	3	5	120
เตรียมสีและความพร้อมของระบบ	สีตกตะกอนเป็นเม็ด	สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด	6	7	8	336	4	4	96
		- สีที่ตกค้างอยู่ก้นถังผสมสี - สีที่ตกค้างอยู่ที่ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน							
	สีเหนียวเกินไป	พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี	5	7	3	105	5	3	75
	ชิ้นงานมีเศษสนิมติดอยู่	รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะอยู่	7	7	8	392	4	8	224
	ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่นติดอยู่	น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน	7	7	7	343	3	8	168
ชิ้นงานมีฝุ่นละอองติดอยู่	ฝุ่นละอองจากในและนอกระบบ - ห้องอบน้ำ พ่นสี และอบสีแห้งสกรอก - ฝุ่นละอองจากนอกระบบ - ลมจาก Air Supply สกรอก - filter ขาดประสิทธิภาพ	7	9	8	504	5	8	280	

ตารางที่ 5.17 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง / ของเสีย	สาเหตุ	S	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
				O	D	RPN	O	D	RPN
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป	4	5	8	160	2	5	40
		- พนักงานปิดแก๊สที่ให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป							
		น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก	4	4	8	128	3	5	60
		- ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ							
		- ไม่มีการทำความสะอาดบ่อน้ำยาและบ่อน้ำ							
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีมาเกาะหนา	4	5	6	120	4	6	96
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป	6	5	8	240	4	8	192
		พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป	6	5	8	240	4	8	192
		พนักงานเมื่อย่ำในการถือปืนพ่นสี	6	5	8	240	3	8	144
อบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป	8	5	4	160	1	3	24
	- สเกลบอกอุณหภูมิไม่เที่ยงตรง								

ตารางที่ 5.17 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 001

หน้า 1 ของ 2 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ การแล้ว	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการตรวจรับ วัตถุดิบ ตรวจสอบOuter Tube ที่ไม่มีปัญหารูพรุนและ รอยต่าง ๆ ไม่ให้หลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- วัตถุดิบที่มีรูพรุนหลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสี จะทำให้เกิดปัญหา สีพอง - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5	- ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหารูพรุน	8	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	320	- จัดหาเครื่องตรวจหา รูพรุนในเนื้ออลูมิเนียม - แก้ไขคู่มือการตรวจรับ วัตถุดิบ - อบรมพนักงานถึงการ ใช้เครื่องตรวจหารูพรุน	แผนกควบคุมคุณภาพ 1/4/2546 แผนกควบคุมคุณภาพ 1/4/2546 แผนกควบคุมคุณภาพ 1/4/2546	รูปที่ 5.1	5	5	4	100
											WI-QA-01				
				- พนักงานเร่งรีบในการ ตรวจสอบ	6	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	240	- จัดทำ check sheet บันทึกผลการตรวจสอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ 1/4/2546	CS-QA-01	5	4	4	80

ตารางที่ 5.18 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 001

หน้า 2 ของ 2 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติที่ได้ ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการตรวจรับ วัตถุดิบ ตรวจสอบOuter Tube ที่ไม่มีปัญหาพ่นและ รอยต่าง ๆ ไม่ให้หลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	-วัตถุดิบที่มีรอยหลุด รอดเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสีแล้ว จะเกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม	5	- ขาดเครื่องมือในการ ตรวจหารอยต่าง ๆ	4	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	160	- จัดหาแว่นขยายช่วยใน การตรวจหารอยต่าง ๆ - แก้ไขแบบฟอร์มคู่มือ การตรวจหารอยต่าง ๆ - อบรมพนักงานถึงการ ใช้แว่นขยายในการ ตรวจหารอยต่าง ๆ	แผนก QC 1/4/2546 แผนก QC 1/4/2546 แผนก QC 1/4/2546	WI-QA-01 FR-QA-01	5	4	4	80
				- พนักงานเร่งรีบในการ ตรวจสอบ	3	- อาศัยการตรวจสอบ ด้วยตาของพนักงาน	8	120	- จัดทำ check sheet บันทึกผลการตรวจสอบ	แผนก QC 1/4/2546	CS-QA-01	5	5	4	100

ตารางที่ 5.18 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 002

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ							
											ปฏิกริที่ได้ ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t			
กระบวนการ Machining - การกลึง เจาะ คว้าน Outer Tube ให้ได้ ขนาดตามต้องการ	- ชิ้นงานมีรอยกระแทก - ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะ เกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานถูกซ่อมนอกสาย นอกสายการผลิตโดยไม่ ต้องส่งไปหน่วยงานซ่อม		5	-ตัวยึดชิ้นงานทำให้เป็น รอย	6	-ตรวจสอบด้วยสายตา และเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	180	- เปลี่ยนไปใช้ตัวยึด ชิ้นงานที่ทำด้วย PVC -ตรวจสอบชิ้นงาน100% -ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	แผนกเทคนิคการผลิต 1/4/2546 แผนกQC,4/4/2546 แผนกQC,4/4/2546	รูปที่ 5.2 FM-P1-01 FM-P1-01	5	2	5	50			
				-พนักงานขาดความ ระมัดระวังในการใช้ jig		5			-ตรวจสอบด้วยสายตา และเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	150	-อบรมพนักงานให้เพิ่มความ ระมัดระวังในการใช้ jig -ตรวจสอบชิ้นงาน100% -ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	แผนกผลิต 4/4/2546 แผนกQC,7/4/2546 แผนกQC,7/4/2546	FR-P1-01 FM-P1-01 FM-P1-01	5	4	5	100
				-ตะกร้าล้างชิ้นงานมี ขนาดแคบเกินไป		7			-ตรวจสอบด้วยสายตา ได้ง่ายและเก็บข้อมูล ทางสถิติ	5	175	- เพิ่มขนาดตะกร้าล้างชิ้นงาน เป็น 50 x 60 x 40 ซม. และ ทำพลาสติกกันระหว่าง ชิ้นงาน -ตรวจสอบชิ้นงาน100% -ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	แผนกเทคนิคการผลิต แผนกซ่อมบำรุง 4/4/2546 แผนกQC,7/4/2546 แผนกQC,7/4/2546	รูปที่ 5.3 FM-P1-01 FM-P1-01	5	4	5	100
				-พนักงานขาดความ ระมัดระวังในการหยิบ จับชิ้นงาน		4			-สุ่มตรวจสอบด้วย สายตาส่งมาเสมอ	7	140	-อบรมพนักงานให้เพิ่ม ความระมัดระวังใน การหยิบจับชิ้นงาน -ตรวจสอบชิ้นงาน100% -ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	แผนกผลิต 4/4/2546 แผนกQC,7/4/2546 แผนกQC,7/4/2546	FR-P1-01 FM-P1-01 FM-P1-01	5	3	5	75

ตารางที่ 5.19 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Machining

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 003

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	
กระบวนการ Buffing - การขัดผิวชิ้นงานให้มีผิวเรียบเสมอกัน	- ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาสีเป็น	3	-ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป	6	-สุ่มตรวจสอบด้วยสายตาอย่างสม่ำเสมอ	7	126	- จัดเตรียมผ้าทรายเบอร์ P180 - กำหนดการเลือกใช้ผ้าทรายไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน -ตรวจสอบชิ้นงาน100% - ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	เทคนิคผลิต,1/4/2546	WI-P1-05-17	3	4	5	60	
										แผนกผลิต 1/4/2546						
		- ชิ้นงานบางส่วนน้อยกว่า(100%) ถูกแก้ไขโดยไม่กำจัดทิ้ง ซึ่งการแก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต		-พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี	5	-ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	90								
				-แสงสว่างบริเวณขัดผิวไม่เพียงพอ	4	-สุ่มตรวจสอบด้วยสายตาอย่างสม่ำเสมอ	7	84								
	- ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาสีเป็นรอย - ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง 100%	8	- พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	4	-ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	192	- กำหนดเวลาในการขัดผิวแต่ละจุดไม่เกิน 5 วินาที - ตรวจสอบชิ้นงาน100% - ทวนสอบซ้ำจากหัวหน้างาน	แผนกผลิต 1/4/2546 แผนกQC,7/4/2546 แผนกQC,7/4/2546	WI-P1-05-17 FM-P1-02 FM-P1-02	8	3	5	120	

ตารางที่ 5.20 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Buffing

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 1 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R e p e n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p e n
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่จะใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะอาดของระบบ	- ติดตะกอนจับตัวกัน เป็นเม็ด	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด - สีที่ติดตะกอนบางส่วน ต้องถูกกำจัดทิ้งและมีการ แก้ไขในหน่วยงานซ่อม ด้วยเวลาไม่เกินครึ่งชม.	6	- สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด • สีตกค้างกันถัง • สีตกค้างที่ปืนพ่นสีและ หัวสเปรย์ปืน	7	- ตรวจสอบลักษณะสี ด้วยสายตาเท่านั้น	8	336	- กำหนดวิธีการทำความสะอาด สะอาดถึงผสมสีและท่อสี - กำหนดช่วงเวลาการทำความ สะอาดถึงผสมสีและ ท่อสีทุก 2 สัปดาห์ - กำหนดวิธีการทำความสะอาด ปืนพ่นสีและหัวสเปรย์ปืน - ทำความสะอาดหัวสเปรย์ ปืนทุกครั้งก่อนพ่นสีและ ทดลองพ่นงานชิ้นแรก	แผนกผลิต 1/4/2546 แผนกผลิต 1/4/2546 แผนกผลิต 3/4/2546 แผนกผลิต 3/4/2546	ตาราง5.8-1 ตาราง5.9-2 ตาราง5.8-2 WI-P1-05-32	6 4 4 96			
	- สีเหนียวเกินไป	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีฟอง - สีที่เหนียวสามารถแก้ไข ได้นอกสายการผลิตโดย ไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงาน ซ่อม	5	- พนักงานขาดความ ชำนาญในการเตรียมสี	7	- ตรวจสอบด้วยเครื่อง วัดความหนืดสี	3	105	- ระบุชนิดของสีที่ต้องใช้ผสม กันและเพิ่มรูปภาพประกอบ	แผนกผลิต 1/4/2546	WI-P1-05-30	5 5 3 75			

ตารางที่ 5.21 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 2 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่จะใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะดวกของระบบ	-ชิ้นงานมีเศษสนิมเกาะ ติดอยู่	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด -ชิ้นงานจะถูกซ่อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7	-รางเหล็กแขวนสาย conveyor มีสนิมเกาะ อยู่	7	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	392	- สร้างถาดรองรางเหล็กแขวน สาย conveyor	แผนกเทคนิคการผลิต, แผนกซ่อมบำรุง 9/4/2546	รูปที่ 5.3	7	4	8	224
	-ชิ้นงานมีน้ำมันหล่อลื่น เกาะติดอยู่	- เมื่อพ่นสีจะเกิดปัญหา สีฟอง -ชิ้นงานจะถูกซ่อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7	-น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้น งาน	7	- สุ่มตรวจสอบด้วยสาย ตาอย่างสม่ำเสมอ	7	343	- สร้างถาดรองรางเหล็กแขวน สาย conveyor	แผนกเทคนิคการผลิต, แผนกซ่อมบำรุง 9/4/2546	รูปที่ 5.3	7	3	8	168

ตารางที่ 5.21 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 004

หน้า 3 ของ 3 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเตรียมสี และความพร้อมระบบ ผสมสีที่จะใช้พ่นและ ความพร้อมของเครื่อง จักร, อุปกรณ์พ่นสีรวมถึง ความสะอาดของระบบ	- ชี้นงานมีฝุ่นละออง เกาะติดอยู่	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด - ชี้นงานจะถูกข้อมในสาย การผลิตก่อนเข้าห้องพ่นสี หากเข้าห้องพ่นสีไปแล้ว จะถูกข้อมในหน่วยงาน ข้อมครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7	- ฝุ่นละอองจากภายใน และภายนอกระบบ • ห้องอบน้ำแห้ง, พ่นสี และอบสีแห้งสกปรก • ฝุ่นละอองจากนอก ระบบ • ลมจาก Air Supply สกปรก • filter ขาดประสิทธิภาพ	9	- สุ่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	504	- สร้างตารางทำความสะอาด ห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสี ห้อง อบสีแห้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ - กำหนดช่วงเวลาการทำความสะอาด สะอาดที่แน่นอน - สร้าง cover ครอบ hanger และสาย conveyor เป็นระบบ ปิด - ติดตั้งตัวกรองฝุ่นและไขมันที่ ท่อลมจาก Air Supply Unit - จัดทำคู่มือการทำ สะอาด Air Supply Unit - กำหนดช่วงเวลาการเปลี่ยน filter เพดานห้องพ่นสี ทุก 6 เดือน	แผนกผลิต 7/4/2546 แผนกผลิต 7/4/2546 แผนกเทคนิคการผลิต รูปที่ 5.4 แผนกซ่อมบำรุง 18/4/2546 แผนกเทคนิคการผลิต รูปที่ 5.5 ซ่อมบำรุง, 11/4/2546 แผนกผลิต 7/4/2546 แผนกผลิต 7/4/2546	ตารางที่ 5.8 ตารางที่ 5.9-2 รูปที่ 5.4 รูปที่ 5.5 ตารางที่ 5.8 ตาราง 5.9-2	7	5	8	280

ตารางที่ 5.21 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ (ต่อ)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 005

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D t	R P N	
กระบวนการ Pretreatment ขั้นตอนการทำความ สะอาดและเตรียมผิว ชิ้นงาน	-ชิ้นงานสกปรก	- เมื่อนำไปพ่นสีจะเกิด ปัญหาสีเป็นเม็ด - ชิ้นงานถูกกัดแยกและ บางส่วนน้อยกว่า100% ถูกแก้ไขในสายการผลิต โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	-อุณหภูมิชิ้นงานในบ่อ ต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส) • พนักงานปิดแก๊สที่ให้ ความร้อนแก่บ่อต่างๆ เร็วเกินไป	5	-สู่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	160	- อบรมพนักงานไม่ให้ปิดแก๊ส ที่ให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป	แผนกผลิต 4/4/2546	ตารางที่ 5.13	4	2	5	40	
				-น้ำยาและน้ำในบ่อ สกปรก • ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ยาและน้ำในบ่อ • ไม่มีการทำความสะอาด สะอาดบ่อน้ำยาและ บ่อน้ำ	4	-สู่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	128	- กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนใน การทำความสะดวกบ่อต่าง ๆ ของกระบวนการPretreatment - กำหนดให้ตรวจสอบชิ้นงาน 100% - สู่มทวนสอบโดยหัวหน้างาน	แผนกผลิต 7/4/2546 แผนกQC,4/4/2546 แผนกQC,4/4/2546	ตาราง5.9-1,2	4	3	5	60	
				-หัวฉีดอุดตัน • แรงดันต่ำเกินไป • สิ่งสกปรกอุดตันหัวฉีด	3	-สู่มตรวจสอบด้วย สายตา	8	96								

ตารางที่ 5.22 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการ Pretreatment

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 006

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการอบน้ำแห้ง - อบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อให้ชิ้นงานแห้ง เหมาะสมต่อกระบวนการ พ่นสีต่อไป	- ชิ้นงานมีน้ำติดอยู่ (อบน้ำไม่แห้ง)	- ทำให้เมื่อนำไปพ่นสี แล้วเกิดปัญหาสีฟอง - ชิ้นงานถูกคัดแยกและ บางส่วนน้อยกว่า100% ถูกแก้ไขในสายการผลิต โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	- jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสี เกาะหนา	5	- สุ่มตรวจสอบด้วย สายตาและบันทึก ข้อมูลทางสถิติ	6	120	- กำหนดให้ทำการเผา jig และ hanger ทุก 3 เดือน - ติดตั้งเครื่องเป่าน้ำก่อนทาง เข้าห้องอบน้ำแห้ง	แผนการผลิต 11/4/2546 แผนกเทคนิคการผลิต แผนกซ่อมบำรุง 16/4/2545	ตาราง5.9-2 รูปที่ 5.7	4	4	6	96

ตารางที่ 5.23 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบน้ำแห้ง

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 007

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการที่ ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t
กระบวนการพ่นสี -ขั้นตอนการพ่นสีด้วย ปืนไฟฟ้าโดยพนักงาน	-ฟิล์มสีหนาเกินไป หนาเกิน 35 ไมครอน	- เมื่อนำไปพ่นสีแล้วเกิด ปัญหาสีฟอง - ชิ้นงานต้องถูกไปซ่อม ในหน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาไม่เกินครึ่งชม.	6	-พนักงานพ่นสีใกล้ ชิ้นงานมากเกินไป (ระยะห่าง < 0.5 ฟุต)	5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240	- กำหนดระยะพ่นสีห่างจาก ชิ้นงาน 1/2 ฟุต	แผนผลิต 4/4/2546	WI-P1-05-32	6	4	8	192
				-พนักงานพ่นสีทับกัน มากเกินไป (ซ้อนทับกัน > 2/3 ของ ความกว้างละอองสีเดิม)	5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240	- เพิ่มภาพประกอบวิธีการพ่นสี ที่ถูกต้อง	แผนผลิต 4/4/2546	WI-P1-05-32	6	4	8	192
				-พนักงานเมื่อลำในการ พ่นสี	5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	8	240	- กำหนดให้มีระยะพักของ พนักงานโดยแขวนชิ้นงาน 3 hanger เว้น 1 hanger	แผนผลิต 4/4/2546	WI-P1-05-32	6	3	8	144

ตารางที่ 5.24 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการพ่นสี

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA FMEA - 008

หน้า 1 ของ 1 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ของ FMEA (ครั้งแรก)3 มีนาคม 2546.....

(ทบทวน)5 มิถุนายน 2546.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ OUTER TUBE

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานลดของเสียกระบวนการพ่นสี

วันที่ป้อน (Key Date) 6 มกราคม 2546...


กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนดให้แก้ไข เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการอบสีแห้ง -อบสีชิ้นงานให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 145 - 150 องศาเซลเซียส	- ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูง เกินไป (สูงกว่า150 องศา เซลเซียส)	- ทำให้เกิดสีพอง - ชิ้นงาน 100%ต้องนำไป แก้ไขในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชม.	8	- อุณหภูมิห้องอบสีแห้ง สูงเกินไป (เกิน150องศาเซลเซียส) • สเกลบอกอุณหภูมิห้อง อบสีแห้งไม่เที่ยงตรง	5	- ควบคุมด้วยเครื่อง ควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติและตรวจ สอบชิ้นงานด้วย สายตา	4	160	- แจ้งซ่อมสเกลบอกอุณหภูมิ หน้าห้องอบสีแห้ง	แผนซ่อมบำรุง 8/4/2546	ตาราง 5.16	8	1	3	24

ตารางที่ 5.25 แสดงการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอบสีแห้ง


บทที่ 6

การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

จากการศึกษาระบบการพ่นสีใช้คัลพรอจักษ์ยานยนต์ ตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดกระบวนการผลิต โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโดยใช้เทคนิค Process FMEA มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ ความถี่ ความสามารถในการตรวจพบ ตลอดจนค่า RPN เพื่อนำไปสู่การลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยจากการศึกษาข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2545 พบว่าของเสีย (สีเป็นเม็ด สีฟอง สีเป็นรอย) จะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในกระบวนการต่าง ๆ ก่อนหน้า แล้วได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของของเสียโดยใช้ Affinity Diagram , Relation Diagram , Fault Tree Analysis และ Matrix Diagram เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและเป็นข้อมูลในการทำ PFMEA โดยเก็บข้อมูลของเสียในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 และพิจารณาการป้องกันและการตรวจจับของเสียในช่วงดังกล่าว โดยพิจารณาค่า RPN ที่เกิดขึ้น ถ้าพบว่าค่า RPN มีค่ามากกว่า 100 ให้กำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไขทุกรายการ โดยผลการดำเนินการพบว่าการดำเนินการแก้ไขโดยใช้ PFMEA 1 ครั้งคือในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2546 ซึ่งพบว่าหลังดำเนินการมีปริมาณของเสียลดลงตามเป้าหมาย แม้ว่าจะยังมีอีก 7 รายการที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 ก็ตาม (ซึ่งจะดำเนินการลดค่า RPN ให้ต่ำกว่า 100 ในโอกาสต่อไป) จึงได้ใช้มาตรการการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งผลการดำเนินการพบว่ามีปริมาณข้อบกพร่องและของเสียที่เกิดขึ้นลดลงตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และ 6.2 อ้างอิงจากสรุปยอดการผลิตประจำเดือนเมษายน 2546 , พฤษภาคม 2546 และ มิถุนายน 2546

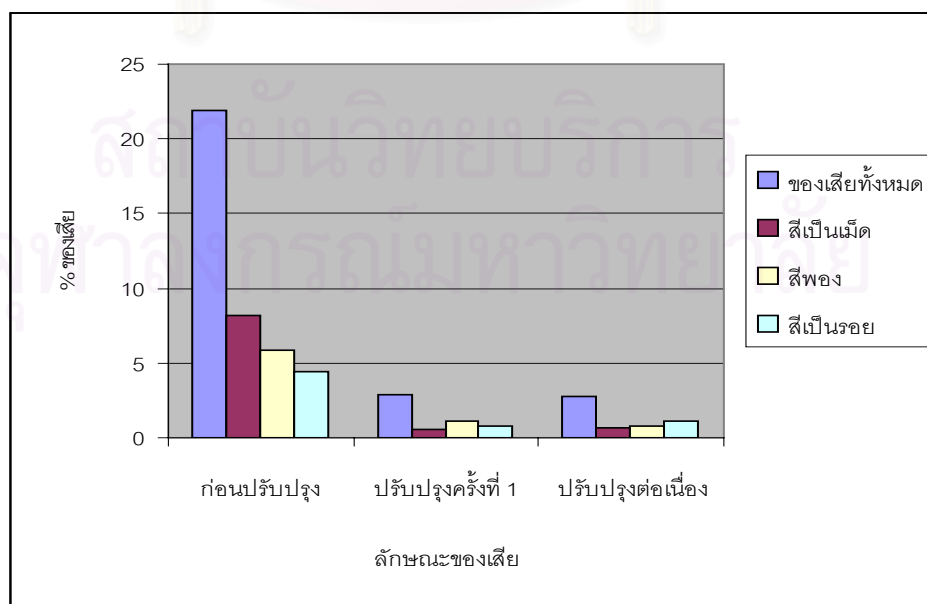

รูปที่ 6.1 แสดงสถิติของเสียเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

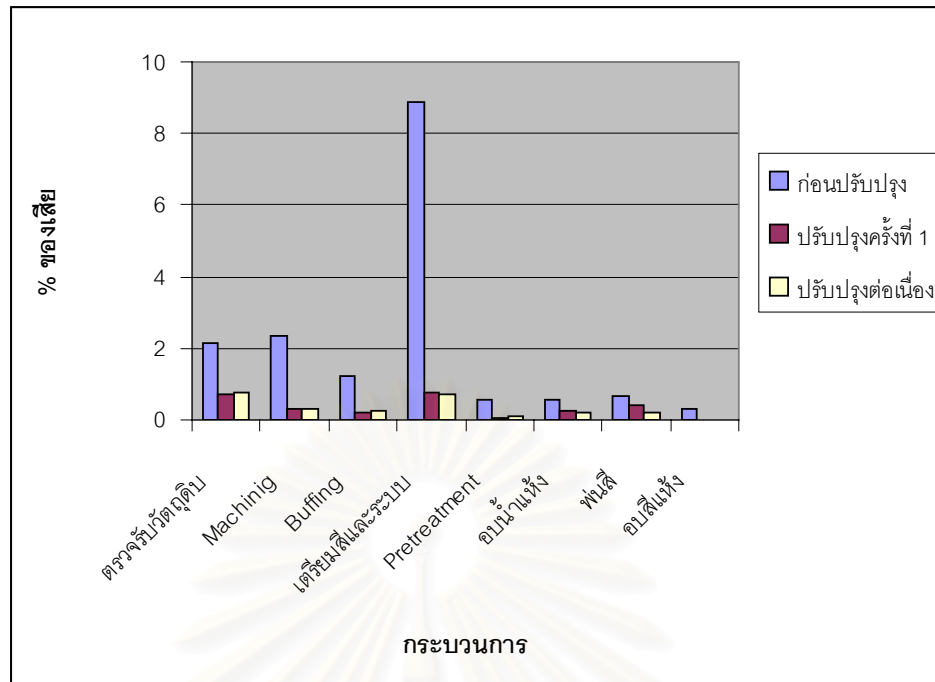

รูปที่ 6.2 แสดงสถิติของข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง

จากข้อมูลสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนของเสียทั้งหมด 34,347 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 21.91% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนของเสียลดลงเป็น 2.83% และ 2.81% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ ซึ่งสามารถลดของเสียได้ 87.08% และ 87.17% จากเดิม และเป็นไปตามเป้าหมายในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ สามารถลดสัดส่วนของเสียทั้งหมดได้จากเดิมอย่างน้อย 50%
2. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีเป็นเม็ด 12,904 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 8.23% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีเป็นเม็ดลดลงเป็น 0.5% และ 0.66% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ ซึ่งสามารถลดของเสียได้ 93.92% และ 91.98% จากเดิม และเป็นไปตามเป้าหมายในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ สามารถลดสัดส่วนสีเป็นเม็ดลงได้จากเดิมอย่างน้อย 50%
3. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีฟอง 9,160 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 5.83% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีฟองลดลงเป็น 1.11% และ 0.75% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับซึ่งสามารถลดของเสียได้ 80.96% และ 87.14% จากเดิม และเป็นไปตามเป้าหมายในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ สามารถลดสัดส่วนสีฟองลงได้จากเดิมอย่างน้อย 50%

4. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีเป็นรอย 7,017 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 4.48% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีเป็นรอยลดลงเป็น 0.74% และ 1.06% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับซึ่งสามารถลดของเสียได้ 83.48% และ 76.34% จากเดิม และเป็นไปตามเป้าหมายในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ สามารถลดสัดส่วนสีเป็นรอยลงได้จากเดิมอย่างน้อย 50%

5. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 3,393 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 2.16% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.73% และ 0.77% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

6. กระบวนการ Machining ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 3,685 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 2.35% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.33% และ 0.29% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

7. กระบวนการ Buffing ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 1,914 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 1.22% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.20% และ 0.24% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

8. กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 13,927 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 8.88% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.75% และ 0.72% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

9. กระบวนการ Pretreatment ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 842 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 0.54% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.07% และ 0.09% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

10. กระบวนการอบน้ำแห้ง ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 875 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 0.56% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.24% และ 0.18% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

11. กระบวนการฟั่นสี ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 1,069 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 0.68% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0.41% และ 0.2% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ


12. กระบวนการอบสีแห้ง ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนข้อบกพร่อง 459 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 0.29% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องลดลงเป็น 0% และ 0% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

จากการหาสาเหตุของของเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการลดของเสียและข้อบกพร่องที่เป็นสาเหตุของของเสียส่งผลให้ค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ลดต่ำลง ซึ่งค่า RPN ที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการลดดังแสดงต่อไปนี้

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
ขาดเครื่องมือในการตรวจหาจุลินทรีย์	320	100
พนักงานเร่งรีบในการตรวจหาจุลินทรีย์	240	80
ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอย	160	80
พนักงานเร่งรีบในการตรวจหารอย	120	100

ตารางที่ 6.1 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

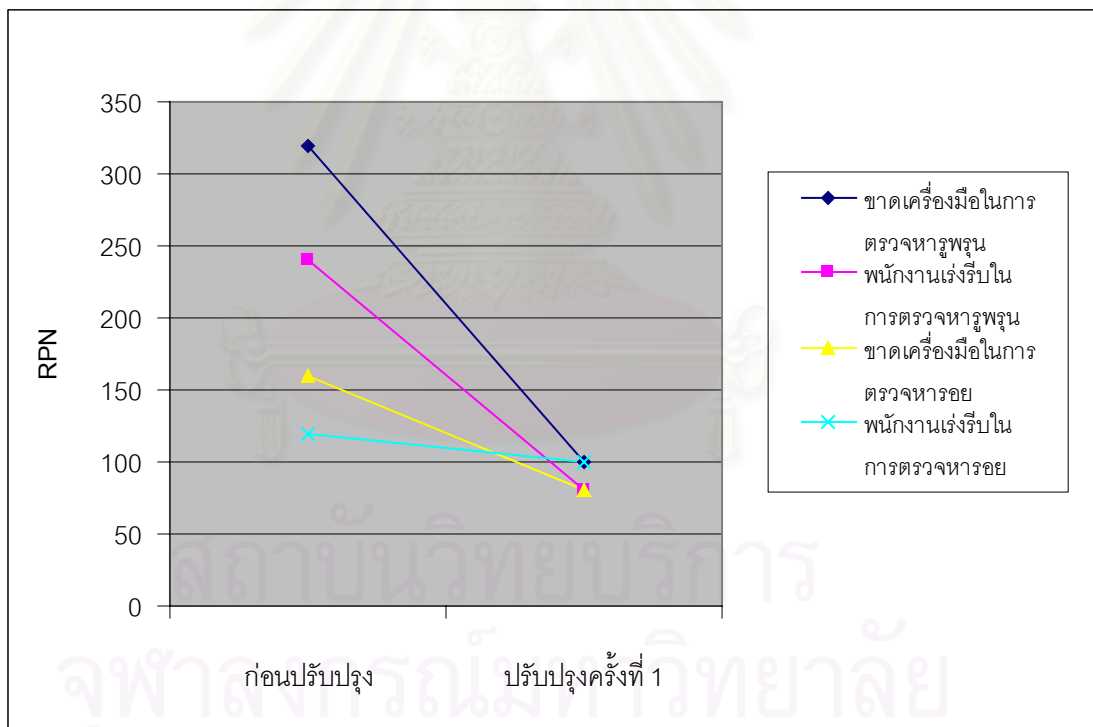


รูปที่ 6.3 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

กระบวนการ Machining

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
ตัวยึดชิ้นงานเป็นเหล็ก	180	50
พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig	150	100
ตะกร้าล้างชิ้นงานมีขนาดแคบเกินไป	175	100
พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน	140	75

ตารางที่ 6.2 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Machining

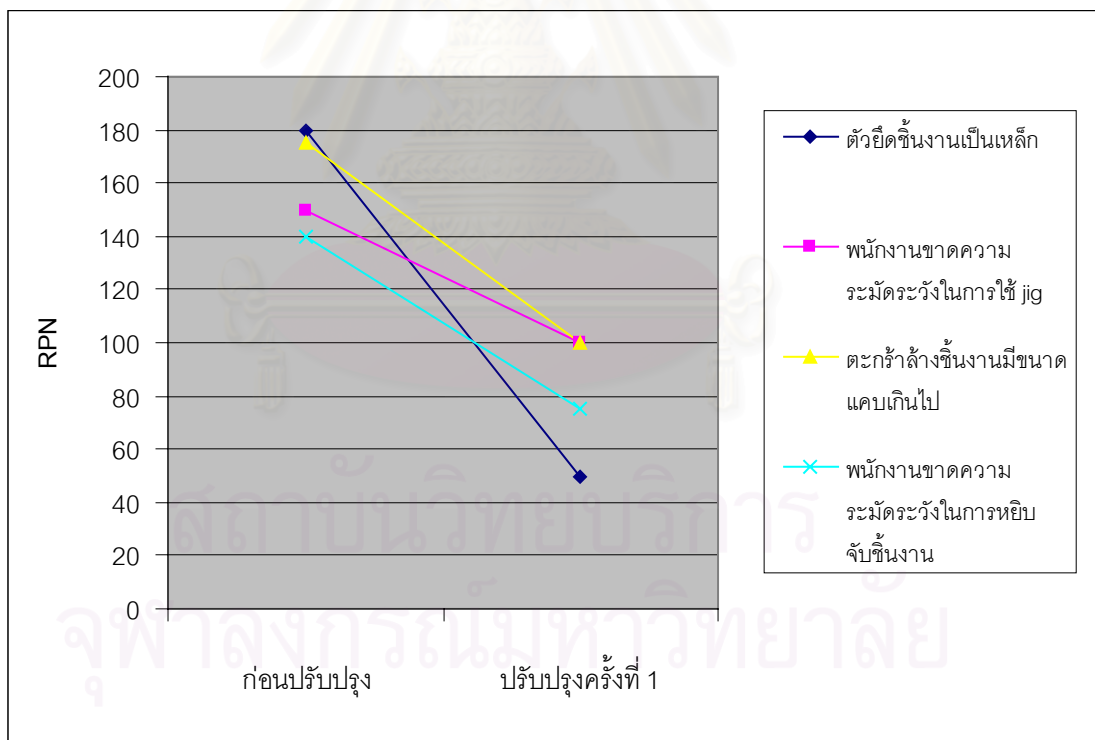


รูปที่ 6.4 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Machining

กระบวนการ Buffering

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป	126	60
พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป	192	120

ตารางที่ 6.3 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Buffering

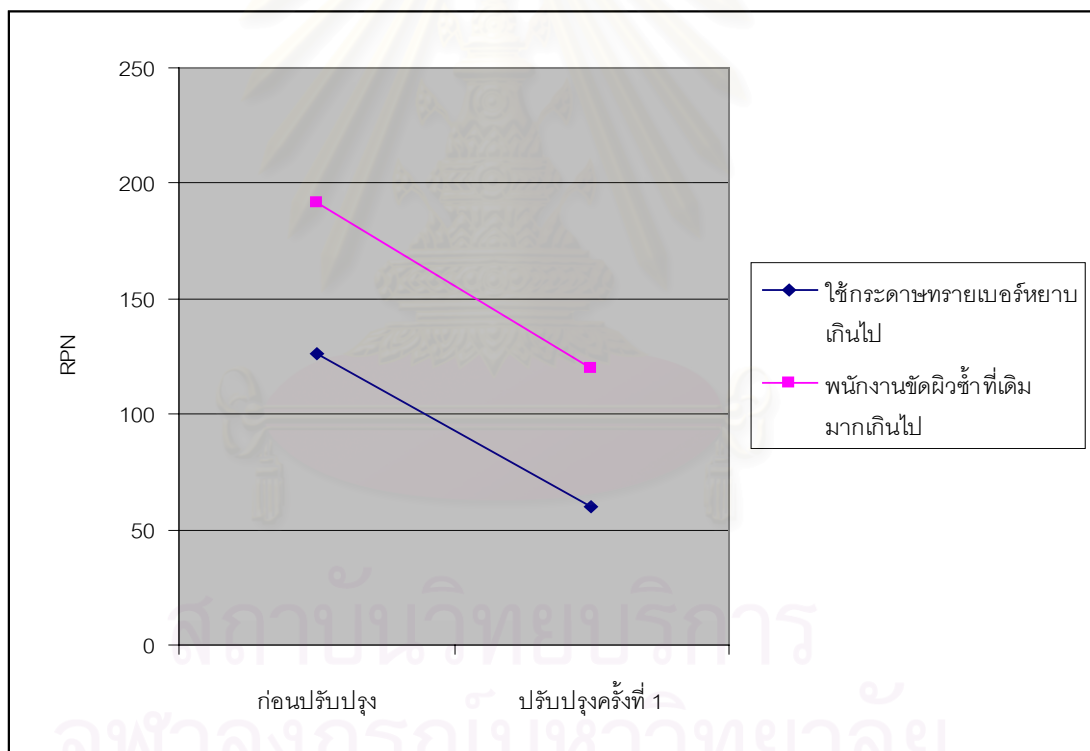


รูปที่ 6.5 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Buffering

กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด	336	96
พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี	105	75
รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิม	392	224
น้ำมันหล่อลื่น conveyor หยดใส่ชิ้นงาน	343	168
ฝุ่นละอองจากภายในและภายนอกระบบ	504	280

ตารางที่ 6.4 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมระบบ

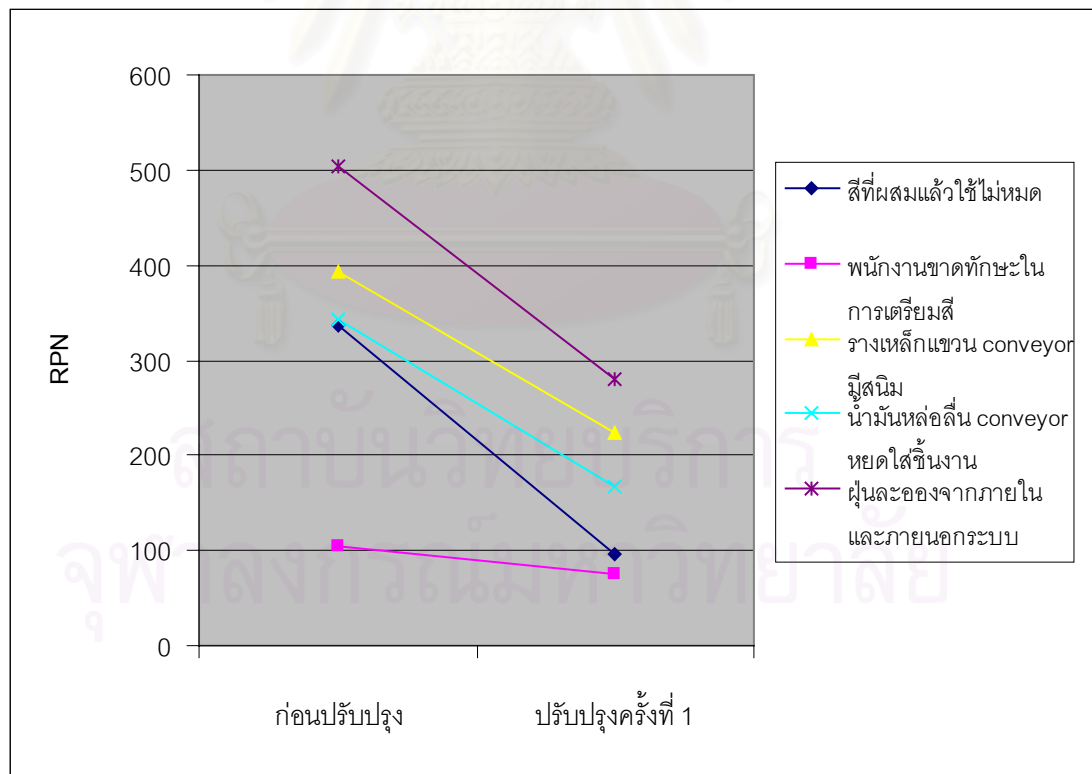


รูปที่ 6.6 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเตรียมสีและความพร้อมระบบ

กระบวนการ Pretreatment

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป	160	40
น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก	128	60

ตารางที่ 6.5 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Pretreatment

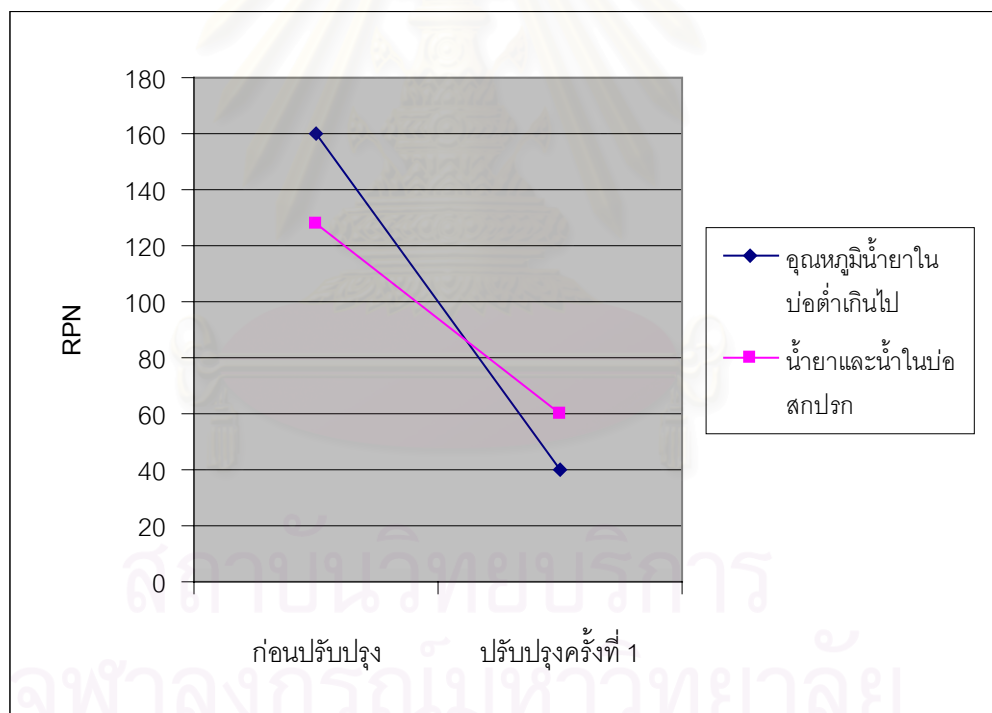


รูปที่ 6.7 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Pretreatment

กระบวนการอบน้ำแห้ง

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
Jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีมาเกาะหนาเกินไป	120	96

ตารางที่ 6.6 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการอบน้ำแห้ง

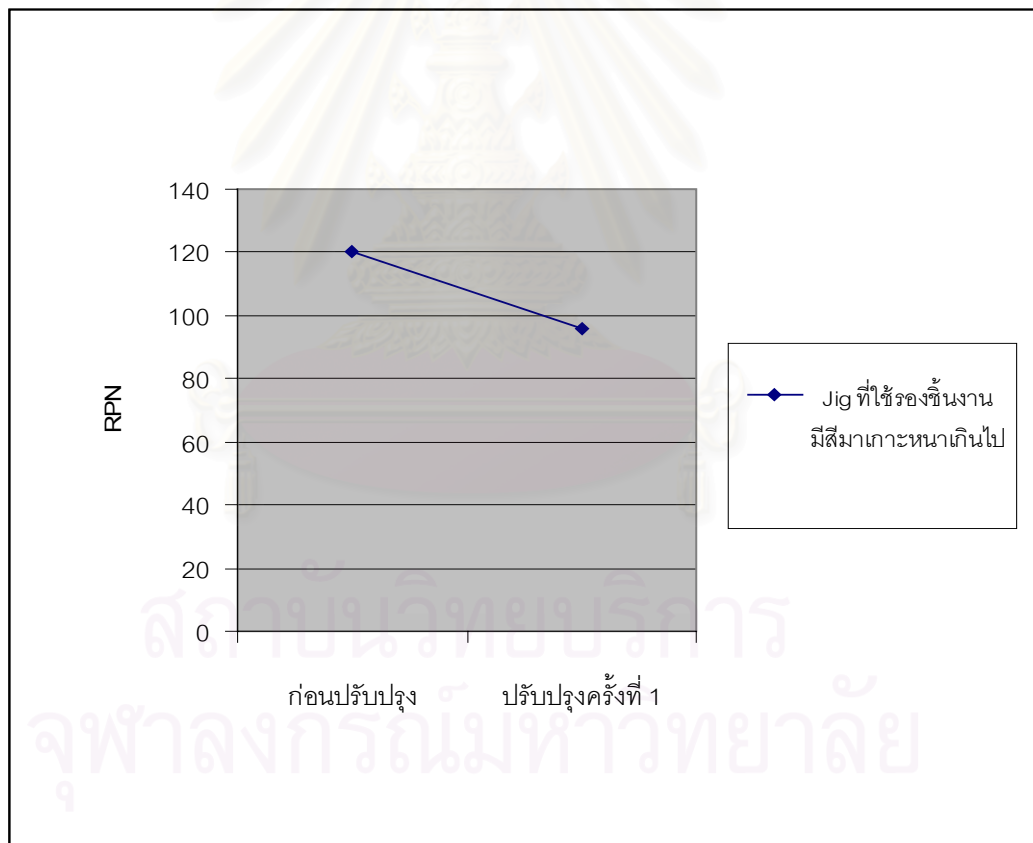


รูปที่ 6.8 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบน้ำแห้ง

กระบวนการพ่นสี

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
พนักงานพ่นสีใกล้ชั้นงานเกินไป	240	192
พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป	240	192
พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี	240	144

ตารางที่ 6.7 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการพ่นสี

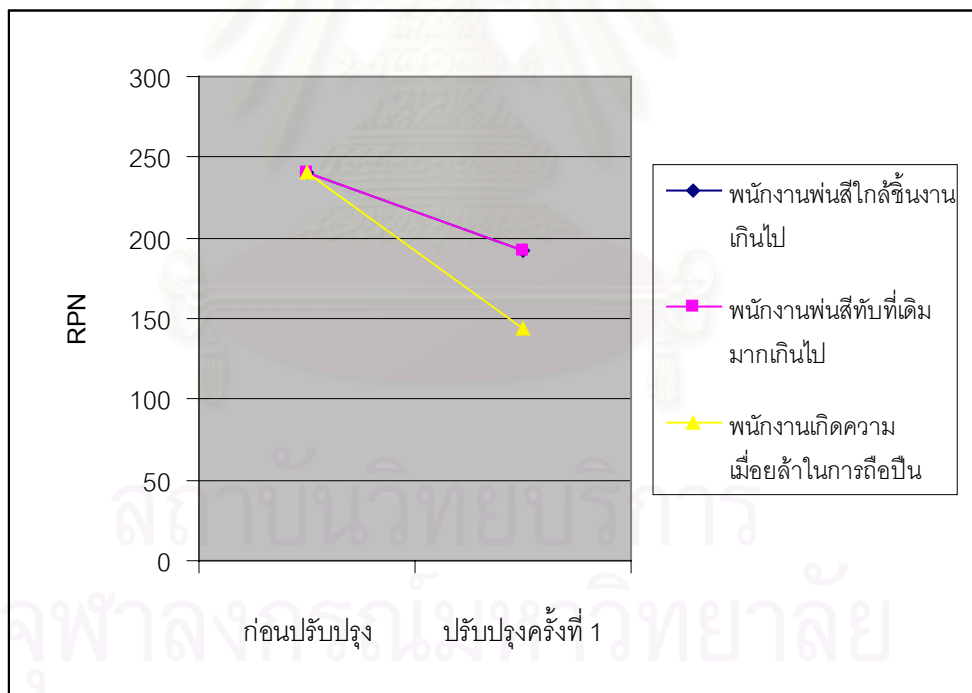


รูปที่ 6.9 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี

กระบวนการอบสีแห้ง

สาเหตุ	RPN	
	ม.ค. - ก.พ. 2546	เม.ย. - พ.ค. 2546
อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป	160	24

ตารางที่ 6.8 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการอบสีแห้ง

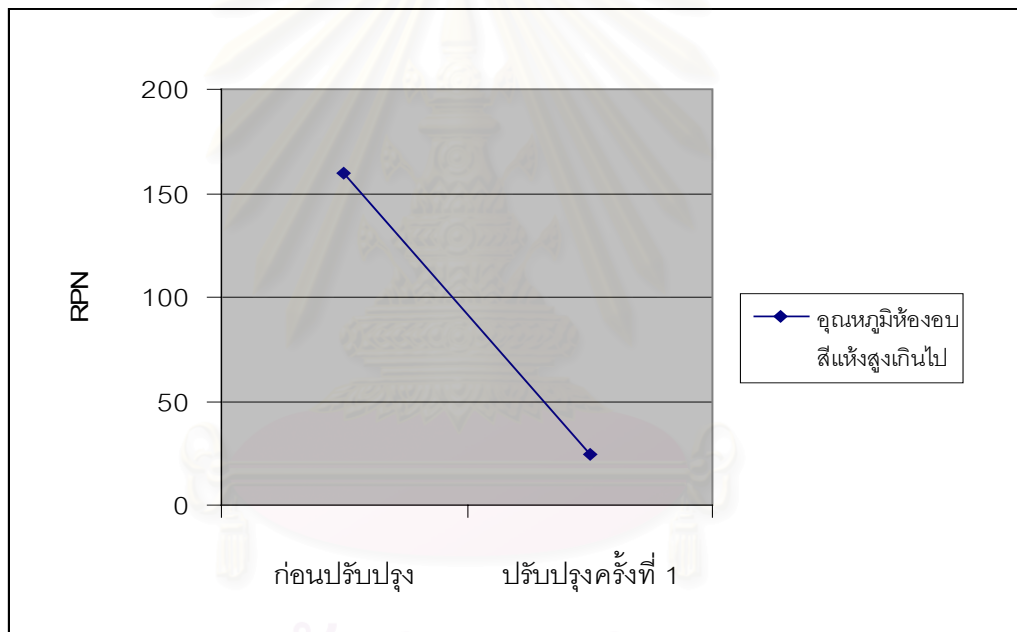

รูปที่ 6.10 แสดงค่า RPN ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบสีแห้ง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 7

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลของเสียและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จากกระบวนการพ่นสีใช้คัพพอร์ทจักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 พบของเสียทั้งหมด 34,347 ชิ้น จากการพ่นสีใช้คัพทั้งหมด 156,751 ชิ้น คิดเป็น 21.91% ซึ่งของเสียส่วนใหญ่ได้แก่ สีเป็นเม็ด 12,904 ชิ้น คิดเป็น 21.91% สีฟอง 9,160 ชิ้น คิดเป็น 8.23% และสีเป็นรอย 7,017 ชิ้น คิดเป็น 5.83% ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ โดยทำการหาสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้ Affinity Diagram , Relation Diagram , Fault Tree Analysis และ Matrix Diagram ทำให้ได้ข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสีย ดังนี้

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานที่มีรูพรุนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการ 2.31%
- ชิ้นงานที่มีรอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการ 0.19%

กระบวนการ Machining ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานมีรอยกระแทก 1.90%

กระบวนการ Buffing ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานมีรอยขีดลึก 0.54%
- ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง 0.09%

กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- สีตกตะกอนเป็นเม็ด 1.21%
- สีเหนียวเกินไป 0.96%
- เศษสนิมหล่นใส่ชิ้นงาน 1.48%
- น้ำมันหล่อลื่นหล่นใส่ชิ้นงาน 1.03%
- ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงาน 4.2%

กระบวนการ Pretreatment ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานสกปรก 0.44%

กระบวนการอบน้ำแห้ง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง 0.24%

กระบวนการพ่นสี ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- फिल्मสีหนาเกินไป 0.68%

กระบวนการอบสีแห้ง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด

- ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป 0.29%

หลังจากนั้น ได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ ได้ดังนี้

- ชิ้นงานที่มีรูปพูนหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการ สาเหตุเกิดจาก ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูปพูน พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ
- ชิ้นงานที่รอยหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการ สาเหตุเกิดจาก ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยขีดข่วน พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ
- ชิ้นงานมีรอยกระแทก สาเหตุเกิดจาก ตัวยึดชิ้นงานทำให้เป็นรอย พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป
- ชิ้นงานมีรอยขีดลึก สาเหตุเกิดจาก ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเกินไป
- ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง สาเหตุเกิดจาก พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป
- สีตกตะกอน สาเหตุเกิดจาก สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด
 - สีตกค้างอยู่ที่ก้นถังผสมสี
 - สีตกค้างอยู่ที่พื้นพ่นสีและหัวสเปย์ปืน
- สีเหนียวเกินไป สาเหตุเกิดจาก พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี
- เศษสนิมหล่นใส่ชิ้นงาน สาเหตุเกิดจาก รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะอยู่
- น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน สาเหตุเกิดจาก น้ำมันหล่อลื่น conveyor หยดใส่ชิ้นงาน
- ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงาน สาเหตุเกิดจาก ฝุ่นละอองจากในและนอกระบบ
 - ห้องอบน้ำแห้ง ห้องพ่นสี และห้องอบสีแห้งสกปรก
 - ฝุ่นละอองจากนอกระบบ
 - ลมจาก Air Supply สกปรก
 - Filter ขาดประสิทธิภาพ
- ชิ้นงานสกปรก สาเหตุเกิดจาก อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป
 - พนักงานปิดแก๊สที่ให้ความร้อนแก่บ่อต่าง ๆ เร็วเกินไป น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก
 - ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาและน้ำในบ่อ
 - ไม่มีการทำความสะอาดบ่อน้ำยาและบ่อน้ำ
- ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง สาเหตุเกิดจาก jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีมาเกาะหนา
- ฟิล์มสีหนาเกินไป สาเหตุเกิดจาก พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป พนักงานพ่นสีทับที่เกิดมากเกินไป พนักงานเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี

- ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป สาเหตุเกิดจาก อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป
 - สเกลบอกอุณหภูมิไม่เที่ยงตรง

หลังจากนั้นได้นำเทคนิค Process FMEA เข้ามาดำเนินการลดข้อบกพร่องอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องดังกล่าว พิจารณาโอกาสหรือความถี่พร้อมทั้งพิจารณาการควบคุมของเสียในปัจจุบัน ที่เป็นลักษณะการควบคุมและการตรวจจับซึ่งจะทำให้เราทราบว่าการ Detection ส่งผลให้สามารถคำนวณค่า RPN ได้

ดังนั้น การดำเนินการลดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ เพื่อที่จะลดของเสียที่ได้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะทำการพิจารณาจากค่า RPN ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการใดที่มีค่า RPN > 100 จะได้รับการพิจารณาในการหามาตรการแก้ไข จนกระทั่งจำนวนของเสียทั้งหมด และจำนวนของเสียแต่ละประเภท คือ สีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอย ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 50% และจำนวนรอบของการ rework ลดลงน้อยกว่า 4 รอบ โดยมาตรการแก้ไขดังกล่าวได้พิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดของข้อบกพร่อง โดยมีการดำเนินการดังนี้ คือ

- เพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสีย เช่น การตรวจสอบชิ้นงาน 100% , การตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เริ่มทำการผลิต , การออกแบบ Check Sheet , จัดหาเครื่องมือในการตรวจหาจุดบกพร่องในเนื้อวัสดุดิบ
- ลดโอกาสหรือความถี่ในการเกิดปัญหา เช่น แก้ไขมาตรฐานหรือเอกสารในการปฏิบัติงานในเข้าใจได้ง่ายขึ้น , การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน , การติดตั้ง cover ในการป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกมาเกาะชิ้นงาน

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า

1. กระบวนการตรวจรับวัสดุดิบ ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.3 ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 2.16% ลดลงเป็น 0.73% และ 0.77% ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
2. กระบวนการ Machining ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.4 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 2.35% ลดลงเป็น 0.33% และ 0.29% ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
3. กระบวนการ Buffing ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.5 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 1.22% ลดลงเป็น 0.2% และ 0.24% ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

4. กระบวนการเตรียมสีและความพร้อมของระบบ ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.6 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 8.88% ลดลงเป็น 0.75% และ 0.72% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
5. กระบวนการ Pretreatment ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.7 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 0.54% ลดลงเป็น 0.07% และ 0.09% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
6. กระบวนการอบน้ำแห้ง ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.8 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 0.56% ลดลงเป็น 0.24% และ 0.18% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
7. กระบวนการพ่นสี ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.9 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 0.68% ลดลงเป็น 0.41% และ 0.2% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ
8. กระบวนการอบสีแห้ง ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงตามรูปที่ 6.10 ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณข้อบกพร่องลดลง โดยมีปริมาณข้อบกพร่องในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 0.29% ลดลงเป็น 0% และ 0% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมิถุนายน 2546 ตามลำดับ

เมื่อลดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการลงได้ ส่งผลให้จำนวนของเสียทั้งหมดและของเสียแต่ละประเภท ได้แก่ สีเป็นเม็ด สีฟอง และสีเป็นรอยลดลง ดังต่อไปนี้

1. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนของเสียทั้งหมด 34,347 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 21.91% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนของเสียลดลงเป็น 2.83% และ 2.81% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ
2. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีเป็นเม็ด 12,904 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 8.23% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีเป็นเม็ดลดลงเป็น 0.5% และ 0.66% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ
3. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีฟอง 9,160 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 5.83% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีฟองลดลงเป็น 1.11% และ 0.75% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ
4. ก่อนการดำเนินการลดของเสียในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546 มีจำนวนสีเป็นรอย 7,017 ชิ้น จากการผลิต 156,751 ชิ้น คิดเป็น 4.48% ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงพบว่า สัดส่วนสีเป็นรอยลดลงเป็น 0.74% และ 1.06% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม , มิถุนายน 2546 ตามลำดับ

ชิ้นงานส่วนมากไม่มีข้อบกพร่อง แต่เมื่อพบข้อบกพร่องแล้วสามารถนำมาซ่อม (rework) ได้ โดยจำนวนรอบของการ rework ไม่เกิน 1 รอบ

7.2 ข้อจำกัดในการวิจัย

- 7.2.1 ในการวิจัยพิจารณาแต่การข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการโดยสร้างมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น การตรวจสอบชิ้นงาน 100% โดยไม่ได้พิจารณาถึงภาระงานหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 7.2.2 เนื่องจากระบบขนส่งกระท่อมอย่างต่อเนื่องในสาย conveyor เดียวกัน จึงทำให้การวัดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง และความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องนั้นกระทำได้ยากกว่าระบบการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง การวัดค่าอาจกระทำได้ในทางอ้อม
- 7.2.3 เมื่อกำหนดการแก้ไขโดยการสร้าง cover ป้องกันฝุ่น ทำให้ระบบขนส่งอยู่ในระบบปิด จึงยังทำให้การตรวจจับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกระทำได้ลำบากขึ้น
- 7.2.4 เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกขนส่ง เช่น รางเหล็กแขวนสาย conveyor , Air Supply , ห้องอบ มีอายุการใช้งานมานาน ถึงแม้แก้ไขข้อบกพร่องแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด เช่น การสร้างถาดรองรางเหล็กที่แขวนสาย conveyor เพื่อป้องกันเศษสนิมที่เกิดจากรางเหล็กที่เสื่อมสภาพหล่นมาใส่ชิ้นงานนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ปัญหาได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ต่อไปหากรางเหล็กเกิดสนิมมากขึ้น ถาดรองที่สร้างขึ้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศษสนิมได้เพียงพอ
- 7.2.5 ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการหล่อลื่นนิยมของบริษัทผู้ส่งมอบ ซึ่งมักเกิดปัญหาวัตถุติดมีรูพรุน จึงมีการแก้ไขโดยกำหนดให้บริษัทผู้ส่งมอบชิ้นงานทำการขัดผิวภายนอกก่อนส่งมาที่โรงงานตัวอย่าง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เป็นการเสียเวลาและกำลังคนในการขัดผิวชิ้นงาน ดังนั้นบริษัทผู้ส่งมอบควรปรับปรุงกระบวนการหล่อลื่นนิยมเพื่อลดรูพรุนในเนื้ออลูมิเนียมอย่างแท้จริง

7.3 ข้อเสนอแนะ

- 7.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดก็ได้ และการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของเสียนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การใช้ Affinity Diagram เพราะอาจทำให้ใช้เวลานานเกินไป แต่ในที่นี้เริ่มต้นด้วย Affinity Diagram และ Relation Diagram เพื่อให้การแบ่งปัญหาเป็นกลุ่ม ๆ และสามารถหาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์โดย FTA ได้สะดวกขึ้น
- 7.3.2 ควรกำหนดการแก้ไขหรือลดของเสียเพิ่มเติมในกรณีที่มีค่า RPN ยังคงสูงกว่า 100 หรือค่า RPN มีค่าน้อยกว่า 100 แต่มีค่า O สูง ไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ได้แก่ ชิ้นงานผิวเป็นแอ่งที่มีสาเหตุมาจากพนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป เศษสนิมหล่นใส่ชิ้นงานที่มีสาเหตุมาจากรางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะอยู่ น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงานที่มีสาเหตุมาจากน้ำมันหล่อลื่นจากสาย conveyor ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงานที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองจากภายในและนอกระบบ ฟิล์มสีหนาเกินไป เนื่องจากพนักงานขนส่งใกล้ชิ้นงานมากเกินไป พนักงานขนส่งที่เดิมมากเกินไป และพนักงานเมื่อล่าในการถือปืนขนส่ง

- 7.3.3 ประยุกต์ใช้ผังพาเรโต เพื่อค้นหาค่า RPN ที่เกิดขึ้น โดยการเรียงลำดับตามค่ามากไปสู่ค่าน้อย พร้อมทั้งแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของค่า RPN ที่เกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับเหตุการณ์ที่ควรดำเนินการแก้ไขก่อนหลัง
- 7.3.4 หากมีงบประมาณเพียงพอ ควรใช้เครื่องพ่นสีแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนพ่นสีเนื่องจากจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องวิธีการพ่นสี และลดอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในสี ที่จะเกิดขึ้นต่อพนักงานพ่นสี
- 7.3.5 ควรมีค่า Over Time ให้กับพนักงานพ่นสีที่มาทำความสะอาดแผนกพ่นสีในวันหยุดเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
- 7.3.6 ควรปรับปรุงวิธีการเผา hanger และ jig ให้อยู่ในระบบปิด ซึ่งในปัจจุบันมีการเผาที่ริมทะเลทำให้เกิดมลภาวะต่ออากาศ
- 7.3.7 ในการดำเนินการลดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ โดยเพิ่มการตรวจสอบชิ้นงาน 100% ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับภาระงานมากขึ้น ดังนั้น เมื่อพนักงานมีความชำนาญ , เครื่องจักรอุปกรณ์มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทางบริษัทควรพิจารณาปรับลดการตรวจสอบลง

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กิตติศักดิ์ อนุรักษ์สกุล. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- เฉลิมพล ลีลาผาดิกุล. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- ชวลิต ต่อประสิทธิ์กุล. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับปรุงหัวพ่นสีแบบบรรจุในอุตสาหกรรมรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย. การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหารและกรณีศึกษา : Q.C. for Executive and Cases Study. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักพิมพ์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด, พ.ศ. 2540.
- พิศิษฐ์ เจริญกิจวัฒน์. การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าในกรณีศึกษาของโรงงานประกอบแผงต่อสายเครื่องควบคุมไฟฟ้าและขั้วต่อปลายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- ธวัชชัย หล่อวิจิตร. การออกแบบระบบบริการคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตของงานหล่อโลหะและงานกลึง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- นิพนธ์ ชนวนะปราวณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- มาร์ติน อัครลาภสกุล. การใช้กรรมวิธีทางซิกซิกม่าเพื่อลดปัญหาที่เป็นหลุมที่แผนกพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543.
- วิฑูรย์ สิมะโชคดี. คู่มือสู่องค์กรคุณภาพยุค 2000: TQM. กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ TPA PUBLISHING, กุมภาพันธ์ 2541.
- เสวี ยูนิพันธ์, จรุง มหิตาพองกุล, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, เทคนิคการควบคุมคุณภาพ : Technical Quality Control. กรุงเทพมหานครภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2528.
- สุภาวดี บุญชนะวิวัฒน์. การวางแผนคุณภาพในอุตสาหกรรมการหล่อชิ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม : กรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- สุวิทย์ กล้าเพ็ง. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Bruce W.Pince. Potential Failure and Effect Mode. ASQC, 1993


Chrysler Corporation. Ford Motor Company, General Motor Cooperation, Potentel Failure Mode and Effect Analysis. 2 nd ed., England: Carwn, 1995.

D.H Stamatis. Failure mode and Effect Analysis: FMEA Theory. United State of America: ASQC, 1995.

Douglas C. Montgomery. Introduction to Statistical Quality Control. 2nd Edition : John Wiley & Sons, 1991.

Eugene L. Grant and Richard S. Leavenworth. Statistical Process Control. 5 th Edition : McGraw-Hill Book, 1980.

Forrest W. Breyfogle III. Implementing Six Sigma : Smarter Solutions Using Statistical Methods. United State of America : John Wiley & Sons, 1999.

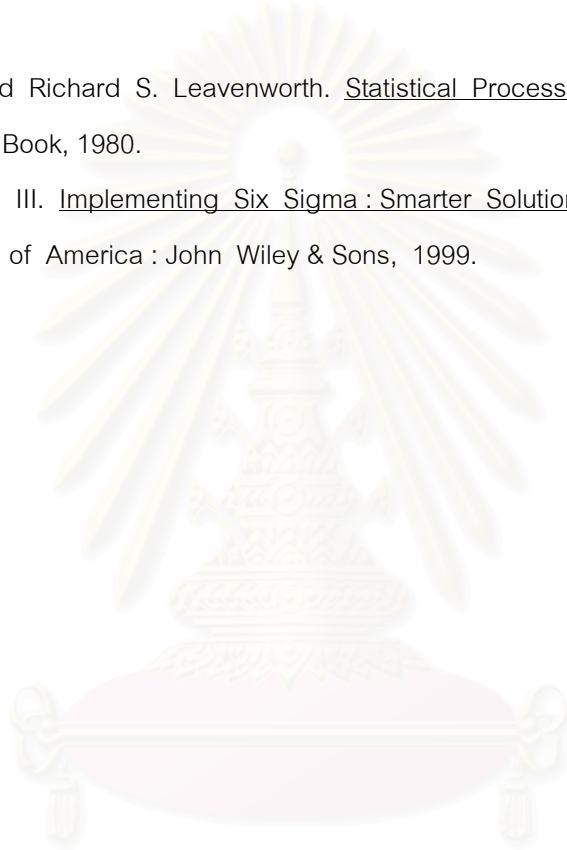

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P1. MONTHLY REPORT										Normal Working Day = 22 days			Reported		Checked		Approved		Page
										JANUARY ' 2003									1 of 3
										Managed by Mr. SUPAWAT									

PRODUCTION LINE	Shift	Indirect Labor (Person)	Direct Labor (Person)	Attendance (%)	Production Plan (pc. set)	Production Output (pc. set)	Available Working Time (M.hr)	Normal Work Time (M.hr)	O.T. Working		Total loss time (M.hr)	Actual work time (M.hr)	Utilization (%) (Activity)	Actual Productivity (pc/M.hr)	Standard		Performance Efficiency (%)	Quality Performance				Remark Comment / Memo		
									Time (M.hr)	Ratio (%)					Productivity (pc/M.hr)	Time (sec/pc.)		Defective		Rework (pc)				
																		(pc)	(%)				(PPM)	(%)
Under Bk't A	f		1																					
Under Bk't B	f	f	12	99.67	16,285	15,210	3,164.0	2,112.0	1,052.0	49.81	187.0	2,977.0	94.09	5.11	6.25	97	81.75	57	0.37	3,748	0	0.00		
Under Bk't D	f		1																					
Steering Shaft A	f	f	1	100.00	600	600	178.0	178.0	0.0	0.00	120.0	56.0	31.82	10.71	10.93	70	98.03	43	7.17	71,667	0	0.00		
Steering Shaft B	f	f	8	99.54	22,310	23,638	2,116.0	1,408.0	708.0	50.28	200.0	1,916.0	90.55	12.34	10.93	70	112.87	150	0.83	6,346	0	0.00		
Rcu Cylinder	f	f	4	100.00	73,200	68,360	1,152.0	704.0	448.0	63.64	39.5	1,112.5	96.57	61.44	58.33	24	105.33	0	0.00	0	0	0.00		
Rcu Outer Shell	f	f	2	96.49	640	642	528.0	528.0	0.0	0.00	453.5	74.5	14.11	8.62	12.50	120	88.94	0	0.00	0	0	0.00		
FF. Cylinder (L)	f	f	16	94.65	91,600	92,485	3,628.0	2,848.0	780.0	27.39	458.0	3,170.0	87.38	29.18	26.00	15	112.21	885	0.96	9,569	0	0.00		
FF. Cylinder (LEX)	f	f			60,273	60,537	721.0	592.0	129.0	21.79	99.5	621.5	86.20	97.40	95.00	28	102.63	284	0.44	4,361	0	0.00		
Pipe Cutting	f	f	3	93.93	248,375	274,945	576.0	352.0	224.0	63.64	36.0	540.0	93.75	609.16	257.14	f	198.01	267	0.10	971	0	0.00		
Outer tube A	f	2	4	97.04	23,590	22,074	967.0	704.0	263.0	37.36	117.5	849.5	87.85	25.98	26.87	57	96.71	503	2.28	22,787	0	0.00		
Outer tube B	f	2	4	95.91	16,050	16,232	822.0	704.0	118.0	16.76	103.5	718.5	87.41	22.59	26.87	57	84.08	203	1.25	12,506	0	0.00		
Outer Tube Buffing	f	f	8	97.44	39,936	34,726	1,701.0	1,232.0	469.0	38.07	48.0	1,653.0	97.18	21.01	21.87	82	96.06	1047	3.02	30,150	0	0.00		
Outer tube Painting	f	f	6	98.70	87,813	88,806	1,719.0	1,056.0	663.0	62.78	176.0	1,543.0	89.76	57.56	62.50	9.6	92.09	0	0.00	0	19,857	22.36		
Sum. or Average			70	97.58				12,416.0	4,854.0	39.09	2,038.5	15,231.5	79.72				104.05			13,609				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		

COMMENT or NOTE

Remark:

- Available normal working time (7) = (8) + (9)
- O.T Working ratio (10) = (9) / (6) * 100
- Actual work time (12) = (7) * (11)
- Utilization (13) = (12) / (7) * 100
- Actual productivity (14) = (6) / (12)
- Efficiency (17) = (14) / (15)

P1. MONTHLY REPORT		Normal Working Day = 18 days			Reported		Checked			Approved			Page
		FEBRUARY ' 2003											1 of 3
		Managed by Mr. SUPAWAT											

PRODUCTION LINE	Shift	indirect Labor (Person)	Direct Labor (Person)	Attendance (%)	Production Plan (pc. set)	Production Output (pc. set)	Available Working Time (M.hr)	Normal Work Time (M.hr)	OT. Working		Total less time (M.hr)	Actual work time (M.hr)	Utilization (Activity) (%)	Actual Productivity (pc/M.hr)	Standard		Performance Efficiency (%)	Quality Performance					Remark Comment / Memo
									Time (M.hr)	Ratio (%)					Productivity (pc/M.hr)	Time (sec/pc.)		Defective			Rework (pc)		
																		(pc)	(%)	(PPM)			
									(Person)	(Person)					(%)	(pc. set)		(pc. set)	(M.hr)	(M.hr)	(M.hr)	(%)	
Under Bk't A	f		1																				
Under Bk't B	f	f	12	97.62	14,402	12,078	2,668.0	1,728.0	940.0	54.40	393.0	2,275.0	85.27	5.31	6.25	97	84.94	46	0.38	3,809	0	0.00	
Under Bk't D	f		2	100.00	1,760	1,760	470.0	288.0	182.0	63.19	92.0	378.0	80.43	4.66	5.00	311	93.12	3	0.17	1,705	0	0.00	
Steering Shaft A	f		1																				
Steering Shaft B	f	f	8	97.22	21,050	21,425	2,184.0	1,152.0	1,032.0	89.58	122.0	2,062.0	94.41	10.39	10.93	70	95.06	303	1.41	14,142	0	0.00	
Rcu Cylinder	f		4	98.88	82,000	80,170	1,206.0	720.0	486.0	67.50	13.0	1,193.0	98.92	67.20	58.33	24	115.21	0	0.00	0	0	0.00	
Rcu Outer Shell	f	f	2	100.00	1,560	1,560	328.0	288.0	40.0	13.89	252.0	76.0	23.17	20.53	12.50	120	164.21	0	0.00	0	0	0.00	
FF. Cylinder (L)	f		16	98.03	70,800	72,809	2,642.0	2,336.0	306.0	13.10	51.0	2,591.0	98.07	28.10	26.00	15	108.08	406	0.56	5,576	0	0.00	
FF. Cylinder (LEX)	f	f	14,000	14,059	148.0	136.0	12.0	8.82	7.0	141.0	95.27	99.71	95.00	28	104.96	59	0.42	4,197	0	0.00			
Pipe Cutting	f	f	3	96.52	180,024	199,495	558.0	324.0	232.0	71.60	75.0	481.0	86.51	414.75	257.14	1	181.29	85	0.04	426	0	0.00	
Outer tube A	f		4	95.55	14,551	14,655	636.0	576.0	60.0	10.42	77.0	559.0	87.89	28.22	26.87	57	97.67	192	1.31	13,101	0	0.00	
Outer tube B	f	2	4	92.22	17,470	15,143	758.0	576.0	182.0	31.60	116.0	642.0	84.70	23.59	26.87	57	87.78	188	1.24	12,415	0	0.00	
Outer Tube Buffing	f	f	8	97.22	30,836	30,869	1,356.0	1,008.0	348.0	34.52	144.0	1,212.0	89.38	25.47	21.87	82	118.48	568	1.84	18,400	0	0.00	
Outer tube Painting	f	f	6	98.01	66,691	67,943	1,231.0	864.0	367.0	42.48	38.0	1,193.0	96.91	56.95	62.50	9.6	91.12	0	0.00	0	14,490	21.33	
Sum. or Average			71	97.39				9,986.0	4,187.0	41.89	1,380.0	12,803.0	86.08				109.98			6,148			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

COMMENT or NOTE

Remark:

- Available normal working time (7) = (8) + (9)
- O.T Working ratio (10) = (9) / (8) * 100
- Actual work time (12) = (7) - (11)
- Utilization (13) = (12) / (7) * 100
- Actual productivity (14) = (6) / (12)
- Efficiency (17) = (14) / (15)

P1. MONTHLY REPORT	Normal Working Day = 21 days	Reported	Checked	Approved	Page
	APRIL ' 2003				1 of 3
	Managed by Mr. SUPAWAT				

PRODUCTION LINE	Shift	Indirect Labor (Person)	Direct Labor (Person)	Attendance (%)	Production Plan (pc. set)	Production Output (pc. set)	Available Working Time (M.hr)	Normal Working Time (M.hr)	OT Working		Total Working Time (M.hr)	Actual work time (M.hr)	Utilization (%)	Actual Productivity (pc/M.hr)	Standard		Performance Efficiency (%)	Quality Performance					Remark Comment / Memo	
									Time (M.hr)	Ratio (%)					Productivity (pc/M.hr)	Time (sec/pc.)		Defective			Rework (pc)	Yield (%)		
																		(pc)	(%)	(PPM)				
Under Bk't A	f		1																					
Under Bk't B	f	f	12	97.81	19,840	18,225	3,586.0	2,016.0	1,580.0	78.37	519.0	3,077.0	85.57	5.92	6.25	97	94.77	47	0.26	2,579	0	0.00		
Under Bk't D	f		2	100.00	1,840	2,985	628.0	336.0	292.0	86.90	171.0	457.0	72.77	6.53	5.00	311	130.63	10	0.34	3,350	0	0.00		
Steering Shaft A	f		1																					
Steering Shaft B	f	f	8	98.57	20,390	21,877	2,292.0	1,344.0	948.0	70.54	156.0	2,136.0	93.19	10.15	10.93	70	92.85	278	1.28	12,825	0	0.00		
Rcu Cylinder	f	f	4	97.22	100,500	104,290	1,717.0	1,008.0	709.0	70.34	28.0	1,689.0	98.37	61.75	58.33	24	105.88	0	0.00	0	0	0.00		
Rcu Outer Shell	f	f	2	97.61	955	955	362.0	336.0	26.0	7.74	270.0	92.0	25.41	10.38	12.50	120	83.04	0	0.00	0	0	0.00		
FF. Cylinder (L)	f	f	16	96.35	95,600	89,627	3,306.0	2,912.0	394.0	13.53	19.0	3,287.0	99.43	27.27	26.00	15	104.87	429	0.48	4,787	0	0.00		
FF. Cylinder (LEX)	f	f			8,927	8,986	97.0	88.0	9.0	10.23	4.0	93.0	95.88	98.82	95.00	28	101.71	59	0.86	6,566	0	0.00		
Pipe Cutting	f	f	3	95.23	206,850	205,136	669.0	504.0	165.0	32.74	24.0	645.0	96.41	318.04	257.14	1	123.88	85	0.04	414	0	0.00		
Outer tube A	f	2	4	93.33	11,580	16,333	772.0	672.0	100.0	14.88	175.5	596.5	77.27	27.38	26.87	57	101.90	271	1.86	16,592	0	0.00		
Outer tube B	f		4	92.38	16,490	16,467	778.0	672.0	106.0	15.77	167.0	611.0	78.53	26.95	26.87	57	100.30	154	0.94	9,352	0	0.00		
Outer Tube Buffing	f	f	7	98.80	28,490	31,896	1,419.0	1,176.0	243.0	20.66	120.0	1,299.0	91.54	24.55	21.87	82	112.27	717	2.25	22,479	0	0.00		
Outer tube Painting	f	f	6	96.59	56,464	100,157	1,302.0	1,008.0	294.0	29.17	60.0	1,242.0	95.39	80.84	62.50	9.6	129.03	0	0.00	0	3,977	3.97		
Sum. or Average			70	96.70			12,072.0	4,866.0	40.31	1,713.5	15,224.5	84.15				106.74			6,579					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		

COMMENT or NOTE

Formula	Available normal working time	(7)	= (8) * (9)	Actual productivity	(14)	= (6) / (12)
	O.T Working ratio	(10)	= (9) / (8) * 100	Efficiency	(17)	= (14) / (15)
	Actual work time	(12)	= (7) - (11)			
	Utilization	(13)	= (12) / (7) * 100			

P1. MONTHLY REPORT										Normal Working Day = 21 days			Reported		Checked		Approved		Page
										MAY ' 2003									1 of 3
										Managed by Mr. SUPPAWAT									

PRODUCTION LINE	Shift	Indirect Labor (Person)	Direct Labor (Person)	Attendance (%)	Production Plan (pc, set)	Production Output (pc, set)	Available Working Time (M.hr)	Normal Work Time (M.hr)	OT Working		Total loss time (M.hr)	Actual work time (M.hr)	Utilization (Activity) (%)	Actual Productivity (pc/M.hr)	Standard			Performance (%)	Quality Performance					Remark Comment / Memo
									Time (M.hr)	Ratio (%)					Productivity (pc/M.hr)	Time (sec/pc)	Defective			Rework				
																	(pc)		(%)	(PPM)	(pc)	(%)		
Under Bk't A	f		1	100	1,000	1,000	188.0	188.0	0.0	0.00	85.0	83.0	49.40	12.05	11.25	132	107.10	0	0.00	0	0	0.00		
Under Bk't B	f	f	5	96.03	8,950	8,611	1,720.0	840.0	880.0	104.76	232.5	1,487.5	86.48	5.79	8.25	97	92.62	11	0.13	1,277	0	0.00		
Under Bk't D	f		1	100	300	290	188.0	188.0	0.0	0.00	140.0	28.0	18.87	10.36	10.00	305	103.57	0	0.00	0	0	0.00		
Steering Shaft A	f	f	1	95.23	1,775	1,775	168.0	168.0	0.0	0.00	25.0	143.0	85.12	12.41	13.75	111	90.27	2	0.11	1,127	0	0.00		
Steering Shaft B	f	f	4	97.82	6,910	5,448	846.0	672.0	174.0	25.89	263.0	583.0	68.91	9.34	10.93	70	85.50	19	0.35	3,488	0	0.00		
Rcu Cylinder	f	f	4	97.14	41,650	41,677	672.0	672.0	0.0	0.00	13.0	659.0	98.07	63.24	58.33	24	108.42	0	0.00	0	0	0.00		
Rcu Outer Shell	f	f	3	93.45	4,053	2,403	504.0	504.0	0.0	0.00	223.0	281.0	55.75	8.55	14.25	72	80.01	9	0.37	3,745	0	0.00		
Outer tube A	f	2	4	98.09	24,805	23,977	1,032.5	672.0	360.5	53.65	111.0	921.5	89.25	28.02	26.87	57	98.83	389	1.62	18,224	0	0.00		
Outer tube B	f	2	4	98.43	28,345	18,036	999.0	672.0	327.0	48.66	249.0	750.0	75.08	24.05	26.87	57	89.50	735	4.08	40,752	0	0.00		
Outer Tube Buffing	f	f	8	97.35	41,349	39,579	2,039.0	1,344.0	695.0	51.71	48.0	1,991.0	97.85	19.88	21.87	82	90.80	1134	2.87	28,652	0	0.00		
Outer tube Painting	f	f	6	95.23	56,648	99,527	1,530.0	1,008.0	522.0	51.79	108.0	1,422.0	92.94	89.99	62.50	9.6	111.99	0	0.00	0	1,682	1.69		
Sum. or Average			41	97.14			8,888.0	2,958.5	42.95	1,497.5	8,349.0	74.12				94.25			8,680					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

COMMENT or NOTE

Remark.	- Available normal working time	(7) = (8) + (9)	- Actual productivity	(14) = (6) / (12)
	- O.T Working ratio	(10) = (9) / (8) * 100	- Efficiency	(17) = (14) / (15)
	- Actual work time	(12) = (7) - (11)		
	- Utilization	(13) = (12) / (7) * 100		

รายงานลักษณะข้อบกพร่องตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2546

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของเสีย																									รวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		อื่นๆ
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรطوبةเข้าสู่กระบวนการได้	2294	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3068
	วัตถุดิบที่มีรอยเข้าสู่กระบวนการได้	0	72	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	325
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	0	0	0	825	487	1449	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	3685
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	0	0	0	0	0	0	0	840	253	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	1590
	ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	324
เตรียมสีและ ความพร้อมระบบ	สีตกตะกอนจับตัวเป็นเม็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1910	
	สีเหนียวเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	
	เศษสนิมหล่นใส่ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2323	
	น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613	
	ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6581	0	0	0	0	0	0	0	0	6581	
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	240	90	0	0	0	0	0	0	62	842
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	531	0	0	0	0	176	875
พ่นสี อบสีแห้ง	ฟิล์มสีหนาเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	254	395	0	1069
	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	459
หมายเหตุ :	1. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน 2. พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 3. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ 4. ตัวยึดชิ้นงานเป็นเหล็ก 5. พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig 6. ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป 7. พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน 8. ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป 9. พนักงานขัดผิวชิ้นงานไม่ถูกวิธี 10. แสงสว่างบริเวณขัดผิวชิ้นงานไม่เพียงพอ 11. พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป 12. สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด 13. พนักงานขาดทักษะในการเตรียมสี 14. รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะ 15. น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน 16. ฝุ่นละอองภายในและภายนอกระบบ 17. อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป 18. น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก 19. หัวฉีดน้ำยาและน้ำอุดตัน 20. ชิ้นงานบางรุ่นมีรูเป็นเกลียว 21. jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนา 22. พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป 23. พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป 24. พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี 25. อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป																											

รายงานลักษณะข้อบกพร่องตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2546

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของเสีย																					รวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		อื่น ๆ
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรพุนเข้าสู่กระบวนการได้	575	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	870
	วัตถุดิบที่มีรอยเข้าสู่กระบวนการได้	0	374	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	0	0	0	32	265	287	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	324
	ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
เตรียมสีและความพร้อมระบบ	สีตกตะกอนจับตัวเป็นเม็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
	สีเหนียวเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	เศษสนิมหลุดในสีชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
	น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
	ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0	438
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	109	0	0	0	0	0	0	145
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	279
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	174	96	0	270	820
	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
หมายเหตุ :	1. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารพุน 2. พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 3. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ 4. ตัวยึดชิ้นงานเป็นเหล็ก 5. พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig 6. ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป 7. พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน 8. ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป 9. พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป 10. สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด 11. พนักงานขาดความชำนาญในการเตรียมสี 12. รางเหล็กแขวน conveyor มีสนิมเกาะ 13. น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน 14. ฝุ่นละอองภายในและภายนอกระบบ 15. อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป 16. น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก 17. jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้ 18. พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป 19. พนักงานพ่นสีที่เดิมมากเกินไป 20. พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี 21. อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป																							

รายงานลักษณะข้อบกพร่องเดือนมิถุนายน 2546

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของเสีย																					รวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		อื่นๆ
ตรวจรับวัตถุดิบ	วัตถุดิบที่มีรูพรุนเข้าสู่กระบวนการได้	249	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	391
	วัตถุดิบที่มีรอยเข้าสู่กระบวนการได้	0	195	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	273
Machining	ชิ้นงานมีรอยกระแทก	0	0	0	18	75	112	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	249	
Buffing	ชิ้นงานมีรอยขีดลึก	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	94	
	ชิ้นงานมีผิวเป็นแอ่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	112	
เตรียมสีและ ความพร้อมระบบ	สีตกตะกอนจับตัวเป็นเม็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	
	สีเหนียวเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
	เศษสนิมหลุดในสีชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
	น้ำมันหล่อลื่นหยดใส่ชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
	ฝุ่นละอองเกาะชิ้นงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190	
Pretreatment	ชิ้นงานสกปรก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	38	0	0	0	0	0	7	74	
อบน้ำแห้ง	ชิ้นงานอบน้ำไม่แห้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	31	155	
พ่นสี	ฟิล์มสีหนาเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	67	43	0	15	173	
อบสีแห้ง	ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเกินไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ : 1. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารูพรุน 2. พนักงานเร่งรีบในการตรวจสอบ 3. ขาดเครื่องมือในการตรวจหารอยต่าง ๆ 4. ตัวยึดชิ้นงานเป็นหลัก 5. พนักงานขาดความระมัดระวังในการใช้ jig
6. ตะกร้าล้างชิ้นงานแคบเกินไป 7. พนักงานขาดความระมัดระวังในการหยิบจับชิ้นงาน 8. ใช้ผ้าทรายเบอร์หยาบเกินไป 9. พนักงานขัดผิวซ้ำที่เดิมมากเกินไป 10. สีที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด
11. พนักงานขาดความชำนาญในการเตรียมสี 12. รางเหล็กแขน conveyor มีสนิมเกาะ 13. น้ำมันหล่อลื่นสาย conveyor หยดใส่ชิ้นงาน 14. ฝุ่นละอองภายในและภายนอกระบบ
15. อุณหภูมิน้ำยาในบ่อต่ำเกินไป 16. น้ำยาและน้ำในบ่อสกปรก 17. jig ที่ใช้รองชิ้นงานมีสีเกาะหนาทำให้น้ำขังอยู่ได้ 18. พนักงานพ่นสีใกล้ชิ้นงานมากเกินไป
19. พนักงานพ่นสีทับที่เดิมมากเกินไป 20. พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการถือปืนพ่นสี 21. อุณหภูมิห้องอบสีแห้งสูงเกินไป

รายงานผลการวิเคราะห์ของเสียเมื่อสิ้นสุดกระบวนการพ่นสี Outer tube

เดือน	จำนวนผลิต	ของเสียทั้งหมด		จำนวนชิ้นงาน ที่ทำการซ่อม	สีเป็นเม็ด										สีพอง						สีเป็นรอย		อื่น ๆ	
					เม็ดฝุ่น		เม็ดสี		เม็ดสนิม		หยดน้ำมัน		รวม		เนื้อวัตถุปนไม่พ่น		เนื้อวัตถุปนไม่พ่นพ่น		รวม					
		จำนวน	%		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		
ม.ค. - ก.พ. 2546	156,751	34,347	21.91	1,000	510	4.2	148	1.22	180	1.48	125	1.03	12,904	8.23	355	2.07	645	3.77	9,160	5.83	7,017	4.48	5,266	3.36
																	ฟิล์มหนา 355 จากสุม 1,000	2.07						
																	ปกติ 290 จากสุม 1,000	1.69						
เม.ย. - พ.ค. 2546	199,684	5,659	2.83	ตรวจทุกชิ้น	438	0.22	287	0.14	169	0.08	113	0.06	992	0.5	870	0.44	1,351	0.68	2,221	1.11	1,473	0.74	973	0.49
																	ฟิล์มหนา 820 จากตรวจ 5,659	0.41						
																	ปกติ 531 จากตรวจ 5,659	0.27						
มิ.ย. 2546	86,203	2,418	2.81	ไม่ได้มีการตรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	566	0.66	-	-	-	-	650	0.75	916	1.06	286	0.33

หมายเหตุ จำนวนรอบของการ rework ไม่เกิน 1 รอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการตรวจสอบ สภาพภายนอกของวัตถุสืบ	หมายเหตุเอกสาร : WI-10-01-01
	แก้ไขครั้งที่ : 01
WORK INSTRUCTION	วันที่เริ่มใช้
	หน้าที่ : 10 จาก 12
จัดทำโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพ	อนุมัติโดย : A. Udom
ตรวจสอบโดย : <i>K. Talle</i>	

เอกสารแนบ 1

กระบวนการสับเปลี่ยนแผนการซักสิ่งตัวอย่าง (SWITCHING RULE)**การเปลี่ยนจากแบบปกติเป็นค้อนกลาง**

1. มี 10 LOT ติดต่อกันได้รับการยอมรับนับและจำนวนของเสียไม่เกินเลขที่กัก
2. การผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมที่เสถียร
3. นโยบายที่อนุมัติให้มีการตรวจแบบค้อนกลาง

การเปลี่ยนจากปกติเป็นครึ่งครึ่ง

มี 2 LOT จากการตรวจ 5 LOT ติดต่อกันได้รับการปฏิเสธ

การเปลี่ยนจากค้อนกลางเป็นปกติ

1. เมื่อมีการปฏิเสธ LOT
2. ของเสียอยู่ระหว่างค่ายอมรับและค่าปฏิเสธ
3. การผลิตไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่เสถียร
4. เจตนาขงสัญญาณที่ยอมรับโดยแผนแบบปกติ

การเปลี่ยนจากครึ่งครึ่งเป็นปกติ

เมื่อมี LOT ติดต่อกันได้รับการยอมรับจากการตรวจสอบแรกเริ่ม

การระงับการตรวจสอบ / ออมรับ

1. เมื่อมีการปฏิเสธ รวมกันถึง 5 LOT จากการตรวจทดสอบติดต่อกัน
2. เมื่อมีการแก้ไขให้ดีขึ้น แล้วให้เริ่มการตรวจสอบแบบครึ่งครึ่ง

สัญญาณเตือนในการสับเปลี่ยนแผนการซักสิ่งตัวอย่าง

จะทำการเขียนหมายเหตุของจำนวนครั้งของของเสียที่ร้อง JUD ของใบตรวจสอบสภาพทั่วไปของวัตถุสืบด้วยปากกาสีแดง


SAMPLE | ORIGINAL

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WORK INSTRUCTION	- วิธีการตรวจสอบ สภาพภายนอกของวัตถุเดิม	หมายเลขเอกสาร : WF-10-01-01
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่เริ่มใช้ :
		หน้าที : 12 จาก 12
จัดทำโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพ	ตรวจสอบโดย : <i>S. Pita</i>	อนุมัติโดย : <i>A. Chod</i>

TABLE 2 : SINGLE PLANNING .

CODE	SAMPLE SIZE		
	NORMAL	TIGHTENED	REDUCED
A	2	2	2
B	3	3	2
C	5	5	2
D	8	8	3
E	13	13	5
F	20	20	8
G	32	32	13
H	50	50	20
J	80	80	32
K	125	125	50
L	200	200	80
M	315	315	125
N	500	500	200
P	800	800	315
Q	1250	1250	500
R	2000	2000	800
S	-	3150	-

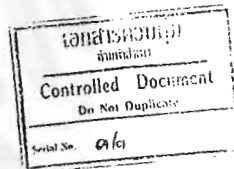

ORIGINAL

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 4 จาก 29

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

2. ขอบเขต

ระบบงานนี้ใช้ครอบคลุมขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่รับเอกสารจากฝ่ายควบคุมการผลิต จนถึงการผลิต OUTER TUBE สำหรับทุกรุ่น / MODEL เข้าสู่คลังสต็อกเท่านั้น

3. คำจำกัดความ

WI	: WORK INSTRUCTION
FR	: เอกสารบันทึก
OT	: OUTER TUBE
PD	: PROCESS DRAWING
PC	: PRODUCTION CONTROL
QA	: QUALITY ASSURANCE
PI	: PART PRODUCTION FACT. I
WH	: WAREHOUSE
MO WO	: MANUFACTURING ORDER WORK ORDER

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ผู้จัดการฝ่ายผลิต PI มีหน้าที่ ทบทวนและควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

4.2 หัวหน้าแผนก MACHINE PARTS มีหน้าที่ รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่าย และตรวจติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ORIGINAL

FR-05-01-05 / REV 06

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การควบคุมกระบวนการผลิต

หมายเลขเอกสาร : QP-09-05

OUTER TUBE

QUALITY PROCEDURE

จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1

หน้าที่ : 5 จาก 29

- 4.3 ผู้ปฏิบัติงานแผนก MACHINE PARTS มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและควบคุมการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- 4.4 ฝ่ายควบคุมการผลิต มีหน้าที่ วางแผนการผลิต รวมทั้งออกเอกสาร MATERIAL เพื่อใช้ควบคุมการผลิต
- 4.5 ฝ่ายคลังสินค้า มีหน้าที่ จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตและรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้าจัดเก็บในคลังพัสดุ
- 4.6 ฝ่ายประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อยืนยันก่อนการผลิตจริง และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งเข้าสู่คลังพัสดุ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การวางแผนการผลิต

- 5.1.1 ฝ่ายควบคุมการผลิต จัดส่งแผนการผลิตก่อนล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการผลิต อ้างอิง (QP-09-01) ตามเอกสารแนบแผนการผลิต
- 5.1.2 ฝ่ายผลิต P1 รับแผนการผลิต และดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม กำลังคน เครื่องจักร และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

5.2 การเตรียมการ

- 5.2.1 ฝ่ายควบคุมการผลิตทำการออกไปสั่งการผลิต (MO) ส่ง ไปยังฝ่ายคลังสินค้า
- 5.2.2 ฝ่ายคลังสินค้ารับเอกสาร ตาม 5.2.1 ทำการตรวจสอบเอกสารและวัตถุดิบ
 - 5.2.2.1 ถ้าเอกสารหรือวัตถุดิบไม่ถูกต้อง ตามใบ ^{WO} ~~MO~~ ฝ่ายคลังสินค้าจะทำการส่งกลับฝ่ายควบคุมการผลิต เพื่อดำเนินการแก้ไขตามหัวข้อ 5.2.1
 - 5.2.2.2 ถ้าเอกสารหรือวัตถุดิบถูกต้อง ฝ่ายคลังสินค้า จะทำการจำหน่ายวัตถุดิบไปยังฝ่ายผลิต P1
- 5.2.3 ฝ่ายผลิต P1 รับวัตถุดิบตามใบ ^{WO} ~~MO~~ และทำการตรวจสอบ P.I.N.O. จำนวน โดยการดูด้วยสายตา หรือใช้เครื่องมือตรวจสอบ และตรวจนับจำนวน และตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้วยสายตา หรือสุ่มตรวจก่อนการผลิต
 - 5.2.3.1 ถ้า P.I.N.O. จำนวนวัตถุดิบไม่ถูกต้อง แจ้งกลับฝ่ายคลังสินค้า และดำเนินการแก้ไขตามหัวข้อ 5.2.2

ORIGINAL

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 6 จาก 29
<p>5.2.3.2 ถ้าวัตถุดิบที่รับมาไม่ได้คุณภาพ แจ้งปัญหาคุณภาพ (เอกสารแนบใบแจ้งปัญหาคุณภาพ) ไปที่ฝ่ายประกันคุณภาพ</p> <p>5.2.4 ฝ่ายประกันคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตาม WORK INSTRUCTION (อ้างอิง QP-10-01)</p> <p>5.2.4.1 ถ้าวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ก็จะดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (อ้างอิง QP-13-01) และแจ้งฝ่ายผลิต PI รับทราบ</p> <p>5.2.4.2 ถ้าตรวจสอบแล้ววัตถุดิบได้คุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะแจ้งมายังฝ่ายผลิต PI เพื่อขึ้นชั้นคุณภาพของวัตถุดิบ</p> <p>5.2.5 ฝ่ายผลิต PI จะดำเนินการนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตเมื่อการตรวจสอบ P/NO. จำนวน และคุณภาพของวัตถุดิบถูกต้อง</p> <p>5.3 การผลิต</p> <p>5.3.1 ขั้นตอนการคว้านรู, เจาะรู, ปาดหน้า (BF) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการคว้านรู, เจาะรู, ปาดหน้าชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-01) (WI-09-05-08), (PD-09-05-01), (PD-09-05-07) และลงบันทึกใน (FR-09-05-01)</p> <p>5.3.1.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเครื่องจักร ตามหัวข้อ 5.3.1 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.1.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.2 ขั้นตอนการกลึงปลอกคิ้วด้านหัว (EXTERNAL) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการกลึงปลอกคิ้วด้านหัวชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-02), (WI-09-05-09), (PD-09-05-02), (PD-09-05-08) และลงบันทึกใน (FR-09-05-02)</p> <p>5.3.2.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเครื่องจักร ตามหัวข้อ 5.3.2 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.2.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p>		

ORIGINAL

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 7 จาก 29
<p>5.3.3 ขั้นตอนการคว้านผิวรูใน (B.T.A) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการคว้านผิวรูในชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-03) , (WI-09-05-10) , (PD-09-05-03) , (PD-09-05-09) และลงบันทึกใน (FR-09-05-03)</p> <p>5.3.3.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักร ตามหัวข้อ 5.3.3 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.3.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้น เข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.4 ขั้นตอนการปาดหน้า , เจาะรู , ตีแปเกลียว (CNC DRILLING) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการปาดหน้า , เจาะรู , ตีแปเกลียว ชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-04) , (WI-09-05-11) , (PD-09-05-04) , (PD-09-05-10) และลงบันทึกใน (FR-09-05-04)</p> <p>5.3.4.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักร ตามหัวข้อ 5.3.4 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.4.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้น เข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.5 ขั้นตอนการปาดหน้า , ลบมุม (DRILLING) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการ ปาดหน้า , ลบมุมชิ้นงานและทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-05) , (WI-09-05-12) , (PD-09-05-05) , (PD-09-05-11) และลงบันทึกใน (FR-09-05-05)</p> <p>5.3.5.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักร ตามหัวข้อ 5.3.5 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสีย เพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.5.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้น เข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p>		

ORIGINAL

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUPER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 8 จาก 29
<p>5.3.6 ขั้นตอนการเชาะร่องด้านใน (UP-RIGHT) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการเชาะร่องด้านในชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-06) , (WI-09-05-13) , (PD-09-05-06) , (PD-09-05-12) และลงบันทึกใน (FR-09-05-06)</p> <p>5.3.6.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักรตามหัวข้อ 5.3.6 และแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอ SCRAP (เอกสารแนบใบ SCRAP ของเสีย) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.6.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.7 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด (WASHING) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-07) (WI-09-05-14)</p> <p>5.3.7.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักรตามหัวข้อ 5.3.7 และทำการนำชิ้นงานนั้น กลับมาทำซ้ำ</p> <p>5.3.7.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานบรรจุลงในตะกร้าจนเต็ม และดำเนินการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.8 ขั้นตอนการทดสอบรอยรั่ว (LEAK TEST) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการทดสอบรอยรั่วชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-15)</p> <p>5.3.8.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการแยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอดำเนินการตาม (QP-13-01) และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของเสีย)</p> <p>5.3.8.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิตในขั้นตอนต่อไป</p> <p>5.3.9 ขั้นตอนการทำความสะอาดถังคราบไขมัน (CLEANING) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการทำความสะอาดถังคราบไขมันชิ้นงาน และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-16)</p> <p>5.3.9.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปรับแต่งเครื่องจักรตามหัวข้อ 5.3.9 และทำการนำชิ้นงานนั้นกลับมาทำซ้ำ</p>		
ORIGINAL		

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 9 จาก 29

- 5.3.9.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนำชิ้นงานนั้นเข้าสู่การผลิต
ในขั้นตอนต่อไป
- 5.3.10 ขั้นตอนการขัดผิวให้เรียบ (BUFFING) ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการขัดผิวชิ้นงาน
ให้เรียบ และทำการตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-17)
- 5.3.10.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการนำชิ้นงาน
นั้นกลับไปทำซ้ำตามหัวข้อ 5.3.10 หรือทำการตกแต่งผิวชิ้นงาน ด้วย
กระดาษทรายอีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่ได้ตามมาตรฐานอีกให้ดำเนินการ
แยกชิ้นงานที่เสียใส่ BOX ของเสียเพื่อรอคำเนิการตาม (QP-13-01)
และทำการลงบันทึกข้อมูลของเสีย (เอกสารแนบใบบันทึกปัญหาของ
เสีย)
- 5.3.10.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการนำชิ้นงานนั้นใส่
RACK เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอน PAINTING ต่อไป
- 5.3.11 ขั้นตอนการ SET UP PAINTING M/C ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการ SET UP M/C
ตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-18) ถึง (WI-09-05-23)
- 5.3.12 ขั้นตอนการ PREGREASING , DEGREASING ชิ้นงานจะผ่านกระบวนการ
ล้างไขมัน 1 PREDEGREASING และกระบวนการถูล้าง ไขมัน 2 DEGREASING
ทางเจ้าหน้าที่ห้อง LAB จะนำน้ำยาเคมีไปตรวจสอบตาม CONTROL PLAN
(WI-09-05-24) และลงบันทึกใน (FR-09-05-07) , (FR-09-05-08)
- 5.3.12.1 ถ้าน้ำยามีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการปรับสภาพ
น้ำยาใหม่
- 5.3.12.2 ถ้าน้ำยามีได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- 5.3.13 ขั้นตอนการ WATER RINGSE 1 , WATER RINGSE 2 ชิ้นงานจะผ่านกระบวนการ
การล้างน้ำ 1 , และล้างน้ำ 2 ทางเจ้าหน้าที่ห้อง LAB จะนำน้ำล้างไปตรวจสอบตาม
CONTROL PLAN (WI-09-05-25) และลงบันทึกใน (FR-09-05-09)
- 5.3.13.1 ถ้าน้ำล้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการปรับสภาพ
น้ำล้างใหม่
- 5.3.13.2 ถ้าน้ำล้างได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- 5.3.14 ขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยน้ำยา CHROMATE ชิ้นงานจะผ่านกระบวนการเคลือบ

ORIGINAL

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	OUTER TUBE	หน้าที่ : 10 จาก 29
จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1		
<p>คิวด้วยน้ำยา CHROMATE ทางเจ้าหน้าที่ห้อง LAB จะนำน้ำยาเคมีไปตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-26) และลงบันทึกใน (FR-09-05-10)</p>		
<p>5.3.14.1 ถ้าน้ำยาเคมีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการปรับสภาพน้ำยาใหม่</p>		
<p>5.3.14.2 ถ้าน้ำยาเคมีได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป</p>		
<p>5.3.14.3 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่เกิดจากการผลิต ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-27) และลงบันทึกใน (FR-09-05-11) , (FR-09-05-12)</p>		
<p>5.3.15 ขั้นตอนการ WATER RINSE 3 ชิ้นงานจะผ่านกระบวนการล้างน้ำ 3 ทางเจ้าหน้าที่ห้อง LAB จะนำน้ำล้างไปตรวจสอบตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-28) และลงบันทึกใน (FR-09-05-09)</p>		
<p>5.3.15.1 ถ้าน้ำล้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการปรับสภาพน้ำล้างใหม่</p>		
<p>5.3.15.2 ถ้าน้ำล้างได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป</p>		
<p>5.3.16 ขั้นตอนการ FRESH DI ชิ้นงานจะผ่านการล้าง FRESH DI ผู้ปฏิบัติงานทำการเตรียมน้ำ DI ตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-29) ตรวจสอบค่า CONDUCTIVITY ของน้ำ DI และลงบันทึกใน (FR-09-05-13)</p>		
<p>5.3.16.1 ถ้าน้ำ DI ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทางเจ้าหน้าที่ห้อง LAB จะแจ้งให้ทางฝ่ายผลิตดำเนินการปรับสภาพน้ำ DI โดยการ REGENERATE</p>		
<p>5.3.16.2 ถ้าน้ำ DI ได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป</p>		
<p>5.3.17 ขั้นตอนการทาสี (PAINTING)</p>		
<p>5.3.17.1 ฝ่ายผลิตจะดำเนินการเตรียมสีและตรวจสอบสภาพของสีความหนืดของสีตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-30) , (WI-09-05-31) ก่อนการทาสี</p>		
<p>5.3.17.1.1 ถ้าความหนืดของสีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดผู้ปฏิบัติงานจะทำการปรับสภาพสีใหม่</p>		
<p>5.3.17.1.2 ถ้าความหนืดของสีได้มาตรฐานให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป</p>		
<p>ORIGINAL</p>		
<p>FR-05-01-05 / REV</p>		

QUALITY PROCEDURE	การควบคุมกระบวนการผลิต OUTER TUBE	หมายเลขเอกสาร : QP-09-05
	จัดทำโดย : ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโรงงาน 1	หน้าที่ : 11 จาก 29
<p>5.3.17.2 ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการแขวนชิ้นงานที่ HANGER ใส่ชิ้นงานเมื่อการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว และเมื่อชิ้นงานผ่านมายังห้องพันสี ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการพันสีตาม CONTROL PLAN (WI-09-05-32) และทำการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา</p> <p>5.3.17.2.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ทำการคัดแยกใส่ไว้ในถัง REWORK พร้อมติด TAG เพื่อรอการแก้ไขใหม่</p> <p>5.3.17.2.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานจะนำชิ้นงานนั้นบรรจุลงลังตรวจนับจำนวนพร้อมกับเขียน PART NAME , PART NO. , LOT NO. จำนวนชิ้นงานและวัน , เดือน , ปี ที่ผลิตลงบน TAG แล้วติดไว้ข้างลังบรรจุชิ้นงาน</p> <p>5.4 การตรวจสอบ ฝ่ายผลิต P1 แจ้งฝ่ายประกันคุณภาพมาตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จรูปก่อนส่งเข้าคลังพัสดุ</p> <p>5.4.1 ถ้าชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ฝ่ายประกันคุณภาพจะทำการ STAM REJECT ลงบน TAG ที่ติดไว้ข้างลังบรรจุชิ้นงาน และทำการแก้ไขตาม (QP-13-01)</p> <p>5.4.2 ถ้าชิ้นงานได้มาตรฐาน ฝ่ายประกันคุณภาพจะ STAMP ACCEPT ลงบน TAG ที่ติดไว้ข้างลังบรรจุชิ้นงาน</p> <p>5.5 การจัดเก็บ ฝ่าย P1 ดำเนินการเขียนใบรับของเข้าพัสดุ (เอกสารแนบใบรับของเข้าพัสดุ) ให้กับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อรับเอกสารและชิ้นงานเข้าสู่คลังพัสดุตาม (QP-15-01) ต่อไป</p>		
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ORIGINAL		
FR-05-01-05 / REV 0		

DETAIL OF MACHINE IN FACTORY 2

PAINTING LINE

NO.	M/C CODE	MACHINE NAME	PROCESS	LOAD(Amp)		POWER (hp)	SUPPLY
				start	run		
		<u>PRETREATMENT</u>					
1	M1	EXHAUST FAN (IN)	SUCTION AIR	-	-	2.2kw	E
2	M9	PRE-DEGREASING TANK	CIRCULATE	-	-	1hp	E
3	M10	PRE-DEGREASING TANK	PARTS CLEANER	-	-	2.2kw	E
4	M11	DEGREASING TANK	CIRCULATE	-	-	1hp	E
5	M12	DEGREASING TANK	PARTS CLEANER	-	-	5.5kw	E
6	M13	WATER RINS # 1	PARTS CLEANER	-	-	3.7kw	E
7	M14	WATER RINS # 2	PARTS CLEANER	-	-	3.7kw	E
8	M15	CHOMATING TANK	PARTS CLEANER	-	-	3.7kw	E
9	M16	WATER RINS # 3	PARTS CLEANER	-	-	2.2kw	E
10	M17	DI WATER RINS TANK	PARTS CLEANER	-	-	3kw	E
11	M2	EXHAUST FAN (OUT)	SUCTION AIR	-	-	2.2kw	E
		<u>DRY-OFF OVEN</u>					
12	M18	HOT AIR CIRCULATE	CIRCULATE	-	-	1hp	E
13	M19	GAS BUNNER	HEATING	-	-	7.5kw	E
14	M3	EXHAUST FAN	SUCTION AIR	-	-	1.1kw	E
		<u>DRIVE CONVEYOR UNIT</u>					
15	M24	DRIVE UNIT	DRIVE CONVEYOR	-	-	1hp	E
		<u>UNDER COATING BOOTH</u>					
16	M20	WATER PUMP	CIRCULATE	-	-	7.5kw	E
17	M4	EXHAUST FAN	SUCTION AIR	-	-	7.5kw	E
18	M5	EXHAUST FAN	SUCTION AIR	-	-	7.5kw	E
		<u>TOP COATING BOOTH</u>					
19	M21	WATER PUMP	CIRCULATE	-	-	5.5kw	E
20	M6	EXHAUST FAN	SUCTION AIR	-	-	15kw	E
		<u>SETTING BOOTH</u>					
21	M7	EXHAUST FAN	SUCTION AIR	-	-	22kw	E

REMARK :


E=ELECTRIC, H=HYDRAULIC, W=WATER, A=AIR COMPRESSUER,

O=OIL & COOLANT, G=GAS CO2.

ศกดิษฐ์ น.	<i>ศกดิษฐ์ น.</i>	
DATE 17/09/01	DATE 27/10/01	DATE
DRAW	CHECK 1	CHECK 2

SPECIFICATION OF PRETREATMENT LINE

NO.	PROCESS (TANK CAPACITY)	CHEMICALS	BUILD UP	CONTROL CONDITION			REPLENISHING	REMARKS	
				TEMP (°C)	TIME (MIN)	POINT			CHECK METHOD
	Pre-degreasing Spray (1,600 l)	Fine Cleaner 359 (FC-359)	FC-359 = 48 kg (30 g/l)	50.00	0.5	T AL 14 - 20 pt	T AL Sample 10 ml D 11, T 20	T AL increase 1 pt Put FC-359 = 2.2 kg (2.0 g/l)	1) Control temperature and concentration 2) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 3) Change chemical when content > 1 g/l or 1 time / month
	Degreasing Spray (2,400 l)	Fine Cleaner 359 (FC-359)	FC-359 = 69 kg (30 g/l)	50.00	2.0	T AL 14 - 20 pt	T AL Sample 10 ml D 11, T 20	T AL increase 1 pt Put FC-359 = 4.8 kg (2.0 g/l)	1) Control temperature and concentration 2) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 3) Change chemical when content > 3 g/l or 1 time / month
	Water Rinse No.1 Spray (1,600 l)	Industry water	--	RT	0.5	Contaminate less than 1.5	Sample 100 ml D-3, T-20	--	1) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 2) Cleaning tank and change water 1 time / week
	Water Rinse No.2 Spray (1,600 l)	Industry water	--	RT	0.5	Contaminate less than 1.5	Sample 100 ml D-3, T-20	--	↑
	Chromating Spray (1,600 l)	Alodine 1000 (AL-1000)	AL-1000L = 160 kg. (100 g/l)	RT	0.5	Cr ⁶⁺ 10-13 pt pH < 4.0	Cr ⁶⁺ Sample 50 ml G-44, D-12, T-31 pH Meter	Cr ⁶⁺ increase 1.0 pt. put AL-1000L = 22.4kg. (14 g/l)	1) Control temperature, concentration and time 2) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 3) Change chemical when ≥ pH 4 or quantity AL > 80 ppm
	Water Rinse No.3 Spray (1,600 l)	Industry water	--	RT	0.5	Contaminate less than 1.0	Sample 100 ml D-3, T-20	--	1) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 2) Cleaning tank and change water 1 time / week
	D.I. water Spray (1,200 l)	--	--	RT	0.2	Contaminate less than 0.5	Sample 100 ml D-3, T-20	--	↑
	Fresh D.I. (Spray)	Fresh D.I. water supply	--	RT	--	EC < 50 µs/cm	EC Meter	--	1) Check nozzles and cleaning strainer 1 time / day 2) When DI water in quality > 10 µs/cm should be check plant DI

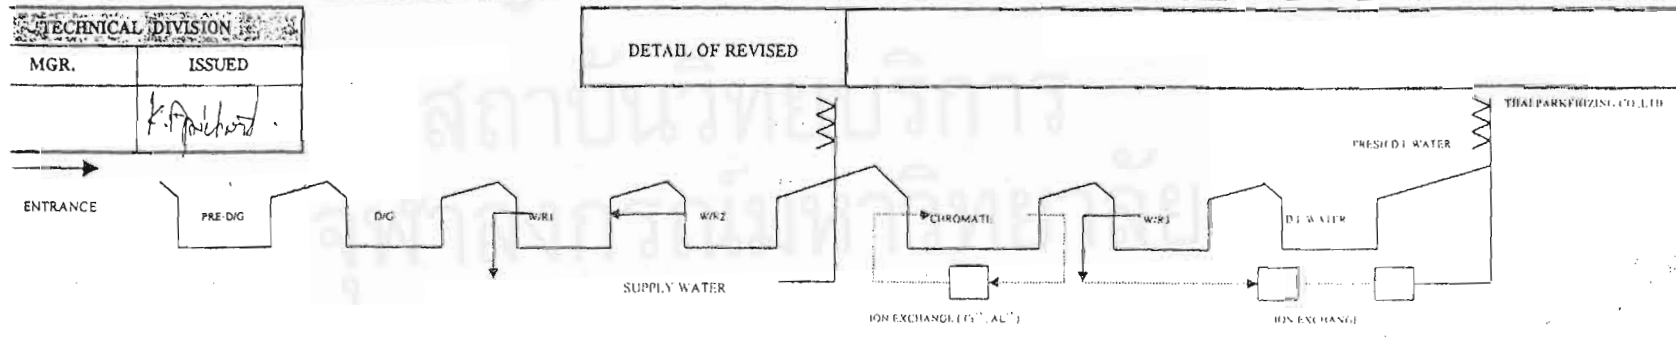

สีน้ำเงินทาสี/สีเงิน - THINNER

LINE OUTER TUBE PAINTING

QTY	PART NAME	P/NO.	NAME/NO สี	ปริมาณ (ลิตร)	NAME THINNER	ปริมาณ THINNER (ลิตร)	QTY (PCS)	NAME/NO สี CLEAR	ปริมาณ (ลิตร)	NAME THINNER	ปริมาณ THINNER (ลิตร)	QTY (PCS)
1	OUTER TUBE	13261-00176	SILVER E	1	TG U/C	3/4	1100	—	—	—	—	—
2	ว————ว	13261-00177	ว	1	ว	3/4	1100	—	—	—	—	—
3	ว————ว	13261-00178	ว	1	ว	3/4	1100	—	—	—	—	—
4	ว————ว	13261-00179	ว	1	ว	3/4	1100	—	—	—	—	—
5	ว————ว	13261-00158	N-82 NH-A BLACK	1	ยาดิ THINNER	1/2	700	—	—	—	—	—
6	ว————ว	13261-00159	ว	1	ว	1/2	700	—	—	—	—	—
1	ว————ว	13261-00184	GRAY METALLIC#1	1	TG U/C THINNER	3/4	1100	502 CLEAR	1	TG T/C THINNER	1/2	900
3	ว————ว	13261-00185	ว	1	ว	3/4	1100	ว	1	ว	1/2	900
3	OUTER COVER	12161-02765	ว	1	ว	3/4	3000	ว	1	ว	1/2	2500
0	UNDER BRACKET COMP.	12161-02047	SILVER E	1	ว	3/4	10000	—	—	—	—	—

รวมเงิน 6220

ปริมาณสีน้ำเงินทาสี/สีเงิน 6 ลิตร 500 มล ที่พร้อมด้วย 66 ลิตร 600 มล
 1 ลิตร 500 มล สีน้ำเงินทาสี/สีเงิน (REWORK)

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวเขมิกา วันทอง เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2519 ที่จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ นายฉลวย วันทอง มารดาชื่อ นางสุรีย์ วันทอง มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา สถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นได้เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท K.C.E.Internationalจำกัด และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย