

การลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้าย



นายฉันทเดช ยูทธารักษ์

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE DEFECT REDUCTION IN FINAL ASSEMBLY PROCESS OF REFRIGERATOR

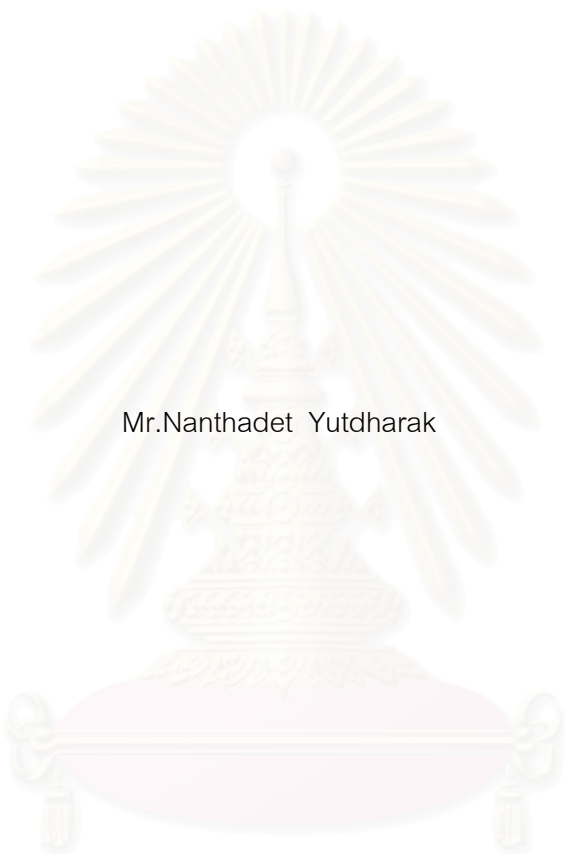

Mr.Nanthadet Yutdharak

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การลดทอนของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นชั้นสุดท้าย

โดย

นายนันท์เดช ยุทธารักษ์


สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก


รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

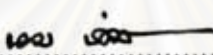
  
..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศนिरุญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

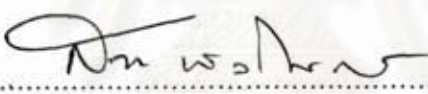  
..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัวจินดาเนตร)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย)

  
..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ สุติมา)

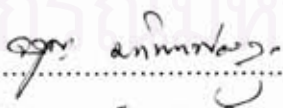  
..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย์ จรุญ มหิทธิพงษ์กุล)



# # 4971435021 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORDS : PFMEA / Defect reduction / Final assembly process


NANTHADET YUTDHARAK : THE DEFECT REDUCTION IN FINAL  
ASSEMBLY PROCESS OF REFRIGERATOR. THESIS ADVISOR :  
ASSO.PROF.DAMRONG TAVEESANGSAKULTHAI, 259 pp.

The objective of this research is the defect reduction in final assembly process of refrigeration 2 doors model no frost system by quality assurance improvement . Searching for critical factor to failure ,by using Process Failure Mode and Effect Analysis ( PFMEA ) and, cause and effect diagram to analysis some process failure .From the final assembly process of refrigeration 2 doors model no frost system, ( that we reach ) the main factors to relate with the defects were found out the most defects occurred from the assembly part ,assembly door and adjustment door process. On contribution with , the refrigeration process specialists the failures analysis and calculated with the risk priority number (RPN) . In the investigation was mainly concerned to solve the failure that have RPN more than 100.After process improvement , the work instructions and check sheets were developed to use in the production by Industrial Engineer techniques of improvement as shown below.

1.The assembly part process the percentage of defect improve was reduced 8.21 % before improvement to 4.65% after improvement.

2.The assembly door process the percentage of defect improve was reduced 2.11% before improvement to 1.43% after improvement.

3.The adjustment door process the percentage of defect improve was reduced 10.17% before improvement to 6.14% after improvement.

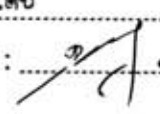Department : .....Industrial Engineering..... Student's Signature : นันทเดช  
Field of Study : .....Industrial Engineering..... Principal Advisor's Signature :   
Academic Year : .....2008..... Co-advisor's Signature : .....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำในการทำวิจัย และยังคงยึดติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่ง

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บุคลากรในโรงงานตัวอย่างที่ ให้โอกาส ในการทำวิจัย ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลและ ระดมสมอง ในการคิด ป้อนกัน แก้ไข ตลอดจนคำแนะนำด้วยดีเสมอมา

นอกจากนั้นแล้วขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ คุณเสน่ห์ ยอดน้ำคำ ที่คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ ให้กำลังใจมาโดยตลอด คุณกาญจนา โพธิ์สองชั้น ที่ให้โอกาส เสียสละ และสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดจนน้องๆ ในฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และขอขอบคุณสำหรับอุปสรรคต่างๆที่ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีคุณค่ามาก สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา และครอบครัว ที่เป็นกำลังใจเป็นอย่างมาก และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา จนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	15
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	15
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	15
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	16
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	17
2.1 ทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพ.....	17
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis , FMEA ) .....	21
2.3 แผนภูมิพาเรโต ( Pareto Diagram ).....	33
2.4 แผนผังเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา ( Cause and Effect Diagram ).....	34
2.5 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	35
3 การศึกษาและการวิเคราะห์ของเสีย.....	39
3.1 การวิเคราะห์กระบวนการ.....	39
3.2 การรวบรวมสถิติของเสีย.....	45
3.3 ข้อมูลแสดงของเสียในแต่ละกระบวนการ.....	49
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ.....	54
3.5 การหาสาเหตุของปัญหา.....	54
3.6 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย.....	81
3.7 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากของเสีย.....	88

3.8 การควบคุมของเสียในปัจจุบัน.....	91
3.9 ความถี่ในการเกิดของเสีย.....	95
3.10 การบันทึกข้อมูลในตาราง PROCESS FMEA.....	100
4 การดำเนินการลดของเสีย โดยใช้ PROCESS FMEA.....	105
4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1.....	105
4.2 เก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	114
4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	115
4.4 การลดของเสียโดยใช้ PFMEA ปรับปรุงครั้งที่ 1.....	123
4.5 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 2.....	129
4.6 เก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2.....	135
4.7 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2.....	139
4.8 การลดของเสียโดยใช้ตาราง PFMEA ปรับปรุงครั้งที่ 2.....	143
5 การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังปรับปรุง.....	148
5.1 เปรียบเทียบปริมาณของเสียในกระบวนการ.....	151
6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....	158
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	158
6.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ.....	159
รายการอ้างอิง.....	161
ภาคผนวก.....	163
ภาคผนวก ก .....	164
ภาคผนวก ข .....	193
ภาคผนวก ค .....	210
ภาคผนวก ง .....	231
ภาคผนวก จ .....	247
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	259



## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	แสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของเสียของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายผลิตผู้เย็นในแต่ละเดือน.....	11
1.2	แสดงการแจกแจงข้อมูลของเสียในหน่วยงาน.....	11
1.3	แสดงความรุนแรงของของเสียแต่ละชนิด.....	13
2.1	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง ( S ) สำหรับ PFMEA.....	27
2.2	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด ( O ) สำหรับ FMEA.....	29
2.3	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ ( D ) สำหรับ PFMEA.....	30
3.1	ผังการไหลของกระบวนการของหน่วยงานประกอบชิ้นสุดท้าย.....	39
3.2	ตารางแสดงหน้าที่หลักและขอบกว้างของแต่ละกระบวนการ.....	44
3.3	ตารางแสดงสถิติของเสียระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2551.....	46
3.4	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2551.....	46
3.5	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2551.....	47
3.6	ตารางแสดงจำนวนของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือนมกราคม- ตุลาคม 2551.....	48
3.7	ตารางแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ.....	50
3.8	ตารางแสดงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ.....	54
3.9	ตารางแสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย.....	81
3.10	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA ของ HITACHI CONSUMER PRODUCT.....	85
3.11	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ของ HITACHI CONSUMER PRODUCT.....	86
3.12	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA ของ HITACHI CONSUMER PRODUCT.....	87
3.13	ตารางแสดงค่า RPN ของข้อบกพร่องแต่ละกระบวนการ.....	98

## สารบัญญัตินี้(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.14	แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA .....	100
4.1	แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ของทุกกระบวนการ.....	111
4.2	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y ).....	117
4.3	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ).....	117
4.4	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ).....	118
4.5	แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการประกอบ ชิ้นส่วน( PART ASS'Y ).....	121
4.6	แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการประกอบ ประตู ( DOOR ASS'Y ).....	121
4.7	แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ).....	122
4.8	แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA.....	123
4.9	แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y).....	133
4.10	แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ).....	133
4.11	แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR).....	134
4.12	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y).....	137
4.13	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ).....	137

## สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.14	เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ).....	138
4.15	แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ2 ของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y).....	141
4.16	แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ2 ของกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y).....	141
4.17	แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ2 ของกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ).....	142
4.18	แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA.....	143
5.1	แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต.....	148
5.2	แสดงค่า RPN ก่อนและหลังของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y).	151
5.3	แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y ).....	152
5.4	แสดงค่า RPN และหลังการปรับปรุงของกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y).....	152
5.5	แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ).....	153
5.6	แสดงค่า RPN และหลังการปรับปรุงของกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR).....	154
5.7	แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR).....	156

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน INJECTION.....	2
1.2	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน SHEET EXTRUDER.....	2
1.3	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน VACUUM FORMING.....	3
1.4	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน METAL FORMING.....	4
1.5	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน METAL PIPE FORMING.....	4
1.6	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน PAINTING.....	6
1.7	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน KDF DOOR FORMING.....	6
1.8	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน POLYURETANE.....	7
1.9	แสดงกระบวนการผลิตของหน่วยงาน FINAL ASSEMBLY .....	8
1.10	กราฟแสดงยอดการผลิตตู้เย็นในแต่ละเดือน.....	10
1.11	กราฟพาเรโตแสดงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต.....	12
<hr/>		
3.1	แสดงการปรับเปลวไฟสำหรับการเชื่อมท่อทองแดง.....	40
3.2	แสดงการสวม PIPE COUPLE เข้ากับท่อทองแดง.....	41
3.3	แสดงการ CHARGE He เพื่อทดสอบการรั่วไหลของก๊าซ.....	41
<hr/>		
3.4	แสดงการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ He ด้วยเครื่องตรวจก๊าซ.....	41
<hr/>		
3.5	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2551.	47
3.6	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2551.....	48
<hr/>		
3.7	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2551.....	49
3.8	กราฟแสดงปริมาณของเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละปัญหา.....	51
3.9	แสดงลักษณะปัญหา FAN GUARD เป็น GAP.....	51
<hr/>		
3.10	แสดงลักษณะปัญหา SHELF ไม่ LOCK.....	51
3.11	แสดงลักษณะปัญหา P/U ประตูลูก.....	52
3.12	แสดงลักษณะปัญหา ยางประตูไม่ติด.....	52
3.13	แสดงลักษณะปัญหา ประตูไม่ขนาน.....	52

## สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
3.14	แสดงลักษณะปัญหา ประตู SLIDE ฝืด.....	52
3.15	แสดงลักษณะปัญหา ประตู V ซิด LO-HINGE.....	53
3.16	แสดงลักษณะปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ.....	53
3.17	แสดงลักษณะปัญหา ประตูเบียด.....	53
3.18	แสดงลักษณะปัญหา ประตูเยื้อง.....	53
3.19	<u>แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา SHELF ไม่ LOCK.....</u>	56
3.20	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา FAN GUARD GAP.....	58
3.21	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา P/U ประตูรั่ว.....	61
3.22	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ยางประตูไม่แนบติดตัวตู้...	64
3.23	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู SLIDE ฝืด.....	67
3.24	<u>แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู V ซิด LO-HINGE...</u>	70
3.25	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูไม่ขนาน.....	73
3.26	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ.....	76
3.27	แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูเบียด.....	78
3.28	<u>แสดงภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูเยื้อง.....</u>	80
5.1	แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต.....	149
5.2	แสดงค่า RPN ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y ).....	151
5.3	แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y).....	152
5.4	แสดงค่า RPN ในกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y).....	153
5.5	แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ) .....	153
5.6	แสดงค่า RPN ในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR).....	155
5.7	แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ).....	157

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

บริษัทที่ได้ทำการศึกษาเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลาที่มากกว่า 30 ปี เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, โทรทัศน์, หม้อหุงข้าว, บิมน้ำ, มอเตอร์ไฟฟ้า, และเครื่องปั๊มนมบั้งโดยมีโรงงานที่ทำการผลิต อยู่ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาคือ ตู้เย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของบริษัทมีการผลิตในแต่ละเดือนประมาณ 64,000 – 84,000 ตู้ต่อเดือน

และเนื่องด้วยปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอัตราการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกัน ซึ่งมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมีคู่แข่งจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีอัตราส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จนปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าทางบริษัทที่ทำการศึกษา อีกทั้งยังมีสินค้าที่มาจากประเทศจีนที่มีราคาถูก อันเนื่องมาจากค่าแรงนั้นถูกกว่า ส่วนการส่งออกนั้น ก็ยังมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศอยู่ตลอด แต่เนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลบาทของไทย ขณะนี้ 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31บาท ซึ่งเป็นค่าที่แข็งมากที่สุดในรอบ 9 ปี (ปีพ.ศ. 2550 ) ทำให้ต้องแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งที่มาจากประเทศอื่นๆ

คำจำกัดความหลักที่สำคัญของการผลิตตู้เย็นคือ ทองแดงนั้น ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 2 เท่า อันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงน้ำมันนั้นสูงขึ้น ทำให้มีผลต่อต้นทุนในการผลิต

#### สภาวะปัญหาปัจจุบัน


สภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทพบกับสภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2540 ทำให้ต้องหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์ บางอย่างที่ไม่ได้ผลกำไร มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ต้องพยายามให้ผลประกอบการนั้นได้กำไรขึ้นมาให้ได้ โดยเป้าหมายของเสียที่จะต้องทิ้ง และของเสียที่ทำการแก้ไขในกระบวนการ ปรับตัวต่ำลงมาจากอดีตซึ่งทุกคนที่อยู่ในบริษัทจะต้องพยายามปรับปรุงงานของตนเองให้ได้ตามเป้าของบริษัท

#### การศึกษาด้านกระบวนการผลิต

แสดงกระบวนการต่างๆในโรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยงาน Forming group ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การฉีดพลาสติก, การขึ้นรูปเหล็ก, การประกอบเป็นตัวตู้เย็น, การประกอบเป็นประตู, การฉีดน้ำยา Polyuretane จนสุดท้ายส่งไปยังหน่วยงานประกอบชิ้นส่วนขั้นสุดท้าย (Final assembly)

#### 1. Injection department


หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยการแปรรูปจากเม็ดพลาสติกแล้วมาดำเนินการขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนพลาสติก โดยเครื่องฉีดพลาสติกและ Mold

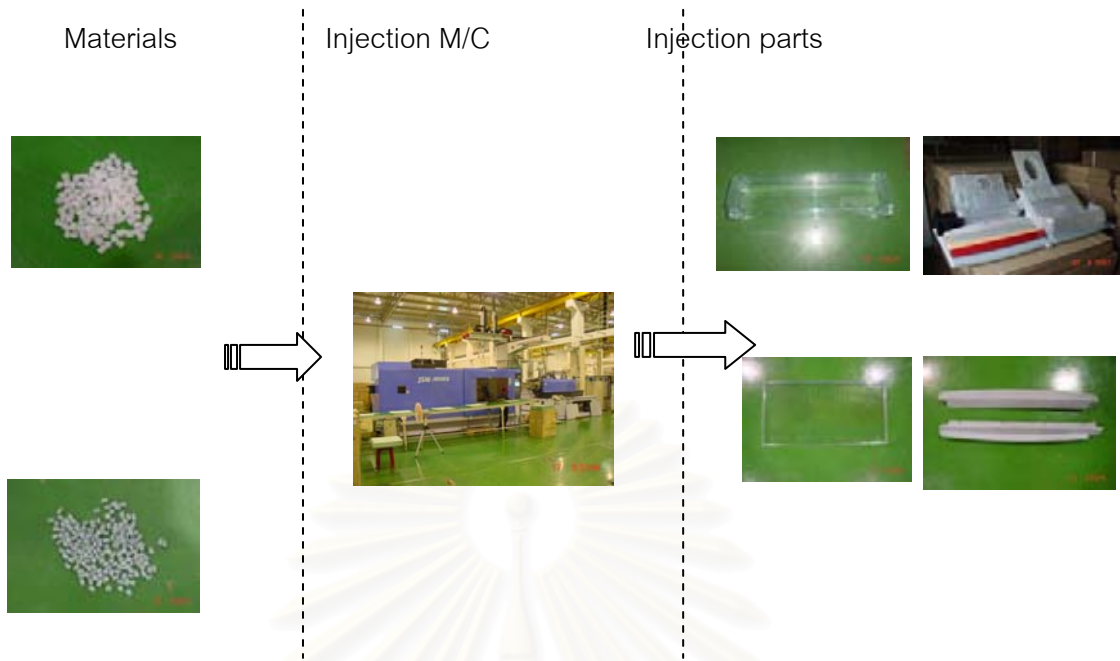

รูปที่1.1 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Injection

2. Sheet extruder department

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตแผ่นพลาสติก โดยการแปรรูปจากเม็ดพลาสติกแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยถัดไป

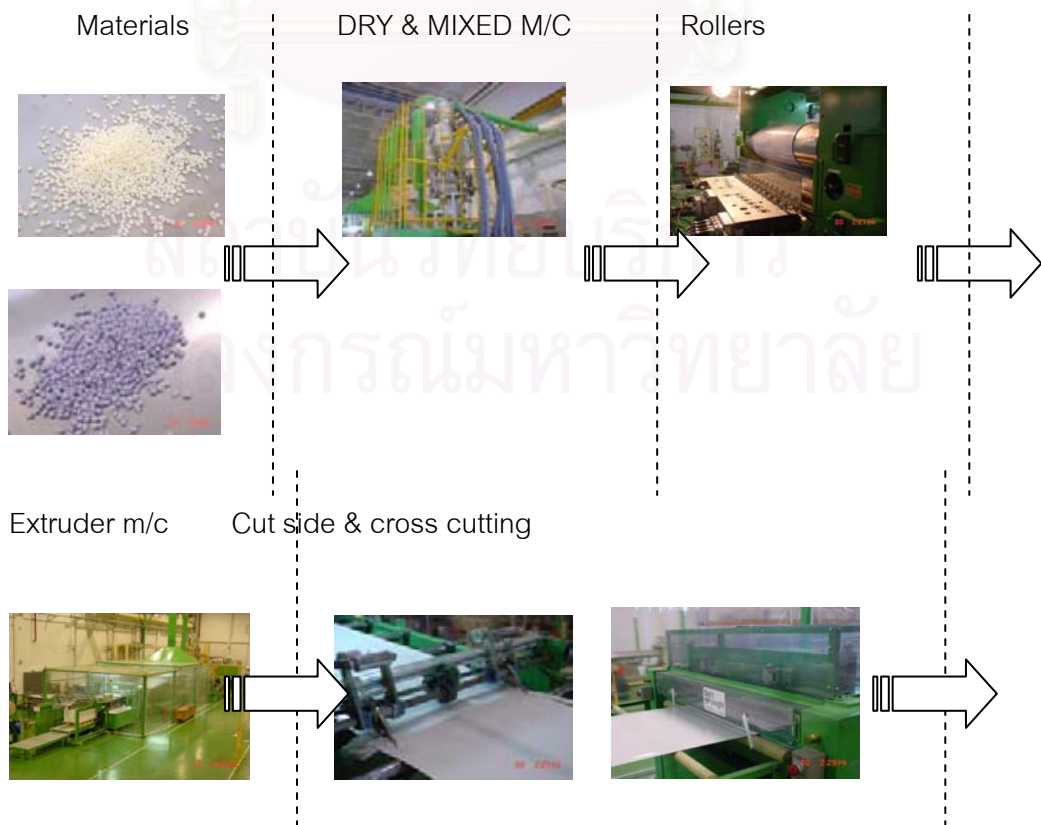


HI – PACK sheet and ABS sheet



รูปที่ 1.2 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Sheet extruder

### 3. Vacuum forming department

หน่วยงานที่รับแผ่นพลาสติกจากหน่วย Sheet extruder เพื่อมาขึ้นรูปเป็น Inner box และ Door liner เพื่อเป็นชิ้นส่วนประกอบของตัวตู้ และประตูของตู้เย็นตามลำดับ

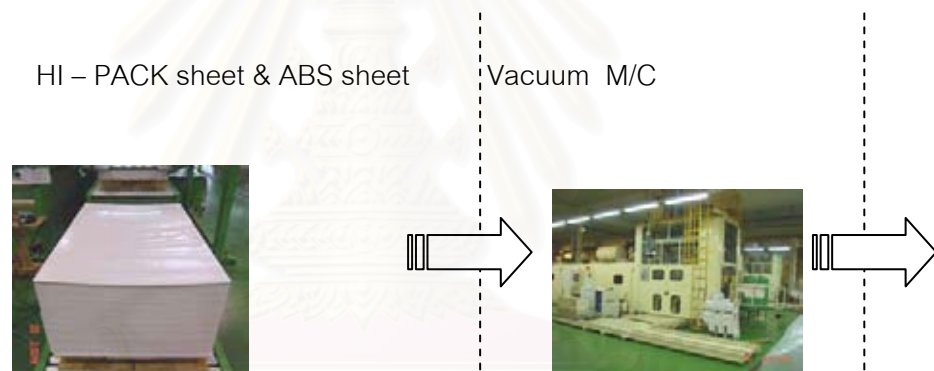

Inner box & Door liner



รูปที่ 1.3 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Vacuum forming



#### 4. Metal forming department

หน่วยงานขึ้นรูปเหล็กแผ่นที่ส่งมาจาก Maker เพื่อมาขึ้นรูปเหล็กในลักษณะต่างๆและส่งไปยังหน่วยงานถัดไป



รูปที่ 1.4 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Metal forming

#### 5. Metal pipe forming

หน่วยงานที่รับท่อทองแดงจาก Maker แล้วนำมาตัดและตัดตาม Drawing และส่งไปยังหน่วยงานถัดไปเพื่อประกอบเป็นทางเดินน้ำยาทำความเย็นภายในตู้เย็น


## Bending &amp; welding pipes



รูปที่1.5 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Metal pipe forming

6. Treatment department

รับแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปแล้ว นำมาเตรียมพื้นผิวโดยการนำมาอาบน้ำยาเพื่อให้คราบน้ำมันหายไปก่อนทำการพ่นสี

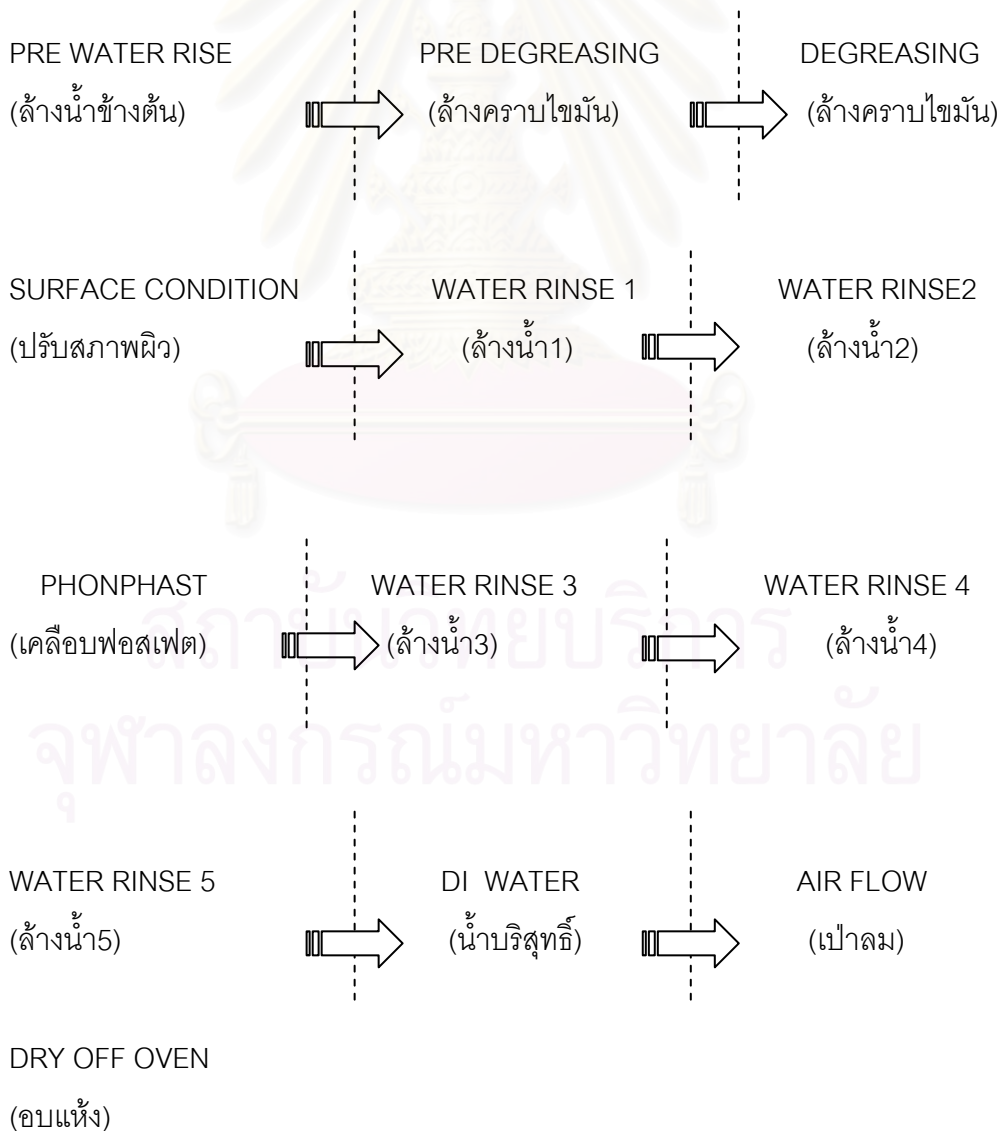

## 7. Painting department


หน่วยงานรับชิ้นงานจากหน่วย Treatment แล้วเข้ากระบวนการพ่นสีที่ชิ้นงาน



รูปที่ 1.6 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Painting

## 8. KDF door forming department

รับชิ้นงานเหล็กที่ผ่านการพ่นสีแล้วนำมาประกอบเป็นประตู และนำไม้เข้า Mold เพื่อทำการฉีดประตูด้วย Polyuretane (P/U)

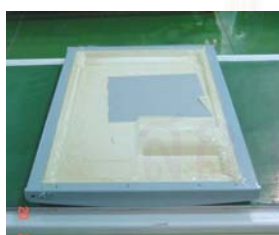


รูปที่ 1.7 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย KDF door forming


### 9. Polyuretane department

นำชิ้นงานเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปและพ่นสีแล้ว นำมาประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ เพื่อเป็นตัว Cabinet และนำไปฉีดกับ Polyuretane เพื่อจะส่งให้กับหน่วยถัดไป

Inner box ASS'Y

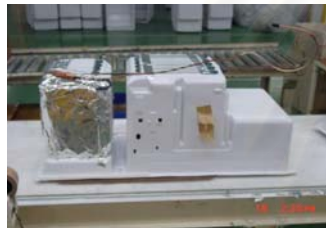

Cabinet ASS'Y

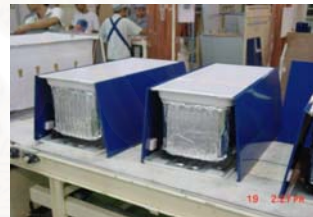

Polyuretane Injection



รูปที่ 1.8 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Polyuretane

## 10. F/A Final assembly

รับชิ้นงานที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยจากหน่วยงานขึ้นรูป (Forming group) หน่วยงาน Injection จนถึงหน่วยงาน ฉีด Polyuretane

ในหน่วยงานจะมีหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น เช่น การประกอบประตู , การชาร์จน้ำยาทำความเย็น, งานเชื่อมท่อทองแดง, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

Welding



Vacuum & Charge




Assembly parts




รูปที่ 1.9 แสดงกระบวนการผลิตของหน่วย Final assembly

การศึกษาด้านกระบวนการผลิตตู้เย็นที่ทำการศึกษาจะเป็นหน่วยงานประกอบขั้นสุดท้ายที่ได้รับงานมาจากหน่วยงาน Forming group แล้วนำมาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเป็นตู้เย็นที่ให้สมบูรณ์

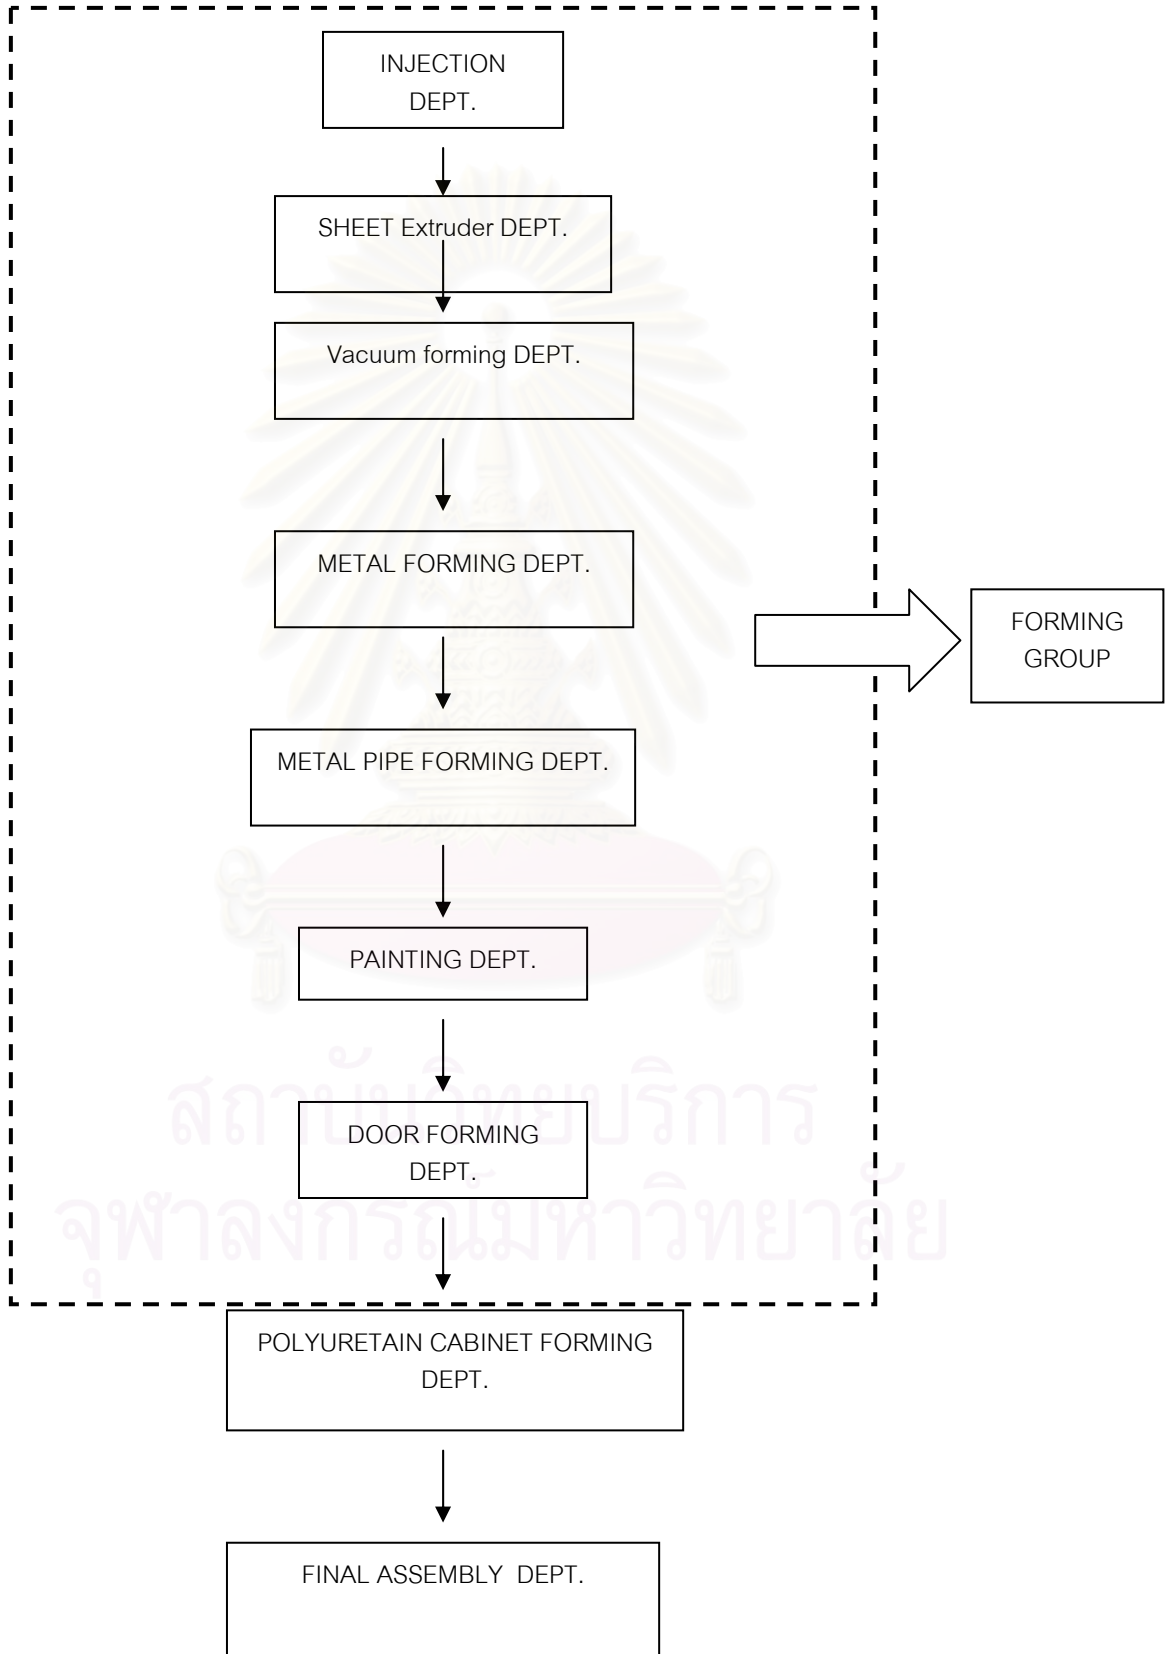

### กราฟแสดงยอดการผลิตตู้เย็น

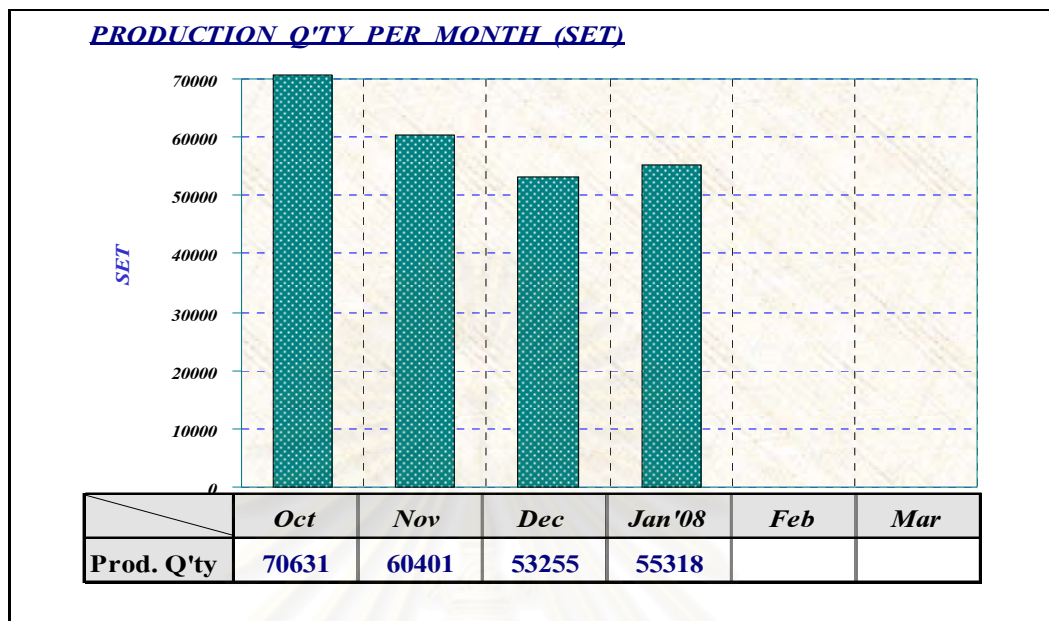

รูปที่ 1.10 กราฟแสดงยอดการผลิตตู้เย็นในแต่ละเดือน

จากรูปที่ 1.10 แสดงข้อมูล 4 เดือนย้อนหลังยอดการผลิตตู้เย็นในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ย 59,901 ตู้ต่อเดือน ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำกว่ายอดการผลิตที่ตั้งเป้าไว้ 63,000 ตู้ต่อเดือน ซึ่งก็มีสาเหตุหลายอย่างที่ส่งผลต่อการผลิต เช่น ชิ้นส่วนไม่สามารถที่มาตรงเวลากับการผลิต , กำลังคนไม่เพียงพอต่อการผลิต , ปริมาณของเสียในกระบวนการที่ต้องทำการแก้ไข

จากข้อมูลของเสียในอดีตที่เก็บรวบรวมของแต่ละเดือนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหน่วยงานที่มีของเสียเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาตลอด คือหน่วยงาน F/A-K1 (Final assembly – K1 ) ซึ่งเป็นหน่วยงานประกอบตู้เย็นระบบ No frost ที่มากกว่า 2 ประตู่เป็นหน่วยงานการประกอบหลักของฝ้ายตู้เย็น ซึ่งเป้าหมายของเสียที่สามารถยอมรับคือ 10.51% และเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละเดือนที่เกินกว่าเป้าหมายดังข้อมูลที่แสดงด้านล่าง โดยของเสียที่ถูก Reject นั้นในแต่ละวัน มีปริมาณจำนวนมาก และพบว่ายังมีปัญหาเล็ดรอดไปยังหน่วยถัดไปอีกด้วย และในบางครั้งปัญหาก็กไปพบที่หน่วยงาน Q.A. ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบและถ้าเป็นปัญหาที่รุนแรง ก็จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโกดังนั้นออกมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ต้องสูญเสียเวลา, แรงงาน , และวัตถุดิบในการแก้ไขเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลให้ ยอดการผลิตในแต่ละชั่วโมง โดยเฉลี่ยได้เพียง 110 ตู้ต่อชั่วโมง ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 140 ตู้ต่อชั่วโมง

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของเสียของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายผลิตตู้เย็นในแต่ละเดือน

UNIT	Target	Oct	Nov	Dec	Jan'08	Feb	Mar
M/F	0.45	0.50	0.56	0.51	0.52		
M/P	0.16	0.15	0.17	0.20	0.20		
P/T	0.23	0.19	0.27	0.29	0.36		
V/F	1.50	1.42	1.47	1.30	1.58		
KDF	2.21	2.20	2.55	2.61	2.72		
P/U-K1	5.52	5.75	4.96	4.97	5.46		
P/U-K2	3.69	2.99	3.21	2.26	2.40		
F/A-K1	10.51	11.65	12.22	14.67	17.49		
F/A-K2	8.05	9.29	9.78	9.28	8.39		
P/K-K1	5.86	4.28	4.40	2.92	2.55		
P/K-K2	3.10	2.61	2.81	3.91	2.90		
S/K	0.04	0.064	0.462	0.142	0.141		
INJ	1.61	2.05	1.89	1.94	1.79		
S/E	0.56	0.51	0.36	0.43	0.76		


จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลของเสียที่แสดงให้เห็นของแต่ละหน่วยในฝ่ายผลิตตู้เย็นจะพบว่า หน่วยงาน F/A-K1 มีปริมาณของเสียที่มากที่สุด โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังข้อมูลที่แสดงใน ตารางการแจกแจงข้อมูลของเสียในหน่วยงาน F/A-K1

ตารางที่ 1.2 การแจกแจงข้อมูลของเสียในหน่วยงาน Final assembly – K1

**F/A-K1 DEFECT REPORT**

	Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar	
	Defect	%	Defect	%	Defect	%	Defect	%	Defect	%	Defect	%
CABI Dent , Scratch	179	0.75	110	0.38	184	0.59	155	0.47				
Door Dent , Scratch	141	0.59	148	0.51	240	0.77	292	0.88				
Wrong Ass'y	91	0.38	110	0.38	187	0.60	123	0.37				
Forgot part	351	1.47	291	1.00	698	2.24	941	2.84				
Parts ng.	95	0.40	67	0.23	46	0.15	28	0.08				
ประตู Slide ฟืด	389	1.62	334	1.15	311	1.00	945	2.85				
Uneven door (เอียง)	194	0.81	495	1.70	425	1.36	717	2.16				
Door not parallel (ไม่ขนาน)	437	1.82	657	2.25	557	1.78	761	2.29				
Gasket gap (ยางไม่ติด)	404	1.69	991	3.40	962	3.08	800	2.41				
Door closer ng. (ประตูไม่สปริงกลับ)	24	0.10	38	0.13	13	0.04	125	0.38				
Door บิดบน	0	0.00	0	0.00	102	0.33		0.00				
Door-v touch C-Hinge,Hinge-lo	53	0.22	4	0.01	0	0.00	51	0.15				
Door swing step , incline , gap	103	0.43	33	0.11	94	0.30	127	0.38				
Door-V touch Door-F	0	0.00	0	0.00	31	0.10	14	0.04				
Can't keep std.	282	1.18	244	0.84	681	2.18	219	0.66				
Ice maker take off.	0	0.00	33	0.11	18	0.06	15	0.05				
Shelf not lock	0	0.00	0	0.00	28	0.09	35	0.11				
C-panel Gap	33	0.14	9	0.03	0	0.00	121	0.36				
Door not lock (ลดยึด)	15	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
Pipe tuch drain pan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55	0.17				
Totte gap	0	0.00	0	0.00	0	0.00	201	0.61				
Lean pipe tuch drian pan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	76	0.23				
PROD.	23957		29156		31206		33167					
TOTAL	2791	11.65	3564	12.22	4577	14.67	5801	17.49				



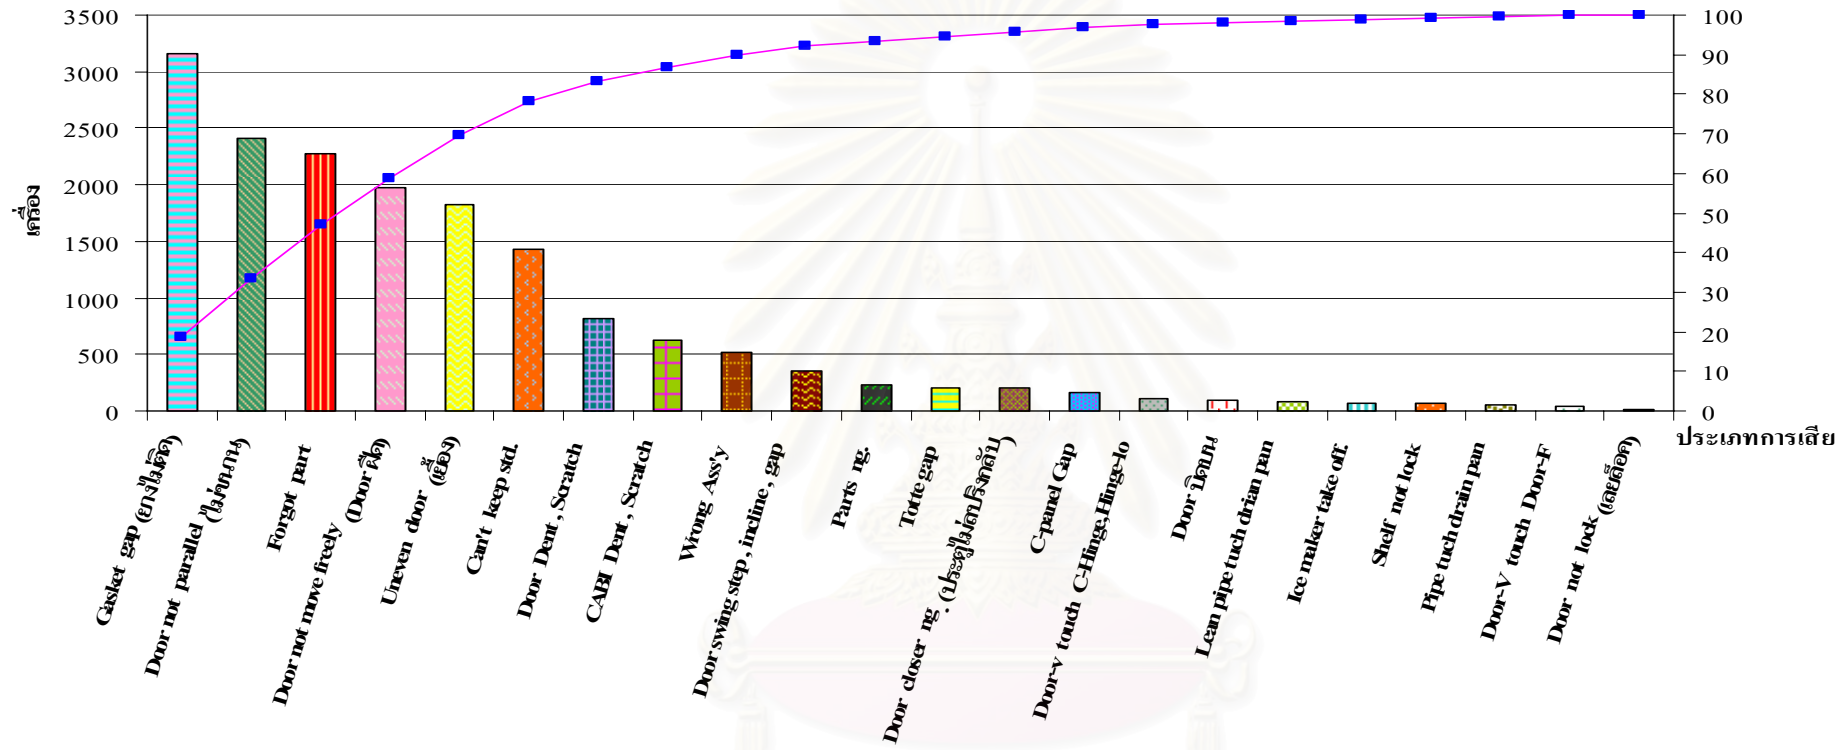

รูปที่ 1.11 กราฟพาเรโต แสดงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต

เมื่อนำข้อมูลของของเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้โดยใช้กราฟพาเรโต ซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องยางประตูไม่ติดเป็นปัญหาที่มีปริมาณมากที่สุด

ตารางที่ 1.3 แสดงความรุนแรงของข้อเสียแต่ละชนิด

ข้อเสีย	ความรุนแรง	เกณฑ์ในการยอมรับ
ประตูไม่ขนาน	ปานกลาง ทำให้ลักษณะของตัวประตูของตู้เย็นไม่สมดุลกัน รูปลักษณะไม่สวยงาม	ขนานระหว่างประตูแตกต่างกันได้ไม่เกิน 1.0 mm
ระยะประตูเอียงกันและเป็นStep ซึ่งกันและกันของตู้เย็น	ปานกลาง ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันของประตู เมื่อลูกค้าใช้งานจะเพิ่มความไม่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ	ประตูเอียงและเป็นStep กันไม่เกิน 1.0 mm.
ประตูเปิด	สูง เมื่อเปิดประตูจะเกิดการเสียดสีกับจุดหมุน หรือตัว Roller เมื่อลูกค้าใส่ของ จะทำให้ต้องใช้แรงเปิดประตูมาก	ห้ามไม่ให้เปิดเมื่อมีการเปิดประตู
ประตู V ไกลกับ Lo-hinge	สูง เมื่อลูกค้าใช้งานจะเกิดการเสียดสีกับ Lo-hinge เกิดเป็นรอยกับตัวประตู	ประตูV(ประตูของช่องใส่ผักของตู้เย็นรุ่น 3 ประตู ซึ่งเป็นประตูแบบลิ้นชัก) ต้องห่างจาก Lo-hinge มากกว่า 2.0 mm.
ยางประตูไม่ติด	สูง ทำให้เกิดการรั่วไหลของความร้อนภายใน ตัวตู้สุญญากาศ ทำให้เกิดหยดน้ำที่ขอบยางประตูเนื่องจากระดับอุณหภูมิภายนอกและภายในตู้เย็นแตกต่างกันมาก	ห้ามเกิดช่องว่างระหว่างยางของประตูตู้เย็นกับตัวตู้เย็น
ลิ้นประกอบชิ้นส่วนต่างๆ	สูง เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการประกอบ ส่งผลให้ตู้เย็นมีประสิทธิภาพแตกต่างจากมาตรฐาน	ไม่สามารถยอมรับได้
Door swing heater ไม่แนบกับขอบประตู และเป็นStep กับ Stopper	สูง Door swing heater ไม่แนบกับขอบประตูเมื่อเปิดใช้งานทำให้ไม่สวยงาม Door swing heater เป็น Step กับ Stopper ทำให้เกิดการรั่วไหลของความร้อนได้ จึงเกิดเป็นหยดน้ำที่จุดรั่วไหล	Door swing heater ต้องแนบกับขอบประตู และเป็น Step กับ Stopper ได้ไม่เกิน 2.0mm
ประกอบชิ้นส่วนผิด	สูง เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการประกอบ ส่งผลให้ตู้เย็นมีประสิทธิภาพแตกต่างจากมาตรฐาน	ไม่สามารถยอมรับได้

ของเสีย	ความรุนแรง	เกณฑ์ในการยอมรับ
ชิ้นส่วนเสีย	ปานกลาง ชิ้นงานที่นำมาประกอบมีความผิดปกติ ไม่สวยงาม	ไม่สามารถยอมรับได้ หรือยินยอมตาม Limit sample
Cabinet (ตัวตู้เย็น) นูนและเป็นรอย	ต่ำมาก เกิดจากการกระแทก และจากการขีด ข่วนทำให้ไม่สวยงาม	นูนได้ไม่เกิน 0.6 mm. (ภายใน พ.ท. 100 ตร.มม.) เป็นรอบตาม LIMIT SAMPLE
ประตูนูนและเป็นรอย	ต่ำมาก เกิดจากการกระแทก และจากการขีด ข่วนทำให้ไม่สวยงาม	นูนได้ไม่เกิน 0.3 mm. (ภายใน พ.ท. 100 ตร.มม.) เป็นรอบตามLIMIT SAMPLE
ประตูบิดบน	สูง เกิดจากMold ขึ้นรูปฉีด Foam ประตู ตู้เย็นไม่สมดุลทำให้เกิดการบิดตัวของ โครงประตูเมื่อลูกค้าใช้งานจะทำให้มีการ บิดตัวมากกว่าปกติทำให้ยางที่ขอบประตู ไม่แนบกับตัวตู้เย็นจึงเกิดการรั่วไหลของ อุณหภูมิภายในตู้เย็นได้	ระยะขนานระหว่างประตูกับตัวตู้เย็น แตกต่างกันได้ไม่เกิน 2.0mm.
ประตูไม่สปริงกลับ	ปานกลาง คุณสมบัติของการทำงานประตูที่สปริง ปิดกลับได้เองลดลง ทำให้ยางประตูไม่ แนบสนิทกับตัวตู้เย็นในกรณีที่ถูกค้ำปิด ประตูไม่สนิท	ระยะการสปริงกลับเองของประตูต้องมี ระยะห่างจากตัวตู้เย็นมากกว่า 30 mm.
ประตู V ชนกับประตู F	ปานกลาง จะเกิดการกระแทกกันของระหว่างประตู ขณะที่ลูกค้าใช้งาน	จะเกิดกับตู้เย็นรุ่น 3 ประตู ซึ่งเป็นประตูแบบ ลิ้นชัก ประตูV (ประตูของช่องใส่ผัก) จะต้อง ห่างจากประตู F (ประตูของช่องแช่แข็ง) มากกว่า 2 mm. เมื่อขณะเปิดประตูเนื่องจาก จะมีการยกตัวสูงขึ้นขณะที่ทำการเปิดประตู
ประตูเลย Stopper	ต่ำ เมื่อลูกค้าเปิดประตูจะทำให้ประตูนั้นเปิด กว้างมากกว่าปกติ แต่ไม่ทำให้เกิดการ ผิดปกติของการทำงานตู้เย็น	องศาในการเปิดประตูจะต้องน้อยกว่า 180°

ของเสียที่เราจะนำมาทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เราจะพิจารณาในส่วนของคุณภาพที่เกิดขึ้นโดยดูจากกราฟพาเรโต และดูจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย โดยดูจากตารางแสดงความรุนแรงของเสียแต่ละชนิด เกณฑ์ในการเลือกคือ สูง ,ปานกลาง ซึ่งได้แก่ ประตูผิด ,ประตู V ชิด Lo-hinge , ยางประตูไม่ติด , ประกอบชิ้นส่วนผิด , ส่วนของเสียตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือกมานำมาทำเพราะว่ามีผลกระทบในเรื่องความรุนแรงน้อย

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นระบบ No frost ตั้งแต่ 2 ประตูลขึ้นไป

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

เป็นการศึกษา เพื่อลดของเสียและวิเคราะห์หาข้อบกพร่องสำหรับกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost โดยมีขอบเขตดังนี้

1).ครอบคลุมเฉพาะกระบวนการประกอบตู้เย็นระบบ No Frost

2).เฉพาะตู้เย็นตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป ที่ Line process ของหน่วยงานงาน F/A –K1 และสาเหตุจากกระบวนการผลิตก่อนหน้า

## 1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

1). ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิค FMEA และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2). ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสภาพของปัญหาในกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost

3). ค้นหาปัญหาหลักและสาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost เพื่อใช้ในการเลือกมาทำการแก้ไขปัญหาโดยทำการพิจารณาจากข้อมูลที่ของเสียปริมาณมาก และข้อมูลคำร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมจัดตั้งทีมงานเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายผลิต ( Final Assembly – K1 ), ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ,ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายจัดซื้อ

4). ทำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาข้อบกพร่อง และจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพร่วมกับแผนผังเหตุ และผล หรือแผนผังก้างปลา สำหรับกระบวนการผลิต ( PFMEA) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้น

5). นำระบบที่เสนอแนะและเทคนิคเพื่อลดข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) ไปใช้กับกระบวนการผลิตของโรงงาน

6). ประเมินผลในด้านการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost โดยใช้ดัชนีการวัดผล 2 ชนิด คือ

6.1 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตและใช้ค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ( Risk Priority Number หรือ RPN ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการ

6.2 เปอร์เซ็นต์ของเสียรวมที่สามารถลดลงไปหลังการปรับปรุง

7). สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

8). จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษามีดังนี้

- 1). ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต สำหรับกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2). สามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคนิคที่ใช้แก้ไขปัญหาคือเป็นวิธีการที่ต้องทำการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลา



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพ

ปัญหามากมายมักจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้มาตรฐานและแม้จะรู้จักมาตรฐาน แต่อาจล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์จะพัฒนาขึ้นเมื่อมีการสร้างมาตรฐานใหม่ให้น่าเชื่อถือ สอนให้คนปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขมาตรฐานที่ไม่เหมาะสมนั้น การบริหารโดยใช้มาตรฐานที่เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนากิจกรรมในองค์กร เพื่อปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพ ต้องมีการทำงานที่น่าเชื่อถือและกิจกรรมทั้งหลายต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ในองค์กรที่ขาดมาตรฐานนั้นจะล้มเหลวในการปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบ ระบบที่ขาดมาตรฐานจะอยู่ได้ไม่นานเพราะวิธีการที่ใช้ถูกสืบทอดไปเมื่อมีการเปลี่ยนคนใหม่ แม้แต่ความชำนาญขั้นยอดที่ได้พัฒนากันมาก็ยังสูญหายไป หากไม่ได้ถูกเก็บไว้เป็นเอกสาร หากผู้ที่รับผิดชอบได้ย้ายไปที่อื่นแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคนิคจะไม่สามารถพัฒนาได้ หากมีปัญหาอยู่กับการเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานกลับไปแก้ไข ขณะที่ข้อมูลทั้งหลายอยู่กับวิศวกรแต่ละคนและมีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งความรู้ในองค์กรโดยรวมเลย แต่ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาจะเกิดขึ้น รวมทั้งระดับความสามารถทางเทคนิคจะเพิ่มขึ้นเมื่อมาตรฐานได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้บทเรียนจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทาง

อย่างไรก็ตามการมีมาตรฐานโดยตัวของมันเองจะไม่ส่งผลต่อการปรับปรุงในองค์กร โดยจะไม่พบแรงจูงใจในการปรับปรุงในกิจกรรมที่ใช้มาตรฐานควบคุมแต่การปรับปรุงจะเกิดขึ้น เมื่อคนมองหาปัญหาโดยไม่รู้จักหยุดและไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งมีพลังและมีชีวิตชีวาที่จะปรับปรุงสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนเป็นอย่างมาก

Juran J.M. (1993) ได้ให้ความหมายของการบริหารคุณภาพ ไว้ดังนี้ว่า หมายถึง กระบวนการของการชี้แจงและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร (Quality management is the process of identifying and administering the activities needed to achieve the quality objectives of an organization.) โดยกระบวนการในการชี้แจงและการบริหารกิจกรรมประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)

2.1.1 การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) หมายถึง การกำหนดไว้ซึ่งเป้าหมายที่จะบรรลุสู่ความคาดหวังของลูกค้าที่กำหนด แล้วทำการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดต่อวิธีการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลจากวิธีการดังกล่าวทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนทั่วไปของการวางแผนคุณภาพ ประกอบด้วย

1. การชี้บ่งลูกค้าซึ่งโดยปกติแล้วจะหมายถึงลูกค้าภายนอก
2. พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าโดยประเมินจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะตอบสนองความจำเป็น (Need) ของลูกค้าและความคาดหวัง (ที่ครอบคลุม Quality , Cost และ Service) ของลูกค้าดังกล่าว
3. กำหนดคุณภาพในการออกแบบหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการแปรความต้องการของลูกค้า (อาจเรียกกระบวนการนี้ว่าการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ : Quality Function Deployment – QFD)
4. การกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้มาจากนโยบายของผู้บริหารและเป้าหมายคุณภาพ (Quality Target) ประกอบกับคุณภาพในการออกแบบตามขั้นตอนที่ 3
5. ทำการออกแบบและพัฒนากระบวนการ (กำหนดวิธีการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด) ที่จะทำให้คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ บรรลุตามเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

การวางแผนคุณภาพนี้ถือเป็นกระบวนการต้นน้ำ (Upstream Process) ของกระบวนการบริหารคุณภาพ ดังนั้นถ้าหากการวางแผนคุณภาพได้รับการดำเนินการอย่างไม่สมบูรณ์จะทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของความไม่มีคุณภาพด้านความถูกต้องในการผลิต หรือความไร้ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ (Quality Deficiencies) นอกจากนี้จะพบว่ามาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) มักจะเป็นการวางแผนใหม่ (Replanning) เกี่ยวกับคุณภาพเสมอ

**2.1.2 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)** หมายถึงการเฝ้าพิจารณาผลจากกระบวนการเพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า ถ้าหากพบว่าผลการดำเนินการตามกระบวนการมิได้เป็นไปตามความคาดหวังที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แล้วจะต้องค้นหาสาเหตุของความไม่พอดังกล่าวเพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนทั่วไปของการควบคุมคุณภาพประกอบด้วย

- (1) การเลือก “หัวข้อควบคุม” เพื่อจะได้ทราบถึงประเด็นที่จะควบคุม ซึ่งจะหมายถึงความคาดหวังของลูกค้า
- (2) การเลือกหน่วยที่ใช้วัดหรือประเมินหัวข้อควบคุมดังกล่าว
- (3) จัดระบบการวัดหรือการประเมินผล
- (4) จัดทำมาตรฐานของตัววัดผลงาน หรือ มาตรฐานของสมรรถนะ (Standards of Performance)
- (5) ทำการวัดหรือประเมินผลงาน หรือ สมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง (Actual Performance) แล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสมรรถนะ
- (6) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานของสมรรถนะจะถือว่าเป็น “ปัญหาด้านคุณภาพ”
- (7) ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพเพื่อกำจัดทิ้งต่อไป

**2.1.3 การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)** มีความหมายเท่ากับการคาดการณ์ “ใหม่” ของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมหรือการค้นหา “ความจำเป็น” ของลูกค้าสำหรับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วทำการวางแผนใหม่ ตลอดจนควบคุมใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าในขณะที่ “การควบคุมคุณภาพ” เป็นการ “รักษา” สภาพเดิมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ “การปรับปรุงคุณภาพ” เป็นการ “ทำลาย” สภาพเดิมและสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายใหม่ของคุณภาพ โดยมีขั้นตอนทั่วไปของการปรับปรุงคุณภาพประกอบด้วย

(1) การชี้แจงโครงการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วจะได้มาจากการสำรวจความจำเป็นของลูกค้าภายนอก

(2) การจัดคณะทำงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Team) โดยทั่วไปจะกำหนดให้คณะทำงานประกอบด้วยพนักงานระดับจัดการขององค์กรและมักเป็นการบริหารแบบข้ามสายงาน (Cross Function Team)

(3) การวินิจฉัยสาเหตุจากระบบ

(4) พัฒนาวិธีการแก้ไขสาเหตุจากระบบ

(5) ทวนสอบถึงควมมีประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขสาเหตุจากระบบ

(6) ทำการประเมินถึงแรงต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปประกอบด้วยแรงต่อต้าน 2 ประการ คือ แรงต่อต้านทางสังคม (Social Resistance) และแรงต่อต้านทางเทคโนโลยี (Technological Resistance) แล้วหาทางแก้ไขเพื่อเอาชนะแรงต่อต้านดังกล่าว

(7) จัดทำระบบควบคุมขึ้นใหม่ และพิจารณาถึงประโยชน์ที่พึงได้รับ

### 2.1.4 ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ

**การวางแผนคุณภาพ** เป็นการวางแผนเป้าหมายที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและพยายามค้นหาแนวทางหรือ วิธีการในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งผลจากการวางแผนมี 2 ทาง คือ

(1) แผนนั้นสามารถใช้ได้ดีในทางปฏิบัติ

(2) จากแผนที่ได้วางไว้เมื่อนำไปใช้งานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นใน

กระบวนการผลิตได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องดำเนินการหาวิธีการแก้ไขโดยการทบทวน และทำการวางแผนใหม่

**การควบคุมคุณภาพ** เป็นการดำเนินการผลิตให้ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งปรากฏไว้อยู่แล้ว รวมถึงการตรวจติดตามกระบวนการผลิต เพื่อตรวจจับความแตกต่างระหว่างกระบวนการจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการแก้ไขเพื่อรักษาสถานะของระบบไว้ไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้



**การปรับปรุงคุณภาพ** เป็นการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิม โดยมุ่งความสนใจไปยังปัญหาของความบกพร่อง ขณะที่การวางแผนคุณภาพมุ่งเป้าหมายความสนใจไปยังการค้นหาความต้องการของลูกค้าและดำเนินการโดยมุ่งตอบสนองความต้องการนั้น ๆ การปรับปรุงคุณภาพมีการวิเคราะห์หาค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการกำจัดสาเหตุของปัญหาที่ปรากฏมีอยู่ในกระบวนการผลิตเดิม ในบางครั้งการปรับปรุงคุณภาพอาจต้องมีการดำเนินการวางแผนคุณภาพใหม่ด้วย

### **ความหมายของการปรับปรุงคุณภาพ**

**การปรับปรุง** (Improvement) หมายถึง การยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะได้มาจากการทบทวนผลการปฏิบัติงานเดิมแล้วดำเนินการวางแผนใหม่ (Replanning) และการควบคุมใหม่ (Recontrol) เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**การปรับปรุงคุณภาพ** (Quality Improvement) คือ กิจกรรมที่เป็นวิธีการ เป็นระบบ และกระทำอย่างต่อเนื่องในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางคุณภาพ มีการตั้งเป้าหมายและมีการชี้แจงอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายนั้น มีการวางแผนงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีการนำแผนงานมาปฏิบัติ มีการตรวจสอบผลลัพธ์ และมีการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อจำเป็น

กิจกรรมการปรับปรุงที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจร PDCA จะประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแก้ไข ซึ่งจะเริ่มจากการทำการวางแผนการนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้จะมีการทบทวนแผนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การปรับปรุงสามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งคือ การทำการวางแผน การกระทำตรวจสอบ และการแก้ไขซ้ำอีก (PDCA) การทำตามวงจร PDCA อย่างตั้งใจและถูกต้อง จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน เมื่อหมุนวงจร PDCA ซ้ำ ๆ จะทำให้การปรับปรุงและทำให้ระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ การกระทำตามวงจร PDCA นี้จะสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

### **วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคุณภาพ**

- (1) เพื่อทำการผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
- (2) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
- (3) แก้ไข ปรับปรุง และป้องกันข้อผิดพลาดในระยะสั้นโดยมุ่งความสนใจในการหาทางลดอัตราข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
- (4) ภายหลังจากการดำเนินการในระยะสั้นแล้ว ทำการพิจารณาปรับปรุงในระยะยาว โดยมุ่งความสนใจไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยไม่ให้มีข้อบกพร่อง (Zero defect)
- (5) การลดต้นทุน

## 2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) เป็นวิธีการป้องกันที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถออกแบบและผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของข้อบกพร่องของการออกแบบและกระบวนการนั้น จะต้องมีการจัดตั้งทีมงานที่ทำหน้าที่หาข้อบกพร่องทางด้านศักยภาพที่ลูกค้าไม่พอใจ โดยในที่นี้ คำว่า “ลูกค้า” ความหมายรวมถึง ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย, สายงานผลิตและประกอบ, แผนกบริการและแผนกอื่น ๆ รูปแบบตารางการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจะช่วยบอกว่าข้อบกพร่องใดที่มีคะแนนความเสี่ยงสูง เพื่อนำมาจัดลำดับว่าควรปรับปรุงการออกแบบหรือกระบวนการใดก่อนโดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคือ ลดคะแนนความเสี่ยงและโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่องรวมถึงลดความรุนแรงของผลอันเกิดจากลักษณะของข้อบกพร่อง

### 2.2.1 ประเภทของ FMEA

FMEA แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

2.2.1.1 FMEA ในงานระบบ (System FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ระบบและระบบย่อยต่าง ๆ ในขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Concept Design) โดย FMEA ในงานระบบจะเน้นที่การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องแนวโน้มที่เกิดกับการทำงาน (Function) ของระบบอันเนื่องมาจากความไม่ประสิทธิภาพของระบบ ทั้งนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษอิทธิพลร่วมระหว่างระบบกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบด้วย

2.2.1.2 FMEA ในการออกแบบ (Design FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ก่อนให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของการออกแบบ

2.2.1.3 FMEA ในกระบวนการผลิต (Process FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์การผลิตและกระบวนการประกอบ โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการประกอบ

2.2.1.4 FMEA ในกรบริการ (Service FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการบริการก่อนจะส่งมอบให้กับลูกค้า โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่อง (ความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อน) อันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการ

## 2.2.2 การนำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบไปใช้งาน

การนำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบไปใช้งานดังนี้

- (1) ใช้เมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อชี้บ่งและหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่มีโอกาส หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบ
- (2) เมื่อต้องการหาสาเหตุในการเกิดข้อขัดข้องในระบบที่มีอยู่และหาวิธีการแก้ไข
- (3) ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และประโยชน์ที่ได้จากการเลือกนั้น
- (4) ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อชี้บ่งความเสี่ยงในแผนและหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น

## 2.2.3 การพัฒนาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบมีทั้งการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบด้านการออกแบบ (Design Failure Mode and Effects Analysis : DFMEA) และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis : PFMEA) มีขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลที่ได้ จึงได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มกระบวนการ FMEA ขึ้นมาใช้เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ โดยแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้

1. เลือกหัวข้อที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตรายละเอียดให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาจากลักษณะปัญหาที่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าสูง หรือ อาจเป็นหัวข้อปัญหาที่มักพบเกิดขึ้นบ่อย ๆ

2. ระบุวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 วิธีคือ

- **การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-down Analysis)** โดยทำการวิเคราะห์ระบบโดยรวม แล้วจึงแยกพิจารณาในส่วนย่อยของระบบ เช่นพิจารณาจากรถยนต์ทั้งคันก่อน หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ ประตู กระบอก คานกันกระแทกตามลำดับ

- **การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Analysis)** โดยทำการวิเคราะห์ระบบย่อยแต่ละส่วน จากนั้นจึงพิจารณาระบบโดยรวม เช่นพิจารณาจากชิ้นส่วน เล็ก ๆ ไปหาชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ วิธีการนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีแรก

- **การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (Component Analysis)** โดยทำการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ พิจารณาข้อบกพร่องที่เกิดกับผู้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์จากนั้นนำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (Product Specification) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง

ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาการวิเคราะห์ความวิกฤติ ซึ่งเป็นการจัดลำดับผลกระทบข้อบกพร่อง โดยทำการเปรียบเทียบกับผลกระทบข้ออื่น ๆ โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาหาลำดับ

ความสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบของข้อบกพร่อง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรรวบรวมข้อมูลจริงที่ได้จากการเก็บบันทึกของเสียจากอดีตที่ผ่านมาหรือรายงานของเสียจากลูกค้า โดยลักษณะข้อบกพร่องของระบบ ระบบย่อย หรือ อุปกรณ์ที่มีผลกระทบจากลักษณะบกพร่องรุนแรงที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นอันดับแรก ในการนำมาวิเคราะห์ในขั้นต้นต่อไป

3. กำหนดขอบเขตของข้อบกพร่องที่จะวิเคราะห์ เพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจสอบ
4. ออกแบบตารางที่เหมาะสมเพื่อทำการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมเข้าด้วยกัน เช่น ได้มีการวัดความวิกฤติหรือไม่ และถ้ามีวัดอย่างไร
5. ระบุข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบย่อยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Failure Mode) ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
6. วิเคราะห์หาผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Effects of Failure)
7. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบของข้อบกพร่อง (Severity) และทำการให้คะแนน และระบุ Class ซึ่งเป็นจุดสำคัญ จุดอันตรายที่ให้ผล severity เป็น 9 – 10 หรือจุดที่ถูกตำหนิใน Drawing ให้ดูแล/ควบคุมเป็นพิเศษ
8. ค้นหาสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่อง (Potential Causes of Failure)
9. กำหนดโอกาสในการเกิด (Occurrence) ของแต่ละข้อบกพร่องและกำหนดเกณฑ์สำหรับสำหรับให้คะแนนโอกาสในการเกิด
10. วิเคราะห์หาวิธีการในการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง Detection Method และกำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนการตรวจพบข้อบกพร่อง
11. คำนวณค่า Risk Priority Number (RPN) ซึ่งคำนวณได้จาก
 
$$RPN = S \times O \times D$$
12. เรียงลำดับผลกระทบตามคะแนน RPN จุดใดที่มีคะแนนสูงให้ทำการแก้ไขก่อน
13. ดำเนินการหาวิธีป้องกันเพื่อลดค่าความวิกฤติลง
14. ติดตามผลการปฏิบัติการและทบทวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ค่า RPN (Risk Priority Number) หรือดัชนีความเสี่ยง เป็นค่าที่ใช้กำหนดความสำคัญของ Failure Mode ที่เกิดจากผลคูณของตัวเลขสามค่า คือ
 
$$RPN = S \times O \times D$$

S = ค่าความร้ายแรงของข้อบกพร่อง (Severity)

O = ค่าความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence)

D = ค่าความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection)

เกณฑ์การจัดลำดับค่า RPN จะขึ้นกับช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ ถ้าคะแนน RPN เท่ากันให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก S ถ้าคะแนน S เท่ากันอีก ให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก D

การประเมินค่า RPN เริ่มต้นจากการประเมินความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)”

- ความเสี่ยงเล็กน้อย (Minor) ไม่ต้องมีการปฏิบัติแก้ไข
- ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) อาจจะมีการปฏิบัติการแก้ไขบ้าง
- ความเสี่ยงสูง (High) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน และประเมินผลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงวิกฤติ (Critical) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

## 2.2.4 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

(Process Failure Mode and Effect Analysis : PFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ กล่าวคือ จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อบกพร่องอันเนื่องมาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการประกอบและขั้นตอนการผลิตของบริษัทในการผลิตสินค้า การวิเคราะห์จะกระทำภายใต้สมมติฐานที่ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ

- (1) มีการบ่งชี้ผลผลิตอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
- (2) ประเมินผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่อง
- (3) บ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต หรือการประกอบ และบ่งชี้ตัวแปรของกระบวนการโดยให้ความสำคัญต่อการควบคุมเพื่อลดการเกิดขึ้นหรือการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง
- (4) พัฒนาลำดับของข้อบกพร่องที่ได้จัดอันดับไว้ จากนั้นจัดตั้งระบบเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาปฏิบัติการเชิงแก้ไข
- (5) จัดทำเอกสารแสดงผลกระทบการผลิตและการประกอบ

## 2.2.5 ลักษณะของแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

ภายหลังจากการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลสำหรับการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ซึ่งกระทำในขั้นตอนการเตรียมการสำหรับการทำ FMEA แล้ว กระบวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตจะเริ่มต้นด้วยการทำแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมินี้ที่บ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการระหว่างผลิต ซึ่งแผนภูมิการไหล

แสดงขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนดังกล่าวจะเป็นรายการที่ต้องนำไปเติมในแถวแรกของตารางที่ออกแบบจากขั้นตอนการทำ PFMEA

จากการพิจารณากระบวนการผลิต จะพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้อย่างไรเพื่อทำการวิเคราะห์และเติมในตารางจากการทำ PFMEA ลักษณะแบบฟอร์มกระบวนการ PFMEA ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) หมายเลข PFMEA

ระบุหมายเลขเอกสาร PFMEA ซึ่งอาจนำไปใช้ในการติดตามต่อไปภายหลัง

(2) วัสดุ

กรอกชื่อและหมายเลขของระบบ ระบบย่อย หรือส่วนประกอบ ของกระบวนการผลิตที่ทำการวิเคราะห์

(3) ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ

ใส่ชื่อของฝ่ายหรือกลุ่ม หรืออาจรวมถึงชื่อผู้ส่งมอบด้วย ด้านกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

(4) จัดทำโดย

กรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบริษัทของวิศวกรผู้รับผิดชอบในการจัดทำกระบวนการ PFMEA

(5) ปี / รุ่น

กรอกชื่อปี รุ่น รวมทั้งสายการผลิตยานยนต์ ที่ทำการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการออกแบบ

(6) วันที่ป้อน

ระบุวันที่เริ่มต้นทำการวิเคราะห์กระบวนการ PFMEA ซึ่งไม่ควรช้ากว่าวันที่เริ่มต้นการผลิตตามกำหนดการ

(7) วันที่ของ PFMEA

ระบุวันที่จัดทำต้นฉบับ PFMEA รวมทั้งวันที่ที่ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุด

(8) คณะผู้ทำงานหลัก

กรอกรายชื่อบุคคลและแผนกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ (ขอเสนอแนะให้ระบุรายชื่อ แผนก หมายเลข โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ ของสมาชิกในคณะทีมงานทั้งหมด)

(9) หน้าที่ของกระบวนการและข้อกำหนด

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์ เช่น การกลึง รูปร่าง การเจาะ การเคาะ การเชื่อม การประกอบ เป็นต้น เพื่อเป็นการกำหนดจุดประสงค์ในการ

วิเคราะห์ ลักษณะข้อความที่ใช้ในนั้นควรที่จะกระทัดรัดและเข้าใจง่าย ในกรณีที่กระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์มีหลายขั้นตอนและมีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันแต่กระบวนการ

(10) ลักษณะข้อบกพร่องด้านศักยภาพ

โดยคณะที่ทำงานจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนว่าจะเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดในการออกแบบไว้ได้อย่างไร อาจเป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอันดับก่อนหน้าหรือถัดไป ทั้งนี้โดยกำหนดสมมติฐานว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การจัดซื้อวัสดุ และกระบวนการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ลักษณะสาเหตุของข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้นได้อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ การโค้งงอ การแตกร้าว การลงดิน การยึดติดกัน การเสียดสี การเปิดวงจร การเลื่อนจาง ความสกปรก การลัดวงจร การใช้งานชำรุด การปรับตั้งไม่ถูกต้อง การหมดสภาพของเครื่องมือ

(11) ผลกระทบของข้อบกพร่องด้านศักยภาพ

คณะที่ทำงานต้องทำการหาคำตอบว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร หากจุดบกพร่องที่ทีมงานได้ระบุไว้ในข้อ 10 ได้เกิดขึ้น โดยจุดบกพร่องหรือลักษณะอย่างหนึ่ง อาจเกิดผลกระทบได้หลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญคือ ทีมงานจะต้องพยายามใช้จินตนาการหรือความคิดในการค้นหารูปแบบผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพให้ได้มากและครอบคลุมทั้งหมด

(12) ภาวะความรุนแรง (S)

ภาวะความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of Effect) คณะที่ทำงานจะต้องทำการวิเคราะห์ และประเมินความรุนแรงของผลที่เกิดจากลักษณะข้อบกพร่อง ที่มีต่อลูกค้าภาวะความรุนแรงที่กล่าวถึงนี้ควรได้รับการประเมินไว้เป็นสเกลตั้งแต่ “1” ถึง “10” ดูรายละเอียด ในตารางที่ 2.1

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือ ในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิด เหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่า ความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่ เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับ
อันตราย ร้ายแรงโดย ไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย, การ ทำงานของยานยนต์ และ/หรือไม่สอดคล้อง กับกฎระเบียบของรัฐ โดยไม่มีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยไม่มีการ เตือน	10
อันตราย ร้ายแรงแต่มี การเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน การทำงานของยานยนต์ และ/หรือไม่ สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยมีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วน ประกอบ ไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถ ในการทำงานตามจุด ประสงค์พื้นฐาน)	หรือ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) หรือยานยนต์/ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วน ประกอบมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยัง ใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	หรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และ บางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์/ส่วน ประกอบต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบ ทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้า ไม่พอใจ	หรือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%)อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้อง คัด แยก หรือ ยานยนต์/ส่วนประกอบ ต้องถูก ซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่ เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบ ทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ใช้งานได้	หรือ ผลิตภัณฑ์(100%)อาจถูกแก้ไข,หรือ ยานยนต์/ส่วนประกอบถูกซ่อมนอก สายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงาน ซ่อม	5



ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA (ต่อ)

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือ ในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิด เหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่า ความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้ม ความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อ ลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้ เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับ
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้าน ความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนใหญ่มากกว่า 75% สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และ บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดย ไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้าน ความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้า ส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน(น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มีกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไข กระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความ พอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน(น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มีกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไข กระทำในสายการผลิตและในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือ เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler ,Ford and General Motor

## (13) การจัดประเภท

ขณะที่ทีมงานอาจจะมีการจัดประเภทของระบบ ระบบย่อย หรือส่วนประกอบเพื่อการชี้  
บ่งว่าระบบดังกล่าวทำให้เกิดจุดวิกฤต หรือจุดสำคัญ ต่อระบบการทำงานเพื่อใช้ในการควบคุม  
กระบวนการผลิตเพิ่มเติม เมื่อมีการจัดประเภทในกระบวนการผลิตจะต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบด้านการ  
ออกแบบ ทำการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องเชิงวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นจุดควบคุมต่อไป

## (14) สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องด้านศักยภาพและกลไก

การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง ถือได้ว่าในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการจัดทำ FMEA เนื่องจากการหาสาเหตุได้อย่างถูกต้องจะสามารถนำไปสู่การ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง โดยทีมงานจะต้องทำการเขียนสาเหตุทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องอย่างละเอียดมาแต่ละข้อ การวิเคราะห์การเกิดข้อบกพร่อง ถือว่าการผลิตชิ้นส่วนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ที่ถูกระบุอยู่ในแบบของชิ้นส่วน สำหรับสาเหตุของข้อบกพร่องโดยทั่วไป อาจมีสาเหตุมาจาก แรงบิดไม่ถูกต้องอาจจะสูงหรือต่ำเกินไปการเชื่อมไม่ถูกต้อง เช่น ค่ากระแส เวลา แรงดัน ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดกรรมวิธีการให้ความร้อนไม่ถูกต้อง เช่น เวลา อุณหภูมิ การปิดกั้น การระบายที่ไม่เพียงพอ การหล่อลื่นไม่เพียงพอ ชิ้นส่วนประกอบไม่ครบหรือใส่ชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง เป็นต้น

## (15) โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น (O)

โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ได้แก่ แนวโน้มหรือโอกาสของสาเหตุที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากที่คณะทีมงานได้ทำการหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องแล้ว คณะทีมงานจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อ ในขั้นตอนนี้คณะทีมงานจะต้องจัดทำสเกลขึ้นมาเพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยปกติแล้ว การกำหนดสเกลที่มีจำนวนระดับมาก ๆ สมาชิกในทีมจะต้องใช้ในการแบ่งระดับให้กับลักษณะข้อบกพร่องแต่ละข้อ ทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพลดลง โดยส่วนใหญ่ในการใช้งานแบบสเกล

1 – 10 ดังแสดงรายละเอียด ในตารางที่ 2.2

## ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่น่าจะเกิดขึ้น	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	$\geq 100$ ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้	$\geq 0.01$ ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	1

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler ,Ford and General Motor

## (16) การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน

การควบคุมกระบวนการปัจจุบันเป็นการระบุรายละเอียดที่ต้องการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่

## (17) โอกาสการตรวจสอบลักษณะข้อบกพร่อง (D)

โอกาสการตรวจสอบลักษณะข้อบกพร่อง (Detection) ได้แก่ การประเมินเพียงใด ซึ่งทีมงานจะต้องทำการประเมินว่าถ้ามีลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมปัจจุบันจะสามารถตรวจพบลักษณะข้อบกพร่องได้มากน้อยเพียงใด โดยการจัดลำดับของโอกาสในการตรวจพบจะอยู่ในลักษณะตรงข้ามกับการจัดลำดับโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง และความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง กล่าวคือ ถ้าโอกาสในการตรวจพบมีน้อย ค่าคะแนนหรือระดับจะมีค่ามาก ดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจสอบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อมหรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้อย่างยาก	เป็นไปได้อย่างยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้อย่างยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม เช่น SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ GO/No Go เกจตรวจสอบ 100% สำหรับชิ้นงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่างๆ ได้ หรือใช้เกจตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับการตั้งเครื่องเท่านั้น)	4

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือตรวจพบในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ โดยมีการกรองเพื่อยอมรับในหลาย ๆ ระดับ : การจัดหา, คัดเลือก, ติดตั้ง, ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน(มีการใช้เกจอัตโนมัติร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมาก	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler ,Ford and General Motor

### ชนิดของการตรวจสอบ

A = ตัวป้องกันความผิดพลาด

B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ

C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

(18) ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงซึ่งนำ (RPN)

ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงซึ่งนำหรือบางครั้งเรียกว่า Criticality Index นี้ ช่วยให้ทีมงานทราบว่าคุณสมบัติข้อบกพร่องใดที่จะทำให้กระบวนการผลิตประสบความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ การเปรียบเทียบค่า RPN ของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อสามารถทำให้ทีมงานจัดลำดับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญจากมากไปน้อยในการพิจารณาดำเนินการเลือกลำดับก่อนหลังใน การปฏิบัติการแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเมื่อภาวะรุนแรงสูงในกระบวนการผลิตที่ทีมงานจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของค่า RPN ที่ได้ ค่า RPN มีค่าระหว่าง 1 – 100 โดย  $RPN = S \times O \times D$

(19) ปฏิบัติการเสนอแนะ

ทำการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หลังจากที่ได้ทำพิจารณาค่า RPN ซึ่งการดำเนินการนี้จะสามารถช่วยในการกำจัดลักษณะข้อบกพร่องหรือ สามารถลดคะแนนตัวเลข RPN ลงได้ การแก้ไขควรพิจารณาจากสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่า RPN อันดับสูงสุดก่อน โดยมุ่งหมายที่จะลดภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้น และโอกาสการตรวจพบของข้อบกพร่อง โดยทีมงานจะต้องทำการพัฒนาทำการพัฒนาทางเลือกใน

การแก้ปัญหาได้มากกว่า 1 ทางเลือกสำหรับแต่ละสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง โดยปฏิบัติการแก้ไข ป้องกันที่จัดทำขึ้นเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องที่จะทำให้ลักษณะข้อบกพร่องถูกกำจัดไปด้วยทันทีเช่นกัน หากไม่สามารถคิดปฏิบัติการป้องกันได้ พิจารณาวิธีในการลดค่า RPN ด้วย การอาจจะลดโอกาสที่ลักษณะข้อบกพร่องจะเกิดขึ้น ลดความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติการเสนอแนะให้ระบุว่า “ไม่มี”

(20) ความรับผิดชอบ (สำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ)

ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะรวมทั้งวันที่ที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

(21) ปฏิบัติการที่ดำเนินการ

หลังจากปฏิบัติการได้รับการนำไปปฏิบัติตามแล้วให้ระบุรายละเอียดโดยย่อของปฏิบัติการที่ดำเนินการจริงพร้อมทั้งระบุวันที่ที่ได้ดำเนินการ

(22) ผลการปฏิบัติการด้านค่า RPN

ในกระบวนการผลิต FMEA บางครั้งรวมเอาการทวนการคำนวณค่า RPN เข้าไปด้วย เพื่อวัดผลการปฏิบัติการแก้ไขต่อกระบวนการผลิตด้วยเมื่อปฏิบัติการแก้ไขเสร็จสิ้นลง จะต้องมีการบันทึกค่า RPN ก่อนและหลังการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข โดยค่า RPN ที่ลดลงเป็นหลักฐานยืนยันถึงประโยชน์จากการดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ

การติดตามผลงานผู้รับผิดชอบกระบวนการผลิต จะต้องสามารถประกันได้ว่าการปฏิบัติการเสนอแนะทั้งหมดจะต้องได้รับการนำไปปฏิบัติตาม หรือได้รับการระบุรายละเอียดไว้อย่างเพียงพอแล้ว เอกสาร FMEA เป็นเอกสารใช้งานซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบครั้งล่าสุดเสมอ รวมทั้งระดับปฏิบัติการครั้งล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ทีมงานผู้รับผิดชอบในกระบวนการผลิตและปฏิบัติการเสนอแนะต่าง ๆ ได้รับการนำไปแก้ไข และปฏิบัติตาม เป้าหมายพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพด้านกระบวนการ หรือ การทำ Process FMEA คือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการแก้ไขป้องกันซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งต่อไป ดังนั้นกิจกรรมนี้จะประสบความสำเร็จจุดลงตามขั้นตอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันซึ่งทางทีมงาน FMEA ได้เสนอไว้

## 2.2.6 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

1. ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ของการออกแบบและกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2. ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการคุณภาพ เพื่อระบุความเสี่ยงในแต่ละแผน และช่วยในการเตรียมการค้นหาวិธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ
3. มีประโยชน์สำหรับกรณีที่มีการออกแบบสินค้า หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ โดยช่วยชี้บ่งและระบุข้อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องอันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการออกแบบและกระบวนการผลิต
4. ช่วยลดจุดอันตราย และช่วยในการวางแผน ค้นหาวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ช่วยในการกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
6. ช่วยในการชี้จุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นพิเศษ
7. นำเสนอวิธีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำหรับปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต
8. เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
9. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนกำหนดคุณลักษณะของกระบวนการ

### 2.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

แผนภูมิพาเรโตเป็นแผนภูมิที่ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือโรงงาน เพื่อสังเกตดูว่าปัญหาใดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและรอง ๆ ลงมาตามลำดับ โดยนำปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจัดเป็นหมวดหมู่ และแบ่งแยกประเภท จากนั้นทำการเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปหาน้อย โดยการแสดงขนาดความสำคัญมากน้อยด้วยกราฟแท่งและค่าสะสมด้วยกราฟเส้น ได้รับการคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ.1897 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีคนหนึ่งที่มีชื่อว่า วี.พาเรโต (V.Pareto) ที่ได้ทำการแสดงผลการวิจัยชิ้นหนึ่งของเขา โดยการแสดงให้เห็นว่า การกระจายรายได้ของประชากรแตกต่างกัน ซึ่งต่อมา ดร.จูราน ชาวอเมริกันก็ได้นำเอาหลักการของพาเรโตมาใช้ในวิชาการควบคุมคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสาเหตุความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็กน้อย ๆ ที่เหลือกลับมาจากสาเหตุจำนวนมาก และเรียกวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ว่า การวิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto Analysis) และเรียกรูปวาดหรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์นี้ว่า แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

### 2.3.1 หลักเกณฑ์การเขียนแผนภูมิพาเรโต

หลักเกณฑ์การเขียนแผนภูมิพาเรโต ประกอบด้วย

- (1) จำแนกลักษณะและประเภทสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
- (2) เก็บรวบรวมข้อมูล นับจำนวนลักษณะ หรือประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วคำนวณร้อยละของลักษณะ หรือประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น
- (3) เรียงข้อมูลที่นับจำนวนได้จากมากไปหาน้อย จัดทำร้อยละสะสม
- (4) เขียนแผนภูมิจากร้อยละสะสม โดยให้แกนนอนเป็นลักษณะ หรือประเภทของปัญหา แล้วเขียนกราฟแท่งเรียงปัญหาจากมากไปหาน้อย พร้อมทั้งกำหนดจุดและลากเส้นร้อยละสะสมของลักษณะ หรือประเภทของปัญหา

### 2.3.2 ประโยชน์ของแผนภูมิพาเรโต

ประโยชน์ของแผนภูมิพาเรโตมีดังนี้

- (1) ใช้จัดลำดับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความรุนแรงและเสียหายสูงสุด และปัญหาที่ทำให้เกิดความรุนแรงและเสียหายลดหลั่นลงไปตามลำดับ
- (2) ช่วยในการตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหา โดยตั้งเป้าหมายจากเปอร์เซ็นต์สะสมและทำการลดปัญหาที่เกิดขึ้น

## 2.4 แผนผังเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram)

แผนผังแสดงเหตุผลและผลหรือแผนผังก้างปลา คือแผนภูมิที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแผนภูมิที่ใช้ต่อจากแผนภูมิพาเรโต กล่าวคือ หลังจากตัดสินใจที่จะเลือกแก้ปัญหาใดจากการทำแผนภูมิพาเรโตแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาจากแผนภูมิพาเรโต โดยแสดงผลของสาเหตุของปัญหาไว้ที่ปลายของแผนภูมิ และระหว่างที่จะถึงปลายของแผนภูมิจะแสดงถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการระดมความคิด จำแนกออกเป็นแขนงเหมือนก้างปลา

### 2.4.1 หลักเกณฑ์การเขียนแผนผังเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา

หลักเกณฑ์การเขียนแผนผังเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา มีดังนี้

- (1) กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากแผนภูมิพาเรโต จากปัญหาที่กำหนดจะเป็นผลของสาเหตุที่อยู่ปลายสุดของแผนภูมิก้างปลา แล้วลากเส้นตรงไปตามแนวนอนและสุดปลายเส้นตามแนวนอนจะเป็นผลของสาเหตุ

(2) เขียนต้นเหตุของปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาเล็ก ๆ แยกแยกแขนงออกจากเส้นตามแนวนอนที่ชี้ไปยังผลของสาเหตุ ซึ่งการเขียนสาเหตุของปัญหาจะได้รับการระดมความคิดทั้งหมด โดยเริ่มจากต้นเหตุใหญ่ของปัญหาซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

- คน
- เครื่องจักร
- สภาพแวดล้อม
- วิธีการทำงาน
- วัตถุดิบ

(3) จากต้นตอหลักที่สำคัญ 5 ประการข้างต้นในขั้นตอนนี้จะแยกแตกแขนงปัญหาทั้ง 5 ออกเป็นปัญหาย่อย ๆ โดยละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมความคิดต่อเนื่องจากการหาต้นเหตุหลัก ด้วยการสร้างคำถามขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุย่อยนำมาเขียนลงในแผนภูมิแกงปลา

#### 2.4.2 ประโยชน์ของแผนผังเหตุและผลหรือแผนผังแกงปลา

ประโยชน์ของแผนผังแกงปลาหรือแผนผังแสดงเหตุและผล มีดังนี้

- (1) เป็นเครื่องมือซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย
- (2) ทำให้ทราบสาเหตุของผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ได้นั้นจะละเอียด ลึกซึ้งและมีขั้นตอนตามเหตุและผล ซึ่งสะดวกที่จะนำสาเหตุนั้น ๆ ไปพิจารณาแก้ไข
- (3) ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมสมองจากสมาชิกของกลุ่ม

#### 2.5 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.) พีระศักดิ์ ภู่อภิลิทธิ์ , หัวหน้าโครงการลดและการควบคุมการสูญเสียจากการตัดในอุตสาหกรรม การขึ้นรูปโลหะแผ่น , วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543

ศึกษารวบรวมและการแจกแจงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานและพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อพิจารณาว่าความสูญเสียประเภทใดมีความสำคัญมากที่สุดที่สมควรจะได้รับการแก้ไขก่อน ซึ่งมีการใช้แผนภูมิพาเรโต หลังจากนั้นใช้แผนภูมิเหตุและผลในการค้นหาสาเหตุ หลังจากนั้นดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียโดยมุ่งเน้นไปที่คน , เครื่องจักร อุปกรณ์ , วิธีการตรวจสอบและวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังเสนอระบบควบคุมการผลิตให้กับโรงงานโดยเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต



2.) เฉลิมพล ลีลาผาติกุล, หัวข้อ การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่ผลกระทบทางคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์, วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต ( Failure Mode and Effect Analysis ) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตและค้นหาปัจจัยที่ผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยแผนภาพแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์และภาพต้นไม้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่ผลกระทบต่อข้อบกพร่องเหล่านั้น จากนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตนั้นมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการ เพื่อกำหนดหาค่าดัชนี ( Risk Priority Number หรือ RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความเสี่ยง ที่กระบวนการ โดยภายหลังจากการดำเนินงาน ทำให้จำนวนของยางเสียลดลง

3.) ธวัชชัย นาวาล้ำเลิศ , หัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับการบริหารโครงการของโรงบำบัดน้ำ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสร้างระบบประกันคุณภาพสำหรับการบริหารโครงการของโรงบำบัดน้ำ โดยปัญหาที่พบในโครงการประกอบด้วย ปัญหาคุณภาพของงานที่ไม่ดีพอ ปัญหาการเสร็จงานที่ล่าช้า และปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า ได้มีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์รวบรวมความคิดและถกปัญหากันอย่างเปิดเผย พร้อมเสนอแนะข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา พร้อมทั้งใช้แผนภูมิแก๊งปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการตัวอย่างเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพ ในการศึกษาขั้นนี้จะวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนั้น และเสนอแนะวิธีการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหานั้นๆ หรือเรียกว่า Failure Mode and Effect Analysis ผลที่ได้จากการวิจัย มีการกำหนดกิจกรรมคุณภาพทั้งขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ การสร้างเอกสารเพื่อช่วยในการตรวจสอบหรือเพื่อช่วยเตือนความทรงจำในระหว่างดำเนินงาน

4.) นิพนธ์ ชวนะปราณี, หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า, วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและการผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟ โดยการประยุกต์ใช้ FTA และ FMEA ในการออกแบบและกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก จากการดำเนินงานพบว่า ข้อบกพร่องต่างๆของทั้งสองมีวิธีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA มีจำนวนมากกว่าและครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTA ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ

ออกแบบและการผลิตนั้น จึงอ้างอิงผลจาก FMEA เป็นหลัก ผลที่ได้จากการดำเนินงานคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

5.) อรรถพล ฤทธิภักดี , หัวข้อ การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ , วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (FMEA) เริ่มจากการศึกษากระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกของโรงงาน โดยอาศัยการระดมสมองด้วยการใช้แผนภาพต้นไม้ แผนผังแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดหาค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้น (RPN) ผลการดำเนินงานแก้ไข พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดการผลิตลดลง ปัญหาของเสียที่ถูกค้าส่งคืนมีเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดส่งให้ลูกค้าลดลง

6.) ธารชуда อมรเพชรกุล , หัวข้อ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในสายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของสายงาน แล้วจึงทำการค้นหาความเสี่ยงต่างๆอันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั้น จากนั้นผู้เชี่ยวชาญประเมินความเสี่ยงผ่านแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เพื่อเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการ ต่อมาคือการสร้างแผนจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยหลักของ การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (FTA) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อวางแผนจัดการ แล้วทำการสร้างระบบสำหรับติดตามสอบทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย จากการประเมินความเสี่ยงคาดหมายหลังจากมีระบบบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่าตัวเลขความเสี่ยงขึ้นาลดลง

7.) พิเศษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์ , หัวข้อ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าในกรณีศึกษาของโรงงานประกอบแผงต่อสายเครื่องควบคุมไฟฟ้าและขั้วต่อปลายไฟฟ้า , วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปรับปรุงคุณภาพของ สายเครื่องควบคุมไฟฟ้า เพื่อที่จะบรรลุความต้องการของลูกค้าในโรงงานประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เครื่องมือการควบคุม

คุณภาพในปัจจุบัน จากนั้นข้อผิดพลาด จากนั้น FMEA เทคนิคถูกทดลองใช้ในการป้องกัน , ลด และกำจัด ข้อผิดพลาด จากผลการดำเนินงาน ค่าร้องจากลูกค้าได้ลดลง

8.) ธีัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ , หัวข้อ การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยการใช้ เทคนิค FMEA วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบการผลิต และค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่อง โดยอาศัย การระดมสมองด้วยการใช้แผนผังแสดงเหตุผล และทำการแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดยผู้ชำนาญการ ซึ่งทำการปรับปรุงแก้ไข 2 ครั้ง ทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง กับความต้องการลูกค้า และควบคุมปัจจัยไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นมาอีก

9.) S.R.Devadasan and S. Muthu :Design of total failure mode and effect analysis programme เป็นงานวิจัยการนำ FMEA ไปใช้ในองค์กรซึ่งอยู่ในประเทศอินเดีย โดยมีการปรับปรุงการ นำ FMEA ไปใช้ในหลายๆหน่วยงานในองค์กร ซึ่งเรียกว่า TFMEA ซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงในหน่วยงานออกแบบ และฝ่ายผลิตเท่านั้น โดยงานวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการเตรียมพร้อมขององค์กรที่จะนำ TFMEA ไป ประยุกต์ใช้ และช่วงของการนำไปปฏิบัติ มีการพัฒนา FMEA TABLE เพื่อสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน จากการนำ TFMEA ไปประยุกต์ใช้ แสดงให้เห็นว่าเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากในการป้องกันข้อบกพร่องใน องค์กร และยังแนะนำให้ผู้วิจัยที่จะต่อยอดให้บูรณาการร่วมกับ Chang Management strategy เพื่อที่จะให้ TFMEAประสบความสำเร็จมากขึ้น

### บทที่ 3

#### การศึกษาและวิเคราะห์ของเสีย

ในการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียได้มีการดำเนินการร่วมกับทีมผู้ชำนาญการระดับหัวหน้างาน , วิศวกร , ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ และผู้จัดการฝ่ายจากโรงงาน ซึ่งมาจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

1. ฝ่ายผลิต รับผิดชอบในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ดำเนินการผลิต ตรวจสอบในกระบวนการ
- 2 . ฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบให้กับฝ่าย ตลอดจนรับหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา และของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
- 3 . ฝ่ายซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ รับผิดชอบในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ตลอดจนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- 4 . ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5 . ฝ่ายประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้า ตลอดจนเก็บสถิติข้อมูลการผลิตสินค้าและของเสียที่เกิดขึ้น

ซึ่งทีมผู้ชำนาญการทุกท่านมีประสบการณ์ในการผลิตตู้เย็นอย่างน้อยคนละไม่ต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้นทุกคนจึงมีความรู้และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

#### 3.1 การวิเคราะห์กระบวนการ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันกำหนดผังการไหลของกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้ายเพื่อทราบขอบเขตที่ชัดเจนในการศึกษากระบวนการ ตลอดจนมีการระบุวัตถุประสงค์ของการทำงานของแต่ละกิจกรรม โดยมีการกำหนดจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมทั้งข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

ตารางที่ 3.1 ผังการไหลของกระบวนการของหน่วยงานประกอบขั้นสุดท้าย

ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ
	กระบวนการเชื่อมต่อทองแดง
	กระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว
	กระบวนการVacuum ระบบ
	กระบวนการ Charge น้ำยา R-600a (สารทำความเย็น)

ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ
	กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ภายในตู้
	กระบวนการประกอบประตู
	กระบวนการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้
	กระบวนการปรับแต่งประตู
	กระบวนการตรวจความเรียบร้อยในการประกอบ

### กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง

ตู้เย็นที่ถูกส่งมาจากหน่วยงาน Forming แล้ว จากนั้น ขั้นตอนแรกของหน่วยงานประกอบชิ้นสุดท้าย คือการประกอบชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบทำความเย็น อันได้แก่ ประกอบ Radial heater , Evaporator , ประกอบท่อทองแดงชนิดต่างๆ จากนั้นทำการเชื่อมรอยต่อต่างๆ โดยใช้ แรงดัน LPG ที่  $0.4 - 0.7 \text{ kgf/cm}^2$  , แรงดัน Oxygen  $4 - 7 \text{ kgf/cm}^2$  โดยปรับเปลวไฟให้มีความยาวของเปลวไฟชั้นใน  $4 - 10 \text{ mm}$ . ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงการปรับเปลวไฟสำหรับการเชื่อมท่อทองแดง

ต่อมาทำความสะอาดท่อที่ถูกสวมประกอบไปแล้วโดย ฉัดลมแห้งเข้าไปในระบบ ท่อที่เชื่อม ด้วยความดัน  $8 - 10 \text{ kgf/cm}^2$  ใช้เวลาในการเป่า  $2 - 3$  วินาที แล้วทำการตรวจสอบ Compressor ว่ายังคงมีความดันอยู่ในหรือไม่ว่า โดยทำการดึงจุกยางที่ปิดท่อ Compressor จะต้องมีแรงดันของ  $\text{N}_2$  พุ่งออกมาจาก Compressor ทุกครั้ง

จากนั้นทำการต่อท่อทองแดงระหว่าง Compressor เข้ากับระบบท่อที่เชื่อมเสร็จแล้วในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วเติม  $\text{N}_2$  เป็นเวลา  $2$  วินาที เพื่อไล่ความชื้นในระบบ แล้วทำการเชื่อมรอยต่อท่อต่างๆ ด้วยแรงดัน LPG ที่  $0.4 - 0.7 \text{ kgf/cm}^2$  และแรงดัน Oxygen  $4 - 7 \text{ kgf/cm}^2$  อีกครั้งหนึ่งโดยปรับความยาวเปลวไฟชั้นใน  $4 - 10 \text{ mm}$ .

### กระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว

สวม Pipe coupler เข้ากับท่อ Charge pipe และท่อ Vacuum pipe จะต้องล็อกแน่น ดังรูปที่ 3.2 และไม่ให้หลุดออกจากท่อโดยง่าย จากนั้นทำการ Vacuum ระบบโดยใช้เวลา  $10$  นาที แล้วทำการ Charge

He เข้าระบบ ภายใน จุดประสงค์เพื่อ ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบ โดไนซ์ ก๊าซ He เป็นตัวทดสอบ ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.2 แสดงการสวม Pipe coupler เข้าที่ท่อทองแดง



รูปที่ 3.3 แสดงการ Charge He เพื่อทดสอบการรั่วไหลของก๊าซ

ต่อมาทำการตรวจสอบรอยรั่วตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ โดยใช้ เครื่องมือ ตรวจวัดก๊าซ He ดังรูปที่ 3.4 หลังจากทำการตรวจสอบแล้วจะทำ สัญลักษณ์ด้วยสี ที่ขาของ Compressor สำหรับเป็นการชี้บ่งว่า ตรวจสอบการรั่วไหลแล้วที่ด้าน Comp. room ( บริเวณจุดรอยต่อท่อด้านหลังตู้เย็น )



รูปที่ 3.4 แสดงการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ He ด้วยเครื่องตรวจจับก๊าซ

จากนั้นทำการ Vacuum He ออกเพื่อตรวจสอบ He ออกจากระบบทั้งหมด

### กระบวนการ Vacuum ระบบ

ทำการ Vacuum ระบบ ภายในตู้เย็นทั้งหมด ด้วยเครื่อง Vacuum โดยเสียบสาย Vacuum เข้ากับ Pipe couple ในระบบ

เวลาในการ Vacuum ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 นาที โดยค่าความเป็นสุญญากาศ ของเครื่อง Vacuum ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 0.05 mm.Hg และค่าความเป็นสุญญากาศเมื่อต่อเข้ากับตู้เย็น 1 ตู้ ต่อ 1 เครื่อง ไม่เกิน 0.2 mm.Hg

จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ก็ทำการถอดสาย Vacuum ออกโดยถอด Socket ออกจาก Pipe coupler

### กระบวนการ Charge น้ำยา R-600a ( สารทำความเย็น )

หลังจากที่ผ่านการ Vacuum มาแล้ว ก็จะได้ถึงกระบวนการ Charge น้ำยาทำความเย็นโดยตั้ง ปริมาณการบรรจุสารทำความเย็นตามตารางที่ระบุสำหรับแต่ละรุ่นของตู้เย็น ซึ่งเครื่องจะถูกตั้งปริมาณสาร R-600a ไว้ก่อนแล้ว และจากนั้นเครื่องก็จะทำการอ่าน Barcode ที่ติดไว้กับตู้เย็นในแต่ละเครื่อง เพื่อจะได้ ปลดอยน้ำยาตามแต่ละรุ่นของตู้เย็น

จากนั้นก็ทำการปิดระบบโดยการหนีบและตัดท่อ Charge และท่อ Vacuum pipe เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซที่อยู่ภายใน โดยทำการตั้งเครื่องหนีบ Ultrasonic (เครื่องตัดและเชื่อมท่อโดยใช้ หลักการทำงานด้วยคลื่นความถี่เสียง) ด้วยระดับ 860 - 1160 Ws สำหรับการหนีบท่อ Charge pipe และ ด้วยระดับ 450 – 750 Ws สำหรับหนีบท่อ Vacuum pipe และความหนาของรอยหนีบ จะควบคุมให้อยู่ใน ขนาด 0.65 – 0.85 mm.

### กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้เย็น

หลังจากทำการเชื่อมและ Charge น้ำยาทำความเย็นให้กับระบบแล้ว ต่อมาก็ทำการประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆ เข้าไปในตู้เย็น อันได้แก่ การฉีดยา Silicone ตามขอบตู้เย็นที่กำหนดใน DWG. เพื่ออุดช่องว่าง ต่างๆตามขอบของตู้เย็น โดยจะต้องควบคุมขนาดรูเจาะหัวฉีดยา Silicone ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1 – 2 mm เพื่อควบคุมปริมาณการฉีดยา Silicone

การสวมต่อชุดสายไฟต่างๆตามที่ DWG, กำหนด

ประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ อันได้แก่ Thermostat , Overload , Starter relay , ชุดวงจร PCB Board ควบคุมการทำงานระบบความเย็น เป็นต้น

### กระบวนการประกอบประตู

ประตูที่ถูกส่งมาจากหน่วยงาน KDF จะถูกนำมาตรวจสอบความเรียบร้อยของประตู ได้แก่ บุน – รอย , และการรั่วไหลออกมาของ Polyuretane ตามขอบของประตูต่างๆ จากนั้นทำความสะอาดประตู โดยใช้ น้ำยา Solmix เช็ดทำความสะอาด ตาม Liner และตัวแผ่นเหล็กประตู

จากนั้นทำการประกอบยางประตู โดยการรีดยางประตูเข้ากับร่อง Liner ที่ใช้สำหรับใส่ยางประตู ประเภทของประตูที่ผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ประตู Slide และ ประตู Swing

### ขั้นตอนการประกอบประตูประเภทต่างๆ

1. สำหรับประตูที่เป็นประตู Slide : นำ Frame ( แกนเหล็กที่มี Roller สำหรับการ Slide ) มาประกอบยึดเข้ากับตัวประตูด้วย Screw ทุกจุดประกอบ จากนั้นพนักงานจะบิด ปรับขา Frame เล็กน้อย เพื่อให้สามารถประกอบเข้าตู้ได้ ต่อมาได้นำไปวางไว้ที่เก็บไว้รอตัวตู้ที่จะเคลื่อนมายังจุดประกอบประตูอีกครั้งหนึ่ง

2. สำหรับประตูที่เป็นประตู Swing : นำประตูมาประกอบยึด Handle ( ที่จับ ) ด้วย Screw ทุกจุดประกอบตามที่กำหนด จากนั้นนำไปวางที่เก็บเพื่อรอให้ตัวตู้ที่จะเคลื่อนมายังจุดประกอบ

### กระบวนการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็น

เมื่อตู้เย็นได้เคลื่อนมายังจุดประกอบประตูแล้ว จากนั้นก็จะถึงขั้นตอนการประกอบประตูโดยจะแบ่งวิธีการประกอบ 2 วิธี ตามลักษณะของประตูแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1. ประตูตู้เย็นที่เป็นแบบ Slide : พนักงานจะนำประตูที่เตรียมไว้มาสวมประกอบเข้ากับตัวตู้เย็นโดยสวมให้ Frame ซึ่งยึดไว้กับประตูและมี Roller สวมไปตามร่องของราง Frame ที่มีอยู่ในตู้

2. ประตูตู้เย็นที่เป็นแบบประตู Swing : พนักงานจะประกอบยึดแกนเข้ากับตัวตู้เย็น ไว้สำหรับเป็นจุดหมุนให้กับประตูตู้เย็น อันได้แก่ การยึด Lo-hinge เข้ากับตัวตู้เย็นที่ตำแหน่งขอบด้านล่างของตัวตู้เย็น โดยใช้ Hex bolt – CROX ด้วยแรงขันสกรู 50 – 70 kgf.cm , จากนั้นก็ทำการยึด Up-hinge ที่ตำแหน่งขอบด้านบนของตู้เย็นด้วย Hex bolt M6 x 15 ด้วยแรงขันสกรู 60 – 100 kgf.cm

ต่อมาทำการประกอบประตูที่เตรียมเอาไว้ นำมาประกอบเข้ากับตู้เย็นตามตำแหน่งที่กำหนด และนำ C-Hinge เข้าสวมไว้กับประตูเป็นจุดหมุน และยึดเข้ากับตัวตู้ ด้วย Hex bolt CROX-PS แรงขันสกรู 50 – 70 kgf.cm

### กระบวนการปรับแต่งประตู

กระบวนการนี้จะทำหลังจากประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งลักษณะการปรับแต่งตามลักษณะของประเภทประตู มี 2 ประเภท

1. สำหรับประตูประเภท Slide : ทำการปรับประตู Slide โดยการเคาะด้วยค้อนที่ใช้ปรับประตู โดยเฉพาะ โดยจะต้องให้อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งการเอียงซ้าย – ขวาให้อยู่ในระยะ 1.5 mm. และมีระดับการเหลื่อมล้ำด้านหน้า – หลังให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1.0 mm. และความขนานระหว่างประตูแต่ละบาน ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 1.0 mm.



2.สำหรับประตูประเภท Swing : ทำการปรับประตูประเภท Swing ด้วยค้อนที่ใช้ปรับประตู โดยเฉพาะ โดยควบคุมระยะขนานระหว่างประตูบนและล่างให้ขนานแตกต่างกันไม่เกิน 1.0 mm.

และทำการตรวจสอบระยะขนานของประตูทั้ง 2 ประเภทด้วย jig วัดระยะขนาน และจากนั้น หลังจากการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว จะทำการย้ายสกรูยึดประตูอีกครั้งด้วยปืนยิงสกรูเนื่องจากการเคาะประตูจะทำให้มีการคลายความแน่นของสกรู ทำให้แรงขันสกรูลดลง

### กระบวนการตรวจสอบความเรียบร้อยการประกอบ

ผู้เขียนที่ผ่านการประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเคลื่อนที่ไปที่จุดตรวจสอบของ Q.A. Inprocess ประจำ Line conveyor จะทำการตรวจสอบความเรียบร้อยในการประกอบทั้งหมดอันได้แก่ ระยะการปรับประตู , ความถูกต้องของชิ้นส่วน , ลักษณะ บวม-รอยของชิ้นงาน การทำงานที่สมบูรณ์ของประตู ถ้าหากพบปัญหา พนักงาน Q.A. จะทำการเขียนปัญหาไว้ที่เอกสารประจำผู้เขียนและทำการผลัดเข้าไปใน Line ซ่อมทันที

แต่ถ้าปัญหาต่างๆไม่พบแล้ว ก็จะทำการส่งไปยังหน่วยทดสอบสมรรถนะในหน่วยถัดไป ตารางที่ 3.2แสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
กระบวนการเชื่อมต่อทองแดง	เชื่อมจุดต่อต่างๆของทองแดง	ปริมาณลวดเชื่อม ความร้อนที่เชื่อม	เชื่อมไม่เต็มรอยเชื่อม
กระบวนการตรวจสอบรอยร้าว	ตรวจสอบความสมบูรณ์รอยเชื่อม	ตรวจสอบรอบขอบแนวเชื่อมรอบท่อ	ผิดพลาดในการตรวจแนวเชื่อม
กระบวนการ Vacuum ระบบ	ทำให้ระบบทางเดินน้ำยาเป็นสุญญากาศ	เวลาในการที่ทำให้เป็นสุญญากาศ	ยังมีความเป็นสุญญากาศไม่พอ
กระบวนการ Charge น้ำยา R-600a (สารทำความเย็น)	เติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ	ปริมาณน้ำยาที่เข้าสู่ระบบภายใน	ปริมาณน้ำยาทำความเย็นไม่ตรงกับรุ่นของผู้เขียน
กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ภายในตู้	ประกอบชิ้นส่วนภายในของผู้เขียน	ประกอบชิ้นส่วนไม่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง	ความไม่เหมาะสมและความถูกต้องในการประกอบ
กระบวนการประกอบประตู	ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับประตู	การรั่วซึมของP/U	P/Uรั่วตามขอบประตู และยางประตู
กระบวนการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้	ประกอบประตูเข้ากับตัวตู้	ประกอบให้ตรงกับรุ่นและสีของผู้เขียน	ประกอบผิดรุ่นและสีของผู้เขียน
กระบวนการปรับแต่งประตู	ปรับแต่งระยะห่างและขนานของประตูกับตู้	เวลาและความสามารถในการปรับประตูของพนักงาน	ระยะต่างๆในการปรับแต่งไม่อยู่ในSPEC
กระบวนการตรวจสอบความเรียบร้อยในการประกอบ	ทวนสอบการประกอบต่างๆ ก่อนส่งให้หน่วยถัดไป	ความสามารถของพนักงาน , เวลาในการตรวจ,จำนวนผู้เขียน	ยังมีของเสียหลุดรอดไปยังหน่วยถัดไป

จากตารางที่ 3.2 กลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการ การประกอบตู้เย็นชั้นสุดท้าย ซึ่งผลจากการพิจารณา พบว่า กระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดของเสีย ส่วนกระบวนการ Vacuum ระบบ และกระบวนการ Charge น้ำยา R-600a เป็นกระบวนการที่พบของเสียน้อยมากเพราะเป็นกระบวนการที่ทำโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีการตรวจสอบระบบทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงานและมีแผนของการบำรุงรักษาอย่างชัดเจน ส่วนกระบวนการประกอบประตู พบของเสียเล็กน้อยมาก เนื่องจากเป็นเพียงนำประตูไปยึดเข้ากับตัวตู้เท่านั้น ดังนั้นจึงทำให้เกิดของเสียน้อยไม่นำมาพิจารณา ส่วนกระบวนการตรวจความเรียบร้อยในการประกอบ ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ถ้าพบของเสียในการตรวจสอบก็จะมีกรณีที่บ่งว่าพบของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ดังนั้นที่ผู้ชำนาญการจึงไม่ได้นำกระบวนการตรวจสอบมาทำการวิเคราะห์ จึงมุ่งเน้นที่จะลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยผลสรุปของกระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์มีดังนี้ คือ

กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง (PIPE WELDING)

กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้ (ASS'Y PART )

กระบวนการประกอบประตู (ASS'Y Door)

กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

### 3.2 การรวบรวมสถิติของเสีย

หลังจากที่ทราบกระบวนการที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการลดของเสียแล้ว ทีมชำนาญการได้รวบรวมสถิติของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมท่อทองแดง ( PIPE WELDING ) , ประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้ ( ASS'Y PART ) , ประกอบประตู ( ASS'Y Door ) , ปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ) โดยรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการผลิตของแต่ละเดือน เพื่อทราบถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดังนี้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.3 แสดงสถิติของเสียระหว่างเดือน มกราคม – ตุลาคม 2551


เดือน	จำนวน ที่ผลิต	ของเสียจากกระบวนการ								ของเสีย ทั้งหมด	%ของเสีย ทั้งหมด
		PIPE WELDING		ASS'Y PART		ASS'Y DOOR		ADJUST DOOR			
		จำนวน	เปอร์เซ็นต์	จำนวน	เปอร์เซ็นต์	จำนวน	เปอร์เซ็นต์	จำนวน	เปอร์เซ็นต์		
ม.ค.	27613	117	0.424	1794	6.497	978	3.542	3359	12.165	6248	22.627
ก.พ.	30269	43	0.142	1217	4.021	345	1.140	3380	11.167	4985	16.469
มี.ค.	31668	44	0.139	2024	6.391	657	2.075	4257	13.443	6982	22.047
เม.ย.	33140	48	0.145	3267	9.858	291	0.878	2952	8.908	6558	19.789
พ.ค.	38656	59	0.153	3547	9.176	788	2.038	3409	8.819	7803	20.186
มิ.ย.	41924	80	0.191	3692	8.806	927	2.211	3783	9.023	8482	20.232
ก.ค.	40853	86	0.211	2340	5.728	746	1.826	3691	9.035	6863	16.799
ส.ค.	37313	82	0.220	4208	11.278	763	2.045	4208	11.278	9261	24.820
ก.ย.	37876	79	0.209	4331	11.435	997	2.632	4331	11.435	9738	25.710
ต.ค.	34383	56	0.163	2595	7.547	952	2.769	2595	7.547	6198	18.026
รวม	353695	694	0.196	29015	8.203	7444	2.105	35965	10.168	73118	20.673

จากตารางที่ 3.3 ผู้ชำนาญการได้นำมาทำกราฟแท่งเพื่อดูแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไม่คงที่หรือไม่ได้แปรผันตามจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตในแต่ละเดือนตามตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม 2551

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
จำนวนที่ผลิต	27613	30269	31668	33140	38656	41924	40853	37313	37876	34383
จำนวนของเสียทั้งหมด	6248	4985	6982	6558	7803	8482	6863	9261	9738	6198
%ของเสียทั้งหมด	22.63	16.47	22.05	19.79	20.19	20.23	16.80	24.82	25.71	18.03

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

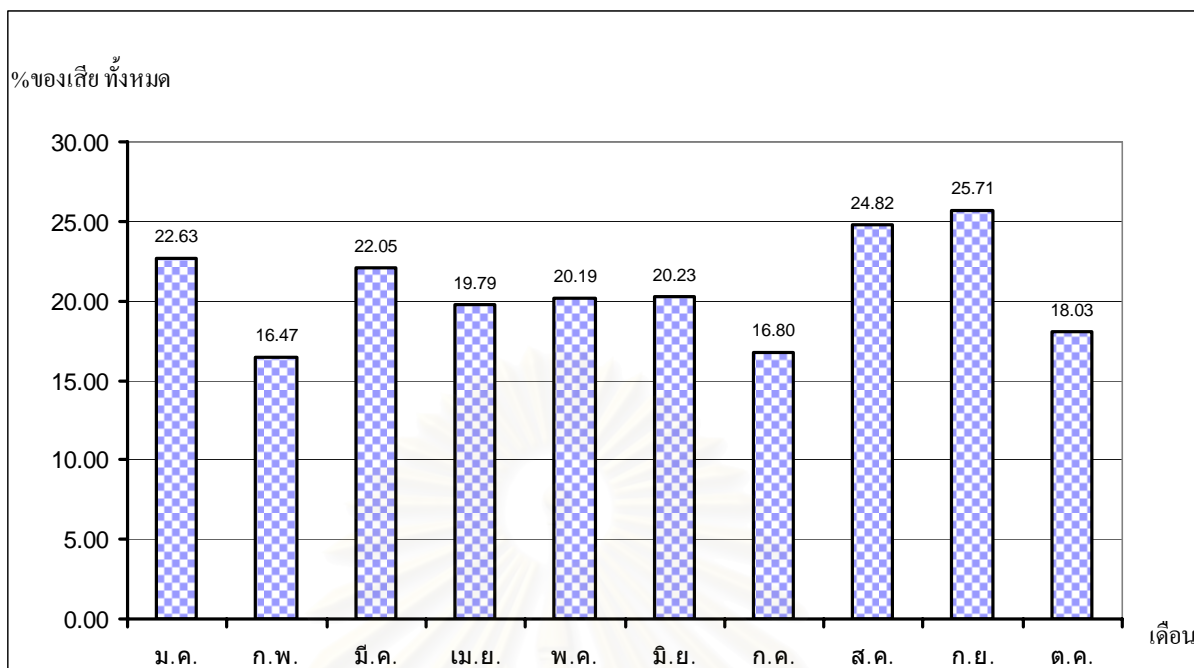


รูปที่ 3.5 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค. – ต.ค. 2551

จากรูปที่ 3.5 ที่ผู้ชำนาญได้นำเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละเดือนมาทำการแจงข้อมูลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 2551

กระบวนการ \ เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
PIPE WELDING	0.424	0.142	0.139	0.145	0.153	0.191	0.211	0.22	0.209	0.163
ASSY PART	6.497	4.021	6.391	9.858	9.176	8.806	5.728	11.278	11.435	7.547
ASSY DOOR	3.542	1.142	2.075	0.878	2.038	2.211	1.826	2.045	2.632	2.769
ADJUST DOOR	12.165	11.167	13.443	8.908	8.819	9.023	9.035	11.278	11.435	7.547

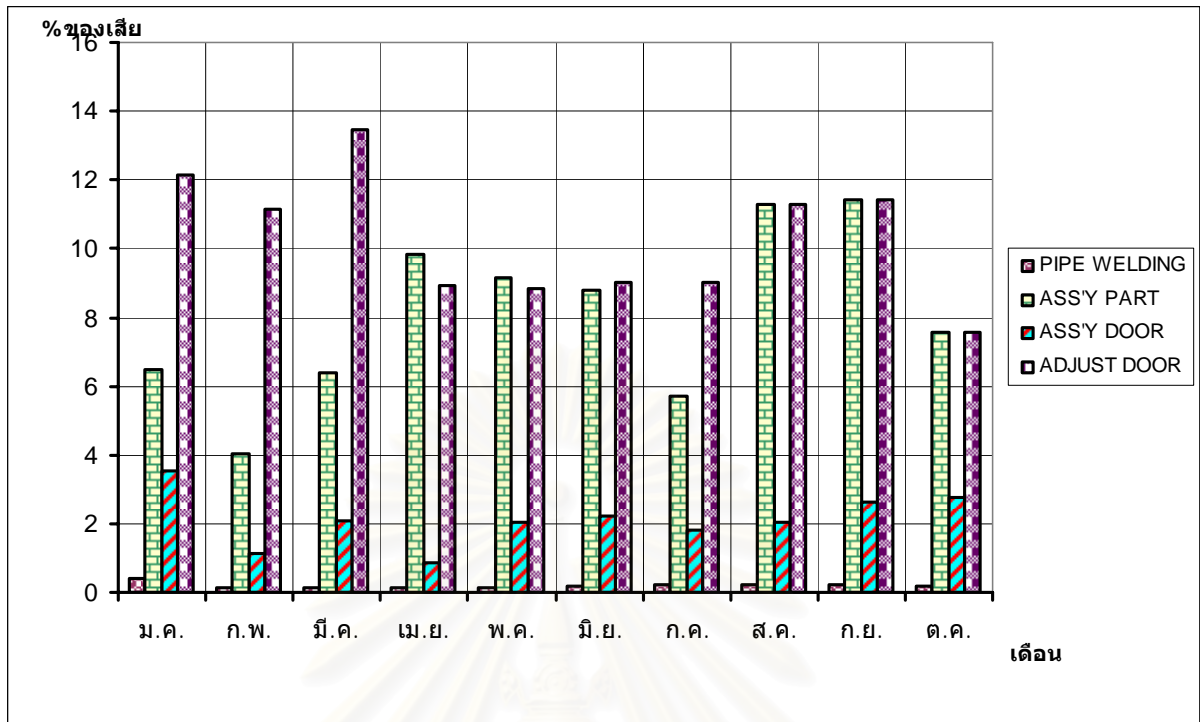


รูปที่ 3.6 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 2551

จากรูปที่ 3.6 จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะเกิดจากกระบวนการการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) , กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้ ( PART ASS'Y ) , กระบวนการประกอบประตู ( ASS'Y Door ) , ส่วนกระบวนการเชื่อมท่อทองแดง ( PIPE WELDING ) พบเปอร์เซ็นต์ของเสียมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตทั้งหมดในแต่ละเดือน ดังนั้นที่ผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการรวบรวมเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม 2551 เพื่อให้ทราบถึงของเสียส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการใด ดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงจำนวนของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 2551

กระบวนการ	PIPE WELDING	ASS'Y PART	ASS'Y DOOR	ADJUST DOOR
จำนวนที่ผลิตสะสม	353695			
จำนวนของเสียสะสม	694	29015	7444	35965
%ของเสียสะสม	0.196	8.203	2.105	10.168

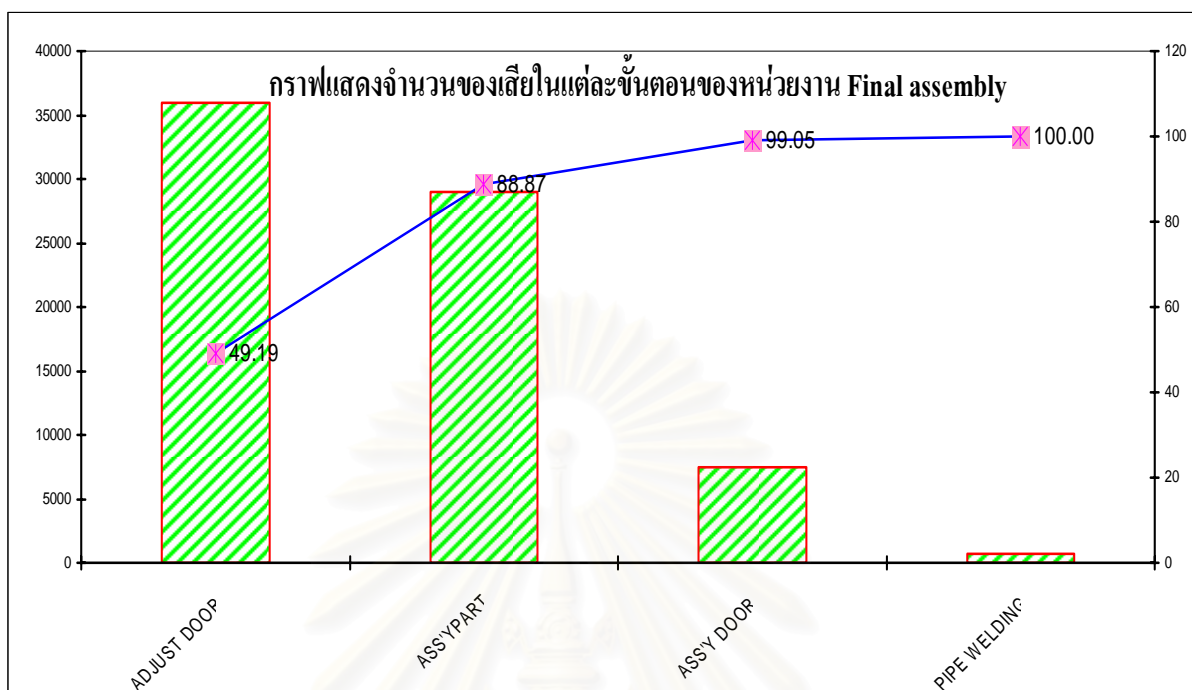

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2551

จากรูปที่ 3.7 ทีมผู้ชำนาญการพบว่าสถิติข้อมูลของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตู้เย็น เกิดจากกระบวนการเชื่อมท่อทองแดง (PIPE WELDING) 0.196% , กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้เย็น (ASS'Y PART) 8.203% , กระบวนการประกอบประตู (ASS'Y Door) 2.105% , กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR) 10.168% แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง (PIPE WELDING) จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นน้อยมากคือ 0.196% เมื่อเทียบกับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตทั้งหมด ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงนำกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้เย็น (ASS'Y PART) , กระบวนการประกอบประตู (ASS'Y DOOR) และกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR) ซึ่งเป็นกระบวนการที่พบของเสียเป็นส่วนใหญ่มาเป็นข้อมูลในการดำเนินการลดของเสียต่อไป

### 3.3 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ


หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้ทราบกระบวนการหลักที่ทำให้เกิดของเสียแล้ว ซึ่งคือ กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้เย็น (ASS'Y PART) , กระบวนการประกอบตู้ (ASS'Y DOOR) , กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR) ได้ดำเนินการรวบรวมลักษณะและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของเสียใดที่มีปริมาณของเสียมากที่สุดดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 แสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	เดือน										รวมของเสียในกระบวนการ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ASS'Y PART	F-GUARD GAP	589	419	418	512	310	443	304	947	615	660	5217	29015
	SHELF ไม่ LOCK	184	147	395	404	197	303	196	441	526	174	2967	
	อื่นๆ	1021	651	1211	2351	3040	2946	1840	2820	3190	1761	20831	
ASS'Y DOOR	P/U ประตูรั่ว	919	291	488	218	548	758	523	435	571	346	5097	7444
	อื่นๆ	59	54	169	73	240	169	223	328	426	606	2347	
ADJUST DOOR	ยางประตูไม่ติด	734	359	843	875	1016	1218	936	1197	1302	380	8860	35965
	ประตูไม่ขนาน	283	437	400	200	204	244	204	49	194	175	2390	
	ประตูสีกัด	1078	1213	1331	915	781	842	1151	1659	1639	884	11493	
	ประตู - V ซิด Lo - hinge	112	213	178	311	370	373	276	396	548	478	3255	
	ประตูไม่สปริงกลับ	182	293	326	36	53	274	17	40	114	43	1378	
	ประตูเป็นSTEP เขื่อง	433	379	310	140	363	53	173	226	95	197	2369	
	ยางประตูเบียด	317	281	473	131	137	157	465	130	215	149	2455	
	อื่นๆ	220	205	396	344	485	622	469	511	224	289	3765	

จากตารางที่ 3.7 ที่มิผู้ชำนาญการได้นำลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการมาแสดงลักษณะของเสีย จะเห็นได้ว่า กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( ASS'Y PART ) และกระบวนการประกอบประตูมีลักษณะของเสีย เด่นชัดเห็น ซึ่งกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( ASS'Y PART) มีลักษณะของเสียที่ชัดเจนคือ Fan-guard gap และ Shelf ไม่ lock ส่วนกระบวนการประกอบ ประตู จะมีปัญหา P/Uรั่วที่ประตู ส่วนกระบวนการปรับประตู จะมีปัญหาที่หลากหลาย จึงจัดทำผังพาเรโตเพื่อค้นหาปัญหาหรือลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยการนำข้อมูลลักษณะของเสียที่มีผลกระทบต่อการผลิตหรือการดำเนินการมาบันทึกในกราฟแท่งพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยการเรียงลำดับกราฟแท่ง ที่แสดงปริมาณลักษณะปัญหาจากมากไปสู่น้อยตามระดับความสำคัญพร้อมทั้งแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลแสดงลักษณะปัญหาที่จะนำไปแก้ไข


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

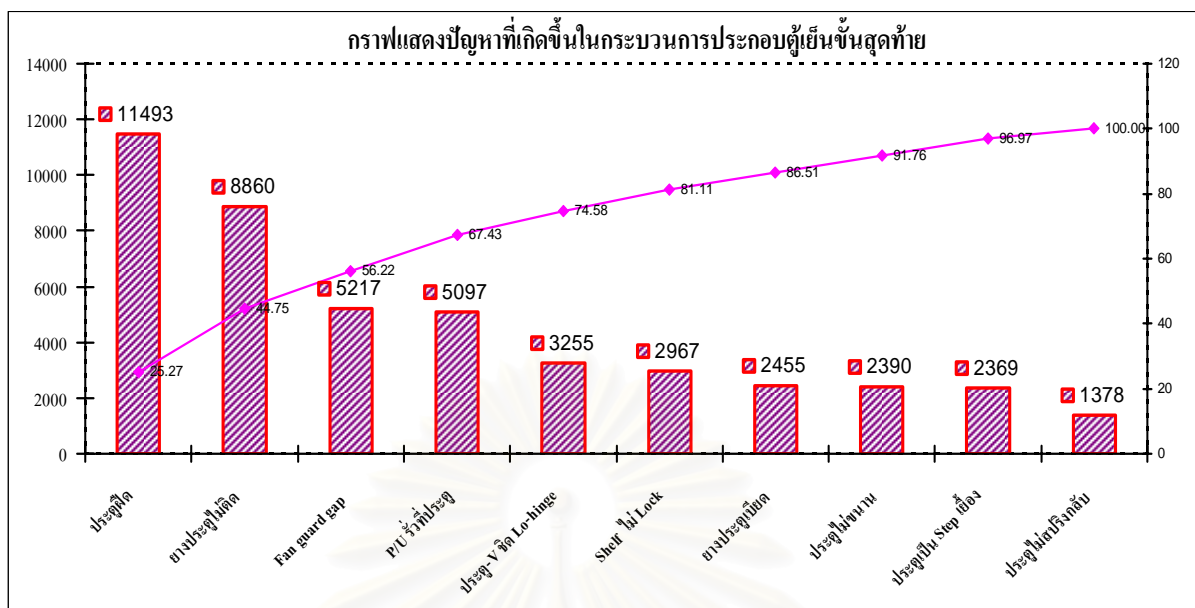

รูปที่ 3.8 กราฟแสดงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปัญหา


### ภาพแสดงลักษณะของเสีย

#### 1.Fan guard เป็น gap

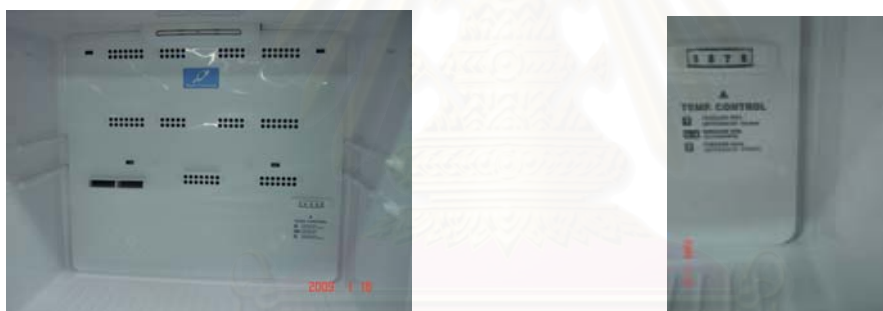

รูปที่ 3.9 แสดงลักษณะปัญหา Fan guard เป็น gap


#### 2.Shelf ไม่ lock

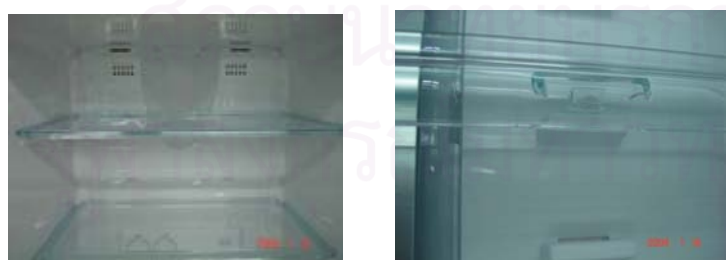

รูปที่ 3.10 แสดงลักษณะปัญหา Shelf ไม่ lock




## 3. P/U ประตูรั้ว

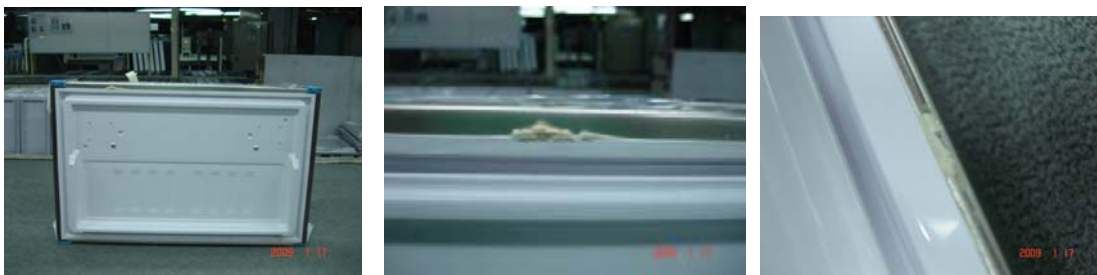

รูปที่ 3.11 แสดงลักษณะปัญหา P/U ประตูรั้ว

## 4. ยางประตูไม่ติด

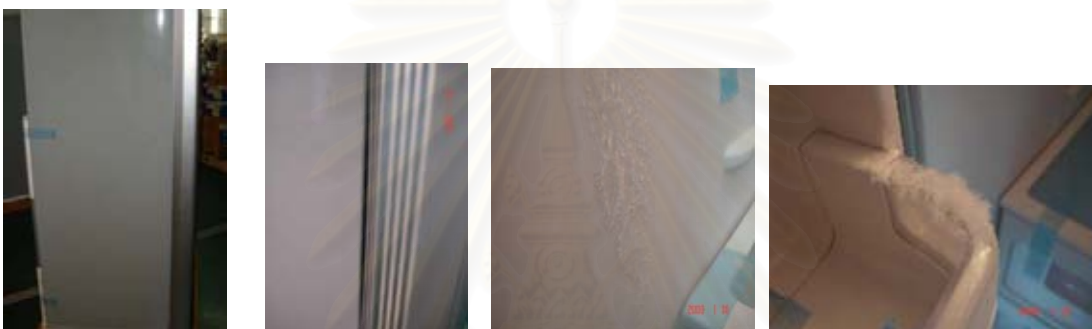

รูปที่ 3.12 แสดงลักษณะปัญหา ยางประตูไม่ติด

## 5. ประตูไม่ขนาน



รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะประตูไม่ขนาน

## 6. ประตู Slide ฝืด



รูปที่ 3.14 แสดงลักษณะปัญหาประตู Slide ฝืด

## 7. ประตู V ซิด Lo-hinge



รูปที่ 3.15 แสดงลักษณะปัญหาประตู V ซิด Lo-hinge

## 8. ประตูไม่สปริงกลับ



รูปที่ 3.16 แสดงลักษณะปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ

## 9. ประตูเบียด



รูปที่ 3.17 แสดงลักษณะปัญหา ประตูเบียด

## 10. ประตูเยื้อง



รูปที่ 3.18 แสดงลักษณะปัญหา ประตูเยื้อง

### 3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

การปรับปรุงเพื่อลดของเสียในแต่ละกระบวนการ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการได้แสดงในตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 แสดงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น
กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( ASS'Y PART )	F-guard มี gap Shelf ไม่ lock
กระบวนการประกอบประตู ( ASS'Y Door )	P/U ประตูรั่ว
กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	ยางประตูไม่ติด ประตูไม่ขนาน ประตูผิด ประตู V ซิด Lo-hinge ประตูไม่สปริงกลับ ประตูเบี้ยว ประตูเยื้อง

### 3.5 การหาสาเหตุของปัญหา

หลังจากได้ทราบลักษณะของปัญหาหลักที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการแล้วผู้วิจัยได้ร่วมกับทีมผู้ชำนาญการในการหาสาเหตุของลักษณะปัญหาแต่ละชนิดโดยการนำผังก้างปลา มาประยุกต์ใช้โดยระดมความคิดจากทีมผู้ชำนาญการ โดยการแบ่งแขนงก้างปลาออกเป็นสาเหตุที่เกิดจาก วัตถุดิบ , พนักงาน , เครื่องจักร และวิธีการทำงาน จากสาเหตุหลักก็แตกเป็นแขนงของสาเหตุย่อย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

#### 3.5.1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน

##### 1.การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา Shelf ไม่ lock

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหา Shelf ไม่ lock โดยจากรูปที่ 3.19 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานใส่ Shelf ผิดวิธี และผิดตำแหน่ง เนื่องจาก พนักงานไม่ได้รับการอบรมถึงวิธีการประกอบใส่ Shelf ทำให้ตำแหน่งlock ของ Shelf ไม่เข้า lock


ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ตำแหน่งการประกอบยึด R-panel เข้ากับ Inner box โดย screw นั้น ยึดต่ำกว่าตำแหน่งจาก screw ที่กำหนด ทำให้ ตำแหน่งของ R-panel ต่ำลงกว่าปกติ ดังนั้น จุดที่ lock ที่อยู่ใน R-panel ที่จะlock เข้ากับ Shelf จะต่ำลงมาด้วย ทำให้เกิดปัญหา Shelf ไม่เข้า lock
- การ Punch เจาะรู เพื่อประกอบ Z-bush นั้นต่ำกว่าปกติ ทำให้เมื่อประกอบ Z-bush จะไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการ จึงมีผลให้เมื่อนำ R-panel มาประกอบแล้ว จะทำให้ตำแหน่งของ R-panel ต่ำลง แล้วตัว lock Shelf ก็จะไม่ต่ำลงไม่สามารถเข้า lock กับ Shelf ได้

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ตำแหน่งของเข็มเจาะรู Z-bush ผิดตำแหน่งระยะการ Punch ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของรูเจาะ ส่งผลให้ตำแหน่งการเจาะเมื่อประกอบ Z-bush และ R-panel แล้วจะเกิดผิดตำแหน่งของงาน

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหาโดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.19

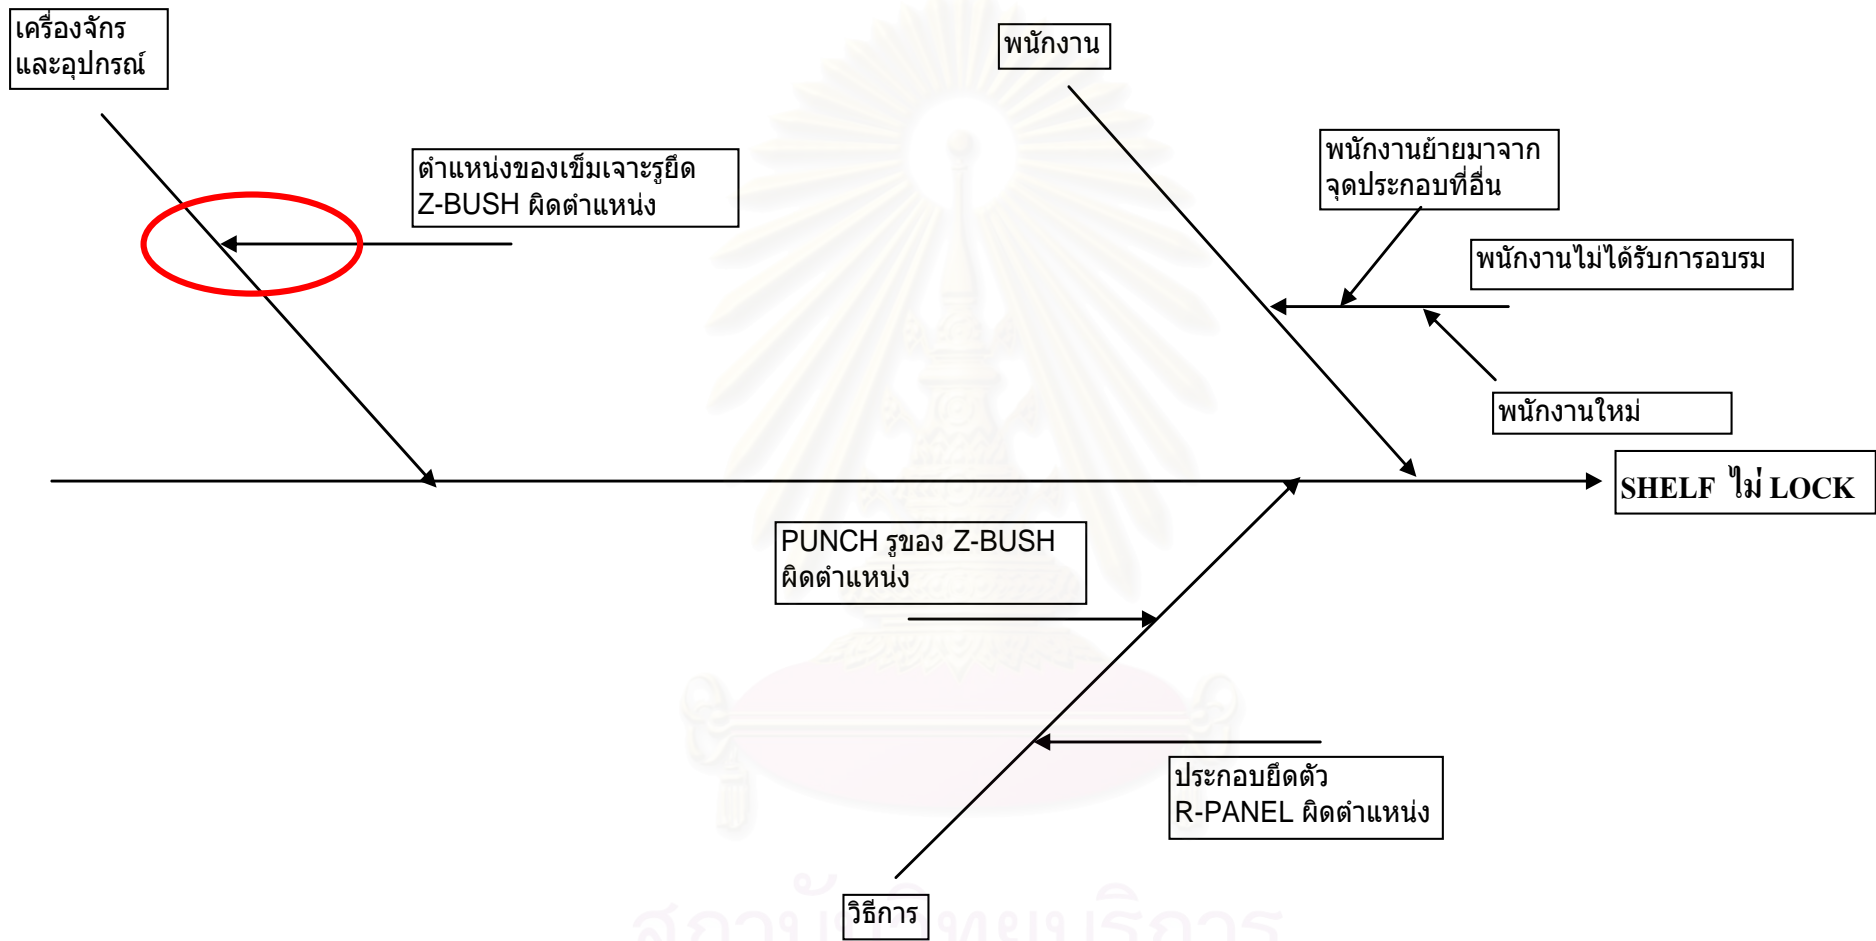

รูปที่ 3.19 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา shelf ไม่ lock

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา Shelf ไม่ lock ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหา กล่าวคือ ถ้าตำแหน่งของเข็มเจาะยึด Z-bush คลาดเคลื่อนแล้ว จะทำให้ตำแหน่งของรูสำหรับประกอบ Z-bush คลาดเคลื่อนตามไปด้วย จึงมีผลให้การยึด R-panel ไม่ตรงตำแหน่ง เมื่อนำ Shelf มาประกอบเข้ากับ R-panel จะทำให้ไม่สามารถ lock เกี่ยวกับ R-panel ได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา Shelf ไม่lock ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ ตำแหน่งของเข็มเจาะยึด Z-bush คลาดเคลื่อน

## 2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Fan guard gap

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหา Fan guard GAP โดยจากรูปที่ 3.20 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานประกอบไม่ได้รับการสอนงาน การอบรมทำให้เกิดการไม่สมบูรณ์ในการประกอบ Fan guard เนื่องจาก ไม่ได้จัดชิ้นงานให้เข้ากับเขี้ยว lock ที่อยู่ภายในตู้เย็น ทำให้ ชิ้นงานดังกล่าวไม่ได้เข้า lock กับเขี้ยว lock


ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การจัดเรียง Fan guard ซ้อนกันก่อนที่จะประกอบเข้ากับตู้เย็น ทำให้เกิดการเสียรูป บิด งอ ก่อนที่จะนำไปประกอบเข้าไปในตู้เย็น มีผลให้เกิด gap ระหว่างชิ้นงาน
- ไม่ได้รอเวลาให้ Fan guard ซึ่งออกมาจากเครื่องฉีดให้เย็นตัวลงเสียก่อน ก่อนที่จะใส่ลงไปในกลุ่มบรรจุ จึงทำให้ Fan guard ที่มีการอ่อนตัว เสียรูปได้ง่าย

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การลดเวลาในการฉีดพลาสติกต่อรอบน้อยลงเพื่อให้ได้ปริมาณชิ้นงานที่มาก จึงเกิดการ SET ตัวของพลาสติกใช้เวลาสั้นๆ ทำให้เสียรูปได้ง่าย

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูปที่ 3.20

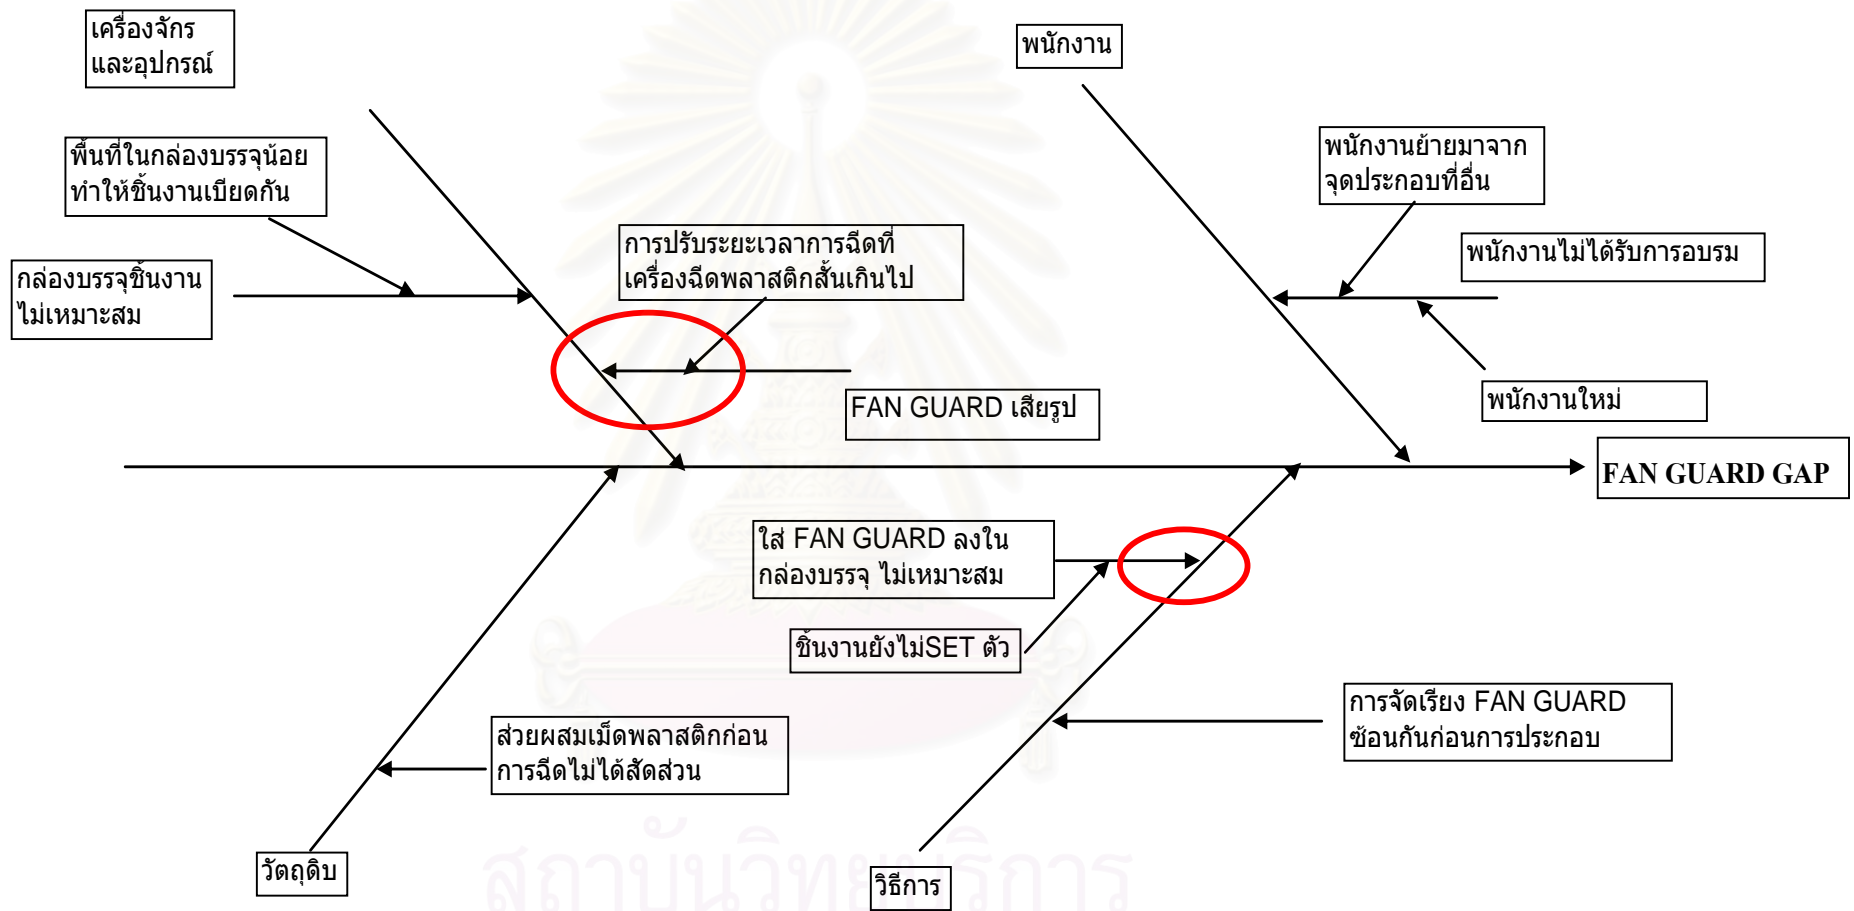

รูปที่ 3.20 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Fan guard gap

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา Fan guard gap ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหา กล่าวคือ ถ้าระยะเวลาในการฉีดขึ้นรูปน้อย จะทำให้การ Set ตัวของ Fan guard ไม่คงรูป

และถ้าวิธีการบรรจุ Fan guard ลงในกล่องเพื่อรอการขนย้ายไปประกอบโดยไม่รอเวลาให้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา Fan guard gap ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญ คือ ระยะเวลาในการฉีดขึ้นรูปน้อย และวิธีการบรรจุ Fan guard ลงในกล่องเพื่อรอในการขนย้ายไปประกอบ

### 3.5.2 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการประกอบประตู

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา P/U ประตูรั่ว

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหา P/U ประตูรั่ว โดยจากรูปที่ 3.21 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ชำนาญในการติด Seal ฟองน้ำ ตามช่องของ Door liner ที่จะประกอบเข้ากับ Door plate ซึ่งถ้า Seal ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด หรือเลือกใช้ความยาวของฟองน้ำไม่ได้ขนาด ก็จะทำให้บริเวณที่ Seal ไม่ถึง ก็จะทำให้มี P/U รั่วไหลออกมาหลังจากฉีด P/U แล้ว

- พนักงานไม่เข้าใจความสำคัญของการ Seal ฟองน้ำว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง

- พนักงานทำงานหมุนเวียนทำงานเป็นกะ และมีการเปลี่ยนพนักงานหน้างานบ่อยก็ทำให้ไม่ชำนาญในการทำงานได้ และไม่ได้ดูคู่มือการปฏิบัติงานก่อนที่จะเริ่มงานในหน้าที่ใหม่

- หัวหน้าหรือ Leader ไม่ได้มาแนะนำสอนงานก่อนเริ่มงานเพราะไม่มีเวลาในการสอนงาน

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการและเทคนิคการ Seal ฟองน้ำไปยังตำแหน่งของ Liner ไม่ตรงที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้ Liner ในส่วนที่เหลือนั้นไม่ได้ถูก Seal มีผลให้ตำแหน่งดังกล่าว P/U รั่วไหลออกมาได้ปัจจัย การผลิตด้าน เครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การ Set ตำแหน่งหัวฉีด P/U ที่จะปล่อยลงบน Door plate ไม่ตรงในจุดตรงกลางที่กำหนด ก็จะทำให้ทิศทางการไหลและปริมาณของน้ำยา P/U ที่ไปยังตำแหน่งต่างๆของประตูไม่เท่ากันทั้งหมด ถ้าตำแหน่งที่มีปริมาณ P/U มาก ก็จะทำให้ตำแหน่งนั้นมีน้ำยา P/U รั่วซึมออกมามากกว่าตำแหน่งอื่น

- ระดับการเอียงของ Mold ฉีด P/U เอียงไม่ได้ระดับก็จะทำให้ทิศทางการไหลของน้ำยา P/U ไม่เสมอกันทั่วกันทั้งประตู




ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- Door liner ที่ได้รับจากหน่วยงานV/F เสียรูป เมื่อนำมาประกอบเข้ากับตัว Door plate แล้ว ก็เกิดช่องว่างตามขอบ ถึงแม้จะ Seal ฟองน้ำตรงตำแหน่งแล้ว แต่ก็เกิดช่องว่าง ( gap ) ทำให้มีการรั่วของ P/U เกิดขึ้น

- ฟองน้ำที่นำมาใช้ในการ Seal ขอบต่างๆของ Door liner ความเหนียวยืดหยุ่นน้อย เมื่อมาติดกับ Door liner ก็จะทำให้P/U สามารถแทรกซึมออกมาได้

- ส่วนผสมของน้ำยาที่จะทำให้เป็น P/U ก่อนฉีดไม่ได้อัตราส่วนที่กำหนด ก็จะทำให้ความหนืดของ P/U น้อย มีผลให้ P/Uไหลซึมมาตามขอบของประตูได้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป3.21

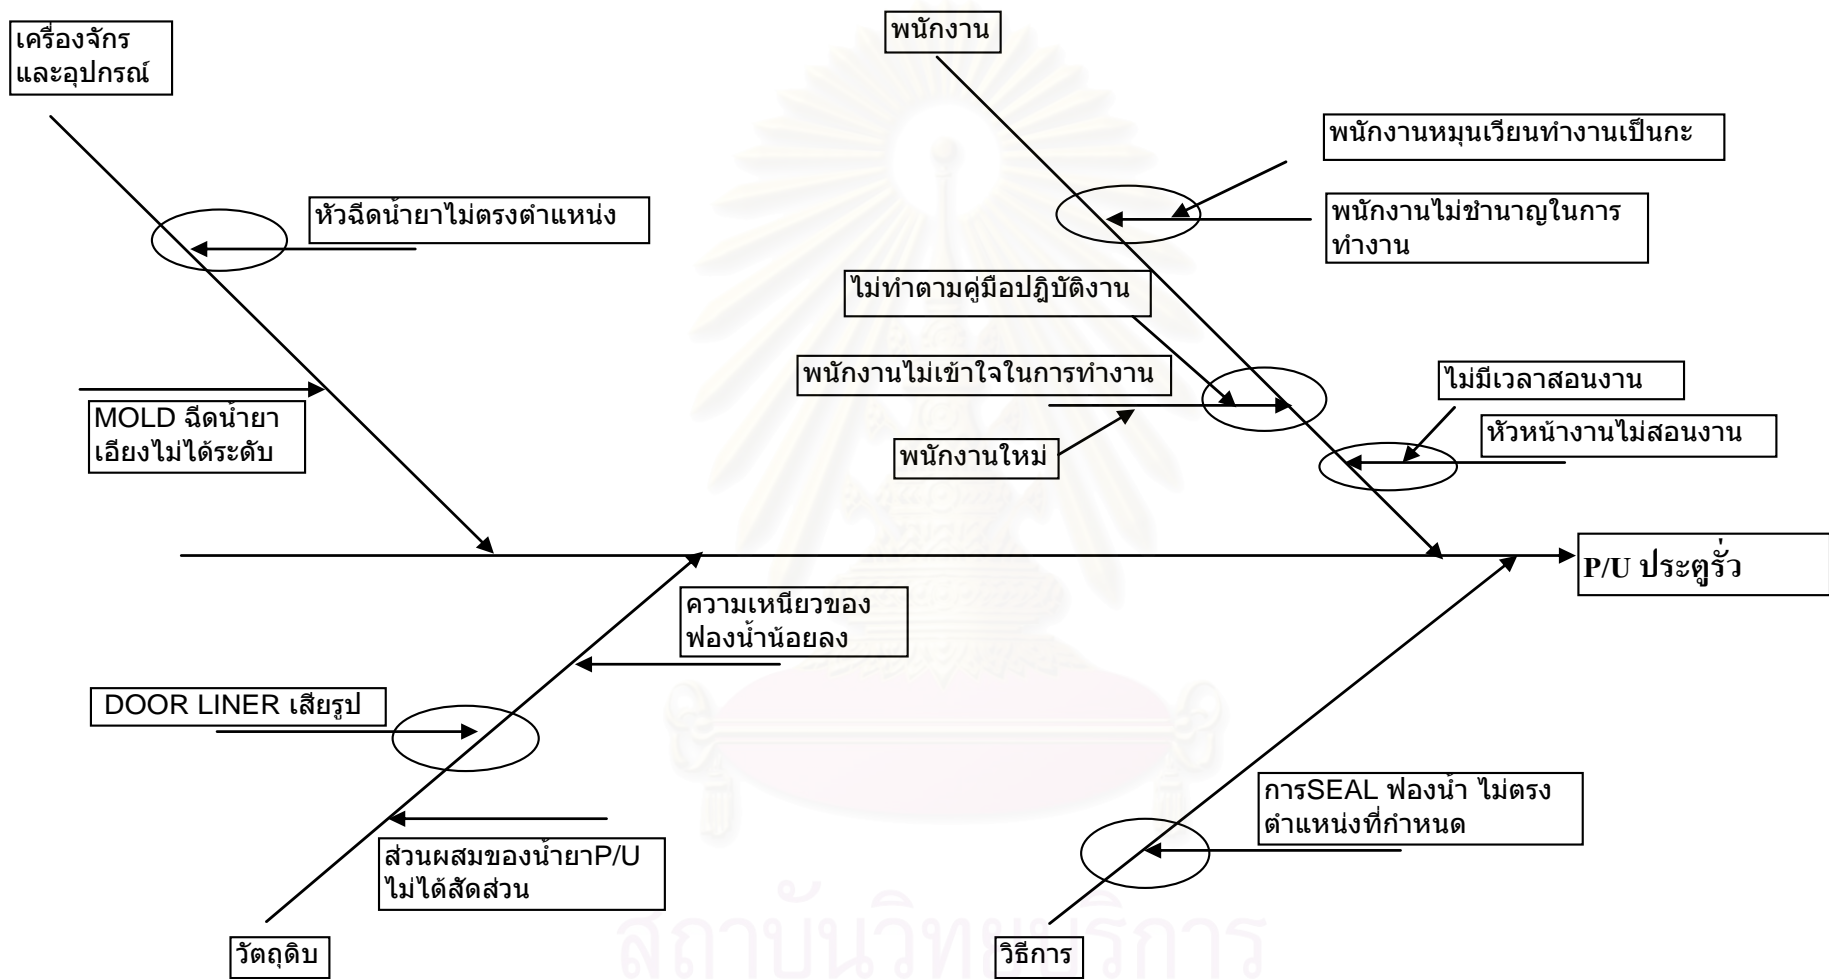

รูปที่ 3.20 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Fan guard gap

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา P/U ประตูรั่ว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

1. พนักงานมีการหมุนเวียนในการทำงาน ทำให้ไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีความสำคัญในการติดตั้งส่วนป้องกันการรั่วไหล
2. วิธีการ Seal ตำแหน่งของฟองน้ำที่ Door PLT. ตามช่องว่างต่างๆ ไม่ตรงตำแหน่งของช่องว่าง
3. Door liner ซึ่งเป็นชิ้นงานที่จะนำมาประกอบ มีการบิดเสียรูป ทำให้หลังจากการประกอบแล้วเกิดช่องว่าง เป็นผลให้ P/U รั่วออกได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา P/U ประตูรั่ว ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือพนักงานที่ไม่มีความชำนาญในการประกอบ , วิธีในการ Seal ติดฟองน้ำที่ Door PLT., Door liner บิดเสียรูป

### 3.5.3 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการปรับประตู

#### 1.การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทางประตูไม่ติดแนบกับตัวตู้

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาทางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้ โดยจากรูป3.22 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานใหม่ หรือย้ายมาจากจุดทำงานที่อื่น เข้ามารับหน้าที่ที่จุดปรับแต่งการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้ จะไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลให้การปรับแต่งแก้ไขทางประตูไม่ทันเวลา และก็ไม่สามารรถแก้ไขปัญหานี้ได้

- หัวหน้างานหรือ Leader ประจำจุดมีหน้าที่หลายอย่าง และไม่มีเวลาที่จะมานำเนะนำการทำงานให้กับพนักงานใหม่ ทำให้พนักงานใหม่ที่เข้ามาทำในกระบวนการนี้ ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การปรับระยะประตูที่จะเอียงกับตัวตู้มากเกินไป จะทำให้ยางที่ประตูเลื่อนตามประตูที่เอียง ทำให้หน้ายางไม่สัมผัสกับตัวตู้เต็มหน้าสัมผัสได้ จึงทำให้แรงดึงคูดของแม่เหล็กภายในยางประตู ที่จะดึงคูดยางประตูแนบกับตัวตู้ลดลงด้วย

- ความร้อนจากเครื่องเป่าที่ให้กับยางประตูเพื่อให้อ่อนตัวและแนบกับตัวตู้ได้ดีมีระยะเวลาในการให้ความร้อนสั้นเกินไป ก็จะทำให้ยางประตูยังคงแข็งกระด้างอยู่ จึงมีผลให้เมื่อประกอบเข้ากับตัวตู้แล้วยางไม่แนบกับตัวตู้


- ระดับความร้อนจากเครื่องเป่า มีระดับต่ำ ทำให้ยางประตูยังคงมีความแข็งกระด้างไม่แนบกับตัวตู้

- ยางประตูที่จับเก็บไม่ดี จะทำให้ยางประตูพลั้งออกเป็นคลื่นเสียรูปได้ ส่งผลให้เมื่อประกอบเข้ากับตัวตู้แล้ว ยางประตูจะไม่แนบกับตัวตู้

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ประตุมีการบิดตัวอันเนื่องมาจาก Mold ที่ฉีดน้ำยา P/U มีไม่ได้ระดับส่งผลให้ประตูที่ใส่อยู่ใน Mold ถูก ดันให้ประตูบิดหลังจากที่อบฉีดประตูแล้ว
- ตัวตู้มีการบิดตัว อันเนื่องมาจากภายใน Mold ฉีดตัวตู้ไม่ได้ระดับ จึงส่งผลให้ตัวตู้เย็นที่อยู่ภายในบิดเอียงตามตัว Mold ไปด้วย ทำให้เมื่อประกอบประตูแล้วไม่แนบกับตัวตู้ยางประตูไม่แนบกับตัวตู้
- ความผิดปกติของ Center hinge หรือ Lo hinge ที่ Dimension ไม่ตรงกับ Drawing ที่กำหนด จะส่งผลถึงการทำงานของประตูที่ไม่เต็มที จะเกิดหน้าสัมผัสของยางประตูมีน้อย ทำให้ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่สำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.22

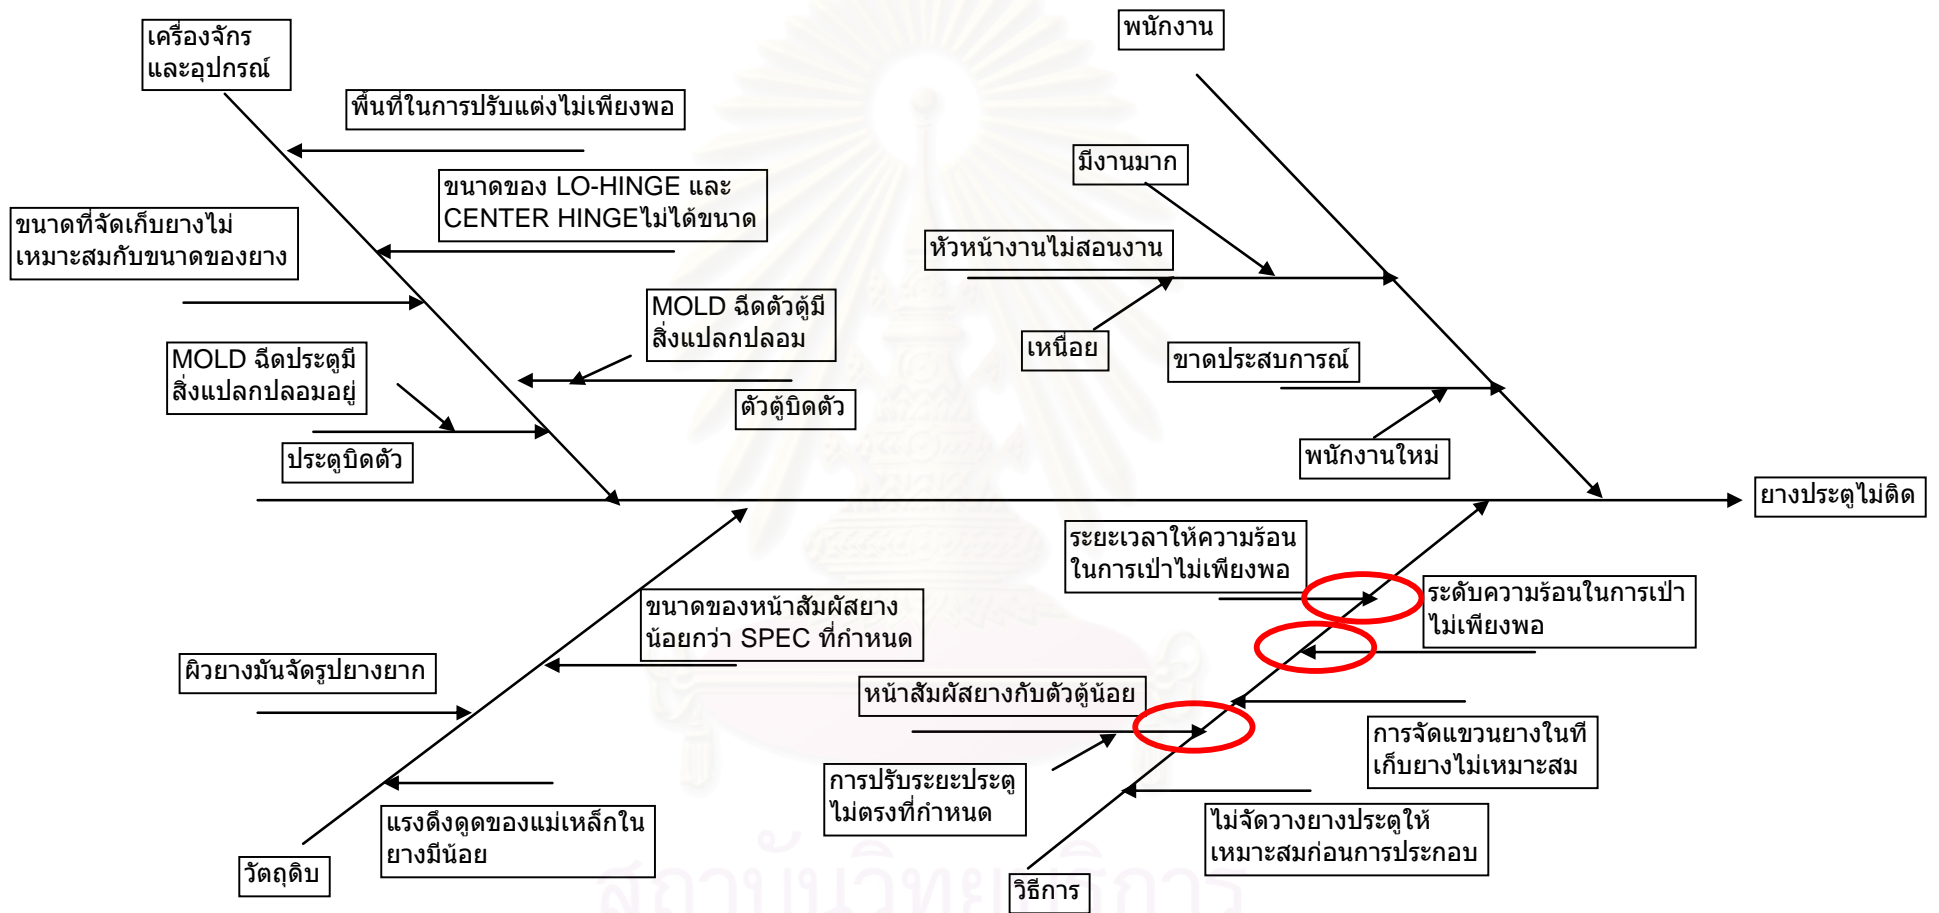

รูปที่ 3.22 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาประตูไม่แนบติดกับตัวตู้

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ยางประตูไม่ติดกับตัวตู้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

1. ระยะเวลาในการให้ความร้อน และระดับความร้อนที่ใช้กับยางไม่มากพอ ทำให้ยางไม่อ่อนตัวแนบกับตัวตู้

2. การปรับตำแหน่งของประตูกับตัวตู้ ถ้ามีการประกอบปรับห่างจากตำแหน่งที่กำหนดจะทำให้ยางประตูไม่ติดได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ยางประตูไม่ติด ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญ คือ ระดับและเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางประตู และ การปรับตำแหน่งของประตูเข้ากับตัวตู้

## 2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู Slide ฝืด

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตู Slide ฝืด โดยจากรูปที่ 3.23 พิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานใหม่ยังไม่มี ความชำนาญในการประกอบยึดขา Frame เข้ากับตัวประตู ซึ่งเกิดจากการสอนงานของหัวหน้างานและการปฏิบัติตามคู่มือการทำงานของพนักงาน จะต้องรู้วิธีการประกอบก่อนที่จะส่งไปยังจุดปฏิบัติงานลำดับต่อไป

- พนักงานไม่ได้ทำการตรวจสอบหลังจากการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้ เนื่องจากหน้าที่การทำงานมีมาก และจำนวนตู้เย็นที่อยู่บน Line conveyor มีจำนวนมากและเคลื่อนที่เร็ว

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการยิง screw เพื่อยึด Rein force เข้ากับตัว Liner ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ตำแหน่งของ Rein force เยื้องไม่ตรงตำแหน่ง

- วิธีการย่ำ Roller เข้ากับ Frame ถ้าจับ Frame ไม่อยู่ในแนวระดับแล้ว หลังจากทำการย่ำตัว Roller แล้วจะทำให้ Frame เกิดการบิดงอได้

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ความเร็วของ Line conveyor ที่เร็ว รวมทั้งพื้นที่ ที่ให้พนักงานปรับแต่งและตรวจ สอบการประกอบมีอย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถทำให้ทำให้เสร็จทันได้ ปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไข

- Mold ของ Inner jig ไม่ไปกดตัวของ Inner box ทำให้ไม่มีแรงไปดัน Inner box จึงทำให้เกิดการวมที่ผิวงาน ส่งผลให้รูที่จะยึด Roller เข้ากับ Inner box เยื้อง และจะเกิดการเสียดสีกับ Frame ในขณะเปิด-ปิดประตู


ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- อัตราส่วนผสมของน้ำยา P/U ไม่ได้ตามที่กำหนด ทำให้ P/U มีแรงดันให้ Inner box บวมออกมาได้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.23



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

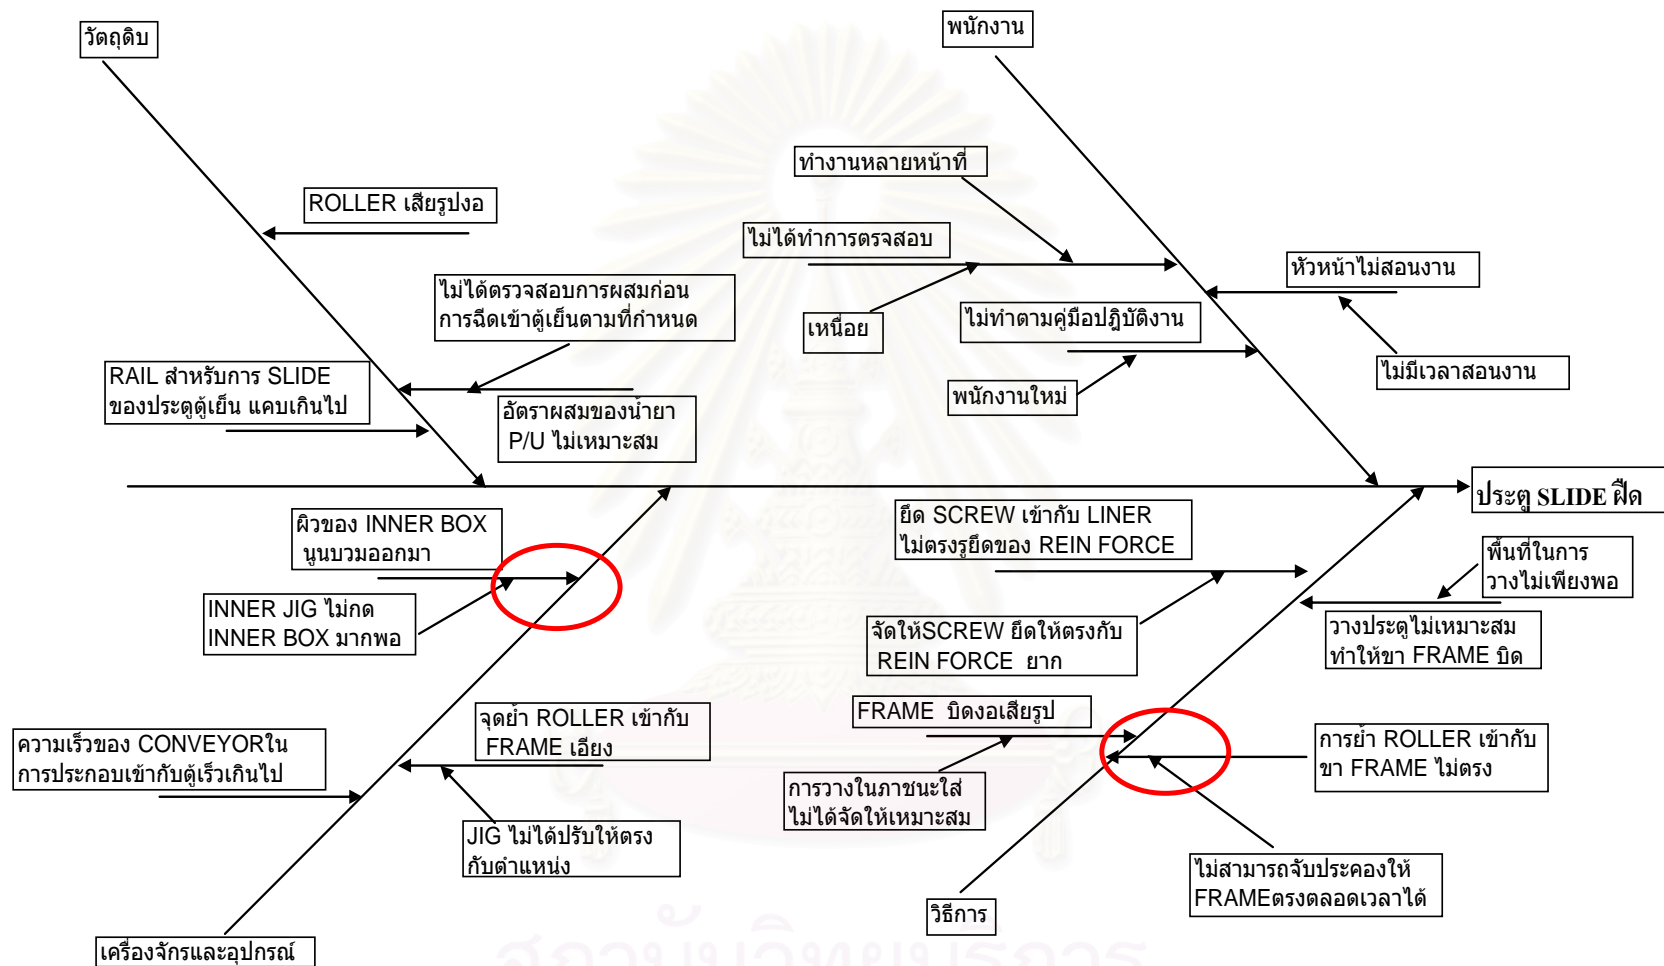

รูปที่ 3.23 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู Slide ฝืด



หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาประตู Slide ฝืด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

1. วิธีการประกอบย៉าดัว Roller เข้ากับตัว Frame จะเกิดการบิดงอเสียรูปของ Frame
2. Inner jig ที่จะไปกดตัวผนัง Inner box ไม่แรงเพียงพอจนทำให้ผนังของ Inner box ฆุน ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ประตู Slide ฝืด ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญ

คือ การประกอบ Roller เข้ากับ Frame แล้วเสียรูป และ Inner jig ไม่ดันให้ Inner box เรียบ

3. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู V ซิด Lo - hinge

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตู V ซิด Lo-hinge โดยจากรูป 3.24 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานประกอบ Side piece เข้ากับ Door plate ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานตามที่คู่มือการทำงานกำหนด ส่งผลให้เกิดการประกอบเกิดการไม่พอดีกัน ชิ้นงานไม่แนบสนิทซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้เมื่อประกอบขึ้นรูปเป็นตัวประตูแล้วจะเกิดการ Side piece สูงกว่าขอบเหล็กของประตู และเมื่อประกอบเข้ากับตัวตู้เย็นแล้ว จะทำให้ Side piece ของประตู ชนเข้ากับ Lo-hinge ได้

- จำนวนตู้เย็นที่อยู่บน Line conveyor มีจำนวนมาก และเคลื่อนที่มีความเร็ว ทำให้เวลาในการปรับแต่งประตู และการตรวจสอบมีน้อยและไม่ทันเวลา

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่ได้จัดวางตำแหน่งของ Rein force ให้ตรงกับจุดที่กำหนดบน Liner มีผลให้เมื่อมีการยึดเข้ากับ Frame แล้ว จะทำให้ประตูเกิดการยกตัวสูงขึ้น และจะส่งผลให้เกิดการชนกันระหว่างประตูกับตัว Lo-HINGE

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การพับขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กที่มาทำเป็น Door plate ไม่ได้มุ่มฉากอันเนื่องมาจากแรงในการพับขึ้นรูปของเครื่องพับไม่พอ จะส่งผลให้เมื่อมีการประกอบเข้ากับ Side piece แล้วไม่พอดี และจะทำให้ Side piece ยกตัวสูงขึ้น ก็จะทำให้เกิดปัญหา ประตูซิดกับ Lo-hinge

- ความเร็วของ Line conveyor มาก ทำให้เวลาของตู้เย็นที่ผ่านจุดปรับแต่งประตูใช้เวลาน้อย และจำนวนตู้เย็นที่มีจำนวนมากจึงทำให้การปรับแต่งประตูที่ไม่สมบูรณ์ จึงมีปัญหาประตู V ซิด Lo-hinge


ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- Side piece ที่ตัดออกมาแล้ว ขนาดความยาวเกินกว่าที่ DWG. กำหนด ทำให้เมื่อประกอบเข้ากับ Door plate แล้ว มีระยะที่สูงกว่า Door plate และไม่แนบสนิท ส่งผลให้เมื่อไปประกอบเข้ากับตัวตู้เย็นแล้วจะทำให้ไปชนกับ Lo-hinge ได้ในขณะที่ประกอบเข้ากับตัวตู้เย็น

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.24



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

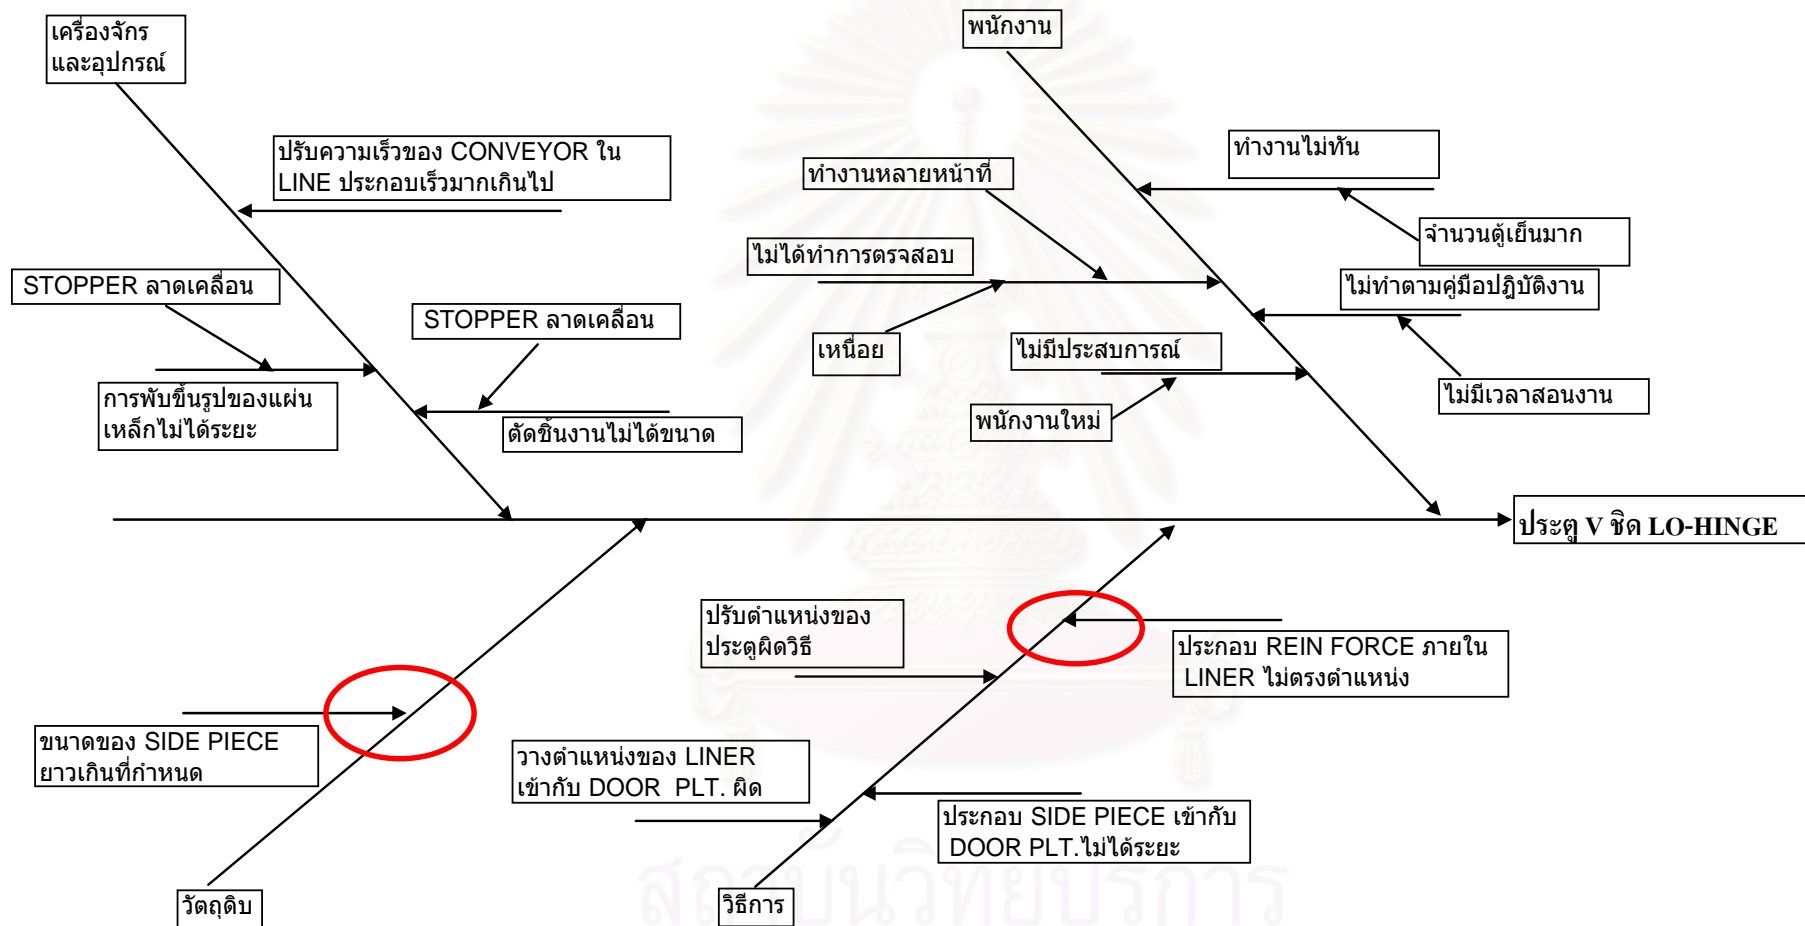

รูปที่ 3.24 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตู V ซิด Lo-hinge

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ประตู V ซิด Lo-hinge ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

1. ขนาดของ SIDE –PIECE ยาวเกินที่กำหนด
2. วิธีการประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ประตู V ซิด Lo-hinge ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ ขนาดของ Side piece ยาวกว่าที่กำหนด, วิธีการประกอบ Rein force ภายในLINER ไม่ตรง

4. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการปรับ ประตูไม่ขนาน

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตูไม่ขนาน โดยจากรูป 3.25 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานประกอบประตูยึดขา Frame เข้ากับประตู ไม่ได้รับการสอนงานตามคู่มือปฏิบัติงานมีผลให้ยิง screw ยึดขา Frame เข้ากับประตูไม่ตรงตำแหน่งยึด จึงเกิดการเอียงไม่เท่ากันของขา Frame ทั้ง 2 ข้าง ดังนั้นเมื่อประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็นแล้ว ก็จะทำให้เกิดการเอียงของประตู

- การใช้เครื่องมือวัดความขนานของประตูไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากการไม่เข้าใจของตัวพนักงาน ทำให้ยังเกิดปัญหาอีกหลังจากผ่านการตรวจสอบความขนานของประตู

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การยึดขา Frame เข้ากับตัว Liner ของประตู ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้
- การยิง screw เพื่อประกอบ Up-hinge ยิงไม่ตรงกับรูเจาะไว้ มีผลให้เมื่อประกอบประตูแล้วจะเกิดการเอียงของประตูเกิดขึ้น ก็จะทำให้ประตูไม่ขนานมากกว่า 2.0mm ( ตามที่ Specกำหนด )

- หลังจากที่มีการประกอบและปรับประตูให้ขนานแล้ว แต่ไม่ได้ทำการย้ำ screw ที่ยึดตัว Frame เข้ากับตัวประตู ทั้ง 2 ข้าง ก็จะมีผลให้แรงยึดของ screw เข้ากับ Frame ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ น้ำหนักของตัวประตูกดต่ำลง ก็จะทำให้ประตูไม่ขนาน

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การเจาะรูด้วยเครื่อง Press เพื่อให้เกิดรูยึด Up-hinge ส่งผลให้การประกอบ Up-hinge เอียงตามรูที่เจาะมาไม่ดี เมื่อประกอบประตูแล้วก็จะทำให้ประตูเอียงตาม

- ในการปรับประตู จะต้องใช้เวลาในการปรับประตูที่อยู่บน Line conveyor ที่เคลื่อนด้วยความเร็ว ก็จะทำให้ปรับประตูไม่ทัน และพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีน้อย ก็จะทำให้ปรับประตูไม่ทันเวลา


ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การพับชิ้นงาน Frame ไม่ได้ฉาก จากร้านค้า ทำให้เมื่อประกอบเข้ากับประตูแล้วเกิดการเอียงของประตูหลังจากที่มีการประกอบเข้ากับตัวตู้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป3.25



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

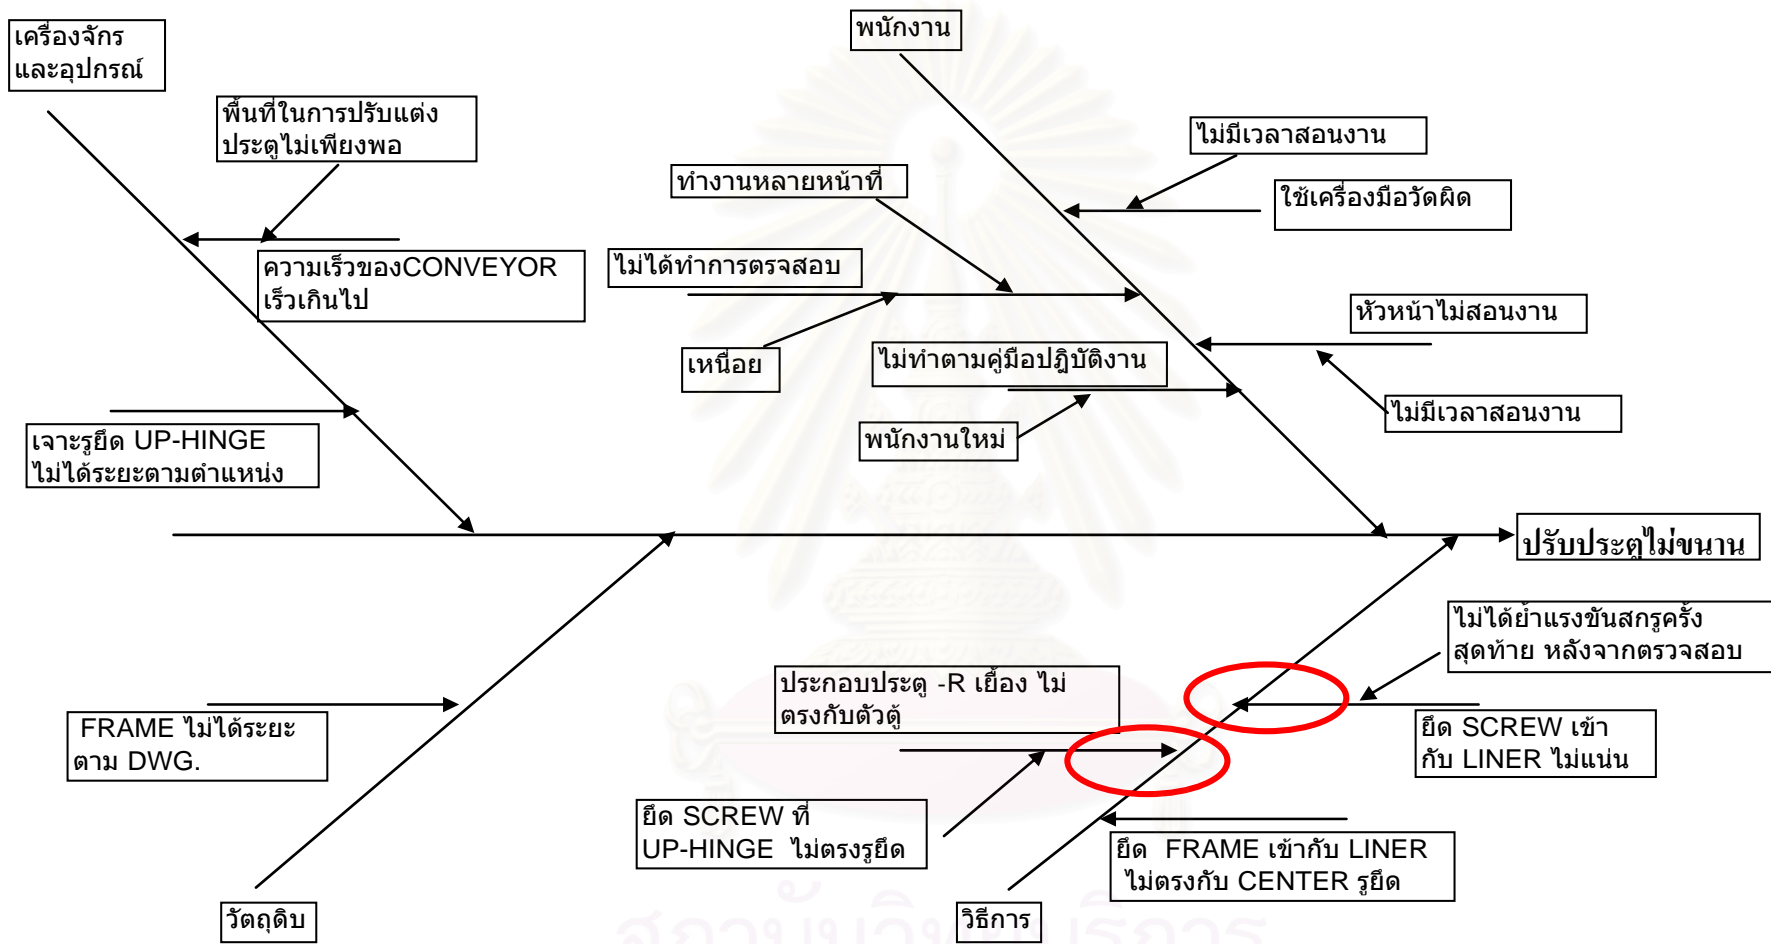

รูปที่ 3.25 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ปรับประตูไม่ขนาน

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ปรับประตูไม่ขนาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

1. ไม่ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย
2. การประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่งยึด

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ปรับประตูไม่ขนาน ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ ไม่ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย ,การประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด

5. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาประตูไม่สปริงกลับ

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตูไม่สปริงกลับ โดยจากรูป 3.26 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้ ซึ่งไม่สามารถรู้ตำแหน่งในการประกอบให้พอดีกันระหว่างประตูกับตัวตู้ ไม่ให้ประตูเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งได้

- หัวหน้างานหรือ Leader ประจำจุดมีหน้าที่หลายอย่าง และไม่มีเวลาที่จะมาแนะนำการทำงานให้กับพนักงานใหม่ ทำให้พนักงานใหม่ที่เข้ามาทำในกระบวนการนี้ ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน

- พนักงานจุดปรับแต่งประตูมีหน้าที่หลายอย่าง และจำนวนตู้เย็นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมาก ก็จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและปรับแต่งได้ทัน ทำให้เกิดปัญหาไปยังจุดถัดไป

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็นถ้าการยึดประตูแนบกับตัวตู้มาก ระยะห่างระหว่างประตูกับตัวตู้้น้อยกว่าที่กำหนด จะทำยางประตูเบียดกับตัวตู้และจะไปเพิ่มแรงเสียดสีให้กับยางประตู ทำให้เปิด-ปิดประตู จะมีแรงต้าน จนประตูไม่สามารถสปริงตัวกลับได้เอง

- การประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็น ถ้าการประกอบประตูมีการเอียงด้านจนประตูเหลื่อมกับตัวตู้เย็นด้านข้าง จะทำให้ขณะปิดประตู จะมีการเบียดชนกับ Door switch จนประตูไม่สามารถสปริงกลับได้เอง

- การยิงสกรูยึดตัว Lo-hinge ซึ่งจะเป็นจุดหมุนของประตู ถ้าแรงยิงสกรูมีน้อยจน Lo-hinge ไม่สามารถทำให้แนบกับตัวตู้เย็นได้ จะส่งผลให้ตำแหน่งการขบกันระหว่าง Lo-hinge กับ Door closer ของประตูซึ่งจะเป็นตัวเริ่มที่จะทำให้ประตูสามารถดีดตัวสปริงกลับได้เอง ผิดตำแหน่ง และมีผลต่อการดีดกลับเองของประตู

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- จำนวนปืนลมที่ใช้สำหรับยิงยึด screw มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้ร่วมกับตำแหน่งในการประกอบ ซึ่งปืนลมแต่ละตัวก็จะมีแรงดันสกรูไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้ามีการยึด Lo-hinge ก็จะมีผลกับแรงดันที่ไม่เหมาะกับการยึด Lo-hinge ได้

- Inner box ที่เป็นผนังด้านข้างของตู้เย็นภายใน ก็จะทำให้ตู้เย็นออกมาจากปกติ ซึ่งจะมีผลกับการเบียดของประตูจนไม่สามารถสปริงกลับได้เอง


ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- Door closer เนื้อของชิ้นงานแข็ง และสีกได้ง่ายเป็นจนตำแหน่งที่จะขบกันระหว่าง Lo-hinge กับ Door closer หายไป จนทำให้ไม่สามารถสปริงกลับได้เอง

- ความผิดปกติของ Center hinge หรือ Lo hinge ที่ Dimension ไม่ตรงกับ Drawing ที่กำหนด จะส่งผลถึงการทำงานของประตูที่ไม่เต็มที่จะเกิดหน้าสัมผัสของประตูมีน้อย ทำให้ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.26



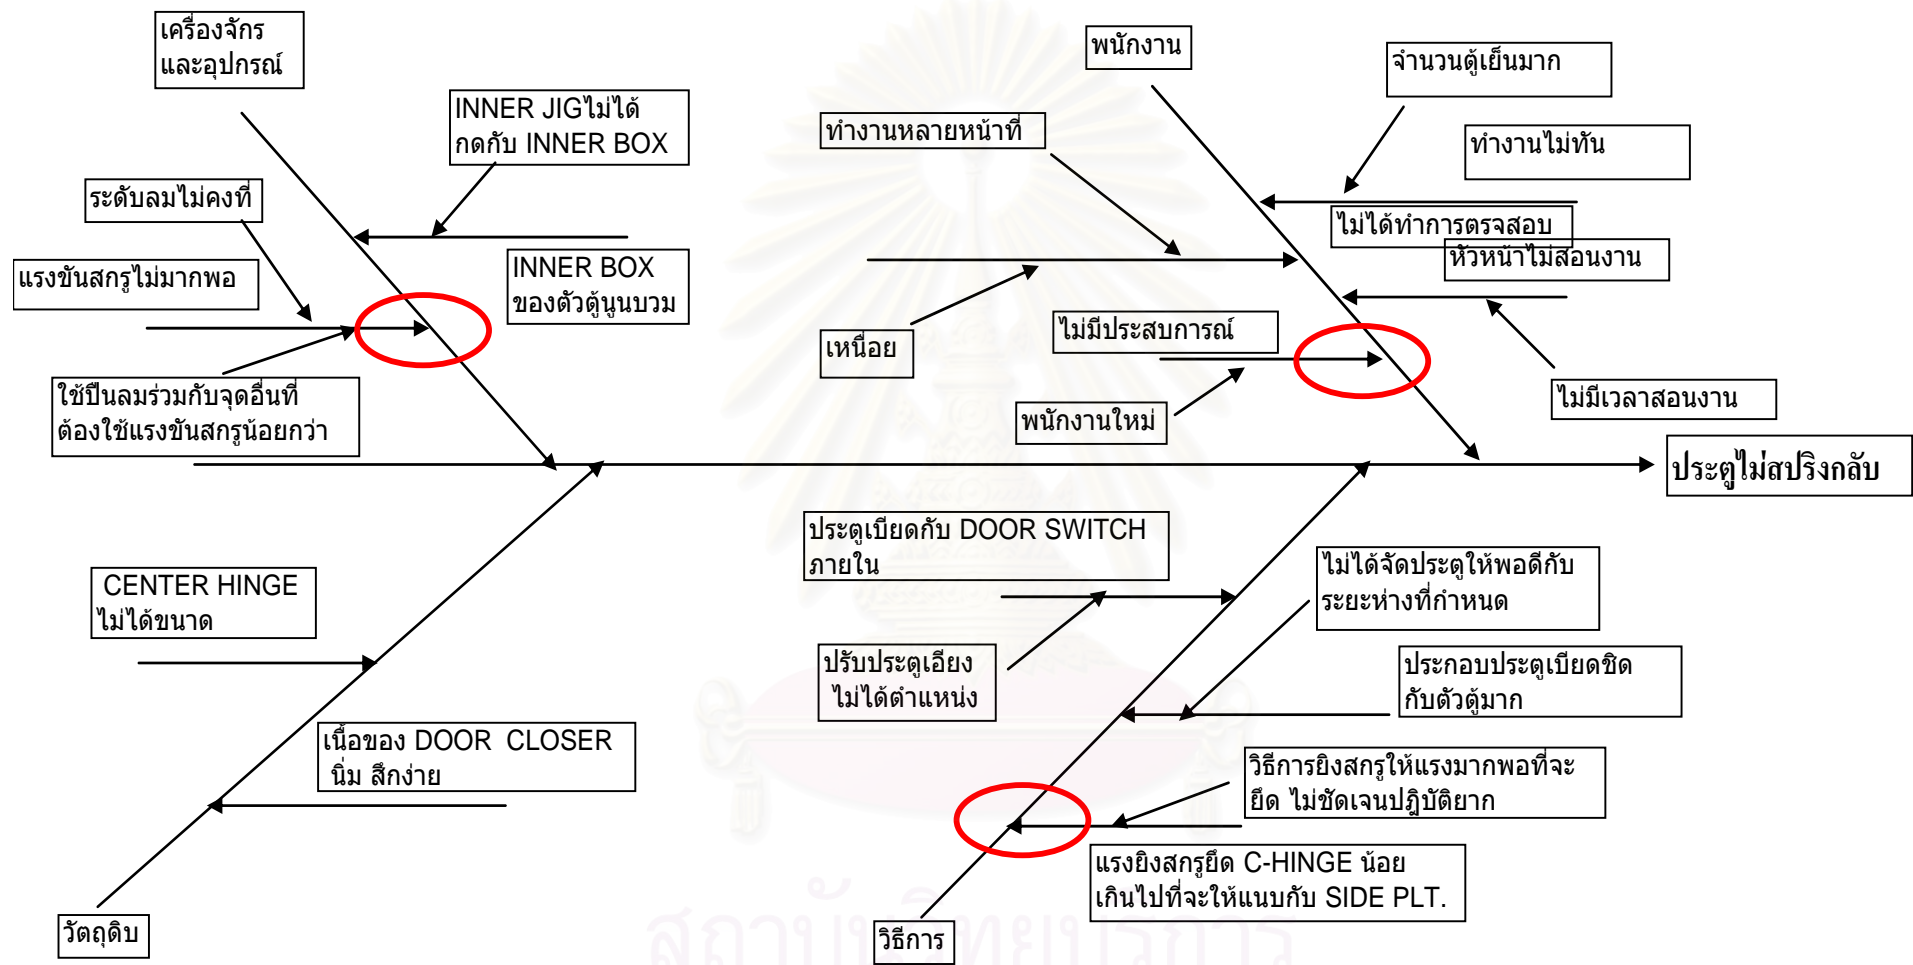

รูปที่ 3.26 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ประตุไม่สปริงกลับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว

1. แรงยึด Lo hinge มีความแน่นน้อยกว่าที่กำหนด
2. พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการประกอบ
3. ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งงานอื่น

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ประตุไม่สปริงกลับ ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ แรงยึด Lo hinge ไม่แนบกับตัวตู้, พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการประกอบ, ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งการประกอบจุดอื่น

#### 6. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาประตุเบียด

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตุเบียด โดยจากรูป 3.27 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการประกอบประตุเข้ากับตัวตู้ ซึ่งไม่สามารถรู้ตำแหน่งในการประกอบยึด Up-hinge เพื่อยึดประตุเข้ากับตัวตู้


ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การประกอบประตุเข้ากับตัวตู้เย็นถ้าการยึดประตุแนบกับตัวตู้มาก ระยะห่างระหว่างประตุกับตัวตู้น้อยกว่าที่กำหนด จะทำยางประตุเบียดกับตัวตู้และจะไปเพิ่มแรงเสียดสีให้กับยางประตุ ทำให้เปิด-ปิดประตุ

ปัจจัยการผลิตด้านเครื่องจักร สาเหตุย่อยเกิดจาก

- การเจาะรูยึด Up-hinge บน Top table ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้เมื่อทำการประกอบประตุแล้วทำให้ประตุเบียดชิดกับตัวตู้

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป 3.27

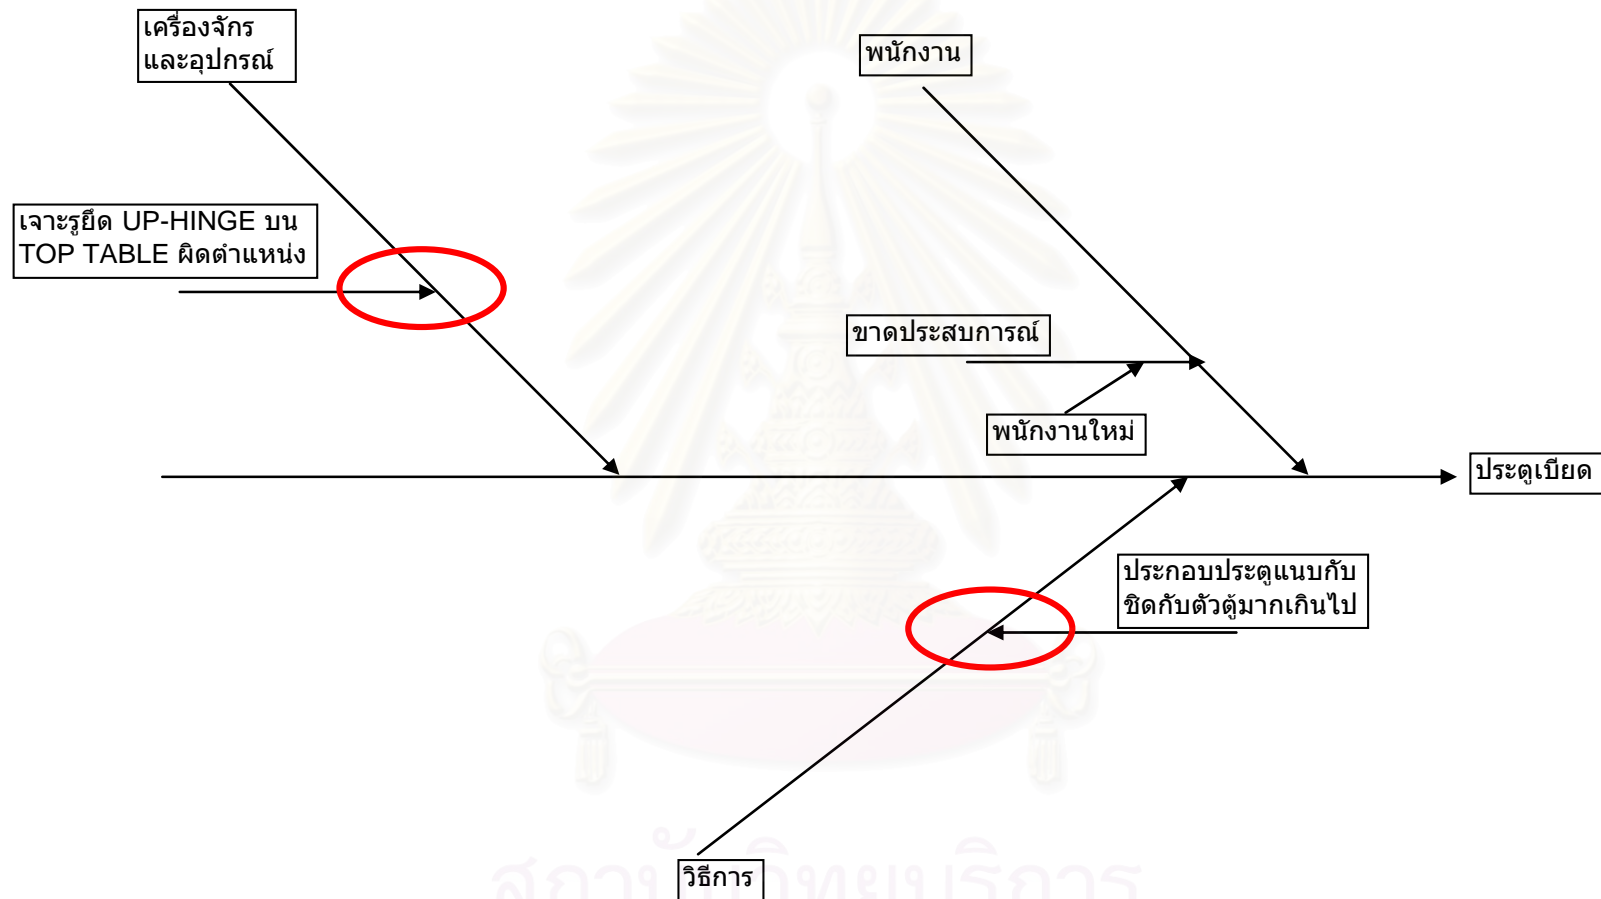

รูปที่ 3.27 แสดงแผนภาพก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประตูเบียด

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ประตุเบียด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว

1. การประกอบประตุชิดกับตัวตู้
2. การเจาะรูยึด Up-hinge บน Top table ผิดตำแหน่ง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ประตุเบียด ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ ประกอบประตุชิดกับตัวตู้ ,การเจาะรูยึด Up-hinge บน Top table ผิดตำแหน่ง

7. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาประตุเอียง

ทีมผู้ชำนาญได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาประตุเอียง โดยจากรูป 3.28 ซึ่งพิจารณาจากสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

ปัจจัยการผลิตด้านพนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการประกอบ Frame เข้ากับ ประตุ

ปัจจัยการผลิตด้านวิธีการปฏิบัติ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ตำแหน่งในการยึด Frame เข้ากับ ประตุไม่ตรงตำแหน่ง
- การปรับตำแหน่งประตุไม่ทันกับความเร็วของ Conveyor
- ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด

เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆดังที่ได้กล่าวเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเลือกสาเหตุที่มีสำคัญส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยพิจารณาความสามารถในการควบคุมสาเหตุนั้นๆ จากรายละเอียดในแต่ละสาเหตุทำให้สามารถเลือกหรือจำแนกสาเหตุที่สำคัญของข้อขัดข้องได้ และทำสัญลักษณ์วงกลมลงในสาเหตุที่เลือกไปวิเคราะห์ FMEA ในแผนภาพที่แสดงสาเหตุและผลของข้อขัดข้อง ดังรูป3.28

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

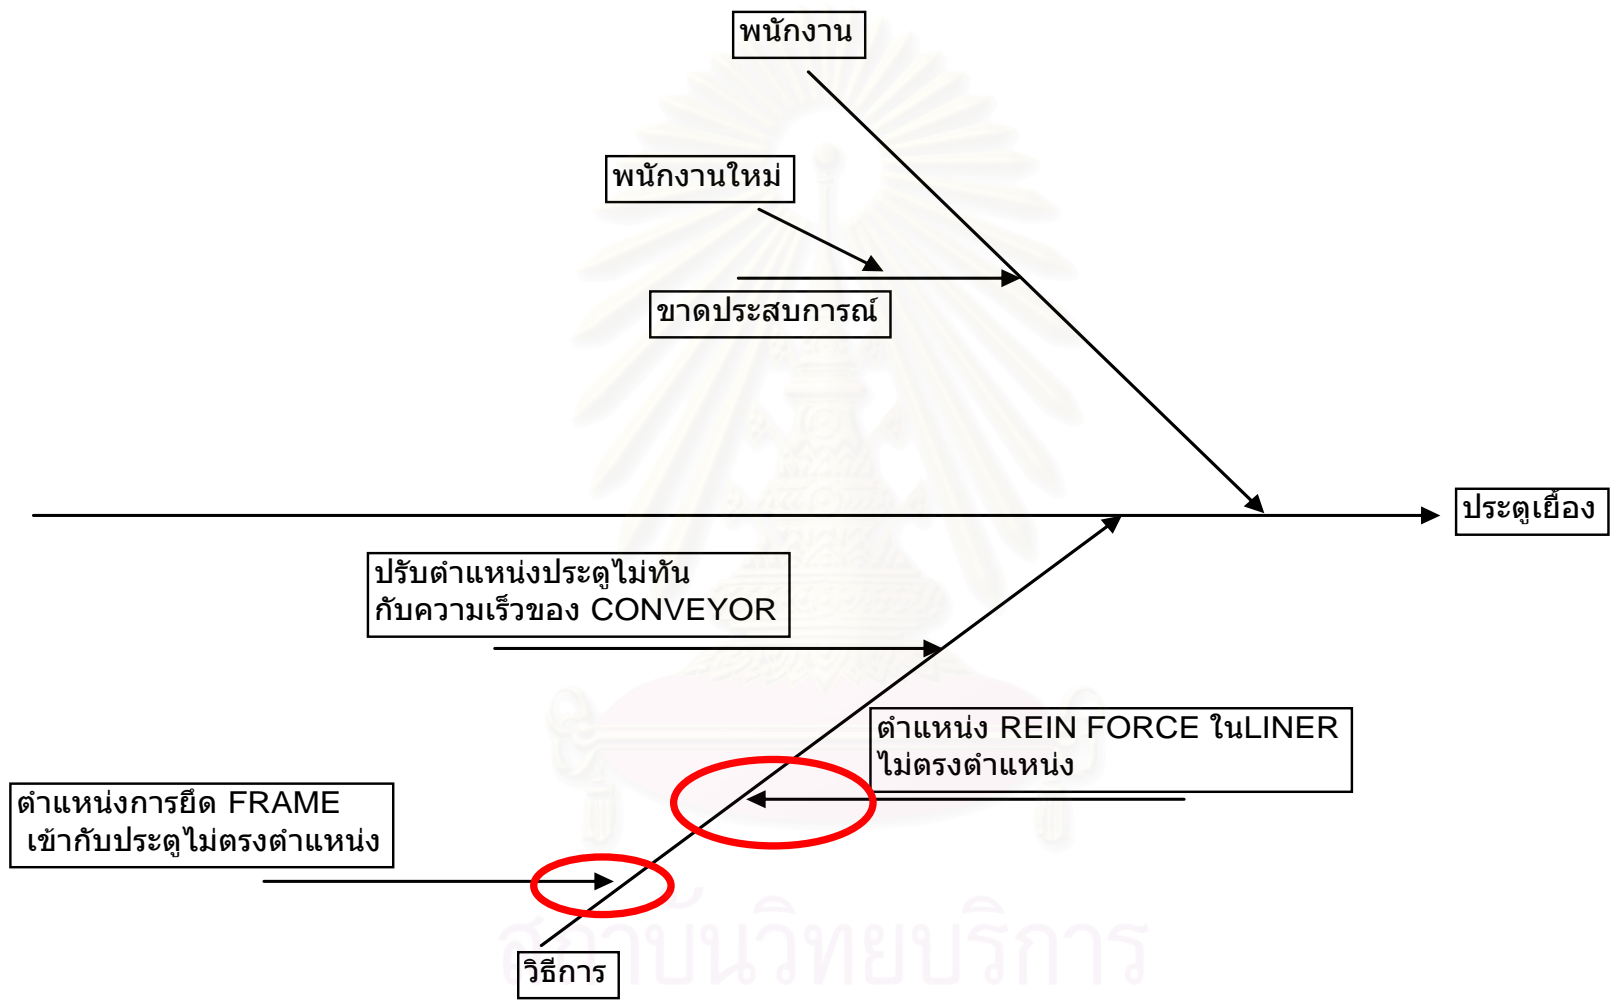

รูปที่ 3.28 แสดงแผนภาพกางปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ประตูเยื้อง

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหา ประตูเยื้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว

1. ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง

2.. ตำแหน่งในการยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่ง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา ประตูเยื้องได้จากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญคือ ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง , ตำแหน่งในการยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่ง

3.6 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย

จากการใช้ผังก้างปลาโดยทีมผู้ชำนาญการในการหาสาเหตุหลักของการเกิดของเสียในแต่ละลักษณะของปัญหา พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุดังกล่าวในแต่ละกระบวนการสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	กระบวนการที่พบ	สาเหตุหลัก
F-guard เป็น gap	กระบวนการประกอบชิ้นส่วน(ASS'Y PART )	- ระยะเวลาในการจัดชิ้นรูปน้อย - วิธีการบรรจุ Fan guard ใสในกล่องบรรจุ
Shelf ไม่ lock	กระบวนการประกอบชิ้นส่วน(ASS'YPART )	- ตำแหน่งเจาะ Z-bush คลาดเคลื่อน
P/U ประตูรั่ว	กระบวนการประกอบประตู ( ASS'Y Door )	- พนักงานไม่มีความชำนาญในการประกอบ - วิธีการ Seal ติดฟองน้ำที่ Door PLT. - Door liner ปิดเสียรูป
ยางประตูไม่ติด	กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	- ระดับและเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางประตู - การปรับตำแหน่งการประกอบประตู
ประตูไม่ขนาน	กระบวนการปรับประตู( ADJUST DOOR )	- ไม่ย่ำแรงขันสกรูเป็นครั้งสุดท้าย - ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง
ประตู Slideฝืด	กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	- การประกอบ Rollerเข้ากับ Frame - Inner jig ไม่กดทับกับ Inner box
ประตู V ซิด Lo-hinge	กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	-- ขนาดของ Side piece ยาวกว่าที่กำหนด - การประกอบ Rein force ภายใน Liner
ประตูไม่สปริงกลับ	กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	- ยึด Lo hinge ไม่แนบกับตัวตู้เย็น - พนักงานไม่ชำนาญ - ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งการประกอบจุดอื่น
ประตูเบี้ยว	กระบวนการปรับประตู (ADJUST DOOR )	-การประกอบประตูชิดกับตัวตู้ -การเจาะรูยึด Up-hinge บน Top table ผิดตำแหน่ง
ประตูเยื้อง	กระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )	-ประกอบ Rein force ภายในLINER ไม่ตรงตำแหน่ง -ตำแหน่งในการยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่ง

ภายหลังที่ทางคณะทำงานทุกคน ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ การเกิด ข้อบกพร่องที่จำแนกออกมานั้น ดำเนินการวิเคราะห์ตามเทคนิควิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ ผลกระทบของกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis หรือ PFMEA) โดย พัฒนาตารางการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต หรือ PFMEA สำหรับการ ดำเนินการสรุปประเด็นข้อบกพร่อง สาเหตุของข้อบกพร่อง และการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ใน ตาราง PFMEA สามารถอธิบายตามองค์ประกอบของตาราง PFMEA โดยหมายเลขแต่ละขั้นตอนจะระบุไว้ ในตาราง PFMEA ที่แสดงไว้ดังนี้

1. หมายเลข PFMEA โดยทางคณะทำงานได้กำหนดหมายเลข PFMEA ได้มีมาตรฐานและ ความหมายของหมายเลขดังนี้

HCPT-FMEA-F/A-08/001 = ชื่อโรงงานตัวอย่าง- FMEA-หน่วยงาน-ปี/ครั้งที่ทำ

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ ใช้ชื่อบรรณกษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำกรวิเคราะห์

3. จัดทำโดย ให้ใส่ชื่อคณะทำงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ PFMEA ขึ้น

4. หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ใส่หมายเลขรุ่นหรือรหัสกลุ่ม ของผลิตภัณฑ์

5. วันที่ป้อน ให้ระบุวันที่เริ่มต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในตาราง PFMEA นั้น

6. วันที่ของ PFMEA ให้ระบุถึงวันที่จัดทำต้นฉบับตาราง PFMEA นี้ โดยให้รวมถึงวันที่ได้รับการ ทบทวนครั้งล่าสุดท้าย

7. คณะทำงานหลัก ให้ลงรายชื่อตำแหน่งของคณะทำงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และมีประสบการณ์ ตลอดทั้งความสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ ซึ่งรายชื่อตำแหน่งที่ระบุคือ คณะทำงานหลักที่ได้ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา

8. กระบวนการ/หน้าที่ของกระบวนการ ให้ระบุถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการหรือการ ปฏิบัติงานที่ทำกรวิเคราะห์

9. ลักษณะข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องด้านศักยภาพได้รับการจำกัดความไว้ในลักษณะซึ่งกระบวนการ สามารถล้มเหลวทางศักยภาพได้ ในการสอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งในช่อง ลักษณะข้อบกพร่องจะทำการบันทึกการข้อบกพร่องที่ได้กำหนดไว้ในตอนต้น โดยอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ร่วมกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานขั้นตอนถัดไปก็ย่อมได้ อย่างไรก็ตามในการจัดทำ FMEA ทางคณะทำงานได้ตั้งสมมติฐานว่าวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ที่เข้ามามีความถูกต้อง

10. ผลกระทบด้านศักยภาพของข้อบกพร่อง โดยผลกระทบด้านศักยภาพของข้อบกพร่องอาจ นิยามว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งความหมายของลูกค้า คือกระบวนการทำงานในขั้นตอนถัดไป หน่วยงานถัดไป รวมไปถึงลูกค้าภายนอกคือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ซึ่งการประเมินจะต้องพิจารณา ความสำคัญของลูกค้าแต่ละประเภทเป็นกรณีไป

11. ภาวะรุนแรง(Severity) เป็นการประเมินสภาพความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้า ตามความหมายที่ได้ระบุไว้ในช่องที่ 10 โดยการประเมินนั้นเป็นการประเมินถึงความรุนแรงของปัญหาหรือ ข้อบกพร่อง(Severity) ที่มีต่อกระบวนการผลิต และลูกค้า ค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Severity, S) เป็นค่าที่ชี้บ่งความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง โดยถ้าผลกระทบมีความรุนแรงต่อกระบวนการผลิต และลูกค้ามาก ค่า Severity จะมีค่าสูงตามไปด้วย โดยทั่วไปจะประมาณค่าความรุนแรงมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซึ่งการประเมินและให้คะแนนนั้นจะกระทำโดยคณะทำงานหลักของบริษัท โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนความรุนแรง (S)จากนั้นดำเนินการประเมินค่าคะแนนความรุนแรงของข้อบกพร่องที่กำหนดต่อกระบวนการผลิตและลูกค้าสรุปไว้ในตาราง FMEA สำหรับค่าคะแนนความรุนแรงของข้อบกพร่องต่าง ๆ

12. สาเหตุด้านศักยภาพ/กลไกของข้อบกพร่อง สาเหตุด้านศักยภาพของข้อบกพร่อง ให้ระบุในเชิงอธิบายว่าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จากสาเหตุอะไร โดยอธิบายในลักษณะที่เป็นสิ่งซึ่งสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ ซึ่งทางคณะทำงานได้ร่วมกันระดมความคิดและวิเคราะห์คัดเลือกสาเหตุที่มีความสำคัญต่อการเกิดข้อบกพร่อง และเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้จากแผนภาพแสดงสาเหตุและผลของข้อบกพร่อง ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไปแล้วในข้างต้น

13. การเกิดขึ้น (Occurs) หรือการประเมินคะแนนของโอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุข้อบกพร่อง (Occurrence, O) เป็นการคาดการณ์ว่าสาเหตุหรือกลไกของข้อบกพร่องที่ได้ระบุไว้ในช่องก่อนหน้านี้นี้ จะมีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยตัวเลขการจัดลำดับแนวโน้มการเกิดขึ้นจะใช้ระดับคะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 10 สำหรับคณะทำงานได้นำเกณฑ์การประเมินและค่าโอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุข้อบกพร่องที่อ้างอิงไว้ โดยเป็นการประเมินร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคณะทำงานหลักของบริษัท สำหรับค่าคะแนนที่ได้รับการประเมินแล้วนั้นได้ระบุไว้ในตาราง (FMEA)

14. การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน ได้แก่รายละเอียดของการควบคุม ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ความเป็นไปได้ในการเกิดข้อบกพร่องเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเป็นการตรวจพบว่าข้อบกพร่องอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ การควบคุมเหล่านี้สามารถเป็นการควบคุมกระบวนการ อาทิ กำหนดการพิสูจน์ข้อผิดพลาด หรือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

15. การตรวจพบ (Detection) ได้แก่การประเมินความสามารถของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบันที่ได้เสนอไว้ โดยได้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบหาสาเหตุต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์การตรวจสอบความผิดปกติแบบอัตโนมัติ หรือแม้แต่วิธีการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานผลิต วิธีต่าง ๆ เหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์



และประเมินความสามารถว่าสามารถตรวจสอบพบสาเหตุของข้อบกพร่องหรือไม่ ซึ่งข้อควรระวังคือ Occurrence มีค่าไม่ได้หมายความว่าค่า Detection จะต้องมีค่าต่ำไปด้วย

16. ทั้งนี้ Detection ขึ้นกับความสามารถของกระบวนการปัจจุบันในการตรวจสอบ ส่วน Occurrence ขึ้นกับลักษณะข้อกำหนดในการทำงานของกระบวนการผลิต สำหรับเกณฑ์การประเมินและค่าโอกาสความสามารถตรวจสอบสาเหตุข้อบกพร่องที่อ้างอิงมาใช้นั้น เมื่อดำเนินการประเมินค่าต่าง ๆ โดยคณะทำงานหลักของบริษัทแล้วนั้น จึงนำค่าประเมินและวิธีการควบคุมต่าง ๆ ระบุไว้ในตาราง FMEA

17. ดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า (RPN) เมื่อประเมินค่าต่าง ๆ ทั้งในด้านความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Severity, S) , โอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุข้อบกพร่อง (Occurrence , O) และความสามารถในการตรวจสอบพบสาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Detection ,D) ครบถ้วนแล้วนั้น ทางคณะทำงานจึงดำเนินการคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า (Risk Priority Number หรือ ค่า RPN) ของแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพที่อยู่ในกระบวนการผลิต

โดยค่าดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า (Risk Priority Number หรือ ค่า RPN) เป็นผลการคูณกันระหว่างค่า Severity, Occurrence และ Detection หรือสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

$$RPN = (S) \times (O) \times (D)$$

ค่า RPN นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุความเสี่ยงของกระบวนการผลิตที่นำมาเป็นกรณีศึกษาว่ามีโอกาสล้มเหลว หรือเกิดลักษณะที่บกพร่องขึ้นมากน้อยเพียงใด และใช้สำหรับระบุลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องนั้น ๆ ด้วย ค่า RPN ที่ได้คำนวณไว้แล้วนั้นระบุ FMEA ในหัวข้อ RPN

### ตารางที่ 3.10 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA ของ HITACHI

#### CONSUMER PRODUCT

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบ ของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบ ของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้ เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับ
อันตรายร้ายแรง โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของ ผู้เย็น ทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บหรือสร้างความ เสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงและ/หรือไม่ สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ โดยไม่มีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยไม่มีการเตือน	10
อันตรายร้ายแรง แต่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของ ผู้เย็นทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บหรือสร้างความ เสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง และ/หรือไม่ สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยมีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ผู้เย็น/ส่วนประกอบไม่สามารถ ใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตาม จุดประสงค์พื้นฐาน)	หรือ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%)หรือผู้เย็น/ ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ผู้เย็น/ส่วนประกอบมี สมรรถนะการทำงานที่ลดลง, เสี่ยงล้นดั่ง หรือสร้าง ความสับสนการใช้งานแก่ลูกค้า แต่ใช้งานได้ ทำให้ ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	หรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วน ต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า 100%)หรือผู้เย็น/ ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งผู้เย็น/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความสวยงามดึงดูดความ สนใจลูกค้าสะดวกสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ ลูกค้าไม่พอใจ	หรือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์(น้อยกว่า 100%)อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้อง คัดแยก หรือ ผู้เย็น/ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งผู้เย็น/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายมี สมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ใช้งานได้	หรือ ผลิตภัณฑ์(100%)อาจถูกแก้ไข, หรือผู้เย็น/ ส่วนประกอบถูกซ่อมนอกสายการผลิตโดยไม่ต้อง ส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสี่ยงล้นดั่ง ลูกค้าส่วนใหญ่มากกว่า 75% สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อย กว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสี่ยงล้นดั่ง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน(น้อยกว่า 100%)ถูกแก้ไข โดยไม่มีการกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำใน สายการผลิตแทนนอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสี่ยงล้นดั่ง ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน(น้อยกว่า 100%)ถูกแก้ไข โดยไม่มีการกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำใน สายการผลิตและในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือ เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ของ HITACHI  
CONSUMER PRODUCT

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	> 100 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้	$\geq 0.01$ ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	1

ตารางที่ 3.12 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA ของ  
HITACHI CONSUMER PRODUCT

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจสอบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อม หรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้อย่าง	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	อบรมผู้ปฏิบัติงาน มีเอกสารซึ่งบ่งเป็นลายลักษณ์อักษร	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ GO/No Go เกจตรวจสอบ 100% สำหรับชิ้นงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่างๆ ได้ หรือใช้ เกจตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับการตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือตรวจพบในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ โดยมีการกรองเพื่อยอมรับในหลาย ๆ ระดับ : การจัดหา, คัดเลือก, ติดตั้ง, ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน(มีการใช้ เกจอัตโนมัติร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมาก	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

#### ชนิดของการตรวจสอบ

A = ตัวป้องกันความผิดพลาด

B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ

C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

18. ปฏิบัติการเสนอแนะ เมื่อข้อบกพร่องได้รับการจัดลำดับโดย RPN ปฏิบัติการเชิงแก้ไขควรได้รับการดำเนินการ ในส่วนที่มีค่าความวิกฤตสูงสุด โดยเลือกหัวข้อที่มีดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า ((Risk Priority Number หรือ ค่า RPN) ที่มีค่ามากกว่า 100 (Stamatis, 1995 : 39) ไปทำการพิจารณา กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยแนวทางปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต หรือลดค่าดัชนีความเสี่ยงชี้หน้า (RPN) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการวิเคราะห์ ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) โดยการลดค่า RPN นั้นดำเนินการได้ 3 แนวทางคือ

1. ลดค่าความรุนแรง (Severity) เป็นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ การเปลี่ยนแปลงแบบหรือกระบวนการผลิตไม่สามารถกระทำได้ง่าย เนื่องจากส่วนที่ต้องใช้การลงทุนสูง และใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข ดังนั้นแนวทางที่กระทำได้ง่ายกว่านั้นคือ ลดค่าโอกาสการเกิดสาเหตุของข้อบกพร่อง และปรับปรุงความสามารถในการควบคุมกระบวนการให้เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อลดค่า Occurrence ลดค่าโดยการแก้ไขป้องกันปัญหา และปรับปรุงข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ และข้อกำหนดของกระบวนการผลิตบางส่วน

3. เพื่อลดค่า Detection เป็นส่วนใหญ่ โดยการเพิ่มหรือปรับปรุงเทคนิคการตรวจสอบควบคุมของกระบวนการปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิธีการสุ่มตัวอย่าง เปลี่ยนวิธีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยวิธีการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะส่งผลให้ค่า Occurrence ลดลงด้วยเนื่องจากสามารถตรวจสอบพบได้มากขึ้น ทำให้การแก้ไขปัญหามีความชัดเจนมากขึ้น

19. วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ (สำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

### 3.7 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากข้อเสีย

เมื่อทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้ว ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปรูปแบบของข้อเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

### 3.7.1 Fan guard เป็น gap

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา Fan guard เป็น gap คือกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y ) ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ และแยกเพื่อทำการแก้ไขได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำมากซึ่งตรงกับระดับ 4

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.2 Shelf ไม่ lock

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา Shelf ไม่ lock คือกระบวนการประกอบชิ้นส่วน(PART ASS'Y) ซึ่งเมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วมีผลให้ ความสะดวกในการใช้งานของตู้เย็นลดลง แต่การทำงานหลักของตู้เย็นยังคงปกติอยู่ การแก้ไขจะถูกส่งออกนอกสายการผลิต และสามารถซ่อมแก้ไขภายในหน่วยงานได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 5

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

### 3.7.3 P/U ประตูรั่ว

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา Shelf ไม่ lock คือกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ) เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะมีผลกระทบกับความสวยงามของประตู เพราะสามารถเห็นเนื้อ P/U แทรกซึมออกมาตามขอบของประตู ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ในขณะที่ใช้งาน การแก้ไขสามารถกระทำได้ที่พบเห็นในสายการผลิต ซึ่งไม่กระทบกับชิ้นส่วนอื่นของตู้เย็น เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 4

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.4 ยางประตูไม่ติด

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ยางประตูไม่ติด คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะมีผลต่อสมรรถนะการทำงานลดลงของตู้เย็น ระบบทำความเย็นจะทำงานหนักมากขึ้น ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และตามบริเวณที่ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้เย็น จะเห็นหยดน้ำเกิดขึ้น เนื่องจากความเย็นภายในตู้จะกระทบกับความชื้นภายนอก และภายในตู้เย็นบริเวณที่มีปัญหา จะเกิดละอองน้ำแข็งที่หนาแน่น เนื่องจากความชื้นของภายนอกเข้าไปด้านใน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 7

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.5 ประตูไม่ขนาน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตูไม่ขนาน คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) เมื่อเกิดปัญหา จะทำให้ลักษณะภายนอกของตู้เย็นผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการประกอบประตูตู้เย็นทั้ง 2 บานไม่ขนานกัน สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในสายการผลิต จะมีผลให้คัดแยกเพื่อแก้ไข และจะต้องใช้เวลาในการซ่อมไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 6

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.6 ประตู Slide ผิด

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตู Slide ผิด คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) เมื่อเกิดปัญหา จะทำให้ สมรรถนะในการใช้งานของตู้เย็นลดลง การเปิด-ปิดประตูในแต่ละครั้งจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติ ลูกค้าสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจน และเมื่อใส่สิ่งของภายในตู้เย็น จะต้องใช้แรงในการปิดประตูมากขึ้น ้ชั่วโมง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 7

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.7 ประตู V ซิด Lo-hinge

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตู V ซิด Lo-hinge คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) เมื่อเกิดปัญหา จะทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างประตูกับ Lo-hinge ในขณะที่เปิดประตู เนื่องจากปกติจะมีการยกตัวของประตู V ในขณะที่ทำการดึงประตูออก ทำให้สมรรถนะการทำงานของตู้เย็นลูกค้าจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนในขณะที่ใช้งานชั่วโมง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 7

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.8 ประตูไม่สปริงกลับ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) เมื่อเกิดปัญหาจะทำให้การทำงานของประตูตู้เย็นผิดปกติ มีผลให้ประตูปิดไม่สนิทเมื่อทำการใช้งาน ความเย็นจากภายในตู้เย็นจะไหลออกสู่ภายนอก ลูกค้าสามารถสังเกตได้ชัดเจน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 7

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.9 ประตูเปิด

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตูไม่สปริงกลับ คือกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )เมื่อเกิดปัญหาจะทำให้ยางประตูเสียดสีกับขอบตู้เย็น แล้วจะทำให้ยางประตูขาดได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 7

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.10 ประตูเอียง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา ประตูเอียง คือกระบวนการปรับประตู( ADJUST DOOR )เมื่อเกิดปัญหาจะทำให้รูปลักษณะของตัวตู้เย็นไม่สวยงาม ลูกค้ำสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่3.10 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงระดับต่ำซึ่งตรงกับระดับ 4

ดังนั้นทางทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

## 3.8 การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้รับทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วได้มาทำการพิจารณาถึงกระบวนการในปัจจุบัน มีการดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันหรือมีวิธีการในการตรวจพบลักษณะของเสียอย่างไร ซึ่งข้อสรุปที่ได้มีดังต่อไปนี้

### 3.8.1 Fan guard เป็น gap

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า การตรวจสอบชิ้นงานหลังจากฉีดพลาสติกแล้ว จะทำการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบโดยพนักงานประจำเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น ก่อนที่จะปล่อยให้เย็นตัวแล้วใส่ในกล่องบรรจุเพื่อจะส่งไปยังหน่วยงานประกอบอื่นต่อไป ส่วนการบรรจุลงในกล่องชิ้นส่วน จะทำการตรวจสอบก่อนด้วยสายตาของพนักงานในการประกอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 พบว่า การตรวจพบชิ้นงาน Fan guard เป็น gap ที่มีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการฉีดพลาสติกที่เร็วเกินไป โดยใช้พนักงานประจำเครื่องฉีด ตรวจสอบเอง มีประสิทธิภาพตรวจพบต่ำมากซึ่ง ตรงกับหมายเลข 7 ส่วนสาเหตุมาจากการบรรจุลงในภาชนะ จะใช้พนักงานประจำจุดปฏิบัติงานทำการตรวจสอบ ด้วยสายตาเช่นเดียวกันซึ่ง ตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.2 Shelf ไม่ lock

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการตรวจสอบตำแหน่งการ Punch รูที่ Inner box ในแต่ละ Lot ที่ผลิต มีแต่ตำแหน่งอื่นที่ตรวจสอบ



ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 พบว่า การตรวจจับปัญหา Shelf ไม่ lock ที่มีสาเหตุมาจากการ Punch รู ที่ Inner box ผิดตำแหน่ง ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบ ซึ่ง ตรงกับหมายเลข 10

### 3.8.3 P/U ประตูรั้ว

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการประชุมชี้แจงก่อนการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานประจำวัน เกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้นและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานที่ทำงานทั้งพนักงานใหม่และเก่าได้เข้าใจและซึมซับถึงความสำคัญในการทำงานไม่ให้เกิดของเสีย และมีการให้ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งก่อนที่จะส่งให้ขั้นตอนต่อไป วิธีการ Seal ติดฟองน้ำที่ขอบการประกอบของประตูเพื่อป้องกันการรั่วซึม หลังจากที่ทำกร Seal เสร็จแล้ว จะมีเพียงสายตาของพนักงานประกอบเท่านั้น ส่วน Door liner ที่ส่งมาจากหน่วยงาน V/F เพื่อที่จะทำการประกอบเป็นประตู ก็มีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานประกอบเท่านั้นก่อนที่จะประกอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 พบว่า การตรวจจับปัญหา P/U ประตูรั้ว ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ พนักงานที่ไม่ความชำนาญวิธีการ Seal ฟองน้ำที่ Door PLT. และ Door liner ที่นำมาประกอบนั้นมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตอย่างละเอียดเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.4 ยางประตูไม่ติด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการปรับระดับความร้อนของเครื่องเป่าความร้อนก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อเป่ายางประตูที่ประกอบเป็นตู้เย็นแล้ว และอยู่บน Line conveyorซึ่งจะใช้สายตาของพนักงานตรวจสอบเท่านั้นในการตรวจจับปัญหา ส่วนการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็น จะทำการประกอบโดยพนักงานประกอบ ซึ่งการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการประกอบจะใช้เพียงสายตาของพนักงานประกอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 พบว่า การตรวจจับปัญหา ยางประตูไม่ติด ซึ่งมีสาเหตุมาจากเวลาและระดับความร้อนของเครื่องเป่ายางประตู และความสมบูรณ์ของการประกอบประตู จะใช้เพียงสายตาในการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบ และพนักงานประกอบประตูบน Line conveyor เท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.5 ประตู Slide ผิด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า การประกอบ Roller เข้ากับขา Frame ของประตูโดยการย่ำด้วยเครื่องตอก จะทำการตรวจสอบในแต่ละครั้งของการย่ำ Roller ด้วยสายตาของพนักงานประกอบและทำการเคลื่อนย้ายตัวตู้เย็นที่ผ่านการประกอบประตูด้วย Conveyor แล้วมายังจุดปรับแต่งประตู จะใช้เครื่องมือในการปรับแต่ง โดยใช้สายตาและการทดสอบการทำงานของประตูเท่านั้นในการทดสอบ ส่วน

สาเหตุที่เกิดจาก Inner jig ไม่กดทับตัว Inner box ทำให้เกิดการบวมของผิว Inner box จะตรวจสอบได้เพียง สายตาของพนักงานหลังจากทำการขึ้นรูปตัวผู้เย็นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับปัญหา ประตู Slide ฝืด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสียดรูปของตัว Frame หลังจากการประกอบตัว Roller เข้ากับ Frame ด้วยการย้ำ การปรับแต่งของประตูซึ่งอยู่บน Conveyor เคลื่อนที่ และ Inner jig ไม่กดทับตัว Inner box ทำให้บวมออกจะใช้เพียงสายตาในการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบและพนักงานประกอบ เท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.6 ประตู V ซิด Lo-hinge

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า การปรับแต่งประตู V ซิด Lo-hinge บน Conveyor มีแต่เพียงการตรวจสอบด้วย jig วัดความห่างของระดับประตู ขนาดของ Side piece ยาวกว่าที่กำหนด มีการตรวจสอบด้วยการสุ่มตรวจสอบรับเข้ามาจาก MAKER ก่อนที่จะนำมาประกอบจากหน่วยงาน Incoming ส่วนวิธีการประกอบของ Rein force เข้ากับ Liner นั้นยังไม่มี การตรวจจับความผิดปกติหลังจากการประกอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับปัญหา ประตู V ซิด Lo-hinge ที่อยู่บน Conveyor จะมีการตรวจจับโดยใช้ jig วัดระดับประตู ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 ขนาดของ Side piece ยาวเกินกำหนด จะมีการตรวจสอบขึ้นงานก่อนการรับเข้าจากหน่วยงาน Incoming ซึ่งตรงกับหมายเลข 4 ส่วนสาเหตุมาจากการประกอบ Rein force เข้ากับ Liner นั้นไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งตรงกับหมายเลข 10

### 3.8.7 ประตูไม่ขนาน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สาเหตุจากไม่ขันย้าสกรูหลังจากการปรับแต่งประตูที่หน่วยงานปรับแต่งประตู จะแสดงผลว่าประตูไม่ขนานเมื่อไปถึงหน่วยงาน Packing เนื่องจากการเคลื่อนที่ของ Conveyor ไปยังกระบวนการเปิด-ปิดประตูในหน่วยงานต่างๆ ทำให้ประตูที่ไม่ได้ย้าสกรูเกิดการคลายตัวไม่ยึดประตูให้แน่น จึงทำให้แสดงผลประตูไม่ขนานในหน่วยงานถัดไป ซึ่งสามารถที่จะจับปัญหาได้ด้วยมี jig วัดระดับประตูด้วยพนักงานตรวจสอบ สาเหตุจากการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้ ที่ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด จะทำให้ระดับประตูเอียงไม่ขนาน และสามารถตรวจจับได้ด้วย jig วัดระดับประตูด้วยพนักงานตรวจสอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับปัญหาประตูไม่ขนาน จากการไม่ได้ย้าสกรูยึดประตูหลังจากการปรับแต่งประตูด้วย jig วัดระดับประตู ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 ส่วนสาเหตุจากการประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง จะตรวจจับปัญหาได้ด้วย jig วัดระดับประตูซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.8.8 ประตูไม้สปริงกลับ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สาเหตุจาก การยึดสลัก Lo hinge ไม่แนบกับตัวตู้จะทำให้จุดหมุนของประตูไม่แน่นพอที่จะทำให้เพิ่มแรงเหวี่ยงของประตู จะสามารถตรวจจับปัญหาด้วยพนักงานตรวจสอบ ส่วนสาเหตุจากพนักงานประกอบประตูไม่มีประสบการณ์ สามารถตรวจจับปัญหาได้ด้วยการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบ ประจำหน่วย สาเหตุจากการใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งการประกอบจุดอื่น และสามารถตรวจจับได้ด้วยพนักงานตรวจสอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับปัญหา ประตูไม้สปริงกลับ การตรวจจับปัญหาจากสาเหตุ ยึดสลักไม่แนบ , พนักงานไม่มีประสบการณ์ , การใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งอื่น สามารถตรวจจับได้ด้วยพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.9 ประตูเบียด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สาเหตุจาก การประกอบประตูเบียดชิดกับ ตัวตู้เย็น สามารถตรวจจับด้วย พนักงานตรวจสอบประจำ LINE ส่วนสาเหตุจากการเจาะรูยึด Up-hinge ไม่ตรงที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดประตูเบียดชิดได้จะตรวจสอบโดยการตรวจสอบชิ้นงานชิ้นแรกของ Lot ในขณะการตั้งเครื่องจักร

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับทั้งการประกอบประตูชิดตัวตู้เย็น ตรวจสอบด้วยพนักงานประกอบได้ด้วย พนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 และการตรวจจับตำแหน่งที่ผิดปกติของรูยึด Up-hinge บน Top plate ตรวจสอบด้วยการตรวจสอบชิ้นงานชิ้นแรกของ Lot ในขณะการตั้งเครื่องจักร ซึ่งตรงกับหมายเลข 4

### 3.8.10 ประตูเยื้อง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สาเหตุจากการประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงกับตำแหน่งที่กำหนด ยังไม่มีวิธีที่สามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ สาเหตุจากตำแหน่งในการยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่ง สามารถตรวจจับได้ด้วยสายตาของพนักงานตรวจสอบ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ ( D ) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 3.12 การตรวจจับสาเหตุจากการประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่งยังไม่มีวิธีการตรวจจับได้ ซึ่งตรงกับหมายเลข 10

### 3.9 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้วได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้โดยใช้ข้อมูลเดือนมกราคม – ตุลาคม 2551 ตามตารางที่ 3.2 ซึ่งมีการผลิตชิ้นงานรวมทั้งสิ้น 353,695 ชิ้น แต่เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลของทางโรงงานตัวอย่างยังไม่มีความชัดเจน จึงไม่สามารถแยกออกมาเป็นแต่ละกระบวนการได้ ซึ่งสามารถแยกได้เพียงลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยผลสรุปจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 3.11 ได้ผลดังนี้

#### 3.9.1 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

Fan guard gap พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 5,217 ชิ้น โดยมีสาเหตุ

- ระยะเวลาในการฉีดขึ้นรูปน้อย จำนวน 2,078 ชิ้น คิดเป็น 0.59 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6
- การบรรจุลงในภาชนะขนส่ง จำนวน 1,962 ชิ้น คิดเป็น 0.55 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

Shelf ไม่ lock พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 2,967 ชิ้น โดยมีสาเหตุ

- ตำแหน่งเจาะยึด Z-bush ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 859 ชิ้น คิดเป็น 0.24 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2 ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

#### 3.9.2 กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

P/U ประตูรั่ว พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 5,097 ชิ้น โดยมีสาเหตุ

- พนักงานไม่มีความชำนาญในการประกอบ จำนวน 513 ชิ้น คิดเป็น 0.15 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5
- วิธีการ Seal ติดขอบฟองน้ำที่ Door PLT. จำนวน 2,251 ชิ้น คิดเป็น 0.64 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6
- Door liner บิดเสียรูป จำนวน 613 ชิ้น คิดเป็น 0.17 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

#### 3.9.3 กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR )

ยางประตูไม่ติด พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 8,860 ชิ้น โดยมีสาเหตุ

- ระดับและเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางประตู จำนวน 5,078 ชิ้น คิดเป็น 1.44 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

- การปรับตำแหน่งประตู จำนวน 2,473 ชิ้น คิดเป็น 0.70 % ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) มีค่าใกล้เคียง 0.5 % ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

ประตู Slide เปิด พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 11,493 คู่ โดยมีสาเหตุ

- การประกอบ Roller เข้ากับ Frame แล้วเสียรูป จำนวน 636 ชิ้น คิดเป็น 0.18 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- Inner jig ไม่กดทับ Inner box จำนวน 2,394 ชิ้น คิดเป็น 0.68 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

ประตู V ซิด Lo-hinge พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 3,255 คู่ โดยมีสาเหตุ

- ขนาดของ Side piece ยาวกว่าที่กำหนด จำนวน 127 ชิ้น คิดเป็น 0.035 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O)มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

- วิธีการประกอบ Rein force ภายใน Door liner จำนวน 883 ชิ้น คิดเป็น 0.24% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ประตูไม่ขนาน พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 2,023 คู่ โดยมีสาเหตุ

- ไม่ย่ำแรงขันสกรูยึด Frame กับ Door liner จำนวน 940 ชิ้น คิดเป็น 0.27 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- การประกอบ Up-hinge ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 1,083 ชิ้น คิดเป็น 0.31 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

ประตูไม่สปริงกลับ พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 1,378 คู่ โดยมีสาเหตุ

- ยึด Lo hinge ไม่แนบกับตัวตู้ จำนวน 481 ชิ้น คิดเป็น 0.14 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการประกอบ จำนวน 201 ชิ้น คิดเป็น 0.06 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

- ใช้ปืนลมร่วมกับการประกอบตำแหน่งอื่น จำนวน 495 ชิ้น คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

4

-

ประตูเบียด พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 2,455 คู่ โดยมีสาเหตุ

- ประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้ จำนวน 707 ชิ้น คิดเป็น 0.19 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5
- ตำแหน่งการเจาะรูยึด Up-hinge บน Top plate ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 530 ชิ้น คิดเป็น 0.15 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ประตูเยื้อง พบชิ้นงานเสียทั้งสิ้น 2,369 คู่ โดยมีสาเหตุ

- ประกอบ Reinforce ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 205 ชิ้น คิดเป็น 0.06 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3
- ตำแหน่งในกานยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 163 ชิ้น คิดเป็น 0.05 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิตลงในตารางทาง คณะทำงานได้นำข้อมูลมาประเมินคะแนนตามค่าความเสี่ยงชั้นนำ ( RPN ) เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาข้อบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ ( RPN ) มากที่สุดและค่าเกิน 100 ( ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ) ซึ่งค่า S ,O ,D และ RPN ของแต่ละข้อได้แสดงไว้ในตาราง 3.13

ตารางที่ 3.13 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

ลำดับ ที่	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	S	O	D	RPN
1	ประกอบ ชิ้นส่วน	Shelf ไม่ lock	ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน	5	5	10	250
2	ประกอบ ชิ้นส่วน	Fan guard มี gap	ใส่ในภาชนะบรรจุก่อนที่ ชิ้นงานจะ SET ตัว	4	6	7	168
3	ประกอบ ชิ้นส่วน	Fan guard มี gap	อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่ กำหนด	4	6	7	168
4	ประกอบ ประตู	P/U ที่ประตูรั้ว	พนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการ ปฏิบัติงาน	4	5	7	140
5	ประกอบ ประตู	P/U ที่ประตูรั้ว	การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่ กำหนด	4	6	7	168
6	ประกอบ ประตู	P/U ที่ประตูรั้ว	Door liner เสียรูป	4	5	7	140
7	ปรับแต่ง ประตู	ยางประตูไม่ แนบติดกับตัวตู้	ระยะเวลาและระดับในการให้ความ ร้อนไม่เพียงพอ	7	7	7	343
8	ปรับแต่ง ประตู	ยางประตูไม่ แนบติดกับตัวตู้	ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด	7	6	7	294
9	ปรับแต่ง ประตู	ปรับประตูไม่ ขนาน	ไม่ได้ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย	6	5	5	150
10	ปรับแต่ง ประตู	ปรับประตูไม่ ขนาน	เจาะรูยึดUP-hingeไม่ตรงตำแหน่ง	6	6	5	180
11	ปรับแต่ง ประตู	ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง	7	5	10	350
12	ปรับแต่ง ประตู	ประตู V ซิด Lo-hinge	ขนาดของ Side piece ยาวเกิน กำหนด	7	3	4	84
13	ปรับแต่ง ประตู	ประตูฝืด	Frame เสียรูปขณะย้าย Roller	7	5	7	245

ลำดับ ที่	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	S	O	D	RPN
14	ปรับแต่ง ประตู	ประตูฝืด	Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box	7	6	7	294
15	ปรับแต่ง ประตู	ประตูไม่สปริง กลับ	พนักงานไม่มีประสบการณ์	7	3	7	147
16	ปรับแต่ง ประตู	ประตูไม่สปริง กลับ	แรงขัน screw ยึด Lo-hinge น้อย ไป	7	4	7	196
17	ปรับแต่ง ประตู	ประตูไม่สปริง กลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดอื่น	7	4	7	196
18	ปรับแต่ง ประตู	ประตูเบี้ยว	ประกอบประตูเบี้ยวติดกับตัวตู้	7	5	7	245
19	ปรับแต่ง ประตู	ประตูเบี้ยว	ตำแหน่งการเจาะรูยึด Up-hinge บน Top plate ไม่ตรงตำแหน่ง	7	4	4	112
20	ปรับแต่ง ประตู	ประตูเอียง	ประกอบ Reinforce ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง	4	3	10	120



3.10 การบันทึกข้อมูลในตาราง PROCESS FMEA

FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS ( PROCESS FMEA )

ตารางที่ 3.14 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA สำหรับกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y)

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-08/001

Page 1 of 1

Item :REF Final assay

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.) 3/12/08

Rev.

Core Team : ยุทธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรพมา ( Q.A. ) ,สุรัตน์ ( DESIGN ) ,สุพจน์ ( DESIGN ) ,มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบชิ้นส่วน	SHELFไม่ lock	shelf จะหลุดออกมาจากที่ lock ในขณะที่ใช้งาน	5	ตำแหน่งในการเจาะรู Z- bush ที่ I/Bไม่ตรงจุดที่ กำหนด	5	ไม่มี	10	250							
ประกอบชิ้นส่วน	Fan guard เป็น gap	ลูกค้ำสามารถสังเกตเห็นได้	4	วางชิ้นงานใส่กล่อง ก่อนที่ชิ้นงานจะSET ตัว เรียบร้อย	6	ตรวจสอบโดยสายตา	7	168							
				อัตราความเร็วของการ ฉีดพลาสติกเร็วกว่าที่ กำหนด	6	ตรวจสอบโดยสายตา	7	168							

ตารางที่ 3.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA สำหรับกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y)

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบประตู และฉีด P/U	P/U รั่วที่ประตู	ลูกค้าสามารถเห็นได้ชัดเจน และไม่สวยงาม	4	พนักงานประกอบไม่ เข้าใจความสำคัญและ ปฏิบัติตามคู่มือ	5	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	140							
			4	Door Liner เสียรูป ก่อนที่จะนำมาประกอบ	5	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	140							
			4	วิธีการ SEAL ฟองน้ำไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้	6	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	168							

ตารางที่ 3.16 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA สำหรับกระบวนการปรับประตู (ADJUST DOOR )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู	ยางประตูไม่แนบติด กับตัวตู้	ความเย็นที่อยู่ภายในจะรั่ว ไหลออกมาทำให้การทำงานของ ตู้เย็นหนัก และอาจจะ เกิดหยดน้ำที่บริเวณที่รั่ว	7	ระยะเวลาและระดับ ความร้อนไม่เพียงพอ	7	ตรวจด้วยสายตา	7	343							
			6	ปรับระดับประตูไม่ได้ ระยะที่กำหนด	6	ตรวจด้วยสายตา	7	294							
	ปรับประตูไม่ขนาน	รูปลักษณะของตู้เย็นผิดปกติ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัด	6	ยึด Up-hinge ไม่ตรง ตำแหน่งที่กำหนด	6	ใช้ jigตรวจสอบ	5	180							
5			ไม่ได้ทำการขัน screw ที่ Frame เข้ากับ LINER หลังผ่านการตรวจสอบ ความสมบูรณ์แล้ว	5	ใช้ jigตรวจสอบ	5	150								
ประตู Slide เปิด	เปิด-ปิดประตูจะใช้แรง มากกว่าปกติลูกค้าจะ สามารถรู้ได้	7	Inner box หนุนเนื่องจาก jig ไม่ไปกดทับ	6	ใช้สายตาของพนักงานใน การตรวจสอบ	7	294								

ตารางที่ 3.16 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA สำหรับกระบวนการปรับประตู (ADJUST DOOR ) (ต่อ)

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประตู V ซิด Lo-hinge	เปิดประตู V จะชนกับ Lo-hinge ขณะเปิดประตูลูกค้ำรู้สึกได้ชัดเจน	7	Frame เสียรูปจากการ	5	ใช้สายตาของพนักงานในการตรวจสอบ	7	245								
			ย้า Roller ประกอบ Rein force	5	ไม่มีการตรวจสอบ	10	350								
	ประตูเบียด	7	ขนาดของ Side piece ยาวเกินกำหนด	3	ตรวจสอบที่ Incoming ก่อนส่งเข้าPROD.	4	84								
			ประกอบประตูเบียดซิด เข้ากับ ประตู ยึด Up-hinge ไม่ตรง	5	ทดสอบโดยพนักงาน ตรวจสอบที่มีระดับการถ่วง	7	245								
ประตูเยื้อง	4	ลูกค้ำสามารถสังเกตได้ง่ายว่า ประตูเยื้อง	รูเจาะที่ Top table	4	ใช้การตรวจสอบชิ้นงานแรก	4	112								
			การยึด SCREW ไม่ตรงกับตำแหน่งของ REIN FORCE ภายใน LINER	3	ไม่มี	10	120								
ประตูไม่สปริงกลับ	7	ประสิทธิภาพการทำงานของ ประตูไม่สมบูรณ์ ลูกค้ำสังเกตได้	ประกอบCENTER hinge ไม่แนบกับตัวตู้	4	ทดสอบโดยพนักงาน ตรวจสอบที่มีระดับการถ่วง	7	196								

ตารางที่ 3.16 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA สำหรับกระบวนการปรับประตู (ADJUST DOOR ) (ต่อ)

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุมกระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
	ประตูไม่สปริงกลับ	ประสิทธิภาพการทำงานของประตูไม่สมบูรณ์ลูกค้าสังเกตได้	7	พนักงานไม่มีระสบการณ์ปรับแต่งประตู  ใช้ปืนลมที่ไม่ใช่ตั้งค่าแรงบิดสำหรับประกอบ CENTER hinge	3  4	ทดสอบโดยพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์  ทดสอบจากพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์	7  7	147  196							

## บทที่ 4

### การดำเนินการลดของเสีย โดยใช้ PROCESS FMEA

#### 4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1

การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยขอบเขตจากการวิจัยนี้ได้กำหนดให้ทำการลดของเสียในกระบวนการผลิตตู้เย็นระบบ No frost โดย ครอบคลุมเฉพาะกระบวนการประกอบตู้เย็นระบบ No frost ตั้งแต่ 2 ประตู่ขึ้นไป ที่ Line การประกอบของหน่วยงานงาน F/A -K1 และสาเหตุจากกระบวนการผลิตก่อนหน้า ภายหลังจากได้ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดขึ้นของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ซึ่งข้อบกพร่องนั้นๆได้จำแนกตามกระบวนการผลิตโดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆในกระบวนการผลิตตู้เย็น No frost ที่จะส่งผลทำให้เกิดข้อบกพร่องตามที่จำแนกออกมา ซึ่งสาเหตุหลักได้นำมาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่มีความละเอียดมากขึ้นคือการวิเคราะห์ข้อบกพร่องตามที่จำแนกออกมา ซึ่งสาเหตุหลักได้นำมาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่มีความละเอียดมากขึ้นคือการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิตตู้เย็น ( Process Failure Mode and Effect Analysis : PFMEA ) จนสามารถได้รายการข้อบกพร่องจากสาเหตุต่างๆที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ภายหลังจากที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการวิเคราะห์ถึงลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิตตู้เย็น และสามารถจำแนกคัดเลือกลักษณะข้อบกพร่องจากสาเหตุต่างๆมาทำการแก้ไข ปัญหาตามรายละเอียด ตารางที่ 3.9(แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย) ดังนั้นในการแก้ไขจะเป็นการดำเนินการปรับปรุงในส่วนของปัจจัยการผลิต คือ พนักงาน ,เครื่องจักรและเครื่องมือ ,วิธีการ และวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อลดค่า RPN ลง ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำหรับการปรับปรุงจะดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิคทางด้าน IE ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมพนักงาน โดยปรับปรุงเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน อันได้แก่ แบบบันทึกการสอนงาน On the Job Training , แบบประเมินการสอนงาน
2. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในการทำงาน โดยปรับปรุงถึงมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน สื่อให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ให้พนักงานสามารถใช้เอกสารในการทำงานได้จริง
3. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในการตรวจสอบ โดยการสร้างใบตรวจสอบกระบวนการเพื่อตรวจสอบ และมีความถี่ในการตรวจสอบที่ชัดเจน, สร้างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบมีลำดับในการตรวจสอบ และการ

แก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด , ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานวิธีการตรวจสอบซึ่งสาเหตุที่พนักงาน  
ละเลยการตรวจสอบชิ้นงานเกิดจากพนักงานไม่มีมาตรฐานในการตัดสินใจว่าชิ้นงานใดเสียหรือดี

4. การทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ( Preventive Maintenance )  
โดยการตรวจเช็คที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ การตรวจเช็คประจำวัน , การตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

ผู้เชี่ยวชาญกำหนดให้ค่า RPN ที่ > 100 จะได้รับการพิจารณาในการแก้ไขทั้งหมด โดยมีรายการ  
ดังต่อไปนี้

กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASSY ) มีของเสียที่เกิดขึ้น 2 รายการที่มีค่า  
RPN > 100 คือ

1. Shelf ไม่ lock

- มีสาเหตุจาก ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน มีค่า RPN 250

2. Fan guard มี gap

- มีสาเหตุจาก ใส่ภาชนะบรรจุก่อนที่ชิ้นงานจะ Set ตัว มีค่า RPN 168
- มีสาเหตุจาก อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด มีค่า RPN 168

กระบวนการประกอบประตู ( Door ASSY ) มีของเสียที่เกิดขึ้น 1 รายการที่มีค่า RPN > 100 คือ  
1. P/U ที่ประตูรั่ว

- มีสาเหตุจาก หัวหน้าไม่ได้ทำการอบรมพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน มีค่า RPN 140
- มีสาเหตุจาก การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด มีค่า RPN 168
- มีสาเหตุจาก Door Liner เสียรูป มีค่า RPN 140

กระบวนการปรับแต่งประตู ( Door ADJUST ) มีของเสียที่เกิดขึ้น 7 รายการที่มีค่า  
RPN > 100 คือ

1. ยางประตูไม่ติด

- มีสาเหตุจากระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ มีค่า RPN 343
- มีสาเหตุจาก ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด มีค่า RPN 294

2.ปรับประตูไม่ขนาน

- มีสาเหตุจาก ไม่ได้ย้ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย มีค่า RPN 150
- มีสาเหตุจาก ยืด Screw ที่ Up hinge ไม่ตรงรูยึด มีค่า RPN 180

3.ประตู V ซิด Lo hinge

- มีสาเหตุจาก ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN 350

4. ประตู Slide ฝืด

- มีสาเหตุจาก ไม่สามารถทำให้ Frame ไม่เสียรูปได้ในขณะตอกประกอบ Roller มีค่า

RPN 245

- มีสาเหตุจาก Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box มีค่า RPN 294

#### 5. ประตูไม่สปริงกลับ

- มีสาเหตุจาก พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการปรับแต่ง มีค่า RPN 147

- มีสาเหตุจาก แรงการยิง Screw ยึด Lo hinge น้อยไป มีค่า RPN 196

- มีสาเหตุจาก ใช้ปืนลมร่วมกับจุดอื่น มีค่า RPN 196

#### 6. ประตูเบี้ยว

- มีสาเหตุจาก ประกอบประตูเบี้ยวติดกับตัวตู้ มีค่า RPN 245

- มีสาเหตุจาก ตำแหน่งการเจาะรูยึด Up hinge บน Top plate ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า

RPN 112

#### 7. ประตูเอียง

- มีสาเหตุจาก การประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN 120

### 4.1.1 การปรับปรุงและการลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y ) ลักษณะของเสียที่พบคือ Shelf ไม่ Lock และ Fan guard gap

Shelf ไม่ lock

ซึ่งมีสาเหตุมาจากตำแหน่งของเข็มเจาะรู Inner box คลาดเคลื่อน ปัจจุบันมีการไม่มีการตรวจสอบระยะของการเจาะที่ขึ้นงานตรงตำแหน่งที่มีปัญหา ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงได้มีการกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ให้พนักงานประจำเครื่อง Punch ให้ทำการตรวจสอบ 100% ของชิ้นงานทุกชิ้นที่ผ่านการเจาะเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสียส่งไปยังกระบวนการถัดไป ซึ่งจะมี ตารางมาตรฐาน ( Table standard ) TS-17-010 ให้ทำการตรวจสอบทุกชิ้นโดยใช้ Vernier วัดตำแหน่งการเจาะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 5 เนื่องจากมีการตรวจแบบ 100 %

Fan guard gap

ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอัตราเร็วในการฉีดพลาสติกต่อรอบใช้เวลาเร็วเกินไป ปัจจุบันได้มีการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาของพนักงาน ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงได้มีการกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ให้พนักงานที่ทำการผลิตตรวจสอบชิ้นงาน 100% ตามชิ้นงานตัวอย่าง โดยมีเอกสารชี้บ่งชัดเจนตามเอกสารดังต่อไปนี้ 72-R-26-0188 , 72-R-26-0350 , 72-R-26-0346 , 72-R-26-0346 , 72-R-0374 จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

สาเหตุจากการใส่ชิ้นงานหลังจากฉีดขึ้นรูปแล้วนำไปบรรจุลงในกล่องเพื่อส่งให้หน่วยถัดไป



ทำการอบรมพนักงานบรรจุกล่อง ตามเอกสาร 60-INJ-08-023 และมีเอกสารเตือนความจำเกี่ยวกับการบรรจุและการจัดเรียงกล่องให้กับพนักงาน ซึ่งจะติดที่เครื่องฉีดทุกจุดทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6

#### 4.1.2 การปรับปรุงและการลดของเสียในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y)

ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y ) ลักษณะของเสียที่พบคือ P/U รั่วที่ประตู

P/U รั่วที่ประตู

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก พนักงานไม่มีความชำนาญในการประกอบ , วิธีการ Seal ติดฟองน้ำ ไม่ตรงที่กำหนด , Door Liner เสียรูป ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงได้มีการกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. พนักงานไม่มีความชำนาญ และเห็นความสำคัญในการประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นประตู ดังนั้นจึงทำการอบรมพนักงานในการประกอบ และมีการประเมินความสามารถของพนักงานในแต่ละบุคคล ตามเอกสาร 60-KDF-08-043 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

2. จัดทำเอกสารวิธีการ Seal ฟองน้ำในแต่ละจุดให้ชัดเจนตามเอกสารการอบรม 60-KDF-08-043 และเอกสารกระบวนการ QC ดังนี้ QC-71-R-03-0219 , QC-71-R-03-0224 , QC-71-R-03-0224 , QC-71-R-03-0231 , QC-71-R-03-0239 , QC-71-R-03-0183 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6

3. ตรวจสอบการรับชิ้นงาน Door Liner ตามตารางมาตรฐาน ( Table standard) TS-17-032 ,TS-17-033 , TS-17-036 , TS-17-039 , TS-17-029 เกี่ยวกับการเสียรูป ทุกๆ 2 ชม.พร้อมให้ระบุใน Check sheet ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6

#### 4.1.3 การปรับปรุงและการลดของเสียในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR )

ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR ) ลักษณะของเสียที่พบคือ ยางประตูไม่ติด , ประตูไม่ขนาน , ประตู Slide ผิด , ประตู V ซิด Lo hinge , ประตูไม่สปริงกลับ , ยางประตูเบียด และ ประตูเป็น Step เยื้อง

ยางประตูไม่ติด

สาเหตุจาก ระดับความร้อน และระยะเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางประตูไม่เพียงพอ , การปรับตำแหน่งการประกอบประตู ซึ่งปัจจุบันตรวจสอบด้วยการใช้สายตาของพนักงานตรวจสอบเท่านั้น ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ทำการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเอกสาร 60-F/A-08-063 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ระดับความร้อนและระยะเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางประตูตามเอกสาร

71-R-08-2178 และจัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-012 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

2. การปรับตำแหน่งการประกอบประตู ปรับปรุงโดยการฝึกอบรมพนักงานในการประกอบตามเอกสาร 60-F/A-08-063 และมีการประเมินระดับความสามารถในการประกอบของพนักงานเป็นรายบุคคล แล้วจัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-018 ทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามเอกสาร 71-R-08-2178 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

#### ประตูไม่ขนาน

สาเหตุมาจาก ไม่ได้ทำการย้ำแรงขันสกรูยึดประตูให้แน่น หลังจากที่มีการปรับแต่งตำแหน่งของประตู และการปรับแต่งประตูที่ไม่ได้ระยะที่กำหนด ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงจัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างชัดเจน และกำหนดพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-011 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ตามเอกสาร 71-R-08-2178 และ 71-R-08-2105 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4

2. แก้ไขปรับปรุงที่ตัวพนักงานด้วยการฝึกอบรมวิธีการปรับตำแหน่งประตู ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสาร 60-F/A-08-064 และจัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-011 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4

#### ประตู Slide ฝืด

สาเหตุมาจาก การเสียวรูปของตัว Frame ซึ่งยึดเข้ากับประตู หลังจากที่มีการประกอบตัว Roller แล้ว , การกดทับของ Inner jig ให้กับ Inner box น้อย ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ทำการตรวจสอบ การประกอบ Roller เข้ากับ Frame 100% โดยมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสาร 60-F/A-08-062 และจัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-014 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

2. ตรวจสอบขนาดของ Inner box หลังจากที่มีการขึ้นรูปเป็นตู้เย็นทำการตรวจสอบ 100% และลงบันทึกในเอกสาร CS-17-015 และทำการวัดด้วย Vernier ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

#### ประตู V ซิด Lo hinge

สาเหตุมาจาก ตำแหน่งการประกอบของ Rein force เข้ากับ Door Liner ไม่ตรงกับตำแหน่งที่กำหนด ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

จัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-015 ช่วยในการประกอบทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 7

#### ประตูไม่สปริงกลับ

สาเหตุมาจาก การยึด Center hinge ไม่แนบกับตัวตู้ , พนักงานไม่ชำนาญในการประกอบ และการใช้ปืนลมร่วมกับการประกอบตำแหน่งอื่น ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ฝึกอบรมพนักงานประกอบ และประเมินความสามารถในแต่ละคน ตามเอกสารการอบรม 60-F/A-08-065 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

2. แรงขันสกรูยึด Lo hinge น้อยกว่าที่กำหนดทำให้ Center hinge ไม่แนบกับตัวตู้ จึงได้ทำการอบรมตามเอกสารการอบรม 60-F/A-08-065 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5

2. จัดหาปืนลมให้ใช้เฉพาะจุดประกอบ และติดตั้งเดินท่อลมเพิ่มเติมตามเอกสารใบสั่งซื้อหมายเลข ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6

#### ยางประตูเบียด

สาเหตุมาจาก ตำแหน่งการเจาะรูยึด Up hinge คลาดเคลื่อนไม่ตรงที่กำหนด และการประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้ ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุง Check sheet ตามเอกสาร CS-17-021 ให้มีการตรวจสอบตำแหน่งการเจาะรูที่ Top PLT, ให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ ทำให้ความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 4 เหลือ 3

2. ฝึกอบรมกับพนักงานที่รับผิดชอบการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้ และจัดทำการประเมินความสามารถในแต่ละบุคคลตามเอกสาร 60-F/A-08-061 และ จัดทำเอกสาร Visual controlตามเอกสาร V/C-F/A-08-018 ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6

#### ประตูเป็น Step ฝั่ง

สาเหตุมาจาก วิธีการประกอบ Rein force ไม่ตรงกับตำแหน่ง และตำแหน่งยึด Frame ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด ดังนั้นทีมผู้ชำนาญได้ทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้

จัดทำเอกสาร Visual control ตามเอกสาร VC-F/A-08-017 และทำการอบรมตามเอกสาร 60-F/A-08-064 ทำให้ความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 5

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ของทุกกระบวนการ

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีดำเนินการ			Detection (D)
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
Shelf ไม่ lock	ตำแหน่งการเจาะ Z-Bush คลาดเคลื่อน	10	- เพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการถัดไป	- ตรวจสอบชิ้นงาน 100 % ด้วยการใช้น Vernier วัด	TS-17-010	5
Fan guard gap	อัตราการฉีดพลาสติกต่อรอบฉีด ใช้เวลานานเกินไป	7	-เพิ่มความสามารถในการทำงานของพนักงานในการตรวจจับของเสีย	- กำหนดให้พนักงานหน้าเครื่องตรวจสอบชิ้นงานจากการฉีด 100% ตามชิ้นงานตัวอย่างที่กำหนด	72-R-26-0188 72-R-26-0350 72-R-26-0346 72-R-26-0374	5
	การใส่ชิ้นงานหลังจากฉีดขึ้นรูปแล้ว นำไปบรรจุลงในกล่องบรรจุเพื่อส่งให้หน่วยถัดไป	7	- เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	- อบรมพนักงานในการบรรจุชิ้นงานตรวจสอบ 100%	60-INJ-08-023 ใบเตือนความจำ	6
P/U ที่ประตูรั่ว	หัวหน้างานไม่ได้ทำการอบรมพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติ	7	-เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และเกิดความตระหนักก่อนที่จะมีการปฏิบัติ	- จัดอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบประตู ข้อควรระวังและการปฏิบัติที่ถูกวิธี ซึ่งพนักงานใหม่ที่เข้ามาจะมีการปฐมนิเทศทุกครั้งโดยหัวหน้างาน ส่วนพนักงานเก่าจะมีการทบทวนทุกๆ 6 เดือน	60-KDF-08-043	5
	การ Seal ฟองน้ำเพื่อปิดจุดรั่วต่างๆ ติดไม่ตรงตำแหน่ง	7	-เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการประกอบติด ฟองน้ำเข้ากับประตู และเพิ่มทักษะการทำงานพนักงาน	-จัดการอบรมให้กับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน และให้การฝึก และ ปรับปรุงคู่มือการทำงาน	60-KDF-08-043 QC-71-R-03-0219 QC-71-R-03-0224 QC-71-R-03-0231 QC-71-R-03-0239 QC-71-R-03-0183	6

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีดำเนินการ			Detection (D)	
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง		
	Door liner เสียรูป	7	-เพิ่มความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติของชิ้นงานก่อนที่จะมีการส่งไปยังกระบวนการถัดไป	- จัดทำ Check sheet เพื่อทำการตรวจสอบชิ้นงาน	TS-17-032 TS-17-036 TS-17-029	TS-17-033 TS-17-039 CS-17-005	6
ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้	ระยะเวลาให้ความร้อนไม่พอ	7	-เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักในการทำงาน เพิ่มทักษะการทำงานให้กับพนักงาน	-อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control ในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-063 VC-F/A-08-012 71-R-08-2178		5
	ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด	7	-เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงาน	-อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control ในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-063 VC-F/A-08-018 71-R-08-2178		5
ประตูไม่ขนาน	ไม่ได้ย้าแรงขันสกรูหลังทำการปรับประตูครั้งสุดท้าย	5	-ป้องกันการสับสนในกระบวนการทำงานของพนักงาน -เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน	-ทำตรา Stamp เพื่อชี้บ่งหลังจากการย้าแรงขันสกรูแล้ว - ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control	VC-F/A-08-011		4
	ปรับตำแหน่งการประกอบประตูไม่ตรงที่กำหนด	5	-เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและเป็นมาตรฐานในการทำงาน	-อบรมพนักงานในการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control	60-F/A-08-064 VC-F/A-08-011		4
ประตูผิด	ประกอบ Roller เข้ากับ Frame แล้วเสียรูป	7	-เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงาน	-อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control ในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-062 VC-F/A-08-014 71-R-08-2178		5

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีดำเนินการ			Detection (D)
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
	Inner jig ไม่กดทับ Inner box	7	-เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่ จะส่งให้หน่วยถัดไป	-ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้ VERNIER ตรวจสอบ 100%	CS-17-015	5
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายใน Door liner ไม่ตรงที่กำหนด	10	-ให้การประกอบมีความแม่นยำมากขึ้นและ ลดเวลาการทำงานของพนักงานได้ -เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและ เป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงาน	- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control ในการปฏิบัติงาน	71-R-08-2178 VC-F/A-08-015	7
ประตูไม่สปริงกลับ	พนักงานไม่มีความชำนาญในการ ประกอบ แรงขัน SCREW ยึด Lo-hinge น้อย ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่นๆ	7	-เพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานประกอบ	-อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-065	5
		7	-ให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึง ความสำคัญในการปฏิบัติงาน	- อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-065	5
		7	-แบ่งอุปกรณ์ เครื่องมือให้ชัดเจนในแต่ละจุด ปฏิบัติงาน เพื่อความคงที่ในการการ ประกอบ	- จัดหาปืนลมให้เพียงพอในการใช้งานไม่ให้ เกิดการปะปนกันในการทำงาน	ใบสั่งซื้อ	6
ประตูเบี้ยว	ประกอบประตูชิดกับตัวตู้	7	-เพิ่มทักษะในการปฏิบัติ และตระหนักถึง ความสำคัญ	- อบรมพนักงานในการปฏิบัติงานและประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงาน - จัดทำ Visual control ในการปฏิบัติงาน	60-F/A-08-061 VC-F/A-08-018	6
	ตำแหน่งการเจาะยึด UP-HINGE บน TOP PLATE	4	-เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่ จะส่งให้หน่วยถัดไป	-จัดทำ Check sheet เพื่อตรวจสอบชิ้นงานขึ้น แรก	CS-17-015	3
ประตูเยื้อง	ประกอบ Rein force ภายใน LINER ไม่ตรงตำแหน่ง	10	-เพิ่มความแม่นยำในการประกอบและลด เวลาในการทำงาน	-จัดทำ Visual control ช่วยในการทำงานของ พนักงานและอบรมประเมินพนักงาน	VC-F/A-08-017	5

## 4.2 เก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงของเสีย โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 มียอดการผลิตตู้เย็นทั้งหมด 78,478 ตู้ มีปริมาณของเสียทั้งหมด 9,589 ตู้ โดยผลสรุปจากการดำเนินการอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด ( O ) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 3.11 ได้ผลดังนี้

### 4.2.1 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

Shelf ไม่ lock พบของเสียทั้งสิ้น 141 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากชิ้นงานที่ทำการเจาะที่หน่วยงานขึ้นรูป Inner box แล้วพบว่า มีจำนวน 141 ชิ้น คิดเป็น 0.18 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

Fan guard มี Gap พบของเสียทั้งสิ้น 580 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- การบรรจุลงในภาชนะก่อนที่มีการ Set ตัว จากการติดตามผล โดยข้อมูลที่พนักงานบรรจุ Fan guard ใส่ในภาชนะบรรจุ จำนวน 298 ชิ้น คิดเป็น 0.38 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

- อัตราการฉีดขึ้นรูปเร็วกว่าที่กำหนด ทำให้ชิ้นงานที่ออกมาบิดเสียรูป จากการเก็บข้อมูลของพนักงานหน้าเครื่องฉีดพบว่า จำนวน 282 ชิ้น คิดเป็น 0.36 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

### 4.2.2 กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

P/U ที่ประตูรั่ว พบของเสียทั้งสิ้น 410 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน หลังจากที่มีการอบรมพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ตามเอกสารการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานแล้ว พบว่าการเข้าใจในการทำงานและการตระหนักถึงความสำคัญในการทำงาน ดีขึ้น โดยจำนวนที่พนักงานทำชิ้นงานเสียคิดเป็นจำนวน 63 ชิ้น คิดเป็น 0.08 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด จากการพิจารณาของเสียที่เกิดหลังจากที่มีการฉีด P/U เข้าไปในประตู แล้ว พบลักษณะของเสียที่เกิดจากการ Seal ฟองน้ำไม่ตรงที่กำหนดทำให้เกิดการรั่วไหลของ P/U ออกมา พบว่ามีจำนวน 169 ชิ้น คิดเป็น 0.22% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- Door liner เสียรูป จากการตรวจสอบหลังจากที่มีการฉีด P/U แล้วมีการรั่วไหลจากการที่ Door liner ปิดอัดเสียรูป พบจำนวน 122 ชิ้น คิดเป็น 0.16% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

#### 4.2.3 กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้ พบของเสียทั้งสิ้น 1071 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ระยะเวลาในการให้ความร้อนและระดับความร้อนที่ไม่เพียงพอ พบจำนวนตู้เย็นที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วยังคงเกิดปัญหายางประตูไม่ติด ที่ผู้ตรวจสอบประจำ Line การผลิตพบเป็นจำนวน 763 ชิ้น คิดเป็น 0.97 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 7

- ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด หลังจากทีพนักงานปรับระดับประตูแล้ว Conveyor เลื่อนตู้เย็นส่งมายังทีผู้ตรวจสอบประจำ Line พบว่าจำนวน 308 ชิ้น คิดเป็น 0.39% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

ปรับประตูไม่ขนาน พบของเสียทั้งสิ้น 63 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ไม่ได้ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย พบตู้เย็นที่แยกไปยัง Line ซ่อมตู้เย็นที่มีปัญหาแล้วพบจำนวนตู้เย็นที่ปรับระดับประตูที่ไม่ขนานที่มีสาเหตุมาจากการขันสกรูไม่แน่นเป็นจำนวน 36 ชิ้น คิดเป็น 0.13% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- ยึดสกรูที่ Up-hinge ไม่ตรงตำแหน่งยึด จากที่แยกตู้เย็นที่มีปัญหาไว้ที่ Line ซ่อมตู้เย็นที่มีปัญหาจำนวน 27 ชิ้น คิดเป็น 0.1% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ประตู V ซิด Lo-hinge พบของเสียทั้งสิ้น 128 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง หลังจากทีมีการเก็บข้อมูลจาก Line ซ่อมตู้เย็นที่สามารถชี้บ่งถึงปัญหาที่มาจากสาเหตุ การวางตำแหน่งตัว Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง มีจำนวน 128 ชิ้น คิดเป็น 0.16 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ประตูฝืด พบของเสียทั้งสิ้น 211 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ไม่สามารถประกอบให้ Frame ได้ระดับในขณะที่ตอก ประกอบ Roller พบว่ามีการบิดงอของตัว Frame เป็นจำนวน 118 ชิ้น คิดเป็น 0.15% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- Inner jig ไม่กีดแนบกับ Inner box ตรวจพบจำนวน 93 ชิ้น คิดเป็น 0.12% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ประตูไม่สปริงกลับ พบของเสียทั้งสิ้น 130 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่มีประสบการณ์ จำนวน 7 ชิ้น คิดเป็น 0.02% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.01% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

- แรงยิงสกรูเพื่อยึด Lo-hinge น้อยกว่าที่กำหนด จำนวน 62 ชิ้น คิดเป็น 0.08% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4



- ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น จำนวน 61 ชิ้น คิดเป็น 0.076%ความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1%ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4
  - ประตูปะเอียด พบของเสียทั้งสิ้น ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
  - ประกอบประตูปะเอียดชิดกับตัวตู้ จำนวน 131 ชิ้น คิดเป็น 0.17% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2%ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5
  - เจาะรูยึด Up-hinge บน Top plate ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 35 ชิ้น คิดเป็น 0.12% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4
  - ประตูปะเอียด พบของเสียทั้งสิ้น 31 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
  - ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง จำนวน 31 ชิ้น คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.05%ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	%ของเสีย	Occurance ( O )
Shelf ไม่ lock	เจาะ Z-BUSHไม่ตรงตำแหน่ง	353,695	859	0.24%	5	78,478	141	0.18%	5
Fan guard เป็น gap	การบรรจุในภาชนะก่อนที่ขึ้นงานSet ตัว		1,962	0.55%	6		298	0.38%	6
	อัตราการฉีดเร็วกว่าปกติ		2,078	0.59%	6		282	0.36%	6

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	%ของเสีย	Occurance ( O )
P/ปรั่วที่ประตู	พนักงานไม่ชำนาญ	353,695	513	0.15%	5	78,478	63	0.08%	4
	Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง		2,251	0.64%	6		169	0.22%	5
	Door liner เสียรูป		613	0.17%	5		122	0.16%	5

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )
ยางประตูไม่ติด	ระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ	353,695	5,078	1.44%	7	78,478	763	0.97%	7
	ปรับประตูไม่ตรงที่กำหนด		2,473	0.70%	6		308	0.39%	6
ปรับประตูไม่ขนาน	ไม่ย่ำแรงขัน สกรู		940	0.27%	5		36	0.13%	4
	ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง		1,083	0.31%	6		27	0.1%	4
ประตูSlide ผิด	ขา Frame เสียรูป		636	0.18%	5		118	0.15%	5
	Inner jig ไม่กดแน่นกับ Inner box		2,394	0.68%	6		93	0.12%	4
ประตูไม่สปริงกลับ	พนักงานไม่ชำนาญ		201	0.06%	3		7	0.02%	2
	ยึดสกรูLo-hinge ไม่แน่นกับตัวตู้		481	0.14%	4		62	0.08%	4
ประตูไม่สปริงกลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น		389	0.12%	4		61	0.08%	4
ประตูเบี้ยว	ประกอบประตูชิดกับตัวตู้		707	0.19%	5		131	0.17%	5
	เจาะรูยึด UP-HINGE		530	0.15%	4		35	0.12%	4
ประตูเยื้อง	ประกอบ Rein force ในLINER ไม่ตรงตำแหน่ง		247	0.07%	3		31	0.04%	3
ประตู V ชิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรง		883	0.2%	5		128	0.16%	5

#### 4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่1

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยลดค่าความสามารถในการตรวจจับ (D) และจากการเก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียของการดำเนินการลดของเสีย ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2551 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

##### 4.3.1 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y)

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y) ครั้งที่ 1 พบว่า

- Fan guard gap ที่มีสาเหตุมาจากการบรรจุลงในภาชนะก่อนที่มีการ Set ตัว ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก168 เหลือ144

- Fan guard gap ที่มีสาเหตุมาจาก อัตราการฉีดขึ้นรูปเร็วกว่าที่กำหนด ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลง จาก 168 เหลือ 120

- Shelf ไม่ lock ที่มีสาเหตุมาจาก ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 250 เหลือ125

##### 4.3.2 กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y)

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบประตู(DOOR ASS'Y) ครั้งที่ 1 พบว่า

- P/U รั้วที่ประตู ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 140 เหลือ 80

- P/U รั้วที่ประตู ที่มีสาเหตุมาจากการ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก168 เหลือ 120

- P/U รั้วที่ประตู ที่มีสาเหตุจาก Door liner เสียรูป ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 168 เหลือ 120

##### 4.3.3 กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการปรับแต่งประตู(ADJUST DOOR ) ครั้งที่ 1 พบว่า

- ยางประตูไม่แนบติดที่มีสาเหตุจากการให้ระดับความร้อนและเวลาในการให้ความร้อนไม่เพียงพอ มีค่าRPNลดลงจาก 343 เหลือ 245

- ยางประตูไม่แนบติดที่มีสาเหตุจากการปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด มีค่า RPN ลดลงจาก 294 เหลือ 210

- ปรับประตูไม่ขนาน ที่มีสาเหตุจาก ไม่ได้ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย มีค่า RPN ลดลงจาก150 เหลือ

- ปรับประตูไม้ขนาน ที่มีสาเหตุจากการยึดสลักที่ Up-hinge ไม่ตรงตำแหน่งที่ยึด มีค่า RPN ลดลง จาก 180 เหลือ 96
- ประตู Vชนิด Lo-hinge ที่มีสาเหตุจากการประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่าRPN ลดลง จาก 350 เหลือ 245
- ประตูฝ้า ที่มีสาเหตุจากการไม่ประกอบให้ Frame ได้ระดับในขณะตอก มีค่า RPN 245 เหลือ 175
- ประตูฝ้าที่มีสาเหตุมาจาก Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box มีค่า RPN ลดลงจาก 294 เหลือ 140
- ประตูไม้สปริงกลับ ที่มีสาเหตุจากพนักงานไม่มีประสบการณ์ มีค่า RPN ลดลงจาก 147เหลือ 70
- ประตูไม้สปริงกลับ ที่มีสาเหตุจากแรงยิงสลักเพื่อยึด Lo-hinge น้อยกว่าที่กำหนด มีค่าRPN ลดลงจาก196 เหลือ 140
- ประตูไม้สปริงกลับ ที่มีสาเหตุจากการใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น มีค่า RPN ลดลงจาก 196 เหลือ 168
- ประตูเปิด ที่มีสาเหตุจากการประกอบประตูเปิดชิดกับตัวตู้ มีค่า RPN ลดลงจาก 245 เหลือ 210
- ประตูเปิดที่มีสาเหตุจากการยึด Up-hinge บน Top plate ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN ลดลงจาก 112 เหลือ 84
- ประตูเยื้องที่มีสาเหตุจากการประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN ลดลงจาก120 เหลือ 60

ตารางที่ 4.5 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน(PART ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
Shelf ไม่ Lock	ตำแหน่งการเจาะ Z-BUSH คลาดเคลื่อน	5	5	10	250	5	5	125
Fan guard gap	อัตราการฉีดพลาสติกต่อรอบฉีดใช้เวลาน้อยเกินไป	4	6	7	168	6	5	120
	การบรรจุชิ้นงานในกล่องบรรจุก่อนมีการSet ตัว	4	6	7	168	6	6	144

ตารางที่ 4.6 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
P/Uที่ประตูรั่ว	หัวพนักงานไม่ได้ทำการอบรมพนักงาน	4	5	7	140	4	5	80
	การSeal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง	4	6	7	168	5	6	120
	Door liner เสียรูป	4	5	7	140	5	6	120

ตารางที่ 4.7 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้	ระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ	7	7	7	343	7	5	245
	ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด	7	6	7	294	6	5	210
ประตูไม่ขนาน	ไม่ย่ำแรงขันสลักหลังการปรับประตู	6	5	5	150	4	4	96
	ปรับตำแหน่งการประกอบประตูไม่ตรงที่กำหนด	6	6	5	180	4	4	96
ประตูเฝิด	ประกอบ ROLLER เข้ากับ Frame แล้วเสียรูป	7	5	7	245	5	5	175
	Inner jig ไม่กดทับ Inner box	7	6	7	294	4	5	140
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงที่กำหนด	7	5	10	350	5	7	245
ประตูไม่สปริงกลับ	แรงขันสลัก Lo-hinge ไม่แน่น	7	4	7	196	4	5	140
ประตูไม่สปริงกลับ	พนักงานไม่ชำนาญ	7	3	7	147	2	5	70
ประตูไม่สปริงกลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดอื่น	7	4	7	196	4	6	168
ประตูเบี้ยย	ประกอบประตูติดกับตัวตู้	7	5	7	245	5	6	210
	ตำแหน่งการเจาะยึด UP-HINGE ไม่ตรงตำแหน่ง	7	4	4	112	4	3	84
ประตูเยื้อง	ยึด Rein force ไม่ตรงรู LINER	4	3	10	120	3	5	60

#### 4.4 การลดของเสียโดยใช้ตาราง PROCESS FMEA

#### FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

ตารางที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA

( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-08/001

Page 1 of 1

Item :REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.) 30/11/08 Core

Team : ยูทธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรหมมา ( Q.A. ) ,สุรัตน์ ( DESIGN ) ,สุพจน์ ( DESIGN ) ,มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบชิ้นส่วน	SHELFไม่ LOCK	SHELF จะหลุด ออกมาจากที่LOCK ในขณะที่ใช้งาน	5	ตำแหน่งในการเจาะรู Z-BUSH ที่ I/Bไม่ ตรงจุดที่กำหนด	5	ไม่มี	10	250	ตรวจสอบชิ้นงาน 100%. ใช้ VENIERวัด	ยูทธนา 8/12/08	TS-17-010	5	5	5	125
ประกอบชิ้นส่วน	FAN GUARD เป็น GAP	ลูกค้ำสามารถสังเกตเห็นได้	4	วางชิ้นงานใส่กล่อง ก่อนที่ชิ้นงานจะSET ตัวเรียบร้อยแล้ว	6	ตรวจสอบโดยสายตา	7	168	อบรมพนักงานใน การบรรจุ ตรวจสอบ100%	ยูทธนา 3/12/08	60-INJ-08-023 ใบเตือน ความจำ	4	6	6	144
				อัตราความเร็วของ การฉีดพลาสติกเร็ว กว่าที่กำหนด	6	ตรวจสอบโดยสายตา	7	168	ตรวจสอบชิ้นงาน 100% เทียบกับ LIMIT SAMPLE	ยูทธนา 12/12/08	72-R-26-0188 72-R-26-0350 72-R-26-0346 72-R-26-0374	4	6	5	120



## FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-08/001

page 1 of 2

Prepare By นันทเดช

FMEA Date (Orig.) 3/12/08 Rev.

Item :REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Model / Year(s) /

Key Date

Core Team : ยุทธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรพมา ( Q.A. ) , สุรัตน์ ( DESIGN ) , สุพจน์ ( DESIGN ) , มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบประตูและฉีด P/U	P/U รั้วที่ประตู	ลูกค้าสามารถเห็นได้ ชัดเจน และไม่สวยงาม	4	พนักงานประกอบไม่ เข้าใจความสำคัญและ ปฏิบัติตามคู่มือ	5	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	140	อบรมพนักงานที่ เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน ใหม่และเก่า	เทิดศักดิ์ 13/12/08	60-KDF-08-043	4	4	5	80
				DOOR LINER เสียรูป ก่อนที่จะนำมาประกอบ	5	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	140	จัดทำ CHECK SHEET เพื่อตรวจสอบ	เทิดศักดิ์ 8/12/08	TS-17-032 TS-17-033 TS-17-036 TS-17-039 TS-17-029 CS-17-005	4	5	6	120
				วิธีการ SEAL ฟองน้ำไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้	6	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	168	-อบรมพนักงานฝึกการ ปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคู่มือการ ทำงาน	เทิดศักดิ์ 13/12/08	60-KDF-08-043 QC-71-R-03-0219 QC-71-R-03-0224 QC-71-R-03-0231	4	5	6	120

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบประตูและฉีด P/U	P/U รั้วที่ประตู	ลูกค้าสามารถเห็นได้ ชัดเจน และไม่สวยงาม	4	วิธีการ SEAL ฟองน้ำไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้	6	ตรวจด้วยสายตาของ พนักงาน	7	168	-อบรมพนักงานฝึกการ ปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคู่มือการ ทำงาน	เทิดศักดิ์ 13/12/08	QC-71-R-03-0239 QC-71-R-03-0183	4	5	6	120

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-08/001

Page 1 of 3

Item :REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.) 3/12/08 Rev.

Core Team : ยุทธนา (PROD) , เทิดศักดิ์ (PROD) , พรหมมา ( Q.A. ) , สุรัตน์ ( DESIGN ) , สุพจน์ ( DESIGN ) , มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู	ยางประตูไม่แนบติดกับ ตัวตู้	ความเย็นที่อยู่ภายใน จะรั่วไหลออกมาทำให้ การทำงานของตู้เย็น หนัก และอาจเกิด หยดน้ำที่บริเวณที่รั่ว	7	ระยะเวลาและระดับ ความร้อนไม่เพียงพอ	7	ตรวจด้วยสายตา	7	343	-อบรมพนักงาน -ปรับปรุงคู่มือการทำงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 16/12/08	60-F/A-08-063 VC-F/A-08-012 71-R-08-2178	7	7	5	245
				ปรับระดับประตูไม่ได้ ระยะที่กำหนด	6	ตรวจด้วยสายตา	7	294	-อบรมพนักงาน -ปรับปรุงคู่มือการทำงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 16/12/08	60-F/A-08-063 VC-F/A-08-012 71-R-08-2178	7	6	5	210
	การปรับประตูไม่ขนาน	รูปลักษณะของตู้เย็น ผิดปกติ ลูก้าสามารถ มองเห็นได้ชัด	6	ไม่ได้ทำการย้า SCREW ที่ Frame เข้า กับ LINERหลังผ่าน การตรวจสอบความ สมบูรณ์แล้ว	6	ใช้ Jigตรวจสอบ	5	180	-ปรับปรุงคู่มือการทำงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 20/12/08	VC-F/A-08-011 71-R-08-2178	6	4	4	96

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู	การปรับประตูไม่ขนาน	รูปลักษณะของตู้เย็น ผิดปกติ ลูกค้ำสามารถ มองเห็นได้ชัด	6	ปรับประตูไม่ตรง ตำแหน่งที่กำหนด	6	ใช้ Jig ตรวจสอบ	5	150	-จัดทำ Visual control -อบรมพนักงาน	ยุทธนา 18/12/08	60-F/A-08-64 VC-F/A-08-011	6	4	4	96
			7	Inner boxนูนเนื่องจาก Jig ไม่ไปกดทับ	6	ใช้สายตาของพนักงาน ในการตรวจสอบ	7	294	-ตรวจสอบชิ้นงาน โดยใช้ Vernier ตรวจ 100%	ยุทธนา 18/12/08	CS-17-015	7	4	5	140
	7	เปิด-ปิดประตูจะใช้แรง มากกว่าปกติลูกค้ำจะ สามารถรู้ได้	7	Frame เสียรูปจากการ ย่ำ Roller	5	ใช้สายตาของพนักงาน ในการตรวจสอบ	7	245	-ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน -อบรมพนักงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 11/12/08	60-F/A-08-062 VC-F/A-08-014 71-R-08-2178	7	5	5	175
	7	ประตูV ซิด Lo-hinge	เปิดประตูV จะชนกับ Lo-hinge ขณะเปิด ประตูลูกค้ำรู้สึกได้ ชัดเจน	7	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่งที่ กำหนด	5	ไม่มีการตรวจสอบ	10	350	-ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 11/12/08	VC-F/A-08-015 71-R-08-2178	7	5	7
				ขนาดของ SIDE PIECE ยาวเกินกำหนด	3	ตรวจสอบที่ INCOMMINGก่อนส่ง เข้าPROD.	4	84							

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c u r r e n c e	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t e r m i n e d	R e p a r t s	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c u r r e n c e	D e t e r m i n e d	R e p a r t s	
ปรับแต่งประตู	ประตูไม่สปริงกลับ	ประสิทธิภาพการทำงานของประตูไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสังเกตได้	7	แรงขันสลักยึด LO HINGE น้อย	4	ทดสอบโดยพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์	7	196	-อบรมพนักงานประกอบและประเมินการทำงาน	ยุทธนา 14/12/08	60-F/A-08-065	7	4	5	140	
				พนักงานไม่มีประสบการณ์ปรับแต่งประตู	3	ทดสอบโดยพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์	7	147	-อบรมพนักงานประกอบและประเมินการทำงาน	ยุทธนา 14/12/08	60-F/A-08-065	7	2	5	70	
				ใช้ปืนลมที่ไม่ใช่ตั้งค่าแรงบิดสำหรับประกอบ CENTER HINGE การยึดSCREW ไม่ตรง	4	ทดสอบจากพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์	7	196	จัดหาปืนลมเพื่อให้เพียงพอ	ยุทธนา 8/12/08		7	4	6	168	
	ประตูเอียง	ลูกค้าสามารถสังเกตได้ง่ายว่าประตูเอียง	4	กับตำแหน่งของ Rein force ภายใน LINER ประกอบประตูเบียดชิดเข้ากับ ประตู	3	ไม่มี		10	120	จัดทำ Visual control	ยุทธนา 16/12/08	60-F/A-08-017	4	3	5	60
			7	ยึด UP-HINGE ไม่ตรง รูเจาะที่ TOP TABLE	5	ทดสอบโดยพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์	7	245	-อบรมพนักงานประกอบ -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 22/12/08	60-F/A-08-061 VC-F/A-08-018	7	5	6	210	
	ประตูเบียด	ยางประตูจะถูกเสียดสีทำให้ยางขาดได้	4	ใช้การตรวจสอบชิ้นงานแรก	4			4	112	-จัดทำCHECK SHEET ตรวจสอบชิ้นงานจาก INCOMMING	ยุทธนา 7/12/08		7	4	3	84

#### 4.5 การปรับปรุงและลดข้อเสียในกระบวนการครั้งที่ 2

หลังจากที่มีการปรับปรุงลดข้อเสียในครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2551 โดยใช้นำเกณฑ์ของค่า RPN มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งยังพบว่าต้องมีการดำเนินการปรับปรุงของเสียเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ค่าของ RPN นั้นลดลง โดยหลังจากที่มีการสรุปการปรับปรุงดังตารางที่ 4.5-4.7 พบว่ายังคงมีปัญหามีค่า RPN > 100 อยู่ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

##### กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

###### 1. Shelf ไม่ lock

- มีสาเหตุมาจาก ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน มีค่า RPN 125

###### 2. Fan guard มี gap

- มีสาเหตุมาจาก ใส่ภาชนะ ก่อนที่ขึ้นงาน Set ตัว มีค่า RPN 144
- มีสาเหตุมาจาก อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด มีค่า RPN 120

##### กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

###### 1. P/U ที่ประตูรั้ว

- มีสาเหตุมาจาก การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN 120
- มีสาเหตุมาจาก Door liner เสียรูป มีค่า RPN 120

##### กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST ASS'Y )

###### 1. ยางประตูไม่ติด

- มีสาเหตุมาจากระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ มีค่า RPN 245
- มีสาเหตุมาจากการปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด มีค่า RPN 210

###### 2. ประตู V ซิด Lo-hinge

- มีสาเหตุมาจากประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN 245

###### 3. ประตูฝืด

- มีสาเหตุมาจาก Frame เสียรูปขณะย่ำ Roller มีค่า RPN 175
- มีสาเหตุมาจาก Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box มีค่า RPN 294

###### 4. ประตูไม่สปริงกลับ

- มีสาเหตุมาจาก แรงขันสกรูยึด Lo-hinge น้อย มีค่า RPN 140
- มีสาเหตุมาจากใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น มีค่า RPN 168

###### 5. ยางประตูเบียด

- มีสาเหตุมาจาก ประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้ มีค่า RPN 210

4.5.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนครั้งที่ 2 ( มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 )

การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y) ครั้งที่ 2  
Shelf ไม่ lock

สาเหตุจากตำแหน่งเข็มเจาะคลาดเคลื่อน ซึ่งหลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 10 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลง อีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่ทำการผลิต จำนวน 3 ชิ้น หลังจากที่ทำกรติดตั้งแม่พิมพ์ และเครื่องจักร และจะต้องทำการสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชม. โดยมีเอกสารควบคุม CS-17-004 จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4

Fan guard เป็น gap

สาเหตุจาก ใส่ภาชนะก่อนที่ชิ้นงาน Set ตัว หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 6 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

เปลี่ยนแปลงการบรรจุ Fan guard โดยเฉพาะ โดยจากที่ใส่กล่อง เปลี่ยนเป็นใส่รถเข็นบรรจุชิ้นงาน แทนเพื่อเป็นการลดกดทับชิ้นงานที่อยู่ในกล่องไบเซนอโครงการ 09 / 005

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 6

สาเหตุจาก อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

จัดทำเอกสารกำกับกับการตั้งเครื่องจักรตามเอกสาร 72-R-26-0189 , 72-R-26-0345 , 72-R-26-0373, 72-R-26-0349 และทำการตรวจสอบทุกๆ 4 ชม.ตามเอกสาร CS-26-006 และ TS-26-033

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4

การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y) ครั้งที่ 2

P/U ที่ประตูรั่ว

สาเหตุจาก การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 6 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

ทำการตรวจสอบการทำงานปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเพิ่มการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน กะ และสุ่มเพิ่มทุกๆ 2 ชม. ครั้งละ 5 บานต่อพนักงานปฏิบัติ 1 คน ตามเอกสาร CS-03-021

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 4 สาเหตุจาก Door liner เสียรูป หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 6 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

ทำการตรวจสอบ Door liner 100% ด้วยการเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง โดยใช้เอกสาร CS-03-098

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 5 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการปรับประตู (ADJUST DOOR) ครั้งที่ 2

#### 1. ยางประตูไม่แนบกับตัวตู้

สาเหตุจากระยะเวลาและระดับการให้ความร้อนไม่เพียงพอ หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

ดำเนินการปรับแต่ง Lay out ใหม่เพื่อขยาย พื้นที่ที่สามารถทำงานได้เพิ่มมากขึ้นเป็นระยะทาง 3 m.

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 5 สาเหตุจากปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

จัดทำ Jig จัดระดับประตูเพื่อให้สามารถปรับระดับประตูได้ตรงตำแหน่งมากขึ้น

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4

#### 2. ประตู V ซิดกับ Lo-hinge

สาเหตุมาจากการประกอบชิ้นงาน Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง กำหนด หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 10 เหลือ 7 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

จัดทำ Jig ตามใบเสนอโครงการวางตำแหน่งชิ้นงานใหม่ ให้ Rein force ตรงตำแหน่งมากขึ้น

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4

#### 3. ประตูเด้ง

สาเหตุมาจาก Frame เสียรูปขณะย้าย Roller หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้



จัดทำ JIG ตามใบเสนอโครงการเพื่อเป็น Guard และเป็น Stopper วางชิ้นงาน Frame ก่อนที่มี การตอกประกอบ Roller และจัดทำ Visual control ตามเอกสาร VC –M/P-09-003

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4 สาเหตุมาจาก Inner jig ไม่กดแน่นกับ Inner boxหลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

จัดทำเอกสารควบคุมขนาดของ ตู้เย็นที่ผ่านการฉีด P/U ขึ้นรูปแล้ว โดยมีการสุ่มตรวจสอบตั้งแต่ การดำเนินการประกอบชิ้นงาน ตามเอกสาร CS-06-072 , CS-06-089 ,CS-06-100

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3

#### 4. ประตูไม่สปริงกลับ

สาเหตุจาก แรงขันสกรูยึด Lo-hinge น้อย หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่า ความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 5 แต่ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

สั่งซื้อตัวควบคุมแรงดันลมเพื่อแรงลมคงที่ในการใช้งานไม่อ่อนหรือต่ำลงเมื่อเกิดการตกของลม

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4 สาเหตุจาก การใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 6 เหลือ 4 แต่ค่า RPN ยังคง มากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

หลังจากที่มีการสั่งซื้อปืนลมสำหรับยึด Screw เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งจะตั้ง Torque (แรงบิด) เฉพาะจุด ปฏิบัติงาน แต่ก็ยังพบกับปัญหา แรงยึด Screw ไม่แรงพอ ผู้ชำนาญการจึงคิดว่าเกิดจากแรงดันลมที่ไม่ สม่าเสมอ จากท่อส่งลม ดังนั้นจึงดำเนินการสั่งซื้อตัวควบคุมแรงดันลมเพื่อแรงลมคงที่ในการใช้งานไม่อ่อน หรือต่ำลงเมื่อเกิดการตกของลม

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 4

#### 5. ยางประตูเปียด

สาเหตุจากประกอบประตูเปียดชิดกับตัวตู้มากเกินไปที่กำหนด หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 มาแล้ว และพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ดีขึ้น ซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุง 7 เหลือ 6 แต่ ค่า RPN ยังคงมากกว่า 100 ซึ่งทีมผู้ชำนาญการต้องการที่จะลดลงอีก โดยมีการปรับปรุงดังนี้

ดำเนินการจัดทำ Jig เพื่อช่วยในการประกอบให้มีความคงที่ ตามใบเสนอโครงการ 09/018 จาก การดำเนินงานดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 4

ตารางที่ 4.9 แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	DETECTION (D)	วิธีดำเนินการ			DETECTION (D)
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
Shelf ไม่ lock	ตำแหน่งการเจาะ Z-BUSH ที่ Inner box คลาดเคลื่อน	5	- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้มากขึ้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดของเสียไปยังกระบวนการถัดไป	- ทำการตรวจสอบการตั้งแม่พิมพ์ครั้งแรก และสุ่มเพิ่มทุกๆ 2 ชม.	CS-17-004	4
Fan guard gap	การบรรจุชิ้นงานลงในกล่องบรรจุ ก่อนที่มีการ Set ตัว	6	- ลดการเกิดของเสียในขณะบรรจุและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน	- เปลี่ยนแปลงการบรรจุจากกล่องไปเป็นรถเข็นบรรจุชิ้นงาน	ใบเสนอโครงการ 09/005	6
	อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด	5	- กำหนดและควบคุมเครื่องฉีดก่อนที่มีการฉีดจริง	- จัดทำเอกสารปรับตั้งเครื่องฉีด ก่อนที่มีการฉีดจริงและสุ่มตรวจสอบทุก 4 ชม.	72-R-26-0345 72-R-26-0189 72-R-26-0373 72-R-26-0349 CS-26-006 TS-26-033	4

ตารางที่ 4.10 แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	DETECTION (D)	วิธีดำเนินการ			DETECTION (D)
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
P/U รั่วที่ประตู	การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง	6	- เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบชิ้นงานมากขึ้น	- ตรวจสอบชิ้นงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน กะ และสุ่มเพิ่มขึ้นทุกๆ 2 ชม. ครั้งละ 5 บาน	CS-03-021	4
	Door liner เสียรูป	6	- เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบชิ้นงานมากขึ้น	- ตรวจสอบชิ้นงาน 100% เทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง	CS-03-098	5

ตารางที่ 4.11 แสดงการดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	DETECTION (D)	วิธีดำเนินการ			DETECTION (D)
			วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ยางประตูไม่แนบกับตัวตู้	ระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ	5	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมากขึ้น	- ขยายพื้นที่การทำงานให้กว้างมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่การทำงานมากกว่าเดิม	ใบเสนอโครงการ 09/012	5
	ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด	5	- เพิ่มความสามารถในการทำงานของพนักงานมากขึ้น	- จัดทำ JIG เครื่องมือปรับระดับประตูให้ตรงกับระดับที่กำหนด	ใบเสนอโครงการ 09/018	4
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงที่กำหนด	7	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน	- จัดทำ JIG วางตำแหน่งชิ้นงานให้ Rein force ตรงตำแหน่งมากขึ้น	ใบเสนอโครงการ 09/004	4
ประตูฝืด	Frame เสียรูปจากการยก ROLLER	5	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน	- จัดทำ JIG เพื่อรองรับชิ้นงาน - จัดทำ VISUAL CONTROL	- ใบเสนอโครงการ 09/011 - VC-M/P-09-003	4
	Inner jig ไม่กีดแนบกับ Inner box	5	- เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้มากขึ้น	- จัดทำเอกสารควบคุมการขึ้นรูปของชิ้นงานตั้งเริ่มการผลิตจากหน่วยงานก่อนหน้า	CS-06-072 CS-06-089 CS-06-100	3
ประตูไม่สปริงกลับ	แรงยึด Lo-hinge	5	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน	- จัดหาและสั่งซื้อตัวควบคุมแรงดัน	ใบสั่งซื้อ	4
	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบจุดอื่น	6	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน	- จัดหาและสั่งซื้อตัวควบคุมแรงดัน	ใบสั่งซื้อ	4
ยางประตูเบียด	ประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้มากเกินไป	6	- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน	- จัดทำ JIG ช่วยในการประกอบประตู	ใบเสนอโครงการ 09/018	4

#### 4.6 การเก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

จากการดำเนินการปรับปรุงของเสีย โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 พบว่าในช่วงดังกล่าวมียอดการผลิตทั้งหมด 77,869 ตู้ มีของเสีย 5,318 ตู้ โดยผลสรุปจากการดำเนินการอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด ( O ) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 3.11 ได้ผลดังนี้

##### 4.6.1 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

Shelf ไม่ lock พบของเสียทั้งสิ้น 66 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากชิ้นงานที่ทำการเจาะที่หน่วยงานขึ้นรูป Inner box แล้วพบว่า มีจำนวน 66 ชิ้น คิดเป็น 0.08% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

Fan guard มี gap พบของเสียทั้งสิ้น 376 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- การบรรจุลงในภาชนะก่อนที่มีการ Set ตัว จากการติดตามผล โดยข้อมูลที่พนักงานบรรจุ Fan guard ใส่ในภาชนะบรรจุ จำนวน 93 ชิ้น คิดเป็น 0.12% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

- อัตราการฉีดขึ้นรูปเร็วกว่าที่กำหนด ทำให้ชิ้นงานที่ออกมาบิดเสียรูป จากการเก็บข้อมูลของพนักงานหน้าเครื่องฉีดพบว่า จำนวน 283 ชิ้น คิดเป็น 0.36 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

##### 4.6.2 กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

P/U ที่ประตูรั่ว พบของเสียทั้งสิ้น 495 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด จากการพิจารณาของเสียที่เกิดหลังจากที่มีการฉีด P/U เข้าไปในประตู แล้ว พบลักษณะของเสียที่เกิดจากการ Seal ฟองน้ำไม่ตรงที่กำหนดทำให้เกิดการรั่วไหลของ P/U ออกมา พบว่ามีจำนวน 328 ชิ้น ซึ่งมากกว่าการปรับปรุงครั้งที่ 1 เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับความเหนียวของกาว 2 หน้าทีติดเข้ากับฟองน้ำ ตามเอกสารแจ้งการปรับปรุงให้กับ Maker บ. ไทย เทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด เอกสารหมายเลข QC04-00/0051 ดังแสดงในภาคผนวก ง. คิดเป็น 0.42% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.5% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 6

- Door liner เสียรูป จากการตรวจสอบหลังจากที่มีการฉีด P/U แล้วมีการรั่วไหลจากการที่ Door liner ปิดอ้าเสียรูป พบจำนวน 124 ชิ้น คิดเป็น 0.16 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

#### 4.6.3 กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้ พบของเสียทั้งสิ้น 273 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ระยะเวลาในการให้ความร้อนและระดับความร้อนที่ไม่เพียงพอ พบจำนวนตู้เย็นที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วยังคงเกิดปัญหายางประตูไม่ติด ที่ผู้ตรวจสอบประจำ Line การผลิตพบเป็นจำนวน 142 ชิ้น คิดเป็น 0.18% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

- ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด หลังจากทีพนักงานปรับระดับประตูแล้ว Conveyor เลื่อนตู้เย็นส่งมายังที่ผู้ตรวจสอบประจำ Line พบว่าจำนวน 131 ชิ้น คิดเป็น 0.17% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.2% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ประตู V ซิด Lo-hinge พบของเสียทั้งสิ้น 62 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ประกอบ Rein force ภายใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลจาก Line ซ่อมตู้ ที่สามารถชี้บ่งถึงปัญหาที่มาจากสาเหตุ การวางตำแหน่งตัว Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง มีจำนวน 62 ชิ้น คิดเป็น 0.08% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ประตูฝืด พบของเสียทั้งสิ้น 93 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ไม่สามารถประกอบให้ Frame ได้ระดับในขณะตอก ประกอบ Roller พบว่ามีการบิดงอของตัว Frame เป็นจำนวน 31 ชิ้น คิดเป็น 0.39 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

- Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box ตรวจพบจำนวน 62 ชิ้น คิดเป็น 0.08 % ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.1% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ประตูไม่สปริงกลับ พบของเสียทั้งสิ้น 41 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- แรงยิงสกรูเพื่อยึด Lo-hinge น้อยกว่าที่กำหนด จำนวน 34 ชิ้น คิดเป็น 0.04% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.05% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

- ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น จำนวน 7 ชิ้น คิดเป็น 0.009% ความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.01% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ประตูเบียด พบของเสียทั้งสิ้น 5 ชิ้น โดยมีสาเหตุมาจาก

- ประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้ จำนวน 5 ชิ้น คิดเป็น 0.006% ซึ่งความถี่ในการเกิด ( O ) มีค่าเท่ากับ 0.01% ในตารางที่ 3.11 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )
Shelf ไม่ lock	เจาะ Z-BUSH ไม่ตรงตำแหน่ง	78,478	187	0.24%	5	77,869	66	0.08%	4
FAN GUARD ไม่ GAP	การบรรจุในภาชนะก่อนที่ขึ้นงาน Set ตัว		372	0.47%	6		93	0.12%	4
	อัตราการฉีดเร็วกว่าปกติ		308	0.39%	6		283	0.36%	6

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )
P/UV ที่ประตู	Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง	78,478	119	0.15%	5	77,869	328	0.42%	6
	Door liner เสียรูป		169	0.22%	5		124	0.16%	5

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในกระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง				ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	Occurance ( O )	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสีย	%ของเสีย	Occurance ( O )
ยางประตูไม่ติด	ระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ	78,478	763	0.97%	7	77,869	142	0.18%	5
	ปรับประตูไม่ตรงที่กำหนด		308	0.39%	6		131	0.17%	5
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง		128	0.16%	5		62	0.08%	4
ประตูSlide ฝืด	ขา Frame เสียรูป		118	0.15%	5		31	0.04%	3
	Inner jig ไม่กดแน่นกับ Inner box		93	0.12%	4		62	0.08%	4
ประตูไม่สปริงกลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น		61	0.08%	4		7	0.01%	2
	ยึดสกรูLo-hinge ไม่แน่นกับตัวตู้		62	0.08%	4		34	0.04%	3
ประตูเบียด	ประกอบประตูซิดกับตัวตู้		131	0.17%	5		5	0.006%	2

#### 4.7 การคำนวณ ค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการพัฒนาความสามารถในการตรวจจับทำให้ค่าการตรวจจับ ( D ) ลดลง ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 3.12 และจากการเก็บข้อมูลความถี่ในการเกิด( O ) ในระหว่างการดำเนินการลดของเสียในช่วงปรับปรุงครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 สามารถสรุปได้ดังนี้

##### 4.7.1 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y) ครั้งที่ 2 พบว่า

- Fan guard gap ที่มีสาเหตุมาจากการบรรจุลงในภาชนะก่อนที่มีการ Set ตัว ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 144 เหลือ 96
- Fan guard gap ที่มีสาเหตุมาจาก อัตราการฉีดขึ้นรูปเร็วกว่าที่กำหนด ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 120 เหลือ 96
- Shelf ไม่ lock ที่มีสาเหตุมาจาก ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 125 เหลือ 80

##### 4.7.2 กระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y )

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y) ครั้งที่ 1 พบว่า

- P/U รั้วที่ประตู ที่มีสาเหตุมาจากการ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 120 เหลือ 96
- P/U รั้วที่ประตู ที่มีสาเหตุจาก Door liner เสียรูป ค่า RPN ที่มีได้มีค่าลดลงจาก 120 เหลือ 100

##### 4.7.3 กระบวนการปรับแต่งประตู ( ADJUST DOOR )

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR ) ครั้งที่ 2 พบว่า

- ยางประตูไม่แนบติดที่มีสาเหตุจากการให้ระดับความร้อนและเวลาในการให้ความร้อนไม่เพียงพอ มีค่า RPN ลดลงจาก 245 เหลือ 175
- ยางประตูไม่แนบติดที่มีสาเหตุจากการปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด มีค่า RPN ลดลงจาก 210 เหลือ 140



- ประตู Vชนิด Lo-hinge ที่มีสาเหตุจากการประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง มีค่าRPN ลดลง จาก 245 เหลือ 112
- ประตูเปิด ที่มีสาเหตุจากการไม่ประกอบให้ Frame ได้ระดับในขณะตอก มีค่า RPN 175 เหลือ 84
- ประตูเปิดที่มีสาเหตุมาจาก Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box มีค่า RPN ลดลงจาก 140 เหลือ 84
- ประตูไม่สปริงกลับ ที่มีสาเหตุจากแรงยิงสกรูเพื่อยึด Lo-hinge น้อยกว่าที่กำหนด มีค่า RPN ลดลงจาก 140 เหลือ 84
- ประตูไม่สปริงกลับ ที่มีสาเหตุจากการใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น มีค่า RPN ลดลงจาก 168 เหลือ 56
- ประตูเบียด ที่มีสาเหตุจากการประกอบประตูเบียดชิดกับตัวตู้ มีค่า RPN ลดลงจาก 210 เหลือ 56



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.15 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 ของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	SEVERITY (S)	ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 1			ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 2		
			OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN	OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN
Shelfไม่เข้า LOCK	ตำแหน่งการเจาะ Inner box เพื่อใส่ Z-BUSH คลาดเคลื่อน	5	5	5	125	4	4	80
FAN GUARD เป็น GAP	ใส่ภาชนะบรรจุ ก่อนที่ชิ้นงาน Set ตัว	4	6	6	144	4	6	96
	อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด	4	6	5	120	6	4	96

ตารางที่ 4.16 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 ของกระบวนการประกอบประตู ( DOOR ASS'Y)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	SEVERITY (S)	ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 1			ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 2		
			OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN	OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN
P/U ที่ประตูรั่ว	การ Seal ฟองน้ำไม่ตรง ตำแหน่ง	4	5	6	120	6	4	96
	Door liner เสียรูป	4	5	6	120	5	5	100

ตารางที่ 4.17 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 ของกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR )

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	SEVERITY (S)	ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 1			ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 2		
			OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN	OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN
ยางประตูไม่ติด	ระยะเวลาและระดับความร้อนในการให้ยาง ประตูไม่เพียงพอ	7	7	5	245	5	5	175
	ปรับประตูไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด	7	6	5	210	5	4	140
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่ง	7	5	7	245	4	4	112
ประตูฝืด	Frame เสียรูปจากการย่ำ ROLLER	7	5	5	175	3	4	84

ตารางที่ 4.17 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 ของกระบวนการปรับประตู ( ADJUST DOOR ) (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	SEVERITY (S)	ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 1			ข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ 2		
			OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN	OCCURRENCE (O)	DETECTION (D)	RPN
ประตูเด้ง	Inner jig ไม่กดแน่นกับ Inner box	7	4	5	140	4	3	84
ประตูไม่สปริงกลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น	7	4	6	168	2	4	56
	แรงยึด Lo-hinge น้อย	7	4	5	140	3	4	84
ยางประตูเบียด	ประกอบประตูชิดกับตัวตู้	7	5	6	210	2	4	56

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 4.8 การลดของเสียโดยใช้ตาราง PROCESS FMEA ปรับปรุงครั้งที่ 2

ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ PFMEA

### FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-09/001

Page 1 of 1

Item :REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.) Rev.

Core Team : ยูธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรหมมา ( Q.A. ) , สุรัตน์ ( DESIGN ) , สุพจน์ ( DESIGN ) , มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบชิ้นส่วน	SHELFไม่ LOCK	SHELF จะหลุด ออกมาจากที่LOCK ในขณะที่ใช้งาน	5	ตำแหน่งในการเจาะรู Z-BUSH ที่ I/Bไม่ตรง จุดที่กำหนด	5	จัดทำตาราง มาตรฐาน ประกอบการทำงาน ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบ	5	125	- ตรวจสอบการก ตั้งแม่พิมพ์ และสุม ตรวจทุกๆ 2 ชม.	ยูธนา 9/1/09	CS-17-004	5	4	4	80
ประกอบชิ้นส่วน	FAN GUARD เป็น GAP	ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้	4	วางชิ้นงานใส่กล่อง ก่อนที่ชิ้นงานจะSET ตัวเรียบร้อยแล้ว	6	อบรมพนักงานในการ บรรจุตรวจสอบ100%	6	144	- เปลี่ยนแปลงการ บรรจุชิ้นงาน	ยูธนา 14/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/005	4	4	6	96
				อัตราความเร็วของ การฉีดพลาสติกเร็ว กว่าที่กำหนด	6	ตรวจสอบชิ้นงาน 100% เทียบกับ LIMIT SAMPLE ตามคู่มือการทำงาน	5	120	- จัดทำเอกสาร ปรับตั้งเครื่องฉีด ประจำจุด ปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน - สุ่มตรวจทุก4ชม.	ยูธนา 14/1/09	72-R-26-0345 72-R-26-0189 72-R-26-0373 72-R-26-0349 CS-26-006 TS-26-033	4	6	4	96

## FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-09/001

Page 1 of 2

Item :REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.)

Rev.

Core Team : ยุทธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรพมา ( Q.A. ) ,สุรัตน์ ( DESIGN ) ,สุพจน์ ( DESIGN ) ,มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ประกอบประตูและ ขีด P/U	P/U รั้วที่ประตู	ลูกค้าสามารถเห็นได้ ชัดเจน และไม่ สวยงาม	4	DOOR LINER เสีย รูปก่อนที่จะนำมา ประกอบ	5	จัดทำ CHECK SHEET เพื่อ ตรวจสอบ	6	120	ตรวจสอบชิ้นงาน 100% โดยเทียบกับ ชิ้นงานตัวอย่าง	เทิดศักดิ์ 8/1/09	CS-03-098	4	5	5	100
				วิธีการ SEAL ฟองน้ำ ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้	5	-อบรมพนักงานฝึก การปฏิบัติงาน -ปรับปรุงคู่มือการ ทำงาน	6	120	ตรวจสอบชิ้นงานทุก ครั้งที่มีการเปลี่ยนกะ และสุ่มเพิ่มทุกๆ 2 ชม. ครั้งละ 5 บาน	เทิดศักดิ์ 8/1/09	CS-03-021	4	6	4	96

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS  
( PROCESS FMEA )

FMEA Number : HCPT-FMEA-F/A-09/001

Page 1 of 3

Item : REF Final ass'y

Process Responsibility CORE TEAM

Prepare By นันทเดช

Model / Year(s) /

Key Date

FMEA Date (Orig.)

Rev.

Core Team : ยุทธนา (PROD) ,เทิดศักดิ์ (PROD) , พรหมมา ( Q.A. ) ,สุรัตน์ ( DESIGN ) ,สุพจน์ ( DESIGN ) ,มรกต ( TOOL & DIE )

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู กับตัวตู้	ยางประตูไม่แนบติด	ความเย็นที่อยู่ภายใน จะรั่วไหลออกมาทำให้ การทำงานของ ตู้เย็นหนัก และ อาจจะเกิดหยดน้ำที่ บริเวณที่รั่ว	7	ระยะเวลาและระดับ ความร้อนไม่เพียงพอ	7	-อบรมพนักงาน -ปรับปรุงคู่มือการทำงาน -จัดทำ Visual control	5	245	ขยายการทำงาน ให้กว้างมากขึ้น เพื่อให้มีการ ทำงานมากกว่าเดิม	ยุทธนา 12/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/012	7	5	5	175
				ปรับระดับประตูไม่ได้ ระยะที่กำหนด	6	-อบรมพนักงาน -ปรับปรุงคู่มือการทำงาน -จัดทำ Visual control	7	294	- จัดทำ Jig ปรับ ระดับประตู	ยุทธนา 18/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/018	7	5	4	140
ประตู V ซิด Lo-hinge	เปิดประตู V จะชนกับ Lo-hinge ขณะเปิด ประตูลูกค้ำรู้สึกได้ ชัดเจน	เปิดประตู V จะชนกับ Lo-hinge ขณะเปิด ประตูลูกค้ำรู้สึกได้ ชัดเจน	7	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรง ตำแหน่งที่กำหนด	5	-ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน -จัดทำ Visual control	7	245	จัดทำ Jig วาง ตำแหน่งชิ้นงาน Rein force ตรง ตำแหน่งมาก กว่าเดิม	ยุทธนา 12/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/004	7	4	4	112

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู	ประตู Slide ฝืด	เปิด-ปิดประตูจะใช้ แรงมากกว่าปกติ ลูกค้ำจะสามารถรู้ได้	7	Inner box หนุน เนื่องจาก Jig ไม่ไป กดทับ	4	-ตรวจสอบชิ้นงาน โดยใช้ Vernier ตรวจ 100%	5	140	-จัดทำเอกสาร ควบคุมการขึ้นรูป ของชิ้นงาน	ยุทธนา 13/1/09	CS-06-072 CS-06-089 CS-06-100	7	4	3	84
				Frame เสียรูปจาก การย่ำ Roller	5	-ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน -อบรมพนักงาน -จัดทำ Visual control	5	175	-จัดทำ Jig เพื่อ รองรับชิ้นงาน -จัดทำ Visual control	ยุทธนา 14/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/011 VC-M/P-09-003	7	3	4	84
	ประตูไม่สปริงกลับ	ประสิทธิภาพการ ทำงานของประตูไม่ สมบูรณ์ ลูกค้ำสังเกต ได้	7	แรงขันสกรูยึด Lo hinge น้อย	4	-อบรมพนักงาน ประกอบและประเมิน การทำงาน	5	140	- จัดหาและสั่งซื้อ ตัวควบคุมแรงดัน	ยุทธนา 4/2/09	ใบสั่งซื้อ	7	3	4	84
				ใช้ปืนลมที่ไม่ใช่ตั้งค่า แรงบิดสำหรับ ประกอบCENTER HINGE	4	จัดหาปืนลมเพื่อให้ เพียงพอ	6	168	- จัดหาและสั่งซื้อ ตัวควบคุมแรงดัน	ยุทธนา 4/2/09	ใบสั่งซื้อ	7	2	4	56

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุของ ข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
ปรับแต่งประตู	ประตูเบียด	ยางประตูจะถูกละเอียด สีทำให้ยางขาดได้	7	ประกอบประตูเบียด ชิดเข้ากับ ประตู	5	-อบรมพนักงาน ประกอบ -จัดทำ Visual control	6	210	จัดทำ jig ช่วยใน การประกอบประตู	ยุทธนา 18/1/09	ใบเสนอโครงการ 09/018	7	2	4	56

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 5

### การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังปรับปรุง

จากการศึกษากระบวนการผลิตตู้เย็นในหน่วยงานประกอบขั้นสุดท้าย (FINAL ASSEMBLY) ตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภายในโรงงานทางผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้น จากกระบวนการโดยใช้เทคนิค PFMEA มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ ความถี่ ตลอดจนค่าRPN (Risk Priority Number) เพื่อนำไปสู่การลดของเสียที่เกิดขึ้น

และจากการศึกษาข้อมูลของเสียที่รวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 จะพบว่า ในหน่วยงานประกอบขั้นสุดท้าย (FINAL ASSEMBLY) มีกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสีย ได้แก่ กระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y) กระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y) และ กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR) จากนั้นได้ทำการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในการหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้น โดยใช้ผังก้างปลา เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำ PFMEA โดยพิจารณาการป้องกันและการตรวจจับของเสียในปัจจุบันที่มีสาเหตุจากการวิเคราะห์ โดยใช้ก้างปลา และพิจารณาต่อ RPN ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าพบว่า ค่า RPN มีค่ามากกว่า 100 ให้กำหนดมาตรการแก้ไข และดำเนินการแก้ไข โดยผลการดำเนินการแก้ไขโดยใช้ PFMEA แก้ไข 2 ครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะพบว่า หลังดำเนินการ มีปริมาณของเสียลดลง


ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต

เดือน	จำนวนที่ผลิตทั้งหมด (ตู้)	ของเสียทั้ง		PART ASS'Y		DOOR ASS'Y		ADJUST DOOR	
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ก่อนปรับปรุง (ม.ค.-ต.ค.2551)	353,695	73,118	20.67	29,015	8.21	7,444	2.11	35,965	10.17
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 2551	78,472	9,589	12.22	3,649	4.65	1,122	1.43	4,818	6.14
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 2552	77,869	5,318	6.83	1,308	1.68	695	0.89	3317	4.26

จากข้อมูลในเรื่องของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งได้เก็บรวบรวมนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ช่อง

1. ช่วงก่อนการปรับปรุง ได้เก็บข้อมูลรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2551
2. ช่วงปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขโดยใช้ PFMEA ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
3. ช่วงปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขโดยใช้ PFMEA ในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552

จากทั้ง 3 ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถรวบรวมลักษณะของเสียในกระบวนการได้ตัวตารางที่ 5.1 และรูป 5.1

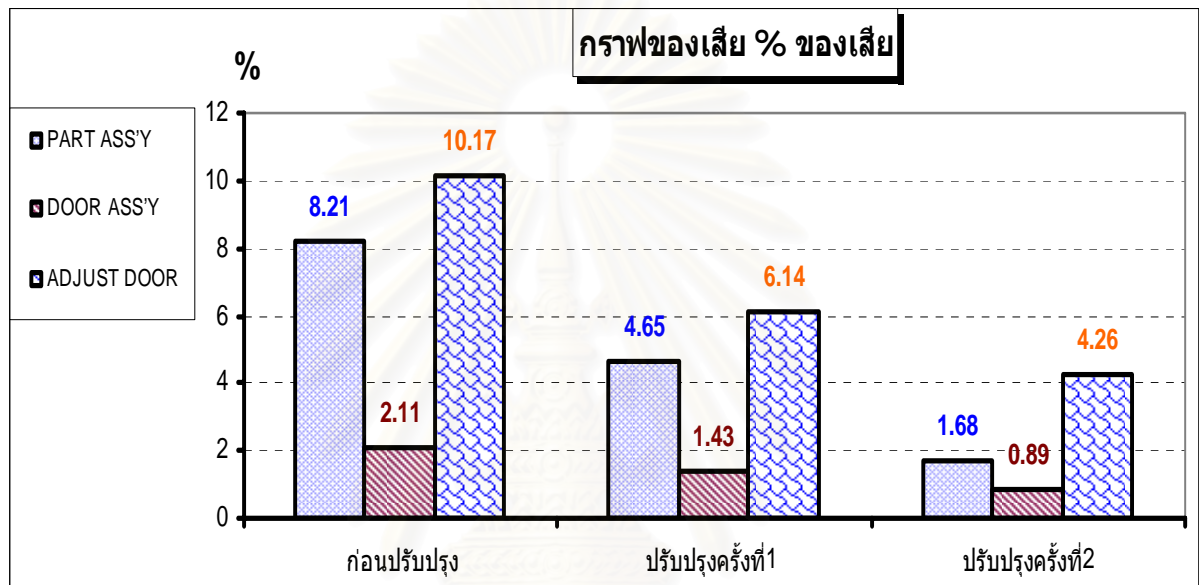

รูปที่ 5.1 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต

จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 5.1 และรูป 5.1 สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. กระบวนการประกอบชิ้นส่วน(PART ASS'Y) ก่อนการปรับปรุงในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2552 มีจำนวนของเสียทั้งสิ้น 29,015 ตัว จากจำนวนการผลิต 353,695 ตัว คิดเป็น 8.21% หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 พบจำนวนของเสีย 3,649 ตัว จากจำนวนการผลิต 78,472 ตัว คิดเป็น 4.65% และหลังจากปรับปรุงการผลิตครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 พบของเสีย 1,308 ตัว จากจำนวนการผลิต 77,869 ตัว คิดเป็น 1.68%

2. กระบวนการประกอบตู้ (DOOR ASS'Y) ก่อนการปรับปรุงในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2551 มีจำนวนของเสียทั้งหมด 7,444 ตัว จากจำนวนการผลิต 353,695 ตัว คิดเป็น 2.11% และหลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 พบจำนวนของเสีย 1,122 ตัว จากจำนวนการผลิต 78,472 ตัว คิดเป็น 1.43% และหลังจากปรับปรุงการผลิตครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 พบของเสีย 693 ตัว จากจำนวนการผลิต 77,869 ตัว คิดเป็น 0.89%

3. กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR) ก่อนการปรับปรุงในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2551 มีจำนวนของเสียทั้งหมด 35,965 ตู จากจำนวนการผลิต 353,695 ตู คิดเป็น 10.17% และหลังจากมีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 พบจำนวนของเสีย 4,818 ตู จากจำนวนการผลิต 78,472 ตู คิดเป็น 6.14% และหลังจากปรับปรุงการผลิตครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 พบของเสีย 3,317 ตู จากจำนวนการผลิต 77,869 ตู คิดเป็น 4.26%

จากการหาสาเหตุของของเสีย ซึ่งทีมผู้ชำนาญการได้มีคำแนะนำการแก้ไข การปรับปรุงโดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หากระบวนการที่ทำให้เกิดของเสีย และได้ทำการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำ (RPN) ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป เพื่อจะลดของเสียจนทำให้ค่า RPN ที่เกิดขึ้นในต่ำลง โดยมีการดำเนินการในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y) มีการดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% ด้วยเครื่องมือวัดเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียผ่านไปยังกระบวนการถัดไป

2. ทำการตรวจสอบชิ้นงานชิ้นแรกหลังจากที่มีการติดตั้งแม่พิมพ์ และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ โดยสุ่มเพิ่มขึ้นทุก ๆ 2 ชั่วโมง

3. จัดทำเอกสาร Check sheet เพื่อเป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

4. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน

5. ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตใหม่ เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต

2. กระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y) มีการดำเนินการดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมพนักงานปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ และเก่า พร้อมทั้งมีการประเมินความสามารถในการทำงาน

2. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย

3. ปรับปรุง Check sheet และเพิ่มการสุ่มตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้มากขึ้น

3. กระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST ASS'Y) มีการดำเนินการดังนี้

1. อบรมพนักงานปฏิบัติงาน และประเมินความสามารถในการทำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. จัดทำเอกสาร Visual control ที่จุดปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ , การตรวจสอบที่ถูกต้อง และเป็นการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเป็นแนวทางเดียวกัน

3. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นเอกสารประกอบวิธีการทำงานให้ชัดเจน

4. จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการประกอบ ให้ประกอบได้ถูกต้องตามที่กำหนด


5. ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเพื่อลดสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย
6. จัดหาอุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการผลิต
7. จัดทำ Check sheet เพื่อบันทึกผลและตรวจจับความผิดปกติของชิ้นงาน

### 5.1 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียในกระบวนการ

หลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว ผลการดำเนินการพบว่า มีของเสียลดลง โดยสามารถเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียและค่า RPN ที่เกิดขึ้นได้ตามตารางที่แสดงดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.2 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y)


กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	ค่า RPN ก่อนการปรับปรุง	ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่1	ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่2
ประกอบชิ้นส่วน	SHELF ไม่ LOCK	ตำแหน่งของเข็มเจาะ Inner box คลาดเคลื่อน	250	125	80
ประกอบชิ้นส่วน	FAN GUARD มีGAP	ใส่ภาชนะบรรจุก่อนที่ชิ้นงานSetตัว	168	144	96
ประกอบชิ้นส่วน	FAN GUARD มีGAP	อัตราการฉีดต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่กำหนด	168	120	96

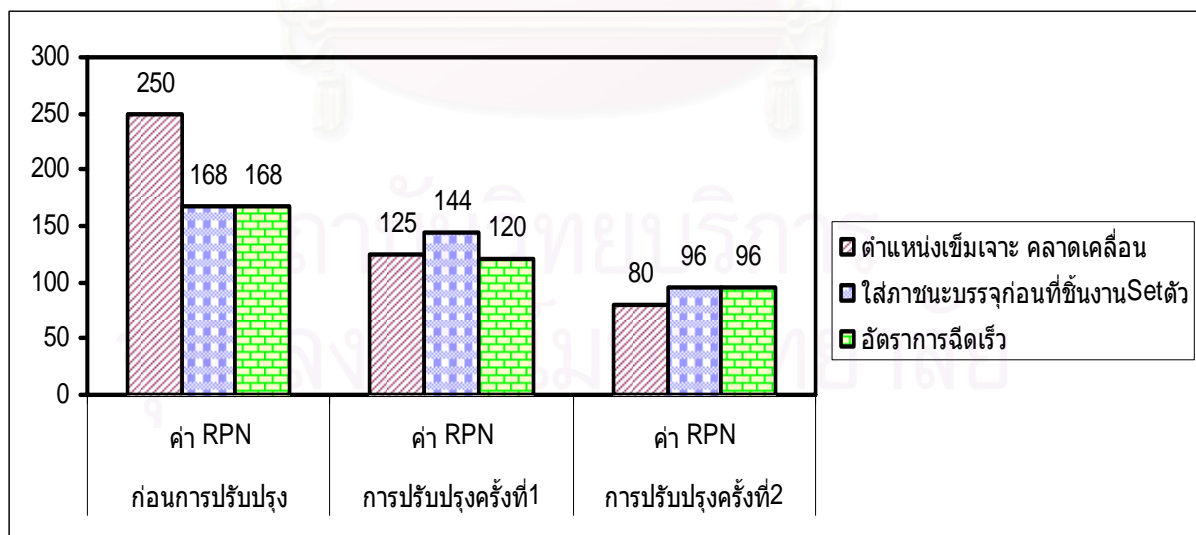

รูปที่ 5.2 แสดงค่า RPN ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( PART ASS'Y )

ตารางที่ 5.3 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y)


ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	%ของเสีย ก่อนการ ปรับปรุง	%ของเสีย การปรับปรุงครั้ง ที่1	%ของเสีย การปรับปรุงครั้ง ที่2
Shelf ไม่ lock	ตำแหน่งเข็มเจาะ คลาดเคลื่อน	0.24	0.18	0.08
Fan guard เป็น gap	ใส่ภาชนะบรรจุก่อนที่ชิ้นงานSetตัว	0.55	0.38	0.12
	อัตราการฉีดเร็ว	0.59	0.39	0.35

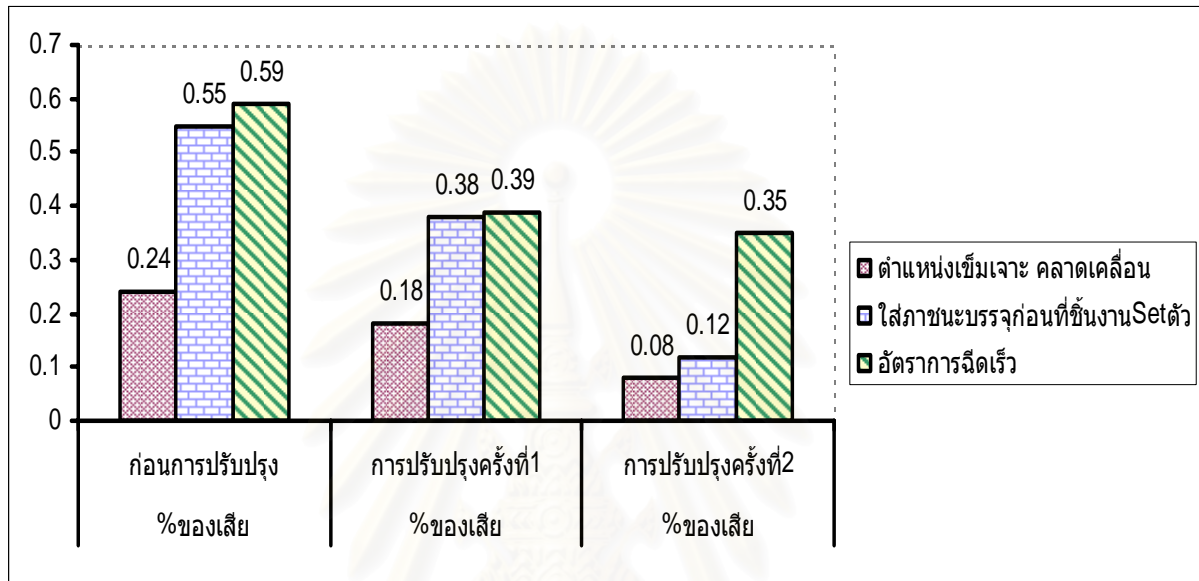

รูปที่ 5.3 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน (PART ASS'Y)

ตารางที่ 5.4 แสดงค่า RPN และหลังการปรับปรุงของกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y)


กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	ค่า RPN ก่อนการปรับปรุง	ค่า RPNหลัง การปรับปรุงครั้งที่ 1	ค่า RPNหลัง การปรับปรุงครั้งที่ 2
ประกอบประตู	P/Uรั่วที่ประตู	หัวหน้างานไม่ได้ทำการอบรมพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน	140	80	80
ประกอบประตู	P/Uรั่วที่ประตู	การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง	168	120	96
ประกอบประตู	P/Uรั่วที่ประตู	Door liner เสียรูป	140	120	100

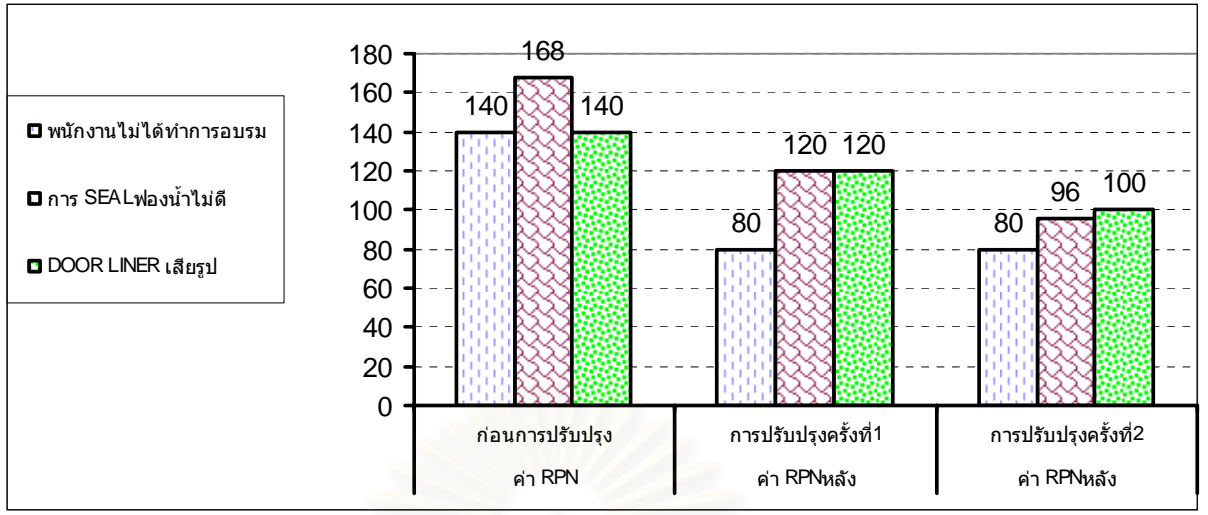

รูปที่ 5.4 แสดง ค่า RPN ในกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y)

ตารางที่ 5.5 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y)

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	%ของเสีย ก่อนการปรับปรุง	%ของเสีย การปรับปรุงครั้งที่1	%ของเสีย การปรับปรุงครั้งที่2
P/U ที่ประตู รั่ว	พนักงานไม่ได้ทำการอบรม	0.15	0.08	
	การ SEAL ฟองน้ำไม่ดี	0.64	0.22	0.42
	DOOR LINER เสียรูป	0.17	0.16	0.16

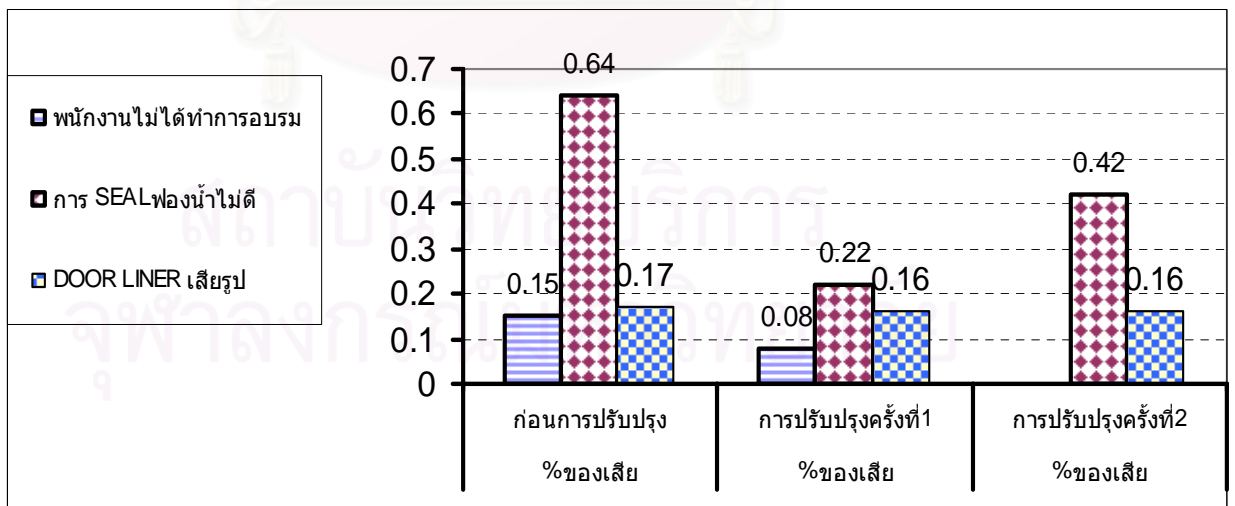


รูปที่ 5.5 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการประกอบประตู (DOOR ASS'Y)

ตารางที่ 5.6 แสดงค่า RPN และหลังการปรับปรุงของกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR)

กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุของข้อบกพร่อง	ค่า RPN ก่อนการปรับปรุง	ค่า RPN หลัง การปรับปรุงครั้งที่ 1	ค่า RPN หลัง การปรับปรุงครั้งที่ 2
ปรับแต่งประตู	ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้	ระยะเวลาและความร้อนในการให้ความร้อนไม่เพียงพอ	343	245	175
ปรับแต่งประตู	ยางประตูไม่แนบติดกับตัวตู้	ปรับระดับประตูไม่ตรงที่กำหนด	294	210	140
ปรับแต่งประตู	ปรับประตูไม่ขนาน	เจาะรูยึด Up hinge ไม่ตรงตำแหน่ง	180	96	96
ปรับแต่งประตู	ปรับประตูไม่ขนาน	ไม่ได้ยึดแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย	150	96	96
ปรับแต่งประตู	ประตู V- ซิด LO-HINGE	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่ง	350	245	112
ปรับแต่งประตู	ประตูฝืด	Frame เสียรูปขณะย้าย Roller	245	175	84
ปรับแต่งประตู	ประตูฝืด	Inner jig ไม่กดแนบกับ Inner box	294	140	84
ปรับแต่งประตู	ประตูไม่สปรिंगกลับ	พนักงานไม่มีประสบการณ์	147	56	56
ปรับแต่งประตู	ประตูไม่สปรिंगกลับ	แรงในการขัน Screw ยึด Lo-hinge น้อย	196	140	84
ปรับแต่งประตู	ประตูไม่สปรिंगกลับ	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น	196	168	56
ปรับแต่งประตู	ยางประตูเบียด	ประกอบประตูเบียดติดกับตัวตู้	245	210	56
ปรับแต่งประตู	ยางประตูเบียด	รูยึด Up-hinge ไม่ตรงตำแหน่ง	112	84	84
ปรับแต่งประตู	ประตูเป็น Step เยื้อง	Screw ยึดเข้ากับ Liner ไม่ตรงรูยึดของ Rein force	120	60	60

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

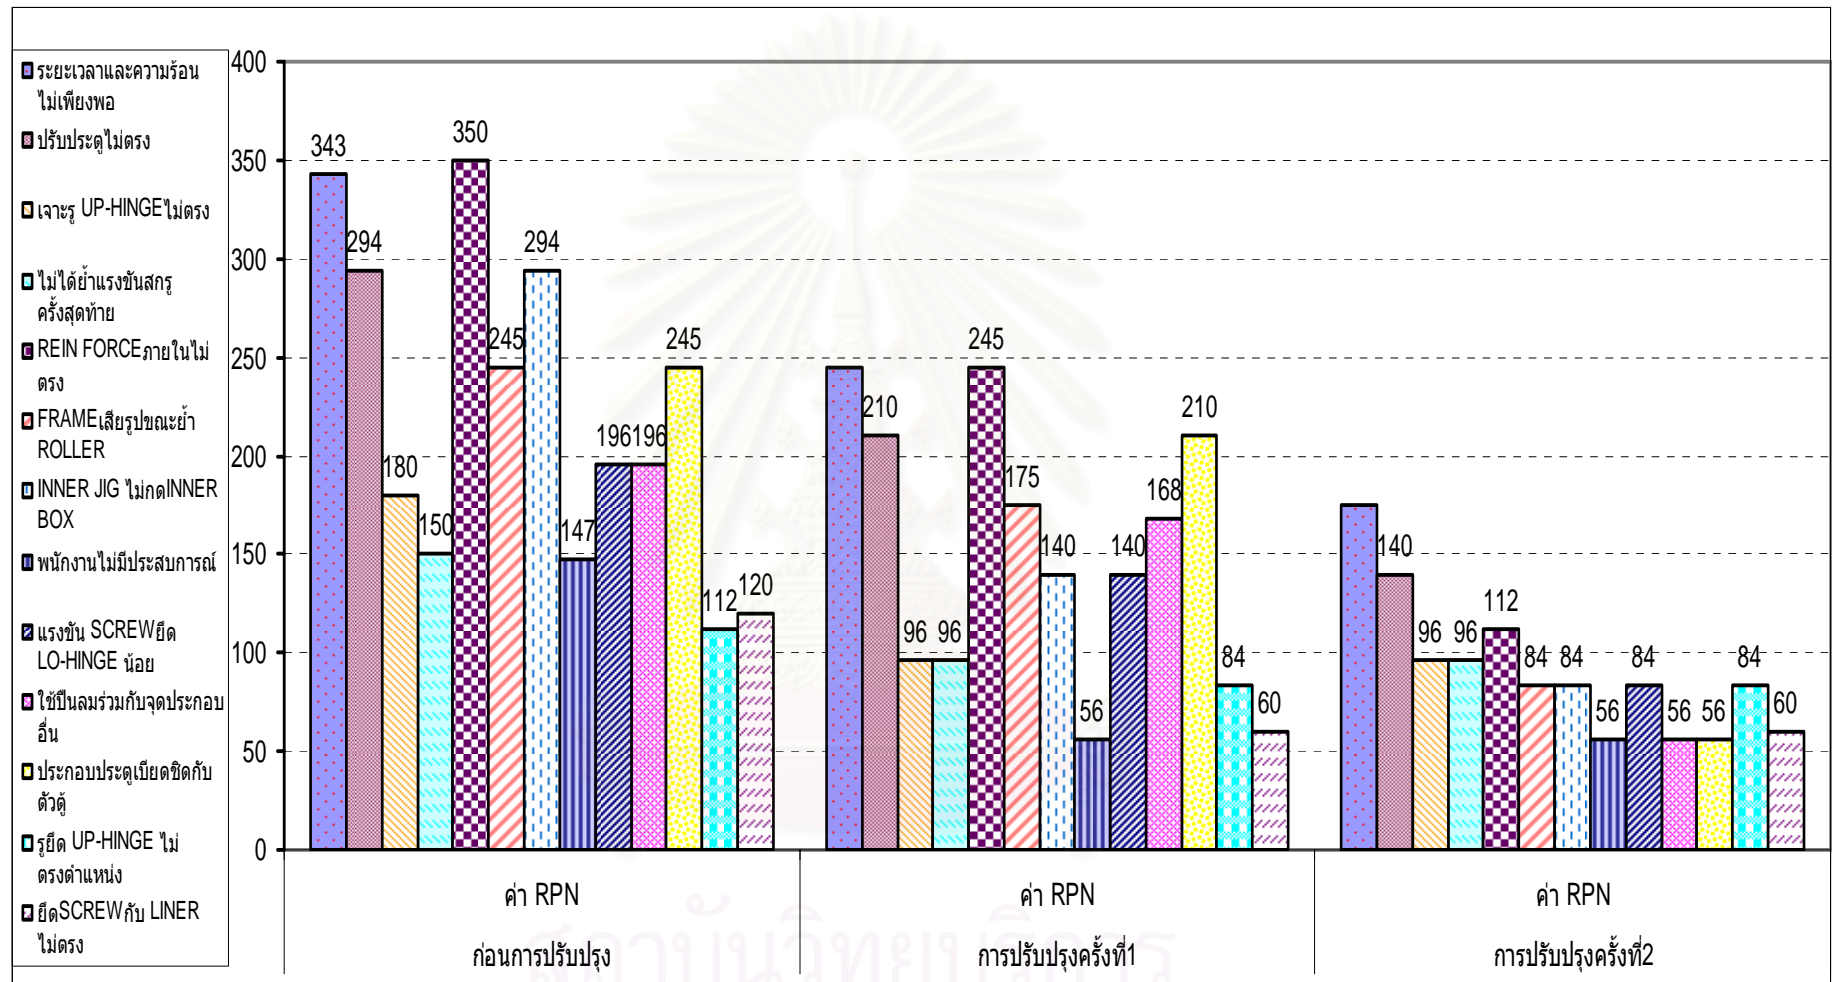


รูปที่ 5.6 แสดง ค่า RPN ในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR)



ตารางที่ 5.7 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังของกระบวนการปรับแต่งประตู  
( ADJUST DOOR )

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	%ของเสียก่อนการปรับปรุง	%ของเสียการปรับปรุงครั้งที่1	%ของเสียการปรับปรุงครั้งที่2
ยางประตูไม่ติด	ระยะเวลาและความร้อนไม่เพียงพอ	1.44	0.97	0.18
	ปรับประตูไม่ตรง	0.7	0.39	0.17
ประตูไม่ขนาน	เจาะรู UP-HINGEไม่ตรง	0.31	0.1	
	ไม่ได้ย่ำแรงขันสกรูครั้งสุดท้าย	0.27	0.13	
ประตูVขีดLo hinge	REIN FORCEภายในไม่ตรง	0.2	0.16	0.08
ประตูSlide ฝืด	FRAMEเสียวรขณะย่ำ ROLLER	0.18	0.15	0.04
	INNER JIG ไม่กดINNER BOX	0.68	0.11	0.08
ประตูไม่สปริงกลับ	พนักงานไม่มีประสบการณ์	0.06	0.02	
	แรงขัน SCREWยึด LO-HINGE น้อย	0.14	0.08	0.04
	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น	0.12	0.08	0.01
ประตูเบียด	ประกอบประตูเบียดขีดกับตัวตู้	0.19	0.17	0.006
	รูยึด UP-HINGE ไม่ตรงตำแหน่ง	0.15	0.12	
ประตูเยื้อง	ยึดSCREWกับ LINERไม่ตรง	0.07	0.04	

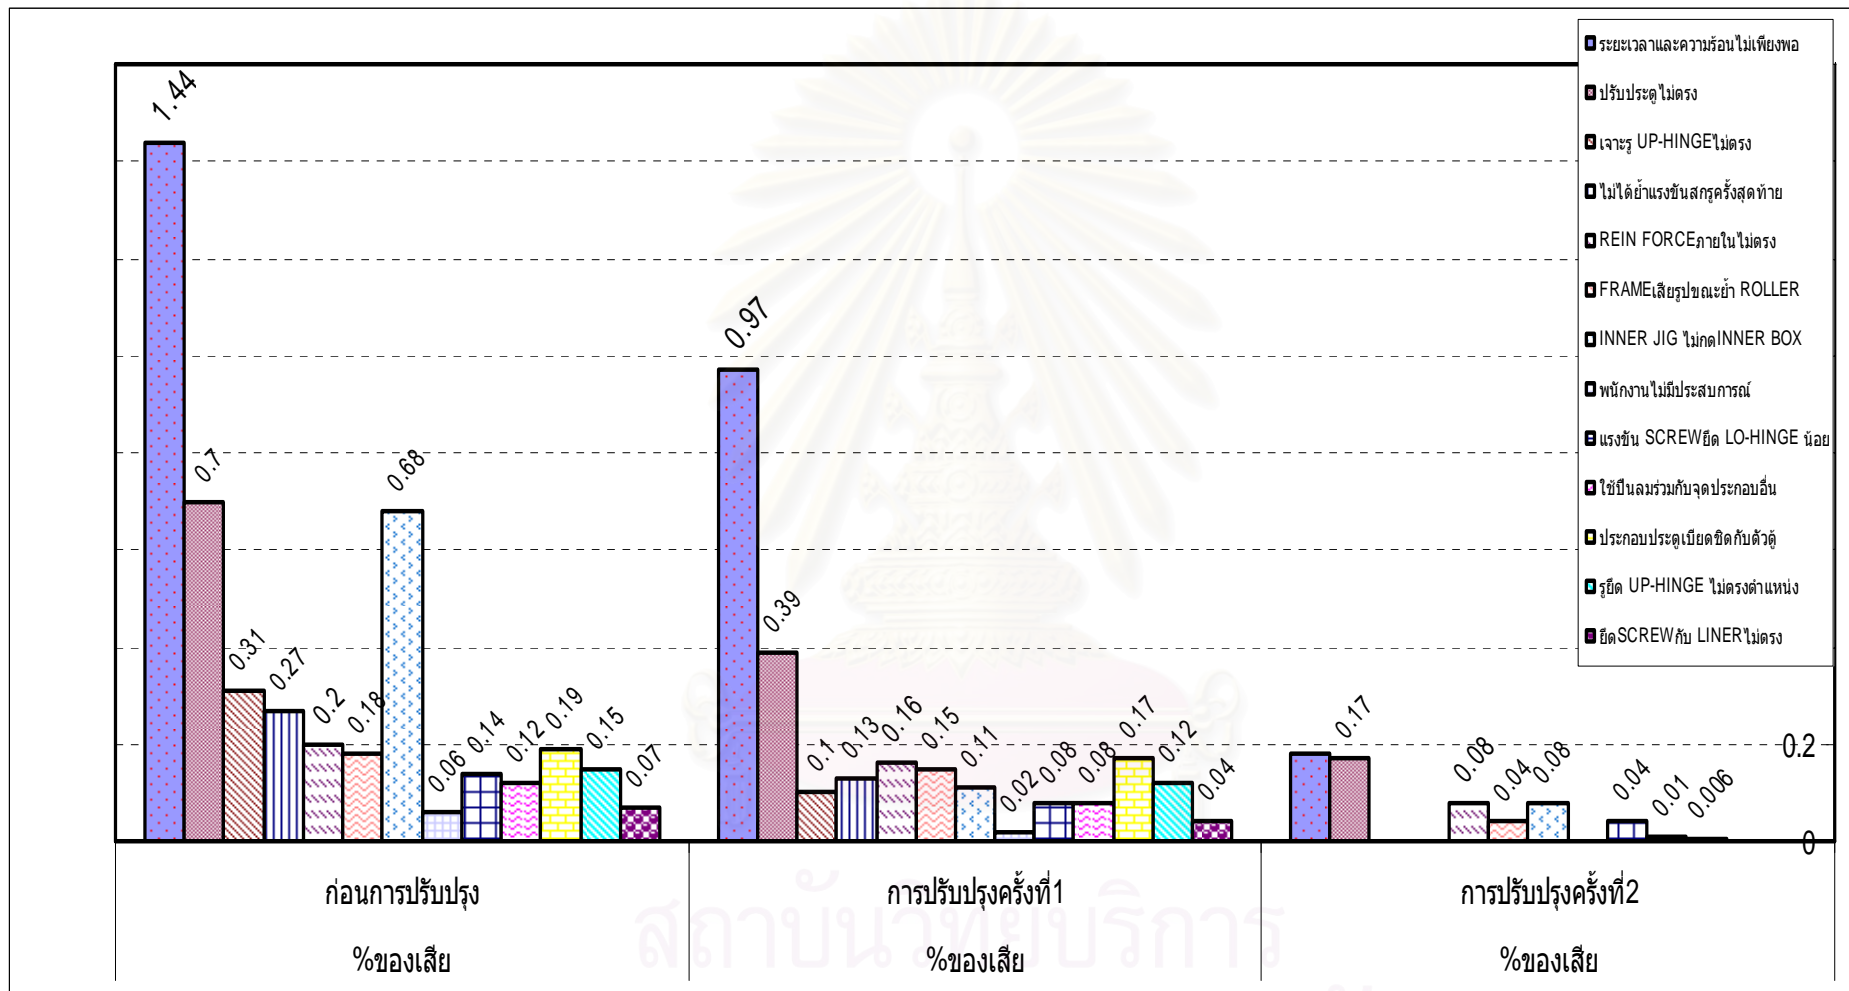

รูปที่ 5.7 แสดงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการปรับแต่งประตู (ADJUST DOOR)

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้ ได้ดำเนินการลดของเสียในกระบวนการขั้นสุดท้ายของการประกอบตู้เย็น (Final assembly of refrigerator unit) ซึ่งได้แบ่งกระบวนการภายในหน่วยงานได้ 4 กระบวนการ อันได้แก่ กระบวนการประกอบชิ้นส่วน (Part ass'y), กระบวนการประกอบตู้เย็น (Door ass'y) กระบวนการปรับแต่งตู้เย็น (Adjust door) และกระบวนการเชื่อมต่อทองแดง (Welding pipe) และจากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งได้เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 พบว่ากระบวนการเชื่อมต่อทองแดง (Welding pipe) พบจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นน้อยมากคือ 0.196% จึงไม่ได้นำมาพิจารณา ส่วนกระบวนการที่เหลือนั้นมีเปอร์เซ็นต์ของเสียที่สูงซึ่งจะนำมาพิจารณาลดของเสีย และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 และ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2552

ในการปรับปรุงแต่ละกระบวนการโดยใช้แผนผังพาเรโต ซึ่งพบว่าประเภทของเสียประมาณ 80% ในกระบวนการ มีดังนี้

1. Shelf ไม่ lock
2. Fan guard gap
3. ยางประตูไม่ติด
4. ประตูไม้ขนาน
5. ประตูไม่ปริงกลับ
6. ประตู V ผิด
7. ประตู V ชิด Lo-hinge
8. ประตูเบี้ยว
9. ประตูเยื้อง
10. P/U ประตูรั่ว

หลังจากนั้น จึงได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัญหา โดยนำแผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการ (Process Failure Mode and Effect Analysis) คือ

1. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมพนักงาน
2. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในการทำงาน
3. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในกาตรวจสอบ

4. ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการผลิตให้รวดเร็วและถูกต้อง

ผลของการปรับปรุงทั้ง 2 ครั้ง พบว่ายังคงมีปัญหามีค่า RPN มากกว่า 100 อันได้แก่

1. ปัญหายางประตูไม่ติด ซึ่งมีสาเหตุข้อบกพร่องระดับเวลาการให้ความร้อนไม่เพียงพอ

ค่า RPN 175 และการปรับระยะประตูไม่ตรงตำแหน่ง ค่า RPN 140

2. ปัญหาประตู V ซิด Lo-hinge มีสาเหตุมาจากการประกอบ Rein force ภายในไม่ตรงตำแหน่ง ค่า RPN 112

ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางผู้เชี่ยวชาญยังคงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา เพื่อจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

- ปัญหายางประตูไม่ติด ทางผู้เชี่ยวชาญจะร่วมมือกับทาง Maker ผู้ผลิตเพื่อจะหาวัสดุที่ที่สามารถแนบติดกับประตู และภายในโรงงานเองต้องมีการลงทุนเพื่อที่จะลดปัจจัยที่จะทำให้ความร้อนในการให้ยางนั้นไม่เหมาะสมเพียงพอ

- ปัญหาประตู V ซิด Lo-hinge ทางผู้เชี่ยวชาญจะพยายามหาวิธีที่จะทำให้ Rein force ภายใน Door liner อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งจากการศึกษาร่วมกันจะต้องมีการพัฒนา Jig ยึดให้มีความแม่นยำให้ดีกว่านี้

## 6.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### 6.2.1 ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการแก้ปัญหา ได้ประสบกับอุปสรรคในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. การต่อเนื่องในที่ประชุม โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจในการผลิตจึงส่งตัวแทนมา ทำให้ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบนั้นตกหล่นไม่ต่อเนื่อง

2. เวลาในการประชุมค่อนข้างมีจำกัด เพราะในช่วงดำเนินการมีการผลิตตัว New model ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องให้เวลากับตู้เย็น New model มากกว่า

3. พนักงานผู้ปฏิบัติมีบางส่วนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ยังคงใช้วิธีเดิมตามความเคยชิน

4. พนักงานผู้ปฏิบัติในบางจุดปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ยังมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ อันเนื่องจากการลาหยุด

5. หัวหน้างานบางท่านยังให้ความสนใจต่อมาตรการและวิธีการตรวจจับปัญหาน้อย ยังคงให้ความสำคัญกับยอดการผลิตต่อชั่วโมงมากกว่าการตรวจจับปัญหา

6. ต้นทุนของวัตถุดิบมีความสำคัญกับโรงงาน ทำให้มีข้อจำกัดในการเลือกวัตถุดิบในการผลิตขึ้นส่วนให้ดีกว่าเดิม

7. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ มีปัญหาเกี่ยวกับความเหนียวของหน้ากาอยู่ที่อยู่ในฟองน้ำอุดประตูกัน P/U รั่ว ทำให้มีปริมาณของเสียมาก แม้มีมาตรการตรวจจับปัญหาแล้ว

### 6.2.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทำงานวิจัยปรับปรุงข้อบกพร่องและลดข้อเสียในกระบวนการ มีข้อเสนอแนะกับทางโรงงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

1. ปัญหาบางอย่างทางโรงงานยังไม่สามารถปรับปรุง หรือมีเครื่องมือที่มีขีดจำกัดในการตรวจชิ้นงาน ควรมีการปรึกษาร่วมกัน Maker (บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งเข้าโรงงาน) เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนต่อไป

2. ปัญหาบางอย่างผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานยังไม่ชำนาญหรือมีประสบการณ์มากพอทางโรงงานควรประสานกับทางโรงงานแม่เพื่อส่งที่ปรึกษามาช่วยงาน



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติงานวิศวกรรม เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติงานวิศวกรรม เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.

เฉลิมพล ลีลาผาดิกุล. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย. การแก้ไขปัญหาแบบคิวซี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538.

ธนะศักดิ์ ทุเรียน. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพกรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

นิพนธ์ ชวณะปราณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

พิชิต สุขเจริญพงษ์. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2535.

วันชัย วิจิรวณิช. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเทคนิคและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

อรรถพล ฤทธิภักดี. การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

### ภาษาอังกฤษ

Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motor Corporation.  
Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual. Third Edition, July, 2001.

Dale H. Besterfield. Quality Control. Fourth Edition. Prentice Hall Inc.,

Jerry Bank. Principles of Quality Control. (n.p.):John Wiley & Sons,1989.

Richard A.Harpster How to Get More Out of Your FMEA. Quality Digest, June, 1995.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ภาคผนวก ก

Check sheet และตารางมาตรฐานการตรวจสอบ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ ก-1 TABLE STANDARD TS-17-010 มาตรฐานการตรวจสอบตำแหน่งการเจาะ INNER BOX ใใส่ Z-BUSH

**TS - 17 - 010**

Page. 1

<b>INNER - BOX 255 L.</b>	APPROVE	CHECK	PREPARE

อ้างอิง DWG. 0 YKV 28093 INNER - K2

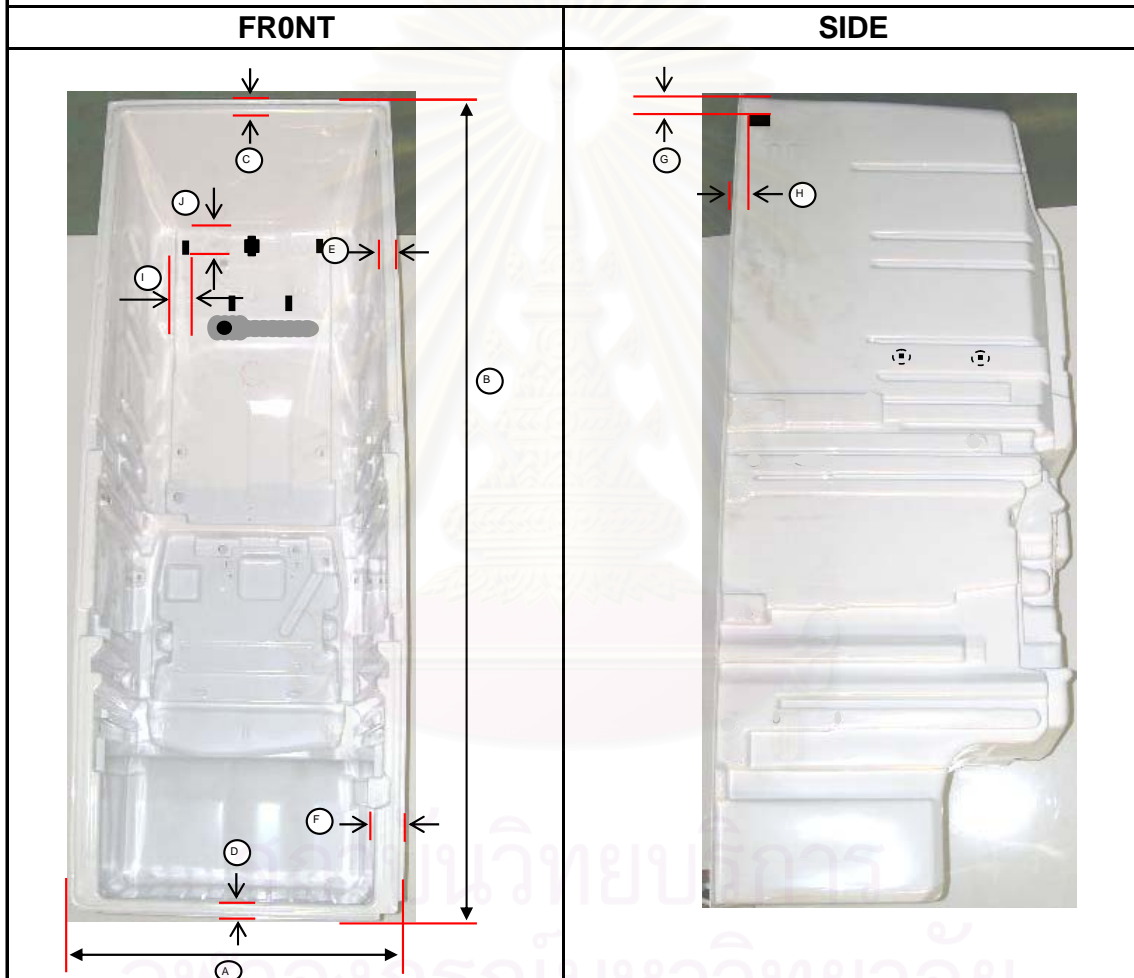

ค่ามาตรฐาน

สัญลักษณ์	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CLASS	533	1433	25.5	25.5	26	47.5	59	27.5	36.5	54.5
255 L.	±1	±1.5	±0.5	±0.5	±1	±1	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5




**TS - 17 - 033**

**DOOR LINER 365 L. - ( 2 DOOR )**

อ้างอิง DWG. RVF10707 # D-LINER 365L-2D-F  
RVF01203 # D-LINER 365L-2D-R

APPROVE	CHECK	PREPARE

**FRONT**

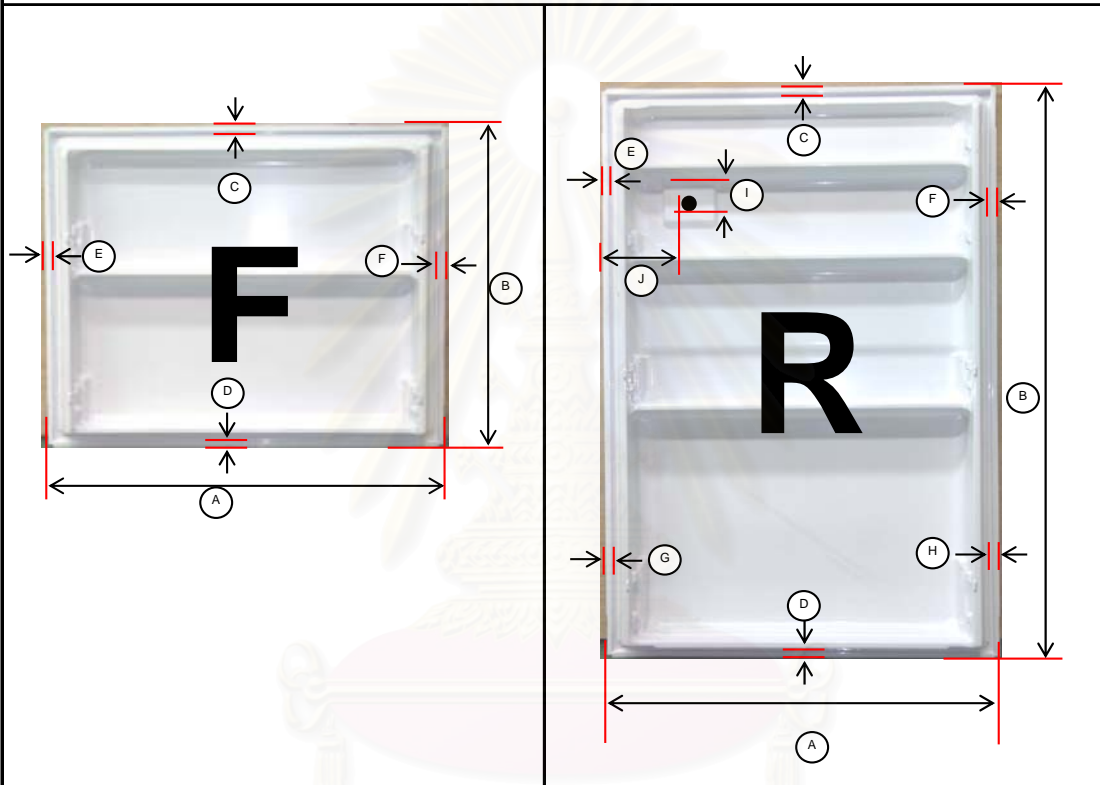

ค่ามาตรฐาน

สัญลักษณ์ CLASS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
( F ) 365 L.	620 ± 1	526 <sub>0</sub> ± 1	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3				
( R ) 365 L.	620 ± 1	1040 <sub>0</sub> ± 1	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	9.8 <sub>0</sub> ± 0.3	64.5 ± 0.3	127.5 ± 0.3

ตารางที่ ก- 4 TABLE STANDARD TS-17-036 มาตรฐานการตรวจสอบ DOOR LINER 508L , 550L

**TS - 17 - 036**

Page. 1


**DOOR LINER 508 , 550 L.**

อ้างอิง DWG.

- 0 YKV 26646 D - LINER F
- 0 YKV 26650 D - LINER 49D
- 0 YKV 26648 D - LINER - 54D

APPROVE	CHECK	PREPARE

**FRONT**

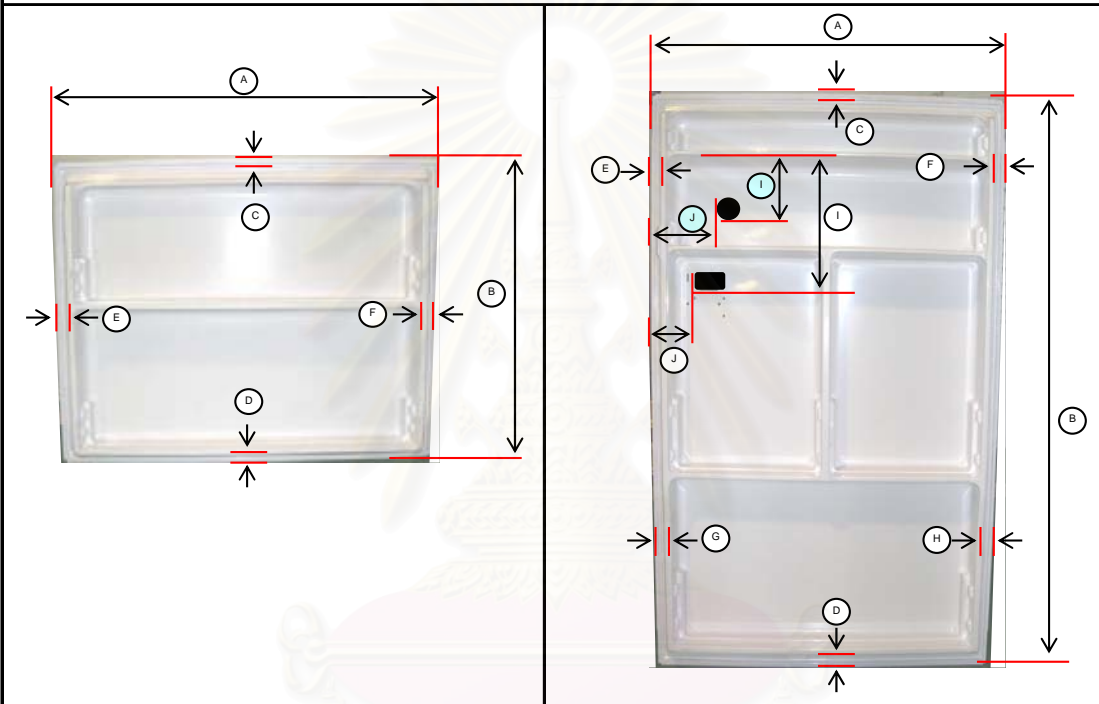

ค่ามาตรฐาน


สัญลักษณ์ CLASS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
508 ( F ) '07	797 ± 1	552.5 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	11.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5				
508 ( R ) '07	797 ± 1	1006 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	112 ± 0.5	84.5 ± 0.5
550 ( F ) '07	797 ± 1	552.5 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	11.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5				
550 ( R ) '07	797 ± 1	1105.5 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	117.5 ± 0.5	84.5 ± 0.5

ตารางที่ ก-5 TABLE STANDARD TS-17-039 มาตรฐานการตรวจสอบ DOOR LINER 365L-4D

**TS - 17 - 039**

Page. 1

<p><b>DOOR LINER 365 L.- 4D.</b></p> <p>อ้างอิง DWG. <u>0YKJ 27971 F LINER - 37</u>  <u>0YKJ 27970 V LINER - 37</u>  <u>0YKJBB 0003816 R1-LINER - 37</u>  <u>0YKJBB 0003817 R2-LINER - 37</u></p>	APPROVE	CHECK	PREPARE

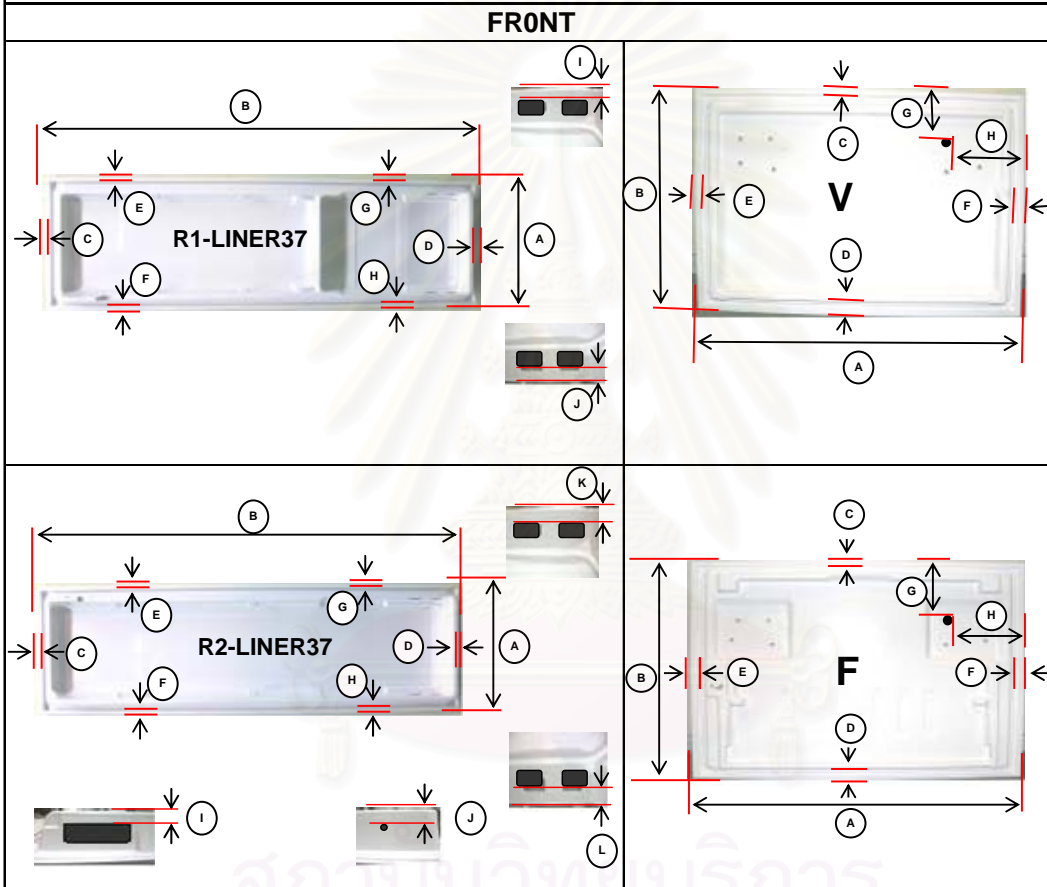

ค่ามาตรฐาน

สัญลักษณ์	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLASS												
365 L. ( R1 )	276 <sub>0</sub> ± 2	882 <sub>0</sub> ± 2	9.8 ± 0.8	8.8 ± 0.8	8.3 ± 0.8	9.8 ± 0.8	8.3 ± 0.8	9.8 ± 0.8	13.5 ± 0.2	13.5 ± 0.2	-	-
365 L. ( R2 )	271 <sub>0</sub> ± 2	882 <sub>0</sub> ± 2	9.8 ± 0.8	8.8 ± 0.8	9.8 ± 0.8	8.3 ± 0.8	9.8 ± 0.8	8.3 ± 0.8	13 ± 0.3	14.5 ± 0.2	18.8 <sub>0.1</sub> ± 0.0	18.8 <sub>0.1</sub> ± 0.0
365 L. ( V )	568.8 <sub>0</sub> ± 1	351 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	74 ± 0.5	116 ± 0.5				
365 L. ( F )	568.8 <sub>0</sub> ± 1	436 <sub>0</sub> ± 1	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	9.5 <sub>0</sub> ± 0.5	116 ± 0.5	116 ± 0.5				



ตารางที่ ก-7 CHECK SHEET CS-17-005 ใบรายงานการตรวจสอบความเรียบร้อย DOOR LINER

ฉบับอนุมัติวันที่ :12 DEC '08

CS-17-005

<p style="text-align: center;"><b>ใบรายงานการตรวจสอบความเรียบร้อย DOOR LINER</b></p> <p>1. ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกครั้งที่เปลี่ยนรุ่น</p> <p>2. บันทึกค่าที่วัดได้</p> <p>3. ผลการตรวจสอบ " OK " หรือ " NG "</p> <p>: ค่ามาตรฐานของค่าที่วัดได้ ให้อ้างอิงตามตาราง TS แต่ละรุ่นที่กำหนดขึ้น</p>	อนุมัติ	ทวนสอบ	ตรวจสอบ

วันที่ : .....	จุดตรวจสอบ	รุ่น.....		รุ่น.....		รุ่น.....		รุ่น.....		หมายเหตุ
		เวลา.....	เวลา.....	เวลา.....	เวลา.....	เวลา.....	เวลา.....			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	TS. NO.....		TS. NO.....		TS. NO.....		TS. NO.....		
		DOOR LINER.....		DOOR LINER.....		DOOR LINER.....		DOOR LINER.....		
		วัดได้	ผล	วัดได้	ผล	วัดได้	ผล	วัดได้	ผล	
1	APPEARANCE	D / L								
2	วัดขนาดความถูกต้อง ระยะการตัดขอบ ระยะ การเจาะรู	A								
		B								
		C								
		D								
		E								
		F								
		G								
		H								
		I								
		J								
		K								
		L								
		M								
		N								
		O								
		P								
		Q								
		R								
		S								
		T								
U										
V										
W										
X										
Y										
Z										

REMARK.  
.....  
.....

ปัญหา .....	การแก้ไข .....	หมายเหตุ .....
.....	.....	.....



ตารางที่ ก-8 CHECK SHEET CS-17-004 ใบรายงานการตรวจสอบความเรียบร้อย INNER BOX

ฉบับอนุมัติวันที่ : 7 JAN 09

CS-17-004



ใบรายงานการตรวจสอบความเรียบร้อย INNER BOX											อนุมัติ	ทวนสอบ	ตรวจสอบ
1. ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกครั้งที่เปลี่ยนรุ่น 2. บันทึกค่าที่วัดได้ 3. ผลการตรวจสอบ " OK " หรือ " NG "													
: ค่ามาตรฐานของค่าที่วัดได้ ให้อ้างอิงตามตาราง TS แต่ละรุ่นที่กำหนดขึ้น													
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	จุดตรวจสอบ	รุ่น.....		รุ่น.....		รุ่น.....		รุ่น.....		หมายเหตุ		
			วัดได้	ผล	วัดได้	ผล	วัดได้	ผล	วัดได้	ผล			
1	APPEARANCE	I / B											
2	วัดขนาดความถูกต้อง ระยะการตัดขอบ ระยะ การเจาะรู	A											
		B											
		C											
		D											
		E											
		F											
		G											
		H											
		I											
		J											
		K											
		L											
		M											
		N											
		O											
		P											
		Q											
		R											
		S											
		T											
U													
V													
W													
X													
Y													
Z													
REMARK.													
ปัญหา			การแก้ไข				หมายเหตุ						





ตารางที่ ก-11 เอกสารการปฏิบัติงานการติดตั้งชิ้นรูปพลาสติก F-GUARD-545-ELEC  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 )



บริษัท อิตาซี คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

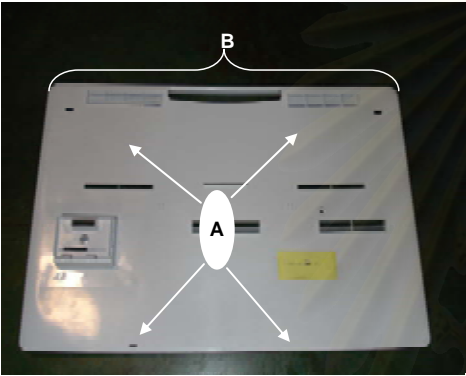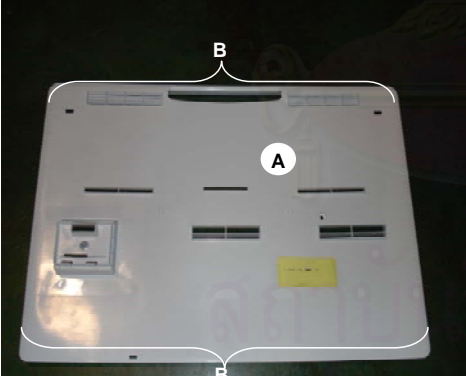ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการติดตั้งชิ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0188													
ชื่อเอกสารการปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-545-ELEC		0XKV26664C		1/1													
F-GUARD-545-ELEC	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M229	ชนิดวัสดุ	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
			เกรด		ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการติดตั้งชิ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่คัดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100%(เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดกล่องของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด (A) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด (B) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE R-26-L0188 )</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบการขึ้นรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความคิดแปลกขึ้นให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-12 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-545-ELEC  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่2)

บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

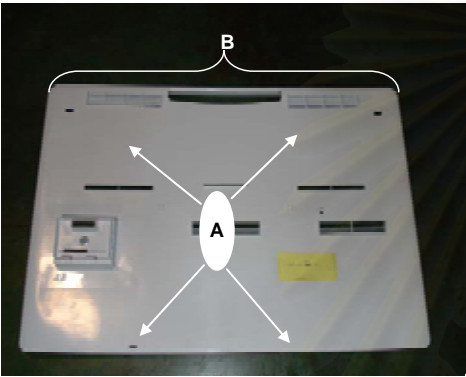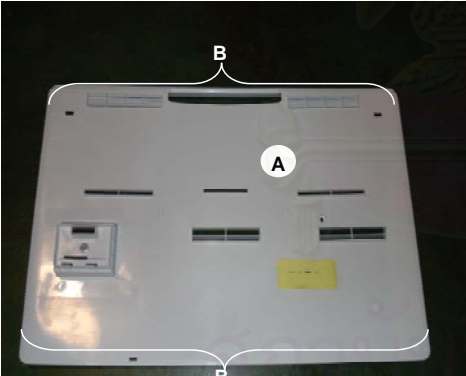ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0188													
ชื่อเอกสารปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-545-ELEC		0XKV26664C		1/1													
F-GUARD-545-ELEC	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M229	ชนิดวัสดุ	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
			เกรด		ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (ระบุ)																	
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (ระบุ)																	
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100%(เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเคจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด (A) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด (B) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE R-26-L0188 )</li> <li>ตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงานตาม TS-26-033 และบันทึกค่าน้ำหนักลงใน CS-26-006 ทุก 4 ชม.</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบการขึ้นรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความผิดปกติขึ้นให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-13 ตารางการตั้ง CONDITION การฉีดชิ้นงาน F-GUARD-545-ELEC

บริษัท อิตาซี คอนซูล์มเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศใช้	ชื่อเอกสาร	ตารางเงื่อนไขการฉีดชิ้นรูป	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขสี	หมายเลขผู้ผลิต	สัญลักษณ์สี	ประเภทและหมายเลข
14 FEB 2001	ปฏิบัติงาน	F-GUARD-545-ELEC		ตาม TS-26-005			72-R-26-0189
ชื่อประเภทเครื่องจักร	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขแบบ					หมายเลขตารางกระบวนการ QC
INJECTION	F-GUARD-545-E	0XKV26664B					71-R-26-0002
850 TONS	เลขที่แม่พิมพ์	คุณภาพวัสดุ	PP				หน้า 1/2
NO.2	R-26-M229	เกรด					ระดับความสำคัญ มาก
เมื่อมีสิ่งผิดปกติให้รีบรายงาน		วัสดุ					ประวัติการปรับปรุง R1
ผู้บังคับบัญชาทันที		อื่น ๆ					ชื่อผู้ผลิต
						SHOT SIZE	86 mm

Holding Pressure			Injection				Screw Rotation		
	แรงดันหน่วย %	เวลาหน่วย %		แรงฉีด %	ความเร็วฉีด %	ตำแหน่งสกรู mm	รอบการหมุน (%)	แรงดัน (%)	ระยะเปลี่ยนการหมุน (mm)
HP1	22.0	1.0	V1	45.0	45.0	75.0	60	25	149
HP2	20.0	1.0	V2	60.0	50.0	50.0	0	0	0
HP3	15.0	1.0	V3	70.0	50.0	40.0	0	0	-
HP4	0.0	0.0	V4	70.0	50.0	30.0	ระยะชัก mm		
HP5	0.0	0.0	V5	60.0	55.0	18.0	HP. TRAN POS 3		
HP6	0	-	V6	46.0	35.0	3.0			

MOLD OPEN			MOLD CLOSE			EJECTOR				
	V (%)	S (mm)		V (%)	S (mm)	Advance		Retract		
						V (%)	S(mm)		V (%)	S(mm)
Mo 1	15.0	150.0	Mc 1	35.0	400.0	30	25.0	1.0	90.0	75.0
Mo 2	10.0	300.0	Mc 2	25.0	130.0	10	80.0	2.0	0.0	90.0
Mo 3	25.0	800.0	Mc 3	20.0	-	20	40.0	3	0.0	-
Mo 4	15.0		Mold Protect			Advance end 1 143		Ret. end 80 mm		
MOLD OPEN END	900 mm		Position	45		Eject Start 900.0		mm		
EJECT START	900 mm		Pressure	65%		Elanten Position 1		Adv. hold time 4.0 Sec		
INTERVAL TIME	1 Sec		Mold Tickness	552						
			Mold Clamp Force	700						

อุณหภูมิที่ฉีด						ค่าความผิดพลาดของการปรับเครื่อง		อัตราส่วนการผสมวัสดุ	
LNH	NH	H4	H3	H2	H1	บวก (%)	ลบ (%)	Resin (%)	MB (%)
-	210	220	220	200	200	30	30		



เวลาในการฉีด(Sec)	เวลาทำให้เย็น(Sec)	CYCLE (Sec)
3.42	27	73.89
อุณหภูมิร้อน(C)	อุณหภูมิน้ำเย็น(C)	จำนวนที่ทำได้
-	19	

อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

ตารางที่ ก-14 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-164-07  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)



บริษัท อีดาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0350													
ชื่อเอกสารการปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-164L-07		XFA0070601		1/1													
F-GUARD-164L-07	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M268	ชนิดวัสดุเกรด	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
					ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100% (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด (A) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด (B) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE R-26-L0350)</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบกันรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

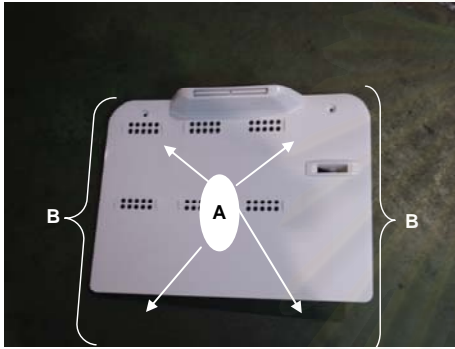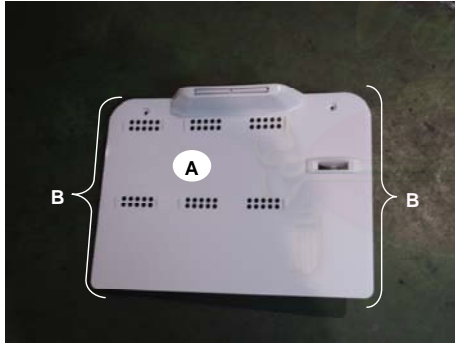หากเกิดความคิดแปลกขึ้น ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-15 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-164-07  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2)

บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

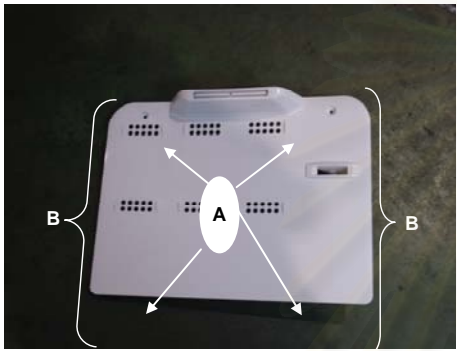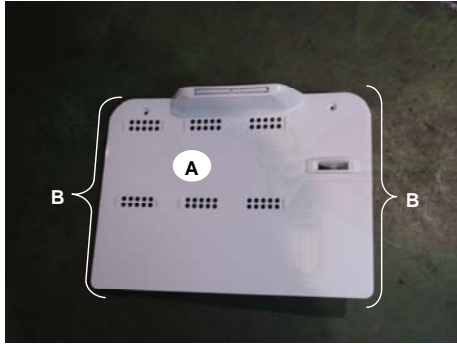ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0350													
ชื่อเอกสารปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-164L-07		XFA0070601		1/1													
F-GUARD-164L-07	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M268	ชนิดวัสดุเกรด	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
					ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100% (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด (A) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด (B) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE R-26-L0350 )</li> <li>ตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงานตาม TS-26-033 และบันทึกค่าน้ำหนักลงใน CS-26-006 ทุก 4 ชม.</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบกันรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความคิดแปลกขึ้น ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที



ตารางที่ ก-16 ตารางการตั้ง CONDITION การฉีดชิ้นงาน F-GUARD-164-07

บริษัท อีตาซี คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทใช้	ชื่อเอกสาร	ตารางเงื่อนไขการฉีด	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลข	หมายเลขผู้ผลิต	สัญลักษณ์	ประเภทและหมายเลข
	ปฏิบัติงาน	F-GUARD-164L-07					72-R-26-0349
ชื่อประเภทเครื่องจักร	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขแบบ	ตาม TS - 26-005				หมายเลขสารประกอบรายการ QC
INJECTION	F-GUARD-164L-07	RFA0070601					71-R-26-0002
450 TONS	เลขที่แม่พิมพ์	คุณภาพวัสดุ	PP				หน้า 1/2
NO. 5	R-26-M268	เกรด	-				ระดับความสะอาด
							มาก
เมื่อมีสิ่งผิดปกติให้รีบรายงาน		วัสดุ	-				ประสิทธิภาพปรับปรุง
ผู้บังคับบัญชาทันที		อื่นๆ	-				RO
							ชื่อผู้ผลิต
							เงื่อนไขการฉีดต่อไปนี้จะใช้
							เกณฑ์เมื่อการฉีดรูปคงที่

NH3	NH2	NH	H4	H3	H2	H1
-	-	170	220	220	210	200

Inj. Hold	6.0	Sec
Rot. Ded	0.5	Sec
Cooling	30.0	Sec

6th	5th	4th	3rd	2nd	1st	
			20.0	20.0	30.0	H.P.%
				1.0	0.5	Sec

6th	5th	4th	3rd	2nd	1st	
	60.0	75.0	80.0	75.0	55.0	IP%
	40.0	55.0	55.0	45.0	15.0	IV%
		15.0	20.0	40.0	65.0	mm

Hold Pos.	10.0	mm
Shot Size.	75.0	mm

Holding Mode	IVSH
Pull Back	Combination

4th	3rd	2nd	1st	
25.0	30.0	10.0	20.0	M0%
600.0	300.0	150.0		mm

1st	2nd	3rd	80.0	MPP%
30.0	35.0	20.0	60.0	MC%
550.0	400.0	150.0		mm

1st	2nd	3rd	
50.0	50.0	50.0	RV%
20.0	20.0	20.0	BP%
20.0	50.0		mm

Protec Time	20	Sec
-------------	----	-----

Open end	700.0	mm
E.J. Advance	100.0	mm
E.J. Couat	1	ti.
E.J. Hold	3.0	Sec
Interval	1.0	Sec

3rd	2nd	1st	
50.0	50.0	50.0	ERV%
50.0	50.0	50.0	ERP%
50.0	90.0		

1st	2nd	3rd	
35.0	0.1	42.0	EAV%
45.0	1.0	42.0	EAP%
30.0	70.0		mm

30.0	HPB%
2.0	mm
30.0	RPB%
2.0	mm

ค่าความผิดพลาดจากการปรับเครื่อง	4.15	
บวก %	ลบ %	
30	30	

เวลาในการฉีด	4.15	(Sec)
CYCLE	59.2	(Sec)
อุณหภูมิที่ร้อน	-	(°c)
อุณหภูมิที่เย็น	24.6	(°c)

จำนวนที่ทำได้



(Pcs)	

MOLD THICKNESS	559.3	mm.	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ
CLAMP FORCE	400	TONS.			

ตารางที่ ก-17 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-180-07  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 )



บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0346													
ชื่อเอกสารการปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-180L-07		XFA0070501		1/1													
F-GUARD-180L-07	หมายเลข	R-26-M267	ชนิดวัสดุ	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
	แม่พิมพ์		เกรด		ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100 % (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(A)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(B)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE R-26-L0346)</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบการขึ้นรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

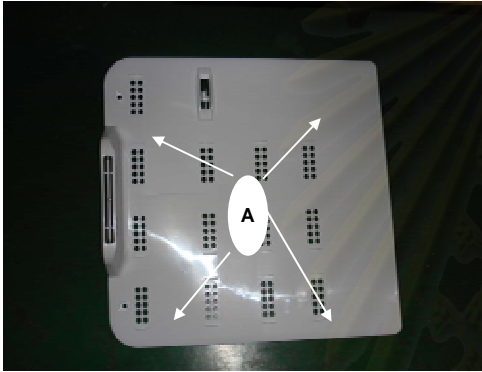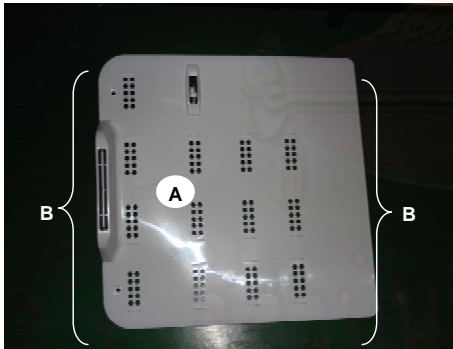หากเกิดความผิดปกติขึ้น ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-18 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-180-07  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2)

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

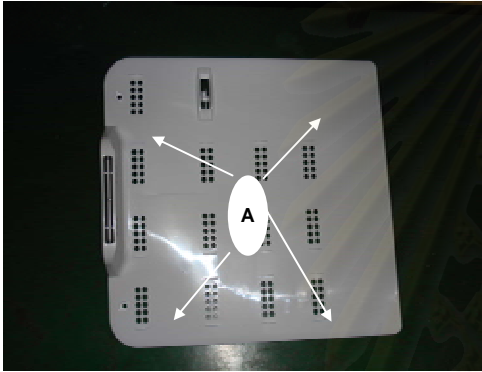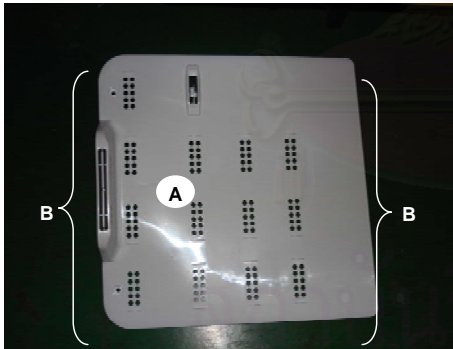ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0346													
ชื่อเอกสารการปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-180L-07		XFA0070501		1/1													
F-GUARD-180L-07	หมายเลข	R-26-M267	ชนิดวัสดุ	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
	แม่พิมพ์		เกรด		ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100 % (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(A)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(B)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด-แอ่นเสียรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE R-26-L0346)</li> <li>ตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงานตาม TS-26-033 และบันทึกค่าน้ำหนักลงใน CS-26-006 ทุก 4 ชม.</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบการขึ้นรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความผิดปกติขึ้น ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-19 ตารางการตั้ง CONDITION การฉีดชิ้นงาน F-GUARD-180-07

บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทใช้	ชื่อเอกสาร	ตารางเงื่อนไขการฉีด	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขสี	หมายเลขผู้ผลิต	สัญลักษณ์สี	ประเภทและหมายเลข
	ปฏิบัติงาน	F-GUARD-180L-07					72-R-26-0345
ชื่อประเภทเครื่องจักร	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขแบบ	ตาม TS - 26-005				หมายเลขตารางกระบวนการ QC
INJECTION	F-GUARD-180L-07	RFA0070501					71-R-26-0002
	เลขที่แม่พิมพ์	คุณภาพวัสดุ	PP				หน้า 1/2
	R-26-M267	เกรด	-				ระดับความสำคัญ Mก
เมื่อมีสิ่งผิดปกติให้รีบรายงาน		วัสดุ	-				ประวัติการปรับปรุง RO
ผู้บังคับบัญชาทันที		อื่นๆ	-				ชื่อผู้ผลิต

เงื่อนไขการขึ้นรูปนั้นจะใช้

NH3	NH2	NH	H4	H3	H2	H1
-	-	180	230	220	214	199

Inj. Hold	8.0	Sec
Rot. Ded	1.0	Sec
Cooling	30.0	Sec

เกณฑ์เมื่อการขึ้นรูปปกติ

Holding Pressure

6th	5th	4th	3rd	2nd	1st	H.P.%
			25.0	25.0	30.0	
				1.0	1.0	Sec

Injection

6th	5th	4th	3rd	2nd	1st	IP%
40.0	50.0	80.0	80.0	50.0	40.0	
30.0	40.0	70.0	70.0	40.0	30.0	IV%
15.0	30.0	50.0	70.0	90.0		mm

Hold Pos.	5.0	mm
Shot Size.	87.0	mm

Holding Mode	IVSH
Pull Back	Combination

Mold Open

4th	3rd	2nd	1st	M0%
25.0	40.0	15.0	20.0	
700.0	400.0	120.0		mm

Mold Close

1st	2nd	3rd	70.0	MPP%
25.0	30.0	12.0	50.0	MC%
650.0	400.0	180.0		mm

Rotation

1st	2nd	3rd	RV%
50.0	50.0	50.0	
30.0	30.0	30.0	BP%
30.0	50.0		mm

Protec Time 20.0 Sec

Open end	800.0	mm
E.J. Advance	95.0	mm
E.J. Count	1	ti.
E.J. Hold	3.0	Sec
Interval	0.0	Sec

Eject. Retract

3rd	2nd	1st	ERV%
50.0	50.0	50.0	
50.0	50.0	50.0	ERP%
20.0	60.0		

Eject. Advance

1st	2nd	3rd	EAV%
1.0	1.0	5.0	
10.0	10.0	20.0	EAP%
40.0	63.0		mm

P.B After H.P

30.0	HPB%
1.5	mm
30.0	RPB%
12.0	mm

ค่าความผิดพลาดจากการปรับเครื่อง	
บวก %	ลบ %
30	30

เวลาในการฉีด 3.12 (Sec)

CYCLE 70.1 (Sec)

อุณหภูมิความร้อน 49 (°c)

อุณหภูมิที่ขึ้น 24.7 (°c)

จำนวนที่ทำได้

(Pcs)

MOLD THICKNESS 558.4 mm.



CLAMP FORCE 450 TONS.

อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

ร่างที่ ก-20 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-250-07

(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 )



บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

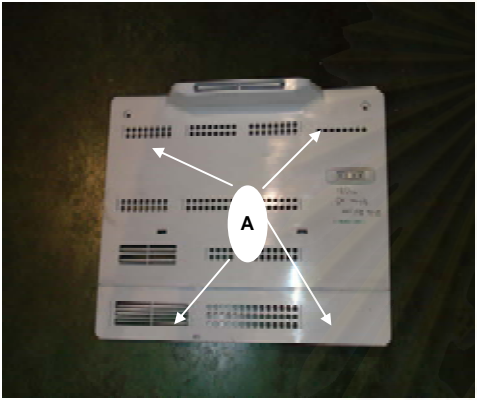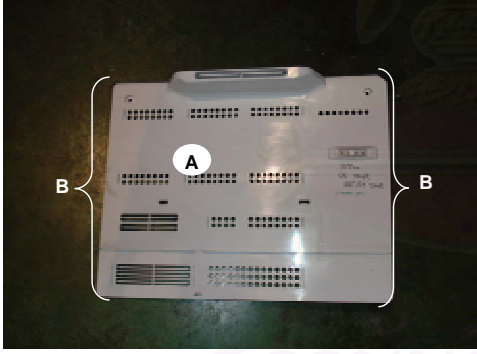ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0374													
ชื่อเอกสารปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-250L-07		XFA0070401		1/1													
F-GUARD-250L-07	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M264	ชนิดวัสดุเกรด	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
					ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100% (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด (A) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด (B) (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบจาก LIMIT SAMPLE R-26-L0374 )</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงานโดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงานโดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบกันรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความคิดแปลกขึ้น ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-21 เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก F-GUARD-250-07  
(หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2)

บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

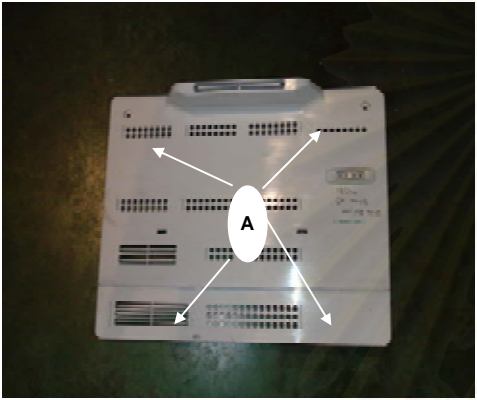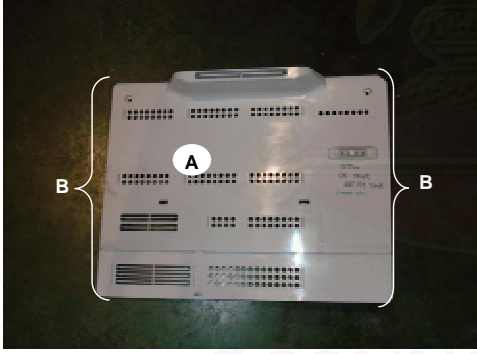ประกาศใช้	เอกสารการปฏิบัติงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก				ประเภทและหมายเลข													
					72-R-26-0374													
ชื่อเอกสารปฏิบัติงาน	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน		หน้า														
การตกแต่ง	F-GUARD-250L-07		XFA0070401		1/1													
F-GUARD-250L-07	หมายเลขแม่พิมพ์	R-26-M264	ชนิดวัสดุเกรด	PP	ระดับความสำคัญ	มาก												
					ประวัติการปรับปรุง	R0												
จุดที่ต้องระวังด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
จุดที่ต้องระวังด้านสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี (ระบุ)															
			<p><b>การปฏิบัติงานหลังการฉีดขึ้นรูปพลาสติก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบชิ้นงานที่ฉีดออกมาโดยรอบตัวชิ้นงานทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ทุกชิ้น 100% (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE)</li> <li>ตัดเกจของชิ้นงานให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(A)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตกแต่งขอบชิ้นงาน โดยรอบให้เรียบร้อย ตรงจุด <b>(B)</b> (ดูจากภาพประกอบ)</li> <li>ตรวจสอบการบิด - แอนเสียวรูปของชิ้นงาน</li> <li>ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตกแต่งชิ้นงาน ให้เรียบร้อย (เปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE R-26-L0374 )</li> <li>ตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นงานตาม TS-26-033 และบันทึกค่าน้ำหนักลงใน CS-26-006 ทุก 4 ชม.</li> </ol>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>หัวข้อการตรวจสอบ</th> <th>ค่ามาตรฐานในการยอมรับ</th> <th>ความถี่ในการตรวจสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยขีดข่วน</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ</td> <td>ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%	B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%
ที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ															
A	ผิวของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยขีดข่วน	100%															
B	ขอบของชิ้นงาน โดยรอบ	ต้องไม่มีรอยแห้วง โดยเด็ดขาด!	100%															
ชิ้นส่วนประกอบการขึ้นรูป	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วนประกอบ	จำนวนที่ทำได้	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ												

หากเกิดความคิดแปลกขึ้นให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ตารางที่ ก-22 ตารางการตั้ง CONDITION การฉีดชิ้นงาน F-GUARD-250-07

บริษัท อิตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศใช้	ชื่อเอกสารการปฏิบัติงาน	ตารางเงื่อนไขการฉีด	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขสี	หมายเลขผู้ผลิต	สัญลักษณ์สี	ประเภทและหมายเลข
	ปฏิบัติงาน	F-GUARD-250L-07					72-R-26-0373
ชื่อประเภทเครื่องจักร	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขแบบ	ตาม TS - 26-005				หมายเลขตารางกระบวนการ QC
INJECTION	F-GUARD-250L-07	RFA0070401					71-R-26-0002
450 TONS	เลขที่แม่พิมพ์	คุณภาพวัสดุ	PP				หน้า 1/2
NO. 2	R-26-M264	เกรด	-				ระดับความสำคัญ มาก
เมื่อมีสิ่งผิดปกติให้รีบรายงาน			วัสดุ	-			วิธีการปรับปรุง RO
ผู้บังคับบัญชาทันที			อื่นๆ	-			ชื่อผู้ผลิต

เงื่อนไขการขึ้นรูปนั้นจะใช้

NH3	NH2	NH	H4	H3	H2	H1
-	-	190	210	210	200	190

Inj. Hold	8.0	Sec
Rot. Ded	1.0	Sec
Cooling	25.0	Sec

เกณฑ์เมื่อการขึ้นรูปปกติที่

Holding Pressure					
6th	5th	4th	3rd	2nd	1st
			25.0	20.0	30.0
				1.0	0.5

H.P.%


Sec

Injection					
6th	5th	4th	3rd	2nd	1st
40.0	55.0	65.0	65.0	50.0	40.0
30.0	45.0	50.0	55.0	50.0	35.0
	10.0	30.0	50.0	60.0	115.0

IP%


IV%


mm

Hold Pos.	5.0	mm
Shot Size.	120.0	mm

Holding Mode	IVSH
Pull Back	Combination

Mold Open			
4th	3rd	2nd	1st
20.0	45.0	10.0	20.0
	700.0	300.0	150.0

M0%


mm

Mold Close			
1st	2nd	3rd	Prot
40.0	35.0	20.0	80.0
	600.0	400.0	30.0

MPP%


MC%


mm

Rotation		
1st	2nd	3rd
70.0	70.0	70.0
	40.0	60.0

RV%


BP%


mm

Protec Time 20.0 Sec

Open end	750.0	mm
E.J. Advance	89.0	mm
E.J. Count	1	ti.
E.J. Hold	1.0	Sec
Interval	1.0	Sec

Eject. Retract		
3rd	2nd	1st
70.0	70.0	70.0
70.0	70.0	70.0
	30.0	60.0

ERV%


ERP%


mm

Eject. Advance		
1st	2nd	3rd
5.0	20.0	30.0
10.0	25.0	35.0
	40.0	80.0

EAV%


EAP%


mm

P.B After H.P	
30.0	HPB%
3.0	mm
30.0	RPB%
1.0	mm

เวลาในการฉีด	4.02	(Sec)
CYCLE	60.2	(Sec)
อุณหภูมิที่ร้อน	-	(°c)
อุณหภูมิที่เย็น	22.76	(°c)

ค่าความผิดพลาดจากการปรับเครื่อง	
บวก %	ลบ %
30	30

จำนวนที่ทำได้

--

(Pcs)

MOLD THICKNESS	563	mm.
CLAMP FORCE	450	TONS.

อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

ตารางที่ ก-23 เอกสารใบเตือนความจำการบรรจุชิ้นงานลงกล่องและการวางซ้อนกล่อง

<p style="text-align: center;"><b>" เตือน ความจำ "</b></p> <p style="text-align: center;"><b>เรื่อง มาตรฐาน การบรรจุชิ้นงานลงกล่อง</b></p>	อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ
<p>1. ตรวจสอบ สภาพของกล่อง.</p> <p>1.1 กล่องต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีขีดขาด.</p> <p>1.2 ต้องไม่มีป้ายฉีกใดๆอยู่ที่กล่อง ถ้าพบให้ดึงออก.</p> <p>1.3 กล่องที่ใช้ ต้องตรงกับ ตารางมาตรฐาน หรือ ตามที่หัวหน้างานกำหนด</p> <p>2. การบรรจุชิ้นงานลงกล่อง.</p> <p>2.1 ใช้ TAPE OPP ติดที่ก้นกล่องให้สนิท.</p> <p>2.2 บรรจุชิ้นงาน ลงในกล่องให้ครบตามจำนวนที่ ระบุไว้ในป้ายฉีก.</p> <p>2.3 เขียนข้อมูลในป้ายฉีกให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง (ห้ามเซ็นต์เชื้อ)</p> <p>2.4 กรณีที่มีการแก้ไข จำนวนชิ้นงานที่ป้ายฉีก ให้แจ้ง Q.C หรือ หัวหน้างานทุกครั้ง.</p> <p>2.5 เมื่อใส่ชิ้นงาน ลงกล่องครบตามจำนวนแล้ว ให้ติด TAPE OPP ที่ปากกล่อง แล้วติดป้ายฉีกทันที.</p> <p>2.6 การจัดวางกล่องใน 1 พาเลท ต้องเป็นกล่องเบอร์ เดียวกัน.</p> <p>2.7 จัดเรียงกล่อง ตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้.</p>			
<p>- กล่อง No. 05 และกล่อง ญี่ปุ่น กำหนดให้วาง 4 ชั้น. ลักษณะดังรูป</p>			
			
<p>- กล่อง No. 08 และกล่อง No. 01 กำหนดให้วาง 2 ชั้น. ลักษณะดังรูป</p>			
			
<p>- กล่อง No. 23 กำหนดให้วาง 3 ชั้น ลักษณะดังรูป</p>			
			<p>- กล่อง No. 24 กำหนดให้วาง 4 ชั้น ลักษณะดังรูป</p> 





ตารางที่ ก-25 TABLE STANDARD ตารางมาตรฐานน้ำหนักของชิ้นงานฉีดพลาสติก

TS - 26 - 033

ตารางมาตรฐานค่าน้ำหนักชิ้นงานฉีดพลาสติก

อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

No.	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	No.	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	No.	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	No.	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)
1	S-CRISPER-1D-98	1000	37	PLA-SHELF-F-2D-98	407	73	CRSP-COVER	477	109		
2	SL-CRISPER-1D-S-98	1033	38	PLA-SHELF-R-2D-98	569	74	PARTITION	410	110		
3	CRISPER-2D-98	960	39	PLA-SHELF-1DW-02	540	75	ER-DUCT	290	111		
4	CRISPER-NDC-92	880	40	PLA-SHELF-6.4-02	500	76	PART-RV	538	112		
5	CRISPER-135	635	41	PLA-SHELF-R-W-02	690	77	WATER-PAN	640	113		
6	CRISPER-80L-NDC	621	42	PLA-SHELF-F-02	477	78	VESSEL-V	1150	114		
7	CRISPER-1DW-02	935	43	PLA-SHELF-R-H-02	424	79	STAND-NF-98	1231	115		
8	CRISPER-6.4-02	910	44	R-SHELF-X	326	80	STAND-SHARP-97	2001	116		
9	CRISPER-300L	1215	45	R-SHELF-15	337	81	STAND-1D-98	1795	117		
10	EV-FRAME-91	310	46	C-CASE-180L	480	82	STAND-SLIM-1D-98	2110	118		
11	EV-FRAME-98	259	47	M-CHILLER-598S	650	83	FRT-STAND-SLIM-1D-98	310	119		
12	EV-FRAME-3.9-98	228	48	M-CHILLER-98	681	84	FRT-STAND-1D-98	350	120		
13	EV-FRAME-598S	232	49	B-CHILLER-143	450	85	FRT-STAND-NF-98	280	121		
14	EV-DOOR-3.9-94	250	50	B-CHILLER-4.9-02	670	86	PLA-TABLE-80L	760	122		
15	EV-DOOR-3.9-98	210	51	CHILLED-CS	403	87	PLA-TABLE-120L	880	123		
16	EV-DOOR-598S	256	52	M-PLATE-NF-98	402	88	R-TABLE	900	124		
17	EV-COVER-120L	400	53	M-PLATE-160L-01	272	89	TOP-TABLE-15	1060	125		
18	EV-COVER-W	872	54	M-PLATE-180L-00	510	90	TOP-TABE-W	1440	126		
19	EV-PAN-180-NON	350	55	M-PLATE-180L-01	350	91	TABLE-2D-98	1230	127		
20	EV-PAN-NF-98	388	56	FAN-GUARD-NF-98	360	92	TABLE-180L-2K	1080	128		
21	D-RACK-B-1D-92	338	57	FAN-GUARD-180L	340	93	TABLE-NF-W-01	1131	129		
22	D-RACK-B-SLIM-2001	340	58	FAN-GUARD-W	480	94	00-TABLE-1D-S	1005	130		
23	D-RACK-B-98	355	59	R-PANEL-NF-98	308	95	00-TABLE-1D-W	1110	131		
24	D-RACK-F-98	236	60	R-PANEL-15	180	96	02-TABLE-1D-S	1020	132		
25	D-RACK-S-98	154	61	R-PANEL-180L-01-NF	165	97	HAND-PIECE-F/R-2K	307	133		
26	D-RACK-S-1D-92	117	62	R-PANEL-00	160	98	HAND-PIECE-F/R-15	290	134		
27	D-POCKET-98	178	63	RF-PANEL-15	580	99	HANDLE-F	413	135		
28	BASKET-W	615	64	INNER-PANEL	624	100	E-PIECE-U/L-6.4	410	136		
29	D-BASKET-15	280	65	F-BASKET-S-15	390	101	E-PIECE-U/L-6.8	500	137		
30	V-BASKET-15	338	66	F-BASKET-L-15	885	102	E-PIECE-RU/RS	472	138		
31	SHELF-F-NF-W-01	260	67	P-COVER-L-15	219	103	E-PIECE-F/R-15	288	139		
32	SHELF-PLT-R1	381	68	P-COVER-U-15	230	104	E-PIECE-F/R	239	140		
33	SHELF-PLT-R2	530	69	GUTTER-15	214	105	E-PIECE-UF/UR	161	141		
34	SHELF-CHILD	572	70	GUTTER-W	173	106	E-PIECE-D	452	142		
35	PLA-SHELF-1D-W	487	71	FREEZE-BOX	670	107	E-PIECE-L	166	143		
36	PLA-SHELF-6.2-99	433	72	FREEZER-BOX	865	108			144		


รับทราบตามลำดับชั้น		
ผู้บันทึก	หัวหน้างาน	รองลงชั้นไป

มาตรฐานที่กำหนด  
 1) ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละจุดตามที่กำหนด  
 2) กรณีพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทันที

## ใบบันทึกผลการตรวจสอบขนาดของผู้เย็น 3D รุ่น 305L

หมายเลขควบคุม CS-06-072

วันที่ตรวจสอบ .....		
อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

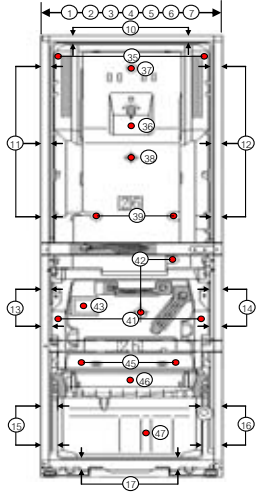รูปแสดงตำแหน่งการวัด	ตำแหน่งในการวัดขนาด	ขนาดเดิม DWG.	MOLD No.					
			หมายเลขจุด					
	ความกว้างด้านนอก	ความกว้าง Cabinet บริเวณ Top plate	538 ± 0.1	1				
		"....." ตรงกลาง R-Room	538 ± 0.1	2				
		"....." R-V Partitiion	538 ± 0.1	3				
		"....." ตรงกลาง V-Room	538 ± 0.1	4				
		"....." V-F Partitiion	538 ± 0.1	5				
		"....." ตรงกลาง F-Room	538 ± 0.1	6				
		"....." Lower front plate	538 ± 0.1	7				
	ความสูง	ความสูง Cabinet ด้าน Side-L หน้าถึง	1672.0	8				
		"....." Side-R "....."	1672.0	9				
	ความหนา	ความหนาหน้า R-Room ด้าน Top plate ซ้าย/ขวา	28.5 ± 1.5	10				
		"....." ด้าน Side-L บน/กลาง/ล่าง	28.5 ± 1.5	11				
		"....." ด้าน Side-R "....."	28.5 ± 1.5	12				
		ความหนาหน้า V-Room ด้าน Side-L บน/ล่าง	32.5 ± 1.5	13				
		"....." ด้าน Side-R "....."	32.5 ± 1.5	14				
		ความหนาหน้า F-Room ด้าน Side-L บน/ล่าง	50.0 ± 1.5	15				
		"....." ด้าน Side-R "....."	50.0 ± 1.5	16				
	ความกว้างภายใน	R ROOM	ความกว้างช่องวาง R-shelf ชั้นที่ 1 นอก/ใน	466.3 ± 0.1 / 463.5 ± 0.1	18			
"....." ชั้นที่ 2 "....."			466.3 ± 0.1 / 463.5 ± 0.1	19				
"....." ชั้นที่ 3 "....."			466.3 ± 0.1 / 463.2 ± 0.1	20				
ความกว้างช่องวาง 3-Action shelf นอก/ใน			429.0 ± 1 / 444 ± 1	21				
ความกว้างช่องวาง C-shelf นอก/ใน			466.0 ± 0.1 / 463.0 ± 0.1	22				
V ROOM		"....." C-Case "....."	465.3 ± 0.1 / 463.0 ± 0.1	23				
		"....." Shelf R-V "....."	463.0 ± 0.1	24				
		ความกว้างช่องจัด R-Panel บน/ล่าง	300.0 ± 0.1	25				
		ความกว้างระหว่าง Bearing	476.0 ± 0.1	26				
		ความกว้างระหว่าง YV-Rail ด้าน นอก/กลาง/ใน	456.0 ± 0.1	27				
F ROOM	"....." V-Rail "....."	468.0 ± 0.1	28					
	ความกว้างบริเวณตรงกลาง V-Room	468.9 ± 0.1	29					
	ความกว้างบริเวณคัต V-F-Partitiion ด้าน นอก/กลาง/ใน	434 ± 0.1 / 432 ± 0.1 / 430 ± 0.1	30					
	ความกว้างบริเวณคัต F-Panel บน/ล่าง	384.0 ± 0.1	31					
	ความกว้างระหว่าง Vessel KR-Rail นอก/กลาง/ใน	475.0 ± 0.1	32					
ความลึก	R ROOM	ความกว้างระหว่าง F-Rail นอก/กลาง/ใน	456.0 ± 0.1	33				
		ความกว้างระหว่าง Bearing	430.0 ± 0.1	34				
		ความลึกมุมทอลน ซ้าย/ขวา	447.0 ± 0.1	35				
		ความลึกส่วนรับรังสี R-Lamp	503.0 ± 0.1	36				
		ความลึกส่วนปลาย Z-bush บน	456.0 ± 1	37				
	V ROOM	"....." กลาง	523.0 ± 1	38				
		"....." ล่าง ซ้าย/ขวา	520.0 ± 1	39				
		ความลึกบริเวณคัต RV-Shelf ซ้าย/กลาง/ขวา	295.0 ± 0.1	40				
		ความลึก V-Room ซ้าย/ขวา	426.0 ± 0.1	41				
		ความลึก Z-bush บน/กลาง	507.0 ± 0.1 / 487.0 ± 0.1	42				
F ROOM	ความลึกช่องลม Header	507.0 ± 0.1	43					
	ความลึกช่องลม Evaporator ซ้าย/กลาง/ขวา	63.0 ± 0.1	44					
	ความลึกส่วน Rib บน ซ้าย/ขวา	492.0 ± 0.1	45					
Compressor Room	ความลึกบริเวณตรงกลางช่องจัด Gutter	492.0 ± 0.1	46					
	ความลึกส่วนบนทอลน Compressor	297.0 ± 0.1	47					
		ความสูงบริเวณข้าง Drain	237.0 ± 0.1	48				
		ความลึกบริเวณส่วนบนทอลน Compressor	178.0 ± 0.1	49				

รับทราบความล่าช้า		
ผู้บันทึก	หัวหน้างาน	รอง ผอ.ก.ขึ้นไป

มาตรฐานที่กำหนด  
 1) ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละจุดตามที่กำหนด  
 2) กรณีพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทันที

## ใบบันทึกผลการตรวจสอบขนาดของผู้เย็น 3D รุ่น 365L

หมายเลขควบคุม CS-06-089

วันที่ตรวจสอบ .....		
อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

รุ่น	LINE	วันที่	ตำแหน่งในการวัดขนาด	ขนาดใน DWG.	MOLD No. หมายเลขผลิต				
365L	PIU								
			ความกว้างด้านนอก	ความกว้าง Cabinet บริเวณ Top plate	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	1			
				"....." ตรงกลาง R-Room	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	2			
				"....." R-V Partition	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	3			
				"....." ตรงกลาง V-Room	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	4			
				"....." V-F Partition	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	5			
				"....." ตรงกลาง F-Room	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	6			
				"....." Lower front plate	588 <sup>+2</sup> <sub>-1</sub>	7			
			ความสูง	ความสูง Cabinet ด้าน Side-L หน้า/หลัง	1753±1.5	8			
				"....." Side-R "....."	1753±1.5	9			
				ความสูงช่อง R-Room ซ้าย/ขวา	849.7±1	10			
			ความหนา	ความสูงช่อง V-Room ซ้าย/ขวา	331±1	11			
				ความสูงช่อง F-Room ซ้าย/ขวา	413.8±1	12			
				ความหนาผนัง R-Room ด้าน Top plate ซ้าย/ขวา	28.5 ± 1.5	13			
				"....." ด้าน Side-L บน/กลาง/ล่าง	28.5 ± 1.5	14			
				"....." ด้าน Side-R "....."	28.5 ± 1.5	15			
				ความหนาผนัง V-Room ด้าน Side-L	32.5±1.5	16			
				"....." ด้าน Side-R	32.5±1.5	17			
				ความหนาผนัง F-Room ด้าน Side-L	50.0±1.5	18			
				"....." ด้าน Side-R	50.0±1.5	19			
				ความหนา RV-Partition	47.0±1.5	20			
				ความหนา VF-Partition	48	21			
				ความกว้างด้านใน	ความหนาผนัง F-Room บริเวณ Lower front plate ซ้าย/ขวา	45	22		
			ความกว้าง R-Room บริเวณช่องวาง R-shelf ชั้นที่ 1 นอก/ใน		517 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub> / 513 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	23			
			"....." ชั้นที่ 2 "....."		517 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub> / 513 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	24			
			"....." ชั้นที่ 3 "....."		517 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub> / 513 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	25			
			"....." ชั้นที่ 4 "....."		517 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub> / 513 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	26			
			"....." ชั้นที่ 5 "....."		517 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub> / 513 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	27			
			ความกว้างช่องวาง RV-shelf นอก/ใน		513 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	28			
			ความกว้างบริเวณยึด R-Panel		294	29			
			ความกว้างระหว่าง 3 Set Shelf Rib		479±1	30			
			ความกว้างระหว่าง Bearing V-Room		526 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	32			
			ความกว้างระหว่าง VV-Rail ด้าน นอก/ใน		506 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	33			
			"....." V-Rail "....."		518 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	34			
			ความกว้างช่องยึด Fan guard นอก/ใน		196 / 192	35			
			ความกว้างบริเวณยึด F-Panel		434 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	36			
			ความกว้างระหว่าง F-Rail นอก/กลาง/ใน		506 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	37			
			ความกว้างระหว่าง F-Bearing		480 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	38			
			ความลึก Cabinet บน/กลาง/ล่าง		530±1	39			
			ความลึก Z-bush ด้านบน		456±1	40			
			ความลึก Z-bush ตรงกลาง		501±1	41			
			ความลึก Z-bush ด้านล่าง		523±1	42			
			ความลึก Z-bush ด้านล่างสุด ซ้าย/ขวา	523±1	43				
			V Room ความลึก Z-bush กลาง V-room	487±1	44				
			F Room ความลึกบริเวณส่วนหม้อต้ม Compressor	297±1	45				
			Compressor Room ความลึกช่องวาง Compressor	158±1	46				
			ความลึกช่องวาง Compressor บริเวณส่วนหม้อต้ม Bottom Plate	178 <sup>+0</sup> <sub>-0</sub>	47				
			ความสูงช่องวาง Compressor	237±1	48				
			ความยาว drain pipe	15.5±1	49				
			อื่น ๆ	วัดความยาวเส้นตะแอมม (บนซ้ายถึงล่างขวาจนถึงล่างซ้าย)	ต่างกัน ≤ 3 mm	50			
						51			
						52			
						53			

ตารางที่ ก-27 CHECK SHEET ตรวจสอบ ภาพถ่ายตามสมมุติของผู้เย็น 3D-365L

รับทราบค่าดัชนี		
ผู้บันทึก	หัวหน้างาน	รองผอ.ชั้นใบ


มาตรฐานที่กำหนด  
 1) ขนาดต่างๆของเคสจะดูตามที่กำหนด  
 2) กรณีพบปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทันที

## ใบบันทึกผลการตรวจสอบขนาดของผู้เย็น 3D รุ่น 255L

หมายเลขควบคุม CS-06-100

วันที่ตรวจสอบ.....

อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ

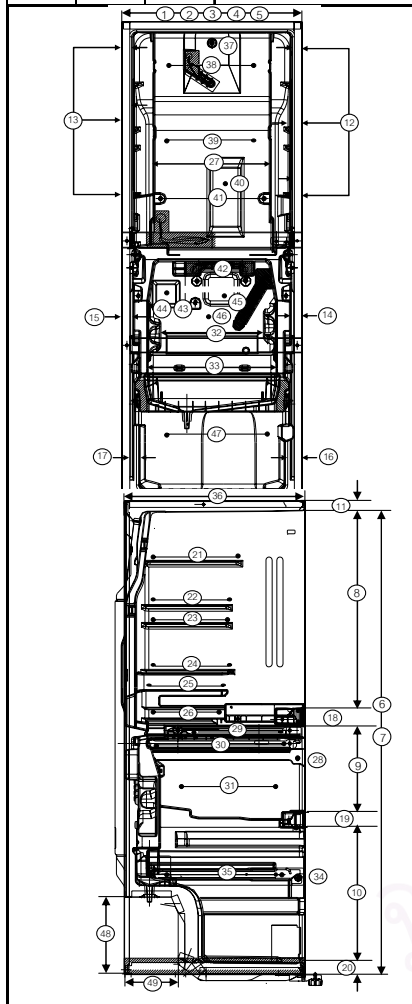

ตำแหน่งในการวัดขนาด		ขนาดโดย DWG.	MOLD No.						
			หมายเลขผลิต						
ความกว้างด้านนอก	ความกว้าง Cabinet บริเวณ Top Plate	538		1					
	"....." ตรงกลาง R-Room	538		2					
	"....." RV-Partition	538		3					
	"....." VF-Partition	538		4					
	"....." Lower Front Plate	538		5					
ความสูง	ความสูง Cabinet ด้าน Side-L หน้าหลัง	1449		6					
	"....." Side-R "....."	1449		7					
	ความสูงช่อง R-Room ซ้าย/ขวา	604.2±1		8					
	"....." V-Room "....."	271		9					
ความหนา	"....." F-Room "....."	413.8		10					
	ความหนาผนัง R-Room ด้าน Top Plate ซ้าย/ขวา	30		11					
	"....." Side-L บน/กลาง/ล่าง	28.5±1		12					
	"....." Side-R "....."	28.5±1		13					
	ความหนาผนัง V-Room ด้าน Side-L	32.5±1		14					
	"....." Side-R	32.5±1		15					
	ความหนาผนัง F-Room ด้าน Side-L	50±1		16					
	"....." Side-R	50±1		17					
	ความหนา RV-Partition	48		18					
	ความหนา VF-Partition	45		19					
ความกว้าง	ความหนา F-Room บริเวณ Lower Front Plate ซ้าย/ขวา	37		20					
	R-Room	ความกว้าง R-Room บริเวณช่องวาง R-Shelf ชั้นที่ 1 นอก/ใน	467 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		21				
		"....." ชั้นที่ 2 "....."	467 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		22				
		"....." ชั้นที่ 3 "....."	467 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		23				
		"....." ชั้นที่ 4 "....."	467 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		24				
		"....." ชั้นที่ 5 "....."	467 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		25				
	ความกว้างช่องวาง RV-Shelf นอก/ใน	465.5 <sup>+0.2</sup> / 463 <sup>+0.2</sup>		26					
	ความกว้างบริเวณลิ้นชัก R-Panel บน/กลาง/ล่าง	347.4		27					
	V-Room	ความกว้างระหว่าง Bearing V-Room	476±1		28				
		ความกว้างระหว่าง YV-Rail นอก/ใน	456 <sup>+0.2</sup>		29				
		ความกว้างระหว่าง V-Rail นอก/ใน	468 <sup>+0.2</sup>		30				
		ความกว้าง V-Room นอก/ใน	464		31				
		ความกว้างบริเวณลิ้นชัก Evaporator	311 <sup>+0.2</sup>		32				
	F-Room	ความกว้างบริเวณลิ้นชัก F-Panel	384 <sup>+0.2</sup>		33				
		ความกว้างระหว่าง F-Bearing	430 <sup>+0.2</sup>		34				
ความกว้างระหว่าง F-Rail นอก/ใน		456 <sup>+0.2</sup>		35					
ความลึก		ความลึก Cabinet บน/กลาง/ล่าง	530		36				
		ความลึก Z-bush ด้านบน	480.5±1		37				
	ความลึกที่พื้นด้านบน ซ้าย/ขวา	492.7±1		38					
	ความลึกที่พื้นกลาง R-Room ซ้าย/ขวา	525.5±1		39					
	ความลึกที่พื้นหลังด้านข้าง R-Room	535.5±1		40					
V-Room	ความลึก Z-bush ด้านล่าง ซ้าย/ขวา	521.2±1		41					
	ความลึก Z-bush R-Motor ซ้าย/ขวา	487±1		42					
	ความลึก Z-bush ตัวกลาง	487.5±1		43					
	ความลึกกลมขอบ Cylencer	507.5±1		44					
	ความลึกกลมขอบ Fan Motor	520±1		45					
Compressor Room	ความลึกที่พื้น V-Room ด้านล่าง	487.5±1		46					
	ความลึกที่พื้น F-Room ซ้าย/ขวา	297.5		47					
	ความสูง Compressor Room	237		48					
	ความลึกที่พื้นส่วนบน Compressor	158		49					
				50					
				51					



ภาคผนวก ข  
การฝึกอบรมพนักงาน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training Register							
Devisition : Kabinburi Door Foam (KDF)			Training /date : 13-12-08		Start time: 17:20	End Time:19:20	Page : 1 of 2
Training Course : การประกอบ Door Foam และการ Seal ฟองน้ำ					Training Objective : พนักงานประกอบมีทักษะในการประกอบประตูและการ Seal ฟองน้ำ		
Trainer : คุณ เทอดศักดิ์ เอี่ยมคง					Evaluation Criterial		
Evaluation Method : On the job training.					Examintion : Point Equal or more than 80% and Pass		
					Interview : Answer more than 80% of total question are pass		
					OJT : Can operate by themselves		
					Other : No Need evaluation		
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evauation		Remark
					Pass	Fail	
1	954877	คุณ อุทิศ แก้วคัมแจ็ง	KDF	Leader	<input type="radio"/>		
2	201995	คุณ อำนาจ ดวงอุปมา	KDF	worker	<input type="radio"/>		
3	243395	คุณ ทศพล นิ่งเย็น	KDF	worker	<input type="radio"/>		
4	244914	คุณ คำวัน เศษสี	KDF	worker	<input type="radio"/>		
5	251865	คุณ นิพล พ้อห้าว	KDF	worker	<input type="radio"/>		
6	200530	คุณ สุรศักดิ์ บำรุงตา	KDF	worker	<input type="radio"/>		
7	201870	คุณ ศิริชัย แซ่อึ้ง	KDF	worker	<input type="radio"/>		
8	244892	คุณ สกิต สุวรรณ	KDF	worker	<input type="radio"/>		
9	245369	คุณ วีวัฒน์ ทองทา	KDF	worker	<input type="radio"/>		
10	245681	คุณ สมัคร สืบสิงห์	KDF	worker	<input type="radio"/>		
11	247281	คุณ มลไชย ไชยพงษ์	KDF	worker	<input type="radio"/>		
12	251610	คุณ เอกชัย แก้วเอก	KDF	worker	<input type="radio"/>		
13	245747	คุณ เชาวลิต กองจันดา	KDF	worker	<input type="radio"/>		
14	201755	คุณ ชัชชัย แก้วธรรม	KDF	worker	<input type="radio"/>		
15	242584	คุณ ประคอง ปาลา	KDF	worker	<input type="radio"/>		
16	953795	คุณ วุฒิพงษ์ หวายสันเทียะ	KDF	worker	<input type="radio"/>		

ตารางที่ ๗-1 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการ SEAL ฟองน้ำออกจตุรตัวต่างๆที่ประตู

Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evauation		Remark
					Pass	Fail	
17	245758	คุณ สมศักดิ์ สุขประเสริฐ	KDF	Inspector	○		
18	247838	คุณ เกริกพันธ์ สีสงคราม	KDF	worker	○		
19	244603	คุณ กิทธิพงษ์ สิงห์แก้ว	KDF	worker	○		
20	240577	คุณ ประกิจ มีดี	KDF	worker	○		
21	241039	คุณ วีระพงษ์ พิมพ์สาร	KDF	worker	○		
22	245725	คุณ ราตรี ปลื้มใจ	KDF	worker	○		
23	247794	คุณ สุรชาติ รัชชาติภรณ์	KDF	worker	○		
24	246492	คุณ อำพร ระห้อย	KDF	worker	○		

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ ข-2 บันทึกการอบรมพนักงาน การประกอบ DOOR FOAM และการ SEAL ฟองน้ำ



**บันทึกอบรม**

หน่วยงาน Kabiburi Door Foam (201) 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 13/12/08  
 สถานที่ประชุม น. อิตาซี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 เรื่องที่ประชุม การประกอบ Door Foam และการ Seal ฟองน้ำ  
 เนื้อหาการประชุม On the job training.

NO.	เลขประจำตัว	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	954877	คุณ สุทธิ นวลจันทร์	<i>[Signature]</i>	
2	201896	คุณ อำนวย อวสุภมา	<i>[Signature]</i>	
3	243389	คุณ กษมณ นิ่มชื่น	<i>[Signature]</i>	
4	244014	คุณ สว่าง เกษณี	<i>[Signature]</i>	
5	251893	คุณ นิลดา พงษ์วิภา	<i>[Signature]</i>	
6	200630	คุณ สุรสิทธิ์ อังสุภา	<i>[Signature]</i>	
7	201870	คุณ สิริจิต เมธีชัย	<i>[Signature]</i>	
8	244892	คุณ สนิท สุวรรณ	<i>[Signature]</i>	
9	245303	คุณ วิวัฒน์ ทอธยา	<i>[Signature]</i>	
10	245031	คุณ สนิดา สีนันท์	<i>[Signature]</i>	
11	247281	คุณ นนทิชา ไชยพันธ์	<i>[Signature]</i>	
12	251810	คุณ เสกข์ อภิรักษ์	<i>[Signature]</i>	
13	246747	คุณ ทวีลา ออสมิตา	<i>[Signature]</i>	
14	201756	คุณ อัจฉริย อภิธรรม	<i>[Signature]</i>	
15	242584	คุณ ประสงค์ ปาชา	<i>[Signature]</i>	
16	853726	คุณ วุฒิชัย นวราชันนิช	<i>[Signature]</i>	
17	245758	คุณ อรชิต์ อุษปถะศิริ	<i>[Signature]</i>	
18	247836	คุณ เกียรติพันธ์ อิศรธาน	<i>[Signature]</i>	
19	244603	คุณ อธิวัฒน์ อิงแก้ว	<i>[Signature]</i>	
20	240677	คุณ ประทีป ธี	<i>[Signature]</i>	
21	241039	คุณ วิระวัฒน์ พิณพิลา	<i>[Signature]</i>	
22	240725	คุณ วรณี ปิ่นใจ	<i>[Signature]</i>	
23	247794	คุณ สุรชาติ ระภาลัยพันธ์	<i>[Signature]</i>	
24	249492	คุณ อังคาร ระพีพร	<i>[Signature]</i>	

## ทะเบียนความสามารถในการทำงาน พนักงาน หน่วย KDF

NO.	EMP	NAME	หน้าที่ประจำ	ตรวจสอบ DOOR	ตรวจสอบ LIMIT SAMPI	ตรวจสอบค่า	ตรวจสอบความถี่	ตรวจสอบ DOOR LINER	ตรวจสอบความถี่	ตรวจสอบการ SEAL	ตรวจสอบความถี่	ตรวจสอบ DOOR	ตรวจสอบ PART	ตรวจสอบ DOOR	หมายเหตุ
				หน้าตา P.U	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด	การตรวจวัด		
1	954877	คุณ อูทิส แก้วกัมแจ้ง		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ไม่เลขท่า (รอการสอบสวน)
2	201995	คุณ อำนาจ ดวงอุปมา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3	243395	คุณ ทศพล นิ่งเย็น		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	244914	คุณ คำวัน เศษสี่		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	251865	คุณ นิพล พ้อท้าว		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	200530	คุณ สุรศักดิ์ บำรุงคา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		เลขท่าแต่ต้อง มีคนดูแล
7	201870	คุณ ศิริชัย แซ่ฮ้อ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	244892	คุณ สติศ สุวรรณ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9	245369	คุณ วีรวัฒน์ ทองทา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	245681	คุณ สมภัทร สืบสิงห์		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
11	247281	คุณ มลไชย ไชยพงษ์		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		สามารถทำงานได้ แต่มีข้อผิดพลาด
12	251610	คุณ เอกชัย แก้วออก		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
13	245747	คุณ เขาวัดิต กองจันทา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	201755	คุณ ชัยชัย แก้วธรรม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15	242584	คุณ ประคอง ปาลา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	953795	คุณ วุฒิพงศ์ หวายสันเทียะ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		สามารถทำงาน นั้นได้ดี
17	245758	คุณ สมศักดิ์ สุขประเสริฐ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	247838	คุณ เกริกพันธ์ สีสงกรม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
19	244603	คุณ กิตติพงษ์ ลิ่งแก้ว		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	240577	คุณ ประกิจ มีดี		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
21	241039	คุณ วีระพงษ์ พิมพ์สาร		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		สามารถทำงาน นั้นได้ดีและ สอนคนอื่นได้ดี
22	245725	คุณ ราตรี ปสิมใจ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
23	247794	คุณ สุรชาติ รมยาธิกษณ์		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
24	246492	คุณ อำพร ระห้อย		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Training Register and Evaluation							
Devisiion : Final Assembly Refrigerator			Training /date : 16/12/2008		Start time: 17:20 น. End Time: 19:20 น. Page : 1 of 1		
Training Course : การประกอบและการปรับแต่งประตู				Training Objective : สามารถปรับแต่งประตูและแก้ไขยางประตูไม่แนบติด			
Trainer : คุณ สุทธนา กุลยะ				Evaluation Criterial			
Evaluation method : On the job training				Examination : Point Equal or more than 80% aur Pass			
				Interview : Answer more than 80% of total question are pass			
				OJT : Can operate by themselves			
				Other : No Need evaluation			
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evaution		Remark
					Pass	Fail	
1	902484	คุณ สัญญา บัวใหญ่	F/A-K1	Leader	O		
2	221463	คุณ สุรไกร เชื้ออาษา	F/A-K1	worker	O		
3	228561	คุณ ประสิทธิ์ จิตตพล	F/A-K1	worker	O		
4	241036	คุณ จักรพล กองแก้ว	F/A-K1	worker	O		
5	232153	คุณ ฉัตรชัย สุขไทย	F/A-K1	worker	O		
6	204381	คุณ ปรอยฝน ปาระพิมพ์	F/A-K1	worker	O		
7	981729	คุณ ชาตรี อ่อนดี	F/A-K1	worker	O		
8	210393	คุณ กมลชนก ดวงนางรอง	F/A-K1	worker	O		
9	252471	คุณ ปานิตา รักมิตร	F/A-K1	worker	O		

ตารางที่ ข-5 บันทึกการอบรมพนักงานปรับแต่งประตูแก้ไขยางประตูไม่ติด

อนุมัติ	ตรวจสอบ	จัดทำ
HCPT 18 DEC 08 T-DEE	REF 18 DEC 08 NTK	REF 18 DEC 08 YUTH

**บันทึกการอบรม**

หัวข้ออบรม Final assembly.(F/A) วันที่ 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 16/12/2008  
 สถานที่ประชุม น.เสิดาณี คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 เรื่องที่ประชุม การประกอบและการปรับตั้งประตู  
 สถานที่ประกอบการประชุม On the job training.

NO.	หน่วยงาน	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	F/A	คุณ สัตยญา บัวใหญ่	<i>สัทยญา</i>	
2	F/A	คุณ สุวิภา เรืออานา	<i>Suwalai</i>	
3	F/A	คุณ ประสิทธิ์ จิตตพ	<i>Prasit</i>	
4	F/A	คุณ จักรพล ทองแก้ว	<i>Jackpol</i>	
5	F/A	คุณ ฉัตรชัย สุขไทย	<i>Chattchai</i>	
6	F/A	คุณ ประจักษ์ ประดิษฐ์	<i>Prasit</i>	
7	F/A	คุณ ชาศวี สอนดี	<i>Chasawee</i>	
8	F/A	คุณ กมลชนก สอนนารอง	<i>Komolchanok</i>	
9	F/A	คุณ ปภาวดี รักนิษฐ	<i>Papawadee</i>	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Training Register and Evaluation

Devisiion : Final Assembly Refrigrator		Training /date : 18/12/2008		Start time: 17:20 น.		End Time: 19:20 น.		Page : 1 of 1	
Training Course : การประกอบและการปรับแต่งประตู					Training Objective : สามารถปรับแต่งประตูให้ได้ความขนาน				
Trainer : คุณ ยุทธนา กุลยะ					Evaluation Criterial				
Evaluation method : On the job training					Examintion : Point Equal or more than 80% aur Pass Interview : Answer more than 80% of total question are pass OJT : Can operate by themselves Other : No Need evaluation				
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evauation		Remark		
					Pass	Fail			
1	902484	คุณ สัญญา บัวใหญ่	F/A-K1	Leader	O				
2	221463	คุณ สุรไกร เชื้ออาษา	F/A-K1	worker	O				
3	252471	คุณ ปานิตา รักมิตร	F/A-K1	worker	O				
4	241036	คุณ จักรพล กองแก้ว	F/A-K1	worker	O				
5	980364	คุณ วิภารัตน์ เสนามนตรี	F/A-K1	worker	O				
6	217362	คุณ สราธร เถาว์เกลือ	F/A-K1	worker	O				

ตารางที่ ๖-6 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งประตูโรงงาน

ตารางที่ ข-7 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งแก้ไขประตูไม้ขนาน

อนุมัติ HCP 23 มิ.ย. 68 T-DEE	ตรวจสอบ REF 20 มิ.ย. 68 NTK	จัดทำ REF 18 มิ.ย. 68 YUTH
--	--------------------------------------	-------------------------------------

บันทึกการอบรม

หน่วยงาน Final assembly.(F/A) เวลา 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 18/12/68  
 สถานที่ประชุม บ.เสด็จ อสมช.ศูนย์ โปรดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 เนื้อหาการประชุม การประกอบและการปรับตั้งประตู  
 เอกสารประกอบการประชุม On the job training.

NO.	หน่วยงาน	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	F/A	คุณ ชัยวุฒิ ธีวาทย์	<i>[Signature]</i>	
2	F/A	คุณ สุวิภา เชื้อธรรมา	<i>[Signature]</i>	
3	F/A	คุณ ปรารถนา วัฒนศิริ	<i>[Signature]</i>	
4	F/A	คุณ ธีรพล อสมศรี	<i>[Signature]</i>	
5	F/A	คุณ วิโรจน์ อสมภรณ์	<i>[Signature]</i>	
6	F/A	คุณ ศราวุธ เชาว์น้อย	<i>[Signature]</i>	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Training Register and Evaluation							
Devisiion : Final Assembly Refrigerator			Training /date : 11/12/2008		Start time: 17:20 น. End Time: 19:20 น. Page : 1 of 1		
Training Course : การประกอบและการปรับแต่งประตู				Training Objective : การปรับแต่งประตูแก้ไขประตูฝืด			
Trainer : คุณ อุทธนา กุลยะ				Evaluation Criterial			
Evaluation method : On the job training				Examintion : Point Equal or more than 80% aur Pass Interview : Answer more than 80% of total question are pass OJT : Can operate by themselves Other : No Need evaluation			
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evaulation		Remark
					Pass	Fail	
1	930296	คุณ วีระวัฒน์ หอยตะคุ	F/A-K1	Leader	O		
2	961018	คุณ สำนานา เพ็งสมดี	F/A-K1	worker	O		
3	942137	คุณ สัจจกมล เป็รียวงษ์	F/A-K1	worker	O		
4	200196	คุณ จักรพงษ์ ศรีคุ้มโพธิ์	F/A-K1	worker	O		
5	237142	คุณ ชีรพร แก่งเห็ม	F/A-K1	worker	O		
6	232092	คุณ รุ่งฤดี สมสวัสดิ์	F/A-K1	worker	O		
7	261137	คุณ วิภาวิ ทองู	F/A-K1	worker	O		
8	200182	คุณ อภิชา ประทีง	F/A-K1	worker	O		
9	991027	คุณ ลาวัลย์ วันเพ็ญ	F/A-K1	worker	O		

ตารางที่ ข-9 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งแก้ไขประตูดึง

อนุมัติ T-DEE	ควบคุม RDENG	จัดทำ YUTH
------------------	-----------------	---------------

บันทึกการอบรม

หน่วยงาน Final assembly (F/A) วันที่ 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 11/12/2008  
 สถานที่ประชุม มูลนิธิ คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 เรื่องที่ประชุม การปรับตั้งประตูดึงประตูดึง  
 เอกสารประกอบการประชุม On the job training.

NO.	หน่วยงาน	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	F/A	คุณ ไร่ ไร่ นิตยกุล	ไร่ ไร่	
2	F/A	คุณ สยาม เกษมณี	เกษมณี	
3	F/A	คุณ ศรียาภรณ์ กวีราษฎร์	กวีราษฎร์	
4	F/A	คุณ อัครพงษ์ ศรีกันโธ	ศรีกันโธ	
5	F/A	คุณ จิระพร แก้วกัน	จิระพร แก้วกัน	
6	F/A	คุณ รุ่งฤดี ธนชาตรี	ธนชาตรี	
7	F/A	คุณ ไร่ ไร่ ธนกุล	ธนกุล	
8	F/A	คุณ สหิรา ช่างเก็ง	ช่างเก็ง	
9	F/A	คุณ อารีย์ วัฒนศิริ	วัฒนศิริ	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



Training NO.60 -F/A-08-065

Training Register and Evaluation							
Devisition : Final Assembly Refrigerator		Training /date : 22/12/2008		Start time: 17:20 น.		End Time: 19:20 น. Page : 1 of 1	
Training Course : การประกอบและการปรับแต่งประตู				Training Objective : การปรับแต่งประตูแก้ไขประตูไม่สปริงกลับ			
Trainer : คุณ อุทธนา กุลยะ				Evaluation Criterial			
Evaluation method : On the job training				Examintion : Point Equal or more than 80% aur Pass			
				Interview : Answer more than 80% of total question are pass			
				OJT : Can operate by themselves			
				Other : No Need evaluation			
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evaulation		Remark
					Pass	Fail	
1	930296	คุณ วีระวัฒน์ หอยตะกู	F/A-K1	Leader	O		
2	237142	คุณ ชีรพร แก่งเหิม	F/A-K1	worker	O		
3	200182	คุณ อภิชา ประทีง	F/A-K1	worker	O		
4	200196	คุณ จักรพงษ์ ศรีคุ้มโพธิ์	F/A-K1	worker	O		
5	942137	คุณ สัจฉกาล เปรี๊ยวงค์	F/A-K1	worker	O		
6	232092	คุณ รุ่งฤดี สมสวัสดิ์	F/A-K1	worker	O		
7	991027	คุณ ลาวัลย์ วันเพ็ญ	F/A-K1	worker	O		
8	961018	คุณ สำเนา เพ็งสมมติ	F/A-K1	worker	O		
9	261137	คุณ วิภาวี คงภู	F/A-K1	worker	O		

ตารางที่ ๑-10 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งประตูไม่สปริงกลับ

ตารางที่ ข-11 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งแก้ไขประตูไม้สปริงกลับ



บันทึกการอบรม

หัวข้องาน Final assembly (F/A) เวลา 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 14/12/2018  
 สถานที่ประชุม น.สิตาณี คอมพิวเตอร์ ไร่ลาดหญ้า (ประเทศไทย) จำกัด  
 เรื่องที่ประชุม การประกอบและปรับแต่งประตู  
 ลักษณะการอบรม On the job training.

NO.	หัวข้องาน	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	F/A	คุณ วิภาวี หนองฤ	วิภาวี	
2	F/A	คุณ วิภาว หนองฤ	วิภาว	
3	F/A	คุณ อภิชา หนองฤ	อภิชา	
4	F/A	คุณ ธีรพงษ์ สิริสัมพันธ์	ธีรพงษ์	
5	F/A	คุณ สวัสดิ์ทอง ไร่ไร่จาว	สวัสดิ์ทอง	
6	F/A	คุณ รุ่งฤดี หนองฤ	รุ่งฤดี	
7	F/A	คุณ ภาวิณี ไร่ไร่จาว	ภาวิณี	
8	F/A	คุณ อภิชา ไร่ไร่จาว	อภิชา	
9	F/A	คุณ วิภาวี หนองฤ	วิภาวี	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Training NO.60-F/A-08-061

Training Register and Evaluation							
Devisition : Final Assembly Refrgerator		Training /date : 8/12/2008		Start time: 17:20 น.		End Time: 19:20 น. Page : 1 of 1	
Training Course : การประกอบและการปรับแต่งประจุ				Training Objective : การปรับแต่งประจุแก้ไขประตุเบียด			
Trainer : คุณ อุทธนา ฤทธิยะ				Evaluation Criterial			
Evaluation method : On the job training				Examintion : Point Equal or more than 80% aur Pass			
				Interview : Answer more than 80% of total question are pass			
				OJT : Can operate by themselves			
				Other : No Need evaluation			
Item ลำดับที่	เลขประจำตัว	Name ชื่อ - นามสกุล	Section แผนก	Position ตำแหน่ง	Evauation		Remark
					Pass	Fail	
1	930296	คุณ วีระวัฒน์ หอยตะคุ	F/A-K1	Leader	O		
2	241152	คุณ พงษ์เพชร วงษ์ไชย	F/A-K1	worker	O		
3	231527	คุณ สุดา กันธพันธ์	F/A-K1	worker	O		
4	961242	คุณ อนุรักษ์ แดงศิริ	F/A-K1	worker	O		
5	942137	คุณ สัจฉกรรณ เป็รียววงศ์	F/A-K1	worker	O		
6	232092	คุณ รุ่งฤดี สมสวัสดิ์	F/A-K1	worker	O		
7	992037	คุณ รัชณี แสงจันทร์	F/A-K1	worker	O		
8	218227	คุณ สมคิด ไชยสถาน	F/A-K1	worker	O		
9	200128	คุณ วินัย ประทุมมาศ	F/A-K1	worker	O		
10	214211	คุณ ณิชกร สิวาญรมย์	F/A-K1	worker	O		
11	242831	คุณ สุภชัย ชัยศักดิ์รา	F/A-K1	worker	O		

ตารางที่ ๙-12 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งแก้ไขประตุเบียด

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข-13 ผลการอบรมพนักงานปฏิบัติการปรับแต่งแก้ไขประตูดึง

อนุมัติ HOPT 25 ๒๕๖๖ T.ORE	พจนศอบ REF 21 ๒๕๖๖ RCENG	จัดทำ REF 25 ๒๕ ๖๖ YUTH
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

บันทึกการอบรม

หน่วยงาน Final assembly.(F/A) เวลา 17:20 - 19:20 น.  
 วันที่ประชุม 22/12/20๒๒  
 สถานที่ประชุม น.สิทธาธิ คอนเวนชันฮอลล์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 เรื่องที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการปรับแต่งประตู  
 ผลการประชุม On the job training.

NO.	หน่วยงาน	รายชื่อผู้เข้าร่วม	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	F/A	คุณ ธีระวัฒน์ หนองเตย	ธีระวัฒน์	
2	F/A	คุณ อนุชิต หนองเตย	อนุชิต	
3	F/A	คุณ สุภา สันพันธ์	สุภา	
4	F/A	คุณ อรุณรัตน์ มณี	อรุณรัตน์	
5	F/A	คุณ สรวิศกร กิติธรรค์	สรวิศกร กิติธรรค์	
6	F/A	คุณ ธีรวัฒน์ สอนรัมย์	ธีรวัฒน์ สอนรัมย์	
7	F/A	คุณ ธีรณี มงคลินทร์	ธีรณี มงคลินทร์	
8	F/A	คุณ สมศักดิ์ ใจทอง	สมศักดิ์	
9	F/A	คุณ วิภา ใจทอง	วิภา	
10	F/A	คุณ สันติพร สารสุนทร	สันติพร สารสุนทร	
11	F/A	คุณ สุภากร ธีระวัฒนา	สุภากร	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				






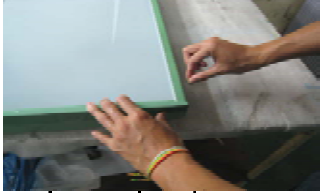
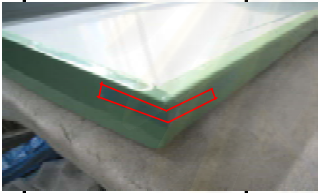
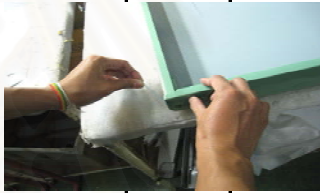







ภาคผนวก ค

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


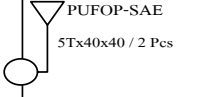




รูปที่ ค-1 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู 1 DOOR

ตารางกระบวนการ QC											
การไหลของกระบวนการ		ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-03-0219	หน้า	7/8
No.	ขั้นตอนของงาน										
12	 TAPE-D 12 Wx 120 / 2 Pcs		1) ตำแหน่งของการติด TAPE-D 12 Wx 120 / 2 Pcs	1) ติดซีลระหว่าง DOOR-PANEL กับ 04-ENDP-L-6.4 โดยให้ปลายเทปด้านที่พับหันไปด้าน END-PIECE-L	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ติดใหม่	-
   											
13	 PUFOP-SAE		1) ตำแหน่งของการซีล PUFOP-SAE	1) ซีลที่ตำแหน่งมุมด้านล่างทั้ง 2 มุม ของ D-PANEL ป้องกัน P/U รั่ว	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ซีลใหม่	-
  											



ตำแหน่งของการซีล PUFOP-SAE








รูปที่ ค-2 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 255 L

ตารางกระบวนการ QC											
การไหลของกระบวนการ		ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข		การแก้ไข	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน							เครื่องจักร	หน่วยงานที่ตรวจสอบ		
5	 <p>SIDE-PART</p>		1) ความเรียบร้อยของ SIDE-PART 2) ตำแหน่งของการประกอบ	1) ชิ้นงานจะต้องไม่แหงงบิดงอ เสียรูปทรง 2) ประกอบที่ด้านในของ DOOR-PLAT ด้าน SIDE-RL ตำแหน่งรูป HANDLE แล้วยกด SIDE-PART ให้เข้าสื่อกับเพี้ยวของ SIDE-RL ตลอดแนว	100%  100%	ตรวจสอบ  ตรวจสอบ	สายตา  สายตา	KDF  KDF	หัวหน้างาน  หัวหน้างาน	แยกออก  ประกอบใหม่	-  -
6	 <p>PUFOP-SAE 5Tx40x40 / 2 Pcs</p>		1) ตำแหน่งของการติด PUFOP-SAE	1) ติดที่ด้านในของ DOOR-PLT-R ตรงปลายของ SIDE-PART ด้านบน 1 ชั้น ด้านล่าง 1 ชั้น แล้วรีดให้แน่น กัน P/U รั่วซึม	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ติดใหม่	-
		 <p>PUFOPSAE5Tx40x40/2Pcs</p>		 <p>ตำแหน่งของการติด ชั้นที่ 1</p>							
				 <p>ตำแหน่งของการติด ชั้นที่ 2</p>							
											

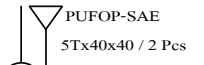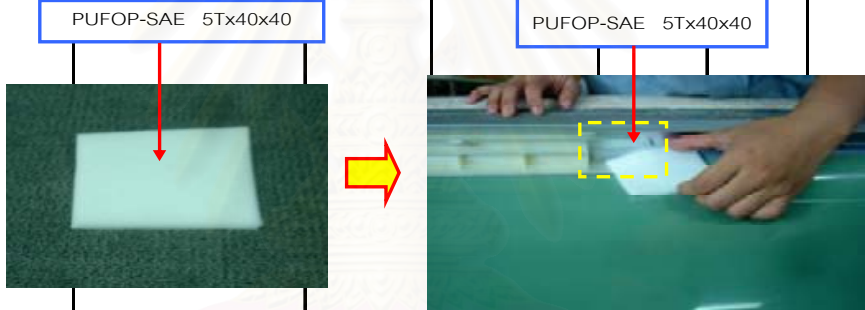รูปที่ ค-3 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 305 L

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ ขั้นตอนการประกอบ # DOOR-R 305L-3D			ระดับ ความ สำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุม หรือคุณลักษณะ ทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน ในการยอมรับ	ความถี่ใน การตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข หน่วยงาน ที่ ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและ ต้องแจ้งใคร กรณีที่เกิดปกติ	การแก้ไข	เอกสาร การปฏิบัติงาน เลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร										
6	 <p>PUFOP-SAE 5Tx40x40 / 2 Pcs</p>		1) ตำแหน่งของการซีล PUFOP-SAE 5Tx40x40	1) ติดที่ด้านในของ DOOR- PLT-R ตำแหน่งด้านบนกับ ด้านล่างของ SIDE-PARTS จุดละ 1 ชิ้น	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ซีลใหม่	-	
												

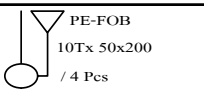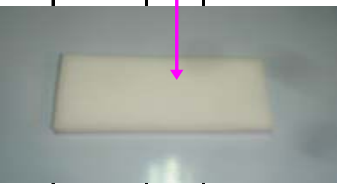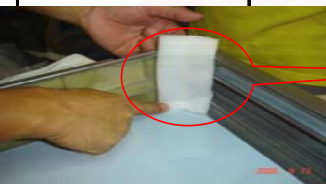รูปที่ ค-4 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 600 L

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ		ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-03-0239	หน้า	6/7	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร						หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งโครงการที่ผิดปกติ	การแก้ไข		
6	 <p>PE-FOB 10Tx 50x200 / 4 Pcs</p>		1) ตำแหน่งในการซีล PE-FOB 10Tx 50x200  <b>*** ข้อควรระวัง ในการซีล***</b> ต้องซีลให้ตรงตำแหน่งรอยต่อชิ้นงานตลอดแนวแล้วใช้นิ้วมือกดให้สนิทเพื่อป้องกัน P/U รั่วและทำการตรวจสอบก่อนยกลงใส่รถ STOCK รอฉีด PU	1) ซีลบริเวณรอยต่อของชิ้นงาน ENDP-RL กับ SIDE-RR / SIDE-RL และ ENDP-VU ด้านในทั้ง 4 มุม	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ซีลใหม่	-	
			 <p>PE-FOB 10Tx 50x200</p>		 <p>ตำแหน่งในการซีล PE-FOB 10Tx 50x200</p>	 <p>ด้านหน้าประตู</p>						

สถาบันวิทย์บริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ค-5 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 250 L

ตารางกระบวนการ QC													
ประกาศใช้		ชื่อบริษัท		บริษัท อิตาซี คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ปทท) จำกัด			ฉบับที่ 4	R4	ประเภทหมายเลข		71-R-03-0183	หน้า	1/7
ชื่อแผนก (หรือสถานที่ทำงาน)		ชื่อผลิตภัณฑ์		ผู้เขียน			ฉบับที่ 3	R3	การตรวจสอบโดยลูกค้า		อนุมัติ	ทวนสอบ	จัดทำ
ชื่อกระบวนการ		ขั้นตอนการประกอบ # FD-FOAM-250L-07		ใช้กับรุ่น	250L ปี'07			ฉบับที่ 2	R2				
							ฉบับที่ 1	R1					
							ปรับปรุง	จำนวนครั้ง	วันเดือนปี				
หมายเลขแบบ		RPU 16213		ชื่อแบบ	# FD-FOAM-250L-07			ประวัติการปรับปรุง					
การไหลของกระบวนการ			ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งใครกรณีที่ผิดปกติ	การแก้ไข	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่	
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร											
1	07-FD-PANEL-250 ตรวจสอบ			1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 07-FD-PANEL-250	1) จะต้องไม่มีรอย,รอยขีด, รอย, รอย, รอยขีด, รอยขีด	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	แยกออก	-	
2	PUFOP-SAE 5Tx15x300 /1 Pcs			1) ตำแหน่งของการติด PUFOP-SAE 5Tx15x300	1) ติดที่ขอบ 07-FD-PANEL-250 ด้านล่าง	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ติดใหม่	-	

ตำแหน่งของการติด PUFOP-SAE 5Tx15x300

⚠	ธงพล	เสาโรจน์	นพดล	เปลี่ยนชนิดและขนาดของทปเพื่อลดต้นทุน(หน้า4/7,6/7)									
สัญลักษณ์	วันเดือนปี	แก้ไข	ทวนสอบ	อนุมัติ	เหตุผลในการแก้ไข		สัญลักษณ์	วันเดือนปี	แก้ไข	ทวนสอบ	อนุมัติ	เหตุผลในการแก้ไข	

ประวัติการแก้ไข


รูปที่ ค-5 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 250 L (ต่อ)



ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ			ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-03-0183	หน้า	2/7
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งใครกรณีที่เกิดปกติ	การแก้ไข	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
3	07-ENDP-FL-2DW		1) ความเรียบร้อยของ 07-ENDP-FL-2DW  2) ตำแหน่งการประกอบ	1.1) จะต้องไม่มีรอยขีดข่วน, ขูด, บูน, แอน, โกง, แหว่ง, บิดงอ 1.2) ชิ้นส่วนในการประกอบจะต้องครบทุกตัวและอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง  2) ประกอบที่ตำแหน่งด้านล่างของ 07-FD-PANEL-250 โดยที่ขอบของ 07-FD-PANEL-250 จะต้องอยู่ในร่อง 07-ENDP-FL-2DW ตลอดแนว	100% 100% 100%	ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	สายตา สายตา สายตา	KDF KDF KDF	หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน	แยกออก ประกอบใหม่ ประกอบใหม่	- - -	

รูปที่ ค-5 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 250 L (ต่อ)

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ			ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	กำหนดฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข			เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งโครงการที่ผิดปกติ	การแก้ไข	
4	# 07-PT-HANDLE-F -2DW 07-H-LOCK-F-2DW		1) เช็คความเรียบร้อยของ # 07-PT-HANDLE-F -2DW 2) ตำแหน่งการประกอบ # 07-PT-HANDLE-F -2DW 3) ตำแหน่งการประกอบ 07-H-LOCK-F-2DW 4) ความเรียบร้อยของการประกอบ	1) จะต้องไม่มีรอยขีดข่วน, สีลอก, ขุ่น, แหว่ง, มีดง, เสียรูป 2) ประกอบเข้ากับ 07-FD-PANEL-250 ตำแหน่ง BENDING เป็นรูป HANDLE 3) ประกอบด้านใน ตำแหน่ง สลักเข้ากับ # 07-PT-HANDLE-F-2DW 4) บริเวณรอยต่อระหว่าง # 07-PT-HANDLE-F -2DW สามารถมี GAP ได้ไม่เกิน = 0.3 mm.	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	แยกออก	-	
			# 07-PT-HANDLE-F -2DW							สามารถมี GAP ได้ไม่เกิน = 0.3 mm.		

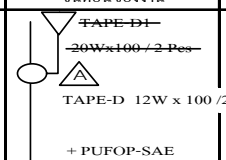รูปที่ ค-5 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 250 L (ต่อ)

ตารางกระบวนการ QC											
การไหลของกระบวนการ		ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ส่วนมาตรฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข		การแก้ไข	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
ขั้นตอนการประกอบ # FD-FOAM-250L-07	เครื่องจักร							หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งใครกรณีที่เกิดปกติ		
5	 <p>TAPE-D1 - 20Wx100 / 2 Pcs. TAPE-D 12W x 100 / 2 Pcs. + PUFOP-SAE 5Tx15x300 / 1 Pcs</p>		<p>1) ตำแหน่งของการติด TAPE-D1 - 20Wx100 / 2 Pcs. TAPE-D 12W x 100 / 2 Pcs.</p> <p>2) ตำแหน่งของการซีล PUFOP-SAE 5Tx15x300</p>	<p>1) ติดซีลระหว่าง 07-ENDP-FL - 2DW เข้ากับ 07-FD-PANEL - 250 ที่มุมทั้ง 2 มุม โดยที่ปลายเทปด้านที่พับหันไปด้าน 07-ENDP-FL-2WD</p> <p>2) ซีลที่ขอบระหว่าง 07-FD-PANLE-250 กับ 07-ENDP-FU - 2DW ป้องกัน PU-FOAM รั่ว</p>	100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ติดใหม่	# FD-FOAM-250L-07
					100%	ตรวจสอบ	สายตา	KDF	หัวหน้างาน	ซีลใหม่	-


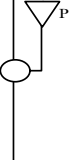
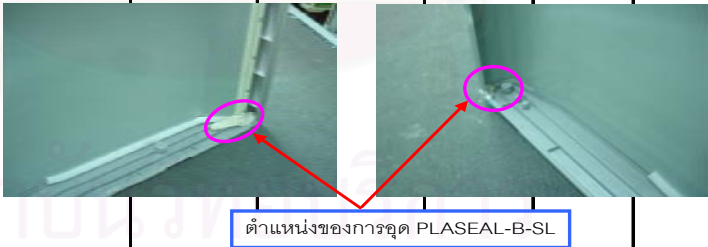



ตำแหน่งของการซีล PUFOP-SAE 5Tx15x300

TAPE-D1 - 20Wx100 - TAPE-D 12W x 100 / 2 Pcs

สถาบันวิทยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย







รูปที่ ค-5 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน Seal PUFOP-SAE (ฟองน้ำ) เพื่ออุดจุดรั่วซึมของประตู รุ่น 250 L (ต่อ)

ตารางกระบวนการ QC											
การไหลของกระบวนการ			ระดับความสำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุมหรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ลำดับฐานในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข		เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งใครกรณีที่เกิดปกติ	
7	 <p>TAPE-D1-20Wx100 / 2 Pcs. TAPE-D 12W x 100 / 2 Pcs. + PEFOP-AC 2.5Tx100x100 / 2 Pcs</p>		<p>1) ตำแหน่งของการติด TAPE-D1 20Wx100 / 2 Pcs. TAPE-D 12W x 100 / 2 Pcs. 2) ตำแหน่งของการติด PEFOP-AC 2.5Tx100x100</p>	<p>1) ติดซีตระหว่าง 07-ENDP-FU-2DW เข้ากับ 07-FD-PANEL-250 โดยที่ปลายเทปด้านที่พับหันไปด้าน 07-ENDP-FU-2DW 2) ติดทับ 07-H-LOCK-F-2DW ด้านล่างป้องกัน PU-FOAM รั่วซึม</p>	<p>100% 100%</p>	<p>ตรวจสอบ ตรวจสอบ</p>	<p>สายตา สายตา</p>	<p>KDF KDF</p>	<p>หัวหน้างาน หัวหน้างาน</p>	<p>ติดใหม่ ติดใหม่</p>	<p># FD-FOAM-250L-07 -</p>
8	 <p>PLASEAL-B-SL</p>		<p>1) ตำแหน่งของการอุด PLASEAL-B-SL</p>	<p>1) อุดที่มุม 07-FD-PANEL-250 ด้านล่าง ตำแหน่งที่ประกอบ HANDLE</p>	<p>100%</p>	<p>ตรวจสอบ</p>	<p>สายตา</p>	<p>KDF</p>	<p>หัวหน้างาน</p>	<p>อุดใหม่</p>	<p>-</p>
				 <p>ตำแหน่งของการอุด PLASEAL-B-SL</p>							







จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ค-6 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ความร้อนแก่ยางประตู

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ FINAL ASSY 305L - 3D			ระดับ ความ สำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุม หรือคุณลักษณะ ทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน ในการยอมรับ	ความถี่ใน การตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-08-2178	หน้า	48/52
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงาน ที่ ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและ ต้องแจ้งใคร กรณีที่เกิดปกติ	การแก้ไข	เอกสาร การปฏิบัติงาน เลขที่
62	 เช็ควงทำความสะอาด		1) ลักษณะการทำความสะอาด	1) ทำความสะอาด ภายในตู้และขอบยาง ประตู 2) สวมอุปกรณ์ PPE ทุกครั้งปฏิบัติงาน	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	เช็คนิใหม่	-	
					100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	สวมนิใหม่	-	
												
63	 เป่ายาง		1) ลักษณะการเป่า	1) เป่าตามแนวขอบยาง ตู้เย็นในกรณีที่ยางไม่ แนบกับตู้ 2) ห้ามใช้ความร้อน นานในการเป่า เพราะ ทำให้ยางขาด	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	เป่านิใหม่	-	
					100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	แยกออก	-	
												
												
												

 รูปที่ ค-7 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานปรับระดับประตู 2 ประตู

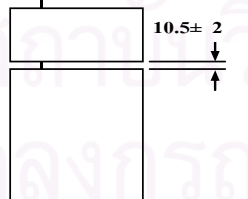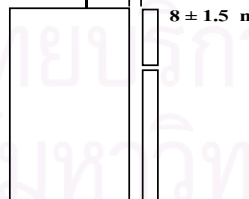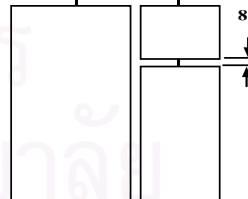
ตารางกระบวนการ QC															
การไหลของกระบวนการ			ระดับความสำคัญ	หรือคุณลักษณะทางคุณภาพ	ในการยอมรับ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-08-2105	หน้า	29/52			
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงานที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและต้องแจ้งโครงการที่ผิดปกติ	การแก้ไข	เอกสารการปฏิบัติงานเลขที่			
42	 HEX BOLT-M6x15 / 3 Pcs (179) SPRING WASHER M6 (ZN) / 3 Pcs (180)			1) ตำแหน่งการยึด HEX BOLT-M6x15 / 3 Pcs  2) แรงขันสกรู	1) ยึด UP-HINGE เข้ากับตู้เย็นด้านบน ดังรูป  2) 50-70 Kgf.cm 	100%  ทุก 2 ชม.	ตรวจสอบ  บันทึกข้อมูล	สายตา  TORQUE GAUGE	F/A-K1  F/A-K1	หัวหน้าสาย  หัวหน้าสาย	ยึดใหม่  ปรับไขควงใหม่	CS-08-068			
43	 ตรวจสอบ			1) ระยะห่างระหว่าง F-DOOR กับ R-DOOR 2) ความแตกต่างระหว่าง F-DOOR กับ R-DOOR ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา 3) ระยะห่างระหว่าง F-DOOR และ R-DOOR กับขอบด้านหน้าของ SIDE PLATE 4) ระยะห่างระหว่าง F-DOOR กับ R-DOOR กรณีเปิดออกสุด	1) 10.5 ± 2 mm. 2) ≤ 2 mm. 3) 8 ± 1.5 mm. 4) 8 ± 2 mm.	100% 100% 100% 100%	ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	JIG JIG JIG JIG	F/A-K1 F/A-K1 F/A-K1 F/A-K1	หัวหน้าสาย หัวหน้าสาย หัวหน้าสาย หัวหน้าสาย	ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่	TS-08-124			
															

รูปที่ ค-8 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานปรับระดับประตู 3 ประตู

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ FINAL ASSY 305L - 3D			ระดับ ความ สำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุม หรือคุณลักษณะ ทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน ในการยอมรับ	ความถี่ใน การตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข	71-R-08-2178	หน้า	37/52
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงาน ที่ ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและ ต้องแจ้งใคร กรณีที่เกิดปกติ	การแก้ไข	เอกสาร การปฏิบัติงาน เลขที่
49	ตรวจสอบระยะประตู			1) ระยะห่างระหว่าง R-DOOR กับ V-DOOR 2) ระยะห่างระหว่าง F-DOOR กับ V-DOOR 3) ระยะห่างระหว่าง V-DOOR กับ R-DOOR และ R-ROOM กับขอบ ด้านหน้าของ SIDE PLATE 4) ระยะเอียงหน้า-หลังระหว่าง V-DOOR กับ R-DOOR และ ระหว่าง V-DOOR กับ F-DOOR 5) ระยะเอียงซ้าย-ขวา ระหว่าง V-DOOR กับ R-DOOR และ ระหว่าง V-DOOR กับ F-DOOR	1) 13.5 ± 1 MM. ดั่งรูป 1 2) 9.8 ± 1 MM. ดั่งรูป 1 3) 7 ± $\frac{3}{1}$ MM. ดั่งรูป 2 4) 0 ± 1.5 MM. ดั่งรูป 3 5) 0 ± 1 MM. ดั่งรูป 4	100%	ตรวจสอบ	JIG	F/A-K1	หัวหน้างาน	ประกอบใหม่	-

รูปที่ ค-9 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประตู V ซิด Lo-hinge

ตารางกระบวนการ QC												
การไหลของกระบวนการ FINAL ASSY 30SL - 3D		ระดับ ความ สำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุม หรือคุณลักษณะ ทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน ในการยอมรับ	ความถี่ใน การตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข ที่	71-R-08-2178	หน้า 36/52	เอกสาร การปฏิบัติงาน เลขที่	
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร						หน่วยงาน ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและ ต้องแจ้งใคร กรณีที่เกิดปกติ	การแก้ไข		
47	ประกอบขา FRAME เข้ากับ DOOR LINER		1) ตำแหน่งการประกอบ	ประกอบยึดขา FRAME ให้ เข้ากับรู ยึด จะต้อง ยึดให้ อยู่ที่จุดศูนย์กลางของรู LINER	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	ประกอบใหม่	-	
48	การตรวจสอบระยะห่าง และวิธีการปรับประตู		ปรับแต่งประกอบประตูเข้ากับตัว ตู้	- ปรับโดยใช้ค้อนไม้เท่านั้น ห้ามใช้ ค้อนเหล็กโดยเด็ดขาด  -ปรับโดยใช้ค้อน ดอกขึ้นไว้ ทางด้านบนที่ ขา FRAME  - ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง ประตูกับ LO-HINGE ด้วย JIG ทุกครั้ง	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	ทาใหม่	-	

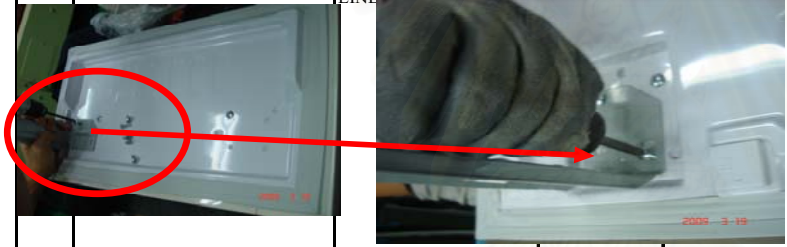


ดกขึ้นบน เพื่อให้  
ประตูต่ำลงมา



ตรวจสอบระยะโดยใช้  
JIG เสมอทุกๆ ตู้

รูปที่ ค-10 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประตูเปิด

ตารางกระบวนการ QC											
การไหลของกระบวนการ FINAL ASS'Y 305L - 3D			ระดับ ความ สำคัญ	กระบวนการที่ต้องควบคุม หรือคุณลักษณะ ทางคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน ในการยอมรับ	ความถี่ใน การตรวจสอบ	การควบคุม	เครื่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ	ประเภทหมายเลข		เอกสาร การปฏิบัติงาน เลขที่
No.	ขั้นตอนของงาน	เครื่องจักร							หน่วยงาน ที่ ตรวจสอบ	ชื่อผู้ควบคุมและ ต้องแจ้งใคร กรณีที่เกิดปกติ	
45	<p>ทา LIQUID PARAFIN (3)</p>		1) ตำแหน่งการทา	1) ทาตามแนวร่อง ทั้ง 2 ด้าน ที่ใช้ประกอบ DOOR-V ดังรูป 	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	ทาใหม่	-
46	<p>DOOR-V</p> <p><b>ข้อควรระวัง</b> ก่อนประกอบ DOOR-V ทุกครั้งจะต้องเช็คว่า V-COVER 26 ได้ ประกอบเข้ากับด้าน ล่างของ RV-PARTITION เรียบร้อยแล้ว</p>		1) ตำแหน่งการประกอบ	1) ประกอบเข้าช่อง V-ROOM โดยให้ ROLLER ทั้ง 2 ข้างของ FRAME-V เข้ากับร่อง ของ INNER BOX ดังรูป 	100%	ตรวจสอบ	สายตา	F/A-K1	หัวหน้างาน	ประกอบใหม่	-

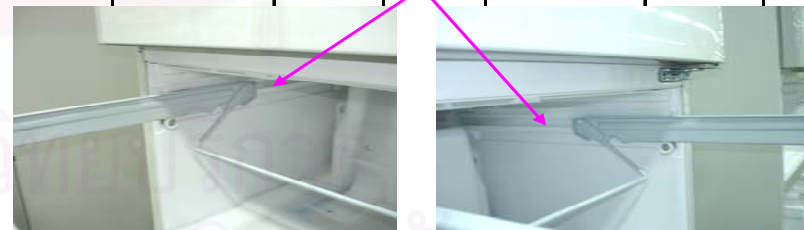




## ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)

**ชื่อกระบวนการ:** กระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมประตู V ซิด LO-HINGE **รุ่น:** ตู้เย็น 3 ประตูทุกรุ่น

Process: **หน่วยงาน:** F/A

Unit:

**ทำไมต้องควบคุมระยะห่างระหว่างประตู V กับ LO-HINGE ???**



**LO-HINGE** ทำหน้าที่เป็นจุดรองรับและเป็นจุดหมุนให้กับประตู R สำหรับปิด-เปิดประตู

ถ้าไม่ควบคุมระยะห่างระหว่างประตู V และ LO-HINGE จะทำให้เกิดการชนของประตู V กับ LO-HINGE ในขณะที่เปิดประตู V เพราะตัวประตูจะยกตัวสูงขึ้นในขณะที่ตองตั้งประตู V

**ผลกระทบต่อลูกค้า** ลูกค้าจะสามารถรู้ถึงความผิดปกติได้อย่างชัดเจนในขณะที่ใช้งานของประตู ในขณะที่มีการชนกันของประตู V กับ LO-HINGE

**ผลกระทบต่อการผลิต** ประตู V จะเกิดการเสียดสีกับ LO-HINGE ทำให้เกิดการยกดอกเกิดขึ้น ต้องเสียเวลาในการซ่อมเป็นเวลานาน ทำจำนวนการผลิตต่อชั่วโมงลดลง

**1** ยึดขา FRAME ให้ตรงกับรูยึด สกรูของ LINER ให้ตรงตำแหน่งรู ต้องให้ !!! รูยึดขาของFRAME อยู่กึ่งกลางรูของ LINER เสมอ



**2** หลังจากประกอบประตู V เข้ากับตัวตู้เย็นแล้วจะต้องตรวจสอบระยะห่างระหว่างประตู V กับ LO-HINGE ทุกครั้ง โดยระยะห่างระหว่าง LO-HINGE และ ประตู V ในขณะที่ตั้งประตูออก จะต้องอยู่ห่างกันมากกว่า 3 mm.!!!



**4** ถ้าไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างประตู V กับ LO-HINGE ได้ จะต้องมีการปรับประตู โดยจะต้องเคาะขา FRAME ประตู ใน ลักษณะทิศทางการเคาะ ขึ้นบน เพื่อให้ตัวประตูลดต่ำลงมา !!!!



**3** วัดระยะห่างระหว่างประตู V กับตัว LO-HINGE การตรวจสอบทุกครั้งต้องใช้ JIG วัดระยะห่างอยู่เสมอ !!!



**คำเตือน (Caution)**  
**ปรับประตูต้องใช้ JIG ทุกครั้ง!!! ทุกตู้!!!**

**ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อด้วยวิธีการ** (Parts checking method):

สายตา     การดมกลิ่น    - พนักงานปรับแต่งประตูจะต้องตรวจสอบ

การได้ยิน     การสัมผัส    ระยะด้วย JIG เสมอ

เครื่องมือ...JIGวัดระดับประตู

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแผ่นนี้จนเข้าใจแล้ว  
I already read and understand all instructions in this standard table.

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: \_\_\_\_\_  
Worker Signature: \_\_\_\_\_

1) คุณ พงษ์เพชร วรธงไชย    2) คุณ อนันท์ภรณ์ แดงศิริ    3) คุณ ศุภชัย ชัยศักดิ์ตรา  
4) คุณ สงัดกาล เป็รียงวงศ์    5) คุณ ณัฐกร สารบุญรมย์    6) คุณ วิญญ์ ประทุมมาศ


Approved	Checked	Issued

**HITACHI Inspire the Next** **ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)**

**ชื่อกระบวนการ:** กระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมการเบียดของ **รุ่น:** ตู้เย็นทุกรุ่น (ALL MODEL) **หน่วยงาน:** F/A

Process: Model: Unit:

**ทำไมต้องระวังการเบียดของประตู!!!**



ระยะห่างระหว่างประตูกับตัวตู้เย็น จะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด

2-ประตู =  
3-ประตู =


**ผลเสียของการเกิดปัญหาประตูเบียดที่เกิดกับประตูSWING**

1. เกิดการเสียดสีระหว่างประตูกับตัวตู้เย็น
2. เกิดเสียงดังจากประตูในขณะที่เปิดประตู
3. ยางประตูจะสึกเร็วกว่าปกติเนื่องจากการเสียดสี
4. แรงในการเปิดประตูจะมากกว่าปกติ


**ผลกระทบต่อลูกค้า** ลูกค้าจะสามารถสังเกตได้ง่ายในขณะที่เปิด-ปิดประตู จะต้องใช้แรงในการเปิดมาก และได้ยินเสียงดังในขณะที่ใช้งาน และลักษณะยางประตูจะเสียรูปเห็นได้อย่างชัดเจน

**ผลกระทบต่อการผลิต** จะต้องทำการแยกตู้เย็นที่เกิดปัญหาออกจาก LINE การผลิต เพื่อถอดประตูออกและปรับประตูใหม่ ทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขมากกว่า 5 นาที


**1** ประกอบประตูเข้ากับตัวตู้เย็นแล้วจะต้องควบคุมระยะห่างระหว่างประตูกับตัวตู้เย็นให้ห่างในระบะที่กำหนด แล้วจึงประกอบ UP-HINGE



**2** ทำการประกอบยึด UP-HINGE โดยจะต้องตรงกับรูของตัวตู้เย็น **ห้ามดันประตูเข้าไปด้านใน** ช่วยดันตัวของ UP -HINGE เข้าไปด้านในตู้เย็นจนเลยตำแหน่งของตัวยึด



**4** หลังจากประกอบประตูเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำพาราฟินที่ยางประตูทุกครั้ง ทุกตู้



**คำเตือน (Caution)**  
ห้าม ดันประตูที่ยังไม่ยึด UP-HINGE เข้าด้านในตู้โดยเด็ดขาด !!!

**ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อด้วยวิธีการ (Paris checking method):**



<input type="checkbox"/> สายตา	<input type="checkbox"/> การดมกลิ่น	- พนักงานประกอบต้องตรวจสอบระยะห่าง และลักษณะของยางประตูต้องปกติ ไม่เบียด ทุกตู้
<input type="checkbox"/> การได้ยิน	<input type="checkbox"/> การสัมผัส	- จะต้องทำพาราฟินทุกครั้งที่มีการประกอบประตู
<input type="checkbox"/> เครื่องมือ.....		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: Worker Signature:

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแผ่นนี้จนเข้าใจแล้ว I already read and understand all instructions in this standard table.		
1) คุณ วีระวัฒน์ หอยตะคุด	2) คุณ อนวัช แดงศิริ	3) คุณ สงัดกาล เปรี้ยววงศ์
4) คุณ สมคิด ไชยสถาน	5) คุณ วัณย์ ประทุมมาศ	6) คุณ ณัฐกร สารภูมย์

Approved	Checked	Issued

รูป ค-13 Visual control การควบคุมกระบวนการให้ความร้อนแก่ยางประตูตู้เย็น (VC-F/A-O8-012)

## ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)

**ชื่อกระบวนการ:** การควบคุมกระบวนการให้ความร้อนแก่ยางประตูตู้เย็น

Process: \_\_\_\_\_


**รุ่น:** ทุกรุ่น (ALL MODEL)

Model: \_\_\_\_\_


**หน่วยงาน:** F/A

Unit: \_\_\_\_\_

**ยางประตู มีความสำคัญอย่างไร ??**



ถ้ายางประตูไม่แนบกับตัวตู้ จะเกิดความเย็นรั่วไหล และเกิดหยดน้ำหรือละอองน้ำแข็ง




ยางประตูตู้เย็น ( GASKET ) : ผลิตมาจาก PVC -SBภายในมีแม่เหล็กไว้ยึดแน่นกับขอบตู้เย็น ทำหน้าที่กันการกระแทกระหว่างประตูตู้เย็น และตัวตู้ของตู้เย็น ในขณะที่ปิด-เปิดตู้เย็น และหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นฉนวนป้องกันความเย็นรั่วไหลออกจากภายในตู้เย็น

**ผลกระทบต่อลูกค้า** ถ้าไม่ได้ให้ความร้อนแก่ยางประตูจนยางประตูไม่แนบกับตัวตู้จะเกิดหยดน้ำและละอองน้ำแข็งเกิดขึ้นบริเวณที่ยางประตูไม่แนบซึ่งลูกค้าสังเกตเห็นได้ และ จะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก เปลืองไฟมากขึ้น

**ผลกระทบต่อการผลิต** ถ้าไม่ได้ให้ความร้อนแก่ยางประตู จะทำให้ยางไม่แนบ และจะต้องแยกตู้เย็นเพื่อรอการซ่อม จะทำให้ยอดผลิตต่อชั่วโมงลดลง



**การปรับอุณหภูมิของเครื่องเป่าความร้อน**



1 ประตูตู้เย็นที่ผ่านการประกอบยางประตูและประกอบเข้ากับตัวตู้เย็นแล้ว จะต้องให้ความร้อนแก่ยางประตูเพื่อให้ยางประตูมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งกระด้าง!!! โดยทำการปรับเลื่อนปุ่มระดับความร้อนของ DRYER ให้อยู่ในระดับร้อน

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของยางประตูมากขึ้น

**วิธีการเป่าให้ความร้อนแก่ยางให้ถูกต้องอย่างไร ???**

2 ให้ DRYER ห่างจากยางประตู เป็นระยะประมาณ 5-10 cm โดยจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาที ต่อจุดให้ความร้อนแก่ยางประตูทุกจุด

**คำเตือน (Caution)**

ต้องให้ความร้อนแก่ยางประตู ทุกตู้

**ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อด้วยวิธีการ** (Parts checking method):

สายตา     การดมกลิ่น    ผู้ที่มีหน้าที่เป่าให้ความร้อนแก่ยางประตูจะต้องทวน

การได้ยิน     การสัมผัส    สอบความเรียบร้อยของตนเองทุกครั้ง

เครื่องมือ.....

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและยึดในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแนบนี้จนเข้าใจแล้ว

I already read and understand all instructions in this standard table.

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: \_\_\_\_\_

Worker Signature: \_\_\_\_\_

1) คุณ สุรโรจน์ เชื้ออาษา    2) คุณ ประสิทธิ์ จิตตพล    3) คุณ จักรพล กองแก้ว    4) คุณ ฉัตรชัย สุขไทย

5) คุณ สณญา บัวใหญ่

Approved	Checked	Issued

VC-F/A-08-012

227



รูป ค-14 Visual control การควบคุมกระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมการเอียงของประตูตู้เย็น (VC-F/A-O8-017)




## ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)

<b>ชื่อกระบวนการ:</b> Process: <b>กระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมเอียงของประตู</b>	<b>รุ่น:</b> Model: <b>ตู้เย็น 3 ประตู ทุกรุ่น</b>	<b>หน่วยงาน:</b> Unit: <b>F/A</b>
---	---	--------------------------------------

**ทำไมต้องควบคุมการเอียงของประตู !!!**



เมื่อเกิดปัญหาประตูเอียงกันระหว่างประตู จะทำให้ความสมบูรณ์ในการประกอบโดยรวมนั้นไม่สมบูรณ์ สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

**ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ :** ความแตกต่าง < 1.0 mm.

**ผลกระทบต่อลูกค้า :** ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้ชัดเจน ในขณะที่เปิด-ปิดประตู

**ผลกระทบต่อการผลิต :** ต้องเสียเวลาในการคัดแยกและซ่อมตู้เย็นที่มีปัญหา



**1** ยึดขา FRAME ให้ตรงกับรูยึด สกรูของ LINER ให้ตรงตำแหน่งรู **ต้องให้ !!!** รูยึดขาของFRAME อยู่กึ่งกลางรูของ LINER เสมอ



**2** หลังจากที่ทำการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้แล้วจะต้องตรวจการเอียงของประตูทุกตู้



**3** เมื่อพบปัญหาประตูเอียงจะต้องทำการแก้ไข โดยทำการปรับระยะการเอียงของประตูให้ตรง โดยการเคาะด้วยค้อนในทิศทาง ซ้าย-ขวา



**คำเตือน (Caution)**  
**ต้องตรวจการเอียงของประตูก่อนส่งไปยังจุดถัดไปเสมอ**

<b>ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งด้วยวิธีการ</b> (Parts checking method): <input type="checkbox"/> สายตา <input type="checkbox"/> การดมกลิ่น    - พนักงานปรับประตูจะต้องตรวจสอบ ก่อนที่จะส่ง <input type="checkbox"/> การได้ยิน <input type="checkbox"/> การสัมผัส    ชิ้นงานให้จุดถัดไป <input type="checkbox"/> เครื่องมือ.....	ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแผ่นนี้จนเข้าใจแล้ว I already read and understand all instructions in this standard table.	Approved	Checked	Issued
ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: Worker Signature:	1) คุณ ชีรพร แก่งเทม    2) คุณ อภิชา ประทีง    3) คุณ จักรพงษ์ ศรีคัมโพธิ์ 4) คุณ สงัดกาล เปรี้ยววงศ์    5) คุณ สำเนา เพ็งสมดี    6) คุณ วีระวัชร หอยตะค			

รูป ค-15 Visual control การควบคุมกระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมความหนาของประตูตู้เย็น (VC-F/A-08-011)

**HITACHI** Inspire the Next **ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)**

ชื่อกระบวนการ: กระบวนการปรับแต่งประตู ควบคุมความหนาของประตู รุ่น: รุ่น 3 ประตู หน่วยงาน: F/A

Process: Model: รุ่น 3 ประตู Unit: F/A

ความหนาของประตูสำคัญอย่างไร ???

**ระยะห่างระหว่างประตู**  
 ตู้เย็น 2 ประตู มีระยะห่าง 10.5 ± 1mm.  
 ตู้เย็น 3 ประตู มีระยะห่าง 13.5 ± 1mm. สำหรับประตู R และ V ; และ 9.8 ± 1 mm. สำหรับประตู V และ F ประตูของตู้เย็นจะต้องมีระยะห่างตามที่กำหนด  
**ผลกระทบต่อลูกค้า** ลูกค้าสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงความหนาของประตู ทำให้ความสวยงามลดลง และมีโอกาสที่ประตูจะชนซึ่งกันและกันมากกว่าตู้เย็นที่มีระดับประตูขนานกันถ้าลูกค้าใส่ของที่มีน้ำหนักมาก  
**ผลกระทบต่อการผลิต** มีการคัดแยกตู้เย็นที่มีปัญหา ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข และจำนวนการผลิตต่อชั่วโมงลดลง

**1** หลังจากที่มีการประกอบประตูเข้ากับตัวตู้แล้ว ให้มีการปรับประตูให้ตรงโดยให้ประตูจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับขอบของตัวตู้ก่อนที่จะมีการยึด UP-HINGE

**2** ยึดสกรูUP-HINGEเข้ากับตัวตู้ และจะต้องประคองประตูไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งเดิม

**3** ใช้ JIG ตรวจสอบระยะความหนาของความแตกต่างกันของระดับประตูต้องน้อยกว่า 1mm.

**4** ถ้ายังไม่ได้ระยะหนาให้ทำการปรับเคาะประตูในทิศทางซ้าย-ขวา หรือ ขึ้น-ลงของระดับประตู จนระดับประตูขนาน

**5** ทำการย้ำแรงขันสกรูทุกครั้ง ที่มีการปรับแต่งสกรู เพราะหลังจากที่มีการเคาะแล้ว ความแน่นของสกรูจะลดลง

**6** ทำสัญลักษณ์ STAMP วงกลมสีน้ำเงินที่ใบตรวจสอบตู้เย็นทุกครั้งหลังจากที่มีการย้ำแรงขันสกรู เพื่อเป็นการชี้บ่งให้ชัดเจน

**คำเตือน (Caution)**  
 ต้องใช้ JIG วัดระดับความหนาทุกตู้ และ ต้องทำการย้ำแรงขันสกรูทุกตู้

**ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อด้วยวิธีการ** (Parts checking method):

สายตา     การดมกลิ่น     พนักงานปรับแต่งประตูจะต้องตรวจสอบระดับขนานทุกตู้ที่มีการปรับแต่งประตู

การได้ยิน     การสัมผัส     พนักงานย้ำแรงขันสกรู จะต้องทำการชี้บ่งที่ใบตรวจสอบทุกครั้ง

เครื่องมือ JIG วัดระดับประตู

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแผ่นนี้จนเข้าใจแล้ว  
 I already read and understand all instructions in this standard table.

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน:

Worker Signature:

Approved	Checked	Issued

1) คุณ สุโรจ ธีรอาษา

2) คุณ ปานิดา รักมิตร

3) คุณจักรพล กองแก้ว

4)คุณ วิภาวดีณ์ เสนามนตรี

5) คุณ ศราธร เถาว์เกลือ

6) คุณ สัญญา ปวีใหญ่

VC-F/A-08-011

รูป ค-15 Visual control การควบคุมกระบวนการย้าา FRAME (VC-M/P-09-003)

HITACHI  
Inspire the Next
ตารางมาตรฐานกระบวนการผลิต (Standard Table)

ชื่อกระบวนการ: **FRAME - F ( L , R )**

Process: **FRAME - F ( L , R )**

รุ่น: **255 L , 305 L , 365 L ( 3D , 4D ทุกรุ่น )**

Model: **255 L , 305 L , 365 L ( 3D , 4D ทุกรุ่น )**

หน่วยงาน: **M / P**

Unit: **M / P**



FRAME-F-L



ROLLER



WASHER



FRAME-F-R



ROLLER



WASHER

**1** ตรวจสอบความเรียบหรือของชิ้นงานเช่น FRAME สิต้องไม่ต่าง

**2** ไข ROLLER เข้าBOX แมทพิมพ์แล้ว นำ FRAME วางไปที่แมทพิมพ์ให้รูใส่ที่แกนROLLERพอดี แล้ววาง WASHER ลงไปที่แกน ROLLER และจากนั้นก็ปุ่ม SWITCH เข้าแกน ROLLER

**3** ตรวจสอบการเข้าของชิ้นงานว่า ROLLER รวมแน่นพอดีกับ FRAME หรือไม่ และ ROLLER ต้องหมุนได้



FRAME-F-L

FRAME-F-R

**4** STEP งานเหมือนกับข้อที่ 2

**6** ตรวจสอบความเรียบหรือของชิ้นงาน การยึดแน่นของ FRAME กับ ROLLER ต้องยึดแน่น และ ROLLER ต้องหมุน

**5** ตรวจสอบการเข้าของชิ้นงานว่า ROLLER รวมแน่นพอดีกับ FRAME หรือไม่ และ ROLLER ต้องหมุนได้

**ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อด้วยวิธีการ (Parts checking method)**

<input type="checkbox"/> สบตา	<input type="checkbox"/> การดมกลิ่น	ชิ้นงานที่ได้ ROLLER ต้องยึดแน่นกับ FRAME
<input type="checkbox"/> การได้ยิน	<input type="checkbox"/> การสัมผัส	ROLLER ต้องหมุนได้ และ FRAME สิต้องไม่ต่าง
<input type="checkbox"/> เครื่องมือ	<input type="checkbox"/> ไปรตรวจ	เขียน


ข้าพเจ้าได้ศึกษาและเข้าใจในตารางมาตรฐานกระบวนการผลิตแล้ว  
I already read and understand all instructions in this standard table.

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: \_\_\_\_\_  
Worker Signature:

Approved	Checked	Issued

VC-F/A-08-011

VC-F/A-09-003

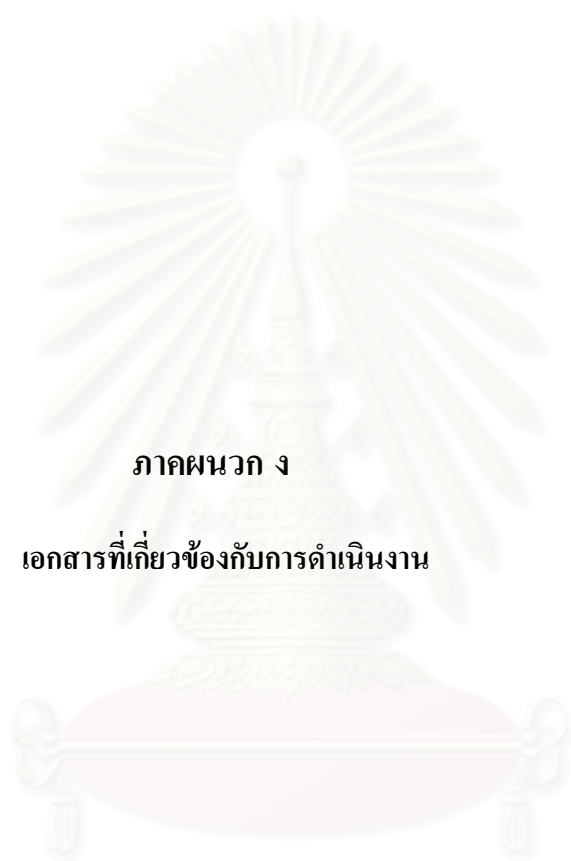

ภาคผนวก ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รูปที่ ง-1 ใบเสนอราคาเป็นลม

CHANGHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO., LTD.  
26-40 JIANING ROAD, SHANGHAI, P.R.CHINA, 200000.

TEL: 02-281-1688, 281-2354 FAX: 02-280-3808

ใบ เสนอราคา

001/9

ATTN: คุณศิริพร  
บริษัท อีคิวทอสมแมชชีนส์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

QUOTATION NO. 0700-6509


วันที่ 11/2/09

FAX: 037-639-145  
#3154

ใบราคา 30 วัน  
เงื่อนไขการชำระเงิน 60 วัน หลังส่งมอบ

บริษัท อีคิวทอสมแมชชีนส์ จำกัด ขอเสนอราคาเป็นลม สำหรับ :



หน้า 1

รหัสนี้/รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน
1 MS-174121-08 TORQUE CONTROL SCHEM DRIVER "URUD"	5 PCS.		20,880.00	81,840.00
รวมเงินเงิน				81,840.00
หักส่วนลด				0.00
จำนวนเงินสุทธิก่อนหัก				81,840.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				5,728.80
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				87,568.80
(แปดหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)				
หมายเหตุ: ส่งเอกสารใน 3 วัน นับจากได้ทำการสั่งซื้อ		ขอสงวนความรับผิด  (ศิริพร อีคิวทอสม)		

รูปที่ ง-2 ใบเสนอโครงการ 09 / 018 จัดทำ JIG วัชระยะห่างประตู

<b>ใบเสนอโครงการ</b>		เลขที่โครงการ 09 / 018						
เพื่อ	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ/ระบบการ <input checked="" type="checkbox"/> เติมน้ำประปาหรือท <input type="checkbox"/> NEW MODEL	ฝึก / แผนก REF / FA ผู้แจ้ง ขุขันธ์ ภูษณะ วันที่แจ้ง 19/1/09						
ประเภท	<input type="checkbox"/> เครื่องจักร <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ช่วยเหลือ <input type="checkbox"/> แม่พิมพ์							
ชื่อโครงการ	จัดทำ JIG วัชระยะห่างประตู							
วัตถุประสงค์	จัดทำ JIG วัชระยะห่างประตู							
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	สามารถที่จะปรับระยะห่างประตูได้ตามที่กำหนด ลดการเกิด ปัญหาประตูมีเสียงดัง							
แบบหรือเอกสารที่แนบมา	แบบ JIG							
<b>ผู้รับผิดชอบโครงการ</b> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ อนุมัติ	วิชากรตั้งในการปรับประตูได้ตามที่ กำหนด	<b>อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หัวหน้าสาย</th> <th>หัวหน้างาน</th> <th>ผู้จัดการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF 17.08.08 YUTTH</td> <td>REF 17.08.08 ROENG</td> <td>HCPT 17.08.08 T-DEE</td> </tr> </tbody> </table> (ส่วนของผู้แจ้งโครงการ)	หัวหน้าสาย	หัวหน้างาน	ผู้จัดการ	REF 17.08.08 YUTTH	REF 17.08.08 ROENG	HCPT 17.08.08 T-DEE
หัวหน้าสาย	หัวหน้างาน	ผู้จัดการ						
REF 17.08.08 YUTTH	REF 17.08.08 ROENG	HCPT 17.08.08 T-DEE						
งบประมาณที่ไว้ 1,240 บาท		<b>อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผู้จัดการ</th> <th>หัวหน้างาน</th> <th>ผู้สนับสนุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF 17.08.08 WAT</td> <td>REF 17.08.08 NARON</td> <td>REF 17.08.08 NTK</td> </tr> </tbody> </table> (ส่วนของผู้สนับสนุนโครงการ)	ผู้จัดการ	หัวหน้างาน	ผู้สนับสนุน	REF 17.08.08 WAT	REF 17.08.08 NARON	REF 17.08.08 NTK
ผู้จัดการ	หัวหน้างาน	ผู้สนับสนุน						
REF 17.08.08 WAT	REF 17.08.08 NARON	REF 17.08.08 NTK						
<b>ดำเนินการ</b> ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ วิชากร วันที่เริ่มดำเนินการโครงการ 19/1/09 วันที่ดำเนินการเสร็จ 20/1/09								
หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)								

รูปที่ ง-3 แบบ JIG วัดระยะที่นำเสนอโครงการ

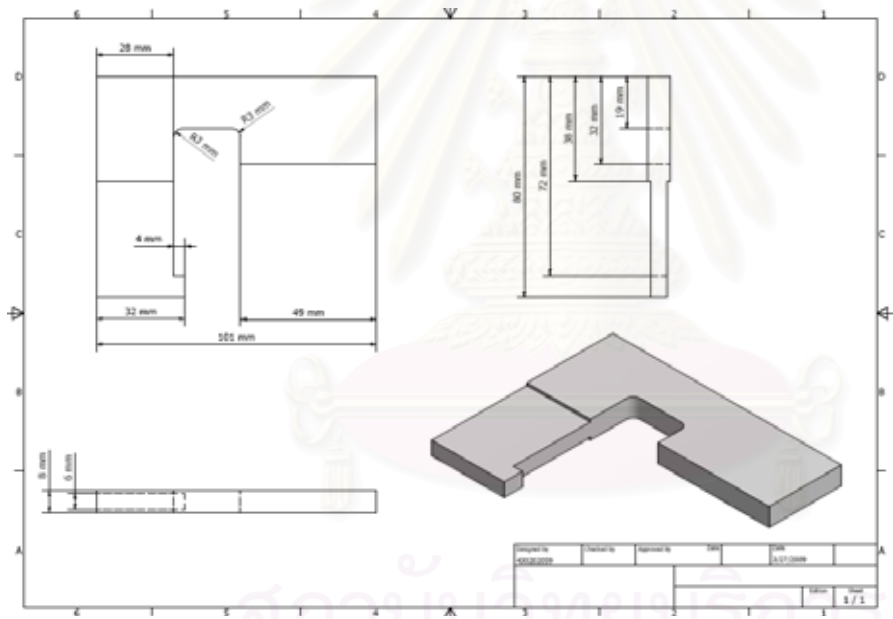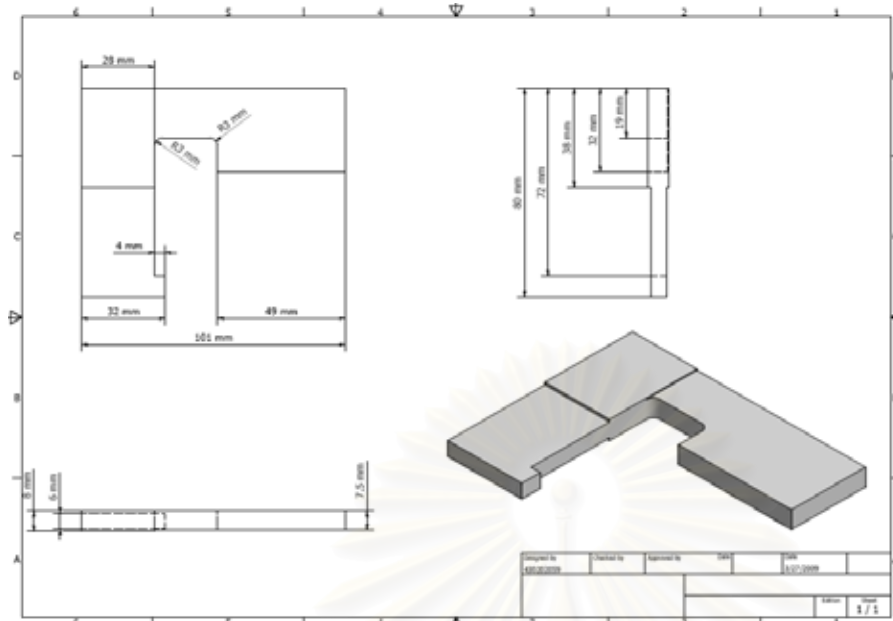

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





รูป ง-4 ใบเสนอโครงการ 09 / 011 จัดทำ JIG ประกอบชิ้น ROLLER เข้ากับ FRAME

## ใบเสนอโครงการ

เลขที่โครงการ  
09 / 011

เพื่อ  เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ/กระบวนการ คัด / เลือก ... REF / FA  
 แก้ไขประสิทธิภาพ  NEW MODEL ผู้แจ้ง ... อุเทนฯ อุบลฯ วันที่แจ้ง ... 8/1/09

ประเภท  เครื่องมือ  อุปกรณ์ช่วยผลิต  แม่พิมพ์

ชื่อโครงการ ... JIG ประกอบการขึ้น ROLLER เข้ากับ FRAME

วัตถุประสงค์ ... ผลิตภาชนะ JIG ในการประกอบ FRAME เข้าเครื่อง ขึ้น ROLLER

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ... ลดปัญหาการเสียรูปของ FRAME หลังจากที่มีการขึ้น ROLLER และ ลดเวลาการทำงานได้เร็วมากขึ้น

ประเภทโครงการที่เสนอมา ... ลงทุน JIG

หัวหน้าสาย	หัวหน้ากลุ่ม	ผู้จัดการ
REF 0.10.00 YUTTH	REF 10.00.00 PDENG	HCPT 12.00.00 T-DEE

(ส่วนของผู้แจ้งโครงการ)

คำขอผู้ดำเนินงานโครงการ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

เหตุผล ...  
 1. ลดต้นทุน/ของ Frame  
 2. วัสดุที่ประกอบอยู่ได้ทันที

ผู้จัดการ	หัวหน้ากลุ่ม	ผู้ดำเนินงาน
REF 12.00.00 WAT	REF 12.00.00 SAROM	REF 11.00.00 NTK

(ส่วนของผู้ดำเนินงานโครงการ)



งบประมาณที่ใช้ ... -25,000 บาท-

ค่าของโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ... ธีรเดช ธีรเดช  
 วันที่เริ่มดำเนินโครงการ ... 14/1/09 วันที่ดำเนินการเสร็จ ... 21/1/09

หมายเหตุ (จัดระบบแนว) ...

รูป ง-5 แบบ JIG ประกอบชิ้น ROLLER เข้ากับ FRAME

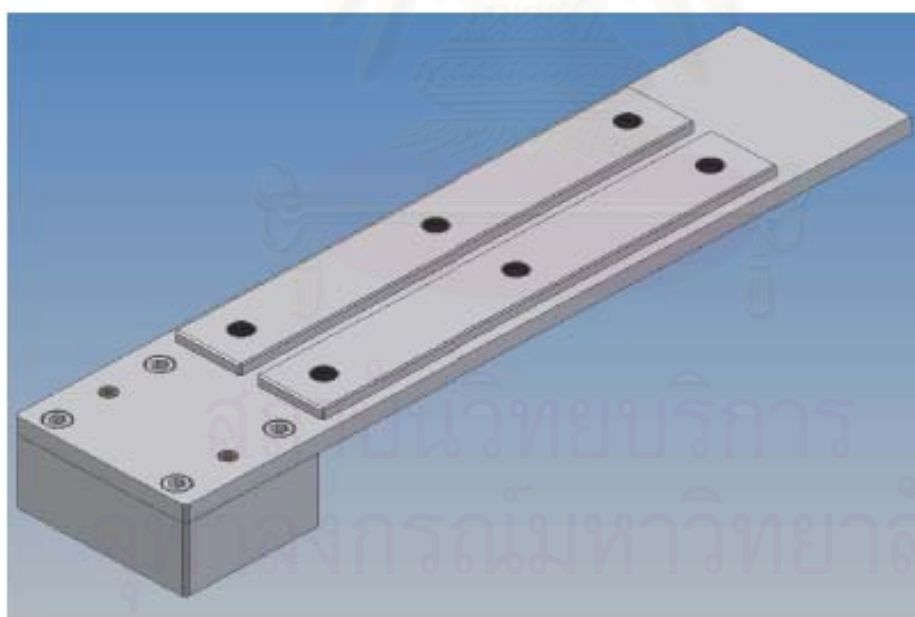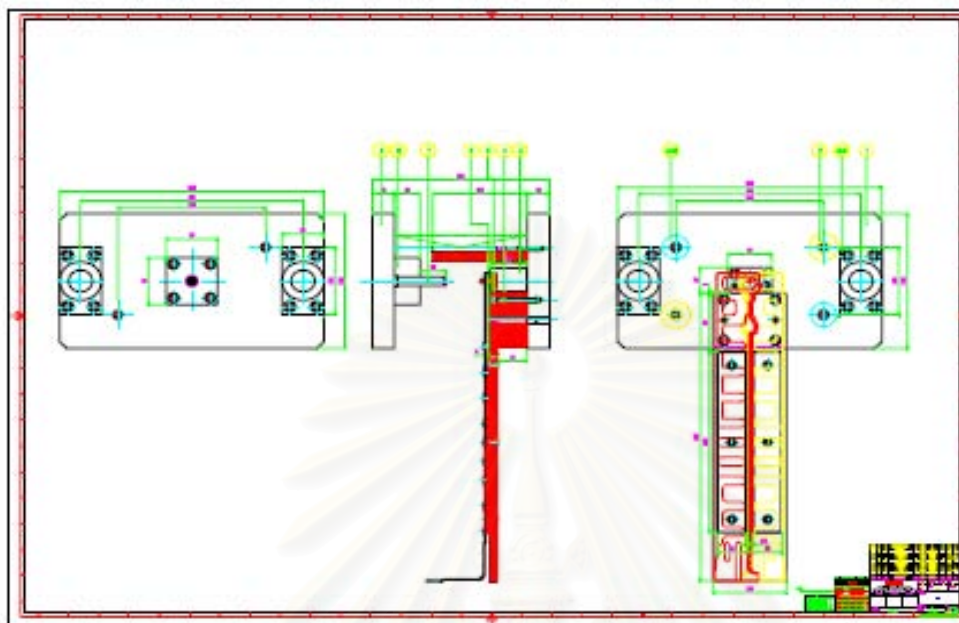

รูป ง-5 แบบ JIG ประกอบชิ้น ROLLER เข้ากับ FRAME (ต่อ)



ภาพ JIG ก่อนการปรับปรุง



ภาพ JIG หลังการปรับปรุง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป ง-6 ใบเสนอโครงการ 09 / 005 จัดทำ รถเข็นใส่ชิ้นงาน FAN GUARD

## ใบเสนอโครงการ

เลขที่โครงการ  
 09 / 005

เพื่อ  เปลี่ยนอุปกรณ์ยึดตะแกรงระบายอากาศ    ฝ่าย / แผนก ..... REF / INJECT .....  
 เพื่อประสิทธิภาพ     NEW MODEL    ผู้แจ้ง ..... ธรรมบุญ อยู่คงธรรม    วันที่แจ้ง ..... 12/1/09 .....

ประเภท  เครื่องจักร     อุปกรณ์ช่วยผลิต     แม่พิมพ์

ชื่อโครงการ ..... รถเข็นบรรจุ Fan guard

วัตถุประสงค์ ..... ทำการสร้างรถเข็นบรรจุชิ้นงาน Fan guard เพื่อรองรับการบรรจุ Fan guard ชิ้นงานแต่ละประเภทของรถเข็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... มีรถเข็นบรรจุชิ้นงาน Fan guard รถเข็นบรรจุชิ้นงาน

แบบหรือเอกสารที่แนบมา ..... แนบ

อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้		
หัวหน้าสาย	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้จัดการ
REF 12.01.09 YUTTH	REF 12.01.09 ROENG	HCPT 13.01.09 T-DEE

(ส่วนของผู้แจ้งโครงการ)

ดำเนินการโดย  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ

หมายเหตุ .....  
 - ออกคู่มือประกอบชิ้นงาน  
 - จัดซื้อวัสดุประกอบ

อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้		
ผู้จัดการ	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้ดำเนินงาน
REF 14.01.09 WAT	REF 14.01.09 NARON	REF 14.01.09 NTK



(ส่วนของผู้ดำเนินงานโครงการ)

ราคาคงการ .....  
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..... 0902/01/09  
 วันที่เริ่มดำเนินการโครงการ ..... 14/1/09 .....    วันที่ดำเนินการเสร็จ ..... 28/1/09 .....

หมายเหตุ (เขียนเพิ่มเติม) .....

สถาบันวิทยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป ง-7 แบบรถเข็นใส่ FAN GUARD ทดแทนบรรจุลงในกล่องกระจาย

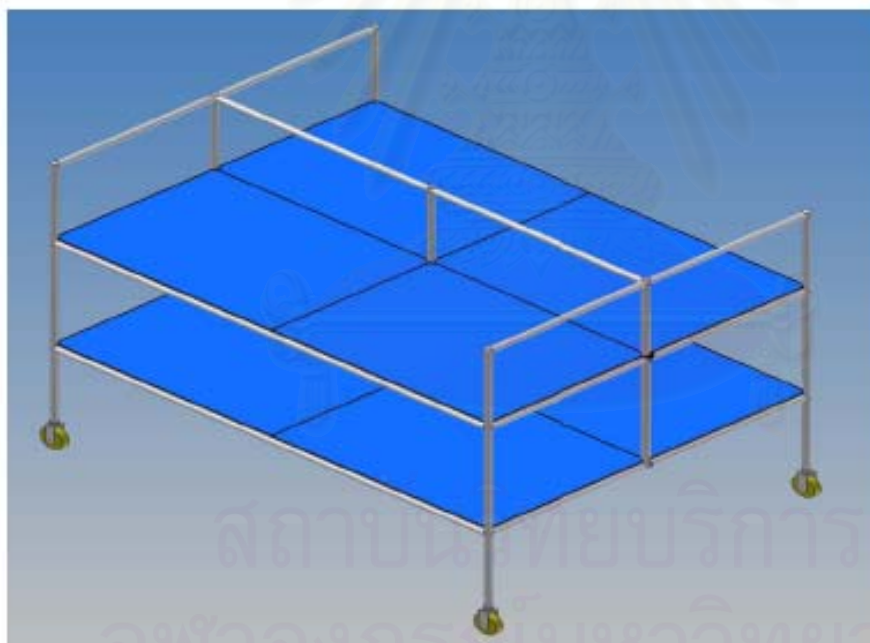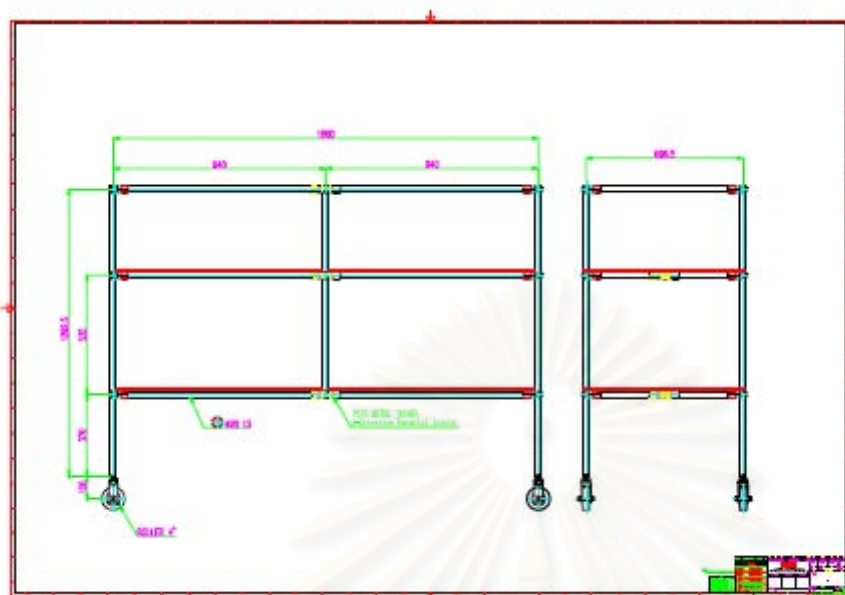

สถาบันทศบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป ง-7 แบบรถเข็นใส่ FAN GUARD ทดแทนบรรจุลงในกล่องกระดาษ (ต่อ)



ศูนย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป ง-8 ใบเสนอโครงการ 09 / 014 จัดทำ JIG วัตรระดับประศู

<h2 style="margin: 0;">ใบเสนอโครงการ</h2>		เลขที่โครงการ 09 / 014						
เพื่อ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะกระบวนการ <span style="float: right;">คำข/เลขที่ REF / FA .....</span>	<input checked="" type="checkbox"/> แก้ไขประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> NEW MODEL <span style="float: right;">ผู้แจ้ง .....</span>	วันที่แจ้ง 14/1/09						
ประเภท <input type="checkbox"/> เครื่องจักร <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ช่วยเหลือ <input type="checkbox"/> แม่พิมพ์	ชื่อโครงการ ..... จัดทำ JIG วัตรระดับประศู							
วัตถุประสงค์ ..... จัดทำ JIG วัตรระดับประศูในสภะบริษัท	อนุมัติตามลำดับขั้นดังนี้							
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... สามารถประกอบได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">หัวหน้าสาย</th> <th style="padding: 2px;">หัวหน้าหน่วย</th> <th style="padding: 2px;">ผู้จัดการ</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">REF 14.01.09 YUTH</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">REF 15.01.09 ROENG</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">HCPT 15.01.09 T-OEE</td> </tr> </table>	หัวหน้าสาย	หัวหน้าหน่วย	ผู้จัดการ	REF 14.01.09 YUTH	REF 15.01.09 ROENG	HCPT 15.01.09 T-OEE	(ส่วนของผู้แจ้งโครงการ)
หัวหน้าสาย	หัวหน้าหน่วย	ผู้จัดการ						
REF 14.01.09 YUTH	REF 15.01.09 ROENG	HCPT 15.01.09 T-OEE						
แบบหรือเอกสารที่แนบมา ..... แนบ 1 ชุด	อนุมัติตามลำดับขั้นดังนี้							
คำขอผู้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">ผู้จัดการ</th> <th style="padding: 2px;">หัวหน้าหน่วย</th> <th style="padding: 2px;">ผู้ดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">REF 15.01.09 WAT</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">REF 15.01.09 NARON</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">REF 15.01.09 NTK</td> </tr> </table>		ผู้จัดการ	หัวหน้าหน่วย	ผู้ดำเนินการ	REF 15.01.09 WAT	REF 15.01.09 NARON	REF 15.01.09 NTK
ผู้จัดการ	หัวหน้าหน่วย	ผู้ดำเนินการ						
REF 15.01.09 WAT	REF 15.01.09 NARON	REF 15.01.09 NTK						
เหตุผล ..... - เปลี่ยนวัสดุเครื่องจักร และ อุปกรณ์	(ส่วนของผู้ดำเนินการโครงการ)							
งบประมาณที่ใช้ ..... 1,350 บาท	คำขอผลการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..... นานิตา วันที่เริ่มดำเนินการโครงการ ..... 16/1/09 วันที่ดำเนินการเสร็จ ..... 20/1/09							
หมายเหตุ (เชิงลบ/ลบ) ..... ..... ..... .....								

รูป ง-9 ใบเสนอโครงการ 09 / 012 จัดขยายพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับการทำงานปรับประตุ

## ใบเสนอโครงการ

เลขที่โครงการ  
 09 / 012

เพื่อ  เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/แผนก ... REF/FA .....

กั้นประตูกั้นกั้น NEW MODEL ผู้จัด ..... 09/012 ..... วันที่ตั้ง ..... 8/1/09 .....

ประเภท  เครื่องจักร  อุปกรณ์ช่วยผลิต  แม่พิมพ์

ชื่อโครงการ ..... ขยายพื้นที่ทำงานบริเวณท้าย Line .....

วัตถุประสงค์ ..... ขยายพื้นที่ทำงานท้าย Line Final assy .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... ฝากงานเป็นชุดๆพื้นที่การทำงาน Line conveyor .....

..... เพื่อสามารถรองรับการประกอบผู้เดิน .....

แบบหรือเอกสารที่แนบมา ..... WMS lay out .....

อนุมัติตามกำกับจัดตั้ง

หัวหน้าสาย	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้จัดการ
REF 0 20 08 VUTTH	REF 0 20 08 ROENG	HCPT 0 20 08 T-DEE

(ส่วนของผู้จัดโครงการ)

ด้านผู้ดำเนินการโครงการ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

เหตุผล .....

- มีพื้นที่ว่าง

- ติดกับในอาคาร

งบประมาณที่ใช้ ..... - .....

อนุมัติตามกำกับจัดตั้ง

ผู้จัดการ	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้ดำเนินการ
REF 11 20 08 WAT	REF 11 20 08 NARON	REF 11 20 08 NTK

(ส่วนของผู้ดำเนินการโครงการ)

กำหนดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..... Chan (3/1/11) .....

วันที่เริ่มดำเนินการโครงการ ..... 12/1/09 ..... วันที่ดำเนินการเสร็จ ..... 13/1/09 .....

- อนุญาตให้ซื้อ Honey pullet ซึ่งในกรณีซื้อได้ .....

หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ) .....

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูป ง-10 ใบเสนอโครงการ 09 / 004 จัดทำ JIG เพื่อประกอบกับ DOOR LINER

## ใบเสนอโครงการ

เลขที่โครงการ  
 09 / 004

เพื่อ  แก้ไขแบบโครงการแบบรายการ  สำเนา / แยก REF / FA

เพิ่มประสิทธิภาพ  NEW MODEL ผู้แจ้ง ..... อนุชนว. 0855 ..... วันที่แจ้ง ..... 7/1/09 .....

ประเภท  เครื่องจักร  อุปกรณ์ช่วยผลิต  แอปพลิเค

ชื่อโครงการ ..... JIG ปรุขอบ REIN FORCE ของ DOOR SLIDE

วัตถุประสงค์ ..... ใช้ทำการปรุขอบ JIG เพื่อทำการประกอบชิ้นงาน DOOR LINER

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... สามารถประกอบได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

แบบหรือเอกสารที่แนบมา ..... เสนอ 1 ฉบับ

อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้		
หัวหน้างาน	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้จัดการ
REF 1. 28 28 YUTHH	REF 0. 28 28 ROENG	HCP1 0. 28 28 T-DEE

(ส่วนของผู้แจ้งโครงการ)

---

คำขอผู้ดำเนินการโครงการ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

เหตุผล .....  
 -เพื่อตามข้อตกลงในการประกอบชิ้นงาน-

อนุมัติตามลำดับชั้นดังนี้		
ผู้จัดการ	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้ดำเนินการ
REF 1. 28 28 WAT	REF 0. 28 28 NARON	REF 0. 28 28 NTK

(ส่วนของผู้ดำเนินการโครงการ)

งบประมาณที่ใช้ ..... 21,500 บาท

---

กำหนดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..... จอห์น วิเศษ

วันที่เริ่มดำเนินการโครงการ ..... 17/1/09 ..... วันที่ดำเนินการเสร็จ ..... 26/1/09

หมายเหตุ (เขียนเพิ่มเติม) .....

รูป ง-11 ใบเสนอราคา REGURATOR


**CHAVANAN CORPORATION LIMITED**

176 SURIJITVIT 35 ROAD (THONGLOK), KLONGTON NUA, VAHANA, BANGKOK 10110

TEL. (06) 2 714 9088 FAX: (06) 2 381 882 FAX: (06) 2 382 4694 E-Mail: chavanan@chavanan.com http://www.chavanan.com

CHONBURI TEL. (038) 313-833, FAX. (038) 310-447

LAMPHUN TEL. (043) 584611-2, FAX. (053) 537-628

SARABURI TEL. (036) 314-950, 314-928 FAX. (036) 314-930

KORAT TEL. (044) 264-812, FAX. (044) 264-812

**ใบเสนอราคาใบยืนยันการสั่งซื้อ**  
**QUOTATION/ORDER CONFIRMATION**

Page 1 / 1

รหัสลูกค้า / CUSTOMER CODE : H9034-01	เลขที่ใบเสนอราคา / QUOTATION NO. : QA3-0904-E051
HITACHI CONSUMER PRODUCTS(THAILAND)CO.,LTD.	วันที่ / DATE : 04/04/2009
ชื่อผู้ติดต่อ / CONTACT : ชุณนชุต 34.2	เงื่อนไขการชำระเงิน / TERMS : 30 DAYS
E-MAIL :	สินค้า / PRICE VALIDITY : 30 DAYS
TEL : 037-264800	พนักงานขาย / SALESPERSON : ชุณนชุต
FAX : 037-435151	มือถือ / MOBILE PHONE : 089-449-4946
อ้างอิง / REFERENCE :	ผู้ประสานการขาย / SALES ADMIN : CHOLRAIDAMUE

NO.	ITEM NO./DESCRIPTION	QTY.	UOM	UNIT PRICE	AMOUNT	DELIVERY*
1.	AR20-020 AIR REGULATOR	1	PC	850.85	850.85	ภายใน 3 วัน

REMARKS	SUB TOTAL	850.85
	VAT 7%	59.56
	GRAND TOTAL	910.41

ขอเสนอการสั่งซื้อสินค้า / บริการตามเงื่อนไขข้างต้น CONFIRM ORDER OF GOODS / SERVICE QUOTED ABOVE	จัดทำโดย ISSUED BY  Cholrada Muepol	อนุมัติโดย APPROVED BY  Kachais Jirawongseing
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อและประทับตรา AUTHORIZED SIGNATURE AND SEAL	*DELIVERY IS SUBJECT TO STOCK AVAILABILITY.	

รูป จ-12 เอกสารการหาสาเหตุ และการปรับปรุงงานของ บริษัทไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด



บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด  
**THAI ADHESIVE TAPES INDUSTRY CO., LTD.**

QC04-00/0051  
 Revised No.: 0

Office : 148 2nd Floor, Thaitape Building, Sirinthom Rd., Bangplad, Bangkok 10700 Tel.(02)8810124(24Line)  
 Fax : (662)8810136, 8810137 E-mail : info@thaitape.co.th Website : www.thaitape.co.th  
 Factory 1 : Omnoi, Samutsakorn Tel.(02) 420 - 2106 , 4312271 - 2 Fax. (02) 8102249

**บันทึกการแก้ไขป้องกัน (CAR REPORT)**

วันที่ 26-11-52

เรื่อง ปัญหาคุณภาพสินค้า  
 เรียน ผู้อำนวยการโรงงาน  
 อำนวยการเรียน ผู้จัดการโรงงาน  
 รายละเอียดการร้องเรียนปัญหาจากใบแจ้งเปลี่ยนสินค้า

เลขที่ Fax. -  
 ปัญหา สินค้าคืนจากลูกค้า บ. สิตาซี กบินทร์ รายการ #911WP SIZE 20MM X 20M (กาวไม่เหนียว) ( กาว 2 ชิ้น )  
 สาเหตุของการเกิดปัญหา

1. เกิดจากขั้นตอนขบวนการผลิตจัมโบ้วัดดูบสินค้า
2. เกิดจากการเคลือบกาวที่มีความหนากว้างเกินไปในบางช่วง(ต่ำกว่ามาตรฐาน)

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. เพิ่มสารเคมีเกี่ยวกับความเหนียวเพื่อให้เกิดความเหนียวในขั้นตอนการผลิตเคลือบกาวจัมโบ้สินค้า
2. ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมก่อนแปรรูปและก่อนบรรจุหากพบสินค้าที่ไม่อยู่เกณฑ์มาตรฐานคัดแยกออกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน(NCR)

ลงชื่อผู้แก้ไข

1. น.ส.สายสุณี ฝ่ายแปรรูปแผ่นกติก
2. น.ส.บุญรัตน์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพแผนกตัด

ระยะเวลาในการแก้ไข : เริ่ม..... ถึง.....

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

1. .... ฝ่าย.....
3. .... ฝ่าย.....
5. .... ฝ่าย.....

ผู้ติดตามประเมินผล นางทวี สากร ผู้จัดการฝ่ายผลิต

LOT NO. ที่ติดตาม.....

รหัสนี้	ชื่อผู้แก้ไข	สถานะ	วันที่	หมายเหตุ
1	สายสุณี	เสร็จ	16/11/52	
2	บุญรัตน์	เสร็จ	16/11/52	
3	ทวี	เสร็จ	16/11/52	
4	สายสุณี	เสร็จ	16/11/52	

- ขอม้วน  
 ไม่ยอมรับ เพราะ.....

ผู้ทบทวน น.ส.วิภาวรรณ วงศ์มลาไสย ผู้จัดการโรงงาน

NOTE: Effective date :



ภาคผนวก จ

จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑-1 แสดงปริมาณสาเหตุของเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนชิ้นงาน	สาเหตุของเสีย																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	อื่นๆ	จำนวน
PART ASSY	Shelf ไม่ Lock	35,315	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
	Fan guard เป็น Gap		183	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOOR ASSY	P/U รั้วที่ประตู		0	0	0	41	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	230
ADJUST DOOR	ยางประตูไม่ติด		0	0	0	0	0	496	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
	ประตูไม่ขนาน		0	0	0	0	0	0	0	23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
	ประตู Slide ฝืด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	60	0	0	0	0	0	0	0	0	137
	ประตูไม่สปริงกลับ		0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	87
	ประตูเบียด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	23	0	0
	ประตูเยื้อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
	ประตู V ซิด Lo-hinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	83

สาเหตุของเสีย: 1.เวลาการฉีดน้อย 2. วิธีการบรรจุ 3. ตำแหน่งการเจาะเคลื่อน 4. พนักงานไม่เข้าใจ 5. วิธีการ Seal ติดตำแหน่ง 6. เวลาและความร้อนไม่เพียงพอ 7. ปรับตำแหน่งประตู 8. ไม้แข็งแรงจนสกปรก 9. ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง  
 10. ประกอบ Roller แล้ว Frame เสียรูป 11. Inner jig ไม่กด Inner box 12. Side piece ยาวเกินขนาด 13. ประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง 14. ซิด Lo-hinge ไม่แนบกับตัวตู้ 15. ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งอื่น 16. ประกอบประตูซิดกับตัวตู้  
 17. เจาะซิด Up-hinge บน Top plt. ติดตำแหน่ง 18. Door liner เสียรูป

ตารางที่ ๑-2 แสดงปริมาณสาเหตุของเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2551

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนชิ้นงาน	สาเหตุของเสีย																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	อื่นๆ	จำนวน
PART ASSY	Shelf ไม่ Lock	43,163	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
	Fan guard เป็น Gap		99	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
DOOR ASSY	P/U รั่วที่ประตู		0	0	0	22	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	124
ADJUST DOOR	ยางประตูไม่ติด		0	0	0	0	0	267	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
	ประตูไม่ขนาน		0	0	0	0	0	0	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	ประตู Slide ฝืด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	33	0	0	0	0	0	0	0	0	74
	ประตูไม่สปริงกลับ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21	0	0	0	0	43
	ประตูเบี้ยว		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	12	0	0	58
	ประตูเยื้อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	
	ประตู V ซิด Lo-hinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	

สาเหตุของเสีย: 1.เวลาการติดตั้ง 2. วิธีการบรรจุ 3. ตำแหน่งการเจาะเคลื่อน 4. พนักงานไม่เข้าใจ 5. วิธีการ Seal ติดตำแหน่ง 6. เวลาและความร้อนไม่เพียงพอ 7. ปรับตำแหน่งประตู 8. ไม่แข็งแรงขันสกรู 9. ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง 10. ประกอบ Roller แล้ว Frame เสียรูป 11.Inner jig ไม่กด Inner box 12. Side piece ยาวเกินขนาด 13. ประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง 14. ซิด Lo-hinge ไม่แนบกับตัวตู้ 15. ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งอื่น 16. ประกอบประตูซิดกับตัวตู้ 17. เจาะซิด Up-hinge บน Top plt. ติดตำแหน่ง 18. Door liner เสียรูป

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑-3 แสดงปริมาณสาเหตุของเสีย ประจำเดือน มกราคม 2552

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนชิ้นงาน	สาเหตุของเสีย																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	อื่นๆ	จำนวน	
PART ASSY	Shelf ไม่ Lock	42,827	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
	Fan guard เป็ Gap		182	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
DOOR ASSY	P/U รั้วที่ประตู		0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	157	
ADJUST DOOR	ยางประตูไม่ติด		0	0	0	0	0	92	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
	ประตูไม่ขนาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ประตู Slide ฟืด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	ประตูไม่สปริงกลับ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0	0	0	0	29
	ประตูเบียด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	ประตูเยื้อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ประตู V ซิด Lo-hinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	

สาเหตุของเสีย: 1.เวลาการฉีดน้อย 2. วิธีการบรรจุ 3. ตำแหน่งการเจาะเคลื่อน 4.พนักงานไม่เข้าใจ 5.วิธีการ Seal ติดตำแหน่ง 6.เวลาและความร้อนไม่เพียงพอ 7.ปรับตำแหน่งประตู 8. ไม่ขันแรงขันสกรู 9.ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง  
 10. ประกอบ Roller แล้ว Frame เสียรูป 11.Inner jig ไม่กด Inner box 12. Side piece ขาวเกินขนาด 13.ประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง 14. ซิด Lo-hinge ไม่แนบกับตัวตู้ 15. ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งอื่น 16. ประกอบประตูซิดกับตัวตู้  
 17. เจาะซิด Up-hinge บน Top plt.ติดตำแหน่ง 18. Door liner เสียรูป

ตารางที่ ๑-4 แสดงปริมาณสาเหตุของเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนชิ้นงาน	สาเหตุของเสีย																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	อื่นๆ	จำนวน
PART ASSY	Shelf ไม่ Lock	35,042	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
	Fan guard เป็น Gap		101	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
DOOR ASSY	P/U รั้วที่ประตู		0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	295
ADJUST DOOR	ยางประตูไม่ติด		0	0	0	0	0	50	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
	ประตูไม่ขนาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ประตู Slide ฟืด		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	ประตูไม่สปริงกลับ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
	ประตูเบี้ยว		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ประตูเยื้อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ประตู V ซิด Lo-hinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22


สาเหตุของเสีย: 1.เวลาการลัดน้อย 2. วิธีการบรรจุ 3. ตำแหน่งการเจาะเคลื่อน 4.พนักงานไม่เข้าใจ 5.วิธีการ Seal ปิดตำแหน่ง 6.เวลาและความร้อนไม่เพียงพอ 7.ปรับตำแหน่งประตู 8.ไม่อ่านแรงขันสกรู 9.ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง  
 10. ประกอบ Roller แล้ว Frame เสียรูป 11.Inner jig ไม่กด Inner box 12. Side piece ขาวเกินขนาด 13.ประกอบ Rein force ไม่ตรงตำแหน่ง 14. ซิด Lo-hinge ไม่แนบกับตัวตู้ 15. ใช้ปืนลมร่วมกับตำแหน่งอื่น 16. ประกอบประตูซิดกับตัวตู้  
 17. เจาะซิด Up-hinge บน Top plt.ผิดตำแหน่ง 18.Door liner เสียรูป



ตารางที่ ๑-5 สรุปปริมาณของเสีย ตลอดช่วงการดำเนินการปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ก่อนการปรับปรุง 2551										ปรับปรุงครั้งที่ 1		ปรับปรุงครั้งที่ 2		รวมของเสียในกระบวนการ	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		รวม
ASSY PART	F-GUARD GAP	589	419	418	512	310	443	304	947	615	660	377	203	43	23	5863	33972
	SHELF ไม้ LOCK	184	147	395	404	197	303	196	441	526	174	92	49	242	134	3484	
	อื่นๆ	1021	651	1211	2351	3040	2946	1840	2820	3190	1761	1610	1318	476	390	24625	
ASSY DOOR	P/U ประตูรั้ว	919	291	488	218	548	758	523	435	571	346	230	124	157	295	5903	9259
	อื่นๆ	59	54	169	73	240	169	223	328	426	606	422	346	133	108	3356	
ADJUST DOOR	ยางประตูไม้ติด	734	359	843	875	1016	1218	936	1197	1302	380	696	375	177	96	10204	44218
	ประตูไม้ขนาน	283	437	400	200	204	244	204	49	194	175	41	22	42	35	2530	
	ประตูพีดี	1078	1213	1331	915	781	842	1151	1659	1639	884	137	74	64	29	11797	
	ประตู - V ซิด Lo - hinge	112	213	178	311	370	373	276	396	548	478	83	45	40	22	3445	
	ประตูไม้สปริงกลับ	182	293	326	36	53	274	17	40	114	43	87	43	29	12	1549	
	ประตูเป็นSTEP เชื้อง	433	379	310	140	363	53	173	226	95	197	20	11	21	18	2439	
	ยางประตูเบียด	317	281	473	131	137	157	465	130	215	149	108	58	5	2	2628	
	อื่นๆ	220	205	396	344	485	622	469	511	224	289	1660	1358	1564	1279	9626	

รูป ๑-1 แสดงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังปรับปรุง

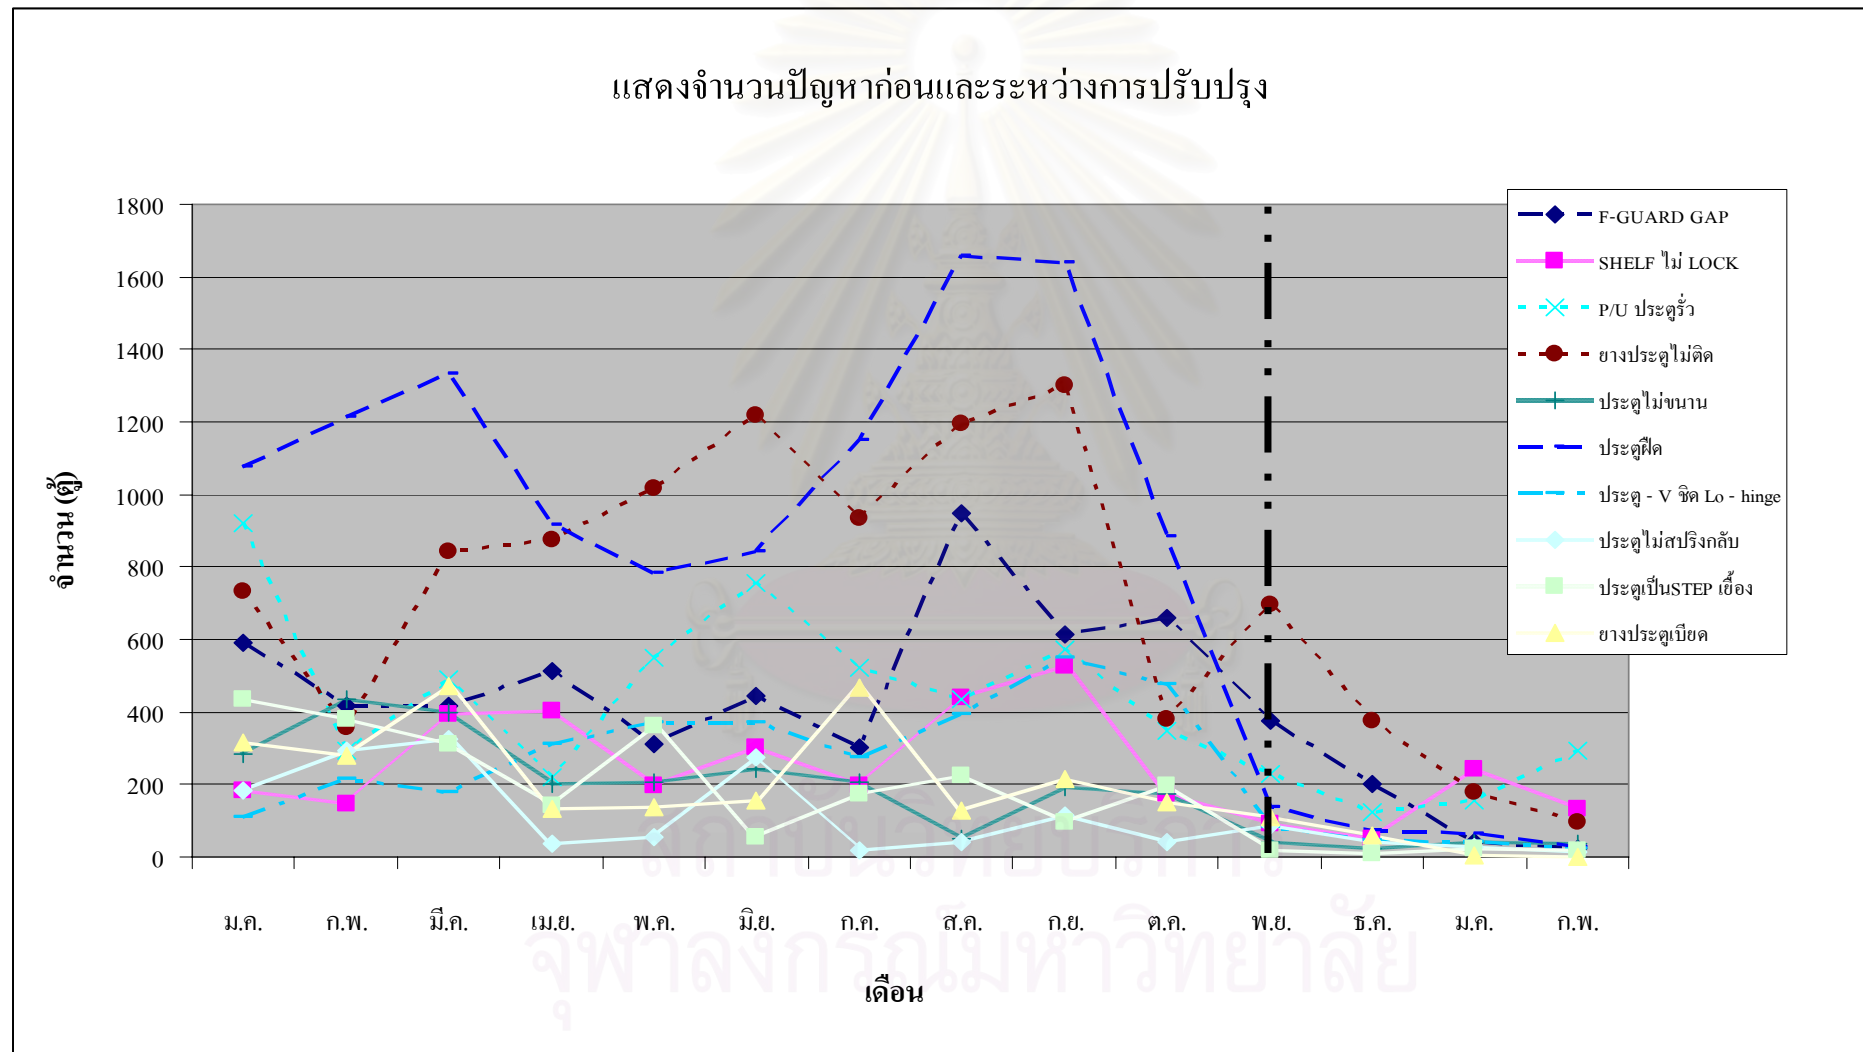

ตารางที่ ๑-6 สรุปการประเมินค่า RPN ตลอดช่วงการดำเนินการปรับปรุง

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนการปรับปรุง		RPN	การปรับปรุงครั้งที่ 1		RPN	การปรับปรุงครั้งที่ 2		RPN
			Occurrence (O)	Detection (D)		Occurrence (O)	Detection (D)		Occurrence (O)	Detection (D)	
Shelf ไม่ Lock	ตำแหน่งการเจาะ Z-Bush คลาดเคลื่อน	5	5	10	250	5	5	125	4	4	80
Fan guard gap	อัตราการฉีดพลาสติกต่อรอบใช้เวลาน้อยกว่าที่กำหนด	4	6	7	168	6	5	120	6	4	96
	การบรรจุชิ้นงานในกล่องบรรจุก่อนมีการ Set ตัว	4	6	7	168	6	6	144	4	6	96
P/U ที่ประตูรั่ว	พนักงานไม่ได้ทำการอบพนักงาน	4	5	7	140	4	5	80	-	-	-
	การ Seal ฟองน้ำไม่ตรงตำแหน่ง	4	6	7	168	5	6	120	6	4	96
	Door liner เสียรูป	4	5	7	140	5	6	120	5	5	100
ยางประตูไม่ติด	ระยะเวลาและระดับความร้อนไม่เพียงพอ	7	7	7	343	7	5	245	5	5	175
	ปรับประตูไม่ตรงที่กำหนด	7	6	7	294	6	5	210	5	4	140
ปรับประตูไม่ขนาน	ไม่ย่ำแรงขัน สกรูหลังการปรับประตู	6	5	5	150	4	4	96	-	-	-
	ประกอบประตูไม่ตรงตำแหน่ง	6	6	5	180	4	4	96	-	-	-
ประตูSlide ผิด	ขา Frame เสียรูปจากการย่ำ Roller	7	5	7	245	5	5	175	3	4	84
	Inner jig ไม่กดแน่นกับ Inner box	7	6	7	294	4	5	140	4	3	84
ประตูไม่สปริงกลับ	พนักงานไม่ชำนาญ	7	3	7	147	2	5	70	-	-	-
	ยึดสกรูLo-hinge ไม่แน่นกับตัวตู้	7	4	7	196	4	5	140	3	4	84
	ใช้ปืนลมร่วมกับจุดประกอบอื่น	7	4	7	196	4	6	168	2	4	56
ประตูเบี้ยว	ประกอบประตูติดกับตัวตู้	7	5	7	245	5	6	210	2	4	56
	เจาะรูยึด UP-HINGE ไม่ตรงตำแหน่ง	7	4	4	112	4	3	84	-	-	-
ประตูเอียง	ประกอบ Rein force ใน Liner ไม่ตรงตำแหน่ง	4	3	10	120	3	5	60	-	-	-
ประตู V ซิด Lo-hinge	ประกอบ Rein force ภายในไม่ตรง	7	5	10	350	5	7	245	4	4	112


หมายเหตุ : สาเหตุของปัญหาที่มีค่า RPN น้อยกว่า 100 ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 จะไม่นำมาแสดงในการปรับปรุงครั้งที่ 2

รูป จ-2 กราฟแสดงปริมาณของเสียประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

COPY TO: (SUK) (CHAI)

กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในการตรวจสอบกระบวนการผลิต

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : F/A-K1  
 ประจำเดือน : NOV '08

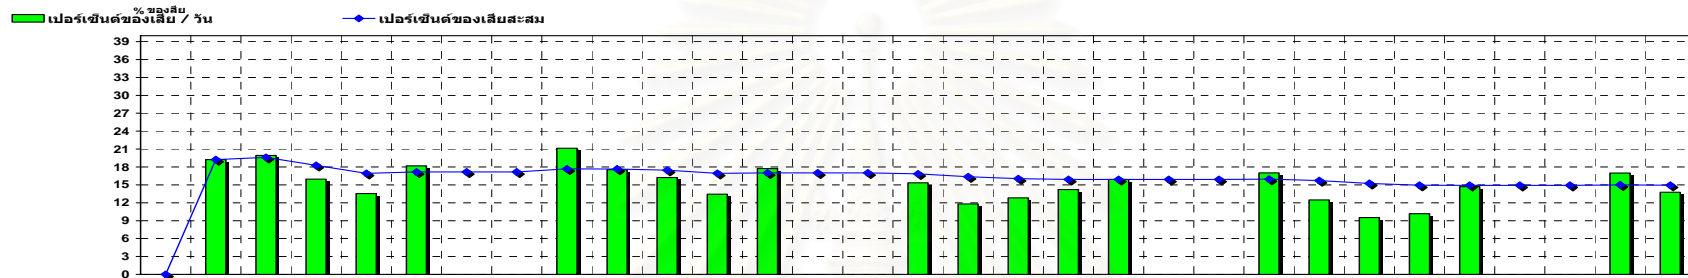

วันที่ผลิต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม
มอดูลผลิต	0	1,311	1,560	1,686	1,809	1,434	7,800	7,800	8,964	10,479	12,240	14,094	15,402	15,402	16,887	18,690	20,538	22,170	23,541	23,541	23,541	24,858	26,695	28,995	30,867	32,364	32,364	33,642	35,316	<b>35,315</b>		
จำนวนของเสีย	0	252	311	269	245	261	0	0	246	266	286	249	232	0	0	228	213	237	232	218	0	224	229	219	190	220	0	217	230	<b>5,274</b>		
เปอร์เซ็นต์ของเสีย / วัน	#DIV/0!	19.22	19.94	15.95	13.54	18.20	#DIV/0!	#DIV/0!	2.74	3.01	2.34	1.73	1.29	0	0	1.36	1.06	1.16	0.91	0.91	0	0.92	0.85	0.71	0.71	0.66	0.65	0.64	0.65	<b>14.93</b>		
เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสม	#DIV/0!	19.22	19.61	18.26	16.92	17.15	17.15	17.15	17.67	17.56	17.45	16.92	16.99	16.99	16.99	16.85	16.36	16.04	14.22	15.91	15.91	15.91	15.91	15.97	15.73	15.23	14.93	14.91	14.91	14.99	14.93	

รายการเสีย		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม	
PART ASSY	Shell ไม้ Lock	0	2	5	7	13	0	0	0	4	7	2	8	11	0	0	5	2	6	4	2	0	0	1	3	0	1	5	0	0	0	4	<b>92</b>	
	Fan guard ไม้ Gap	0	13	45	23	13	11	0	0	19	26	24	17	12	0	0	12	15	18	15	11	0	0	19	12	15	12	16	0	0	12	17	<b>377</b>	
	C-panel ไม้ Gap	0	1	3	0	0	3	0	0	3	6	0	0	1	0	0	3	4	0	1	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	8	<b>41</b>	
	Grill ไม้ Gap	0	5	8	1	0	0	0	0	0	4	0	2	5	0	0	7	1	2	5	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	<b>48</b>	
	H-cover ไม้ Lock	0	8	6	6	2	2	0	0	3	5	5	2	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	4	5	0	0	0	4	6	<b>72</b>		
	Ice maker ไม้	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	<b>21</b>	
	Ice corner ไม้ Lock	0	3	5	2	2	3	0	0	3	4	6	1	0	0	0	0	1	5	2	3	0	0	0	2	3	1	4	0	0	2	1	<b>53</b>	
รวม	0	28	26	22	26	22	0	0	25	23	31	36	28	0	0	34	29	36	27	31	0	0	32	36	31	36	39	0	0	36	31	<b>665</b>		
DOOR ASSY	PU ไม้ ไม้รอง	0	16	18	18	14	17	0	0	13	16	18	14	14	0	0	3	7	9	9	9	0	0	3	8	4	5	5	0	0	8	3	<b>230</b>	
	ไม้ทอลดสวิตช์ DOOR	0	12	14	14	10	13	0	0	9	11	14	10	10	0	0	0	8	5	5	5	0	0	4	4	8	1	1	0	0	4	8	<b>170</b>	
	Handle - F & R ไม้	0	14	16	16	12	15	0	0	11	13	9	6	8	0	0	6	5	7	7	7	0	0	6	8	5	4	6	0	0	6	9	<b>196</b>	
	ไม้ชุดเปิดประตู	0	6	3	7	8	3	0	0	7	4	4	3	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	1	2	<b>63</b>	
	ไม้ชุดบาน	0	2	4	2	6	3	0	0	2	5	3	3	1	0	0	2	2	0	1	2	0	0	2	2	2	1	3	0	0	1	2	<b>51</b>	
	Side piece ไม้บาน	0	5	7	7	3	4	0	0	5	7	8	2	5	0	0	7	5	3	3	5	0	0	4	6	3	1	4	0	0	7	5	<b>106</b>	
	ไม้ชุด ไม้บาน	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	<b>10</b>	
รวม	0	34	36	32	32	39	0	0	36	31	38	31	37	0	0	34	33	37	32	22	0	0	31	27	24	21	29	0	0	23	25	<b>683</b>		
ADJUST DOOR	ไม้ชุดงัดไม้	0	23	28	31	24	26	0	0	34	38	37	25	36	0	0	34	27	28	31	38	0	0	31	36	36	33	37	0	0	27	36	<b>696</b>	
	ไม้ชุดบานประตู	0	5	7	0	0	0	0	0	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	5	6	<b>41</b>
	ไม้ชุด ไม้บาน	0	13	6	6	11	16	0	0	5	3	7	7	0	0	0	5	1	4	7	7	0	0	4	6	5	4	8	0	0	8	4	<b>137</b>	
	ไม้ชุดไม้บานประตู	0	2	3	5	3	5	0	0	2	5	5	2	4	0	0	2	2	4	3	6	0	0	5	3	6	4	5	0	0	6	5	<b>87</b>	
	ไม้ชุดเปิด	0	6	3	3	5	8	0	0	4	7	2	6	8	0	0	7	4	4	2	3	0	0	5	5	2	3	7	0	0	7	7	<b>108</b>	
	ไม้ชุดบาน	0	4	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20</b>	
	ไม้ชุด V ไม้ Lo-ringe	0	3	4	5	3	7	0	0	3	6	8	6	0	0	0	7	5	1	7	3	0	0	1	3	7	0	0	0	2	2	<b>83</b>		
	ไม้ชุด ไม้บาน Stop	0	3	2	3	0	7	0	0	2	0	8	0	0	0	0	2	4	2	3	7	0	0	7	6	4	1	2	0	0	3	1	<b>67</b>	
	ไม้ชุดบาน	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	<b>21</b>	
	ไม้ชุดบาน ไม้บาน	0	2	2	5	0	2	0	0	0	2	1	4	3	0	0	3	3	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	3	<b>40</b>	
	ไม้ชุด Swing ไม้ ไม้	0	4	2	4	6	7	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	2	2	5	1	2	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	<b>53</b>	
	Handle cover ไม้ ไม้ Lock	0	2	3	0	2	2	0	0	4	2	2	4	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	2	1	3	2	2	0	0	3	0	<b>40</b>	
	รวม	0	32	48	41	46	46	0	0	43	41	49	47	43	0	0	44	49	41	49	47	0	0	46	49	44	49	41	0	0	47	43	<b>985</b>	
	รวมรวม	ไม้บาน	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>8</b>	
ไม้ชุดบาน		0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	<b>10</b>		
รวม 1 - 5	0	252	311	269	245	261	0	0	246	266	286	249	232	0	0	228	213	237	232	218	0	0	224	229	219	190	220	0	0	217	230	<b>704</b>		


การปฏิบัติงานการกำจัดของเสีย :

รูป จ- 3 กราฟแสดงปริมาณของเสียประจำเดือน ธันวาคม 2552

COPY TO: (SUK) (CHAI)

กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในการตรวจสอบกระบวนการผลิต

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : F/A-K1  
ประจำเดือน : DEC '08

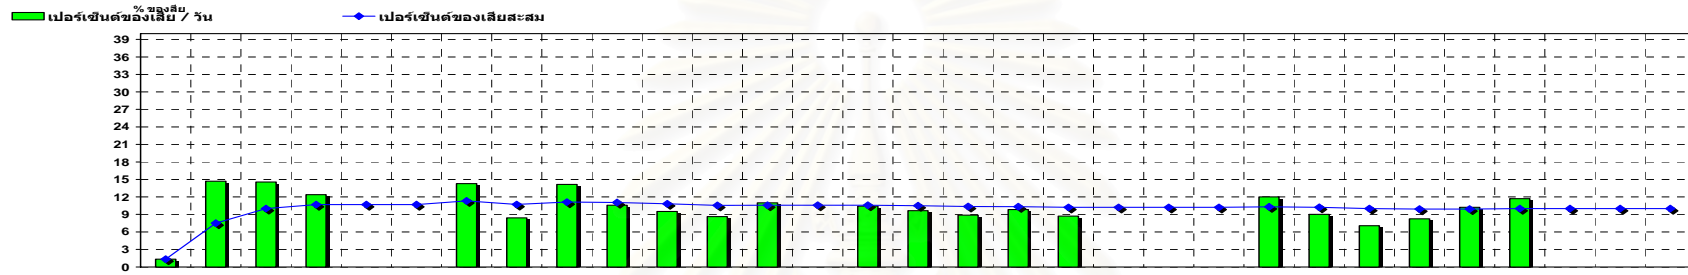

วันที่ผลิต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม
มอดผลิต	1,785	1,830	1,820	1,967	0	0	1,534	2,352	1,513	1,970	2,280	2,410	1,700	0	1,721	1,931	2,344	2,160	2,122	0	0	0	1,558	2,206	2,562	2,106	1,778	1,812	43,163	43,163	43,163	43,163
จำนวนของเสีย	24	225	265	244	0	0	219	198	214	208	218	208	187	0	179	186	208	212	185	0	0	0	187	199	181	174	182	212	0	0	0	4,315
เปอร์เซ็นต์ของเสีย / วัน	1.35	14.71	14.56	12.40	#DIV/0!	#DIV/0!	14.28	8.42	14.14	10.56	9.52	8.83	11.00	#DIV/0!	10.40	9.83	8.87	9.83	8.72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	12.00	9.02	7.06	8.26	10.23	11.70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10.00
เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสม	1.35	7.52	10.02	10.68	10.68	10.68	11.32	10.70	11.11	11.04	10.83	10.55	10.59	10.59	10.58	10.50	10.36	10.32	10.21	10.21	10.21	10.21	10.30	10.22	10.00	9.91	9.92	10.00	10.00	10.00	10.00	

รายการเสีย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม		
<b>PART ASSY</b>																																		
Shaft ไข Lock	7	1	2	3	0	0	0	0	2	3	1	4	5	0	1	2	2	3	2	0	0	0	1	1	0	1	4	4	0	0	0	49		
Fan guard ไข Gap	13	13	25	13	0	0	11	12	9	6	4	7	2	0	11	2	5	8	5	0	0	0	9	12	5	12	6	13	0	0	0	203		
C-panel ไข Gap	0	1	2	0	0	0	2	0	2	3	0	0	1	0	2	3	4	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	8	0	0	0	35		
Grill ไข Gap	0	2	5	1	0	0	0	0	0	2	0	2	8	0	0	7	1	2	8	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	46		
H-cover ไข Lock	2	8	6	6	0	0	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	4	5	4	2	2	0	0	0	74		
Ice maker ไข	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	4	2	3	2	0	0	0	27		
Ice corner ไข Lock	2	3	5	2	0	0	3	2	3	4	6	1	0	0	3	0	1	5	2	0	0	0	0	2	3	1	4	1	0	0	0	53		
รวม	36	28	36	32	0	0	22	32	35	33	31	36	28	0	31	34	39	36	27	0	0	0	32	36	31	36	39	36	0	0	0	690		
<b>DOOR ASSY</b>																																		
PU ไขเบาะ	4	9	8	8	0	0	9	8	7	9	8	6	8	0	1	3	9	7	4	0	0	0	4	3	4	2	1	6	0	0	0	124		
เบาะพลาสติก DOOR	10	12	14	14	0	0	13	4	9	11	14	10	10	0	5	0	8	5	5	0	0	0	4	4	8	1	1	8	0	0	0	160		
Handle - F & R ไข	12	14	16	16	0	0	15	6	11	13	9	6	8	0	7	6	5	7	7	0	0	0	6	8	5	4	6	9	0	0	0	184		
มือจับเบาะ	8	6	3	7	0	0	3	1	7	4	4	3	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	55		
มือจับ	6	2	4	2	0	0	3	1	2	5	3	3	1	0	2	2	2	0	1	0	0	0	2	2	2	1	3	2	0	0	0	45		
Side piece ไขเบาะ	3	5	7	7	0	0	4	7	5	7	8	2	5	0	5	7	5	3	3	0	0	0	4	6	3	1	4	5	0	0	0	103		
B-piece ไขเบาะ	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
รวม	32	34	35	32	0	0	39	25	38	31	38	31	37	0	22	34	33	37	32	0	0	0	31	27	24	21	29	33	0	0	0	661		
<b>ADJUST DOOR</b>																																		
ไขเบาะไขเบาะ	16	12	19	25	0	0	17	27	22	18	17	25	16	0	18	14	27	18	11	0	0	0	11	16	16	13	17	16	0	0	0	375		
มือจับเบาะ	0	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	3	2	3	0	0	0	22		
มือจับ Side ไข	11	13	8	6	0	0	7	3	1	3	0	3	0	0	3	2	0	4	3	0	0	0	3	5	2	2	4	2	0	0	0	74		
มือจับปรับเบาะ	3	2	3	5	0	0	1	3	2	0	2	2	4	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	4	2	3	0	0	0	43		
มือจับ	5	6	1	0	0	0	5	2	1	3	1	0	2	0	3	7	4	4	2	0	0	0	2	5	2	3	2	3	0	0	0	58		
มือจับ	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
มือไข V ไข Lo-hinge	4	3	1	3	0	0	2	2	1	2	2	2	0	0	1	3	2	4	2	0	0	0	3	2	3	2	4	1	0	0	0	45		
มือไข ไข Stop	0	3	2	3	0	0	7	3	2	0	8	0	0	0	7	2	4	2	3	0	0	0	7	6	4	1	2	1	0	0	0	67		
ไขเบาะ	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	19		
มือไขปรับ หัว	0	2	2	5	0	0	2	2	0	2	1	4	3	0	1	3	3	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	40		
มือไข Swing ไข ไข	6	4	2	4	0	0	7	0	0	0	0	8	2	0	2	2	5	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	47		
Handle cover ไข ไข Lock	2	2	3	0	0	0	2	3	4	2	2	4	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	2	0	0	0	0	38		
รวม	46	32	48	41	0	0	43	48	43	41	49	47	43	0	47	44	49	41	49	0	0	0	46	49	41	43	41	47	0	0	0	939		
<b>รวมรวม</b>																																		
หัว	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8		
รวมรวม	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	10		
รวมรวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม 1 - 5	24	225	265	244	0	0	219	198	214	208	218	208	187	0	179	186	208	212	185	0	0	0	187	199	181	174	182	212	0	0	0	487		


การปฏิบัติงานเกินและป้องกัน :

# รูป จ-4 กราฟแสดงปริมาณของเสียประจำเดือน มกราคม 2552

COPY TO: (SUK) (CHAI)

## กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในการตรวจสอบกระบวนการผลิต

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : F/A-K1  
 ประจำเดือน : JAN '09

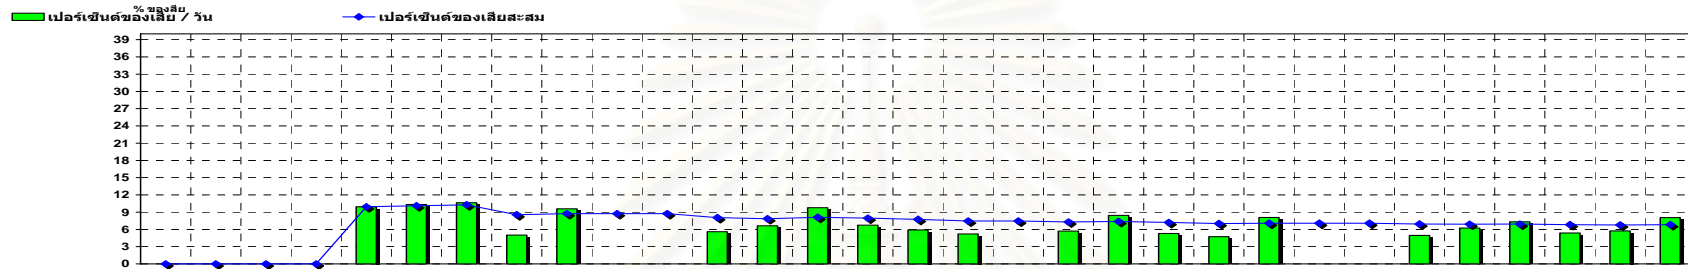

วันที่ผลิต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม
ยอดผลิต	0	0	0	0	1,782	1,530	1,934	2,352	1,513	0	8,710	0	2,410	1,790	1,820	1,721	1,931	2,344	0	2,122	1,970	2,289	2,156	1,558	0	2,136	1,778	1,812	2,206	2,365	1,798	<b>42,827</b>
จำนวนของเสีย	0	0	0	0	177	158	163	118	145	0	781	0	896	1,009	1,187	1,303	1,417	1,539	0	1,211	1,660	1,826	1,947	2,049	1,266	2,175	2,175	2,281	2,392	1,366	<b>2,925</b>	
เปอร์เซ็นต์ของเสีย / วัน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.93	10.33	10.63	5.02	9.58	#DIV/0!	#DIV/0!	5.60	6.65	9.78	6.74	5.91	5.21	#DIV/0!	5.70	8.43	5.29	4.73	8.08	#DIV/0!	#DIV/0!	4.96	6.24	7.34	5.38	5.75	8.06	<b>6.83</b>
เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสม	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.93	10.12	10.28	8.56	8.74	8.74	8.74	8.06	7.87	8.11	7.96	7.75	7.46	7.46	7.29	7.38	7.21	7.02	7.08	7.08	7.08	6.94	6.90	6.93	6.84	6.78	6.83	

รายการเสีย		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม	
PART ASSY	Shelf ไม้ Lock	0	0	0	0	7	1	0	0	2	0	0	4	5	2	1	2	2	2	0	2	3	1	0	1	0	1	2	2	1	1	3	<b>43</b>	
	Fan guard เป็น Gap	0	0	0	0	17	12	15	16	19	0	0	7	2	25	11	2	5	0	5	13	12	5	14	0	0	15	6	13	8	12	8	<b>242</b>	
	C-panel เป็น Gap	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1	2	2	3	4	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	8	0	3	0	<b>35</b>	
	Grid เป็น Gap	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	8	5	0	7	1	0	8	1	0	4	3	0	0	5	0	3	0	0	1	<b>54</b>	
	H-cover ไม้ Lock	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	1	1	3	1	0	1	0	1	0	4	2	1	5	6	0	0	4	2	2	1	2	<b>45</b>	
	Ice maker case	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	21	2	<b>41</b>	
	Ice corner ไม้ Lock	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	0	1	0	4	8	3	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	4	1	5	4	<b>66</b>	
	อื่นๆ	0	0	0	0	16	8	12	12	15	0	0	16	18	16	11	14	19	0	0	17	12	16	11	12	0	0	16	19	16	16	13	11	<b>316</b>
	รวม PART ASSY	0	0	0	0	14	13	17	7	12	0	0	6	8	8	1	3	9	0	4	8	3	4	4	0	0	1	3	6	12	3	11	<b>157</b>	
	DOOR ASSY	ชั้นบนบานพับ DOOR	0	0	0	0	10	12	13	4	9	0	0	10	10	14	5	0	8	0	5	14	4	8	4	0	0	1	1	8	5	11	14	<b>170</b>
บานพับ - F & R เป็น		0	0	0	0	12	14	15	6	11	0	0	6	8	16	7	6	5	0	7	16	8	5	6	0	0	4	6	9	7	13	9	<b>196</b>	
ประตูเป็นรอย		0	0	0	0	8	6	3	1	7	0	0	3	0	3	0	1	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	5	2	2	3	4	<b>63</b>	
ประตูขูด		0	0	0	0	6	2	3	1	2	0	0	3	1	4	2	2	2	0	1	2	2	2	2	0	0	1	3	2	0	5	3	<b>51</b>	
Side piece เป็นรอย		0	0	0	0	3	5	4	7	5	0	0	2	5	7	5	7	5	0	3	7	6	3	4	0	0	1	4	5	3	7	8	<b>106</b>	
E-piece สลัก		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	<b>14</b>	
อื่นๆ		0	0	0	0	11	12	7	6	4	0	0	12	7	3	6	13	2	0	11	14	11	2	13	0	0	0	3	6	3	5	5	11	<b>167</b>
รวม DOOR ASSY	0	0	0	0	8	6	12	12	10	0	0	12	6	8	8	7	14	0	5	12	8	8	5	0	0	7	11	6	3	5	4	<b>177</b>		
ADJUSTOR	ประตูบานพับ	0	0	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	4	6	11	0	0	<b>42</b>		
	ประตู Side สลัก	0	0	0	0	8	8	7	3	1	0	0	3	0	8	3	2	0	0	3	6	2	1	2	0	0	1	3	0	2	1	0	<b>64</b>	
	ประตูบานพับกลับ	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	<b>28</b>	
	ประตูเป็นรอย	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5</b>	
	ประตูขูด	0	0	0	0	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	<b>21</b>	
	ประตู V ไม้ Lo-hinge	0	0	0	0	2	4	6	2	1	0	0	2	0	1	1	3	2	0	1	2	1	3	1	0	0	2	2	1	2	0	1	<b>40</b>	
	ประตูเป็นรอย Step	0	0	0	0	3	7	3	2	0	0	0	0	0	2	7	2	4	0	3	3	6	4	7	0	0	1	2	1	2	0	8	<b>67</b>	
	ประตูขูด	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	8	0	0	<b>21</b>	
	ประตูบานพับ สลัก	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	4	3	2	1	3	3	0	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	<b>40</b>
	ประตู Swing สลัก	0	0	0	0	6	4	7	0	0	0	0	8	2	2	2	2	2	0	1	4	0	1	7	0	0	0	0	0	5	0	0	<b>53</b>	
	Handle cover เป็น ไม้ Lock	0	0	0	0	2	2	2	3	4	0	0	4	1	3	2	2	2	0	0	1	0	1	3	2	0	0	2	2	0	2	2	<b>40</b>	
	อื่นๆ	0	0	0	0	26	22	23	26	23	0	0	27	23	26	27	24	29	0	29	21	29	24	26	0	0	29	21	27	21	21	29	<b>555</b>	
	รวม ADJUSTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<b>8</b>	
รวม ADJUSTOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	<b>10</b>		
รวม 1 - 5	0	0	0	0	177	158	163	118	145	0	0	135	113	178	116	114	122	0	121	166	121	102	126	0	0	106	111	133	119	136	145	514		


การปฏิบัติงานการแก้ไขและป้องกัน :

รูปจ-5 กราฟแสดงปริมาณของเสียประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

COPY TO: (SUK) (CHAI)

หมายเลขที่ตรวจสอบ : F/A-K1  
ประจำเดือน : FEB '09

กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในการตรวจสอบกระบวนการผลิต

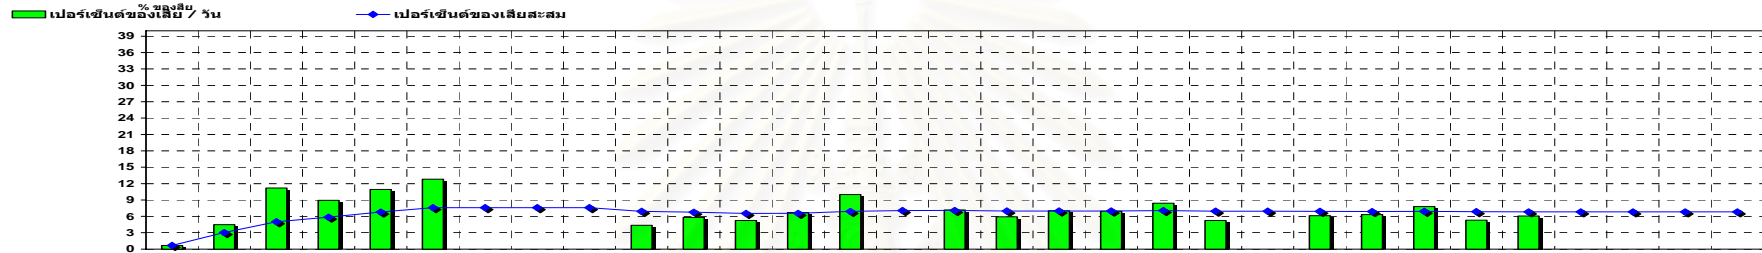

วันที่ผลิต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม		
ยอดผลิต	1,321	2,171	1,125	1,343	1,325	1,093	0	0	0	2,156	1,812	2,101	1,125	16,047	17,867	0	17,867	19,302	21,045	22,724	24,465	26,081	27,783	27,783	1,900	1,798	1,426	1,317	1,217	0	0	0	35,042	
จำนวนของเสีย	9	97	106	126	111	145	140	0	0	8,277	8,277	10,433	12,245	14,346	16,047	17,867	19,302	21,045	22,724	24,465	26,081	27,783	27,783	1,900	1,798	1,426	1,317	1,217	0	0	0	2,393		
เปอร์เซ็นต์ของเสีย / วัน	0.68	4.47	11.20	8.93	10.94	12.81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.36	5.79	5.24	6.70	6.53	6.55	10.00	#DIV/0!	7.18	5.91	7.03	6.95	8.42	5.23	#DIV/0!	6.13	6.34	7.78	5.32	6.08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6.83
เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสม	0.68	3.04	5.03	5.85	6.79	7.59	7.59	7.59	7.59	6.92	6.75	6.53	6.55	6.50	7.06	7.07	6.98	6.98	6.98	6.98	7.07	6.95	6.95	6.91	6.88	6.92	6.88	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83

รายการที่เสีย		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม
PARTASSY	Sheet ไม้ Lock	0	0	1	2	4	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23
	Pin guard ไม้ Gap	5	4	7	11	8	7	0	0	0	5	13	7	2	15	0	2	5	8	5	3	2	0	4	8	2	5	6	0	0	0	0	134
	C-panel ไม้ Gap	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	8	0	1	2	0	3	4	0	1	0	5	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	35
	Grill ไม้ Gap	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4	3	2	8	5	0	7	1	0	8	1	0	0	3	1	0	5	0	0	0	0	54
	H-cover ไม้ Lock	0	2	1	1	0	4	0	0	0	5	2	1	1	3	0	0	0	1	0	4	2	1	0	6	2	2	4	2	0	0	0	45
	Ice maker wass	0	0	2	2	0	4	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	2	21	1	1	0	0	0	41
Ice corner ไม้ Lock	2	0	7	8	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	4	0	3	2	5	0	2	0	0	0	6	4	1	4	0	0	0	54	
อื่นๆ	12	12	17	15	12	16	0	0	0	17	9	11	7	18	0	9	12	15	13	10	8	0	6	9	9	7	9	0	0	0	0	241	
DECRASSY	PU ไม้ปิดช่อง	17	7	12	1	14	13	0	0	0	4	6	6	38	47	29	12	19	22	24	18	3	0	4	9	3	1	3	0	0	0	0	295
	บันไดพลาสติก DOOR	13	4	9	5	10	12	0	0	0	8	8	10	10	14	0	0	8	5	5	14	4	0	4	14	11	1	1	0	0	0	0	157
	Handle - P & R ไม้	15	6	11	7	12	14	0	0	0	5	9	6	8	16	0	6	5	7	7	16	8	0	6	9	13	4	6	0	0	0	0	181
	ประตูเปิดบาน	3	1	7	0	8	6	0	0	0	0	2	3	0	3	0	1	0	3	4	7	0	0	0	4	4	5	2	0	0	0	0	60
	ประตูบาน	3	1	2	2	6	2	0	0	0	2	2	3	1	4	0	2	2	0	1	2	2	0	2	3	5	1	3	0	0	0	0	48
	ประตูบาน (อื่นๆ)	4	7	5	5	3	5	0	0	0	3	5	2	5	7	0	7	5	3	3	7	6	0	4	8	7	1	4	0	0	0	0	102
	อื่นๆ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	อื่นๆ	7	8	4	6	11	12	0	0	0	2	3	12	7	3	0	13	2	5	11	14	11	0	13	0	5	3	6	0	0	0	0	149
	ประตูบานเปิด	12	14	8	8	8	4	0	0	0	2	2	5	3	2	0	3	4	7	3	3	7	0	2	1	5	5	2	0	0	0	0	35
	ประตูบานบาน	0	2	0	0	7	2	0	0	0	1	8	3	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	3	0	0	0	29
ประตู Swing ไม้	4	2	5	3	4	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	29	
ประตูบานเปิดบาน	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
ประตูเปิด	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	
ประตูเปิด	2	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18
ประตู V ไม้ Lo-hinge	6	2	1	1	2	2	0	0	0	3	1	2	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22
ประตูบาน ไม้ Step	7	3	2	7	0	3	0	0	0	4	1	0	0	2	0	2	4	2	3	3	6	0	7	8	0	1	2	0	0	0	0	0	60
บานหน้าต่าง	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	8	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21
ประตูบานบาน ไม้	2	2	0	1	0	2	0	0	0	2	3	4	3	2	0	3	3	4	1	5	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	38
ประตู Swing ไม้ ไม้	7	0	0	2	6	4	0	0	0	1	0	8	2	2	0	2	2	5	1	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Handle cover ไม้ ไม้ Lock	2	3	4	2	2	2	0	0	0	3	0	4	1	3	0	2	0	0	1	0	1	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	38
อื่นๆ	13	16	13	17	16	12	0	0	0	14	17	17	13	18	0	14	19	11	19	11	19	0	16	19	11	19	11	19	0	0	0	0	322
อื่นๆ	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
รวมทั้งหมด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	10
รวม 1 - 5	9	97	126	111	145	140	0	0	0	94	105	110	114	182	29	103	103	118	121	136	89	0	92	114	111	70	74	0	0	0	0	386	

การปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน :

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ นาย นันทเดช ยูทธารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2519 ที่ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ.2542 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549

ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพผู้เขียน



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย