

การลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก



นางสาวบุศราภรณ์ ไชยศิริ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEFECT REDUCTION FROM SHIFT SLOTS PROBLEM IN CORRUGATED BOXES  
PRODUCTION



Miss Bussaraporn Chaisiri

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2010

Copyright of Chulalongkorn University



บุคลากร ไซยศิริ : การลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษ  
ลูกฟูก. (Defect Reduction from Shift Slots Problem in Corrugated Boxes  
Production) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ. ดร. จิตรา รุ่กิจการพานิช, 316 หน้า

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนที่เครื่องพิมพ์ในการผลิต  
กล่องกระดาษลูกฟูก โดยใช้แนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ ร่วมกับเทคนิค Process FMEA  
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกกล่องตัวอย่างขึ้นมา 1 รหัสสินค้า (Product code) ซึ่งเกิดปัญหาสล็อตเลื่อน  
มากที่สุด แล้วทำการศึกษาลักษณะปรากฏการณ์ (Phenomenon) ของการเลื่อนของร่องสล็อต ซึ่ง  
ลักษณะที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือร่องสล็อตเลื่อนขึ้นเหนือเส้นทับรอยลูกฟูก จากนั้นทำการหา  
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏการณ์กับเครื่องพิมพ์โดยใช้ QA Matrix พบว่ามี 3 ส่วนของ  
เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง คือ ชุดป้อนกระดาษ (Feed unit) ชุดตัวพิมพ์ (Print unit) และชุดทับรอยและ  
ตัดร่องสล็อต (Creaser and Slotter unit) ต่อมาทำการสำรวจเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะ  
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ (1) คนหรือวิธีการ (2) เครื่องจักรและ (3) วัสดุ แล้วทำการรวบรวมและ  
วิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อคำนวณหาค่าความเสี่ยงขึ้นนำ (RPN) จุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นนำ  
มากกว่า 100 ขึ้นไปจะถูกวิเคราะห์เพื่อหาต้นตอของสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไขด้วยเทคนิค  
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) และทำการหาค่าความเสี่ยงขึ้นนำ (RPN)  
ครั้งที่ 2 ก่อนดำเนินการปรับปรุงเครื่องพิมพ์จำนวน 13 รายการ ภายหลังการดำเนินการแก้ไข  
ปรับปรุงเครื่องพิมพ์ได้จัดทำรายการตรวจเช็คและวิธีการควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ และ  
จากการทดลองผลิต 1,500 ใบ พบว่าปัญหาสล็อตเลื่อนลดลงจาก 3.33% เหลือ 1.33%

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม..... ลายมือชื่อนิสิต..... ช่างรงค์ ใจดี.....  
สาขาวิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม..... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก..... *Om-pib ml*  
ปีการศึกษา..... 2553.....

## 5170363821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS : DEFECT REDUCTION / QM / PM ANALYSIS / FMAE / QUALITY

BUSSARAPORN CHAISIRI : DEFECT REDUCTION FROM SHIFT SLOTS  
PROBLEM IN CORRUGATED BOXES PRODUCTION. ADVISOR : ASSOC.  
PROF. JITTRA RUKIJKANPANICH, Ph.D., 316 pp.

The objective of this research was to reduce defects from shift slot problem at the printer of corrugated box using Quality Maintenance approach with Process Failure Mode and Effect Analysis ; Process FMEA. This reseach selected one product code that had main shift slots problem. Then studying the phenomenon of shift slots was done. It was found that the shift slots above score line were the most of phenomenon. After that the relations between this phenomenon with machine by using QA Matrix. There were 3 units of the printer effect to the phenomenon. There were the feed unit, the printing unit, and the creaser and slotter unit. Then surveying the criteria of the conditions related to (1) man or method (2) machine and (3) material. The collecting and analysing of defects was perform to calculate the risk priority number (RPN). The defects that their RPN over 100 would be analyzed to find the root causes and countermeasure by PM Analysis technique. The calculation of RPN was done again before improvement of printer. There were 13 items. After the printer improvement check sheets and working control instructions of printer was developed. From the manufacturing test, 1,500 pieces, defect of shift slots problem decreased from 3.33% to 1.33%.

Department : ..... Industrial Engineering .....

Field of Study : ..... Industrial Engineering .....

Academic Year : ..... 2010 .....

Student's Signature บุษกร ใจดี

Advisor's Signature จิตรา รุกิจกานพานิช

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิตยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ฐิติการพานิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิตยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ความรู้ทางทฤษฎีและหลักการ ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้ชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิตยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการตรวจสอบ และแก้ไขจุดพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสมบูรณ์ได้ถ้าหากขาดร่วมมือจากคณะวิศวกร พนักงานในแผนกพิมพ์ รวมถึงทุกแผนกทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพื่อนุชา บัวพูล สำหรับความมีน้ำใจในทุก ๆ ด้าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลที่คอยช่วยให้การตรวจเช็คเครื่องให้สำเร็จลุล่วงได้ และขอบคุณสำหรับการให้คำปรึกษา และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องจักรเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ผู้ดำเนินการวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัว รวมถึงเพื่อนทุกคนที่คอยให้กำลังใจ สนับสนุนตลอดมา ความดีและประโยชน์ในการศึกษา งานวิจัยในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกให้กับผู้ที่ได้กล่าวนามและมีได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการศึกษาข้าพเจ้าขออภัยแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน.....	2
1.2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	11
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	17
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	17
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	17
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	18
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	19
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	19
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	44
3 ระเบียบวิธีวิจัย.....	49
4 การวิเคราะห์ปัญหาของเสีย.....	56
4.1 การสำรวจการเกิดของเสียและหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักร.....	61
4.2 การสำรวจสภาวะเงื่อนไขและเกณฑ์มาตรฐาน 4M .....	66
4.3 การรวบรวมและแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น.....	97
4.4 การประเมินความสำคัญของจุดพ่องและผลกระทบ โดยใช้ FMEA ครั้งที่ 1....	126
4.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้ PM Analysis.....	191
4.6 การประเมินความสำคัญของจุดพ่องและผลกระทบ โดยใช้ FMEAครั้งที่ 2....	205
5 การปรับปรุงเครื่องจักร.....	227

บทที่	
6	การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลังการปรับปรุง..... 231
7	การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังปรับปรุง..... 235
8	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ..... 239
รายการอ้างอิง.....	243
ภาคผนวก.....	245
ภาคผนวก ก.....	246
ภาคผนวก ข.....	251
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	316



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## สารบัญญัตินี้

ตารางที่		หน้า
1.1	ชนิดกระดาษกราฟ.....	4
1.2	ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type) .....	6
1.3	ลักษณะคุณภาพผลิตภัณฑ์.....	12
1.4	ลักษณะและคำนิยามของปัญหา.....	13
1.5	ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคมถึงมีนาคม ปี 2553.....	15
2.1	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA.....	38
2.2	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA.....	40
2.3	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA.....	40
4.1	สัดส่วนการเกิดปัญหาสล็อตเลื่อน ที่ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค. 2553...	56
4.2	ขนาดความกว้างของซีสบอร์ด ของกล่องขนาดเล็กประเภทลอน B.....	57
4.3	ใบสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet) .....	67
4.4	รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet) .....	98
4.5	จุดบกพร่องที่เกิดจากสภาวะเงื่อนไขของเครื่องจักร.....	127
4.6	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูปกล่อง.....	129
4.7	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูปกล่อง.....	130
4.8	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูปกล่อง.....	131
4.9	ระดับความรุนแรงจากผลกระทบของจุดบกพร่องในแต่ละกระบวนการ.....	143
4.10	ระดับความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน.....	151
4.11	ระดับความถี่ในการเกิด (O) สาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่อง.....	160
4.12	ค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) ในแต่ละกระบวนการผลิต.....	161
4.13	การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์.....	163
4.14	รายการจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนน.....	182
4.15	ค่าที่ได้จากการวัดของ Pin.....	204

ตารางที่		หน้า
4.16	ค่าที่ได้จากการวัดของ Bush.....	204
4.17	รายการจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนน ภายหลังกำหนดมาตรการแก้ไข.....	205
4.18	การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง) .....	206
6.1	รายการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้นแบบของปัญหาสล็อตเลื่อน.....	231
7.1	ค่า RPN ก่อนและหลังปรับปรุง.....	236



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	โครงสร้างองค์กร.....	2
1.2	กล่องชนิดอาร์ เอส ซี (RSC) .....	3
1.3	กล่องชนิดอาร์ เอส ซี (HSC) .....	3
1.4	ตัวอย่างกล่องไดคัท (Die cut Box) .....	3
1.5	ส่วนประกอบของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugated Board/Sheet Board).....	5
1.6	ส่วนต่าง ๆ ของกล่องแบบสล๊อต (Slotted Containers).....	6
1.7	ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก.....	7
1.8	ตัวอย่างกระบวนการผลิตลอนลูกฟูก (Corrugating Board Process).....	8
1.9	แผนภาพขั้นตอนการผลิตกล่องลูกฟูกโดยรวมของโรงงานตัวอย่าง.....	9
1.10	สัดส่วนของชนิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแผนกพิมพ์ฯ ในปี 2552.....	11
1.11	ตัวอย่างเครื่องจักรต้นแบบที่นำมาศึกษา.....	11
1.12	ลักษณะกล่องที่ต้องตรวจสอบ.....	12
1.13	สัดส่วนของเสียที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบ.....	15
1.14	แสดงตัวอย่างปัญหาเรื่องสล๊อตเลื่อนในกล่องกระดาษลูกฟูก.....	16
2.1	ตัวอย่างตารางของ QM Matrix.....	26
2.2	แสดงวิธีการคิดของ Why -Why Analysis.....	32
2.3	แสดงตัวอย่าง The Infinite Loop Deployment for Quality Maintenance.....	45
2.4	แสดงการแยกแยะปัญหาสิ่งเจือปนในเอทิลีน.....	45
3.1	อุปกรณ์วัดความสูงของซีสบอร์ด (Digital Height Gauge).....	50
3.2	ลักษณะการวัดความสูงของซีสบอร์ด.....	50
3.3	แผนภาพการวิจัยโดยรวม.....	55
4.1	ปริมาณของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2552.....	57
4.2	ปริมาณการเกิดสล๊อตเลื่อนของกล่องขนาดเล็ก ประเภทลอน B.....	58
4.3	สล๊อตเลื่อนแบบ 1.....	59
4.4	สล๊อตเลื่อนแบบ 2.....	59
4.5	สล๊อตเลื่อนแบบ 3.....	59
4.6	ลักษณะการเกิดสล๊อตเลื่อนของกล่อง RSC ขนาดเล็กประเภทลอน B.....	60

ภาพที่	หน้า
4.7	ตัวอย่างการเกิดสลิ้อนเลื่อนแบบ ++++/++++..... 60
4.8	ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูก (Convertor)..... 61
4.9	ขนาดของกล่องที่เครื่องพิมพ์สามารถผลิตได้..... 63
4.10	ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเสียกับกระบวนการและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ (QAmatrix)..... 65
4.11	ผลการสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M ที่เกิดจากปัญหาสลิ้อนเลื่อนทั้งหมด..... 97
4.12	จำนวนจุดบกพร่องที่จากการจำแนกสถานะเงื่อนไข 4M..... 126
4.13	ค่าความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) จากการวิเคราะห์จุดบกพร่อง โดยกระบวนการ Process FMEA..... 181
4.14	จุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) มากกว่า 100..... 183
4.15	ภาพโครงสร้างเครื่องพิมพ์ต้นแบบของกระบวนการตัดร่องสลิ้อน (ด้านข้าง)..... 191
4.16	ภาพภายในเครื่องพิมพ์ที่สัมผัสกับซีสบอร์ด..... 191
4.17	ภาพด้านข้างกลไกการขับของ Gear train ของชุด Lead Edge Feeder..... 192
4.18	กลไกการขับของ Gear train ของชุด Lead Edge Feeder..... 193
4.19	กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit)..... 193
4.20	กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้พิมพ์ (Printing unit)..... 194
4.21	กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้สลิ้อน (Slotter unit)..... 194
4.22	ชุด Lead Edge Feeder..... 195
4.23	วิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Why-Why ที่เกิดจากชุด Lead Edge Feeder..... 196
4.24	ระยะห่างระหว่าง Feed wheel กับ Plate table ไม่เท่ากัน..... 197
4.25	วิธีการวัดระยะห่างระหว่าง Plate table กับ พื้นโต๊ะป้อนกระดาษ..... 197
4.26	ระยะห่างระหว่าง Plate table ทั้ง 3 แผ่นกับ พื้นโต๊ะป้อนกระดาษ..... 198
4.27	ปรากฏการณ์การเอียงของ Plate table 1 และ 3..... 198
4.28	สถานะที่ Plate table เคลื่อนตัวขึ้นลง..... 199
4.29	กลไกของเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table..... 200
4.30	ส่วนประกอบที่เชื่อมโยงการทำงานของ Plate table..... 200
4.31	กลไกขณะที่ Plate table อยู่ในสถานะการยกตัวขึ้น..... 201
4.32	ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table..... 202

ภาพที่	หน้า	
4.33	เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why ของปรากฏการณ์การเอียงของ Plate table1 และ 2.....	203
4.34	ลักษณะของการสึกของ Pin และ Bush ที่ประกอบกันอยู่.....	204
4.35	ค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) จากการวิเคราะห์จุดบกพร่อง โดยกระบวนการ Process FMEA (หลังมีมาตรการแก้ไข).....	226
5.1	ชุดของกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table	227
5.2	วิธีการแก้ไขปรับปรุงของ Plate table ไม่ขนานกัน.....	227
5.3	Feed wheel ที่ได้รับการเปลี่ยนเนื่องจากความกลม (roundness) และความ สึก (diameter) เกินค่ามาตรฐาน.....	228
5.4	การเปลี่ยนชุด Pre-creaser คู่ที่ 2 และ 3.....	229
5.5	วิธีการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจาก Impression Cylinder ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder ที่ผู้พิมพ์.....	229
5.6	ความหลวมคลอนระหว่างเฟืองตัวผู้และตัวเมียของตัวปรับระยะ Front gauge.	230
6.1	ตาราง Q-Component และการนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบ (visual control)....	234
7.1	ลักษณะการเกิดสลัดเลื่อนของกล่อง RSC ขนาดเล็กประเภทลอน B.....	235
7.2	การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงของจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ RPN > 100 โดยกระบวนการ Process FMEA.....	237
7.3	การเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) จากการวิเคราะห์จุดบกพร่อง โดย กระบวนการ Process FMEA (ก่อนและหลัง).....	238

## บทที่ 1


### บทนำ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ล้วนจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อปกป้องสินค้าและเพื่อการขนส่งแทบทุกชนิด โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีราคาไม่แพง สามารถพิมพ์ข้อความได้ง่ายกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นและที่สำคัญสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตคงอยู่ตลอดไปด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ทั้งนี้จึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการสนับสนุนองค์กรหรืออุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเครื่องจักรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการผลิตเพื่อการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์จะดีหรือไม่ในส่วนหนึ่งมาจากเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์เองก็เปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กร ถ้าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่มีประสิทธิภาพคือมีการหยุดหรือชำรุดเสียหายบ่อย ๆ หรือผลิตของเสียออกมาแบบเดิมซ้ำ ๆ นั้นหมายถึงความสูญเสียในด้านต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ความสูญเสียทางด้านโอกาสในการผลิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และเพื่อที่จะให้เครื่องจักรสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะมากที่สุดตลอดอายุการใช้งาน

แนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) หนึ่งในกิจกรรมแปดเสาของกิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance) เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างหนึ่งที่ช่วยจะปรับปรุง และรักษาสภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพภายในแนวคิดที่ว่า “เครื่องจักรและกระบวนการผลิตต้องไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย” (สมชัย อัครทิวา, 2545) โดยเฉพาะการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรแบบเรื้อรังหรือการผลิตของเสียที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังนั้นเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและขั้นตอนที่เหมาะสมมาช่วยในวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ส่วนไหนที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบและดำรงอยู่ไว้ของคุณภาพต่อไป

## 1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน

โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกทั้งอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ โดยมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ภายในโรงงานประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากหน่วยงานผลิต เช่น หน่วยงานขายและหน่วยที่ทำออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างองค์กรสามารถแบ่งหน่วยงานได้ดังรูปที่ 1.1

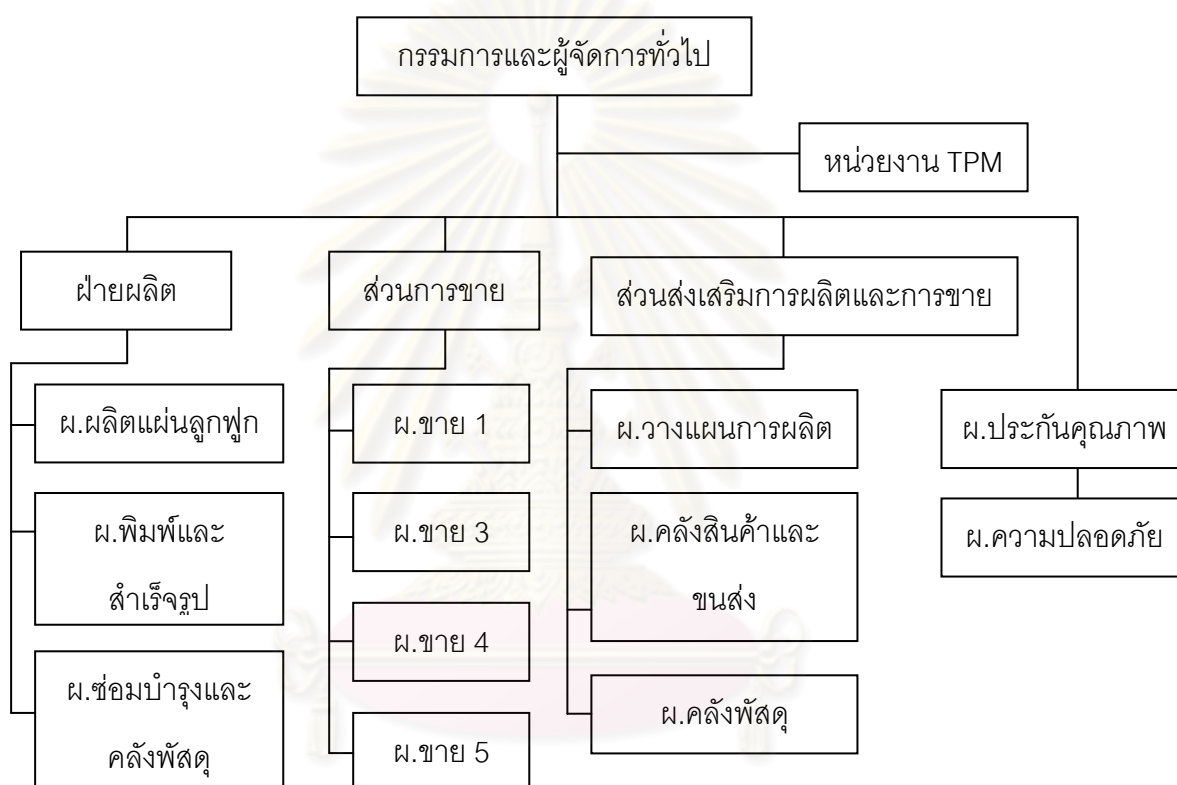

รูปที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร

จากผังองค์กรจะเห็นว่าโรงงานนี้ได้มีหน่วยงาน TPM (Total Productive Maintenance) เพิ่มขึ้นมาสำหรับใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการภายในโรงงานผ่านการดำเนินกิจกรรมทั้ง 8 เส้า โดยมีบุคลากรในองค์กรทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในปรับปรุงการทำงานและเพิ่มศักยภาพภายในองค์กรรวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรอีกด้วย ซึ่งบุคลากรของโรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 1) ระดับจัดการ เช่น กรรมการฯ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการส่วนการขาย 2) ระดับบริหาร เช่น หัวหน้าแผนกและวิศวกร เป็นต้น และ 3) ระดับปฏิบัติงาน เช่น พนักงานอยู่ในสายการผลิต โดยปกติพนักงานในสายการผลิตจะทำงาน 2 กะ คือ กะเช้าและกะบ่าย ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

### 1.1.1 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของโรงงาน คือ กล่องกระดาษลูกฟูก ส่วนใหญ่เป็นกล่องที่ใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทบริโภคถึงร้อยละ 80 เช่น อาหารแห้ง, ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของโรงงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามกระบวนการผลิต ดังนี้

#### 1.1.1.1 กล่องแบบมีร่องสล๊อต (Slot Box) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

##### 1) อาร์ เอส ซี (RSC / Regular Slotted Container)

เป็นกล่องสล๊อตแบบทั่วไปที่มีฝาสูงเป็นครึ่งหนึ่งของด้านกว้าง และฝาเปิดปิดทุกฝามีขนาดความสูงเท่ากันหมด ซึ่งมีทั้งแบบทากาวและเย็บลวด ใช้บรรจุสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีราคาไม่สูง และโครงสร้างไม่ซับซ้อน

##### 2) เอชเอสซี (HSC/Half Slotted Container) หรือกล่องเทเลสโคป

เป็นกล่องที่มีฝาเพียงด้านเดียว ส่วนประกอบกล่องประเภทนี้จะมีตัวฝาและฝาดูรอบ มีความแข็งแรงมากกว่ากล่องชนิด RSC ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับบรรจุของที่ต้องการความแข็งแรงและสะดวกในการปิดเปิด เช่น กล่องใส่เอกสาร เป็นต้น



รูปที่ 1.2

กล่องชนิดอาร์ เอส ซี (RSC)



รูปที่ 1.3

กล่องชนิดอาร์ เอส ซี (HSC)

#### 1.1.1.2 กล่องไดคัท (Die cut Box)

เป็นกล่องที่มีการออกแบบด้วยรูปทรงเฉพาะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บริโภค ผลิตโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มลงบนกระดาษลูกฟูกตามแบบพิมพ์ นิยมนำใช้บรรจุสินค้าที่ต้องการความสวยงามหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น เกษตรแปรรูป ผักสด ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น



รูปที่ 1.4 ตัวอย่างกล่องไดคัท (Die cut Box)





นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ (Accessories) ต่าง ๆ ภายในกล่อง เช่น แผ่นกั้น หรือไส้กั้น (Partitions), แผ่นรอง (Pad), กระดาษผิวหน้า (Liner) และ Die cut pad ส่วนประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำหน้าที่แบ่งกั้นและลดแรงกระแทกระหว่างสินค้าและช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กล่อง, รักษารูปทรงที่สวยงามของกล่อง นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยในการขนส่ง เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บอบบางหรือจางเป็นต้น




### 1.1.2 วัตถุประสงค์ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วัตถุประสงค์ที่ใช้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกหรือซีบอร์ดโดยแผ่นลูกฟูกนั้น ประกอบด้วยกระดาษคราฟท์หรือม้วนกระดาษ ความร้อนจากไอน้ำและกาว (ไซเตียมซิลิเกต+แป้งมัน) ซึ่งกระดาษคราฟท์ หรือม้วนกระดาษที่นำมาผลิตเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีกระดาษ เกรดกระดาษและน้ำหนัก

ตารางที่ 1.1 ชนิดกระดาษคราฟท์


ชนิดกระดาษ	คุณสมบัติ
	มีสีขาว ใช้สำหรับทำผิวกล่อง เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม ให้การพิมพ์มีสีชัดเจน เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายในกล่อง (น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร)
	มีสีเหลืองทองใช้สำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ รับน้ำหนักได้ดี นิยมใช้ในประเทศ บรรจุสินค้าอะไหล่ยนต์, อาหารกระป๋องและเฟอร์นิเจอร์ (น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 185 230 กรัม/ตารางเมตร)
	มีสีน้ำตาลอ่อน เหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ เป็นรองเพียงกระดาษ KS ความแข็งแรงน้อยกว่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป (น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 185 กรัม/ตารางเมตร)
	มีสีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องสำหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด (น้ำหนักมาตรฐาน : 175, 275 กรัม/ตารางเมตร)

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) ชนิดกระดาษคราฟท์

ชนิดกระดาษ	คุณสมบัติ
	มีสีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล 100% มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับบรรจุสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องประเภทนี้ (น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 กรัม/ตารางเมตร)
	ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูกขนาดต่าง ๆ มีความแข็งแรงในการป้องกันแรงกระแทก และนิยมนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุนอีกด้วย (น้ำหนักมาตรฐาน : 105, 125 กรัม/ตารางเมตร)
	ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูกแทนกระดาษ CA125 ซึ่งคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่มีราคาที่ถูกกว่า (น้ำหนักมาตรฐาน : 110 กรัม/ตารางเมตร)

### 1.1.3 ประเภทและโครงสร้างแผ่นกระดาษลูกฟูก

แผ่นกระดาษลูกฟูก คือ แผ่นกระดาษที่นำมาทำเป็นตัวกล่องผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนการผลิตแผ่นลูกฟูก (Corrugating Board Process) ประกอบด้วยสองส่วนประกอบหลัก คือ กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) และกระดาษปะผิว (Liner)

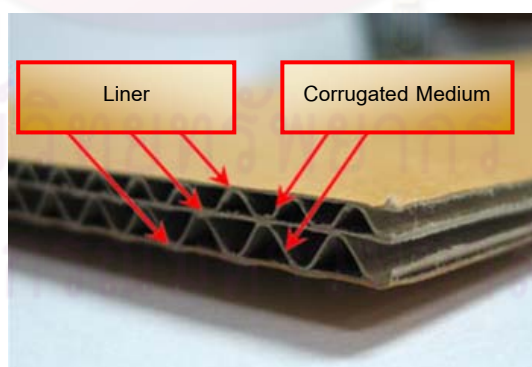




รูปที่ 1.5 ส่วนประกอบของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugated Board/Sheet Board)

จากรูปที่ 1.5 Liner หมายถึง กระดาษแผ่นเรียบที่อยู่ติดกับลอนลูกฟูก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กระดาษแผ่นเรียบ” และอีกส่วนคือ “Corrugated Medium” หรือกระดาษทำลอนลูกฟูก หมายถึง ส่วนของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่นที่อยู่ติดกับแผ่น Liner


โครงสร้างแผ่นกระดาษลูกฟูกมีหลายประเภท เช่น ชนิด 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น และ 7 ชั้น เป็นต้น แต่ละประเภทมีขนาดและความสูงของลอนไม่เท่ากัน รวมถึงการใช้งานก็แตกต่างกันซึ่งโครงสร้างแผ่นกระดาษลูกฟูกที่โรงงานกรณีศึกษาทำการผลิตมี 2 ประเภท คือ

- 1) แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (single wall) ได้แก่ ลอน B และ ลอน C
- 2) แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (double wall) ได้แก่ ลอน D หรือ เรียกว่า ลอน BC

ตารางที่ 1.2 ชนิดของลอนลูกฟูก (Flute Type)

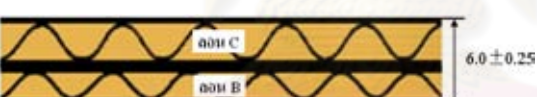ชนิดลอน	ลักษณะ	คุณสมบัติ
B		ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องรับน้ำหนักปานกลาง หรือไม่แข็งแรงมากนัก <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความสูงลอน = <math>2.4 \pm 0.25</math> mm.</li> <li>■ จำนวนลอน/เมตร = <math>170 \pm 5</math></li> </ul>
C		เป็นที่นิยมใช้กันมากเหมาะกับสินค้าทั่วไปที่รับน้ำหนักได้ปานกลาง <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความสูงลอน = <math>3.6 \pm 0.25</math> mm.</li> <li>■ จำนวนลอน/เมตร = <math>140 \pm 5</math></li> </ul>
D หรือ (BC)		ใช้กับสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษที่รับน้ำหนักได้มาก เกิดจากนำลอน B และ C ประกอบกัน <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความสูงลอน = <math>6.0 \pm 0.25</math> mm.</li> </ul>


เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาร่องสลิต (Slots) ของกล่องกระดาษลูกฟูก ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะกล่องประเภท RSC เท่านั้น ซึ่งเมื่อนำกล่องประเภทนี้มาคลี่ออกเป็นแผ่น ซึ่งเรียกว่า “แผ่นกระดาษลูกฟูก” หรือ “ซีสบอร์ด” จะได้โครงสร้างดังรูปที่ 1.6

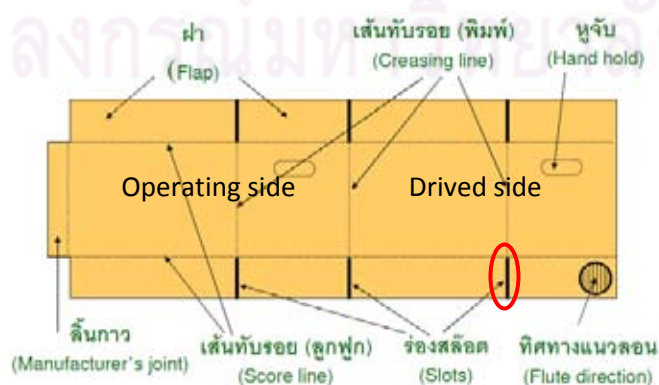

รูปที่ 1.6 ส่วนต่าง ๆ ของกล่องแบบสลิต (Slotted Containers)

### 1.1.4 ลักษณะของกระบวนการผลิต


ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจะเริ่มต้นจาก นำวัตถุดิบประเภทกระดาษมัน (Kraft Paper) คือ กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) และกระดาษปะผิว (Liner) โดยนำกระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก (CS) มาเข้าเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูกเพื่อนำไปผลิตเป็นชีสบอร์ด จากนั้นนำชีสบอร์ดเข้าเครื่องพิมพ์และขึ้นรูปเพื่อพิมพ์สีและขึ้นรูปด้วยกาวหรือเย็บด้วยลวด สุดท้ายจะได้เป็นกล่องกระดาษลูก ฟูกที่พร้อมใช้ ซึ่งกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผนก ดังต่อไปนี้

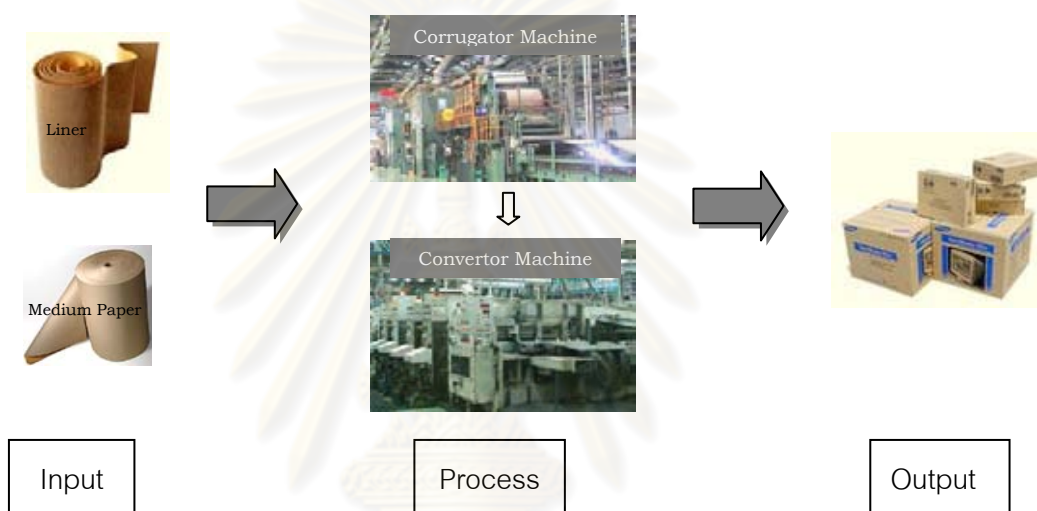

รูปที่ 1.7 ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

#### 1.1.4.1 แผนกผลิตแผ่นลูกฟูก (Corrugated Board)

แผนกผลิตแผ่นลูกฟูกเริ่มต้นด้วยการนำกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอน (Corrugating Medium) มาเข้าเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) ที่บริเวณ Wet End เพื่อให้ความชื้นออกจากกระดาษก่อนทำเป็นลอน แล้วจึงจ่ายน้ำกาวไปที่ยอดลอนกระดาษโดยลูกทากาวและลูกปาดกาว หลังจากนั้นกระดาษทำลอนจะถูกส่งไปติดกับกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง (Liner) ทั้งด้านบนและด้านล่างของแผ่นลูกฟูกโดยกาวจนได้เป็นกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ แผ่นลูกฟูกจะเข้าไปยังส่วน Dry end เพื่อทำการอบแห้ง ตัดขอบ (Trim) ตามขนาดความกว้างของแผ่นลูกฟูก พร้อมพับรอยเพื่อให้สามารถพับเป็นฝาและก้นกล่องได้ และนำไปตัดความยาวและขนาดตามต้องการ จากนั้นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการตัดจะถูกลำเลียงไปยังท้ายเครื่อง และเรียงซ้อนเป็นตั้งเพื่อรอนำไปใช้งานยังแผนกพิมพ์ฯ ต่อไปดังรูปที่ 1.8

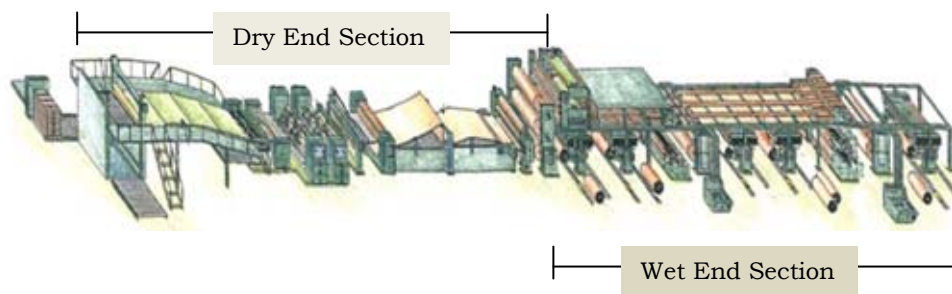

รูปที่ 1.8 ตัวอย่างกระบวนการผลิตลอนลูกฟูก (Corrugating Board Process)


#### 1.1.4.2 แผนกพิมพ์และสำเร็จรูป (Box Converting Process)

แผนกนี้เป็นหน่วยงานผลิตต่อจากแผนกผลิตแผ่นลูกฟูก ซึ่งทำหน้าที่พิมพ์กล่องและขึ้นรูปกล่อง โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่หน่วย Printing และ Finishing

- 1) หน่วยงาน Printing เป็นหน่วยงานที่ทำการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยผลผลิตทั้งที่เป็นกล่องสำเร็จรูป, กล่องที่ต้องนำไปขึ้นรูป และเป็นแผ่นที่ต้องนำไปตัดด้วยเฟลทไดคัท
- 2) หน่วยงาน Finishing เป็นหน่วยงานที่ตัดแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการพิมพ์และไม่ผ่านการพิมพ์ให้เป็นกล่อง, ประกอบขึ้นรูปเป็นกล่องด้วยการติดกาวหรือเย็บลวด

การผลิตจะเริ่มจากนำแผ่นกระดาษลูกฟูกหรือซีสบอร์ดจากแผนกผลิตแผ่นลูกฟูกมาป้อนที่ชุดป้อนกระดาษผ่านมายังชุดพิมพ์สีและชุดที่บรอยและเซาะร่องสำหรับกล่องประเภท 4 ฝา (RSC) หลังจากทำการที่บรอยและเซาะร่องแล้วจะถูกส่งไปทากาวที่ชุดทากาวและวางพับ แต่ถ้าต้องการเจาะรูที่กล่องเพื่อทำหูหิ้ว แผ่นลูกฟูกจะถูกนำไปเจาะรูที่ชุดโรตารีไดคัทก่อนถูกส่งไปยังชุดทากาว ชุดทำยกกล่องหรือซีสบอร์ดแต่ละใบจะถูกนับที่ชุดเคาน์เตอร์และอีเจคเตอร์บริเวณท้ายเครื่องและกล่องจะถูกส่งไปมัดที่ท้ายเครื่องเพื่อส่งเข้าคลังสินค้าต่อไป

แผนกพิมพ์ฯ นี้จะประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ทั้งหมด 9 เครื่อง มีเครื่องผลิตกล่องไดคัท 1 เครื่อง ส่วนอีก 8 เครื่องจะผลิตกล่องแบบมีสล๊อต

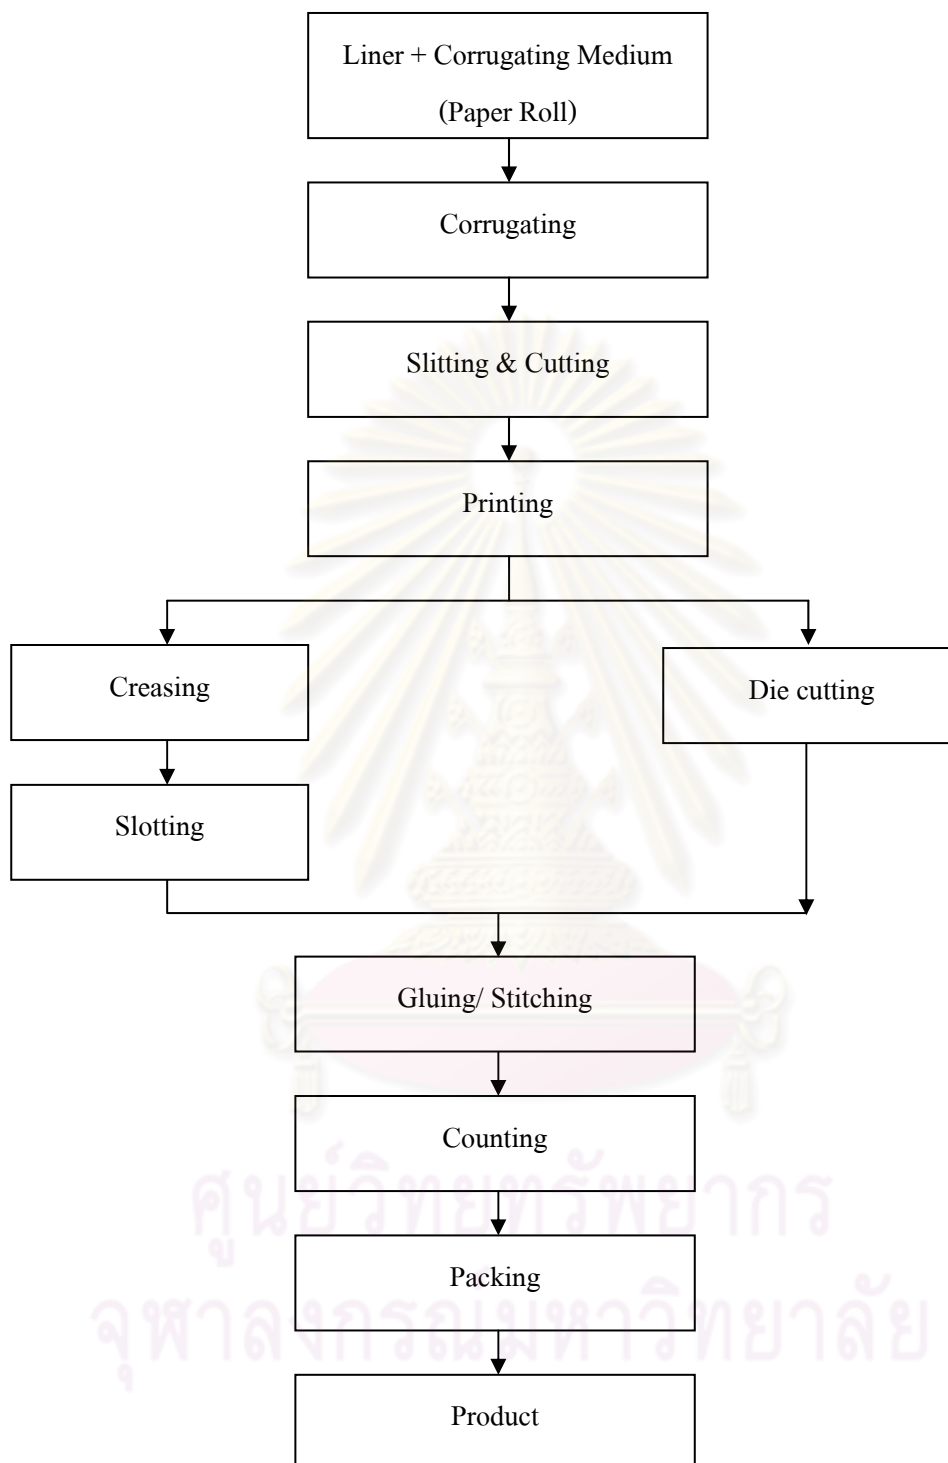

รูปที่ 1.9 แผนภาพขั้นตอนการผลิตกล่องลูกฟูกโดยรวมของโรงงานตัวอย่าง

## 1.2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา


ปัจจุบันความสูญเสียที่เกิดขึ้นของโรงงานนี้ โดยมากเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์ เนื่องจากแผนกนี้มีเครื่องจักรจำนวนมากและถูกใช้งานตลอดเวลา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรลดลงทำให้เกิดความสูญเสียต่าง ๆ ตามมา ด้วยเหตุนี้เองจำเป็นต้องมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องควบคุมดูแลและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาวะเงื่อนไขที่เหมาะสม

ความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรดังกล่าว เป็นความสูญเสียจากการที่เครื่องพิมพ์ผลิตของเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกมา เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำการกำจัดทิ้ง เช่น ของเสียจากปัญหาพิมพ์ไม่ติด, พิมพ์สีเข้มและปัญหาสล็อตเลื่อน เป็นต้น แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนการผลิตก็ตาม แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทางโรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ความสูญเสียประเภทนี้เรียกว่าเป็น “ความสูญเสียประเภทเรื้อรัง” ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายปัจจัยที่ซ้อนทับกันอยู่ซึ่งมักเกิดจากเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุดังกล่าวจำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสามารถถ่วงลึกลงไปถึงต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงได้อย่างแนวทางบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) ที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า แนวทางนี้มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพโดยเน้นไปทางเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นต้นตอของสาเหตุ อย่างเช่นเทคนิคของ QA matrix, 4M conditions, PM Analysis และอื่น ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะเทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis หรือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่สามารถช่วยค้นหาปัจจัยที่ซ่อนเร้น (สมชัย อัครทิวา, 2546) เนื่องจากเป็นแนวทางที่เน้นการวิเคราะห์กลไกและหลักการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดของเสีย ซึ่งจะสามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ (PFMEA) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางดังกล่าวเพื่อประเมินถึงความสำคัญของจุดบกพร่องและผลกระทบความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีใครในองค์กรที่เข้ามาทำการศึกษาโดยนำแนวทางนี้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำแนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความสูญเสียหรือของเสียเรื้อรังที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในช่วงทำการวิจัยและแนวทางการวิเคราะห์ยังสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการลดของเสียประเภทอื่นให้แก่องค์กรและองค์กรอื่น ๆ ที่มีการนำเอากิจกรรม TPM มาใช้ได้อีกด้วย

การเลือกที่มาของปัญหาของเสียบนกล่องกระดาษลูกฟูกที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ในแผนกพิมพ์ นั้น ได้เลือกของเสียที่เป็นประเภทเรื่อรงที่มีปริมาณการเกิดมากที่สุดและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในกระบวนการ เนื่องจากของเสียเหล่านี้เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดมูลค่าความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น โดยรายละเอียดที่มาในการเลือกหัวข้อของปัญหามีดังต่อไปนี้

### 1.2.1 การสำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันของโรงงาน

การสำรวจแหล่งความสูญเสียนี่เกิดขึ้นในแผนกพิมพ์ ตลอดปี 2552 สามารถแบ่งที่มาของความสูญเสียนี่ได้เป็น 6 ชนิด ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ตารางที่ ก-1 ในภาคผนวก ก ซึ่งพบว่าเกิดจากแผ่นพิมพ์เสียจากเครื่องพิมพ์สล็อตทั้ง 8 เครื่อง รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 590.02 ตันหรือคิดเป็น 77.13% ของความสูญเสียนี่ที่เกิดขึ้นในแผนกนี้ ดังรูป 1.10

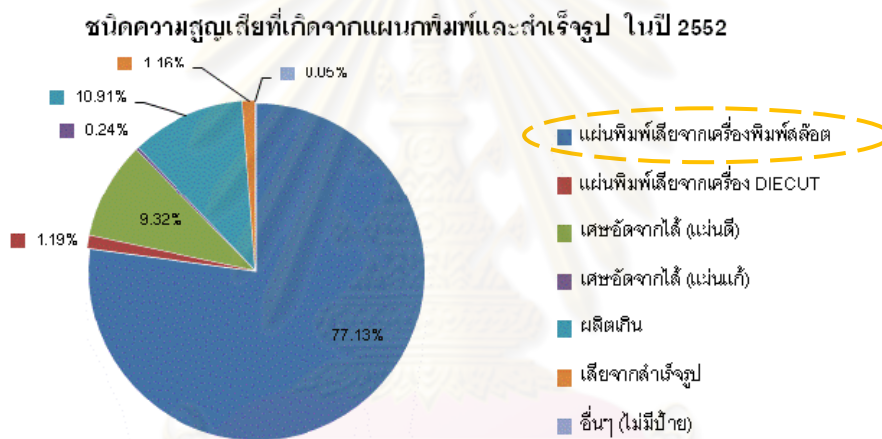

รูปที่ 1.10 สัดส่วนของชนิดความสูญเสียนี่ที่เกิดในแผนกพิมพ์ ในปี 2552

เมื่อทราบว่าจะของเสียส่วนใหญ่มาจากเครื่องพิมพ์แบบสล็อตทั้ง 8 เครื่อง ดังนั้นจึงได้ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ต้นแบบเพื่อทำการเก็บข้อมูลและปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้น



รูปที่ 1.11 ตัวอย่างเครื่องจักรต้นแบบที่นำมาศึกษา



### 1.2.2 การสำรวจปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Evaluate the present situation)

เมื่อได้เครื่องจักรต้นแบบที่ใช้ในการวิจัยแล้ว ต่อไปเป็นการสำรวจลักษณะของเสียที่เกิดเครื่องพิมพ์ต้นแบบ แต่ก่อนสำรวจลักษณะของเสียจำเป็นต้องทราบลักษณะคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกที่ต้องตรวจสอบดังตารางที่ 1.3


ตารางที่ 1.3 ลักษณะคุณภาพผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่ต้องตรวจสอบ	คุณสมบัติ
ความสะอาด	ไม่ปนเปื้อน
มิติกล่อง	$\pm 3$ มม.
รูปแบบการพิมพ์	ถูกต้อง
สีพิมพ์	ถูกต้อง
ร่องยาว	2-10 มม.
ร่องสลีต	$\pm 3$ มม.
ระยะการพิมพ์	$\pm 3$ มม.

การตรวจสอบลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตนั้น พนักงานประจำเครื่อง (นาย C) จะทำการสุ่มตรวจสอบตามลักษณะที่แสดงไว้ในตารางที่ 1.3 หลังจากเครื่องพิมพ์ผลิตกล่องออกมาจากชุดนับ ถ้าพบของเสียหรือกล่องที่ไม่มีคุณภาพตามข้อกำหนด พนักงานจะทำการแยกของเสียนั้นออกและนำไปซึ่งน้ำหนักรายวันหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละกะ โดยข้อกำหนดในการสุ่มตรวจของเสียในแต่ละล็อตมีดังต่อไปนี้

- 1) ถ้าผลิตน้อยกว่า 200 ใบต่อล็อต จะสุ่มตรวจใบสอบ มัดแรก (n1) และมัดสุดท้าย (n2)
- 2) ถ้าผลิตมากกว่า 200 ใบต่อล็อต จะทำการสุ่มตรวจอย่างน้อย 200 ใบ/ล็อต


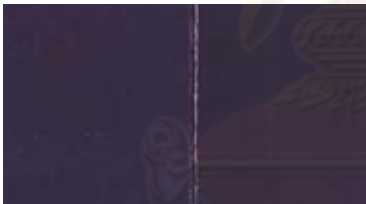

หมายเหตุ : กล่องประเภท 3 ชั้น (ลอน B และ C) มีกล่องหรือซีสบอร์ดจำนวน 20 ใบ/มัด  
กล่องประเภท 5 ชั้น (ลอน BC) มีกล่องหรือซีสบอร์ดจำนวน 10 ใบ/มัด

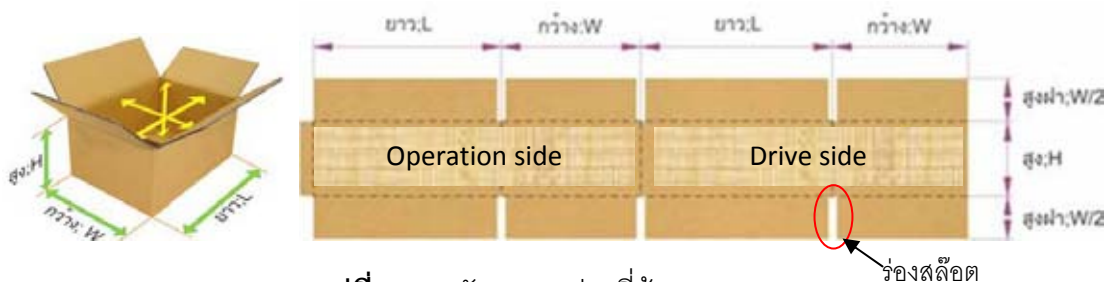

รูปที่ 1.12 ลักษณะกล่องที่ต้องตรวจสอบ

จากนั้นจึงได้ทำการสำรวจลักษณะของเสียที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม ปี 2553 เพื่อเลือกปัญหาของเสียที่มีปริมาณการเกิดมากที่สุดมาทำการวิจัย

ตารางที่ 1.4 ลักษณะและคำนิยามของปัญหา

ลักษณะของเสีย	คำนิยามของปัญหา
<p>พิมพ์ไม่ติด (Print Void)</p> 	สีพิมพ์ขาดเป็นบางส่วน
<p>พิมพ์เลอะ (Dirty Print /Fillin)</p> 	สีพิมพ์ที่เลอะหรือเปื้อนในตำแหน่งที่อยู่นอกเหนือจากแบบสกรีนที่ต้องการ เช่น เปื้อนเป็นรอยยาว หรือสีบริเวณขอบกระจายเหมือนขนนก
<p>พิมพ์สีเข้ม (Dark Print Color)</p> 	สีพิมพ์เข้มกว่าสีมาตรฐานที่พิมพ์บนกล่อง ที่เกิดขึ้นเฉพาะจุด (ดำ) หรือทั่วทั้งใบ
<p>พิมพ์สีจาง (Weak Print Color)</p> 	สีพิมพ์อ่อนกว่าสีมาตรฐานที่พิมพ์บนกล่อง ซึ่งเกิดทั่วทั้งใบ
<p>พิมพ์เลื่อน (Register)</p> 	แบบพิมพ์ไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์

ตารางที่ 1.4 (ต่อ) ลักษณะและคำนิยามของปัญหา

ลักษณะของเสีย	คำนิยามของปัญหา
<p><b>สล็อตเลื่อน (Shift Slot)</b></p> 	<p>ร่องสล๊อตของกล่องเลื่อนไปตำแหน่งเดิม</p>
<p><b>เศษตัดไม่ขาด</b></p> 	<p>ส่วนที่มีการตัด ตัดออกไม่หมด เช่น ลิ้นกล่อง เป็นต้น</p>
<p><b>กล่องหัก/ฉีกขาด</b></p> 	<p>กล่อง (แผ่นกระดาษลูกฟูก) ขาดหรือแยกตัวจากกัน</p>
<p><b>ทับรอยแตก (Cracking (Score))</b></p> 	<p>รอยหักของกล่องในบริเวณที่มีการทับรอย</p>
<p><b>อื่น ๆ</b></p> 	<p>เช่น กาวติดระหว่างใบ, กาวไม่ติดหลุดง่าย</p>


ความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังตารางที่ 1.4 ข้างต้น สามารถจำแนกลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นได้เป็น 9 ลักษณะ โดยการเกิดของเสียในแต่ละลักษณะมักเป็นพบอยู่เป็นประจำแต่เกิดในปริมาณไม่มาก ส่วนลักษณะของเสียที่นาน ๆ เกิดขึ้นได้จำแนกไว้ในส่วนอื่น ๆ

ตารางที่ 1.5 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคมถึงมีนาคม ปี 2553

ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น	จำนวน (ใบ)	% ของเสียเทียบกับจำนวนของเสียทั้งหมด
สลัดเลื่อน	16,308	35.51
พิมพ์สีเข้ม	7,940	17.29
กล่องหัก/ฉีกขาด	6,691	14.57
พิมพ์เลื่อน	6,048	13.17
พิมพ์เลอะ	3,975	8.66
พิมพ์สีจาง	2,132	4.64
พิมพ์ไม่ติด	1,566	3.41
ทับรอยแตก	6,78	1.48
เศษตัดไม่ขาด	3,74	0.81
อื่น ๆ	212	0.46
<b>รวม</b>	<b>45,924</b>	

ตารางที่ 1.5 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนปริมาณของเสียจากการสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2553 จากจำนวนที่ผลิตทั้งหมด 3,997,428 ใบ พบว่า ของเสียประเภทสลัดเลื่อนมีปริมาณการเกิดมากที่สุดจำนวน 16,308 ใบ คิดเป็น 33.51% ของจำนวนของเสียทั้งหมด และเมื่อนำประเมินระดับความสำคัญโดยกราฟพาราโตจะได้นิยามที่ 1.13


ปริมาณของเสียที่เครื่องจักรต้นแบบตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม ปี 2553

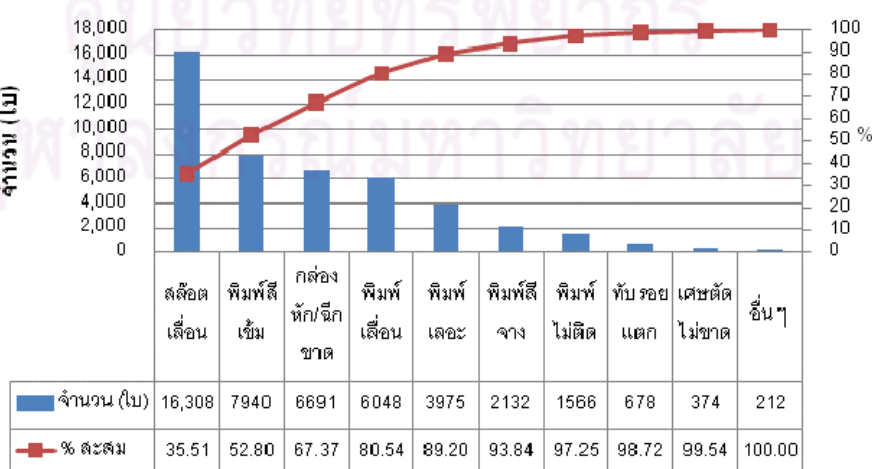

รูปที่ 1.13 สัดส่วนของเสียที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบ (3FG96-1)

จากรูปที่ 1.13 ปัญหาสล๊อตเลื่อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบนี้มักเกิดขึ้นกับกล่องเกือบทุกขนาดและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับปัญหาอื่น ๆ เมื่อเกิดของเสียประเภทสล๊อตเลื่อนจำนวนมาก ทางโรงงานจะต้องทำการวางแผนการผลิตซ้ำ (Re-plan) เพื่อทดแทนกล่องที่จากของเสียดังกล่าวนี้ไป ทำให้สูญเสียเวลา, แรงงานและวัตถุดิบในการผลิตกล่องใหม่จากปัญหานี้เป็นประจำ

นิยามของคำว่า “สล๊อตเลื่อน” นั้นหมายถึง ขอบร่องสล๊อตที่อยู่บนกล่องทั้งฝาด้านและด้านล่างมีการเลื่อนขึ้นหรือต่ำกว่าเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิน 3 มม. ซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยทั่วไปที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ มิฉะนั้นจะทำให้กล่องมีรูปทรงผิดเพี้ยนไปหรือเกิดเป็นรูช่องว่างที่ขอบกล่อง ดังรูป 1.14

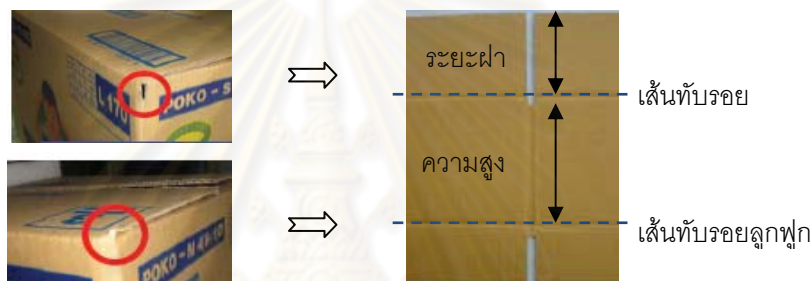

รูปที่ 1.14 แสดงตัวอย่างปัญหาเรื่องสล๊อตเลื่อนในกล่องกระดาษลูกฟูก

ระยะร่องสล๊อตดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงกล่องและระยะฝากล่องทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นเพื่อรักษาความถูกต้องของระยะสล๊อตนี้ พนักงานต้องทำการปรับแต่งเครื่องจักรให้เหมาะสมในการผลิตกล่องแต่ละสล๊อต ทั้งในช่วงที่เริ่มทดลองก่อนผลิตและขณะทำการผลิตจนกว่าระยะสล๊อตนี้จะอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งด้านขนาดและประเภทของลอน ทำให้เสียเวลาและสูญเสียกล่องจากการปรับให้ร่องสล๊อตอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือตามเงื่อนไขของลูกค้าอยู่เสมอ

จากการสังเกตการณ์และสอบถามระหว่างพนักงานประจำเครื่องเกี่ยวกับปัญหาสล๊อตเลื่อนนั้น พบว่า ปัญหานี้มีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

- 1) เกิดจากแผ่นกระดาษลูกฟูก (ซีสบอร์ด) ที่งอ (กระดาษงอ) เข้ามาในเครื่องพิมพ์
- 2) เกิดจากเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะเงื่อนไขที่เหมาะสม

แต่สาเหตุจากกระดาษงอนั้นเป็นปัจจัยที่แผนกพิมพ์ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์เฉพาะในส่วนสภาวะเงื่อนไขของเครื่องพิมพ์ที่ทำให้เกิดปัญหาสล๊อตเลื่อน โดยได้เลือกกล่องขึ้นมา 1 ชนิดเพื่อเป็นตัวแทนการวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางการเลือกตัวแทนกล่องและวิเคราะห์สภาวะเงื่อนไขได้ไว้กล่าวในบทที่ 3

### 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.4.1 พิจารณาในส่วนของแผนกพิมพ์ประเภทความสูญเสียจากแผนกพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ต้นแบบ
- 1.4.2 ศึกษาเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดกับเครื่องพิมพ์ต้นแบบที่ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เกิดความผิดปกติ โดยเลือกปัญหาสล็อตเลื่อนที่กล่องมาวิเคราะห์ปัญหา
- 1.4.3 เครื่องมือตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่นเทคนิค PFMEA และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) เป็นต้น

### 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การวิจัยครั้งนี้ได้นำเอาแนวทางการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพหรือเสถียร Quality Maintenance หนึ่งในแปดเสาของ TPM มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (PFMEA) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

- 1.5.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ
- 1.5.2 ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา และสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- 1.5.3 ดำเนินขั้นตอนตามแนวทางการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ 10 ขั้นตอน ดังนี้
  - 1.5.3.1 สำนักรวการเกิดของเสียและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเสียกับกระบวนการและเครื่องพิมพ์โดยใช้ QA matrix แล้วแบ่งระดับความสำคัญของโหมดของเสียตามคุณลักษณะทางด้านคุณภาพ
  - 1.5.3.2 จัดทำตารางการตรวจสอบสถานะเงื่อนไข 4M เพื่อตรวจสอบว่ามีเกณฑ์มาตรฐานครบหรือไม่ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่
  - 1.5.3.3 จัดทำตารางรวบรวมจุดบกพร่อง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง
  - 1.5.3.4 ประเมินลำดับความสำคัญของจุดบกพร่องซึ่งจะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อลักษณะของเสีย โดยใช้ FMEA
  - 1.5.3.5 ดำเนินการค้นหาสาเหตุของจุดบกพร่องโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) 8 ขั้นตอน ดังนี้
    - ขั้นที่ 1 แยกแยะปรากฏการณ์ของจุดบกพร่องให้มีความชัดเจน

- ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปรากฏการณ์โดยพิจารณาในเชิงกายภาพ และอธิบายปรากฏการณ์จากหลักการและกฎเกณฑ์
- ขั้นที่ 3 ค้นหาและรวบรวมปัจจัยที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ในทุกกรณี
- ขั้นที่ 4 ศึกษาสาเหตุความเกี่ยวข้องระหว่างปรากฏการณ์กับเครื่องจักร, วิธีการ, วัสดุและคนและรวบรวมวิธีการตรวจวัด
- ขั้นที่ 5 ทบทวนค่าเกณฑ์มาตรฐานและกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม
- ขั้นที่ 6 ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ โดยใช้เงื่อนงำจากขั้นตอนที่ 5
- ขั้นที่ 7 หาวิธีการแก้ไขสาเหตุต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความผิดปกติ
- ขั้นที่ 8 ปรับปรุงให้จุดบกพร่องทั้งหมดกลับสู่สภาพปกติ และการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ตามมาตรฐานในขั้นที่ 5

- 1.5.3.6 ประเมินความสำคัญของจุดบกพร่องโดยใช้ FMEA ครั้งที่ 2 หลังจากมีมาตรการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักร
- 1.5.3.7 ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรตามมาตรการแก้ไขที่ได้เลือกมา
- 1.5.3.8 ทบทวนตารางการตรวจสอบสภาวะเงื่อนงำ 4M จากในขั้นที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาว่าเกณฑ์มาตรฐานถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจึงทำการแก้ไข
- 1.5.3.9 รวบรวมรายการตรวจสอบและกำหนดสภาวะเงื่อนงำ 4M ในขั้นที่ 8 แล้วกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ โดยจัดทำเป็นโดยทำ QM matrix
- 1.5.3.10 จัดทำ Visual Control มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (Q-component) จากตาราง QM matrix แล้วนำไปติดที่เครื่องจักร
- 1.5.4 อภิปรายเสนอแนวทางร่วมกับทางโรงงานเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุง
- 1.5.5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
- 1.5.6 จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 เพื่อนำแนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) มาใช้ในลดปัญหาด้านคุณภาพที่มีอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับโรงงานตัวอย่าง หรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีการดำเนินกิจกรรม TPM
- 1.6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) ในการวิเคราะห์ความสูญเสียแบบเรื้อรัง

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ์และขึ้นรูปของการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โดยสาเหตุและปัญหาที่ได้ศึกษานั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สภาวะเงื่อนไขของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดของเสีย ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC 7 Tools ดังนี้

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

ธัญญาภรณ์ (2551) ได้กล่าวถึง Juran J.M. (1993) ที่ได้ให้ความหมายของการบริหารคุณภาพไว้ว่าหมายถึงกระบวนการของการชี้แจงและบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร (Quality management is the process of identifying and administering the activities needed to achieve the quality objectives of and organization.) โดยกระบวนการในการบ่งชี้และบริหารกิจกรรมประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)

##### **ความหมายของการปรับปรุงคุณภาพ**

*การปรับปรุง (Improvement)* หมายถึง การยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะได้มาจากการทบทวนผลการปฏิบัติงานเดิมแล้วดำเนินการวางแผนใหม่ (Re-planning) และการควบคุมใหม่ (Re-control) เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

*การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)* คือ กิจกรรมที่เป็นวิธีการ เป็นระบบ และกระทำอย่างต่อเนื่องให้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางคุณภาพ มีการตั้งเป้าหมาย และมีการชี้แจงอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายนั้น มีการวางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีการนำแผนการปฏิบัติ มีการตรวจสอบผลลัพธ์ และมีการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อจำเป็น

กิจกรรมการปรับปรุงที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจร PDCA จะประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแก้ไข ซึ่งจะเริ่มจากการทำงานวางแผน การนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้จะมีการทบทวนแผนการปฏิบัติการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การปรับปรุง



สามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งคือ การทำการวางแผน การกระทำการตรวจสอบ และการแก้ไขซ้ำอีก (PDCA) การทำตามวงจร PDCA อย่างตั้งใจและถูกต้องจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน เมื่อหมุนวงจร PDCA ซ้ำ ๆ จะทำให้การปรับปรุงและทำห้ระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ การกระทำตามวงจร PDCA นี้จะสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคุณภาพ

- (1) เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
- (2) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
- (3) แก้ไข ปรับปรุง และป้องกันข้อผิดพลาดในระยะสั้นโดยมุ่งความสนใจในการหาทางลดอัตราข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
- (4) ภายหลังจากการดำเนินการในระยะสั้นแล้ว ทำการพิจารณาปรับปรุงในระยะยาว โดยมุ่งความสนใจไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยไม่ ให้มีข้อบกพร่อง (Zero defect)
- (5) การลดต้นทุน

ภัทธีรียา กิตติเจริญเกียรติ (2547) ได้อ้างถึง Shenoy,D., and Bhadury,B. (1998) ที่ได้ให้คำนิยามของการบำรุงรักษาเครื่องจักรไว้ว่า การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นการสงวนหรือรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะเงื่อนไขการทำงาน ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรนี้ สามารถครอบคลุมไปถึงกิจกรรมหรืองานที่มีความสัมพันธ์กับการสงวนรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเป็นการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติ โดยกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรนี้จำเป็นต้องใช้อะไหล่สำรอง (Spare parts) กำลังคน (Manpower) เครื่องมือ (Tools) และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ซึ่งความพร้อมและการใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดงานหรือกิจกรรมไปถึงการทำ ความสะอาด การหล่อลื่น การเฝ้าติดตาม การวางแผนและการจัดลำดับงาน

จากนิยามการบำรุงรักษาเครื่องจักรดังกล่าว จะเห็นว่าการบำรุงรักษาเครื่องจักรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการผลิต และเมื่อทำการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมการบำรุงรักษา เครื่องจักรและการผลิตพบว่า “วัตถุประสงค์ของการผลิต คือ ทำการผลิตให้ได้มาซึ่งผลผลิต (Productivity-P) ที่ต้องการ ด้วยคุณภาพ (Quality-Q) ที่ได้มาตรฐาน ต้นทุน (Cost-C) ต่ำ การส่งมอบ (Delivery-D) ต้องเป็นไปตามกำหนดการและแผนงานที่วางไว้ การผลิตต้องอยู่ใน

ระดับที่สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย (Safety-S) ให้แก่พนักงานและทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ (Morale-M) ที่ดี” ซึ่งในการผลิตจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรการผลิต ส่วนที่ได้มาซึ่งความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นวัตถุประสงค์หลักของการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “วัตถุประสงค์หลักของการบำรุงรักษาเครื่องจักร คือ ต้องการควบคุมความสามารถในการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์โดยให้มีต้นทุนต่ำที่สุดและต้องขยายอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์” (Shenoy,D., and Bhadury ,B. , 1998)

วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาเครื่องจักรในสมัยก่อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือเริ่มจากการเสียแล้วซ่อม (Breakdown Maintenance: BM) ต่อมาเริ่มมีแนวคิดในการป้องกันเหตุขัดข้อง หรือการชำรุดของเครื่องจักรโดยใช้แนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ซึ่งจากแนวคิดของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เริ่มมีความต้องการให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในงานตน โดยเฉพาะพนักงานปฏิบัติงานที่ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้พนักงานนั้นสามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรของตนได้จนทำให้เกิดแนวคิดของการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาที่ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) ขึ้นในปัจจุบัน

ความหมายหรือคำจำกัดความของกิจกรรม TPM นั้นมีหลายความหมายแต่สิ่งสำคัญของ TPM คือ ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตและลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งตัวชี้วัดคือ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมแปดเสาหลักของ TPM ดังนี้

#### (1) การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)

เป็นเสาการศึกษา และฝึกอบรม เป็นแรกที่เริ่มก่อตั้งเพื่อให้ความรู้แก่คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงให้รู้ว่า TPM คืออะไร ทำอย่างไร และได้ประโยชน์อย่างไร และยังต้องจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพราะ TPM มีเป้าหมายเปลี่ยนคนเดินเครื่องให้เป็นช่าง คือทั้งเดินเครื่องและซ่อมเครื่องได้ และทำหน้าที่ได้หลากหลาย ต้องเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุง (Kaizen) PDCA การคำนวณค่า KPI ต่างๆเพื่อใช้ติดตามการทำกิจกรรม

## (2) การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

การปกป้องเครื่องจักรของตนเอง คำว่า "บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง" หมายถึง ผู้ใช้เครื่องแต่ละคนสามารถทำการตรวจสอบประจำวัน หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ซ่อมแซมเบื้องต้น สังเกตความผิดปกติของเครื่อง และตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ตนเป็นผู้ใช้งานอย่างละเอียดใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ปกป้องเครื่องจักรของตนเอง"

## (3) การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)

การปรับปรุงเพื่อลด Loss แต่ละประเภทไปที่ละเรื่องโดยเริ่มจาก Loss ที่มีผลต่อค่า OEE มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุด การปรับปรุงงานเฉพาะเรื่องสามารถวัดผลได้โดยการดูจากค่า OEE หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การปรับปรุงงานเฉพาะเรื่องก็คือการปรับปรุงค่า OEE ของทีมเฉพาะกิจร่วมกับผู้ใช้เครื่องจักรนั่นเอง

## (4) การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

การที่ฝ่ายซ่อมบำรุงดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้ดีตลอดเวลา นั่นก็คือกิจกรรมเพื่อให้เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานสูง (Availability) และเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการซ่อมบำรุง (Maintainability) โดยแบ่งย่อยออกเป็น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง การป้องกันการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาเมื่อขัดข้อง

## (5) ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment)

คือสิ่งที่ทำกิจกรรมที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในองค์กร โดยเฉพาะในขณะที่ทำงาน เพราะจะทำให้พนักงานเสียชีวิต และท้อถอยในการร่วมทำกิจกรรม TPM ไม่กล้าที่จะเรียนรู้ที่จะซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยตัวเองอีก และไม่ยอมรับกิจกรรมในการลด Losses อื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องทำเน้นเรื่องการทำงานที่มีผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น สภาพแวดล้อม ในโรงงานที่มีมลพิษ การยกของหนักโดยไม่มีเครื่องช่วยต้องถูกขจัดให้หมดไป เสียงในโรงงานดังเกินมาตรฐาน อากาศร้อน อบอ้าวไม่มีระบบระบายอากาศ กลิ่นเหม็นน่าเวียนหัว สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขจัดให้เป็นศูนย์ และรวมทั้งสิ่งต่างๆที่ทำให้สิ่งแวดล้อม รอบๆโรงงานเสื่อมโทรมลง ก็ต้องตั้งเป้าหมายขจัดให้หมดสิ้นไป

## (6) การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการประกันคุณภาพ และกิจกรรมการควบคุมเครื่องจักรเข้าด้วยกัน โดยการติดตามคุณลักษณะทางด้านคุณภาพของชิ้นงานและการใช้งานของเครื่องจักรให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

## (7) การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)

การออกแบบเครื่องมือเพื่อป้องกันการบำรุงรักษา ต้องทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ส่งเสริมการบำรุงรักษา (Maintainability) ส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operability) ประหยัดทรัพยากร ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความอ่อนกปรองค์ (Flexibility) โดยมีแนวคิดในการเริ่มต้นเครื่องจักรใหม่

#### (8) การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration)

เป็นเสาสุดท้ายของ TPM (คุณสามารถเพิ่มเสาได้อีกถ้าคิดว่ามีประโยชน์) เสานี้คล้าย 5ส คือ สะสาง เพื่อสะอาด จนมีความสะดวก สร้างมาตรฐาน และรักษาสภาพจนเป็นนิสัย แต่สิ่งที่เน้นมากกว่านี้คือ เน้นเรื่อง การรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการสรุปข้อมูล หรือตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้ติดตามการดำเนินกิจกรรมการผลิต และการทำ TPM ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เน้นการเอาข้อมูลเดิมที่เป็นประโยชน์ (MP Information) มาใช้ปรับปรุงการผลิต และเครื่องจักร

จากนิยามของกิจกรรมทั้ง 8 เสาของกิจกรรม TPM มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียขึ้นจากกระบวนการเครื่องจักรก็คือ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) ซึ่งหมายถึง “เป็นกิจกรรมที่จะมีการใช้แนวคิดในการรักษาเครื่องจักรให้สมบูรณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุแปรรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด” (สมชัย อัครทิวา, 2547) หรือเป็นกิจกรรมที่ป้องกันการเกิดของเสีย โดยควบคุมสภาวะเงื่อนไขของกระบวนการและเครื่องจักรให้เหมาะสม โดยเป้าหมายของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพมีดังต่อไปนี้

- ลดจำนวนข้อร้องเรียน (complaint) จากลูกค้า
- ลดจำนวนสินค้าคืน (returned goods)
- ลดจำนวนของเสีย (defect) ในกระบวนการ

#### 1) ความหมายของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) ได้ให้ความหมายของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพไว้ 2 ความหมาย คือ

การบำรุงรักษาในความหมายเชิงกว้าง หมายถึง การควบคุมสภาวะเงื่อนไขทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนทางธุรกิจ, การออกแบบ, การพิจารณาเทคนิคการผลิต, และขั้นตอนการผลิต

การบำรุงรักษาในความหมายเชิงแคบ หมายถึง การควบคุมสภาวะเงื่อนไขที่ต้นเหตุในขั้นตอนการผลิตเท่านั้น

ในที่นี้จะขอขยายความเฉพาะการบำรุงรักษาในความหมายเชิงแคบ ซึ่งหมายถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อหามาตรการเชิงป้องกัน ซึ่งคำว่า “มาตรการป้องกัน” นั้นหมายถึง การทำการค้นหาสภาวะเงื่อนไขของกระบวนการหรือเครื่องจักรไม่ให้ผลิตของเสีย และทำการควบคุมดูแลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงื่อนไขเหล่านั้น โดยสามารถกำหนดนิยามของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพได้ดังนี้

มุ่งเน้นเครื่องจักรที่จะไม่ผลิตของเสีย เพื่อรักษาสภาวะที่จะผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น (สภาวะของดี 100%)

- กำหนดสภาวะเงื่อนไข “ของเสียเป็นศูนย์”
- ป้องกันการเกิดของเสียโดยควบคุมสภาวะเงื่อนไขเหล่านั้นให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ทำการตรวจเช็คและวัดค่าสภาวะเงื่อนไขเหล่านั้นตามระยะเวลาเป็นระยะ ๆ
- ทำนายความน่าจะเป็นในการเกิดของเสียโดยการสังเกตแนวโน้มของค่าที่วัดได้
- หามาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า

## 2) แนวคิดพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

แนวคิดพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ คือ ต้องการป้องกันการเกิดของเสียล่วงหน้าที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรและสภาวะเงื่อนไขของกระบวนการ โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียสามารถพิจารณาได้เป็น 4 ปัจจัย (4M) คือ ทักษะความชำนาญของพนักงาน (man) เครื่องจักร (machine) วัสดุ (material) และวิธีการ (method) ซึ่งรายละเอียดของคำว่า 4M ได้อธิบายไว้หัวข้อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis)

คำว่า “การกำหนดสภาวะเงื่อนไข” หมายถึง การศึกษากลไกในการเกิดของเสีย โดยการกำหนดขอบเขตของสภาวะที่จะต้องควบคุมดูแลให้เกิดของดี และทำให้เกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุกับของเสียที่เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM) ซึ่งเป็นอีกเสาหนึ่งของกิจกรรม TPM โดยพนักงานปฏิบัติงานควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคการผลิตให้สามารถดูแลควบคุมสภาวะเงื่อนไขไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต

สิ่งสำคัญในการกำหนดสภาวะเงื่อนไขที่ไม่ผลิตของเสีย คือ การเปลี่ยนจากวิธีการแก้ไขปัญหาของเสียหลังการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มาเป็นการตรวจสอบค่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเป็นระยะ ๆ แล้วทำการแก้ไข เพื่อให้สามารถแก้ไขของเสียล่วงหน้าได้

### 3) ขั้นตอนพื้นฐานในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ

#### 3.1) การสำรวจของเสีย

เริ่มด้วยการแจกแจงชนิดของเสียที่เกิดปัญหาในแต่ละกระบวนการ และทำการสำรวจสภาพที่แท้จริง โดยใช้หลักการ 3G (สถานที่จริง ของจริง และปรากฏการณ์) จากนั้นทำการค้นหาและแยกชนิดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ รวมทั้งความถี่ในการเกิดของเสียและระดับผลกระทบของการเกิด แล้วจัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงแก้ไข

#### 3.2) การดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและการค้นหาจุดบกพร่องพร้อมทั้งแก้ไข

สิ่งสำคัญในการหาสาเหตุของเสีย คือ ทำความเข้าใจปัญหาและการค้นหาสาเหตุของการเกิดของเสียโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการมีความชัดเจนมาทำการกำหนดสถานะเงื่อนไขเพื่อกำจัดหรือแก้ไขปัญหของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนให้หมดไป โดยการใช่วิธีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) หรือ การวิเคราะห์ “Why-Why” ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อใช้แก้ไขปัญหา

#### 3.3) การกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละหัวข้อรายการของการตรวจเช็คและการติดตามยืนยันผลลัพธ์

เมื่อกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละหัวข้อรายการของการตรวจเช็คและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้ว ต่อไปจะต้องตรวจสอบยืนยันถึงความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้ายังไม่เป็นพอใจแสดงว่าหัวข้อของรายการตรวจเช็คบางรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ค่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เหมาะสม ในกรณีนี้ต้องจำเป็นต้องย้อนกลับไปทำการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) อีกครั้ง

#### 3.4) การรวบรวมรายการสำหรับการตรวจเช็คและการลดระยะเวลาในการตรวจเช็ค

เมื่อได้รายการตรวจเช็คแล้วจำเป็นต้องรวบรวมและทำให้เงื่อนไขต่าง ๆ มีความให้กระชับและเป็นทีพอใจ คือ

- ทำรายการที่ต้องตรวจเช็คให้เหลือน้อย คือ พยายามรวบรวมสรุปรายการที่ต้องตรวจเช็ค
- ทำระยะเวลาในการตรวจเช็คให้นานขึ้น คือ ต้องกำจัดสถานะเงื่อนไขที่ทำให้เครื่องจักรเสียออกไป
- ทำระยะเวลาในตรวจเช็คให้สั้นลง คือ กำจัดหรือแก้ไขจุดที่ยากลำบากในการตรวจสอบ ซึ่งหน้าที่ของกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM)

### 3.5) การทำ QM (การบำรุงรักษาคุณภาพ) เมทริกซ์ และการการเขียน เกณฑ์มาตรฐาน

QM Matrix หมายถึง ตารางที่รวบรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์และค่าเกณฑ์มาตรฐานของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร เพื่อให้การควบคุมดูแลภาวะเงื่อนไขในรายการตรวจเช็คเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ของ QM Matrix มีดังต่อไปนี้

- ทำให้ทราบถึงผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการรายการตรวจเช็คในแต่ละรายการที่รวบรวมไว้
- ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของเครื่องจักรที่ต้องควบคุมดูแล เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้
- ทำให้ทราบรายละเอียดในแต่ละรายการของสภาวะเงื่อนไขนั้น ๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ, ระยะเวลาการตรวจเช็ค และช่วงของค่าเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม เป็นต้น

เมื่อจัดทำ QM Matrix แล้วจึงนำไปเขียนลงในเอกสารมาตรฐานในการควบคุมสภาวะเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งการแสดงตัวอย่างของ QM Matrix (ผศ. ดร.สมชัย อัครทิวา 2545 : หน้า 396) ดังรูปที่ 2.1

ชื่อผลิตภัณฑ์			
ชื่อกระบวนการ	1 X X X	2 X X X	3 X X X
ชื่อเครื่องจักร	1 X X X	1 X X X	1 X X X

ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	Setting jig	Whetstone spindle	Whetstone head	หัวของชิ้นงาน
รายการตรวจเช็ค	ปริมาณ offset	การสันสะเทือน	รอบเวลาของการเจีย	การสันของผิว
เครื่องตรวจวัด	Master plates	เครื่องวัดการสันสะเทือน อย่างง่าย	visicorders	dial gauge
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	$A \pm 1.02 \text{ mm}$	ต่ำกว่า 1.5 mm/s	ภายใน B%	ต่ำกว่า 0.005 mm
รอบการตรวจเช็ค	ขณะเตรียมการ	1/2W	1/W	ขณะเปลี่ยนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบ	พนักงานปรับแต่ง	พนักงานเดินเครื่อง	พนักงาน PM	พนักงานเดินเครื่อง
ลักษณะทางด้านคุณภาพ	ความหยาบของผิวต่ำกว่า a $\mu\text{m}$	○	○	○
	ระดับความกลมต่ำกว่า b $\mu\text{m}$	○	○	○
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน $c \pm 0.02 \text{ mm}$	○		○
	ระดับความเป็นทรงกระบอก 0.02/100 mm	○		○

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างตารางของ QM Matrix

#### 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้มีการนำเทคนิคที่คุ้นเคยจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) นำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (7 New QC Tools) และที่สำคัญได้นำแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องอย่าง PM Analysis และ Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาทางด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพอีกด้วย โดยหลัก ๆ มีดังนี้

##### 4.1) การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis)

Kunio Shirose (1990) ในที่ให้ความหมายของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) ว่าหมายถึง แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ความสูญเสีย/การชำรุดแบบเรื้อรังเป็นศูนย์ โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเกิดจุดบกพร่องเรื้อรังตามหลักการและกฎเกณฑ์ และการทำให้กลไกของการเกิดปรากฏการณ์มีความชัดเจน

โดยคำว่า PM มาจากตัวชื่อย่อ 2 ตัว คือ ตัว P และ ตัว M ความหมายของตัวอักษรสามารถอธิบายได้ดังนี้

P	มาจากคำว่า	Phenomena(non) Physical	หมายถึง	} การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ในเชิงกายภาพ
M	มาจากคำว่า	Mechanism  Machine Man Method Material	หมายถึง	

ระบบการวิเคราะห์ปรับปรุงโดยวิธี QC Story เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีสำหรับการปรับปรุงเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นการปรับปรุงจุดบกพร่องที่ต่ำกว่า 1% หรือปัญหาของเสียแบบเรื้อรังแล้วมักไม่ค่อยได้ผล นั่นคือ “จุดอ่อนของการวิธีกาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุ” จุดอ่อนนี้สามารถสรุปได้ว่า “การที่มีการดำเนินการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุโดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจถึงกลไกของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง และชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบให้



ดีพอ หรือไม่ได้พิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการและผลแล้ว ก็อาจจะทำให้ปัจจัยบางปัจจัยเกิดการ “ตกหล่น” ได้”

แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) ในแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายออกเป็นหัวข้อหลัก ๆ 8 หัวข้อ ดังนี้

#### 4.1.1) การทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน

สิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) คือ การทำปรากฏการณ์ในมีความชัดเจน มีหมายความว่า การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ โดยการสังเกตปรากฏการณ์จากสถานที่จริง และแยกแยะแฉงรูปแบบของการเกิดปรากฏการณ์นั้นจากลักษณะการเกิดปรากฏการณ์, สภาพ, ตำแหน่งที่เกิด, ความแตกต่างระหว่างเครื่องจักร และสิ่งสำคัญของการทำให้ปรากฏการณ์มีความชัดเจน มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สะสางและป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้าเนื่องจากการคาดคะเน โดยการสะสางรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากการสังเกต

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเกตสิ่งเกิดขึ้นจริงโดยใช้หลัก 3G (สถานที่จริง, ของจริง และสถานการณ์จริง) ด้วยตาของตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 แยกแยะแฉงปรากฏการณ์ที่สังเกตด้วย 5W 1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- Who (ใคร) มีความแตกต่างของการเกิดระหว่างพนักงานที่ทำการผลิตหรือไม่ เช่น กะกลางวันกับกลางคืน, พนักงานใหม่กับพนักงานเก่า
- What (อะไร) มีความแตกต่างของการเกิดระหว่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์หรือไม่ เช่น ชนิดวัสดุ, ระหว่างลอต, ขนาดหรือรูปร่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
- Where (ที่ไหน) มีความแตกต่างระหว่างการเกิดระหว่างเครื่องจักรหรือตำแหน่งหรือไม่ เช่น ชนิดเครื่องจักร, กระบวนการหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้น
- When (เมื่อไหร่) มีความแตกต่างของการเกิดระหว่างช่วงเวลาหรือไม่ เช่น ช่วงเริ่มต้นทำงานกับช่วงระหว่างทำงานมีความแตกต่างกันหรือไม่
- Which (แนวโน้มเป็นอย่างไร) มีลักษณะเฉพาะที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือไม่ เช่น มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- How (อย่างไร) มีความแตกต่างของสภาพของการเกิดหรือไม่ เช่น บ่อยครั้งหรือแทบไม่เกิด เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือเป็นครั้งคราว เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ต่อเนื่อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาความแตกต่างระหว่างสภาพปกติและสภาพที่ผิดปกติจากรายการที่ได้ทำการแยกแยะแ่งไว้ให้มีความชัดเจน

#### 4.1.2) การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ

ก่อนการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) ต้องทำความเข้าใจและศึกษาว่ากระบวนการแปรรูปและกระบวนการประกอบด้วยหลักการและกฎเกณฑ์อย่างไร การดำเนินงานที่สำคัญมีขั้นตอนในขณะทำการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมหลักการและกฎเกณฑ์ คือ ทำความเข้าใจหลักการและกฎเกณฑ์ของกระบวนการทำงานและการเคลื่อนไหว โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแผนภาพของกลไก

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนโครงสร้างและกลไก คือ จัดทำแผนภาพของโครงสร้างและกลไก และฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง คือ วาดภาพจุดสัมผัสระหว่างเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ เพื่อหาปรากฏการณ์เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณและสภาพการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพคือ ทำให้ปริมาณทางกายภาพที่เชื่อมโยงระหว่างสภาวะเงื่อนไขกับปรากฏการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจน

#### 4.1.3) การพิจารณาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด

สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด หมายถึง สภาวะเงื่อนไขแต่ละสภาวะที่ได้จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพด้วยขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น (สมชัย อัครทิวา, 2545) ซึ่งสภาวะเงื่อนไขที่พิจารณาในที่นี้คือ 4M โดยขั้นตอนในการพิจารณาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดมี 6 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แยกแยะส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องจักรที่ประกอบกัน

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมหน้าที่ชิ้นส่วนในขั้นตอนที่ 1 ของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ของหน้าที่กับปรากฏการณ์ในการเกิดของเสีย

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมสภาวะเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์การเกิดของเสีย

ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด เนื่องจากมาตรฐานต่าง และบุคคลที่ควรปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่ 6 ศึกษาสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดเนื่องจากคุณภาพของ วัสดุหรือกระบวนการก่อนหน้า

#### 4.1.4) การพิจารณาความสัมพันธ์กัน 4M

หมายถึง การพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะเงื่อนไขที่ เกิดขึ้นและก่อให้เกิดปรากฏการณ์กับเครื่องจักร วิธีการปฏิบัติงาน วัสดุ และคน

#### 4.1.5) การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น (ค่าเกณฑ์มาตรฐาน)

การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณากฎเกณฑ์ มาตรฐานของรายการแต่ละรายการเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าปกติหรือผิดปกติ (สมชัย อัครทิวา ,2545) โดยเริ่มจากการตรวจสอบมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ จากหลักการและ กฎเกณฑ์ของกระบวนการและกลไกการเกิดของเสีย รวมทั้งหน้าที่, โครงสร้างของเครื่องจักรและ มาตรฐานทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการ

#### 4.1.6) การพิจารณาวิธีการตรวจสอบ

การพิจารณาวิธีการตรวจสอบ หมายถึง การพิจารณาวิธีการตรวจวัด และตรวจสอบปัจจัยหรือสภาวะเงื่อนไขต่าง ๆ โดยวิธีการตรวจสอบมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสภาพที่เป็นจริงของรายการที่เป็นสภาวะ เงื่อนไขที่ก่อให้เกิด (ถ้าถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในระดับ 4M)

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความสัมพันธ์กับ 4M ที่ประกอบกันขึ้นเป็น สภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด โดยเฉพาะรายการที่มีผลลัพธ์ของการตรวจสอบคลาดเคลื่อนออกจาก ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ถ้าไม่ทราบ ให้กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานชั่วคราว)

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 4M โดยเฉพาะรายการที่มีผล การตรวจสอบคลาดเคลื่อนจากค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้

#### 4.1.7) การค้นหาจุดบกพร่อง

เป็นขั้นตอนที่ค้นหาจุดบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อนเพื่อเปรียบ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้วิธีการสังเกตแบบเดิม ๆ ที่ใช้กันในอดีต ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจ สาเหตุที่ก่อให้เกิดจุดบกพร่องที่ค้นพบอย่างดี กล่าวคือ หาวิธีการแก้ไขปัญหาคือครอบคลุมทั้ง ทางด้านกายภาพ และทางด้านปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต (4M)

#### 4.1.8) การเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและการดำเนินการ

ดำเนินการปรับปรุงหรือทำให้จุดบกพร่องทั้งหมดกลับสู่สภาพปกติ โดยมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ตามมาตรฐานในหัวข้อที่ 4.1.5 ซึ่งจะต้องทำให้การควบคุมดูแลรักษาสภาพทำได้จริง (ดร.สมชัย อัครทิวา,2545)

#### ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis)

##### ข้อดี

ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพเน้นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง ในปัจจุบันคือ เน้นความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลของเรื่องต่าง ๆ แทนการตัดสินความจริงต่าง ๆ ที่อาศัยประสบการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยจะใช้วิธีการวาดภาพหรือเขียนภาพกลไกด้วยตนเองก่อน ซึ่งสามารถทำให้เห็นถึงส่วนประกอบของเครื่องจักร และค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้ดีกว่าการใช้ การอธิบายกลไกและฟังก์ชันของเครื่องจักรที่บางครั้งไม่สามารถอธิบายเป็นเชิงกายภาพได้

##### ข้อเสีย


เทคนิคการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) นี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสภาวะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและต้องใช้เวลาในการศึกษาและประสบการณ์มากพอสมควร

#### 4.2) เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่น (Why-Why Analysis)

Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาหรือนั่งเทียน (สมชัย อัครทิวา,2546) รูปที่ 2.2 เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ

จากรูปที่ 2.2 เมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้มันเกิดโดยการตั้งคำถาม “ทำไม” สมมติว่าเราได้ปัจจัยมา 2 ข้อคือ ① และ ② เราต้องมาคิดต่อไปอีกว่าทำไม ① และ ② ถึงเกิดขึ้นมาได้ ในที่นี้เราได้พบว่าปัจจัยที่ทำให้ ① เกิดขึ้นคือ ①-1 และ ①-2 ส่วนปัจจัยที่ทำให้ ② คือ ②-2 ซึ่งเหมือนกับภาพยนตร์แนวสืบสวนในโทรทัศน์ เวลาที่มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น นักสืบจะพยายามค้นหาคำตอบของปริศนาต่าง ๆ โดยการถามว่า “ทำไม ทำไม ทำไม” ไปเรื่อย ๆ จะกว่าจะสืบสาวถึงตัวฆาตกร

และแล้วในช่อง “ทำไม” ช่องสุดท้าย (ตามรูปคือส่วนของ ) จะเป็นต้นตอของปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ ซึ่งเราสามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นต้นตอของปัญหา (ใครคือฆาตกร)

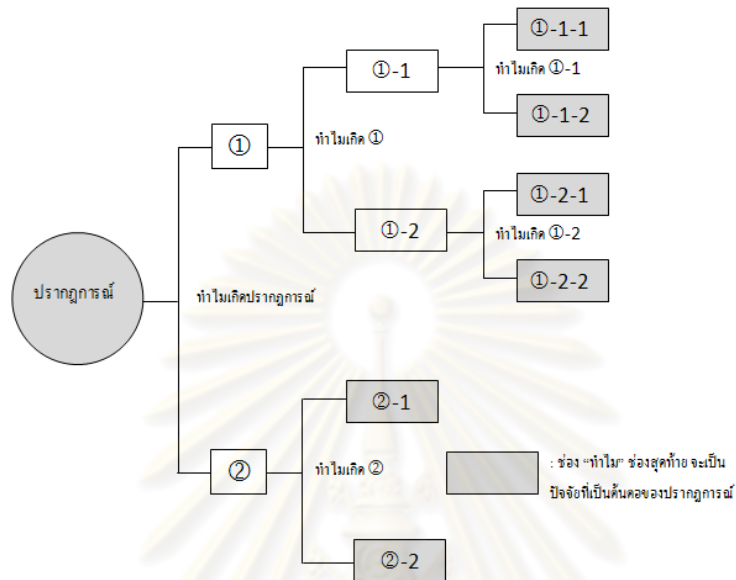

รูปที่ 2.2 แสดงวิธีการคิดของ Why -Why Analysis

**ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่น (Why-why Analysis)**

ข้อดี

เนื่องจากเทคนิคทั้งสองใช้แสดงการระดมสมองและความคิดอย่างไม่มีข้อจำกัดเทคนิค Why -Why Analysis นี้จะสามารถค้นหาสาเหตุถึงต้นตอที่แท้จริง เนื่องจากไม่ได้มาจากการการคาดเดาหรือประสบการณ์ในอดีต แต่เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบจาก 3G ทำให้เข้าใจถึงรายละเอียดของปัญหาได้ถูกต้องและชัดเจนมากกว่า การใช้ผังก้างปลาที่ใช้เพื่อค้นหาสาเหตุใหญ่ ๆ ในการกำหนดเป็นแนวทางคร่าว เพื่อใช้แก้ไขปัญหา

ข้อเสีย

เนื่องจากเทคนิค Why -Why Analysis นั้นจะต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดในการตรวจสอบของจริง (3G) ดังกล่าว ซึ่งการแยกแยะปัญหาอาจไม่มีความชัดเจนหรือรัดกุมพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ หรือการทำความเข้าใจในโครงสร้างหรือหน้าที่ของส่วนที่เป็นปัญหาไม่ดีพอ แล้วทำการสรุป ซึ่งผลที่ตามมาอาจทำให้การค้นหาสาเหตุต้นตอของปัญหาที่จริงคลาดเคลื่อนได้

#### 4.3) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis : PFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต หรือ FMEA คือ เทคนิคทางวิศวกรรมที่ใช้ในการกำหนดการบ่งชี้และขจัดปัญหา ความล้มเหลวและความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นมาแล้วในระบบงานออกแบบของกระบวนการและการบริการก่อนที่จะถึงลูกค้า ประเภทของ FMEA แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

- System FMEA ใช้ในการวิเคราะห์ระบบเพื่อหาข้อบกพร่องแนวโน้มที่เกิดกับการทำงานของระบบที่ต้องการปรับปรุง
- Design FMEA ใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการออกแบบให้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อกำหนดของลูกค้า
- Process FMEA ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อหาสาเหตุในการควบคุมปัจจัยและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการ
- Service FMEA ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการบริการที่ต้องการเน้นถึงข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ในที่นี่จะกล่าวถึงเฉพาะ Process FMEA (PFMEA) ซึ่งหมายถึง เทคนิคที่ช่วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการควบคุมกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสินค้านั้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น พนักงาน, เครื่องจักร, วัสดุ และวิธีการ เป็นต้น โดยทั่วไป แล้วเครื่องจักรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

##### 4.3.1) การพัฒนาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องผลกระทบ (นันทเดช ยุทธารักษ์, 2551, ทฤษฎี, หน้า 22)

การพัฒนาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis : PFMEA) มีขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลที่ได้ โดยแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้

1) เลือกหัวข้อที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตรายละเอียดให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากลักษณะปัญหาที่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าสูง หรืออาจเป็นหัวข้อปัญหาที่มักพบเกิดขึ้นบ่อย ๆ

2) ระบุวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 วิธี คือ

- การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-down Analysis) โดยทำการวิเคราะห์ระบบโดยรวม แล้วจึงแยกพิจารณาในส่วนย่อยของระบบ เช่น พิจารณาจากกรณีศึกษาทั้งคันก่อน หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ กระบวนการ คำนวณกระทบตามลำดับ

- การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Analysis) โดยทำการวิเคราะห์ระบบย่อยแต่ละส่วน จากนั้นจึงพิจารณาระบบโดยรวม เช่น พิจารณาจากชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไปหาชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ วิธีการนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีแรก

- การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (Component Analysis) โดยทำการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ พิจารณาข้อบกพร่องที่เกิดกับผู้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์จากนั้นนำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (Product Specification) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง

ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาการวิเคราะห์ความวิกฤติ ซึ่งเป็นการจัดลำดับผลกระทบข้อบกพร่องโดยทำการเปรียบเทียบกับผลกระทบข้ออื่น ๆ โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาลำดับความสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบของข้อบกพร่อง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรใช้ข้อมูลจริงที่ได้จากการเก็บบันทึกของเสียจากอดีตที่ผ่านมาหรือรายงานของเสียจากลูกค้า โดยลักษณะข้อบกพร่องของระบบ ระบบย่อย หรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบจากลักษณะบกพร่องรุนแรงที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นอันดับแรกในการนำมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

3) กำหนดขอบเขตของข้อบกพร่องที่จะวิเคราะห์ เพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจสอบ

4) ออกแบบตารางที่เหมาะสมเพื่อทำการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมเข้าด้วยกัน เช่น ได้มีการวัดความวิกฤติหรือไม่ และถ้ามีวัดอย่างไร

5) ระบุข้อบกพร่องของอุปกรณ์ระบบย่อยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Failure Mode) ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

6) วิเคราะห์หาผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Effects of Failure)

7) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบของข้อบกพร่อง (Severity) และทำการให้คะแนน และระบุ Class ซึ่งเป็นจุดสำคัญ จุดอันตรายที่ส่งผล severity เป็น 9-10 หรือ จุดที่ลูกค้าระบุใน Drawing ให้ดูแล/ควบคุมเป็นพิเศษ

8) ค้นหาสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่อง (Potential Causes of Failure)

9) กำหนดโอกาสในการเกิด (Occurrence) ของแต่ละข้อบกพร่อง และกำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนโอกาสในการเกิด

10) วิเคราะห์วิธีการในการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง Detection Method และกำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนการตรวจข้อบกพร่อง

11) คำนวณค่า Risk Priority Number (RPN) ซึ่งคำนวณได้จาก

$$RPN = S \times O \times D$$

12) เรียงลำดับผลกระทบตามคะแนน RPN จุดใดที่มีคะแนนสูงให้ทำการแก้ไขก่อน

13) ดำเนินการหาวิธีป้องกันเพื่อลดค่าความวิกฤติลง

14) ติดตามผลการปฏิบัติการและทบทวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบค่า RPN (Risk Priority Number) หรือดัชนีความเสี่ยง เป็นค่าที่ใช้กำหนดความสำคัญของ Failure Mode ที่เกิดจากผลคูณตัวเลขสามค่า คือ

$$RPN = S \times O \times D$$

S = ค่าความร้ายแรงของข้อบกพร่อง (Severity)

O = ค่าความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence)

D = ค่าความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection)

เกณฑ์การจัดลำดับค่า RPN จะขึ้นกับช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ ถ้าคะแนน RPN เท่ากันให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก S ถ้าคะแนน S เท่ากันอีก ให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก D โดยการประเมินค่า RPN เริ่มต้นจากการประเมินความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)”

- ความเสี่ยงเล็กน้อย (Minor) ไม่ต้องมีการปฏิบัติแก้ไข
- ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) อาจจะมีการปฏิบัติการแก้ไขบ้าง
- ความเสี่ยงสูง (High) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน และประเมินผลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงวิกฤติ (Critical) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

#### 4.3.2) ลักษณะของแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการทำการวิเคราะห์ลักษณะ

ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต



ภายหลังการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลสำหรับการทำการวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ซึ่งกระทำในขั้นตอนการเตรียมการสำหรับการทำ FMEA แล้ว กระบวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตจะเริ่มต้นด้วยการ ทำแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิที่บ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ระหว่างผลิต ซึ่งแผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนดังกล่าว จะเป็นรายการที่ต้องนำไปเติมในแถวแรกของตารางที่ออกแบบจากขั้นตอนการทำ PFMEA

(1) หมายเลข PFMEA

ระบุหมายเลขเอกสาร PFMEA ซึ่งอาจนำไปใช้ในการติดตามต่อไป  
ภายหลัง

(2) วัสดุ

กรอกชื่อและหมายเลขของระบบ ระบบย่อย หรือส่วนประกอบของ กระบวนการผลิตที่ทำการวิเคราะห์

(3) ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ

ใส่ชื่อของฝ่ายหรือกลุ่ม หรืออาจรวมถึงชื่อผู้ส่งมอบด้วย ด้าน กระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

(4) จัดทำโดย

กรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบริษัทของวิศวกรผู้รับผิดชอบใน การจัดทำกระบวนการ PFMEA

(5) ปี/รุ่น

กรอกชื่อปี รุ่น รวมทั้งสายการผลิตยานยนต์ ที่ทำการวิเคราะห์ซึ่งจะ เป็นประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการออกแบบ

(6) วันที่ป้อน

ระบุวันที่เริ่มต้นทำการวิเคราะห์กระบวนการ PFMEA ซึ่งไม่ควรช้า กว่าวันที่เริ่มต้นการผลิตตามกำหนดการ

(7) วันที่ของ PFMEA

ระบุวันที่จัดทำต้นฉบับ รวมทั้งวันที่ที่ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุด

(8) คณะทำงานหลัก

กรอกรายชื่อบุคคลและแผนกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและผู้มีอำนาจ หน้าทีในการกำหนดหรือดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ (ขอเสนอแนะให้ระบุรายชื่อ แผนก หมายเลข โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ ของสมาชิกในคณะทีมงานทั้งหมด)

## (9) หน้าที่ของกระบวนการและข้อกำหนด

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์ เช่น การกลึง ปรุปร่าง การเจาะ การเคาะ การเชื่อม การประกอบ เป็นต้น เพื่อเป็นการกำหนดจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ ลักษณะข้อความที่ใช้นั้นควรที่จะกะทัดรัดและเข้าใจง่าย ในกรณีที่กระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์มีหลายขั้นตอนและมีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันแต่ละกระบวนการ

## (10) ลักษณะข้อบกพร่องด้านศักยภาพ

โดยคณะที่ทีมงานจะต้องทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนว่าจะเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดในการออกแบบไว้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอันดับก่อนหน้าหรือถัดไป ทั้งนี้โดยกำหนดสมมติฐานว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การจัดซื้อวัสดุ และกระบวนการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ลักษณะสาเหตุของข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้นได้ อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ การโค้งงอ การแตกร้าว การลงดิน การยึดติดกัน การเสียรูปทรง การเปิดวงจร การเลื่อนจาง ความสกปรก การลัดวงจร การใช้งานชำรุด การปรับตั้งไม่ถูกต้อง การหมดสภาพของเครื่องมือ

## (11) ผลกระทบของข้อบกพร่องด้านศักยภาพ

คณะที่ทีมงานต้องทำการหาคำตอบว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร หากจุดบกพร่องที่ทีมงานได้ระบุไว้ในข้อ (10) ได้เกิดขึ้น โดยจุดบกพร่องหรือลักษณะอย่างหนึ่ง อาจเกิดผลกระทบได้หลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญคือ ทีมงานจะต้องพยายามใช้จินตนาการหรือความคิดในการค้นหารูปแบบผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพให้ได้มากและครอบคลุมทั้งหมด

## (12) ภาวะความรุนแรง (S)

ภาวะความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of Effect) คณะที่ทีมงานจะต้องทำการวิเคราะห์ และประเมินความรุนแรงของผลที่เกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีต่อลูกค้าภาวะความรุนแรงที่กล่าวถึงนี้ควรได้รับการประเมินไว้เป็นสเกลตั้งแต่ “1” ถึง “10” ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับ
อันตรายร้ายแรงโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การทำงานของยานยนต์และ/หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยไม่มี การเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยไม่มี การเตือน	10
อันตรายร้ายแรงแต่มี การเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ และ/หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐโดยมี การเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยมี การเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วนประกอบไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	หรือผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) หรือยานยนต์/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วนประกอบสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	หรืออาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	หรือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%) อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก หรือยานยนต์/ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ใช้งานได้	หรือผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไข, หรือยานยนต์/ส่วนประกอบถูกซ่อมนอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดังลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	หรือผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิต แต่นอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 25%) สังเกตได้	หรือผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตและในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือเกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler, Ford and General Motor

## (13) การจัดประเภท

คณะที่มงานอาจจะมีการจัดประเภทของระบบ ระบบย่อย หรือ ส่วนประกอบเพื่อการชี้บ่งว่าระบบดังกล่าวทำให้เกิดจุดวิกฤติ หรือจุดสำคัญต่อระบบการทำงาน เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตเพิ่มเติม เมื่อมีการจัดประเภทในกระบวนการผลิตจะต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบด้านการออกแบบ ทำการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องเชิงวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นจุดควบคุมต่อไป

## (14) สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องด้านศักยภาพและกลไก

การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง ถือได้ว่าในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการจัดทำ FMEA เนื่องจากการหาสาเหตุได้อย่างถูกต้องจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการระมัดระวังไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างสาเหตุของลักษณะเกิดข้อบกพร่องและผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง โดยที่มงานจะต้องทำการเขียนสาเหตุทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องอย่างละเอียดมาแต่ละข้อ การวิเคราะห์การเกิดข้อบกพร่อง ถือว่าการผลิตชิ้นส่วนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ที่ถูกระบุอยู่ในแบบของชิ้นส่วน สำหรับสาเหตุของข้อบกพร่องโดยทั่วไปอาจมีสาเหตุมาจากแรงบิดไม่ถูกต้องอาจจะสูงหรือต่ำเกินไป การเชื่อมไม่ถูกต้อง เช่น ค่ากระแส เวลา แรงดัน ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด กรรมวิธีการให้ความร้อนไม่ถูกต้อง เช่น เวลา อุณหภูมิ การปิดกั้น การระบายที่ไม่เพียงพอ การหล่อลิ้นไม่เพียงพอ ชิ้นส่วนประกอบไม่ครบหรือใส่ชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง เป็นต้น

## (15) โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น (O)

โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ได้แก่ แนวโน้มหรือโอกาสของสาเหตุที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากที่คณะที่มงานได้ทำการหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องแล้ว คณะที่มงานจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อ ในขั้นตอนนี้คณะที่มงานจะต้องจัดทำสเกลขึ้นมาเพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยปกติแล้วการกำหนดสเกลที่มีจำนวนระดับมาก ๆ สมาชิกในทีมจะต้องใช้ในการแบ่งระดับให้กับลักษณะข้อบกพร่องแต่ละข้อ ทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพลดลง โดยส่วนใหญ่ในการใช้งานแบบสเกล 1-10 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่

## ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นของการเกิดความล้มเหลว	โอกาสการเกิด	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	$\geq 100$ ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย	$\leq 0.01$ ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	1

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler, Ford and General Motor

### (16) การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน

การควบคุมกระบวนการปัจจุบันเป็นการระบุรายละเอียดที่ต้องการควบคุม เพื่อป้องกันมิได้เกิดข้อบกพร่องหรือการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่

### (17) โอกาสการตรวจสอบลักษณะข้อบกพร่อง (D)

โอกาสการตรวจสอบลักษณะข้อบกพร่อง (Detection) ได้แก่ การประเมินเพียงใด ซึ่งทีมงานจะต้องทำการประเมินว่าถ้ามีลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมปัจจุบันจะสามารถตรวจพบลักษณะข้อบกพร่องได้มากน้อยเพียงใด โดยการจัดลำดับของโอกาสในการตรวจพบจะอยู่ในลักษณะตรงข้ามกับการจัดลำดับโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง และความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง กล่าวคือ ถ้าโอกาสในการตรวจพบมีน้อย ค่าคะแนนหรือระดับจะมีค่ามาก ดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 2.4

## ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้ยากมาก	เป็นไปได้ยากมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อมหรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้ยาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
ต่ำมาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เครื่องมือวัดต่างๆตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่างๆได้ หรือใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือในกระบวนการย่อยต่างๆได้ โดยมีกรงเพื่อยอมรับในหลายระดับโดยไม่มีกรงยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน(มีการใช้เกจอัตโนมัติร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ)ซึ่งไม่สามารถที่จะส่งผลต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมากที่สุด	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดชิ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

หมายเหตุ : ชนิดของการตรวจสอบ A = ตัวป้องกันความผิดพลาด, B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ และ C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

แหล่งข้อมูล : Potential Failure Mode and Effect Analysis โดย Chrysler, Ford and General Motor

(18) ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงชี้้นำ (RPN)

ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงชี้นำหรือบางครั้งเรียกว่า Criticality Index นี้

ช่วยให้ทีมงานทราบว่าลักษณะข้อบกพร่องใดที่ทำให้กระบวนการผลิตประสบความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ การเปรียบเทียบค่า RPN ของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อสามารถทำให้ทีมงานจัดลำดับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญจากมากไปน้อย ในการพิจารณาดำเนินการเลือกลำดับก่อนหลังในการปฏิบัติการแก้ไขได้อย่างไรก็ตาม เมื่อภาวะรุนแรงสูงในกระบวนการผลิตที่ทีมงาน

จะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ค่า RPN ที่ได้ ค่า PRN มีค่าระหว่าง 1-100 โดย  $RPN = S \times O \times D$

#### (19) ปฏิบัติการเสนอแนะ

ทำการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาค่า RPN ซึ่งการดำเนินการนี้จะสามารถช่วยในการจัดลักษณะข้อบกพร่องหรือสามารถลดคะแนนตัวเลข RPN ลงได้ การแก้ไขควรพิจารณาจากสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่า RPN อันดับสูงก่อน โดยมุ่งหมายที่จะสภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้น และโอกาสการตรวจพบข้อบกพร่อง โดยทีมงานจะต้องทำการพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้มากกว่า 1 ทางเลือกสำหรับแต่ละสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง โดยปฏิบัติการแก้ไขป้องกันที่จัดทำขึ้นเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องที่จะทำให้ลักษณะข้อบกพร่องถูกกำจัดไปด้วยทันทีเช่นกัน หากไม่สามารถคิดปฏิบัติการป้องกันได้ พิจารณาวิธีในการลดค่า RPN ด้วยการอาจจะลดโอกาสที่ลักษณะข้อบกพร่องจะเกิดขึ้น ลดความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติการเสนอแนะให้ระบุว่า “ไม่มี”

#### (20) ความรับผิดชอบ (สำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ)

ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะรวมทั้งวันที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

#### (21) ปฏิบัติการที่ดำเนินการ

หลังจากปฏิบัติการได้รับการนำไปปฏิบัติตามแล้วให้ระบุรายละเอียดโดยย่อของปฏิบัติการที่ดำเนินการจริงพร้อมทั้งระบุวันที่ได้ดำเนินการ

#### (22) ผลการปฏิบัติการด้านค่า RPN

ในกระบวนการผลิต FMEA บางครั้งรวมเอาการทวนการคำนวณค่า RPN เข้าไปด้วย เพื่อวัดผลการปฏิบัติการแก้ไขต่อกระบวนการผลิตด้วยเมื่อปฏิบัติการแก้ไขเสร็จสิ้นลง จะต้องมีการบันทึกค่า RPN ก่อนและหลังดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข โดยค่า RPN ที่ลดลงเป็นหลักฐานยืนยันถึงประโยชน์จากการดำเนินการวิเคราะห์หาลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ

### 4.3.3) ประโยชน์ของการวิเคราะห์หาลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

1) ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ของการออกแบบและกระบวนการผลิต โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- 2) ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการคุณภาพ เพื่อระบุความเสี่ยงในแต่ละแผนและช่วยในการเตรียมการค้นหาวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ
- 3) มีประโยชน์สำหรับกรณีที่มีการออกแบบสินค้า หรือกระบวนการผลิตใหม่ ๆ โดยช่วยชี้บ่งและระบุข้อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องอันมีโอกาสดังเกิดขึ้นได้จากการออกแบบและกระบวนการผลิต
- 4) ช่วยลดจุดอันตรายและช่วยในการวางแผน ค้นหาวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- 5) ช่วยในการกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
- 6) ช่วยในการชี้จุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- 7) นำเสนอวิธีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำหรับปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการผลิต
- 8) เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- 9) ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนกำหนดคุณลักษณะของกระบวนการ

### 2.1.2 เครื่องมือในกลุ่มด้านคุณภาพ

มาซาคิ อิโม ได้กล่าวถึงเครื่องมือคุณภาพที่มีวิธีการที่แตกต่างกัน 2 วิธีในการแก้ปัญหา วิธีแรกจะใช้เมื่อมีข้อมูลอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องทำคือ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะกรณี ๆ ไป ปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต มักจะใช้วิธีการนี้ เครื่องมือทางสถิติ 7 ชนิด ในการวิจัยนี้ได้้นำเครื่องมือบางส่วนจากเครื่องมือทั้ง 7 ดังนี้

#### 1) แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagrams)

แผนภาพเหล่านี้แบ่งแยกปัญหาตามสาเหตุและผลที่ปรากฏ โดยมีกราฟแท่งแสดงลำดับความสำคัญของปัญหา และกราฟเส้นแสดงร้อยละสะสมของปัญหา

#### 2) แผนภาพกราฟ (Graphs)

มีกราฟอยู่หลายชนิดที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างที่ต้องการและเป้าหมายของการวิเคราะห์ กราฟรูปแท่งเป็นการเปรียบเทียบค่าของแท่งกราฟที่เหมือนกัน



ในขณะที่กราฟเส้นมักใช้เพื่อแสดงการขึ้นลงภายในช่วงเวลาหนึ่ง กราฟวงกลมแสดงส่วนแบ่งตามชนิดของค่าต่าง ๆ และแผนภาพเรดาร์ช่วยในการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ประเมินค่าไปแล้ว

นอกจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) ที่รู้จักกันดีแล้วยังมีเครื่องมือใหม่ที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากของเดิมมาเป็น “เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (7 New QC Tools)”

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (7 New QC Tools) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผน และป้องกันปัญหา เพื่อให้ได้นโยบาย และมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแปลความหมายในรูปแบบความคิดหรือระบบที่สลับซับซ้อนออกมา ในรูปของตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ที่ต้องอาศัยการระดมความคิดและวิธีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังเช่น แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram) ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยหาความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ ที่ได้จากการเสนอแนะขึ้นว่าแนวทางใด น่าจะมีความเป็นไปได้ มีความคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายได้ก่อน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด อย่างเต็มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจวรรณกรรมนี้แบ่งเป็นเรื่อง การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) และการลดของเสีย ซึ่งจากการสำรวจได้รวบรวมเนื้อหาโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

### 2.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

จากการสำรวจและศึกษาบทความที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) ในการประชุมวิชาการของ ANQ ปี 2007 ในเรื่อง “Prevention of Off-Spec Ethylene Product from High Variation of Ethane Content by Infinite Loop Deployment Approach” เป็นบทความกล่าวถึงการประยุกต์ใช้แนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพมาใช้กับกระบวนการผลิตเอทิลีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือสิ่งเจือปนในเอทิลีน เป้าหมายคือต้องการให้ของเสียเป็นศูนย์ (zero defect) โดยแนวทางของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพที่จะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ ในกิจกรรม TPM เรียกว่า “Infinite Loop Deployment” บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของ Infinite Loop Deployment ที่เริ่มตั้งแต่ ระบุปัญหา, ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน, ปรับปรุงแก้ไข และการดำรงไว้ของปัจจัยที่มีผลต่อทางด้านคุณภาพ



รูปที่ 2.3 แสดงตัวอย่าง The Infinite Loop Deployment for Quality Maintenance (อ้างอิงจากบทความ Phumpraj Manaspiti<sup>1</sup> และ Theerapong Sirimittanon .2007 )

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม Infinite Loop Deployment ในรูปที่ 2.3 มีด้วยกัน 8 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นที่ 1 เป็นการทำความเข้าใจและศึกษาปรากฏการณ์ที่ทำให้เอทิลีนเกิดสิ่งเจือปนหรือเกิดของเสีย โดยทำการแยกแยะสิ่งเจือปนและวัดความสามารถของกระบวนการ (Cpk) โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  $Cpk < 1.5$  และ  $Cpk \geq 1.5$  เพื่อจำแนกของเสีย ดังรูปที่ 2.4

Off-Spec Occurrences	No	NITROGEN COMPOUND	Methane, Carbon Monoxide, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur, Chlorides, Methanol, Water
	Yes	ETHANE	ACETYLENE, CARBON DIOXIDE
		$Cpk < 1.5$	$Cpk \geq 1.5$
		Process Capability	

รูปที่ 2.4 แสดงการแยกแยะปัญหาสิ่งเจือปนในเอทิลีน (อ้างอิงจากบทความ Phumpraj Manaspiti และ Theerapong Sirimittanon .2007 )

ขั้นที่ 2 เป็นการตรวจสอบสถานะเงื่อนไข โดยได้จัดทำตารางการตรวจสอบสถานะเงื่อนไข 4M ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งเจือปนกับกระบวนการผลิตโดยการทำ QA-Matrix เพื่อประเมินระดับความสำคัญของลักษณะของเสีย ขั้นที่ 3 เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียโดยนำ MVA ( Multivariate Analysis) มาใช้ในการควบคุมกระบวนการ ซึ่ง MVA

(Multivariate Analysis) หมายถึง เครื่องมือใช้สำหรับการพัฒนาโมเดลในการอธิบายถึงความสัมพันธ์จำนวนพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ขั้นที่ 4 เป็นการกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งหมดในกระบวนการของ MVA ที่ถูกพัฒนาขึ้น ขั้นที่ 5 เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ได้ปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียดังกล่าว โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงมาใช้กับ MVA ใช้ในการควบคุมสิ่งเจือปนในกระบวนการผลิต ขั้นที่ 6 เป็นการปรับปรุงสถานะเงื่อนไข โดยใช้การปรับปรุงที่วิธีการ “Method” ที่ควบคุมเอทิลีนในกระบวนการแยกที่ตัวโปรแกรมควบคุมการผลิต (APC) ขั้นที่ 7 เป็นการจัดการสถานะเงื่อนไขให้อยู่ในการควบคุมของโปรแกรมควบคุมการผลิต (APC) และขั้นที่ 8 ขั้นสุดท้ายคือทำให้การทบทวนขั้นตอนทั้งหมดให้อยู่ดำรงอยู่ตลอดไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำแนวทางนี้มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แบบ MVA นี้พบว่า สิ่งเจือปนในกระบวนการผลิตเอทิลีนลดลง มีผลทำให้ความสามารถของกระบวนการ (Cpk) เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ (Phumpraj Manaspiti และ Theerapong Sirimitanon, 2007 )

บทความที่ 2 ที่ได้ทำการศึกษาคือเรื่อง “Zero Claim and Returned Goods from Wrinkled Paper at Winder Section” นั้นเป็นลักษณะคล้ายกันกับบทความข้างต้น คือได้นำแนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพมาใช้ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แตกต่างกันที่ตรงเป้าหมายของบทความนี้คือต้องการลดสินค้าคืนและข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้เป็นศูนย์ (zero claim and returned goods) ของปัญหากระดาษยับในม้วนที่เครื่องกรอ โดยนำ QA Matrix มาใช้ในแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับปัญหากระดาษยับในม้วน เมื่อได้สำรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานของอุปกรณ์โดยใช้เทคนิค 4M แล้วนำมาวิเคราะห์ปัญหาด้วย PM Analysis เพื่อหาสาเหตุพบว่า Nip force ที่ Rider roll เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ภายหลังการประยุกต์โดยการแก้ไขและป้องกันได้จัดทำ Q-Component ซึ่งจุดสำคัญเป็นเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้กับพนักงาน ทำให้การลดของเสียจากข้อร้องเรียนและสินค้าคืนประสบความสำเร็จโดยให้เป็นศูนย์ได้ (Siam Kraft Industry Company Limited , 2007)

ความแตกต่างจากบทความวิจัยเรื่องแรก มีดังต่อไปนี้

- การทำความเข้าใจในถึงปรากฏการณ์ลงในขั้นที่ 1 ได้นำเทคนิค 5W1H ในการค้นหาและแยกแยะปัญหาเกิดขึ้น
- มีการนำ PM Analysis มาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ในขั้นที่ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร

จันทร์ทา นาควชิรตระกูล และ ประภาส ศุภศิริสัตยากุล (ปี ค.ศ. 2007) ได้นำการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ (PM Analysis) มาใช้ศึกษาเรื่อง “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล (Waste Reduction in Recycle Chips Process)” ผลจากการศึกษากล่าวไว้ว่า ความไม่สม่ำเสมอด้านคุณภาพใน กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล (Recycle Chips) เป็นปัญหาเรื่องจริง แล้วทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัญหา (QA Matrix) ร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้การ วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (PM Analysis) และมีการวัดค่า Cpk ของคุณลักษณะที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และหาสาเหตุทำให้ได้ได้คุณลักษณะที่ต้องการ คือ ความหนืดแท้จริง (Intrinsic Viscosity) และกลุ่มองค์ประกอบคาร์บอนิลของ โมเลกุลโพลีเมอร์อย่างสม่ำเสมอและ อัตราการผลิต เพิ่มขึ้น 8.13%

### 2.2.2 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการลดของเสีย

ในส่วนของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการลดของเสียได้ค้นคว้างานวิจัยที่ได้นำเทคนิค Process FMEA มาใช้เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ดังนี้

**พัชรภรณ์ ผ่องแผ้ว (2550)** ได้ศึกษาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิต พูลเลย์สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการโดยเริ่มจากสำรวจของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และทำการจำแนกลักษณะของเสียด้วยแผนภาพพาเรโต พบว่า ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด รองลงมาคือ ยางมีโพรงรูอากาศ ต่อมาได้ดำเนินการหาสาเหตุโดยใช้การระดมสมอง (Brainstorm) และนำผังก้างปลาใช้ในการจัดกลุ่มของสาเหตุ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Process FMEA โดยกำหนดค่า RPN ที่มีค่ามากกว่า 100 และสุดท้ายได้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในตาราง Process FMEA และปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นหลักจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Process FMEA ที่ได้จากการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 ผลลัพธ์คือของเสียจากกระบวนการดังกล่าวลดลง

**ไกรกุล ลิขะไชย (2550)** ได้ศึกษาแนวทางการลดของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากปัญหาสี่เพี้ยน โดยได้นำหลายเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการหาปัจจัย เช่น แผนภาพพาเรโตเพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย แล้วนำปัจจัยที่ได้มาศึกษาต่อด้วย FMEA ผลได้นำเทคนิค Process FMEA จากการนำค่า RPN มาจัดลำดับความสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสี่เพี้ยน พบว่ามีอยู่ 4 สาเหตุหลัก แต่ไม่ได้หมายความว่า การจัดลำดับของสาเหตุที่ได้มีค่า

RPN มากที่สุดจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก็ได้ และนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขด้วยการใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง

**สุวิมล จันทร์แก้ว (2549)** ศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตล้อรถยนต์ทั้งที่เกิดจากการผลิตและจากข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยรวบรวมปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมาจัดทำแผนภาพพาเรโต แล้วหาสาเหตุของปัญหาด้วยการใช้แผนผังก้างปลาของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ จากนั้นใช้เทคนิค Process FMEA แล้วกำหนดค่า S, O, D สเกล 10 ได้กำหนดความรุนแรงจากพิจารณาถึงลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นทุกกระบวนการ โดยกำหนดค่า RPN ไว้ที่ 100 จากนั้นจึงพิจารณาเฉพาะค่า RPN ที่มีมากกว่า 100 มาทำการแก้ไขปรับปรุง แล้วเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังปรับปรุง

**นันทเดช ยุทธรักษ์ (2551)** งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้าย พบว่าองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบชิ้นส่วน, กระบวนการประกอบประตู และกระบวนการปรับแต่งประตู พิจารณาความถี่ของการเกิดของเสียประกอบกับความรุนแรงที่เกิดควบคู่ไปด้วย นำแผนผังก้างปลามาใช้ในการหาสาเหตุของลักษณะของปัญหาแต่ละปัญหา โดยมีการพิจารณาปัจจัยบางปัจจัยที่คิดว่าสำคัญจากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ได้เลือกด้วยเทคนิค Process FMEA แล้วนำค่า RPN ที่มากกว่า 100 มาทำการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งผลการปรับปรุงทั้ง 2 ครั้ง พบว่ายังมีบางปัญหาที่มีค่า RPN มากกว่า 100 อยู่ ดังนั้นได้ร่วมมือกับทางผู้ผลิตเพื่อลดค่า RPN ที่มีค่าสูงดังกล่าว

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### ระเบียบวิธีวิจัย

บทนี้เป็นการนำเสนอวิธีการวิจัยและเทคนิคขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงภาพรวม โดยเน้นแนวคิดของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) มาเป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาของเสียที่เป็นประเภทเรื้อรัง และใช้เทคนิค PM Analysis มาวิเคราะห์ต้นตอของสาเหตุร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันหรืออุตสาหกรรมที่มีการนำกิจกรรมการบำรุงรักษาวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) มาดำเนินการในองค์กร

#### 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

##### 3.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสล็อตเลื่อนครั้งนี้ คือ จำนวนกล่อง RSC ทั้งหมดที่เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนจากการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคม ปี 2553 จำนวน 16,308 ใบ

##### 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

ก่อนทำเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์ปัญหานั้น จำเป็นต้องเลือกกล่องตัวอย่างขึ้นมาเพียง 1 รุ่นผลิตภัณฑ์ (Product code) เพื่อเป็นตัวแทนของกล่องที่เกิดสล็อตเลื่อนทั้งหมดตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขั้นตอนการเลือกจะกล่าวไว้ในบทที่ 4

เมื่อได้ Product code ตัวอย่างแล้ว จะทำการทดลองผลิตจำนวน 1,500 ใบ โดยเงื่อนไขในการทดลองผลิตดังนี้


- พนักงานกะเดียวกัน (กะ A)
- ซีสบอร์ดทั้ง 1,500 ใบที่เข้าเครื่องพิมพ์ต้องไม่งอ หมายความว่า ระยะเวลาความกว้างของซีสบอร์ด ( $w'$ ) หารด้วยความสูงของซีสบอร์ดองคุณ 100 ต้องไม่เกิน 2%

ซึ่งจะทำการคัดแยกซีสบอร์ดที่มีลักษณะงอกก่อนเข้าเครื่องพิมพ์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้วัดความงอกของซีสบอร์ดในครั้งนี้คือ Digital Height Gauge ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 อุปกรณ์วัดความสูงของซีสบอร์ด (Digital Height Gauge)

โดยวิธีการคือ วัดจากพื้นที่วางซีสบอร์ดขึ้นไปถึงขอบล่างของซีสบอร์ดจากนั้นนำค่าความสูง (H) ที่วัดได้เทียบกับความกว้างของซีสบอร์ดคูณด้วย 100 ถ้ามากกว่า 2% จะทำการตัดแยกออก

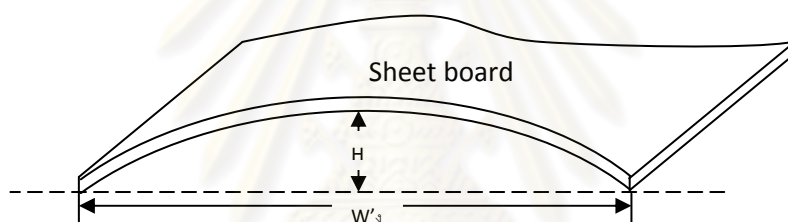

รูปที่ 3.2 ลักษณะการวัดความสูงของซีสบอร์ด

โดยนิยามความหมายของคำว่า “กระดางงอ” ตามมาตรฐานของ Rengo มีดังนี้

กระดางตรง หมายถึง กระดางซีสบอร์ดที่มี  $(\text{ความสูง/ความกว้างซีสบอร์ด}) \times 100 \leq 2\%$

กระดางงอ หมายถึง กระดางซีสบอร์ดที่มี  $(\text{ความสูง/ความกว้างซีสบอร์ด}) \times 100 > 2\%$

เมื่อได้ซีสบอร์ดต้องตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทำทดลองผลิตจำนวนดังกล่าว ดังนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างในที่ใช้การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องสล๊อตเลื่อนของกล่อง RSC ครั้งนี้คือจำนวนการเกิดสล๊อตเลื่อน ที่ได้จากการสุ่มจากจำนวน 1,500 ใบ

### 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กันไป เช่น การอาศัยหลักการ 3G ที่หน้างานจริง การศึกษาในรูปของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

### 3.1.1 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดของเสียในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและผู้เชี่ยวชาญการด้านกลไกการทำงานของเครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก

### 3.1.2 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

#### 4.4.4.1 ที่มาของปัญหา

- 1) รวบรวมข้อมูลของเสียทั้งหมดในโรงงานตลอดปี 2552
- 2) รวบรวมแหล่งที่มาความสูญเสียหรือของเสียที่เกิดจากแผนกพิมพ์ฯ ซึ่งแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก
- 3) เก็บข้อมูลของเสียจากเครื่องจักรต้นแบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยออกแบบใบสำรวจของเสียเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
- 4) รวบรวมข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุด (ปัญหาสล็อตเลื่อน)

#### 4.4.4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์

- 1) รวบรวมข้อมูลการผลิตซ้ำ (Re-plan) จากส่วนส่งเสริมการผลิตและการขายเฉพาะเรื่องปัญหาสล็อตเลื่อนที่เครื่องพิมพ์ต้นแบบ ตลอดปี 2552 เพื่อจำแนกขนาดกล่องตามความกว้างของซีสบอร์ด ( $w'$ )
- 2) นำข้อมูลช่วงขนาดจากข้อที่แล้วมาจำแนกขนาดกล่องตามความกว้างซีสบอร์ด ( $w'$ ) ที่ได้เก็บข้อมูลในช่วงเวลา 3 เดือน
- 3) เลือก 1 รุ่นผลิตภัณฑ์ (Product code) จากขนาดกล่องและประเภทลอนที่เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนมากที่สุด เพื่อพิจารณาลักษณะการเลื่อนของระยะร่องสล็อตที่เลื่อนไปจากเส้นทับรอย (ลูกฟูก) ในขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อไป

### 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ปัญหา มีการได้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในแต่ละส่วนไว้ดังนี้

#### 3.4.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเสียที่เกิดกับเครื่องจักร



การวิเคราะห์ในขั้นแรกเป็นจะการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสล็อตเลื่อนที่เกิดขึ้นกับกระบวนการหรือเครื่องจักร โดยพิจารณาถึงหน้าที่การทำงานของเครื่องพิมพ์ต้นแบบ ในแต่ละส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการป้อนกระดาษจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ และทำการประเมินร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญถึงระดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องของแต่ละขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้ทราบว่าส่วนใดของเครื่องพิมพ์ที่เป็นสาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสล็อตเลื่อน โดยจัดทำเป็นตาราง QA Matrix เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดังกล่าว

### 3.4.2 หาสถานะเงื่อนไขจากเครื่องจักร วิธีการ คนและวัตถุดิบ (4M)

เมื่อทราบว่าส่วนใดของเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องในการเกิดปัญหา ต่อมาจึงได้ทำการวิเคราะห์หาสถานะเงื่อนไขใดบ้างที่มีผลหรือก่อให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อน โดยจัดทำเป็นตารางการสำรวจสถานะเงื่อนไขที่ไม่ทำให้เกิดของเสียสล็อตเลื่อนจากเครื่องจักร วิธีการหรือคน และวัตถุดิบ (4M) ซึ่งได้แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยในการพิจารณาสถานะเงื่อนไขดังกล่าวว่ามีเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ คือ

- หมายถึง สถานะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่
- ⊗ หมายถึง สถานะเงื่อนไขนั้นเป็นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- หมายถึง สถานะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแต่มีความกำกวม
- ▲ หมายถึง สถานะเงื่อนไขนั้นไม่มีมาตรฐานและต้องการมาตรฐานในการตรวจสอบ

โดยการสำรวจและตรวจสอบจากหน้างานจริงว่ามีจุดใดบ้างที่ไม่เป็นไปตามสถานะเงื่อนไข และบันทึกค่าที่ได้ลงในเอกสารการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก ข เพื่อนำมารวบรวมในตารางสำรวจสถานะเงื่อนไข (4M Condition Survey Sheet) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในตอนต้น

### 3.4.3 จำแนกและรวบรวมจุดบกพร่องจากสถานะเงื่อนไข 4M

จากการตรวจสอบหาสาเหตุจากสถานะเงื่อนไข 4M ทั้งหมดแล้ว ทำการจำแนกเฉพาะส่วนที่เป็น ⊗, ● และ ▲ ของแต่ละกระบวนการออก และทำการตรวจสอบ เช่น วิธีการ ความถี่หรือค่าเกณฑ์มาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร หรือภาพเขียนแบบ (drawing) ของอุปกรณ์นั้น โดยจุดบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้ทันทีจะทำการเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข ส่วนจุดบกพร่องที่

ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที จะทำการบันทึกวิธีการตรวจสอบและผลลัพธ์โดยยังไม่ใส่มาตรการแก้ไข จนกว่าจะประเมินวิเคราะห์โดย PFMEA

#### 3.4.4 ประเมินระดับความสำคัญของจุดบกพร่องโดย PFMEA

หลังจากแยกส่วนจุดบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีแล้ว นำจุดบกพร่องเหล่านี้ มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ความถี่และการควบคุมในปัจจุบันที่มีผลต่อการเกิดสล็อตเลื่อน ครั้งที่ 1 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทำการรวบรวมในรูปแบบตารางของ Process FMEA (ครั้งที่ 1) ซึ่งจะพิจารณาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการแก้ไข ขั้นตอนนี้ทำให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของจุดบกพร่องที่ในการวิเคราะห์ PM เพื่อหาต้นตอและกำหนด มาตรการแก้ไข

#### 3.4.5 วิเคราะห์ต้นตอของสาเหตุโดย PM Analysis

นำจุดบกพร่องจากการวิเคราะห์ PFMEA ที่มีกลไกการทำงานซับซ้อนมาค้นหาต้น ตอของสาเหตุตามแนวทางของ PM Analysis โดยการวิเคราะห์กลไกและโครงสร้างของ เครื่องพิมพ์ส่วนนั้นควบคู่กันไป จากภาพเขียนแบบ (drawing) หรือสเกตช์ภาพที่ถอดแยกชิ้นส่วน บางส่วน แล้วทำการตรวจเช็คและวัดสิ่งที่เป็นต้นตอของสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข

#### 3.4.6 วิเคราะห์ PFMEA หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง

ดำเนินการประเมินค่า RPN จากตาราง Process FMEA อีกครั้งหลังจากการ วิเคราะห์ PM และมีการเสนอมาตรการปรับปรุง

### 3.4 ผลการวิเคราะห์

หลังจากได้ทำการปรับปรุงแก้ไขสภาวะเงื่อนไขหรือจุดบกพร่องต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานแล้ว ภายหลังจากการวิเคราะห์ PM แล้ว ทำให้ทราบว่าจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีส่วนใดบ้าง ซึ่งสิ่งที่ได้ มีดังนี้

**ส่วนที่ 1** สภาวะเงื่อนไข 4M ในหัวข้อ 3.4.3 ได้ถูกทบทวนเกณฑ์มาตรฐานและปรับปรุง ใหม่อีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าเกณฑ์มาตรฐานถูกต้องหรือไม่ หรือสภาวะเงื่อนไข 4M เหมาะสม หรือไม่ และได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลังจากการปรับปรุงเครื่องจักรทันที รวมทั้งมีการ ดำเนินการจริงตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ทราบสภาวะเงื่อนไข 4M ที่เหมาะสม


**ส่วนที่ 2** ได้จัดทำเป็นตาราง QM Matrix รวบรวมผลที่ได้จากการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ สำหรับการตรวจเช็ค

**ส่วนที่ 3** พนักงานสามารถควบคุมและป้องกันด้วยการมอง (visual control) ในตรวจเช็คสถานะเงื่อนไขต่างๆ โดยได้จัดทำตารางส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (Q-component) จากตาราง QM matrix

**ส่วนที่ 4** จากสิ่งที่ได้การจากการวิเคราะห์ทั้งหมด เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าแนวทางดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดสล็อตเลื่อนได้จริง ผู้วิจัยจึงได้ทดลองผลิตกล่องตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขเดิมจำนวน 1,500 ใบ อีกครั้ง เพื่อดูอัตราส่วนในการเกิดสล็อตเลื่อน



ศูนย์วิทยพัทยาการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

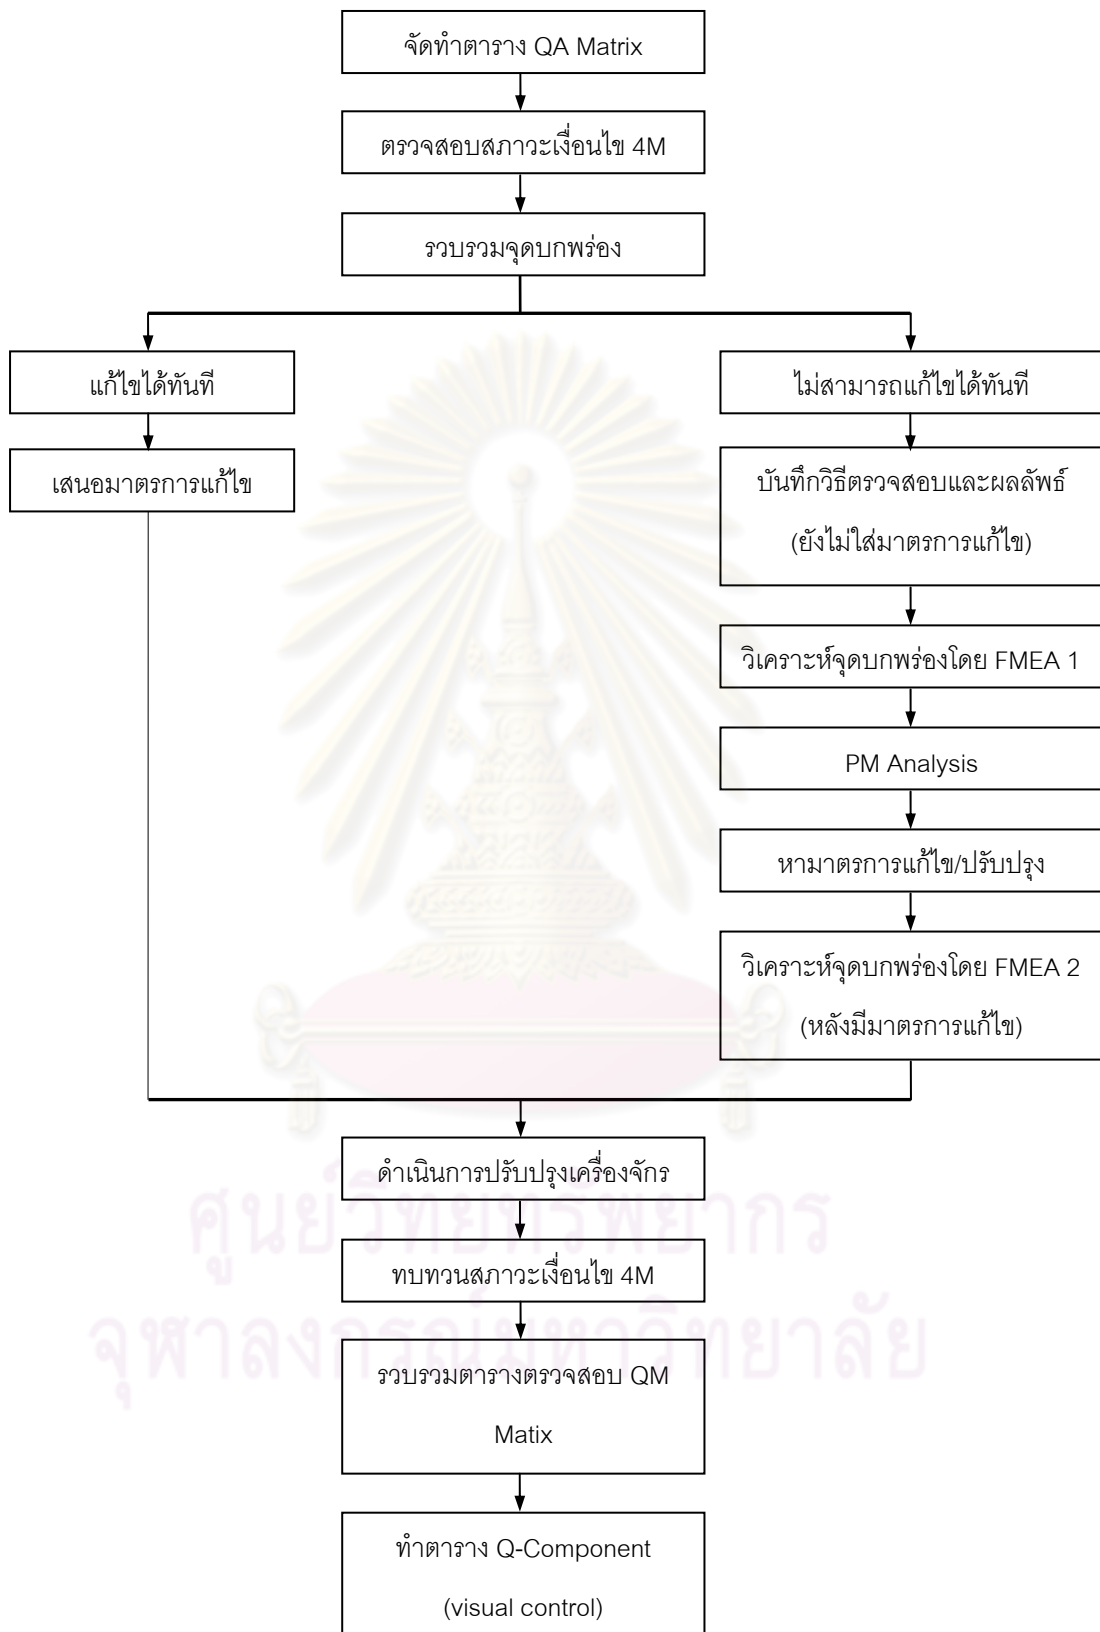

รูปที่ 3.3 แผนภาพการวิจัยโดยรวม

## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ปัญหาของเสีย

บทนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของเสียตามแนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) โดยเริ่มจากการศึกษาว่ากล่องขนาดใดและประเภทใดที่มีผลต่อการเกิดสล๊อตเลื่อนมากที่สุด มาเป็นตัวแทนการวิเคราะห์จำแนกลักษณะการเกิดของสล๊อตเลื่อน เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลงก่อนเข้าสู่การกระบวนการวิเคราะห์ต่อไป

#### 1) การเลือกขนาดและประเภทกล่องเพื่อนำมาวิเคราะห์

ก่อนการวิเคราะห์ความแตกต่างของขนาดกล่อง ( $w'$ ) ว่ามีผลทำให้เกิดปัญหาสล๊อตเลื่อนหรือไม่นั้น จำเป็นที่จะต้องจำแนกขนาดกล่องให้ชัดเจนว่ากล่องขนาดใดเรียกว่ากล่องเล็ก หรือกล่องขนาดใดเรียกว่ากล่องใหญ่ เพราะเนื่องจากปัจจุบันทางโรงงานใช้วิธีการจำแนกขนาดด้วยตาเปล่าทำให้การจำแนกไม่ชัดเจนเนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้นจึงได้ทำการจำแนกขนาดโดยพิจารณาที่ขนาดความกว้างของซีสบอร์ดก่อนเข้าเครื่องพิมพ์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการผลิตซ้ำ (Re-plan) ของเครื่องพิมพ์ต้นแบบตลอดปี 2552 (รูปที่ ก-1 ภาคผนวก ก) เฉพาะที่เกิดปัญหาสล๊อตเลื่อน โดยได้แบ่งเป็น 3 ขนาดดังนี้


- กล่องขนาดเล็ก หมายถึง กล่องที่มีความกว้างของซีสบอร์ดตั้งแต่ 250-431 มิลลิเมตร
- กล่องขนาดกลาง หมายถึง กล่องที่มีความกว้างของซีสบอร์ดตั้งแต่ 432-614 มิลลิเมตร
- กล่องขนาดใหญ่ หมายถึง กล่องที่มีความกว้างของซีสบอร์ดตั้งแต่ 615-796 มิลลิเมตร

เมื่อทราบถึงความกว้างซีสบอร์ดในช่วงใดจัดอยู่ในกล่องขนาดไหนแล้ว ต่อมาจึงนำข้อมูลจากการเก็บรวบรวมของเสียประเภทสล๊อตเลื่อนในบทที่ 1 มาจำแนกขนาดกล่องและสัดส่วนการเกิดสล๊อตเลื่อน เพื่อพิจารณาขนาดกล่องว่ามีผลต่อการเกิดสล๊อตเลื่อน ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สัดส่วนการเกิดปัญหาสล๊อตเลื่อน ที่ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค. 2553

ขนาด กล่อง	ประเภทลอน						จำนวน สล๊อต เลื่อน	% สล๊อต เลื่อน
	B		C		BC			
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		
เล็ก	6,880	42.19	3,950	24.22	1,784	10.94	12,613	77.34
กลาง	1,274	7.81	637	3.91	17,84	10.94	3,695	22.66
รวม	8,154	50.00	4,857	28.13	3,567	21.88	16,308	100.00

ตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค. 2553 เกิดปัญหาสลัดเลื่อนกับกล่องขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น โดยกล่องขนาดเล็กเกิดขึ้นจำนวน 12,613 ใบ และกล่องขนาดกลางเกิดขึ้น 3,695 ใบ โดยแต่ละขนาดสามารถแบ่งได้ว่าเกิดขึ้นกับลอนประเภทใดเป็นสัดส่วนเท่าไร ดังรูปที่ 4.1

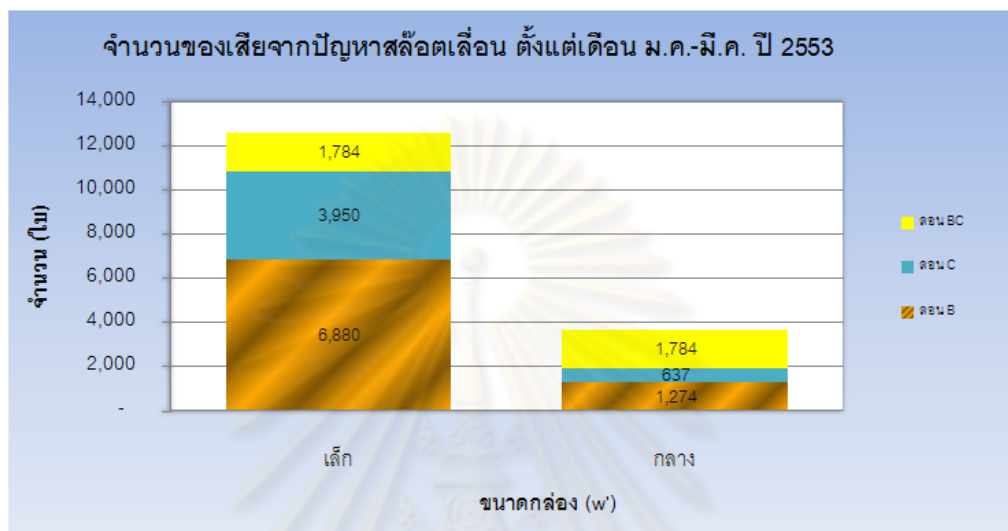

รูปที่ 4.1 ปริมาณของเสียจากปัญหาสลัดเลื่อนตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2553

รูปที่ 4.1 จะให้ได้เห็นว่ที่กล่องขนาดเล็กประเภทลอน B เกิดปัญหาสลัดเลื่อนมากที่สุดจำนวน 6,880 ใบ ดังนั้นจึงได้พิจารณาที่กล่องประเภทนี้มาวิเคราะห์เพื่อเลือกตัวแทนกล่องต่อไป เมื่อนำข้อมูลการเกิดสลัดเลื่อนของกล่องขนาดเล็กประเภทลอน B ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2553 แสดงไว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-2 สามารถสรุปจำนวนการเกิดโดยแบ่งขนาดตามความกว้างของซีสบอร์ดที่ขนาดต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ขนาดความกว้างของซีสบอร์ด ของกล่องขนาดเล็กประเภทลอน B

ขนาด (w')	จำนวนผลิต	จำนวนสลัดเลื่อน (ใบ)	เปอร์เซ็นต์สลัดเลื่อน
273	67,742	855	1.26
282	120,095	4,194	3.49
285	49,422	447	0.90
347	561,351	448	0.08
359	312,897	854	0.27
361	31,713	41	0.13
371	326	41	12.58
<b>รวม</b>	<b>1,521,579</b>	<b>6,880</b>	




**รูปที่ 4.2** ปริมาณการเกิดสล็อตเลื่อนของกล่องขนาดเล็ก ประเภทลอน B

จาก รูป 4.2 แสดงให้เห็นได้ว่าที่ขนาดความกว้างซีสบอร์ด ( $w'$ ) เท่ากับ 282 มม. มีจำนวนการเกิดสล็อตเลื่อนมากที่สุด 4,194 ใบ แต่ที่ขนาดความกว้างนี้ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลาย รุ่นผลิตภัณฑ์ (Product code) เนื่องจากความแตกต่างทางด้านลายที่พิมพ์หรือสีในการพิมพ์ ดังนั้นในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จึงได้เลือกรุ่นของกล่อง RSC ขนาดเล็กประเภทลอน B ที่มีรหัสสินค้า คือ 0xxx-438-00 มาเป็นตัวแทนกล่อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเกิด (phenomenon) ของปัญหาสล็อตเลื่อนต่อไป (หมายเหตุ : ไม่พิจารณากล่องที่ขนาด 371 เนื่องจากเป็นเรื่องของการผลิตซ้ำ)

## 2) การจำแนกปรากฏการณ์ลักษณะการเกิดของปัญหา


จากรุ่นผลิตภัณฑ์ (Product code) ของกล่องตัวอย่างนั้น ทำการจำแนกลักษณะปรากฏการณ์ (phenomenon) สล็อตเลื่อนที่เกิดขึ้นของระยะสล็อตที่เลื่อนไปก่อนปรับปรุง โดยทดลองผลิตจำนวน 1,500 ใบ พบว่าเกิดสล็อตเลื่อนจำนวนทั้งสิ้น 50 ใบ จาก 1,500 ใบ หรือคิดเป็น 3.33% ผลปรากฏการณ์ว่าลักษณะการเกิดสล็อตเลื่อนเกิดขึ้นอยู่ 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 ร่องสลีตอยู่บนฝากล่องทั้งด้านข้างและด้านบน เลื่อนขึ้นไปเหนือเส้นทับรอย  
(ลูกฟูก) ใช้สัญลักษณ์ ++++/++++

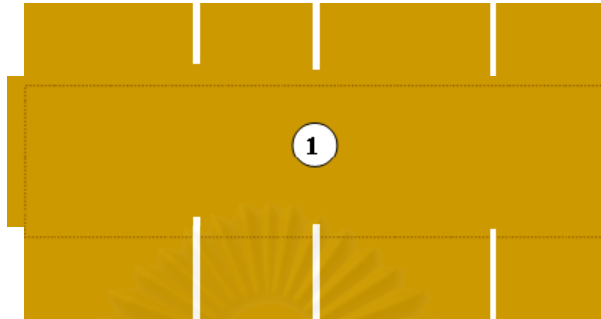


รูปที่ 4.3 สลีนเลื่อนแบบ 1

ลักษณะที่ 2 ร่องสลีตอยู่บนฝากล่องทั้งด้านข้างและด้านบน เลื่อนขึ้นต่ำกว่าเส้นทับรอย  
(ลูกฟูก) ใช้สัญลักษณ์ -----/----

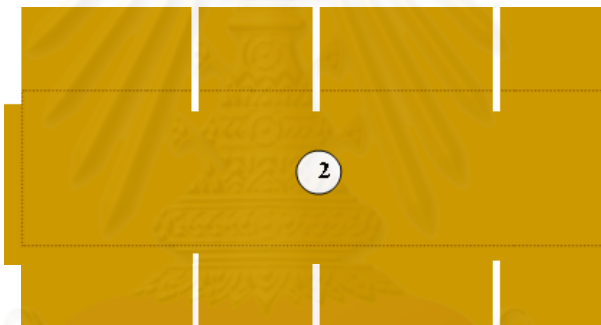

รูปที่ 4.4 สลีนเลื่อนแบบ 2

ลักษณะที่ 3 ร่องสลีตอยู่บนฝากล่องทั้งด้านข้างและด้านบน เลื่อนขึ้นต่ำกว่าเส้นทับรอย  
(ลูกฟูก) ยกเว้นร่องสลีตที่ 5 หรือร่องสลีตแถวแรกที่อยู่ด้านฝาบนของกล่อง  
ใช้สัญลักษณ์ -----/O----

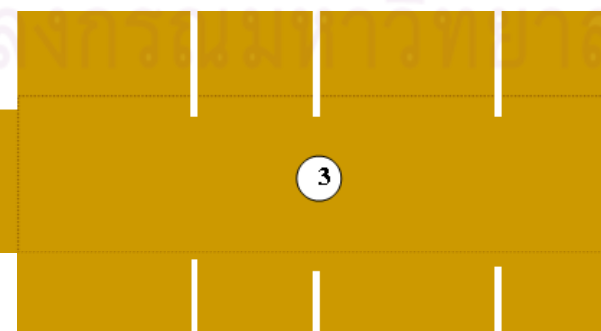

รูปที่ 4.5 สลีนเลื่อนแบบ 3







รูปที่ 4.6 ลักษณะการเกิดสล๊อตเลื่อนของกล่อง RSC ขนาดเล็กประเภทลอน B

- เครื่องหมาย + หมายถึง ร่องสล๊อตอยู่เหนือเส้นทับรอย
- หมายถึง ร่องสล๊อตอยู่ใต้เส้นทับรอย
- 0 หมายถึง ร่องสล๊อตอยู่พอดีเส้นทับรอย

ตัวอย่างความหมายของสัญลักษณ์ ++++ / + 0 - +

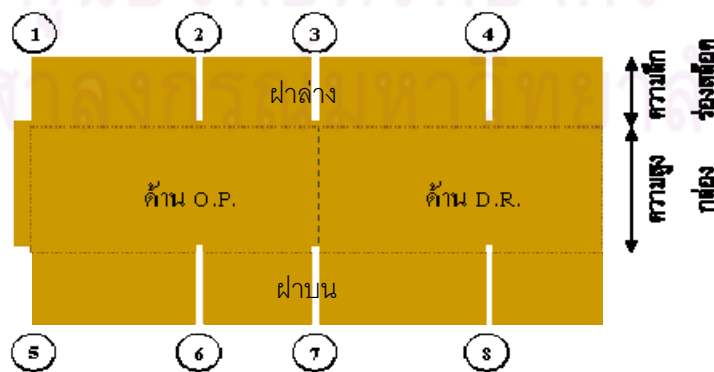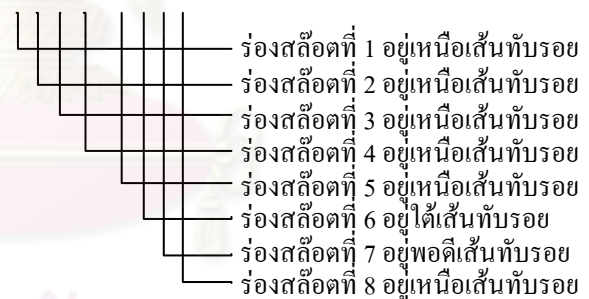


รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการเกิดสล๊อตเลื่อนแบบ ++++/+++++

เมื่อได้ตัวแทนกล่องในการวิเคราะห์และได้จำแนกลักษณะปรากฏการณ์ (phenomenon) ของการเกิดสล็อตเลื่อนแล้ว ต่อไปเป็นการเริ่มดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาดังต่อไปนี้

#### 4.1 การสำรวจการเกิดของเสียและหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักร

ขั้นตอนนี้ได้ทำการประเมินเบื้องต้นถึงลักษณะการเกิดสล็อตเลื่อนที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนใดของเครื่องพิมพ์ต้นแบบ โดยทำการแยกย่อยในแต่ละส่วน (unit) หลัก ๆ เป็นหน่วยย่อย แต่ก่อนจะทำการประเมินนั้นจำเป็นต้องศึกษาหน้าที่การทำงานของเครื่องพิมพ์แต่ละส่วน ดังนี้

เครื่องพิมพ์ต้นแบบที่ได้ทำการศึกษาเป็นประเภทเฟล็กโซกราฟี (Flexography) ชนิดป้อนแผ่น ซึ่งถูกออกแบบให้รวมในส่วนของทำร่องสล็อตและการทากาวในเครื่องเดียวกัน สามารถผลิตกล่องได้หลายขนาดในขบวนการผลิตเพียงครั้งเดียวแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

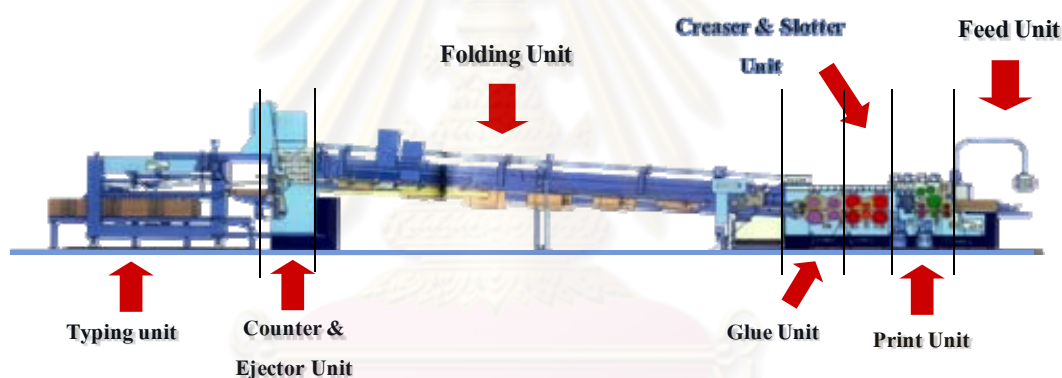

รูปที่ 4.8 ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูก (Converter)

##### 1) ชุดป้อนกระดาษ (Feed unit)

มีหน้าที่หลักในการส่งผ่านกระดาษจากโต๊ะป้อนกระดาษเข้าสู่ชุดพิมพ์ที่ละแผ่น โดยกระดาษจะถูกส่งผ่านจากชุดโต๊ะป้อนกระดาษ (Lead Edge Feeder) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ คือแผ่นยกกระดาษ (plate table) และลูกกลิ้งส่งกระดาษ (feed wheel) ซึ่งทำหน้าที่ส่งกระดาษเข้าสู่ชุด Feed roll ในตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) ซึ่งเป็นลูกกลิ้งไซลินเดอร์ 2 ลูก บนล่างหมุนดึงกระดาษให้ถูกส่งต่อไปยังชุดพิมพ์

##### 2) ชุดพิมพ์ (Print unit)

มีหน้าที่ในการถ่ายทอดลวดลายจากแม่พิมพ์ลงสู่กระดาษโดยหมึกพิมพ์จะปาดหมึกให้ฟิล์มหมึกที่บางที่สุด มายังผิวหน้าของแม่พิมพ์และส่งผ่านต่อมายังแผ่นกระดาษที่ต้องการพิมพ์

การส่งผ่านกระดาษจากชุดพิมพ์ไปยังชุดทำงานถัดไปจะอาศัยการหมุนสวนทางของไซลินเดอร์ 2 ลูก คือ โมพิมพ์ลูกทับในขณะที่ทำการพิมพ์เป็นหลัก และมีชุดของลูกกลิ้งพูลโรลและพูลคอลลาร์ช่วยประคองและดึงกระดาษไปยังชุดทำงานถัดไป ซึ่งภายในประกอบด้วย

#### 2.1) ลูกสี (Anilox Roll)

เป็นลูกกลิ้งที่อยู่ใต้โมพิมพ์ ที่มีผิวถูกเจาะรู (Engraved) เป็นร่องละเอียดเพื่อเป็นผิวให้สีซึ่งตัวอยู่สามารถที่จะรับหมึกเข้าไปในเซลล์ (cell) และจ่ายออกเมื่อสัมผัสกับหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะถ่ายทอดลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกอีกครั้ง

#### 2.2) โมพิมพ์ (Print Cylinder)

เป็นลูกกลิ้งทำด้วยโลหะที่มีการร่องไว้สำหรับเกี่ยวบล็อกพิมพ์ ซึ่งบล็อกพิมพ์นี้จะรับหมึกพิมพ์จากอนิล็อกซ์โรลและถ่ายทอดลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูก

#### 2.3) ลูกทับ (Impression Cylinder)

เป็นลูกกลิ้งโลหะขนาดใหญ่ผิวมันทำหน้าที่กดกระดาษเพื่อให้บล็อกพิมพ์สัมผัสกระดาษขณะพิมพ์

#### 2.4) ตัวจับ (Pull Collar)

ทำหน้าที่พบกระดาษหรือแผ่นกระดาษลูกฟูกไปยังส่วนถัดไปของตู้พิมพ์ แต่ละตู้พิมพ์จะประกอบไปด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูก ที่มีลายหมุนรูปข้าวหลามตัดเพื่อจับกระดาษไม่ให้เลื่อน

#### 2.5) ระบบการวัดหมึก (Ink Metering System)

เป็นระบบแบบระบบใบมีดปาดหมึกแบบรีเวอร์สแองเกิ้ล (Reverse angle doctor blade) ระบบนี้มีใบมีดปาดหมึก โดยขอบใบมีดจะสัมผัสทำมุมกับ Anilox Roll

### 3) ชุดทับรอย (Creaser & Slotter unit)

เป็นชุดลูกกลิ้งบน-ล่าง ที่ทำให้เกิดเส้นทับรอยด้านในของแผ่นกระดาษลูกฟูก ซึ่งจะทับรอยแบ่งแผ่นกระดาษที่ผ่านการพิมพ์เป็นแนวทับด้านยาวและกว้างของกล่อง โดยลูกทับรอยตัวผู้จะมีลักษณะเป็นวงแหวนที่มีซี่สันนูน บีบอัดกับทับรอยตัวเมีย ซึ่งเป็นวงแหวนที่หุ้มด้วยยางยูริเทรนเป็นตัวรองกด ทำให้เกิดแนวเส้นทับรอย ส่วนชุดเจาะร่อง (Slotter) เป็นชุดใบมีดเจาะให้เกิดร่องที่ด้านบนและล่างของเส้นทับรอยทั้ง 4 เส้น แบ่งส่วนของแผ่นกระดาษเป็นส่วนฝากกล่องบน-ล่าง ทั้งด้านยาวและด้านกว้างของกล่อง โดยที่ใบมีดชุดแรกจะมีใบมีดประกบอยู่ทำหน้าที่ตัดกระดาษให้เป็นส่วนของลิ้นกาวกล่อง

#### 4) ชุดกาว (Glue unit)

เป็นลูกล้อบนล่างโดยมีลูกโด้ลูกหนึ่งทำหน้าที่ทาที่ลิ้นของกล่อง (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นระบบพิมพ์บนหรือล่าง) และอีกลูกหนึ่งประคองขณะที่กระดาษผ่านระหว่างลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูก

## 5) ชุดรางพับกล่อง (Folding Section)

อยู่ถัดจากล้อก้าว ทำหน้าที่ในการประกอบและพับกล่องให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยอาศัยสายพานบน-ล่าง พากล่องให้เคลื่อนที่ไปบนรางพับ และมีโฟลด์ดิ้งรูดเป็นตัวประกอบให้เกิดการพับที่องศาต่าง ๆ กันจนรอยต่อทั้ง 2 ด้าน เข้ามาประกบชิดกันพอดีในตำแหน่งลื่นก้าว

## 6) ชุดเคาน์เตอร์และอีเจคเตอร์ (Counter &amp; Ejector)


เป็นชุดที่ทำกรนกล่องซึ่งเมื่อครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ และตบกระแทกกล่องที่มีการพับขึ้นรูปแล้ว โดยมีหลักการที่จะต้องทำให้ด้านที่ 4 ที่พับมาทับกับลื่นก้าวด้านที่ 1 มีแนวต่อเป็นเส้นตรงทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวกล่องกล่องกองนั้นก็จะถูกผลักออกมาและจะถูกส่งต่อไปชุดมัดซึ่งอยู่ถัดไป

## 7) ชุดมัด (Tying Machine)

ทำหน้าที่รัดกล่องเป็นมัดด้วยเชือกตามจำนวนที่กำหนดจากชุดนับ และชุดโหลดฟอร์มเมอร์ (Load Former) ที่ช่วยให้การเรียงกล่องบนกระเบเป็นไปได้อย่างสะดวก

## ขนาดของกล่องที่เครื่องพิมพ์ผลิตได้

ขนาดทั่วไป	965 x 2,300 มม.
ขนาดของกระดาษลูกฟูกที่ป้อนเข้าเครื่อง	(0.245-0.965 ม.) x (0.61 x 2.4 ม.)
ขนาดกล่องที่ผลิตได้	สูงสุด 890 x 260 x 890 x 260 มม. ต่ำสุด 200 x 90 x 200 x 90 มม.
พื้นที่พิมพ์สูงสุด	930 x 2,300 มม.
ความเร็วสูงสุด	300 กล่อง/นาที

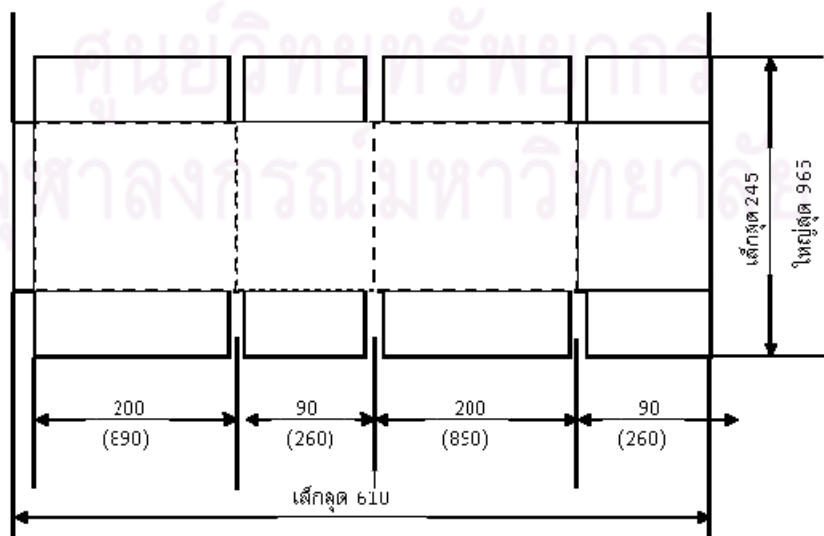

รูปที่ 4.9 ขนาดของกล่องที่เครื่องพิมพ์สามารถผลิตได้

จากการศึกษาหน้าที่ทำงานในแต่ละส่วนของเครื่องพิมพ์ทั้ง 7 ส่วนแล้ว ได้ทำการประเมินหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องพิมพ์กับปัญหาสล็อตเลื่อนร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยนำเอาลักษณะของการเกิดสล็อตทั้ง 3 แบบในตอนต้นมาประเมินหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเกิดสล็อตเลื่อนทั้ง 3 แบบกับส่วนของเครื่องพิมพ์ โดยพบว่า มี 3 ส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ทำให้เกิดปัญหาการสล็อตเลื่อน คือ

- (1) ชุดป้อนกระดาษ (Feed unit)
- (2) ชุดตู้พิมพ์ (Printing unit)
- (3) ชุดทับรอย/เซาะร่อง (Creaser/Slotter unit)

การประเมินความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังรูป 4.10 สามารถสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะเกิดสล็อตเลื่อนทั้ง 3 แบบกับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนของเครื่องพิมพ์ทั้ง 3 ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาสล็อตเลื่อนในลักษณะรูปแบบใดก็ตาม จะมีความเกี่ยวข้องกับส่วนของเครื่องพิมพ์ทั้ง 3 ส่วน (unit) นี้เท่า ๆ กันหมด ดังนั้น จึงได้พิจารณาเห็นสมควรว่าถ้าสามารถลดปัญหาสล็อตเลื่อนที่เกิดจากแบบที่ 1 (++++/++++) ที่มีจำนวน 48 ใบ หรือคิดเป็น 96% ของการเกิดสล็อตเลื่อนทั้งหมด 50 ใบ จากการจำแนกลักษณะปรากฏการณ์ก่อนหัวข้อ 4.1 ได้ก็จะสามารถทำให้ลักษณะการเกิดแบบอื่นลดลงตามไปด้วย

Machine : F962		QA Matrix																																											
Size : 282	Flute : B																																												
Update :	15-Aug-53																																												
Process	Feed Unit	Printing Unit						Creaser/Slotter Unit						Glue Unit			Folding Unit			Counter Ejector Unit			Tying Unit																						
Equipment	Rear gauge	Side gauge	Front gauge	Coupling set	Feed Roll	Lead Edge Feeder	Ink metering system	Idling motor	Running register	Pull Roll	Pull collar	Anilox roll	Impression roll	Print cylinder	Drive system of Creaser/Slotter	Trimming knife	Slotter knife	Running register	Glue lap cutter	Slotter head	Creaser	pre-creaser	Glue Roll Shatt	Doctor blade	Glue gap	Glue Supply System	Folding rails	Pulley Support folding belt	Folding belts	Rubber Roll	Pusher bar	Upper & Lower feed u	Counter & Photokeys	Lift Screw, Sprocket	Chain drive of lift Roll and	Cutting knife	Supplier	Knotter and stringholder button	Knotter flat spring	Tension booster spring	Impression bar				
Defect Mode																																													
Shift Slots																																													
Phenomenon	++++/++++		○	●	●	●				●	●		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●																							
	---/--		○	●	●	●				●	●		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●																							
	-0--/--		○	●	●	●				●	●		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●																							
Total Score			3	6	6	6				6	6		6	6	3	3	6	6	6	6	6	6																							

Correlation rating = No correlation' ○ = Low correlation (= 1 คะแนน) ● = High correlation' (= 2 คะแนน)

รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเสียกับกระบวนการและส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ (QA matrix)

## 4.2 การสำรวจสภาวะเงื่อนไขและเกณฑ์มาตรฐาน 4M

จากประเมินความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ผ่านมา เป็นการอาศัยประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยหรือสภาวะเงื่อนไขตรงจุดใดบ้าง จึงได้ทำการสำรวจสภาวะเงื่อนไขซึ่งประกอบไปด้วยคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ (4M) ดังนี้

### 1) Machine

ในส่วนนี้ได้พิจารณาสภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ 4.1 คือตั้งแต่ชุดป้อนกระดาษ (Feed unit) ไปจนถึงชุดตัดร่องและตัดร่องสลิต (Creaser & Slotter unit) ถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญและสภาพที่ควรจะเป็นในการป้องกันการเกิดปัญหาสลิตเลื่อนได้

### 2) Method/Man

เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้เครื่องจักรทำงาน โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมเป็นส่วนใหญ่จะมีแค่ส่วนชุดส่งกระดาษเข้าตู้ป้อน (Lead Edge Feeder) เท่านั้นที่ใช้คนทำงาน ดังนั้นจึงได้รวมเอา 2 สภาวะนี้เข้าด้วยกัน ถึงมาตรฐานที่ควรมีให้พนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรปฏิบัติตาม

### 3) Material

เนื่องจากวัตถุดิบหรือแผ่นกระดาษลูกฟูก (ซีสบอร์ด) เป็นสภาวะเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 จึงพิจารณาเฉพาะสภาวะเงื่อนไขที่สามารถควบคุมได้เท่านั้น

จากสภาวะเงื่อนไขทั้งกล่าวมานั้น ได้ทำการวิเคราะห์โดยจัดทำเป็นตารางตรวจสอบสภาวะเงื่อนไขที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.3

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet								
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)		
สลิตเคลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ตั้งค่าความสูงลอน บนตู้ CNC	Feed unit	ระยะ Front gauge จริงกับค่าที่ตั้ง (SET) บน CNC ต้องมีค่าตรงกัน (ค่าจริง-ค่าสเกล. $\leq 0.50$ mm.)	<input type="radio"/> CNC ต้องตรงกับชนิดลอนที่ ผลิตใน Master Card	<input type="radio"/>		
				Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq 0.30$ mm.)	<input checked="" type="radio"/> ระยะจริง gap ของ front gauge ต้องเท่ากับค่าจริง (PRESENT) ที่ แสดงบนตู้ CNC	<input checked="" type="radio"/>		
		ตั้งระยะความสูง ของฝากล่อง (F) บนตู้ CNC	Slotter unit	ค่าที่ตั้ง (SET) บนตู้ CNC กับค่าจริงความสูงของฝากล่องต้องตรงกัน (diff. $\leq 0.50$ mm.)	ค่าที่ตั้ง (SET) ระยะฝากล่องบน CNC ต้องตรงกับค่า Master Card	<input type="radio"/>		
					ระยะฝากล่องจริงกับค่าจริง (PRESENT) ที่แสดงบนตู้ CNC ต้องเท่ากัน	<input checked="" type="radio"/>		
		ตั้งระยะความสูง ของกล่อง (D) บนตู้ CNC	Slotter unit	ค่าที่ตั้ง (SET) บนตู้ CNC กับค่าจริงความสูงกล่อง ต้องตรงกัน (diff. $\leq 0.50$ mm.)	ค่าที่ตั้ง (SET) ความสูงกล่องบนตู้ CNC ต้องตรงกับค่า Master Card	<input type="radio"/>		
					ความสูงกล่องจริงกับค่าจริง (PRESENT) ที่แสดงบนตู้ CNC ต้องเท่ากัน	<input checked="" type="radio"/>		



ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="13"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="1"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ใส่บล็อกพิมพ์	Printing unit 1	บล็อกพิมพ์ต้องติดแน่นอยู่กับ Printing cylinder	<input type="radio"/>	เส้นกลางของบล็อกพิมพ์ต้องตรงกับร่องกลางของ Printing cylinder	<input type="radio"/>
				บล็อกพิมพ์ต้องไม่หลุดหรือชำรุด	<input type="radio"/>	ชุดบล็อกพิมพ์ต้องแน่น	<input type="radio"/>
				Pull band ไม่ชำรุดหรือขาด	<input type="radio"/>	ต้องหมุน pull band ให้ตั้ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull band ทั้ง 2 ด้านต้องแน่นและสัมผัสกับซีสบอร์ด	<input type="radio"/>
		ตั้งจุด "ศูนย์" บนตู้พิมพ์ 1	Printing unit 1	Pull band ต้องจับตรงตามตำแหน่ง (ไม่ไปโดนรอยพิมพ์)	<input type="radio"/>	ต้องจับตรงตามตำแหน่ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	เพื่อง่ายด้าน O.P. ต้องตรงกับตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	ระยะจับของ pull collarด้าน O.P. ต้องเท่ากับระยะ P1	<input type="radio"/>
		ตั้งระยะตัวจับกระดาษ (pull roll) บนตู้พิมพ์ 1	Printing unit 1	Pull collar ต้องมีสภาพไม่สึกหรือมีลายนูนชัดเจนตลอดพื้นผิว	<input type="radio"/>	ระยะจับของ pull collarด้าน D.R. ต้องเท่ากับระยะ P4 ลบด้วย 1	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull collar ต้องสะอาด	<input type="radio"/>

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="13"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="1"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ใส่บล็อกพิมพ์	Printing unit 2	บล็อกพิมพ์ต้องติดแน่นอยู่กับ Printing cylinder	<input type="radio"/>	เส้นกลางของบล็อกพิมพ์ต้องตรงกับร่องกลางของ Printing cylinder	<input type="radio"/>
				บล็อกพิมพ์ต้องไม่หลุดหรือชำรุด	<input type="radio"/>	ชุดบล็อกพิมพ์ต้องแน่น	<input type="radio"/>
				Pull band ไม่ชำรุดหรือขาด	<input type="radio"/>	ต้องหมุน pull band ให้ตั้ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull band ทั้ง 2 ด้านต้องแน่นและสัมผัสกับซีลบอร์ด	<input type="radio"/>
		ตั้งจุด "ศูนย์" บนตู้พิมพ์ 2	Printing unit 2	Pull band ต้องจับตรงตามตำแหน่ง (ไม่ไปโดนรอยพิมพ์)	<input type="radio"/>	ต้องจับตรงตามตำแหน่ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	เพื่อง่ายด้าน O.P. ต้องตรงกับตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull collar ต้องไม่หลวมคลอน (looseness $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>
		ตั้งระยะตัวจับกระดาษ (pull roll) บนตู้พิมพ์ 2	Printing unit 2	Pull collar ต้องมีสภาพไม่สึกหรือมีลายนูนชัดเจนตลอดพื้นผิว	<input type="radio"/>	ระยะจับของ pull collar ด้าน O.P. ต้องเท่ากับระยะ P1	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	ระยะจับของ pull collar ด้าน D.R. ต้องเท่ากับระยะ P4 ลบด้วย 1	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	Pull collar ต้องสะอาด				<input type="radio"/>		

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="14"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเคลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ใส่บล็อกพิมพ์	Printing unit 3	บล็อกพิมพ์ต้องติดแน่นอยู่กับ Printing cylinder	<input type="radio"/>	เส้นกลางของบล็อกพิมพ์ต้องตรงกับร่องกลางของ Printing cylinder	<input type="radio"/>
				บล็อกพิมพ์ต้องไม่หลุดหรือชำรุด	<input type="radio"/>	ชุดบล็อกพิมพ์ต้องแน่น	<input type="radio"/>
				Pull band ไม่ชำรุดหรือขาด	<input type="radio"/>	ต้องหมุน pull band ให้ตั้ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull band ทั้ง 2 ด้านต้องแน่นและสัมผัสกับซีลบอร์ด	<input type="radio"/>
		ตั้งจุด "ศูนย์" บนตู้พิมพ์ 3	Printing unit 3	Pull band ต้องจับตรงตามตำแหน่ง (ไม่ไปโดนรอยพิมพ์)	<input type="radio"/>	ต้องจับตรงตามตำแหน่ง	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	เพื่อง่ายด้าน O.P. ต้องตรงกับตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull collar ต้องไม่หลวมคลอน (looseness $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>
		ตั้งระยะตัวจับกระดาษ (pull roll) บนตู้พิมพ์ 3	Printing unit 3	Pull collar ต้องมีสภาพไม่สึกหรือมีลายนูนชัดเจนตลอดพื้นผิว	<input type="radio"/>	ระยะจับของ pull collar ด้าน D.R. ต้องเท่ากับระยะ P4 ลบด้วย 1	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	Pull collar ต้องสะอาด	<input type="radio"/>

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet						
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value="1"/> items
<input type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items						
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)
สล็อตเลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Feed unit	ระยะ (gap) จริงของชุด Feed roll ต้องตรงตามสเกล (diff. $\leq 0.50$ mm.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			Feed unit	Rubber roll # 1 ต้องไม่ลึกลง (diameter) เกินมาตรฐาน (Std. of dia. : 133.36-136.00 mm.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				Rubber roll # 1 ต้องมีความกลมเท่ากัน (roundness $\leq 0.15$ mm.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
				Rubber roll # 1 ต้องมีความแข็ง (hardness) อยู่ในค่ามาตรฐาน (40-45 shore A)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			Feed unit	Rubber roll # 2 ต้องไม่ลึกลง (diameter) เกินมาตรฐาน (Std. of dia. : 119.86-122.50 mm.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				Rubber roll # 2 ต้องมีความกลมเท่ากัน (roundness $\leq 0.15$ mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
				Rubber roll # 2 ต้องมีความแข็ง (hardness) อยู่ในค่ามาตรฐาน (40-45 shore A)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet						
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="8"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)
สลัดเคลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Printing unit 1	ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Impression cylinder # 1 กับ Printing cylinder # 1 ทั้ง 3 จุด ลบด้วย 6.80 mm. ต้องตรงตามสเกลข้างตู้พิมพ์ 1 (diff. ≤ 0.5 mm.)	<input type="radio"/> เข็มสเกลของชุด Feed roll ต้องอยู่ตำแหน่งลอนที่ทำให้สัญลักษณ์ไว้ <input type="radio"/> วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับสเกลข้างตู้ <input checked="" type="radio"/>	
				ระยะห่าง (gap) จริงของ Pull roll/pull collar ทั้ง 2 ด้าน ต้องตรงตามสเกลข้างตู้ (diff. ≤ 0.5 mm.)	<input type="radio"/> เข็มสเกลของชุด Pull roll ต้องอยู่ตำแหน่งลอนที่ทำให้สัญลักษณ์ไว้ <input type="radio"/> วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับสเกลข้างตู้ <input checked="" type="radio"/>	
			Printing unit 2	ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Impression cylinder # 2 กับ Printing cylinder # 2 ทั้ง 3 จุด ลบด้วย 6.80 mm. ต้องตรงตามสเกลข้างตู้พิมพ์ 2 (diff. ≤ 0.5 mm.)	<input type="radio"/> เข็มสเกลของชุด Feed roll ต้องอยู่ตำแหน่งลอนที่ทำให้สัญลักษณ์ไว้ <input type="radio"/> วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับสเกลข้างตู้ <input checked="" type="radio"/>	
				ระยะห่าง (gap) จริงของ Pull roll/pull collar ทั้ง 2 ด้าน ต้องตรงตามสเกลข้างตู้ (diff. ≤ 0.5 mm.)	<input type="radio"/> เข็มสเกลของชุด Pull roll ต้องอยู่ตำแหน่งลอนที่ทำให้สัญลักษณ์ไว้ <input type="radio"/> วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับสเกลข้างตู้ <input checked="" type="radio"/>	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet						
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="8"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value=""/> items
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)
สลัดเลื่อน	ตั้ง LOT ใหม่	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Printing unit 3	ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Impression cylinder กับ Printing cylinder #m3 ทั้ง 3 จุด ลบด้วย 6.80 mm. ต้องตรงตามสเกลข้างตู้พิมพ์ 3 (diff. $\leq 0.5$ mm.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				ระยะห่าง (gap) จริงในการจับซี่สับอร์ดของ Pull roll/pull collar ทั้ง 2 ด้าน ต้องตรงตามสเกลข้างตู้ (diff. $\leq 0.5$ mm.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
			Slotter unit	ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Pre-creaser head กับ Anvil ทั้ง 4 ตัว ต้องตรงตามสเกลข้างตู้ (diff. $\leq 0.5$ mm.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
				ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Creaser head กับ Anvil ทั้ง 4 ตัว ต้องตรงตามสเกลข้างตู้ (diff. $\leq 0.5$ mm.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
				ระยะ gap มีดหัวไขกับ Anvil ต้องเท่ากับสเกล(diff. $\leq 0.5$ mm.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53
○ เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="6"/> items		⊗ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		● เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		▲ ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="8"/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเคลื่อน	ทดลองเดินเครื่อง	ปล่อยกระดาษ	Feed unit	Plate table กับพื้นโต๊ะทั้ง 3 ต้องขนานกัน	▲		
				สปริงยกโต๊ะป้อนกระดาษ ต้องไม่ชำรุดแตกหัก	○		
				ผิว Feed wheel ต้องมีความกลม (roundness) เท่ากัน	▲		
				Feed wheel บริเวณที่สัมผัสกับซีสบอร์ดต้องไม่สึก	▲		
				Vacuum pressure ต้อง > 4 kPa	○		ซีสบอร์ดแนบติดกับตัว Feed wheel ○
				Vacuum door ต้องเปิด-ปิด ตรงตามตำแหน่งความยาวของซีสบอร์ด	○		
	Feed unit	Rubber roll # 1 ต้องมีความขนาน (parallel) เท่ากันทุกตัว	▲	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความขนาน (parallel)	▲		
		Rubber roll # 2 ต้องมีความขนาน (parallel) เท่ากันทุกตัว	▲	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความขนาน (parallel)	▲		
ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดเข้าตู้พิมพ์ 1	Feed unit	Upper shaft # 1 ต้องไม่โก่ง	○	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความโก่ง (Eccentric of the axis)	▲	
			Upper shaft # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ( $\leq 2.0$ mm.)	○			

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="7"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items	
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items							
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีบอร์ดเข้าตู้พิมพ์ 1	Feed unit	Upper shaft # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็ค clearance bearing ด้าน OP.	▲
				Upper shaft # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็ค clearance bearing ด้าน DR.	▲
			Feed unit	Lower shaft # 1 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความโก่ง (Eccentric of the axis)	▲
				Lower shaft # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ( $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>		
				Lower shaft # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็ค clearance bearing ด้าน OP.	▲
				Lower shaft # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็ค clearance bearing ด้าน DR.	▲
			Feed unit	Upper & Lower shaft ของชุด Feed roll# 1 ต้องขนานเท่ากันทั้ง 2 ด้าน (diff. OP. & DR. $\leq 0.50$ mm.)	<input type="radio"/>		



ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="7"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="8"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลัดเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีบอร์ดเข้าตู้พิมพ์ 1	Feed unit	Upper shaft # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper shaft # 2 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Upper shaft # 2 ต้องไม่หลวม(looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ( $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>				
				Upper shaft # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	▲	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Upper shaft # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	▲	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		
			Feed unit	Lower shaft # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper shaft # 2 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Lower shaft # 2 ต้องไม่หลวม(looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ( $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>				
				Lower shaft # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Lower shaft # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet								
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="1"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)		
สลัดเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดเข้าตู้พิมพ์ 1	Feed unit	Upper & Lower shaft ของชุด Feed roll # 2 ต้องขนานเท่ากันทั้ง 2 ด้าน (diff. OP. & DR. $\leq$ 0.50 mm.)	<input type="radio"/>			
		พิมพ์สีที่ 1	Printing unit # 1	Impression Cylinder # 1 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Impression Cylinder # 1 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	<input checked="" type="radio"/>	
				Impression Cylinder # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>			
				Impression Cylinder # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	<input checked="" type="radio"/>	
				Impression Cylinder # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	<input checked="" type="radio"/>	
		Printing unit # 1	Impression & Printing Cylinder # 1 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq$ 0.30 mm.)	<input type="checkbox"/>				

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลัดเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พิมพ์สีที่ 1	Printing unit # 1	Printing Cylinder # 1 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Printing Cylinder # 1 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲	
				Printing Cylinder # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>		
				Printing Cylinder # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	▲	
				Printing Cylinder # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	▲	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53		
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 2	Printing unit # 1	Upper pull roll # 1 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper pull roll # 1 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Upper pull roll # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>				
				Upper pull roll # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Upper pull roll # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet											
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53			
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items					
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)					
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 2	Printing unit # 1	Lower pull roll # 1 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Lower pull roll # 1 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน		▲			
				Lower pull roll # 1 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองเกี่ยวกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>						
				Lower pull roll # 1 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.		▲			
				Lower pull roll # 1 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.		▲			
			Printing unit # 1	Upper & Lower pull roll shaft # 1 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq$ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>						

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลัดเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พิมพ์สีที่ 2	Printing unit # 2	Impression Cylinder # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Impression Cylinder # 2 ต้องอยู่ ในค่ามาตรฐาน	<input checked="" type="radio"/>			
				Impression Cylinder # 2 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>				
				Impression Cylinder # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	<input checked="" type="radio"/>		
				Impression Cylinder # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	<input checked="" type="radio"/>		
			Printing unit # 2	Impression & Printing Cylinder # 2 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq$ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>				

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet						
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)
สลัดเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พิมพ์สีที่ 2	Printing unit # 2	Printing Cylinder # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Printing Cylinder # 2 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲
				Printing Cylinder # 2 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>	
				Printing Cylinder # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲
				Printing Cylinder # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲
			Printing unit # 2	Impression & Printing Cylinder # 2 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. ≤ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53		
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลัดเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 3	Printing unit # 2	Upper pull roll # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper pull roll # 2 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Upper pull roll # 2 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>				
				Upper pull roll # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Upper pull roll # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet										
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53		
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items				
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)				
สล็อตเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 3	Printing unit # 2	Lower pull roll # 2 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Lower pull roll # 2 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน		▲		
				Lower pull roll # 2 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองเกี่ยวกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>					
				Lower pull roll # 2 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.		▲		
				Lower pull roll # 2 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.		▲		
			Printing unit # 2	Upper & Lower pull roll shaft # 2 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. ≤ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>					

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลัดเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พิมพ์สีที่ 3	Printing unit # 3	Impression Cylinder # 3 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Impression Cylinder # 3 ต้องอยู่ใน ค่ามาตรฐาน	<input checked="" type="radio"/>			
				Impression Cylinder # 3 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>				
				Impression Cylinder # 3 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	<input checked="" type="radio"/>		
				Impression Cylinder # 3 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	<input checked="" type="radio"/>		
			Printing unit # 3	Impression & Printing Cylinder # 3 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq$ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>				

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet						
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พิมพ์สีที่ 3	Printing unit # 3	Printing Cylinder # 3 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Printing Cylinder # 3 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲
				Printing Cylinder # 3 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>	
				Printing Cylinder # 3 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲
				Printing Cylinder # 3 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲
			Printing unit # 3	Impression & Printing Cylinder # 3 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. ≤ 0.30 mm.)	<input type="radio"/>	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00			
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items			
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items									
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สล๊อตเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้สล๊อต	Printing unit # 3	Upper pull roll # 3 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper pull roll # 3 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Upper pull roll # 3 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>				
				Upper pull roll # 3 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Upper pull roll # 3 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	▲	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ส่งซีสบอร์ดไปตู้ สลิต	Printing unit # 3	Lower pull roll # 3 ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Lower pull roll # 3 ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲		
				Lower pull roll # 3 ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองเกี่ยวกับ housing (Std. $\leq 2.0$ mm.)	<input type="radio"/>				
				Lower pull roll # 3 ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲		
				Lower pull roll # 3 ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲		
			Printing unit # 3	Upper & Lower pull roll shaft # 3 ต้องขนาน (parallel) กัน (diff. $\leq 0.30$ mm.)	<input type="radio"/>				

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet								
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items								
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)		
สลิตเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	นำร่องทับรอย	Slotter unit	Upper pre-creaser shaft ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/>	Eccentric of the axis ของ Upper pre-creaser shaft ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	<input checked="" type="radio"/>	
				Upper pre-creaser shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	<input checked="" type="radio"/>	
				Upper pre-creaser shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	<input checked="" type="radio"/>	
				Upper pre-creaser shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	<input checked="" type="radio"/>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="4"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="6"/> items	
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	นำร่องทับรอย	Slotter unit	Lower pre-creaser shaft ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Lower pre-creaser shaft ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	<input checked="" type="radio"/>	
				Lower pre-creaser shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. $\leq$ 2.0 mm.)	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	<input checked="" type="radio"/>	
				Lower pre-creaser shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	<input checked="" type="radio"/>	
				Lower pre-creaser shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	<input checked="" type="radio"/>	
			Slotter unit	Upper & Lower pre-creaser shaft ต้องขนาน (parallel) กัน	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลาชุดของ Pre-creaser	<input checked="" type="radio"/>	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="1"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="9"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลัดเลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	นำร่องพับรอย	Slotter unit	สภาพ Pre-creaser head ต้องไม่สึก (thickness) เกินมาตรฐาน	▲	ตรวจเช็คสภาพความสึก (thickness) ของ Pre-creaser head	▲		
				Pre-creaser head ต้องมีความกลม (roundness) เท่ากัน	▲	ตรวจเช็คสภาพความกลม (roundness) ของ Pre-creaser head	▲		
				Pre-creaser head ต้องไม่หลวมคลอน (looseness)	○	ตรวจเช็คสภาพความหลวมคลอน (looseness) ของ Pre-creaser head	▲		
			Slotter unit	Pre-creaser Anvil ต้องไม่สึก (diameter)	○	ตรวจเช็คสภาพความสึก (diameter) ของยางรอง	▲		
				Pre-creaser Anvil ต้องมีความกลมเท่ากัน (roundness ≤ 0.05 mm.)	▲	ตรวจเช็คสภาพความกลม (roundness) ของยางรองพับรอย	▲		
				Pre-creaser Anvil ต้องไม่หลวมคลอน (looseness)	○	ตรวจเช็คสภาพความหลวมคลอน (looseness) ของยางรองพับรอย	▲		
				Pre-creaser Anvil ต้องมีความแข็ง (hardness) อยู่ในค่ามาตรฐาน (75-80 shore A)	▪				



ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="2"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items	
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="6"/> items							
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ทับรอย	Slotter unit	Upper Creaser shaft ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Upper Creaser shaft ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲	
				Upper Creaser shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	▲	
				Upper Creaser shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲	
				Upper Creaser shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input checked="" type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพจะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items	
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="5"/> items							
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ทับรอย	Slotter unit	Lower Creaser shaft ต้องไม่โก่ง	<input type="radio"/> Eccentric of the axis ของ Lower Creaser shaft ต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน	▲	
				Lower Creaser shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	▲	
				Lower Creaser shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲	
				Lower Creaser shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲	
			Slotter unit	Upper & Lower Creaser shaft ต้องขนาน (parallel) กัน	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลาชุดของ Creaser	▲	

ศูนย์วิจัยทรัพย์สิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสถานะเงื่อนไข 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet									
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00		Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="1"/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="9"/> items			
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)			
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	พับรอย	Slotter unit	สภาพ Creaser head ต้องไม่สึก (thickness) เกินมาตรฐาน	▲	ตรวจเช็คสภาพความสึก (thickness) ของ Creaser head	▲		
				Creaser head ต้องมีความกลม (roundness) เท่ากัน	▲	ตรวจเช็คสภาพความกลม (roundness) ของ Creaser head	▲		
				Creaser head ต้องไม่หลวมคลอน	○	ตรวจเช็คสภาพความหลวมคลอน (looseness) ของ Creaser head	▲		
			Slotter unit	Creaser Anvil ต้องไม่สึก (diameter)	○	ตรวจเช็คสภาพความสึก (diameter) ของยางรอง	▲		
				Creaser Anvil ต้องมีความกลมเท่ากัน (roundness $\leq$ 0.05 mm.)	▲	ตรวจเช็คสภาพความกลม (roundness) ของยางรองพับรอย	▲		
				Creaser Anvil ต้องไม่หลวมคลอน	○	ตรวจเช็คสภาพความหลวมคลอน (looseness) ของยางรองพับรอย	▲		
				Creaser Anvil ต้องมีความแข็ง (hardness) อยู่ในค่ามาตรฐาน (75-80 shore A)	■				

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่อง 4M (4M Condition Survey Sheet)

4M Condition Survey Sheet								
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	Updated : 02/08/53	
<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="7"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="7"/> items		
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)		
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ตัดร่องสลิต	Slotter unit	Upper Slotter shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	▲	
				Upper Slotter shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲	
				Upper Slotter shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲	
			Slotter unit	Lower Slotter shaft ต้องไม่หลวม (looseness) หรือไม่มี clearance ระหว่างเฟืองกับ housing (Std. ≤ 2.0 mm.)	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)	▲	
				Lower Slotter shaft ด้าน OP. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP.	▲	
				Lower Slotter shaft ด้าน DR. ต้องไม่มี clearance ระหว่าง housing กับ bearing	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	▲	
			Slotter unit	Upper & Lower slotter shaft ต้องขนาน (parallel) กัน	<input type="radio"/>	มาตรฐานในการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลาชุดของ Slotter	▲	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ใบสำรวจสภาพเครื่องเย็บ 4M (4M Condition Survey Sheet)


4M Condition Survey Sheet							
Process : Printing		Machine : A		Defect Occur : Shift Slots		Product code : 0xxx-468-00	
Updated : 02/08/53		<input type="radio"/> เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items		<input checked="" type="radio"/> ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน <input type="text" value=""/> items		<input checked="" type="radio"/> เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม <input type="text" value=""/> items	
<input checked="" type="radio"/> ต้องการมาตรฐาน <input type="text" value="3"/> items							
โหมดของเสีย (Defect Mode)	กระบวนการหลัก (Main Process)	กระบวนการย่อย (Minor process)	ส่วนของเครื่องจักร (Machine Section)	เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)	วิธีการ/คน (Method/Man)	วัตถุดิบ (Material)	
สลิตเคลื่อน	ระหว่างเดินเครื่อง	ตัดร่องสลิต	Slotter unit	Lap cutter knife ต้องไม่หลวมคลอน	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของมีดหัวไขก (lap cutter knife)	▲	
				Slotter blade (Tripped Knife) ต้องไม่หลวมคลอน	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของใบมีดแฉวนำ (Tipped knife)	▲	
				Slotter blade (Plain Knife) ต้องไม่หลวมคลอน	<input type="radio"/> มาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของใบมีดแฉตาม (plain knife)	▲	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 4.3 การรวบรวมจุดบกพร่อง

เมื่อทำการสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M แล้ว พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังมีจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่ จากการสำรวจสภาวะเงื่อนไขทั้งหมด สามารถแบ่งสัดส่วนผลจากการสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M ได้ดังรูป 4.11

ผลการตรวจสอบสภาวะเงื่อนไข 4M

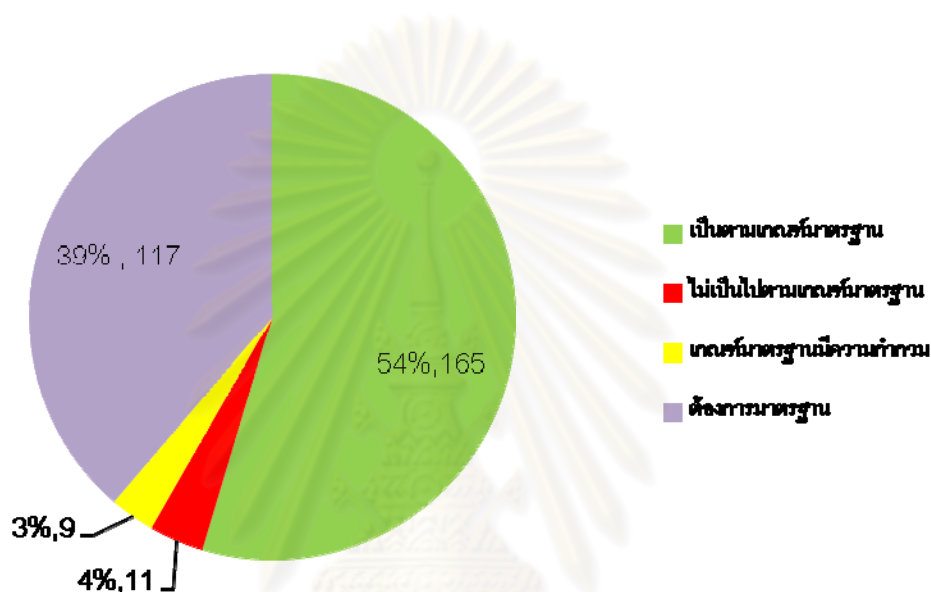

รูปที่ 4.11 แสดงผลการสำรวจสภาวะเงื่อนไข 4M ที่เกิดจากปัญหาสล็อตเดือนทั้งหมด

จากสำรวจสภาวะเงื่อนไขซึ่งรวบรวมได้ 302 รายการนั้น ต่อมาได้ทำการแยกรายการที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานออก เหลือไว้เพียงจุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ , เกณฑ์มาตรฐานมีความกำกวม ● และสภาวะเงื่อนไขที่ต้องการมาตรฐาน ▲ มารวบรวมไว้ในตารางรวบรวมจุดบกพร่อง ดังตารางที่ 4.4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ตั้งค่าความสูง ลอน	Front gauge	Machine	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	สลัดเคลื่อน	ใช้ feeler gauge เสียบเข้าไปที่ front gauge ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแต่ละตัว	Left    Right 2.15    3.49    OP. 2.39    2.84    DR.	diff. $\leq$ 0.30 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานในการตรวจเช็คระยะ Front gauge จริง กับค่าจริง (PRESENT) ที่แสดงบนตู้ CNC	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบมาตรฐานในการยอมรับ ความต่าง	ระยะจริง < ค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC ทั้งด้าน OP. และ DR.	diff. = 0.30 mm.	กำหนดให้มีการ Calibrate ระหว่างค่าจริง Front gauge กับค่า PRESENT บนตู้ CNC ให้ตรงกัน ทุก 3 เดือน
ตั้งค่าระยะ ของฝา ก่อง	Slot Register F	Machine	ระยะจริงของฝา ก่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบมาตรฐานในการยอมรับ ความต่าง	ฝาล่าง < ค่า PRESENT ฝาด้าน > ค่า PRESENT	diff. = 0.50 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คระยะฝา ก่อง (F) จริงกับค่า PRESENT บนตู้ CNC	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจเช็ค	ระยะจริงฝา ก่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	diff. = 0.50 mm.	กำหนดให้มีการ Calibrate ระหว่างค่าจริง Slot Register F กับค่า PRESENT บนตู้ CNC ให้ตรงกัน ทุก 3 เดือน
ตั้งค่าความสูง ก่อง	Slot Register D	Machine	ระยะจริงความสูงก่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบมาตรฐานในการยอมรับ ความต่าง	ด้าน OP. < ค่า PRESENT ด้าน DR. > ค่า PRESENT	diff. = 0.50 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความสูงก่อง (D) จริงกับค่า PRESENT บนตู้ CNC	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจเช็ค	ระยะจริงความสูงก่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	diff. = 0.50 mm.	กำหนดให้มีการ Calibrate ระหว่างค่าจริง Slot Register D กับค่า PRESENT บนตู้ CNC ให้ตรงกัน ทุก 3 เดือน
ตั้งระยะตัวจับ กระดาษ	Pull collar # 1	Machine	Pull collar#1 เกิดการลึกลับนิ้ว	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพด้วยตา	มึนลายนูนไม่ชัดเจนทั้ง 2 ด้านทำให้การจับไม่ดี	NO Std.	
	Pull collar # 2		Pull collar#2เกิดการลึกลับนิ้ว	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพด้วยตา	มึนลายนูนไม่ชัดเจนทั้ง 2 ด้านทำให้การจับไม่ดี	NO Std.	

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A	
								Problem : Shift slots	
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)	
ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1	Machine	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	สลัดเลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 6 ตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-02-01 RR	≤ 0.15 mm.		
	Rubber roll # 2		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	สลัดเลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 6 ตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-02-01 RR	≤ 0.15 mm.		
			Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่า มาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ hardness tester วัดลงบนผิวทั้ง 6 ตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-03-02 RR	40-45 shore A		
	Feed roll 1 & 2	Method/	วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำกวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge	วัดสเกล [2]	2.30	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.	6.30		
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]	5.80		
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.50 mm.			
	Printing unit 1	Man	วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำกวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge	วัดสเกล [2]	8.70	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.	12.70		
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]	6.20		
ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge					diff. = 0.20 mm.				
อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม									



ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A	
								Problem : Shift slots	
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)	
ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Pull roll # 1	Method/ Man	วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัดสเกล [2]	2.05	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training	
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.			6.05
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]			6.20
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.20 mm.			
	Printing unit 2		วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัดสเกล [2]	8.55	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training	
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.			12.55
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]			6.20
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.20 mm.			
	Pull roll # 2		วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัดสเกล [2]	1.90	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training	
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.			5.90
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]			6.00
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.10 mm.			
	Printing unit 3		วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัดสเกล [2]	8.70	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training	
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.			12.70
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]			6.30
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.30 mm.			
อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม									

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A					
								Problem : Shift slots					
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)					
ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Pull roll # 3	Method/ Man	วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำกวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge	วัดสเกล [2]	2.30	diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training				
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.	6.30						
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]	5.80						
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.20 mm.							
	อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม												
	Pre-creaser head		วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำกวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge	วัดสเกล [2]	2.40			diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training		
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.	6.40						
					เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.	อ่านค่าสเกล [6]	5.80						
					ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge	diff. = 0.40 mm.							
	อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม												
	Creaser head		วิธีการตรวจเช็คระยะ gap จริงกับ สเกลข้างตู้มีความกำกวม	สลัดเลื่อน	ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge	วัดสเกล [2]	2.40					diff. ≤ 0.50 mm.	กำหนดให้มีการสอนพนักงาน On the job training
					วัด gap	เพิ่มไป 4 mm.	6.40						
เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.		อ่านค่าสเกล [6]			5.80								
ปรับ gap ให้พอดีกับ feeler gauge		diff. = 0.40 mm.											
อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม													

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ปล่อยกระดาษ เข้าตู้พิมพ์ 1	Plate table	Machine	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	สล็อตเลื่อน	วางลิ้นขนานลงบนแผ่น plate แล้วใช้ Feeler gauge เสียบวัดระยะ ห่างระหว่างพื้นโต๊ะกับ plate ด้านใน	Left    Right 2.25    2.18    OP. 2.20    1.75    CT. 1.75    2.27    DR.	2.16-2.29	
	Feed wheel		ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน	สล็อตเลื่อน	ใช้ dial gauge วางบนผิว feed wheels แล้ววัดความกลมทุกตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 FW	NO Std.	
	Feed wheel		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	สล็อตเลื่อน	ใช้เวอร์เนียวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ feed wheels	อ้างอิง เอกสาร QM-00-02 FW	NO Std.	
	Rubber roll # 1	Machine	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	สล็อตเลื่อน	ใช้ feeler gauge วัด gap rubber roll ทั้ง 6 ตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 FR	diff. ≤ 0.30 mm.	
	Rubber roll # 1	Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1	สล็อตเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจเช็ค	Rubber roll # 1 สึกเกือบทั้งหมด ยกเว้นด้าน DR.	diff. ≤ 0.30 mm.	ตรวจเช็คความขนาน (parallel) ทุก 2 เดือน
	Rubber roll # 2	Machine	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	สล็อตเลื่อน	ใช้ feeler gauge วัด gap rubber roll ทั้ง 6 ตัว	อ้างอิง เอกสาร QM-00-02 FR	diff. ≤ 0.30 mm.	
	Rubber roll # 2	Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2	สล็อตเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจเช็ค	Rubber roll # 2 สึกเฉพาะ 4 ตัวด้านใน	diff. ≤ 0.30 mm.	ตรวจเช็คความขนาน (parallel) ทุก 2 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A	
								Problem : Shift slots	
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)	
ส่งซีสับบอร์ด เข้าสู่ตู้พิมพ์ 1	Upper shaft # 1	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
		Lower shaft # 1	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
				ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
				ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A	
								Problem : Shift slots	
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)	
ส่งซีสบอร์ด เข้าสู่ตู้พิมพ์ 1	Upper shaft # 2	Machine	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน OP. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	Left Right 0.61 0.23 OP.	≤ 0.08 mm.		
			Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	Left Right 0.16 0.07 DR.	≤ 0.08 mm.		
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.30 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ส่งซีสບอ์ต เข้าสู่ตู้พิมพ์ 1	Lower shaft # 2	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A		
								Problem : Shift slots		
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)		
พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1	Machine	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน OP. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	0.20	$\leq 0.08$ mm.			
			Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	0.30	$\leq 0.08$ mm.			
			Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	สลัดเลื่อน	ใช้ feeler gauge วัด gap ระหว่าง ด้าน OP และ DR	diff. = 0.65	diff. $\leq 0.30$ mm.			
				Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
					ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
					ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
พิมพ์สีที่ 1	Printing Cylinder # 1	Machine	Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	0.17	$\leq 0.08$ mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน



ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A		
								Problem : Shift slots		
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)		
ส่งซีลบริด ไปตู้พิมพ์ 2	Upper pull roll # 1	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน		
					ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค					
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.		จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
		ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ								
		ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน			
				ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ						
	Lower pull roll # 1	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		$\leq 0.30$ mm.		จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
					ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค					
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
		ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ								
		ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน			
				ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ						

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2	Machine	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน OP. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.15	≤ 0.08 mm.	
			Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.26	≤ 0.08 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.30 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
พิมพ์สีที่ 2	Printing Cylinder # 2	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ส่งซีสบอร์ด ไปตู้พิมพ์ 3	Upper pull roll # 2	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.30 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
	Lower pull roll # 2	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.30 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3	Machine	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.20	$\leq 0.08$ mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
พิมพ์สีที่ 3	Printing Cylinder # 3	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ส่งซีสบอร์ด ไปตู้สล๊อต	Upper pull roll # 3	Machine	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สล๊อตเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.18	$\leq 0.08$ mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ส่งซีสบอร์ด ไปตู้สล๊อต	Lower pull roll # 3	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ความโค้งของเพลลา	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจาก คู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน OP	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็ค ค่า clearance bearing ด้าน DR.	สล๊อตเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
นำร่องที่บรอย	Upper Pre-creaser	Machine	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	0.12	≤ 0.08 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.30 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีการตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	2 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
นำร่องทับรอย	Lower Pre-creaser	Machine	Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเคลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลา ด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง	0.11	$\leq 0.08$ mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คความโก่งของเพลลา	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีกรตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	2 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีกรตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลลาชุดของ Pre-creaser	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	diff. of OP.& DR. $\leq 0.5$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
	Upper & Lower Pre-creaser Shaft							

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A								
								Problem : Shift slots								
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)								
นำร่องทับรอย	Pre-creaser head	Machine	Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน	สลัดเคลื่อน	ถอดหัวทับรอยออก แล้วใช้เวอร์เนีย วัดหัวทับรอย 3 จุด ทั้ง 2 อัน	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 PR-C	37.72-38.02 mm.									
			หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	สลัดเคลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ Pre-creaser head ทั้ง 4 ตัว	<table border="1"> <tr> <td>ตัวที่ 1</td> <td>0.18</td> <td rowspan="2">OP.</td> </tr> <tr> <td>ตัวที่ 2</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>ตัวที่ 3</td> <td>0.16</td> <td>DR.</td> </tr> </table>	ตัวที่ 1	0.18	OP.	ตัวที่ 2	0.12	ตัวที่ 3	0.16	DR.	≤ 0.05 mm.	
			ตัวที่ 1	0.18	OP.											
		ตัวที่ 2	0.12													
		ตัวที่ 3	0.16	DR.												
		ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คสภาพความลึก (thickness)	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีการสีกทั้ง 2 ด้าน	37.72-38.02 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน									
ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความกลม (roundness)	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีความกลมเกินค่ามาตรฐาน	≤ 0.05 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน											
ไม่มีการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ที่หัวทับรอย	สลัดเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน											

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A		
								Problem : Shift slots		
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)			ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
นำร่องที่บรอย	Pre-creaser Anvil	Machine	ยารองที่บรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่า มาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 4 ตัว	ตัวที่ 2	0.70	OP.	≤ 0.10 mm.	
			ตัวที่ 3	0.18	DR.					
			ตัวที่ 4	0.18						
		ยารองที่บรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ hardness tester วัดลงบนผิว	ตัวที่ 1	81	OP.	75-80 shore A		
		ตัวที่ 2	80							
		ตัวที่ 3	82	DR.						
	Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจ เชิงสภาพความลึก (diameter)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและ ค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีการสีกทั้ง 2 ด้าน			325.27 -325.57 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเชิงทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเชิงทุก 6 เดือน	
	Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจ เชิงความกลม (roundness)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและ ค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีความกลมเกินค่ามาตรฐาน			≤ 0.10 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเชิงทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเชิงทุก 6 เดือน	
	Method/ Man	ไม่มีการตรวจเชิงความหลวมคลอน (looseness)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน			1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเชิงทั้งความถี่ และวิธีการตรวจเชิงทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ทับรอย	Upper Creaser shaft	Machine	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน OP. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.27	$\leq 0.08$ mm.	
			Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน DR. ใช้แท่งเหล็กบารังด์ ดูความต่าง	0.40	$\leq 0.08$ mm.	
		Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คความโก่งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีการตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	2 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ทับรอย	Lower Creaser shaft	Method/ Man	ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คความโค้งของเพลลา	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานจากคู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการเช็ค	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.30$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีการตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	2 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing จากคู่มือเครื่องจักร ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน	$\leq 0.08$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
	Upper & Lower Creaser Shaft		ไม่มีการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลลาชุดของ Pre-creaser	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	diff. of OP.& DR. $\leq 0.5$ mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ทับรอย	Creaser head	Machine	Creaser head มีความสีก (thickness) ไม่เท่ากัน	สลัดเลื่อน	ถอดหัวทับรอยออก แล้วใช้เวอร์เนีย วัดหัวทับรอย 3 จุด ทั้ง 2 อัน	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 CR	14.75-15.05 mm	
			Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ creaser head ทั้งด้าน OP. & DR.	0.30 OP. 0.20 DR.	≤ 0.05 mm.	
		Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คสภาพความสีก (thickness)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีการสีกทั้ง 2 ด้าน	14.75-15.05 mm	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน
			ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความกลม (roundness)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีความกลมเกินค่ามาตรฐานทั้ง 2 ด้าน	≤ 0.05 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน
			ไม่มีการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ที่หัวทับรอย	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 3 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A		
								Problem : Shift slots		
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)		ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)	
พับรอย	Creaser Anvil	Machine	ยางรองพับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 2 ข้าง	0.13	DR.	≤ 0.10 mm.		
			ยางรองพับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	สลัดเลื่อน	ใช้ hardness tester วัดลงบนผิว	76	OP.	75-80 shore A		
						77	DR.			
			Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คสภาพความลึก (diameter)	สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		138.33 -138.66 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
		ไม่มีมาตรฐานความถี่ในการตรวจเช็คความกลม (roundness)		สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่,วิธีการตรวจและค่ามาตรฐานคู่มือและภาพสเก็ต (Drawing)	มีความกลมเกินค่ามาตรฐาน		≤ 0.10 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
		ไม่มีการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness)		สลัดเลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	



ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A
								Problem : Shift slots
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
ตัดร่องสลิต	Upper Slotter Shaft	Method/ Man	ไม่มีการตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีการตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness) ของเพลลา หรือ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance ระหว่างเฟืองกับ housing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	1.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
	Lower Slotter Shaft		ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน OP	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
			ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช็คค่า clearance bearing ด้าน DR.	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบยืนยันค่ามาตรฐานของ clearance bearing ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	≤ 0.08 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน
	Upper & Lower Slotter Shaft		ไม่มีการตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่างเพลลาชุดของ Slotter	สลิตเคลื่อน	ตรวจสอบความถี่และวิธีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	diff. of OP. & DR. ≤ 0.5 mm.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) รายการรวบรวมจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไข (4M Problem Sheet)

4M Problem Sheet								Machine : A		
								Problem : Shift slots		
กระบวนการ (Process)	อุปกรณ์ (Equipment)	3M	จุดบกพร่อง (Problem)	โหมดของเสีย (Defect mode)	วิธีการตรวจสอบ (Monitoring)	ผลการตรวจสอบ (Result of monitoring)	ค่ามาตรฐาน (Std. Value)	มาตรการแก้ไข (Corrective Action)		
ตัดร่องสลัก	lap cutter knife	Method/ Man	ไม่มีมาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของมีดหัวไขก (lap cutter knife)	สลัดเลื่อน	ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด และ- ตั้ง dial gauge ไว้บนใบมีด	ตัวที่ 1	1.10	NO Std.	จัดทำเอกสารการตรวจเช็คทั้งความถี่และวิธีการตรวจเช็คทุก 6 เดือน	
						ตัวที่ 2	0.75			OP.
						ตัวที่ 3	0.08			DR.
						ตัวที่ 4	0.43			
	Tipped knife		ไม่มีมาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของใบมีดแฉวน้ำ (Tipped knife)	สลัดเลื่อน	ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด และ- ตั้ง dial gauge ไว้บนใบมีด	ตัวที่ 1	1.00	NO Std.		
						ตัวที่ 2	0.78			OP.
						ตัวที่ 3	0.01			DR.
						ตัวที่ 4	0.56			
	Plain knife		ไม่มีมาตรฐานในการตรวจเช็คความหลวมคลอน (looseness) ของใบมีดแฉวนตาม (plain knife)	สลัดเลื่อน	ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด และ- ตั้ง dial gauge ไว้บนใบมีด	ตัวที่ 1	1.43	NO Std.		
						ตัวที่ 2	0.74			OP.
						ตัวที่ 3	0.75			DR.
						ตัวที่ 4	1.46			

จากตารางที่ 4.4 เมื่อทำการแยกสัดส่วนของจุดบกพร่องในแต่ละยูนิตของเครื่องจักรจาก 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสล็อตเลื่อนนั้นสามารถแสดงดังรูปที่ 4.12



**รูปที่ 4.12** จำนวนจุดบกพร่องที่ได้จากการจำแนกสภาวะเงื่อนไข 4M

เมื่อทราบจำนวนจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแต่ละยูนิตแล้ว ทำการประเมินถึงผลกระทบ โอกาสในการเกิดและการควบคุมที่ทางโรงงานมีอยู่ในปัจจุบันดังต่อไปนี้

#### 4.4 การประเมินความสำคัญของจุดพร่องและผลกระทบ โดยใช้ FMEA ครั้งที่ 1

การประเมินจุดบกพร่องทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวมนั้นส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะเงื่อนไข 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ

##### 1) วิธีการ/คน (method/man)

จุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขที่เกิดจากวิธีการหรือคนนั้น สามารถแก้ไขได้ทันที เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมาตรฐานที่ควรปฏิบัติตามหรือควรมีเพื่อใช้ในการตรวจสอบของระดับผู้ที่เกี่ยวข้อง (man) ซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารรายการตรวจเช็ค พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการตรวจเช็ค

##### 2) เครื่องจักร (machine)

จุดบกพร่องที่เกิดจากสภาวะเงื่อนไขของเครื่องจักรนั้น ยังไม่สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ทันที เนื่องจากการแก้ไขของจุดบกพร่องบางรายการอาจมีเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ทำการรวบรวมจุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขดังกล่าวมาประเมินผลกระทบระดับความรุนแรงที่เกิดจุดบกพร่อง สาเหตุของจุดบกพร่อง ความถี่ในการเกิด รวมทั้งการควบคุมและป้องกันในปัจจุบันร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นนำ (RPN) ที่เกิด

จุดบกพร่องทั้งหมดมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตามลำดับก่อนหลังในแก้ไขปรับปรุงและกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดยอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดจะถูกนำพิจารณาวิเคราะห์ P-M ก่อนเพื่อหาต้นตอของสาเหตุในขั้นตอนต่อไป มีจำนวนทั้งสิ้น 35 รายการ ดังนี้

#### ตารางที่ 4.5 จุดบกพร่องที่เกิดจากสภาวะเงื่อนไขของเครื่องจักร

รายการ	กระบวนการที่พบ	รายการจุดบกพร่อง
1	ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน
2	ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝา กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC
3	ตั้งค่าความสูงกล่อง	ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC
4	ตั้งระยะตัวจับกระดาษ	Pull collar#1 เกิดการลื่นบนผิว
5		Pull collar#2 เกิดการลื่นบนผิว
6	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน
7		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน
8		Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน
9	ปล่อยกระดาษเข้าตู้พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder
10		ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน
11		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน
12		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว
13		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว
14	ส่งซีลบอร์ดเข้าตู้พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.
15		Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
16	พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.
17		Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
18		Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1
19		Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
20	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.
21		Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
22	พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
23	ส่งซีลบอร์ดไปตู้สลิต	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
24	นำร่องทับรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
25		Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
26		Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน
27		หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน
28		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน
29		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน
30	ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.
31		Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.
32		Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน
33		Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน
34		ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน
35		ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

สำหรับเกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์จุดบกพร่องในกระบวนการของโรงงาน กรณีตัวอย่างนั้นได้อ้างอิงจากหนังสือ Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual ของ Chrysler, Ford และ General Motor โดยความร่วมมือกันจากทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้

- 1) หัวหน้าแผนกพิมพ์และสำเร็จรูป
- 2) หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- 3) หัวหน้าหมวดเครื่องกล
- 4) หัวหน้าหมวดไฟฟ้า
- 5) วิศวกรแผนกพิมพ์ฯ
- 6) นักเทคโนโลยีการพิมพ์
- 7) หัวหน้ากะ A และ กะ B
- 8) พนักงานประจำเครื่อง (นาย C) ทั้งกะ A และ กะ B

ทีมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวทั้งหมดมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ฯ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ โดยแสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 4.6 ถึงตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.6 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูป  
กล่อง

ผลกระทบ	รายละเอียดความรุนแรงของผลที่เกิดจากจุดบกพร่อง	ระดับ
อันตรายร้ายแรงโดย ไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	จัดให้มีความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มของจุดบกพร่องส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือเครื่องจักรในการผลิตโดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	10
อันตรายร้ายแรงแต่มี การเตือนล่วงหน้า	จัดให้มีความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มของจุดบกพร่องส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานหรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยมีการเตือน ล่วงหน้า	9
สูงมาก	เมื่อเกิดจุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทำ ให้เกิดของเสียสูงมาก หรือต้องกำจัดซีลบอร์ดหรือกล่องทิ้ง (100%) หรือต้อง หยุดเครื่องเพื่อทำการซ่อมโดยหน่วยงานซ่อมเกินกว่า 1 ชั่วโมง	8
สูง	เมื่อเกิดจุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทำ ให้เกิดของเสียสูง หรือต้องถูกคัดแยกไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อรอการ ตรวจสอบ 100% หรือต้องกำจัดซีลบอร์ดหรือกล่องทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือต้องหยุดเครื่องทำการซ่อมโดยหน่วยงานซ่อมเกินครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง	7
ปานกลาง	เมื่อเกิดจุดบกพร่องหรือสภาวะเงื่อนไขผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้ต้องมีกำจัดซีลบอร์ดหรือกล่องทิ้ง (น้อยกว่า 100%) แต่ไม่ต้องถูกคัดแยก 100% เพื่อตรวจสอบ หรือบางส่วนของซีลบอร์ดในล็อตถูกคัดแยกเพื่อรอ การแก้ไขภายในกระบวนการผลิต หรือต้องหยุดเครื่องทำการซ่อมโดย หน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	จุดบกพร่องนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการถัดไป ทำให้มีการกำจัดซีล บอร์ดหรือกล่องบางส่วนทิ้ง หรือพนักงานคุมเครื่องสามารถปรับแก้จุดบกพร่อง ได้เองโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง	5
ต่ำมาก	จุดบกพร่องนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตถัดไป ทำให้ซีลบอร์ดหรือ กล่องในล็อตนั้น ๆ บางส่วนถูกคัดแยก เพื่อรอการแก้ไขโดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง หรือพนักงานคุมเครื่องสามารถปรับแก้จุดบกพร่องได้เองโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง	4
เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตถัดไปเป็นบางยูนิตหรือบางส่วน หรืออาจทำ ให้เกิดของเสียที่ไม่สามารถแก้ไขหรือต้องถูกกำจัดทิ้งน้อยมาก	3
เล็กน้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตถัดไปเป็นบางยูนิตหรือบางส่วน หรืออาจ ทำให้เกิดของเสียที่สามารถแก้ไขน้อยมาก	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตถัดไป และ/หรือไม่ทำให้เกิดของเสีย	1

ตารางที่ 4.7 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูปกล่อง

แนวโน้มในการเกิดจุดบกพร่อง	ความถี่ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่อง	ระดับ
สูงมาก : จุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นบ่อยมาก	เกิดขึ้นกับทุกใบ	10
	เกิดขึ้นกับทุกล็อต (lot)	9
สูง : จุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นบ่อย	เกิดขึ้นทุกวัน หรือเกิดขึ้นเมื่อมีซีสบอร์ดงอเข้าไปในกระบวนการผลิต	8
	เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 1 สัปดาห์	7
ปานกลาง : จุดบกพร่องนั้นเกิดเป็นบางครั้ง	เกิดขึ้นทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อบำรุงรักษา (shutdown)	6
	เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 3 เดือน	5
	เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 6 เดือน	4
ต่ำ : จุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้น 1 ครั้งในปี	3
	มีผลการเกิดขึ้นในอดีต (มากกว่า 2 ปีเกิดขึ้น 1 ครั้ง)	2
แทบไม่เกิด : ไม่น่าจะเกิดจุดบกพร่องนั้นขึ้น	ไม่มีแนวโน้มในการเกิดจุดบกพร่อง	1

ตารางที่ 4.8 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA ขั้นตอนการพิมพ์และขึ้นรูปกล่อง

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้ยากมาก	เป็นไปได้ยากมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อมหรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้ยาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เครื่องมือวัดต่างๆตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่างๆได้ หรือใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือในกระบวนการย่อยต่างๆได้ โดยมีการร้องเพื่อยอมรับในหลายระดับ โดยไม่มีการยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน (มีการใช้เกจอัตโนมัติร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ)ซึ่งไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมากที่สุด	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

ชนิดของการตรวจสอบ : A = ตัวป้องกันความผิดพลาด B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ และ C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน



#### 4.4.1 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากจุดบกพร่อง

เมื่อได้ตกลงกันถึงเกณฑ์ในการประเมินความรุนแรงในระบบการผลิตเรียบร้อยแล้ว ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันพิจารณาถึงความรุนแรงที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนของผลกระทบจากจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการได้ดังต่อไปนี้

##### 1) *Front gauge* ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน

*Front gauge* ทั้ง 2 ด้านนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของชุด Lead Edge Feeder อยู่ในชุด Feed unit ทำหน้าที่กันให้ซีสบอร์ดแต่ละใบก่อนเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษ ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกตั้งความสูงให้ห่างจะพื้นโต๊ะโดยอัตโนมัติจากตู้ CNC ตามประเภทของลอน โดยกำหนดมีความสูงมากกว่าซีสบอร์ดเล็กน้อย เมื่อเกิดการไม่ขนานของ *Front gauge* หรือด้านใดด้านหนึ่งของ *Front gauge* ต่ำกว่าอีกด้าน ทำให้ *Front gauge* ด้านที่ต่ำกว่าถูกไปสัมผัสมากเกินไป ส่งผลให้ซีสบอร์ดเข้าไปตู้ป้อนกระดาษไม่พร้อมกัน หรือเกิดการเลื่อนของซีสบอร์ดตั้งแต่ต้นก่อนที่ไปถึงชุดมีดตัดร่องสล็อต หรือเกิดผลกระทบต่อกระบวนการถัดไป ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

##### 2) ระยะเวลาของฝากล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

ระยะเวลาของฝากล่องสามารถทราบได้ภายหลังจากที่กล่องจะออกมาจากชุดนับหรือกระบวนการขึ้นรูปกล่องเสร็จสิ้น ซึ่งระยะเวลาของฝากล่องนี้จะถูกตั้งโดยตู้ CNC ในขั้นตอนแรกที่มีการเปลี่ยนล็อตการผลิตใหม่ โดยจะมีช่อง PRESENT ที่แสดงถึงค่าจริงของระยะเวลาของฝากล่องที่จะตัดลงบนซีสบอร์ด หากค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC นี้ไม่ตรงกับค่าที่ตั้ง (SET) หรือคลาดเคลื่อนไปจากระยะฝากล่องจริงที่เครื่องผลิตออกมา ทำให้ระยะเวลาหรือระยะเวลาความยาวของร่องสล็อตที่อยู่บนฝากล่องคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดเป็นปัญหาสล็อตเลื่อน ซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตัดร่องสล็อตเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นเนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดร่องสล็อต หรือพบว่ากล่องที่ผลิตออกมาตรงกับค่าที่ตั้ง (SET) แต่ค่าจริง (PRESENT) ที่แสดงบนตู้ CNC ไม่ตรงเพราะความผิดพลาดของการอ่านค่า PRESENT ที่เครื่องเอง หากเกิดกรณีสามารถเปลี่ยนค่า PRESENT บนตู้ CNC ให้ตรงกับค่าที่กล่องผลิตออกมาได้เอง ซึ่งผลกระทบนี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงเล็กน้อยมากซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 2 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 2

### 3) ระยะเวลาจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

ระยะเวลาจริงความสูงกล่องสามารถทราบได้ภายหลังจากที่กล่องจะออกมาจากชุด นับหรือกระบวนการขึ้นรูปกล่องเสร็จสิ้น ซึ่งระยะเวลาความสูงกล่องนี้จะถูกตั้งโดยตู้ CNC ในขั้นตอนแรกที่มีการเปลี่ยนล็อตการผลิตใหม่ โดยจะมีช่อง PRESENT ที่แสดงถึงค่าจริงของระยะเวลาความสูงกล่องที่จะตัดลงบนซีสบอร์ด หากค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC นี้ไม่ตรงกับค่าที่ตั้ง (SET) หรือคลาดเคลื่อนไปจากระยะความสูงกล่องจริงที่เครื่องผลิตออกมา ทำให้ระยะเวลาความสูงกล่องหรือระยะห่างระหว่างขอบร่องสลิตที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของกล่องคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดเป็นปัญหา สลิตเลื่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตัดร่องสลิตเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นเนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดร่องสลิต หรือพบว่ากล่องที่ผลิตออกมาตรงกับค่าที่ตั้ง (SET) แต่ค่าจริง (PRESENT) ที่แสดงบนตู้ CNC ไม่ตรงเพราะความผิดพลาดของการอ่านค่า PRESENT ที่เครื่องเอง หากเกิดกรณีสามารถเปลี่ยนค่า PRESENT บนตู้ CNC ให้ตรงกับค่าที่กล่องผลิตออกมาได้เอง ซึ่งผลกระทบนี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงเล็กน้อยมากซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 2 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 2 เช่นเดียวกับระยะเวลาความสูงกล่อง

### 4) Pull collar#1 เกิดการลึกลงบนผิว

Pull collar#1 เป็นตัวจับกระดาษชนิดหนึ่งอยู่ในตู้พิมพ์ 1 ที่ทำหน้าที่พาแผ่นกระดาษหรือซีสบอร์ดไปยังตู้ถัดไป ซึ่งมีลักษณะเป็นลายนูนบนผิวเพื่อให้อาจจับหรือสัมผัสกับซีสบอร์ดได้ดี เมื่อลายนูนบนผิวของ Pull collar เกิดการลึกลงซึ่งหมายถึงลายนูนบนพื้นผิวจางหายไปส่งผลให้การจับของซีสบอร์ดไม่ดีทำให้ซีสบอร์ดบางส่วนเลื่อนหรือไถลได้ก่อนถูกส่งไปยัง Impression และ Printing Cylinder เพื่อพิมพ์สีที่ตู้พิมพ์ 2 เกิดเป็นของเสียประเภทสลิตเลื่อนซึ่งทำให้ต้องถูกคัดแยกเพื่อทำการแก้ไขหรือต้องทำการกำจัดซีสบอร์ดบางส่วนจากการเกิดของเสียทิ้ง (น้อยกว่า 100%) จากผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.5 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 5) Pull collar#2 เกิดการลึกลงบนผิว

Pull collar#1 เป็นตัวจับกระดาษชนิดหนึ่งอยู่ในตู้พิมพ์ 1 ที่ทำหน้าที่พาแผ่นกระดาษหรือซีสบอร์ดไปยังตู้ถัดไป ซึ่งมีลักษณะเป็นลายนูนบนผิวเพื่อให้อาจจับหรือสัมผัสกับซีสบอร์ดได้ดีหากลายนูนบนผิวของ Pull collar เกิดการลึกลงซึ่งหมายถึงลายนูนบนพื้นผิวจางหายไปส่งผลให้การจับของซีสบอร์ดไม่มีทำให้ซีสบอร์ดเลื่อนหรือไถลได้ก่อนถูกส่งไปยัง

Impression และ Printing Cylinder เพื่อพิมพ์สีที่ตู้พิมพ์ 2 เกิดเป็นของเสียประเภทสล็อตเลื่อนซึ่งทำให้ต้องถูกคัดแยกเพื่อทำการแก้ไขหรือต้องทำการกำจัดซีสบอร์ดบางส่วนจากการเกิดของเสียทิ้ง (น้อยกว่า 100%) จากผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

6) Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

Rubber roll#1 เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งอยู่ในตู้ป้อนกระดาษต่อจากชุด Lead Edge Feeder มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งคล้ายยางยูริเทน มีจำนวน 6 ลูก ทำหน้าที่พาซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้พิมพ์ 1 เมื่อลูกกลิ้งหมุนเพื่อส่งซีสบอร์ดไปข้างหน้ามีความกลมไม่เท่ากัน หรือมีความกลมเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผิวของลูกกลิ้งส่วนที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากจะดึงซีสบอร์ดไปข้างหน้าไม่พร้อม กับผิวของลูกกลิ้งที่สัมผัสกับซีสบอร์ดน้อยอันเนื่องมาจากผิวความกลมของลูกกลิ้งไม่เท่ากัน ทำให้ประสิทธิภาพในการพาซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 1 ลดลง ผลกระทบคือซีสบอร์ดเกิดการเลื่อนขณะที่ Rubber roll #1 กำลังหมุน เมื่อซีสบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุดตู้ป้อนกระดาษจึงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงชุดมิดดิล์หรือกระบวนการถัดไป เกิดเป็นของเสียสล็อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

7) Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

Rubber roll#2 เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งอยู่ในตู้ป้อนกระดาษอยู่ต่อจากชุด Rubber roll#1 มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งคล้ายยางยูริเทน มีจำนวน 6 ลูก แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ทำหน้าที่พาซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้พิมพ์ 1 เช่นเดียวกับชุด Rubber roll # 1 เมื่อลูกกลิ้งหมุนเพื่อส่งซีสบอร์ดไปข้างหน้ามีความกลมไม่เท่ากัน หรือมีความกลมเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผิวของลูกกลิ้งส่วนที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากจะดึงซีสบอร์ดไปข้างหน้าไม่พร้อม กับผิวของลูกกลิ้งที่สัมผัสกับซีสบอร์ดน้อยอันเนื่องมาจากผิวความกลมของลูกกลิ้งไม่เท่ากัน ทำให้ประสิทธิภาพในการพาซีสบอร์ดไปตู้พิมพ์ 1 ลดลง ผลกระทบคือซีสบอร์ดเกิดการเลื่อนขณะที่ Rubber roll #2 กำลังหมุน เมื่อซีสบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุดตู้ป้อนกระดาษจึงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงชุดมิดดิล์หรือกระบวนการถัดไป เกิดเป็นของเสียสล็อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปาน

กลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

8) *Rubber roll # 2 มีความแข็งแรงเกินค่ามาตรฐาน*

เนื่องจาก Rubber roll มีลักษณะคล้ายยางยูริเทน ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นและเหนียวสามารถทนต่อแรงเสียดสีได้ดี โดยปกติจะมีค่าความแข็งแรงอยู่ในช่วง 40-45 shore A ทำให้การยึดเกาะระหว่างผิวของ Rubber roll กับผิวของซีสบอร์ดได้ดี สามารถพาซีสบอร์ดไปข้างหน้าโดยไม่ลื่นไถลหรือไม่เลื่อน หากค่าความแข็งแรงของ Rubber roll นี้มากขึ้นเกินค่ามาตรฐานแล้ว จะทำให้แรงยึดเกาะระหว่างผิวน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการพาซีสบอร์ดไปข้างหน้าลดลงอาจทำให้ซีสบอร์ดเลื่อนหรือลื่นไถลขณะที่ Rubber roll กำลังหมุนหรือทำงาน ซีสบอร์ดที่ถูกส่งไปยังกระบวนการถัดไปจึงเกิดการเลื่อนตามไปด้วย เมื่อซีสบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุดตู้ป้อนกระดาษต่อเนื่องไปจนถึงชุดตัดร่องสล๊อตหรือกระบวนการถัดไป ผลกระทบคือมีดสล๊อตตัดไม่ตรงตามตำแหน่งบนเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียประเภทสล๊อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล๊อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย จากผลกระทบดังกล่าวเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

9) *Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder*

Plate table เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของชุด Lead Edge Feeder ทำหน้าที่รองรับแผ่นกระดาษลูกฟูกหรือซีสบอร์ดให้ไปสัมผัสกับ Feed wheel เพื่อส่งซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษ มีจำนวน 3 แผ่นเรียงติดกันตามความยาวของซีสบอร์ด (L') ส่วนนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ฯ ได้โดยการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate ซึ่งการเคลื่อนที่ลงของ Plate ทั้ง 3 นั้นจะต้องพร้อมกันเพื่อให้ซีสบอร์ดไปสัมผัสกับ Feed wheel ที่กำลังหมุนพร้อม ๆ กัน หาก Plate ทั้ง 3 เคลื่อนที่ขึ้นลงไม่พร้อมกันหรือเกิดการเอียงด้านใดด้านหนึ่งที่เกินกว่าค่ามาตรฐานแล้ว จะส่งผลให้ซีสบอร์ดที่วางอยู่บน Plate ทั้ง 3 เอียงตามไปด้วย เมื่อซีสบอร์ดเกิดการเอียงตั้งแต่ต้น ผลกระทบคือซีสบอร์ดที่เข้าไปสู่กระบวนการถัดไปจะเลื่อนตามไปด้วย ส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงชุดมีดตัดร่องสล๊อตเกิดเป็นของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนสูงมาก ซึ่งถ้าเกิดจุดบกพร่องดังกล่าวขึ้นแล้วก็จะเกิดของเสียหมดทั้งล๊อต ทำให้ต้องหยุดเครื่องเพื่อปรับกลไกการขึ้นลงของ Plate ทั้ง 3 ให้ขนานกัน โดยทีมหน่วยงานซ่อมบำรุงเนื่องจากต้องมีการถอดและประกอบอุปกรณ์ของกลไกดังกล่าวเกินกว่า 1 ชั่วโมง จากผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบ

กับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมากซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 8 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

#### 10) ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน

Feed wheel เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของชุด Lead Edge Feeder เช่นเดียวกับ Plate table โดยจะแทรกอยู่ระหว่าง Plate ทั้ง 3 เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งกำลังให้ซีลบอร์ดเคลื่อนเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษและส่วนอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งผลกระทบเรื่องความกลมของ Feed wheel จะคล้ายกับผลกระทบกับเรื่องความกลมของ Rubber roll แต่มีขนาดเล็กกว่า หาก Feed wheel นี้มีความกลมไม่เท่ากันหรือมีความกลมเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผิวของ Feed wheel จะสัมผัสกับผิวของซีลบอร์ดไม่เท่ากัน ส่วนที่สัมผัสกับซีลบอร์ดมากจะดึงซีลบอร์ดไปข้างหน้าไม่พร้อมกันผิวของ Feed wheel ที่สัมผัสกับซีลบอร์ดน้อย ทำให้ประสิทธิภาพในการพาซีลบอร์ดเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษลดลง ผลกระทบคือซีลบอร์ดเกิดการเลื่อนขณะที่ Feed wheel กำลังหมุน เมื่อซีลบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุด Lead Edge Feeder จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกระบวนการถัดไป เกิดเป็นของเสียสล็อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีลบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

#### 11) Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน

การสึกของ Feed wheel ไม่เท่ากัน เป็นลักษณะของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Feed wheel ในบริเวณที่มีการสัมผัสกับซีลบอร์ดมีขนาดเล็กลงหรือเกิดการสึกไม่เท่ากัน ผลคือทำให้จุดสัมผัสระหว่างผิว Feed wheel กับผิวของซีลบอร์ดไม่เท่ากัน ส่วนของ Feed wheel ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าหรือเกิดการสึกน้อยกว่า จะมีการสัมผัสที่ผิวซีลบอร์ดมากกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเกิดการสึกมาก เมื่อ Feed wheel หมุน ส่วนของ Feed wheel ที่เกิดการสึกน้อยกว่าจะส่งหรือดึงให้ซีลบอร์ดไปข้างหน้าก่อนด้วยแรงจากการหมุน ทำให้ซีลบอร์ดถูกส่งไปไม่พร้อมกันหรือเกิดการเลื่อนขณะที่ Feed wheel กำลังหมุน เมื่อซีลบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุด Lead Edge Feeder จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกระบวนการถัดไป เกิดเป็นของเสียสล็อตเลื่อนสูงทำให้ต้องกำจัดซีลบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 12) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

ในตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) จะประกอบไปด้วย Feed roll ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่ง Rubber roll#1 นั้นจะสวมอยู่ในเพลานของ Feed roll ชุดที่ 1 ติดกับด้าน Lead Edge Feeder มีจำนวนทั้งหมด 6 ลูก กระจายอยู่ตามแนวของเพลาด้วยระยะห่างเท่า ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้ Rubber roll ได้สัมผัสกับซีสบอร์ดตามขนาดความยาว (L') ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เมื่อมีซีสบอร์ดที่มีความยาวหนึ่ง ๆ ผ่านเข้ามายังชุด Feed roll ที่ 1 ซีสบอร์ดจะสัมผัสกับ Rubber roll ที่กระจายตัวอยู่ตามแนวของเพลานเพื่อส่งซีสบอร์ดไปยัง Feed roll ชุดที่ 2 ด้วยการหมุน หาก Rubber roll ตัวใดตัวหนึ่งใน 6 ตัว มีระยะห่างระหว่างผิวของ Rubber roll กับเพลาด้านล่างไม่เท่ากันหรือมีความขนานไม่เท่ากับเพลาล่างแล้ว ส่งผลให้ซีสบอร์ดที่ผ่านเข้ามาในระยะห่างดังกล่าวสัมผัสกับ Rubber roll ไม่เท่ากัน ตัวที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากกว่าจะส่งให้ซีสบอร์ดไปข้างหน้าก่อนทำให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่พร้อมกัน ผลกระทบคือซีสบอร์ดที่เกิดการเคลื่อนก็จะผ่านเข้าไปยัง Feed roll ที่ 2 และส่วนอื่น ๆ ต่อไปจนถึงชุดตัดร่องสลิตทำให้ตัดไม่ตรงตามตำแหน่งเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียสลิตเคลื่อนสูงทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในลิสต์นั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 13) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

Rubber roll#2 นั้นจะสวมอยู่ในเพลานของ Feed roll ชุดที่ 2 อยู่ถัดต่อจาก Feed roll ชุดที่ 1 ติดกับด้านตู้พิมพ์ 1 มีจำนวนทั้งหมด 6 ลูกเช่นเดียวกันแต่จะกระจายสลับกับ Rubber roll # 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกระจายตัวของ Rubber roll ทั้ง 2 ชุดให้ได้สัมผัสกับซีสบอร์ดเท่ากัน ในการป้องกันการเคลื่อนของซีสบอร์ดก่อนไปเข้ายังตู้พิมพ์ 1 หาก Rubber roll ตัวใดตัวหนึ่งใน 6 ตัว ของ Feed roll ชุดที่ 2 มีระยะห่างระหว่างผิวของ Rubber roll กับเพลาด้านล่างไม่เท่ากันหรือมีความขนานไม่เท่ากับเพลาล่างแล้ว ส่งผลให้ซีสบอร์ดที่ผ่านเข้ามาในระยะห่างดังกล่าวสัมผัสกับ Rubber roll ไม่เท่ากัน ตัวที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากกว่าจะส่งให้ซีสบอร์ดไปข้างหน้าก่อนทำให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่พร้อมกัน ผลกระทบคือซีสบอร์ดที่เกิดการเคลื่อนก็จะผ่านเข้าไปยังตู้พิมพ์ที่ 1 และส่วนจนไปถึงชุดตัดร่องสลิตทำให้ตัดไม่ตรงตามตำแหน่งเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียสลิตเคลื่อนสูงทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในลิสต์นั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

14) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

Upper shaft # 2 เป็นเพลานบนของ Feed roll ชุดที่ 2 ที่ปลายของเพลาทัง 2 ด้านคือด้าน OP. และ DR. จะสวมเข้ากับ housing ซึ่งเป็นตัวรองรับเพลาลและมี bearing ประกอบเข้ากับตัว housing ด้านในเพื่อรับแรงกระแทกของเพลาล หากเกิดค่าว่างระหว่างตัว housing กับ bearing ที่เกินค่ามาตรฐานทำให้เพลาลเกิดการแกว่งขณะหมุน เมื่อเพลาลแกว่งการสัมผัสของผิว Rubber roll # 2 ที่สวมอยู่ในเพลาลแกว่งตามไปด้วยทำให้การสัมผัสกับซีสบอร์ดเพื่อส่งไปซีสบอร์ดไปข้างหน้ามีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ซีสบอร์ดอาจเลื่อนได้เนื่องจากสัมผัสกับซีสบอร์ดไม่เท่ากันก่อนเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปจนถึงชุดตัดร่องสล๊อตทำให้ตัดไม่ตรงตามตำแหน่งเส้นทับรอย (ลูกฟูก) อาจเกิดปัญหาสล๊อตเลื่อนบ้างเป็นบางส่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

15) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

16) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

17) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

18) Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1

Impression Cylinder และ Printing Cylinder เป็นเพลาลเหล็กที่มีขนาดใหญ่อยู่ในตู้พิมพ์ 1 โดย Impression Cylinder จะทำหน้าที่กดทับซีสบอร์ดที่ถูกส่งเข้ามาจากตู้ป้อนกระดาษต่อจากชุด Feed roll # 2 ส่วน Printing Cylinder ทำหน้าที่พิมพ์สีโดยผ่านบล็อกพิมพ์ติดอยู่ที่

เพลลาในการพิมพ์สีลงบนซีสบอร์ด เมื่อซีสบอร์ดเข้ามาระหว่างเพลลาทั้ง 2 ขณะที่มีการหมุน ซีสบอร์ดก็จะถูกพิมพ์สีที่ 1 และถูกส่งไปยังในส่วนของ Pull roll/Pull collar ที่อยู่ในส่วนถัดไปของเพลลา หากเกิดความไม่ขนานของระยะห่างนี้จะทำให้การสัมผัสที่ผิวของเพลลากับซีสบอร์ดไม่เท่ากัน ส่วนที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากกว่าจะส่งให้ซีสบอร์ดไปข้างหน้าก่อนทำให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่พร้อมกัน ผลกระทบคือซีสบอร์ดที่เกิดการเคลื่อนก็จะผ่านเข้าไปยัง Pull roll/Pull collar ที่อยู่ในส่วนถัดไปและจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงชุดตัดร่องสล๊อตทำให้ตัดไม่ตรงตามตำแหน่งเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียสล๊อตเคลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

19) *Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.*

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

20) *Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.*

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

21) *Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.*

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

22) *Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.*

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5



23) Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

24) Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

25) Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

26) Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน

การลึกของ Pre-creaser head ไม่เท่ากัน เป็นลักษณะที่ความหนาของหัวทับรอยไม่เท่ากัน ซึ่งแต่ละหัวนั้นจะประกอบด้วยกัน 2 ชิ้น ประกอบเข้ากับชุดหัวทับรอยที่ติดอยู่บนเพลามีทั้งหมด 4 ชุด เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นลักษณะของวงกลม โดย Pre-creaser head นี้จะทำหน้าที่นำร่องทับรอยก่อนที่จะตัดเป็นร่องสลีต และมียางรอง (anvil) ที่ทำหน้าที่รองรับชีสบอร์ด เมื่อชีสบอร์ดถูกส่งเข้ามาที่ชุด Pre-creaser head ทั้ง 4 ชีสบอร์ดจะถูกกดทับด้วยการตั้งระยะห่างระหว่าง Pre-creaser กับยางรอง (anvil) ต่ำกว่าความหนาของชีสบอร์ดที่ถูกส่งเข้ามาเล็กน้อยเพื่อให้เกิดเป็นรอยกด หาก Pre-creaser head ทั้ง 4 ชุดเกิดความลึก (thickness) หรือมีความหนาไม่เท่ากัน จะส่งผลทำให้ระยะห่างระหว่างของผิว Pre-crease head กับยางรอง (anvil) ไม่เท่ากันกัน ตัว Pre-creaser head ที่ไม่ลึกจะสัมผัสกับชีสบอร์ดมากกว่าทำให้ชีสบอร์ดถูกดึงไปข้างหน้าก่อนด้วยแรงจากการหมุน ผลกระทบคือชีสบอร์ดที่เกิดการเลื่อนจนถึงชุดตัดร่องสลีตทำให้ตัดไม่ตรงตามตำแหน่งเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียสลีตเลื่อนสูงทำให้ต้องกำจัดชีสบอร์ดหรือกล่องตั้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

27) หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน

ผลกระทบเรื่องความกลมของ Pre-creaser head จะคล้ายกับผลกระทบกับเรื่องความกลมของ Rubber roll หากเกิดความกลมไม่เท่ากันหรือมีความกลมเกินเกณฑ์มาตรฐานผิวของ Pre-creaser head จะสัมผัสกับผิวของซีสบอร์ดไม่เท่ากัน ส่วนที่สัมผัสกับซีสบอร์ดมากจะดึงซีสบอร์ดไปข้างหน้าไม่พร้อมกับผิวของ Pre-creaser head ที่สัมผัสกับซีสบอร์ดน้อย ทำให้ประสิทธิภาพในการพาซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษลดลง ผลกระทบคือซีสบอร์ดเกิดการเลื่อนขณะที่ Feed wheel กำลังหมุน เมื่อซีสบอร์ดเลื่อนตั้งแต่อยู่ในชุด Lead Edge Feeder จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกระบวนการถัดไป เกิดเป็นของเสียสล็อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

28) ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 27) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

29) ยางรองทับรอย (anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เรื่องผลกระทบด้านความแข็งเกินค่ามาตรฐานของยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) จะคล้ายกับผลกระทบของ Rubber roll ที่มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน แต่ในส่วนของ ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) จะมีค่าความแข็งมากกว่าคือจะอยู่ในช่วง 85-90 shore A เนื่องจากต้องทนต่อการรับแรงกระแทกมากกว่าแต่ต้องสามารถพาซีสบอร์ดไปข้างหน้าได้ โดยไม่ลื่นไถลหรือไม่เลื่อนเช่นเดียวกัน เพราะหากค่าความแข็งของ ยางรองทับรอย (anvil) นี้มากขึ้นเกินค่ามาตรฐานแล้ว จะทำให้แรงยึดเกาะระหว่างผิวน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการพาซีสบอร์ดไปข้างหน้าลดลงอาจทำให้ซีสบอร์ดเลื่อนหรือลื่นไถล เมื่อซีสบอร์ดเลื่อนผลกระทบคือมีดสล็อตตัดไม่ตรงตามตำแหน่งบนเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดเป็นของเสียประเภทสล็อตเลื่อนทำให้ต้องกำจัดซีสบอร์ดหรือกล่องทิ้งแต่ไม่ทั้งหมดในล็อตนั้น ๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย จากผลกระทบดังกล่าวเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

30) *Upper Creaser shaft* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *OP*.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

31) *Upper Creaser shaft* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 5 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

32) *Creaser head* มีความลึก (*thickness*) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 26) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

33) *Creaser head* ด้าน *OP*. และ *DR*. มีความกลม (*roundness*) เกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 27) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

34) *ยางรองทับรอย (creaser anvil)* ด้าน *DR*. มีความกลม (*roundness*) เกิน

มาตรฐาน

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 27) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

35) *ยางรองทับรอย (creaser anvil)* มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของผลกระทบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 29) ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 4.6 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลางซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 6 ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

หลังจากที่ได้พิจารณาผลกระทบของจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้ง 35 รายการจากเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4.6 สามารถนำมาสรุปได้ตัวเลขที่ความรุนแรงของผลกระทบได้ดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ระดับความรุนแรงจากผลกระทบของจุดบกพร่องในแต่ละกระบวนการ

รายการ ที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	ระดับความ รุนแรง
1	ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	5
2	ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝากล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	2
3	ตั้งค่าความสูง กล่อง	ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	2
4	ตั้งระยะตัวจับ	Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว	6
5	กระดาษ	Pull collar#2เกิดการสึกบนผิว	6
6	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	6
7		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	6
8		Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6
9	ปล่อยกระดาษเข้า ตู้พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	8
10		ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน	6
11		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	7
12		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	7
13		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	7
14	ส่งซีลบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5
15		Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
16	พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5
17		Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
18		Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	7
19		Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
20	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5
21		Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
22	พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
23	ส่งซีลบอร์ดไปตู้ สลัด	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
24	นำร่องทับรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
25		Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
26		Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	7
27		หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่า มาตรฐาน	6
28		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	6
29		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6
30	ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5
31		Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5
32		Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	7
33		Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	6
34		ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	6
35		ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6

#### 4.4.2 การควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน

เมื่อได้มีการประเมินถึงผลกระทบ เมื่อจุดบกพร่องต่าง ๆ แล้ว ต่อไปทีมงานได้ร่วมกัน ประเมินระบบการควบคุมของโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันในการป้องกันการจุดเกิดบกพร่อง หรือวิธีการในการตรวจพบของเสียที่เกิดจากปัญหาสล็อตเลื่อน ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4.8

##### 1) Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน

ในการพิจารณาถึงจุดบกพร่องที่เกิดจาก Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน ปัจจุบันได้มีควบคุมโดยมีการตรวจสอบหลังจากที่มีการตั้งเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษา เมื่อเริ่มทำการผลิตล็อตแรกหลังจากการบำรุงรักษาแล้ว พนักงานประจำเครื่องซึ่งจะทำการตรวจสอบความขนานระหว่าง Front gauge กับซีสเบอร์ตไบแรกเริ่มผลิตเท่านั้น ในการพบที่เกิดจากจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ โดยใช้ Feeler gauge ในการวัดระยะห่างเพื่อตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ในระดับ 4

##### 2) ระยะเวลาของฝากกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

การตรวจสอบระยะเวลาฝากกล่องกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC นั้นในปัจจุบันของโรงงานนั้น โดยปกติแล้วพนักงานที่ประจำเครื่องจะไม่ใส่ถึงค่า PRESENT ที่อยู่บนตู้ CNC ว่าตรงกับระยะเวลาของฝากกล่องหรือไม่ แต่จะทำการตรวจสอบเฉพาะกล่องที่ผลิตออกมาเท่านั้นว่าตรงกับข้อกำหนดหรือสเปคในล็อตนั้น ๆ หรือไม่ เพราะถือว่าเป็นจุดบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้ โดยการปรับค่าตัวเลขให้ตรงกัน ดังนั้นจึงสรุปถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 10 คือไม่มีการตรวจ

##### 3) ระยะเวลาความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 2) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 10 คือไม่มีการตรวจ

##### 4) Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว

การพิจารณาถึงจุดบกพร่องที่เกิดจาก Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว เป็นสาเหตุที่ยากจะควบคุมได้ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นการตรวจด้วยสายตาของพนักงานประจำเครื่องในขั้นตอนการเตรียมเครื่องก่อนผลิตเมื่อพบว่าเกิดปัญหาสล็อตเลื่อนขึ้นเป็นจำนวนมาก หรืออาจพบได้จากการสังเกตพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ เท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 7

5) *Pull collar#2* เกิดการสีกบนผิวๆ

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 4) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 7

6) *Rubber roll # 1* มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

ปัจจุบันการตรวจสอบความกลมของ Rubber roll ในตู้พิมพ์ 1 นั้นจะทำการตรวจสอบเฉพาะเมื่อพบปัญหาที่เป็นไปได้ว่าซีสเบอร์เกิดการเลื่อนก่อนถึงชุดตัดร่องสล๊อตหรือปัญหาอื่น ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการเลื่อนของซีสเบอร์ โดยพนักงานจะใช้ Digl gauge วัดความกลมของ Rubber roll ทั้ง 6 ตัว หรือตัวที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ซีสเบอร์เลื่อน ซึ่งในการตรวจวัดความกลมของ Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 นี้มีไปเป็นได้ยากเนื่องจากอยู่ในด้านซึ่งติดกับชุด Lead Edge Feeder ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 8

7) *Rubber roll # 2* มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

ความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ของ Rubber roll # 2 มีความกลมไม่เท่ากันจะคล้ายกันกับ Rubber roll # 1 แต่ความสามารถในการตรวจจับจะเป็นไปได้มากกว่าเนื่องจากอยู่ด้านนอกทำให้สามารถมีการสุ่มตรวจสอบได้ยากกว่า ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 7

8) *Rubber roll # 2* มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

ในการพิจารณาถึงจุดบกพร่องที่เกิดจาก Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ซีสเบอร์อาจเกิดการเลื่อนหรือลื่นไถลก่อนไปถึงชุดตัดร่องสล๊อต ปัจจุบันได้มีควบคุมโดยมีการตรวจสอบโดยใช้ Hardness tester กดลงไปบนผิว Rubber roll หลังจากที่มีการตั้งเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษา เมื่อเริ่มทำการผลิตสล๊อตแรกหลังจากการบำรุงรักษาแล้ว ซึ่งในการตรวจพบที่เกิดจากจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าเพราะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบถึงจะทำให้ทราบค่าความแข็งว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ในระดับ 4

9) *Plate table* ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder

ในการพิจารณาถึงจุดบกพร่องที่เกิดจาก Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ซีสเบอร์เกิดการเลื่อนตั้งแต่ชุด Lead edge feeder ก่อนไปถึงชุดตัดร่องสล๊อต ซึ่งใน

ปัจจุบันจะมีตรวจสอบความขนานของ Plate ทั้ง 3 เมื่อพบว่าเกิดปัญหาสล็อตเลื่อนขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยพนักงานจะใช้ลิ้มขนานกับ Feeler gauge ตรวจสอบความขนานของ Plate แต่ละแผ่น เนื่องจากไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยสายตาถึงความเอียงหรือความไม่ขนานของ Plate ทั้ง 3 ถึงจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะมองเห็น ดังนั้นจึงสรุปถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

#### 10) ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน

ปัจจุบันการตรวจพบความกลมของ Feed wheel ว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่นั้น จะทำก็ต่อเมื่อพนักงานประจำสับนิษฐานว่าซีลสล็อตเกิดการเลื่อนจาก Feed wheel เนื่องจากชุด Feed wheel นั้นเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในชุด Lead Edge Feeder ซึ่งจะต้องมีการถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะตรวจพบจุดบกพร่องดังกล่าว ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

#### 11) Feed wheel สีก (diameter) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 10) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

#### 12) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

จากการพิจารณาถึงจุดบกพร่องที่เกิดจาก Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 มีความขนานไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ซีลสล็อตอาจเกิดการเลื่อนหรือลื่นไถลก่อนไปถึงชุดตัดร่องสล็อต ปัจจุบันมีเพียงการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น และจะมีการตรวจสอบที่ใช้เครื่องมือเมื่อพนักงานสันนิษฐานว่าซีลสล็อตอาจเลื่อนมาจากชุด Feed roll โดยพนักงานจะใช้ Feeler gauge เสียบเข้าไประหว่าง Rubber roll กับเพลาล่าง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ในปัจจุบันตามตารางที่ 4.8 แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ในระดับ 4

#### 13) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

ความเป็นไปได้ในการตรวจสอบของ Rubber roll # 2 เนื่องจากความขนานไม่เท่ากัน จะคล้ายกันกับ Rubber roll # 1 แต่ความสามารถในการตรวจจับจะเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจากอยู่ด้านนอกทำให้สามารถมีการสุ่มตรวจสอบได้ยากกว่า ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 7

14) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

ในการพิจารณาควบคุมจุดบกพร่องที่เกิดจาก clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP. ของ Upper shaft # 2 หรือเพลาด้านบนของ Feed roll ชุดที่ 2 ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการเลื่อนของซีสบอร์ดในระบบการป้อนกระดาษเข้าสู่ตู้พิมพ์ที่ 1 เนื่องจากเกิดการแกว่งของเพลานั้น ปัจจุบันจะทำการสุ่มตรวจสอบการแกว่งของเพลานี้เนื่องจากเป็นไปได้ยากมากที่จะตรวจพบว่าเกิดจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ เพราะเพลานี้ที่สวมอยู่ใน housing bearing ได้ถูกออกแบบการใช้งานที่ทำให้เกิดค่า clearance น้อยมาก ซึ่งนาน ๆ ครั้งจึงจะมีการตรวจสอบค่านี้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

15) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของความไปเป็นได้ในในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

16) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

เหตุผลของความไปเป็นได้ในในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

17) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของความไปเป็นได้ในในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

18) Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1

จากการพิจารณาการควบคุมจุดบกพร่องที่เกิดจากความไม่ขนานกันระหว่างเพลานี้ Impression Cylinder และ Printing Cylinder ในตู้พิมพ์ที่ 1 สำหรับระบบการพิมพ์สี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ซีสบอร์ดอาจเกิดการเลื่อนก่อนไปถึงชุดตัดร่องสล๊อต ปัจจุบันจะทำการตรวจสอบจุดบกพร่องดังกล่าวเมื่อพบว่าสีพิมพ์ที่เกิดจากตู้พิมพ์ 1 นั้นมีตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไป ภายหลังจากที่เครื่องผลิตกล่องออกมาจากชุดนับแล้ว ซึ่งอาจสาเหตุมาจากการที่ซีสบอร์ดเกิดการเลื่อนตัวขณะพิมพ์หรือเลื่อนขณะที่อยู่ระหว่าง Impression Cylinder และ Printing Cylinder โดยใช้ Feeler



gauge เสียวัดขนาดทั้ง 3 จุด (ซ้าย-ขวา และตรงกลาง) ของเพลลา ดังนั้นจึงได้ร่วมกันสรุปถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ในปัจจุบันตามตารางที่ 4.8 แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับ 5

19) *Printing Cylinder # 1* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

20) *Impression Cylinder # 2* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *OP*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

21) *Impression Cylinder # 2* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

22) *Impression Cylinder # 3* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

23) *Upper pull roll # 3* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ใน การตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

24) *Upper Pre-creaser* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

25) *Lower Pre-creaser* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

26) *Pre-creaser head* มีความลึก (*thickness*) ไม่เท่ากัน

การตรวจพบความลึกของ *Pre-creaser head* ในกระบวนการนำร่องที่บรอยก่อนที่จะตัดเป็นร่องสลิตนั้น ในปัจจุบันจะทำการสุ่มตรวจสอบเนื่องจากต้องมีการถอดหัวที่บรอยแต่ละชุดที่ประกอบอยู่กับเพลลาของชุด *Pre-creaser* ออกมาซึ่งมีความยุ่งยากและต้องระวังโดยเฉพาะในการขึ้นของการประกอบเข้าไป เพราะอาจทำให้เกิดการเบี้ยวไม่เป็นลักษณะวงกลมเมื่อประกบกับแล้วซึ่งจะทำให้ซีสบอร์ดเลื่อนขณะอยู่ในกระบวนการดังกล่าว ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

27) หัวที่บรอย (*pre-creaser*) ด้าน *OP*. และ *DR*. มีความกลม (*roundness*) เกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 26) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

28) ยางรองที่บรอย (*pre-creaser anvil*) มีความกลม (*roundness*) เกินค่ามาตรฐาน

ในการตรวจพบจุดบกพร่องที่เกิดจากความกลมของยางรองที่บรอยที่ชุด *Pre-creaser* ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลิตเลื่อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่นั้น เป็นไปได้ยากที่จะควบคุมไม่ให้เกิดจุดบกพร่องดังกล่าว เนื่องจากยางรองนี้จะต้องเสียดกับซีสบอร์ดทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันจะมีการสุ่มตรวจสอบโดยใช้ *Dial gauge* วัด ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

29) ยางรองที่บรอย (*pre-creaser anvil*) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

จุดบกพร่องที่เกิดจาก *ยางรองที่บรอย (anvil)* ของชุด *Pre-creaser* มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน ปัจจุบันได้มีควบคุมโดยมีการตรวจสอบโดยใช้ *Hardness tester* กดลงไปบนผิวหลังจากที่มีการตั้งเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษา เมื่อเริ่มทำการผลิตสลิตแรกหลังจากการ

บำรุงรักษาแล้ว การตรวจพบจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ในระดับ 4

30) *Upper Creaser shaft* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *OP.*

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

31) *Upper Creaser shaft* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR.*

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 14) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

32) *Creaser head* มีความลึก (*thickness*) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 26) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

33) *Creaser head* ด้าน *OP.* และ *DR.* มีความกลม (*roundness*) เกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 26) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

34) ยางรองทับรอย (*creaser anvil*) ด้าน *DR.* มีความกลม (*roundness*) เกินมาตรฐาน

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 28) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 9

35) ยางรองทับรอย (*creaser anvil*) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของความไปเป็นได้ในการตรวจพบเมื่อเกิดจุดบกพร่องนี้เหมือนกับข้อ 29) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามตารางที่ 4.8 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

หลังจากที่ได้พิจารณาการควบคุมกระบวนการของจุดบกพร่องจากเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4.8 นำมาสรุปได้ตัวเลขที่แสดงความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ได้ดังตารางที่ 4.9 ดังนี้

ตารางที่ 4.10 ระดับความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน

รายการที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	ระดับ
1	ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	4
2	ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝากล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	10
3	ตั้งค่าความสูง กล่อง	ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	10
4	ตั้งระยะตัวจับ	Pull collar#1 เกิดการลื่นบนผิว	7
5	กระดาษ	Pull collar#2 เกิดการลื่นบนผิว	7
6	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	8
7		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	7
8		Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4
9	ปล่อยกระดาษเข้า ตู้พิมพ์ที่ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	9
10		ความกลม (roundness) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน	9
11		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	9
12		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	4
13		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	7
14	ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ที่ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	9
15		Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
16	พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	9
17		Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
18		Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	5
19		Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
20	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	9
21		Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
22	พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
23	ส่งซีสบอร์ดไปตู้ สลัด	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
24	นำร่องทับรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
25		Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
26		Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	9
27		หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	9
28		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	9
29		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4
30		ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) ระดับความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน

รายการที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	ระดับ
31	ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	9
32		Creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน	9
33		Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	9
34		ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	8
35		ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4

#### 4.4.3 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินความรุนแรง (S) ของผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ที่เกิดจุดบกพร่องต่าง ๆ โดยสรุประดับเกณฑ์ในการประเมินไว้ในตารางที่ 4.9 และ 4.10 ตามลำดับ ต่อไปทีมงานได้ร่วมกันประเมินถึงสาเหตุของโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง โดยพิจารณาความถี่ (O) ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตารางที่ 4.7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 1) Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน

จุดบกพร่องที่เกิดจาก Front gauge ทั้ง 2 ด้านไม่ขนานกัน ส่วนหนึ่งมาจากการเสียดระหว่างผิวหน้าของ Front gauge กับผิวของซีสเบอร์ดขณะที่ผ่านเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษ สาเหตุนี้มักเกิดการที่มีกระดาษงอหรือซีสเบอร์ดที่มีลักษณะโค้งงอไปเสียดสีที่ผิว Front gauge ซึ่งซีสเบอร์ดงอนี้สามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกล็อตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผลิตของแผ่นกลูกฟูกที่ผลิตซีสเบอร์ดออกมา การเสียดสีระหว่างผิวดังกล่าวมักเกิดในขั้นตอนที่ทดลองปล่อยกระดาษใบแรกๆ เนื่องจากยังไม่มีแรงกดจากซีสเบอร์ดด้านบนกดทับซีสเบอร์ดให้เรียบ จึงทำให้ส่วนที่โค้งงอไปเสียดสีกับผิวส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการตรวจเช็คกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Front gauge ทั้ง 2 ข้าง คือเกิดความหลวมคลอนระหว่างเกลียวตัวผู้และเกลียวตัวเมียที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้ Front gauge สามารถขึ้นลงได้ตามการหมุนของเกลียว จากเหตุผลดังกล่าวเมื่อพิจารณาความถี่ (O) ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตารางที่ 4.7 จะอยู่ในระดับ 8

##### 2) ระยะเวลาของฝากล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

ขนาดต่าง ๆ ของกล่องจะถูกตั้งค่าที่ตู้ CNC โดยมี encoder ที่ติดอยู่ตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องทำหน้าที่แปลงค่าตัวเลขที่ตั้งบนตู้ CNC ให้อุปกรณ์เลื่อนไปตามตำแหน่งที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งระยะเวลาของฝากล่องจะเกี่ยวข้องกับชุดทับรอยและชุดตัดร่องสลิตที่อยู่ในตู้สลิต เมื่อชุดทับรอยและชุดตัดร่องสลิตเลื่อนมาอยู่ตรงตามระยะที่ได้ตั้งไว้แล้ว ระยะเวลาที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เลื่อนมานี้

จะแสดงตัวเลขออกมาในช่อง PRESENT บนตู้ CNC ซึ่งโอกาสที่ระยะจริงของฝากล่องไม่ตรงกับ PRESENT นั้น อาจมีสาเหตุมาจากการใช้งาน เมื่อมีการใช้งานไปนาน ๆ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่มีการทวนสอบระหว่างระยะฝากล่องที่ผลิตออกมาจริงกับระยะของอุปกรณ์ที่ encoder ติดอยู่ แนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดจุดบกพร่องดังกล่าวมีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยมากคือประมาณปีละครั้ง เมื่อพิจารณาความถี่ (O) ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตารางที่ 4.7 จะอยู่ในระดับ 3

### 3) ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 2) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3

### 4) Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว

จุดบกพร่องที่เกิดจาก Pull collar ในตู้พิมพ์1 การเกิดสึกนั้นมีเพียงสาเหตุเดียวคือเกิดการจากเสียดระหว่างผิวของซีสบอร์ดกับผิวของ Pull collar เนื่องมาจากการใช้งานซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การสึกของ Pull collar เกินกว่าจะยอมรับได้จนทำให้ซีสบอร์ดเลื่อนนั้นมักพบไม่บ่อยนักคือมากกว่าอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี จึงจะมีการเปลี่ยน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุด บกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

### 5) Pull collar#2 เกิดการสึกบนผิว

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 4) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

### 6) Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

จากการตรวจเช็คจุดบกพร่องที่เกิดจากความกลมของ Rubber roll หรือลูกกลิ้งจับกระดาษในชุด Feed roll 1 ทั้ง 6 ตัวว่าเท่ากันหรือไม่นั้น พบว่ามี Rubber roll 4 ตัวที่อยู่ด้านในของเพลททั้งด้าน OP. และ DR. มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้หรือมีความกลมไม่เท่ากับ Rubber roll ตัวนอก เนื่องจาก Rubber roll ในตำแหน่งดังกล่าวมีการสัมผัสกับซีสบอร์ดทุกขนาดหรือมีการสัมผัสกับซีสบอร์ดทุกสี จากการสัมผัสกันระหว่างผิวด้วยความเร็วที่ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ประกอบกับความเร็วกว่า Rubber roll หมุน ทำให้การเสียดสี เมื่อ Rubber roll ถูกกระทบด้วยแรงเสียดสีบ่อยครั้งจึงส่งผลให้ผิวของ Rubber roll เกิดการสึกบนผิว ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานี้จึงเป็นสาเหตุให้เส้นรอบวงบนผิวของ Rubber roll ดังกล่าวมีความกลมไม่เท่ากัน แต่เนื่องจาก Rubber

roll ทำมาจากวัสดุคล้ายยูริเทนจึงมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงเสียดทานได้ดี ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความสึกจนทำให้ความกลมเกินค่ามาตรฐานมักเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

7) Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 6) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

8) Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 6) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

9) Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder

จุดบกพร่องที่เกิดจาก Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead Edge Feeder ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุจากชิ้นส่วนที่อยู่ในกลไกภายใน Plate ทั้ง 3 มีการสึกหรือเกิดค่า clearance ระหว่างชิ้นส่วน ส่วนอีกสาเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตคือการประกอบ rocker arm ผิดตำแหน่งทำให้ Plate เอียงไม่เท่ากัน ซึ่งจากการตรวจเช็คค่าความเอียงของ Plate แต่ละแผ่นในปัจจุบัน พบว่า Plate table แผ่นที่ 2 หรือ Plate ที่อยู่ตรงกลาง และ Plate table แผ่นที่ 3 ที่อยู่ติดกับด้าน DR. นั้นมีความเอียงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาต้นตอที่แท้จริงนั้นจะขอก้าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ PM เนื่องจากเป็นกลไกที่มีความซับซ้อน

สาเหตุในเรื่องของชิ้นส่วนภายในกลไกเกิดการสึกนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมากเนื่องการออกแบบของชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้มีความคงทนต่อการสึก ส่วนสาเหตุที่มีการประกอบผิดตำแหน่งของ rocker arm ในอดีตนั้นเกิดขึ้นหลังจากประกอบเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงลงความเห็นในการให้คะแนนโอกาสความถี่ของการเกิดสาเหตุของจุดบกพร่อง ดังกล่าวขึ้นคือระดับต่ำ เมื่อพิจารณาความถี่ (O) ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตารางที่ 4.7 จะอยู่ในระดับ 2

10) ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน

สาเหตุของจุดบกพร่องที่เกิดจากความกลมของ Feed wheel นั้นคล้ายกับจุดบกพร่องที่เกิดจากความกลมของ Rubber roll ในชุด Feed roll คือเกิดการเสียดสีระหว่างผิว

ของ Feed wheel ขณะหมุนกับผิวของซีสเบอร์ด์ (แผ่นล่างสุด) ซึ่งจากการตรวจเช็คความกลมของ Feed wheel ที่อยู่ใน Plate table แต่ละแผ่นนั้น พบว่า Feed wheel ที่อยู่ใน Plate table แผ่นที่ 2 หรือตรงกลางมีความกลมเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยสาเหตุเดียวกันกับ Rubber roll ที่มีการสัมผัสซีสเบอร์ด์ทุกขนาดหรือทุกล็อตทำให้เกิดการสึก แต่จะต่างกันตรงที่โอกาสที่ Feed wheel จะเกิดการสึกซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวรอบวงมีความกลมเกินค่ามาตรฐานมากกว่า Rubber roll เนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถทนต่อแรงเสียดได้น้อยกว่า ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความสึกจนทำให้ความกลมเกินค่ามาตรฐานมักเกิดขึ้นเดือนละครั้ง เมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 6

#### 11) Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 10) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 6

#### 12) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

จุดบกพร่องที่เกิดจากเรื่องความไม่ขนานของ Rubber roll เกิดจากผิวซีสเบอร์ด์สัมผัสกับผิว Rubber roll ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างผิว ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากสภาพซีสเบอร์ด์ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ความยาว (L') ของซีสเบอร์ด์ หรือลักษณะของการงอต่างกันผ่านเข้าไปในชุด Feed roll โดยในล็อตหนึ่ง ๆ มักพบซีสเบอร์ด์ลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เกิดกับทุกใบซึ่งจะขึ้นอยู่กับการผลิตของแผ่นกลุ่กฟูก ดังนั้นเมื่อพิจารณาความถี่ (O) ในการเกิดของสาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตารางที่ 4.7 จะอยู่ในระดับ 8

#### 13) ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 12) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 8

#### 14) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

การเกิดจุดบกพร่องของการเกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing อาจเกิดจากการหล่อลิ้นไม่เพียงพอ และอีกสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากอายุการใช้งานของตัว housing และ bearing เมื่อมีการใช้งานไปนาน ๆ ทำให้เกิดการสึกซึ่งไม่ว่าจะเกิดการสึกที่ตัว housing และที่ตัว bearing ก็จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกันขึ้น เมื่อเกิดช่องว่างจึงส่งผลให้เพลลาในขณะที่ยังหมุนการเกิดแกว่ง เมื่อเพลลาแกว่งจึงเป็นสาเหตุให้ซีสเบอร์ด์อาจเลื่อนเพราะการสัมผัสกับผิวของซีสเบอร์ด์มีน้อย โดยแนวโน้มในการเกิดจุดบกพร่องของการเกิดช่องว่าง (clearance) ดังกล่าวนั้นมีโอกาส



เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจาก housing bearing มีอายุการใช้งานที่นานและประกอบกับมีการหล่อลื่น โดยการอัดจารบีเข้าไปทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

15) Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

16) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

17) Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

18) Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 12) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 8

19) Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

20) Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

21) *Impression Cylinder # 2* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

22) *Impression Cylinder # 3* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

23) *Upper pull roll # 3* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

24) *Upper Pre-creaser* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

25) *Lower Pre-creaser* เกิด *clearance* ระหว่าง *housing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

26) *Pre-creaser head* มีความลึก (*thickness*) ไม่เท่ากัน

จากการตรวจเช็คจุดบกพร่องที่เกิดจากความลึกของ *Pre-creaser head* หรือหัวทับรอยในชุด *Pre-creaseer* ไม่เท่ากันนั้น พบว่าเกิดขึ้นกับ *Pre-creaser head* ตัวที่ 1 2 และ 3 มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ยกเว้นส่วนตัวที่ 4 เนื่องจากอยู่ด้านท้ายของซีสบอร์ด จากตำแหน่งที่เกิดการสึกดังกล่าว จะถูกกระทบด้วยแรงเสียดสีซึ่งทำให้ผิวที่ปลายหรือคมการการสึก เพราะต้องกด

ชีสเบอร์ทุกใบเพื่อนำร่องให้เกิดเป็นรอยก่อนที่จะตัดเป็นร่องสล๊อต เมื่อหัวทาบรอยหรือ Pre-creaser head นี้ถูกแรงเสียดสีบ่อยครั้งจึงให้ผิวที่ปลายหรือคมการกรสี ซึ่งการกรสีของตัวแต่ละหัวจะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของชีสเบอร์ที่ผ่านเข้ามาแตกต่างกันทำให้การเสียดสีระหว่างผิวแตกต่างกันไปด้วย จากสาเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้เกิดการเลื้อนของชีสเบอร์ก่อนถึงชุดตัดร่องสล๊อตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล๊อตเลื้อน โดยแนวโน้มในการเกิดจุดบกพร่องดังกล่าวนี้สามารถพบได้ภายในช่วง 3 เดือน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5

27) หัวทาบรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน

สำหรับสาเหตุความกลมเกินค่ามาตรฐานของ Pre-creaser นั้นคล้ายกับเรื่องความสึกไม่เท่ากันในข้อ 26) คือขึ้นอยู่กับสภาพชีสเบอร์ที่สัมผัส ส่วนอีกสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นคือเกิดจากการหลวมคลอนของน็อตที่ยึดใบมีดทาบรอยเข้ากับเพลลาทำให้เมื่อประกบกันแล้วไม่กลมเท่ากัน เมื่อมีหมุนของหัวทาบรอยเพื่อส่งชีสเบอร์ไปข้างหน้าทำให้เกิดชีสเบอร์เลื้อน จากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดปัญหาสล๊อตเลื้อน แนวโน้มการเกิดจุดบกพร่องของสาเหตุทั้ง 2 ผู้เชี่ยวชาญได้ลงความเห็นว่ายู่อาจเกิดขึ้นบางครั้งในระยะเวลา 3-6 เดือน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 จึงสรุปให้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 5

28) ยางรองทาบรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน

สำหรับสาเหตุความกลมเกินค่ามาตรฐานของ Pre-creaser นั้น คล้ายกับจุดบกพร่องของความสึกไม่เท่ากันในข้อ 26) คือขึ้นอยู่กับสภาพชีสเบอร์ที่สัมผัส ส่วนอีกสาเหตุเกิดจากอายุการใช้งานของตัวยางรองมีความยืดหยุ่นและความเหนียวลดลง ทำให้เกิดในโอกาสการกรสีที่ผิวยางมากขึ้นเป็นผลให้ความกลมของเส้นรอบวงที่เกิดจากการเสียดไม่เท่ากัน ซึ่งแนวโน้มที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องดังกล่าวนี้สามารถพบได้ภายในช่วง 6 เดือน เมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

29) ยางรองทาบรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 28) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล๊อตเลื้อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

30) Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

31) *Upper Creaser shaft* เกิด *clearance* ระหว่าง *hosing* กับ *bearing* ด้าน *DR*.

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 14) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2

32) *Creaser head* มีความลึก (*thickness*) ไม่เท่ากัน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 26) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5

33) *Creaser head* ด้าน *OP*. และ *DR*. มีความกลม (*roundness*) เกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 27) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5

34) ยางรองทับรอย (*creaser anvil*) ด้าน *DR*. มีความกลม (*roundness*) เกินมาตรฐาน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 28) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

35) ยางรองทับรอย (*creaser anvil*) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน

เหตุผลของสาเหตุการเกิดจุดบกพร่องนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อ 28) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อนได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์โอกาสของสาเหตุที่จุดบกพร่องจะเกิดขึ้น (O) ตามตารางที่ 4.7 แล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4

ภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสลัดเลื่อน โดยความร่วมมือกันของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินโอกาสในการเกิด (O) ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4.7 สามารถสรุประดับคะแนนได้ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ระดับความถี่ในการเกิด (O) สาเหตุ/กลไกของจุดบกพร่อง

รายการ ที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	ระดับ
1	ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	8
2	ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝากล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	3
3	ตั้งค่าความสูง กล่อง	ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	3
4	ตั้งระยะตัวจับ	Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว	2
5	กระดาด	Pull collar#2 เกิดการสึกบนผิว	2
6	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	4
7		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	4
8		Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4
9	ปล่อยกระดาดเข้า ตู้พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาดเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	2
10		ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน	6
11		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	6
12		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	8
13		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	8
14	ส่งซีลบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	2
15		Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
16	พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	2
17		Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
18		Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	8
19		Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
20	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	2
21		Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
22	พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
23	ส่งซีลบอร์ดไปตู้ สลัด	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
24	นำร่องทับรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
25		Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
26		Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	5
27		หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่า มาตรฐาน	5
28		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	4
29		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4
30	ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	2
31		Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	2
32		Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	5
33		Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	5
34		ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	4
35		ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	4

จากการวิเคราะห์จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้ง 35 รายการ ถึงผลกระทบ (S) ความรุนแรงที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อน รวมถึงได้พิจารณาถึงการควบคุม (D) ของโรงงานในการป้องกันจุดบกพร่องดังกล่าว รวมถึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ (O) ในการเกิดจุดบกพร่อง และทำการประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนดขึ้นมาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญแล้ว สุดท้ายจะนำค่า S O และ D ที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 4.9 ถึงตารางที่ 4.11 มาคูณกันเป็นค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ดังตารางที่ 4.12 ดังนี้

ตารางที่ 4.12 ค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในแต่ละกระบวนการผลิต

รายการที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	Sev	Occ	Det	RPN
1	ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	5	8	4	160
2	ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝา กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	2	3	10	60
3	ตั้งค่าความสูงกล่อง	ระยะจริงความสูงกล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่แสดงบนตู้ CNC	2	3	10	60
4	ตั้งระยะตัวจับ	Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว	6	2	7	84
5	กระดาด	Pull collar#2 เกิดการสึกบนผิว	6	2	7	84
6	ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	6	4	8	192
7		Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	6	4	7	168
8		Rubber roll # 2 มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6	4	4	96
9	ปล่อยกระดาดเข้าตู้พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาดเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	8	2	9	144
10		ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกินมาตรฐาน	6	6	9	324
11		Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	7	6	9	378
12		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	7	8	4	224
13		ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	7	8	7	392
14	ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5	2	9	90
15	ตู้พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
16	พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5	2	9	90
17		Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
18		Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	7	8	5	280
19		Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
20	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5	2	9	90

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในแต่ละกระบวนการผลิต

รายการ ที่	กระบวนการ	จุดบกพร่อง	Sev	Occ	Det	RPN
21	พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
22	พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
23	ส่งซีลบอร์ดไปตู้ สล๊อต	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
24	นำร่องทับรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
25		Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
26		Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน	7	5	9	315
27		หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	6	5	9	270
28		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	6	4	9	216
29		ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6	4	4	96
30	ทับรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน OP.	5	2	9	90
31		Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง housing กับ bearing ด้าน DR.	5	2	9	90
32		Creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน	7	5	9	315
33		Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	6	5	9	270
34		ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	6	4	8	192
35		ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	6	4	4	96

หลังจากที่ได้อธิบายที่มาของตัวเลขในการประเมินค่า S O และ D ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ชุด Feed unit จนถึงชุด Creaser & Slotter unit จนทราบค่า RPN ที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.12 แล้ว จากนั้นจะนำการวิเคราะห์เหล่านี้มาสรุปผลไว้ในรูปแบบของตาราง Process FMEA ดังนี้

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 1 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	ซีลบอร์ดเลื่อนตั้งแต่ชุด Lead Edge Feeder ก่อนเข้าสู่ป้อนกระดาษ (Feed unit) ทำให้ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ (ซีลบอร์ด) บางส่วนทิ้ง	5		เกิดการสึกหรือเสียดสีระหว่างผิวหน้าของซีลบอร์ดไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่มาจากการทำงานของซีลบอร์ด	8	ตั้งระยะความสูงให้มากกว่า 1 ใน 3 ของความหนา ซีลบอร์ดแผ่นที่ 2	ตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับตั้งเครื่องเท่านั้น)	4	160		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝา กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่ แสดงบนตู้ CNC	ระยะฝากล่องอาจ คลาดเคลื่อนได้ ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบค่าที่ แท้จริงบนตู้ CNC	2		ไม่มีการทวนสอบ เทียบค่าระหว่าง ระยะจริงกับค่า บนตู้ CNC	3	ไม่มี	ไม่มี	10	60		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
ตั้งค่าความสูงกล่อง	ระยะจริงความสูง กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่ แสดงบนตู้ CNC	ความสูงกล่องอาจ คลาดเคลื่อนได้ ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบค่าที่ แท้จริงบนตู้ CNC ลูกค้ สามารถสังเกตได้	2		ไม่มีการทวนสอบ เทียบค่าระหว่าง ระยะจริงกับค่า บนตู้ CNC	3	ไม่มี	ไม่มี	10	60		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					



ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 2 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ตั้งระยะตัวจับกระดาษ	Pull collar#1 เกิดการสึกบนผิว	ประสิทธิภาพในการจับ ซีลบอร์ดไม่ดีอาจทำให้ ซีลบอร์ดบางส่วนเลื่อน ก่อนถึงผู้พิมพ์ 2	6		การเสียดสี ระหว่างซีลบอร์ด กับผิว pull collar จากใช้งานโดย ไม่มีมาตรฐาน ความถี่ในการ เปลี่ยนและตรวจ เช็ค	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	7	84		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Pull collar#2เกิด การสึกบนผิว	ประสิทธิภาพในการจับ ซีลบอร์ดไม่ดีอาจทำให้ ซีลบอร์ดบางส่วนเลื่อน ก่อนถึงผู้พิมพ์ 3	6		การเสียดสี ระหว่างผิวของซีล บอร์ดกับผิว pull collar จาก ใช้งานโดยไม่มี มาตรฐานความถี่ ในการเปลี่ยน และตรวจเช็ค	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	7	84		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 3 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						RPN	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่ เท่ากัน	ซีลบอร์ดสัมผัสกับ Rubber roll ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ซีลบอร์ดเลื่อนก่อน ไปตู้พิมพ์ 1 อาจทำให้ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	6		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีลบอร์ด	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	8	192		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่ เท่ากัน	ซีลบอร์ดสัมผัสกับ Rubber roll ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ซีลบอร์ดเลื่อนก่อน ไปตู้พิมพ์ 1 อาจทำให้ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	6		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีลบอร์ด	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	7	168		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Rubber roll # 2 มีความแข็งแรง ค่ามาตรฐาน	แรงเสียดทานระหว่างผิว ซีลบอร์ดกับผิวลูก roll ลดลง ส่งผลให้ซีลบอร์ด อาจเลื่อน ทำให้ต้อง กำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เสียดสีที่มีขนาด เล็กกว่า Rubber roll # 1	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	4	96		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 4 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ปล่อยกระดาษเข้าตู้ พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้ กระดาษเคลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	การส่งซีลบอร์ดเข้าตู้ป้อน ไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ ซีลบอร์ดเลื่อน ทำให้ต้อง จำกัดซีลบอร์ด 100%	8		ระยะ Stoke แต่ ตะแฉนไม่เท่ากัน	2	ไม่มี	ไม่มี	9	144		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกิน มาตรฐาน	ซีลบอร์ดสัมผัสกับ Feed wheel ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ซีลบอร์ดเข้าตู้ ป้อนกระดาษอาจเลื่อน ทำให้ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกจำกัดทั้ง	6		การใช้งาน บริเวณที่สัมผัส กับซีลบอร์ดถูก เสียดสี และส่วน หนึ่งเกิดจากการ แฉมของกระดาษ	6	ไม่มี	ไม่มี	9	324		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Feed wheel สึก (diameter) ไม่ เท่ากัน	การพากระดาษไปตู้ป้อน กระดาษ (Feed unit) อาจเลื่อนได้ ผลิตภัณฑ์ อาจถูกจำกัดเกือบ 100% และต้องมีการแยกไป ตรวจสอบเพื่อคัด 100%	7		แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีล บอร์ดกับผิว Feed wheelจากการใช้ งานไม่เท่ากัน	6	ไม่มี	ไม่มี	9	378		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 5 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						Sev	Occ	Det	RPN	
							การป้องกัน	การตรวจจับ									วิธีปฏิบัติจริง
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	จุดสัมผัสในการพา กระดาษของ Rubber roll ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดึง ซีสบอร์ดให้เข้าไปก่อน Rubber roll ที่มีขนาดเล็ก (เล็กมากกว่า) ส่งผลให้ซี สบอร์ดเลื่อนข้างหน้าไม่ พร้อมกัน ทำให้ ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้ง และต้อง มีการแยกไปตรวจสอบ	7		การเสียดสี ระหว่างผิวของซี สบอร์ดกับผิว Rubber roll # 1 ไม่เท่ากัน เนื่องจากความ แตกต่างของ สภาพซีสบอร์ด	8	ไม่มี	ไม่มี	4	224		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 6 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์


จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						Sev	Occ	Det	RPN	
							การป้องกัน	การตรวจจับ									วิธีปฏิบัติจริง
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	จุดสัมผัสในการพา กระดาษของ Rubber roll ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดึง ซีสบอร์ดให้เข้าไปก่อน Rubber roll ที่มีขนาดเล็ก (เล็กมากกว่า) ส่งผลให้ซี สบอร์ดเลื่อนข้างหน้าไม่ พร้อมกัน ทำให้ ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้งและต้อง มีการแยกไปตรวจสอบ เพื่อคัด 100%	7		เกิดจากใช้งาน โดยไม่มี มาตรฐานความถี่ ในการเปลี่ยน และตรวจเช็ค	8	ไม่มี	ไม่มี	7	392		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

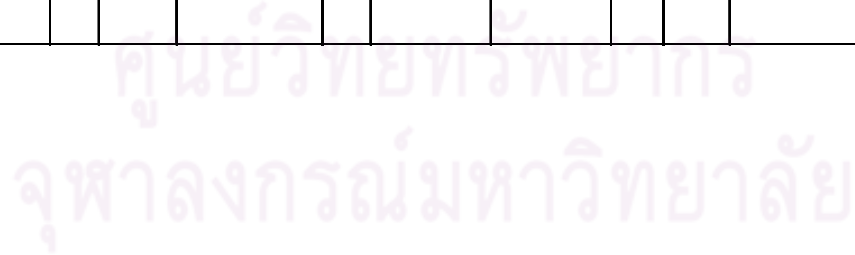

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 7 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						Sev	Occ	Det	RPN	
							การป้องกัน	การตรวจจับ									วิธีปฏิบัติจริง
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังตู้ พิมพ์ 1 อาจเกิดการ เลื่อน ซึ่งอาจทำให้มีของ เสียเกิดขึ้น	5		ค่า clearance ด้าน OP. มากกว่าด้าน DR. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังตู้ พิมพ์ 1 อาจเกิดการ เลื่อน ซึ่งอาจทำให้มีของ เสียเกิดขึ้น	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพล ลาขณะหมุน	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 8 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีการปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีลบอร์ดที่ ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar ด้าน OP. อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพลลา ขณะหมุน	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53						
	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีลบอร์ดที่ ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar ด้าน DR. อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพุด/ 27/08/53						

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 9 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 ไม่ ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	ซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึงตู้ พิมพ์ 2 เนื่องจากจุด สัมผัสในการพากระดาษ ด้าน OP. จะนำซีสบอร์ด ไปก่อนด้าน DR. ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้งและต้อง มีการแยกไปตรวจสอบ เพื่อคัด 100%	7		การเสียดสี ระหว่างผิวซีส บอร์ดกับผิว Impression roll ไม่เท่ากัน เนื่องจากความ แตกต่างของ สภาพซีสบอร์ด	8	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	5	280		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลานะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลานะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					



ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 10 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						RPN	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีลบอร์ด ด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพลลา ขณะหมุน	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีลบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 11 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 12 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ส่งซีสเบอร์รี่ไปตู้สลิ้อต	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสเบอร์รี่ ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pre-creaser unit อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
นำร่องที่บรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสเบอร์รี่ ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยัง ชุดที่บรอย (creaser unit) อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 13 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						RPN	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
นำร่องพับรอย	Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด พับรอย (creaser unit) อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพล/ 27/08/53					
	Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่ เท่ากัน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ ผิว Pre-creaser head ไม่สม่ำเสมอ ส่งผล ให้การพากระดาษไปหัว พับรอย (creaser head) อาจเลื่อนได้ ผลิตภัณฑ์ เกือบ 100% อาจถูก กำจัดทิ้งและต้องมีการ แยกไปตรวจสอบเพื่อคัด 100%	7		การเสียดสี ระหว่างผิวของ ซีสบอร์ดกับผิว Pre-creaser head จากใช้ งานไม่เท่ากัน และไม่มี มาตรฐาน ความถี่ในการ เปลี่ยนและตรวจ เช็ค	5	ไม่มี	ไม่มี	9	315		อนุชา บัวพล/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 14 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อรุษา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
นำร่องพับรอย	หัวพับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	เกิดการสึกกว่า. ส่งผล ให้ซีสบอร์ดด้าน DR สัมผัสกับ Pre-creaser ไม่เท่ากับด้าน OP. ทำ ให้การส่งซีสบอร์ดเลือน ก่อนถึงชุดพับรอย (creaser unit) อาจทำ ให้ตั้งก่าจัดผลิตภัณฑ์ เกือบ 100%	6		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีสบอร์ด	5	ไม่มี	ไม่มี	9	270		อรุษา บัวพูล/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 15 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
นำร่องพับรอย	ยางรองพับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	ส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. สัมผัสกับ Pre-creaser ไม่เท่ากัน ด้าน DR. ทำให้การส่ง ซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึง ชุดพับรอย (creaser unit) อาจทำให้ต้อง กำจัดผลิตภัณฑ์เกือบ 100%	6		การเสียดสี ระหว่างผิวของ ซีสบอร์ดกับผิว Pre-creaser head จากใช้ งานไม่เท่ากัน และไม่มี มาตรฐาน ความถี่ในการ เปลี่ยนและตรวจ เช็ค	4	ไม่มี	ไม่มี	9	216		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53						
	ยางรองพับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่า มาตรฐาน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ ผิวยางรองไม่ดี ส่งผล ให้การพาดระดาศไปชุด พับรอย (creaser unit) อาจเลื่อนได้ และทำให้ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ เกือบ 100%	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจาก การเสียดสี	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	96		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53						

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 16 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ที่บรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะหมุนส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุดตัดร่องสล๊อต (slotter unit) อาจเกิดการเลื่อนทำให้อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความแกว่งของเพลลาขณะหมุน	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะหมุนส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุดตัดร่องสล๊อต (slotter unit) อาจเกิดการเลื่อนทำให้อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิดความแกว่งของเพลลาขณะหมุนมากกว่า	2	ไม่มี	ไม่มี	9	90		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 17 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						Sev	Occ	Det	RPN	
							การป้องกัน	การตรวจจับ									วิธีปฏิบัติจริง
ทั้บรอย	Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	แรงเสียดทานระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ Pre-creaser head ไม่สม่ำเสมอส่งผลให้ซีสบอร์ดอาจเลื่อนก่อนไปชุด Slotter ผลิตกันท์เกือบ 100% อาจถูกก้ำจัดทั้งและต้องมีการแยกไปตรวจสอบเพื่อคัด 100%	7		การเสียดสีระหว่างผิวของซีสบอร์ดกับผิว Creaser head จากใช้งานไม่เท่ากัน และไม่มีมาตรฐานความถี่ในการเปลี่ยนและตรวจเช็ค	5	ไม่มี	ไม่มี	9	315		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	ส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน DR. สัมผัสกับ Ccreaser head ไม่เท่ากับด้าน OP. ส่งผลให้ซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึงชุดตัดร่องสลิต 1 อาจทำให้ตั้งก้ำจัด ผลิตกันท์ 100%	6		เกิดจากการใช้งานที่สัมผัสกันของซีสบอร์ด	5	ไม่มี	ไม่มี	9	270		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					



ตารางที่ 4.13 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_01

แผ่นที่ : 18 จาก 18

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล


กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						Sev	Occ	Det	RPN	
							การป้องกัน	การตรวจจับ									วิธีปฏิบัติจริง
ทับรอย	ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มี ความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	ซีสอर्डสัมผัสกับยาง รองไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ซีสอर्डเข้าชุด ตัดร่องสลิต (slotter unit) อาจเลื่อน ทำให้ ผลิตภัณฑ์เกือบ 100%	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เสียดสี	4	ไม่มี	ไม่มี	8	192		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกิน ค่ามาตรฐาน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสอर्डกับ ผิวยางรองลดลง ส่งผล ให้การพากระดาษไปชุด ทับรอย (creaser unit) อาจเลื่อนได้	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เสียดสี	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	96		อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					



จากรูปที่ 4.13 แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของสภาวะเงื่อนไขที่เกิดจากเครื่องจักรทั้งหมดจากการวิเคราะห์และประเมินถึงความสำคัญที่มีต่อการเกิดสล็อตเลื่อนแล้ว ต่อไปเป็นการคัดเลือกจุดบกพร่องต่าง ๆ เหล่านี้ค่าความเสี่ยงขึ้นน้ำ (RPN) ที่มีเกณฑ์ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป เนื่องจากเกณฑ์ที่ได้ใช้กำหนดเกณฑ์ค่า S O และ D ได้ใช้สเกล 1-10 เพื่อให้ง่ายต่อการตีความ เมื่อนำค่าทั้ง 3 มาคูณกันจะได้ค่าสูงสุดของ RPN เท่ากับ 1000 ซึ่ง 90% ของ 1000 จะต้องได้รับการพิจารณาคือ 900 ค่า Threshold ของ RPN กรณีนี้คือ 1000-900 -100 (สุวิมล จันทร์แก้ว, 2549 : 184) ซึ่งจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นน้ำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนนขึ้นไป สามารถรวบรวมได้ตารางที่ 4.14

**ตารางที่ 4.14** รายการจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นน้ำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนน

รายการที่	กระบวนการ	ส่วนของเครื่องพิมพ์	อุปกรณ์	จุดบกพร่อง	ค่า RPN
1	ตั้งค่าความสูงลอนบนตู้ CNC	Feed unit	Front gauge	Front gauge ไม่ขนานกัน	160
2	ป้อนกระดาษ	Feed unit	Rubber roll # 1	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	192
3			Rubber roll # 2	Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	168
4			Plate table	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	144
5			Feed wheel	ความกลม (roundness) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน	324
6			Feed wheel	Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	378
7			Rubber roll # 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	224
8			Rubber roll # 2	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	392
9			พิมพ์สีที่ 1	Print unit 1	Impression Cylinder # 1
10	นำร่องทับรอย	Creser &	Pre-creaser head	Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	315
11			Pre-creaser head	หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	270
12			Pre-creaser anvil	ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	216
13	ทับรอย	Slotter unit	Creaser head	Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	315
14			Creaser head	Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	270
15			Creaser anvil	ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	192

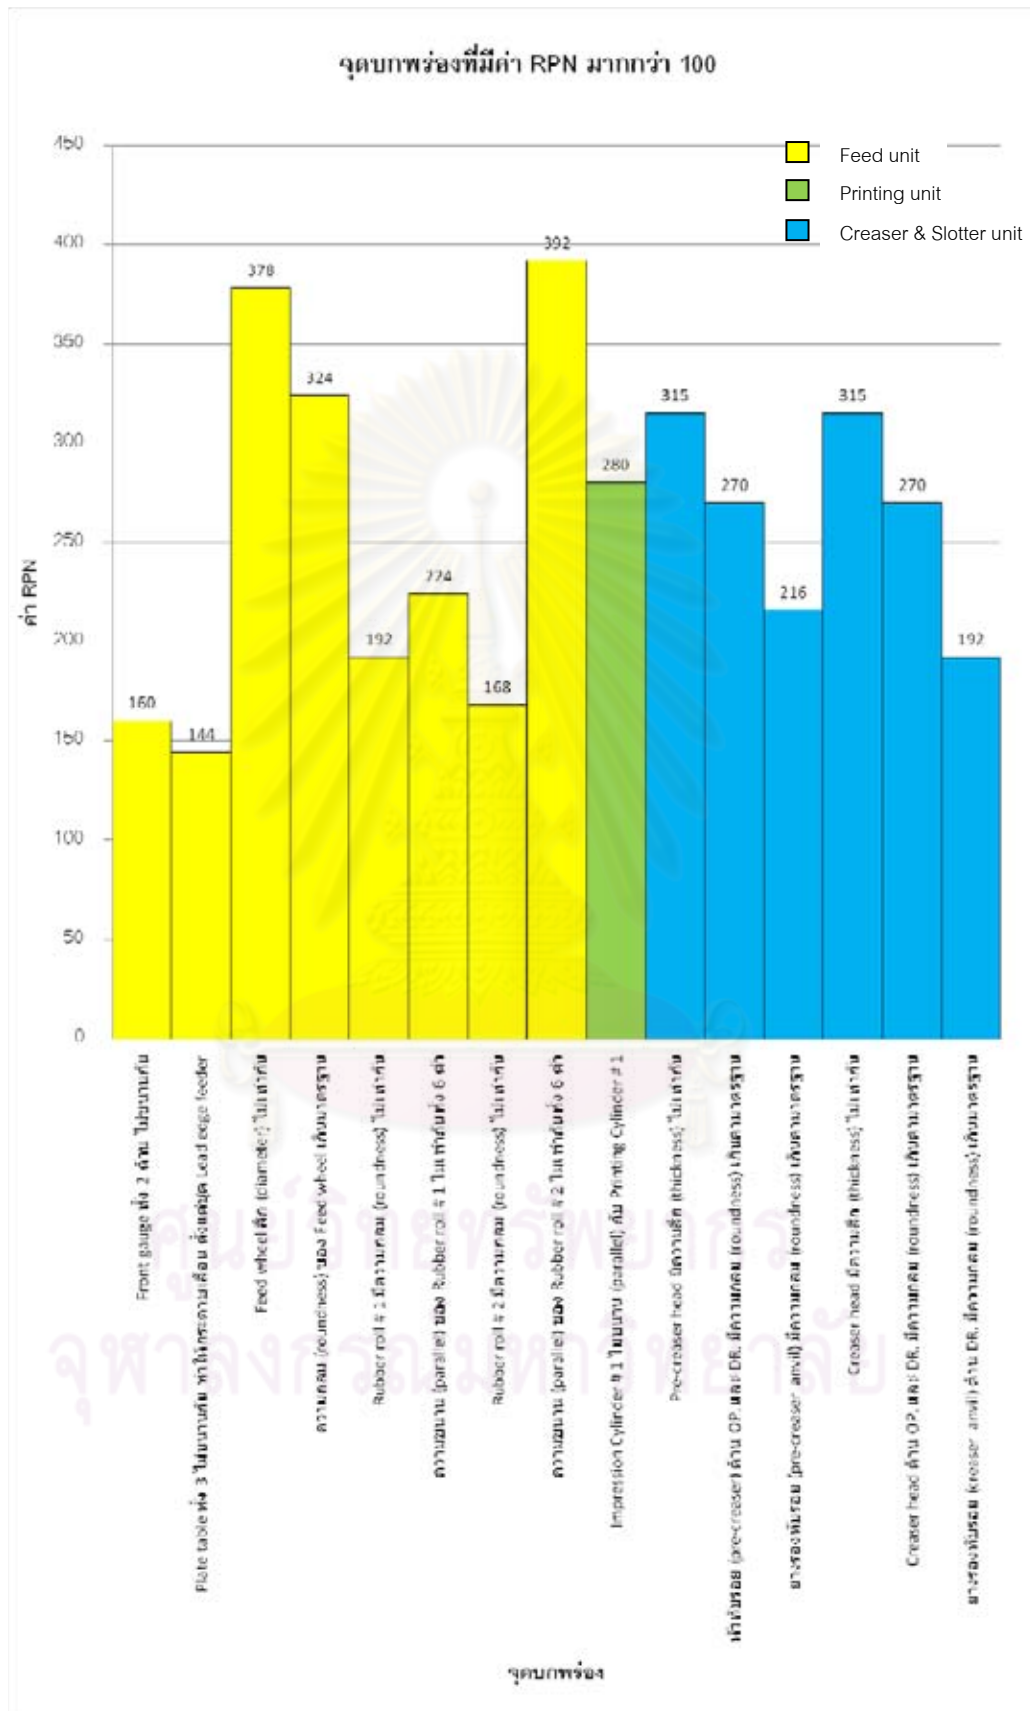

รูปที่ 4.14 จุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นน้ำ (RPN) มากกว่า 100

จากรายการจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนน เมื่อนำมากำหนดมาตรฐานแก้ไข เพื่อให้ค่า RPN ลดลง โดยการ

- 1) ปรับปรุงข้อกำหนดของกระบวนการการผลิตส่วน เพื่อลดค่าความถี่ (O) ของโอกาสในการเกิด
- 2) เพิ่มค่า Detection โดยการปรับปรุงและกำหนดความถี่ในการตรวจสอบในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในป้องกันจุดบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 3) ค่าความรุนแรง (S) บางรายการที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) สูง อาจต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางรายการ เพื่อลดผลกระทบที่ทำให้ปัญหาสลับต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ส่วนจุดบกพร่องที่มีค่า RPN ต่ำกว่า 100 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ clearance housing bearing ของเพลตต่าง ๆ ของเครื่องจักรนั้น ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและงบประมาณในการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว ดังนั้นจึงได้เสนอเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบโดยการกำหนดความถี่ และค่ามาตรฐาน

#### 4.4.4 การกำหนดมาตรฐานแก้ไขก่อนปรับปรุงเครื่องจักร

รายการจุดบกพร่องทั้ง 15 รายการที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากใช้งานของเครื่องจักร จึงให้เกิดความสึกและบางรายการไม่มีการตรวจเช็คจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น จากการอธิบายถึงสาเหตุของจุดบกพร่องต่างๆ ที่ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินไว้ในหัวข้อ 4.4.3 นั้น เมื่อนำมาหามาตรการแก้ไขเพื่อลดสาเหตุที่เกิดขึ้นสามารถสรุปแนวทางได้ดังต่อไปนี้

##### 4.4.4.1 Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน

สาเหตุที่ทำให้ Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน มีด้วยกัน 2 สาเหตุคือ เกิดการสึกที่ผิวของตัว Front gauge แต่ละข้างไม่เท่ากัน อีกสาเหตุคือเกิดช่องว่าง (clearance) ระหว่างเกลียวตัวผู้และเกลียวตัวเมียที่อยู่ในชุดกลไกที่ทำให้ Front gauge เลื่อนขึ้นลง จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงดังนี้

- นำ Front gauge ทั้ง 2 ตัวไปเจียผิว และทำการปรับตั้งระยะระหว่าง Front gauge ให้เท่ากัน
- ตรวจสอบสภาพความสึกแต่ละตัว และตรวจเช็คความขนาน (parallel) ระหว่าง Front gauge ทุกเดือน จากปัจจุบันที่มีการตรวจสอบหลังจากที่มีการตั้งเครื่องหลังจากการบำรุงรักษาเท่านั้น

ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมกันประเมินถึงค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 4 เหลือ 3 และได้คาดการณ์แนวโน้มของโอกาสในการเกิดจุดบกพร่องที่เกิดจากเกลียวผู้และเกลียวตัวเมียที่จะเกิด clearance หลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุกเดือนทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 8 เหลือ 6

#### 4.4.4.2 Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder

สาเหตุที่ทำให้ Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder มาจากกลไกการขับเคลื่อนให้ Plate table ขึ้นลงมีการสีก เมื่อเกิดปัญหา สลัดเลื่อนขึ้นเป็นจำนวนมากจะแจ้งให้ทางแผนกซ่อมบำรุงทำการตรวจสอบชุดกลไกดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับ rock arm ทั้ง 6 ชุด แล้วใช้ Feeler gauge กับลิ้มขนานวัดระยะ plate table ทั้ง 3 แผ่น ทั้งด้านซ้ายและขวา ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน กลไกดังกล่าวมีความซับซ้อนทำให้ต้องวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PM ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

จากเหตุผลดังกล่าวที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมกันประเมินถึงค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดให้มีการแก้ไขและวิเคราะห์ต้นตอของสาเหตุดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 4 เนื่องจากการปรับตั้ง rocker arm นั้นกระทำได้เฉพาะที่มีการประกอบเครื่องเท่านั้น ซึ่งโอกาสในการเกิดนั้นปกติจะเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากการสึกของชิ้นส่วนในกลไกมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ค่า Occurrence เท่าเดิมคือระดับ 2

#### 4.4.4.3 Feed wheel สีก (diameter) ไม่เท่ากัน

สาเหตุเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิวของ Feed wheel ขณะหมุนเนื่องจากการใช้งาน ซึ่งไม่มีแก้ไขได้แต่สามารถป้องกัน ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการตรวจเช็คความสีก (diameter) ทุกเดือนและทำการสลับตำแหน่งกับตัวที่ไม่เกิดการสีก แต่เนื่องจากการตรวจเช็คความสีกของ Feed wheel ทั้งหมดแล้วพบว่าส่วนใหญ่เกิดการสีกจึงไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ เมื่อได้ร่วมกันปรึกษาถึงผลกระทบนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนชุด Feed wheel ทำให้ค่าความรุนแรงลดลงจาก 7 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่องจากการสลับตำแหน่งตัวที่สีก ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 6 เหลือ 5

และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา (shutdown) ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 4

#### 4.4.4.4 ความกลม (roundness) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน

เนื่องจากสาเหตุความกลมเกินมาตรฐานมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ Feed wheel เกิดการสึกไม่เท่ากัน จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการเช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.3 ดังนั้นเมื่อประเมินความรุนแรง (S) ความถี่ของโอกาสในการเกิด (O) และการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ทำให้ค่าดังกล่าวนี้ลดลงเท่ากับข้อ 4.4.4.3 เหลือ 2, 5 และ 4 ตามลำดับ

#### 4.4.4.5 Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

สาเหตุเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิวของ Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 ขณะหมุนเนื่องจากการใช้งาน ซึ่งไม่มีแก้ไขได้แต่สามารถป้องกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมกันปรึกษาถึงผลกระทบดังกล่าวนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนชุด Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 และได้กำหนดมาตรการป้องกันให้มีการการตรวจเช็คความกลม (roundness) ทุกเดือนเพื่อกำหนดรอบในการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อกำหนดมาตรการให้มีการเปลี่ยนแล้วทำให้ค่าความรุนแรงลดลงจาก 6 เหลือ 2 และทำให้โอกาสในการเกิดลดลงเนื่องจาก 4 เหลือ 2 ส่วนค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

#### 4.4.4.6 ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

เนื่องจากสาเหตุความกลมเกินมาตรฐานมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 ไม่ขนาน (parallel) จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการเช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.5 ดังนั้นเมื่อได้ร่วมกันปรึกษาถึงผลกระทบนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนชุด Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 ทำให้ค่าความรุนแรงลดลงจาก 7 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการสลับตำแหน่งตัวที่สึก ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 8 เหลือ 4

และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา (shutdown) ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 4 เหลือ 2

#### 4.4.4.7 Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน

เนื่องจากสาเหตุความกลมเกินมาตรฐานมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 2 ไม่ขนาน (parallel) กัน จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการเช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.5 ดังนั้นเมื่อได้ร่วมกันปรึกษาถึงผลกระทบนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนชุด Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 2 ทำให้ค่าความรุนแรงลดลงจาก 6 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการสลับตำแหน่งตัวที่สึก ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 4 เหลือ 4

และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา (shutdown) ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 7 เหลือ 2

#### 4.4.4.8 ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว

เนื่องจากสาเหตุความกลมเกินมาตรฐานมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 1 ไม่ขนาน (parallel) กัน จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการเช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.6 ดังนั้นเมื่อได้ร่วมกันปรึกษาถึงผลกระทบนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนชุด Rubber roll ของ Feed roll ชุดที่ 2 ทำให้ค่าความรุนแรงลดลงจาก 7 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการสลับตำแหน่งตัวที่สึก ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 8 เหลือ 4

และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา (shutdown) ทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 7 เหลือ 2

#### 4.4.4.9 Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1

สาเหตุ Impression Cylinder ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder ในตู้พิมพ์สีที่ 1 นั้น มาจากการเสียดสีระหว่างผิวเนื่องมาจากการแตกต่างของสภาพซีสเบอร์ตัวร่วมกับสาเหตุที่ housing ติดอยู่กับแบริงด้าน DR. ของ Printing Cylinder มีความหลวมคลอน จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับระยะ gap Eccentric ด้าน OP. ให้เท่ากับด้าน DR.



ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมกันประเมินถึงแนวโน้มโอกาสในการเกิด (O) นั้น ลดลงจาก 8 เหลือ 2 ส่วนค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องเท่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อบำรุงรักษา (shutdown)

#### 4.4.4.10 Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน

สาเหตุของ Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน คล้ายกับ ข้อที่ผ่าน ๆ มา คือเนื่องจากการใช้งานและสภาพซีลบอร์ดที่แตกต่างกัน ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการ

- ทำการเปลี่ยนเฉพาะคู่ที่ 2 และ 3
- ตรวจเช็คความลึก (thickness) ทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน

จากการกำหนดมาตรการแก้ไขดังกล่าว ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนลดลงจาก 7 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการเปลี่ยนหัวทึบรอยคู่ที่ 2 และ 3 ที่เกิดการสึกนั้น ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 5 เหลือ 3 และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนตัวที่สึกทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรการดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 5

#### 4.4.4.11 หัวทึบรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness)

เกินค่ามาตรฐาน

สาเหตุของหัวทึบรอยทั้ง 2 ด้านมีความกลมเกินค่ามาตรฐานนั้น มาจากสภาพของซีลบอร์ดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเสียดสีที่ผิวแตกต่างกันประกอบกับ Bolt ด้านใดด้านหนึ่งเกิดความหลวมคลอน ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการ

- ปรับแต่งให้เท่ากัน โดยการคลาย Bolt เมื่อพบว่าความกลมเกินค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากเกิดการสึกด้วยจากข้อ 4.4.4.11 ที่ได้กล่าวไว้ทำให้ไม่ในกรณีนี้ไม่ต้องทำการปรับแต่ง
- ตรวจเช็คความกลม (roundness) ทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน เช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.11

จากการกำหนดมาตรการแก้ไขดังกล่าว ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนลดลงจาก 6 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิด

จุดบกพร่อง จากการเปลี่ยนหัวทบรอยทั้ง 2 ข้างนั้น ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 4 เหลือ 3 และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนตัวที่สึกทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 5

#### 4.4.4.12 ยางรองทบรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่า

##### มาตรฐาน

สาเหตุของยางรองทบรอย (anvil) ของชุด Pre-creaser มีความกลมเกินค่ามาตรฐานนั้นมีสาเหตุคล้ายกับหัวข้อ 4.4.4.11 คือเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิวของซีสบอร์ดกับผิวยางรองจากเนื่องจากสภาพของซีสบอร์ดที่แตกต่างกัน และไม่มีมาตรฐานความถี่ในการเปลี่ยนและตรวจเช็ค ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการตรวจเช็คความกลม (roundness) ทุก 3 เดือน และนำ Spare part มาเปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มี Spare part ทำให้ต้องเปลี่ยน แต่ข้อจำกัดทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายจึงไม่สามารถทำดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ได้

#### 4.4.4.13 Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน

เนื่องจากสาเหตุความสึก (thickness) ของ Creaser head ไม่เท่ากันเนื่องมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ Pre-creaser head มีความสึกไม่เท่ากันเช่นเดียวกับในข้อ 4.4.4.10 จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการ

- ทำการเปลี่ยน Pre-creaser ทั้ง 2 ข้าง
- ตรวจเช็คความสึก (thickness) ทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนเมื่อเกินค่า

##### มาตรฐาน

จากการกำหนดมาตรการแก้ไขดังกล่าว ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนลดลงจาก 7 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการเปลี่ยนหัวทบรอยที่เกิดการสึกนั้น ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 5 เหลือ 3 และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนตัวที่สึกทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 5

#### 4.4.4.14 Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่า

มาตรฐาน

สาเหตุของหัวทบรอยทั้ง 2 ด้านมีความกลมเกินค่ามาตรฐานนั้น มาจากสภาพของซีลบอร์ดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเสียดสีที่ผิวแตกต่างกันประกอบกับ Bolt ด้านใดด้านหนึ่งเกิดความหลวมคลอน ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการ

- ปรับแต่งให้เท่ากัน โดยการคลาย Bolt เมื่อพบว่าความกลมเกินค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากเกิดการสึกด้วยจากข้อ 4.4.4.13 ที่ได้กล่าวไว้ทำให้ไม่ในกรณีนี้ไม่ต้องทำการปรับแต่ง
- ตรวจสอบเช็คความกลม (roundness) ทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน เช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.13

จากการกำหนดมาตรการแก้ไขดังกล่าว ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนลดลงจาก 6 เหลือ 2 และโอกาสในการเกิดจุดบกพร่อง จากการเปลี่ยนหัวทบรอยทั้ง 2 ข้างนั้น ทำให้ระดับโอกาสในการเกิด (O) ลดลงจาก 5 เหลือ 3 และหลังกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจเช็คทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนตัวที่สึกทำให้ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องหลังกำหนดมาตรฐานดังกล่าวทำให้ค่า D ลดลงจาก 9 เหลือ 5

#### 4.4.4.15 ยางรองทบรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกิน


มาตรฐาน

เนื่องจากสาเหตุความกลมเกินมาตรฐานมาจากการใช้งานเช่นเดียวกับจุดบกพร่องที่ยางรอง (anvil) ของชุด Pre-creaser มีความกลมเกินมาตรฐาน จากเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาตรการเช่นเดียวกับข้อ 4.4.4.12 แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มี Spare part ทำให้ต้องเปลี่ยน แต่ข้อจำกัดทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายจึงไม่สามารถทำดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ได้

ภายหลังจากได้กำหนดหามาตรการแก้ไขจุดบกพร่องทั้ง 15 รายการแล้ว ต่อไปจะทำการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของจุดบกพร่องที่เกิดจาก Plate table ไม่ขนานกันตามแนวทางการวิเคราะห์ PM เพื่อหาทำการแก้ไขปรับปรุงต้นตอของสาเหตุดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบความรุนแรงมากที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาสล็อตเลื่อนดังต่อไปนี้


#### 4.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้ PM Analysis

ก่อนดำเนินการวิเคราะห์ PM ของจุดบกพร่องที่ได้ในหัวข้อ 4.4 นั้น สิ่งแรกที่ทำ คือ ศึกษา กลไกการทำงานในภาพรวมของส่วนที่สำคัญในกระบวนการตัดร่องสลิตตั้งแต่ชุดป้อนกระดาษ (Feed unit) ถึงจนชุดพับรอยและตัดร่องสลิต (Creaser & Slotter unit) เนื่องจากรายการ จุดบกพร่องทั้ง 15 รายการอยู่ใน 3 ส่วน (unit) ที่ได้รับการประเมิน QA Matrix ไว้ในตอนต้น โดย เริ่มแรกจะทำการเขียนภาพโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ต้นแบบในส่วนที่ซีสบอร์ดเคลื่อนที่สัมผัสกับ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ได้ดังนี้

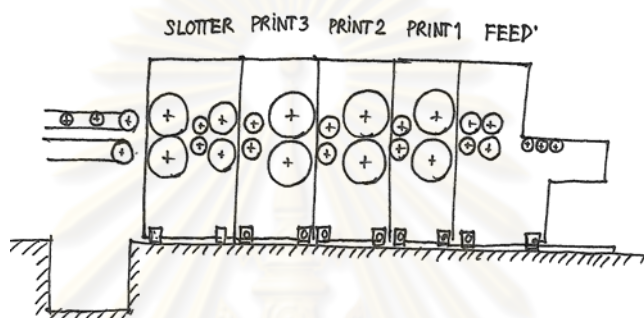

รูปที่ 4.15 ภาพโครงสร้างเครื่องพิมพ์ต้นแบบของกระบวนการตัดร่องสลิต (ด้านข้าง)


รูปที่ 4.15 แสดงให้เห็นถึงส่วนของเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดร่องสลิต ซึ่ง สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงาน ได้เป็น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มแรกซีสบอร์ดจะถูกส่งเข้ามายังชุด Lead Edge Feeder ซึ่งเป็นส่วนแรกที่ทำหน้าที่ส่งซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) โดยมี ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ (Feed roll) 2 ชุด ทำหน้าที่ส่งซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้พิมพ์ (Printing unit) ทั้ง 3 ตู้ เพื่อทำหน้าที่พิมพ์สีลงบนซีสบอร์ด ในแต่ละตู้จะประกอบด้วยกัน 2 อยู่ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ พิมพ์สีลงบนซีสบอร์ด (Impression & Printing Cylinder) และส่วนที่ทำหน้าที่ส่งซีสบอร์ดไปยังตู้ ถัดไป (Pull roll/Pull collar) เมื่อซีสบอร์ดผ่านตู้พิมพ์ทั้ง 3 แล้ว จะเข้าสู่ตู้สลิต (Slotter unit) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดร่องสลิต ภายในตู้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วน นำร่องพับรอย (Pre-creaser) ส่วนพับรอย (Creaser) และส่วนของตัดร่องสลิต (Slotter)

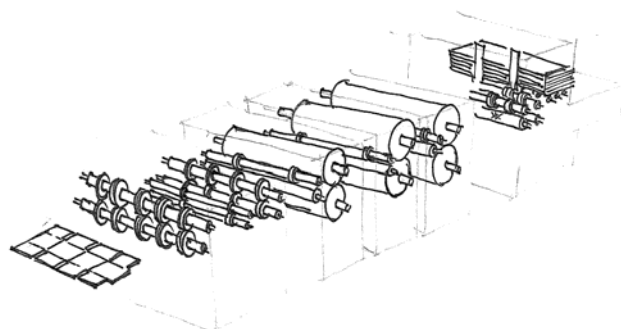

รูปที่ 4.16 ภาพภายในเครื่องพิมพ์ที่สัมผัสกับซีสบอร์ด


จากรูปที่ 4.16 แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบภายในของเครื่องพิมพ์ที่ซีสบอร์ดเคลื่อนที่ผ่าน ตั้งแต่ ชุด Lead Edge Feeder จนถึงส่วนที่ซีสบอร์ดถูกตัดร่องสลิต (Slotter unit) ทำให้สามารถมองเห็นว่าส่วนใดของเครื่องจักรที่สัมผัสโดยตรงกับซีสบอร์ดบ้าง จากนั้นจะทำการวิเคราะห์หลักการทำงานของแต่ละส่วน โดยพิจารณาถึงหลักการทำงานและกฎเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

เครื่องพิมพ์ต้นแบบในแต่ละส่วนหรือแต่ละยูนิตจะมีส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่คล้ายกันคือทำหน้าที่ส่งซีสบอร์ดให้กับส่วนถัดไปโดยหลักการหมุนของเพลลาที่อยู่ในภายในแต่ละตู้ โดยมีมอเตอร์ตัวใหญ่ 1 ตัว เป็นต้นกำลังให้ส่วนอื่น ๆ ทำงาน เมื่อเปิดสวิตช์มอเตอร์ดังกล่าว การส่งกำลังของมอเตอร์จะแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งจะส่งถูกไปทางด้านชุด Lead Edge Feeder อีกส่วนจะส่งไปยังด้านรางพับ ส่วนที่ส่งไปทางด้านชุด Lead Edge Feeder นั้นจะขับเคลื่อนโดยการทำงานของ Gear train ที่อยู่ในภายในแต่ละตู้หรือแต่ละยูนิตด้าน Operation side หรือด้าน OP.

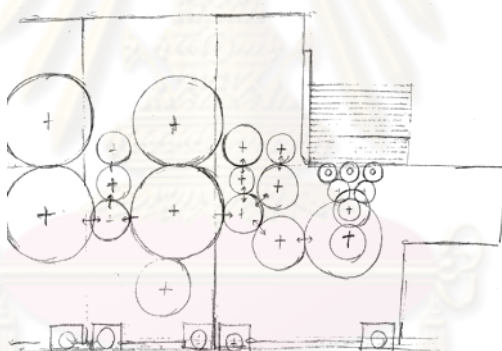

รูปที่ 4.17 ภาพด้านข้างกลไกการขับเคลื่อนของ Gear train ของชุด Lead Edge Feeder


ที่ชุด Lead Edge Feeder จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ป้อน (Feed unit) ก็คือส่วนของชุด Feed wheel ซึ่งจะอยู่ติดกับเพลลา มีด้วยกัน 3 ชุด โดยเพลลาของชุด Feed wheel ทั้ง 3 นั้น จะติดอยู่กับเกียร์ที่เชื่อมโยงมาจาก Gear train ที่อยู่ด้านล่างสุด ดังรูปที่ 4.18

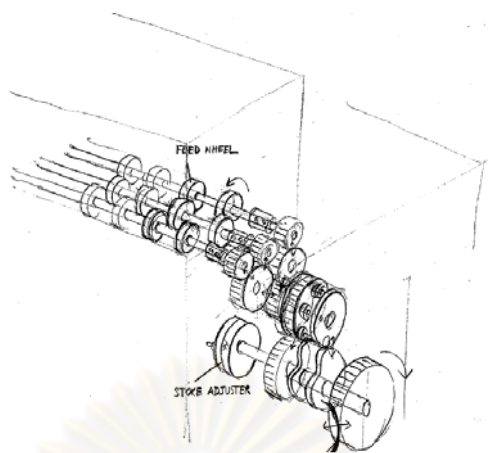

รูปที่ 4.18 กลไกการขับของ Gear train ของชุด Lead Edge Feeder


เมื่อชุด Gear train ของตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) ส่งกำลังขับไปให้เกียร์ของชุด Feed wheel ทั้ง 3 หมุน เมื่อเพลลาของ Feed wheel ทั้ง 3 ชุดหมุน ส่งผลให้ Feed wheel ที่ติดอยู่กับเพลลาหมุนตามไปด้วยพร้อมกับกลไกการขึ้นของ Plate table ทั้ง 3 ซึ่งการเคลื่อนที่ของซีสบอร์ดไปยังตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) จะเริ่มต้นที่จุดนี้

การทำงานของตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) มีลักษณะคล้ายกันคือ แต่ละเพลลาจะมีเกียร์ติดอยู่ทางด้าน OP. โดยในตู้ป้อนนี้จะมีชุด Feed roll อยู่ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยเพลลาบน (Upper shaft) และเพลลาล่าง (Lower shaft) โดยเพลลาบนนั้นจะมีลูกกิ้งก่ากระดาษ (Rubber roll) มีลักษณะคล้ายยางยูริเทน เมื่อเกียร์ในชุดตู้พิมพ์ 1 ส่งกำลังมายังตู้ป้อนทำให้เกียร์ที่ติดอยู่กับเพลลาทั้ง 2 ชุด หมุน เมื่อเพลลาหมุนจึงทำให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่เข้าไปยังตู้พิมพ์ (Printing unit) 1, 2 และ 3 ได้ ดังรูปที่ 4.19

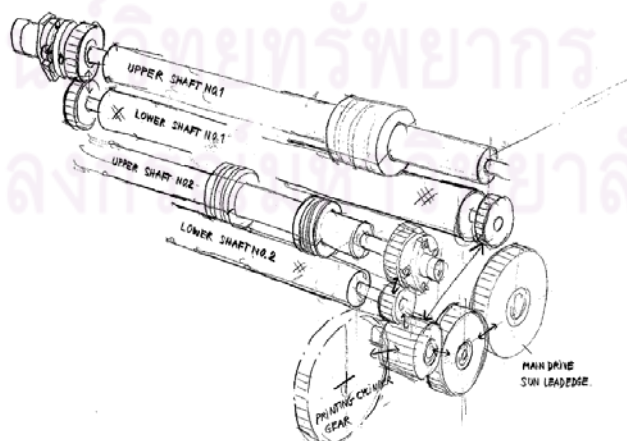


รูปที่ 4.19 กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit)

ภายในตู้พิมพ์แต่ละตู้นั้นก็จะมีชุดของเพลลาที่ทำหน้าที่พิมพ์สี ประกอบด้วย Impression Cylinder และ Printing Cylinder และชุดเพลลาที่ทำหน้าที่ส่งต่อซีสบอร์ดไปยังชุดถัดไป เรียกว่า Upper Pull roll และ Lower Pull roll ดังรูปที่ 4.20 ที่เพลลาแต่ละตัวจะเหมือนกับตู้อื่น ๆ คือมีเกียร์ติดอยู่ที่ปลายเพลลาด้าน OP. โดยมีหลักการทำงานที่เหมือนกันก็คือ เพลลาจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อมีส่งกำลังของชุดเกียร์ที่อยู่ในตู้ก่อนหน้าส่งผ่านกำลังมายังเกียร์ที่ติดอยู่กับเพลลาแต่ละตัวหมุน เช่น ชุดเพลลาในตู้พิมพ์ 1 (Printing unit 1) จะหมุนได้ก็ต่อเมื่อชุดเกียร์ที่อยู่ในตู้พิมพ์ 2 (Printing unit 2) ส่งมาให้ และในทำนองเดียวกัน ชุดเพลลาในตู้พิมพ์ 3 (Printing unit 3) จะหมุนได้ก็ต่อเมื่อเกียร์ภายในชุดตู้สล็อต (Slotter unit) ส่งกำลังมาจากมอเตอร์ตัวใหญ่ของเครื่อง

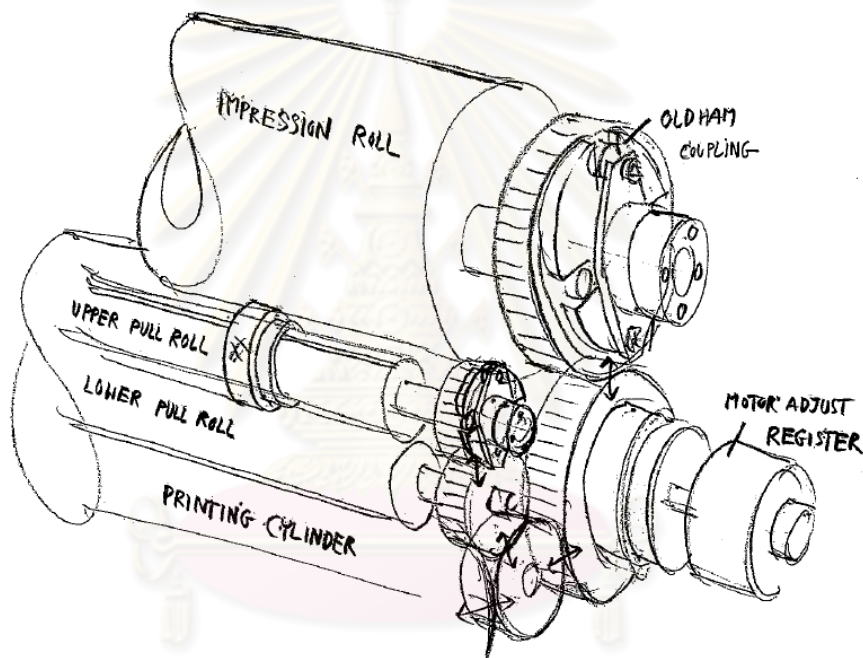


รูปที่ 4.20 กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้พิมพ์ (Printing unit)

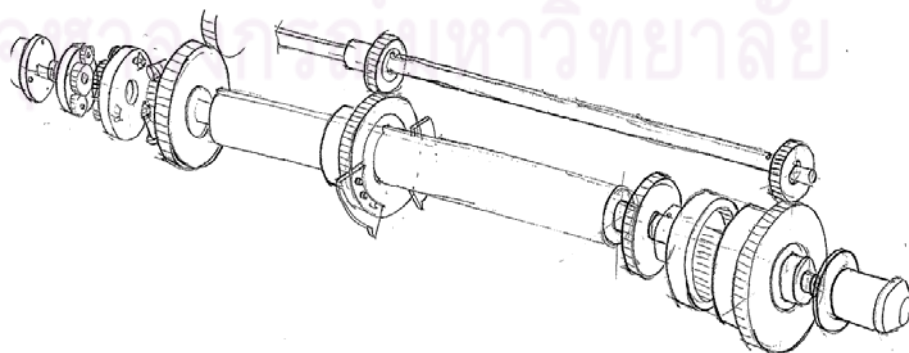

รูปที่ 4.21 กลไกการส่งกำลังของ Gear train ที่ตู้สล็อต (Slotter unit)

จากการศึกษากลไกของเครื่องพิมพ์ที่ผ่านมานั้นทำให้ทราบว่าแต่ละยูนิตหรือแต่ละตู้นั้นมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ การเคลื่อนที่ของซีสบอร์ดนั้นได้มาจากการหมุนของชุดเพลลาที่อยู่ในส่วนของเครื่องพิมพ์แต่ละตู้ ซึ่งแต่ละเพลลาสามารถหมุนได้ก็ต่อเมื่อเกียร์ที่อยู่ติดกับเพลลานั้น ๆ ส่งกำลังมาให้ โดยมีต้นกำลังมาจากมอเตอร์ของเครื่องพิมพ์ จะมีที่แตกต่างกับส่วนอื่น คือส่วนของชุด Lead Edge Feeder ที่มีทั้งกลไกในการหมุนให้ซีสบอร์ดเคลื่อนที่และกลไกที่ทำให้ Plate table เคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อส่งซีสบอร์ดเข้าไปยังเครื่องพิมพ์

โดยที่ชุด Lead Edge Feeder นี้จะประกอบไปด้วย Front gauge ที่ทำหน้าที่กั้นซีสบอร์ดเข้าไปยังตู้ป้อน (Feed unit) ที่ละแผ่น Feed wheel ที่เป็นตัวหมุนส่งให้ซีสบอร์ดเคลื่อนไปได้ และ Plate table ซึ่งวางอยู่บน Feed wheel ดังรูป

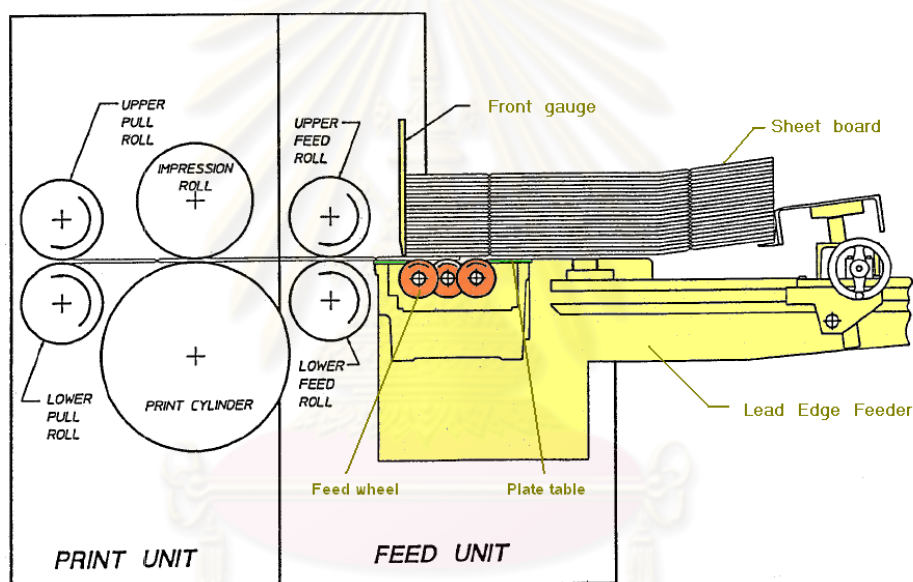


รูปที่ 4.22 ชุด Lead Edge Feeder

ดังนั้นจึงได้เลือกจุดบกพร่องที่เกิดจากชุด Lead Edge Feeder มาทำการวิเคราะห์ PM เพื่อหาต้นตอของสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากมีกลไกการทำงานซับซ้อนมากกว่าส่วนอื่น ๆ จากที่ได้ประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดสล็อตเลื่อนในหัวข้อ 4.4


ในการวิเคราะห์เบื้องต้นของจุดบกพร่องที่เกิดกับชุด Lead Edge Feeder จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why ถึงปัญหาในภาพรวมของการเกิดสล็อตเลื่อน โดยการถาม “ทำไม” เพื่อให้ปรากฏการณ์ของจุดบกพร่องที่เกิดจากชุด Lead Edge Feeder ชัดเจนมากขึ้น



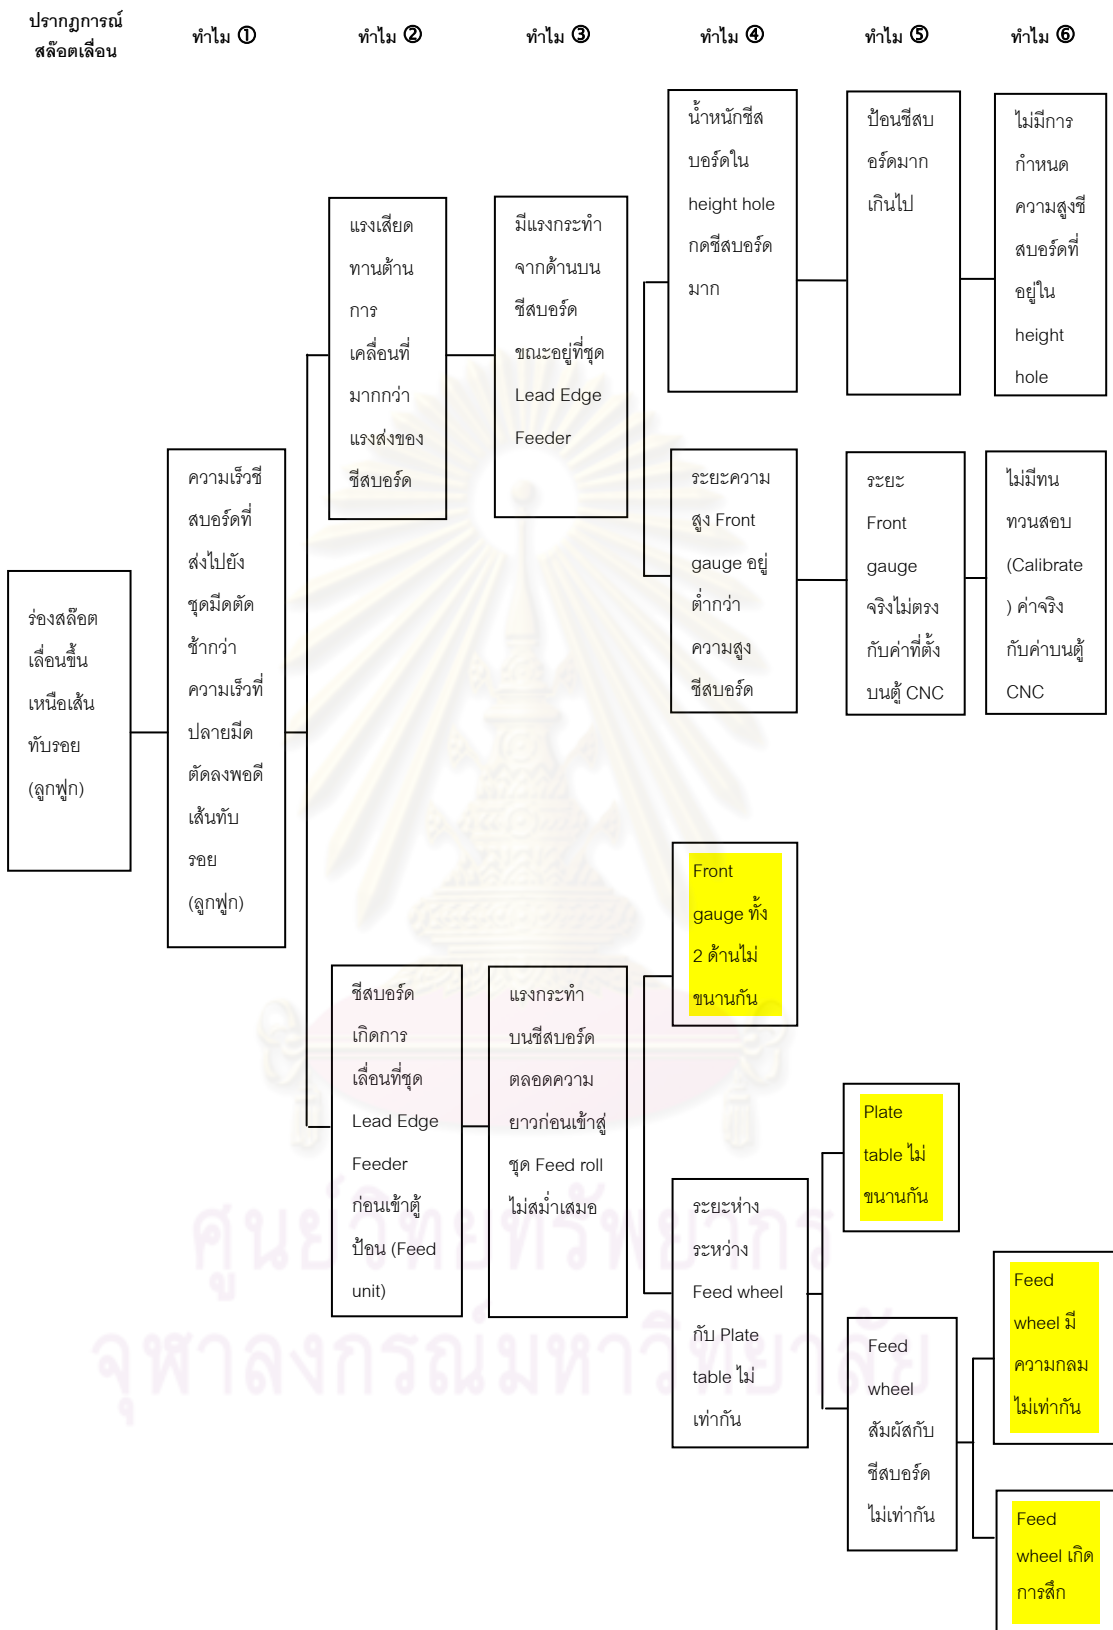

รูปที่ 4.23 วิธีการวิเคราะห์ห้ด้วยเทคนิค Why-Why ที่เกิดจากชุด Lead Edge Feeder

ผลของการถามทำไม ทำให้ทราบว่า 3 จุดบกพร่องที่เกิดจาก Plate table และ Feed wheel ทำให้เกิดระยะห่างระหว่าง Feed wheel กับ Plate table ไม่เท่ากัน ส่งผลให้แรงกระทำบน ซีลบอร์ดตลอดความยาวก่อนเข้าสู่ชุด Feed roll ไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้ซีลบอร์ดเกิดการเคลื่อนที่ชุด Lead Edge Feeder ก่อนเข้าตู้ป้อน (Feed unit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ร่อง สลัดเคลื่อนเหนือเส้นทับรอย (ลูกฟูก) หรือลักษณะการเคลื่อนแบบ 1

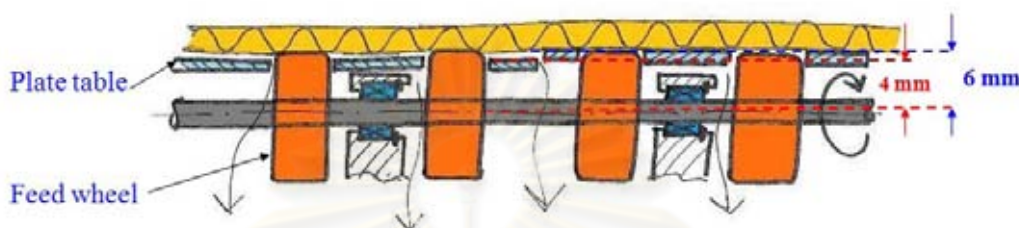

รูปที่ 4.24 ระยะห่างระหว่าง Feed wheel กับ Plate table ไม่เท่ากัน

เมื่อพิจารณาจุดบกพร่องที่เกิดจาก “Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเคลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder” ที่มีค่า RPN สูงที่สุดนั้น จะเห็นได้ว่ามีกลไกที่เกี่ยวข้องกับเพลลาที่ ติดอยู่กับเกียร์เพื่อให้ Feed wheel หมุน และกลไกที่ทำให้ Plate table ทั้ง 3 สามารถเคลื่อนที่ขึ้น ลงได้ ดังนั้นจึงนำจุดบกพร่องดังกล่าวนี้มาทำการวิเคราะห์ PM ดังต่อไปนี้


#### ขั้นตอนที่ 1 ทำปรากฏการณ์ของจุดบกพร่องให้ชัดเจน

เมื่อพิจารณาที่ Plate table แต่ละแผ่น จากผลลัพธ์ที่ได้ไปสำรวจ ความขนานโดยตรวจเช็คระยะห่างระหว่างพื้นโต๊ะกับ Plate table ทั้ง 3 ในหัวข้อ 4.2 นั้น ทำให้ทราบว่า Plate table แต่ละแผ่นมีการเอียงเกิดขึ้น และในแต่ละยังมีระยะการเอียงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบดังกล่าว คือ ทำการวัดระยะห่างระหว่างพื้นโต๊ะ (leading lip) กับ Plate table แต่ละแผ่น ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยใช้ feeler gauge เสียบเข้าไประหว่างลิ้มกับพื้นโต๊ะ โดยขณะที่ Plate ทั้ง 3 ยกตัวขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะที่เครื่องจักรหยุดทำงาน ดังรูปที่ 4.25



รูปที่ 4.25 วิธีการวัดระยะห่างระหว่าง Plate table กับ พื้นโต๊ะป้อนกระดาษ

จากค่าวัดได้เมื่อนำมาแยกแยะปรากฏการณ์ความไม่ขนานของ Plate table โดยการวาดภาพ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนสามารถแสดงได้ดังรูปที่

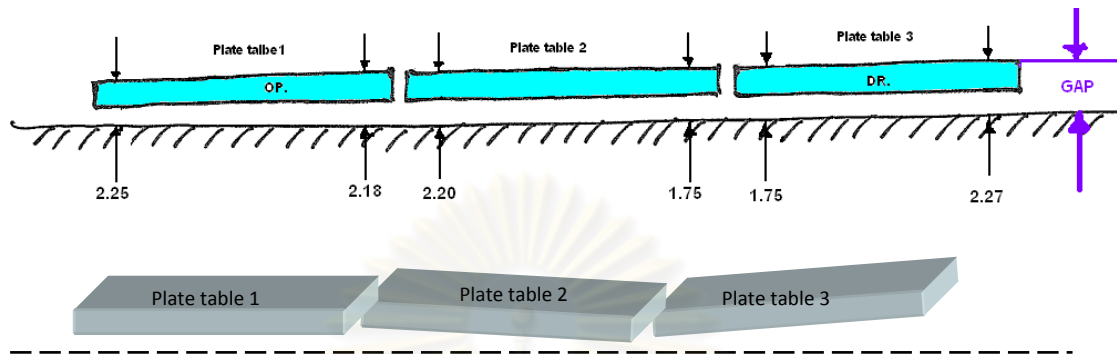


รูปที่ 4.26 ระยะห่างระหว่าง Plate table ทั้ง 3 แผ่นกับ พื้นโต๊ะป้อนกระดาษ

เมื่อแยกแยะปรากฏการณ์ความไม่ขนานของ Plate แต่ละแผ่นที่ได้จากรูป 4.26 โดยพิจารณาค่าที่วัดได้จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

- Plate table แผ่นที่ 1 หรือแผ่นที่อยู่ติดกับด้าน OP. มีระยะห่างจากพื้นโต๊ะด้านซ้ายมือของผู้วัดมีสูงด้านขวาสูงกว่ามือ 0.07 มม.
- Plate table แผ่นที่ 2 ที่อยู่ตรงกลาง มีลักษณะการเอียงคล้ายกับแผ่นที่ 1 แต่มีระยะการเอียงมากกว่า คือด้านซ้ายมือสูงกว่าด้านขวามือ 0.45 มม.
- Plate table แผ่นที่ 3 หรือแผ่นที่อยู่ติดกับด้าน DR. มีด้านขวามือสูงกว่าด้านซ้ายมือ 0.52 มม.


ผลลัพธ์จากการแยกแยะปรากฏการณ์นี้ทำให้ทราบว่า Plate table 1 และ 2 หรือ Plate ทางด้าน OP. และ ด้าน DR. มีลักษณะเหมือนกันคือ ด้านซ้ายมีระยะสูงกว่าด้านขวาของ plate ดังรูป 4.27

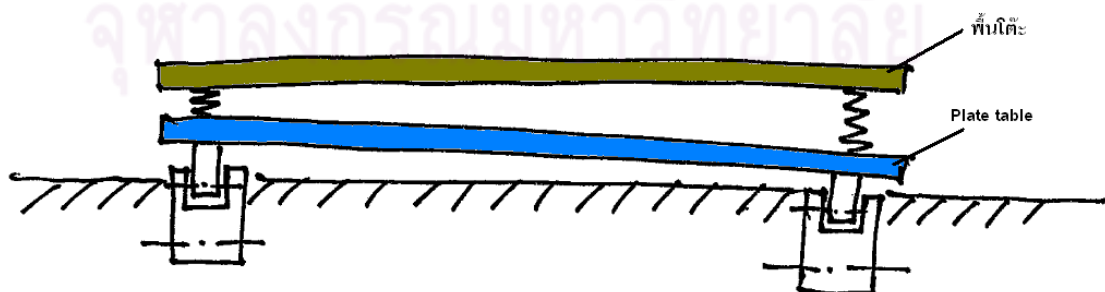

รูปที่ 4.27 ปรากฏการณ์การเอียงของ Plate table 1 และ 3

## ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ


เมื่อทราบปรากฏการณ์ที่ Plate แต่ละแผ่นเอียงหรือไม่ขนานกับพื้นโต๊ะ ต่อการไปจะทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table โดยเริ่มจากสภาวะที่เครื่องจักรหยุด คือ Plate ทั้ง 3 จะยกตัวขึ้นเหนือ Feed wheel ซึ่งในแต่ละแผ่นจะมีช่องเพื่อให้ Feed wheel แทรกอยู่ เมื่อ Plate ทั้ง 3 เคลื่อนที่ลงจะทำให้ ซีลบอร์ดที่วางอยู่บน Plate ไปสัมผัสกับ Feed wheel ที่กำลังหมุนอยู่ เมื่อซีลบอร์ดได้สัมผัสกับผิวของ Feed wheel ขณะที่หมุนอยู่นั้น ส่งผลให้ซีลบอร์ดเคลื่อนไปด้วยความเร็วในการหมุนของ Feed wheel นี้ เข้าสู่ตู้ป้อน (Feed unit)

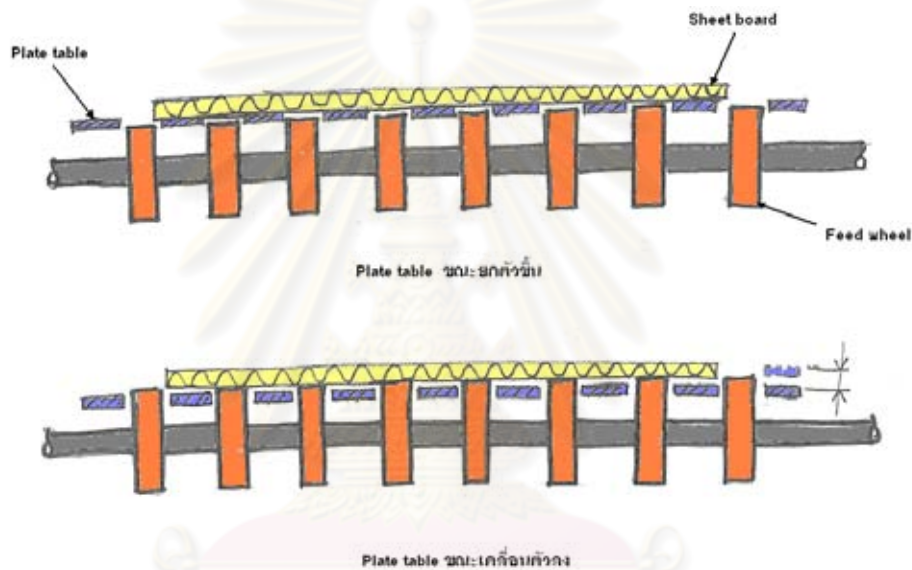

รูปที่ 4.28 สภาวะที่ Plate table เคลื่อนตัวขึ้นลง


จากรูปที่ 4.18 จะเห็นว่าจุดที่สัมผัสกับซีลบอร์ด (ผลิตภัณฑ์) ในขณะที่ Plate table ยกตัวขึ้นมีเพียงส่วนเดียว คือ Plate table โดยมีกลไกการส่งกำลังเข้ามาให้ Plate table ทั้ง 3 เคลื่อนที่ลง ทำให้ซีลบอร์ดที่วางอยู่บน Plate นั้นไปสัมผัสกับ Feed wheel ด้วยแรงลมดูด (vacuum pressure) ที่อยู่ภายใต้ Plate table ณ จุดนี้เองส่วนที่สัมผัสกับซีลบอร์ด จะมีทั้ง Plate table และ Feed wheel

ต่อมาได้ศึกษาหลักการการทำงานที่ทำ Plate table แต่ละแผ่นขณะยกตัวขึ้นลง โดยวาดภาพหลักการการทำงานของ Plate table เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

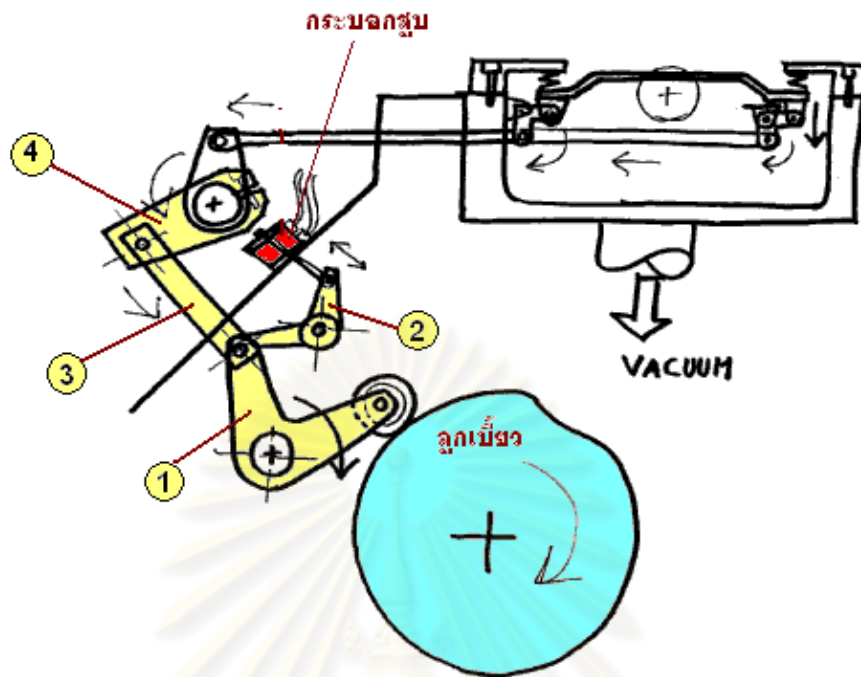

รูปที่ 4.29 กลไกของเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table


จากนั้นจึงพิจารณาถึงจุดสัมผัสของส่วนประกอบเชื่อมโยงกับ Plate table ให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้

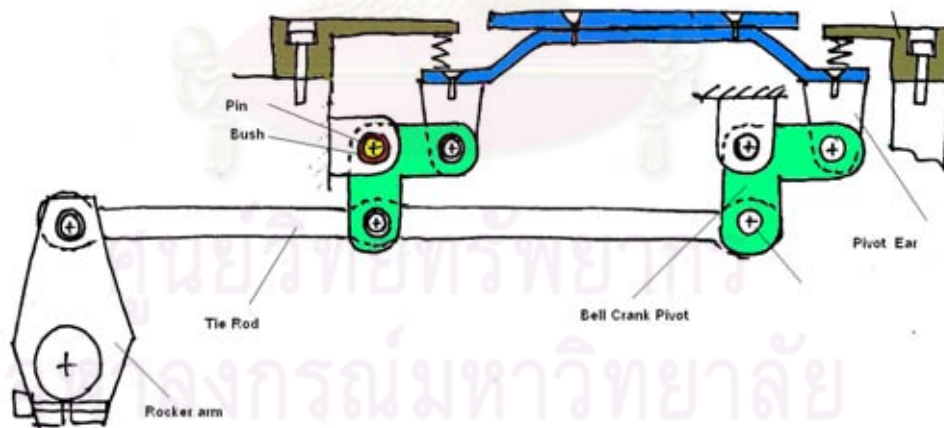

รูปที่ 4.30 แสดงส่วนประกอบที่เชื่อมโยงการทำงานของ Plate table

จากรูปที่ 4.29 และรูปที่ 4.30 จะเห็นว่าพื้นโต๊ะจะมีฝาครอบ (Leading lip) ดันสปริงให้ไปกด Plate table เมื่อ Plate table ถูกกระทำจากแรงกดของสปริงที่มีการเชื่อมโยงกับ Plate ทั้ง 3 นั้น จะเกิดการถอยกลับของแขนส่งกำลัง (Tie rod) ไปดันให้ Roker arm ถอยกลับ ส่งผลให้มีแรงกระทำจาก ลิงค์ ④ และ ③ ไปยังลิงค์ ① อยู่ตลอดเวลา เมื่อทำการเปิดสวิตช์ปล่อยซีสบอร์ด กระบอกลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงไปดันให้ลิงค์ ② พลดล๊อค เมื่อ

ลิงค์ ② ปลดล็อกเคลื่อนที่ลงมายังลิงค์ ① ซึ่งมี Roller ติดอยู่กับลูกเบี้ยวหมุนไปอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของลูกเบี้ยว ด้วยหลักการดังกล่าวนี้เองจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table

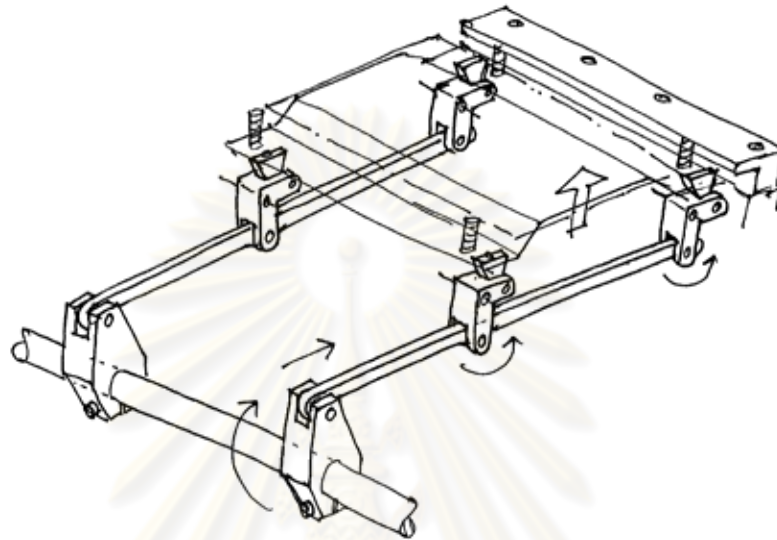


รูปที่ 4.31 แสดงกลไกขณะที่ Plate table อยู่ในสภาวะการยกตัวขึ้น

### ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาและรวบรวมปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์

ขั้นตอนนี้จะทำการศึกษาและรวบรวมปัจจัยจากสภาวะเงื่อนไข โดยศึกษาจากหลักการและกฎเกณฑ์ของขั้นตอนที่ Plate table เคลื่อนที่ลงไปสัมผัสกับ Feed wheel ซึ่งมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ระยะห่างระหว่างผิวของ Feed wheel กับ Plate table ต้องเท่ากัน
- (2) Feed wheel ต้องมีความกลม (roundness) เท่ากันทุกตัว
- (3) Feed wheel ต้องไม่สึก (diameter)
- (4) Feed wheel ทุกตัวต้องหมุนด้วยความเร็วคงที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่แกว่ง
- (5) Plate table ทั้ง 3 ต้องเคลื่อนที่ขึ้นและลงพร้อมกัน
- (6) Plate table ทั้ง 3 ต้องขนานกัน
- (7) ผิวหน้า plate table ต้องไม่สึก

โดยเริ่มแรกจะพิจารณาหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่ง ชุดกลไกของเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table จะประกอบไปด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงส่งผ่านไปยังปลายทางเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งจุดเชื่อมต่อหรือลิงค์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญคือ Pin และ Bush ดังรูป 4.32

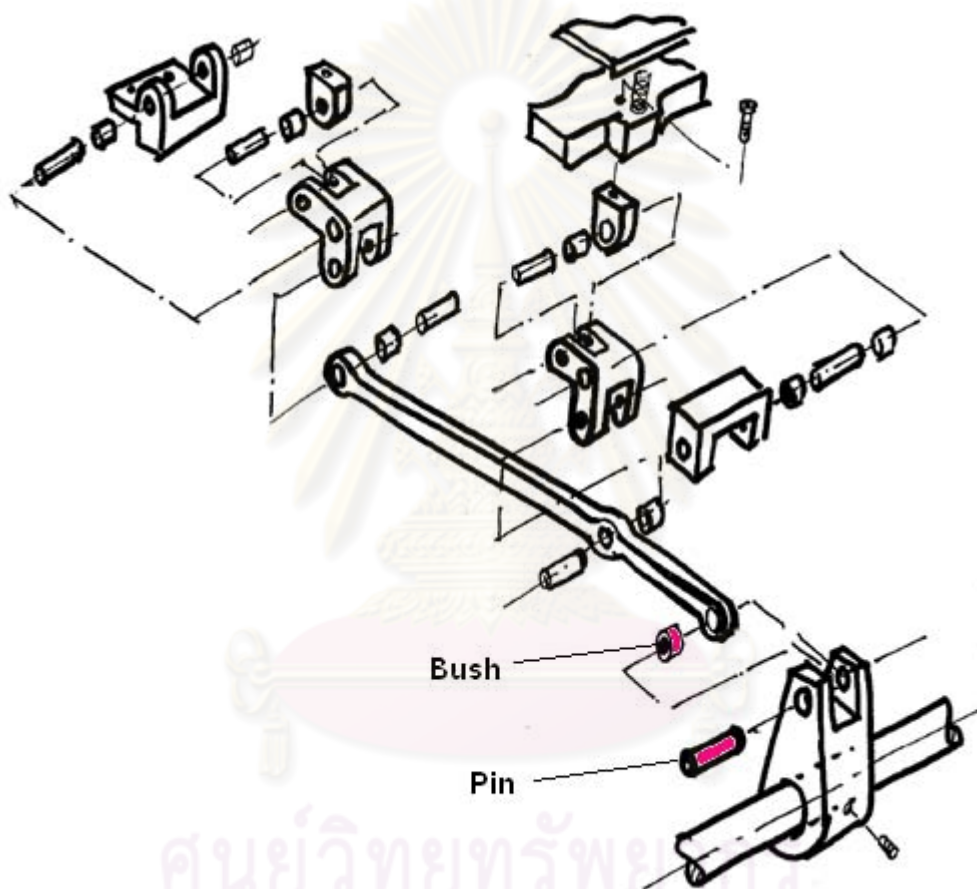


รูปที่ 4.32 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table

โดยหน้าที่ของ Pin คือ ทำการเชื่อมต่อระหว่าง 2 อุปกรณ์ผ่านรูของชิ้นส่วนทั้ง 2 ที่เชื่อมต่ออัน โดยมี Bush ที่ทำหน้าที่รองรับการกระแทกหรือเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่า Tie rod หรือแกนส่งกำลังจะมีรูอยู่ด้วยกัน 3 รู ซึ่งแต่ละรูจะมี Pin และ Bush เสียบอยู่กับชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันตามแต่ละรู

**ขั้นตอนที่ 4** ศึกษาความสัมพันธ์ของ 4M

ขั้นตอนนี้ค้นหาความสัมพันธ์ของเหตุและผล กับ สภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ 4M โดยแยกระดับปัจจัยอันดับที่ 1 และปัจจัยอันดับที่ 2 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why

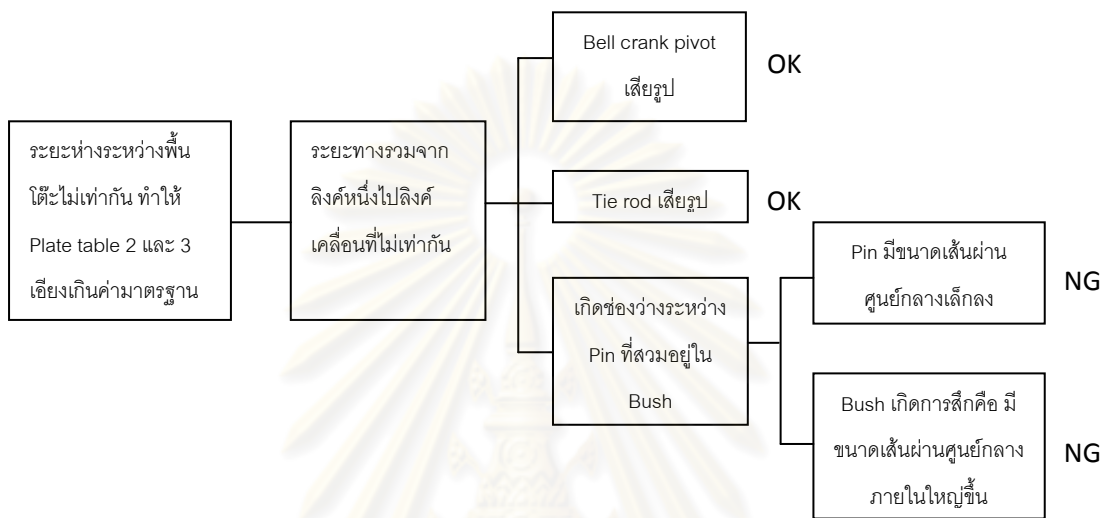

**รูปที่ 4.33** เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why ของปรากฏการณ์การเอียงของ Plate table1 และ 2

**ขั้นตอนที่ 5** พิจารณาตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน

จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ 4M พบว่า เกิด ช่องว่าง (clearance) ระหว่าง Pin กับ Bush ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงค่ามาตรฐานจากคู่มือ และจากการสอบถามผู้ผลิตค่ามาตรฐานของ Pin และ Bush ที่ยอมรับได้ พบว่า ไม่มีค่ามาตรฐานในการกำหนดค่าดังกล่าว เนื่องจากได้ออกแบบการใช้งานระหว่าง Pin และ Bush ด้วยวัสดุที่สามารถทนแรงกระแทกและแรงเสียดสีได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเกิดช่องว่างนี้ขึ้นจะส่งผลให้ระยะทางรวมที่ลิงค์ส่งกำลังไปให้ Plate เคลื่อนที่ขึ้นลงคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของ Pin และ Bush จะเป็นค่าที่วัดได้ในตอนแรกที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

**ขั้นตอนที่ 6** พิจารณาวิธีการตรวจสอบ

จากขั้นตอนที่ 4 โดยทำการถอดแยกชิ้นส่วน Pin และ Bush แล้วทำการวัดความยาว (length) เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) และตรวจสอบลักษณะการสึก ของ Pin และ Bush ทั้ง 6 ชุด ได้ดังนี้



ตารางที่ 4.15 ค่าที่ได้จากการวัดของ Pin

Position	1	2	3	4	5	6
Length (mm.)	40	40	40	39	39	40
Diameter (mm.)	10	13	12	11	11	13

ตารางที่ 4.16 ค่าที่ได้จากการวัดของ Bush


Position	1	2	3	4	5	6
Length (mm.)	40	40	40	39	39	40
Hole diameter (mm.)	10	13	12.5	10.5	11	13

### ขั้นตอนที่ 7 หาวิธีการแก้ไขต้นตอของสาเหตุ

ผลลัพธ์ในการตรวจสอบรายการต่าง ๆ จากขั้นตอนที่ 6 ทำให้ทราบว่า ระยะห่าง (gap) ระหว่าง Feed wheels และ Plate table ทั้ง 3 ชุดไม่เท่ากัน ทำให้ซีลสอว์ด์ เลื่อนตั้งแต่ที่ชุด Lead Edge Feeder เนื่องจาก Plate table ไม่ขนานกัน มีต้นตอสาเหตุมาจาก

1) Pin และ Bush ที่สวมอยู่ใน Tie Rod หรือแกนส่งกำลังของ Rocker arm ตัวที่ 4 เกิดการสึกของทั้งขนาดความยาว (Length) และเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) จึงส่งผลให้ Plate table 2 ด้านขวาอยู่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

2) Pin และ Bush ที่สวมอยู่ใน Tie Rod หรือแกนส่งกำลังของ Rocker arm ตัวที่ 5 เกิดการสึกทำนองเดียวกัน จึงส่งผลให้ Plate table 3 ด้านซ้ายอยู่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

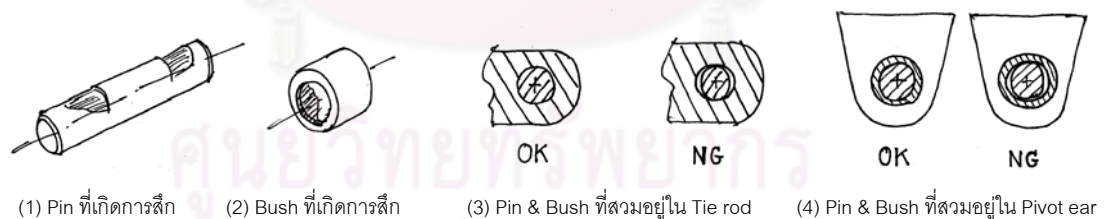

รูปที่ 4.34 ลักษณะของการสึกของ Pin และ Bush ที่ประกอบกันอยู่

### ขั้นตอนที่ 8 เสนอแนวคิดในการปรับปรุง

เมื่อทราบว่าสาเหตุที่ทำให้ Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกันเนื่องมาจากการสึกของ Pin และ Bush จึงกำหนดให้มีการตรวจเช็คความขนานระหว่างระยะห่างของ Plate table กับพื้นโต๊ะทุกครั้งที่มีการหยุดเพื่อบำรุงรักษา (Shut down) โดยช่างซ่อมบำรุง หากพบว่า ระยะระหว่าง Plate table พื้นโต๊ะไม่ขนานกันให้รีบทำการแก้ไขทันที

#### 4.6 การประเมินความสำคัญของจุดพ่วงและผลกระทบ โดยใช้ FMEA ครั้งที่ 2

เมื่อทราบต้นตอของสาเหตุหลังจากการวิเคราะห์ PM และได้เสนอมาตรการปรับปรุงแล้วจะทำการประเมินความสำคัญของจุดพ่วงอีกครั้ง ภายหลังจากวิเคราะห์และได้ทำการแก้ไขปรับปรุง จะทำการบันทึกในรูปแบบของตาราง Process FMEA ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าจุดพ่วงที่ได้ทำการวิเคราะห์ PM ที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) ที่มีค่ามากกว่า 100 ลดลง หรือไม่

**ตารางที่ 4.17** รายการจุดพ่วงที่มีค่าความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) มากกว่า 100 คะแนน ภายหลังจากกำหนดมาตรการแก้ไข

รายการที่	กระบวนการ	ส่วนของเครื่องพิมพ์	อุปกรณ์	จุดพ่วง	ค่า RPN
1	ตั้งค่าความสูงลอนบนตู้ CNC	Feed unit	Front gauge	Front gauge ไม่ขนานกัน	90
2	ป้อนกระดาษ	Feed unit	Rubber roll # 1	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	32
3			Rubber roll # 2	Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	28
4			Plate table	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	64
5			Feed wheel	ความกลม (roundness) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน	40
6			Feed wheel	Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	40
7			Rubber roll # 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	16
8			Rubber roll # 2	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	16
9			พิมพ์สีที่ 1	Print unit 1	Impression Cylinder # 1
10	นำร่องพับรอย	Creser &	Pre-creaser head	Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	30
11			Pre-creaser head	หัวพับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	30
12			Pre-creaser anvil	ยางรองพับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	216
13	พับรอย	Slotter unit	Creaser head	Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	30
14			Creaser head	Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	30
15			Creaser anvil	ยางรองพับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	192

ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 1 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ตั้งค่าความสูงลอน	Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน	ซีสบอร์ดเลื่อนตั้งแต่ชุด Lead Edge Feeder ก่อน เข้าผู้ป้อนกระดาษ (Feed unit) ทำให้ต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์ (ซีสบอร์ด) บางส่วนทิ้ง	5		เกิดการสึกหรือ เสียดสีระหว่าง ผิวหน้าของซีส บอร์ดไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่มา จากการงอของ ซีสบอร์ด	6	ตั้งระยะ ความสูงให้ มากกว่า 1 ใน 3 ของความ หนาซีสบอร์ด แผ่นที่ 2	ตรวจสอบ การตั้งเครื่อง และชิ้นงาน แรก (สำหรับ ตั้งเครื่อง เท่านั้น)	3	90	ตรวจสอบสภาพ ความสึกแต่ละตัว และเช็คความขนาน (paralle) ระหว่าง front gauge ทุกเดือน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	นำ front gauge ทั้ง 2 ตัวไป เจียรผิว และทำ การปรับตั้ง ระยะระหว่าง front gauge ให้ เท่ากัน	5	6	3	90

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 2 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ตั้งค่าระยะของฝา กล่อง	ระยะจริงของฝา กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่ แสดงบนตู้ CNC	ระยะฝากล่องอาจ คลาดเคลื่อนได้ ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบค่าที่ แท้จริงบนตู้ CNC	2		ไม่มีการทวนสอบ เทียบค่าระหว่าง ระยะจริงกับค่า บนตู้ CNC	3	ตรวจสอบ สภาวะ เงื่อนไขของ เครื่องพิมพ์ ให้ ZERO บนตู้ CNC ก่อนผลิต ทุกล็อต	ติดตั้ง สัญญาณ เตือนเมื่อค่า จริงกับค่า PRESENT บนตู้ CNC ต่างกัน 0.5 mm.	10	60	ควบคุมสภาวะ เงื่อนไขตั้งแต่ชุด ป้อนถึงชุดสลัดให้ อยู่ในมาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
ตั้งค่าความสูงกล่อง	ระยะจริงความสูง กล่องไม่ตรงกับค่า PRESENT ที่ แสดงบนตู้ CNC	ความสูงกล่องอาจ คลาดเคลื่อนได้ ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบค่าที่ แท้จริงบนตู้ CNC ลูกค้ สามารถสังเกตได้	2		ไม่มีการทวนสอบ เทียบค่าระหว่าง ระยะจริงกับค่า บนตู้ CNC	3	กำหนดให้มี การทวนสอบ (calibrate) ระยะค่าจริง กับค่าบนตู้ CNC ทุก สัปดาห์	ติดตั้ง สัญญาณ เตือนเมื่อค่า จริงกับค่า PRESENT บนตู้ CNC ต่างกัน 0.5 mm.	10	60	Calibrate ระยะ ความสูงระหว่าง ใบมีดแถวนำและ แถวตาม ทุกเดือน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 3 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ตั้งระยะตัวจับกระดาษ	Pull collar#1 เกิดการลึกลงบนผิว	ประสิทธิภาพในการจับ ซีสบอร์ดไม่ดีอาจทำให้ ซีสบอร์ดบางส่วนเลื่อน ก่อนถึงตู้พิมพ์ 2	6		การเสียดสี ระหว่างซีสบอร์ด กับผิว pull collar จากใช้งานโดย ไม่มีมาตรฐาน ความถี่ในการ เปลี่ยนและตรวจ เช็ก	2	มีการตรวจ เช็กทุก Shut down	ตรวจเช็ก ความลึกของ เส้นผ่าศูนย์กลาง ทุก 4 เดือน	7	84	กำหนดให้มีการ เปลี่ยน Pull collar # 1 เมื่อการใช้งาน อายุครบ 2 ปี	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Pull collar#2เกิด การลึกลงบนผิว	ประสิทธิภาพในการจับ ซีสบอร์ดไม่ดีอาจทำให้ ซีสบอร์ดบางส่วนเลื่อน ก่อนถึงตู้พิมพ์ 3	6		การเสียดสี ระหว่างผิวของซี สบอร์ดกับผิว pull collar จาก ใช้งานโดยไม่มี มาตรฐานความถี่ ในการเปลี่ยน และตรวจเช็ก	2	มีการตรวจ เช็กทุก Shut down	ตรวจเช็ก ความลึกของ เส้นผ่าศูนย์กลาง ทุก 4 เดือน	7	84	กำหนดให้มีการ เปลี่ยน Pull collar # 2 เมื่อการใช้งาน อายุครบ 2 ปี	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 4 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
ปรับระยะห่าง (gap) ตามลอน	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่ เท่ากัน	ซีลบอร์ดสัมผัสกับ Rubber roll ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ซีลบอร์ดเลื่อนก่อน ไปสู่พิมพ์ 1 อาจทำให้ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	2		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีลบอร์ด	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	8	32	ตรวจเช็คความกลม (roundness) และ กำหนดให้มีการ เปลี่ยน Rubber roll # 1 ทุก ๆ 6 เดือน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Rubber roll # 1	2	2	8	32	
	Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่ เท่ากัน	ซีลบอร์ดสัมผัสกับ Rubber roll ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ซีลบอร์ดเลื่อนก่อน ไปสู่พิมพ์ 1 อาจทำให้ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	2		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีลบอร์ด	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	7	28	ตรวจเช็คความกลม (roundness) และ กำหนดให้มีการ เปลี่ยน Rubber roll # 2 ทุก ๆ 6 เดือน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Rubber roll # 2	2	2	8	32	
	Rubber roll # 2 มีความแข็งเกิน ค่ามาตรฐาน	แรงเสียดทานระหว่างผิว ซีลบอร์ดกับผิวลูก roll ลด ส่งผลให้ซีลบอร์ด อาจเลื่อน ทำให้ต้อง กำจัดผลิตภัณฑ์ทั้ง (น้อยกว่า 100%)	2		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เสียดสีที่มีขนาด เล็กกว่า Rubber roll # 1	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	4	16	ตรวจเช็คความแข็ง (hardness) และ กำหนดให้มีการ เปลี่ยน Rubber roll # 2 ทุก ๆ 6 เดือน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Rubber roll # 2	2	2	4	16	

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 5 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ปล่อยกระดาษเข้าตู้ พิมพ์ 1	Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้ กระดาษเคลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	การส่งซีสบอร์ดเข้าตู้ป้อน ไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ ซีสบอร์ดเลื่อน ทำให้ต้อง จำกัดซีสบอร์ด 100%	8		ระยะ Stoke แต่ ละแผ่นไม่เท่ากัน	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	64	ตรวจเช็คความขนาน ระหว่างระยะห่างของ Plate table กับพื้น โต๊ะทุกครั้งมีการหยุด เพื่อบำรุงรักษา (Shut down) โดยช่างซ่อม บำรุง	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	ปรับ rock arm ทั้ง 6 ชุด แล้วใช้ Feeler gauge กับลิ้มขนานวัด ระยะ plate table ทั้ง 3 แผ่น ทั้งด้านซ้าย และขวาให้อยู่ ในค่ามาตรฐาน	8	2	4	64

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 6 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ปล่อยกระดาษเข้าตู้ พิมพ์ 1	ความกลม (roundness) ของ feed wheel เกิน มาตรฐาน	ซีลสอรัตสัมผัสกับ Feed wheel ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ซีลสอรัตเข้าตู้ ป้อนกระดาษอาจเลื่อน ทำให้ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้ง	2		การใช้งาน บริเวณที่สัมผัส กับซีลสอรัตถูก เสียดสี และส่วน หนึ่งเกิดจากการ แฉงของกระดาษ	5	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	40	ตรวจเช็คความกลม (roundness) ทุกครั้ง มีการหยุดเพื่อ บำรุงรักษา (Shut down) โดยช่างซ่อม บำรุง	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	เปลี่ยน Feed wheel	2	5	4	40
	Feed wheel สึก (diameter) ไม่ เท่ากัน	การพาดกระดาษไปตู้ป้อน กระดาษ (Feed unit) อาจเลื่อนได้ ผลิตภัณฑ์ อาจถูกกำจัดเกือบ 100% และต้องมีการแยกไป ตรวจสอบเพื่อคัด 100%	2		แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีลสอ รัตกับผิว Feed wheelจากการใช้ งานไม่เท่ากัน	5	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	40	ตรวจเช็คความลึก (diameter) ทุกครั้งมี การหยุดเพื่อ บำรุงรักษา (Shut down) โดยช่างซ่อม บำรุง	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	เปลี่ยน Feed wheel	2	5	4	40



ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 7 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีการปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	จุดสัมผัสในการพา กระดาษของ Rubber roll ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดึง ซีสบอร์ดให้เข้าไปก่อน Rubber roll ที่มีขนาดเล็ก (เล็กมากกว่า) ส่งผลให้ซี สบอร์ดเลื่อนข้างหน้าไม่ พร้อมกัน ทำให้ ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้ง และต้อง มีการแยกไปตรวจสอบ	2		การเสียดสี ระหว่างผิวของซี สบอร์ดกับผิว Rubber roll # 1 ไม่เท่ากัน เนื่องจากความ แตกต่างของ สภาพซีสบอร์ด	4	ตรวจเช็ค ความขนาน ทุก shut down	ไม่มี	2	16	ตรวจเช็คความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ทั้ง 6 และนำไปเจียให้ เท่ากันเมื่อพบว่า เกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Rubber roll ชุดที่ 1	2	4	2	16	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 8 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้พิมพ์ 1	ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	จุดสัมผัสในการพา กระดาษของ Rubber roll ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดึง ซีสบอร์ดให้เข้าไปก่อน Rubber roll ที่มีขนาดเล็ก (เล็กมากกว่า) ส่งผลให้ซีสบอร์ดเลื่อนข้างหน้าไม่พร้อมกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกักจัดทิ้งและต้องมีการแยกไปตรวจสอบเพื่อคัด 100%	2		เกิดจากใช้งาน โดยไม่มีมาตรฐานความถี่ในการเปลี่ยน และตรวจเช็ค	4	ตรวจเช็คความขนาน ทุก	ไม่มี shut down	2	16	ตรวจเช็คความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ทั้ง 6 และนำไปเจียให้เท่ากันเมื่อพบว่าเป็นค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Rubber roll ชุดที่ 2	2	4	2	16

ศูนย์วิทยพัชการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 9 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ส่งซีสบอร์ดเข้าสู่ตู้ พิมพ์ 1	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังตู้ พิมพ์ 1 อาจเกิดการ เลื่อน ซึ่งอาจทำให้มีของ เสียเกิดขึ้น	5		ค่า clearance ด้าน OP. มากกว่าด้าน DR. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Upper shaft # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังตู้ พิมพ์ 1 อาจเกิดการ เลื่อน ซึ่งอาจทำให้มีของ เสียเกิดขึ้น	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพล ลาขณะหมุน	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 10 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุน ส่งผลให้ซีลบอร์ดที่ ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar ด้าน OP. อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพลลา ขณะหมุน	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					
	Impression Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีลบอร์ดที่ ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar ด้าน DR. อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53					

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 11 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีการปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
พิมพ์สีที่ 1	Impression Cylinder # 1 ไม่ ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1	ซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึงตู้ พิมพ์ 2 เนื่องจากจุด สัมผัสในการพากระดาษ ด้าน OP. จะนำซีสบอร์ด ไปก่อนด้าน DR. ผลิตภัณฑ์เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้งและต้อง มีการแยกไปตรวจสอบ เพื่อคัด 100%	7		การเสียดสี ระหว่างผิวซีส บอร์ดกับผิว Impression roll ไม่เท่ากัน เนื่องจากความ แตกต่างของ สภาพซีสบอร์ด	2	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	5	70	ปรับระยะ gap Eccentric ด้าน OP. ให้เท่ากับด้าน DR.	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	ปรับระยะ gap Eccentric ด้าน OP. ให้เท่ากับ ด้าน DR.	7	2	5	70	
	Printing Cylinder # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลชณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลชณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53						

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 12 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 2	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความ แกว่งของเพลลา ขณะหมุน	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Impression Cylinder # 2 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 13 จาก 20

วันที่จัดทำ : 11 / 09 / 53

กำหนดเสร็จ : 24 / 11 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
พิมพ์สีที่ 3	Impression Cylinder # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลานะ หมุนส่งผลให้ซีลบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pull roll/Pull collar อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลานะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02  
 แผ่นที่ : 14 จาก 20  
 วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53  
 กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป  
 Product code : 0xxx-468-00

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์  
 คณะทำงาน : QM Kaizen

จัดทำโดย : บุศราภรณ์  
 ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ส่งซีสเบอร์รี่ไปตู้สลิ้อต	Upper pull roll # 3 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสเบอร์รี่ ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด Pre-creaser unit อาจ เกิดการเลื่อน ทำให้อาจ ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
นำร่องที่บรอย	Upper Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะ หมุนส่งผลให้ซีสเบอร์รี่ ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยัง ชุดที่บรอย (creaser unit) อาจเกิดการเลื่อน ทำ ให้อาจต้องกำจัด ผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิด ความแกว่งของ เพลลาขณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 15 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพุด

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	การควบคุมในปัจจุบัน			RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
						Occ	Current Controls					Det	RPN	วิธีการปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
นำร่องที่บรอย	Lower Pre-creaser เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลชณะ หมุนส่งผลให้ซีสบอร์ด ด้าน DR. ที่ถูกส่งไปยังชุด ทับรอย (creaser unit) อาจเกิดการเลื่อน ทำให้ อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิดความแกว่งของ เพลชณะหมุน มากกว่า	2	มีมาตรฐาน การตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53						
	Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่ เท่ากัน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ ผิว Pre-creaser head ไม่สม่ำเสมอ ส่งผล ให้การพากระดาษไปหัว ทับรอย (creaser head) อาจเลื่อนได้ ผลิตภัณฑ์ เกือบ 100% อาจถูก กำจัดทิ้งและต้องมีการ แยกไปตรวจสอบเพื่อตัด 100%	2		การเสียดสี ระหว่างผิวของ ซีสบอร์ดกับผิว Pre-creaser head จากใช้ งานไม่เท่ากัน และไม่ มี มาตรฐาน ความถี่ในการ เปลี่ยนและตรวจ เช็ค	3	มีมาตรฐาน ตรวจเช็ค ความลึก (thickness) หัวที่บรอย ทุก 3 เดือน	ไม่มี	5	30	ตรวจเช็คความลึก (thickness) ทุก 3 เดือน และทำการ เปลี่ยนเมื่อเกินค่า มาตรฐาน	อนุชา บัวพุด/ 27/08/53	เปลี่ยน Pre-creaser head คู่ที่ 2 กับ 3	2	3	5	30	

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 16 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
นำร่องพับรอย	หัวพับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	เกิดการสึกกว่า. ส่งผล ให้ซีลสอร์ดด้าน DR สัมผัสกับ Pre-creaser ไม่เท่ากับด้าน OP. ทำ ให้การส่งซีลสอร์ดเลื่อน ก่อนถึงชุดพับรอย (creaser unit) อาจทำ ให้ตั้งกำจัดผลิตภัณฑ์ เกือบ 100%	2		เกิดจากการใช้ งานที่สัมผัสกัน ของซีลสอร์ด	3	มีมาตรฐาน ตรวจเช็ค ความกลม (roundness) หัวพับรอย ทุก 3 เดือน	ไม่มี	5	30	ตรวจเช็คความกลม (roundness) และ ปรับแต่งให้เท่ากัน โดยการคลาย Bolt	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	เปลี่ยน Pre-creaser head คู่ที่ 2 กับ 3 และปรับแต่ง ให้เท่ากัน โดย การคลาย Bolt และตรวจสอบ อีกครั้ง	2	3	5	30

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 17 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							Current Controls						RPN	วิธีการปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ										
นำร่องพับรอย	ยางรองพับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	ส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. สัมผัสกับ Pre-creaser ไม่เท่ากับด้าน DR. ทำให้การส่งซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึงชุดพับรอย (creaser unit) อาจทำให้ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์เกือบ 100%	2		การเสียดสีระหว่างผิวของซีสบอร์ดกับผิว Pre-creaser head จากใช้งานไม่เท่ากัน และไม่มีมาตรฐานความถี่ในการเปลี่ยนและตรวจเช็ค	3	มีมาตรฐานตรวจเช็คความกลม (roundness) ของเขียงทุก 3 เดือน	ไม่มี	5	30	นำ Spare part มาเปลี่ยน เมื่อพบว่าเป็นค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53						
	ยางรองพับรอย (pre-creaser anvil) มีความแข็งเกินค่ามาตรฐาน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสบอร์ดกับผิวยางรองไม่ดี ส่งผลให้การพาดระดาศไปชุดพับรอย (creaser unit) อาจเลื่อนได้ และทำให้ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์เกือบ 100%	6		เกิดสัมผัสจากการใช้งานเนื่องจากการเสียดสี	4	มีการตรวจเช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	96	นำ Spare part มาเปลี่ยน เมื่อพบว่าเป็นค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53						

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 18 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ทั้บรอย	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน OP.	การแกว่งของเพลลาขณะหมุนส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุดตัดร่องสล๊อต (slotter unit) อาจเกิดการเคลื่อนทำให้อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ทำให้เกิดความแกว่งของเพลลาขณะหมุน	2	มีมาตรฐานการตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	Upper Creaser shaft เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ด้าน DR.	การแกว่งของเพลลาขณะหมุนส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน OP. ที่ถูกส่งไปยังชุดตัดร่องสล๊อต (slotter unit) อาจเกิดการเคลื่อนทำให้อาจต้องกำจัดผลิตภัณฑ์บางส่วนทิ้ง	5		ค่า clearance ด้าน DR. มากกว่าด้าน OP. ทำให้เกิดความแกว่งของเพลลาขณะหมุนมากกว่า	2	มีมาตรฐานการตรวจเช็ค clearance bearing ทุก 6 เดือน	ไม่มี	9	90	ตรวจเช็คค่า clearance และ เปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 19 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การ ทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ทับรอย	Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	แรงเสียดทานระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ Pre-creaser head ไม่สม่ำเสมอส่งผลให้ซีสบอร์ดอาจเลื่อนก่อนไปชุด Slotter ผลิตเกินที่เกือบ 100% อาจถูกกำจัดทิ้งและต้องมีการแยกไปตรวจสอบเพื่อคัด 100%	2		การเสียดสีระหว่างผิวของซีสบอร์ดกับผิว Creaser head จากใช้งานไม่เท่ากัน และไม่มีมาตรฐานความถี่ในการเปลี่ยนและตรวจเช็ค	3	มีมาตรฐานตรวจเช็คความสึก (thickness) หัวทับรอยทุก 3 เดือน	ไม่มี	5	30	ตรวจเช็คความสึก (thickness) ทุก 3 เดือน และทำการเปลี่ยนเมื่อเกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	เปลี่ยน Creaser head ด้าน OP.	2	3	5	30
	Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	ส่งผลให้ซีสบอร์ดด้าน DR. สัมผัสกับ Creaser head ไม่เท่ากับด้าน OP. ส่งผลให้ซีสบอร์ดเลื่อนก่อนถึงชุดตัดร่องสลิต 1 อาจทำให้ตั้งก้ำจัดผลิตภัณฑ์ 100%	2		เกิดจากการใช้งานที่สัมผัสกันของซีสบอร์ด	3	มีมาตรฐานตรวจเช็คความกลม (roundness) หัวทับรอยทุก 3 เดือน	ไม่มี	5	30	ตรวจเช็คความกลม (roundness) และปรับแต่งให้เท่ากัน โดยการคลาย Bolt	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53	เปลี่ยน Creaser head ด้าน OP. และปรับแต่งให้เท่ากัน โดยการคลาย Bolt และตรวจสอบอีกครั้ง	2	3	5	30

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดบกพร่องโดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการพิมพ์ (หลังมีมาตรการแก้ไขปรับปรุง)

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA : FMEA\_02

แผ่นที่ : 20 จาก 20

วันที่จัดทำ : 31 / 10 / 53

กำหนดเสร็จ : 8 / 12 / 53

ชื่องาน : กระบวนการพิมพ์และสำเร็จรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกพิมพ์

จัดทำโดย : บุศราภรณ์

Product code : 0xxx-468-00

คณะทำงาน : QM Kaizen

ผู้รับผิดชอบ : อนุชา บัวพูล

กระบวนการ หน้าที่การทำงาน	จุดบกพร่อง	ผลกระทบของ จุดบกพร่อง	Sev	Classify	สาเหตุ	Occ	การควบคุมในปัจจุบัน		Det	RPN	มาตรการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							Current Controls						วิธีปฏิบัติจริง	Sev	Occ	Det	RPN
							การป้องกัน	การตรวจจับ									
ทับรอย	ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	ซีสบอร์ดสัมผัสกับยางรองไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ซีสบอร์ดเข้าชุด ตัดร่องสล๊อต (slotter unit) อาจเลื่อน ทำให้ผลิตภัณฑ์เกือบ 100%	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เลี้ยวดี	4	มีมาตรฐาน ตรวจเช็ค ความกลม (roundness) ของเขียงทุก 3 เดือน	ไม่มี	8	192	นำ Spare part มา เปลี่ยน เมื่อพบว่า เกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					
	ยางรองทับรอย (creaser anvil) มีความแข็งเกิน ค่ามาตรฐาน	แรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวซีสบอร์ดกับ ผิวยางรองลดลง ส่งผลให้การพากระดาษไปชุด ทับรอย (creaser unit) อาจเลื่อนได้	6		เกิดสัมผัสจาก การใช้งาน เนื่องจากการ เลี้ยวดี	4	มีการตรวจ เช็คทุก Shut down	ไม่มี	4	96	นำ Spare part มา เปลี่ยน เมื่อพบว่า เกินค่ามาตรฐาน	อนุชา บัวพูล/ 27/08/53					

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 5

### การปรับปรุงเครื่องจักร

บทที่เป็นการแสดงให้เห็นของจุดบกพร่องจากสภาวะเงื่อนไขที่เกิดจากเครื่องจักร ภายหลังจากที่วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาสล็อตเลื่อนโดยการวิเคราะห์ PM และได้มีการกำหนดการแก้ไขแล้วทำการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบและความถี่ในการเกิดของจุดพร่อง เพื่อให้ค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ลดลง ซึ่งรายการดังต่อไปนี้

#### 5.1 Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder

เมื่อทราบว่าเกิดปัญหาที่ทำให้ Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder เกิดจาก Pin และ Bush สึก จึงได้ทำการเปลี่ยนชุด Pin และ Bush ทั้ง 6 ชุด



รูปที่ 5.1 ชุดของกลไกการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ Plate table

เมื่อทำการเปลี่ยนชุดดังกล่าวแล้ว จำเป็นต้องปรับตั้งระยะระหว่าง Plate table ทั้ง 3 ตัว โดยการคลาย Bolt ที่อยู่บน Rocker arm ทั้งหมด และใช้ Feeler gauge เสียบวัดระยะให้เท่ากัน ดังรูป



รูปที่ 5.2 วิธีการแก้ไขปรับปรุงของ Plate table ไม่ขนานกัน




## 5.2 ความกลม (roundness) และความลึก (diameter) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน

เนื่องจากความกลม (roundness) และความลึก (diameter) ของ Feed wheel เกินค่ามาตรฐานจากที่ได้ตรวจเช็คไว้ในเอกสารการตรวจสอบที่อยู่ในภาคผนวก มีจำนวนมาก จึงได้เสนอ  
กับทางโรงงานเพื่อทำการเปลี่ยนชุด Feed wheel ดังรูป 5.3



(1) Feed wheel ตัวใหม่

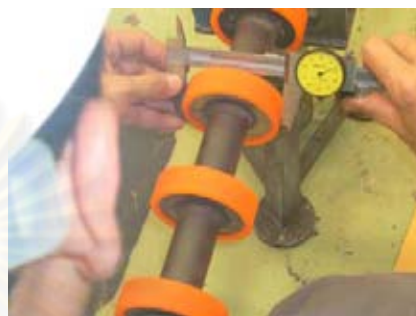

(2) วัดความหนาของ Feed wheel



(3) ประกอบ Feed wheel เข้ากับ Plate table


**รูปที่ 5.3** Feed wheel ที่ได้รับการเปลี่ยนเนื่องจากความกลม (roundness) และความลึก (diameter) เกินค่ามาตรฐาน

## 5.3 ความกลม (roundness) และความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 และ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากัน

จุดบกพร่องที่เกิดจากความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน จึงได้ทำการเปลี่ยนชุด Rubber roll # 1 และ Rubber roll # 2 ทั้ง 2 ชุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ครบกำหนดในการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวพอดี เช่น ความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้เรื่อง ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 และ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว หมดไป

#### 5.4 Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน และ มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน


จากจุดบกพร่องที่เกิดจาก Pre-creaser head มีความลึก (thickness) ไม่เท่ากัน ซึ่งพบว่าเกิดขึ้นกับหัวทาบรอยตัวที่ 2 และ 3 เมื่อปรึกษากับทางโรงงานจึงได้ทำการเปลี่ยนเฉพาะคูที่ 2 และ 3 ดังรูป

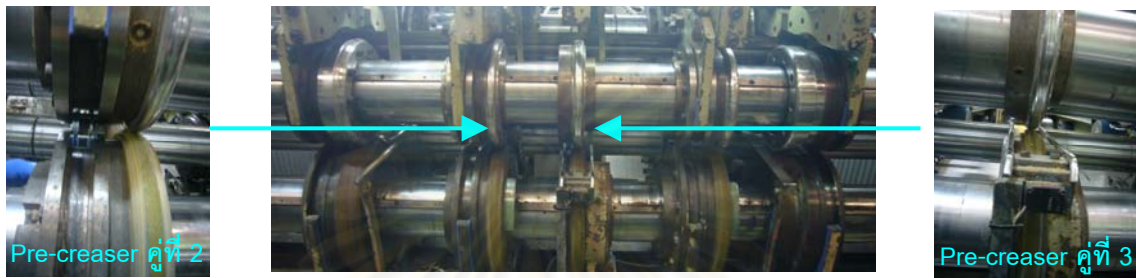

รูปที่ 5.4 ชุด Pre-creaser คูที่ 2 และ 3

#### 5.5 Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1


การแก้ไขปรับปรุงเรื่องความไม่ขนาน เนื่องจาก Hosing ติดอยู่กับแบร์ริงมีความหลวมคลอน จึงได้ปรึกษากับทางหน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อทำการแก้ไข โดยการ ① คลาย Bolt ล็อคด้าน DR. ทั้งหมดออก แล้วปรับก้านโยกด้าน OP. ให้เท่ากับด้าน DR. ② ใช้ Feeler gauge วัดระยะห่างระหว่าง Impression Cylinder และ Printing Cylinder แล้วทำการปรับสเกล จากนั้นตั้งเพื่องดออกจกออกจากกันแล้วหมุนปรับสเกลให้ตรงกันค่าที่วัดได้จาก Feeler gauge

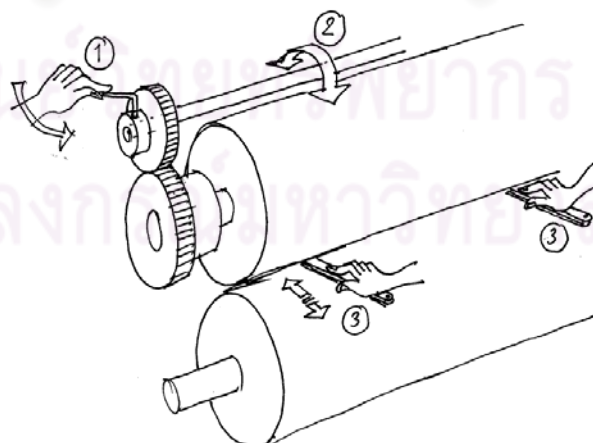

รูปที่ 5.5 วิธีการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจาก Impression Cylinder ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder ที่ตู้พิมพ์ 1

### 5.6 Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน

จุดบกพร่องที่เกิดจาก Front gauge ทั้ง 2 ด้าน ไม่ขนานกัน มีสาเหตุมาจากตัว Front gauge เกิดการสึก และ ความหลวมคลอนระหว่างเฟืองตัวผู้และตัวเมียของตัวปรับระยะ Front gauge การแก้ไขขั้นแรกคือ นำ Front gauge ที่เสียที่ปลายที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นนำมาติดตั้งและขัน Bolt ที่ยึด Front gauge ให้แน่น

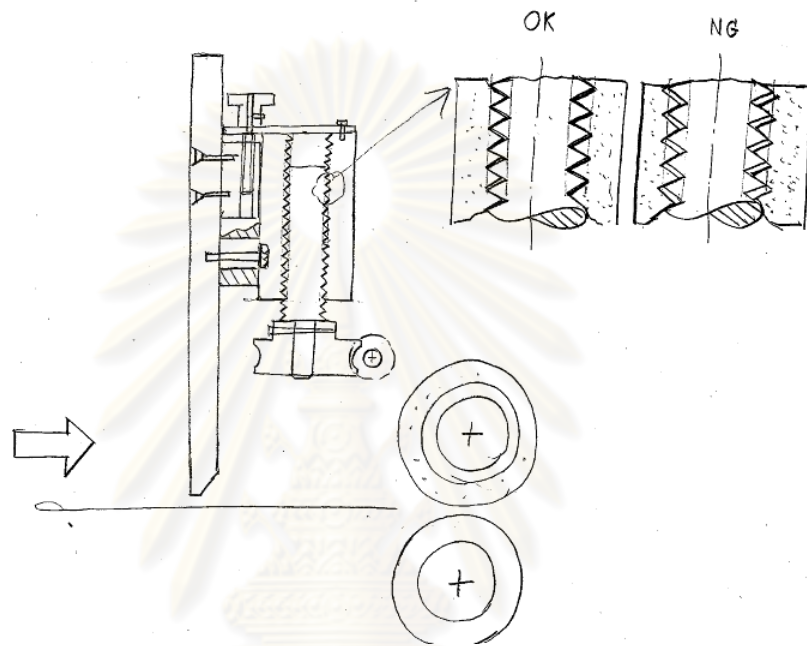

รูปที่ 5.6 ความหลวมคลอนระหว่างเฟืองตัวผู้และตัวเมียของตัวปรับระยะ Front gauge

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 6

### การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลังการปรับปรุง

ภายหลังจากมีการกำหนดมาตรการแก้ไข และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องทั้งหมดในบทที่ 5 แล้ว ต่อมานำสภาวะทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขมาตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน 4M อีกครั้ง และรวบรวมเป็นตารางการตรวจเช็ค มาจัดทำเป็นตารางตรวจสอบของจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสล็อตเลื่อน ทั้ง 3 ส่วน (unit) ของเครื่องจักร ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 6.1 รายการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้นแบบของปัญหาสล็อตเลื่อน

Process : Printing		QM Matrix			Problem : Shift slots
Machine : 3FG96-1					Product code : 0927-438-00
Equipment Location	Check list	Measurement tools	Standard Value	Frequency	
Feed Unit (Lead Edge Feeder)	Plate table	Alignment of Plate Table in parallel	Gauge bar Feel guage	2.16-2.29 mm.	Every shutdown
		Vaccum pressure	Visual	4-6 kPa	Every shutdown
	Pin	Diameter	Vernier caliper	13 mm.	Every shutdown
		Length	Vernier caliper	40 mm.	Every shutdown
	Bush	Diameter of hole	Vernier caliper	13 mm.	Every shutdown
		Length	Vernier caliper	15 mm.	Every shutdown
	Feed wheel	Roundness	Dial gauge	diff. $\leq$ 0.15 mm.	Every shutdown
		Thickness	Dial gauge	$\leq$ 0.50 mm.	Every shutdown
		Diameter	Vernier caliper	77.03 - 77.96 mm.	Every shutdown
	Spring	Worn-out/Broken	Visual	No worn/broken	Once/2 years
Front gauge	Parallel	Feel guage	diff. $\leq$ 0.30 mm.	Every shutdown	
	Precision of the scale	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months	
Feed Unit	Upper shaft (Feed roll # 1)	Eccentric of the axis	Dial guage	$\leq$ 0.30 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Lower shaft (Feed roll # 1)	Eccentric of the axis	Dial guage	$\leq$ 0.30 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Upper and Lower shaft (Feed roll # 1)	Parallel	Feel guage Gauge bar	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
	Rubber roll (Feed roll # 1)	Diameter	Vernier caliper	133.36-136.00 mm	Once/6 months
		Roundness	Dial guage	$\leq$ 0.20 mm.	Once/6 months

ตารางที่ 6.1 (ต่อ) รายการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้นแบบของปัญหาสล็อตเลื่อน

Process : Printing		QM Matrix			Problem : Shift slots
Machine : 3FG96-1					Product code : 0927-438-00
Equipment Location	Check list	Measurement tools	Standard Value	Frequency	
Feed Unit	Rubber roll (Feed roll # 1)	Hardness	Hardness tester	40-45 shore A	Once/6 months
		Parallel	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
		Precision of the scale	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
	Upper shaft (Feed roll # 2)	Eccentric of the axis	Dial guage	$\leq$ 0.30 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Lower shaft (Feed roll # 2)	Eccentric of the axis	Dial guage	$\leq$ 0.30 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Upper and Lower shaft (Feed roll # 2)	Parallel	Feel guage  Gauge bar	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
	Rubber roll (Feed roll # 2)	Diameter	Vernier caliper	119.86-122.50 mm	Once/6 months
		Roundness	Dial guage	$\leq$ 0.20 mm.	Once/6 months
		Hardness	Hardness tester	40-45 shore A	Once/6 months
		Parallel	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
		Precision of the scale	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
Printing unit # 1, 2 และ 3	Impression cylinder	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. $\leq$ 0.10 mm. CT. $\leq$ 0.30 mm. DR. $\leq$ 0.10 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Printing cylinder	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. $\leq$ 0.10 mm. CT. $\leq$ 0.30 mm. DR. $\leq$ 0.10 mm.	Once/6 months
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Impression & Printing cylinder	Parallel	Feel guage	diff. $\leq$ 0.30 mm.	Every shutdown
		Precision of the scale	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months
	Upper pull roll	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. $\leq$ 0.10 mm.	Once/6 months
				CT. $\leq$ 0.30 mm.	
				DR. $\leq$ 0.10 mm.	

ตารางที่ 6.1 (ต่อ) รายการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้นแบบของปัญหาสล็อตเลื่อน

Process : Printing		QM Matrix			Problem : Shift slots	
Machine : 3FG96-1					Product code : 0927-438-00	
Equipment Location		Check list	Measurement tools	Standard Value	Frequency	
Process	Machine	Equipment	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
			Clearance bearing	Wedge & Dial guage	≤ 0.80 mm.	Once/6 months
Lower pull roll	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. ≤ 0.10 mm.	Once/6 months		
			CT. ≤ 0.30 mm.			
			DR. ≤ 0.10 mm.			
	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months		
	Clearance bearing	Wedge & Dial guage	≤ 0.80 mm.	Once/6 months		
	Upper & Lower pull roll	Parallel	Gauge bar & Feeler gauge	diff. ≤ 0.30 mm.	Every shutdown	
	Pull collar	Gap	Feel guage	diff. ≤ 0.30 mm.	Every shutdown	
		Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months	
		Worn-out	Visual	No worn-out	Once/6 months	
		Cleanness	Visual	Clean	Once/6 months	
Precision of the scale		Feel guage	diff. ≤ 0.50 mm.	Once/6 months		
Upper Shaft (pre-creaser)	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. ≤ 0.10 mm.	Once/6 months		
			CT. ≤ 0.30 mm.			
			DR. ≤ 0.10 mm.			
	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months		
	Clearance bearing	Wedge & Dial guage	≤ 0.80 mm.	Once/6 months		
	Lower Shaft (pre-creaser)	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. ≤ 0.10 mm.	Once/6 months	
				CT. ≤ 0.30 mm.		
				DR. ≤ 0.10 mm.		
	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months		
	Clearance bearing	Wedge & Dial guage	≤ 0.80 mm.	Once/6 months		
Upper & Lower Shaft	Parallel	Gauge bar & Feeler gauge	diff. ≤ 0.50 mm.	Every shutdown		
Pre-creaser head	Thickness	Vernier caliper	37.72-38.02 mm.	Once/6 months		
	Roundness	Dial guage	≤ 0.05 mm.	Once/6 months		

ตารางที่ 6.1 (ต่อ) รายการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้นแบบของปัญหาสล็อตเลื่อน

Process : Printing		QM Matrix			Problem : Shift slots
Machine : 3FG96-1					Product code : 0927-438-00
Equipment Location	Check list	Measurement tools	Standard Value	Frequency	
Slotter unit	Creaser anvil	Hardness	Hardness tester	75-80 shore A	Once/6 months
	Upper Shaft (creaser)	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. $\leq$ 0.10 mm.	Once/6 months
				CT. $\leq$ 0.30 mm.	
				DR. $\leq$ 0.10 mm.	
	Upper Shaft (creaser)	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
		Clearance bearing	Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months
	Lower Shaft (creaser)	Eccentric of the axis	Dial guage	OP. $\leq$ 0.10 mm.	Once/6 months
				CT. $\leq$ 0.30 mm.	
				DR. $\leq$ 0.10 mm.	
	Lower Shaft (creaser)	Looseness	Ruler, Megic pen, Paper tape	2-3 mm.	Once/6 months
Clearance bearing		Wedge & Dial guage	$\leq$ 0.80 mm.	Once/6 months	
Slotter blade (Tripped Knife)	Looseness	Spanner No.17 & Dial gauge	1.5 mm.	Once/6 months	
Slotter blade (Plain Knife)	Looseness	Spanner No.17 & Dial gauge	1.5 mm.	Once/6 months	
Lap Cutting Knife	Precision of the scale	Feel guage	diff. $\leq$ 0.50 mm.	Once/6 months	

เมื่อได้รวบรวมรายการตรวจสอบตารางที่ 6.1 แล้ว หลังจากนั้นได้จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (Q-component) ของปัญหาสล็อตเลื่อน เพื่อผู้ปฏิบัติสามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง โดยทำเป็นตารางขนาดเล็กไปติดยังพื้นที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณเครื่องจักรที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนที่เหลือได้แสดงไว้ในภาคผนวก

ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ Quality Component No. F-001	
ส่วนประกอบเครื่องจักร Machine Component	ระบบลมดูด Vaccum pressure
หัวข้อตรวจสอบ Inspection Item	แรงลมดูด
ค่ามาตรฐาน Standard Value	$\geq 4 \text{ kg/cm}^2$
ความถี่ในการตรวจสอบ Inspection Frequency	ทุกครั้งที่เปลี่ยนงานใหม่



รูปที่ 6.1 ตาราง Q-Component และการนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบ (visual control)


## บทที่ 7

### การเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังปรับปรุง

บทนี้เป็นการเปรียบเทียบของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนที่ภายหลังจากที่มีวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแก้ไข พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อในเปรียบเทียบผลได้ดังต่อไปนี้

#### 7.1 จำนวนลักษณะปรากฏการณ์ (phenomenon) การเกิดสล็อตเลื่อน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขจุดพ่วงในบทที่ 6 แล้วทำการทดลองผลิตจำนวน 1,500 ใบ ภายใต้สภาวะเงื่อนไขเดียวกับในตอนแรก เพื่อพิจารณาจำนวนและลักษณะการเกิดขึ้นปัญหาสล็อตเลื่อนภายหลังจากที่มีการแก้ไข พบว่า เกิดขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 20 ใบ จากตอนแรกที่เกิด 50 ใบ และลักษณะการเกิดสล็อตเลื่อนเหลือเพียง 2 ลักษณะ จาก 3 ลักษณะ คือแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ซึ่งจำนวนที่เกิดกับแบบที่ 1 คือ ร่องสล็อตทั้งหมดเลื่อนเหนือเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดมากที่สุด จำนวน 19 ใบ จากตอนแรกที่เกิดขึ้นจำนวน 48 ใบ และแบบที่ 2 ที่ร่องสล็อตทั้งหมดเลื่อนต่ำกว่าเส้นทับรอย (ลูกฟูก) จำนวน 1 ใบ ดังนั้นจำนวนการเกิดสล็อตทั้ง 2 ลักษณะเมื่อเทียบกับจำนวนที่ทดลองผลิต 1,500 ใบ สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 1.33% จากในตอนแรกที่เกิดขึ้น 3.33%

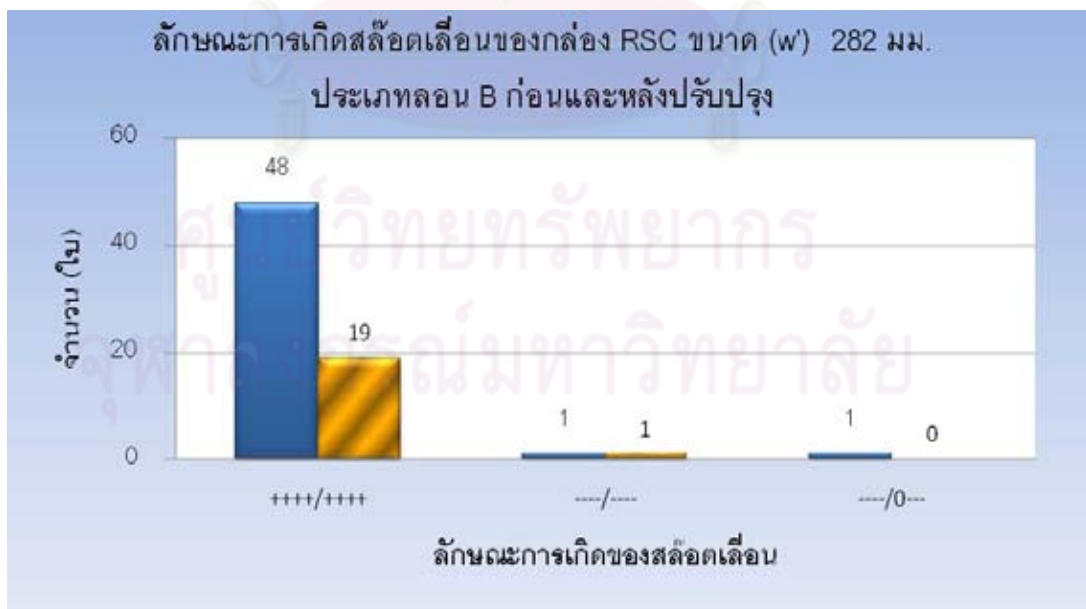

รูปที่ 7.1 ลักษณะการเกิดสล็อตเลื่อนของกล่อง RSC ขนาดเล็กประเภทลอน B



## 7.2 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) หลังจากมีการกำหนดมาตรฐานแก้ไข


เมื่อนำจุดบกพร่องที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) มากกว่า 100 มาเปรียบเทียบกับก่อนหลังมีการกำหนดมาตรฐานแก้ไข สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ค่า RPN ก่อนและหลังปรับปรุง

รายการที่	กระบวนการ	ส่วนของเครื่องพิมพ์	จุดบกพร่อง	ค่า RPN	
				ก่อน	หลัง
1	ตั้งค่าความสูงลอนบนตู้ CNC	Feed unit	Front gauge ไม่ขนานกัน	160	90
2	ป้อนกระดาษ	Feed unit	Rubber roll # 1 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	192	32
3			Rubber roll # 2 มีความกลม (roundness) ไม่เท่ากัน	168	28
4			Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน ทำให้กระดาษเลื่อน ตั้งแต่ชุด Lead edge feeder	144	64
5			ความกลม (roundness) ของ Feed wheel เกินมาตรฐาน	324	40
6			Feed wheel สึก (diameter) ไม่เท่ากัน	378	40
7			ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 1 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	224	16
8			ความขนาน (parallel) ของ Rubber roll # 2 ไม่เท่ากันทั้ง 6 ตัว	392	16
9			พิมพ์สีที่ 1	Print unit 1	Impression Cylinder # 1 ไม่ขนาน (parallel) กับ Printing Cylinder # 1
10	นำร่องทับรอย	Creser &	Pre-creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	315	30
11			หัวทับรอย (pre-creaser) ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	270	30
12			ยางรองทับรอย (pre-creaser anvil) มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	216	216
13	ทับรอย	Slotter unit	Creaser head มีความสึก (thickness) ไม่เท่ากัน	315	30
14			Creaser head ด้าน OP. และ DR. มีความกลม (roundness) เกินค่ามาตรฐาน	270	30
15			ยางรองทับรอย (creaser anvil) ด้าน DR. มีความกลม (roundness) เกินมาตรฐาน	192	192

เมื่อนำรายการทั้ง 15 มาจัดเรียงลำดับเช่นเดียวกับในตอนต้น เพื่อแสดงถึงการลดลงของค่าความชั้นนำดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.2

การเปรียบเทียบจุดบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ภายหลังมีมาตรการแก้ไข

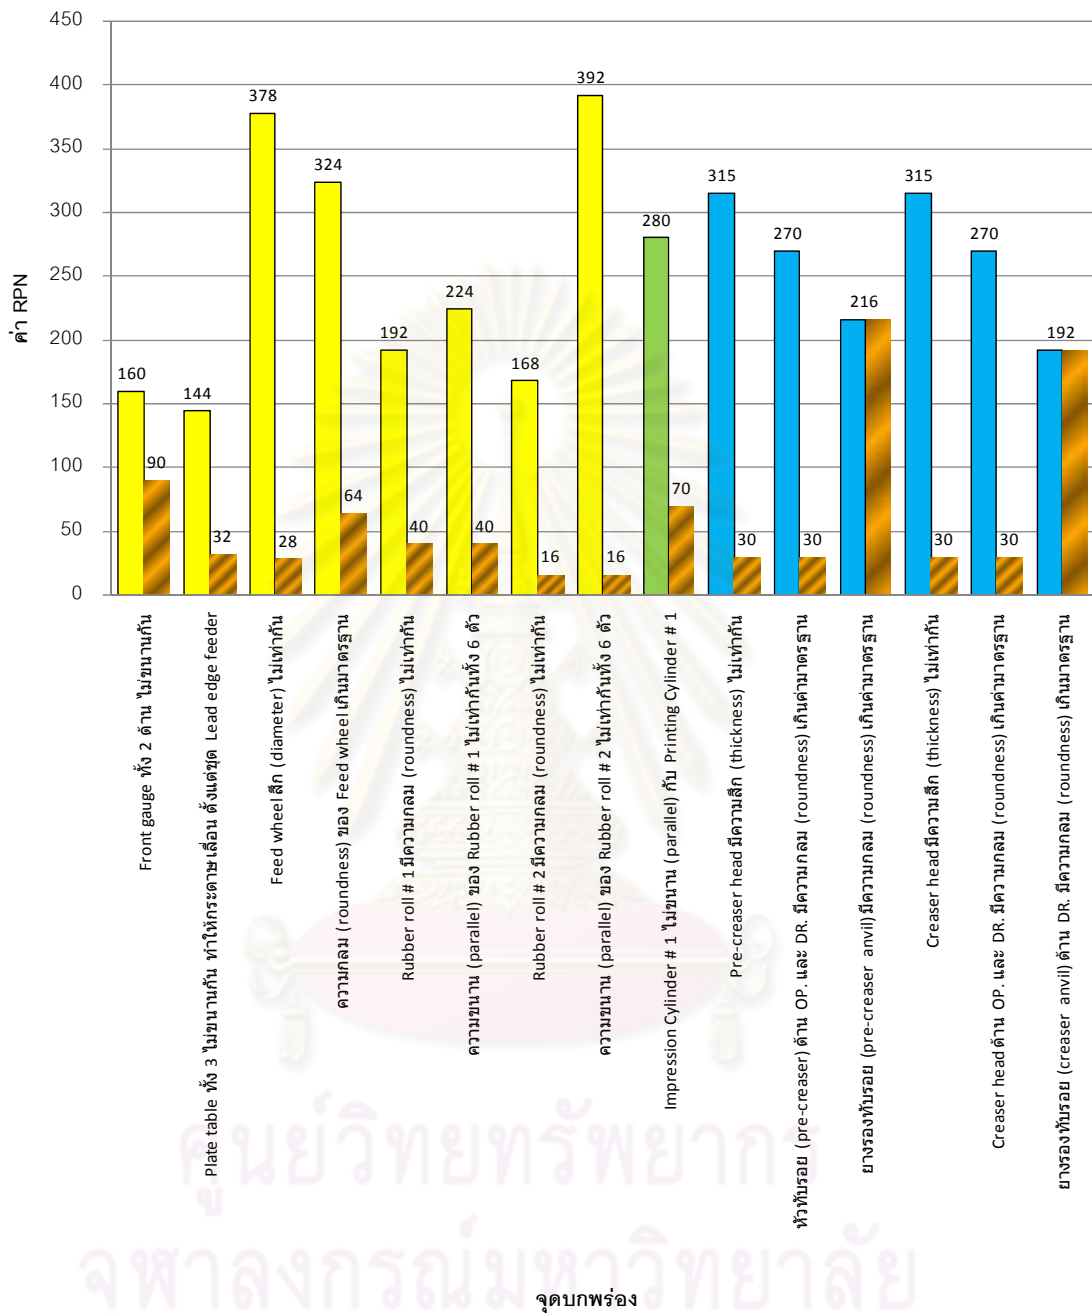

รูปที่ 7.2 การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงของจุดบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงชี้ว่า RPN > 100

โดยกระบวนการ Process FMEA



## บทที่ 8

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ของเสียประเภทสลัดเลื่อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ์ จากการผลิตของเครื่องพิมพ์ กล่องกระดาษลูกฟูกแบบมีร่องสลัด (เครื่องพิมพ์ต้นแบบ) ซึ่งพบได้ในขั้นตอนของการตรวจสอบ โดยพนักงานหลังจากที่กล่องผลิตออกจากจากชุดนับ (Counter Eject unit) เมื่อได้ศึกษาถึงสาเหตุหลักของการเกิดสลัดเลื่อนนั้นมาจากซีบอร์ดเลื่อนก่อนถึงชุดตัดร่องสลัด ทำให้มีดตัดร่องสลัดตัดซีบอร์ดไม่ตรงกับเส้นทับรอย (ลูกฟูก) คือเลื่อนไปจากเส้นทับรอยมากกว่า 3 มิลลิเมตร ต่อมาได้ทำการจำแนกรูปแบบลักษณะของการเกิดสลัดเลื่อนโดยเลือกที่กล่องขนาดเล็ก ( $w' = 282$ ) ประเภทลอน B เนื่องจากมีสัดส่วนการเกิดมากที่สุด เพียง 1 รหัสสินค้า (Product code) มาทำการทดลอง 1,500 ใบ พบว่าเกิดขึ้นอยู่ 3 ลักษณะ โดยลักษณะการเกิดของร่องสลัดทั้ง 8 อยู่เหนือเส้นทับรอย (ลูกฟูก) เกิดขึ้นมากที่สุด

การวิเคราะห์เริ่มแรกคือหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องพิมพ์กับลักษณะการเกิดทั้ง 3 ลักษณะมาพิจารณา โดยใช้ตาราง QA Matrix แล้วจัดทำตารางสำรวจจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาสลัดเลื่อนจากสภาวะเงื่อนไข 4M ส่วนใหญ่ของสาเหตุนั้นมักเกิดจากการสึกของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ และความถูกต้องแม่นยำของเครื่องจักร เมื่อได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักนั้นมาจากซีบอร์ดเลื่อน เมื่อพิจารณาการเลื่อนของซีบอร์ด จากลักษณะการเลื่อนของร่องสลัด มีสาเหตุจากซีบอร์ดวิ่งเข้าสู่ชุดมีดตัดร่องสลัดที่คู่สลัดช้ากว่าความเร็วในการหมุนของปลายมีดตัดที่ตัดลงบนซีบอร์ด ทำให้ตำแหน่งที่ถูกตัดอยู่เหนือเส้นทับรอยดังกล่าวมีผลมาจากการส่งซีบอร์ดตั้งแต่ในเริ่มแรกนั้นก็คือชุด Lead Edge Feeder ส่งซีบอร์ดเข้าตู้ป้อนกระดาษช้า เมื่อทำการวิเคราะห์โดยใช้ Why-Why Analysis จากจุดบกพร่องที่อยู่ในชุด Lead Edge Feeder พบว่าระยะห่างระหว่างผิวของ Feed wheel กับ Plate table ไม่เท่ากัน

จากนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์ต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้เทคนิคของ PM Anlysis ของจุดบกพร่องที่เกิดจาก "Plate table ทั้ง 3 ไม่ขนานกัน" เนื่องจากมีกลไกการทำงานซับซ้อนมากกว่าจุดบกพร่องอื่น และมีค่าความเสี่ยงขึ้น (RPN) สูงที่สุด จากนั้นได้มีการกำหนดมาตรการแก้ไขและได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แล้วจัดทำรวบรวมเป็นมาตรฐานการตรวจเช็ค (QM matrix) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับสลัดเลื่อน และจัดทำตารางส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (Q-component) เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมและป้องกันการเกิดด้วยการมองเห็น (visual control) ในตรวจเช็คสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ไปติดไว้บนเครื่องจักร

## 8.1 สรุปผลการวิจัย

- 8.1.1 ปัญหาเรื่องสล็อตเลื่อนที่เกิดขึ้นกับกล่อง RSC สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขนาด แต่ขนาดกล่องที่มีการเกิดมากที่สุด คือ กล่องขนาดเล็ก หรือกล่องที่ความกว้างของซีสเบอร์ตั้งแต่ช่วง 250-431 มิลลิเมตร และเกิดขึ้นกับกล่องประเภทลอน B เป็นส่วนใหญ่
- 8.1.2 จำนวนกล่องตัวอย่างที่ทดลองผลิตจำนวน 1,500 ไบนั้นเกิดสล็อตเลื่อนอยู่ 3 ลักษณะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 50 ไบ หรือคิดเป็น 3.33%
- 8.1.3 ลักษณะปรากฏการณ์การเกิดสล็อตเลื่อนจากการทดลองผลิตจำนวนดังกล่าวเกิดขึ้นในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด คือ ร่องสล็อตทั้งด้านบนและด้านล่างจะมีลักษณะเลื่อนขึ้นเหนือเส้นทับรอย (ลูกฟูก) จำนวน 48 ไบ
- 8.1.4 ปรากฏการณ์เลื่อนนี้เกิดจากความเร็วของซีสเบอร์ส่งไปช้ากว่าความเร็วเครื่องที่ปลายมีดตัดลงบนแผ่นซีสเบอร์พอดีกับเส้นทับรอย (ลูกฟูก)
- 8.1.5 เมื่อวิเคราะห์ตามแนวทางการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) แล้วพบว่าเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน ดังนี้คือ
- 1) ที่ชุด Lead Edge Feeder มีสาเหตุหลักคือ ะหว่าง Feed wheels และ Plate table ทั้ง 3 ชุดไม่เท่ากัน
    - Plate table ทั้ง 3 แผ่นไม่ขนานกัน ซึ่งมีสาเหตุจากชิ้นส่วน Pin และ Bush ที่อยู่ในกลไกที่เคลื่อนที่ลงของ Plate table ของ Rocker arm ตัวที่ 4 และ 5 เกิดการสึก
    - Feed wheel เกิดการกลม และสึกไม่เท่ากัน (เกินค่ามาตรฐาน)
    - Front gauge ทั้ง 2 เกิดการสึกที่ผิว และไม่ขนานกันเนื่องจากกระยะเกลียวตัวผู้และตัวเมียที่ทำหน้าที่ให้ Front gauge เลื่อนขึ้นลงเกิดช่องว่าง
  - 2) ที่ตู้ป้อนกระดาษ (Feed unit)
    - Rubber roll ทั้ง 6 ตัวของชุดที่ 1 และ 2 เกิดการสึกไม่เท่ากัน
    - Rubber roll ทั้ง 6 ตัวของชุดที่ 1 และ 2 ไม่ขนานกัน
    - เพลาด้านบน (Upper shaft) ของชุด Feed roll # 1 เกิด clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ทั้งด้าน OP. และด้าน DR.
  - 3) ที่ตู้พิมพ์ (Printing unit) ส่วนใหญ่เป็นจุดบกพร่องที่เกิดจาก clearance ระหว่าง hosing กับ bearing ทั้งด้าน OP. และด้าน DR. และการสึกของตัวจับกระดาษ (Pull roll) ที่ตู้พิมพ์ 1 และ 2 ซึ่งจุดบกพร่องเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว มีเพียง

จุดบกพร่องที่เกิดจาก Impression Cylinder กับ Printing Cylinder ของตู้พิมพ์ 1 ไม่ขนาน (parallel) ทำให้เกิดแรงกดเพื่อส่งซีสบอร์ดไปยังส่วนถัดไปไม่เท่ากันที่ ได้รับการแก้ไข

- 4) ที่ตู้สลิต (Slotter unit) เป็นของหัวทึบรอยและยางรอง ที่มีค่าเกินมาตรฐาน จึงทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหา เช่น หัวทึบรอยตัวที่ 2 และ 3 มีกม และสึกเกินมาตรฐาน ส่วนยางรองไม่ได้รับการเปลี่ยนเนื่องจากข้อจำกัด เช่นเดียวกับข้อ 3)

8.1.6 จำนวนสลิตเลื่อนหลังดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวภายใต้สภาวะเงื่อนไข เดียวกับในตอนแรกลดลงจาก 50 ใบ เหลือ 20 ใบ หรือคิดเป็น 1.33%

8.1.7 ลักษณะการเกิดสลิตแบบที่ 1 ยังคงมีมากที่สุดคือ 19 ใบ และแบบที่ 2 จำนวน 1 ใบ

## 8.2 ข้อจำกัดและอุปสรรคระหว่างการทำวิจัย

8.2.1 จากข้อจำกัดทางด้านเวลา และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้น ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในเรื่องของ Clearance housing bearing ได้

8.2.2 เนื่องจากในการผลิตต่อวันใน 1 กะ นั้นจะพักเป็นเวลา 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ทำให้เวลาในการตรวจเช็คเครื่องจักรในแต่ละวันมีไม่มาก ประกอบเวลาร่างของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจเช็คไม่ตรงกับเวลาพักดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาการวิเคราะห์ในขั้นตอนของการตรวจสอบสภาวะเงื่อนไข 4M (machine) ใช้เวลานานถึง 4 เดือน

## 8.3 ข้อเสนอแนะ

8.3.1 ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสลิตเลื่อนจากสภาวะเงื่อนไขที่มาจาก วัตถุดิบหรือซีสบอร์ดขอ ควรเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นแยกซีสบอร์ดที่งอและไม่งอโดยใช้ Digital height gauge แล้วนำซีสบอร์ดที่งอที่แยกลักษณะ จากนั้นทดลองผลิต จำนวนที่เท่ากัน แล้วเปรียบเทียบผลของการสลิตเลื่อนระหว่างซีสบอร์ดที่งอกับ ซีสบอร์ดที่ไม่งอ

8.3.2 การกำหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนของจุดบกพร่องที่เกิดจากเครื่องจักร ควรมีการหาระยะเวลาเฉลี่ยของเหตุขัดข้อง (Mean Time Between Failure หรือ MTBF) หรืออายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้น ๆ จากการบันทึกระยะเวลาของการสึกที่ได้ จากตรวจเช็คทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีการบำรุงรักษา เป็นต้น

8.3.3 การปรับปรุงเครื่องจักรควรมีการแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวนี้คุ้มค่าหรือไม่

- 8.3.4 ควรจัดให้การอบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ให้กับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพอื่น ๆ ได้
- 8.3.5 จัดให้มีการประกวดการวิเคราะห์ Why-Why ขึ้นในหน่วยงานโดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติงานของแต่ละเครื่องพิมพ์ถึงปัญหาการเกิดสล็อตเลื่อน โดยมีหัวหน้าแผนกพิมพ์, หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและหัวหน้าหมวดเครื่องกล เป็นคณะกรรมการตัดสิน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กัมปนาท กองนิล และ นิพนธ์ วงศ์วาสน์. การศึกษาและปรับปรุงการผลิตกล่องกระดาษ.  
ปริญญาานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2538
- ไกรกุล ลิกะไชย. การวิเคราะห์และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่อง  
กระดาษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- คูนิโอะ ชิโรเซะ. แนวทางการวิเคราะห์ PM. แปลโดย สมชัย อัครทิวา. กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
- จันทร์ทา นาควชิรตระกูล และ ประภาส ศุภศิริสัตยากุล. “การลดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการ  
การผลิตเม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล (Waste Reduction in Recycle Chips Process).”  
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม [ออนไลน์]. 2550. แหล่งที่มา :  
[http://www.ie.psu.ac.th/ie\\_net/full\\_paper/www/t1\\_paper.htm](http://www.ie.psu.ac.th/ie_net/full_paper/www/t1_paper.htm). [2552, ตุลาคม 12]
- นันทเดช ยุทธารักษ์. การลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้าย. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2551
- พัชรภรณ์ ผ่องแผ้ว. การลดของเสียในกระบวนการผลิตพอลิเอทิลีนสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- ภัทรียา กิตติเจริญเกียรติ. การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บ  
ประจุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- มาซาคิ อิโม. ไคเซ็นการปรับอย่างไม่หยุดยั้ง. แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์. กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. หน้า 285-289
- สุวิมล จันทร์แก้ว. การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้ออะลูมิเนียมอัลลอยด์. วิทยานิพนธ์  
ปริญญาามหาบัณฑิต,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2549



## ภาษาอังกฤษ

Amornrat P. et al. Zero Claim and Returned Goods from Wrinkled Paper at Winder Section. ANQ 2007.

Phumpraj Manaspiti and Theerapong Sirimittanon. Prevention of Off-Spec Ethylene Product from High Variation of Ethane Content by Infinite Loop Deployment Approach. ANQ 2007.




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

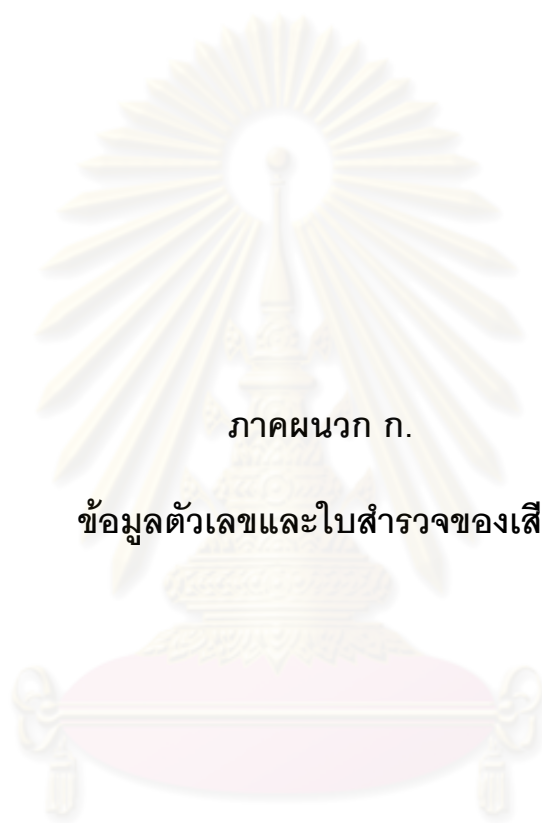

ภาคผนวก ก.

ข้อมูลตัวเลขและใบสำรวจของเสีย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก-1 แหล่งที่มาของความสูญเสียของแผนกพิมพ์ฯ ตลอดปี 2552

แหล่งที่มาของความสูญเสีย	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	รวม (Ton)	%
แผ่นพิมพ์เสียจากเครื่องพิมพ์สล็อต	65.12	65.46	45.23	41.24	53.96	46.41	44.14	40.20	50.42	41.22	44.38	52.24	590.02	77.13
แผ่นพิมพ์เสียจากเครื่องพิมพ์DIECUT	0.75	1.20	1.03	0.83	1.41	0.49	0.52	0.41	0.55	0.47	0.86	0.55	9.08	1.19
เศษอัดจากไส้ (แผ่นดี)	5.99	7.25	5.19	4.46	7.40	5.46	5.02	5.04	5.72	7.67	5.36	6.73	71.29	9.32
เศษอัดจากไส้ (แผ่นแก้ว)	0.00	0.00	0.13	0.23	0.00	0.00	0.08	0.00	0.66	0.00	0.00	0.73	1.83	0.24
ผลิตเกิน	5.77	7.33	6.37	5.70	6.68	6.13	5.77	6.59	7.39	9.03	7.70	9.04	83.49	10.91
เสียจากสำเร็จรูป	0.04	0.18	0.43	0.14	0.77	0.54	0.50	0.93	0.74	1.39	1.50	1.73	8.88	1.16
อื่นๆ (ไม่มีป้าย)	0.19	0.04	0.00	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.05
<b>รวม</b>	<b>65.12</b>	<b>65.46</b>	<b>45.23</b>	<b>41.24</b>	<b>53.96</b>	<b>46.41</b>	<b>44.14</b>	<b>40.20</b>	<b>50.42</b>	<b>41.22</b>	<b>44.38</b>	<b>52.24</b>	<b>590.02</b>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การแบ่งขนาดกล่อง

- 1) นำขนาดกล่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลบกับกล่องที่มีขนาดเล็กที่สุด เพื่อหาค่าพิสัยของข้อมูล
- 2) แบ่งความกว้างของขนาดกล่องเป็น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน โดยนำค่าพิสัยจากข้อ 1) มาหาร 3
- 3) ช่วงของกล่องขนาดเล็ก สามารถหาได้จากนำค่าของขนาดกล่องที่เล็กที่สุดมาบวกกับความกว้างของข้อมูลที่ได้จากข้อ 2)
- 4) ช่วงของกล่องขนาดกลาง สามารถหาได้จากนำขีดจำกัดบนจากข้อ 3) มาบวกกับความกว้างของช่วงข้อมูลในข้อที่ 2)
- 5) ช่วงของกล่องขนาดใหญ่ สามารถหาได้จากนำขีดจำกัดบนจากข้อ 4) มาบวกกับความกว้างของช่วงข้อมูลในข้อที่ 2)

ตัวอย่างคำนวณ เริ่มจากแบ่ง 3 ช่วงเท่า ๆ กัน  $= \frac{796 - 250}{3} = 182$


ขนาดเล็ก =  $250 + 182 = 432$   $\therefore$  ขนาดเล็กจะอยู่ในช่วง 250 ถึง 431 มม.

ขนาดกลาง =  $432 + 182 = 614$   $\therefore$  ขนาดเล็กจะอยู่ในช่วง 432 ถึง 614 มม.

ขนาดใหญ่ =  $614 + 182 = 796$   $\therefore$  ขนาดเล็กจะอยู่ในช่วง 615 ถึง 796 มม.

ข้อมูลการผลิตซ้ำ (Re-plan) ของปี 2552 เนื่องจากเกิดปัญหาสล็อตเลื่อน พบว่า กล่อง

ขนาดเล็กประเภทลอน B เกิดขึ้นมากที่สุดจำนวนทั้งสิ้น 264 ล็อต (ครั้ง) จาก 495 ล็อต (ครั้ง) หรือคิดเป็น 53.33 % ของจำนวนล็อตที่ต้องทำการผลิตซ้ำอันดังรูปที่ ก-1

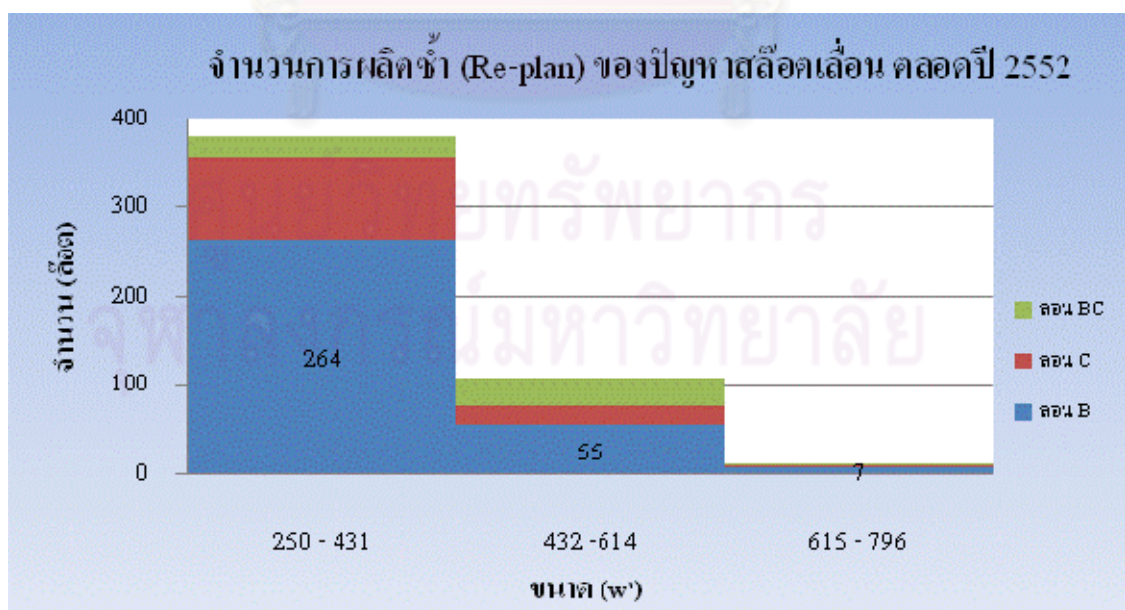

รูปที่ ก-1 ข้อมูลปริมาณการเกิดการผลิตซ้ำ (Re-plan) เรื่องปัญหาสล็อตเลื่อนของปี 2552

ตารางที่ ก-2 ข้อมูลการเกิดสล๊อตเลื่อนของกล่องขนาดเล็ก ลอน B ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2553


สล๊อต ที่	PC	W'	ลอน	จำนวนผลิต (ใบ)	จำนวนของเสีย (ใบ)	% ของ เสีย	จำนวนสล๊อต เลื่อน (ใบ)	% สล๊อตเลื่อน
1	1xxx-540-00	361	B	11,562	530	4.58	-	
2	1xxx -599-00	361	B	20,151	4,885	24.24	41	0.20
3	0xxx -211-00	359	B	5,455	285	5.22	81	1.49
6	0xxx -022-00	347	B	118,955	202	0.17	204	0.17
7	0xxx -023-00	347	B	144,602	202	0.14	-	0.00
8	0xxx -466-00	282	B	9,852	692	7.02	-	0.00
9	0xxx -470-00	282	B	26,054	1,058	4.06	41	0.16
10	0xxx -464-00	282	B	28,253	935	3.31	1,873	6.63
11	0xxx -468-00	282	B	28,904	367	1.27	2,036	7.04
12	0xxx -929-00	337	B	327,390	1,211	0.37	-	0.00
13	0xxx -928-00	337	B	50,643	122	0.24	-	0.00
24	0xxx -219-00	282	B	6,310	1,058	16.77	244	3.87
25	0xxx -243-00	282	B	6,758	489	7.23	-	0.00
26	0xxx -241-00	282	B	6,595	244	3.7	-	0.00
27	0xxx -244-00	282	B	7,369	732	9.94	-	0.00
28	0xxx -442-00	273	B	5,007	367	7.32	81	1.63
29	1xxx -838-00	273	B	24,060	1,181	4.91	-	0.00
30	1xxx -814-00	273	B	9,526	367	3.85	-	0.00
31	1xxx -837-00	273	B	5,048	163	3.23	41	0.81
32	1xxx -836-00	273	B	5,659	285	5.04	122	2.16
36	1xxx -136-00	359	B	307,442	1,998	0.65	773	0.25
37	0xxx -065-00	273	B	18,442	1,221	6.62	611	3.31
38	0xxx -121-00	285	B	42,338	487	1.15	81	0.19
41	0xxx -121-00	285	B	7,084	407	5.75	366	5.17
42	0xxx -047-00	347	B	297,794	1,370	0.46	244	0.08
44	0xxx -595-00	371	B	326	204	62.5	41	12.50
				1,521,579	21,061		6,880	

กะ  A  B

วันที่...../...../..... แผ่นที่.....

**ใบสำรวจประเภทของเสีย**

PC	ตัด ที่	ตัดละ	ลักษณะการงอ		ความ เร็ว	เริ่มที่	สิ้นสุด	ของเสีย (ใบ)												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			พิมพ์ไม่ ติด	พิมพ์ เลอะ				พิมพ์สี เข้ม	พิมพ์สี จาง	พิมพ์ เลือน	สลัด เลื่อน	เศษตัด ไม่ขาด	กล่อง หัก/ฉีก ขาด	พับรอย แตก	อื่น (ระบุ)					

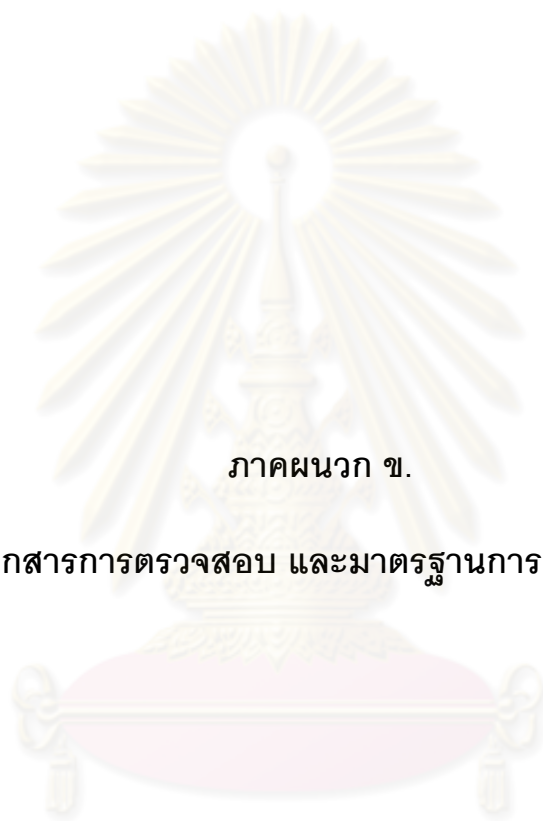

ภาคผนวก ข.


เอกสารการตรวจสอบ และมาตรฐานการตรวจเช็ค

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A

แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป      ชื่อเครื่อง A      ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด      วันที่ 09/11/53  
 หัวข้อ ความกลม (roundness) ของ Feed wheel      หมายเลขเอกสาร QM01-01 FW

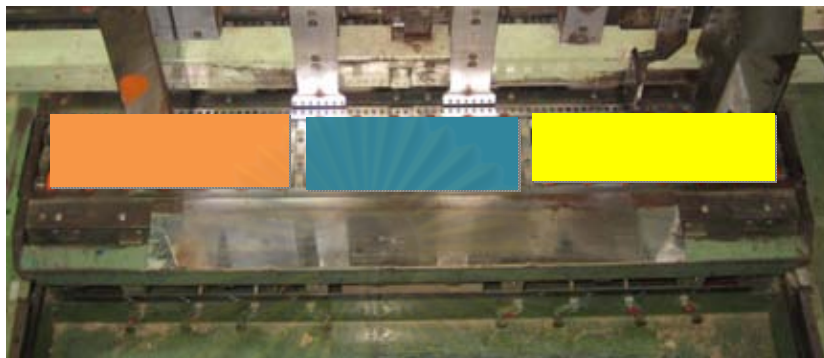

STD :  $\text{diff} \leq 0.20 \text{ mm}$ .

Plate ที่	แถว	ตัวที่						
		1	2	3	4	5	6	7
Plate 1 (OP)	บน	0.06	0.05	0.08	0.10	0.12	0.03	0.37
	กลาง	0.09	0.25	0.15	0.03	0.18	0.40	
	ล่าง	0.11	0.13	0.11	0.17	0.08	0.10	0.08
Plate 2	บน	0.12	0.24	0.21	0.23	0.19	0.16	
	กลาง	0.30	0.28	0.31	0.21	0.45		
	ล่าง	0.25	0.27	0.01	0.23	0.31	0.16	
Plate 3 (DR)	บน	0.20	0.22	0.11	0.08	0.09	0.03	0.09
	กลาง	0.40	0.16	0.12	0.06	0.08	0.13	
	ล่าง	0.21	0.14	0.12	0.10	0.00	0.12	0.04

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A								
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด			วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความลึก (diameter) ของ Feed wheel			หมายเลขเอกสาร	QM02-01 FW			
								
STD : 77.03 - 77.96 mm.								
Plate ที่	แถว	ตัวที่						
		1	2	3	4	5	6	7
Plate 1(OP)	บน	77.16	77.01	77.10	77.20	76.08	76.98	76.90
	กลาง	77.25	77.15	76.92	77.15	77.07	77.06	
	ล่าง	77.06	76.99	77.24	76.92	77.09	77.14	76.93
Plate 2	บน	76.96	76.80	76.90	76.97	76.96	76.95	
	กลาง	76.80	77.14	76.90	77.01	76.52		
	ล่าง	77.04	77.10	76.59	77.03	76.97	76.90	
Plate 3(DR)	บน	77.96	77.10	76.90	77.14	77.08	77.11	77.05
	กลาง	77.05	77.65	77.20	77.15	77.25	77.10	
	ล่าง	76.91	77.07	77.03	77.18	77.03	77.15	76.16

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความลึก (diameter) ของ Feed roll#1	หมายเลขเอกสาร	QM01-01 RR			
						
Dia. : 133.36-136.00 mm						
ลูกกลิ้งตัวที่	1	2	3	1	2	3
แนวยางบนลูกกลิ้ง	OP			DR		
1	134.80	133.60	133.70	133.50	134.00	136.00
2	135.60	134.00	133.80	133.60	134.00	135.70
3	135.60	134.00			133.00	135.25
AVG (ลอน B)	135.33	133.87	135.33	135.65	133.67	135.65
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<p>ศูนย์วิทยทรัพยากร</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>						

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความกลม (roundness) ของ Feed roll#1	หมายเลขเอกสาร	QM02-01 RR			
STD : $\leq 0.20$ mm.						
ลูกกลิ้งตัวที่ แนววางบนลูกกลิ้ง	1	2	3	1	2	3
	OP			DR		
1	0.05	0.08	0.19	0.25	0.01	0.03
2	0.02	0.07	0.33	0.14	0.05	0.05
3	0.04	0.13	0.20	0.19	0.08	0.18
4	0.07	0.02	0.23	0.22	0.01	0.15
5	0.10	0.05	0.19	0.41	0.00	0.08
6	0.08	0.13	0.22	0.28	0.08	0.00
7	0.12	0.20	0.11	0.13	0.11	0.11
8	0.07	0.23	0.13	0.29	0.21	0.12
AVG (ลอน B)	0.05	0.08	0.24	0.20	0.04	0.10
	OK	NG	NG	NG	NG	OK



เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ ความขนาน (parallel) ของ Feed roll# 1	หมายเลขเอกสาร		QM00-01 FR			
STD : 0.8-1.3 mm. [B ≅ 0.80]						
ลูกกลิ้งตัวที่ แนวยางบนลูกกลิ้ง	1	2	3	1	2	3
	OP			DR		
1	0.80	1.85	1.50	1.80	1.85	1.60
2	0.80	1.85	1.45	1.85	1.85	1.55
3	0.95	1.85	1.65	1.85	1.85	1.45
4	0.95	1.85	1.55	1.85	1.90	1.25
5	0.95	1.85	1.55	1.85	1.85	1.05
6	1.09	1.85	1.65	1.80	1.85	1.05
7	1.30	1.85			1.85	1.00
8	1.30	1.90			1.85	1.00
AVG (ลอน B)	1.02	1.86	1.56	1.83	1.86	1.24
	OK	NG	NG	NG	NG	OK

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความลึก (diameter) ของ Feed roll#2	หมายเลขเอกสาร	QM01-02 RR			
Dia. : 119.86-122.50 mm						
ลูกกิ้งตัวที่	1	2	3	1	2	3
แนววางบนลูกกิ้ง	OP			DR		
1	121.34	121.50	122.50	122.33	121.07	121.31
2	121.22	121.50	122.50	122.38	121.24	121.06
3	121.19	121.47	122.50	122.40	121.30	121.36
4	121.40	121.57	122.47	122.40	121.48	121.40
AVG (ลอน B)	121.25	121.49	122.50	122.37	121.20	121.24
	OK	OK	NG	NG	OK	OK

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความกลม (roundness) ของ Feed roll#2	หมายเลขเอกสาร	QM02-02 RR			
						
STD : $\leq 0.20$ mm.						
ลูกกิ้งตัวที่	1	2	3	1	2	3
แนววางบนลูกกิ้ง	OP			DR		
1	0.02	0.10	0.11	0.81	0.05	0.19
2	0.33	0.50	0.13	0.66	0.00	0.08
3	0.09	0.08	0.18	0.45	0.13	0.05
4	0.22	0.01	0.15	0.45	0.02	0.23
AVG (ลอน B)	0.17	0.17	0.14	0.59	0.05	0.14
	OK	NG	OK	NG	OK	NG
<p>ศูนย์วิทยทรัพยากร</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>						



เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความแข็ง (hardness) ของ Feed roll#2	หมายเลขเอกสาร	QM03-02 RR			
						
STD : 40-45 shore A						
ลูกกิ้งตัวที่	1	2	3	1	2	3
แนววางบนลูกกิ้ง	OP			DR		
1	45	46	46	49	47.5	45
2	44	45.5	46	48	49	45
3	44	46	46	48	48	45
4	44	47	46	48	51	45
AVG (ลอน B)	44	46	46	48	49	45
	OK	NG	NG	NG	NG	OK

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A						
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53			
หัวข้อ	ความขนาน (parallel) ของ Feed roll# 2	หมายเลขเอกสาร	QM00-02 FR			
STD : 0.8-1.3 mm. [B ≅ 0.80]						
ลูกกึ่งตัวที่ แนววางบนลูกกึ่ง	1	2	3	1	2	3
	OP			DR		
1	1.00	1.45	1.00	1.10	1.55	1.60
2	1.05	1.55	1.05	1.10	1.55	1.60
3	1.00	1.55	1.10	1.10	1.55	1.60
4	1.05	1.55	1.10	1.10	1.55	1.60
AVG (ลอน B)	1.10	1.55	1.60	1.03	1.53	1.06
	OK	NG	OK	OK	NG	NG

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A					
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53		
หัวข้อ	ความลึกหัวสลิต ของชุด Pre-creaser	หมายเลขเอกสาร	QM-00-01 PR-C		
					
STD : 37.72-38.02					
หัวสลิตตัวที่ แนวหัวสลิต		1	2	3	4
		OP		DR	
เครื่องแรก	1	37.95	37.70	37.50	37.75
	2	38.05	37.70	37.45	37.85
	3	38.05	37.80	37.40	37.85
เครื่องหลัง	1	37.85	37.85	37.55	38.00
	2	38.05	37.95	37.40	38.00
	3	38.00	37.85	37.35	37.95
AVG		37.99	37.81	37.44	37.90
		OK	NG	NG	OK

เอกสารการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ A			
แผนก พิมพ์และสำเร็จรูป	ชื่อเครื่อง A	ผู้ตรวจสอบ อนุชา บัวพุด	วันที่ 09/11/53
หัวข้อ	ความลึกหัวสลิต ของชุด Creaser	หมายเลขเอกสาร	QM-00-01 CR
			
STD : 14.75-15.05 mm.			
หัวสลิตตัวที่		OP	DR
แนวหัวสลิต			
เครื่องแรก	1	14.85	15.00
	2	15.00	14.90
	3	15.00	15.00
เครื่องหลัง	1	14.75	14.90
	2	14.65	14.80
	3	14.70	14.85
		NG	OK



Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 11/09/53			
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result		Evaluation		Standard	Remark
1	Lead Edge Feeder	Plate table	1.1 ตรวจสอบความขนานของ Plate table ทั้ง 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางลิ้มขนานลงบนแผ่น plate แล้วใช้ Feeler gauge เสียบวัดระยะห่างระหว่างพื้นโต๊ะกับ plate ด้านใน</li> <li>- วัดทั้งด้านซ้ายและขวาของ plate ทั้ง 3 แผ่น</li> </ul>	180 วินาที	6 เดือน	1.ลิ้มขนาน 2. feeler gauge	Left	Right	Left	Right	2.16-2.29 mm.	
			1.2 ตรวจสอบความชำรุดของสปริง		60 วินาที	5 ปี	ด้วยตา					OK	ไม่ชำรุด/แตกหัก

Mechanical     Electrical




Department Printing & Finishing		Machine : A	Defect : Slot Register	Responsibility อนุชา บัวพุด	Document of No. QM-00-01			Update 11/09/53												
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark									
2	Lead Edge Feeder	Feed wheel	2.1 ตรวจสอบความกลม (roundness)	ใช้ dial gauge วางบนผิว feed wheels แล้ววัดความกลมทุกตัว 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 FW	NG	diff. ≤ 0.15 mm.										
			2.2 ตรวจสอบความลึก (diameter)	ใช้เวอร์เนียวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ feed wheels 	120 วินาที	6 เดือน	Vernier caliper	อ้างอิง เอกสาร QM-00-02 FW	NG	77.03 - 77.96 mm.										
3	Lead Edge Feeder	Front gauge	ตรวจสอบความขนาน (parallel)	ใช้ feeler gauge เสียบเข้าไปที่ front gauge ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแต่ละตัว 	60 วินาที	6 เดือน	feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>[B]</td> <td>Left</td> <td>Right</td> </tr> <tr> <td>OP</td> <td>2.15</td> <td>3.49</td> </tr> <tr> <td>DR</td> <td>2.39</td> <td>2.84</td> </tr> </table>	[B]	Left	Right	OP	2.15	3.49	DR	2.39	2.84	NG NG	diff. ≤ 0.30 mm.	
[B]	Left	Right																		
OP	2.15	3.49																		
DR	2.39	2.84																		

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 11/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
4	Lead Edge Feeder	Vacuum system	4.1 ตรวจสอบ vacuum pressure		2 วินาที	S/D	ด้วยตา	$\geq 4$ kPa	OK	4-6 kPa	
			4.2 ตรวจสอบตำแหน่งการเปิด/ปิดของ vacuum door	ดูลักษณะการเปิด/ปิด ให้เหมาะสมกับความยาว (L') ของซีลบอร์ด 	2 วินาที	ทุกกะ	ด้วยตา		OK		



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : _A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 12/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
5	Feed unit	Upper shaft/ Feed roll#1	5.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	ใช้ dial gauge วัดเพลาทิ้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.01 DR = 0.02	OK OK OK	≤ 0.30 mm.	
			5.2 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นที่ 1 บนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			5.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เลา dial gauge บนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์รัด ดูความต่าง - ทำเหมือนด้าน DR 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กงัด	Left    Right OP    0.05    0.05 DR    0.04    0.04	Left    Right OK    OK OK    OK	≤ 0.08 mm.	





Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>_A_</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
6	Feed unit	Lower shaft/ Feed roll#1	6.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด ด้าน OP, CT และ DR 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.03 DR = 0.01	OK OK OK	≤ 0.30 mm	
			6.2 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนเส้นที่ 1 บนเพลาลง - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาชิ้นหรือ ลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	3.0 mm.	OK	2-3 mm.	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>			
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result		Evaluation	Standard	Remark	
6	Feed unit	Lower shaft/ Feed roll#1	6.3 ตรวจสอบ clearance bearing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วาง dial gauge บนเพลลา</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กบาร์จัด ดูความต่าง</li> <li>- ทำเหมือนด้าน DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กจัด	Left	Right	OK  OK	≤ 0.08 mm.		
								OP	0.06				0.05
								DR	0.06				0.03
7	Feed unit	Upper & Lower shaft/ Feed roll #1	ตรวจสอบความขนาน (parallel) ระหว่าง upper shaft กับ lower shaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ตลับเมตรวัดจากเฟรมเข้ามา ด้านละ 300 mm.</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กกับ feeler gauge วัด gap ระหว่างด้าน OP และ DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	OP	21.30	OK	diff. of OP.& DR. ≤ 0.5 mm.		
								DR	21.30				
								Diff. = 0					

Mechanical     Electrical




Department Printing & Finishing		Machine : _A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 12/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
8	Feed unit	Rubber roll/ Feed unit#1	8.1 ตรวจวัดความลึก (diameter)		180 วินาที	6 เดือน	สายวัดวงกลม	อ้างอิง เอกสาร QM-01-01 RR	OK	133.36- 136.00 mm	
			8.2 ตรวจความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 6 ตัว 	180 วินาที	6 เดือน	Dial gauge	อ้างอิง เอกสาร QM-02-01 RR	NG	≤ 0.20 mm.	
			8.3 ตรวจความแข็ง (hardness)		180 วินาที	6 เดือน	Hardness tester	อ้างอิง เอกสาร QM-03-01 RR	OK	40-45 shore A	

Mechanical     Electrical




Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพุด</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>									
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark								
8	Feed unit	Rubber roll/ Feed unit#1	8.4 ตรวจสอบความขนาน (parallel) ระหว่างลูกกลิ้ง (rubber roll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ลอน [B]</li> <li>- ใช้ feeler gauge วัด gap</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 FR	NG	diff. ≤ 0.5 mm									
		สเกลวงกลม ข้างตู้/ Feed roll#1	8.5 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [2]</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.</td> <td>6.40</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [6]</td> <td>5.80</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Diff. = 0.40</td> </tr> </table>	วัดสเกล [2]	2.40	เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.40	อ่านค่าสเกล [6]	5.80	Diff. = 0.40		OK	diff. ≤ 0.5 mm.	
วัดสเกล [2]	2.40																		
เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.40																		
อ่านค่าสเกล [6]	5.80																		
Diff. = 0.40																			

วิทยาลัยการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
9	Feed unit	Upper shaft /Feed roll#2	9.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.01 DR = 0.02	OK OK OK	≤ 0.3 mm	
			9.2 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness) ของเพลาลูก (looseness) ของเพลาลูก	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลูก - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาลูกขึ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	0.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			9.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gaugeวางบนเพลาลูกที่ด้านซ้ายและขวาของด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบารัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบารัด	Left    Right OP    0.61    0.23 (coupling) DR    0.16    0.07 (coupling)	Left    Right NG    NG NG    OK	≤ 0.08 mm.	ตัว hosing ทั้ง 2 ด้าน ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมกับ bearing

Mechanical     Electrical




Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 12/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
10	Feed unit	Lower shaft/ Feed roll#2	10.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทิ้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0 CT = 0.04 DR = 0	OK OK OK	≤ 0.30 mm	
			10.2 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเทียบที่ 1 เส้นบนเพลาคลอน - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลารับหรือ ลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	0.8 mm.	OK	2-3 mm.	
			10.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge บนเพลาทิ้ง ด้านซ้ายและขวา ด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	Left    Right OP    0.04    0.02 DR    0        0.02	Left    Right OK    OK OK    OK	≤ 0.08 mm.	

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 12/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
11	Feed unit	Upper & Lower shaft/ Feed roll #2	ตรวจความขนาน (parallel) ระหว่าง upper shaft กับ lower shaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดระยะห่างจากเฟรมของด้าน OP&amp;DR เข้ามาด้านละ 300 mm.</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กกับ feeler gauge วัด gap ระหว่างด้าน OP และ DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	OP      21.27 DR      21.30 Diff. = 0.03	OK	diff. of OP. & DR. $\leq 0.5$ mm.	


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพุด</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
12	Feed unit	Feed roll#2 /Rubber roll	12.1 ตรวจวัดความลึก (diameter)		180 วินาที	6 เดือน	สายวัดวงกลม	อ้างอิง เอกสาร QM-01-02 RR	OK	119.86-122.50 mm	
			12.2 ตรวจวัดความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดความกลมของ rubber roll ทั้ง 6 ตัว 	180 วินาที	6 เดือน	Dial gauge	อ้างอิง เอกสาร QM-02-02 RR	NG	≤ 0.20 mm.	
			12.3 ตรวจความแข็ง (hardness)		180 วินาที	6 เดือน	Hardness tester	อ้างอิง เอกสาร QM-03-02 RR	NG	40-45 shore A	



Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>12/09/53</u>									
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark								
12	Feed unit	Rubber roll/ Feed roll#2	12.4 ตรวจความขนาน (parallel) ระหว่างลูกกลิ้ง (rubber roll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ลอน [B]</li> <li>- ใช้ feeler gauge วัด gap</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	อ้างอิง เอกสาร QM-00-02 FR	NG	diff. ≤ 0.5 mm									
		สเกลวงกลม ข้างตู้/ Feed roll#2	12.5 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเบนสเกลวงกลม</li> </ul>	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [2]</td> <td>2.30</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.</td> <td>6.30</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [6]</td> <td>5.80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0.50</td> </tr> </table>	วัดสเกล [2]	2.30	เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.30	อ่านค่าสเกล [6]	5.80	Diff. = 0.50		OK	diff. ≤ 0.5 mm.	
วัดสเกล [2]	2.30																		
เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.30																		
อ่านค่าสเกล [6]	5.80																		
Diff. = 0.50																			

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 13/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
13	Printing unit 1	Impression cylinder	13.1 ตรวจสอบโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.02 CT = 0.04 DR = 0.02	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			13.2 ตรวจสอบหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	0.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			13.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เลา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.20 DR 0.30	NG NG	≤ 0.08 mm.	ตัว hosing ทั้ง 2 ด้าน ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมๆกับ bearing

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 14/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
14	Printing unit 1	Printing cylinder	14.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.03 CT = 0.03 DR = 0.02	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			14.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	0.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			14.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.05 DR 0.17	OK NG	≤ 0.08 mm.	ด้าน DR. ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมกับ bearing

Mechanical     Electrical



Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อรุชา บัวพุด		Document of No. QM-00-01		Update 16/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
15	Printing unit 1	Impression cylinder & Printing cylinder	15.1 ตรวจความขนาน (parallel) ของ Impression cylinder กับ Printing cylinder	ใช้ feeler gauge วัด gap ระหว่าง ด้าน OP และ DR	180 วินาที	6 เดือน	feeler gauge	OP 8.75 DR 8.10 Diff. = 0.65	NG	diff. ≤ 0.3 mm.	
			15.2 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	วัดสเกล [2] 8.70 เพิ่มไป feeler gauge 4 mm. 12.70 อ่านค่าสเกล [6] 6.20 Diff. = 0.20			

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>15/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
16	Printing unit 1	Upper pull roll	16.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.02 DR = 0.02	OK OK OK	OP ≤ 0.1 CT ≤ 0.3 DR ≤ 0.1	
			16.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.00 mm.	OK	2-3 mm.	
			16.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.05 DR 0.08	OK OK	≤ 0.08 mm..	




Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 16/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
17	Printing unit 1	Lower pull roll	17.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทิ้ง 3 จุด</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.02 CT = 0.10 DR = 0,01	OK OK OK	OP.≤ 0.1 CT.≤ 0.3 DR.≤ 0.1	
			17.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน(looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคลอน(looseness)</li> <li>- ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาชิ้นหรือ</li> <li>- ลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.4 mm.	OK	2-3 mm.	
			17.3 ตรวจสอบ clearance bearing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของด้าน OP</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง</li> <li>- ทำเหมือนด้าน DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.03 DR 0.03	OK OK	≤ 0.08 mm.	

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 17/09/53							
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark						
18	Printing unit 1	Upper & Lower Pull roll	18.1 ตรวจความขนาน (parallel) ระหว่าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ตลับเมตรวัดเข้ามาด้านละ 300 mm.จากเฟรมของด้าน OP&amp;DR</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กกับ feeler gauge วัด gap ความต่างระหว่างด้าน OP และ DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.Feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	<table border="1"> <tr> <td>OP</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>DR</td> <td>23.10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0.10</td> </tr> </table>	OP	23.00	DR	23.10	Diff. = 0.10		OK	diff. of OP.& DR. ≤ 0.3 mm	
		OP	23.00														
DR	23.10																
Diff. = 0.10																	
Pull roll/ Pull collar	18.2 ตรวจจสอบระยะห่าง (gap) จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่มfeeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gapให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลนบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [2]</td> <td>2.05</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.</td> <td>6.05</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [6]</td> <td>6.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0.20</td> </tr> </table>	วัดสเกล [2]	2.05	เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.05	อ่านค่าสเกล [6]	6.20	Diff. = 0.20		OK	diff. ≤ 0.5 mm.	
วัดสเกล [2]	2.05																
เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	6.05																
อ่านค่าสเกล [6]	6.20																
Diff. = 0.20																	

Mechanical     Electrical

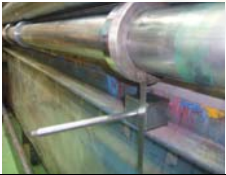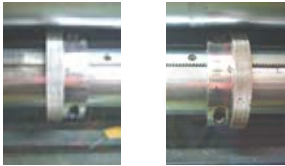
Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>18/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
19	Printing unit 1	Pull collar	19.1 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคอลอน (looseness)</li> <li>- ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาชิ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2</li> <li>- วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกาเมจิก 3. เทปขาว	0.4 mm.	OK	2-3 mm.	
			19.2 ตรวจสอบพื้นผิวการสึก		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP NG DR NG		
			19.3 ตรวจสอบความสะอาด		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP OK DR OK		



Mechanical     Electrical




Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>19/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
20	Printing unit 2	Impression cylinder	20.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.03 CT = 0.15 DR = 0.03	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			20.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน(looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปกา	0.70 mm.	OK	2-3 mm.	
			20.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.15 DR 0.26	NG NG	≤ 0.08 mm.	ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อม กับ bearing

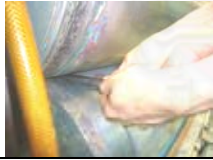Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพุด</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>16/09/53</u>						
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark					
21	Printing unit 2	Impression cylinder & Printing cylinder	21.1 ตรวจสอบความขนาน (parallel) ของ Impression cylinder กับ Printing cylinder	ใช้ feeler gauge วัด gap ระหว่าง ด้าน OP และ DR	180 วินาที	6 เดือน	feeler gauge	OP 8.10 DR 8.10 Diff. = 0	OK	diff. ≤ 0.3 mm.						
			21.2 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลนบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [2]</td> <td>8.55</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.</td> <td>12.55</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [6]</td> <td>6.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Diff. = 0.20</td> </tr> </table>				วัดสเกล [2]	8.55	เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	12.55	อ่านค่าสเกล [6]
วัดสเกล [2]	8.55															
เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	12.55															
อ่านค่าสเกล [6]	6.20															
Diff. = 0.20																

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>19/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
22	Printing unit 2	Printing cylinder	22.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทิ้ง 3 จุด ด้าน OP, CT และ DR 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.02 CT = 0.02 DR = 0.06	OK OK OK	OP.≤ 0.1 CT.≤ 0.3 DR.≤ 0.1	
			22.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน(looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			22.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.02 DR 0.01	OK OK	≤ 0.08 mm.	



Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A	Defect : Slot Register	Responsibility อนุชา บัวพูล			Document of No. QM-00-01	Update 19/09/53			
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
23	Printing unit 2	Upper pull roll	23.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทิ้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.03 CT = 0.06 DR = 0.03	OK OK OK	OP ≤ 0.1 CT ≤ 0.3 DR ≤ 0.1	
			23.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน(looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคลอน - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาคลอนหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.00 mm.	OK	2-3 mm.	
			23.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาคลอนด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP     0.05 DR     0.08	OK OK	≤ 0.08 mm..	




Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
24	Printing unit 2	Lower pull roll	24.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.02 CT = 0.08 DR = 0.02	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			24.2 ตรวจสอบความหลวม คลอน(looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคลอน - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาริมหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.4 mm.	OK	2-3 mm.	
			24.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาของด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบารวัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร	OP      0.03 DR      0.06	OK OK	≤ 0.08 mm.	

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53							
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark						
25	Printing unit 2	Upper & Lower Pull roll #2	25.1 ตรวจความขนาน (parallel) ระหว่าง Upper & Lower Pull roll	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ตลับเมตรวัดเข้ามาด้านละ 300 mm. จากเฟรมของด้าน OP&amp;DR</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กกับ feeler gauge วัด gap ความต่างระหว่างด้าน OP และ DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1. Feeler gauge 2. แท่งเหล็ก 3. ตลับเมตร	<table border="1"> <tr> <td>OP</td> <td>23.10</td> </tr> <tr> <td>DR</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0.10</td> </tr> </table>	OP	23.10	DR	23.00	Diff. = 0.10		OK	diff. of OP.& DR. $\leq 0.3$ mm	
		OP	23.10														
DR	23.00																
Diff. = 0.10																	
Pull roll/ Pull collar	25.2 ตรวจสอดระยะห่าง (gap) จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลขบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [2]</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.</td> <td>5.90</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [6]</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0.10</td> </tr> </table>	วัดสเกล [2]	1.90	เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	5.90	อ่านค่าสเกล [6]	6.00	Diff. = 0.10		OK	diff. $\leq 0.5$ mm.	
วัดสเกล [2]	1.90																
เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.	5.90																
อ่านค่าสเกล [6]	6.00																
Diff. = 0.10																	

Mechanical     Electrical

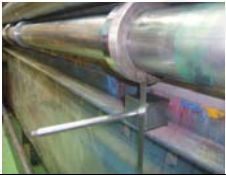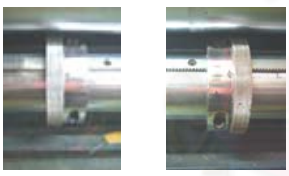
Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>18/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
26	Printing unit 2	Pull collar	19.1 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคอลอน (looseness)</li> <li>- ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลารูขึ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2</li> <li>- วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกาเมจิก 3. เทปขาว	0.4 mm.	OK	2-3 mm.	
			19.2 ตรวจสอบพื้นผิวการสึก		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP NG DR NG		
			19.3 ตรวจสอบความสะอาด		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP OK DR OK		

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
26	Printing unit 3	Impression cylinder	26.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.03 DR = 0.03	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			26.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.5 mm.	OK	2-3 mm.	
			26.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลาคี่ด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.05 DR 0.20	OK NG	≤ 0.08 mm.	ด้าน DR. ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมๆกับ bearing



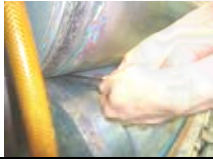


Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อรุณา บัวพุด		Document of No. QM-00-01		Update 16/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
27	Printing unit 3	Impression cylinder & Printing cylinder	27.1 ตรวจสอบความขนาน (parallel) ของ Impression cylinder กับ Printing cylinder	ใช้ feeler gauge วัด gap ระหว่าง ด้าน OP และ DR	180 วินาที	6 เดือน	feeler gauge	OP 8.10 DR 8.10 Diff. = 0.65	OK	diff. ≤ 0.3 mm.	
			27.2 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	วัดสเกล [2] 8.70 เพิ่มไป feeler gauge 4 mm. 12.70 อ่านค่าสเกล [6] 6.30 Diff. = 0.30	OK	diff. ≤ 0.5 mm.	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
28	Printing unit 3	Printing cylinder	28.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.02 CT = 0.02 DR = 0.04	OK OK OK	OP ≤ 0.1 CT ≤ 0.3 DR ≤ 0.1	
			28.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลลา - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลลาขึ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.2 mm.	OK	2-3 mm.	
			28.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของเพลลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.01 DR 0.08	OK OK	≤ 0.08 mm.	



Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>19/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
29	Printing unit 3	Upper pull roll	29.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.06 CT = 0.07 DR = 0.03	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			29.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 - วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	0.6 mm.	OK	2-3 mm.	
			29.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เสา dial gauge วางบนเพลาด้านซ้ายและขวาของเพลาด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP 0.07 DR 0.18	OK NG	≤ 0.08 mm..	ด้าน DR. ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมกับ bearing




Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
30	Printing unit 3	Lower pull roll	30.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.04 CT = 0.08 DR = 0.07	OK OK OK	OP ≤ 0.1 CT ≤ 0.3 DR ≤ 0.1	
			30.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลลา - ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลลาขึ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกาเมจิก 3. เทปกา	0.4 mm.	OK	2-3 mm.	
			30.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge วางบนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวาของด้าน OP - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1. dial gauge 2. เหล็กบาร์	OP 0.04 DR 0.07	OK OK	≤ 0.08 mm.	

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อุนษา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 19/09/53		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result		Evaluation	Standard	Remark
31	Printing unit 3	Upper & Lower Pull roll	31.1 ตรวจความขนาน (parallel) ระหว่าง Upper & Lower Pull roll	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ตลับเมตรวัดเข้ามาด้านละ 300 mm.จากเฟรมของด้าน OP&amp;DR</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กกับ feeler gauge วัด gap ความต่างระหว่างด้าน OP และ DR</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.Feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	OP      23.00 DR      23.00 Diff. = 0	OK	diff. of OP.& DR. $\leq 0.3$ mm		
		Pull roll/ Pull collar	31.2 ตรวจจุดสอบระยะห่าง (gap) จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเบนบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	วัดสเกล [2]      2.30 เพิ่มไป feeler gauge 4 mm.      6.30 อ่านค่าสเกล [6]      5.80 Diff. = 0.20	OK	diff. $\leq 0.5$ mm.		

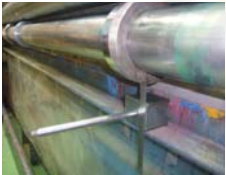Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>19/09/53</u>								
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark							
32	Printing unit 3	Pull collar	32.1 ตรวจสอบความหลวมคลอน(looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคอลอน(looseness)</li> <li>- ใช้มือชยับหนึ่งขยับที่เพลาชิ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2</li> <li>- วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.ไม้บรรทัด</li> <li>2.ปากกาเมจิก</li> <li>3.เทปขาว</li> </ul>	0.8 mm.	OK	2-3 mm.								
												32.2 ตรวจสอบพื้นผิวการสึก		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP    OK
																		DR    OK
		32.3 ตรวจสอบความสะอาด		180 วินาที	6 เดือน	ด้วยตา		OP    OK										
								DR    OK										

Mechanical     Electrical


Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>20/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
33	Slotter unit	Upper shaft/ Pre-creaser	33.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0.02 DR = 0.02	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			33.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกาเมจิก 3. เทปขาว	0.75 mm.	OK	2-3 mm.	
			33.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge บนเพลาที่ด้านซ้ายและขวาด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1. dial gauge 2. เหล็กบาร์	OP      0.02 DR      0.12	OK NG	≤ 0.08 mm.	ด้าน DR. ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมกับ bearing

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>	Defect : Slot Register	Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>	Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>21/09/53</u>				
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
34	Slotter unit	Lower shaft/ Pre-creaser	34.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.04 CT = 0.07 DR = 0.04	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			34.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกาเมจิก 3. เทปขาว	0.8 mm.	OK	2-3 mm.	
			34.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge บนเพลาที่ด้านซ้ายและขวา ด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบารี่วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1. dial gauge 2. เหล็กบารี่	OP     0.02 DR     0.11	OK NG	≤ 0.08 mm.	ด้าน DR. ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อมๆ กับ bearing






Mechanical     Electrical


Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 21/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
35	Slotter unit	Pre-creaser / upper & lower shaft	ตรวจความขนาน (parallel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดระยะห่างจากเฟรมของด้าน OP&amp;DR เข้ามาด้านละ 300 mm.</li> <li>- ตั้ง dial gauge ระหว่างเพลลาบน และเพลาล่าง</li> <li>- หมุนเพลลา วัดรอบจุดสูงสุด ทั้งด้าน OP และ DR แล้วดูความต่าง</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.ตลับเมตร	Diff. = 0.20	OK	diff. of OP.& DR. $\leq 0.5$ mm.	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : _A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 21/09/53				
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result			Evaluation		Standard	Remark
36	Slotter unit	Pre-creaser head	36.1 ตรวจสอบวัดความลึก (thickness)	- ถอดหัวที่บรอกซ์ออก แล้วใช้เวอร์เนียร์ วัดหัวที่บรอกซ์ 3 จุด ทั้ง 2 ด้าน 	180 วินาที	3 เดือน	Vernier caliper	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 PR-C			OP	NG	37.72-	
									DR	NG	38.02 mm.			
			36.2 ตรวจสอบวัดความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดความกลมของหัวที่บรอกซ์ ทั้ง 4 ตัว 	180 วินาที	3 เดือน	Dial gauge	OP	0.18	0.12	NG	NG	≤ 0.05	
					DR	0.16	0.03	NG	OK	mm.				
			36.3 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	3 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปกา	OP	0.5	0.5	OK	OK	1.5 mm.	
								DR	0.6	0.5	OK	OK		

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>				Update <u>22/09/53</u>		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result			Evaluation		Standard	Remark
37	Slotter unit	Pre-creaser anvil	37.1 ตรวจวัดความลึก (diameter)	- ใช้เส้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 	180 วินาที	6 เดือน	Vernier caliper	OP	325.57	325.33	OK	OK	325.27 - 325.57 mm	
								DR	325.50	325.50	OK	OK		
		37.2 ตรวจความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดที่หัวทึบรอยทั้ง4 	180 วินาที	6 เดือน	Dial gauge	OP	0.06	0.70	OK	NG	≤ 0.10 mm.		
							DR	0.18	0.18	NG	NG			
		37.3 ตรวจความหลวม คลอน (looseness)	- เสา dial gauge บนเพลลาที่ด้านซ้ายและขวา ด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์จืด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก	OP	0.5	0.4	OK	OK	1.5 mm.		
							DR	0.4	0.4	OK	OK			

Mechanical     Electrical




Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>			Update <u>23/09/53</u>			
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result			Evaluation		Standard	Remark
								OP			NG	NG		
37	Slotter unit	Pre-creaser anvil	37.4 ตรวจความแข็ง (hardness)		180 วินาที	6 เดือน	Hardness tester	OP	81	80	NG	NG	75-80 shore A	
								DR	82	79	NG	OK		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>24/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
38	Slotter unit	Creaser /upper shaft	38.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0 CT = 0.02 DR = 0.05	OK OK OK	OP.≤ 0.1 CT.≤ 0.3 DR.≤ 0.1	
			38.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.30 mm.	OK	2-3 mm.	
			38.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge บนเพลาที่ด้านซ้ายและขวา OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP     0.27 DR     0.40	NG NG	≤ 0.08 mm.	ตัว hosing ขยับในทิศทางขึ้นลงไปพร้อม กับ bearing

Mechanical     Electrical




Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>26/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
39	Slotter unit	Creaser /lower shaft	39.1 ตรวจสอบความโก่งตัว (Eccentric of the axis)	- ใช้ dial gauge วัดที่เพลาทั้ง 3 จุด 	180 วินาที	6 เดือน	dial gauge	OP = 0.01 CT = 0 DR = 0.04	OK OK OK	OP. ≤ 0.1 CT. ≤ 0.3 DR. ≤ 0.1	
			39.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	6 เดือน	1. ไม้บรรทัด 2. ปากกามาเมจิก 3. เทปขาว	1.6 mm.	OK	2-3 mm.	
			39.3 ตรวจสอบ clearance bearing	- เลา dial gauge บนเพลาที่ด้านซ้ายและขวา ด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1. dial gauge 2. เหล็กบาร์	OP      0.05 DR      0.06	OK OK	≤ 0.08 mm.	

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>29/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
40	Slotter unit	Creaser / upper & lower shaft	ตรวจความขนาน (parallel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดระยะห่างจากเฟรมของด้าน OP&amp;DR เข้ามาด้านละ 300 mm.</li> <li>- ใช้ลิ้นขนานเสียบไประหว่างเพลลาบนและเพลลาล่าง</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	Diff. = 0.15	OK	diff. of OP.& DR. $\leq 0.5$ mm.	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>_A_</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>25/09/53</u>		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation		Standard	Remark
41	Slotter unit	creaser head	41.1 ตรวจวัดความลึก (thickness)	- ถอดหัวที่บรดยออก แล้วใช้เวอร์เนียร์ วัดหัวที่บรอย 3 จุด ทั้ง 2 ด้าน 	180 วินาที	3 เดือน	Vernier caliper	อ้างอิง เอกสาร QM-00-01 CR	OP DR	NG OK	14.75- 15.05 mm	
			41.2 ตรวจความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดความกลมของหัวที่บรอย ทั้ง 2 ตัว 	180 วินาที	3 เดือน	Dial gauge	OP 0.30 DR 0.20	NG NG	≤ 0.05 mm		
			41.3 ตรวจความหลวมคลอน (looseness)	- ใช้ไม้บรรทัดเทียบที่ 1 เส้นบนเพลาลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 	180 วินาที	3 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	OP 0.80 DR 1.00	OK OK	2-3 mm.		




Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A	Defect : Slot Register	Responsibility อนุชา บัวพูล	Document of No. QM-00-01			Update 27/09/53			
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
42	Slotter unit	creaser anvil	42.1 ตรวจวัดความลึก (diameter)	- ใช้เส้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 	180 วินาที	6 เดือน	Vernier caliper	OP 138.54 DR 138.50	OK OK	138.33 - 138.66 mm.	
			42.2 ตรวจความกลม (roundness)	- ใช้ dial gauge วัดที่หัวที่บรยทั้ง4 	180 วินาที	6 เดือน	Dial gauge	OP 0.10 DR 0.13	OK NG	≤ 0.10 mm	
			42.3 ตรวจความหลวม คลอน (looseness)	- เอา dial gauge บนเพลลาที่ ด้านซ้ายและขวา ด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์จืด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก	OP 0.50 DR 0.40	OK OK	1.5 mm..	



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>_A_</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพุด</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>25/09/53</u>		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark	
43	Slotter unit	Creaser anvil	43.4 ตรวจความแข็ง (hardness)		180 วินาที	6 เดือน	Hardness tester	OP DR	76 77	NG NG	75-80 shore A	

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>30/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
44	Slotter unit	Slotter/ upper shaft	44.1 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness)	- ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด แล้วโยกดูว่าเพลาลวม คลอนหรือไม่ 	180 วินาที	6 เดือน	1.ไม้บรรทัด 2.ปากกาเมจิก 3.เทปขาว	1.00 mm.	OK	2-3 mm.	
			44.2 ตรวจสอบ clearance bearing	- เอา dial gauge บนเพลาที่ ด้านซ้ายและขวาด้าน OP & DR - ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง 	180 วินาที	6 เดือน	1.dial gauge 2.เหล็กบาร์	OP    0.05 DR    0.01	OK OK	≤ 0.08 mm.	


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department <u>Printing &amp; Finishing</u>		Machine : <u>A</u>		Defect : <u>Slot Register</u>		Responsibility <u>อนุชา บัวพูล</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>30/09/53</u>	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
45	Slotter unit	Slotter/ lower shaft	45.1 ตรวจสอบความหลวม คลอน (looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไม้บรรทัดเขียนที่ 1 เส้นบนเพลาคลอน</li> <li>- ใช้มือขยับหนึ่งขยับที่เพลาชิ้นหรือลงให้ผ่านเส้นแรก แล้วขีดเส้นที่ 2 วัดความต่างระหว่าง 2 เส้น</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.ไม้บรรทัด</li> <li>2.ปากกาเมจิก</li> <li>3.เทปขาว</li> </ul>	0.6 mm.	OK	2-3 mm.	
			45.2 ตรวจสอบ clearance bearing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอา dial gauge บนเพลาคที่ด้านซ้ายและขวาด้าน OP &amp;DR</li> <li>- ใช้แท่งเหล็กบาร์วัด ดูความต่าง</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.dial gauge</li> <li>2.เหล็กบาร์</li> </ul>	OP    0.01 DR    0.01	OK OK	$\leq 0.08$ mm.	



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 29/09/53	
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result	Evaluation	Standard	Remark
46	Slotter unit	Slotter / upper & lower shaft	ตรวจความขนาน (parallel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดระยะห่างจากเฟรมของด้าน OP&amp;DR เข้ามาด้านละ 300 mm.</li> <li>- ใช้ลิ้นขนานเสียบไประหว่างเพลลาบนและเพลลาล่าง</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	1.feeler gauge 2.แท่งเหล็ก 3.ตลับเมตร	Diff. = 0.12	OK	diff. of OP.& DR. $\leq 0.5$ mm.	



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : _A_		Defect : Slot Register		Responsibility อนุชา บัวพูล		Document of No. QM-00-01				Update 30/09/53		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result			Evaluation		Standard	Remark
47	Slotter unit	Slotter blade (ใบมีดแกนนำ)	47.1 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด</li> <li>- ตั้ง dial gauge ไว้บนใบมีด</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Vernier caliper	OP	1.00	0.78	OK	OK	≤ 1.50 mm.	
								DR	0.01	0.56	OK	OK		
47	Slotter unit	Slotter blade (ใบมีดแกนตาม)	47.2 ตรวจสอบความหลวมคลอน (looseness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 สวมที่ Bolt ยึดมีด</li> <li>- ตั้ง dial gauge ไว้บนใบมีด</li> </ul> 				OP	1.43	0.74	OK	OK	≤ 1.50 mm.	
								DR	0.75	1.46	OK	OK		

ศูนย์วิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : <u>A</u>		Defect : Slot Register		Responsibility <u>อนุชา บัวพุด</u>		Document of No. <u>QM-00-01</u>		Update <u>30/09/53</u>									
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result		Evaluation	Standard	Remark							
48	Slotter unit	pre-creaser head /สเกลวงกลม ข้างตู้	48.1 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [0] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่มfeeler gauge เข้าไปอีก 1mm.</li> <li>- ปรับ gapให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [0]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [1]</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0</td> </tr> </table>	วัดสเกล [0]	0	เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.	1	อ่านค่าสเกล [1]	1	Diff. = 0		OK	diff. ≤ 0.5 mm	
		วัดสเกล [0]	0																
เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.	1																		
อ่านค่าสเกล [1]	1																		
Diff. = 0																			
		Creaser head /สเกลวงกลม ข้างตู้	48.2 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [0] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่มfeeler gauge เข้าไปอีก 1mm.</li> <li>- ปรับ gapให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลบนสเกลวงกลม</li> </ul> 	180 วินาที	6 เดือน	Feeler gauge	<table border="1"> <tr> <td>วัดสเกล [0]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>อ่านค่าสเกล [1]</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diff. = 0</td> </tr> </table>	วัดสเกล [0]	0	เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.	1	อ่านค่าสเกล [1]	1	Diff. = 0		OK	diff. ≤ 0.5 mm	
วัดสเกล [0]	0																		
เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.	1																		
อ่านค่าสเกล [1]	1																		
Diff. = 0																			

Mechanical     Electrical

Department Printing & Finishing		Machine : A		Defect : Slot Register		Responsibility อุณา บัวพูล		Document of No. QM-00-01		Update 30/09/53		
Item	Unit	Equipment /Component	Surveying	Method	Lead Time	Period	Equipment	Result		Evaluation	Standard	Remark
48	Slotter unit	Slotter head /สเกลวงกลม ข้างตู้	48.3 ตรวจสอบระยะ gap จริงเทียบกับสเกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับสเกลไปที่ [2] ใช้ feeler gauge วัด gap</li> <li>- เพิ่ม feeler gauge เข้าไปอีก 4mm.</li> <li>- ปรับ gap ให้พอดีกับค่า feeler gauge ที่เสียบเข้าไป</li> <li>- อ่านค่าตัวเลขบนสเกลวงกลม</li> </ul>	180	6 เดือน	Feeler gauge	วัดสเกล [2]	2.85	NG	diff. ≤ 0.5 mm	
								เพิ่มไป feeler gauge 1 mm.	6.85			
								อ่านค่าสเกล [6]	8.5			
								Diff. = 3.5				

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวบุศราภรณ์ ไชยศิริ เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2526 จังหวัดราชบุรี สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เมื่อปี 2550 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ และได้เข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2551



ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย