

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาปัจจัยของการล้างด้วยคลีนเนนอสีียงต่อการเกิดรอยแพลงบนผิวของร่องน้ำบօลของตับลูกปืน ใช้เวลา 1 เดือนในการเก็บข้อมูลของปัจจัยต่างของเครื่องล้างด้วยคลีนเนนอสีียง และตัวอย่างของตับลูกปืนที่เกิดรอยแพลง โดยในกระบวนการผลิตมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุคิบ และขั้นตอนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะถ้าคุณภาพไม่ได้ตามที่กำหนดก็จะมีผลกระทบต่อการนำไปใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเสียงและความสันสะเทือนของตับลูกปืน ดังนั้นรอยแพลงบนผิวของร่องน้ำบօลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องคำนึงถึง

การเก็บข้อมูลตลอดการทดลองจะเก็บข้อมูลของตับลูกปืน โน๊เดลเดียว และใช้เครื่องล้างเครื่องเดียว โดยเครื่องล้างดังกล่าวประกอบด้วยถังล้างทั้งหมด 4 ถัง โดยถังลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีการใช้คลีนเนนอสีียงในกระบวนการล้าง ส่วนในถังที่ 4 ไม่ใช้คลีนเนนอสีียง

4.1 ผลการวิเคราะห์

จากแนวทางการใช้เทคนิคแบบ 5W 1H และเทคนิคแบบ 4M ใน การตั้งคำถามเพื่อทราบถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดยรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่

- แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) การทำงานของเครื่องล้าง ซึ่งเป็นการตรวจสอบเช็คเป็นรายวัน โดยรายการที่ตรวจสอบได้แก่ อุณหภูมิของสารละลายในถังล้าง อัตราการไหลวนของสารละลาย การเช็คจำนวนอนุภาคในสารละลาย

- ปริมาณงานเสีย (เกิดรอยแพลงบนผิวของตับลูกปืน) ก็คือเปอร์เซ็นต์จากจำนวนตับลูกปืนทั้งหมดที่พบในแต่ละวัน

จากข้อมูลที่ได้จากการแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) นำมาเขียนเป็นแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) หรือแผนผังกำแพงเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.1 แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) หรือแผนผังถังปลา

4.1.1 การวิเคราะห์ภาพรวมสาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) (6)

จากรูปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงสาเหตุของการเกิดรอยแผลบนผิwtลับลูกปืนในกระบวนการถัง พนักงานขาดความชำนาญในการทำงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบทำงานแทนพนักงานที่หยุด หรือเป็นพนักงานใหม่ทำให้ทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ วิธีการทำงาน วัสดุคุณภาพสูง สามารถสรุปสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้

4.1.1.1 สาเหตุที่เกิดจากคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสิ่งต่างๆ ดังนี้

(1) พนักงานขาดความชำนาญในการทำงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบทำงานแทนพนักงานที่หยุด หรือเป็นพนักงานใหม่ทำให้ทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ

(2) ปัญหาสุขภาพของพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรืออาจจะมีความล้า เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่ติดต่อ กันเป็นเวลานานเกินไป ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

(3) พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทำงาน ขาดความรอบคอบในการทำงาน โดยเมื่อมีของเสีย หรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

4.1.1.2 สาเหตุเกิดจากเครื่องจักรซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสิ่งต่างๆ ดังนี้

(1) กลิ่นเหนือเสียง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน ขาดความสะอาด ขัดสิ่งสกปรกบนผิวชิ้นงาน ถ้าความถี่ หรือกำลังของกลิ่นเหนือเสียงไม่สม่ำเสมอ อาจจะสูงหรือต่ำไป

(2) อุณหภูมิของสารละลายในถัง ซึ่งเป็นตัวกลางที่ทำให้คลื่นเหนือเสียงสัมผัสกับชิ้นงาน และสิ่งสกปรก อุณหภูมิที่สูง หรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อลักษณะการเป็นตัวกลางของคลื่นเหนือเสียง

(3) อัตราการไหลวนของสารละลายในถัง มีอัตราเร็ว หรือช้าเกินไป

(4) ความสะอาดของสารละลายในถังล้างชิ้นงาน เนื่องจากสารละลายที่ใช้เป็นตัวกลางในการทำความสะอาดภายในถังเป็นระบบหมุนเวียนใช้ในกระบวนการล้าง ดังนั้นสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษเหล็กชิ้นเล็ก ที่หลุดจากผิวชิ้นงาน เศษผุ่น ผง จากหินขัด น้ำมันที่ติดมากับชิ้นงาน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ก็จะสะสมอยู่ในสารละลาย จึงมีกระบวนการกรองสารละลายที่ไหลเวียนในถัง เพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกต่างๆ ในสารละลาย ซึ่งถ้าในสารละลายมีสิ่งสกปรกอยู่ย่อมมีผลต่อการสัมผัสกับผิวชิ้นงาน เช่น การสกปรกลับบนผิวชิ้นงาน และอาจทำลายผิวของชิ้นงานหากเมื่อกระทบกับชิ้นงาน

(5) ความเข้มข้นของสารละลายในถัง อาจส่งผลต่อความหนืดของสารละลาย

4.1.1.3 สาเหตุเกิดจากวิธีการทำงานซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสิ่งต่างๆ ดังนี้

(1) ปริมาณชิ้นงานที่ป้อนเข้าสู่เครื่องจักร จำนวนชิ้นงานที่มากเกินไปที่ป้อนอาจทำให้ประสิทธิภาพการล้างชิ้นงาน ลดลง และชิ้นงานที่อยู่ติดกันมากเกินไปอาจส่งผลต่อลักษณะการกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่กระทบบนผิวชิ้นงาน

(2) ทิศทางของชิ้นงานที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง

4.1.1.4 สาเหตุเกิดจากวัตถุคุณภาพ สำหรับวัตถุคุณภาพที่นิ่มมากถึง ส่วนประกอบต่างๆ ของตัวลูกปืนที่นำมาประกอบรวมกันเป็นตัวลูกปืน เช่น วงแหวนนอก วงแหวนใน เม็ดabol เป็นต้น ในส่วนของปืนหาเนื่องจากวัตถุคุณภาพ ได้แก่ ปืนหาผุ่นหรือเศษโลหะที่ติดมาบนผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่เครื่องล้างชิ้นงานที่ทำการวิจัย

**คุณภาพทรัพยากร
คุณภาพกระบวนการ**

4.1.2 การใช้ FMEA (Failure mode and effective analysis) มาวิเคราะห์เพื่อหาลำดับความสำคัญของปัจจัยที่จะนำมาศึกษาหารผลกระบวนการที่มีต่อการเกิดรอยแผลบนผิวร่องน้ำนมอุด (21)

โดยการนำปัจจัยที่ได้จากการรวบรวมด้วยแผนภูมิเหตุและผลมาวิเคราะห์เพื่อหาลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยแผลบนผิวของร่องน้ำบอด ซึ่งในการวิเคราะห์ด้วย FMEA จะพิจารณาภายใต้หลักการ สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

4.1.2.1 ความรุนแรงของข้อบกพร่อง หรือผลกระทบ, Severity (S)

4.1.2.2 ความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง หรือโอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง Occurrence (O)

4.1.2.3 ความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง, Detection (D)

และนำมำจัดลำดับความสำคัญก่อน หลังของปัจจัยที่จะศึกษา ด้วยเลขกำหนดลำดับก่อน หลังตามความเสี่ยง (Risk priority number, RPN) โดย RPN เป็นผลคูณของ Severity, Occurrence และ Detection ดังสมการ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วย FMEA เพื่อหาลำดับความสำคัญ หรือค่า RPN ของการเกิดรอยบนผิวร่องนำบล็อกโดยการนำปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้างด้วยคลื่นเนื้อเสียง (ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิเหตุและผล) มาแยกพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความรุนแรง(S) โอกาสการเกิด(O) และความสามารถในการตรวจจับได้(D) ของปัจจัยต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 10 ระดับ ซึ่งเมื่อทำการประเมิน ที่ระดับตัวเลขสูงๆ แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงนำมาคำนวณหาค่า RPN โดยใช้สมการ (4.1) และจากการคำนวณพบว่า ค่า RPN ที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งแสดงระดับความสำคัญของสาเหตุการเกิดรอยแหลบผิวของร่องนำบล็อก 3 ลำดับแรกนี้ มาจากสภาวะการทำงานของเครื่องจักร ได้แก่

คำอันที่ 1 คือ อัตราการ ให้กวนของสารละลาย

ลำดับที่ 2 มี 2 ปัจจัยที่มีค่า RPN เท่ากัน คือ อุณหภูมิของสารละลายน้ำ และความสัมภาคของสารละลายน้ำ

และ ลำดับที่ 3 คือ ความสกปรกของชั้นงานก่อนเข้าเครื่องล้าง

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้างต้น จึงนำปัจจัย ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มาศึกษาลักษณะของ ผลกระทบต่อการเกิดรอยแผลบนผิวร่องนำลงในกระบวนการล้างด้วยคลื่นเห็นอีสียง

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ด้วย FMEA เพื่อหาลำดับความสำคัญของสาเหตุการเกิดรอยแผลบนผิวร่องนำลงในกระบวนการล้างด้วยคลื่นเห็นอีสียง

| ความ ต้องการ | แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อนพร่อง | แนวโน้มจาก ข้อบกพร่อง | S | แนวโน้มของ สาเหตุ | O | การ ควบคุมใน ปัจจุบัน | D | RPN (S*O*D) | ลำดับ ความสำคัญ |
|---------------------|---|--|----|--|---|---|---|----------------|--------------------|
| รอยแผลบนผิวร่องนำลง | | | | | | | | | |
| | การควบคุม เครื่อง | พนักงานขาดความ ชำนาญ | 2 | พนักงานใหม่ พนักงานทำ แทน | 2 | การฝึกงาน ก่อนเข้า ทำงานจริง | 1 | 4 | 6 |
| | | ปัญหาสุขภาพของ พนักงาน | 2 | ความล้าจาก การทำงาน | 2 | จำนวน พนักงาน | 1 | 4 | 6 |
| | สภาวะการ ทำงานของ เครื่องจักร | ความถี่ หรือกำลังของ แหล่งกำเนิดคลื่น เห็นอีสียง | 10 | การปรับแต่ง ค่าของ เครื่องจักร | 1 | ห้ามการ ปรับแต่ง | 1 | 10 | 5 |
| | | อุณหภูมิการแก่ง | 10 | แหล่งความ ร้อนมีปัญหา | 4 | การ ตรวจสอบ heater | 2 | 80 | 2 |
| | | อัตราการไหลงของ สารละลายในถัง | 8 | ความสะอาด ของฟิวเตอร์ | 6 | การ ตรวจสอบ filter | 2 | 96 | 1 |
| | | ความสะอาดของ สารละลายในถัง | 5 | ความสะอาด ของฟิวเตอร์ | 8 | การ ตรวจสอบ filter | 2 | 80 | 2 |
| | | ความเข้มข้นของ สารละลาย | 7 | ความใหม่ของ สารละลายใน ถัง | 3 | การเปลี่ยน ถ่ายน้ำยา | 2 | 42 | 4 |
| | ลักษณะชิ้นงาน ที่ถูกป้อนเข้าสู่ เครื่อง | จำนวนงานมาก เกินไป | 2 | งานเร่งด่วน capacity ของ เครื่อง | 2 | ออกแบบ ภาชนะ เฉพาะงาน | 3 | 12 | 6 |
| | ทำให้ระบบของ เครื่องสกปรก | ความสกปรกของ ชิ้นงาน | 4 | การควบคุม กระบวนการ ก่อนหน้า | 8 | การคุ้ม [†] ตรวจงาน ก่อนเข้า ระบบ | 2 | 64 | 3 |

4.1.3 การตรวจหารอยแพลงนผิวร่องนำบลนเนื่องจากการถังด้วยกลิ่นเหมือนเสียง (17)

การตรวจหารอยแพลงนผิวร่องนำบลนทำโดยการฟังเสียงของตลับลูกปืนขณะหมุน ซึ่งขณะที่ตลับลูกปืนหมุนถ้าตลับลูกปืนมีความผิดปกติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเกิดรอย หรือรูปร่างของส่วนประกอบอย่างมีความผิดปกติ การหมุน และความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนจะสั่นมาก เสียงที่เกิดจากการหมุนจะมีระดับเสียงดังกว่ามาตรฐาน โดยปกติตลับลูกปืนจะมีการสั่นสะเทือนน้อยมาก และเป็นการสั่นแบบเรนคอม แต่ถ้าหากตลับลูกปืนเสียจะทำให้การสั่นของตลับลูกปืนเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่ส่วนการหมุนพบกับส่วนที่ผิดปกติ จะทำให้สัญญาณพัลส์ไม่ต่อเนื่อง สัญญาณการสั่นแบบพัลส์จะเกิดขึ้นช้าๆกันทุกๆคราวเวลาที่มีพบกับตำแหน่งของส่วนที่ผิดปกติ และโดยความสมมาตรของตลับลูกปืน อัตราการซ้ำกัน หรือเรียกว่า ความถี่ตลับลูกปืน (bearing frequency) ซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) ความถี่ BPFO (ball-passing frequency outer-race) เป็นความถี่ที่เกิดจากวงแหวนนอก
- 2) ความถี่ BPFI (ball-passing frequency inner-race) เป็นความถี่ที่เกิดจากวงแหวนใน
- 3) ความถี่ FTF (fundamental train frequency) เป็นความถี่พื้นฐานซึ่งเกิดจากโครงร่าง (cage)
- 4) ความถี่ BSF (ball spin frequency) เป็นความถี่ในการหมุนของลูกปืน

ในการวิเคราะห์ความบกพร่องของตลับลูกปืน จะดูได้จากส่วนประกอบทางความถี่เหล่านี้ และลักษณะความถี่ของตลับลูกปืนที่มีรอยตำหนิหรือรอยแพลงนผิวของร่องนำบลน แสดงดังรูปที่ 4.2

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ก) เสียงปกติ




ข) เสียงจากรอยตำหนิ


รูปที่ 4.2 คลื่นเสียงขณะที่ตั้งลูกปืนหมุนเมื่อวัดด้วย Anderon meter

ตั้งลูกปืนขณะหมุนที่พบว่ามีระดับเสียงผิดปกติ ดังรูปที่ 4.2 ข) โดยมีรอยตำหนิ เช่นรอยบุ๋ม หรือรอยแพลงค์ที่ผิวของร่องนำabol เมื่อตั้งลูกปืนหมุนก็จะเกิดเสียงสั่น ซึ่งความถี่ของเสียงนี้จะมีสเปกตรัมสูงขึ้น จากลักษณะดังกล่าวจึงทำให้สามารถแยกได้ว่ามีรอยตำหนินหรือรอยแพลงค์เกิดขึ้น จากนั้นจึงนำตั้งลูกปืนมาแยกส่วนประกอบเพื่อคุ้มครองรอยแพลงค์ ดังรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4 จะเห็นว่าเมื่อคุ้มครองรอยแพลงค์ผิวของร่องนำabol ด้วยกาวล็อกล็อกจะลดลง แต่ก็ยังคงมีรอยตำหนิก่อขึ้น 3 รอย เรียงเป็นแนวเดียวกัน ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

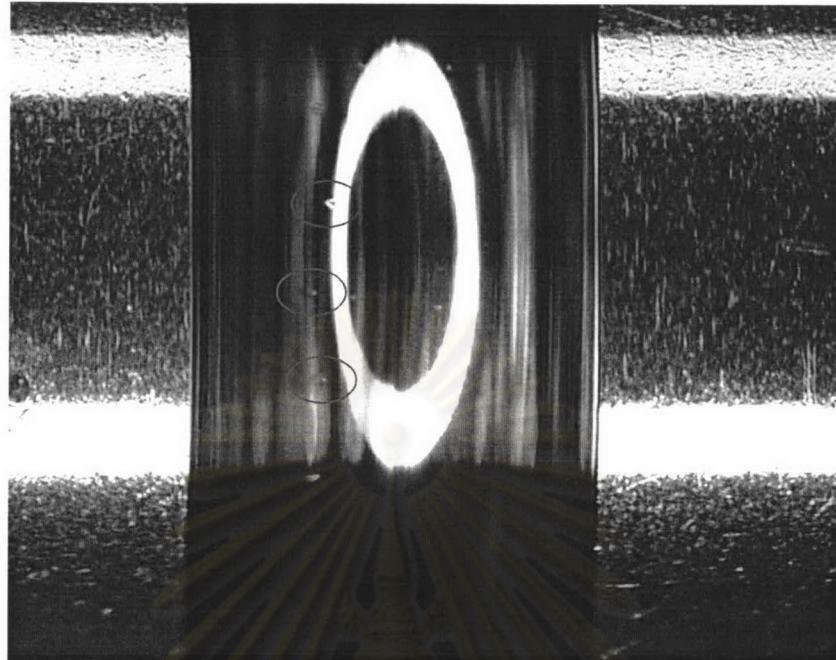


รูปที่ 4.3 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ลักษณะผิวของร่องนำabolที่เกิดรอยแพลงเนื่องจากกระบวนการล้าง

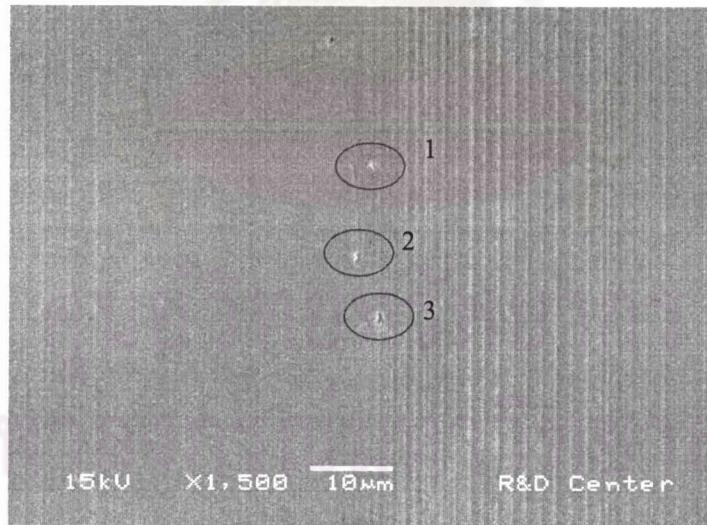

รูปที่ 4.4 ภาพจาก SEM ลักษณะผิวของร่องนำabolที่เกิดรอยแพลงเนื่องจากกระบวนการล้าง


เมื่อเพิ่มกำลังขยายของเครื่อง SEM เพื่อพิจารณาขนาด และลักษณะรอยตำหนิ ดังรูปที่ 4.5, 4.6 และ 4.7 แสดงลักษณะรอยตำหนิแต่ละรอย พบร่องรอยแพลงเนื่องจากกระบวนการล้าง ที่มีรูปร่าง ลักษณะ เหมือนกัน คือเป็นรอยที่เกิดจากการกราฟฟิก รอยแพลงเนื่องจากรอยที่

เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการขัดผิวร่องนำบล เพรารอยแพลดังกล่าวเกิดขึ้นทันเดือนการขัดผิวร่องนำบล ขนาดรอยแพลงทั้ง 3 รอย มีขนาดใกล้เคียงกัน, ประมาณ 1 ไมครอน และจากการวิเคราะห์ด้วย EDX ในรูปที่ 4.8 องค์ประกอบทางเคมีของรอยแพลดังกล่าวทั้ง 3 รอย พบว่ามีองค์ประกอบหลักเหมือนกัน คือ โครเมียม(Cr) เหล็ก(Fe) และซิลิกอน(Si) โดยโครเมียม(Cr) และเหล็ก(Fe) เป็นองค์ประกอบของเนื้อวัสดุของตัวลูกปืนเอง คือ สเตนเลส ส่วนซิลิกอน(Si) ที่พบอาจมาจากการลิ่งป่นเปี้ยนในกระบวนการผลิต เช่น หินขัด ซึ่งเมื่อตกค้างที่ตัวของตัวลูกปืน เมื่อได้รับแรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือน จึงกระแทกที่ผิวของร่องนำบลทำให้เป็นรอยและติดค้างที่ผิวได้

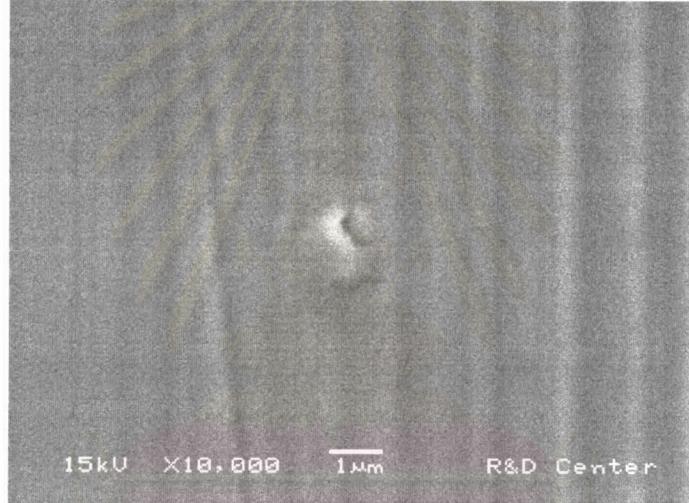


รูปที่ 4.5 ภาพจาก SEM ลักษณะผิวของร่องนำบลที่เกิดรอยแพลงหมายเลข 1


ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

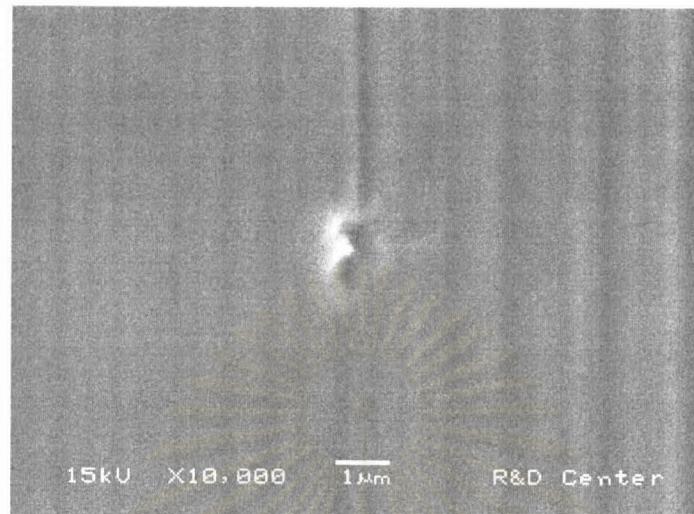

รูปที่ 4.6 ภาพจาก SEM ลักษณะผิวของร่องนำบ่อที่เกิดรอยแพลงมาหมายเลข 2

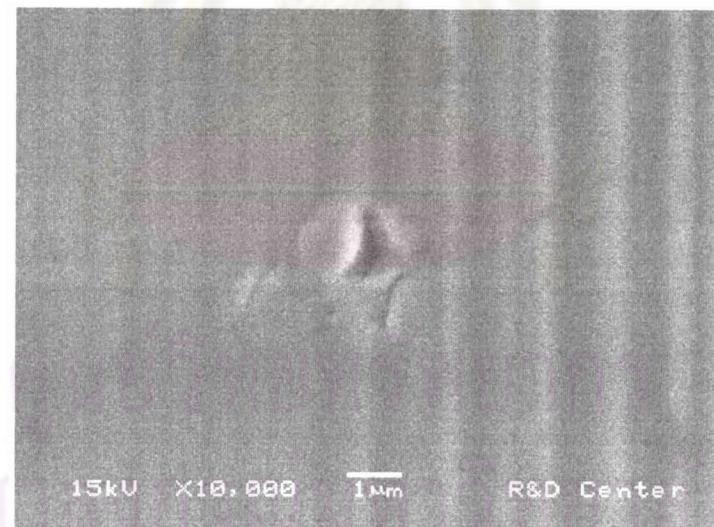

รูปที่ 4.7 ภาพจาก SEM ลักษณะผิวของร่องนำบ่อที่เกิดรอยแพลงมาหมายเลข 3

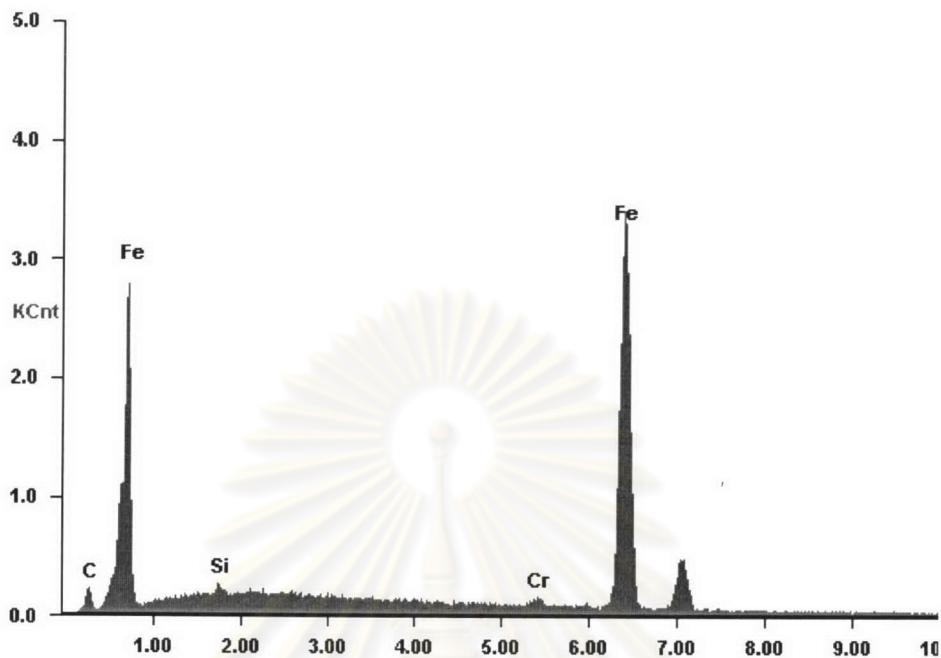

รูปที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ด้วย SEM-EDX แสดงส่วนประกอบทางเคมีที่รอยแพลงทั้ง 3 รอย

4.1.4 สรุปข้อมูลปัจจัยต่างๆของเครื่องล้างโดยใช้คลื่นแม่เหลียง

จากตารางข้อมูลผลการทดลองในภาคผนวก ฯ ตารางที่ ฯ.1 – ตารางที่ ฯ.4 นำมาแสดงความถี่ (จำนวนวันที่เกิดขึ้น) ของปัจจัยต่างๆ ในเครื่องล้างที่ใช้คลื่นแม่เหลียงแต่ละถังล้าง


4.1.4.1 ข้อมูลของสารละลายในถังที่ 1 ซึ่งเป็นถังที่ล้างชิ้นงานในสารละลายที่ไม่มีการให้ลวน นำมาแสดงอุณหภูมิค่าต่างๆ ของสารละลาย ดังตารางที่ 4.2 ค่าของอุณหภูมิที่ได้มี 5 ค่า ซึ่งมีความถี่ต่างกัน ดังแสดงด้วยแผนภูมิสเปกตรัม รูปที่ 4.9

ตารางที่ 4.2 ค่าของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 1 และค่าเฉลี่ยของงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆ


| อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) | ความถี่ (จำนวนวัน ใน 1 เดือน) | ค่าเฉลี่ยของงานเสีย (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 45 | 3 | 1.54 |
| 46 | 16 | 0.88 |
| 47 | 8 | 0.75 |
| 48 | 2 | 0.48 |

อุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 1 ที่มีความถี่สูงที่สุด คือ ที่ 46°C และมีการกระจายของอุณหภูมิที่พบใน 1 เดือน เป็นการกระจายแบบปกติ ตัวนับจำนวนงานเสียเฉลี่ยที่พบในแต่ละอุณหภูมิของสารละลายมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของสารละลายมีค่าสูงขึ้น

จากรูปที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยของจำนวนงานเสียที่อุณหภูมิต่างกัน โดยจำนวนงานเสียสูงสุด และต่ำสุดที่อุณหภูมิของสารละลายในถังที่เพิ่มขึ้น จะมีค่าลดลงตามลำดับ จากอุณหภูมิ 45°C ถึง 48°C จำนวนงานเสียมีค่า 1.54% , 0.88% , 0.75% และ 0.48% ตามลำดับ

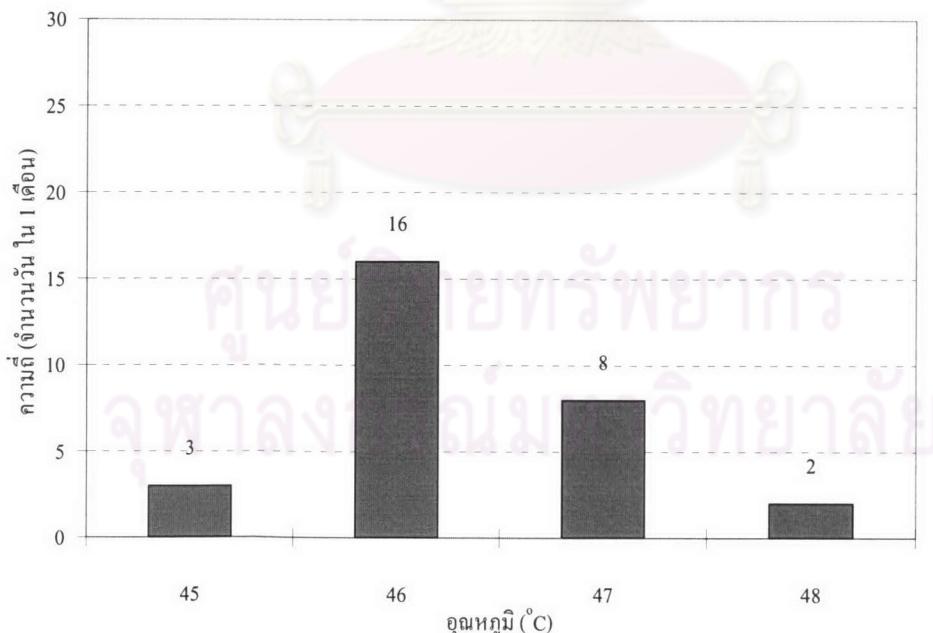

รูปที่ 4.9 แผนภูมิชีตໂຕแกรมแสดงความถี่ของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 1

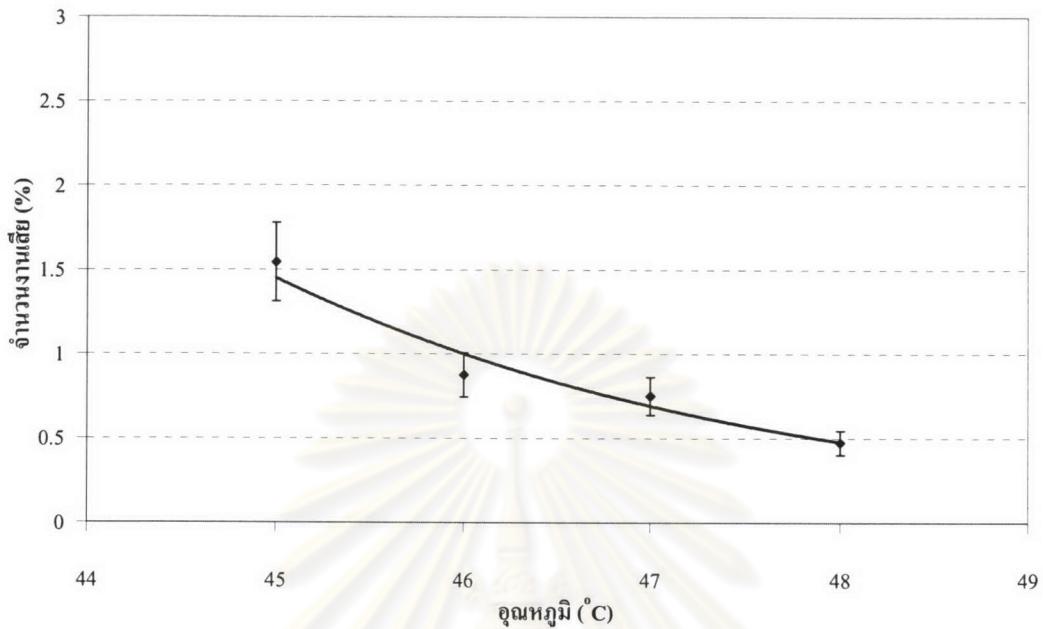


รูปที่ 4.10 ปริมาณงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆของสารละลายในถังที่ 1

4.1.4.2 ข้อมูลของสารละลายในถังที่ 2 ซึ่งเป็นถังที่ถังขึ้นงานในสารละลายที่มีการให้ความชื้นของสารละลาย และมีอุณหภูมิค่าต่างๆ กัน ดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 ตามลำดับ โดยจากตารางที่ 4.3 อัตราการให้ความชื้นของสารละลายในถังที่ 2 มี 3 ค่าซึ่งมีความถี่ต่างกัน โดยมีความถี่สูงสุดที่อัตราการให้ความชื้นคือ 53 L/min รูปที่ 4.11 และค่าเฉลี่ยของงานเสียมีค่าลดลงเมื่ออัตราการให้ความชื้นเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 4.12 โดย มีจำนวนงานเสีย 0.97 % และ 0.88 % ที่อัตราการให้ความชื้น 52 L/min และ 53 L/min ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 ค่าอัตราการให้ความชื้นของสารละลายในถังที่ 2 และค่าเฉลี่ยของงานเสียที่อัตราการให้ความชื้นต่างๆ

| อัตราการให้ความชื้น (L/min) | ความถี่ (จำนวนวัน ใน 1 เดือน) | ค่าเฉลี่ยของงานเสีย (%) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 50 | 1 | 1.17 |
| 52 | 4 | 0.97 |
| 53 | 25 | 0.88 |

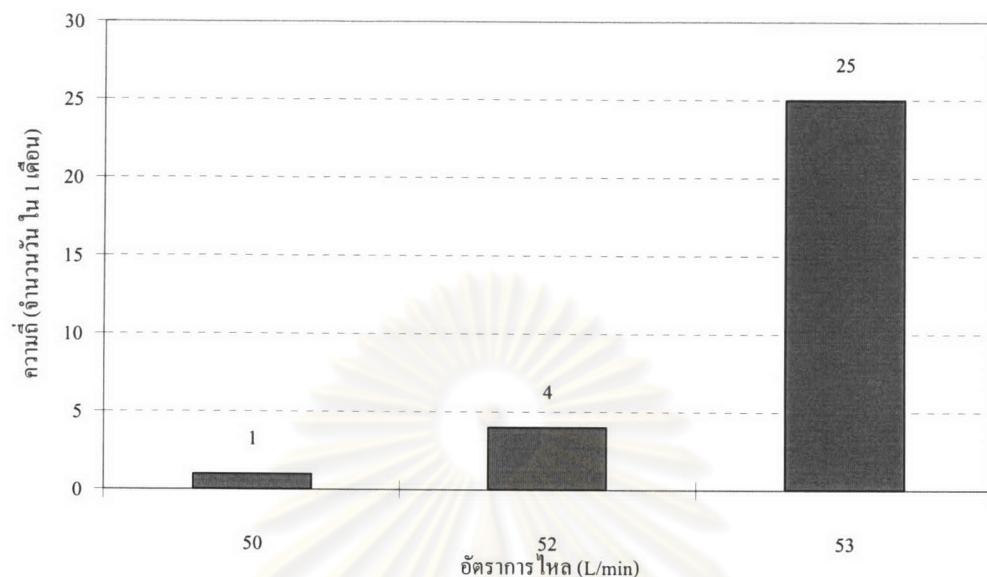

รูปที่ 4.11 แผนภูมิสโต้แกรมแสดงความถี่ของอัตราการไหลของสารละลายน้ำในถังที่ 2




รูปที่ 4.12 ปริมาณงานเตียงที่อัตราการไหลของสารละลายน้ำต่างๆ ในถังที่ 2


ส่วนตารางที่ 4.4 อุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 2 มีการเปลี่ยนตั้งแต่ 30°C – 34°C โดยมีความถี่สูงสุดที่อุณหภูมิ 33°C ดังรูปที่ 4.13 และค่าเฉลี่ยของงานเสียมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 4.14

ตารางที่ 4.4 ค่าของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 2 และค่าเฉลี่ยของงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) | ความถี่ (จำนวนวัน ใน 1 เดือน) | ค่าเฉลี่ยของงานเสีย (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 30 | 1 | 0.86 |
| 31 | 4 | 1.45 |
| 32 | 4 | 0.74 |
| 33 | 11 | 0.91 |
| 34 | 8 | 0.74 |

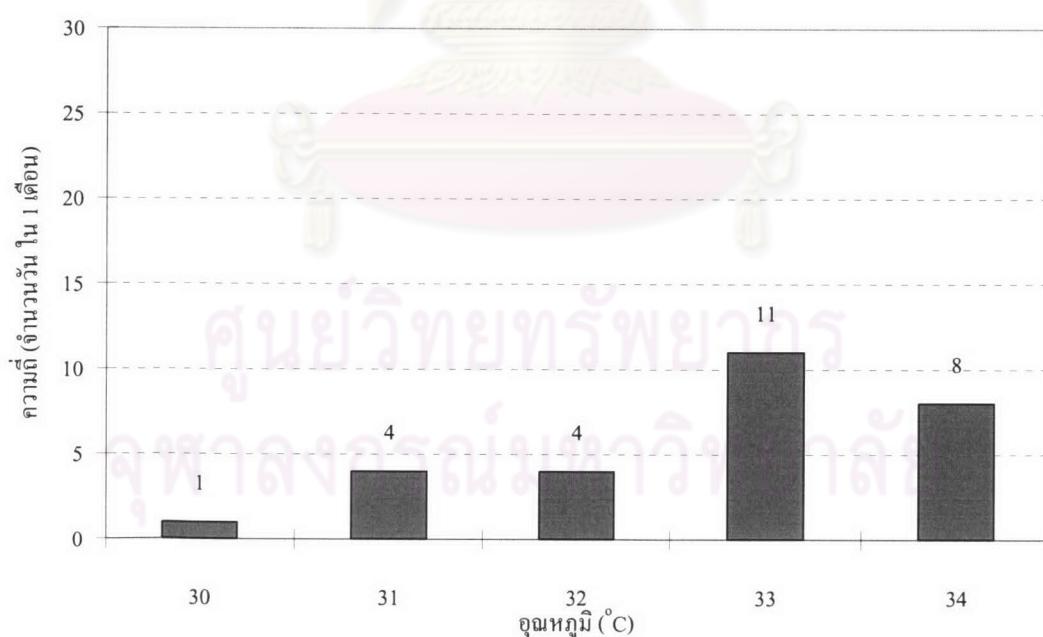

รูปที่ 4.13 แผนภูมิชีสโตแกรมแสดงความถี่ของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 2

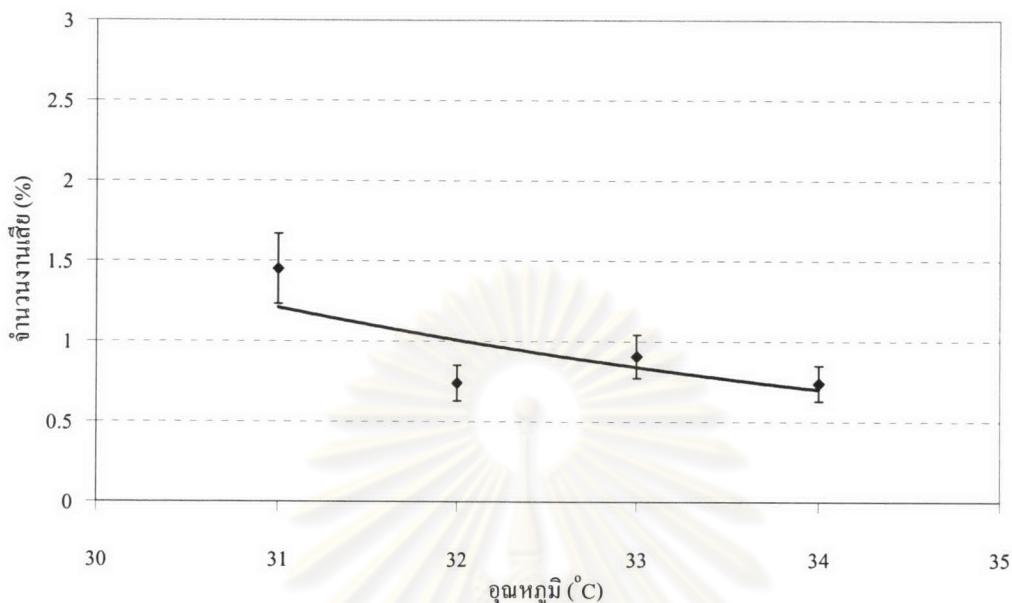


รูปที่ 4.14 ปริมาณงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆของสารละลายในถังที่ 2

4.1.4.3 ข้อมูลของสารละลายในถังที่ 3 ซึ่งเป็นถังที่ล้างชิ้นงานในสารละลายที่มีการไหลวนของสารละลาย และมีอุณหภูมิค่าต่างๆ กัน ดังตารางที่ 4.5 แต่อัตราการไหลของสารละลายตลอดช่วงของการเก็บข้อมูลมีค่าคงที่ที่ 50 L/min โดยจากตารางที่ 4.5 อุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 3 มีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่ $38^\circ\text{C} - 43^\circ\text{C}$ โดยมีความต่ำสุดที่อุณหภูมิ 40°C และที่ 42°C ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยของงานเสียมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิ ของสารละลายมีค่าสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.16 โดยจำนวนงานเสียเฉลี่ยที่อุณหภูมิ $40^\circ\text{C} - 43^\circ\text{C}$ ได้แก่ 0.98% , 0.82% , 0.81% และ 0.64% ตามลำดับ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.5 ค่าของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 3 และค่าเฉลี่ยของงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) | ความถี่ (จำนวนวัน ใน 1 เดือน) | ค่าเฉลี่ยของงานเสีย (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 38 | 1 | 2.54 |
| 39 | 1 | 0.86 |
| 40 | 9 | 0.98 |
| 41 | 6 | 0.82 |
| 42 | 8 | 0.81 |
| 43 | 4 | 0.64 |

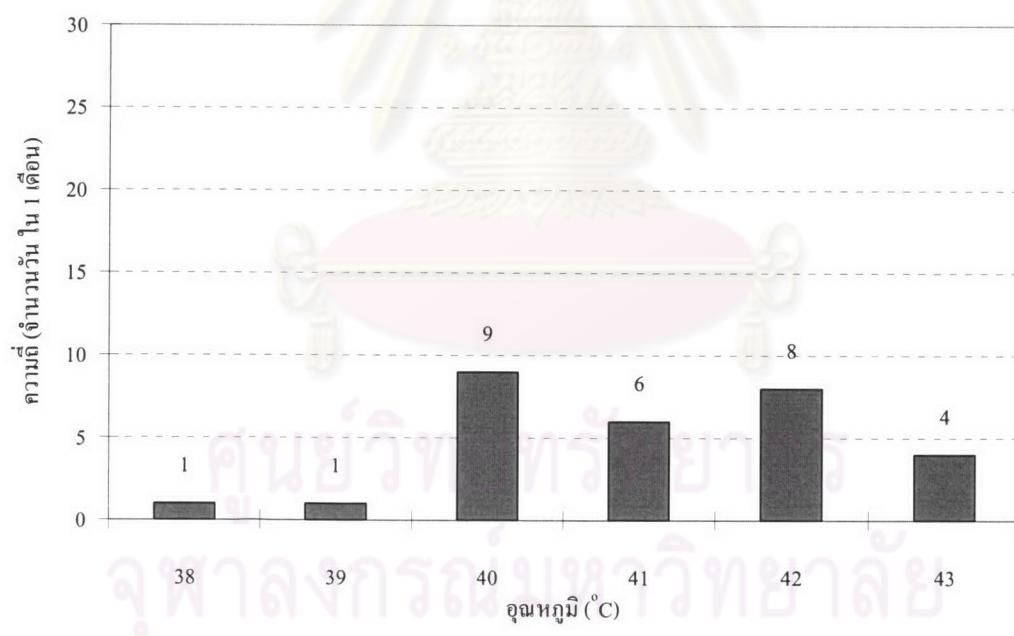

รูปที่ 4.15 แผนภูมิชีสโตร์แกรมแสดงความถี่ของอุณหภูมิของสารละลายในถังที่ 3

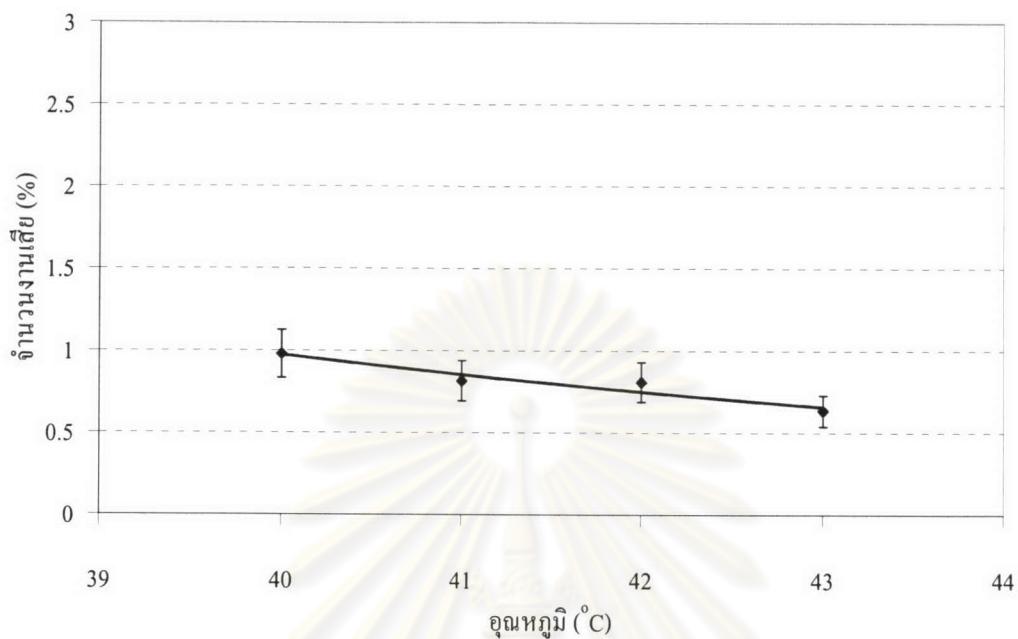

รูปที่ 4.16 ปริมาณงานเสียที่อุณหภูมิต่างๆ ของสารละลายในถังที่ 3

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลการทดลองของจำนวนงานเสียที่ขึ้นกับอุณหภูมิ และอัตราการไหลของสารละลายต่างๆ

| อัตราการไหล (L/min) | อุณหภูมิ (°C) | จำนวนงานเสีย (%) | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | | การทดลองชุดที่ 1 | การทดลองชุดที่ 2 | ค่าเฉลี่ย |
| 51 | 32 | 0.92 | 0.72 | 0.82 |
| | 33 | 1.07 | 1.21 | 1.14 |
| | 34 | 0.92 | 1.03 | 0.98 |
| 53 | 32 | 0.64 | 1.16 | 0.90 |
| | 33 | 0.66 | 1.15 | 0.90 |
| | 34 | 0.86 | 0.57 | 0.72 |


4.2 ผลการเปรียบเทียบ (8)

จากการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆของเครื่องล้างชิ้นงานคือปริมาณงานเสียเนื่องจากการอยู่เพลบนพื้นของร่องนำบล็อกที่ก่อความแล้วข้างต้น นำมาทำการทดลองที่อุณหภูมิ 3 ค่าได้แก่ 32°C , 33°C และ 34°C และอัตราการไหล 2 ค่า คือ 51 L/min และ 53 L/min โดยทำการทดลองซ้ำ 2 ครั้ง ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 4.6


นำข้อมูลในตารางที่ 4.6 มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยจำนวนงานเสียของแต่ละสภาวะของการล้างชิ้นงาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป โดยผลการคำนวณค่าเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 4.7 และจากการคำนวณค่าเฉลี่ย นำไปพล็อตกราฟเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นที่สภาวะดังกล่าว แสดงดังรูปที่ 4.17 ซึ่งโดยด้วยเส้นกราฟ 2 เส้น ที่แสดงผลอุณหภูมิของสารละลายต่อจำนวนงานเสียที่อัตราการไหล 51 L/min (เส้นทึบ) และ 53 L/min (เส้นประ) ตามลำดับ พิจารณาที่อัตราการไหลของสารละลายเป็น 51 L/min จำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 33°C น้อยกว่าจำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายเป็น 34°C อยู่ 16% และเมื่อพิจารณาที่อัตราการไหล 53 L/min จำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 33°C น้อยกว่าจำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายเป็น 34°C อยู่ 25%

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยของจำนวนงานเสียที่ที่ขึ้นกับอุณหภูมิ และอัตราการไหลของสารละลายต่างๆ

| อัตราการไหล (L/min) | จำนวนงานเสีย (%) | | | จำนวนงานเสียเฉลี่ย(%) | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|-----------------------|--|
| | อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) | | | | |
| | 32 | 33 | 34 | | |
| 51 | 0.82 | 1.14 | 0.98 | 0.98 | |
| 53 | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.84 | |
| จำนวนงานเสียเฉลี่ย(%) | 0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.91 | |

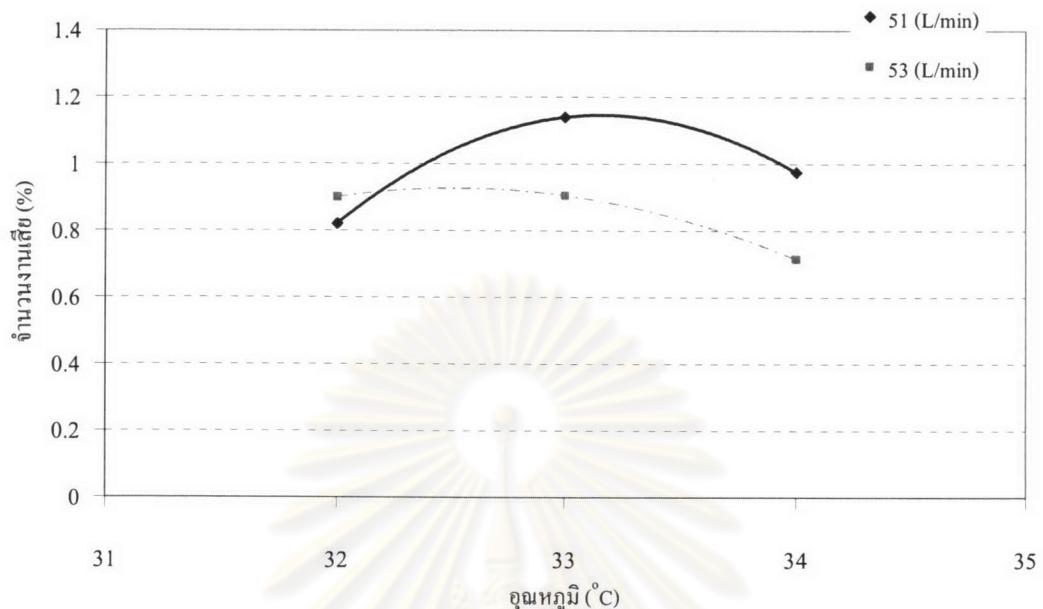

รูปที่ 4.17 ผลของอุณหภูมิของสารละลายในถังต่อจำนวนงานเฉลี่ยที่เกิดรอยแผลบนผิวร่องนำบล็อกที่แต่ละค่าของอัตราการไฟฟ้าของสารละลาย

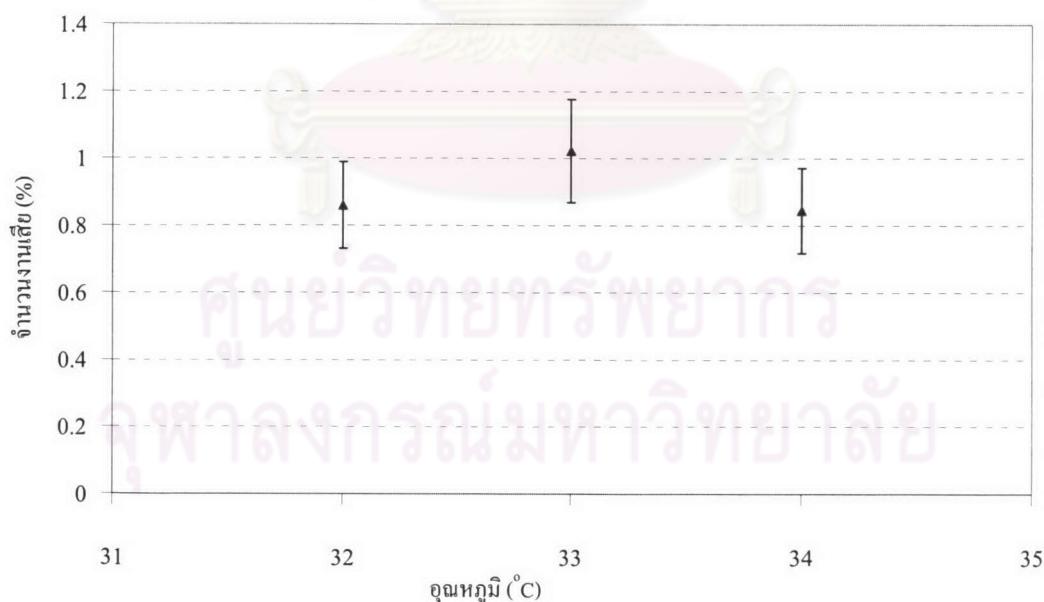

รูปที่ 4.18 ผลของอุณหภูมิของสารละลายในถังต่อจำนวนงานเฉลี่ยที่การเกิดรอยแผลบนผิวร่องนำบล็อก


กล่าวโดยสรุปผลของอุณหภูมิต่อจำนวนงานเสียที่เกิดจากการอยาเพลบนผิวร่องนำบล จากรูปที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิของสารละลายในถังเพิ่มขึ้นจาก 33°C เป็น 34°C ปริมาณงานเฉลี่ยที่พบรอยเพลบนผิวร่องนำบลมีจำนวนลดลงประมาณ 20 % ทั้งนี้เนื่องจากผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยเมื่ออุณหภูมิของสารละลายในถังเพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าความหนืดของสารละลายมีค่าลดลง รวมทั้งค่าความดันไอของสารละลาย(vapor pressure) จะมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะส่งผลให้ค่าวิเทชันเกรดไฮคล์มีค่าลดลง ค่าวิเทชันจึงเกิดขึ้นได้ง่าย และทำให้อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของค่าวิเทชันมีค่าลดลง (1) ดังสมการที่ (2.2) และจากสมการที่ (2.5) จะได้ว่าความดันสูงสุดเมื่อค่าวิเทชันแตกออกมีค่าลดลง ดังนั้นแรงที่จะกระทำต่อผิวน้ำของร่องนำบลอันส่งผลต่อการทำลายผิวน้ำของร่องนำบลจึงลดลงด้วย โดยผลการคำนวณอุณหภูมิ และความดันสูงสุดเมื่อค่าวิเทชันแตกแสดงในตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.19 เมื่ออุณหภูมิของสารละลายในถังล้างสูงขึ้น จากสมการ (2.2) ทำให้ค่าอุณหภูมิสูงสุดของค่าวิเทชันมีค่าลดลง และทำให้ความดันสูงสุดของค่าวิเทชันมีค่าลดลงด้วย

นอกจากนี้ความหนาแน่นของค่าวิเทชันที่เกิดมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าที่อุณหภูมิต่ำ (22) เพราะที่อุณหภูมิต่ำค่าวิเทชันที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ และมีจำนวนน้อยกว่าจึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดส่วนที่เป็นจุดบอดทำได้ไม่ดี


ตารางที่ 4.8 ผลของอุณหภูมิของสารละลายต่ออุณหภูมิสูงสุด และความดันสูงสุดของค่าวิเทชัน

| อุณหภูมิสารละลาย, T_0 ($^{\circ}\text{C}$) | อุณหภูมิสูงสุดในทางทฤษฎีที่เกิดจากค่าวิเทชัน, T_{\max} ($^{\circ}\text{C}$) | ความดันสูงสุดในทางทฤษฎีของค่าวิเทชัน(kPa) |
|--|---|---|
| 32 | 2143 | 121 |
| 33 | 2023 | 101 |
| 34 | 1925 | 86 |


หมายเหตุ อุณหภูมิสูงสุด และความดันสูงสุดในตารางที่ 4.8 คำนวณได้จากสมการ (2.2) และ (2.5)

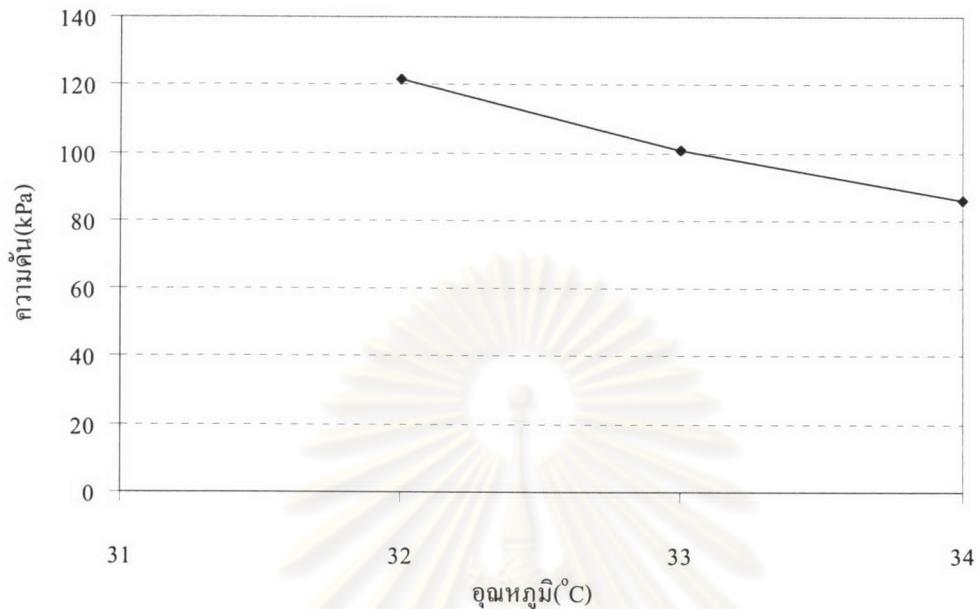

รูปที่ 4.19 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารละลายกับความดันสูงสุดของคาวิเทชั่น

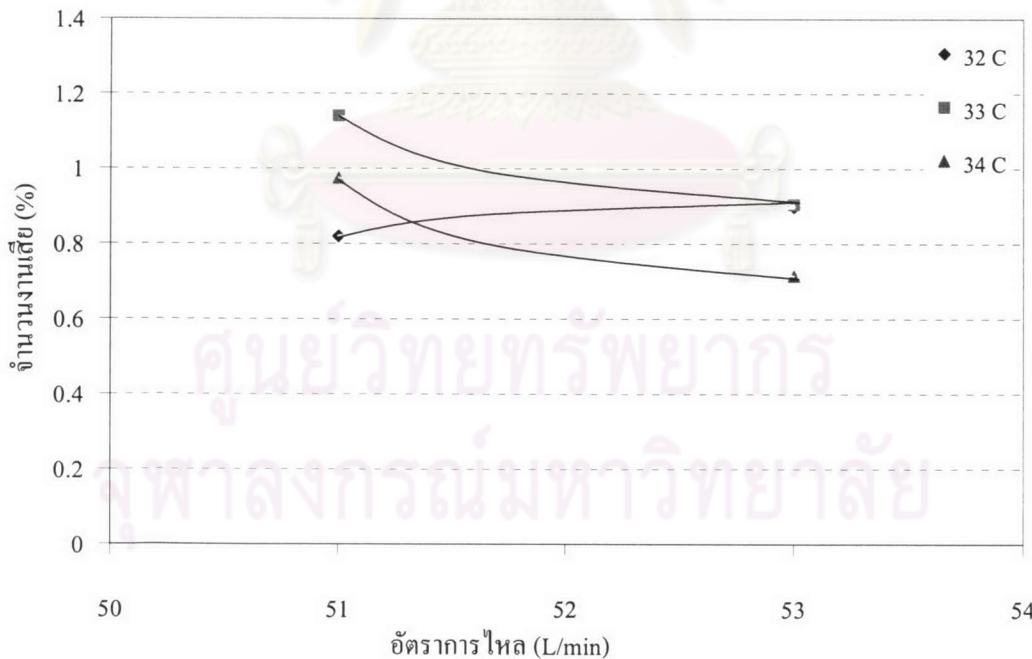

รูปที่ 4.20 ผลของอัตราการไหลดของสารละลายที่อุณหภูมิต่างๆ ต่อจำนวนงานเคลื่อนที่พบรอยแผล

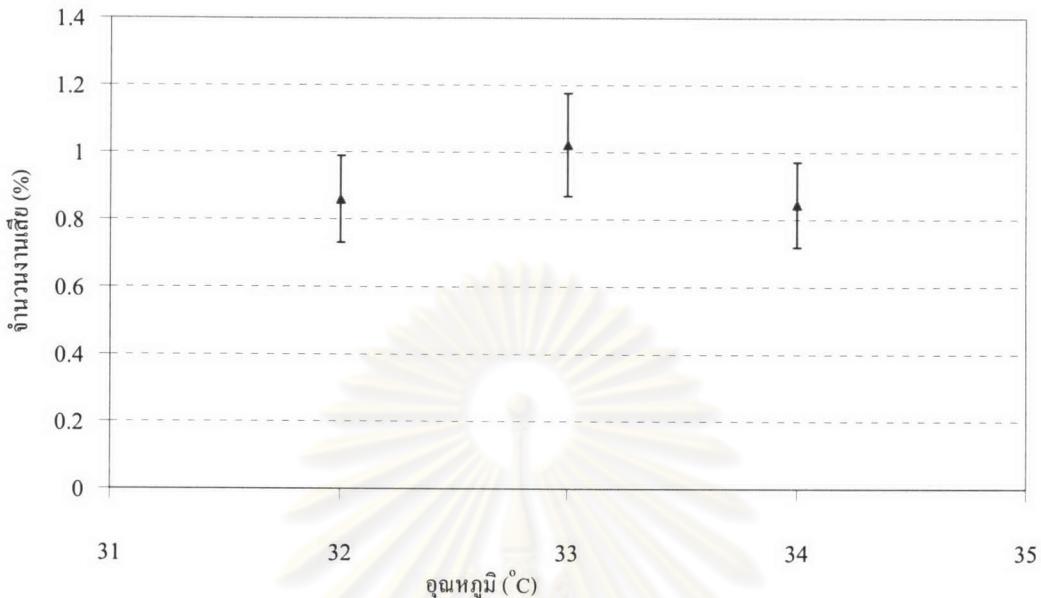

รูปที่ 4.21 ผลของอัตราการไหหวานของสารละลายในถังต่อจำนวนงานเสียที่พบรอยแพล

ส่วนผลของอัตราการไหหวานของสารละลายในถังมีผลกระทบต่อการเกิดรอยแพลงผิวรองนำanol กล่าวคือเมื่ออัตราการไหหวานของสารละลายมาก (53 L/min) พบว่าปริมาณงานเสียที่พบรอยแพลงผิวรองนำanol มีจำนวนน้อยกว่าเมื่ออัตราการไหลด์ที่ต่ำ (51 L/min) โดยจากรูปที่ 4.20 จะเห็นว่าที่อุณหภูมิของสารละลายทั้ง 2 ช่วง คือ 33 °C และ 34 °C จำนวนงานเสียมีปริมาณลดลงเมื่อสารละลายในถังมีอัตราการไหลดเพิ่มขึ้นจาก 51 L/min เป็น 53 L/min โดยที่อุณหภูมิ 33 °C จำนวนงานเสียลดลง 21 % เมื่อเทียบกับอัตราการไหลด 51 L/min และที่อุณหภูมิ 34 °C จำนวนงานเสียลดลง 26 % เมื่อเทียบกับอัตราการไหลด 51 L/min หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่าจำนวนงานเสียลดลงประมาณ 17 % เมื่ออัตราการไหลดของสารละลายเพิ่มขึ้นจาก 51 L/min เป็น 53 L/min ดังแสดงในรูปที่ 4.21 เนื่องจาก เมื่ออัตราการไหลดของสารละลายเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดึงอนุภาค และสิ่งสกปรกออกจากผิวของร่องนำanol ได้ดีกว่า อนุภาคดังกล่าวจึงไปกระแทกผิวน้ำของร่องนำanol ได้น้อยลง (16)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองเชิงแฟกทอรี 2 ตัวแปร(อุณหภูมิ และอัตราการไหลด) ในการทดลองชุดนี้ ดังตารางที่ 4.9 พิจารณาค่า MS_A , MS_B และ MS_{AB} เทียบกับ MS_E เพื่อเป็นการทดสอบความมีนัยสำคัญของอิทธิของปัจจัยหลักและอันตรกิริยา (ปัจจัยร่วม) ถ้ามีความแตกต่างกันเนื่องจากอุณหภูมิ (ปัจจัย A) MS_A จะมีค่ามากกว่า MS_E และในทำนองเดียวกับผลของอัตราการไหลด และผลของอันตรกิริยา (MS_B และ MS_{AB} ตามลำดับ) ถ้ามีอิทธิผลต่อการเกิดรอยแพลงผิวของร่องนำ

บล็อกอย่างมีนัยสำคัญ ค่า MS_B และ MS_{AB} จะมีค่ามากกว่า MS_E โดยจากการทดลองนี้พบว่าผลของอัตราการไหล (MS_B) มีค่ามากกว่า MS_E แสดงว่าอัตราการไหลมีอิทธิพล หรือผลต่อการเกิดรอยแผลบนผิวของร่องน้ำบล็อกอย่างมีนัยสำคัญ (9)

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเกิดรอยแผลบนผิวของร่องน้ำบล็อก

| Source of variation | Degree of freedom(DF) | Sum of squares (SS) | Mean squares (MS) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Block | 1 | 0.0494 | 0.0494 |
| Temperature(A) | 2 | 0.0775 | 0.0387 |
| Flow rate(B) | 1 | 0.0574 | 0.0574 |
| Interaction | 2 | 0.0722 | 0.0359 |
| Error(E) | 5 | 0.284 | 0.0568 |
| Total | 11 | 0.540 | |

นอกจากนี้สำหรับกรณีของปัจจัยร่วมระหว่าง อุณหภูมิ กับอัตราการไหลของสารละลายในถังต่อการเกิดรอยแผลบนผิวของร่องน้ำบล็อกปืนหรืออันตรกิริยา จากรูปที่ 4.17 จะเห็นว่าเส้นกราฟของงานเสียงเนื่องจากอัตราการไหลต่างกันที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 °C – 34 °C ตัดกันที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ และจากรูปที่ 4.20 เส้นกราฟของงานเสียงเนื่องจากอุณหภูมิที่อัตราการไหล 51 L/min และ 53 L/min ตัดกันที่ช่วงอัตราการไหล ต่ำ แสดงว่าปัจจัยทั้งสองมีอิทธิพลหรือมีผลกระทำซึ่งกันและกันในการก่อให้เกิดรอยแผลบนผิวของร่องน้ำบล็อก