

รายการอ้างอิง

1. Lee, Eung Suk and Lee, Hyung Seok. A study on torque measurement by excitation coil current in eddy current dynamometer. Proceeding of the Second International Symposium on Instrumentation Science and Technology (2002): 4/669 – 4/675.
2. Gebauer W and Wrichter M. Computer for measuring of torque applied to the car engine dynamometers. Siemens-Z 45 (October1971): 719.
3. Dombrowski, Kurt; Mattheis, Paul and Scharstein, Egbert. DC Machine torque calculator dynamometer system. Siemens Power Engineering 5 (September - October1983): 252-254.
4. T. G. Beckwith and N. Lewis Buck. Mechanical Measurement. Pittsburgh: Addison – Wesley Publishing Company,(n.d).
5. Robert C. Juvinal and Kurt M. Marshek. Fundamental of Machine Component Design. 3rd ed. Michigan: John Wiley & Sons, 2000.
6. ชีรบุลย์ หล่อวิเชียรรุ่ง, นคร ภาคดีชาติ และ ชัยวัฒน์ ลิ้มพrajitrawi. ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 ด้วยโปรแกรมภาษาซี. กรุงเทพมหานคร: อินโนเวตีฟ เอ็กเพรส เมนต์,(ม.ป.ท.)
7. ชีรวัฒน์ ประกอบผล. การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี. กรุงเทพมหานคร: สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),2545.
8. ชีรวัฒน์ ประกอบผล. การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์. กรุงเทพมหานคร: สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),2540.
9. อุดม จีนประดับ. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2541.
10. ทีมงาน อีทีที. คู่มือการใช้งาน CP-SPI/RD2 V1 /V2/V3. กรุงเทพมหานคร: อีทีที,2545.
11. ศุภชัย บุศราทิ. คู่มือภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 พร้อมโปรแกรมภาษาซี. กรุงเทพมหานคร: อีทีที,2543.



ภาควิชานวัตกรรม

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

โปรแกรมคำนวณแรงบิดและกำลังงานประกอบคำอธิบาย

```
#include<reg51.h>          //ประกาศให้คุณไม่เหลือรู้จักก็สามารถใช้ควบคุมที่นี่ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS 51
#include<stdio.h>           //ประกาศเพื่อใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการสื่อสารพอร์ตต่อภายนอก
#define pi 3.1415926         //กำหนดให้ pi แทนค่าเลข 3.1415926

sbit e=P3^6;                //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ e แทนการเข้าถึงพอร์ต 3 บิต 6(P3.6)ของ AT89S8252
sbit rs=P3^7;               //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ rs แทนการเข้าถึงพอร์ต 3 บิต 7(P3.7)ของ AT89S8252
sbit zero=P3^3;             //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ zero แทนการเข้าถึงพอร์ต 3 บิต 3(P3.3)ของ AT89S8252
sbit mode=P3^2;             //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ mode แทนการเข้าถึงพอร์ต 3 บิต 2(P3.2)ของ AT89S8252
unsigned int tick,show,speed; //เป็นการประกาศตัวแปร tick,show,speed ให้เป็นตัวแปรแบบ unsigned int โดยตัวแปร tick จะใช้ในโปรแกรมตอบสนองการอินเทอร์พ์ ตัวแปร show เป็นตัวแปรที่ใช้ในการแสดงผล ตัวแปร speed สำหรับใช้แสดงผลค่าความเร็วรอบ
sbit gray0=P2^0;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray0 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 0(P2.0)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray0 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกที่บีททางในสุดของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray1=P2^1;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray1 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 1(P2.1)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray1 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 2 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray2=P2^2;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray2 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 2(P2.2)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray2 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 3 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray3=P2^3;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray3 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 3(P2.3)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray3 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 4 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray4=P2^4;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray4 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 4(P2.4)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray4 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 5 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray5=P2^5;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray5 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 5(P2.5)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray5 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 6 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray6=P2^6;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray6 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 6(P2.6)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray6 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 7 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray7=P2^7;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray7 แทนการเข้าถึงพอร์ต 2 บิต 7(P2.7)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray7 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 8 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray8=P1^7;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray8 แทนการเข้าถึงพอร์ต 1 บิต 7(P1.7)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray8 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับ สถานะโลจิกบีทที่ 9 ของตัวเข้ารหัส gray code
sbit gray9=P1^6;            //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ gray9 แทนการเข้าถึงพอร์ต 1 บิต 6(P1.6)ของ AT89S8252 ค่าในตัวแปร gray9 จะเป็น 1 หรือ 0 ขึ้นกับสถานะโลจิกที่บีททางในสุดของตัวเข้ารหัส gray code

bit binary0;                //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary0 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary0 จะใช้แทนค่าโลจิก 1 หรือ 0 ที่บีททางในสุดของรหัสฐานสอง
```

```

bit binary1;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary1 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 2 ของรหัสฐานสอง
bit binary2;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary2 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 3 ของรหัสฐานสอง
bit binary3;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary3 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 4 ของรหัสฐานสอง

bit binary4;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary4 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 5 ของรหัสฐานสอง
bit binary5;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary5 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 6 ของรหัสฐานสอง
bit binary6;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary6 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 7 ของรหัสฐานสอง
bit binary7;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary7 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 8 ของรหัสฐานสอง
bit binary8;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary8 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ในบิทที่ 9 ของรหัสฐานสอง
bit binary9;           //กำหนดให้ตัวแปรชื่อ binary9 เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต โดย binary1 จะใช้แทนค่าລອຈິກ 1 หรือ
0 ที่บีทวงนอกสุดของรหัสฐานสอง

void delay(int tik)    //ฟังก์ชันหน่วงเวลา ทำได้โดยใช้คำสั่ง for ข้ออน for โดยการรับค่าจากพารามิเตอร์ tik เข้ามาเพื่อ
{                      //เทียบกับตัวแปรในการวนลูป ระหว่างเวลาในการหน่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับค่าตัวแปร tik ที่ส่งผ่านไป
    int i,j;           //ให้กับฟังก์ชันและจำนวนรอบของตัวแปร j ในการวนลูป
    for(i=0;i<tik;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
}

void lcd_command(unsigned char com) //ฟังก์ชันเพื่อใช้ส่งคำสั่งให้กับโมดูล LCD
{
    rs=0;              //กำหนดให้ข้อมูลที่ขา D0-D7 ของ LCD เป็นข้อมูลคำสั่ง
    e=1;               //เตรียมสร้างสัญญาณพัลส์ขอบขั้ลป้อนที่ขา E
    P0=com;            //ส่งข้อมูลคำสั่งออกไปที่ขา D0-D7
    delay(5);          //หน่วงเวลาเพื่อให้โมดูล LCD ประมวลผล
    e=0;               //ป้อนสัญญาณพัลส์เรียบร้อย
    delay(5);          //หน่วงเวลาเพื่อให้โมดูล LCD ประมวลผล
}

void lcd_text(unsigned char text) //ฟังก์ชันเพื่อใช้ส่งข้อความแสดงผลให้โมดูล LCD
{
    rs=1;              //กำหนดให้ข้อมูลที่ขา D0-D7 ของ LCD เป็นข้อมูลแสดงผล
    e=1;               //เตรียมสร้างสัญญาณพัลส์ขอบขั้ลป้อนที่ขา E
}

```

```

P0=text;           //ส่งข้อมูลแสดงผลออกไปที่ขา D0-D7
delay(5);         //หน่วงเวลาเพื่อให้โมดูล LCD ประมวลผล
e=0;              //ป้อนสัญญาณพัลส์เรียบร้อย
delay(5);         //หน่วงเวลาเพื่อให้โมดูล LCD ประมวลผล
}

void lcd_init()          //ฟังก์ชันกำหนดการทำงานเริ่มต้นให้กับโมดูล LCD
{
delay(500);
lcd_command(0x38);      //ส่งค่า 0x38 ผ่านฟังก์ชัน lcd_command เพื่อกำหนดให้โมดูล LCD แสดงผล 2
                        //บรรทัด ความละเอียด 5x7 จุด โดยติดต่อในแบบ 8 บิต
lcd_command(0x0C);      //ส่งค่า 0x0C ผ่านฟังก์ชัน lcd_command เพื่อกำหนดให้เปิดหน้าจอแสดงผล โดยไม่
                        //แสดง เครื่องหมาย
lcd_command(0x01);      //ส่งค่า 0x01 ผ่านฟังก์ชัน lcd_command เพื่อสั่งให้ลบข้อความบนหน้าจอแสดงใน
}
                        //ขณะนี้ให้หมด

float power(float x,float y) //ฟังก์ชันหาค่าผลลัพธ์ของการยกกำลัง x,y
{
    float i,pow;          //กำหนดให้ตัวแปร i เป็นตัวแปรในการตรวจสอบเงื่อนไข ตัวแปร pow แทนค่าผลลัพธ์จากการ
    if(y>0)               //ยกกำลัง x,y
    {
        //ตรวจสอบเงื่อนไข y>0 ถ้าใช่ จะคำนวนหาผลลัพธ์ของ x ยกกำลัง y ถ้าไม่ใช่ ผลลัพธ์จากการ
        //ยกกำลังเท่ากับ 1
        pow=1;              //กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร pow เท่ากับ 1
        for(i=0;i<y;i++)    //กำหนดให้ทำงานแบบวนรอบด้วยการคูณค่า x เข้ากับตัวแปร pow เป็นจำนวน y ครั้ง
        {
            pow*=x;          //คูณค่า pow ด้วยค่า x แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ pow
        }
    }
    else{                  //ถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ ให้ผลลัพธ์จากการยกกำลังเท่ากับ 1
        pow=1;              //กำหนดค่าให้ตัวแปร pow เท่ากับ 1
    }
    return(pow);           //ส่งค่าของ pow ออกไปเป็นค่าผลลัพธ์
}

void main(void)          //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
{
    unsigned char x1,x2,x3,x4,count; //กำหนดให้ตัวแปร x1,x2,x3,x4 เป็นตัวแปรที่ใช้ในการแสดงผลตัวเลข
    ,ตัวแปร count แทนค่าความเร็วรอบต่อเวลา 5 วินาที
}

```

```

float angle,decimal,buffer ,rad,torque,kumlung,r,k,x; //กำหนดให้ตัวแปร angle แทนค่ามุมหมุนของรอก, ตัวแปร
//decimal ใช้เก็บค่าตำแหน่งของรอกในรูปเลขฐานสิบ, ตัวแปร
//buffer เก็บค่าตำแหน่งเริ่มต้นของรอกในรูปเลขฐานสิบ, ตัวแปร rad แทน
//ค่าความเร็วรอบในหน่วย rad/s , torque แทนค่าแรงบิด , ตัวแปร
//kumlung แทนค่ากำลังงาน, ตัวแปร r คือ รัศมีของรอก, ตัวแปร k คือ ค่า
//ความแข็งตึงสปริง, ตัวแปร x คือ ระยะยืดสปริงที่สัมพันธ์กับมุมหมุนรอก
count=0;
angle=0;
decimal=0;
buffer=0;
show=0;
rad=0;
torque=0;
kumlung=0;

TMOD=0x61; //กำหนดค่า 0x61 ให้กับรีจิสเตอร์ TMOD เพื่อตั้งค่าไทเมอร์ 0 ทำงานเป็นตัวจับเวลาในโหมด
//และตั้งค่าไทเมอร์ 1 ทำงานเป็นตัวนับในโหมด 2
TH0=0xF9; //ตั้งค่าการนับเริ่มต้นให้กับรีจิสเตอร์ TH0 เท่ากับ 0xF9
TL0=0xFF; //ตั้งค่าการนับเริ่มต้นให้กับรีจิสเตอร์ TL0 เท่ากับ 0xFF
TL1=0x00; //ตั้งค่าการนับเริ่มต้นให้กับรีจิสเตอร์ TL1 เท่ากับ 0x00
TR0=1; //ให้ไทเมอร์ 0 เริ่มต้นทำงาน
TR1=1; //ให้ไทเมอร์ 1 เริ่มต้นทำงาน
IE=0x82; //กำหนดค่า 0x82 ให้กับรีจิสเตอร์ IE เพื่อให้อินเทอร์พธ์จากไทเมอร์ 0 ได้

lcd_init(); //เรียกใช้ฟังก์ชัน lcd_init เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโมดูล LCD

while(1)
{
    binary0=gray0; //เริ่มการแปลงจากราชสีเป็นรหัสฐานสองโดยการแทนค่า gray0 ลงใน binary0
    if(gray1==1) //ถ้า gray1 เท่ากับ 1 ค่าใน binary1 จะตรงข้ามกับค่า binary0
        binary1= ~binary0;
    else //ถ้า gray1 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary1 จะเหมือนกับค่าใน binary0
        binary1=binary0;
    if(gray2==1) //ถ้า gray2 เท่ากับ 1 ค่าใน binary2 จะตรงข้ามกับค่า binary1
        binary2= ~binary1;
    else //ถ้า gray2 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary2 จะเหมือนกับค่าใน binary1
        binary2=binary1;
    if(gray3==1) //ถ้า gray3 เท่ากับ 1 ค่าใน binary3 จะตรงข้ามกับค่า binary2

```

```

binary3= ~binary2;
else                                //ถ้า gray3 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary3 จะเหมือนกับค่าใน binary2
    binary3=binary2;
if(gray4==1)                         //ถ้า gray4 เท่ากับ 1 ค่าใน binary4 จะตรงข้ามกับค่า binary3
    binary4= ~binary3;
else                                //ถ้า gray4 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary4 จะเหมือนกับค่าใน binary3
    binary4=binary3;

if(gray5==1)                         //ถ้า gray5 เท่ากับ 1 ค่าใน binary5 จะตรงข้ามกับค่า binary4
    binary5= ~binary4;
else                                //ถ้า gray5 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary5 จะเหมือนกับค่าใน binary4
    binary5=binary4;
if(gray6==1)                         //ถ้า gray6 เท่ากับ 1 ค่าใน binary6 จะตรงข้ามกับค่า binary5
    binary6= ~binary5;
else                                //ถ้า gray6 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary6 จะเหมือนกับค่าใน binary5
    binary6=binary5;
if(gray7==1)                         //ถ้า gray7 เท่ากับ 1 ค่าใน binary7 จะตรงข้ามกับค่า binary6
    binary7= ~binary6;
else                                //ถ้า gray7 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary7 จะเหมือนกับค่าใน binary6
    binary7=binary6;
if(gray8==1)                         //ถ้า gray8 เท่ากับ 1 ค่าใน binary8 จะตรงข้ามกับค่า binary7
    binary8= ~binary7;
else                                //ถ้า gray8 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary8 จะเหมือนกับค่าใน binary7
    binary8=binary7;
if(gray9==1)                         //ถ้า gray9 เท่ากับ 1 ค่าใน binary9 จะตรงข้ามกับค่า binary8
    binary9= ~binary8;
else                                //ถ้า gray9 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน binary9 จะเหมือนกับค่าใน binary8
    binary9=binary8;

decimal=0;                            //กำหนดค่าเริ่มต้นให้ decimal เท่ากับ 0

if(binary9==1)                      //ทำการแปลงจากรหัสฐานสองเป็นเลขฐานสิบ โดยเริ่มนับที่ binary9 ถ้ามีค่าเท่ากับ
decimal+=power(2,0);                1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 0 ให้กับตัวแปร decimal
else                                //ถ้า binary9 ไม่เท่ากับ 1 จะไม่มีการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร decimal
decimal+=0;

if(binary8==1)                      //ถ้า binary8 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 1 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,1);

```

```

else          //ถ้า binary8 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary7==1)      //ถ้า binary7 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 2 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,2);
else          //ถ้า binary7 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary6==1)      //ถ้า binary6 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 3 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,3);
else          //ถ้า binary6 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary5==1)      //ถ้า binary5 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 4 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,4);
else          //ถ้า binary5 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary4==1)      //ถ้า binary4 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 5 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,5);
else          //ถ้า binary4 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary3==1)      //ถ้า binary3 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 6 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,6);
else          //ถ้า binary3 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary2==1)      //ถ้า binary2 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 7 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,7);
else          //ถ้า binary2 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary1==1)      //ถ้า binary1 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 8 ให้กับ decimal
decimal+=power(2,8);
else          //ถ้า binary1 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(binary0==1)      //ถ้า binary0 เท่ากับ 1 จะเพิ่มค่า 2 ยกกำลัง 9 ให้กับ decimal

```

```

decimal+=power(2,9);
else                                //ถ้า binary0 ไม่เท่ากับ 1 ค่าใน decimal ยังคงเท่าเดิม
decimal+=0;

if(zero==0)                         //ตรวจสอบเงื่อนไข zero เท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่ามีการกดสวิตช์
{
buffer=decimal;                     //เชดคูนย์โปรแกรมก็จะแทนค่าในตัวแปร decimal ลงในตัวแปร buffer
}                                     //ตั้งนั้น buffer จะเก็บค่าที่บวกถึงตำแหน่งของงานเข้ารหัสในขณะที่มี
                                      //การกดสวิตช์ไว้

if(decimal>buffer)                  //ตรวจสอบเงื่อนไข decimal มากกว่า buffer หรือไม่ ถ้าใช่ หมุน
angle=((decimal-buffer)*0.351);      //หมุนของรอกเท่ากับ decimal ลบด้วย buffer แล้วนำมานاقูณด้วย
else                                //0.351 ถ้าไม่ใช่ หมุนหมุนของรอกเท่ากับ buffer ลบด้วย decimal
angle=((buffer-decimal)*0.351);      //แล้วนำมานاقูณด้วย 0.351

if(tick>=895)                       //ตรวจสอบเงื่อนไข tick >= 895 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าเกิดการอินเทอร์พท์
{
TR1=0;                             //ครบ 895 ครั้ง หรือจับเวลาครบ 1 วินาทีแล้ว
//ปิดไทรเมอร์ 1 ให้หยุดการนับสัญญาณพลัสด
tick=0;                            //ตั้งค่าให้กับตัวแปรตรวจสอบเงื่อนไข tick เท่ากับ 0
count=TL1;                          //แทนค่าใน TL1 ลงในตัวแปร count
TL1=0x00;                          //รีเซ็ตค่า TL1 เท่ากับ 0x00
TR1=1;                            //เปิดไทรเมอร์1 เพื่อเริ่มต้นการนับใหม่
}

r=0.115;                           //กำหนดให้ตัวแปร r (รัศมีรอก)เท่ากับ 0.115 เมตร
k=4859 ;                           //กำหนดให้ตัวแปร k(ค่าคงที่สปริง) เท่ากับ 4859 N/mm
rad=count*0.25*pi;                //คำนวนหาความเร็วรอบเชิงมุมจากจำนวนพลัสดที่นับได้
x=angle*pi/180*r*1000;            //คำนวนหาระยะดีสตูร์ใจจากมุมหมุนของรอก
torque=((k*x/1000)+113.796)*r;   //คำนวนหาค่าแรงบิดจากตัวแปร x,r,k
kumlung=rad*torque;               //คำนวนหาค่ากำลังจากตัวแปร rad,torque
speed=count*7.5;                  //คำนวนความเร็วรอบในหน่วย รอบ/นาที โดยนำ count คูณกับ 7.5
                                      //แล้วนำค่าเก็บไว้ใน speed

if(mode==1)                         //ตรวจสอบเงื่อนไข mode เท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าได้กดสวิตช์เพื่อ
{
x1=(speed/1000)|0x30;             //เลือกให้แสดงผล ค่าความเร็วรอบ และมุมหมุนของรอก ถ้าไม่ใช่ แสดงว่า
                                      //เลือกให้แสดงผล แรงบิดและกำลังงาน
                                      //เอาตัวเลขหลักพันในตัวแปร speed เก็บไว้ที่ x1
}

```

```

x2=((speed%1000)/100)|0x30;           //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກຮ້ອຍໃນຕັ້ງແປຣ speed ເກີບໄວ້ທີ່ x2
x3=((speed%1000)%100)/10)|0x30;       //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກສີບໃນຕັ້ງແປຣ speed ເກີບໄວ້ທີ່ x3
x4=((speed%1000)%100)%10)|0x30;       //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກໜ່ວຍໃນຕັ້ງແປຣ speed ເກີບໄວ້ທີ່ x4

lcd_command(0x81);                     //ກຳທັນດໄ້ LCD ເນື່ນແສດງຜົດທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດບນ
lcd_text('S');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'S' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດບນ
lcd_text('p');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'p' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່3 ບຽບທັດບນ
lcd_text('e');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'e' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່4 ບຽບທັດບນ
lcd_text('e');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'e' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່5 ບຽບທັດບນ
lcd_text('d');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'd' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່6 ບຽບທັດບນ
lcd_text(' ');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ '' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່7 ບຽບທັດບນ
lcd_text(' ');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ '' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່8 ບຽບທັດບນ
lcd_text(x1);                         //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x1 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່9 ບຽບທັດບນ
lcd_text(x2);                         //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x2 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່10 ບຽບທັດບນ
lcd_text(x3);                         //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x3 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່11 ບຽບທັດບນ
lcd_text(x4);                         //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x4 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່12 ບຽບທັດບນ
lcd_text(' ');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ '' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່13 ບຽບທັດບນ
lcd_text('R');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'R' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່14 ບຽບທັດບນ
lcd_text('P');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'P' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່15 ບຽບທັດບນ
lcd_text('M');                         //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'M' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່16 ບຽບທັດບນ

show=angle*10;                        //ນໍາຄໍາໃນ angle ອຸນກັບ 10 ແລ້ວເກີບໃນຕັ້ງແປຣ show ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
                                          //ແສດງ
                                          //ຜລິນໍ້ລັກທະນິຍມອີກ 1 ຕໍ່ແໜ່ງ
x1=(show/1000)|0x30;                  //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກພັນໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ່ x1
x2=((show%1000)/100)|0x30;            //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກຮ້ອຍໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ່ x2
x3=((show%1000)%100)/10)|0x30;        //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກສີບໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ່ x3
x4=((show%1000)%100)%10)|0x30;        //ເອາດວ່າເລີຂໍລັກໜ່ວຍໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ່ x4

lcd_command(0xC1);                   //ກຳທັນດໄ້ LCD ເນື່ນແສດງຜົດທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('A');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'A' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('n');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'n' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່3 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('g');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'g' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່4 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('l');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'l' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່5 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('e');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ 'e' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່6 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(' ');                        //ສັງຕັ້ງອັກນໍາ '' ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່7 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x1);                        //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x1 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່8 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x2);                        //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x2 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່9 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x3);                        //ສັງຄໍາຕັ້ງເລີຂໍໃນ x3 ໄປແສດງທີ່ຕໍ່ແໜ່ງທີ່10 ບຽບທັດລ່າງ

```

```

lcd_text('.');
lcd_text(x4);
lcd_text(' ');
lcd_text('D');
lcd_text('E');
lcd_text('G');

}

else
{
    show=torque*100;

    x1=(show/1000)|0x30;           //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่11 บรรทัดล่าง
    x2=((show%1000)/100)|0x30;    //ส่งค่าตัวเลขใน x4 ไปแสดงที่ตำแหน่งที่12 บรรทัดล่าง
    x3=(((show%1000)%100)/10)|0x30; //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่13 บรรทัดล่าง
    x4=((((show%1000)%100)%10)|0x30; //ส่งตัวอักษร ' D' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่14 บรรทัดล่าง
                                         //ส่งตัวอักษร ' E' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่15 บรรทัดล่าง
                                         //ส่งตัวอักษร ' G' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่16 บรรทัดล่าง

    lcd_command(0x80);           //กำหนดให้ LCD เริ่มแสดงผลที่ตำแหน่งแรก บรรทัดบน
    lcd_text('T');               //ส่งตัวอักษร 'T' ไปแสดงที่ตำแหน่งแรก บรรทัดบน
    lcd_text('o');               //ส่งตัวอักษร 'o' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่2 บรรทัดบน
    lcd_text('r');               //ส่งตัวอักษร 'r' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่3 บรรทัดบน
    lcd_text('q');               //ส่งตัวอักษร 'q' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่4 บรรทัดบน
    lcd_text('u');               //ส่งตัวอักษร 'b' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่5 บรรทัดบน
    lcd_text('e');               //ส่งตัวอักษร 'e' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่6 บรรทัดบน
    lcd_text(' ');               //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่7 บรรทัดบน
    lcd_text(x1);                //ส่งค่าตัวเลขใน x1 ไปแสดงที่ตำแหน่งที่8 บรรทัดบน
    lcd_text(x2);                //ส่งค่าตัวเลขใน x2 ไปแสดงที่ตำแหน่งที่9 บรรทัดบน
    lcd_text(' ');               //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่10 บรรทัดบน
    lcd_text(x3);                //ส่งค่าตัวเลขใน x3 ไปแสดงที่ตำแหน่งที่11 บรรทัดบน
    lcd_text(x4);                //ส่งค่าตัวเลขใน x4 ไปแสดงที่ตำแหน่งที่12 บรรทัดบน
    lcd_text(' ');               //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่13 บรรทัดบน
    lcd_text('N');               //ส่งตัวอักษร 'N' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่14 บรรทัดบน
    lcd_text(' ');               //ส่งตัวอักษร ' ' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่15 บรรทัดบน
    lcd_text('M');               //ส่งตัวอักษร 'M' ไปแสดงที่ตำแหน่งที่16 บรรทัดบน

    show=kumlung;
    x1=(show/1000)|0x30;         //แทนค่าในตัวแปร kumlung ลงในตัวแปร show
    x2=((show%1000)/100)|0x30;   //เข้าตัวเลขหลักพันในตัวแปร show เก็บไว้ที่ x1
                                    //เข้าตัวเลขหลักร้อยในตัวแปร show เก็บไว้ที่ x2
}

```

```

x3=(((show%1000)%100)/10)|0x30; //ເຂົາຕົວເລີກສີບໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ x3
x4=(((show%1000)%100)%10)|0x30; //ເຂົາຕົວເລີກໜ່າຍໃນຕັ້ງແປຣ show ເກີບໄວ້ທີ x4

lcd_command(0xC1); //ກຳນົດໃຫ້ LCD ເນື່ອແສດງຜລທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('P'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'P' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່2 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('o'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'o' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່3 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('w'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'w' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່4 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('e'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'e' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່5 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('r'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'r' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່6 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(' '); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ ' ' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່7 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x1); //ສັງຄ່າຕົວເລີກໃນ x1 ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່8 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x2); //ສັງຄ່າຕົວເລີກໃນ x2 ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່9 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x3); //ສັງຄ່າຕົວເລີກໃນ x3 ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່10 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(x4); //ສັງຄ່າຕົວເລີກໃນ x4 ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່11 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text(' '); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ ' ' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່12 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('W'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'W' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່13 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('A'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'A' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່14 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('T'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'T' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່15 ບຽບທັດລ່າງ
lcd_text('T'); //ສັງຕົວອັກຂະໜາດ 'T' ໄປແສດງທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່16 ບຽບທັດລ່າງ
}

}

void timer0_service() interrupt 1 //ໂປຣແກຣມຕອບສູນອາກການອິນເທຸອຣິປັດຂອງໄທເມອຣ 1
{
    tick=tick+1; //ເພີ່ມຄ່າການນັບຮອບໂຄເວອຣິໂພລາ ຂຶ້ນ 1 ໂດຍເພີ່ມຄ່າ tick ຂຶ້ນໜຶ່ງຄ່າ
    TH0=0xF9; //ຮັບຄ່າເລີກຕົວທີ່ຕັ້ງກັນຕົ້ນໃຫ້ຕັ້ງຈັບເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວງເວລາການນັບເປັນ 1 ມີລືລົງນາທີ່
    TL0=0xFF;
}


```

ภาคผนวก ๖



แบบรายละเอียดรอคแลสสปริง




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

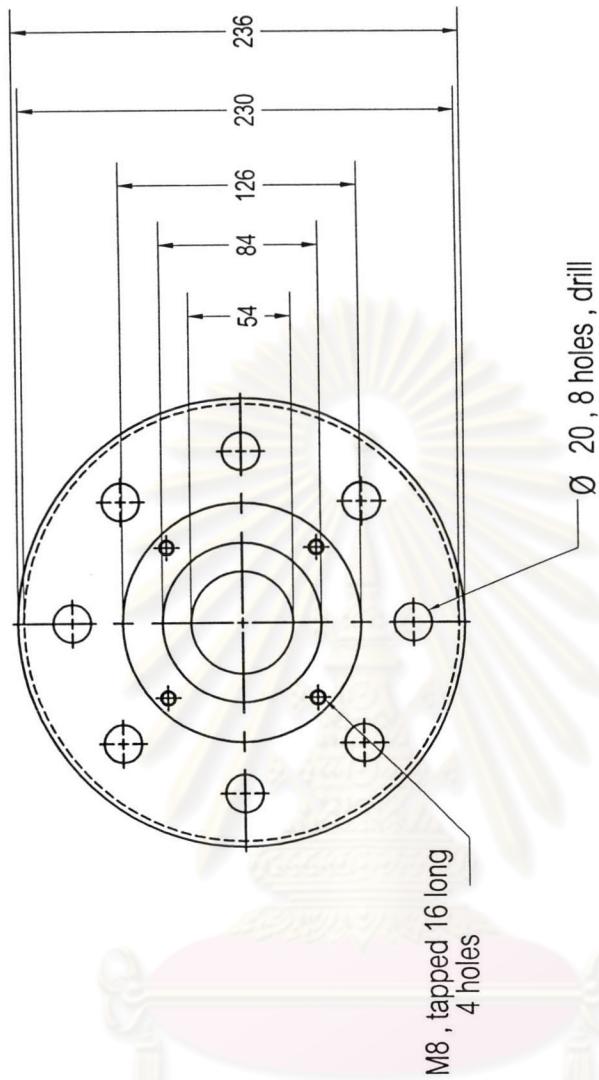

ក្រុក

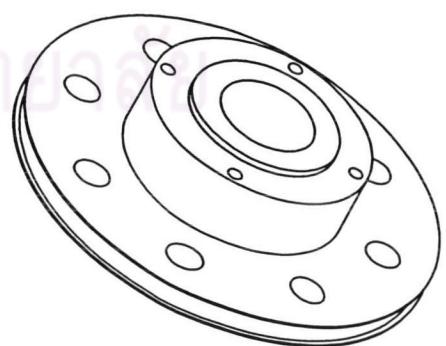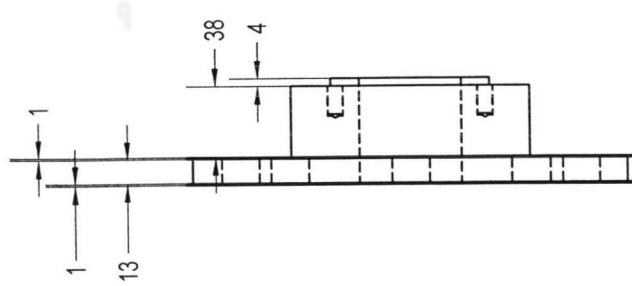

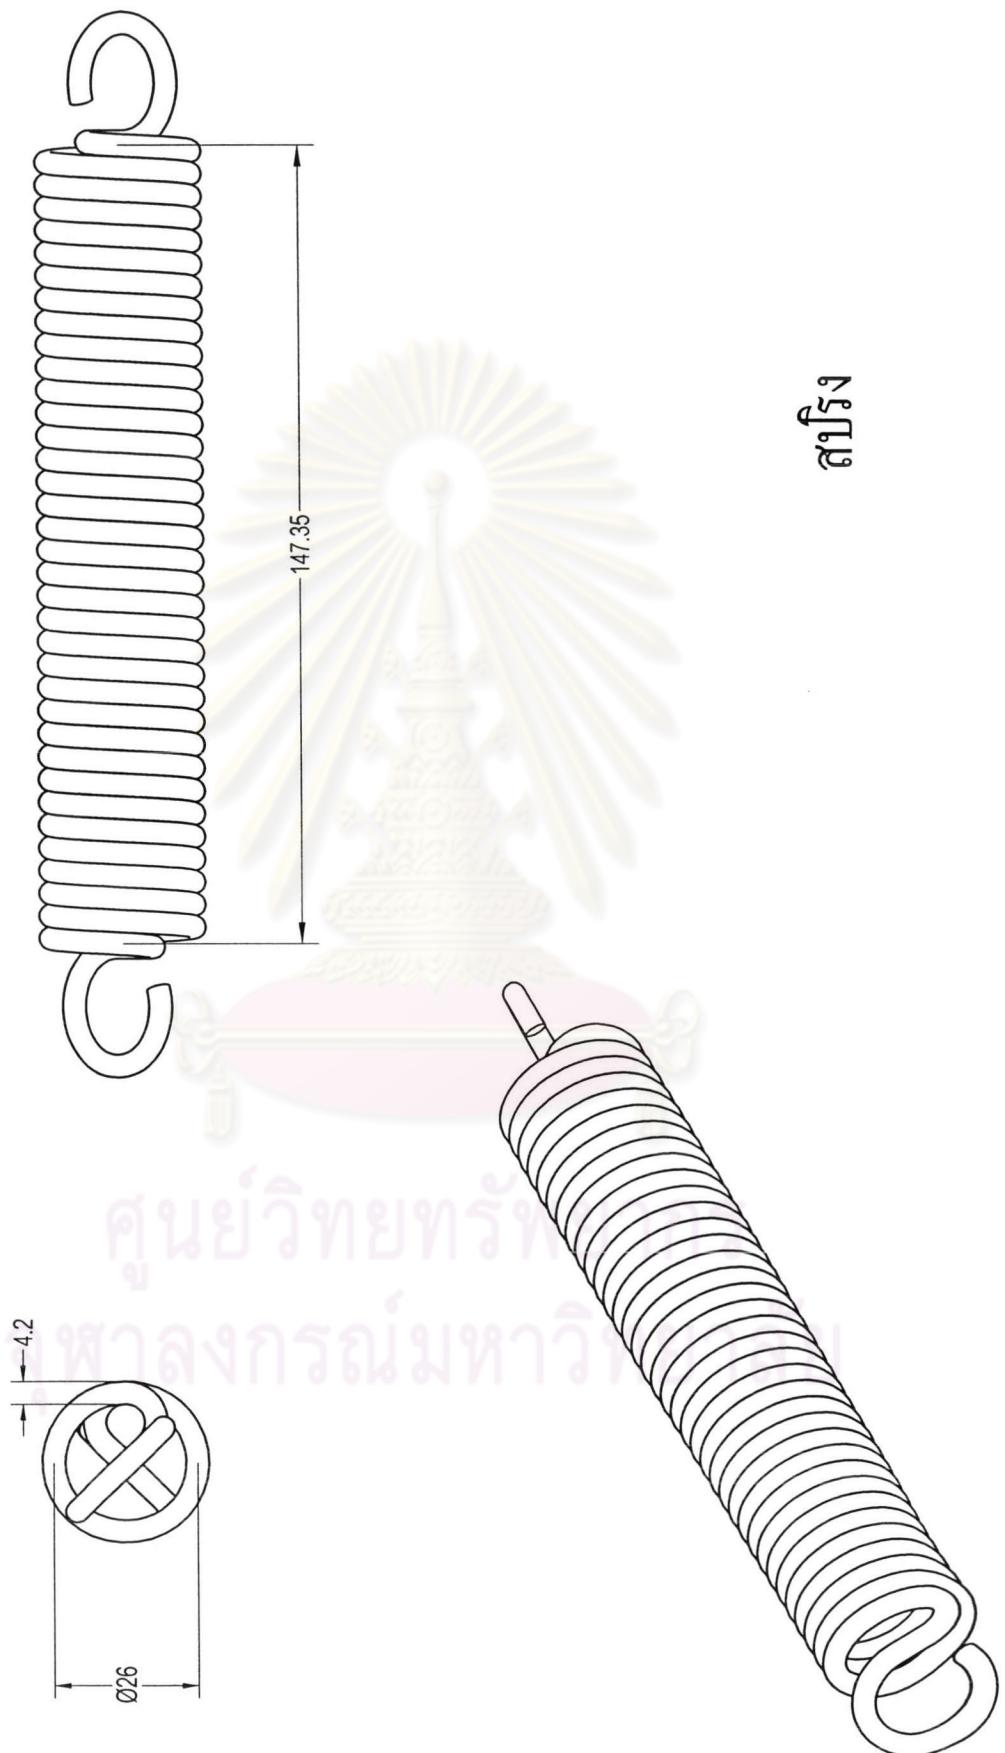


ภาคผนวก ค

แบบรายละเอียดตัวเข้ารหัส



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

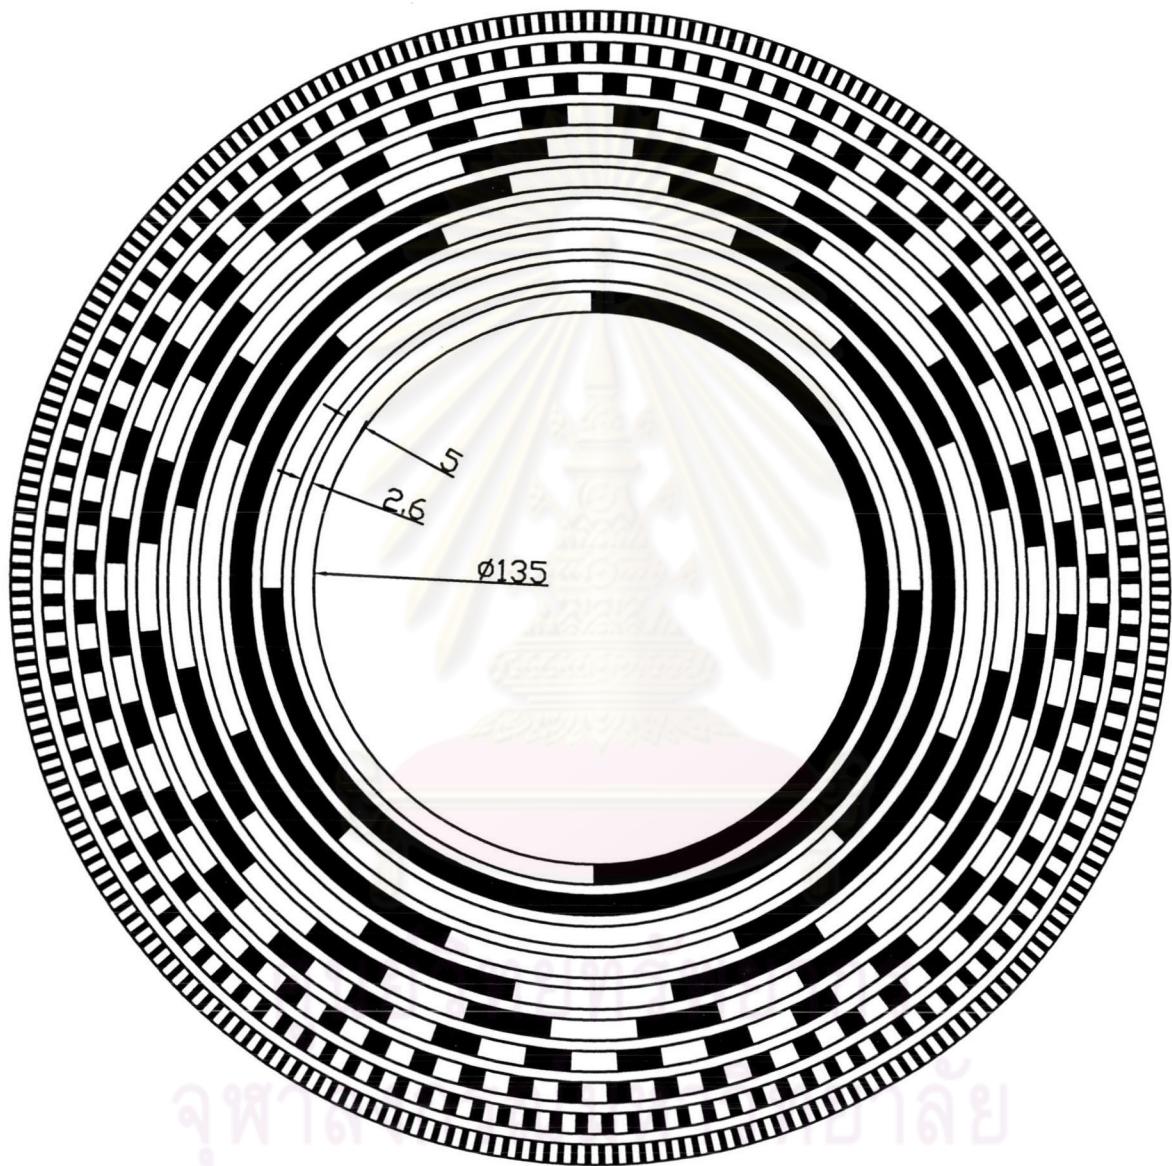

รหัสเกรดความละเอียด 10 บิท

ภาคผนวก ง

รายละเอียดของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

- CPU เบอร์ AT89S8252
- XTAL 18.432 MHz
- ROM 8 Kbyte Internal
- EEPROM 2 Kbyte
- มีคุณสมบัติ RS232
- มีชุด Power Supply
- มีชุด ISP Download

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

คุณลักษณะของ CPU (AT89S8252)

- Compatible with MCS-51 TM Products
- 8 K of In-system Reprogrammable Downloadable Flash Memory
 - SPI Serial Interface for Program Downloading
 - Endurance : 1,000 Write/Erase Cycles
- 2 Kbytes EEPROM
 - Endurance : 100,000 Write/Erase Cycles
- 4.0 V to 6.0 V operating range
- Fully Static Operation : 0 Hz to 24 Hz
- Three-Level Program Memory Lock
- 256 x 8 Bit Internal Ram
- 32 Programmable I/O Line
- Nine Interrupt Sources
- Programmable UART Serial Channel
- SPI Serial Interface
- Low Power Idle and Power Down Modes
- Interrupt Recovery From Power Down
- Programmable Watchdog Timer
- Dual Data pointer
- Power Off Flag

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นาย วิศิษฐ์ วิพัฒน์เกษมสุข เกิดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2523 จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาช่างเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปีการศึกษา 2544 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาช่างเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2545

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย