

บทที่ 3


Plasma Burner และ Plasma Jet



3.1 หลักทั่ว ๆ ไปของ plasma burner

ถ้าแก๊สไหลมาในท่อจนแล้วว่ ณะที่เพิ่มอุณหภูมิของแก๊สให้สูงขึ้น จะทำให้โมเลกุลหรืออนุของแก๊สที่วิ่งอยู่ทั่ว ๆ ไปอย่างอิสระ กลับวิ่งเร็ว ยิ่งขึ้น ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของแก๊สให้สูงกว่า 6000 c แล้ว molecular bonds ส่วนใหญ่ของแก๊สจะหลุดแยกออกจากกัน จึงเกิดการวิ่งชนกันอย่างรุนแรงขึ้นระหว่างอนุต่าง ๆ ทำให้เกิด ionization ของแก๊สได้ การชนกันระหว่าง free electrons กับ positive ions และ neutral atoms จะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้น แก๊สที่มีอุณหภูมิสูงและมีลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า " plasma " กัยของ plasma นี้เป็นศูนย์เพราะมีจำนวนของ electrons และ positive ions จำนวนเท่ากัน

ในทางกลับกันถ้าทำให้แก๊สเกิด ionization โดยทำให้เกิด arc ขึ้นในแก๊ส ก็จะได้ plasma ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งมีประโยชน์กับงานด้านต่าง ๆ ที่ต้องใชความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ๆ วิธีนำเอา plasma ไปทำให้เป็นประโยชน์ได้คือ ทำให้เกิด arc ขึ้นระหว่าง electrodes ใน arc chamber ซึ่งถูกอัดเข้าไปด้วยแก๊สที่จะใช้เป็น working gas จะได้ plasma เป็นลำยาวออกมาจาก orifice ของ arc chamber ลำของ plasma นี้ เรียกว่า " plasma jet " เครื่องมือที่ผลิต plasma jet นี้เรียกว่า " plasma burner " ดังแสดงในรูปที่ 3.1

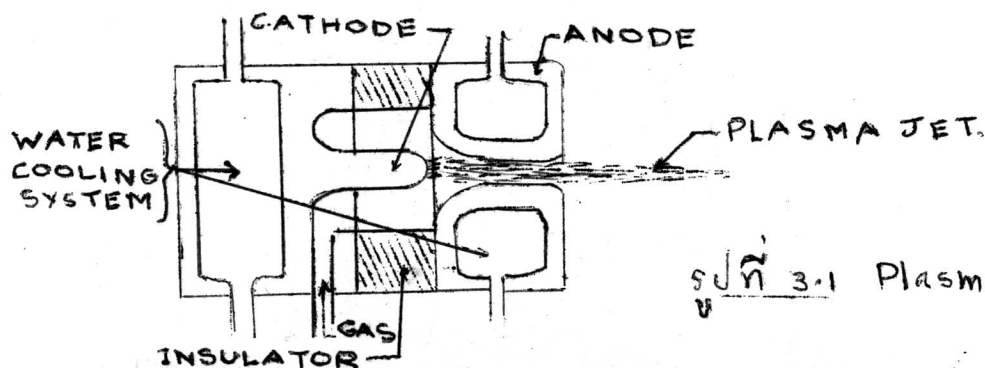

รูปที่ 3.1 Plasma burner

plasma burner ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. Cathode Low power plasma burner ส่วนมากใช้โลหะแท่งกลม

ที่มีจุดหลอมเหลว และ thermionic emission ของ electrons สูงเป็น cathode โดยทั่ว ๆ ไปแล้วใช้ Thoriated tungsten เป็น cathode Tungsten ที่มีส่วนผสมของ thorium ประมาณ 2% จะให้ thermionic emission ของ electrons สูงประมาณ 1000 A/cm^2 บางทีก็อาจใช้แท่ง carbon เป็น cathode ได้ แต่จะทำให้ได้ plasma jet ไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากการนำความร้อนของ carbon ไม่ดี carbon cathode จึงกร่อนได้เร็ว ทำให้มีส่วนผสมของ carbon ออกมากับ plasma jet ซึ่งอัตราของส่วนผสมนี้ต้องไม่มากกว่า 4% โดยน้ำหนัก จึงจะใช้ carbon เป็น cathode ได้

R.R. John และ W.L. Bade¹⁾ ได้ทดลองพบว่าถ้าใช้โลหะเป็น cathode และใช้อากาศเป็น working gas ที่ความดัน 1 atm. จะได้ enthalpy ของ plasma jet ประมาณ $6,500 \text{ cal./g}$

2. Anode ใช้โลหะที่มีประสิทธิภาพของการนำความร้อนได้สูง ส่วนมากใช้ทองแดงเป็น anode เพราะมันนำความร้อนได้ดี anode นี้ จะกระทำ เป็น orifice ของ plasma jet รูนี้ต้องเป็นวงกลมเพื่อให้เข้ากับลักษณะของ plasma ที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม ดังที่กล่าวมาแล้วรอบ ๆ orifice นี้ จะต้องมีระบบการหล่อเย็นโดยใช้น้ำ (water cooling system) ในท่อเพียง เพื่อป้องกันไม่ให้ orifice ละลายกร่อนไป

3. Working gas ควรเป็นแก๊สที่ไม่ช่วยในการเผาไหม้ ทั้งนี้เพื่อรักษา electrode ไม่ให้กร่อนเร็ว ดังนั้นจึงใช้แก๊สเฉื่อยเป็น working gas เช่น Nitrogen, Argon, Neon, Krypton, Helium ฯลฯ ยิ่งใช้แก๊สที่มี ionization energy สูง จะยิ่งได้ plasma jet ที่มีความร้อนสูง ทิศทางการไหลของ working gas จะต้องอยู่ในลักษณะที่ทำให้ arc หรือ cathode spot เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปรอบ ๆ ผิวหน้าของ cathode ซึ่ง เป็นผลทำให้ power loss ที่ให้กับ cathode กระจายไปทั่ว ๆ ผิวหน้า cathode

1) John R.R., and Bade W.L., American Rocket Soc., J. 31, no.1 (1961)

เป็นการลดการกร่อนของ cathode ลงได้ บางทีใน high power plasma burner ก็ต้องใช้ transverse magnetic field ช่วยทำให้ arc หรือ cathode spot เคลื่อนที่เพื่อเหตุผลดังกล่าว

working gas ที่ใช้ทางเทคนิค จะได้ burning voltage ต่างกัน K. Phillips ได้ทดลองพบว่า ถ้าใช้ Argon เป็น working gas, voltage ระหว่าง electrode เพียง 30 v. ก็พอที่จะทำให้ plasma jet ติดอยู่ได้ แต่ถ้าใช้ Hydrogen เป็น working gas จะต้องใช้ voltage ถึง 120 v. Hydrogen plasma มีประสิทธิภาพ และ enthalpy มากที่สุด ค่าแตกต่างของการใช้ working gas ชนิดต่าง ๆ กันได้แสดงไว้ใน Table 3.1


Gas	Arc voltage (v)	plasma enthalpy Btu/lb	Gas temp. (°c)	Typical eff. %
Argon	25	8,500	12,000	40
Helium	45	90,000	17,000	45
N ₂	65	18,000	6,500	60
H ₂	120	140,000	4,500	80

Table 3.1 คุณสมบัติของแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ใน plasma burner ขนาด 50 kW.


4. Power supply power ที่จะจ่ายให้กับ plasma burner ได้จาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. generator) การต่อวงจรใช้งานของ plasma burner มี 2 วิธี คือ

ก. การต่อแบบ non - transfered arc คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงต่อเข้ากับ plasma burner โดยให้ขั้วลบต่อเข้ากับ cathode และขั้วบวกต่อเข้ากับ anode ดังในรูปที่ 3.2

ข. การต่อแบบ transfered arc การต่อกับเหมือนต่อแบบแรก เพียงแต่ว่ามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงใหม่อีกเครื่องหนึ่งต่อเข้าระหว่าง cathode และ working piece ดังรูปที่ 3.3 การต่อวิธีนี้ความร้อนที่ working piece ใดรับจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการต่อแบบแรก

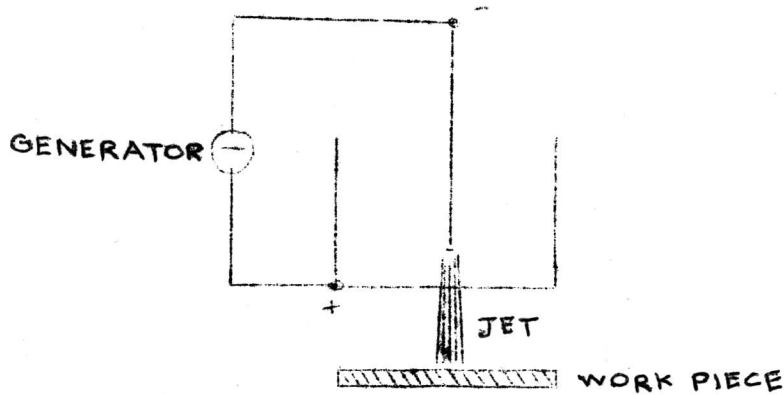

รูปที่ 3.2 NON-TRANSFERED ARC

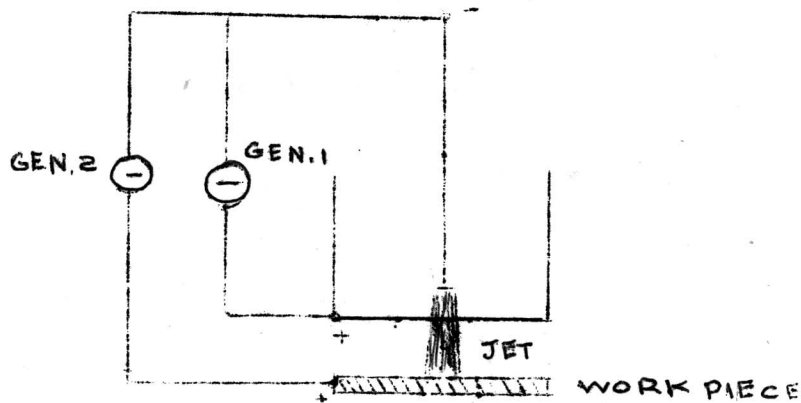

รูปที่ 3.3 TRANSFERED ARC


3.2 Power rating ของ plasma burner

ขนาดของ plasma burner ขึ้นอยู่กับ power output ของ plasma jet เช่น plasma burner มีขนาด 100 KW. หมายความว่า plasma burner นี้ให้ plasma jet ที่มีกำลังหรือ rating เพียง 100 KW. ดังนั้น plasma burner ส่วนมากจึงแบ่งแยกเป็นชนิดตาม power rating ของมัน แต่จะกำหนดตายตัวลงไปเลยว่า plasma burner เครื่องนี้มีกำลังเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้ เพราะ power ที่ได้รับมากที่สุดจาก plasma burner ขึ้นอยู่กับชนิดของ working gas


Plasma burner ที่มีกำลังสูง ๆ ตั้งแต่ 200 KW. ขึ้นไป การสึกกร่อนของ electrodes จะมีมาก ไม่สะดวกที่จะนำไปใช้งาน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จะต้องทำให้ arc spot เคลื่อนที่ไปโดยรอบผิวหน้าของ electrode โดยการใช้ magnetic field strength ประมาณ 200 - 300 oersted ซึ่งทำได้โดยพัน coils รอบ ๆ electrodes ดังในรูปที่

3.4

สำหรับ plasma burner ที่มีกำลังสูง ๆ การทำ electrode ก็แตกต่างไปจาก electrode ที่ใช้ในงานคั่นคว้านี้และการที่จะเคลื่อนที่ arc spot ไปรอบ ๆ ผิวหน้าของ electrodes จะต้องใช้ self - induced magnetic field strength ดังแสดงในรูปที่ 3.5

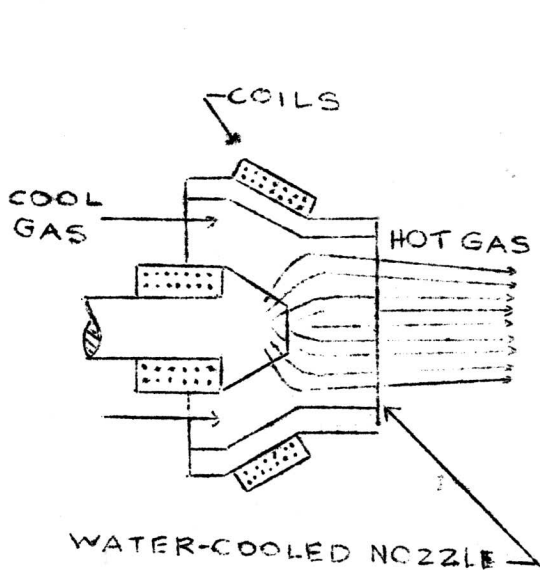

รูปที่ 3.4

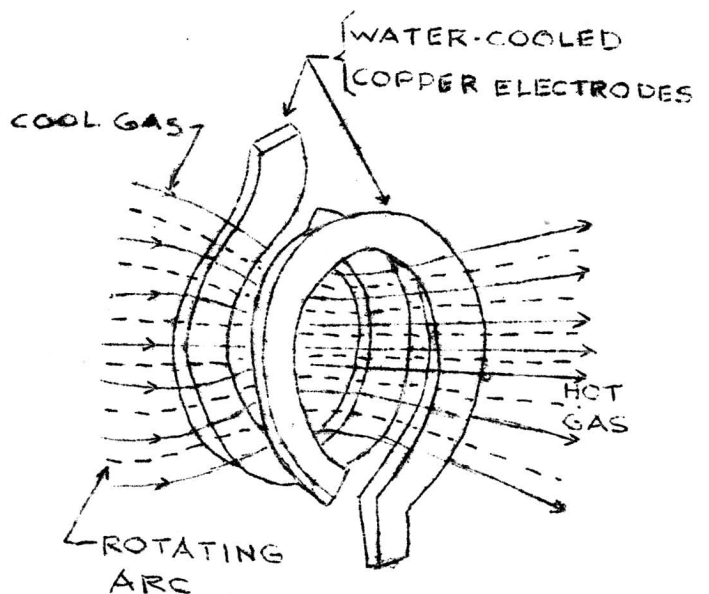

รูปที่ 3.5

3.3 Characteristics ของ plasma jet

Arc characteristic curves


ทั่วไปสามารถเขียนแทนได้

ด้วยสมการ ซึ่งประกอบด้วยสมการของ hyper bola และสมการของเส้นตรง สำหรับสมการของ hyper bola ($V = C/I$) แสดงถึง negative characteristic เช่นจะแสดงให้เห็นจุดแหลมของ voltage เมื่อเพิ่มกระแสให้มากขึ้น และแสดงถึง ส่วนโค้งของเส้นกราฟ ส่วนสมการของเส้นตรง ($V = A + BI$) เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึง gradient ของ positive characteristic สมการของ hyper bola จะทำให้ voltage ลดลงเรื่อย ๆ เมื่อกระแสเพิ่มขึ้น

สมการของ arc characteristic curve เขียนได้ดังนี้


$$V = A + BI + C / I \quad (3.1)$$

ซึ่ง V และ I เป็น voltage และกระแสของ arc
A, B และ C เป็น positive constants.

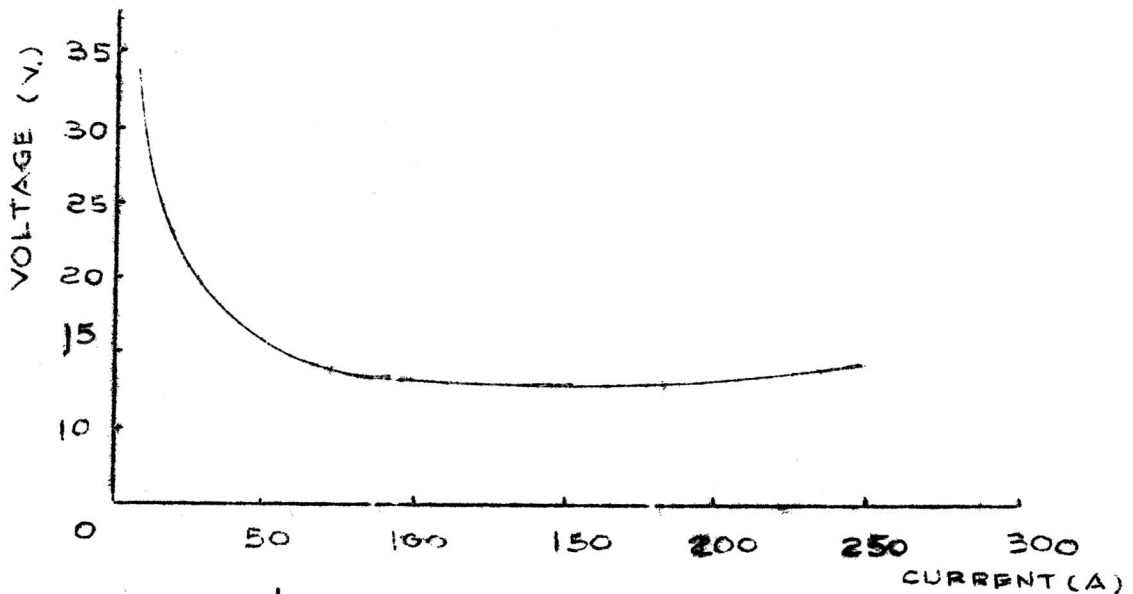

รูปที่ 3.6 current - voltage arc characteristic ของ open arc ในแก๊ส Argon

สำหรับ volt - ampere characteristic ของ plasma jet
ที่มีความดันของ working gas สูง จะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.7

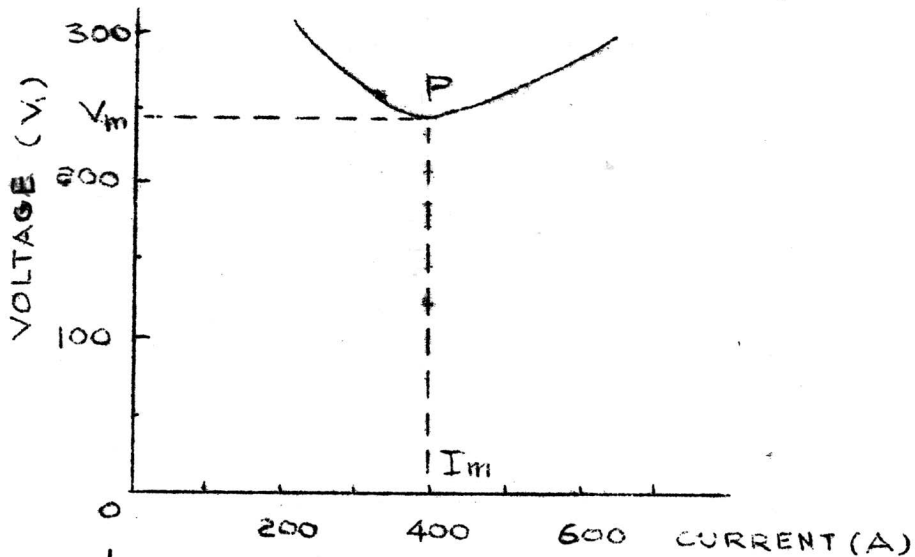


รูปที่ 3.7 voltage - current characteristic ของ plasma jet
เมื่อใช้อากาศเป็น working gas, total mass flow = 3.6 g/sec

V_m เป็น arc voltage ที่มีค่าต่ำสุด V_m นี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ orifice ของ plasma burner ถ้า orifice เล็กกลง
จะทำให้ V_m มีค่ามากขึ้น และจุด P จะเลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งทำให้โคคา
 I_m น้อยลง.

3.4 ความสัมพันธ์ของ Heat flow กับ power input ของ plasma burner

KARL BREH 1) ได้หาความสัมพันธ์ของการไหลของความร้อนกับ power
input ของ plasma burner ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.8 จะเห็นว่า อัตราการ
ไหลของความร้อนจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ power input ของ plasma jet

1) KARL BREH " Das Thermische Plasma and Seine Technischen Anwendungen "
Maschinenmarkt 68 (1962).

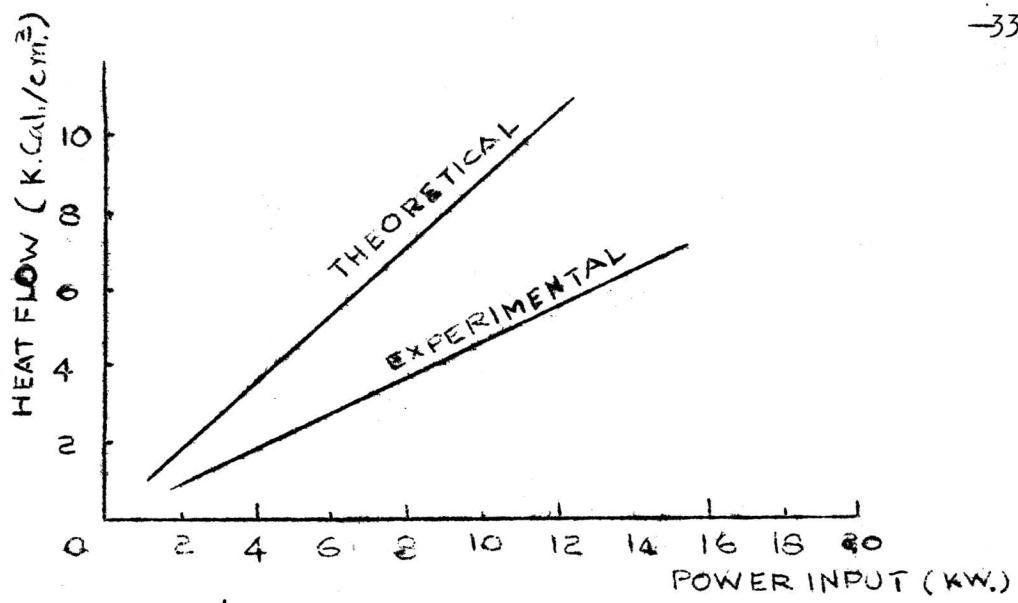

รูปที่ 3.8 ความสัมพันธ์ของ Heat flow กับ power input

3.5 วิธีวัดอุณหภูมิของ plasma jet


โดยทั่ว ๆ ไป enthalpy และอุณหภูมิของ plasma jet สามารถคำนวณได้จากค่าแตกต่างระหว่าง power input และ power loss ที่ออกไปกับน้ำที่ไหลเวียน (cooling water), ความดัน และ mass flow data วิธีการคำนวณหาอุณหภูมิจะต้องคิดค่า error ที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อัตราการไหลของ working gas ค่า ๆ แล้ว energy ใน plasma jet จริง ๆ จะน้อยกว่า energy ที่ plasma burner ได้รับ ทำให้อุณหภูมิของ plasma jet ที่คำนวณได้จาก power input และ power loss สูงกว่าอุณหภูมิที่แท้จริง ดังนั้นที่อัตราการไหลของ working gas ค่า ๆ จะต้องหาก error ที่เกิดขึ้นด้วย.

วิธีวัดอุณหภูมิของ plasma jet มี 2 วิธีด้วยกัน

ก. โดยใช้ calorimeter ซึ่งประกอบด้วยแท่งทองแดงที่ได้รับความร้อน (copper heat sink)หนัก 33 กิโลกรัม ได้รับความร้อนส่วนใหญ่จาก plasma jet ไว้ ขณะที่แก๊สผ่านพ้นไปจาก calorimeter วัดอุณหภูมิของแก๊สโดยใช้ thermocouple จากนั้นพ่นแก๊สเข้าไปยัง water - cooled heat exchanger แล้ว ผ่านแก๊สนี้เข้าไปยัง mass flow measuring apparatus จากความรู้เกี่ยวกับ running time, ความดัน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของแท่งทองแดง และ mass flow rate ก็จะสามารถคำนวณหาอุณหภูมิของ plasma jet ได้

3.6 Temperature distribution of plasma jet

อุณหภูมิของ plasma jet จะสูงที่ใกล้ ๆ กับ cathode และจะลดค่าลงที่ระยะทางออกไปดังแสดงในรูปที่ 3.10 ซึ่งแสดงถึง temperature distribution ของ plasma jet ซึ่ง K. Phillips ได้ทดลองกับ transferred argon arc ที่กระแสไหล 200 A จะเห็นว่าอุณหภูมิใกล้ ๆ cathode จะสูงเกิน 20,000° C แต่ที่ระยะทางออกมาจาก orifice ของ plasma burner อุณหภูมิจะลดลงเหลือเพียง 10,000° C เท่านั้น

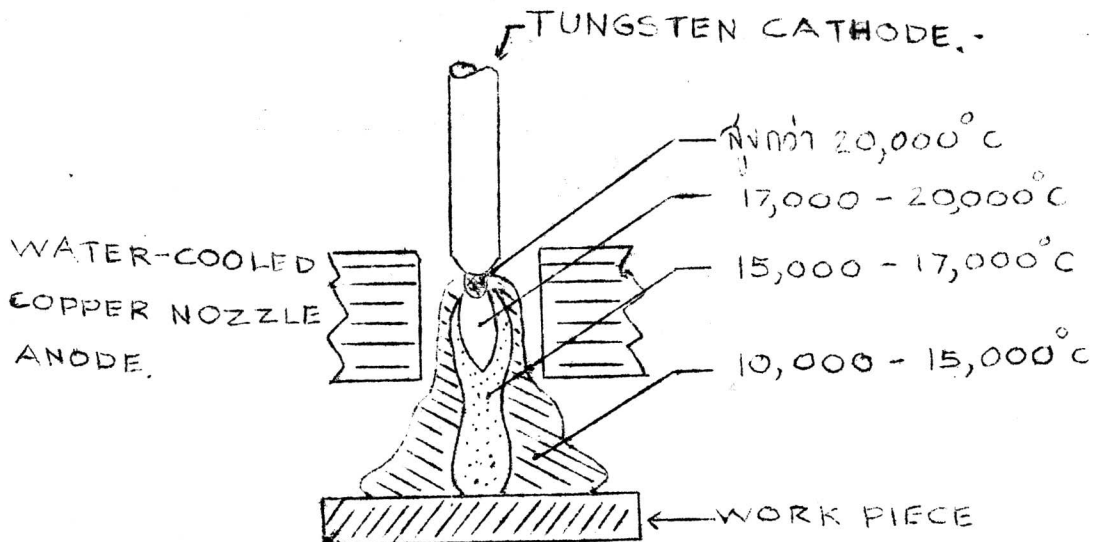

รูปที่ 3.10 Temperature distribution ของ 200 A transferred argon arc plasma jet

3.7 ประโยชน์ของ Plasma Jet ในทางต่าง ๆ

Low power applications Plasma jet ที่มีกำลังต่ำกว่า 100 KW คงมา จัดเป็น Low power plasma jet การใช้ plasma jet ขนาดนี้ก็เหมือนกับการใช้ flame processes ทั่ว ๆ ไป ถึงแม้ว่าต้นทุนของการใช้ Low power plasma jet จะสูง แรงแงานที่ไหลออกมาจะต่ำกว่า เพราะว่า plasma jet ใช้ inert gas

เป็น working gas ส่วนการใช้ flame processes ทั่ว ๆ ไป oxygen จะทำในงานที่ไต่เบ็คเตา ประโยชน์ของ Low power plasma jet มีดังนี้

ก. การเคลือบ หรือ ฉาบ (Spraying) ออกฤทธิ์ที่ได้รับจาก plasma jet นี้สูงมาก สามารถทำให้โลหะทุกชนิดระเหิด (vapourized) ไต่กันที่ นอกจากนี้ inert gas ไม่ทำให้ผิวของงานที่เคลือบเสีย ซึ่งวิธีการเคลือบโดยใช้ flame processes ทั่ว ๆ ไป มักจะมีพวก oxide และโลหะที่โมละละลาย เกาะติดอยู่ที่ผิว เนื่องจากอุณหภูมิของ flame ค่า ประมาณ 3000 C เท่านั้น

วิธีเคลือบ พบโลหะที่จะใช้เคลือบซึ่งถูกบดให้เป็นผง ตรงไปที่ plasma jet ใกล้ ๆ กับ orifice ของ plasma burner หรือ โม่ที่พันขนานกับ cathode เข้าไปใน arc chamber เลย ซึ่งวิธีหลังนี้เป็นที่เชื่อถือได้ว่า โลหะที่ใช้เคลือบได้ รับความร้อนเต็มที่ ส่วนมากก็ใช้วิธีนี้สำหรับเคลือบในโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ความละเอียดของผิวงานที่เคลือบขึ้นอยู่กับความละเอียดของผงโลหะที่ใช้ ถ้ายิ่งละเอียดก็ยิ่งทำให้ผิวของงานละเอียดขึ้น เพื่อให้โลหะที่เคลือบติดแน่น ผิวของชิ้นงานจะต้องเตรียมทำให้สะอาด โดยการล้างควายนํ้ายาเคมี หรือขัดควย กระจกทราย ถ้าต้องการให้ผิวหน้าของชิ้นงานแข็งทนทาน ก่อนเคลือบต้องเผาชิ้นงานที่จะเคลือบในอุณหภูมิสูงก่อน บางทีการเคลือบไม่ติดแน่นพอที่จะทนกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีแก้ไขทำได้โดยผสม molybdenum เข้าไปกับ โลหะที่ใช้เคลือบ จะทำให้ชิ้นงานทนทานกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงได้.

นอกจากนี้การเคลือบโดยใช้ plasma jet สามารถทำให้ผิวของ ชิ้นงานทนทานต่ออุณหภูมิสูง และการเสียดสีที่จะทำให้อ่อนได้คือ เช่น การใช้ Tungsten carbide เคลือบหน้าจะทำให้ชิ้นงานทนทานต่อการเสียดสี ถึงแม้จะ ทำให้ tensile strength ลดต่ำกว่าเดิมก็ไม่เป็นไร deposit ที่เกิดขึ้นจากการเคลือบโดยใช้ Tungsten carbide ไม่สามารถตัดหรือชักออกได้ง่าย ๆ โดยทั่ว ๆ ไปใช้เคลือบหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร.

การต่อวงจรแบบ non - transfer arc ใช้ในการเคลือบโลหะ ซึ่งปัจจุบันลอมเหลวค่า เพราะชิ้นงานไม่ร้อน แต่การต่อแบบ Transfer arc

ชิ้นงานจะร้อน ซึ่งเป็นผลทำให้ชิ้นงานที่ได้มีผิวหน้าราบเรียบ จึงใช้การต่อแบบนี้ กับงานที่ไม่ต้องการขัดผิวหน้าเลย เช่น การเคลือบผิวของทาวเกียม และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทนต่อการเป็นสนิม และการสึกกร่อน

ข. การตัดโลหะ (Metal cutting) การใช้ transfer plasma jet ตัดโลหะ เวลาที่ใช้ตัดแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาต่ำกว่า 2.00 cm จะเป็นครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ oxy - acetylene flame ความหนาของแผ่นโลหะที่ใช้ตัดด้วย plasma jet ขึ้นอยู่กับ arc voltage ยิ่ง arc voltage สูง ก็ยิ่งตัดได้หนา เพื่อที่จะเพิ่ม arc voltage ให้สูง จึงใช้ Nitrogen หรือ Hydrogen - Nitrogen ผสมกัน เป็น working gas เพราะว่า Nitrogen จะให้ arc voltage สูงกว่าใช้ argon gas เมื่อ arc voltage สูง power ที่ได้ก็จะสูงตาม ส่วนที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของการใช้ plasma jet ตัดโลหะ คือ ขอบของแผ่นโลหะที่ตัดได้จะเรียบไม่ขรุขระไม่ตองไปคบแต่งอีก ซึ่งเป็นผลดีที่จะใช้เชื่อมต่อไปได้เลย.

K. Phillips ได้เปรียบเทียบราคาของการใช้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ของ Oxy - acetylene flame และ plasma jet ดังแสดงในตารางที่ 3.1 การหาค่าเฉลี่ยราคาคือ 20 เพอร์เซ็นต์ต่อปี และอาทิตย์หนึ่งใช้งาน 20 ชั่วโมง ราคาของแก๊สคิดหาราคาค่า ๆ ไป ในท้องตลาด ถ้าสมมุติว่าความร้อนที่ถ่ายเทให้กับงานในการใช้ plasma jet และการใช้ oxy - acetylene flame เท่ากัน ส่วนที่ควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาที่ใช้ plasma jet ตัดโลหะ จะเร็วกว่าเวลาที่ใช้ oxy - acetylene flame ตัด ครึ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น.

ตารางที่ 3.1¹⁾

ค่าเปรียบเทียบราคาของ Oxy - acetylene - flame plasma jet

Power out put	ของ plasma burner	100	KW
ประสิทธิภาพของ	plasma burner	65	%
Power input	ของ plasma burner	155	KW
ประสิทธิภาพของ	generator	70	%
power	ทั้งหมดที่ใช้ผลิต 100 KW plasma	220	KW
อัตราการร้อนที่ถ่ายเทเมื่อเทียบกับ	oxy - acetylene flame	300,000	Btu/hr.
อัตราการใช้ออกซิเจน		600	ft ³ /hr.
อัตราการใช้อซิไธลีน		250	ft ³ /hr.

ราคาของ plasma jet

ค่าไฟฟ้า		19	s/hr.
Nitrogen 250 ft ³ /hr	ราคา 90 s/1000 ft ³	23	s/hr.
ค่าเสื่อมราคามนต์ 1000 ชั่วโมงต่อปีจากราคาจริง			
ของ plasma burner	£ 5000	20	s/hr.
ค่าเปลี่ยน electrodes		10	s/hr.
รวม		72	s/hr.

ราคาของ oxy - acetylene flame

Oxygen	ราคา 50 s/1000 ft ³	30	s/hr.
Acetylene	ราคา 200 s/1000 ft ³	50	s/hr.
รวม		80	s/hr.

1) Phillips, K., Production and Application of Plasma Jets,"
A.E.I. Engineering, Vol. 5, No. 1, Jan./Feb. 1965

ค. กลึง (Machining) plasma jet อาจใช้แทนเครื่องกลึงได้โดยใช้กำลังงานที่เทียบเท่า และต้องการเร็ว โลหะที่แข็งมาก ๆ หรือพวก ceramics ก็ต้องใช้ plasma jet กลึง เพราะใบมีดกลึงธรรมดาไม่สามารถกลึงได้ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบส่วนที่และส่วนเสียของการกลึงทั้งสองชนิด จากการทดลองกลึงปรากฏว่าในการกลึงเหล็กกล้า 1 ลูกบาศก์นิ้วต่อหนึ่งหน่วยเวลา เครื่องกลึงธรรมดาใช้กำลังเพียง 1 กำลังมา ส่วน plasma jet ต้องใช้กำลังถึง 5 กำลังมา.

ง. Heat treatment กับโลหะ วิธีทำให้เหล็กให้แข็งโดยให้ความร้อนกับเหล็ก แล้วทำให้เย็นลงทันที (quenching) วิธีการแบบนี้จะโค่นค้ำหรือไม้ค้ำซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายเทของความร้อนมากหรือน้อย (ถ้ามากก็ยิ่งโค่นค้ำ) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ให้ความร้อน และขึ้นอยู่กับวิธีการทำให้เย็นลงทันที (quenching) การใช้ plasma jet แทนนั้น จะให้ความร้อนถ่ายเทในอัตราสูงกับโลหะได้ ซึ่งทำให้หัวตัดของการควบคุมการให้ความร้อนกว้างขึ้นมาก

ในการทำให้เหล็กกล้า plasma jet จะให้ความร้อนกับเพลาเหล็ก ซึ่งหมุนอยู่ด้วยความเร็วหลายร้อยรอบต่อนาที และตัดตามหน่วยขบวนการ ทำให้เย็นลงทันที (quenching) โดยการพ่นน้ำใส่เพลาเหล็ก วิธีนี้สามารถผลิตเพลาเหล็กกล้าให้แข็งได้ประมาณ 1 ฟุตต่อนาที

High power application

plasma jet ที่มีกำลังตั้งแต่ 100 KW จนถึง 10 MW จัดเป็น high power plasma jet ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้.-

ก. การวิจัยที่ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ เนื่องจาก plasma jet ให้ความร้อนสูงมาก และความคมใต้ง่าย จึงมีประโยชน์มากในการวิจัยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ เช่นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของ ionised gas ที่ต่อสนามแม่เหล็ก (Magneto - gas - dynamics) การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุ

ต่าง ๆ ที่อุณหภูมิสูง ๆ ปัญหาเกี่ยวกับการปลดปล่อยควาเพิ่มเติมก็ใช้ plasma jet ให้ความร้อนกับผิวของควาเพิ่มเติม เพราะมีอุณหภูมิสูงเทียบกับอุณหภูมิของผิวควาเพิ่มเติม ขณะกลับสู่บรรยากาศของโลก เพื่อทราบว่าควาเพิ่มเติมจะทนความร้อนขณะกลับเข้าสู่บรรยากาศของโลกหรือไม่ นอกจากนั้นความรู้เกี่ยวกับแก๊สที่มีความร้อนสูงไหลเร็วกว่าเสียง (high temperature supersonic gas flow) ก็ได้รับควาการพบ plasma jet เข้าไปในชั้นบรรยากาศ


ข. การสังเคราะห์ทางเคมี (Chemical Synthesis)

ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพของ plasma burner ให้อุณหภูมิสูงขึ้น และลดราคาการแตกต่าระหว่างราคาของน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาไฟฟ้าในของ plasma jet จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการสังเคราะห์ทางเคมี

การใช้ electric arc ผลิต nitric oxide ที่เรียกว่า Birkeland - Eyde process ก็ทำได้กันแล้ว ถ้าใช้ plasma jet ผลิต nitric oxide จะได้อัตราการเกิดการใช้ open arc ธรรมดา อุณหภูมิแก๊ส Nitrogen จะรวมกับแก๊ส Oxygen ใต้อุณหภูมิประมาณ 3000° C รูปที่ 3.11 เป็นแบบของขบวนการผลิต Nitric oxide เพื่อที่จะไม่ให้ electrodes ทรนมาก จึงใช้แก๊ส Nitrogen เป็น working gas ใน plasma jet หลังจากนั้นจึงใช้ Oxygen เติมเข้าไปถึงในรูปที่แสดงควาความดันประมาณ 10 atm. แก๊สผสมที่ได้ออกมาจะถูกทำให้เย็นโดยผ่านไปตาม De Laval nozzle โดยวิธีนี้จะทำให้การแตกตัว (decomposition) ลดลงได้.

การผลิต acetylene โดยใช้ plasma jet ที่มีอุณหภูมิสูง ๆ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ลดต้นทุนการผลิตนอยลง ในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีค่าไฟฟ้าถูก เขาก็ผลิต acetylene โดยใช้ arc process Metal nitrides ซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง ก็ผลิตได้โดยให้โลหะได้รับความร้อนจาก Nitrogen plasma jet ขบวนการนี้จะปราศจากก็ต่อ

เมื่อเป็นการผลิตจำนวนมาก ๆ จึงต้องการกำลังจาก plasma jet และ D.C. generator ขนาดใหญ่ ๆ

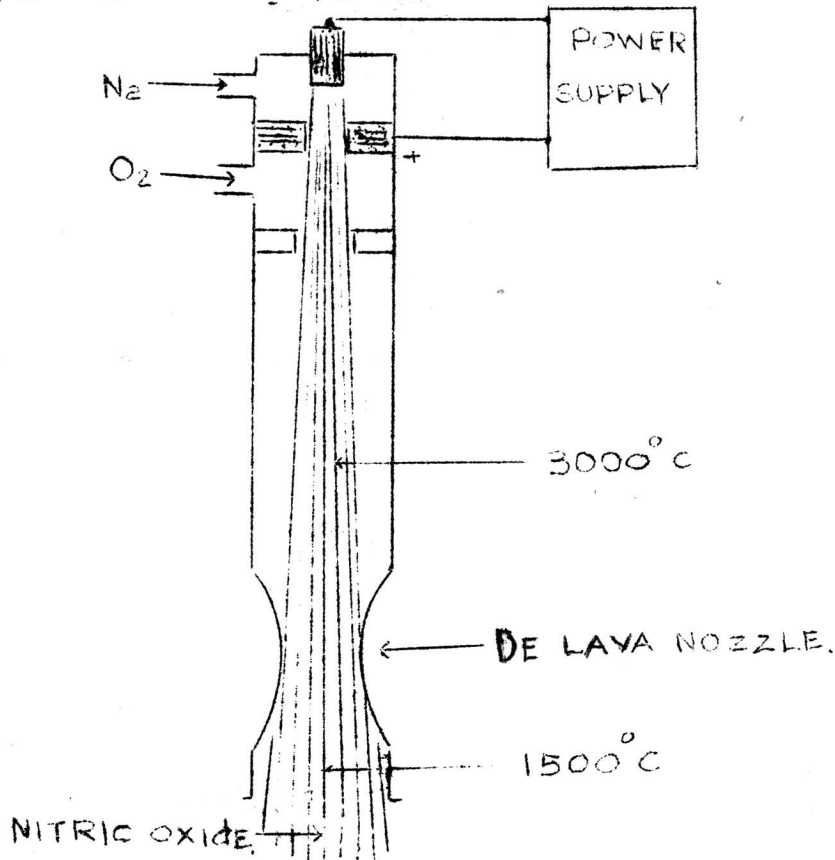

รูปที่ 3.11 แบบของขบวนการผลิต Nitric oxide

ค. Plasma Furnaces

เพราะอุณหภูมิของ plasma jet

สูงจึงสามารถหลอมโลหะได้เป็นต้น ๆ ในเวลาเร็ว ทำให้เป็นที่สนใจของ โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าทั่ว ๆ ไป และด้วยเหตุผลอันเกี่ยวกันนี้ ก็สามารถ ทำให้โลหะละลายทันที พวกแก๊สเฉื่อย (inert gas) เช่น Argon ก็จะช่วยทำให้ความบริสุทธิ์ของโลหะที่ได้ออก เนื่องจาก plasma jet ให้ความร้อนเป็นลำแคบ ดังนั้นจึงใช้ Magnetic stirring ที่มีกำลังสูง ๆ จาก arc current เพื่อให้ plasma jet กระจายออก และเหมาะสมกับการใช้เป็นตัวหลอมโลหะ เวลาในการใช้ plasma jet หลอมละลายเหล็กก็จะน้อยกว่าเวลาที่ใช้ induction furnace ประมาณ 5 เท่า ในการหลอมเหล็กจำนวนเท่ากัน.