




โปรแกรมป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงาน (Editor Program)

โปรแกรมป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานเป็นโปรแกรมสำหรับช่วยผู้ใช้ให้สามารถป้อนข้อมูล รูปแบบของชิ้นงานที่ต้องการกลึง ในลักษณะของการถ่ายแบบเข้าไปได้อย่างง่าย ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เดียวกันโปรแกรมจะแสดงรูปของชิ้นงานนั้น บนจอภาพด้วย หากผู้ใช้ต้องการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้ก็จะสามารถสั่ง ให้โปรแกรมนำข้อมูลเหล่านั้นไปบันทึกลงบนแผ่นจานแม่เหล็ก (Diskette) ได้ โปรแกรมนี้มีดังแสดงการทำงานของโปรแกรมป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงาน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.1


โปรแกรมป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานเป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบโต้ตอบ (Interactive) กับผู้ใช้ โดยจะมีการถามตอบในการป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานแต่ละส่วน และแสดงรูปของชิ้นงานส่วนนั้น ๆ บนจอภาพ ในขณะที่เดียวกันผู้ใช้จะสามารถลบรูปชิ้นงานที่แสดงในส่วนนั้นได้ เมื่อมีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดในกรณีที่รูปของชิ้นงานที่แสดงบนจอภาพมีขนาดเล็กเกินไปทำให้การศึกษารูปแบบของชิ้นงานทางจอภาพทำได้ไม่ละเอียดพอ ผู้ใช้ก็สามารถสั่งให้โปรแกรมขยายรูปบนจอภาพของชิ้นงานนั้นให้ใหญ่ขึ้นได้ โดยการป้อนค่า Scale Factor เข้าไป เมื่อการป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานเสร็จสิ้นลงแล้วผู้ใช้จะต้องสั่งให้โปรแกรมเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในแผ่นจานแม่เหล็ก สำหรับการใช้งานในโอกาสต่อไปและใช้เป็นข้อมูลสำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึงในการกลึงชิ้นงานนั้น

การป้อนข้อมูลรูปแบบของชิ้นงานที่ต้องการกลึง ให้แก่ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากด้านซ้ายสุดไปยังขวาสุดทีละส่วน ตัวอย่างเช่น จากรูปที่ 5.2 การป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานจะเป็นดังนี้ เริ่มจากส่วนที่เป็น รูปทรงกระบอก (Cylinder) ทรงกรวย (Cone) ทรงกระบอก ทรงกลม (Curve) ทรงกระบอก ทรงกรวย และปลายสุด (EN)

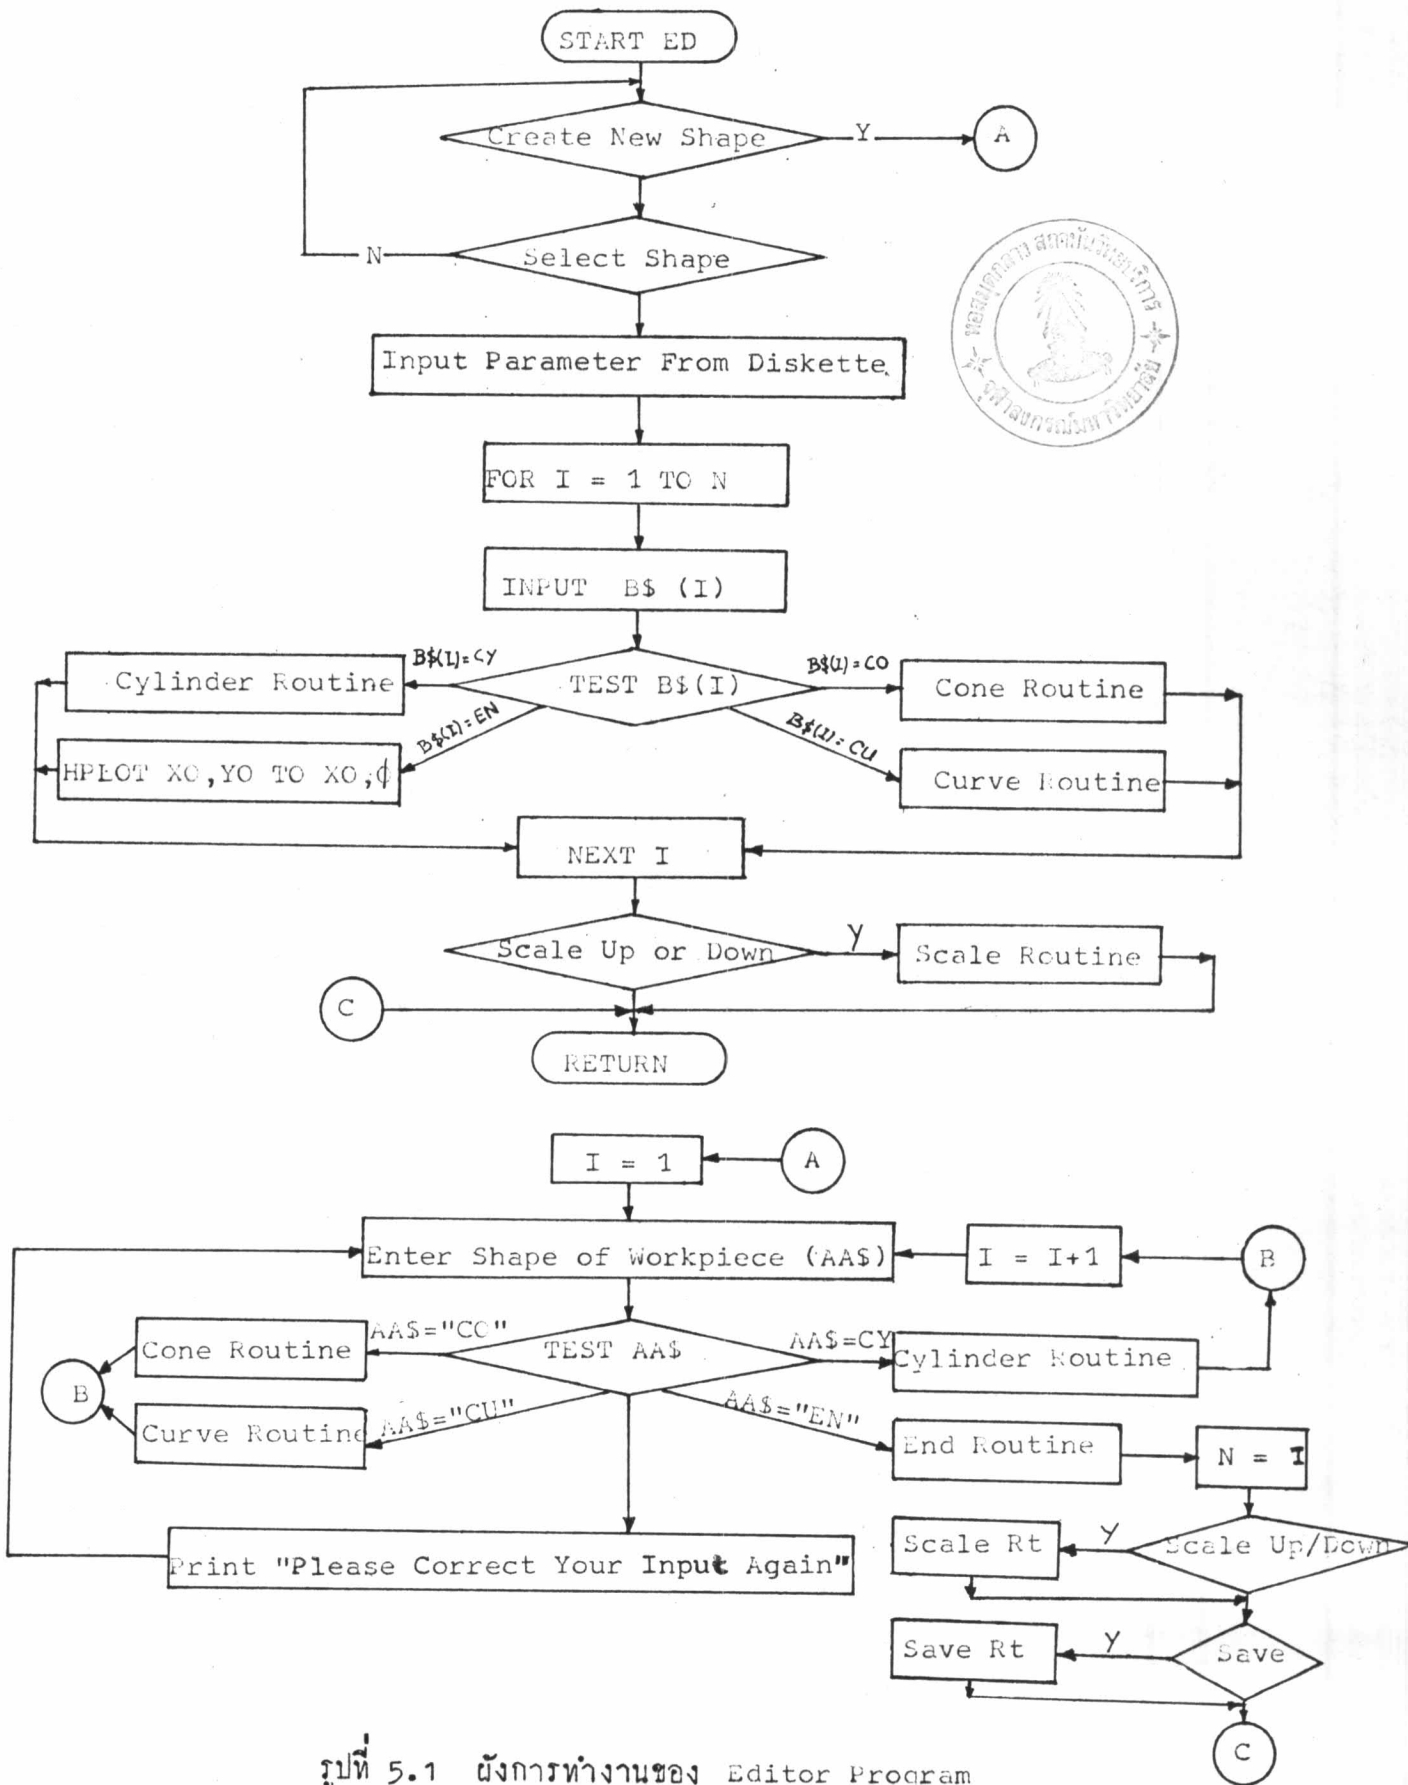


รูปที่ 5.1 ดังการทำงานของ Editor Program

โดยทั่วไป เราจะพบว่า ชิ้นงานที่ได้จากการกลึง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรูปแบบ
 ชั้นพื้นฐาน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นทรงกระบอก (Cylinder) ลักษณะที่เป็นทรง
 กรวย (Cone) และลักษณะที่เป็นทรงกลม (Circular Curve) ดังแสดงในรูปที่ 5.2
 ดังนั้น การป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการกลึงจะต้องระบุแบบชั้นพื้นฐานทั้ง 3 ลักษณะ
 ดังกล่าวเป็นหลัก โดยการบอกลักษณะของรูปแบบชั้นพื้นฐานของชิ้นงานที่ต้องการกลึงและ
 ติดตามด้วยรายละเอียดของรูปแบบชั้นพื้นฐานนั้น ๆ เช่น รูปทรงกระบอก จะต้องบอก
 ความยาว และเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกนั้น เป็นต้น

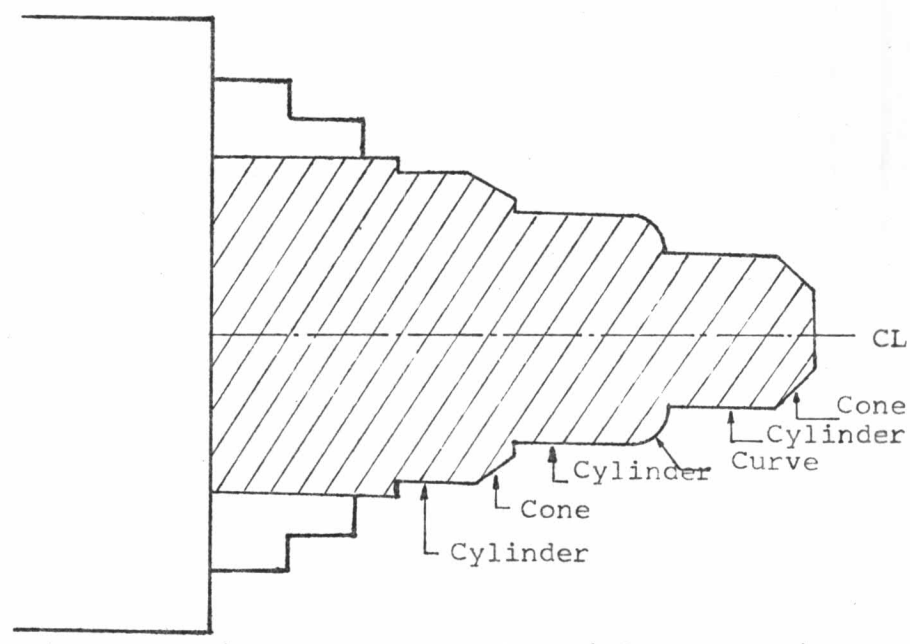

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างลักษณะรูปแบบของชิ้นงานที่ได้จากงานกลึงทั่ว ๆ ไป

เนื่องจากชิ้นงานที่ได้จากงานกลึง เป็นชิ้นงานที่มีลักษณะสมมาตรแบบทรงกลม
 (Circular Symmetry) รอบแกนเส้นศูนย์กลาง ดังนั้น การแสดงรูปแบบชิ้นงานดังกล่าว
 บนจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์จึงสามารถแสดงได้เป็นภาพครึ่งซีก ที่มีเส้นศูนย์กลาง
 (Center Line) แบ่งไว้ได้ดังรูปที่ 5.3 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้น้ำที่บนจอภาพให้เป็น
 ประโยชน์ในการสร้างภาพให้ละเอียดที่สุด

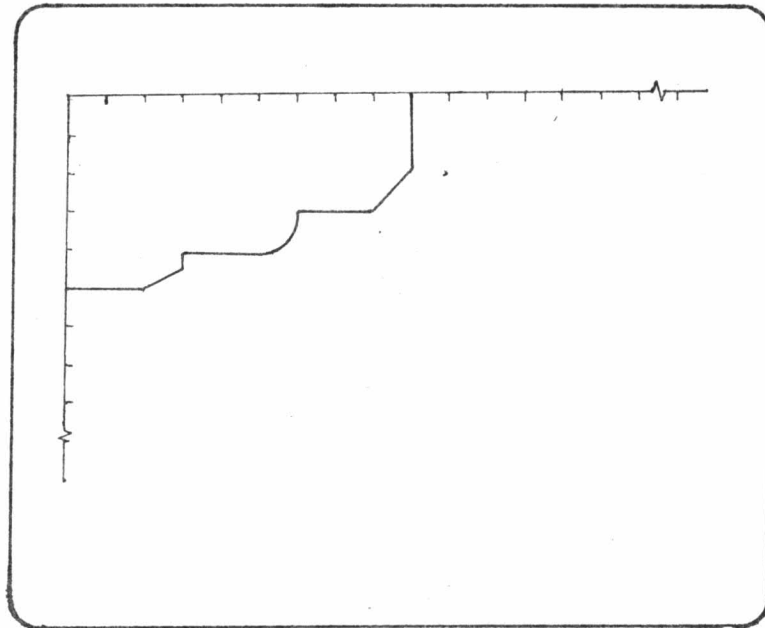


รูปที่ 5.3 การแสดงรูปแบบชิ้นงานบนจอภาพ

5.1 โปรแกรมป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกระบอก (Cylinder Routine)

การป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกระบอกจะเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลค่าความยาวของทรงกระบอก (L) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก (D) โปรแกรมจะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการคำนวณหาค่าพิกัด (Coordinate) ของจุดสุดท้ายของทรงกระบอกได้ ดังนี้ $X=X_0+L$ และ $Y=D/2$ และทำการลากเส้นตรงระหว่างจุดสุดท้ายนี้ (X,Y) กับจุดเริ่มต้น (X_0, Y_0) ของทรงกระบอก ซึ่งก็คือ จุดสุดท้ายของรูปแบบชิ้นงานก่อนหน้านี้ จะทำให้ได้รูปทรงกระบอกที่จอภาพ ดังแสดงในรูปที่ 5.4

ในกรณีมีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ต้องการข้อมูลนั้น ผู้ใช้ก็จะสั่งให้โปรแกรมทำการลบออกได้ทันที โปรแกรมจะทำการลบส่วนนั้นออกได้ด้วยการลากเส้นระหว่างจุด (X_0, Y_0) และจุดใหม่อีกครั้ง แต่ให้สีของเส้นที่ลากเป็นสีดำ (โดยใช้เทคนิคคำสั่ง $HCOLOR=\phi$ ในโปรแกรมภาษาเบสิก) ก็จะทำให้เส้นที่ลากไว้ถูกลบออกไปจากจอภาพ

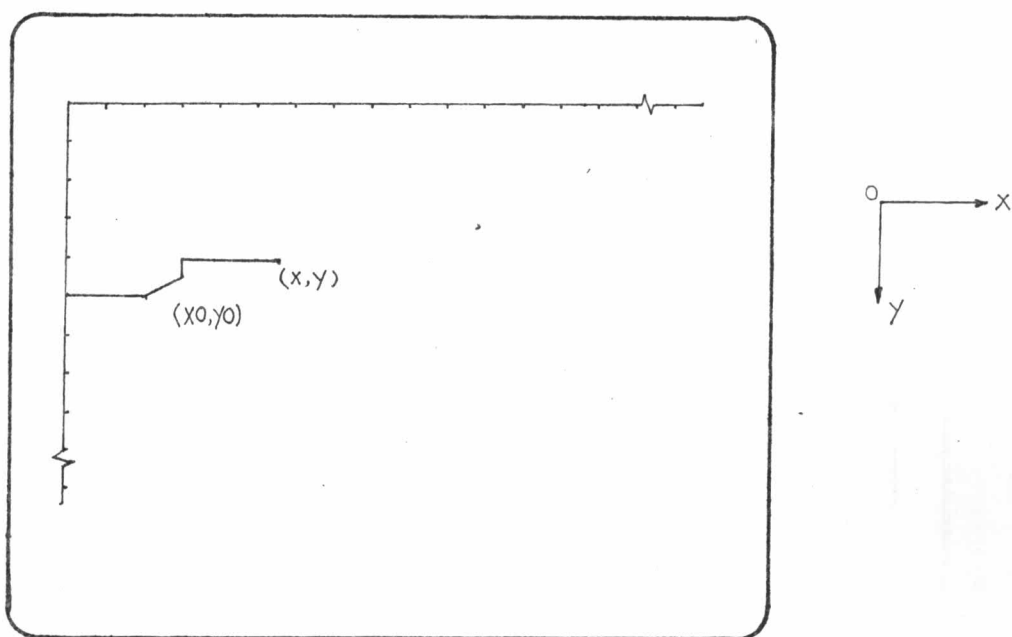


รูปที่ 5.4 การวาดรูปทรงระบอบบนจอไมโครคอมพิวเตอร์


เมื่อทำการตรวจสอบรูปแบบชิ้นงานดังกล่าวถูกต้องแล้ว โปรแกรมจะเก็บข้อมูล ส่วนนี้ของรูปแบบชิ้นงานไว้ในหน่วยความจำ และให้ $x_0 = x$ กับ $y_0 = y$ สำหรับเป็นพิกัด ของจุดเริ่มต้นในการวาดรูปชิ้นงานในส่วนต่อไป รายละเอียดของโปรแกรมส่วนนี้ได้แสดง เป็นแผนผังในรูปที่ 5.5

5.2 โปรแกรมป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกรวย (Cone Routine)

การป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกรวยจะเริ่มต้นด้วยการป้อนค่าความลาด (slope) ของทรงกรวย (S) และค่าความยาวของทรงกรวยนั้น (L) ความลาด (S) ของทรงกรวย ในที่นี้ คือมุมที่วัดจากเส้นที่ลากในแนวนอนไปตามทิศทางเข็มนาฬิกาไปยังขอบทรงกรวยนั้น และมีหน่วยเป็นองศา ดังแสดงในรูปที่ 5.6

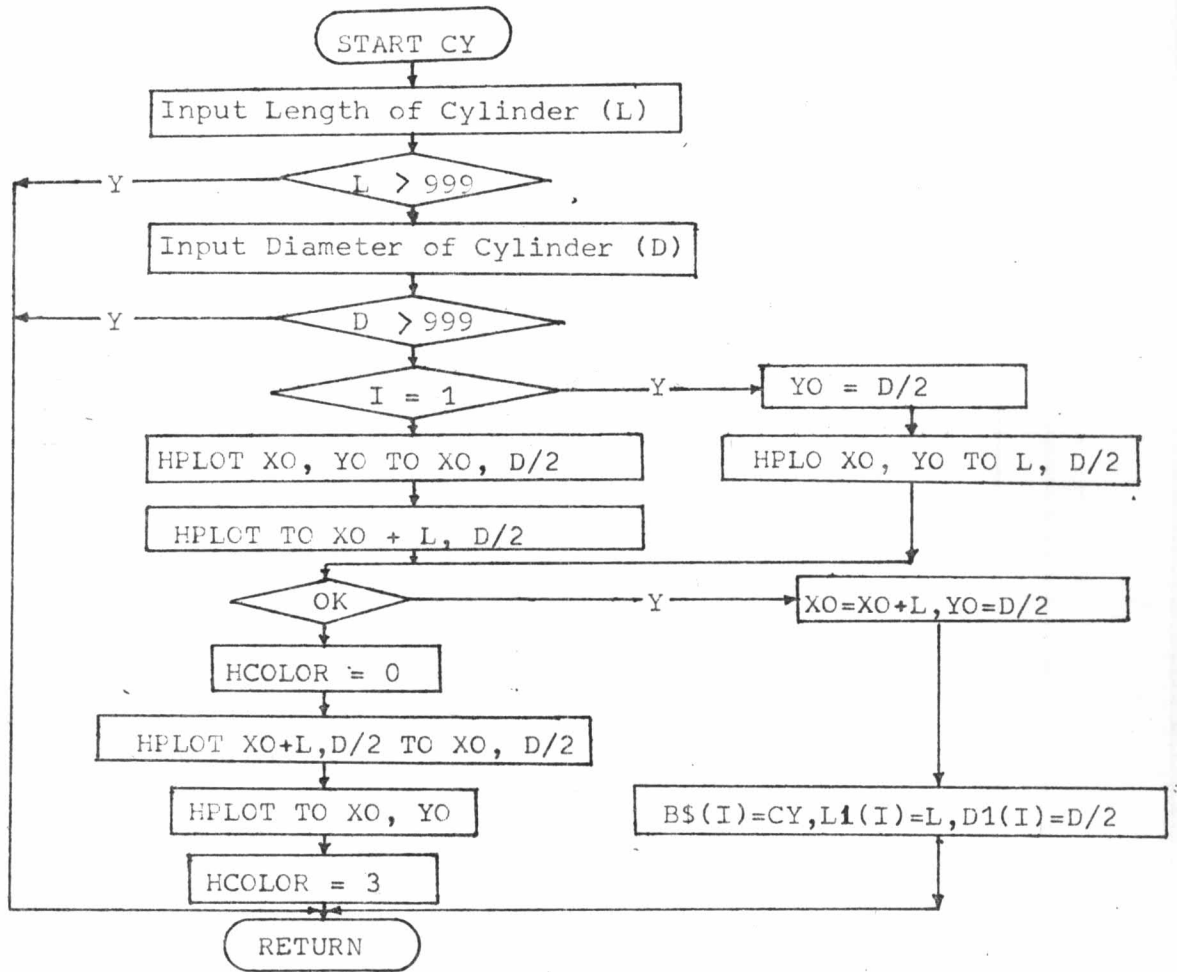

รูปที่ 5.5 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมวาดรูปทรงกระบอก

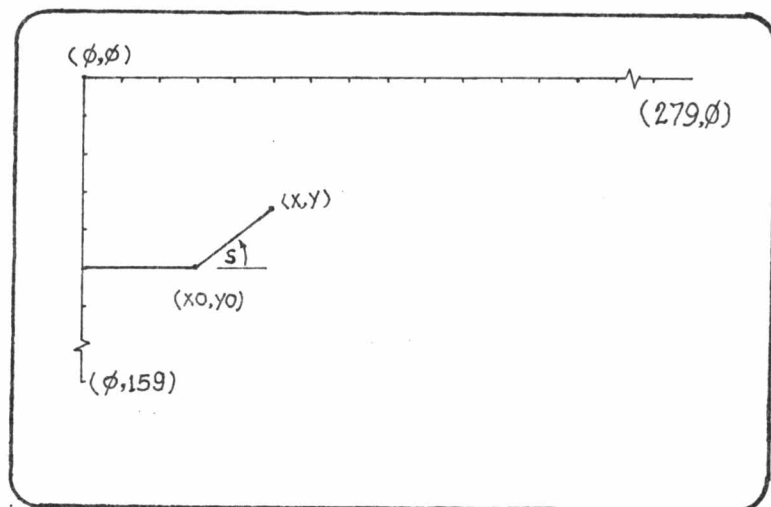

รูปที่ 5.6 Coordinate ของ Monitor ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Apple II และการวัดมุมสำหรับชิ้นงานทรงกรวย

เนื่องจากการอ้างอิงตำแหน่งบนจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ Apple II ในโหมด (Mode) High Resolution Graphic Page I จะถือมุมซ้ายสุดด้านบนเป็นตำแหน่งของจุดที่มีพิกัดเป็น $(0,0)$ แกน x จะวิ่งไปทางขวาของจอภาพจนถึงตำแหน่ง $(279,0)$ ที่ด้านบนขวาสุด ส่วนแกน y วิ่งลงไปยังด้านล่างของจอภาพจนถึงตำแหน่ง $(0,159)$ ที่ด้านล่างซ้ายสุด ดังแสดงในรูปที่ 5.6 ดังนั้น มุมของรูปทรงกรวยที่ป้อนเข้าไป s ก็คือ ค่าของมุม $-s$ จากค่าความลาด และความยาวของทรงกรวยในแนวแกนนอน โปรแกรมจะคำนวณหาตำแหน่งของจุดสุดท้าย (x,y) ของทรงกรวยได้ ดังนี้

$$X = X_0 + L$$


$$Y = Y_0 - L \cdot \tan(\text{PHI})$$

โดย PHI = ค่าของมุม $(180 - s)$ และมีหน่วยเป็นเรเดียน และ X_0, Y_0 = ตำแหน่งพิกัด ของจุดสุดท้ายของส่วนของชิ้นงานก่อนหน้านี้ เมื่อลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างตำแหน่ง (x_0, y_0) และ (x, y) จะทำให้ได้รูปแบบชิ้นงานทรงกรวยบนจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมจะแทนค่า (x_0, y_0) ด้วยค่า (x, y) รายละเอียดการทำงานของโปรแกรมวาดรูปทรงกรวยแสดงไว้ในรูปที่ 5.7


5.3 โปรแกรมป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกลม (Circular Curve Routine)

การป้อนข้อมูลสำหรับรูปทรงกลม จะเริ่มต้นด้วยการ ป้อนตำแหน่งพิกัดของจุดศูนย์กลาง (x_0, y_0) และจุดสุดท้ายของส่วนโค้ง (x_e, y_e) สุดท้ายให้ป้อนตัวเลข 2 หรือ 4 เพื่อแยกแยะว่าส่วนโค้งของทรงกลมนี้เป็นส่วนโค้งเว้าเข้า (ใน Quadrant ที่ 2) หรือเป็นส่วนโค้งนูนออก (ใน Quadrant ที่ 4) ดังแสดงในรูปที่ 5.8 ส่วนผังการทำงานของโปรแกรมวาดรูปทรงกลมนั้น ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.9


การวาดรูปส่วนโค้งของทรงกลมจะเริ่มจากตำแหน่ง x_0, y_0 ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดสุดท้ายของรูปทรงก่อนหน้านี้ ตามด้วยการคำนวณหาพิกัด (x, y) ของจุดต่าง ๆ บนส่วนโค้ง เมื่อทำการลากเส้นตรงเชื่อมจุดต่าง ๆ เหล่านี้ บนจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ จะทำให้ได้รูปที่ดูเหมือนส่วนโค้งของวงกลม

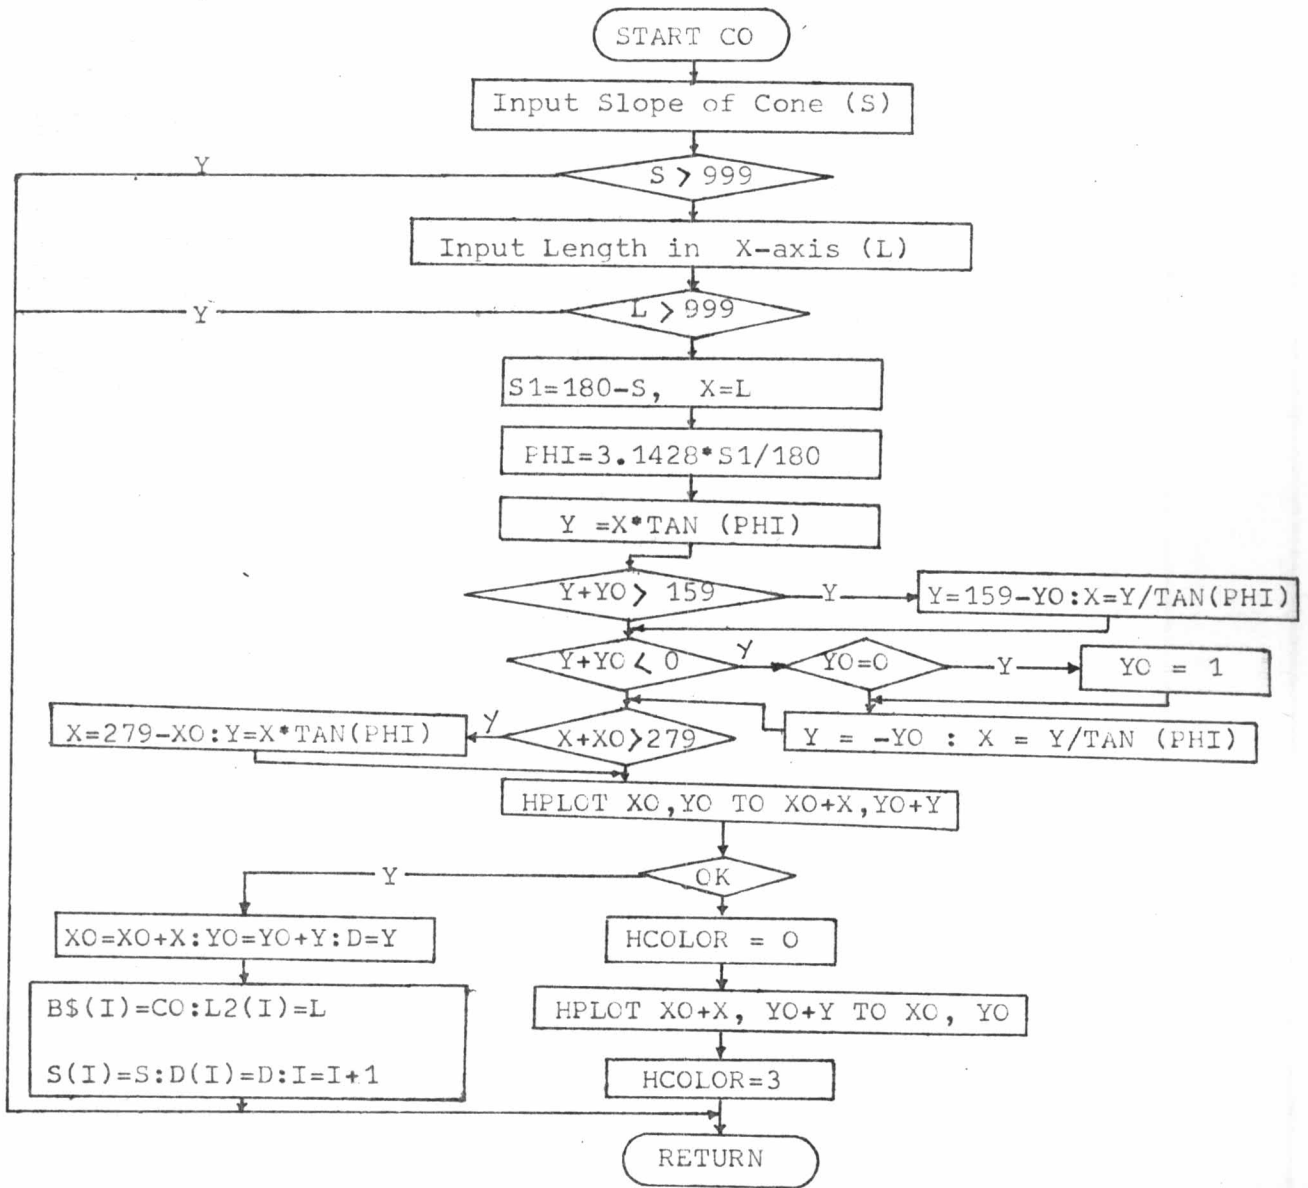

รูปที่ 5.7 ดึงการทำงานของโปรแกรมวาดรูปทรงกรวย

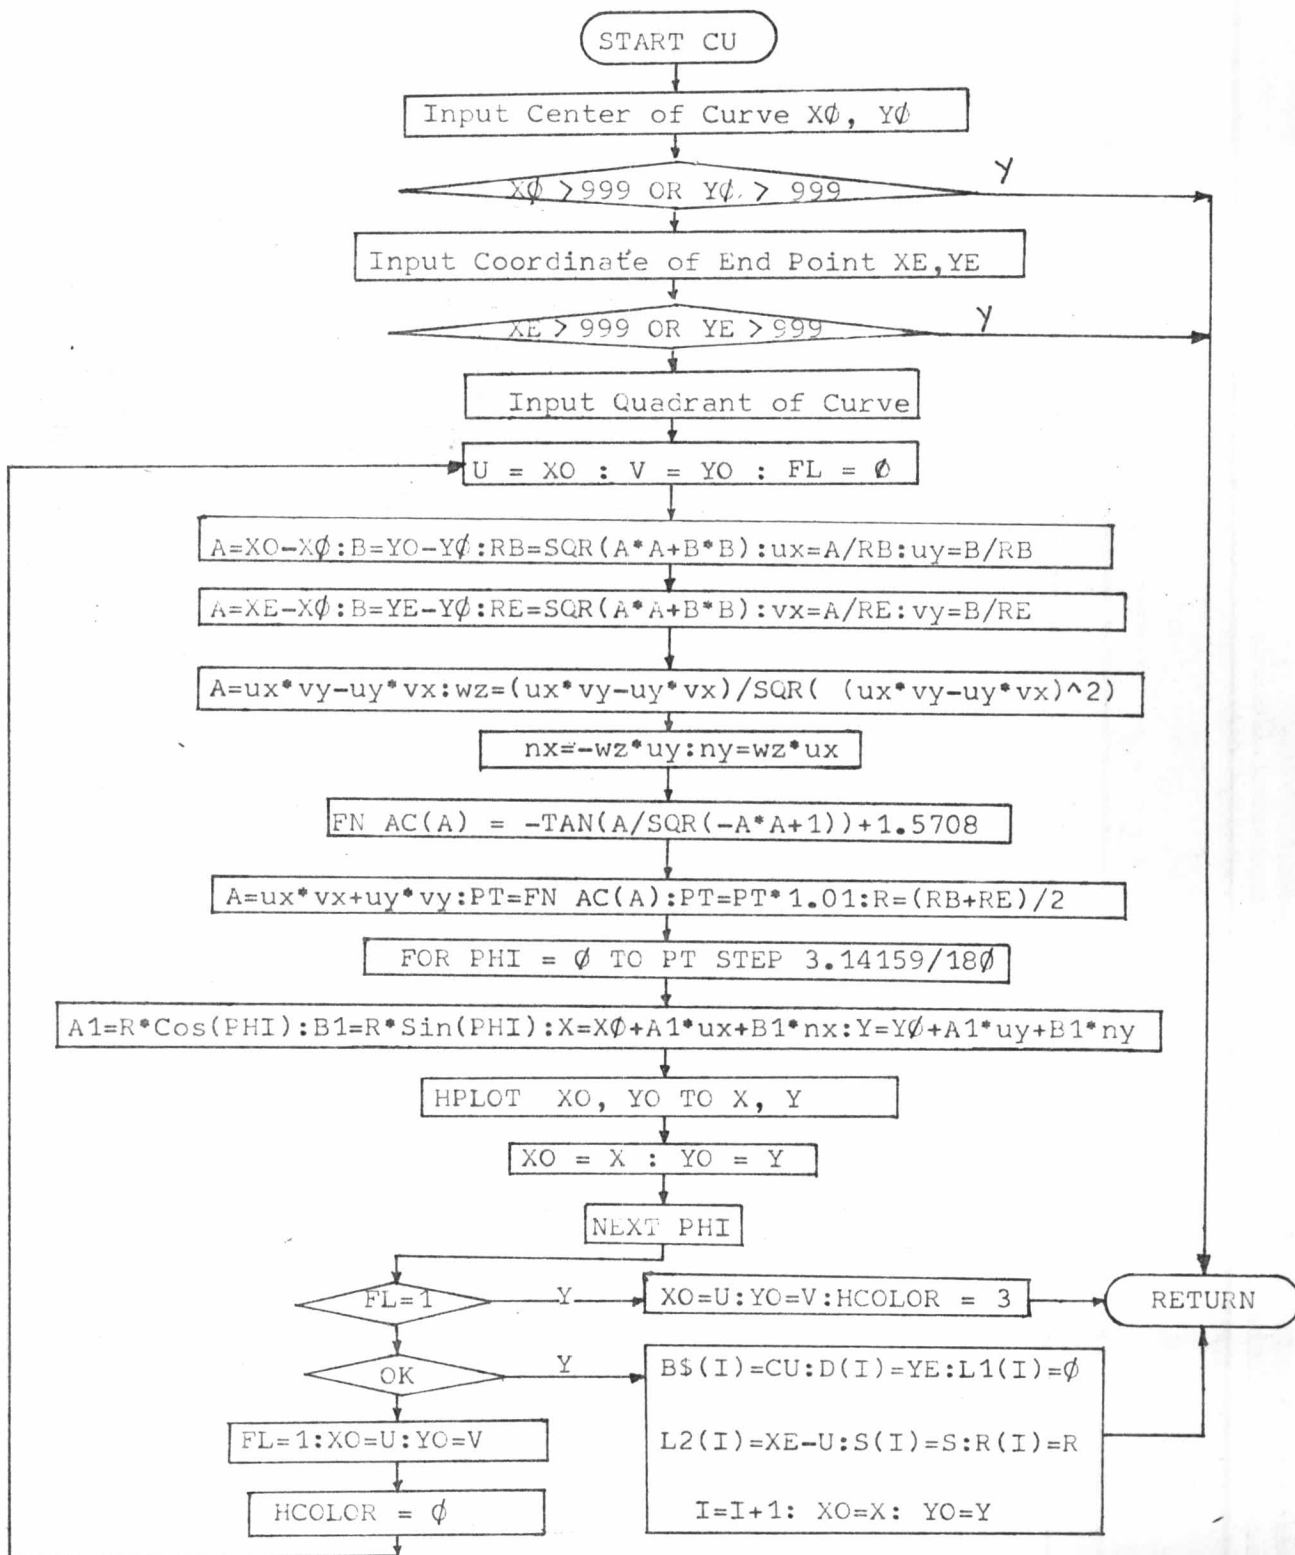


รูปที่ 5.9 ผังการทำงานของโปรแกรมวาดรูปทรงกลม

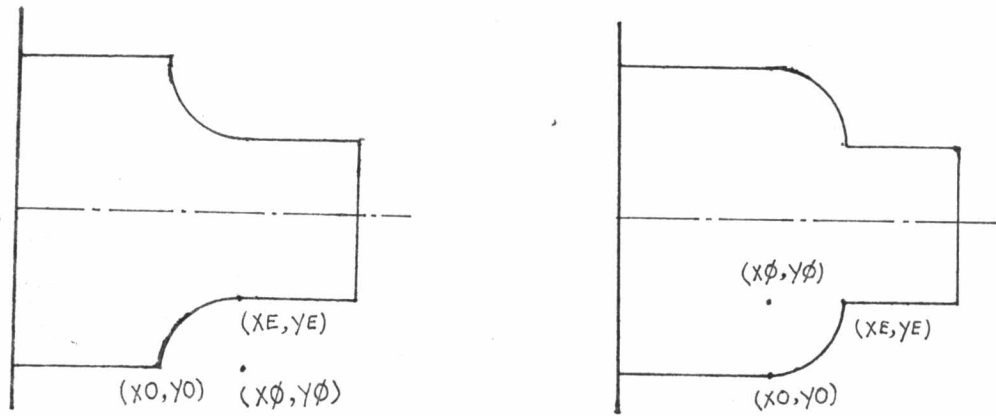


ก) ลักษณะของชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า ข) ลักษณะของชิ้นงานทรงกลมนูนออก

รูปที่ 5.8 ลักษณะของรูปทรงกลม

การคำนวณ เพื่อหาค่า พิกัด (x, y) ของจุดต่าง ๆ ของส่วนโค้งกระทำได้นี้ พิจารณารูปที่ 5.1φ AA อยู่บนเส้นรัศมี จาก O ไป B และ BB อยู่บนเส้นที่ลากตั้งฉากกับ OB u_x และ u_y เป็น Unit Vector ในแนวแกน x และ y ของเส้น OB และ n_x, n_y เป็น Unit Vector ของเส้นที่ลากตั้งฉากกับ OB ในแนวแกน x และ Y คว

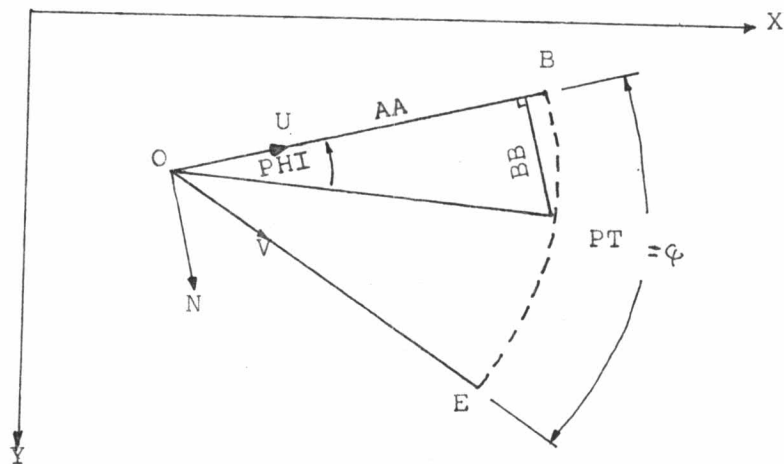

รูปที่ 5.1φ การวาดรูปส่วนโค้งของวงกลม

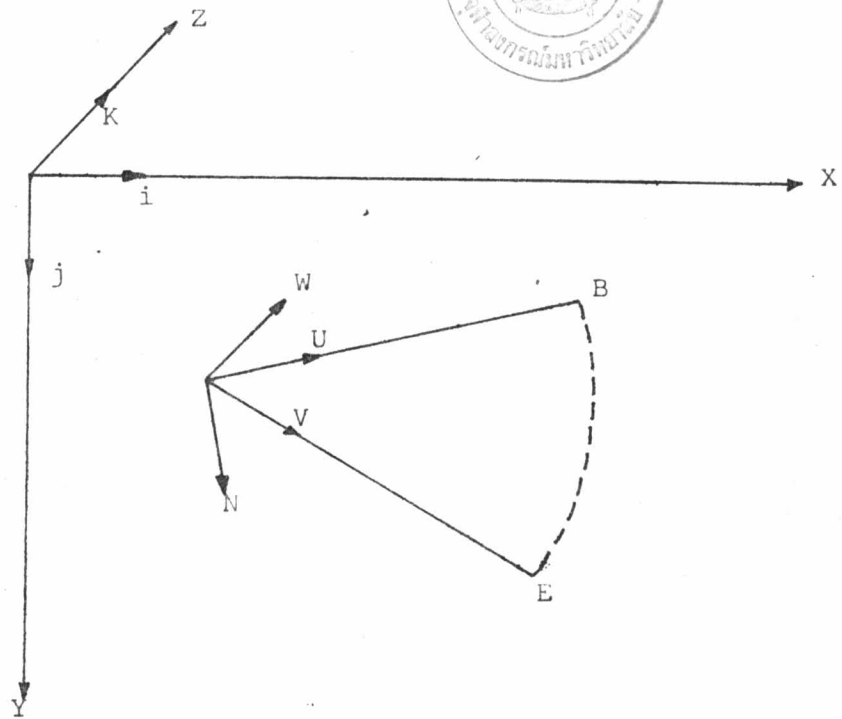

รูปที่ 5.11 การกำหนด Unit Vector ของแกน X,Y และ Z

ค่า u_x และ u_y หาได้จากการหารค่าของเส้น OB ในแนวแกน X และ Y ด้วยค่าทั้งหมดของ OB ในทำนองเดียวกันในการหาค่าของ v_x และ v_y ซึ่งเป็น Unit Vector ของเส้น OE ในแนวแกน X และ Y ตามลำดับ

การหาค่า Unit Vector n กระทำได้โดยการทำ Cross(Vector) Product ของ u และ v เพื่อให้ได้ Vector W ซึ่งตั้งฉากกับระนาบของ u และ v โดย

$$W = u \times v (\sin \phi) e_n$$

เมื่อ ϕ = มุมระหว่าง u และ v

e_n = The Unit Normal Vector

Vector W เมื่อหารด้วยค่า $|W|$ จะทำให้ได้ Unit Vector W ซึ่งเมื่อทำ Cross Product กับ u ทำให้ได้ n

เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่า Vector w ไปในทิศทางใด ระหว่างทิศ $+z$ หรือ $-z$ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ส่วนโค้งของวงกลมเริ่มต้นที่ด้านใด ดังนั้น จึงต้องใช้ Matrix ในการหาค่า w โดย

$$u \times v = W = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ux & uy & uz \\ vx & vy & vz \end{vmatrix}$$

เมื่อ i, j และ k เป็น Unit vector ในแนวแกน x, y และ z

ตามลำดับ และ $uz, vz = \phi$

$$\therefore u \times v = W = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ux & uy & \phi \\ vx & vy & \phi \end{vmatrix}$$

$$\therefore W = i(\phi) + j(\phi) + k(ux \cdot vy - uy \cdot vx)$$

$$\text{Unit Vector } w = W / |W|$$

$$\therefore w = \frac{ux \cdot vy - uy \cdot vx}{\sqrt{(ux \cdot vy - uy \cdot vx)^2 + (ux \cdot vy - uy \cdot vx)^2}}$$

n ได้จากการทำ Cross Product ของ w และ u

$$\therefore n = w \times u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ wx & wy & wz \\ ux & uy & uz \end{vmatrix}$$

$$wx, wy = \phi, \quad uz = \phi$$

$$\therefore n = w \times u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \phi & \phi & wz \\ ux & uy & \phi \end{vmatrix}$$

$$n = i(-wz \cdot uy) + j(wz \cdot ux) + k(\phi)$$

$$\therefore n = i(nx) + j(ny) + k(nz)$$

$$\therefore nx = -wz \cdot uy$$

$$\therefore ny = wz \cdot ux$$

ต่อไปเป็นการหาความมุมทั้งหมดของส่วนโค้ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดรอบ (Loop) ของการวาด ซึ่งสามารถหาได้โดยการหา Dot (Scalar) Product ระหว่าง Vector u และ v

$$u \cdot v = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

$$= |u| |v| \cos (PT)$$

$$|u| = |v| = 1$$

$$\therefore \cos (PT) = u \cdot v = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

$$PT = \cos^{-1} (u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z)$$

เนื่องจากไมโครคอมพิวเตอร์ Apple II ไม่มีฟังก์ชัน Inverse Cosine มีแต่ ฟังก์ชัน Inverse Tangent ดังนั้น เราสามารถหาค่า Inverse Cosine ได้จาก


$$AC(A) = -\text{ATN}(A/\text{SQR}(-A \cdot A + 1)) + 1.5708$$

การเสกค่าของมุม PT ขึ้นมา 1% เพื่อชดเชยค่าผิดพลาด สำหรับการคำนวณ ค่าตำแหน่งของจุดที่จะวาด ซึ่งจะมีผลทำให้ จุดสุดท้ายของการวาดอยู่นอกมุม PT อันจะทำให้ไม่มีการวาดจุดสุดท้าย

5.4 การขยาย / ย่อรูปชิ้นงาน (Scale Up / Down Routine)

ผังการทำงานของโปรแกรมขยาย / ย่อรูปชิ้นงานบนจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ แสดงไว้ในรูปที่ 5.12

โปรแกรมขยาย / ย่อรูปชิ้นงานบนจอภาพ จะทำการเสกค่า Parameter ต่าง ๆ ด้วยค่า Scale Factor แล้วนำค่าที่เสกได้นั้นไปทำการวาดรูปชิ้นงานใหม่ที่ละช่วงของชิ้นงาน

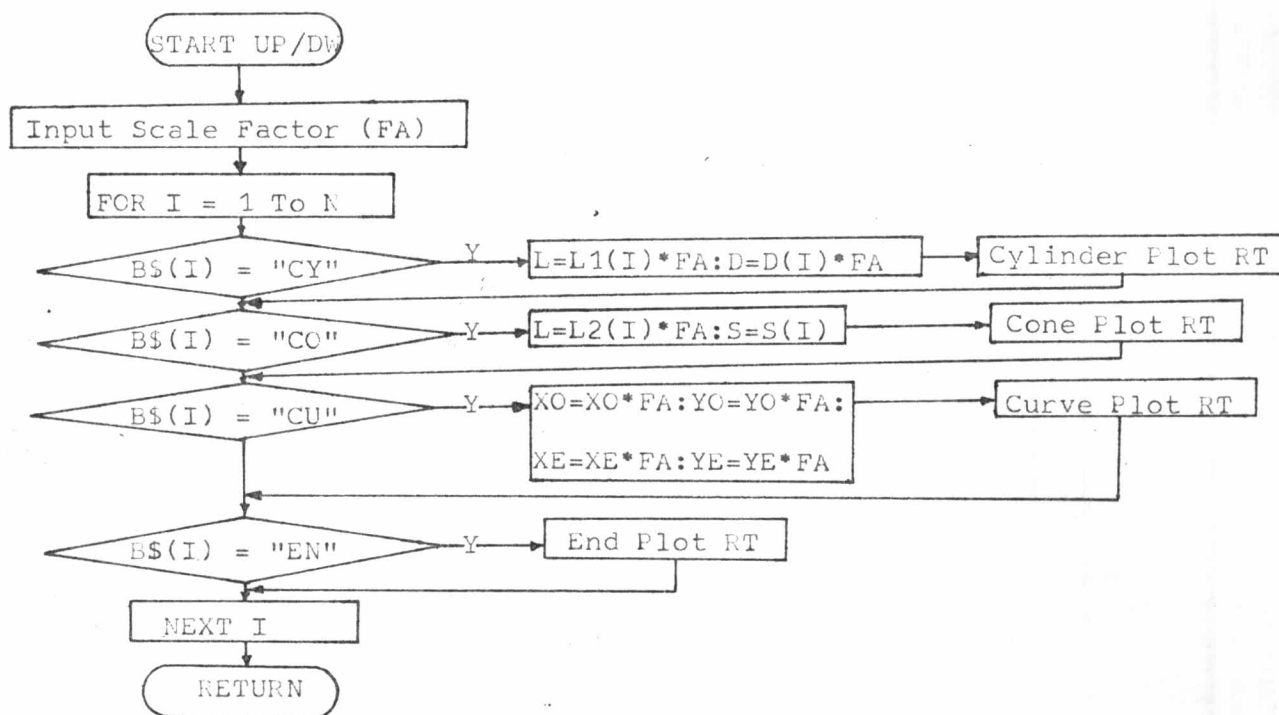


รูปที่ 5.12 ดังการทำงานของโปรแกรมขยาย / ย่อส่วนรูปชิ้นงาน

5.5 การเขียนและอ่านข้อมูลจากแผ่นจานแม่เหล็ก (Disk Read / Write Routine)

เพื่อความสะดวกในการใช้งานในภายหลัง จึงต้องมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในโอกาสต่อไปลงในแผ่นจานแม่เหล็ก (Diskette) เมื่อต้องการรูปแบบหรือข้อมูลของชิ้นงานนั้น ๆ ก็จะทำกรอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้จากแผ่นจานแม่เหล็ก (Diskette) โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่

การทำงานของโปรแกรมเขียนและอ่านข้อมูลจากแผ่นจานแม่เหล็ก (Disk Read / Write Routine) แสดงไว้ในรูปที่ 5.13

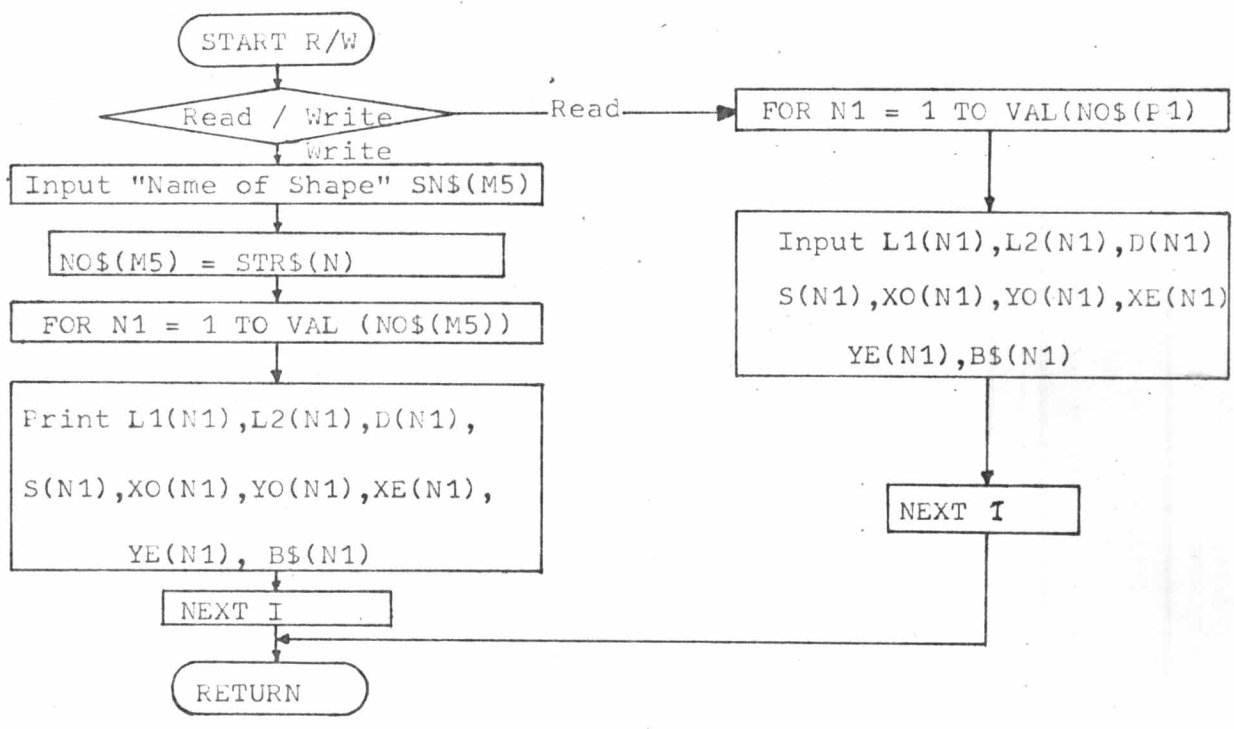

รูปที่ 5.13 ฉักรการทำงานของโปรแกรมเขียนและอ่านข้อมูล
จากแผ่นจานแม่เหล็ก (Disk Read/Write Routine)