

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมมีเทคนิคการควบคุมคุณภาพมากมาย หากแบ่งขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตามกระบวนการผลิต สามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ก) การตรวจสอบวัตถุดิบ ( Incoming Inspection ) หมายถึง การตรวจสอบวัตถุดิบเมื่อรับวัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน

ข) การตรวจสอบระหว่างผลิต ( In - process Inspection ) หมายถึง การตรวจสอบชิ้นงานในขณะที่ทำการผลิตชิ้นงานไปด้วย

ค) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ( Final Inspection ) หมายถึง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสู่ลูกค้า

การตรวจสอบ 3 ขั้นตอนนี้ สามารถใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพที่อาศัยกลวิธีทางสถิติและไม่อาศัยกลวิธีทางสถิติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ , คุณค่าของผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์สัมพันธ์กันในเชิงสถิติหรือไม่

##### 2.1.1 การตรวจสอบและแผนการสุ่มตัวอย่าง ( Inspection & Acceptance Sampling )

( คำราชั ทวีแสงสกุลไทย , 2538 ) ได้แบ่งการตรวจสอบและแผนการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ประการ คือ

ก) การตรวจสอบ 100% ( Screening ) คือ การตรวจสอบวัสดุทุกชิ้น ทั้งนี้เพราะต้องการความถูกต้องแม่นยำ 100% ซึ่งวิธีนี้เหมาะเฉพาะกับวัสดุจำนวนน้อย ๆ และมีมูลค่าแพงเท่านั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลามาก


ข) การตรวจสอบระหว่างการผลิต ( Process Inspection ) คือ การตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิต โดยจะเลือกตรวจสอบเป็นจุด ๆ ไปตามความสำคัญเฉพาะบางตอนของการผลิตเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคคุณภาพได้ทันเหตุการณ์

ค) การตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง ( Acceptance Sampling ) คือ การตรวจสอบเลือกสุ่มตัวอย่างจากจำนวนวัสดุจำนวนมาก โดยถือเสมือนหนึ่งว่าตัวอย่างที่สุ่มขึ้นมาตรวจสอบนั้นจะแทนลักษณะคุณภาพของทั้งรุ่น ( Lot ) ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยในทางสถิติถือว่าสามารถอนุมานความผิดพลาดได้ในระดับหนึ่งที่ตั้งเกณฑ์ความแม่นยำไว้

2.1.2 สถิติและการควบคุมคุณภาพ

( เจริญ สุนทรวาณิชย์, 2539 ) ได้นิยามคำว่า สถิติดังนี้ สถิติ คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ตัดสินใจเหตุการณ์ภายใต้ความผันแปร โดยการตัดสินใจประกอบด้วยการรวบรวม การวิเคราะห์ ตลอดจนการสรุปผลเพื่อดำเนินการจากข้อมูล

รูปที่ 2.1 ระเบียบวิธีการทางสถิติ

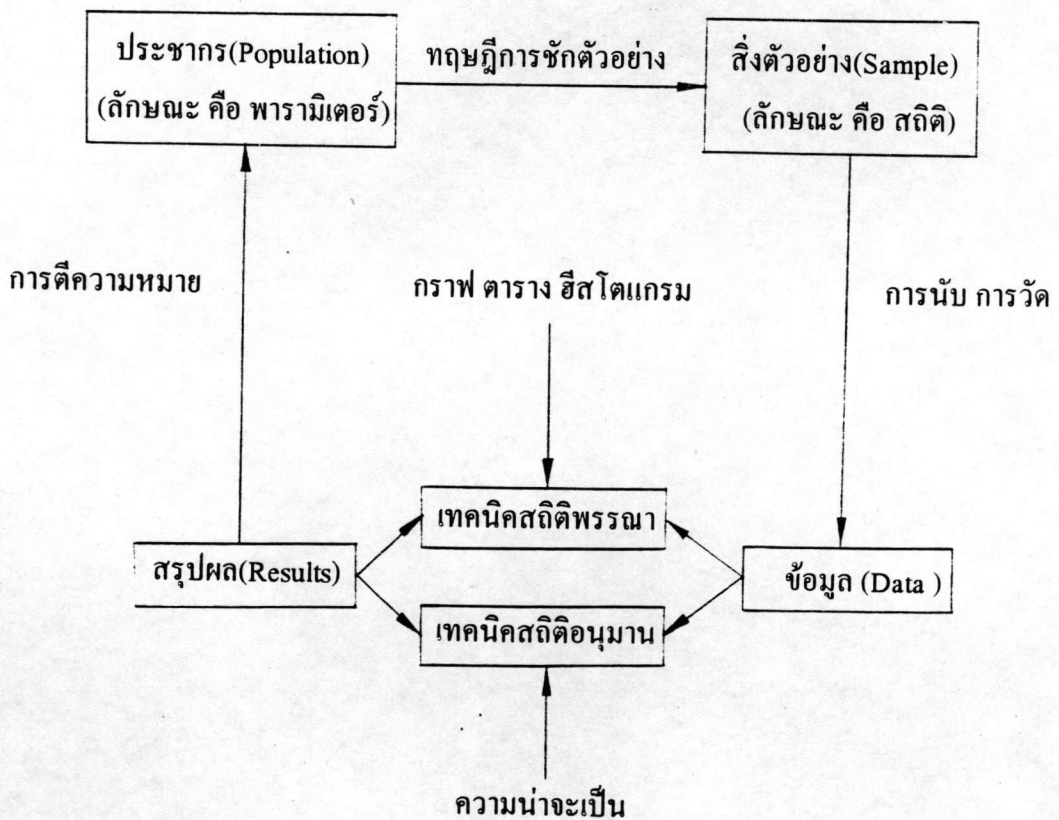

### 2.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

( กานดา พูนลาภทวี , 2530 )

ประชากร ( Population ) หมายถึง จำนวนสมาชิกทุกหน่วยข้อมูลที่สนใจศึกษา เช่น ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคงทนของหลอดไฟฟ้าในโรงงาน ประชากรในกรณี นี้คือ หลอดไฟฟ้าทุกหลอดในโรงงานแห่งนี้ หรือต้องการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นม. 6 ทุกคนทั่วประเทศ สำหรับการแบ่งประเภทของประชากรสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก ) ประชากรที่มีจำนวนจำกัดหรือนับถว้น ( Finite Population ) เป็นประชากรที่มีสมาชิกจำนวนจำกัด และสามารถนับได้แน่นอน เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนโรงงาน อุตสาหกรรม จำนวนบริษัท

ข ) ประชากรที่มีจำนวนไม่จำกัด ( Infinite Population ) เป็นประชากรที่มีจำนวนสมาชิกที่ไม่สามารถนับจำนวนที่แน่นอนได้ เช่น ปริมาณน้ำในมหาสมุทร จำนวนเมล็ดข้าว

สิ่งตัวอย่าง ( Sample ) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกเลือกมาเพียงบางส่วนจากประชากรทั้งหมดเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา เช่น ในการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นม.6 เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าว เนื่องจากนักเรียนชั้นม.6 มีจำนวนมาก ผู้วิจัยอาจทำการสุ่มนักเรียนมาเพียงบางส่วน นักเรียนบางส่วนที่นำมาศึกษาความคิดเห็นนี้ถือว่าเป็นสิ่งตัวอย่าง

### 2.1.4 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ

ค่าพารามิเตอร์ ( Parameter ) หมายถึง ค่าที่แท้จริง ซึ่งใช้บรรยายลักษณะของประชากรคำนวณได้จากข้อมูลทั้งหมดของประชากร

ค่าสถิติ ( Statistic ) หมายถึง ค่าที่ใช้บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลสิ่งตัวอย่าง โดยทั่วไปจะนำค่าสถิติไปใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์

### 2.1.5 ข้อมูล ( Data )

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวเลข เช่น ความกว้าง ความยาว คะแนน น้ำหนัก ความสูง ระยะทาง หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ เช่น ของดี ของเสีย ชื่อ เพศ ที่อยู่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา

การแบ่งประเภทของข้อมูล มีวิธีการแบ่งได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

2.1.5.1 จำแนกตามลักษณะการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก) ข้อมูลที่ได้จากการนับ ( Counting Data ) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยใช้วิธีการนับ เช่น การนับจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 50 ชิ้น เป็นจำนวนชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน 45 ชิ้น จำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 5 ชิ้น ซึ่งจำนวนตัวเลข 45 และ 5 เป็นข้อมูลที่ได้จากการนับ ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการนับนี้โดยทั่วไปตัวเลขจะเป็นจำนวนเต็ม

ข) ข้อมูลที่ได้จากการวัด ( Measurement Data ) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยใช้วิธีการวัด เช่น การวัดขนาดของชิ้นงาน การชั่งน้ำหนักปริมาณสินค้า จำนวนตัวเลขที่ได้จากวิธีการวัดจะเป็นตัวเลขต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขทศนิยมหรือเศษส่วนก็ได้ เช่น ขนาดชิ้นงานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.23 เซนติเมตร

2.1.5.2 จำแนกตามการจัดกระทำข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก) ข้อมูลดิบ ( Raw Data ) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยยังไม่ได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทำหรือจัดระเบียบ ข้อมูลเหล่านี้ยังคงปะปนกันอยู่ ไม่มีการจัดแบ่งเป็นประเภทหรือหมวดหมู่

ข) ข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่ ( Group Data ) เป็นข้อมูลที่มีการจัดกระทำให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ มีการแจกแจงความถี่ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้ง่ายต่อการคำนวณ หรือการนำไปใช้

2.1.5.3 จำแนกตามลักษณะข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก) ข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative Data ) เป็นข้อมูลที่แสดงปริมาณหรือขนาด ในลักษณะของตัวเลขโดยตรง เช่น ความกว้าง ความยาว อายุ น้ำหนัก คะแนน

ข) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Qualitative Data ) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเลขโดยตรง เช่น ของดี ของเสีย เพศชาย เพศหญิง

2.1.6 ตัวแปร ( Variable )

ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่มีความผันแปรซึ่งอาจจะเป็นทางด้านปริมาณ เช่น น้ำหนัก ความสูง อายุ ความเร็ว หรืออาจเป็นทางด้านคุณภาพ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีม สิ้นยัณฑ์ ตัวแปรเหล่านี้จะประกอบด้วยค่าต่าง ๆ กัน เช่น ในกลุ่มนักศึกษาคนหนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความสูงแตกต่างกัน ดังนั้นความสูงจึงถือว่าเป็นตัวแปร

การแบ่งประเภทของตัวแปร ถ้าพิจารณาตามคุณสมบัติของตัวแปรสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ตัวแปรต่อเนื่อง ( Continuous Variable ) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถที่มีค่าต่อเนื่องกันระหว่างค่าสองค่าที่กำหนดให้ จะมีค่าอยู่ระหว่างค่าสองค่านั้นมากมาย เช่น ความสูง น้ำหนัก อายุ ระยะทาง ในด้านตัวแปรความสูง ช่วงความสูงระหว่าง 160 - 165 เซนติเมตร มีค่าความสูงที่เป็นไปได้มากมายนับไม่ถ้วน

2. ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ( Discrete Variable ) หมายถึงตัวแปรที่มีค่าไม่ต่อเนื่องเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถกำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่างค่าสองค่าได้ เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนครัวเรือน จำนวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ค่าตัวเลขของตัวแปรเหล่านี้ไม่มีทศนิยม จะไม่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5.5 คน หรือจำนวนครัวเรือน 134.2 หลัง และระหว่างครัวเรือนที่ 1 และครัวเรือนที่ 2 จะไม่มีตัวเลขอยู่ระหว่าง 1 และ 2

#### 2.1.7 สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน

ก ) สถิติเชิงพรรณนา ( Description Statistics ) เป็นสถิติที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อบรรยายคุณลักษณะของสิ่งตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาเท่านั้น โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะไม่นำไปสรุปอ้างอิงถึงสิ่งตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรอื่นๆ การศึกษาหากำตอบจะบรรยายลักษณะหรือการแจกแจงของข้อมูลตามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เท่านั้น ซึ่งอาจแสดงด้วยความถี่ของข้อมูล ร้อยละ สัดส่วน อัตราสัดส่วน การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ข ) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) เป็นสถิติที่ศึกษาถึงข้อมูลจากสิ่งตัวอย่างแล้วนำข้อสรุปที่ได้ไปคาดคะเนหรือสรุปอ้างอิงถึงลักษณะของประชากร โดยได้นำทฤษฎีความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสิ่งตัวอย่าง เพื่อสรุปลักษณะของประชากร สถิติเชิงอนุมานจะเกี่ยวกับการประมาณค่า ( Estimation )

การทดสอบสมมุติฐาน ( Hypothesis Testing )


ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์

ความหมาย	สัญลักษณ์	
	ค่าสถิติ	ค่าพารามิเตอร์
ค่าเฉลี่ย	$\bar{X}$	$\mu$
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	$S$	$\sigma$
ความแปรปรวน	$S^2$	$\sigma^2$

2.1.8 เทคนิคการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ  
ดังนี้

รูปที่ 2.2 เทคนิคการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ

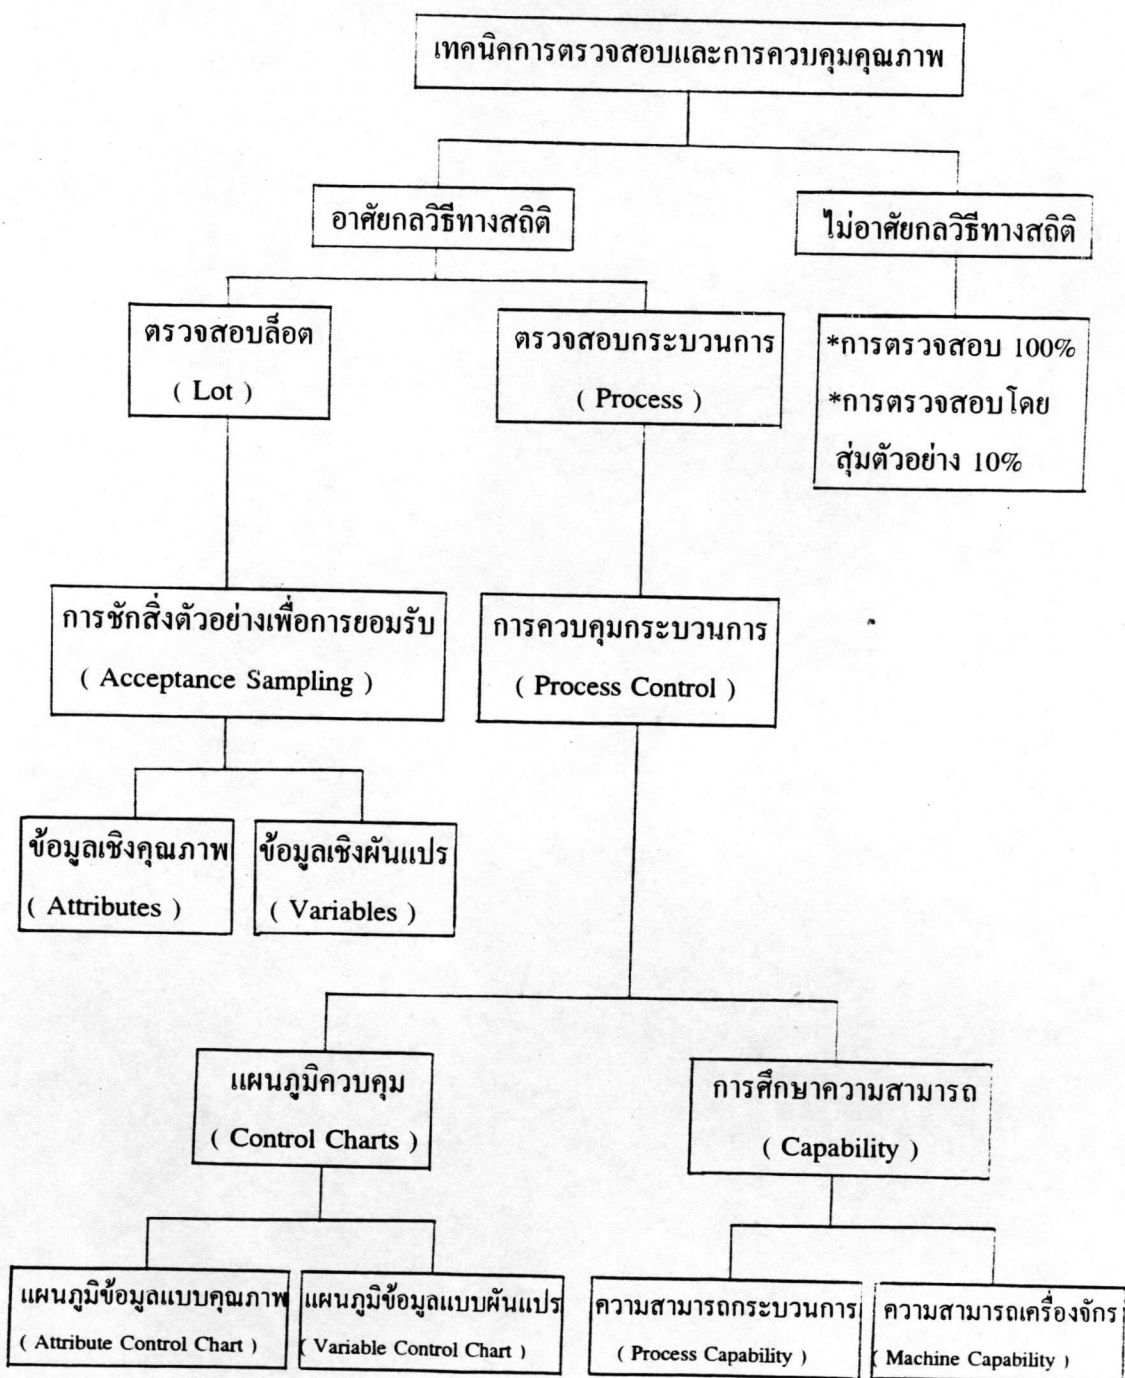

การวิจัยในที่นี้ศึกษาเทคนิคการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบอาศัยกลวิธีทางสถิติเฉพาะการศึกษาความสามารถกระบวนการ ความสามารถเครื่องจักร แผนภูมิข้อมูลแบบผันแปร และการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบข้อมูลเชิงคุณภาพ (แผนการชักตัวอย่างต่อเนื่อง CSP-2) และส่วนที่ 2 แบบไม่อาศัยกลวิธีทางสถิติ

### 2.1.9 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ( Central Tendency Measure )

( อคิศักดิ์ พงษ์พลผลศักดิ์ , 2535 ) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ที่นิยมใช้โดยทั่วไป จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน ซึ่งการใช้ค่ากลางเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นหลัก กล่าวคือ

ถ้าข้อมูลมีลักษณะการกระจายที่มีสมมาตรกันทั้งสองข้างของกราฟข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็จะวัดด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต แต่ถ้ากราฟของข้อมูลมีลักษณะเบ้ไปทางใดทางหนึ่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะวัดด้วยมัธยฐาน และถ้าข้อมูลมีค่าของจำนวนข้อมูลเกิดบ่อยที่สุด เราก็จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยฐานนิยม

จากที่กล่าวมานี้ ในการสร้างแผนภูมิเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า มักจะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากกระบวนการผลิต จะนิยมใช้ขนาดของตัวอย่างมาก จะทำให้ข้อมูลมีลักษณะการกระจายสมมาตรกันทั้งสองข้าง ดังนั้นในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพสินค้าจึงนิยมวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ส่วนการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วยมัธยฐานและฐานนิยม จะมีความสัมพันธ์กับแผนภูมิควบคุมคุณภาพสินค้าน้อยมาก ซึ่งถ้าจะใช้ค่ามัธยฐานและฐานนิยมในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพแล้ว จะต้องมีการปรับค่าความถี่ของข้อมูลก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างเหมาะสม

( ก ) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( Arithmetic Mean ) คือ ผลรวมทั้งหมดของข้อมูลกลุ่มหนึ่งหารด้วยจำนวนทั้งหมดของข้อมูลกลุ่มนั้น เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $\bar{X}$  การคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีวิธีดังนี้ ถ้าให้ข้อมูลกลุ่มหนึ่งมีค่าสังเกตจำนวน  $n$  ข้อมูล และ  $X_1, X_2, \dots, X_n$  เป็นค่าสังเกตข้อมูลขนาด  $n$  ข้อมูล ดังนี้

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

เมื่อ  $\bar{X}$  แทนค่าเฉลี่ยของข้อมูล  
 $n$  แทนจำนวนค่าสังเกต

ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบความต้านทานของขดลวด 5 เส้น วัดหน่วยเป็นโอห์ม

ได้ค่าสังเกตดังนี้  $x_1 = 3.4$   $x_2 = 3.3$   $x_3 = 3.4$   $x_4 = 3.3$  และ  $X_5 = 3.2$

จงหาค่าเฉลี่ยของความต้านทาน

วิธีทำ ให้  $\bar{X}$  แทนค่าเฉลี่ยความต้านทานของขดลวด

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ &= \frac{3.4 + 3.3 + 3.4 + 3.3 + 3.2}{5} \\ &= 3.32 \text{ โอห์ม}\end{aligned}$$

นั่นคือ ค่าเฉลี่ยความต้านทานของขดลวด จำนวน 5 เส้นมีค่าเท่ากับ 3.32 โอห์ม

( ข ) ค่ามัธยฐาน ( Median )

ในการวัดค่ากลางของข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเบ้ไปทางใดทางหนึ่งการวัดค่ากลางของข้อมูลจะวัดค่ามัธยฐาน ซึ่งการนิยามค่ามัธยฐานจะนิยามไว้ดังนี้

มัธยฐาน หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยซึ่งการพิจารณาค่าที่อยู่ตรงกลางนี้ จะพิจารณาจากจำนวนข้อมูล ดังนี้

$$Me = \frac{X_{n/2} + X_{(n/2+1)}}{2} \quad \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนคู่}$$

$$Me = X_{(n+1)/2} \quad \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนคี่}$$

Me แทนค่ามัธยฐานของข้อมูล

n แทนจำนวนข้อมูล

$X_k$  แทนข้อมูลตัวที่ k

ตัวอย่างเช่น จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลของความต้านทานของขดลวด 5 เส้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 3.4, 3.3, 3.4, 3.3, 3.2 โอห์ม

วิธีทำ จากข้อมูลดังกล่าว มีข้อมูลอยู่จำนวน 5 ค่า ซึ่งจำนวนข้อมูลเป็นคี่ ถ้าเอาข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจะได้ 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4 โอห์ม

เนื่องจาก  $n=5$  เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น

$$Me = X_{(n+1)/2} = X_{(5+1)/2} = X_3 = 3.3$$

นั่นคือ มัธยฐานของความต้านทานของขดลวด 5 เส้นจะเท่ากับ 3.3



## (ค) ฐานนิยม (Mode)

ฐานนิยมเป็นเซตของจำนวนข้อมูลที่มีค่าเกิดขึ้นมากที่สุด หรือเกิดบ่อยที่สุดการวัดค่ากลางในกรณีนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักกับวงการอุตสาหกรรม ฐานนิยมก็คือ ข้อมูลที่เกิดบ่อยที่สุด เช่น 4, 8, 5, 7, 7, 7, 7 ฐานนิยมก็คือ 7

ตาราง 2.2เปรียบเทียบตัววัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง

( เจริญ สุนทราวาณิชย์ , 2539 )

	สัญลักษณ์	นิยาม	คำอธิบายเสริม
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	$\bar{X}$	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คำนวณจากข้อมูลทุกตัว</li> <li>• ใช้เป็นตัวกำหนดแนวโน้มสู่ศูนย์กลางในกรณีการกระจายสมมาตร</li> <li>• ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการกระจายผิดปกติ เช่น มีค่าสูงมาก , ต่ำมาก</li> <li>• มีความคลาดเคลื่อนในการชักตัวอย่างต่ำ</li> </ul>
2. ค่ามัธยฐาน	Me	ค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แบ่งข้อมูลออก 2 ส่วนที่มีความถี่เท่ากัน</li> <li>• เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการกระจายผิดปกติ</li> <li>• มีความคลาดเคลื่อนในการชักตัวอย่างสูงเมื่อเทียบกับ <math>\bar{X}</math></li> </ul>
3. ค่าฐานนิยม	Mo	ค่าที่มีความถี่สูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นตัวกำหนดค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง</li> <li>• ไม่ค่อยนิยมใช้ โดยเฉพาะข้อมูลต่อเนื่อง</li> </ul>

### 2.1.10 การวัดการกระจายของข้อมูล (Dispersion)

การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพสินค้า นอกจากจะใช้ค่ากลางของข้อมูลแล้วยังต้องใช้ค่าที่ได้จากการวัดการกระจายของข้อมูล เพื่อพิจารณาถึงความกว้างของข้อมูลว่า มีลักษณะการกระจายไปมากน้อยเพียงใด และในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพก็จะใช้ค่าที่ได้จากการวัดการกระจายเพื่อคุณลักษณะของข้อมูลว่าเบี่ยงเบนไปจากค่ากลางของข้อมูลมากน้อยเพียงใด ในการวัดการกระจายของข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการวัดการกระจายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ดังนี้คือ (ก) การวัดการกระจายด้วยพิสัย (Range) และ (ข) การวัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

(ก) พิสัย (Range) คือ การวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าของผลต่างของข้อมูลสูงสุดกับข้อมูลต่ำสุด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $R$  ซึ่งถ้าให้  $X_n$  เป็นค่าของข้อมูลสูงสุดและ  $X_1$  เป็นค่าของข้อมูลต่ำสุด ดังนั้น

$$R = X_n - X_1$$

(ข) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นวิธีวัดการกระจายของข้อมูลรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย กล่าวคือ ถ้าค่าของข้อมูลอยู่ห่างค่าเฉลี่ยมากวัดการกระจายของข้อมูลก็มีค่ามาก นิยามของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของส่วนเฉลี่ยเลขคณิตของผลต่างกำลังสองระหว่างข้อมูลแต่ละค่า กับส่วนเฉลี่ยเลขคณิต  $\bar{X}$  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $\sigma$

ซึ่งถ้าให้  $X_1, X_2, \dots, X_n$  เป็นค่าของข้อมูลแต่ละค่าและ  $\bar{X}$  เป็นส่วนเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ ดังนั้น

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

หรือ 
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum X^2 - \bar{X}^2}$$

### 2.1.11 การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)


เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในหลายสาขาวิชา มักจะใช้การประยุกต์สถิติบนพื้นฐานของการแจกแจงปกติ เพื่อการศึกษาถึงการกระจายของข้อมูล สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการแจกแจงปกติเพื่อใช้ประยุกต์กับการสร้างแผนภูมิ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า

ถ้า  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม เราจะกล่าวว่า  $X$  มีการแจกแจงปกติ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

เมื่อ  $\mu$  แทนค่าเฉลี่ยของประชากรและ  $\sigma$  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร หรือพารามิเตอร์ (parameter) ซึ่งมีลักษณะทั่วไปของการแจกแจงปกติ คือ

1. เป็นโค้งรูประฆังคว่ำ สมมาตรกับแกนตั้งที่ลากเส้นผ่านค่าเฉลี่ย  $\mu$  ดังรูป 2.3

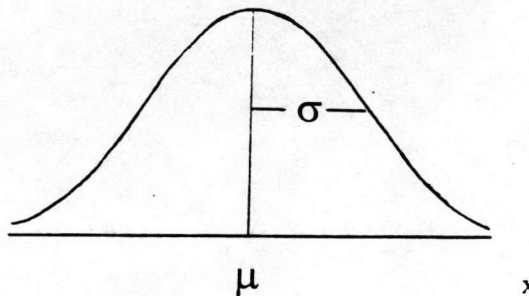

รูปที่ 2.3 โค้งการแจกแจงแบบปกติ

2. มีฐานนิยมนิยม มีจุดสูงสุด  $x = \mu$
3. กราฟลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งสองข้างมีจุดเปลี่ยนเว้าที่  $x = \mu \pm \sigma$  ปลายโค้งจะลดลงเข้าหาแกน  $x$  เมื่อ  $x$  ห่างจากค่าเฉลี่ย แต่จะไม่บรรจบกับแกน  $x$
4. พื้นที่ภายใต้เส้นโค้งจะมีค่าเท่ากับ 1 นั่นคือ

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$


การแจกแจงปกติจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  $\mu$  และความแปรปรวนเป็น  $\sigma$  ในการหาพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งแบบปกติในทางปฏิบัติจะเปลี่ยนการแจกแจงของตัวแปรเชิงสุ่ม  $x$  จากการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu$  และความแปรปรวน  $\sigma$  ให้เป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และความแปรปรวนเป็น 1 ด้วยตัวแปรเชิงสุ่ม  $Z$  โดยที่

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

มีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นคือ

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-Z^2/2} \quad -\infty < Z < \infty$$

เรียก  $f(z)$  นี้ว่าการแจกแจงปกติมาตรฐาน มีกราฟเป็นรูประฆังคว่ำที่สมมาตรกับแกนตั้งที่ลากผ่านค่าเฉลี่ย  $\mu = 0$  และความแปรปรวน  $\sigma^2 = 1$  ดังรูป 2.4

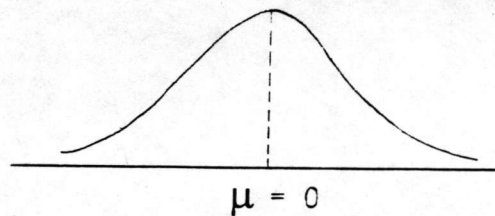

รูป 2.4 โค้งการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน  
ที่มี  $\mu = 0$  และ  $\sigma^2 = 1$


ค่าพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจะแสดงในตาราง ก ภาคผนวก ก และจากตาราง ก ในภาคผนวก ก พื้นที่ภายใต้เส้นโค้งในตารางจะเป็นพื้นที่สะสมที่คำนวณจาก

$$P(Z \leq z) = F(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2 t^2} dt$$

ซึ่งพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งของการแจกแจงแบบปกติภายใต้ขอบเขตต่าง ๆ จะกำหนดได้ดังตารางที่ 2.3 แสดงในรูปที่ 2.5

ตารางที่ 2.3 แสดงขอบเขตของพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งแบบปกติ

ขอบเขต	พื้นที่ภายใต้เส้นโค้ง
$\mu \pm 0.6745\sigma$	50.00 %
$\mu \pm \sigma$	68.26 %
$\mu \pm 2\sigma$	95.46 %
$\mu \pm 3\sigma$	99.73 %

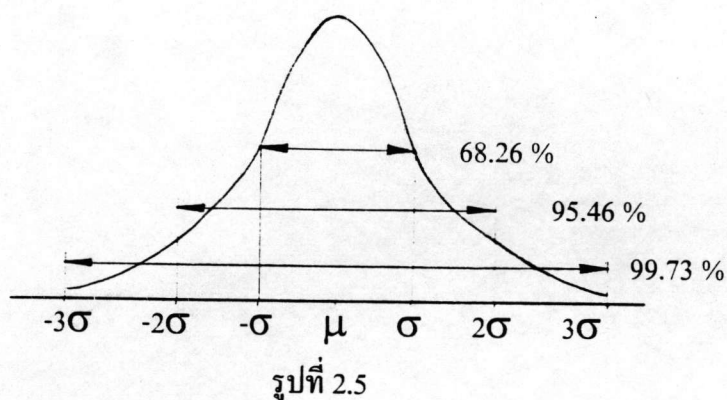

จากตารางที่ 2.3 และรูป 2.5 จะพบว่าสำหรับการแจกแจงแบบปกติ จะมีร้อยละ 68.26 ของข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วง  $\mu \pm \sigma$  มีร้อยละ 95.46 ที่มีข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วง  $\mu \pm 2\sigma$  และมีร้อยละ 99.73 ที่มีข้อมูลตกอยู่ในช่วง  $\mu \pm 3\sigma$


ตัวอย่างเช่น อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าจากโรงงานผลิตหลอดไฟฟ้าแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 800 ชั่วโมง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 40 ชั่วโมง ถ้ากำหนดพิสัยของอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 778 ชั่วโมง ถึง 834 ชั่วโมง จงหาโอกาสที่อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ผลิตมาได้ไม่ได้พิสัยตามที่กำหนด

วิธีทำ ให้  $X$  แทนอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า

ถ้ากำหนดพิสัยของอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 778 ชั่วโมงถึง 834 ชั่วโมง ดังนั้นโอกาสที่อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ได้พิสัยคือ

$$\begin{aligned}
 P(778 < X < 834) &= P\left(\frac{778 - 800}{40} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{834 - 800}{40}\right) \\
 &= P(-0.55 < Z < 0.85) \\
 &= P(Z < 0.85) - P(Z < -0.55) \\
 &= 0.8023 - 0.2912 \quad (\text{จากตาราง ก ในภาคผนวก ก}) \\
 &= 0.511
 \end{aligned}$$

นั่นคือ โอกาสที่อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ผลิตมาได้ไม่ได้พิกัดตามที่กำหนด จะเท่ากับ  $1 - 0.511 = 0.489$  หรือร้อยละ 48.89 ที่มีอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าไม่ได้พิกัดตามที่กำหนด (พื้นที่ในส่วนที่ไม่แรเงา)

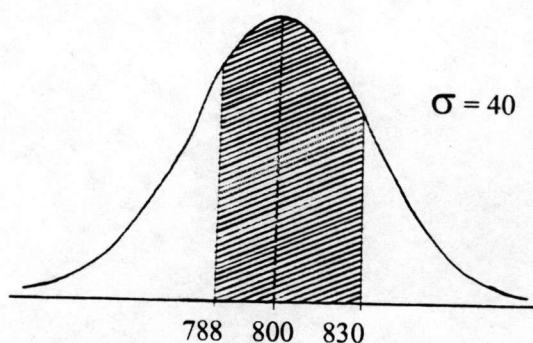

รูป 2.6

### 2.1.12 การประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( $\sigma$ )

ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า เราจะพยายามที่จะใช้ต้นทุนการตรวจสอบน้อยที่สุด โดยให้มีประสิทธิภาพของการตรวจสอบมากที่สุด นั่นคือ ถ้าขนาดตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบมีขนาดใหญ่มาก ต้นทุนการตรวจสอบก็จะมีมาก ประสิทธิภาพของการตรวจสอบก็ดี ราคาสินค้าก็แพง แต่ถ้าต้องการลดขนาดของตัวอย่างให้น้อยลง ต้นทุนการตรวจสอบก็ลดลง ประสิทธิภาพการตรวจสอบก็ลดลง ราคาสินค้าก็ลดลงตามมาด้วย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในการตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นต้องการใช้ต้นทุนการตรวจสอบน้อย โดยให้มีประสิทธิภาพของการตรวจสอบมากที่สุดนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในทางปฏิบัติจึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากกระบวนการผลิต ด้วยการสุ่มตัวอย่างมาจากแต่ละกลุ่มย่อย แล้วทำการตรวจสอบทุกหน่วยที่เลือกมา

ถ้าประชากรมีการแจกแจงแบบปกติแล้ว เลือกตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติจากการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างก็ยังคงมีการแจกแจงเป็นแบบปกติด้วย

ในกรณีที่ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  ก็จะไม่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ แต่ถ้าเลือกตัวอย่างขนาดใหญ่พอแล้ว การแจกแจงค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  ก็สามารถประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติด้วยทฤษฎีขอบเขตเข้าสู่ส่วนกลาง ดังนี้

ทฤษฎีขอบเขตเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Limit Theorem) ถ้า  $X$  เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่มที่มีขนาด  $n$  จากประชากรที่มีค่าเฉลี่ย  $\mu$  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  $\sigma$  เมื่อ  $n \rightarrow \infty$  การแจกแจง  $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$  จะประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐาน ที่มี  $\mu = 0$  และ  $\sigma = 1$

กรณีที่กล่าวว่า  $n$  มีขนาดใหญ่ ในทางปฏิบัติจะกำหนดให้  $n \geq 30$  ไม่จำเป็นต้องสนใจถึงการแจกแจงของประชากร แต่ขอให้ทราบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรก็พอแล้ว การประมาณการแจกแจงค่าเฉลี่ยก็จะประมาณได้ด้วยการแจกแจงแบบปกติ และถ้า  $n < 30$  บางครั้งอาจใช้การแจกแจงแบบปกติประมาณได้ ถ้าเลือกตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงไม่แตกต่างจากการแจกแจงแบบปกติ กล่าวคือ ข้อมูลมีลักษณะสมมาตร การประมาณการแจกแจงค่าเฉลี่ยจะประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐาน

จากการแจกแจงการสุ่มตัวอย่างข้างต้น ในการควบคุมคุณภาพ จึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มย่อย ภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าข้อมูลที่ว่าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการผลิตมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยมากกลุ่มละ 4 หรือมากกว่า 5 ตัวอย่าง จำนวน  $m$  กลุ่มย่อย ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่า ถ้าสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ การแจกแจงค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างก็จะมีแจกแจงแบบปกติด้วย

สำหรับกรณีที่ถ้าประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปกติ แต่การแจกแจงของประชากรสมมาตร มีฐานนิยมเดียวและเป็นการแจกแจงของข้อมูลที่วัดด้วยตัวแปรเชิงสุ่มชนิดต่อเนื่องแล้ว การใช้ขนาดตัวอย่างขนาด 4 หรือ 5 ตัวอย่าง ก็เพียงพอในการประมาณค่าเฉลี่ยด้วยการแจกแจงแบบปกติ

ตารางที่ 2.4 แสดงการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

	กลุ่มย่อย				
	1	2	3	...	m
ขนาดตัวอย่าง $n = 4$ หรือ $5$	$X_1, X_2$ $X_3, X_4$ $X_5$ $\downarrow$	$X_1, X_2$ $X_3, X_4$ $X_5$ $\downarrow$	$X_1, X_2$ $X_3, X_4$ $X_5$ $\downarrow$	...	$X_1, X_2$ $X_3, X_4$ $X_5$ $\downarrow$
ค่าเฉลี่ย	$X_1$	$X_2$	$X_3$	...	$X_m$
การกระจาย	$S_1$ หรือ $R_1$	$S_2$ หรือ $R_2$	$S_3$ หรือ $R_3$	...	$S_m$ หรือ $R_m$

ในทางปฏิบัติขนาดตัวอย่าง( $n$ )ที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยจะใช้อย่างน้อย 4 ตัวอย่าง แต่จะใช้มากกว่านี้ก็ดี จากตารางที่ 2.4 จะเห็นว่า การประมาณค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง แต่ละกลุ่มย่อยจะประมาณด้วย  $\bar{X}$  และวิธีการกระจายของตัวอย่างแต่ละกลุ่มย่อยด้วย  $S$  หรือ  $R$  แต่ประเด็นสำคัญของการควบคุมคุณภาพการสร้งแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ก็คือ การหาค่าประมาณ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( $\sigma$ )

การประมาณค่า  $\sigma$  ได้เมื่อในการควบคุมคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง มากกลุ่มย่อยละ 4 ตัวอย่างหรือมากกว่า แล้วทำการวัดการกระจายของข้อมูลในแต่ละกลุ่มย่อย จะใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( $S$ ) หรือค่าพิสัยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( $R$ ) ในการ ประมาณค่า  $\sigma$  ได้ ซึ่งการประมาณค่า  $\sigma$  สามารถประมาณค่าได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง  $\sigma$  กับ  $S$  และจากความสัมพันธ์ระหว่าง  $\sigma$  กับ  $R$

(ก) การประมาณค่า  $\sigma$  จากความสัมพันธ์ระหว่าง  $\sigma$  กับ  $S$

$\sigma'$  คือ ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

$n$  คือ ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

$c_2$  คือ ค่าที่กำหนดในตาราง ข ภาคผนวก ก

$S$  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ดังนั้นจะได้ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร คือ

$$\sigma' = \bar{S} / c_2$$

(ข) การประมาณค่า  $\sigma$  จากความสัมพันธ์ระหว่าง  $\sigma$  และ  $R$

$\sigma'$  คือ ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

$n$  คือ ขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย

$d_2$  คือ ค่าที่กำหนดในตาราง ข ภาคผนวก ก

$R$  คือ ค่าพิสัยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ดังนั้นจะได้ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร คือ

$$\sigma' = \bar{R} / d_2$$

(ค) (กรณี เจริญกัณฑ์ และคณะ, 2536) การประมาณค่า  $\sigma$  เมื่อสุ่มตัวอย่างจาก ประชากรที่ไม่มีลักษณะการแจกแจงปกติ หากไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ให้ใช้ขนาดตัวอย่าง  $n \geq 30$  เมื่อใช้ขนาดตัวอย่างดังกล่าว สามารถใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวอย่าง แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรได้ (แม้ไม่ทราบค่า  $\sigma$  ก็ให้ใช้  $S$  แทน  $\sigma$  ได้)




2.1.13 ความแม่นยำและความเที่ยงตรง

(คำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, 2538) ได้นิยามคำว่า ความแม่นยำและความเที่ยงตรง ดังนี้


**ความแม่นยำ (Precision)** คือ ความสามารถในการวัดที่ให้ผลค่าที่ใกล้เคียงกันมาก ค่าไม่กระจาย และจะให้ความแม่นยำไม่เปลี่ยนค่ามาก ไม่มีการปรับวิธีการหรือปรับเครื่องมือวัด

**ความเที่ยงตรง (Accuracy)** คือ ความสามารถในการวัดที่ให้ค่าที่ใกล้ความจริงมาก ผลต่างของค่าจริงและค่าวัดโดยเฉลี่ยน้อยมาก


รูป 2.7 อธิบายความแตกต่างระหว่างความเที่ยงตรง(Accuracy) และความแม่นยำ

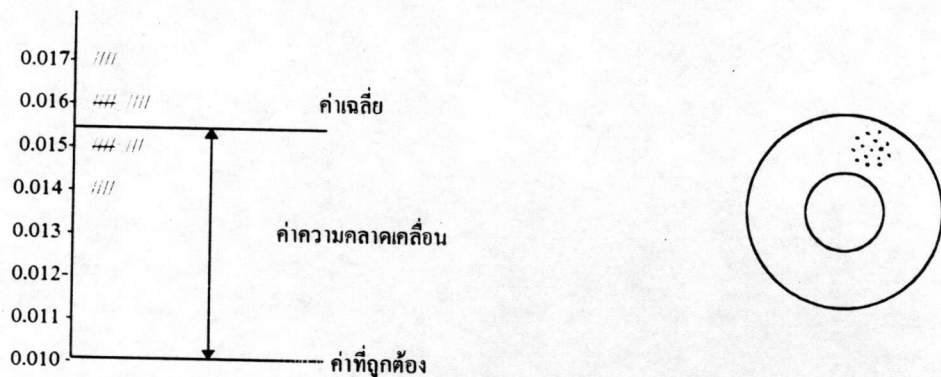

ก. ข้อมูลมีความแม่นยำ แต่ไม่มีความเที่ยงตรง

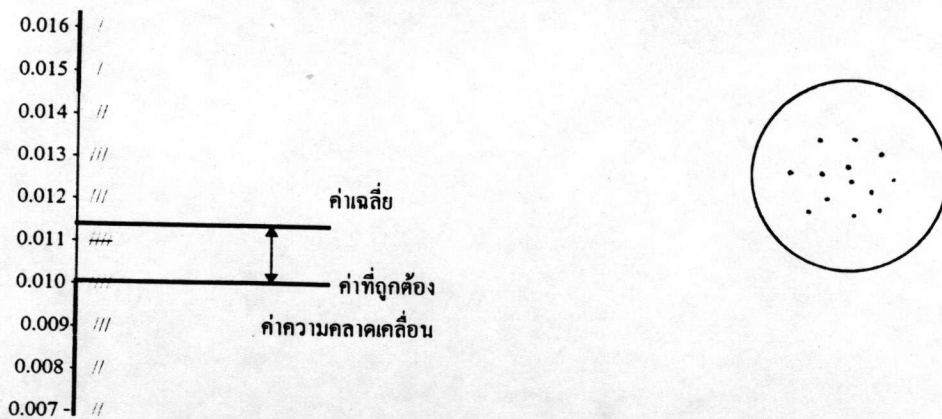

ข. ข้อมูลมีความเที่ยงตรง แต่ไม่มีความแม่นยำ

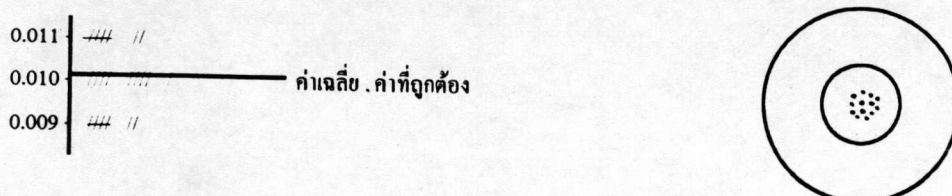

ค. ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและความแม่นยำ

#### 2.1.14 การศึกษาความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability Study )

การศึกษาความสามารถของกระบวนการ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ตรวจสอบว่า ปัจจุบันความสามารถในกระบวนการผลิตมีความสามารถในการผลิตเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการปรับปรุงศักยภาพของการผลิตให้ดีขึ้น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีสมรรถนะในการผลิตพอที่จะผลิตต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งการศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ เรียกว่า ก็คือ การศึกษาความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability Study )

( เจริญ สุนทรวานิชย์ , 2539 ) ได้จัดแบ่งลักษณะของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ ไว้ดังนี้

##### ความสามารถของเครื่องจักร ( Machine Capability )

การศึกษาภายในระยะเวลาสั้น ๆ ภายใต้นี้ความผันแปรเนื่องจากเครื่องจักร / อุปกรณ์เพียงประการเดียว ( จะต้องศึกษาภายใต้สภาวะที่อยู่ในควบคุม อาทิ วัตถุดิบ เครื่องมือวัด พนักงาน การห้าม SET เครื่องจักรใหม่ในระหว่างศึกษา เป็นต้น )

##### ความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability )

การศึกษาภายใต้ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์ประกอบทั้งหมดในการผลิตไม่ว่าเครื่องจักร พนักงาน วัตถุดิบ เครื่องมือวัด และอื่น ๆ

#### 2.1.15 ดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ

( อติศักดิ์ พงษ์พุดผลศักดิ์ , 2535 ) กล่าวว่า การศึกษาความสามารถของกระบวนการ คือ การวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของ ความผันแปรที่เกิดขึ้น ซึ่งก็หมายถึงแหล่งที่เป็นไปได้ของความผันแปร โดยพิจารณาจากค่าของผลิตภัณฑ์ที่วัดได้ในข้อมูลตัวอย่างช่วยในการวิเคราะห์หาความผันแปรที่เกิดขึ้น การวัดความสามารถของกระบวนการด้วยค่าของตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบ ความกว้างของขอบเขตข้อกำหนดด้านบน และด้านล่าง กับ 6 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 6σ ) ของกระบวนการ ภายใต้งี้เงื่อนไขว่าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการมีการแจกแจงปกติที่มีกระบวนการเฉลี่ยเป็น  $\bar{X}$  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น σ และค่าที่วัดได้นี้เรียกว่า ดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ ใช้สัญลักษณ์ คือ  $C_p$

โดยที่  $C_p = \frac{\text{ความกว้างขอบเขตข้อกำหนดบนและล่าง}}{6\sigma}$

$6\sigma$

$= \frac{USL - LSL}{6\sigma}$

$6\sigma$

เมื่อ USL แทน ขอบเขตข้อกำหนดบน ( Upper Specification Limit )

LSL แทน ขอบเขตข้อกำหนดล่าง ( Lower Specification Limit )

$\sigma$  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

สำหรับการวิจัยในที่นี่จะเก็บข้อมูลตัวอย่างจำนวน 30 ค่า เพื่อใช้สำหรับหาค่า  $C_p$  ดังนั้นเมื่อใช้ขนาดตัวอย่าง  $n = 30$  สามารถใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรได้ ( แม้ไม่ทราบค่า  $\sigma$  ก็ให้ใช้  $S$  แทน  $\sigma$  ได้ )

$$\text{ดังนั้น } C_p = \frac{USL - LSL}{6S}$$

เมื่อ  $S$  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง ( ขนาดตัวอย่าง  $n = 30$  )


ในกรณีที่ข้อมูลจากกระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  ไม่เท่ากับค่ากลางของ USL และ LSL ให้ปรับค่า  $C_p$  เป็น  $C_{pk}$

$$C_{pk} = (1 - K) C_p$$

$$\text{เมื่อ } K = \frac{\left| \text{ค่ากลางของ USL และ LSL} - \bar{X} \right|}{\frac{USL - LSL}{2}}$$






สำหรับการอธิบายลักษณะของค่า  $C_p$  และ  $C_{pk}$  สามารถอธิบายได้โดยรูปที่ 2.8 แสดงค่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ  $C_p$  และ  $C_{pk}$

ส่วนแนวทางในการตีความเพื่อวิเคราะห์ค่า  $C_p$  และ  $C_{pk}$  สำหรับปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $C_p$  กับ ความสามารถของกระบวนการ ( กรณีที่ข้อมูลจากกระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  เท่ากับค่ากลางของ USL และ LSL ) ต่อไป

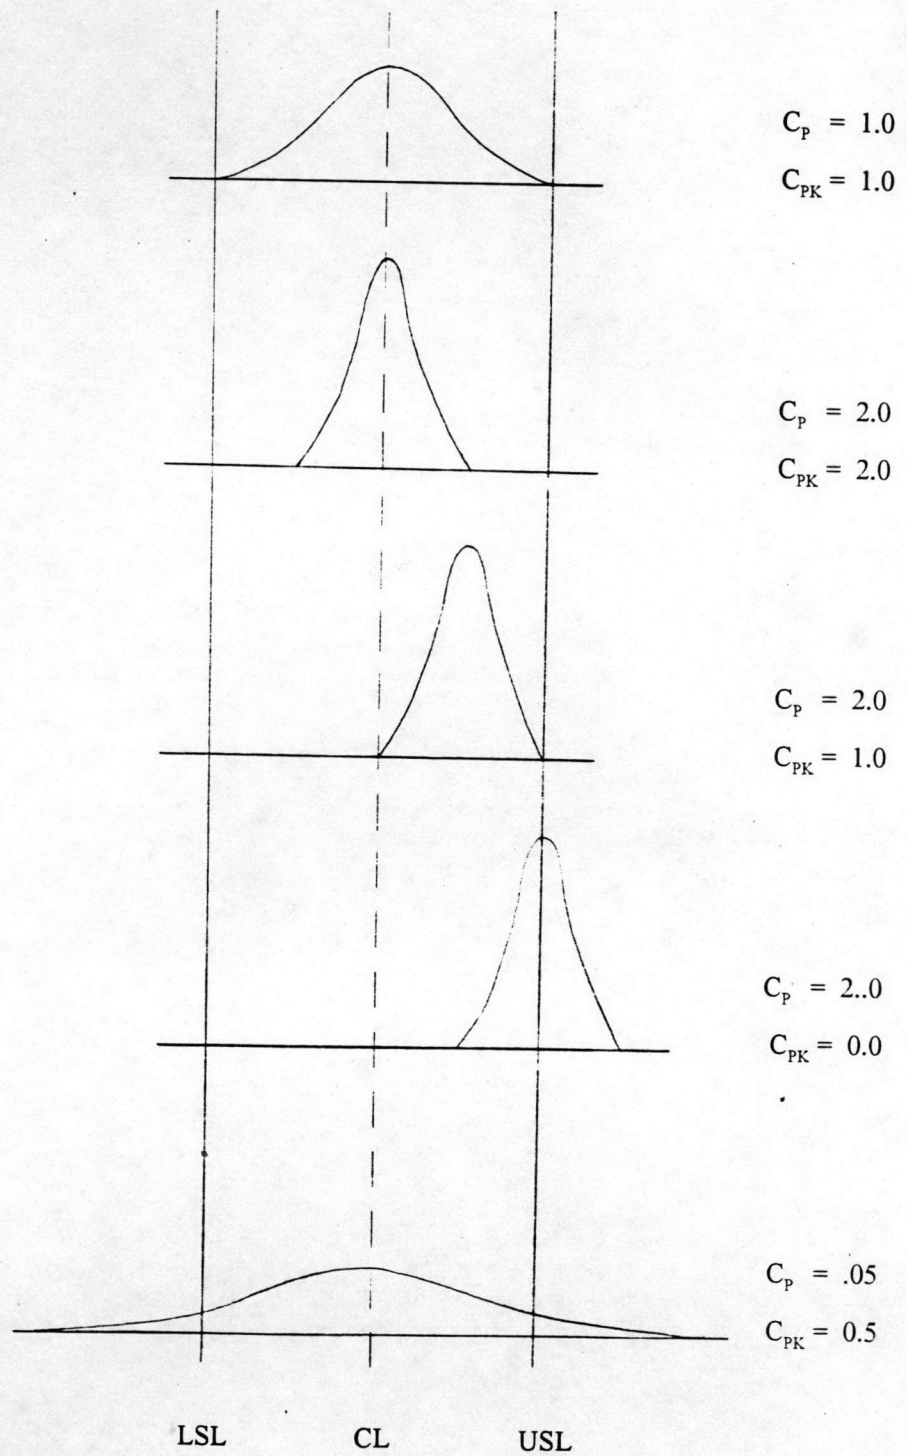

รูปที่ 2.8 แสดงค่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ  $C_p$  และ  $C_{pk}$   
 ( Roland Caulcutt , 2538 )

ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $C_p$ ,  $C_{pk}$  กับ ความสามารถของกระบวนการ  
(กรณีที่มีข้อมูลจากกระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  เท่ากับค่ากลางของ USL และ LSL)

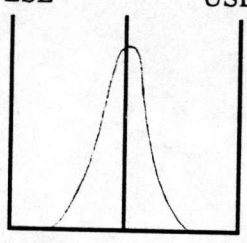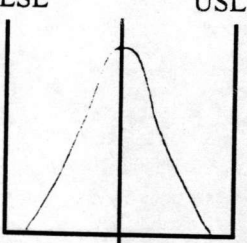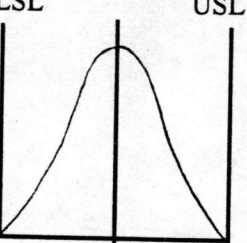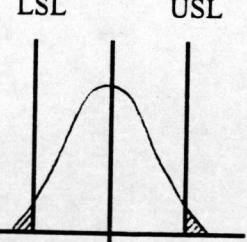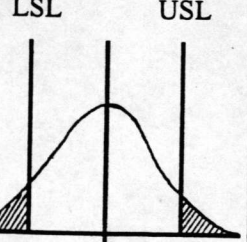NO	ค่า $C_p$ หรือ $C_{pk}$	การแจกแจงข้อมูล กับค่าของ SPEC	สรุปผล	การปรับปรุงแก้ไข
1	$C_p > 1.67$		- ความสามารถของกระบวนการสูงมาก เกินความจำเป็น	- ไม่ต้องกังวล ถึงแม้ว่าการกระจายของข้อมูลจะเพิ่มขึ้น แต่ควรพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุน
2	$1.33 < C_p < 1.67$		- ความสามารถของกระบวนการมีเพียงพอต่อการผลิต	- เป็นสภาพที่ต้องการและควรรักษาให้อยู่ในระดับนี้ตลอด
3	$1.00 < C_p < 1.33$		- ความสามารถของกระบวนการยังไม่พอเพียงต่อการผลิต	- เป็นสภาพที่จำเป็นต้องมีการควบคุมในการผลิต
4	$0.67 < C_p < 1.00$		- ความสามารถของกระบวนการต่ำ	- จะเกิดของเสียจากการผลิต - เป็นสภาพที่จำเป็นต้องมีการควบคุมในกระบวนการ และต้องมีการสุ่มวัดอย่างต่อเนื่อง
5	$C_p < 0.67$		- ความสามารถของกระบวนการต่ำมาก	- จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการควบคุมความสามารถของกระบวนการให้เพิ่มขึ้น หรือควรมีการทบทวนค่าของ SPEC.

### 2.1.16 แผนภูมิควบคุมคืออะไร ( What Are Control Chart )

( วีรพงษ์ เกลิมจิระรัตน์ , ผู้แปล , 2537 ) ได้อธิบายความหมายของแผนภูมิควบคุม ( Control Chart ) ดังนี้

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิหรือกราฟที่จัดทำขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากขอบเขตข้อกำหนด ( Specification ) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ดำเนินการผลิต และต้องการจะควบคุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยการตรวจวัดคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งในการวัดข้อมูลอาจอยู่ในลักษณะ 2 แบบ คือ ข้อมูลที่ได้จากการวัด ( Variable Data ) และ ข้อมูลที่ได้จากการนับ ( Attribute Data ) จากนั้นเขียนบันทึกลงในแผนภูมินั้น ๆ ซึ่งโดยปกติจะมีเส้นควบคุม 3 เส้น ได้แก่ เส้นขอบเขตกลาง คือ เส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายในการผลิต เส้นขอบเขตควบคุมบนและเส้นขอบเขตควบคุมล่างเป็นค่าที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตนี้ก็ถือว่า ผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากว่าค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุม ( ไม่ว่าในทางมากกว่าหรือต่ำกว่า ) ถือว่า การผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันที


โดยธรรมชาติของกระบวนการผลิตทั้งหลายย่อมมีความผันแปร ( Variation ) เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือผลผลิตได้ โดยความผันแปรบางชนิดเป็นเรื่องปกติและอนุญาตหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ในการผลิต โดยไม่ก่อความเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ความผันแปรบางชนิดมีผลกระทบมากและมีผลเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะทำให้ขนาดของชิ้นงาน ( หรือคุณสมบัติบางประการ ) ผิดไปจากมาตรฐานกำหนด ดังนั้นการเข้าใจในสาเหตุแห่งความผันแปรจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยสาเหตุความผันแปรต่าง ๆ มีผลมาจากสาเหตุสำคัญๆ 2 ชนิด คือ

ก. สาเหตุที่เป็นปกติวิสัย หรือเป็นธรรมชาติของการผลิต ( Chance Cause ) เป็นลักษณะสาเหตุของความผันแปรที่ไม่มีความรุนแรง และไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ เกิดจากความผันแปรหรือความแตกต่างเล็กน้อยๆของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีของสองสิ่งๆที่เหมือนกันทุกประการ วัตถุดิบ 100 ชิ้นที่มีขนาดตรงตามสเปคทั้ง 100 ชิ้นก็จะมีขนาดแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไป เพียงแต่ว่าความแตกต่างเหล่านั้น อยู่ในพิสัยที่ขอบเขตข้อกำหนดที่ได้อนุญาตเอาไว้แล้วในค่า พิกัดความเผื่อ ( Tolerance ) ของชิ้นงาน


ฉะนั้นความผันแปรในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสาเหตุที่เป็นปกติวิสัยของการผลิตจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการควบคุมคุณภาพด้วยแผนภูมินี้ นั่นคือ กระบวนการผลิตที่เขียนแสดงด้วยแผนภูมิควบคุมแล้วไม่มีจุดใดอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม และเรียกสภาวะการผลิตในลักษณะนี้ว่า กระบวนการผลิตอยู่ในควบคุม ( The Process is In Control ) ดังแสดงรูปที่ 2.9

ข. สาเหตุที่ระบุได้ หรือสาเหตุที่กำจัดได้ ( Assignable Cause ) เป็นลักษณะสาเหตุของความผันแปรที่เกิดจากความผิดพลาด ความผิดปกติ ความชำรุด ความไม่ได้เกณฑ์ ฯลฯ ของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และไม่ใช่เป็นปกติวิสัยหรือธรรมชาติของการผลิตในเรื่องนั้น ๆ จำเป็นจะต้องได้รับการกำจัดหรือแก้ไขจึงจะทำให้คุณภาพของงานผลิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งได้

ในแผนภูมิควบคุม เมื่อมีจุด ( ซึ่งเขียนจากการเก็บข้อมูลและวัดค่าชิ้นงานตัวอย่างจากการผลิต) ปรากฏว่าอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม ย่อมแสดงว่าได้เกิดมีสาเหตุที่ระบุได้เกิดขึ้นมาในกระบวนการผลิตนั้นแล้ว และเรียกสภาวะการผลิตนั้นว่า กระบวนการผลิตอยู่นอกควบคุม ( The Process is Out of Control ) ดังแสดงในรูปที่ 2.10

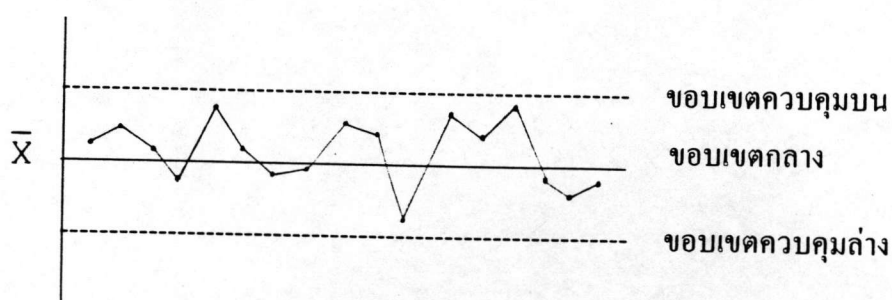

รูปที่ 2.9 แสดงแผนภูมิควบคุมที่กระบวนการผลิตอยู่ในควบคุม  
( The Process is In Control )

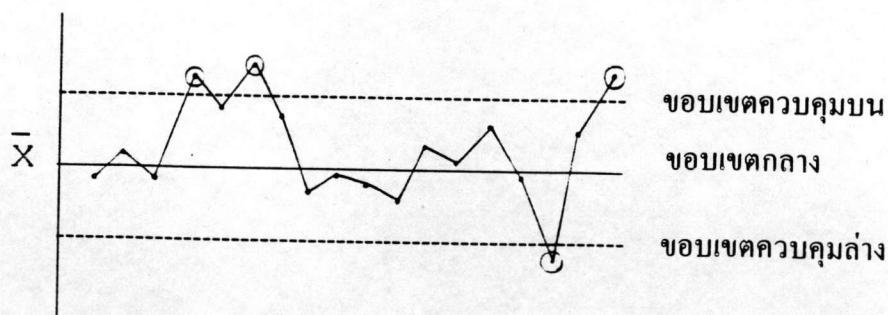

รูปที่ 2.10 แสดงแผนภูมิควบคุมที่กระบวนการผลิตอยู่นอกควบคุม  
( The Process is Out of Control )

แผนภูมิควบคุมแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้เขียนแผนภูมิ คือ

2.1.16.1 แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าต่อเนื่อง ( Continuous Value ) หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัด

2.1.16.2 แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าไม่ต่อเนื่อง , ค่าที่นับได้ลงตัวแน่นอน ( Discrete Value ) หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการนับ

ตารางที่ 2.6 ชนิดของแผนภูมิควบคุม


ลักษณะจำเพาะของค่าที่จะควบคุม	ชื่อแผนภูมิควบคุมที่ใช้
1. ข้อมูลมีค่าต่อเนื่องหรือข้อมูลที่ได้จากการวัด	$\bar{X}$ - R Chart ( แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย )
	x Chart ( แผนภูมิควบคุมค่าวัด )
2. ข้อมูลแบบค่าไม่ต่อเนื่องหรือข้อมูลที่ได้จากการนับ	pn Chart ( แผนภูมิควบคุมจำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสีย )
	p Chart ( แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย )
	c Chart ( แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ )
	u Chart ( แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิต่อชิ้นงาน )

( คำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , 2538 ) ได้อธิบายว่าแผนภูมิควบคุมเป็นวิธีเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมการผลิตในระหว่างการผลิต เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตมีจุดใดเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ยังอยู่ในพิสัยควบคุมหรือไม่ ปกติจะใช้แผนภูมิควบคุมกับระบบการผลิตสภาพปกติ หรือมีการผลิตสม่ำเสมอ จะไม่ใช้กับการผลิตแบบเฉว ๆ หรือผิดปกติ โดยเด็ดขาด จุดมุ่งหมายที่ใช้เทคนิคของแผนภูมิควบคุม มีดังนี้

1. เพื่อหาเป้าหมาย หรือมาตรฐานของการผลิต
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบว่า การผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้เป้าหมายที่วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว

การนำแผนภูมิควบคุมมาใช้งาน ก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของเส้นควบคุม ทั้ง 3 ประเภท เสียก่อน คือ เส้นควบคุมข้อกำหนด ( Specification Limit ) , เส้นควบคุมขีดความสามารถ ( Process Capability Limit ) และเส้นขอบเขตควบคุม ( Control Limit ) ดังแสดงในรูปที่ 2.11



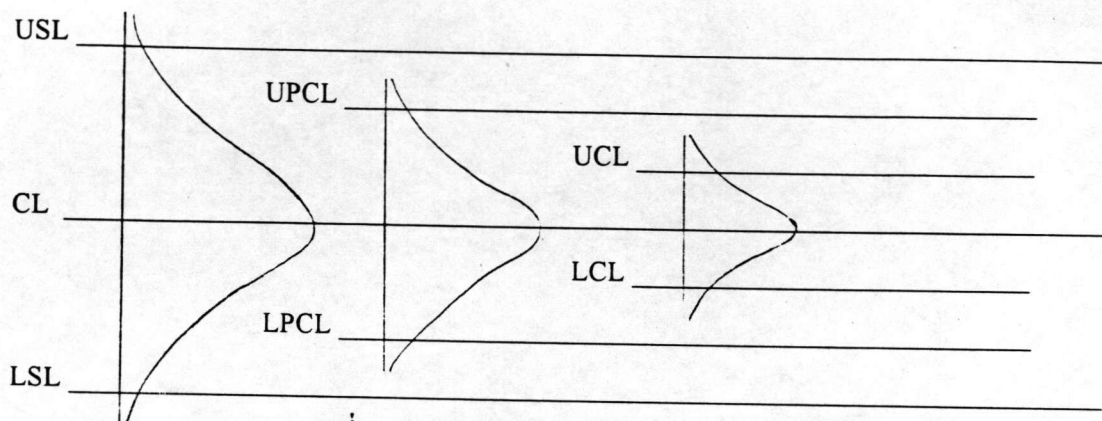

รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะเส้นควบคุม 3 ประเภท

สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเส้นควบคุม 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

- USL แทน เส้นควบคุมข้อกำหนดบน ( Upper Specification Limit )
- LSL แทน เส้นควบคุมข้อกำหนดล่าง ( Lower Specification Limit )
- UPCL แทน เส้นควบคุมขีดความสามารถบน ( Upper Process Capability Limit )
- LPCL แทน เส้นควบคุมขีดความสามารถล่าง ( Lower Process Capability Limit )
- UCL แทน เส้นขอบเขตควบคุมบน ( Upper Control Limit )
- CL แทน เส้นขอบเขตกลาง ( Control Limit )
- LCL แทน เส้นขอบเขตควบคุมล่าง ( Lower Control Limit )

เส้นควบคุมข้อกำหนด ( Specification Limit ) หมายถึง ค่าขอบเขตข้อกำหนดของสินค้าหรือชิ้นงานที่โรงงานหรือรัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เส้นควบคุมข้อกำหนดขึ้นอยู่กับคุณพินิจของผู้ออกแบบว่าต้องการความเสี่ยงหรือความปลอดภัย ( Safety Factor ) ไว้ที่ระดับเท่าใด

เส้นควบคุมขีดความสามารถ ( Process Capability Limit ) หมายถึง ค่าขอบเขตความสามารถจริงของกระบวนการ โดยทั่วไปคำนวณจากค่าพารามิเตอร์ของประชากรหรือคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่จำนวนมาก เส้นควบคุมขีดความสามารถมีขนาดความกว้างเท่ากับ ค่าห่างจากค่าเฉลี่ยของประชากร  $\pm 3\sigma$

เส้นขอบเขตควบคุม ( Control Limit ) หมายถึง ค่าขอบเขตที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยที่เส้นขอบเขตควบคุมเป็นเส้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเป้าหมายหรือเป็นมาตรฐานในการผลิต และเพื่อเป็นการติดตามสถานะการผลิตว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ เช่น กำหนดเส้นขอบเขตควบคุมที่จะลงมือแก้ไขไว้ในช่วง ค่าเฉลี่ย  $\pm 3\sigma$  และกำหนดเส้นขอบเขตควบคุมสำหรับเป็นสัญญาณเตือนว่าการผลิตเริ่มออกจากการควบคุมหรือยัง กำหนดในช่วง ค่าเฉลี่ย  $\pm 2\sigma$

### 2.1.17 การใช้งานแผนภูมิควบคุม

การใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิต ควรมีเทคนิคต่อไปนี้

1. เลือกบริเวณที่จะควบคุม ก่อนอื่นก็คือปัญหาอะไรที่จะต้องทำ และเรามีจุดมุ่งหมายอะไร จากการตัดสินใจในปัญหานี้ทำให้ทราบทันทีอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไร
  2. พิจารณาใช้แผนภูมิควบคุมแบบไหน อาจจะเป็นแผนภูมิแบบ  $\bar{X} - R$ ,  $x, p, pn, u$  หรือ  $c$  Chart ก็ได้ขึ้นอยู่กับโรงงานและผลิตภัณฑ์แต่ละแห่ง
  3. ทำแผนภูมิควบคุมสำหรับการวิเคราะห์เก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วใช้ข้อมูลที่ผ่านมาทำแผนภูมิ ถ้ามีจุดใด ๆ ผิดปกติต้องทำการค้นหาเหตุผลที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปทันที แล้วทำการแก้ไข
  4. สร้างแผนภูมิควบคุมสำหรับการควบคุมในโรงงาน หากว่าต้นเหตุที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนได้ขจัดหมดสิ้นแล้วจากในข้อ 3 และกระบวนการผลิตก็คงที่ ให้พิจารณาอีกครั้งว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้สรุปผลทั้งหมดเพื่อทำมาตรฐานวิธีทำงาน ( Standardize Working Procedure ) หรืออาจจะมีปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าจำเป็นต่อเส้นควบคุมของแผนภูมิออกไป จากนั้นพลอตข้อมูลที่เก็บได้ในแต่ละวันต่อไป
  5. ควบคุมกระบวนการผลิต ถ้าการทำงานของคนงานและวิธีการผลิตเป็นแบบมาตรฐานแล้ว แผนภูมิควบคุมจะชี้แสดงออกให้เห็นว่าสถานะที่โรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีหรือไม่ แต่ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ต้องทำการค้นหาสาเหตุทันที แล้วแก้ไขให้ถูกต้องเสีย
  6. คำนวณเส้นควบคุมใหม่ ถ้าเครื่องจักรหรือมาตรฐานการทำงานเปลี่ยนแปลง เส้นควบคุมต้องนำมาคำนวณใหม่ ถ้าการควบคุมของกระบวนการผลิตในโรงงานยังดีตลอด ระดับคุณภาพที่แสดงบนแผนภูมิจะปรับดีเพิ่มขึ้น ในกรณีเช่นนี้ให้สังเกตแผนภูมิควบคุมเป็นระยะ ( Periodic ) ในการคำนวณเส้นควบคุมให้สังเกตกฎต่อไปนี้
    - 6.1 ข้อมูลที่จุดผิดปกติ ซึ่งค้นพบสาเหตุที่ผิดปกติ และทำการแก้ไขแล้วไม่ควรรวมไปคำนวณใหม่
    - 6.1 ข้อมูลที่จุดผิดปกติ แต่ไม่พบสาเหตุ หรือไม่มีการแก้ไขควรจะรวมเข้าไปในการคำนวณใหม่
- แผนภูมิควบคุมสร้างได้ง่ายมาก ทำให้มีการใช้แพร่หลาย แต่แผนภูมิที่ให้ประโยชน์จริง ๆ ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบน้อยมาก

### 2.1.18 การสร้างและวิธีการอ่านแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย ( $\bar{X}$ - R Chart)

( อติศักดิ์ พงษ์กุลผลศักดิ์, 2535 )

#### 2.1.18.1 การสร้างแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย (Control Chart for Mean)


แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เป็นแผนภูมิควบคุมที่ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพโดยเฉลี่ยในกระบวนการผลิตหนึ่ง ภายใต้ขอบเขตคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่กำหนดไว้ด้วย  $\bar{X} \pm 3\sigma_{\bar{X}}$  เมื่อแผนการควบคุมคุณภาพนั้นมาจากการแจกแจงเฉลี่ย ซึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยของประชากร  $\bar{X}$  และความแปรปรวน  $\sigma_{\bar{X}}$  (ในกรณีถ้าประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ถ้าการแจกแจงของประชากรสมมาตร มีฐานนิยมเดียว และเป็นการแจกแจงของข้อมูลที่วัดด้วยตัวแปรเชิงสุ่มต่อเนื่องแล้ว การใช้ขนาดตัวอย่างขนาด 4 หรือ 5 ตัวอย่างก็เพียงพอสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยด้วยการแจกแจงแบบปกติ

ถ้า  $n$  แทนจำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย  $\bar{X}$  แทนค่าเฉลี่ยของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย  $S$  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย และ  $R$  แทนพิสัยของข้อมูลของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย  $\bar{X}$  แทนค่าเฉลี่ยของข้อมูลในทุกกลุ่มย่อย และ  $m$  แทนจำนวนกลุ่มย่อย จะได้แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย คือ

ขอบเขตควบคุมบน (Upper Control Limit) คือ  $\bar{X} \pm 3\sigma_{\bar{X}}$  เขียนแทนด้วย  $UCL_{\bar{X}}$

ขอบเขตกลาง (Central Limit) คือ  $\bar{X}$  เขียนแทนด้วย  $CL$

ขอบเขตควบคุมล่าง (Lower Control Limit) คือ  $\bar{X} \pm 3\sigma_{\bar{X}}$  เขียนแทนด้วย  $LCL_{\bar{X}}$

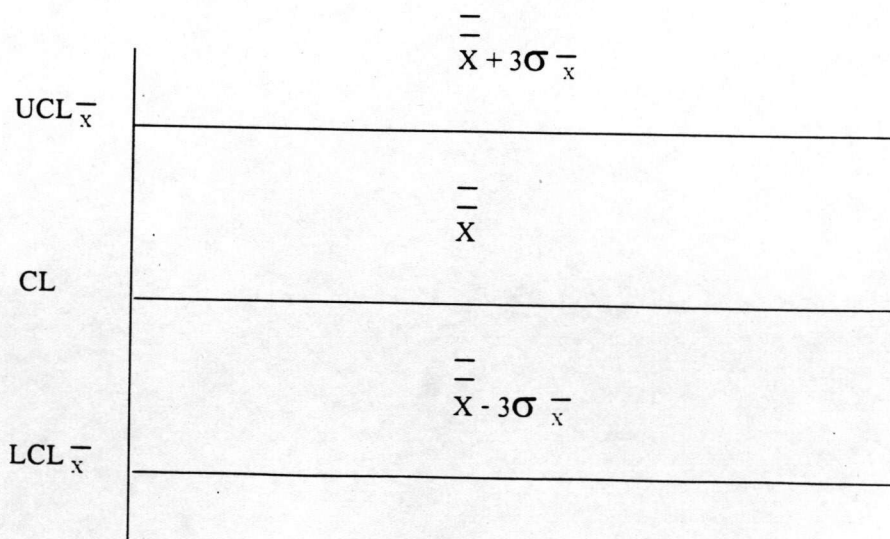

รูป 2.12 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาตรวจสอบ ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างเพียงบางส่วนจากกระบวนการผลิต ดังนั้นค่าต่าง ๆ ที่นำมาสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ  $\bar{X}$  ก็จะต้องมาจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมขึ้น แต่  $\sigma_{\bar{X}}$  เป็นค่าจากประชากรที่เราไม่ทราบค่า ดังนั้นค่า  $\sigma_{\bar{X}}$  ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ  $\bar{X}$  นั้น จึงเป็นเพียงค่าประมาณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (S) หรือ พิสัยของตัวอย่าง (R) ดังนี้คือ

$$\sigma_{\bar{X}} = S / \sqrt{n}$$

แต่  $\sigma$  ประมาณได้จาก  $\bar{S}$  และ R ดังนั้นจะได้

$$\sigma_{\bar{X}} = \bar{S} / C_2 \sqrt{n} \quad (\text{ถ้าประมาณ } \sigma \text{ จาก } \bar{S})$$


หรือ 
$$\sigma_{\bar{X}} = R / d_2 \sqrt{n} \quad (\text{ถ้าประมาณ } \sigma \text{ จาก } \bar{R})$$

ถ้าให้  $A_1 = 3 / C_2 \sqrt{n}$  และ  $A_2 = 3 / d_2 \sqrt{n}$  จะได้ขอบเขตการยอมรับผลิตภัณฑ์ของแผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) คือ


$$\bar{X} + 3\sigma_{\bar{X}} = \bar{X} + A_1 \bar{S} \quad (\text{ถ้าประมาณ } \sigma \text{ จาก } \bar{S})$$

$$\bar{X} + 3\sigma_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2 \bar{R} \quad (\text{ถ้าประมาณ } \sigma \text{ จาก } \bar{R})$$

เมื่อกำหนดขนาดของกลุ่มย่อยแตกต่างกัน และค่า  $A_1$  และ  $A_2$  จะแสดงในตาราง ข ในภาคผนวก ก สำหรับแผนภูมิเฉลี่ยจากการประมาณ  $\sigma$  ด้วย  $\bar{S}$  และ  $\bar{R}$  จะแสดงดังรูปที่ 2.13 และ 2.14

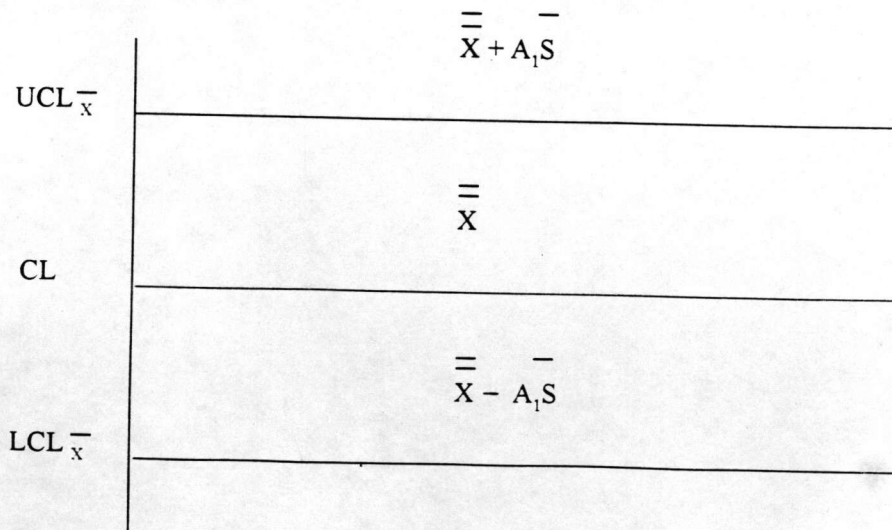


รูปที่ 2.13 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เมื่อประมาณ  $\sigma_{\bar{X}}$  จาก  $\bar{S}$

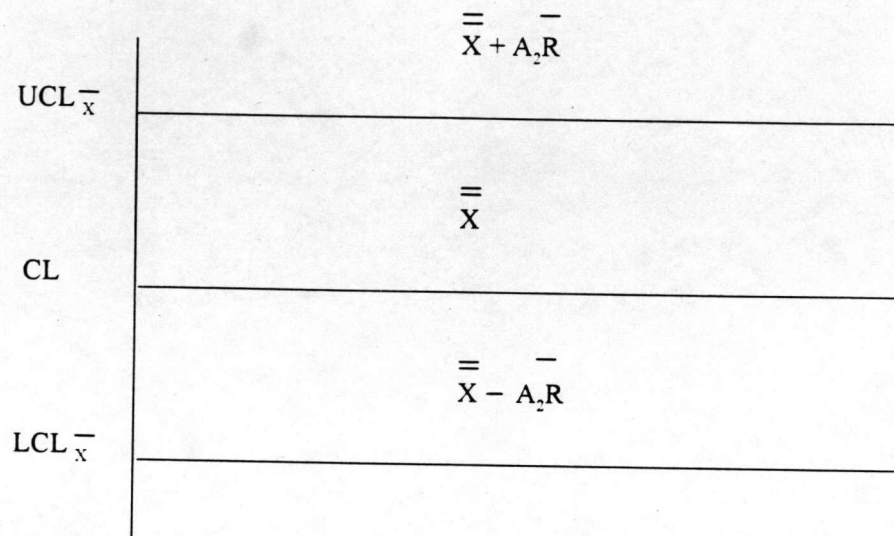

รูปที่ 2.14 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เมื่อประมาณ  $\sigma_{\bar{X}}$  จาก R

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ซึ่งไม่ทราบค่า  $\sigma$  แต่กรณีที่ทราบค่า  $\sigma$  ของประชากร เราจะสร้างขอบเขตควบคุมคุณภาพด้วย  $\bar{X} \pm 3\sigma/\sqrt{n}$  ซึ่งถ้าให้  $A = 3/\sqrt{n}$  และ  $A$  เป็นค่าที่คำนวณไว้ในตาราง ข. ในภาคผนวก ก ของขนาดกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นขอบเขตควบคุมคุณภาพของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ คือ  $\bar{X} \pm A\sigma$  จะได้แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ดังรูป 2.1.15

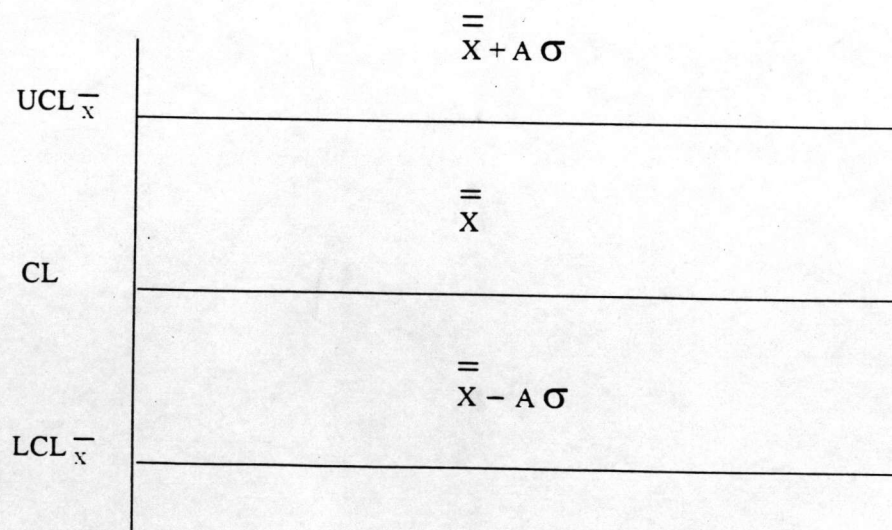

รูปที่ 2.15 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เมื่อทราบค่า  $\sigma$

สรุปขอบเขตควบคุมคุณภาพของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ  $\bar{X}$  จะแสดงในตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.7 แสดงขอบเขตเพื่อการยอมรับของแผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )

ขอบเขต	เมื่อทราบค่า $\sigma$	ไม่ทราบค่า $\sigma$ และ ประมาณค่าด้วย $S$	ไม่ทราบค่า $\sigma$ และ ประมาณค่าด้วย $R$
ควบคุมบน (UCL $_{\bar{X}}$ )	$\bar{X} + A\sigma$	$\bar{X} + A_1\sigma$	$\bar{X} + A_2\sigma$
ควบคุมกลาง	$\bar{X}$	$\bar{X}$	$\bar{X}$
ควบคุมล่าง (LCL $_{\bar{X}}$ )	$\bar{X} - A\sigma$	$\bar{X} - A_1\sigma$	$\bar{X} - A_2\sigma$

หมายเหตุ : ค่า  $A, A_1, A_2$  แสดงในตาราง ข จากภาคผนวก ก

### 2.1.18.2 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมการกระจาย (Control Chart for Measures of Dispersion)

แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  $R$  เป็นแผนภูมิควบคุมคุณภาพ เพื่อควบคุมการกระจาย ผลิตกัณฑ์ของแต่ละกลุ่มย่อยจากการวัดการกระจายด้วยพิสัย ( $R$ ) ซึ่งมีขอบเขตควบคุมการกระจายภายใต้ขอบเขต  $3\sigma$  ของคุณภาพที่จะยอมรับได้ คือ  $\bar{R} + 3\sigma_R$

ในการคำนวณขอบเขตควบคุมล่างและขอบเขตควบคุมบนของแผนภูมิควบคุมการกระจาย จะคำนวณด้วย

$$\bar{R} \pm 3\sigma_R = \bar{R} (1 \pm 3\sigma_R / \bar{R})$$

$$\text{ถ้าให้ } D_3 = 1 - 3\sigma_R / \bar{R} \text{ และ } D_4 = 1 + 3\sigma_R / \bar{R}$$

และจาก Hayes And Romig (1982) การกระจายของพิสัย  $\sigma_R = d_3\sigma$

$$\text{และจาก } \sigma = \bar{R} / d_2 \text{ จะได้ } \sigma_R = d_3\sigma$$


$$\text{ดังนั้น } D_3 = 1 - 3d_3 / d_2 \text{ และ } D_4 = 1 + 3d_3 / d_2$$

เมื่อกำหนดขนาดของกลุ่มย่อยแตกต่างกัน และค่า  $D_3$  และ  $D_4$  จะแสดงในตาราง ข ในภาคผนวก ก และขอบเขตควบคุมของแผนภูมิควบคุมการกระจาย  $R$  คือ

$$UCL_R = \bar{R} D_4$$

$$LCL_R = \bar{R} D_3$$

แผนภูมิควบคุมการกระจาย  $R$  จะแสดงดังรูปที่ 2.16

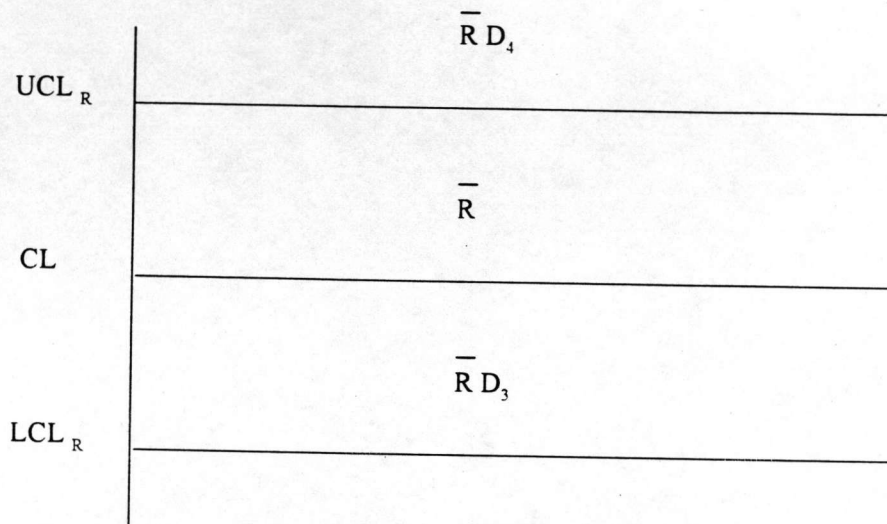

รูปที่ 2.16 แผนภูมิควบคุมการกระจาย R

### 2.1.18.3 วิธีอ่านแผนภูมิควบคุม (How to Read Control Charts)

(วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, ผู้แปล, 2537)

สิ่งสำคัญที่สุดของการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ คือ การอ่านหรือตีความหมายจากภาพที่ปรากฏบนแผนภูมิ เพื่อโยงเหตุผลไปที่สภาวะของกระบวนการผลิตซึ่งได้ผลิตข้อมูลที่เราได้นำมาเขียนเป็นแผนภูมิควบคุมเพราะอาการผิดปกติต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตที่จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมที่แผนภูมิควบคุมนี้เอง และเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติของกระบวนการผลิตโดยอ่านจากแผนภูมิควบคุมนี้แล้ว เราจะได้ไปทำการแก้ไขที่สาเหตุของความผันแปรใด ๆ ในกระบวนการผลิตนั้นเพื่อปรับสภาวะการผลิตให้กลับสู่สภาวะที่อยู่ในควบคุม (In - Controlled) ได้ต่อไป


ต่อไปนี้เป็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 6 ลักษณะอาการสำคัญ เพื่อการอ่านแผนภูมิควบคุม

#### 1. จุดอยู่นอกควบคุม

พบได้ชัดเจน คือ มีจุดในแผนภูมิปรากฏอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม เรียกว่า จุดอยู่นอกควบคุม (Out of Control) (อาจอยู่นอกที่ค่าสูงหรือนอกที่ค่าต่ำก็ได้)

#### 2. การเกิดรัน (Run)


เมื่อมีจุดปรากฏติดต่อกันบนซีกใดซีกหนึ่งของเส้นค่ากลาง เราเรียกว่า เกิดรัน (Run) ความยาวของรันแต่ละซึคนับจากจำนวนจุดในซึคนั้นและรันที่มีความยาวตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไป เราตีความได้ว่า ได้เกิดความผิดปกติขึ้นแล้วในการผลิตช่วงที่เกิดรันนั้น (ดูรูปที่ 2.17 ประกอบ)

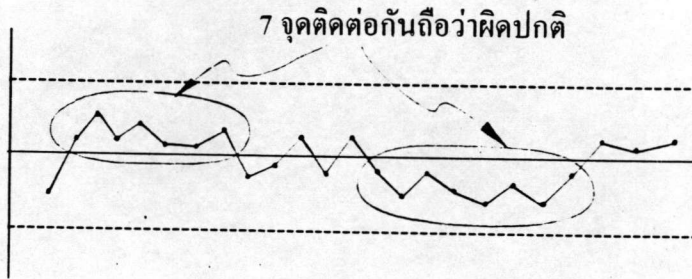

รูปที่ 2.17 แผนภูมิควบคุมแสดงการเกิดรัน

### 3. การเกิดแนวโน้ม

การมีจุดต่อเนื่องกันไปทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสลับฟันปลาเลย มีผลทำให้เส้นต่อจุดเหล่านั้นคล้าย ๆ เส้นตรงพาดขึ้นหรือพาดลงเช่นนี้เราเรียกว่า มีการเกิดแนวโน้ม (Trend) ขึ้นในแผนภูมิควบคุม แนวโน้มที่ว่านี้คือแนวโน้มที่กำลังบอกเราว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดควบคุมที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนั้นกำลังมีปัญหาหรือมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปจากขนาดกำหนดที่ได้ตั้งเอาไว้แต่แรก (ดูรูปที่ 2.18 ประกอบ)

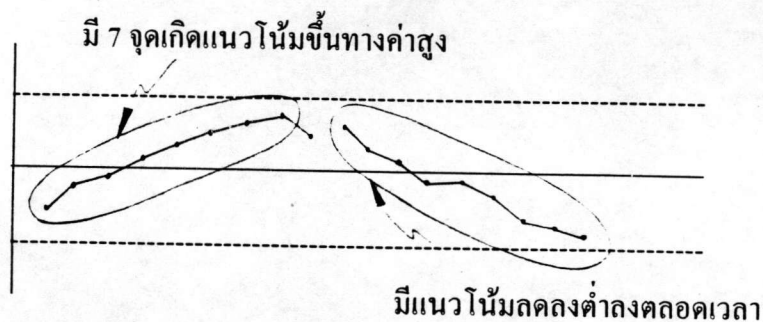

รูปที่ 2.18 แผนภูมิควบคุมแสดงการเกิดแนวโน้ม

### 4. การเกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม

หากเราแบ่งระยะ 3ซิกมา ( $3\sigma$ ) จากเส้นค่ากลางออกเป็นเส้น  $2\sigma$  แล้วพบว่า มีจุด 2 ใน 3 จุดที่อยู่ต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงได้ตกไปอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้น  $2\sigma$  กับเส้นขอบเขตควบคุม ( $3\sigma$ ) ถือว่าได้เกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม (Approach to The Control Limits) แล้ว และเป็นการบอกว่า มีความผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว



## 5. การเกิดการเข้าใกล้เส้นค่ากลาง

หากพบว่าเส้นกราฟทั้งหมดตกอยู่ในระหว่างเส้น  $1.5\sigma$  นับจากเส้นค่ากลางขึ้นไป และลงมาแล้ว ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการผลิตนั้นอยู่ในควบคุม แต่กลับแสดงว่า คงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกำหนดขนาดของกรุปย่อย ข้อมูลอาจมีการปะปนกันของข้อมูลที่นำมาจากต่างประชากรกันและเกิดปะปนกันในกรุปย่อยก็ได้ จึงทำให้เส้น  $3\sigma$  ที่ใช้กว้างเกินไปกว่า ลักษณะข้อมูลปะปนกันนั้น จะต้องตรวจสอบทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งเราเรียกลักษณะอาการนี้ว่า เกิดการเข้าใกล้เส้นค่ากลาง (Approach to The Central Line)

## 6. การเกิดวัฏจักร

มีลักษณะคือ ค่าในเส้นกราฟจะเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ มีลักษณะเป็นวงจรรอบหรือวัฏจักรที่เกือบจะทำนายลักษณะเส้นกราฟในช่วงต่อ ๆ ไปได้ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เกิดวัฏจักร (Periodicity) ซึ่งถือว่าเกิดความผิดปกติเช่นกัน

### 2.1.19 แผนการตรวจสอบเพื่อการยอมรับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตต่อเนื่อง

(อดิศักดิ์ พงษ์พฤษศยกุล, 2535)

แผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการยอมรับด้วยการเลือกตัวอย่างที่มาจาก การนำผลิตภัณฑ์นั้นมาบรรจุรวมกันเป็นล็อต แล้วจึงเลือกตัวอย่างขึ้นมาทำการตรวจสอบก่อนที่จะมีการยอมรับหรือปฏิเสธล็อตนั้น แต่โดยทั่วไปสินค้าบางประเภท จะมีกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตน้ำอัดลมการผลิตกริฟและการผลิตกระดุม เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการผลิตต่อเนื่อง แผนการตรวจสอบด้วยการเลือกตัวอย่างจะใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling Plan เขียนย่อด้วย CSP) ซึ่งนายเฮส.เอฟ.คอดจ์ ได้เสนอวิธีการตรวจสอบนี้ สำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตต่อเนื่องด้วยแผน CSP - 1 ในปี ค.ศ. 1943 และต่อมาได้รับการพัฒนาโดยนายคอดจ์และนางทอร์เรย์ (N.N Torrey) เป็นแผน CSP - 2 และ CSP - 3 ตามลำดับ

#### 2.1.18.1 แผนการตรวจสอบแบบ CSP - 1

แผนการตรวจสอบแบบ CSP - 1 จะเป็นแผนการตรวจสอบของนายเฮส.เอฟ.คอดจ์ ซึ่งกำหนดหลักที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้


1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกหน่วยที่ผลิตได้ไปเรื่อย ๆ ติดต่อกัน  $i$  หน่วย
2. ถ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์  $i$  หน่วยติดต่อกัน ไม่มีผลิตภัณฑ์เสียเลยให้หยุดตรวจสอบ 100% เปลี่ยนมาตรวจสอบเพียงบางหน่วยด้วยอัตราส่วน  $f$  โดยเลือกตัวอย่างสุ่มที่ปราศจากความเอียงเจี้ยนมาตรวจสอบทีละหน่วย

3. ถ้าพบหน่วยหนึ่งหน่วยใดในอัตราส่วน  $f$  เสีย จะหันกลับไปตรวจสอบทุกชิ้นอย่างเดิม จนกระทั่งพบว่าใน  $i$  หน่วยติดต่อกันไม่เสียเลยก็หันกลับมาตรวจสอบเพียงอัตราส่วน  $f$  เช่นเดียวกับข้อ 2

4. นำผลิตภัณฑ์ดีมาแทนผลิตภัณฑ์เสียทั้งหมดที่ตรวจสอบได้

สำหรับการเลือกแผนการตรวจสอบ CSP - 1 จะกำหนดด้วยกราฟจากค่า AOQL ดังรูป

2.19

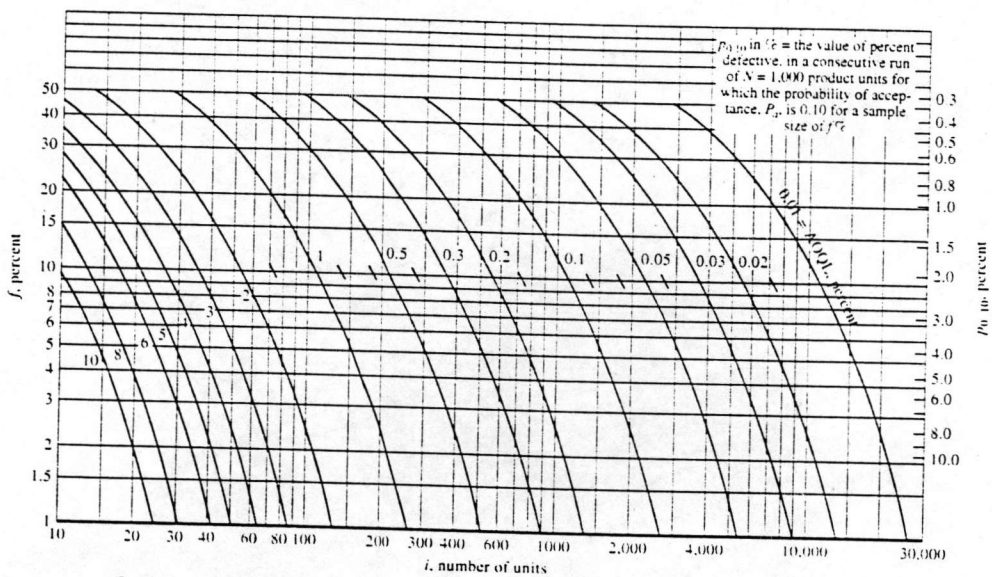


Curves for determining values of  $f$  and  $i$  for a given value of AOQL in Dodge's plan for continuous production CSP-1. (Reproduced by permission from H. F. Dodge, "A Sampling Inspection Plan for Continuous Production," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 14, pp. 264-279, September 1943.)

รูป 2.19 กราฟสำหรับหาค่าของ  $i$  เมื่อกำหนด AOQL ในแผน CSP - 1

หมายเหตุ : AOQ แทน ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลิตภัณฑ์เสียในทุก ๆ ล็อตที่ผ่านการตรวจสอบ (Average Out going Quality)

AOQL แทน ค่าสูงสุดของ AOQ (Average Out going Quality Limit)

สำหรับแผนการตรวจสอบเพื่อการยอมรับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตแบบต่อเนื่องแบบ CSP - 1 สามารถอธิบายได้ด้วยผังแสดงการตรวจสอบแบบ CSP - 1 ในรูปที่ 2.20

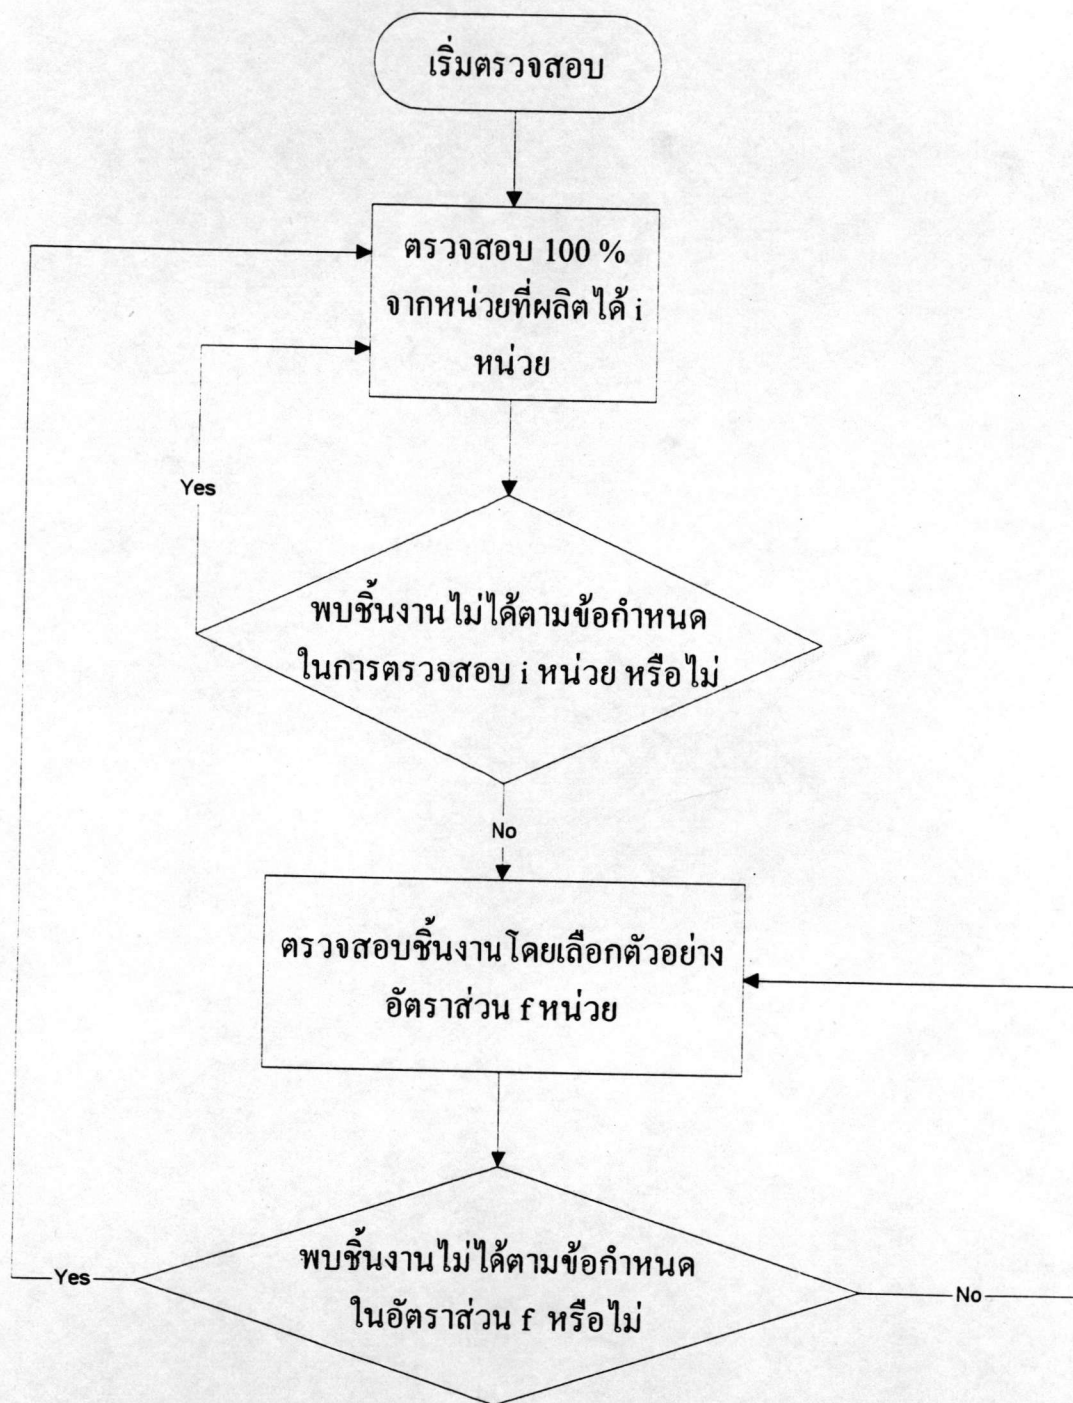

รูปที่ 2.20 แสดงการตรวจสอบแบบ CSP - 1

จากรูป 2.19 เป็นกราฟที่กำหนดข้อมูล สำหรับเลือกแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตแบบต่อเนื่องในแผน CSP - 1 ที่ให้ AOQL ระดับต่าง ๆ ด้วยเส้นโค้งโดยมีแกนอนเป็นจำนวนหน่วย(i)ที่ต้องทำการตรวจสอบทุกชิ้นและแกนตั้งเป็นร้อยละของสัดส่วนที่นำมาตรวจสอบ (100 f%) เช่น กำหนด AOQL = 2 % และต้องการแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นใน ทุก ๆ 20 ชิ้นจากงานที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง จากกราฟรูป 2.19 จะได้แผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตต่อเนื่องในแผน CSP - 1 คือ  $f = 0.05$  และ  $i = 76$  นั่นก็หมายความว่าในการตรวจสอบจะมี 76 หน่วยที่ทำการตรวจสอบทุกหน่วย ถ้าไม่พบผลิตภัณฑ์เสียเลยก็จะหยุดตรวจสอบทุกหน่วย หันกลับมาตรวจสอบเพียงบางส่วนด้วยอัตราส่วน  $f$  โดยเลือกตัวอย่างทีละหน่วยในทุก 20 หน่วย ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เสียเลยในการตรวจสอบอัตราส่วน  $f$  ก็จะตรวจสอบอัตราส่วน  $f$  ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าพบผลิตภัณฑ์เสียชิ้นใดชิ้นหนึ่งในการตรวจสอบด้วยอัตราส่วน  $f$  ก็จะหันกลับไปตรวจสอบ 100 % ด้วย  $i = 76$  ต่อไป และเพื่อความสะดวกต่อการหาค่า  $i$  จากกราฟ จะกำหนดค่า  $i$  ในแผน CSP - 1 ได้จากตาราง ก ในภาคผนวก ก

#### 2.1.18.2 แผนการตรวจสอบแบบ CSP - 2 และ CSP - 3


แผนการตรวจสอบจากการเลือกตัวอย่างแบบต่อเนื่องได้มีการออกแบบปรับปรุงจากแผนการตรวจสอบ CSP - 1 มาเป็นแผนการตรวจสอบแบบ CSP - 2 และ CSP - 3 โดยดอคจ์และทอร์แรย์ได้ช่วยกันปรับปรุงภายใต้เงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลับไปตรวจสอบ 100 % ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยหลักการตรวจสอบแผน CSP-2 ดังนี้

1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตได้  $i$  หน่วย
2. ถ้าตรวจสอบ  $i$  หน่วยติดต่อกันของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วไม่มีเสียเลย ให้หยุดตรวจสอบ 100 % เปลี่ยนการตรวจสอบเป็นอัตราส่วน  $f$  โดยสุ่มเลือกตัวอย่างทีละหน่วยจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จากการเลือกตัวอย่างที่ไม่เอียงเจ
3. ถ้าพบหน่วยใดเสียในการตรวจสอบด้วยตัวอย่างไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบหน่วยที่ 2 เสียอีกภายใน  $f$  หน่วยถัดไป หลังจากนั้นจะต้องหันกลับมาตรวจสอบ 100% อีกครั้งหนึ่ง

4. แทนผลิตภัณฑ์เสียด้วยผลิตภัณฑ์ดี

การหาค่า  $i$  และอัตราส่วน  $f$  สามารถหาได้โดยหลักการเดียวกับกราฟรูป 2.19 และเพื่อความสะดวกต่อการหาค่า  $i$  จากกราฟ จะแสดงค่าของ  $i$  สำหรับ CSP - 2 ได้จากตาราง ง ในภาคผนวก ก

สำหรับแผนการตรวจสอบเพื่อการยอมรับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตแบบต่อเนื่องแบบ CSP - 2 สามารถอธิบายได้ด้วยผังแสดงการตรวจสอบแบบ CSP - 2 ในรูปที่ 2.21

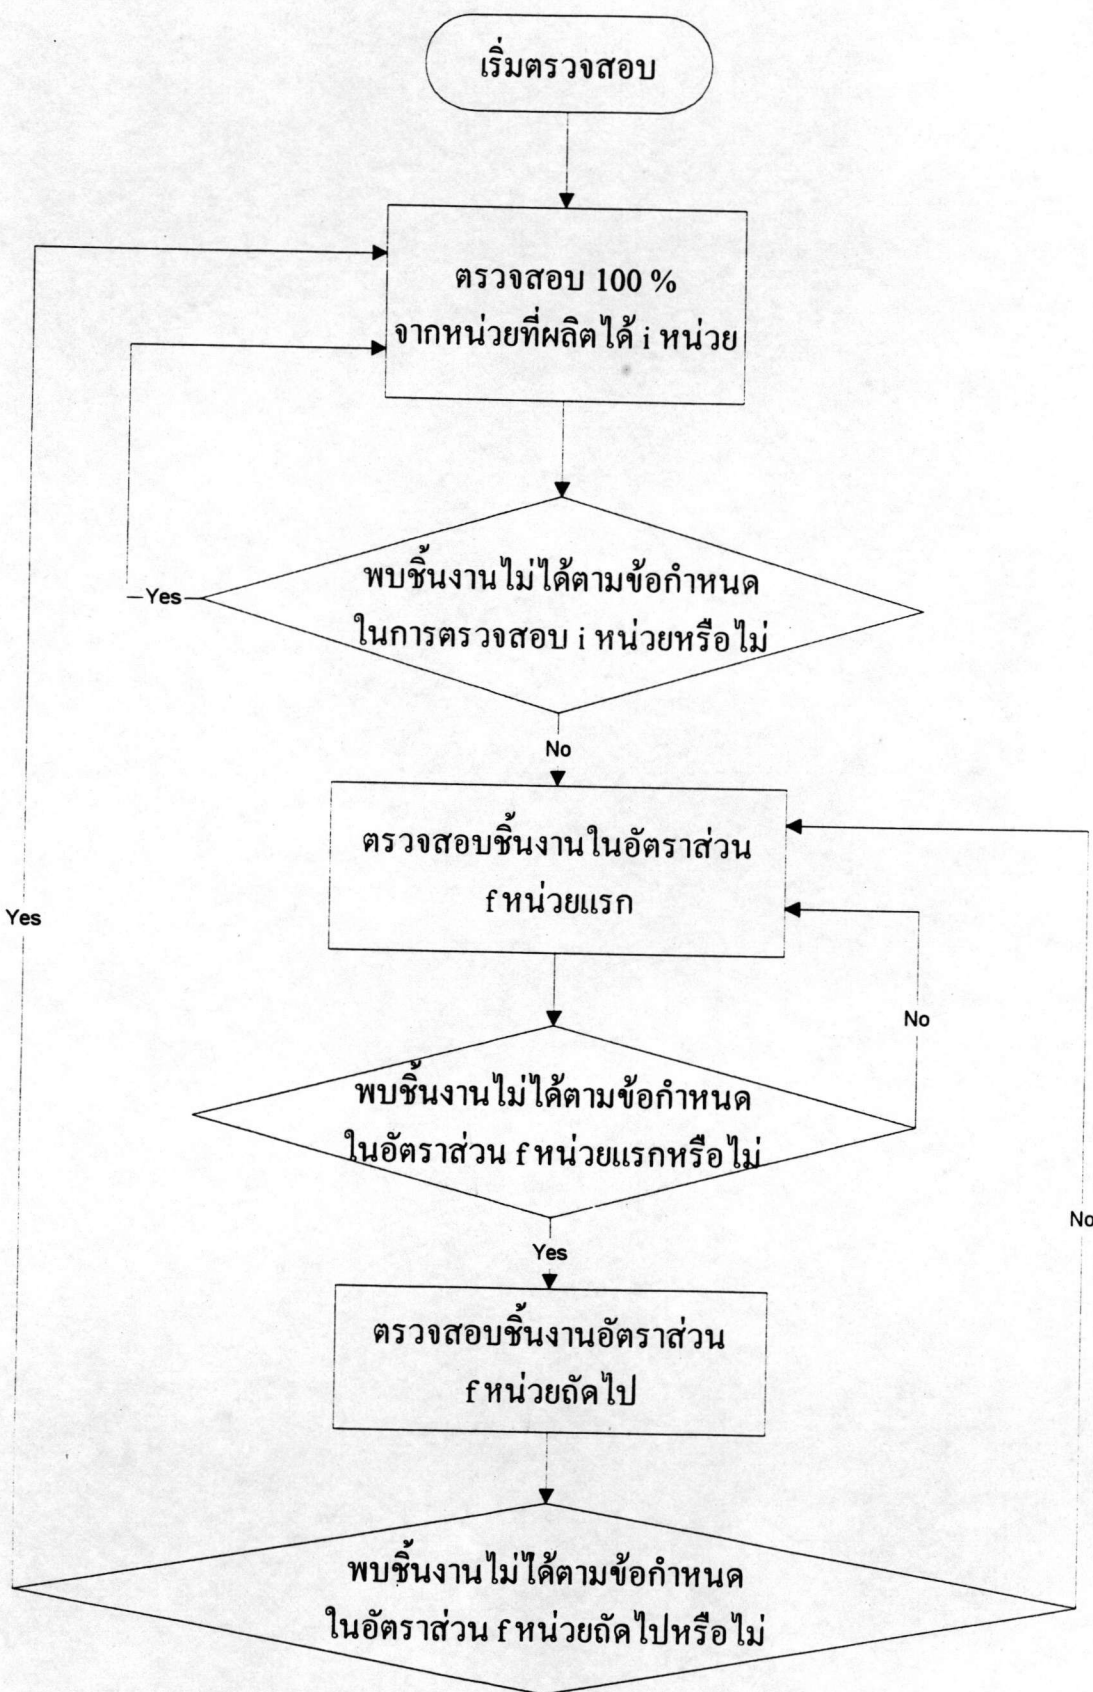


รูปที่ 2.21 ผังแสดงการตรวจสอบแบบ CSP - 2

ตัวอย่างเช่น เมื่อ  $f = 1/10$  และ  $AOQL = 1.90\%$  จากตาราง ง ในภาคผนวก ก จะได้ว่า  $i = 76$  นั่นคือ จะตรวจสอบทั้งหมด 76 หน่วยจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ถ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 76 หน่วยไม่เสียเลยจะหยุดตรวจสอบ 100% เปลี่ยนการตรวจสอบ  $f = 1/10$  โดยเลือกตัวอย่างสุ่มทำการตรวจสอบทีละหน่วยจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ในทุก ๆ 10 หน่วย ถ้าพบผลิตภัณฑ์เสียหน่วยใดหน่วยหนึ่งก็จะตรวจสอบไปเรื่อย ๆ จนกว่าการตรวจสอบจะพบผลิตภัณฑ์เสียในหน่วยที่ 2 ก็หันกลับไปตรวจสอบ 100% อีกครั้งหนึ่ง แล้วแทนผลิตภัณฑ์เสียด้วยผลิตภัณฑ์ดี ดังรูปที่ 2.21

สำหรับแผนการตรวจสอบแบบ CSP-3 จะเป็นแผนการตรวจสอบที่ปรับปรุงมาจากแผนการตรวจสอบแบบ CSP -2 เพื่อป้องกันระดับคุณภาพที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาอย่างกะทันหันภายใต้วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หน่วยขึ้นที่ผลิตได้  $i$  หน่วย
  2. ถ้าตรวจสอบ  $i$  หน่วยติดต่อกันของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลิตภัณฑ์เสียเลย ให้หยุดตรวจสอบ 100% เปลี่ยนการตรวจสอบเป็นอัตราส่วน  $f$  โดยสุ่มเลือกตัวอย่างทีละหน่วยจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จากการเลือกตัวอย่างที่ไม่เอียงเอ
  3. ถ้าพบหน่วยหนึ่งในตัวอย่างเสีย ผลิตภัณฑ์ 4 หน่วยถัดไปจะถูกเก็บมาตรวจสอบ ถ้าไม่พบผลิตภัณฑ์เสียก็จะทำการตรวจสอบแบบ CSP - 2 แต่ถ้าใน 4 หน่วยพบผลิตภัณฑ์เสีย 1 หน่วย จากการตรวจสอบ ก็จะหันกลับมาตรวจสอบ 100% และทำการตรวจสอบแบบ CSP - 2
  4. แทนผลิตภัณฑ์เสียด้วยผลิตภัณฑ์ดี
- ค่าของ  $i$  และ  $AOQL$  ใน CSP - 3 จะมีค่าเหมือนกับ CSP - 2 ซึ่งผังการตรวจสอบแบบ CSP - 3 จะแสดงดังรูป 2.22

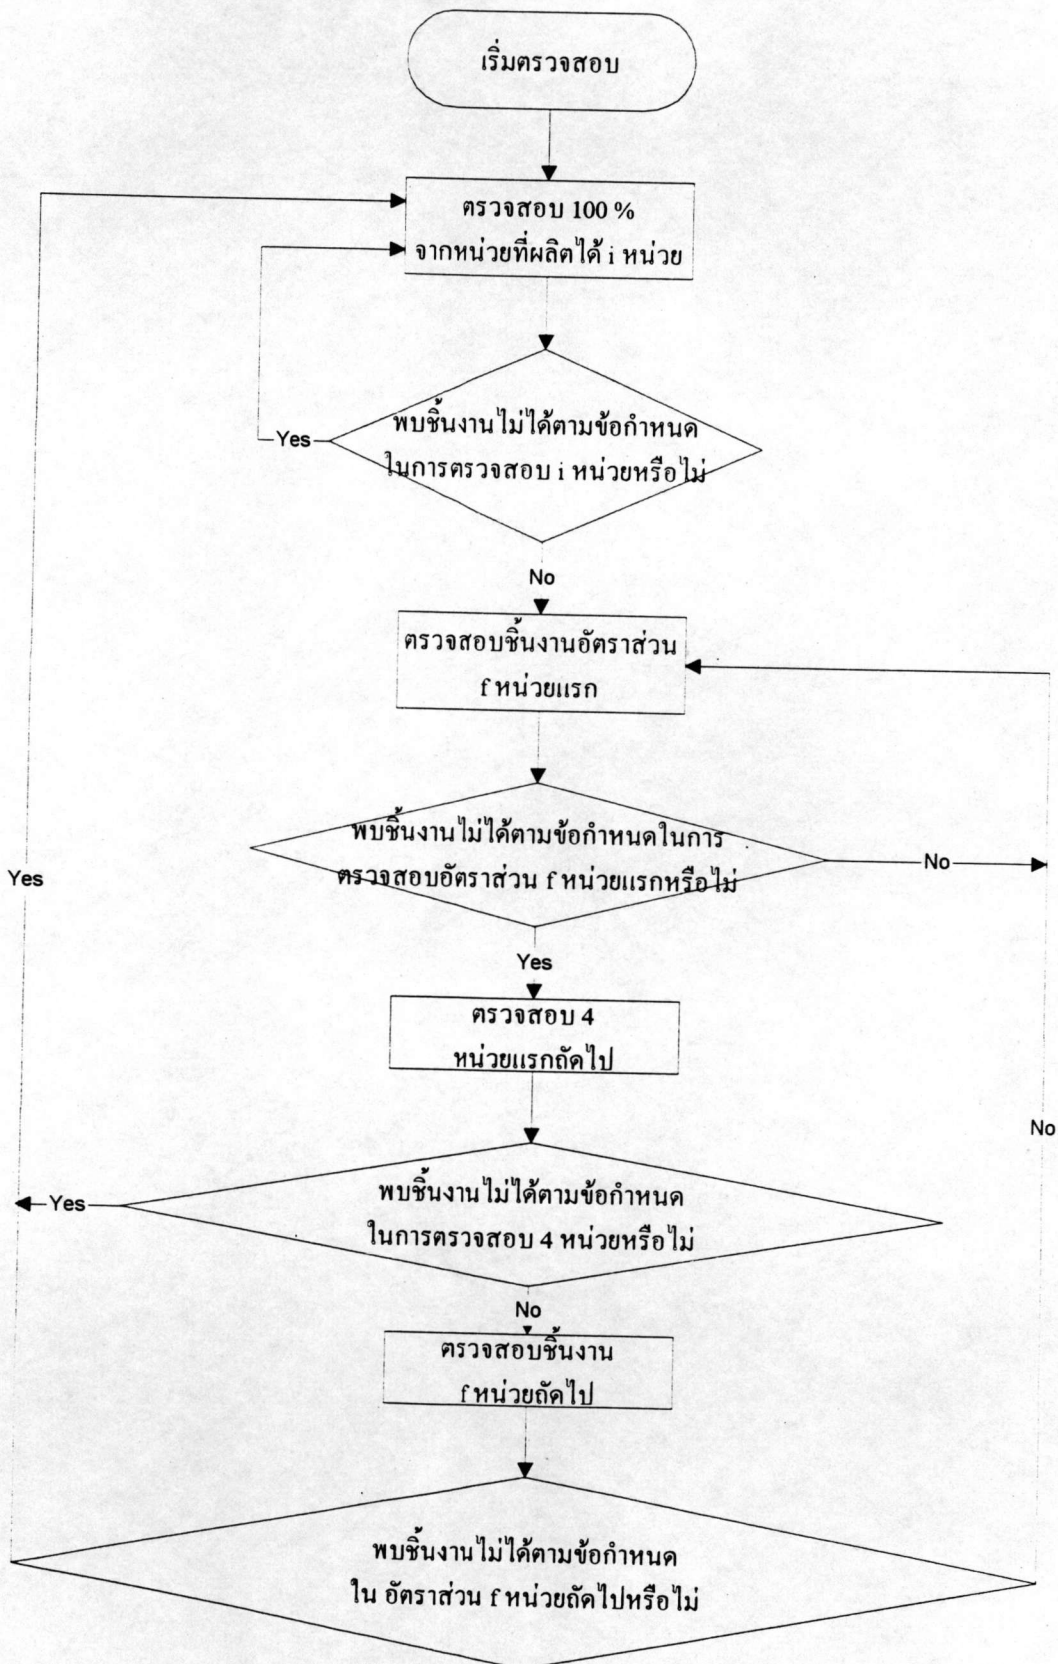

รูปที่ 2.22 ผังแสดงการตรวจสอบแบบ CSP - 3


2.1.20 การหาค่าความเที่ยงตรงในการตรวจสอบ ( Evaluation the Accuacy of Inspector )

การวัดความเที่ยงตรงในการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายวิธีเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของพนักงานตรวจสอบ

(C.A. Melshefmer , 1928) ได้ออกแบบแผนในการวัดความเที่ยงตรงในการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบ โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่แท้จริงที่ถูกตรวจพบ

$$\begin{aligned} \text{ค่าความเที่ยงตรง} &= \text{เปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่แท้จริงที่ถูกตรวจพบ} \\ &= \frac{d - k}{d - k + b} \end{aligned}$$

- โดยที่
- d = จำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่พนักงานตรวจสอบพบ
  - k = จำนวนชิ้นงานที่ได้มาตรฐานที่พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
  - d - k = จำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่แท้จริงที่ถูกตรวจพบ
  - b = จำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่พนักงานตรวจสอบไม่พบ

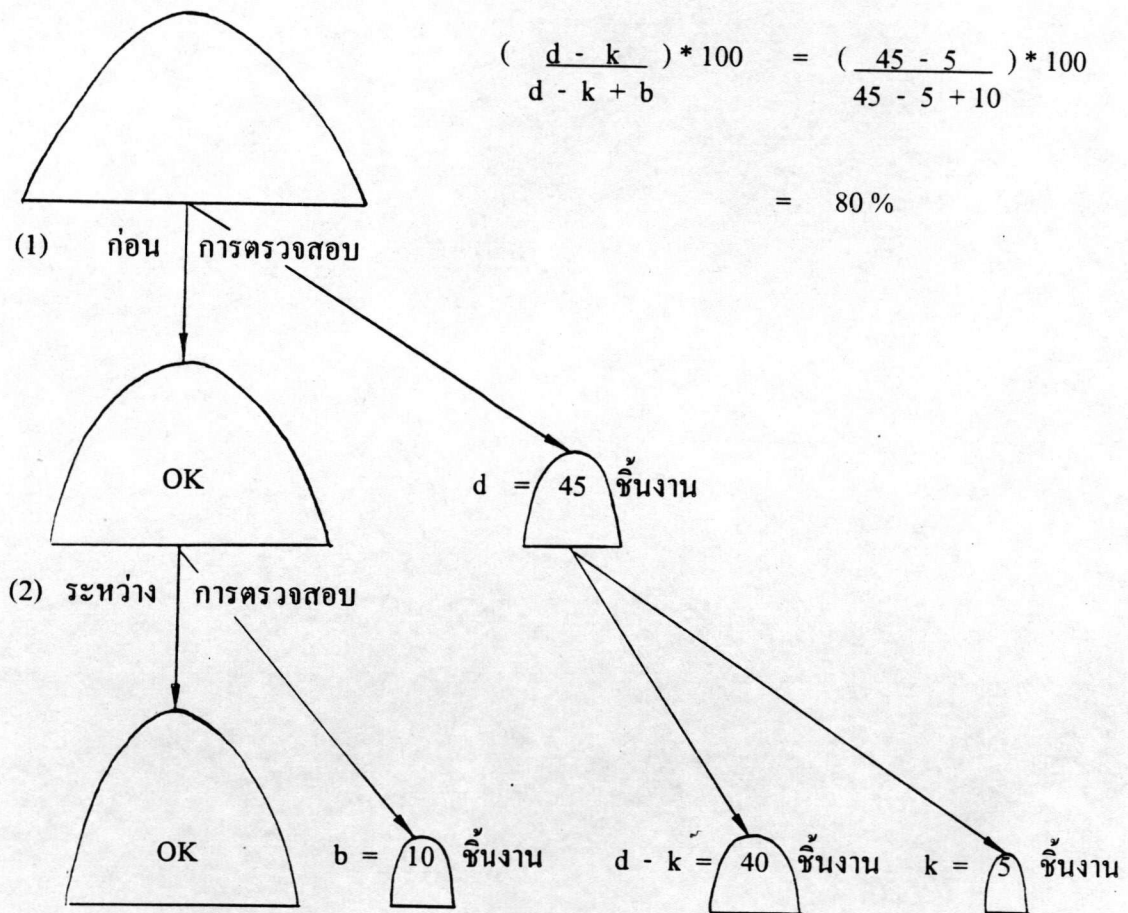

(3) หลังการตรวจสอบ

รูปที่ 2.23 อธิบายการวัดความเที่ยงตรงในการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบ



## 2.2 การสำรวจงานวิจัย

### 2.2.1 สันติ วิลาสศักดิ์คานนท์, 2538

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อการควบคุมคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในโรงงานขนาดกลาง ได้เสนอวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิต โดยการใช้ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) พร้อมทั้งแนวทางการรายงานผลการควบคุมโดยการใช้รายงานชนิดต่าง ๆ จากการศึกษาพบปัญหาหลักในการนำระบบคุณภาพไปใช้ คือ การขาดความร่วมมือ การไม่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน และปัญหาข้อกำหนดมาตรฐานไม่ชัดเจนพอ ซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจของหน่วยงานควบคุมคุณภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องปรับปรุงแก้ไข โดยจัดทำคู่มือมาตรฐานการผลิต และคู่มือปฏิบัติงานแก่หัวหน้างานที่รับผิดชอบ และมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่าง ๆ ไว้ ตลอดจนเก็บตัวอย่างของข้อบกพร่องไว้อ้างอิง

### 2.2.2 ผจญ ภัคดีกุล, 2531

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อการปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรม การประกอบตู้เย็น พบว่าหากกิจกรรมของงานในบางกระบวนการมีการสูญเสียอยู่ เช่น การรอคอย ความล่าช้า และการขนส่ง เป็นต้น จะมีผลทำให้เกิดสภาพความไม่สมดุลของการผลิต (Imbalance of Process) เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าการจัดการของเทคนิคในการบริการควบคุมงานการผลิตที่ดี โดยนำการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมการประกอบ (Assembling Activity) ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของอุตสาหกรรมประเภทนี้ และดำเนินการจัดลำดับขั้นงาน การประกอบใหม่เพื่อลดและจัดการสูญเสียต่าง ๆ จะทำให้เกิดสภาพความสมดุล และต่อเนื่องในทุก ๆ กระบวนการตามขั้นตอนกรรมวิธี

จากผลการดำเนินการจัดสมดุลสายงานการประกอบ จะมีผลทำให้ผลผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้น 6.38 % และผลผลิตของชั่วโมงแรงงาน (Man - hour Productivity) และได้เสนอแนะหัวข้องานวิจัยที่ควรดำเนินการต่อ หลังจากการประสานงานระหว่างกระบวนการ (Synchronizing of Process) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นั่นคือ การนำเอาระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Production System) มาใช้ประสานต่อในแต่ละกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยใช้หลักระบบ คัมปัง (Kamban Card System)

### 2.2.3 ศุภวัชร เมฆบูรณ์, 2537

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับมาตรฐาน มอก.9000 โดยทำการออกแบบระบบงานในส่วนของ การควบคุม กระบวนการและการตรวจ และการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพใน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 9001 ( มอก.9002-2534 ) ได้แก่ หัวข้อที่ 4.8 การควบคุม กระบวนการและหัวข้อที่ 4.9 การตรวจ และการทดสอบ ซึ่งในส่วนของ การบริหารระบบ การผลิตได้จัดระเบียบปฏิบัติงาน( Procedure )แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งกำหนด ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การรับ Job Order การวางแผนการผลิต การผลิต การจัดเก็บและการส่งมอบ สำหรับในส่วนการตรวจและการทดสอบได้จัดทำระบบงาน 3 ขั้นตอน นั้นคือ การตรวจและการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิต การตรวจและการทดสอบระหว่าง กระบวนการผลิต การตรวจและการทดสอบขั้นสุดท้าย ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนได้จัดทำระเบียบ ปฏิบัติงาน(Procedure)แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอน ต่าง ๆ มีเอกสารข้อกำหนดการยอมรับ รวมทั้งจัดทำและเก็บเอกสารบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจและ / หรือ ทดสอบตามเกณฑ์การตรวจที่ได้กำหนดไว้

จากผลการดำเนินงานพบว่า เปอร์เซนต์การตอบสนองแผนการผลิตต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 91.5 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร Set Up Time เฉลี่ยของเครื่องรีดแผ่นพลาสติกต่อเดือน จากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเท่ากับ 8.1 % ซึ่งสามารถลดลงได้ 2.2 % และได้เสนอแนะว่า การจัดทำระบบคุณภาพ มอก. 9000 ให้สำเร็จนั้นจะต้องอาศัยความตั้งใจ และความร่วมมือของ พนักงานทุกระดับ ดังนั้นควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน( Steering Committee ) และ คณะกรรมการตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ( “Quality Management Representative Committee QMRC” ) เพื่อทำหน้าที่ริเริ่มจัดทำ ทบทวน และรักษาระบบคุณภาพที่สร้างไว้ นอกจากนี้ต้อง มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Quality Audit) เพื่อทำการตรวจติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลกาดำเนินงานให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารคุณภาพรับทราบ เพื่อสรุปแนวทางในการ แก้ไขต่อไป

### 2.2.4 ชัยยศ วัชรอยู่, 2537

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรม ทอผ้าขนาดกลาง เนื่องจากสภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผน การซ่อมบำรุงจะทำการซ่อมเมื่อเครื่องจักรชำรุดเสียหายเท่านั้น การทำงานส่วนใหญ่จะใช้

ประสบการณ์ ไม่มีมาตรฐานการทำงานที่แน่นอน นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดเตรียมอะไหล่สำรองในกรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหาย และไม่มีการจัดทำประวัติข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การศึกษานี้ได้ทำการจัดวางระบบซ่อมบำรุงแบบป้องกัน โดยการตรวจสอบสภาพตามกำหนดระยะเวลาจัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุง การวางแผนในการจัดเตรียมอะไหล่สำรอง และจัดทำระบบข้อมูลทางด้านงานบำรุงรักษา

จากผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดอัตราความขัดข้องของเครื่องจักรลงได้เฉลี่ย 9.5 เปอร์เซ็นต์ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้โดยเฉลี่ย 8.7 เปอร์เซ็นต์ และได้เสนอแนะว่าหน่วยงานซ่อมบำรุงของโรงงานควรแยกออกจากหน่วยผลิต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและมีความชัดเจนสำหรับการบริหารงาน

#### 2.2.5 อนุพงษ์ บุญเกียรติ, 2537

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ทำการศึกษาการกระจาย การขัดข้องของเครื่องจักรกลรถขุดทรัพยากรที่ใช้ในการบำรุงรักษา และนโยบายการดำเนินงานของกรมชลประทานจัดงานบำรุงรักษาแบบเป็นระบบ โดยมุ่งไปในลักษณะการป้องกันการขัดข้อง ระบบจะมีการป้อนข้อมูลกลับเพื่อการติดตามผล และการปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น วิธีการปฏิบัติของแผนการบำรุงรักษามีการปฏิบัติการบำรุงขั้นพื้นฐาน การกำหนดเวลาตรวจสอบสภาพ และการซ่อมแซมให้เครื่องจักรกลรถขุดอยู่ในสภาพดี

จากผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดการขัดข้องในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ลดเวลางานซ่อมบำรุงรักษาแต่ละครั้ง และเพิ่มปริมาณงานดินได้ประมาณ 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากจำนวนเครื่องจักรกลรถขุดที่นำมาศึกษา 163 คัน และได้เสนอแนะว่า แผนการบำรุงรักษานี้ต้องมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดกันไปทั้งระบบ การขาดตอนของระบบย่อยหนึ่งจะมีผลให้ระบบย่อยอื่น ๆ ได้รับความกระทบกระเทือน เช่น หากไม่ทำการบำรุงรักษาประจำวันตามปกติ การขัดข้องของเครื่องจักรกลรถขุดจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเวลาที่คาดคะเนไว้ วิธีการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามแผนที่กำหนดไว้ก็จะไม่เกิดผล

#### 2.2.6 ผศ.ดำรงศ์ ทวีแสงสกุลไทย

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง เทคนิคการควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา โดยจะเน้นวิธีในเชิงการวิเคราะห์ การวางแผน และการพัฒนาระบบวิธีในอุตสาหกรรม เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของระบบการควบคุมคุณภาพทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดองค์การสำหรับคุณภาพ การตรวจสอบ และวัดคุณภาพ คุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความ

สัมพันธ์กับผู้ขาย การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า วิธุงใจ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบคุณภาพที่เหมาะสม การยอมรับในสินค้าสำเร็จรูป และการควบคุมคุณภาพเชิงรวม TQC

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของในประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้

### 2.2.7 ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพสมบูรณ์แบบ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผัน แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แบบอื่น ๆ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการ แนวคิดพื้นฐานในเรื่องการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนชักตัวอย่างแบบแอตตริบิวต์ ตารางชักตัวอย่างแบบแอตตริบิวต์ แผนชักตัวอย่างแบบแปรผัน แผนชักตัวอย่างแบบแอตตริบิวต์ชนิดพิเศษ และความเชื่อถือได้และการทดสอบผลิตภัณฑ์