

การพัฒนาตัวจรจัดการเด็กหักเศษให้เหมาะสมโดยใช้สัญญาณแรงตัวด้วยอุปกรณ์

นางสาวกิติกุล กลึงผล

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ดังແปี้การศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบันทึกวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

DEVELOPMENT OF CHIP BREAKING DETECTION BY USING CUTTING FORCE AND
TEMPERATURE SIGNALS

Ms. Kitikun Klungphon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering
Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Academic Year 2011
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาตัวจรจัดการแต่ละหักเศษโดยใช้สัญญาณแรง

ตัดและอุณหภูมิ

โดย

นางสาวกิติกุล กลึงผล

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ

คณะกรรมการคุณวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น^๑
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

..... คณบดีคุณวิศวกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหรรษ์วงศ์)

คณะกรรมการสอบบัณฑิต

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ธรรมการณ์พิลาศ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ไพรัตน์ ลดาวิจิตรกุล)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ สมชาย พวงเพ็งศึก)

กิติกุล กลึงผล : การพัฒนาตรวจสอบการแตกหักเศษโลหะโดยใช้สัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิ. (DEVELOPMENT OF CHIP BREAKING DETECTION BY USING CUTTING FORCE AND TEMPERATURE SIGNALS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก: รศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, 150 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะในกระบวนการกลึงขึ้นเนื่องจากตระหนักรถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรกลอัจฉริยะเพื่อตรวจจับเศษโลหะแบบต่อเนื่องและแบบแตกหัก โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในการตัด โดยประยุกต์ใช้ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคต์รัมของแรงตัดพลวัตรและค่าความแปรปรวนของอุณหภูมิตัดพลวัตรซึ่งจะถูกตรวจวัดแรงตัดและอุณหภูมิตัวயเครื่องไดนาโมมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเมส์สัมผัสในระหว่างการตัด ในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นต้องการให้เกิดเศษโลหะแบบแตกหักเพื่อเสียรูปภาพในการตัด โดยในการทดลองเบื้องต้นนั้นพบว่าสัญญาณจากแรงตัดและอุณหภูมนั้นสามารถจำแนกได้เป็นสองรูปแบบตามการแตกหักของเศษโลหะทั้งสองชนิด คือโลหะแบบแตกหักและโลหะแบบต่อเนื่องนั่นเอง

ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถตรวจจับการเกิดเศษโลหะแบบแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกัน โดยได้เสนอพารามิเตอร์ AX, AY, AZ ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนของค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคต์รัมสะสมของแรงตัดในช่วงความถี่การแตกหักของเศษโลหะเทียบกับน้ำหนักของเศษโลหะที่แตกหัก ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องตัดต่อไปหรือหยุดตัด ระบบจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ด้วยการทดสอบแล้วพบว่าสามารถตรวจจับเศษโลหะแบบแตกหักได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะเงื่อนไขการตัดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือไปจากน้ำหนักของเศษโลหะที่ได้จากการทดลองสามารถนำมาเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจตัดต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตัดและลดความเสียหายต่อเครื่องจักร

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม ลายมือชื่อนิสิต _____
 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก _____
 ปีการศึกษา 2554 _____

#5170673321 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS : TURNING PROCESS / CHIP BREAKING / BROKEN CHIP /
CONTINUOUS CHIP / CUTTING FORCE / CUTTING TEMPERATURE

KITIKUN KLUNGPHON: DEVELOPMENT OF CHIP BREAKING DETECTION
BY USING CUTTING FORCE AND TEMPERATURE SIGNALS. ADVISOR:
ASSOC.PROF.SOMKIAT TANGJITSITCHAROEN, D.Eng, 150 pp.

In order to realize the intelligent machines, an in-process monitoring system is developed to detect the continuous chip and the broken chip regardless of the cutting conditions on CNC turning by utilizing the power spectrum density, PSD of dynamic cutting force and the variance of the dynamic cutting temperature, which are measured during the cutting by employing the dynamometer and the infrared pyrometer. The broken chip formation is required for the reliable turning operation. The preliminary experiments suggested that there are basically two patterns of PSDs of chip forms. The variances of the cutting temperature are also significantly different between the broken chip and the continuous chip.

The new algorithm is proposed to obtain the broken chip by changing the cutting conditions during the cutting process. The parameters of AX, AY, AZ which are calculated and obtained by taking the ratio of the cumulative PSDs of three dynamic cutting forces for a certain frequency range, which corresponds to the states of cutting. AVT is defined as the ratio of the maximum variance of cutting temperature to the average variance of cutting temperature. It has been proved by series of cutting experiments that the broken chip can be well identified by the proposed method even though the cutting conditions are changed. The photographs of chips from the experimental results can be used as a reference to changing the cutting conditions and make the continuous chips broken into small pieces.

Department : Industrial Engineering Student's Signature _____

Field of Study : Industrial Engineering Advisor's Signature _____

Academic Year : 2011 _____

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือจากองค์ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเสียสละเวลาให้คำแนะนำและความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาของการจัดทำงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ธรรมภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อ.ดร.ไพรожน์ ลดาวิจิตรกุล รองศาสตราจารย์ สมชาย พวงเพิกศึก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และความช่วยเหลือรวมถึงภาควิชาชีวกรรมคุณสาหาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องกลึงซีเอ็นซี และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการทำทดลองในครั้งนี้ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ตลอดจน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตราสาร.....	๓
สารบัญภาพ.....	๔
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
1.1 บทบาทระบบอัตโนมัติที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต.....	1
1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	4
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	8
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	8
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	9
1.8 แผนการดำเนินงานวิจัย.....	10
 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	 11
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	11
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	54
 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	 61
3.1 การออกแบบการทดลอง.....	61
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง.....	61
3.3 ขั้นตอนดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล.....	65
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	69

หน้า

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	74
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเศษโลหะกับสัญญาณแรงตัว.....	74
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเศษโลหะกับสัญญาณคุณภาพมิติด.....	81
4.3 การจำแนกสถานะการแตกหักเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก...	84
4.4 อิทธิพลของอุณหภูมิติดที่ส่งผลต่อรูปแบบเศษโลหะและการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด.....	92
4.5 การทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง.....	99
 บทที่ 5 สูปผลการวิจัย ภวิปราຍผล และข้อเสนอแนะ.....	102
5.1 สูปผลการวิจัย.....	102
5.2 ภวิปราຍผลการวิจัย.....	103
5.3 คุปสรุคนิการวิจัย.....	104
5.4 ข้อเสนอแนะ.....	104
 รายการอ้างอิง.....	106
 ภาคผนวก.....	109
ภาคผนวก ก ตารางแสดงผลการทดลองที่เงื่อนไขของการตัดต่างๆ สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการแตกหักของเศษโลหะด้วยสัญญาณแรงตัว.....	110
ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการทดลองที่เงื่อนไขของการตัดต่างๆ สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการแตกหักของเศษโลหะด้วยสัญญาณคุณภาพ.....	115
ภาคผนวก ค โปรแกรม Matlab สำหรับการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วและคำนวนค่าความแปรปรวน.....	119
ภาคผนวก ง ตัวอย่างภาพวิเคราะห์สัญญาณแรงตัวพลวัตรและสัญญาณอุณหภูมิ ด้วยเงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกัน.....	131
ภาคผนวก จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี.....	140
 ประวัติผู้เขียนนิพนธ์.....	150

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงการเลือกใช้ความเร็วตัด อัตราป้อนตัดในงานกลึง สำหรับวัสดุชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้า.....	18
ตารางที่ 2.2 แสดงการเลือกใช้เงื่อนไขการตัดตามประเภทการกลึงหยาบและการกลึงละเอียด	18
ตารางที่ 2.3 กลไกที่ทำให้เกิดการสึกหรอบนมีดตัด.....	37
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่า sensitivity และช่วงความถี่ใช้งานของเซนเซอร์แรงตัด.....	68
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตั้มบันแรงตัดหลักต่อแรงป้อนตัด (AX) และการคำนวนค่าเกณฑ์คุบคูมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C1).....	85
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าอัตราส่วนของความแบรปรวนคุณภาพมิติดพลวัตร (AVT) และการคำนวนค่าเกณฑ์คุบคูมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C4).....	86
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตั้มบันแรงตัดหลักต่อแรงตัดรัศมี (AY) และการคำนวนค่าเกณฑ์คุบคูมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C2).....	88
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตั้มบันแรงป้อนตัดต่อแรงตัดรัศมี (AZ) และการคำนวนค่าเกณฑ์คุบคูมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C3).....	90
ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอย่างรูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกัน.....	96
ตารางที่ 4.6 เงื่อนไขการตัดเพื่อทดสอบยืนยันผลการทดลอง.....	99
ตารางที่ 4.7 แสดงรูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการตัดเพื่อยืนยันผลการทดลอง.....	101

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 วิวัฒนาการเครื่องจักรกลอัจฉริยะ.....	2
ภาพที่ 1.2 เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบติดตามในเครื่องจักรกลอัจฉริยะ.....	3
ภาพที่ 1.3 เศษโลหะพันรอบชิ้นงาน.....	5
ภาพที่ 1.4 เศษโลหะพันรอบมีดตัด.....	5
ภาพที่ 1.5 การทดลองเบื้องต้นแสดงผลของแรงตัดพลวัตรและอุณหภูมิในเดเมนเวลา.....	7
ภาพที่ 2.1 ประเภทของกระบวนการตัดหลัก.....	11
ภาพที่ 2.2 ลักษณะของกระบวนการตัด.....	12
ภาพที่ 2.3 ประเภทของงานกลึง.....	13
ภาพที่ 2.4 แสดงความเร็วตัดในการกลึง.....	16
ภาพที่ 2.5 แรงในการตัดโลหะ.....	19
ภาพที่ 2.6 แผนภาพของแรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงในการตัดโลหะ.....	20
ภาพที่ 2.7 พื้นที่การตัด.....	21
ภาพที่ 2.8 การเกิดเศษโลหะของขบวนการกลึง.....	22
ภาพที่ 2.9 แบบจำลองของการตัด.....	23
ภาพที่ 2.10 รูปแบบหลักของการเกิดเศษโลหะในการตัด.....	25
ภาพที่ 2.11 แสดงการเกิดเศษโลหะไม่ต่อเนื่อง.....	26
ภาพที่ 2.12 แสดงขั้นตอนการเย็บติดที่คอมตัด.....	27
ภาพที่ 2.13 แสดงรูปแบบของเศษโลหะที่ยอมรับได้และแบบที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น.....	28
ภาพที่ 2.14 การจัดประเภทของรูปแบบของเศษโลหะตามมาตรฐาน ISO 3685-1993.....	29
ภาพที่ 2.15 บริเวณที่เกิดความร้อนขณะตัด.....	30
ภาพที่ 2.16 ค่าประมาณของการเกิดความร้อน ของ 3 โซน.....	30
ภาพที่ 2.17 การวัดอุณหภูมิการตัดบนเครื่องจักรกล.....	31
ภาพที่ 2.18 การจัดวางของเทอร์โมคัมเปิลแบบ tool- workpiece.....	32
ภาพที่ 2.19 การจัดวางของอินฟารेडไฟโรมิเตอร์ในกระบวนการกลึง.....	33
ภาพที่ 2.20 รูปแบบการกระจายตัวของอุณหภูมิบน rake face.....	35
ภาพที่ 2.21 ภาพการสึกหรอของมีดตัด แสดงตำแหน่งและรูปแบบของการสึกหรอที่เกิดขึ้น	36
ภาพที่ 2.22 เกณฑ์ในการเลือกมีดตัด.....	38
ภาพที่ 2.23 การเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งและความเหนียววัสดุมีดตัด.....	39

	หน้า
ภาพที่ 2.24 แสดงวิธีการติดเม็ดมีดบนด้ามมีด.....	39
ภาพที่ 2.25 รูปทรงของเม็ดมีด.....	40
ภาพที่ 2.26 ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอบนผิวહลบกับเวลาที่ใช้ในการตัด.....	41
ภาพที่ 2.27 ผลกระทบของความเร็วที่เปลี่ยนแปลงในการตัดต่อการสึกหรอบนผิวહลบโดยให้เกณฑ์การหดอายุของมีดตัดในการสึกหรอบนผิวહลบเป็น 0.5 มิลลิเมตร	41
ภาพที่ 2.28 Natural log-log กราฟระหว่างความเร็วตัดกับอายุการใช้งานของมีดตัด.....	43
ภาพที่ 2.29 สัญญาณคลื่นขยายที่เทียบในแกนเวลาและแกนความถี่ของสัญญาณเดียวกัน	44
ภาพที่ 2.30 สัญญาณแบบแวนคอมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตามatyตัว.....	44
ภาพที่ 2.31 แสดงการแปลงสัญญาณจากโดเมนของเวลาไปยังโดเมนความถี่.....	45
ภาพที่ 2.32 การเกิด random impact ใน waveform และผลการแปลงความถี่.....	46
ภาพที่ 2.33 การเกิดImpact แบบ random noise ใน waveform.....	47
ภาพที่ 2.34 ภาพนิยามการหา Crest factor.....	47
ภาพที่ 2.35 ระบบหรือกระบวนการที่ใช้ในการทดลองโดยทั่วไป.....	49
ภาพที่ 2.36 แสดงอิทธิพลของเงื่อนไขการตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ.....	54
ภาพที่ 2.37 แสดงขั้นตอนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วตัดโดยการตรวจติดตามความสึกหรอบนผิวહลบและการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะ.....	56
ภาพที่ 2.38 แสดงแผนภาพระบบตรวจจับการแตกหักเศษโลหะอัตโนมัติ.....	57
ภาพที่ 2.39 แสดงการติดตั้งการทดลองการแตกหักเศษโลหะอัตโนมัติ.....	57
ภาพที่ 3.1 เหล็กที่ใช้ในการทดลอง.....	61
ภาพที่ 3.2 เม็ดมีดตัดที่ใช้ในการทดลอง.....	62
ภาพที่ 3.3 ด้ามมีดที่ใช้ในการทดลอง.....	62
ภาพที่ 3.4 เครื่องกลึงซีเอ็นซี 4 แกน.....	62
ภาพที่ 3.5 เชนเซอร์วัดแรงตัวดอลวัตร.....	63
ภาพที่ 3.6 เชนเซอร์วัดอุณหภูมิ.....	63
ภาพที่ 3.7 (a) ชาร์จเอมปลิไฟเซอร์ และ (b) ออสซิลโลสโคป.....	63
ภาพที่ 3.8 ไฟฉายสำหรับปรับตั้งระยะไฟกั๊ส.....	64
ภาพที่ 3.9 เครื่องไมโครสโคปสำหรับตรวจส่องสภาพความสึกหรอมีดตัด.....	64
ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงการติดตั้งเชนเซอร์วัดแรงตัวดอลและเชนเซอร์วัดอุณหภูมิ.....	66
ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงการติดตั้งเชนเซอร์ สำหรับการดำเนินการทดลอง.....	66
ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าจอโปรแกรม Data Temp Multidrop.....	67


หน้า	
ภาพที่ 3.13 ภาพแสดงการตรวจสอบความสึก�销ของมีดตัด.....	67
ภาพที่ 3.14 ภาพแสดงทิศทางของแรงตัด (แรงรัศมี (Radial Force), แรงป้อนตัด (Feed Force) และแรงตัดหลัก (Main Force)).....	68
ภาพที่ 3.15 ภาพแสดงสัญญาณแรงตัดพลวัตรที่เกิดขึ้นระหว่างการตัด.....	69
ภาพที่ 3.16 ลักษณะค่าพารามิเตอร์ที่คำนวณได้จากแรงตัดพลวัตรทั้งสามแรง.....	71
ภาพที่ 3.17 ลักษณะค่าพารามิเตอร์ที่คำนวณได้จากอุณหภูมิตัดพลวัตร.....	72
ภาพที่ 3.18 แสดงตัวอย่างรูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการ ตัดที่แตกต่างกัน.....	73
ภาพที่ 4.1 แสดงตัวอย่างขนาดแอมปลิจูดของสัญญาณแรงตัดพลวัตร.....	75
ภาพที่ 4.2 แสดงค่าของแรงตัดที่แตกต่างกัน เมื่อเงื่อนไขการตัดเปลี่ยนแปลงไป.....	77
ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคต์รัมของสัญญาณ แรงตัดพล วัตรทั้ง 3 แกน เมื่อกีดเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบ แตกหัก.....	79
ภาพที่ 4.4 แผนภูมิการให้ผลแสดงวิธีการหาสัดส่วนผลกระทบค่าความหนาแน่นเพาเวอร์ สเปคต์รัม สำหรับสัญญาณแรงตัดพลวัตร.....	80
ภาพที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิขณะเศษโลหะเกิดการแตกหัก.....	82
ภาพที่ 4.6 แผนภูมิการให้ผลแสดงวิธีการหาสัดส่วนความเปลี่ยนอุณหภูมิตัดพลวัตร สำหรับสัญญาณอุณหภูมิตัด.....	83
ภาพที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AX กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง.....	87
ภาพที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AY กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง.....	89
ภาพที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AZ กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง.....	91
ภาพที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT กับความเร็ว รอบตัด.....	92
ภาพที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AVT กับอัตราป้อนตัด.....	93
ภาพที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AVT กับความลึกของการตัด.....	94
ภาพที่ 4.13 เปรียบเทียบรูปร่างเศษโลหะที่ได้จากการทดลองกับ ISO 3685-1993.....	95
ภาพที่ 4.14 แสดงอัลกอริทึมตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะแบบแตกหักและต่อเนื่องใน กระบวนการกลึง.....	98
ภาพที่ 4.15 ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์แรงตัดและค่าพารามิเตอร์อุณหภูมิ ตัดในพื้นที่อ้างอิง.....	100

บทที่ 1

บทนำ


1.1 บทบาทระบบอัตโนมัติที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต^[1]

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นระบบการผลิตในอนาคตต้องมีลักษณะคล่องแคล่ว อัจฉริยะ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รองรับการผลิตบริมาณน้อย ตอบสนองความต้องการเฉพาะราย เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อ และตระหนักในสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่สามารถตอบต่อคุณลักษณะต่างๆ คือ ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing Systems: IMS) ซึ่งมีการศึกษาเก็บข้อมูลอย่างกว้างขวาง ระบบการผลิตอัจฉริยะสามารถที่จะควบคุมและตรวจสอบตัวเองได้ เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการออกแบบซึ่งผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตได้ในสภาพแวดล้อมจำลอง ระบบการผลิตอัจฉริยะถูกคาดหวังว่าจะเป็นคำตอบหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่มีความอัจฉริยะอยู่ภายในจะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกทางการผลิต ดังนั้นเครื่องจักรกลที่มีการทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่นและทำงานได้ด้วยตัวเองนี้ก็จะมีความอัจฉริยะที่สูงมาก ซึ่งวิัฒนาการเครื่องจักรกลอัจฉริยะแสดงดังรูปที่ 1.1 โดยนวัตกรรมแรกเกิดขึ้นในระหว่างยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ และเครื่องไสแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่ใช้กันในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนนวัตกรรมขั้นที่สองคือการควบคุมเชิงตัวเลข ความถูกต้องและการวัดข้อมูล เครื่องจักรกลควบคุมเชิงตัวเลขนั้นมีความสามารถกว่าเครื่องจักรกลที่เดินเครื่องด้วยคนมาก อัตราผลิตภัณฑ์สูงอย่างมากโดยการลดเวลาที่ไม่ได้ผลิต (None – productive time) ในวงจรการผลิต เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ซับซ้อนหลายเครื่องได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีคือการควบคุมที่สามารถปรับได้ (Adaptive control: AC) ตัวอย่างเช่นในกระบวนการตัดที่อยู่ในวงจรของการควบคุมแบบป้อนกลับของเครื่องจักร ในขณะที่มีตัดและตีางานถูกควบคุมด้วยซีเอ็นซี ซึ่งเซนเซอร์หลายรูปแบบได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในการตรวจจับสถานะของการตัดเพื่อที่จะป้อนกลับสารสนเทศต่างๆ ด้วย

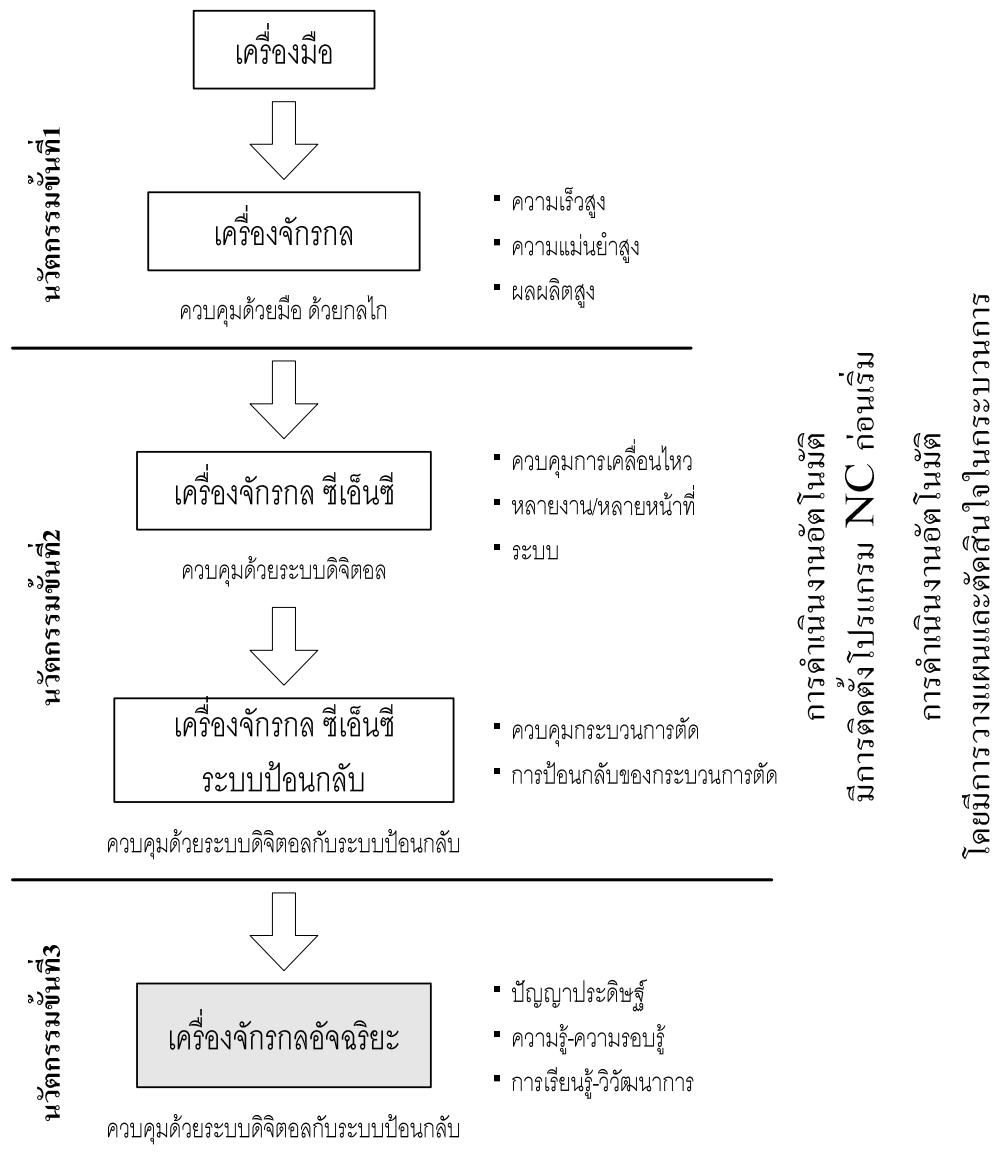

รูปที่ 1.1 : วิวัฒนาการเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

โครงสร้างพื้นฐานของระบบการผลิตอัจฉริยะได้นำเซ็นเซอร์เข้ามา มีบทบาทในระบบผลิตเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นความต้องการรูปแบบใหม่ที่อยู่ในระบบการตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิต สาเหตุของการที่ต้องตรวจติดตามระบบการผลิตก็เพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบการผลิตนี้มีสมรรถนะเหมาะสมที่สุด โดยในการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักร (ประสิทธิภาพและความบกพร่องต่างๆ), เครื่องมือ (สถานะของการสึกหรอ), ชิ้นงาน (ขนาด, พื้นผิว) และกระบวนการ (รูปแบบของเศษโลหะ, อุณหภูมิ) ซึ่งได้มีการใช้เซ็นเซอร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 1.2

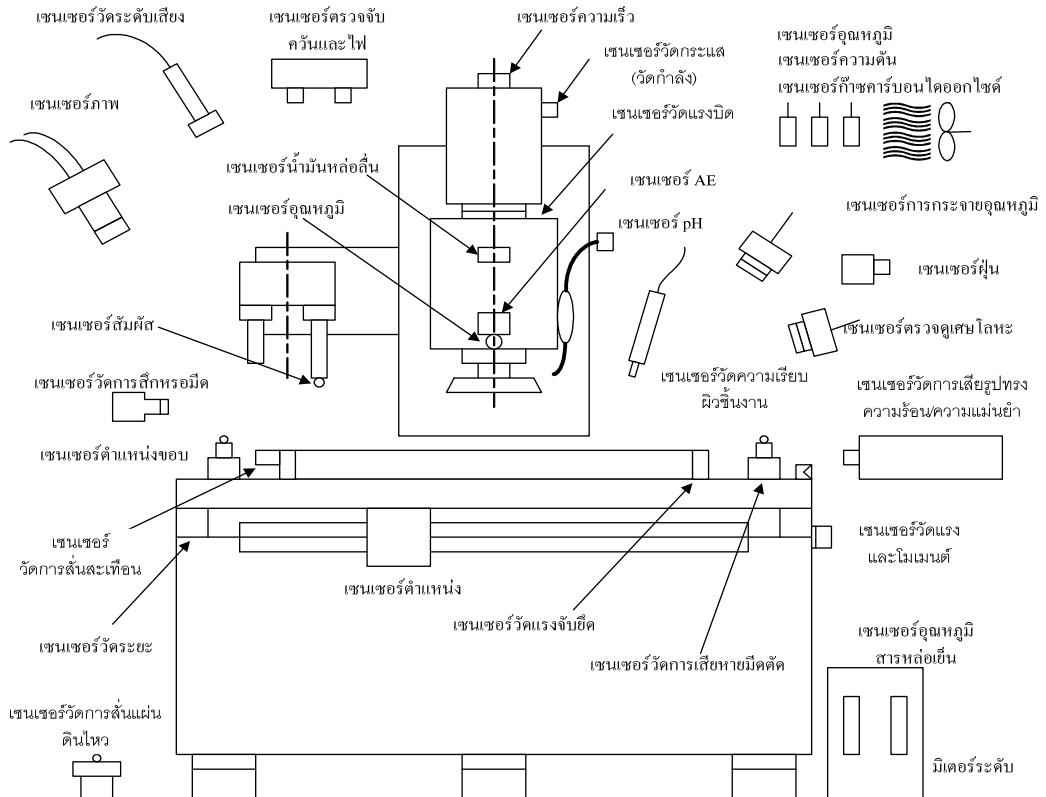

รูปที่ 1.2 : เช่นเซอร์สำหรับการตรวจติดตามในเครื่องจักรกลอัจฉริยะ [2]

จากการพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาทางด้านการผลิตด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวดังต่อไปนี้ สามารถที่จะสรุปเพื่ออธิบายว่าทำไม่บทบาทของเซนเซอร์และเทคโนโลยีการตรวจติดตามได้ถูกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับเครื่องจักรกลอัจฉริยะในระบบการผลิตอัจฉริยะ

- ระบบการผลิตปริมาณมาก (Large-scale Manufacturing System) เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ควรที่จะปฏิบัติงานภายใต้ความน่าเชื่อถือและความพร้อม (Availability) ที่สูง เพราะเวลาหยุดที่เกิดจากระบบเกิดการขัดข้องมีอิทธิพลที่มากมายต่อกิจกรรมทางการผลิต ดังนั้น เพื่อที่จะผลิตให้ได้ตามคุณภาพคงคลาดที่เกิดขึ้น แต่ละกระบวนการผลิตควรมีการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังด้วยความช่วยเหลือจากระบบการตรวจติดตามและเซนเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและทนทาน เนื่องจากการตรวจติดตามระบบที่มีการผลิตปริมาณมากนั้นอยู่นอกเหนือจากความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้

- การเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานและการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะ ทำให้จำเป็นต้องมีระบบการผลิตที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องการนำเขาระบบการตรวจติดตามและเซนเซอร์สูงเข้ามาใช้

- การผลิตชิ้นงานที่มีความเล็กลงและความแม่นยำพิเศษ (Ultra-Precision Manufacturing) เช่น ชิ้นส่วนไฮดริสก์ขนาด 1.5 มิลลิเมตรและ 2.5 มิลลิเมตร ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีขนาดเล็กลง ชิ้นงานที่ต้องการความเรียบผิวสำหรับมาตรฐานสากล ผลิตสำเร็จได้ด้วยการนำศาสตร์ของการวัดและเทคโนโลยีการตรวจติดตามในกระบวนการผลิตชิ้นสูงโดยการใช้ระบบเซนเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

- การใช้เครื่องจักรกลที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบของระบบการตรวจติดตามเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร

- เครื่องจักรกลที่ใช้งานหนัก (Heavy-Duty Machine) และความเร็วสูงควรที่จะถูกจัดการด้วยคนให้น้อยที่สุดด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

- ความตระหนักรทางด้านสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตปัจจุบันทำให้ต้องการเซนเซอร์ที่จะตรวจติดตามการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งในอากาศและน้ำ


เซนเซอร์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องจักรกลอัจฉริยะสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงในอนาคต โดยเซนเซอร์เหล่านี้ได้มีบทบาทที่แตกต่างกัน และสามารถติดตั้งได้กับเครื่องมือคุปกรณ์ กระบวนการผลิตชิ้นงาน หรือเครื่องจักรกล การรวมความแตกต่างของเซนเซอร์ได้ถูกพัฒนาเพื่อลดข้อด้อยของเซนเซอร์เดียว ซึ่งงานวิจัยจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การรวมเซนเซอร์ (Sensor fusion) ซึ่งเป็นความสามารถในการรวมหรือเพิ่มเติมผลลัพธ์ที่ได้จากเซนเซอร์อื่นๆ เพื่อที่จะให้การตัดสินใจที่มีความแน่นอนมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป กระบวนการผลิตและระบบการผลิตเกือบจะทุกชนิดต้องการการตรวจติดตามเพื่อที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการและเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ผิดปกติ โดยการปรับปรุงจุดควบคุมให้อยู่เหนือกว่าจุดวิกฤติของกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการปรับปรุงอัตราผลิตภาพ

1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป่อง (บรรจุภัณฑ์) เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น และในปัจจุบัน วัสดุประเภทเหล็กกล้าcarbbon เช่น S45C ได้ถูกนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เพลา, ล้อเพื่อง, ลักษณะลักษณะลักษณะ) โดยการลึงนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการตัดชิ้นรูปวัสดุดังกล่าวให้ได้รูปร่างตามต้องการ^[3] ดังนั้นจึงมีความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นในกระบวนการผลิตอัตโนมัติเพื่อรองรับระบบ

การผลิตอัจฉริยะในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีในกระบวนการตัดได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและในอนาคตเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้ถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องจักรกลซีเอ็นซีซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในระหว่างกระบวนการตัดจริงได้โดยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเองเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตอัตโนมัติ ในขณะที่เครื่องจักรกลซีเอ็นซีปัจจุบันยังจำเป็นที่จะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นให้แก่เครื่องก่อนที่จะทำการตัดจริงโดยผู้ควบคุมเครื่อง

สำหรับกระบวนการกลึงนั้น สถานะการกลึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพของผิวชิ้นงาน ความถูกต้องของขนาดชิ้นงาน อัตราการผลิต การหยุดของเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนมีดตัดหรือการทำจัดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการเพิ่มต้นทุนของการผลิตด้วย ซึ่งในกระบวนการกลึงนั้นมีเงื่อนไขของการตัดที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน คือ ความเร็วตัด ความลึกในการตัด และอัตราการป้อนตัด โดยเงื่อนไขของการตัดทั้ง 3 ตัวนี้มีผลต่อรูปแบบของเศษโลหะที่เกิดขึ้น เช่น เศษโลหะสามารถแตกหักได้เมื่อเพิ่มความลึกในการตัด เพิ่มอัตราการป้อนตัดและลดความเร็วตัด แต่หากเกิดเงื่อนไขการตัดในทางตรงกันข้ามก็จะเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง ซึ่งเศษโลหะแบบนี้มักพบในการกลึงชิ้นงานจำนวนมาก เหล็กกล้าผสม เหล็กเนื้อยาและพวากอญมินียม การทำเศษโลหะแบบต่อเนื่องส่งผลต่อเสถียรภาพของกระบวนการกลึง เนื่องจากหากเกิดเศษโลหะชนิดนี้ขณะกลึงบางครั้งจะพันอยู่รอบชิ้นงานและมีดตัดทำให้ผิวชิ้นงานเกิดรอยและเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 1.3 และ 1.4 ตามลำดับ

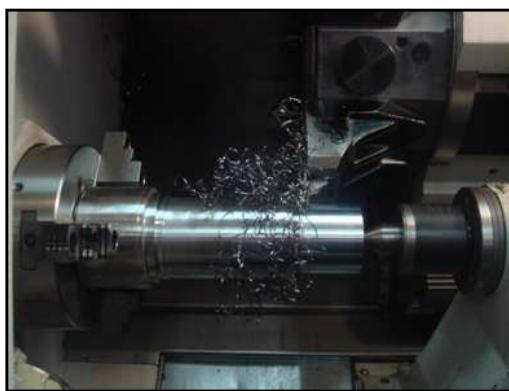

รูปที่ 1.3 : เศษโลหะพันรอบชิ้นงาน




รูปที่ 1.4 : เศษโลหะพันรอบมีดตัด

ซึ่งทำให้ต้องหยุดเครื่องจักร เศษโลหะแบบต่อเนื่องยังจำกัดทิ้งยากและบางครั้งทำให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รับบาดแผล ดังนั้นเศษโลหะแบบแตกเป็นชิ้นเล็กๆ จึงเป็นเศษโลหะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเสถียรภาพในกระบวนการกลึงและเป็นเงื่อนไขการตัดที่ต้องการ^[4] จึงเป็นที่มาของความต้องการที่จะพัฒนาระบบการตรวจสอบจับการแตกหักของเศษโลหะในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดย

การนำเซนเซอร์มาใช้ช่วยวิเคราะห์สถานะการกลึงที่ก่อให้เกิดการแตกหักของเศษโลหะในขณะกลึงจริงโดยติดตั้งเซนเซอร์ 2 ชนิด (เซนเซอร์แรงและเซนเซอร์อุณหภูมิ) บนเครื่องกลึงซีเอ็นซีเพื่อดูสัญญาณของเซนเซอร์ในขณะกลึง แล้วนำผลของสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิด มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการตรวจจับในกระบวนการการกลึงซีเอ็นซี ดังนั้น งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะ โดยการรวมรูปแบบที่แตกต่างกันของเซนเซอร์ เพื่อปั่งชี้สถานะของการกลึงอย่างต่อเนื่องด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่สูง

เซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิดที่เลือกมาใช้ในกระบวนการการตรวจติดตามบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีนั้น เซนเซอร์แต่ละตัวจะมีความสามารถในการบ่งบอกสถานะการแตกหักของเศษโลหะต่างกันซึ่งจะให้สัญญาณในลักษณะที่คล้ายกันคือ เมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken Chip) จะทำให้แรงตัดสูงขึ้น เนื่องจากแรงตัดพลวัตจะแปรผันตามจังหวะการแตกหักของเศษโลหะที่เสียดสีกับมีดตัดหรือชิ้นงานนั้นเอง ซึ่งหากมีการแตกหักของเศษโลหะจำนวนมากจะส่งผลให้แอมปลิจูดของแรงตัดพลวัตทั้งสามจะมีขนาดใหญ่ ในทางกลับกันหากเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) แสดงว่ามีการแตกหักของโลหะน้อยส่งผลให้แอมปลิจูดของแรงตัดพลวัตทั้งสามจะมีขนาดเล็ก ส่วนในกรณีสัญญาณอุณหภูมนั้น จะมีแอมปลิจูดของอุณหภูมิขนาดเล็กเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken Chip) และแอมปลิจูดขนาดใหญ่หากเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) ตรงข้ามกับสัญญาณแรงตัดเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นขณะทำการตัดโลหะกว่า 80% จะพร้อมไปสู่เศษโลหะ ซึ่งหากเกิดการแตกหักของเศษโลหะจำนวนมาก ความร้อนเหล่านั้นย่อมต้องถ่ายเทสู่เศษโลหะที่แตกหักและหลุดออกไป ทำให้มีอุณหภูมิจึงแปรผันกับสัญญาณแรงตัด โดยมีรูปที่ 1.5 ประกอบการอธิบายข้างต้น

จากการเกิดลักษณะของสัญญาณของเซนเซอร์ทั้งสองชนิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาใช้ในการบ่งชี้สถานะแตกหักของเศษโลหะในกระบวนการการกลึงได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้เลือกเซนเซอร์ทั้งสองชนิดมาใช้ร่วมกัน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสถานะการแตกหักของเศษโลหะจากรูปแบบของสัญญาณที่จับได้ และพัฒนาอัลกอริทึมขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจจับการแตกหักเศษโลหะในขณะกระบวนการกลึงจริง เนื่องจากในกระบวนการตัดไม่ต้องการให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง

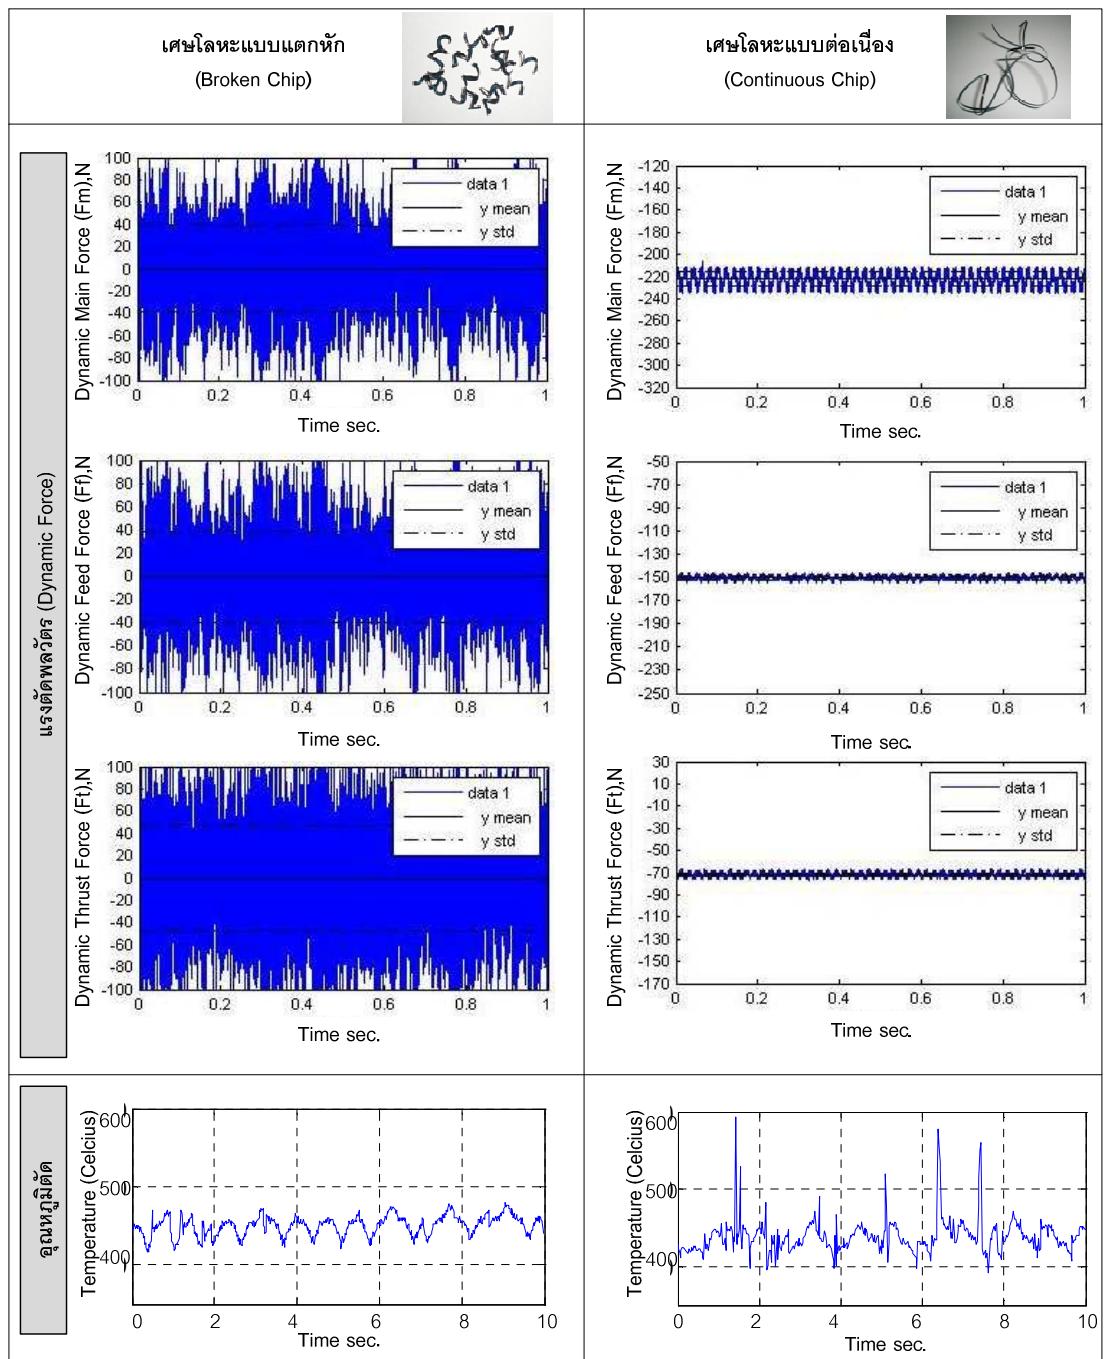

รูปที่ 1.5 : การทดลองเบื้องต้นแสดงผลของแรงตัดพลวัตรและอุณหภูมิในโคนเมนเดลา

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบจับเศษโลหะภายในกระบวนการการกลึงจริงและอัลกอริทึมในการแบ่งชุดข้อมูลของเศษโลหะอย่างอัตโนมัติ
- 2) เพื่อศึกษาสัญญาณจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิดคือ เซนเซอร์วัดแรงและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ได้ในกระบวนการการกลึงร่วมกัน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในขณะทำการตัดชิ้นงานจริง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

- 1) ศึกษาเฉพาะในกระบวนการการกลึงปอกโลหะเหล็กกล้าคาร์บอน S45 C ด้วยเครื่องกลึงชีเอ็นซี(CNC Turning Machine) ของ Mazak รุ่น Quick Turn Nexus 200MY เท่านั้น
- 2) พารามิเตอร์ในกระบวนการการกลึง คือ ความเร็วในการตัด อัตราปั๊ปอนตัด และความลึกตัด
- 3) เม็ดเม็ดตัดที่ใช้เป็นแบบคาร์ไบเดเคลือบผิว (Coated Carbide)
- 4) เซนเซอร์ที่ใช้ในการวิจัยนี้
 - เซนเซอร์วัดแรง (3-Component Dynamometer) ยี่ห้อ KISTLER รุ่น 9720
 - เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Interface Thermometer, Raytek: RAYFA2BCF13)
 และโปรแกรม Data Tempmultidrop สำหรับแสดงผลสัญญาณอุณหภูมิ
- 5) ตัวชี้วัดผลลัพธ์คือความสามารถในการบ่งชี้สถานะ การแตกหักของเศษโลหะด้วยอัลกอริทึมการบ่งชี้การแตกหักเศษโลหะที่พัฒนาขึ้น

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบการตรวจจับเศษโลหะแบบแตกหักสำหรับเหล็กกล้า โดยใช้สัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิ สำหรับเครื่องกลึงชีเอ็นซีอัจฉริยะในอนาคต

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เพิ่มผลิตภาพของกระบวนการตัด จากการหยุดเครื่องจักรที่ต้องทิ้งเศษโลหะบ่อยๆ และเศษโลหะพ้นเครื่องจักรและชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเป็นร้อยจากการขีดข่วน
- 2) ให้คุณภาพของชิ้นงานที่สูงและป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรเนื่องจากเศษโลหะแบบต่อเนื่อง
- 3) ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่องจักร จากระดับการพัฒนาของเศษโลหะแบบต่อเนื่อง

- 4) ระบบการตรวจจับภายในกระบวนการกลึงและอัลกอริทึมในการป้องกันสถานะของการกลึงสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซีอัจฉริยะในอนาคต
- 5) ลดของเสียและเวลาในการหยุดเครื่องจักร

1.7 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

- 1) ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและสำรวจงานวิจัยต่างๆ รวมถึงตรวจสอบปัจจัยในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าที่สัมพันธ์กับการแตกหักของเศษโลหะ
- 2) ศึกษาเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดลอง วิธีการติดตั้ง การแปลงสัญญาณ การบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการกลึง ขั้นตอนการทำงานต่างๆที่เป็นพื้นฐาน สำหรับการทำงานวิจัย
- 3) ทดลองกลึงเหล็กกล้าcarbонเบื้องต้นเพื่อหาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดรูปแบบการเกิดเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่อง
- 4) ทำการทดลองกลึงเหล็กกล้าcarbонบนเครื่องกลึงCNC ตามเงื่อนไขที่ได้ในข้อ3.พร้อมกับการเก็บสัญญาณจากเซนเซอร์วัดแรงตัวด้วยไดนาโมมิเตอร์ และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง Interface Thermometer (บทที่ 3)
- 5) วิเคราะห์คอมปริเมชันและวิเคราะห์ผลสัญญาณโดยการแปลงฟูเรียอย่างเร็ว (Fast Fourier Transform) (บทที่ 3)
- 6) จำแนกรูปแบบเศษโลหะโดยใช้ Pattern Recognition (การวิจารณ์รูปแบบทางสถิติ) เพื่อกำหนดค่า threshold (ค่าเกณฑ์ตรวจจับรูปแบบของเศษโลหะ) (บทที่ 4)
- 7) พัฒนาอัลกอริทึม เพื่อรับการแตกหักของเศษโลหะจากการตัดแบบแห้ง
- 8) ยืนยันความสามารถของระบบตรวจจับการแตกหักเศษโลหะ(อัลกอลิทึม)เพื่อให้ได้เศษโลหะแบบแตกหัก
- 9) สรุปผลที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะ
- 10) จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.8 แผนการดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	เริ่มทำวิทยานิพนธ์ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553													
	เดือน													
	1	2	3	4.	5.	6.	7	8.	9	10	11	12	13	14
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและสำรวจงานวิจัยต่างๆ														
2. ศึกษาเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดลอง วิธีการติดตั้ง การแปลงสัญญาณ														
3. ทดลองตัดเพื่อหาเงื่อนไขที่สามารถระบุการแตกหักของเศษโลหะได้														
4. ทดลองกลึงเหล็กล้ำค่ารับบนเครื่องกลึง CNC ตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้														
5. วิเคราะห์คอมปริญุดและผลสัญญาณโดยการแปลงฟูเรียอย่างเร็ว (Fast Fourier Transform)														
6. จำแนกรูปแบบเศษโลหะโดยใช้ Pattern Recognition (การจำรูปแบบทางสถิติ) เพื่อกำหนดค่า threshold (ค่าเกณฑ์ตรวจจับรูปแบบของเศษโลหะ)														
7. พัฒนาอัลกอริทึม เพื่อระบุการแตกหักของเศษโลหะจากการตัดแบบแห้ง														
8. ทดสอบการตรวจจับเศษโลหะของอัลกอริทึม เพื่อยืนยันความสามารถของระบบตรวจจับการแตกหักเศษโลหะ														
9. สรุปผลที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะ														
10. จดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์														


บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ลักษณะทั่วไปของกระบวนการตัด^{[1][5]}


กระบวนการตัด ไม่ได้มีเพียงกระบวนการเดียว แต่ประกอบไปด้วยกลุ่มของกระบวนการ โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือตัดทำให้เกิดเศษโลหะ ซึ่งมาจากการตัดเฉือนชิ้นงาน โดยมีการเคลื่อนที่อยู่ 2 ประเภท คือ ความเร็วตัด และ การป้อนตัด โดยที่เครื่องมือตัดจะเคลื่อนที่ตัดผ่านผิวของชิ้นงาน จากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของความเร็วตัดและการป้อนตัด จะทำให้ได้มาซึ่งรูปลักษณะของชิ้นงานตามที่ต้องการ กระบวนการตัดนั้นมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะสามารถที่จะสร้างชิ้นงานเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ประเภทของกระบวนการตัด ได้แก่ การกลึง การเจาะ และการกัดดังต่อไปนี้ในรูปที่ 2.1

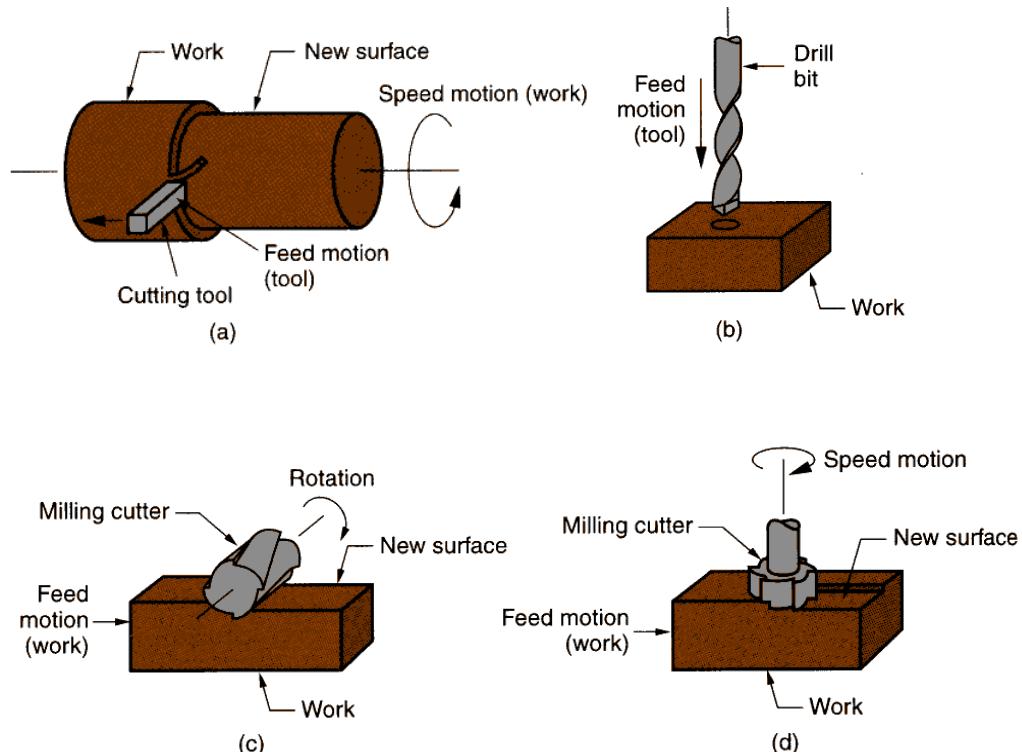

รูปที่ 2.1 : ประเภทของกระบวนการตัดหลัก^[6]

ในปัจจุบันกระบวนการตัดได้พัฒนาไปอย่างมากทั้งทางด้านเครื่องมือกล วัสดุ และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ปัจจุบันสามารถผลิตชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่าง

แพร่หลายจนแทบจะกล่าวได้ว่าสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเกือบทั้งหมดจะต้องผ่านหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับกระบวนการตัด นอกจากรูปแบบการตัดสามารถแบ่งตามชนิดของเครื่องมือตัดได้เป็น การตัดที่ใช้เครื่องมือตัดคมตัดเดียว การตัดที่ใช้เครื่องมือตัดหลายคมตัด และการตัดที่ใช้ล้อหินเจียร และกระบวนการตัดยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของกระบวนการคือ กระบวนการตัดฉาก (Orthogonal Cutting) ซึ่งหมายถึงกระบวนการตัดที่มีพิธีทางการเคลื่อนที่ของเศษวัสดุตั้ง ฉากกับคมตัด และกระบวนการตัดเฉียง (Oblique Cutting) การเคลื่อนที่ของเศษวัสดุจะทำมุ่งกับ คมตัด ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.2

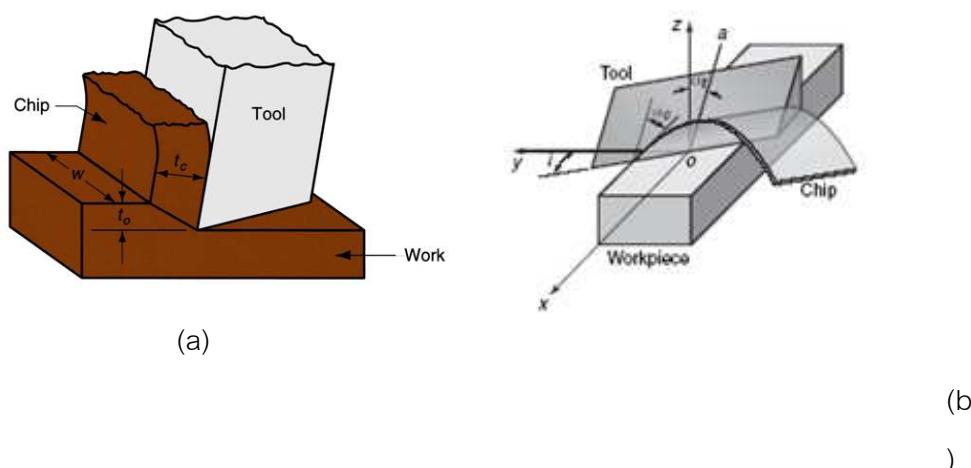


รูปที่ 2.2 : ลักษณะของกระบวนการตัด (a) Orthogonal Cutting (b) Oblique Cutting^[6]

2.1.2 กระบวนการกลึง (Turning Process)^{[1][4][7]}

การกลึงเป็นกระบวนการสร้างผิวสำเร็จ จากการหมุนของชิ้นงานและการเคลื่อนที่ของ เครื่องมือตัดในแนวเส้นตรง หลักการทำงานสามารถดัดแปลงให้ผลิตชิ้นงานได้มากมาย มีสอง ลักษณะใหญ่คือ

- การกลึงปีกหน้า คือ การตัดโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (Across the work)
- การกลึงปอก คือ การตัดโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกน ของชิ้นงาน รูปที่ 2.3 แสดงถึงประเภทของงานกลึงแบบต่างๆ กัน

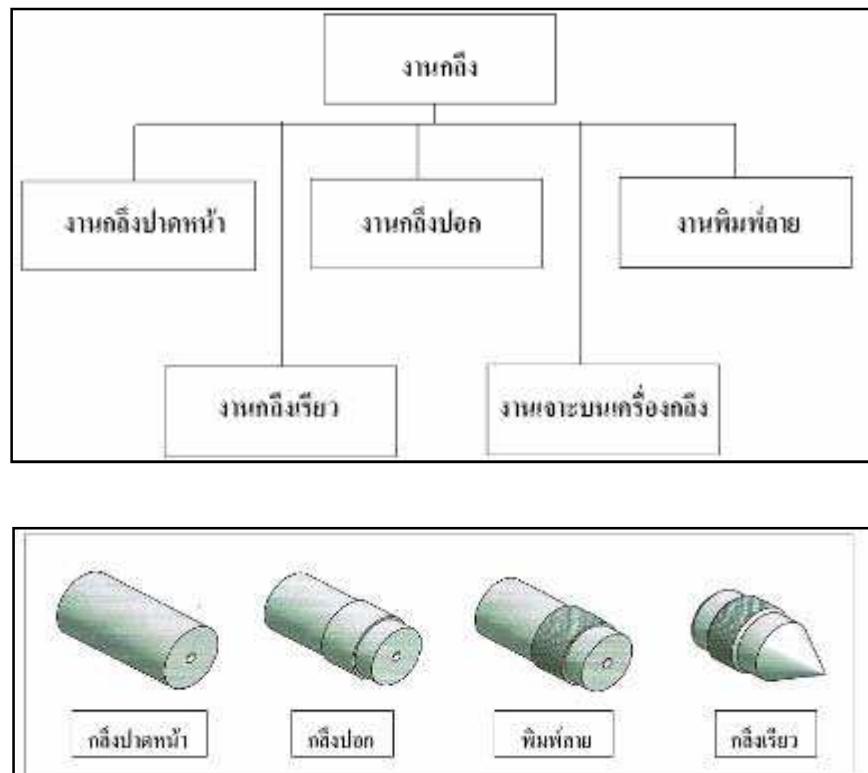

รูปที่ 2.3 : ประเภทของงานกลึง^[5]

2.1.2.1 เงื่อนไขของการตัดที่สำคัญในกระบวนการกลึง (Cutting Conditions in turning)^[8]

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามต้องการจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ความเร็วรอบ ความเร็wtัด และอัตราอัตราการป้อนอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังต่อไปนี้

2.1.2.1.1 ความเร็wtัด (Cutting Speed) หมายถึงความยาวของเนื้อโลหะที่ถูกตัดเฉือน ผ่านปลายคมตัด ในระยะเวลา 1 นาที จะมีความยาวเป็นเมตร

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเร็wtัด

- วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่ทำมาจากเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) สามารถใช้ความเร็wtัดได้สูงเป็น 2 เท่า ของความเร็wtัดของมีดที่ทำมาจากวัสดุเหล็ก คาร์บอน (Carbon Steel) ส่วนวัสดุคมตัดที่มีส่วนผสมพิเศษอยู่ (Special Cutting Alloy Steels) สามารถใช้ความเร็wtัดได้สูงกว่าเหล็กรอบสูง จากการค้นคว้าพบว่าวัสดุมีดตัดมี 8 ประเภทดังนี้

- เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าสมบานกลาง (Carbon and medium-alloy steels)

เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นวัสดุที่เก่าแก่ที่สุดและใช้มากในงานเจาะ ตีปัด มีดตัดที่ทำจากเหล็กกล้าผสมปานกลางจะมีอายุมีดตัดจะนานกว่า ถึงแม้ว่าวัสดุนี้จะมีราคาถูกแล้วลับให้มีดได้ง่าย แต่ว่าความแข็งและการทนต่อการสึกหรอต่ำสำหรับการตัดที่ความเร็วสูง มีดตัดชนิดนี้จึงใช้กับงานตัดที่ความเร็วตอบตัว

- เหล็กกล้ารอบสูง (High-speed steels)

ใช้มากในงานตัดความเร็วตอบสูง ทนต่อการสึกหรอ และราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติของมีดตัด เนื่องจากวัสดุประภานี้ทนต่อแรงกระแทกและการแตกหัก ดังนั้นจึงมักใช้ในงานตัดที่มีการสั่นสะเทือนได้ดี

- โคลบัลต์หล่อผสม (Cast-cobalt alloys)

มีความแข็งสูง (58-64 HRC) ทนต่อการสึกหรอได้ดี มีความแข็งสูงแม้ว่าคุณภาพจะสูงตามวัสดุนี้ทนแรงกระแทกได้น้อย จึงไม่เหมาะสมใช้กับงานตัดรอบสูง ส่วนใหญ่ใช้กับงานตัดหยาบ

- คาร์ไบเด (Cemented or Sintered carbide)

มีความแข็งสูงทุกๆคุณภาพ ไม่ดูดซึมความยืดหยุ่นและนำความร้อนสูง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม หลักๆ คือ หั้งสเตนคาร์ไบเดและไทเทเนียมคาร์ไบเด การผสมโคลบัลต์จะช่วยทำให้รับแรงกระแทกได้ดี แต่จะลดความแข็งและการทนต่อการสึกหรอ สามารถเพิ่มความแข็งและการทนต่อการสึกหรอได้ด้วยการผสมคาร์ไบเดของไทเทเนียมและแทนทาลัม วัสดุประภานี้เหมาะสมกับการตัดที่ความเร็วตอบตัว เพราะไม่เหมาะสมต่อการสั่น มีดตัดชนิดนี้ใช้กับการตัดแบบแห้งได้

- โคเดอร์ ทูล (Coated tools)

ใช้กับงานตัดรอบสูง เพื่อลดเวลาในการทำงาน อายุมีดตัดนานกว่ามีดตัดที่ไม่เคลือบสารถึง 10 เท่า วัสดุที่ใช้เคลือบมักจะเป็นพลาสติกหรือไนโตรเจนคาร์ไบเด และเซรามิกความหนาแน่นเคลือบประมาณ 5-10 ไมครอน

- เซรามิก (Ceramics)

ทำจากอัลูมิเนียมออกไซด์ที่มีความละเอียดและความบริสุทธิ์สูง วัสดุนี้ทนต่อการขัดสีได้สูง ทนความร้อนได้ดี ลดการติดของเศษโลหะบนชิ้นงานได้ ผิวชิ้นงานหลังตัดมีความเรียบสูง แต่ข้อเสียที่สำคัญคือมีดตัดชนิดนี้ไม่ทนต่อการกระแทก

- คิวบิกบอรอนไนไตรด์ (Cubic boron nitride)

เป็นวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุด ทนต่อการสึกหรอและมีคมตัดที่แข็งแรง แต่ประจำ จึงไม่เหมาะสมต่องานที่มีการสั่นสะเทือนเหมาะสมต่อการตัดเหล็กที่มีความแข็งสูง

- เพชร (Diamond)

ทันต่อการสึกหรอได้ดี ลับคมได้ง่ายใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดสูงมีดตัดเพชรจะไม่แนะนำสำหรับการตัดเหล็ก เพลงคาร์บอน ไททาเนียม นิกเกิล และเหล็กหล่อผสมที่มีโคบล็อกเป็นพื้นฐานเพราะว่า มันอาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นได้ เพชรจะใช้สำหรับการตัดแบบ การเจียร์ไน และการขัดผิวงาน

2. ชนิดของวัสดุ (Type of Materials) ที่จะนำมาทำการตัดเฉือน โดยทั่วไปวัสดุงานที่มีความแข็งมาก จะใช้ความเร็วตัดซ้ำกับวัสดุที่อ่อนกว่าดังตารางที่ 2.1 แสดงชนิดของวัสดุและค่าความแข็งประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ความเร็วตัด

3. รูปร่างของคมตัด (Form Cutting Tools) มีผลต่อการทำงานมาก เช่นมีดตัดงานขาด จะใช้ความเร็วรอบต่ำกว่ามีดกลึงปอกผิวงาน

4. ความลึกในการตัด (Depth of Cut) ถ้าป้อนตัดลึกจะใช้ความเร็วรอบน้อยกว่าป้อนตัดตื้นๆ

5. อัตราป้อน (Feed Rate) ในอัตราการป้อนงานหยาบเช่น อัตราป้อน 3 มม. ความเร็วที่ใช้จะต่ำกว่าอัตราการป้อนงานครั้งสุดท้าย เช่น อัตราป้อน 0.31 มม. เป็นต้น จะใช้ความเร็วรอบสูง

6. การระบายความร้อน (Cutting Lubricant) ความเร็วตัดของวัสดุบางชนิด อาจเพิ่มให้สูงขึ้นได้ เมื่อมีการระบายความร้อน (Lubricant) ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถระบายความร้อนจะช่วยรักษาอุณหภูมิของคมตัดไม่ให้ร้อนจนเกินไปขณะทำงาน

7. การจับงานให้มั่นคงแข็งแรง (Rigidity of the Work) ในกรณีงานที่ถูกจับด้วยหัวจับ (Chuck) ผลลัพธ์จะดี จะใช้ความเร็วได้สูงกว่างานที่ถูกจับให้ผลลัพธ์ดีกว่า

8. ความสามารถและสภาพเครื่อง เครื่องที่แข็งแรงมีกำลังขับสูง สามารถใช้ความเร็วตัดได้สูง อย่างไรก็ตามอย่าให้สูงจนคมตัดไหม้

กญท. ๔ ไปในการใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อน (Cutting Speeds & Feeds)

- ถ้า Feed เพิ่ม Speed ต้องลดลง เมื่อความลึกของกรากดคงที่

- ถ้า Speed เพิ่ม Feed ต้องลดลง เมื่อความลึกของกรากดคงที่

- ถ้าความลึกของกรากดเพิ่มขึ้น Speed ต้องลดลง เมื่อ Feed คงที่

ความเร็วตัด เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผิวเรียบหรือไม่เรียบ เช่น กลึงงานชิ้นหนึ่งหยาบ ๆ ด้วยมีด High Speed Steel อาจใช้ Feed 0.05 นิ้ว (1.5 มม.) แต่ถ้าต้องการให้ผิวเรียบได้ขนาดถูกต้อง ควรจะต้องใช้ Feed เพียง 0.005 นิ้ว (0.1 มม.) เท่านั้น

2.1.2.1.2 อัตราการป้อน (Feed) หมายถึงระยะเวลาการเดินป้อนของมีดไปตามความยาว ของชิ้นงานในแต่ละรอบของการหมุนของเพลา (Spindle) ของเครื่อง หรืออัตราการป้อนอาจพิจารณาจากความหนาของเศษตัด (Chips) อัตราการป้อน 5 มม. หมายถึง มีดตัด(Cutting tool)

มีการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 5 มม. ตามความยาวของชิ้นงานภายใน 1 นาที จะได้ Feed = 5 มม./นาที

2.1.2.1.3 ความลึกในการตัด (Depth of Cut) ทำให้เศษโลหะหลอกมา ความลึกในการตัด 3 มม. บนชิ้นงานขนาดของชิ้นงานจะลดลง 6 มม. ทุกครั้งที่ทำการกลึงหยาบ ในการตั้งความลึกของการตัด(Depth of Cut) และอัตราป้อนตัด (Feed) จะต้องคำนึงถึงความสามารถของมีดตัด และเครื่องที่จะทนได้ด้วย


หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกใช้ความลึกตัด สำหรับงานทั่วไปควรพิจารณาดังนี้

1. ขนาดความต้องของชิ้นงานก่อนทำการตัดเฉือน (ขนาดตอกกว่าชิ้นงานสำเร็จ ควรจะตอกกว่า 3.18 มม. เช่น ขนาดจริง Ø50 มม. ขนาดวัสดุก่อนการตัดเฉือนควรตอก 50 + 3.18 = 53.18 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าความลึกในการกลึงปอกหยาบเพียงพอ สำหรับงานกลึงละเอียด (ผิวงานสำเร็จ) อีกครั้ง โดยที่ไม่ทำให้ขนาดงานเสีย (ขนาดตามแบบงาน)

2. ถ้าคำนวนความเร็วรอบอยู่ในช่วงกลางของค่าสองค่า ให้เลือกใช้ความเร็วรอบขั้นต่ำถ้าหากสภาพของเครื่อง มีดกลึงและชิ้นงานเหมาะสม อาจเลือกใช้ความเร็วรอบสูงได้ แต่ถ้าคำนวนได้ใกล้เคียงกับค่าช่วงสูง ให้เลือกความเร็วในช่วงสูงให้ได้

3. ความลึกในการกลึงหยาบ ควรป้อนลึกและหยาบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหลือไว้ประมาณ 0.76 มม. สำหรับขนาดความต้องของชิ้นงานก่อนที่จะกลึงผิวขั้นสุดท้าย

4. ใน การกลึงเหล็กหล่อ หรือโลหะอื่น ๆ ซึ่งผิวรอบ ๆ ชิ้นงานเป็นสะเก็ด (Scale) ความลึกในการกลึงครั้งแรก การป้อนมีดกินลึกจะต้องให้คุณตัดของมีดกลึงตัดพอที่จะทำให้ส่วนผิวเปลี่ยนแข็งหลุดออกไปให้หมด เพราะผิวเปลี่ยนแข็ง ๆ นี้ทำให้มีดสึกหรอเร็ว

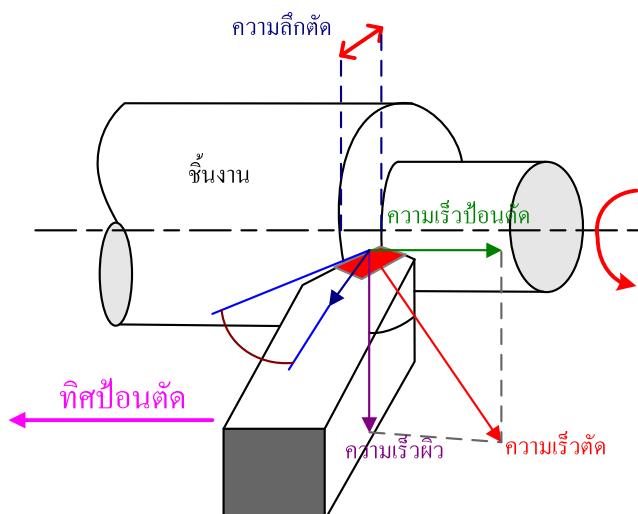

รูปที่ 2.4 : แสดงความเร็วตัดในการกลึง [1]

เมื่อพิจารณาความเร็วสัมพัทธ์ที่คุณตัดของมีดกลึงในรูปที่ 2.4 พบว่าความเร็วตัดที่หมายถึง ความเร็วของเนื้อรัศมีที่เคลื่อนที่เข้าหาคมตัด เกิดจากผลกระทบของความเร็วที่เกิดขึ้นจากการหมุนรอบแกนของชิ้นงานและความเร็วที่เกิดจากการป้อน ดังนั้นความเร็วตัดจึงเป็นผลกระทบทางเวคเตอร์ ของความเร็วที่เกิดจากการหมุนและความเร็วที่เกิดจากการป้อน

ความเร็วรอบในกระบวนการกลึงมีความสัมพันธ์กับความเร็วในการตัดที่พื้นผิวของชิ้นงาน ทรงกระบอกดังสมการที่ 2-1

$$N = \frac{V}{\pi D_0} \quad (2-1)$$

โดยที่ N (Rotational Speed)	= ความเร็วรอบในการหมุน (รอบ/นาที)
V (Cutting Speed)	= ความเร็วในการตัด (เมตร/นาที หรือ ฟุต/นาที)
D ₀ (Diameter of workpiece)	= เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเริ่มต้น (เมตร หรือ ฟุต)
การกลึงชิ้นงานจะทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานลดลงจาก D ₀ เหลือ D _f เส้นผ่านศูนย์กลางที่ลดลงแสดงถึงความลึกในการตัด (depth of cut, d) ซึ่งคำนวนได้จากสมการที่ 2-2	

$$D_0 - D_f = 2d \quad (2-2)$$

ส่วนอัตราการป้อนมีดโดยทั่วไปจะแสดงในหน่วย มิลลิเมตร/รอบ หรือนิวต์/รอบ และสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอัตราเร็วเชิงเส้นในหน่วย มิลลิเมตร/นาที หรือนิวต์/นาทีได้ดังสมการที่ 2-3

$$f_r = N \times f \quad (2-3)$$

โดยที่ f _r (feed rate)	= อัตราป้อนตัดมีดเชิงเส้น (มิลลิเมตร/นาที หรือ นิวต์ต่อนาที)
f (feed)	= อัตราการป้อนมีด (มิลลิเมตร/รอบ หรือ นิวต์ต่อรอบ)

เวลาที่ใช้ในการตัดชิ้นงานจากด้านหนึ่งของชิ้นงานไปอีกด้านหนึ่งจะสามารถคำนวนได้จากสมการที่ 2-4

$$T_m = \frac{L}{f_r} \quad (2-4)$$

โดยที่ T _m (Time of actual machining)	= เวลาที่ใช้ในการตัดชิ้นงาน (นาที)
L (Length)	= ความยาวของชิ้นงาน (มิลลิเมตร หรือ นิวต์)

ปริมาณของวัสดุชิ้นงานที่ถูกกลึงออกไปต่อหน่วยเวลาจะแสดงในรูป อัตราการกำจัดเนื้อวัสดุ (Material Removal Rate, MRR) มีหน่วยเป็น ลบ.มม./นาที หรือ ลบ.นิวต์/นาที จะคำนวนได้จากสมการที่ 2-5

$$MRR = v \times f \times d \quad (2-5)$$

โดยค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนนั้นเรามักจะใช้ค่าจากตารางคู่มือมาตรฐานของเครื่องจักรซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุชิ้นงานและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำมีดตัดซึ่งงานกว้างยันได้พิจารณาค่าพารามิเตอร์ที่เข้าตามตารางความเร็วตัดและอัตราป้อนในงานกลึงแสดงในตารางที่ 2.1 และความลึกตัดจากตารางที่ 2.2 ตามลำดับ

ตารางที่ 2.1 แสดงการเลือกใช้ความเร็วตัด อัตราป้อนตัดในงานกลึง สำหรับวัสดุชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้า ^[9]

ชนิดของวัสดุชิ้นงาน	ความแข็ง (BHN)	มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (HSS)		มีดกลึงคาร์บไบเด (Carbide)	
		ความเร็วตัด (SFPM)	อัตราป้อน (IPR)	ความเร็วตัด (SFPM)	อัตราป้อน (IPR)
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำทั่วไป	170-190	190	0.012	625	0.015
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางทั่วไป	200-230	140	0.012	420	0.012
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำผ่านการอบคลาย (annealed)	110-165	140	0.012	525	0.015
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางผ่านการอบคลาย	120-185	100	0.012	475	0.015
เหล็กกล้าคาร์บอนสูงผ่านการอบคลาย	170-200	90	0.012	425	0.012
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางผ่านการอบคืนตัว	210-250	80	0.010	400	0.012
เหล็กกล้าคาร์บอนสูงผ่านการอบคืนตัว	320-375	50	0.010	225	0.010
เหล็กกล้าผสมผ่านการอบคลาย	150-240	80-110	0.010	300-425	0.020


ตารางที่ 2.2 แสดงการเลือกใช้เงื่อนไขการตัดตามประเภทการกลึงหยาบและการกลึงละเอียด ^[10]

เงื่อนไขการตัด	มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (HSS)	มีดกลึงคาร์บไบเด (Carbide)	
		กลึงหยาบ	กลึงละเอียด
ความเร็วตัด (ม./นาที)	13-18	110-160	160-210
อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	0.05-0.3	0.2-0.4	0.05-0.2
ความลึกตัด (มม.)	0.5-3	2.0-4.0	0.5-2
เกรดเม็ดมีดที่เหมาะสม		P20-P30 coated carbide	P10 coated carbide or cermet

2.1.3 แรงในการตัดโลหะ (Forces in Metal Cutting) ^[6]

การพิจารณาแรงที่กระทำต่อเศษโลหะโดยมีดตัดในการตัดแบบอุตสาหกรรม ดังรูปที่ 2.5

(a) นั่นสามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 2 แรงซึ่งตั้งฉากกันและกัน คือ แรงเสียดทาน (Friction force, F) ซึ่งเป็นแรงเสียดทานระหว่างมีดตัดและเศษโลหะที่ต่อต้านการไอลของเศษโลหะตามแนวของผิวคายของมีดตัดและแรงที่ตั้งจากกับแรงเสียดทาน (Normal force to friction, N) โดยส่วนประกอบของแรงทั้ง 2 แรงนี้สามารถถูกใช้เพื่อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างมีดตัดและเศษโลหะได้ดังสมการที่ 2-6

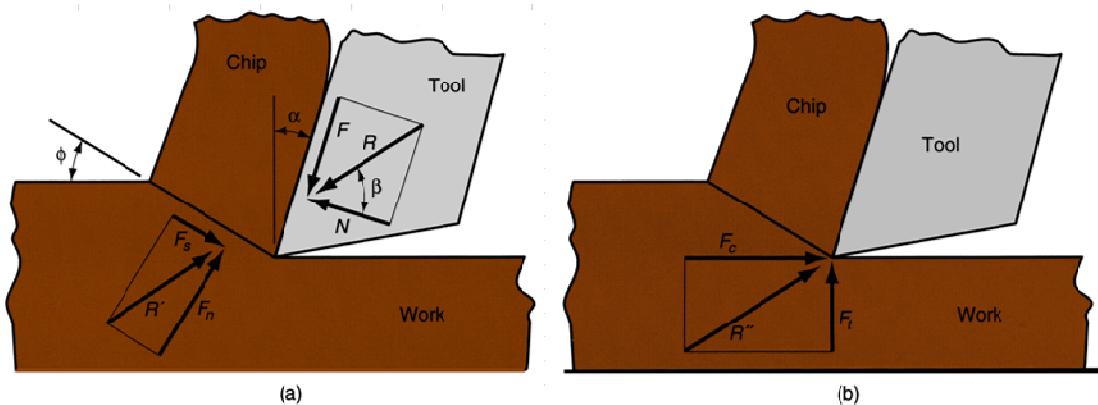

รูปที่ 2.5: แรงในการตัดโลหะ : (a) แรงที่กระทำต่อเศษโลหะในการตัดแบบอุตสาหกรรม และ (b)

แรงที่กระทำต่อมีดตัดที่สามารถถูกวัดได้ ^[1]

$$\mu = \frac{F}{N} \quad (2-6)$$

แรงเสียดทานและแรงตั้งจากของมันสามารถถูกรวมแบบเวคเตอร์เพื่อให้ได้แรงลพธ์ (Resultant force, R) ซึ่งวางตัวทำมุม β กับแรงตั้งจากของแรงเสียดทาน โดยมุมนี้ถูกเรียกว่ามุมเสียดทาน (Friction angle, β) และมุมนี้ยังมีความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ดังสมการที่ 2-7

$$\mu = \tan \beta \quad (2-7)$$

นอกจากแรงที่กระทำบนเศษโลหะแล้ว ยังมีอีก 2 แรงที่เกิดที่ชิ้นงานบนเศษโลหะ ซึ่งก็คือ แรงเฉือน (Shear force, F_s) เป็นแรงที่ส่งผลให้เกิดการเสียดทานที่เกิดขึ้นในระนาบเฉือน และแรงตั้งจากกับแรงเฉือน (Normal force to shear, F_n) และจากแรงเฉือนนี้ เราสามารถหาค่าความเค้นเฉือนซึ่งกระทำตามแนวระนาบเฉือนระหว่างชิ้นงานและเศษโลหะได้ดังสมการที่ 2-8


$$S = \frac{F_s}{A_s} \quad (2-8)$$

โดยที่ A_s = พื้นที่ของระนาบเฉือน ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$A_s = \frac{t \cdot w}{\sin \phi} \quad (2-9)$$

ความเค้นเฉือนในสมการที่ 2-8 นั้นสามารถแทนได้ด้วยระดับของความเค้นที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการตัด ดังนั้นความเค้นนี้จะเท่ากับความต้านทานแรงเฉือน (shear strength) ของวัสดุชิ้นงานภายใต้เงื่อนไขของการตัดที่เกิดขึ้น และการรวมแบบเวคเตอร์ของแรง F_s และ F_n จะได้แรงลักษณ์ (R') ซึ่งต้องมีขนาดเท่ากับแรงลักษณ์ R และมีทิศทางตรงข้ามกันเพื่อให้เกิดความสมดุลของแรงที่กระทำต่อเศษโลหะ

จากแรงทั้ง 4 แรงที่ได้กล่าวมานั้น ไม่มีแรงใดที่สามารถที่จะถูกวัดได้โดยตรงจากกระบวนการ เพราะทิศทางของมันแปรผันตามรูปทรงของมีดตัดและเงื่อนไขของการตัด แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องมือวัดแรงที่ถูกเรียกว่าไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) ติดตั้งไปที่มีดตัดเพื่อทำการวัดแรงที่เกิดขึ้น โดยแรงที่วัดได้จะเป็นแรงในการตัด (Cutting force, F_c) ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกันกับความเร็วในการตัด และแรงในแนวรัศมี (Thrust force, F_t) ซึ่งตั้งฉากกับแรงในการตัด (F_c) ซึ่งผลลักษณ์จากการรวมกันแบบเวคเตอร์ของแรงทั้ง 2 นี้จะเท่ากับแรง R'' ดังแสดงในรูปที่ 2.5 (b)

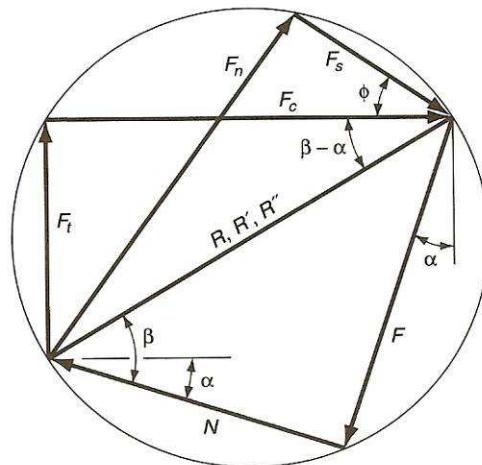

รูปที่ 2.6 : แผนภาพของแรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงในการตัดโลหะ (F , N , F_s , F_n , F_c , F_t) ^[1]

จากการใช้แผนภาพของแรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงในการตัดโลหะ (Force diagram) ดังรูปที่ 2.6 นั้นจะสามารถหาค่าของแรง F , N , F_s และ F_n ได้โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงตรีgonometric ของแรงที่สามารถวัดได้ (F_c , F_t) ซึ่งจะได้ค่าของแรงต่างๆดังสมการที่ 2-10 ถึง 2-13


$$F = F_c \sin \alpha + F_t \cos \alpha \quad (2-10)$$

$$N = F_c \cos \alpha - F_t \sin \alpha \quad (2-11)$$

$$F_s = F_c \cos \phi - F_t \sin \phi \quad (2-12)$$

$$F_n = F_c \sin \phi + F_t \cos \phi \quad (2-13)$$

พื้นที่การตัดในกระบวนการการกลึงสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.7 และคำนวณได้ดังสมการที่ 2-14

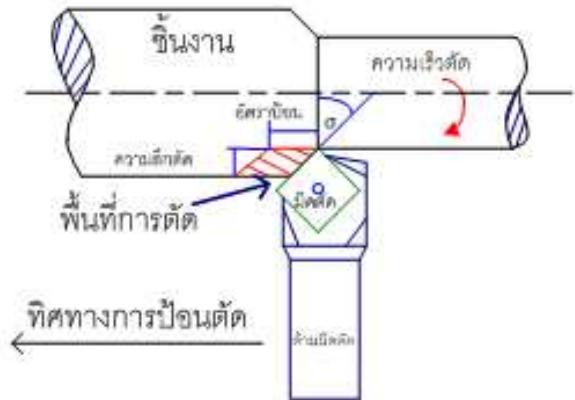

รูปที่ 2.7 : พื้นที่การตัด [1]

$$\text{พื้นที่การตัด} = \text{อัตราการป้อน} \times \text{ความลึกตัด}$$

$$A = f \times d \quad (2-14)$$

$$\text{แรงตัด} = \text{ค่าสัมประสิทธิ์แรงตัด} \times \text{พื้นที่การตัด}$$

$$F = K_s \times A \quad (2-15)$$

โดยที่ K_s = ค่าสัมประสิทธิ์แรงตัด

$$\text{กำลัง} = \text{แรงตัด} \times \text{ความเร็วตัด} \quad (2-16)$$

เมื่อแทนสมการที่ 5.21 จะได้เป็นสมการดังนี้

$$P = K_s \times A \times v \quad (2-17)$$

โดยที่ P = กำลัง

โดยที่แรงตัด F สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2-15 และแรงตัดที่คำนวณได้จะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ของแรงตัด โดยจะมีค่าแตกต่างกันตามวัสดุชิ้นงานที่จะตัด ซึ่งในทางปฏิบัติการหาแรงตัดใน 3 มิติ F_r , F_t และ F_c นั้น สามารถได้จากเครื่องมือวัดแรงที่เรียกว่า ไดนาโนมิเตอร์ โดยจะถูกติดตั้งอยู่บนมีดตัดในขณะกลึงเพื่อวัดแรงตัดที่เกิดขึ้น โดยแรงตัด F_r บวกถึงภาระในการป้อนตัดชิ้นงาน เพื่อนำมาคำนวณหากำลังในการป้อนตัดชิ้นงานของเครื่องจักร ส่วนแรงตัด F_t เป็นแรงที่ชิ้นงานทำกับมีดตัดในแนวตั้งจาก ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาระยะการซัดเชยการเอ่นตัวของ

ชิ้นงานในขณะตัด และแรงตัด F_c อยู่ในทิศทางเดียวกับความเร็วตัด ซึ่งบวกกับการตัดชิ้นงานและกำลังของเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดชิ้นงาน

2.1.4 ทฤษฎีการเกิดเศษโลหะ (Theory of chip formation) ^{[8][11]}

การเกิดเศษตัด รูปแบบของการเกิดเศษตัดเป็นผลมาจากการประมวลผลของเครื่องมือ อัตราป้อนตัด ความเร็วตัด วัสดุที่ทำการตัด มีดังแสดงในรูปที่ 2.8 สาเหตุเหล่านี้โดยรวมอยู่ในตัวของการทำงานเองหรือรวมกัน อาจมีผลจากแรงม้าที่ต้องการ กำลังในการตัด อายุการใช้งานของเครื่องมือตัด การสึกหรอของเครื่องมือ การเกิดความร้อนและเสถียรภาพของขนาดชิ้นงานถูกกำหนดไว้อย่างง่าย เครื่องมือตัดต้องมีความแข็งแรงกว่าชิ้นงานในขณะเกิดทำการตัดเนื่อง มีการต่อต้านการตัดและมีการเคลื่อนที่เครื่องมืออย่างแน่นอนโดยเฉพาะชิ้นงาน

ลักษณะของเศษตัด หมายถึงลักษณะรูปร่างของเศษตัดที่หลังจากจบสิ้นการตัดเฉือน ให้หลุดพ้นจากผิวเศษแล้ว เป็นผลมาจากการ อัตราป้อนและความเร็วตัด รวมทั้งมีแนวโน้มผลของความลึกการตัด มุมคายเศษตัดและมุมตั้งสันคมมีดตัด



รูปที่ 2.8 : การเกิดเศษโลหะของขบวนการกลึง

2.1.4.1 แบบจำลองการเกิดเศษโลหะ ^[1]

เมื่อพิจารณาการตัด ตามแบบจำลองอย่างง่ายใน รูปที่ 2.9 พบว่าการตัดวัสดุชิ้นงาน จะรับแรงกระทำจากเครื่องมือตัดผ่านทางคณิตตด ซึ่งจะมีผลให้ชิ้นงานเกิดความเดันเขี้ยนในหลายลักษณะ


บริเวณที่ 1 เป็นบริเวณที่วัสดุจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนรูป เพราะว่าไม่มีแรงกระทำต่อเกรนวัสดุงาน ซึ่งจะเป็นบริเวณที่การตัดที่เม็ดเกรนของวัสดุงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บริเวณที่ 2 เป็นบริเวณที่โลหะ หรือวัสดุงานเกิดการเปลี่ยนรูปโดยอยู่ในช่วงของ Elastic เมื่อไม่มีแรงมากจะทำวัสดุ จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ เป็นจุดก่อนถึงจุดคราก (Yield Point) และจุด Plastic deformation ซึ่งเป็นจุดที่ 3

บริเวณที่ 3-4 จะเกิดความเค้นที่จุดนี้มากขึ้น และการเปลี่ยนรูปตามจะกลายเป็นเศษตัด ที่บริเวณนี้ เม็ดเกรนของวัสดุเกิดการเคลื่อนตัวในแนวตัดเฉือน (Shear Plan) เนื่องจากการเปลี่ยนรูปไปของวัสดุที่บริเวณนี้ และความแข็งจะมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าบริเวณการเฉือน (Shear zone)

บริเวณที่ 5 เลยจุดที่เกิดการเคลื่อนตัว (Slip) ของเกรนในแนวเฉือนที่บริเวณการเฉือนไป แล้ว โดยบริเวณนี้เกรนของวัสดุจะเคลื่อนตัวอย่างถาวร ออกจากความแข็งจะมากขึ้นแล้ว ความร้อน หรืออุณหภูมิก็จะสูงขึ้นด้วย และวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนรูปมากขึ้น

บริเวณที่ 6 เกรนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนรูปไปของวัสดุถูกลายเป็นเศษที่ได้จากการตัดเฉือน ทำให้เกิดความแตกต่างกันด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์มากขึ้น และความแข็งในเศษตัดมากขึ้น

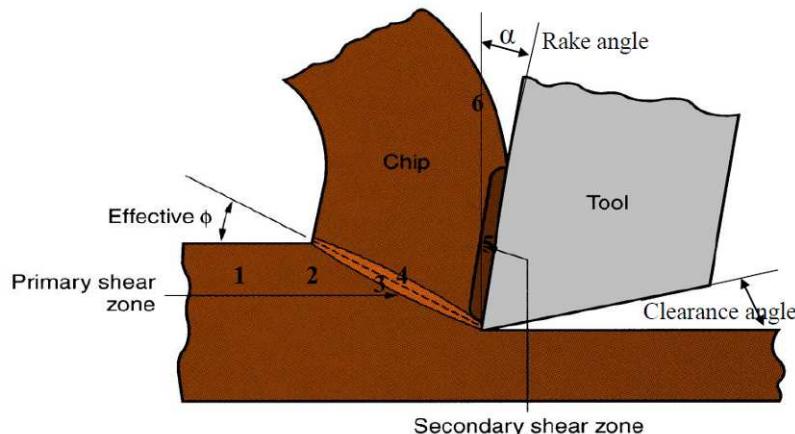

รูปที่ 2.9 : แบบจำลองของการตัด^[1]

รูปร่างของมีดตัดสามารถแสดงได้ด้วยมุม 2 มุมคือ มุมคม (Rake angle , α) และมุมหลบ (Clearance angle) โดยมุมคมจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของเศษกลึงโลหะ ส่วนมุมหลบจะเป็นมุมระหว่างผิวหลบ (flank face) กับผิวชิ้นงานที่ผ่านการกลึงแล้ว โดยในระหว่างการตัด คมตัดของมีดจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งที่แน่นอนในระยะที่ต่ำกว่าพื้นผิวของชิ้นงาน รูปแบบของเศษโลหะที่เกิดขึ้นจะขึ้นกับความลึกตัด (t_1) ในขณะที่เศษโลหะกำลังก่อตัวตามระนาบ เช่น ความหนาของเศษโลหะจะเพิ่มขึ้นเป็น t_2 อัตราส่วนระหว่าง t_1 กับ t_2 เรียกว่าอัตราส่วนความหนาของเศษโลหะ (Chip thickness ratio , r) ซึ่งอาจเขียนได้ดังสมการที่ 2-18 และอัตราส่วนนี้จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ เนื่องจากความหนาของเศษโลหะหลังจากการตัดจะมากกว่าความหนา ก่อน การตัดเสมอ

$$r = \frac{t_1}{t_2} \quad (2-18)$$

และความยาวของรัวนานาบเจื่อนสามารถคำนวณได้จาก

$$l = \frac{t_1}{\sin \phi} = \frac{t_2}{\cos(\phi - \alpha)} \quad (2-19)$$

โดยที่ l = ความยาวนานาบเจื่อน (มิลลิเมตร)

t_1 = การป้อน หรือความลึกในการตัดแล้วแต่กรณี (มิลลิเมตร)

t_2 = ความหนาของเศษโลหะ (มิลลิเมตร)

ϕ = มุน率นานาบเจื่อน (องศา)

α = มุนคายเศษโลหะ (องศา)

จากสมการที่ 2-19

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{\sin \phi}{\cos(\phi - \alpha)} \quad (2-20)$$

$\cos(\phi - \alpha) = \cos \phi \cos \alpha + \sin \phi \sin \alpha$

แทนค่าลงในสมการที่ 2-20 แล้วจัดใหม่สมการใหม่จะได้

$$\tan \phi = \frac{(t_1/t_2) \cos \alpha}{1 - (t_1/t_2) \sin \alpha} \quad (2-21)$$

จากสมการที่ 2-18 แทนค่าลงในสมการที่ 2-21 สามารถเขียนได้เป็น

$$\tan \phi = \frac{r_a \cos \alpha}{1 - r_a \sin \alpha} \quad (2-22)$$

จากสมการที่ 2-22 พบร้า มุนคายเศษวัสดุ เป็นตัวแปรที่มีผลต่อมุน率นานาบเจื่อน ในการนี้ที่มุนคายเศษวัสดุมีค่ามากขึ้น จะมีผลให้ความหนาของเศษวัสดุมีค่าลดลง และมุน率นานาบเจื่อนมีค่าเพิ่มขึ้น ค่าของมุน率นานาบเจื่อนสามารถใช้คำนวณค่าที่สำคัญอีกด้วย คือ พื้นที่รัวนานาบเจื่อนได้ดังนี้

$$A_s = \frac{t_1 b}{\sin \phi} \quad (2-23)$$

โดยที่ A_s = พื้นที่รัวนานาบเจื่อน (ตารางมิลลิเมตร)

b = ความกว้างของการตัด (มิลลิเมตร)

2.1.4.2 อิทธิพลของเงื่อนไขการตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ


การเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องมักจะพบในการกลึงชิ้นงานจำพวก เหล็กกล้าฟลูออเรสเซนต์ เหล็กและพลาสติก ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดที่มีความเร็วตัด รวมทั้งมีแนวโน้มผลของความลึกการตัด มุนคายเศษตัดและมุนตั้งสันคมมีตัดต่อ

- เมื่อเพิ่มอัตราป้อน จะทำให้เกิดเศษตัดง่ายขึ้นและหักง่ายขึ้น

- เมื่อเพิ่มความเร็วตัดสูงขึ้น ทำให้การหักเศษตัดเวลาลงและทำให้เศษตัดมีโอกาสเป็นเลี้นやすหรือขาดง่าย
- เมื่อเพิ่มความลึกการตัดให้มากขึ้น ทำให้การหักเศษตัดยากขึ้น
- เมื่อมุกคายเศษน้อยลงจนมุมมีค่าเป็นลบ ส่วนมากแล้วจะทำให้การหักเศษดีขึ้น
- เมื่อเพิ่มมุมตั้งสันคมมีดตัดมากขึ้น ทำให้การหักเศษดีขึ้น (คือเศษตัดอัดแน่นเข้าด้วยกันและหักได้ง่าย เป็นลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มอัตราป้อน)
- มุมเอียงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเศษตัด^[11]

2.1.4.3 การเกิดเศษตัดและลักษณะเศษตัด^{[8][11]}

ลักษณะของเศษตัด หมายถึงลักษณะรูปร่างของเศษตัดที่หลังจากบลิ้นการตัดเฉือน ให้หลุดพ้นจากผิวคายเศษแล้ว เป็นผลมาจากการ อัตราป้อนและความเร็วตัด รวมทั้งมีแนวโน้มผลของความลึกการตัด มุกคายเศษตัดและมุมตั้งสันคมมีดตัด อย่างไรก็ตามสภาพการตัดกลึงอาจทำให้เกิดเศษโลหะจากการตัดกลึงเป็นอย่างโดยย่างหนึ่งใน 4 แบบหลักๆดังนี้

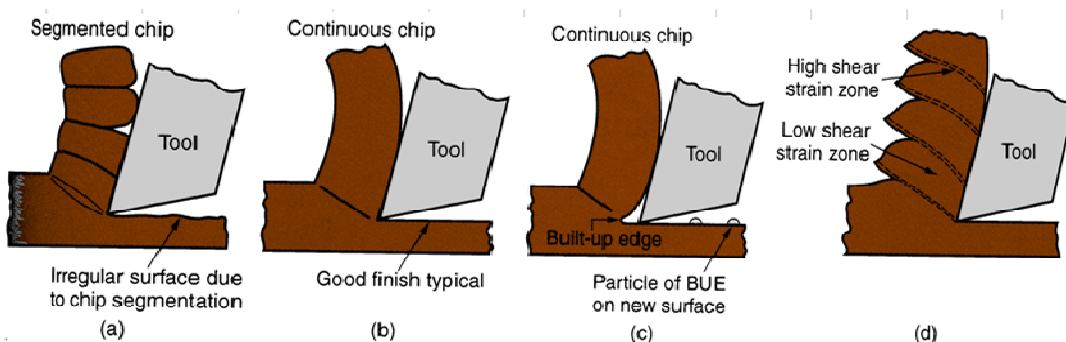


รูปที่ 2.10 : รูปแบบหลักของการเกิดเศษโลหะในการตัด:

- (a) เศษโลหะแบบไม่ต่อเนื่อง , (b) เศษโลหะแบบต่อเนื่อง,
 (c) เศษโลหะแบบต่อเนื่องที่มีการเริ่มติดที่คมตัด , (d) เศษโลหะแบบที่มีลักษณะเป็นพื้นเดียย^[6]

2.1.4.3.1 เศษโลหะกลึงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Chip)

เศษโลหะชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อวัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุ平常 เช่น เหล็กหล่อ ทองเหลืองที่มีส่วนผสมของสังกะสีอยู่มาก กลไกของการเกิดเศษโลหะชนิดนี้จะแตกต่างจากกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุเหนียว เนื่องจากวัสดุ平常มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถรับความเดินเชื่อนที่บริเวณเขตการแปรรูปหลัก จึงเกิดการแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.11 (a), (b), (c) และ (d)

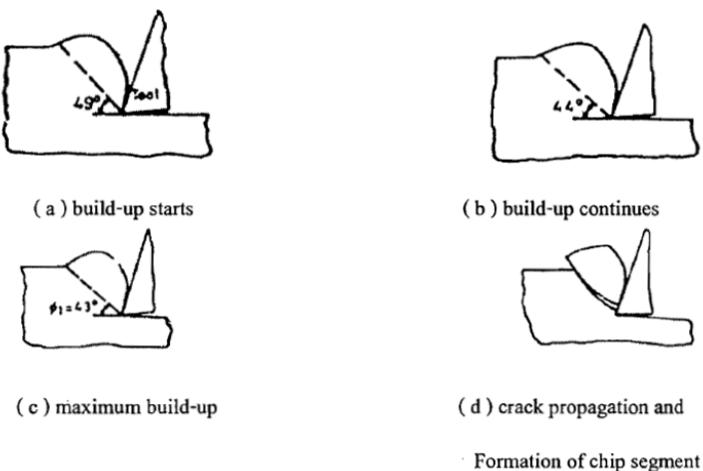

รูปที่ 2.11 : แสดงการเกิดเศษโลหะไม่ต่อเนื่อง

เนื่องจากช่วงเวลาที่เศษโลหะสัมผัสกับเครื่องมือตัดเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจึงติดไปกับเศษโลหะเสียเป็นส่วนมาก อุณหภูมิของเครื่องมือตัดจึงต่ำลง ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดสูงขึ้น


2.1.4.3.2 เศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chips)

รูปที่ 2.10 (b) เกิดขึ้นในกรณีที่วัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุเหนียว เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนตัวอุดม niemysm และ Stainless ลักษณะของเศษโลหะจะเป็นเส้นยาว เคลื่อนที่สัมผัสกับผิวคายเศษโลหะเป็นระยะทางเล็กน้อย จากนั้นก็จะเคลื่อนที่พื้นผิวคายเศษโลหะออกไป การแปรรูปของเศษโลหะเกิดขึ้นในสองบริเวณ คือ เขตการแปรรูปหลัก (Primary Deformation Zone) หรือตามสมนติฐานก็คือ ระยะเดือน เพาะเนื่องจากการแปรรูปจากวัสดุชิ้นงานกล้ายเป็นเศษโลหะ เกิดขึ้นเพราการเนื่อง บริเวณที่สองเกิดการแปรรูปโดยความดันระหว่างผิวคายเศษโลหะกับเศษโลหะ ส่วนที่สัมผัสกับผิวคายเศษโลหะ เรียกว่า เขตการแปรรูปรอง (Secondary Deformation Zone)

เศษโลหะแบบต่อเนื่องนี้ หากไม่สามารถควบคุมได้จะยากต่อการทำงานและอันตรายมาก เนื่องจากยิ่งกับการกลึงหรือการกระทำอื่นๆ ที่คล้ายกัน ถ้าเศษโลหะกลึงมีความยาวมากอย่างอิสระจะมีอันตรายต่อการทำงานและร้อน จะเป็นปัญหาต่อพื้นที่การทำงานโดยจะเกิดการม้วนตัวกับชิ้นงาน และมีดกลึงอันตรายที่จะเกิดกับคนควบคุมอาจเกิดการเหวี่ยงของเศษโลหะยาวๆ ที่ร้อนๆ ทั้งเพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการควบคุมคงต้องมีการทำให้เศษโลหะขาดลงบ้างด้วยการใช้มีดกลึงตัดให้ขาดเป็นช่วงสั้นๆ

2.1.4.3.3 เศษโลหะต่อเนื่องที่มีการเยิ่มติดที่คมตัด (Continuous Chips with built-up Edge)

รูปที่ 2.10 (c) เมื่อจากขั้นตอนการตัดบริเวณผิวสัมผัสระหว่างเศษโลหะและเครื่องมือตัดมีอุณหภูมิสูงประกอบกับความดันขนาดมหาศาลในบริเวณนั้น ทำให้มีเนื้อบางส่วนของเศษโลหะเยิ่มติดอยู่ที่บริเวณคมตัดและพิ华หายเศษโลหะ มีผลให้ความเสียดทานในบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น รูปที่ 2.12 (a) ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของเศษโลหะ จึงเกิดการพอกตัวเพิ่มของส่วนที่เยิ่มติด รูปที่ 2.11 (b) เมื่อส่วนนี้พอกตัวเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขนาดที่เรียกว่า ขนาดวิกฤต (Critical Size) รูปที่ 2.11 (c) ชิ้นส่วนนี้ก็จะหลุดออกมากซึ่งบางส่วนจะติดไปกับเศษโลหะและบางส่วนจะฝังตัวอยู่บนผิวสำเร็จ ซึ่งจะทำให้คุณภาพของผิวสำเร็จเลวร้าย

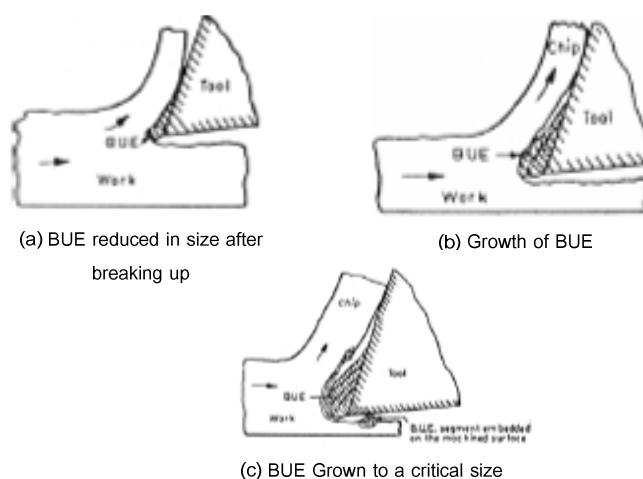

รูปที่ 2.12 : แสดงขั้นตอนการเยิ่มติดที่คมตัด

การเยิ่มติดที่คมตัดจะเกิดเป็น วัฏจักร คือ เกิดขึ้นแล้วหลุดออกไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการลึกหรือของเครื่องมือตัด เมื่อจากส่วนที่หลุดออกไปนี้จะมีเนื้อของเครื่องมือตัดติดออกไปด้วยการเพิ่มความเร็วตัดให้สูงขึ้น มีผลให้ส่วนที่เยิ่มติดอ่อนตัวลง จึงทำให้ขนาดวิกฤติเล็กลงด้วย ซึ่งเมื่อเพิ่มความเร็วตัดขึ้นสูงเพียงพอ จะไม่พบส่วนที่เยิ่มติดนี้

2.1.4.3.4 เศษโลหะแบบที่มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย (Serrated chips)

เศษโลหะในลักษณะนี้จะมีลักษณะเป็นแบบกึ่งต่อเนื่องและมีรูปร่างคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งเกิดจากการเกิดเศษโลหะแบบเป็นวัฏจักรของการสับเปลี่ยนกันระหว่างความเครียดเฉือนที่สูงและความเครียดเฉือนที่ต่ำโดยพื้นที่บริเวณกว้างจะมีความเครียดเฉือนต่ำและพื้นที่ส่วนน้อยเป็น


บริเวณที่มีความเครียดเฉือนสูงดังรูปที่ 2.10 (d) และการเกิดเศษโลหะลักษณะนี้จะเกิดกับวัสดุที่มีความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิต่ำพร้อมทั้งมีความแข็งลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น เช่น ไทเทเนียม เป็นต้น

จากรูปแบบเศษโลหะที่เกิดล่ามาร้าบด้านทั้ง 4 แบบนั้นเป็นรูปแบบที่เกิดจากการตัดวัสดุที่แตกต่างโดยไม่ผ่านตัวหักเศษ (Chip Breaker) แต่รูปแบบของเศษโลหะที่จะเกิดล่ามาร้าบในงานวิจัยนี้หมายถึงเศษโลหะที่ผ่านการตัดแล้วให้ลอกอกมาโดยไม่คำนึงถึงตัวหักเศษและเกิดการแตกหักของเศษโลหะ 2 แบบคือ เศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) และ เศษโลหะแบบแตกหัก (Broken Chip)

จากรูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของเศษโลหะที่ยอมรับได้และแบบที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยรูปแบบของเศษโลหะแบบที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นอาจจะไปเสียดสีผิวน้ำหน้าชิ้นงานที่ตัดแล้วอีกครั้งหรือเกิดการพันยุ่งเหยิงกับมีดตัด และยากต่อการนำเศษโลหะเหล่านั้นออกจากงานตัด ซึ่งลักษณะของเศษโลหะแบบนี้จะเกิดขึ้นตามรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วย ผลิตภาพของการทำงานไม่ดีจะทำให้ผิวชิ้นงานเสียหาย และเศษโลหะก็จะไปรวมและเกาะติดอยู่ที่มุกของมีดตัด ซึ่งในงานวิจัยนี้จัดให้รูปหมายเลข 1-3 เป็นเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) และรูปหมายเลข 4-10 เป็นเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken Chip)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ribbon chips	tangled chips	corkscrew chips	helical chips	long tubular chips	short tubular chips	spiral tubular chips	spiral chips	long comma chips	short comma chips
							good		
							acceptable		
unfavourable									

รูปที่ 2.13 : แสดงรูปแบบของเศษโลหะที่ยอมรับได้และแบบที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น [3]

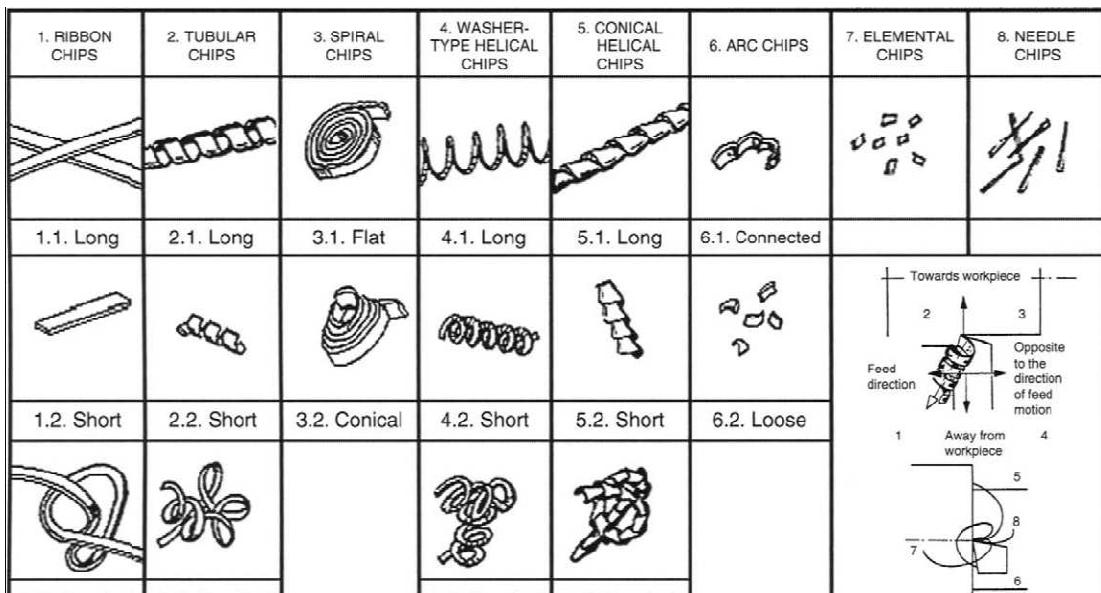

รูปที่ 2.14 : การจัดประเภทของรูปแบบของเศษโลหะตามมาตรฐาน ISO 3685-1993^[12]

นอกจากนี้ยังมีการจัดประเภทของรูปแบบของเศษโลหะที่เกิดจากกระบวนการตัดโลหะตามมาตรฐาน ISO 3685-1993 โดยขึ้นกับขนาดและรูปทรงของมัน ดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มตามรูปทรงของเศษโลหะ โดยในแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งย่อยตามขนาด (ยาว, สั้น) และตามลักษณะทางกายภาพ (พันกัน, เป็นชิ้นเล็กๆ) ของมันอีกที ทั้งนี้เศษโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลึงอาจเป็นแบบริบบิน, แบบหยิกหยอย หรือแบบเกลี้ยง เป็นต้น

2.1.5 อุณหภูมิในการตัด

(THERMAL ASPECTS DURING CUTTING PROCESSES)^[1]


ในการตัดโลหะ กำลังของการตัดโดยมากจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อน ทำให้อุณหภูมิของเศษโลหะซึ่งงานและมีดตัดเพิ่มสูงขึ้น

มี 3 แหล่งกำเนิดความร้อนหลักที่ทำให้เกิดความร้อนในการตัด ซึ่งทั้งสามส่วนจะให้ความร้อนในปริมาณที่ไม่เท่ากันดังแสดงในรูปที่ 2.15 โดยเรียงจาก


1. ความร้อนจากการกระบวนการเฉือนeng เมื่อมีการเปลี่ยนรูปพลาสติกก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนหลัก ส่วนมากความร้อนจะไปอยู่ในตัวของเศษโลหะที่หลุดออกมานะ

2. ความร้อนที่เกิดที่ผิวน้ำสัมผัสของมีดตัดและเศษโลหะ เมื่อมีการเปลี่ยนรูปพลาสติกของเศษโลหะทำให้มีการเกิดความร้อนขึ้นมา ซึ่งความร้อนจะมาจากการเสียดทานจากการไหลงของเศษโลหะ

3. เกิดที่หน้ามุ่งหลบของมีดตัด เมื่อการตัดชิ้นงานเกิดขึ้นจะได้ผิวน้ำาของชิ้นงานใหม่ และความร้อนนี้เกิดจากการขัดถูที่ผิวน้ำาของชิ้นงานที่ได้จากการตัด

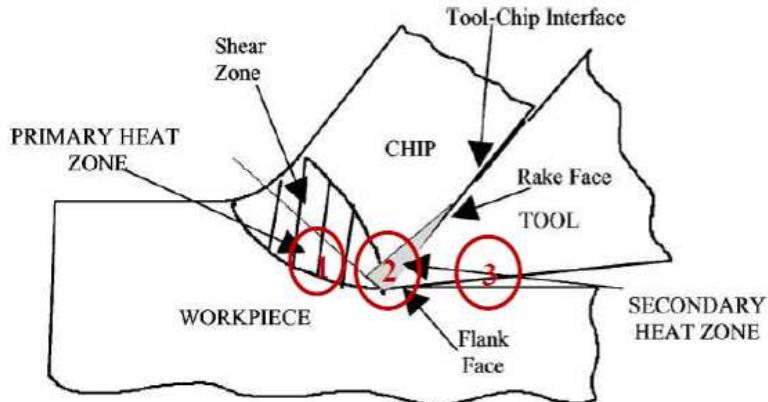

รูปที่ 2.15 : บริเวณที่เกิดความร้อนขณะตัด ^[13]

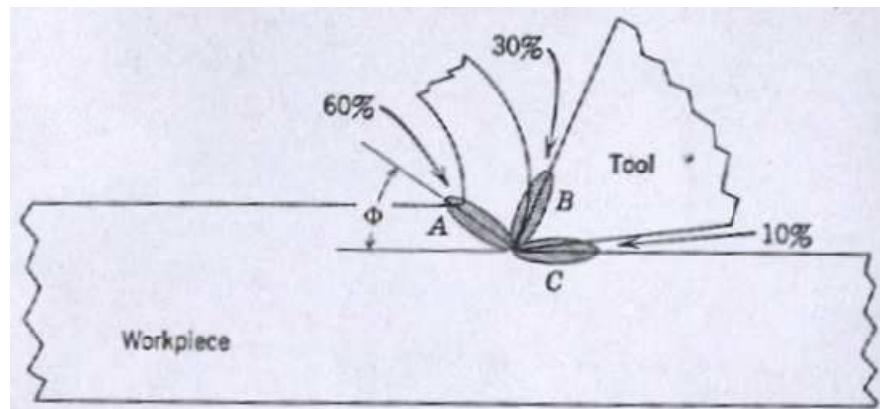

รูปที่ 2.16 : ค่าประมาณของการเกิดความร้อน ของ 3 โซน คือ โซน A บนระนาบเนื้อน โซน B บนหน้ามุ่งคายกับเศษโลหะ โซน C บนผิวชิ้นงานกับหน้ามุ่งหลบ ^[14]

จากรูปที่ 2.16 พลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดในการกระบวนการตัดโลหะ 60% จะถูกใช้ในการเปลี่ยนรูปบริเวณระนาบเนื้อนและบนหน้ามุ่งคาย 30% จะเสียไปในรูปแรงเสียดทานที่เกิดบนหน้ามุ่งหลบ 10%

ความรู้ทางด้านคุณภาพของการตัดเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาเนื่องจาก

1. จะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับความแข็งแรง, ความแข็งและความทนต่อการสึกกร่อนของมีดตัด
2. เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชิ้นส่วนที่ทำการตัด ทำให้การควบคุมความถูกต้องแม่นยำของขนาดนั้นเป็นไปได้ยาก


3. ก่อให้เกิดการทำลายกับพิวหน้าที่ได้เนื่องจากความร้อนจากการตัด ซึ่งจะส่งผลกับคุณสมบัติของงานที่ได้เปลี่ยนไป เช่น อาจจะเกิดความเดี้นตกด้าน จนทำให้คุณสมบัติที่ได้ต่างกันคุณสมบัติที่ออกแบบเอาไว้ เป็นต้น

2.1.5.1 อุณหภูมิบนมีดตัด

(EXPERIMENTAL DETERMINATION OF TOOL TEMPERATURES)

การพิจารณาการกระจายของอุณหภูมิบน Rake face และในมีดตัดเป็นลิงสำคัญสำหรับการประมาณการสึกของมีดตัดและอายุการใช้งานของมีดตัด มีเทคนิคหลาย ๆ อย่างที่ใช้เพื่อหาอุณหภูมิที่ถูกต้องบนจุดต่าง ๆ บนมีดตัด ตัวอย่างของเทคนิคที่ใช้ดังรูปที่ 2.17 เช่น

1. การวัดอุณหภูมิระหว่างมีดตัดกับชิ้นงาน (Tool-Workpiece Thermocouple)
2. การใช้เทคนิค photosensitive paints
3. การใช้เทคนิค Metallurgical changes
4. การใช้เทคนิค infrared thermometers

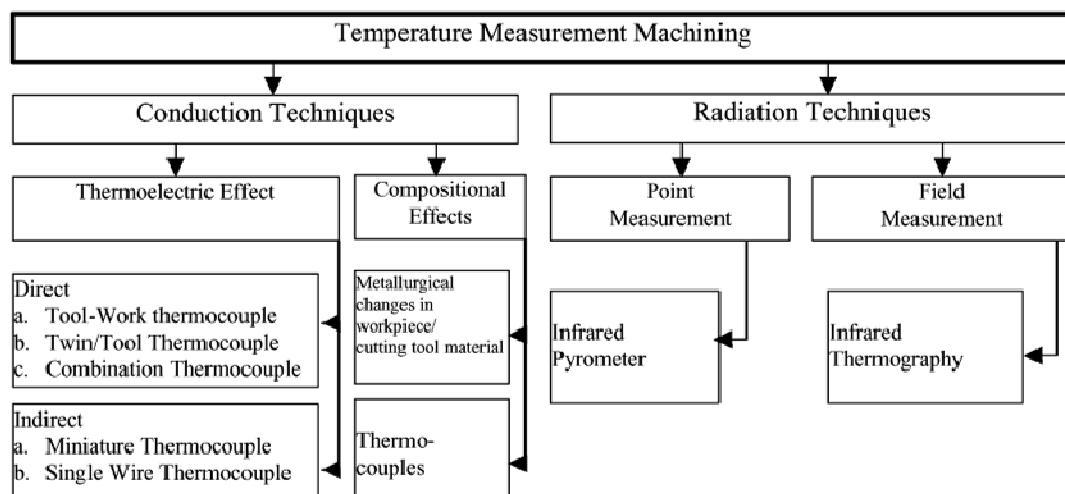

รูปที่ 2.17 : การวัดอุณหภูมิการตัดบนเครื่องจักรกล^[13]

2.1.5.2 การวัดอุณหภูมิระหว่างมีดตัดกับชิ้นงาน


จากวิจัยที่ผ่านมาในอดีต การศึกษาด้านการวัดอุณหภูมิบนเครื่องจักรกลซึ่งเป็นชิ้นนั้น พบว่า มี 2 เทคนิคลักษณะที่นิยมนำมาใช้คือ การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและการวัดอุณหภูมิแบบสะท้อนรังสีหรือแบบไม่สัมผัส นั่นเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส หมายความว่า เรายังต้องนำprobeไปสัมผัสถกับชิ้นงาน เพื่อให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิออกมาได้ โดยความหมายของการสัมผัส ก็จะมีอีกหลาย

ประเภท คือ สัมผัสที่พื้นผิว (Surface), สัมผัสแบบจุ่ม (Immerse), สัมผัสแบบเสียบ (Penetrate) เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องเลือกprobeให้ตรงตามลักษณะงานที่เราต้องการวัด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) หมายถึง เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้การวัดรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัดเป็นการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว (Surface) เท่านั้น และการเลือกเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องศึกษารายละเอียดหลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ ค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้สามารถคำนวณอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

2.1.5.2.1 การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสด้วยเทอร์โมคوبเปิล (Tool-Workpiece Thermocouple)

วิธีนี้ใช้ประโยชน์จาก emf ที่ผลิตได้ระหว่างหน้าสัมผัสร้อนของ tool-workpiece และผังที่เย็นของ tool-workpiece ถ้าผังที่เย็นของหัวสัมผัสร้อนจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ซึ่งสามารถวัดได้ดังนั้นการเกิด emf จะสามารถวัดได้ด้วย voltmeter การจัดวางทัวร์ไปของเครื่องมือแสดงให้เห็นในรูปที่ 2.18 ตัวชิ้นงานจะถูกหุ้มดวนจาก chuck และ tailstock center ปลายของชิ้นงานจะถูกเชื่อมโดยแหวนเลื่อนที่จุ่มลงไปในถ้วยป্রอท การเชื่อมต่อจะทำได้โดยอาศัย galvanometer กับด้านปลายของชิ้นงาน ปริมาณของกระแสจะขึ้นกับความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างปลายด้านร้อนกับปลายด้านเย็นและธรรมชาติของมีดตัดและชิ้นงาน การใช้ลวดทองแดงจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิที่รอยเชื่อมต่อของมีดตัดและชิ้นงานยังเท่ากันอยู่ ค่า emf ที่วัดได้หรือกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะถูกคำนวณโดยใช้ calibration curve

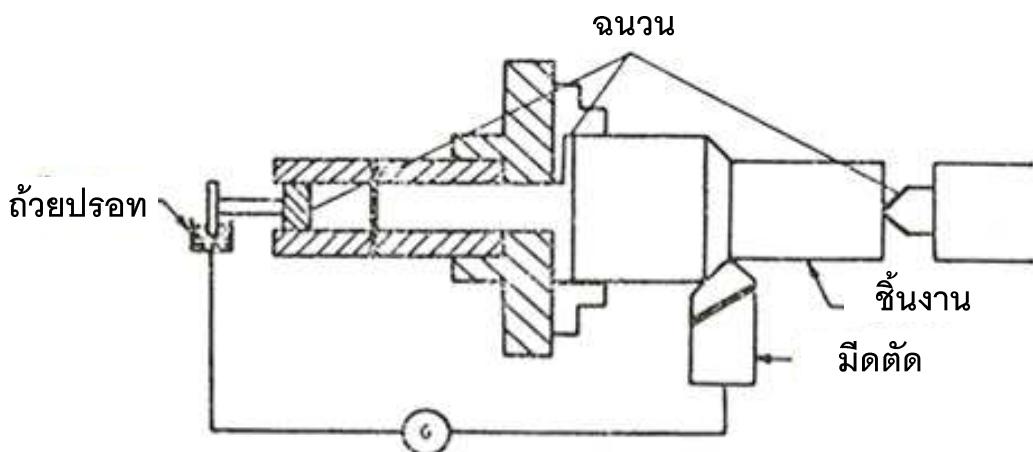


รูปที่ 2.18 : การจัดวางของเทอร์โมคوبเปิลแบบ tool-workpiece^[15]

2.1.5.2.2 การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยอินฟารेडไฟโรมิเตอร์

(Infrared pyrometer)

เครื่องมือวัดอุณหภูมนิคนี้จะรับ光สีอินฟารेडที่แผ่ออกมาจากวัตถุ ซึ่งมีหลักการที่ว่า光สีอินฟารेडจะเปล่งออกมากจากวัตถุที่มีอุณหภูมิในตัวมัน ถ้าวัตถุนั้นเปล่งรังสีอินฟารेडออกมา มีความเข้มมาก แสดงว่าวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูง สำหรับการนำมาใช้งานในการวัดอุณหภูมนั้นรังสีอินฟารेडที่แผ่ออกมากจากวัตถุจะผ่านเลนส์ตีบแสงเพื่อรวมแสงไปที่ตัวไฟโต็ค่อนดักเตอร์และขยายสัญญาณ ผ่านไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคำนวณค่าแล้วแปลงเป็นค่าอุณหภูมิเพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอไปตามของชนิดอินฟารेडไฟโรมิเตอร์ที่ใช้ดังแสดงในรูปที่ 2.19

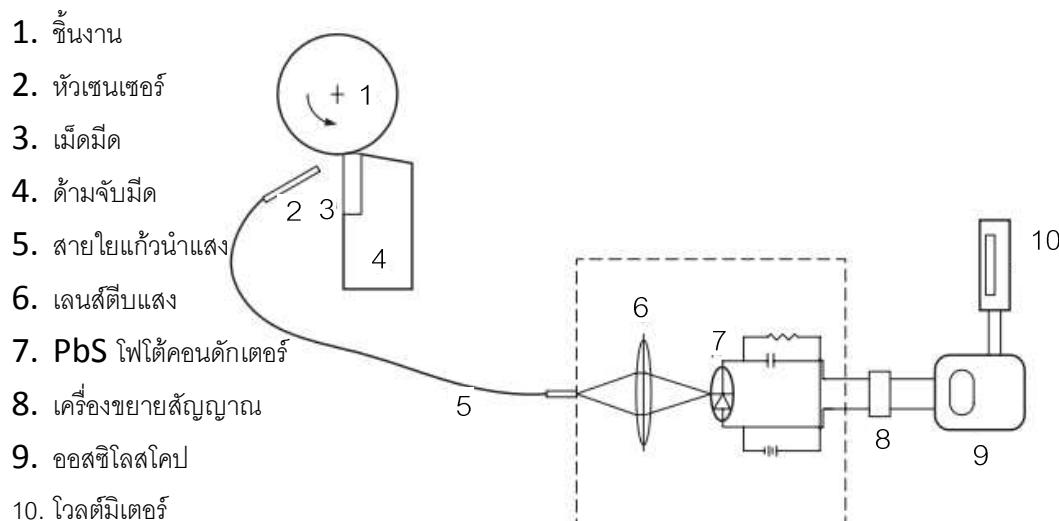

รูปที่ 2.19 : การจัดวางของอินฟารेडไฟโรมิเตอร์ในกระบวนการกลึง^[16]

ความถูกต้องของอุณหภูมิที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับ emissivity, distance to spot size และ field of view ซึ่งเกิดจากหลักการดังต่อไปนี้

-Emissivity วัตถุแต่ละชนิดมีการสะท้อนแสงต่างกัน จึงต้องปรับค่าฯนี้ที่เครื่องมือวัดเพื่อชดเชยการสะท้อนของวัตถุนั้น โดยสามารถได้จากตารางคู่มือของเครื่องมือวัด ซึ่งวัตถุส่วนใหญ่จะมีค่า E คงที่ที่ 0.95 และเครื่องมือวัดแบบปรับค่า emissivity จะมีความแม่นยำกว่า เครื่องมือวัดที่ไม่สามารถปรับค่า emissivity

-distance to spot size เป็นการกำหนดระยะทางในการติดตั้ง เพื่อให้ได้พื้นที่ที่ต้องการเฉลี่ยค่าอุณหภูมิมาแสดงผล โดยกำหนดได้จากสูตร $d=D/F$, d แทนขนาดพื้นที่ที่ต้องการค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ, D แทนระยะจากหน้าเลนส์ถึงกระจก และ F แทนระยะโฟกัสของเครื่องมือวัดนั้น


-Field of view เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่วัดไม่ไกลเกินไป จนทำให้วัดในญี่瓜วัตถุ การวัดที่ดี พื้นที่ที่คำนวนออกแบบต้องลึกกว่าพื้นที่ที่เราต้องการวัด หากวัตถุลึกควรติดตั้งให้ใกล้ หรือเลือกเครื่องมือวัดที่มีระยะไฟกัสสูงๆ

2.1.5.3 การกระจายอุณหภูมิบนหน้ามุมชายเศษโลหะ

(Temperature Distribution on Rake Face by Embedded Thermocouple)

การพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิบน rake face ของมีดตัดเป็นมุมองที่สำคัญที่นักวิจัยหลายท่านได้พยายามในการค้นหา การพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิจากการทดลองเป็นเรื่องที่ยาก เพราะพื้นผิวสัมผัสระหว่าง chip และ tool มีขนาดเล็กแล้วเข้าถึงได้ยาก

Qureshi และ Koenigsberger ได้ทำการวัดการกระจายตัวของอุณหภูมิโดยติดตั้งเทอโมคัปเบลในรูที่มีขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.475) บน HSS tool ตั้งแต่ ด้านหน้าของส่วนล่างไปยังจุดที่ห่างจาก rake face เป็นระยะคงที่ หลังจากที่ได้ทำการวัดอุณหภูมิ ขณะเจียรอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้เทอโมคัปเบลอยู่ใกล้บริเวณ rake face จากที่ได้ทำการพัฒนาดุลการกระจายตัวของอุณหภูมิแล้ว จำเป็นที่จะต้องใช้เทอโมคัปเบลบน rake face หลายตัวมาก เนื่องจากกราฟที่มีรูจำนวนมากบน rake face จะทำให้ค่าที่ได้ต่างจากความเป็นจริง ตั้งนั้นจึงต้องใช้มีดตัดที่เหมือนกันจำนวนหลายตัวแล้วจึงทำการเจาะรูบนมีดตัด และรูบน rake face เพื่อทำการวัดค่าการกระจายตัวของอุณหภูมิ การกระจายตัวของอุณหภูมิบน rake face สามารถแสดงได้ในรูปที่ 2.20 (a), (b) และ (c)

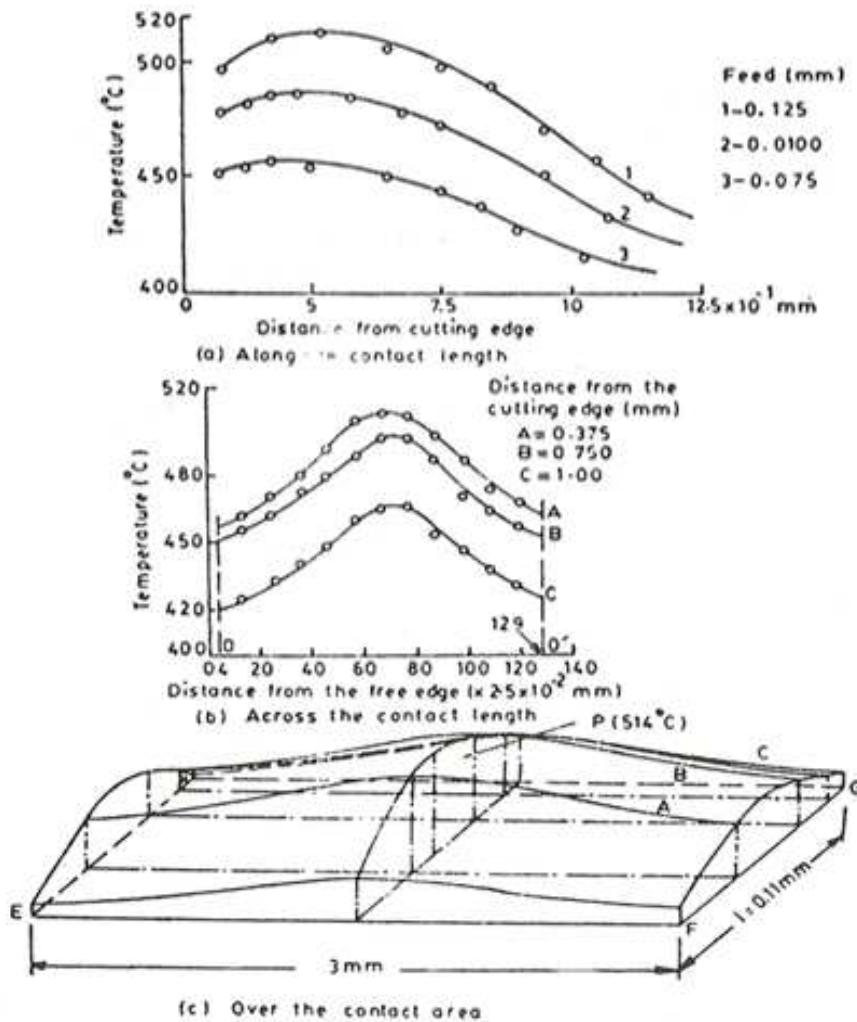

รูปที่ 2.20 : รูปแบบการกระจายตัวของอุณหภูมิบน rake face^[1]

2.1.6 การสึกหรอของมีดตัด (Tool Wear)^{[1][3][7]}

ในการใช้มีดตัดในกระบวนการตัดนั้น แรงในการตัดและอุณหภูมิในการตัดที่สูงจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลดีต่อมีดตัด โดยถ้าแรงในการตัดสูงเกินไป มีดตัดจะเกิดการแตกหัก และถ้าอุณหภูมิในระหว่างการตัดสูงเกินไป วัสดุจะอ่อนตัวลงและเกิดการเสียหาย ซึ่งถ้าหัก 2 เงื่อนไข ดังกล่าวไม่ได้สูงเกินและนำมาซึ่งความเสียหายของมีดตัด ก็ยังเกิดการสึกหรอย่อย่างต่อเนื่องของมีดตัดซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของมีดตัด ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการนำเทคโนโลยีในด้านของมีดตัดเข้ามาช่วย โดยจะให้ความสำคัญกับประดีนหลักใน 2 ด้าน คือด้านของวัสดุของมีดตัด (Tool material) และรูปทรงของเครื่องมือตัด (Tool geometry) ซึ่งในด้านวัสดุของมีดตัดนั้นจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุที่สามารถทนทานต่อแรง อุณหภูมิ และการสึกหรอในกระบวนการตัด

ส่วนในด้านรูปทรงของเครื่องมือตัดจะพัฒนาเกี่ยวกับการหดรูปทรงที่เหมาะสมของมีดตัดสำหรับวัสดุของมีดตัดและสำหรับกระบวนการตัด ทั้งนี้เพื่อทำให้อายุของมีดตัดยาวนานขึ้นโดยมี 3 สาเหตุหลักๆ ที่เป็นไปได้ที่ทำให้มีดตัดเกิดความเสียหาย ซึ่งก็คือ

1.) การเสียหายแบบแตกหัก (Fracture failure)

รูปแบบของการเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อแรงในการตัดที่จุดตัดมากเกินไป โดยจะนำมาซึ่งความเสียหายแบบทันทีทันใดเนื่องจากการแตกหัก


2.) การเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิ (Temperature failure)

การเสียหายนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการตัดสูงเกินไปสำหรับวัสดุของมีดตัด ทำให้วัสดุของมีดตัดอ่อนตัวลง ซึ่งจะเกิดการเสียรูปแบบพลาสติกและสูญเสียความคมของคมตัดไป

3.) การสึกหรอแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual wear)

การสึกหรอย่างค่อยเป็นค่อยไปของคมตัดจะทำให้มีดตัดเสียรูปทรงและลดประสิทธิภาพในการตัดลง และสุดท้ายมีดตัดก็จะเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้

การเสียหายแบบแตกหักและการเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิจะส่งผลให้มีดตัดเกิดการเสียหายก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น และจากการเสียหายของมีดตัดทั้ง 3 รูปแบบ ดังกล่าว การสึกหรอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าในอีก 2 แบบที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากมันมีความเป็นไปได้ที่จะใช้มีดตัดได้ยาวนานกว่าในกรณีที่เกิดการเสียหาย 2 แบบแรก นอกจากนี้ในการพยายามที่จะควบคุมรูปแบบของความเสียหายที่เกิดขึ้น มันมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย คือเมื่อมีดตัดเกิดความเสียหายในระหว่างการตัด มันมักจะเกิดความเสียหายต่อผิวชิ้นงานอย่างทันทีทันใด ซึ่งความเสียหายแบบนี้ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือกเงื่อนไขของการตัดที่ทำให้เกิดการสึกหรอแบบค่อยเป็นค่อยไป และทำได้โดยการเปลี่ยนมีดตัดก่อนที่คมตัดของมีดตัดจะเสียหาย

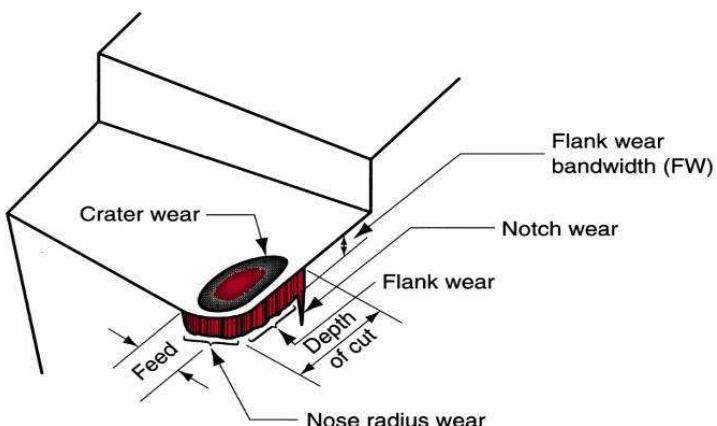

รูปที่ 2.21 : ภาพการสึกหรอของมีดตัด แสดงตำแหน่งและรูปแบบของการสึกหรอที่เกิดขึ้น [6]

โดยทั่วไปแล้ว การสึกหรอของมีดตัดจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual wear) ซึ่งกลไกต่างๆที่ทำให้เกิดการสึกหรอบิเวณผิวสัมผัสระหว่างมีดตัดกับเศษกลึงโลหะ และบิเวณผิวสัมผัสระหว่างมีดตัดกับผิวชิ้นงานในระหว่างการตัด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.3 ซึ่งแสดงคล้องกับตัวแหน่งการสึกหรอในรูปที่ 2.21


ตารางที่ 2.3: กลไกที่ทำให้เกิดการสึกหรอบนมีดตัด [6]

กลไกการสึกหรอ	สาเหตุของการเกิด	ตำแหน่งการสึกหรอ
การเสียดสี (Abrasion)	เมื่อเกิดเศษโลหะขึ้นระหว่างที่โลหะทั้งสองชนิดกำลังขัดสึกกันอยู่อนุภาคที่แข็งของชิ้นงานจะทำให้บางส่วนมีดตัดค่อยๆหลุดติดออกมา	- บนผิวહลบ - บนผิวภายใน
การยึดติด (Adhesive Wear)	โลหะสองอย่างที่ขัดสึกกันภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่สูง ทำให้โลหะที่อ่อนกว่าส่วนหนึ่งเกิดการหลอมละลายไปติดกับโลหะที่แข็งกว่าซึ่งในที่นี้ก็คือมีดตัด ทำให้โลหะที่แข็งกว่าเกิดปูมญูนขึ้น ซึ่งปูมญูนนั้นจะหลุดออกไปในระหว่างที่โลหะทั้งสองทำการขัดสึกกันต่อ	- บนผิวภายใน
การแพร (Diffusion)	เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผิวหน้าของวัสดุ 2 ชนิด อะตอมของมีดตัดจะหายไป ความแข็งลดลงทำให้ง่ายต่อการเกิดการเสียดสีและการยึดติด และจะเกิดได้มากขึ้นเมื่อบิเวณที่เกิดการสัมผัสมีอุณหภูมิสูง และมีความเร็วต่อ	- บนผิวภายใน
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical reaction)	ความเร็วตัดสูงและอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะทำให้เครื่องมือตัดอ่อนลงพร้อมกับเกิดการสึกหรอที่ขอบคมตัดขึ้น	- บนผิวภายใน
การเสียรูปแบบพลาสติก (Plastic deformation)	เกิดอุณหภูมิที่สูงบิเวณคมตัด คมตัดจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก ทำให้ง่ายต่อการเกิดการเสียดสี	- บนผิวહลบ

2.1.6 มีดตัด (Cutting tool)

2.1.6.1 การเลือกมีดตัด (Tool selection) ^[1]

สาเหตุหลักที่ทำให้มีดตัดเกิดความเสียหายนั้น สามารถที่จะใช้ในการกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรต้องมีในวัสดุที่ใช้ทำมีดตัด ซึ่งก็คือ ความแกร่ง (Toughness) ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความหนึ่งียว โดยวัสดุที่ใช้ทำมีดตัดต้องมีค่าความแกร่งที่สูง เพื่อที่วัสดุจะสามารถดูดซับพลังงานโดยที่ไม่แตกหักได้ ความแข็งที่อุณหภูมิสูง (Hot hardness) เป็นความสามารถของวัสดุที่จะยังคงความแข็งที่อุณหภูมิสูง และการต้านทานการสึกหรอ (Wear resistance) โดยวัสดุที่ใช้ในการทำมีดตัดที่ต่างกันจะมีการรวมกันของคุณสมบัติในแต่ละด้านในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุทำมีดตัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การเลือกมีดตัด ดังแสดงในรูปที่ 2.22

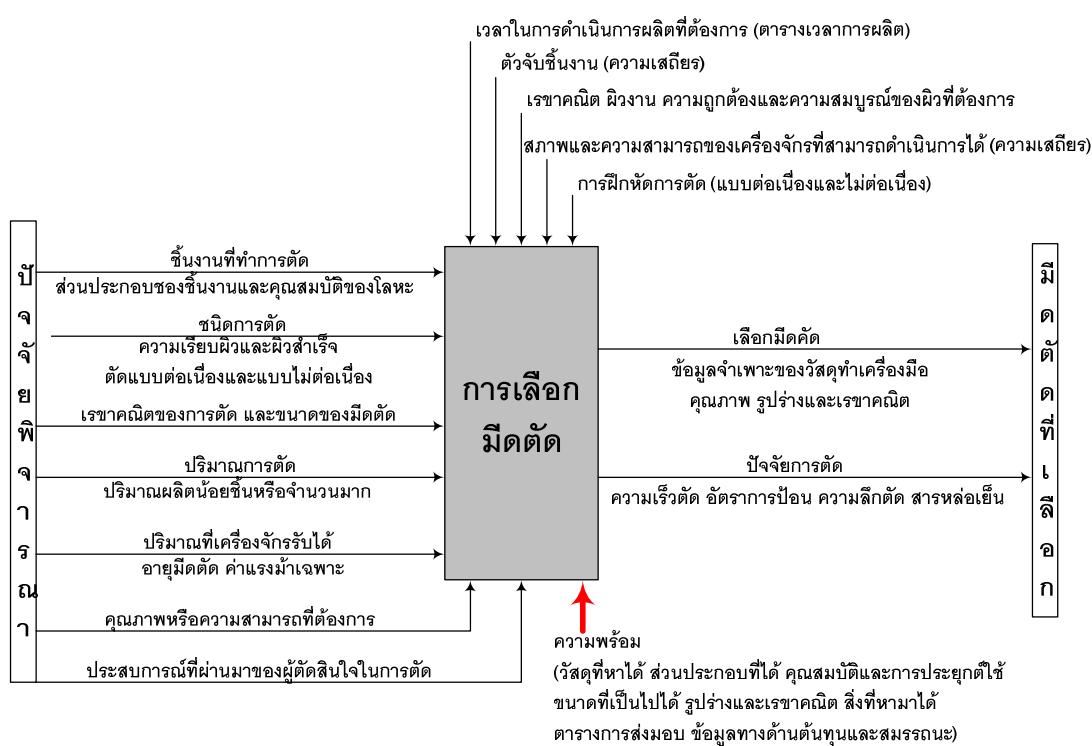


รูปที่ 2.22 : เกณฑ์ในการเลือกมีดตัด ^[1]

2.1.6.2 การเลือกวัสดุที่ใช้ทำมีดตัด (Tool Materials) ^{[3] [6]}


เนื่องจากเป็นการยกที่จะหาวัสดุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาแล้วนี้ได้ทุกประการ ตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีความแข็งสูง มักเป็นไม่เหมาะสมกับงานตัดหยาบ และวัสดุที่ทนทาน

ต่อการสึกหรอจะเป็นจะต้องมีส่วนผสมของธาตุอื่น ๆ และต้องมีการอบชุบที่ดีจึงทำให้มีราคาแพงขึ้น เป็นต้น ดังนั้นอาจใช้การเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งและความเหนียวมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุสำหรับมีดตัดตามรูปที่ 2.23

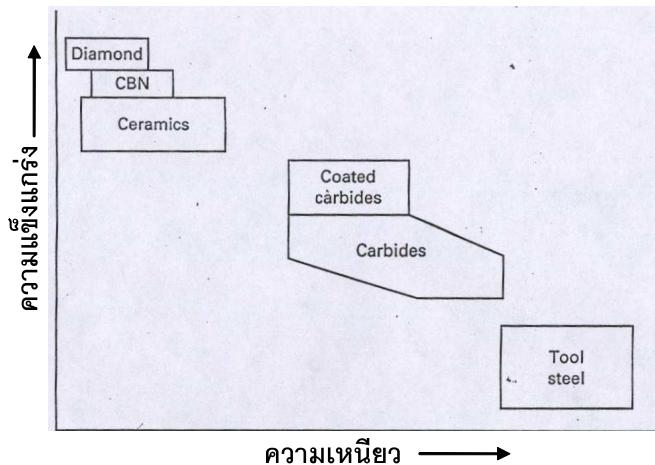


รูปที่ 2.23 : การเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งและความเหนียววัสดุมีดตัด ^[1]

2.1.6.3 เม็ดมีด (Inserts)

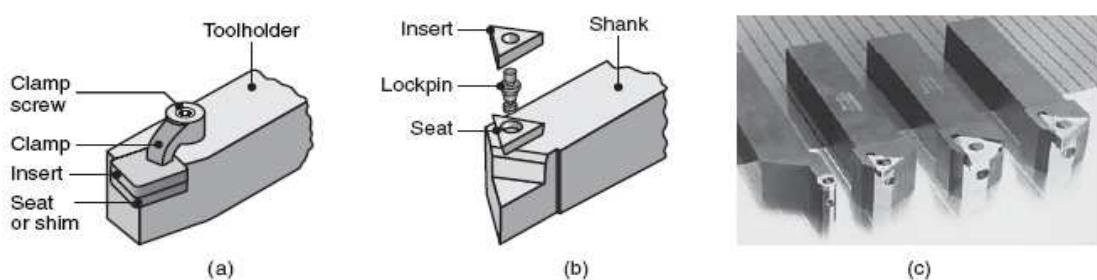

รูปที่ 2.24 : แสดงวิธีการติดเม็ดมีดบนด้ามมีด (a) การยึดเม็ดมีดกับด้ามมีด, (b) แสดงการประกอบเม็ดมีด, (c) ตัวอย่างของเม็ดมีดที่แตกต่างกันที่ติดอยู่กับด้ามมีด ^[6]

เม็ดมีดของมีดตัดที่ติดอยู่กับด้ามมีด (Tool holder) จะพบเห็นอย่างมากในกระบวนการตัดเนื่องจากมันมีความคุ้มค่าและสามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเม็ดมีดนั้นมีหลายรูปทรงและหลายขนาด โดยรูปทรงของเม็ดมีดที่ถูกใช้ในกระบวนการการกลึงแสดงดังรูปที่ 2.25

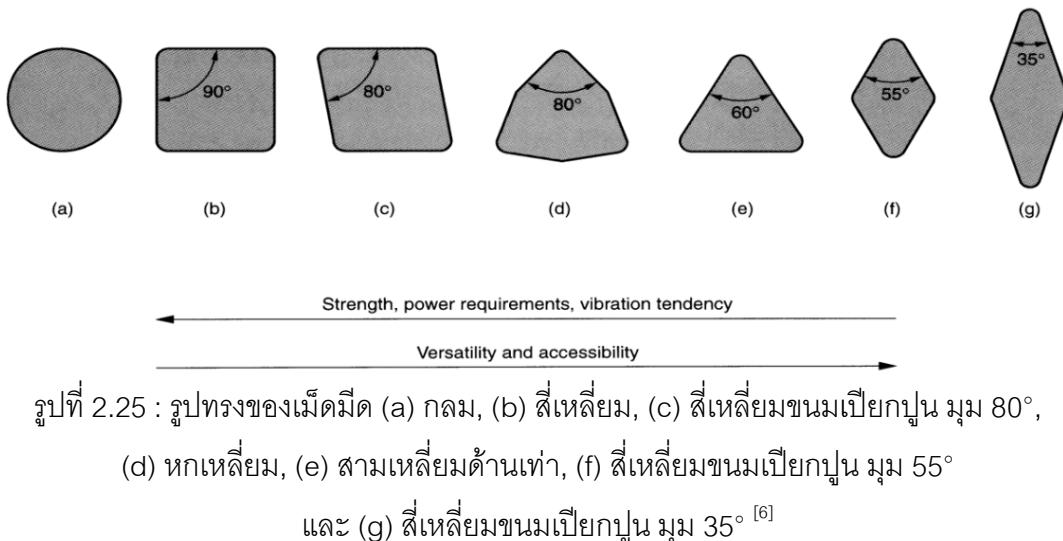


รูปที่ 2.25 : รูปทรงของเม็ดมีด (a) กลม, (b) สี่เหลี่ยม, (c) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุม 80°, (d) หกเหลี่ยม, (e) สามเหลี่ยมด้านเท่า, (f) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุม 55° และ (g) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุม 35°^[6]

โดยทั่วไปแล้ว มุมของเม็ดมีดที่มีขนาดใหญ่ควรจะถูกเลือกใช้เมื่อต้องการความแข็งแรง และความคุ้มค่า ในขณะที่มุมของเม็ดมีดที่มีขนาดเล็กควรถูกเลือกใช้เมื่อต้องการการเข้าถึงชิ้นงานที่ง่าย และจากรูปที่ 2.25 จะเห็นว่าเม็ดมีดที่มีลักษณะกลม ซึ่งมีข้อดีคือ มันสามารถที่จะถูกใช้ได้มากครั้งกว่าเม็ดมีดชนิดอื่น ซึ่งเม็ดมีดที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจะมี 4 คมตัด, เม็ดมีดที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมจะมี 3 คมตัด ในขณะที่เม็ดมีดที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีเพียง 2 คมตัด โดยคมตัดยังน้อยจะทำให้เกิดตันทุนสูงขึ้นเนื่องจากสามารถใช้งานได้น้อยกว่าเม็ดมีดที่มีหลายคมตัด

2.1.6.4 อายุใช้งานของมีดตัดและสมการอายุใช้งานของมีดตัดของเทย์เลอร์ (Tool life and the Taylor tool life equation)^[1]


ตามที่ได้กล่าวมา ก่อนหน้านี้ว่า หลักการสึกหรอที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของการสึกหรอบนมีดตัด ซึ่งการสึกหรอของมีดตัดนั้นมีความสัมพันธ์กับเวลาในการตัดดังรูปที่ 2.26 และถึงแม่ว่าความสัมพันธ์ที่แสดงดังรูปจะเป็นการสึกหรอที่เกิดขึ้นบนผิวหนบ แต่ความสัมพันธ์นี้ยังสามารถใช้ได้กับการสึกหรอบนผิวภายใน การตัดดังรูปที่ 2.26 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แสดงดังรูปจะเป็นการสึกหรอที่เกิดขึ้นบนผิวหนบ แต่ความสัมพันธ์นี้ยังสามารถใช้ได้กับการสึกหรอบนผิวภายในด้วย ซึ่งจากรูปจะพบว่า ปริมาณการสึกหรอบนผิวหนบของเครื่องมือตัดกับเวลาที่ใช้ในการตัดแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง โดยในส่วนของการสึกหรอช่วงแรก (Initial wear) คมตัดจะสึกหรอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นในระยะเวลา 2-3 นาที เนื่องจากการใช้งานมีดตัดที่มีความสมบูรณ์ ในบริเวณส่วนปลายสุดของคมตัดจะมีลักษณะเป็นสันแหลม ซึ่งง่ายต่อการสึกหรอเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการสึกหรอในช่วงนี้จะมีการสึกหรอจะลดลง และเข้าสู่ช่วงการสึกหรืออัตราคงที่ เมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป (Steady state wear) ซึ่งเป็นการสึกหรอตามปกติในธรรมชาติ จนถึงเมื่อการสึกหรอเพิ่มขึ้นถึงระยะที่สาม คือ การสึก

หรอที่รวดเร็ว (Accelerating wear) เนื่องจากความตัดเกิดการสึกหรอมาก จนทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นมาก และอุณหภูมิสูงขึ้นมาก จึงเป็นเหตุที่ทำให้เร่งการสึกหรอให้เร็วขึ้น

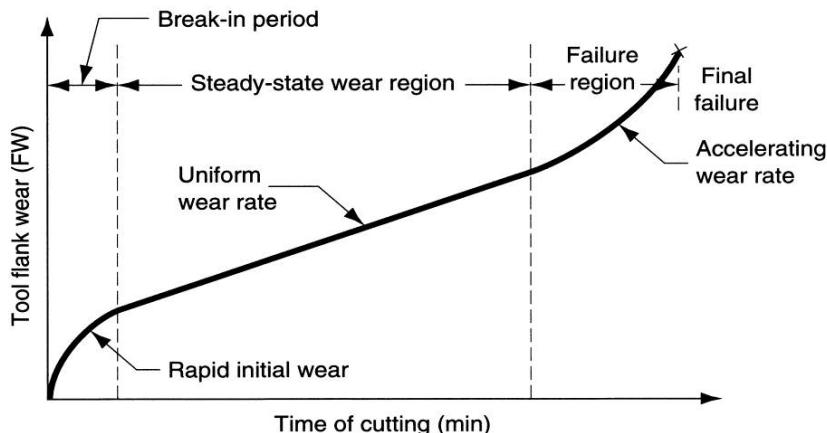

รูปที่ 2.26 : ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอบนผิวหนบกับเวลาที่ใช้ในการตัด ^[6]

ความชันของเส้นโค้งของการสึกหรอในช่วงที่ 2 จะขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นงานและเงื่อนไขของการตัด โดยวัสดุของชิ้นงานที่แข็งกว่าจะนำมาซึ่งอัตราการสึกหรอที่สูงกว่าในวัสดุชิ้นงานที่อ่อน และในทำนองเดียวกัน ความเร็วในการตัด, อัตราป้อนตัด และความลึกตัดที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้อัตราการสึกหรอที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยความเร็วจะส่งผลต่อการสึกหรอมากที่สุด และถ้านำเส้นโค้งของการสึกหรอมาพล็อตระหว่างความเร็วในการตัดเทียบกับเวลาจะได้ผลดังรูปที่ 2.27 ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่าความเร็วในการตัดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการสึกหรอเพิ่มขึ้นด้วยและทำให้วัดค่าของการสึกหรอถึงค่า 0.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นเกณฑ์การหมดอายุของมีดตัดในการสึกหรอบนผิวหนบเร็วกว่าของความเร็วในการตัดที่ต่ำกว่า

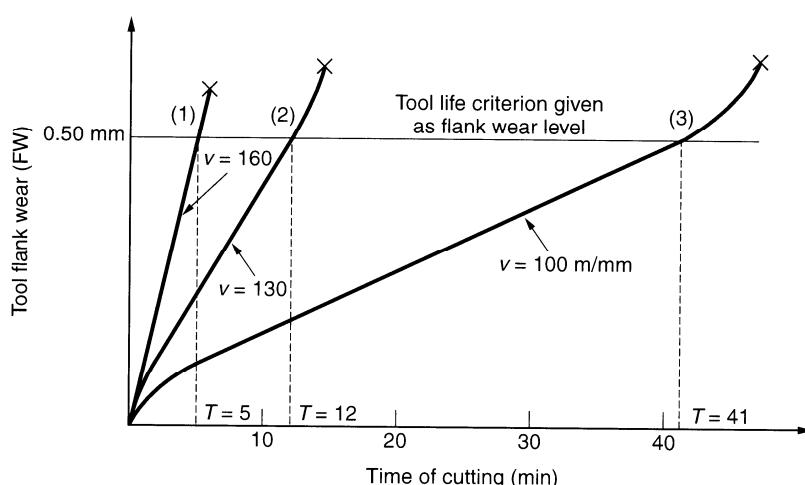


รูปที่ 2.27 : ผลกระทบของความเร็วที่เปลี่ยนแปลงในการตัดต่อการสึกหรอบนผิวหนบ โดยให้เกณฑ์การหมดอายุของมีดตัดในการสึกหรอบนผิวหนบเป็น 0.5 มิลลิเมตร ^[6]

อายุการใช้งานของมีด (Tool life) ถูกกำหนดเป็นระยะเวลาของการตัดที่มีดตัดสามารถใช้งานได้ หรือระยะเวลาที่มีดตัดเริ่มใช้งานจะหักหันกระแทกตัดเสียหายอย่างมากจนไม่สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตจริงนั้น ไม่สามารถใช้งานมีดตัดจนกระแทกตัดเสียหายได้ เนื่องจากความยากในการลับคมมีดตัดใหม่ ปัญหาในเรื่องคุณภาพของชิ้นงาน และปัญหาในเรื่องของความยากในการวัดระดับการสึกหรอรวมถึงเวลาที่ใช้ในการวัด ดังนั้นจึงได้มีการนำเสนอทางเลือกในการกำหนดเกณฑ์การหมดอายุของมีดตัด (Tool life criterion) ขึ้นมา 9 ทางเลือกซึ่งมีความเหมาะสมสมต่อกระบวนการผลิตมากกว่า ดังนี้

- 1.) มีดตัดถูกใช้งานจนกระแทกตัดเสียหาย (การเสียหายแบบแตกหัก, การเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิ หรือการสึกหรอจนกระแทกตัดไม่สามารถใช้งานต่อไปได้)
- 2.) พนักงานใช้สายตาในการตรวจสอบการสึกหรอที่เกิดขึ้น ซึ่งเกณฑ์การหมดอายุของมีดตัดถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความสามารถของพนักงานแต่ละคน
- 3.) พนักงานใช้เล็บมือในการตรวจสอบความตัดของมีดตัด
- 4.) พนักงานตัดสินใจจากเสียงของกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไป
- 5.) เชซอละเริ่มพันกันเป็นสายยาวและยาวต่อการจัดการ
- 6.) พื้นผิวสุดท้ายของงานมีคุณภาพลดลง
- 7.) การใช้พลังงานในการตัดเพิ่มขึ้น โดยวัดจากมิตอวีทต่ออยู่กับเครื่องจักร
- 8.) การนับจำนวนชิ้นงาน โดยพนักงานจะทำการวัดจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ และทำการเปลี่ยนมีดตัดเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดไว้
- 9.) การนับเวลาที่ใช้ในการตัดทั้งหมด ซึ่งหลักการคล้ายกันกับการวัดจำนวนชิ้นงาน

2.1.6.4.1 สมการอายุใช้งานของมีดตัดของเทอร์เลอร์ (Taylor Tool Life Equation)

จากรูปที่ 2.27 ถ้านำค่าอายุการใช้งานของมีดตัดของเส้นโค้งการสึกหรอทั้ง 3 ค่ามาทำพล็อกグラฟ natural log-log ของความเร็วในการตัดกับอายุการใช้งานของมีดตัด จะได้ผลของความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงดังรูปที่ 2.28

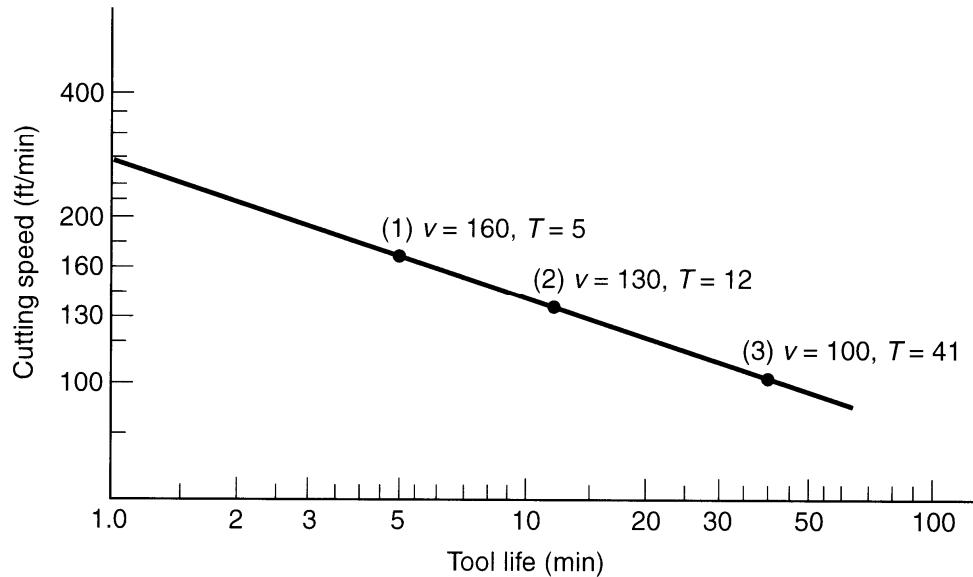

รูปที่ 2.28 : Natural log-log กราฟระหว่างความเร็วในการตัดกับอายุการใช้งานของมีดตัด^[6]

ความสัมพันธ์นี้ได้ถูกค้นพบโดย Frederick W. Taylor ในช่วงทศวรรษที่ 1900 โดยแสดงความสัมพันธ์นี้ออกมายในรูปแบบสมการ ซึ่งต่อมาก็เรียกว่าสมการอายุการใช้งานของเทอร์เลอร์ ดังสมการที่ 2-24

$$v \times T^n = C \quad (2-24)$$

โดยที่ v (Cutting Speed) = ความเร็วในการตัด (เมตร/นาที หรือ ฟุต/นาที)
 T (Tool life) = อายุการใช้งานของมีดตัด (นาที)
 n = ค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุของมีดตัด
 C = ค่าที่ขึ้นอยู่กับวัสดุของมีดตัด, วัสดุของชิ้นงานและเงื่อนไขของ การตัด

2.1.7 การประมวลผลสัญญาณเครื่องมือวัด (Signal Analysis)

ในปัจจุบันเทคนิคการวินิจฉัยสภาพและความเสี่ยงของเครื่องจักรต่างๆ ในขณะทำงาน โดยอาศัยข้อมูลการสั่นสะเทือน กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของ งานด้านนี้ หลักๆ ประกอบด้วยการเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่นซอฟต์แวร์ต่างๆ การเลือก เครื่องมือวัด และหัววัดให้ถูกต้อง การกำหนดจุดวัดที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติการ ทำงานให้กับเครื่องมือวัดหรือที่เรียกวันทัวไปว่าพารามิเตอร์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการ วางแผนและกำหนดอย่างเหมาะสม ก่อนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์

ได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ เองก็ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจและข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักร เช่นสภาพอากาศ ลด ประเภทของโหลดและอื่นๆ


2.1.7.1 เทคนิคการแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว

(Fast Fourier Transform, FFT Analyzer)^[17]


จากความก้าวหน้าทางเทคนิคในการประมวลผลสัญญาณ (signal processing) ทำ ให้ ปัจจุบันเราสามารถบันทึกสัญญาณได้ขณะตัดชิ้นงานบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี โดยนำความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับแกนอ้างอิงเทียบทางความถี่กับการวิเคราะห์แบบฟูริเยร์ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลายในการประมวลผลสัญญาณของเครื่องมือวัดทางความสัมสารที่อนสมัยใหม่นี้ คือเป็น เครื่องวิเคราะห์แบบการแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform, FFT Analyzer) ซึ่งมีการ พัฒนามาจากฐานของอนุกรมฟูริเยร์ (Fourier Series) ซึ่งจะได้กล่าวเน้นความหมายทาง ภาษาภาพของอนุกรมนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องต่อไป

ถ้าพิจารณาแกนอ้างอิงเทียบทางเวลาของสัญญาณชายน์ (Sine wave) เราอาจจะคุ้นเคย รูปลักษณ์ของมันได้อย่างดีดังในรูปที่ 2.29 (a) โดยจะเห็นได้ว่าสัญญาณนี้จะมีการเกิดซ้ำรูปแบบ เมื่อเวลาผ่านไป T ซึ่งเรียกว่าคาบของสัญญาณ ซึ่งสัมพันธ์กับความถี่ (การแกว่งขึ้นลงครบรอบ) ของคลื่นนี้คือ $f = 1/T$ คือจำนวนของคาบคลื่นใน 1 วินาที ซึ่งความถี่ f นี้สามารถถูกplotในกราฟ แกนอ้างอิงเทียบความถี่ดังในรูปที่ 2.29 (b) แต่ในความเป็นจริงสัญญาณที่วัดจริงนั้มักไม่ได้มี เพียงรูปคลื่นชายน์ความถี่เดียว แต่อาจเป็นรูปคลื่นเดาๆ ได้ เช่น สัญญาณรบกวนในรูปที่ 2.30

สัญญาณชายน์

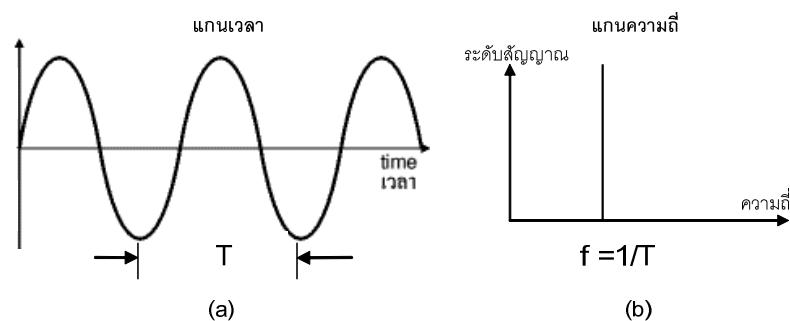


รูปที่ 2.29 : สัญญาณคลื่นชายน์แสดงเทียบในแกนเวลาและแกนความถี่ของสัญญาณเดียวกัน^[17]

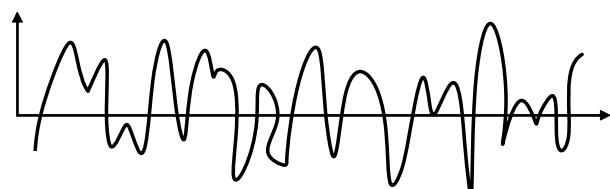

รูปที่ 2.30 : สัญญาณแบบแรมดอมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตามตัว^[17]

ดังนั้นเราจะหาวิธีการอย่างไรในการพิจารณาสัญญาณที่ซับซ้อน เช่นนี้ให้สามารถที่จะถูกอ่าน อธิบายด้วยคณิตศาสตร์ได้ แต่ปัจจุบันเครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณจะใช้วิธีการนำ สัญญาณที่วัด ได้มาคำนวณแบบบิจิตอลแล้วแสดงองค์ประกอบทางความถี่หรือスペกตรัมของสัญญาณของมา ซึ่งใช้หลักการการแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว(FFT) นั่นเอง ซึ่งอาศัยเพียงหน่วยประมวลผล CPU และหน่วยความจำ Memory ของคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเท่านั้น ซึ่ง FFT นี้เองที่ถูกใช้เป็น “ปรีซีม” เพื่อแยกองค์ประกอบทางความถี่ของสัญญาณของมา

การวิเคราะห์สัญญาณ เป็นสิ่งสำคัญในการประมวลผลของสัญญาณนั้น ซึ่งถ้าวิธี องค์ประกอบต่างๆของสัญญาณว่าส่วนไหนสำคัญ ส่วนไหนสามารถตัดทิ้งได้โดยไม่ก่อให้เกิด ความคลาดเคลื่อนมากนัก ก็สามารถที่จะประมวลผลสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแปลงสัญญาณจากโดเมนเวลา (Time Domain) ไปเป็นโดเมนความถี่ (Frequency Domain) ดังรูปที่ 2.31 และสมการที่ 2-25^[18] โดยที่ $f(t)$ คือสัญญาณใดๆ

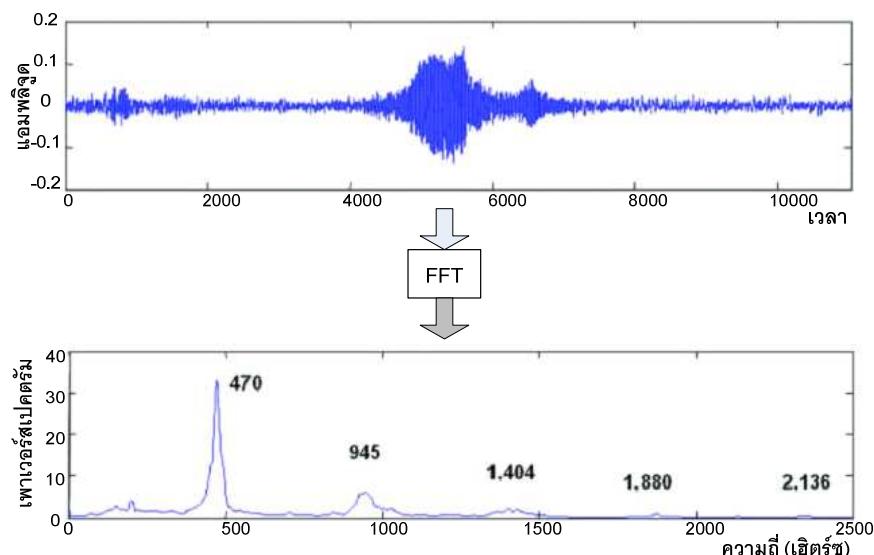

รูปที่ 2.31 : แสดงการแปลงสัญญาณจากโดเมนของเวลาไปยังโดเมนความถี่^[19]

$$F(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi f t} dt \quad (2-25)$$


ในการวิเคราะห์สัญญาณใดๆนั้น บางครั้งการพิจารณาที่โดเมนเวลาของสัญญาณอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ได้ การเปลี่ยนมุมมองของสัญญาณ สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น ซึ่งการแปลงฟูริเยร์ (Fourier Transform) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนมุมมองนี้ โดยการแปลงสัญญาณจากโดเมนเวลาไปเป็นโดเมนความถี่นั้น ใช้หลักการที่ว่าสัญญาณบางประเภทสามารถสังเคราะห์จากผลรวมของฟังก์ชันไซน์ (Sine Function) ที่ความถี่และขนาดต่างๆได้ เมื่อรู้เกี่ยวกับความถี่และขนาดของฟังก์ชันไซน์ที่เป็นองค์ประกอบของสัญญาณ หรือที่เรียกว่าスペกตรัมของความถี่ (Frequency Spectrum) ของ

สัญญาณนั้น โดยจะทำให้รู้ถึงการกระจายกำลังของสัญญาณในความถี่ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สัญญาณนั้นฯ เพราะจะทำให้รู้ว่ากำลังของสัญญาณนั้นอยู่ในย่านไหนของสเปกตรัมของความถี่ และส่วนไหนที่สำคัญหรือไม่สำคัญ

2.1.7.2 เทคนิคผลกระบวนการแปรปรวนของสัญญาณ^[19]


นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการวัด นั่นคือการแปรปรวนของสัญญาณที่วัดที่มีลักษณะไม่เป็นรายคาบ(Random noise) และสัญญาณที่มีขนาดแอมปลิจูดสูงช่วงสั้นฯ หรืออิมพัลส์ (impulse) ซึ่งการวินิจฉัยความถี่ของสัญญาณดังกล่าวด้วยเทคนิค FFT (Fast Fourier Transform) นั้นทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากรูปคลื่นสัญญาณประกอบการวินิจฉัยด้วย

ในการวัดสัญญาณสั่นสะเทือน เริ่มต้นตั้งแต่ analyzer สุ่มสัญญาณที่รับมาจากหัววัดสั่นสะเทือนจนถึงสิ้นสุดการสุ่ม โดยมีตัวอย่างของสัญญาณสั่นสะเทือนที่ถูกสุ่ม (samples) ตามที่กำหนด บางครั้งในช่วงระหว่างการบันทึกข้อมูล อาจเกิดการแปรปรวนของแรงสั่นสะเทือนภายนอกอย่างฉบับพลัน เช่นจากการผลิตของเครื่องจักรเอง การเปลี่ยนโหลดกระแทกหัน หรือจากส่วนต่างของเครื่องจักรเอง เช่นเกียร์หรือเบริ่ง ที่มีลักษณะการเกิดขึ้นและส่งแรงกระแทกออกมายในช่วงสั้น (impulse) หรือการเสียงดีสี (random noise) ในกรณีที่แรงกระแทกที่เกิดขึ้น มีขนาดความรุนแรงมากกว่าระดับสัญญาณโดยเฉลี่ยของสัญญาณ ผลจากการแปลง FFT จะเห็นแอมปลิจูดของความถี่หลายความถี่ที่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้างหรือที่เรียกว่า broad band frequency ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.32 เป็นสัญญาณสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรประเภท Agitator ที่จะมีแรงกระแทกช่วงสั้นฯจากการทำงานของเครื่องจักรเอง

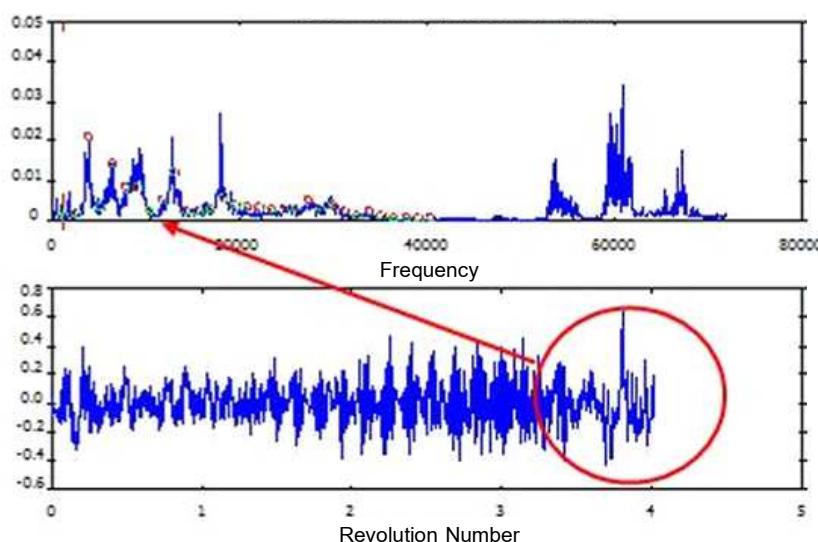

รูปที่ 2.32 : การเกิด random impact ใน waveform และผลการแปลงความถี่ในแบบความถี่^[19]

จากที่กล่าวข้างต้นถึงเทคนิคในการแยกหรือพิจารณาหาองค์ประกอบความถี่ต่างๆ จากสัญญาณ ลึ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางความถี่ที่พล็อตออกมายจากการแปลง fft ก็คือการแปลงความถี่ของสัญญาณที่วัด ในลักษณะไม่เป็นรายคาบ (random) หรือเกิดขึ้นช่วงสั้นๆ (impulse) เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ลองพิจารณาสัญญาณในรูปที่ 2.33 ประกอบทำให้ทราบว่าผลของสัญญาณต่างชนิดกันคือ impulse และ random noise ต่างกันให้ผลการแยกความถี่ในแบบความถี่ ในลักษณะ broad band frequency เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่ลักษณะของสัญญาณอินพุตบางครั้งเป็นลึ่งที่ยากที่จะตีความหมายของแบบความถี่ที่เห็น รวมถึงการเกิดขึ้นของสัญญาณดังกล่าว

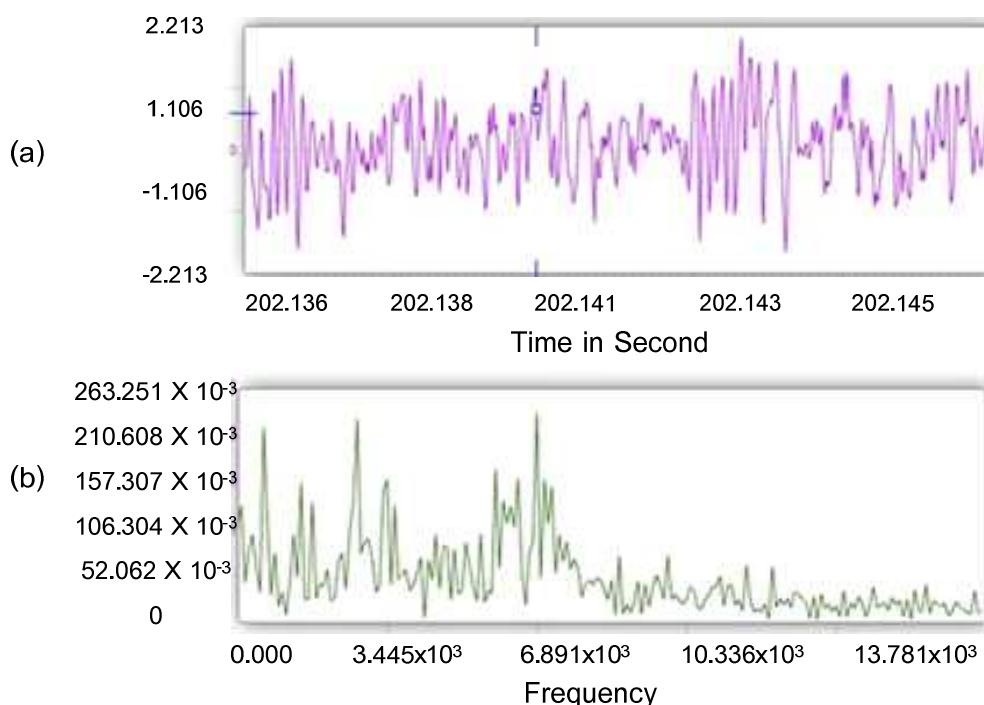

รูปที่ 2.33: การเกิด Impact แบบ random noise ใน waveform^[19]

(a) สัญญาณในโดเมนเวลา (b) สัญญาณในโดเมนความถี่

แฟคเตอร์หนึ่งที่นำมาใช้พิจารณาการแปลงความถี่ของสัญญาณสั้นสะเทือนคือ Crest Factor โดย crest factor คืออัตราส่วนของระดับสูงสุดของสัญญาณ (Peak) ต่อค่าเฉลี่ย (RMS) ของสัญญาณ จากรูปที่ 2.34 ค่า crest factor นี้ใช้บ่งบอกว่ามีขนาดของแรงกระแทก (impact) เกิดขึ้นในสัญญาณมากน้อยเพียงใด




รูปที่ 2.34: ภาพนิยามการหา Crest factor^[19]

ในกรณีที่ผลของการแยกความถี่ทำไม่ได้ชัดเจน อันเนื่องจากความผันผวนหรือแรงกระแทก (Impact) ที่เกิดขึ้นในสัญญาณที่วัด เราอาจต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นของความถี่นั้น การพิจารณาจากແບความถี่ที่มีความถี่ต่างๆ จำนวนมากประปนอยู่ในสัญญาณ ทำให้ยกที่จะวินิจฉัย การพิจารณาจาก crest factor ของ สัญญาณ นับเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและช่วยให้การวินิจฉัยสะทวายยิ่งขึ้น เนื่องจากสัญญาณที่ไม่เป็นรายคาบทั้งหลายเมื่อนำมาเทียบกับค่าเฉลี่ยจะแสดงบทบาทเด่นกว่าสัญญาณที่เป็นรายคาบที่ทำให้ค่าอัตราส่วนที่หางันนั้นมีค่าสูงขึ้น

2.1.8 การออกแบบการทดลอง

การนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวางแผนทดลองเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ของผลการทดลอง และให้การทดลองเกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล ยิ่งถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูลที่เรามีอยู่ และปัญหาที่สนใจนั้นเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการทดลอง(Experimental Error) วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองนั้นได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญ 2 ประการสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการทดลองก็คือการออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งศาสตร์ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก^{[20][21]} ดังนั้นจึงเกิดคำว่า “การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ (Statistical Design of Experiment)” หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถหาข้อมูลสรุปที่สมเหตุผลได้ โดยหลักการพื้นฐาน 3 ประการสำหรับการออกแบบการทดลองคือ เ雷พลิเคชัน (Replication) แรนดอมไเมชัน (Randomization) และ บล็อกกิ้ง (Blocking) ในที่นี้เราจะหนดให้ว่า

การออกแบบการทดลองเป็นการทดสอบเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง โดยทำการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนำเข้า (Input variables) ในระบบหรือกระบวนการที่สนใจศึกษา เพื่อที่จะทำให้สามารถสังเกตและวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ได้ (Outputs or responses) จากกระบวนการหรือระบบนั้น โดยตัวแปรนำเข้าจะถูกจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ควบคุมได้ เรียกว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable variables or factors) และกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมได้^[21] เรียกว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่รับกระบวนการ (Uncontrollable or noise variables or factors) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.35

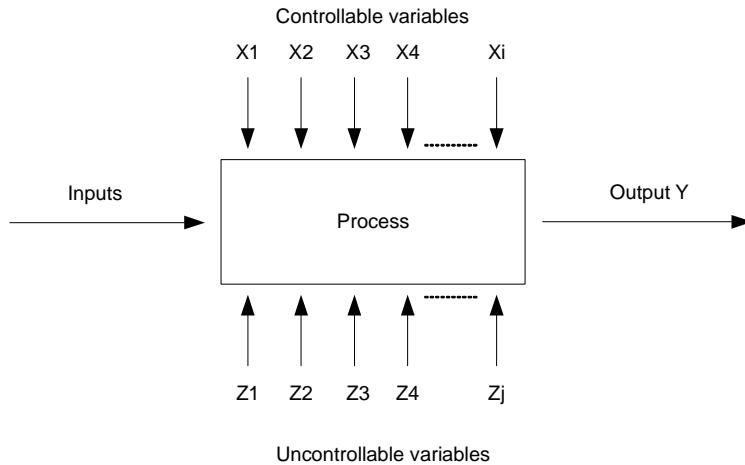

รูปที่ 2.35 : ระบบหรือกระบวนการการที่ใช้ในการทดลองโดยทั่วไป^[21]

การควบคุมตัวแปรที่ควบคุมได้และตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละระบบ ซึ่งโดยหลักแล้ว ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้หรือตัวแปรประกอบมักจะเกี่ยวข้องกับลิสต์คอมในธรรมชาติ เช่น ลม ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิภายนอก หรือส่วนของอุปกรณ์หรือระบบที่ยากแก่การควบคุม เนื่องจากการควบคุมต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะเมื่อชำรุดอาจส่งผลถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ส่วนตัวแปรที่ควบคุมได้ เช่น แหล่งที่มาของวัตถุดิบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต พนักงานที่ควบคุม อุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ดังนั้นในภาพรวมของการออกแบบการทดลอง จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบกระบวนการ ในด้านการทำหนdcค่าพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด ที่ใช้ในระบบหรือกระบวนการ^[14] ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการออกแบบการทดลองจึงเกี่ยวข้องกับ

- 1) หาตัวแปรที่มีผลมากที่สุดต่อผลตอบ Y
- 2) หาวิธีการตั้งค่าของ X ที่มีผลต่อค่าผลตอบ Y เพื่อทำให้ Y อยู่ที่ค่าที่ต้องการ
- 3) หาวิธีการตั้งค่าของ X ที่มีผลต่อค่าผลตอบ Y เพื่อทำให้ Y มีค่าน้อย
- 4) หาวิธีการตั้งค่าของ X ที่มีผลต่อค่าผลตอบ Y เพื่อทำให้ผลของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้มีค่าน้อยที่สุด

โดยส่วนใหญ่แล้วการทดลองส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายตัว และวัตถุประสงค์ของผู้ทำการทดลองก็คือ หาผลลัพธ์ของปัจจัยเหล่านี้กับผลตอบของระบบ เรียกว่าวางแผนและการดำเนินการทดลองว่า กลยุทธ์ของการทดลอง (Strategy of experimentation) ซึ่งมีหลายกลยุทธ์ที่ผู้ทดลองสามารถนำไปใช้ได้ เช่น แบบหนึ่งปัจจัยต่อครั้ง (One-factor-at-a-time) หรือการทดลองเชิงแฟกторิ얼 (Factorial design) เป็นต้น

2.1.8.1 แนวทางการดำเนินโครงการตามวิธีการออกแบบการทดลอง

การใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทดลองจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ล่วงหน้าว่าเราがらสังศึกษาอะไรอยู่ จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร และจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้นั้นอย่างไร ขั้นตอนในการดำเนินการอาจจะทำได้ดังต่อไปนี้^[20]

1. การทำความเข้าใจถึงปัญหา (Problem Recognition & Statement) บาง คนอาจคิดว่าขั้นตอนนี้ง่ายและตรงไปตรงมา แต่ในความเป็นจริงแล้วขั้นตอนนี้ไม่ได่ง่ายอย่างที่คิด ในขั้นตอนนี้เราจะต้องพยายามพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง และบ่อยครั้งที่เราจะต้องหาข้อมูลอินพุตจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิศวกรรมแผนกประกันคุณภาพ แผนกผลิต แผนกการตลาด ผู้บริหาร ลูกค้าและแผนกบุคคล ถ้อยแต่งของปัญหาที่มีความซับซ้อนจะมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และคำตอบสุดท้ายของปัญหานั้นๆ ด้วยเหตุนี้ของการออกแบบการทดลองทุกครั้งควรจะมีการทำางเป็นทีม

2. การเลือกตัวแปรผลตอบ (Choice of Response) ในการเลือกตัวแปรผลตอบ ผู้ทดสอบควรจะแน่ใจว่า ตัวแปรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังศึกษาอยู่ บ่อยครั้งที่ค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (หรือทั้งคู่) ขอบกระบวนการจะเป็นตัวแปรผลตอบ เป็นไปได้ว่าในการทดลองหนึ่งอาจจะมีผลตอบหลายตัวและมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องกำหนดให้ได้ว่า อะไรคือตัวแปรผลตอบ และจะวัดตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างไร ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทดลองจริง

3. การเลือกการออกแบบการทดลอง (Choice of Experimental Design) ถ้ากิจกรรมการวางแผนก่อนการทดลองทำได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายมาก การเลือกการออกแบบเกี่ยวข้องกับการพิจารณาขนาดของตัวอย่าง (จำนวนเรเพลิกेट) การเลือกลำดับที่เหมาะสมของการทดลองที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล และการตัดสินใจว่า ควรจะใช้วิธีบล็อกหรือใช้การวนคอมไมเซ็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ ในการเลือกการออกแบบ เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองอยู่ตลอดเวลา ในการทดลองทางวิศวกรรมส่วนมาก เราจะทราบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า ปัจจัยบางตัวจะมีผลต่อผลตอบที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราจะหาว่าปัจจัยตัวใดที่ทำให้เกิดความแตกต่าง และประมาณขนาดของความแตกต่างที่เกิดขึ้น

4. การทำการทดลอง (Performing the Experiment) เมื่อทำการทดลองเราจะต้องติดตามดูกระบวนการทำงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตาม

แผน ถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทดลองในขั้นตอนนี้ จะทำให้การทดลองที่ทำนั้นใช่ไม่ได้ ดังนั้นควรวางแผนในตอนแรกจะมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น

5. การเลือกปัจจัย ระดับ และขอบเขต (Choice of Factors and Levels) ผู้ทดลองต้องเลือกปัจจัยที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง กำหนดขอบเขตที่ปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง และกำหนดระดับ (Level) ที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ณ จุดที่กำหนดให้อย่างไร และจะวัดผลตอบได้อย่างไร ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ผู้ทดลองจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอย่างมากซึ่งความรู้นี้อาจจะได้มาจากการประสบการณ์และความรู้จากทางทฤษฎี มีความจำเป็นที่เราจะต้องตรวจสอบดูว่า ปัจจัยที่กำหนดขึ้นมาทั้งหมดนี้มีความสำคัญหรือไม่ และเมื่อวัตถุประสงค์ของการทดลองคือการกรองปัจจัย (Screening) เราควรจะกำหนดให้ระดับต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองมีจำนวนน้อยๆ การเลือกขอบเขตของการทดลองก็มีความสำคัญเช่นกัน ในทำการทดลองเพื่อกรองปัจจัยเราควรจะเลือกขอบเขตให้มีความกว้างมากๆ ถึงว่าขอบเขตที่ปัจจัยแต่ละตัวจะเปลี่ยนแปลงได้ความมีค่ากว้างๆ และเมื่อเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าตัวแปรใดมีความสำคัญและระดับใดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราอาจจะลดขอบเขตลงมาให้แคบลงได้

6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Analysis) เราควรจะนำเอาวิธีการทางสถิตามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อว่าผลลัพธ์และข้อสรุปที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง ถ้าการทดลองได้ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี และถ้าเราทำการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ วิธีการทางสถิติที่จะนำมาใช้นั้นจะเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ข้อได้เปรียบของวิธีการทางสถิติคือ ทำให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีเครื่องมือช่วยที่มีประสิทธิภาพ และถ้าเราเนาเอาวิธีการทางสถิตามาผูกกับความรู้ทางวิศวกรรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฯ และสามารถดำเนินการจะทำให้ข้อสรุปที่ได้岀มาแน่นอนมีเหตุผลสนับสนุนและมีความน่าเชื่อถือ

7. การสรุปและการทดสอบเพื่อยืนยันผล (Conclusion and Confirmation Tasting) เมื่อเราได้วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ทดลองจะต้องหาข้อสรุปในทางปฏิบัติและแนะนำแนวทางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้เราจะนำเอาวิธีการทางกราฟเข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำเสนอผลงานนี้ให้ผู้อื่นฟัง นอกจากนี้แล้วการทำการทดลองเพื่อยืนยันผล (Confirmation Testing) ควรจะทำขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปที่เกิดขึ้นอีกด้วย

2.1.8.2 การรู้จำรูปแบบทางสถิติ (Pattern Recognition)

การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจำแนกกลุ่ม การจัดกลุ่ม การรู้จำ (Classification, Clustering, Recognition) ศึกษาถึงความแนวคิดต่างๆ ให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยใช้เหตุผลหรือคณิตศาสตร์เพื่อหารูปแบบ (Pattern) ซึ่งอาจได้แก่เซตของ การวัด, ข้อสังเกต, หรือคำอธิบายของวัตถุใดๆ โดยจะใช้ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม, ทฤษฎีวิภาคนัย (Fuzzy Theory) มาช่วยในการวิเคราะห์ เป็นวิทยาการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกสาขา และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับงานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการสร้างความฉลาดให้คอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นได้อีกมาก

2.1.8.2.1 รูปแบบการรู้จำ

- การรู้จำรูปแบบทางสถิติ (Statistic Pattern Recognition) หรือ ทฤษฎีการตัดสิน (Decision Theory) โดยจะใช้พื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์
- การรู้จำรูปแบบสังเคราะห์ (Syntactic Pattern Recognition) หรือ Structural Pattern Recognition (Linguistic Method) โดยจะใช้ข้อกอริทึมอื่นๆ มาวิเคราะห์

2.1.8.2.2 ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการการรู้จำ

- การเก็บข้อมูล (Data Collection) ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์สำหรับแต่ละงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และขอบเขตของงานที่ต้องการ
- การปรามมาลข้อมูลเบื้องต้น (Data Pre-Processing)
 - การสร้างและสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) เป็นการนำข้อมูลดิบที่ได้มารูปแบบ ให้อยู่ในค่าหรือลักษณะที่เหมาะสม โดยลักษณะหรือคุณลักษณะนั้นจะเป็นเอก特อร์ของคุณลักษณะของวัตถุ
 - สามารถปรับเปลี่ยนหรือคำนวณได้
 - สามารถนำไปจำแนกประเภทได้ดี
 - ยังคงมีคุณค่าของข้อมูลเดิมอยู่
 - การตัดส่วนที่เป็นค่าผิดพลาด (Outlier Removal)
 - สร้างระยะจุดเปลี่ยน (Threshold Distance) สำหรับข้อมูลที่เป็นค่าผิดพลาด
 - เลือกข้อมูลที่ไม่เกินสองหรือสามเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 - การจัดการข้อมูลที่ขาดหาย (Missing Data)

สำหรับข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ครบ อันจะทำให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลใดนั้นได้ วิธีจัดการข้อมูลที่ขาดหายขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลชุดนั้นต่อผลการจำแนกตัวอย่างวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น

- การคัดเลือกลักษณะเด่น (Feature Selection)

เป็นส่วนการทำงานที่เลือกลักษณะเด่นที่ได้จากการสร้างและสกัดลักษณะเด่น เพื่อหาลักษณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการหาจำนวนลักษณะที่น้อยที่สุดเพื่อให้ความซับซ้อนของการคำนวณน้อย แต่ให้ผลการจำแนกประเภทข้อมูลได้ผลดีที่สุด โดยวิธีที่เลือกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลของค่า

- ค่าระยะห่าง (Distance) ของข้อมูลระหว่างสองคลาส


การเลือกคุณสมบัติ โดยใช้ค่าระยะห่างระหว่างสองคลาสนั้น การหาค่าระยะห่างสามารถหาได้หลายวิธี และวิธีที่งานวิจัยนี้เลือกมาใช้คือการหาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ทำเป็นค่ามาตรฐานแล้วจะได้ค่าคุณลักษณะของทั้งสองคลาสอยู่บนฐานของข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งจะเรียกว่า ค่าระยะห่างสัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ย โดยมีวิธีการดังนี้

- a. จากข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐาน
- b. นำค่าของแต่ละคุณลักษณะมาหาค่าความแตกต่าง
- c. นำค่าแตกต่างที่ได้นำมาเทียบ (หาร) กับค่าของคลาสที่เป็น “Non-Fault”
- d. เลือกคุณลักษณะที่มีค่าเริ่มจากค่าน้อยที่สุด เพื่อหาจำนวนคุณลักษณะที่เหมาะสม

3. การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) แต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ขั้นอยู่กับงานที่นำไปประยุกต์ใช้ ว่ากิจกรรมใด จะเหมาะสม และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับการ Train model ขั้นนี้จะเป็นการนำ feature ของ training data ต่างๆที่ได้จากขั้นแรกมาสร้างเป็น model ไว้สำหรับเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงส่วนการ recognize จะเป็นการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ model ที่มีอยู่ แต่ขั้นตอนปลิกปอยจะแตกต่างกันไปสำหรับ recognizer แต่ละตัว

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Somkiat Tangjitsitcharoen^[4] ได้กล่าวถึงการตรวจสุ่มและระบบสถานะการตัดในงานกลึง เพื่อความเชื่อมั่นในเครื่องจักรอัจฉริยะ มีการพัฒนาวิธีการวัดแรงตัดพลวัตรและการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform) เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัม (Power Spectrum Density, PSD) โดยแสดงอิทธิพลของเงื่อนไขการตัดต่างๆ ที่มีผลต่ออุปรวงของเศษโลหะดังรูปที่ 2.36

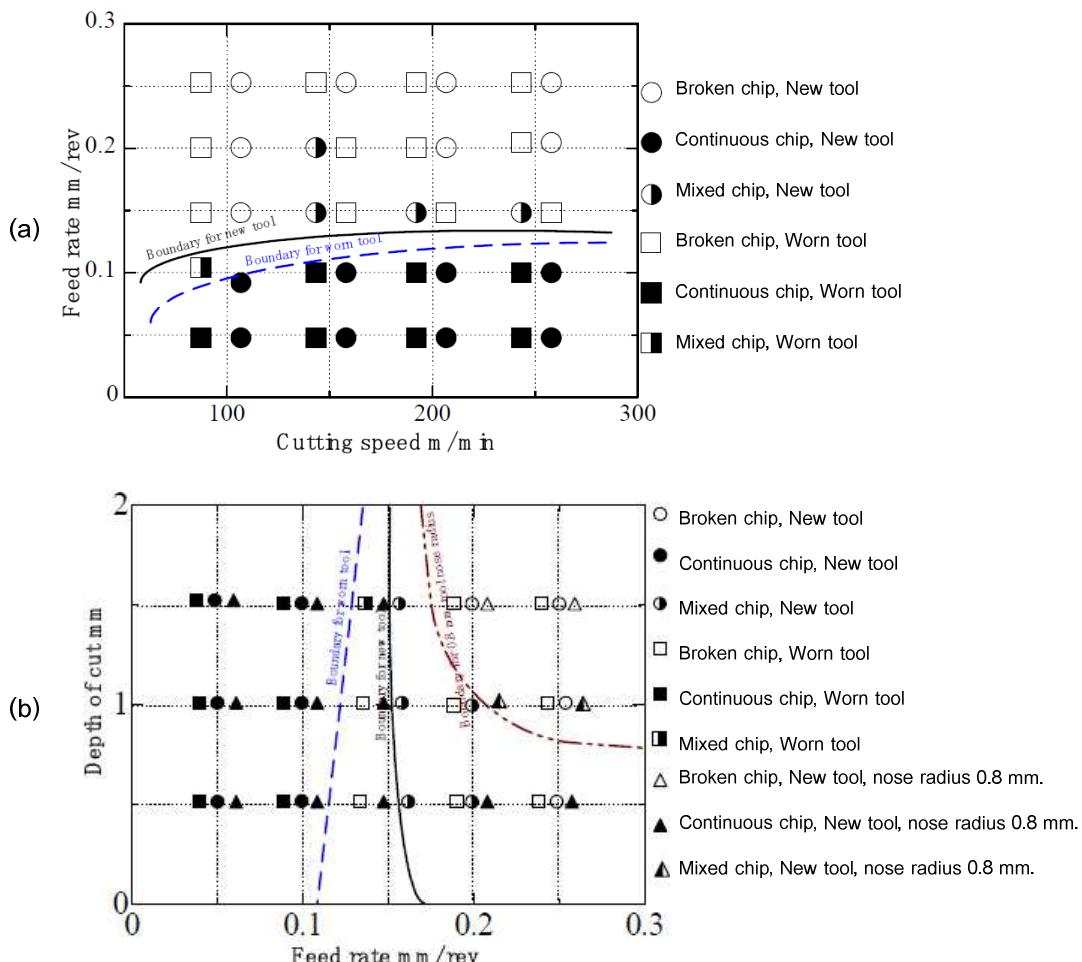

รูปที่ 2.36 : แสดงอิทธิพลของเงื่อนไขการตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ

(a) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราป้อนตัดและความลึกตัด

(b) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบตัดและอัตราป้อนตัด


จากผลการทดลองพบว่าแรงป้อนตัดพลวัตรและความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมของแรงป้อนตัดพลวัตรสามารถตรวจจับการเกิดเศษโลหะแบบแตกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยการอ้างถึงอัตราส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมของแรงป้อนตัดพลวัตรในช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะต่อช่วงความถี่ทั้งหมด

Somkiat Tangjitsitcharoen, Moriwaki T^[22] ได้พัฒนาวิธีการตรวจจับสถานะการตัดโดยการใช้เทคนิคการรู้จำ สำหรับกระบวนการกรากลึงด้วยเครื่องชีเอ็นซีด้วยข้อมูลเวลาการตัดน้อยๆ ของแรงตัดพลวัตร เพื่อจำแนกสถานะการตัดออกเป็น เศษโลหะแตกหัก, เศษโลหะแบบต่อเนื่อง และการเกิดชัดเตอร์ ซึ่งในวิธีการจะใช้ตัวแปร 3 ตัวที่คำนวณได้จากค่าอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของแรงตัดพลวัตรทั้ง 3 แรง (แรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี) ที่ถูกวัดระหว่างการตัดด้วยไอนามิเตอร์ และหาค่าที่เหมาะสมโดยกำหนดได้จากพื้นที่อ้างอิงที่ได้จากการทดลองเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกสถานะการตัด เช่นเศษโลหะแบบต่อเนื่อง, เศษโลหะแบบแตกหัก และแซตเตอร์ ซึ่งจากการทดลองจะพบว่าในขณะเกิดเศษโลหะเป็นแบบแตกหักเอมเพลจูด ของแรงตัดพลวัตรทั้งสามจะมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแรงป้อนตัดพลวัตร และเมื่อเกิดแซตเตอร์ขึ้น แรงตัดหลักพลวัตรจะให้เอมเพลจูดขนาดใหญ่สุดในระหว่างแรงตัดพลวัตรทั้งสาม โดยประยุกต์ที่ได้จากการพัฒนาระบบการตรวจติดตามและบ่งชี้สถานะการตัดในกระบวนการกรากลึง ก็คือ สถานะการตัดสามารถถูกบ่งชี้ได้่ายในระหว่างกระบวนการกรากลึงจริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไข การตัดที่เปลี่ยนแปลงไป

Somkiat Tangjitsitcharoen^[23] ได้พัฒนาระบบการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะเชิงปัญญาขึ้นเพื่อประกันความเชื่อมั่นของระบบปฏิบัติการตัดอัตโนมัติให้สูงขึ้นซึ่งการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะมีความสำคัญต่อระบบปฏิบัติการตัดอัตโนมัติอย่างมากในระหว่างกระบวนการตัดจริงโดยใช้ชิ้นงานเหล็กกล้า (JIS: S45C) เนื่องจากการตัด และไอนามิเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นและติดตั้งในเครื่องกลึงชีเอ็นซี สำหรับใช้วัดแรงตัดในขณะที่ทำการกรากลึงชิ้นงานโดยสัญญาณแรงป้อนตัดพลวัตรที่วัดได้จากไอนามิเตอร์จะถูกขยายและผ่านเครื่องกรองความถี่ต่ำผ่านที่ 500 เฮิรตซ์ ก่อนที่จะถูกนำมาแปลงเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขและทำการแปลงอนุกรมฟูเรียร์(FFT transform)ในเครื่องคอมพิวเตอร์


Moriwaki T., Shibasaki T. and Somkiat T.^[24] ได้พัฒนาระบบการตรวจติดตามและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการกรากลึง โดยพัฒนาอัลกอริทึมให้สามารถตรวจจับการแตกหักเศษโลหะและการสึกหรอของมีดตัดในกระบวนการการตัดสำหรับเครื่องกลึงชีเอ็นซีดังรูปที่ 2.37 โดยนำฟังก์ชันเอกโนเมนเนชีಯลแบบเสื่อมถอยมาใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานการตัดเฉพาะและอัตราการป้อนตัด ซึ่งค่าดัชนี a ในฟังก์ชันถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดขนาดของการสึกหรอของมีดตัด ทฤษฎีได้ถูกเสนอให้แทรกคำสั่งเพิ่มตัดในกระบวนการการตัดจริงเมื่อต้องการตรวจสوبหาขนาดของการสึกหรอของมีดตัด โดยในคำสั่งเพิ่มตัดจะเปลี่ยนอัตราการป้อน

ตัดปัจจุบันในกระบวนการตัดปกติให้เป็นอัตราการป้อนตัดในขั้นขึ้นหรือขั้นลงที่อัตราการป้อนตัดต่ำๆอย่างตั้งใจเพื่อวัดแรงตัดโดยไดนาโมมิเตอร์ได้ถูกติดตั้งในเครื่องกลึงซีเอ็นซีและระบุอัตราการเพิ่มขึ้นของความต้านทานการตัดเฉพาะ จากผลการทดลองของการประมาณขนาดของการสึกหรอของมีดตัดในระหว่างกระบวนการตัดจริงได้พิสูจน์ว่า ดัชนี a จากสมการ $V_b = \frac{\ln a - \ln 1.06}{1.81}$ เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการประมาณขนาดของการสึกหรอของมีดตัดถึงแม้ว่าเงื่อนไขการตัดจะแตกต่างกัน

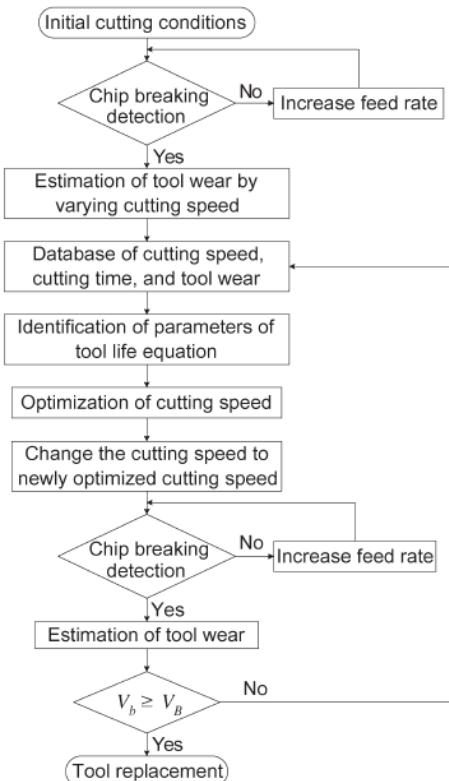

รูปที่ 2.37 : แสดงขั้นตอนการทำงานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วตัดโดยการตรวจติดตามความสึกหรอบนผิวหนบและการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะ

Chungchoo และ Saini^[25] ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของการพยากรณ์ความสึกหรอของเครื่องมือและเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเครื่องมือโดยไม่จำเป็นปัจจัยครั้ง จึงได้เสนอพารามิเตอร์ใหม่สองตัว คือ พลังงานทั้งหมดและเอนโทรปีทั้งหมดของสัญญาณแรงสำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องมือจาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานของสัญญาณแรงสามารถใช้ในการตรวจสอบความนำเข้าของเครื่องมือ โดยการตรวจติดตามความสึกหรอ บริเวณผิวหนบและบริเวณผิวน้ำในช่วงเงื่อนไขการตัดที่กว้าง อย่างไรก็ตามเอนโทรปีทั้งหมดของแรงไม่ได้มีความไวต่ออัตราการป้อน, มุมคาย และการสึกหรอ การทดลองยังบอกอีกว่าการสึกหรอบนผิวหน้าทำให้มุมคายกว้างมากขึ้นส่งผลให้พลังงานทั้งหมดลดลง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอิทธิพลการสึกหรอบนผิวหน้าด้วยค่าเฉลี่ยรากกำลังสองของสัญญาณอะคูสติกตามรูปที่ 2.38

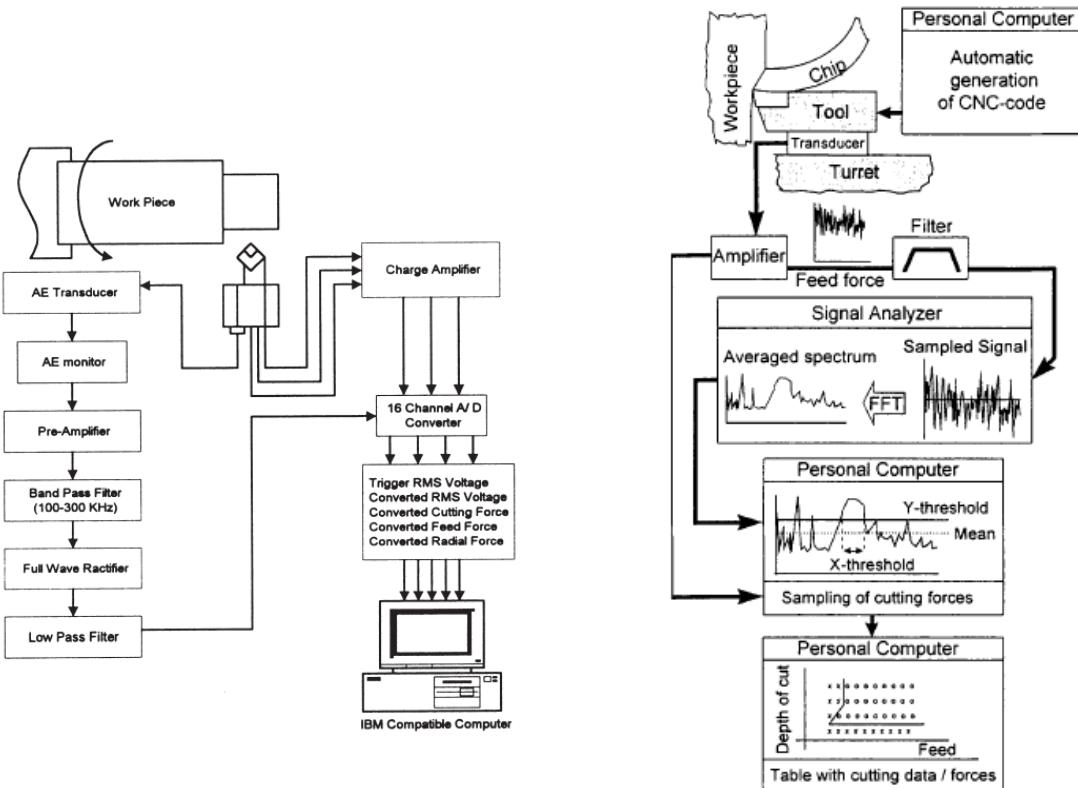

รูปที่ 2.38 : แสดงแผนภาพระบบตรวจจับ

รูปที่ 2.39 : แสดงการติดตั้งการทดลอง
การแทกหักเศษโลหะอัตโนมัติ

Andreasen และ Chiffre [26] ได้พัฒนาระบบขัตโนมัติสำหรับการตรวจจับการแทกหักของเศษโลหะในกระบวนการกลึงเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถี่ของแรงผลวัตราชี้ระบบที่พัฒนาขึ้นให้ผลการทดลองดีมากทั้งในชิ้นงานเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม โดยสามารถตรวจจับเศษโลหะที่ไม่ได้รับการยอมรับได้มากถึง 98% ซึ่งอัลกอริทึมที่ได้จากการทดลองมีขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 2.39

Fang และ Fei [27] ได้เสนอทฤษฎีสำหรับนำwaysการแทกหักของเศษโลหะและขนาดรูปร่างของเศษโลหะที่เกิดขึ้นเพื่อใช้วางแผนกระบวนการตัด โดยเสนอวิธีพยากรณ์การแทกหักของเศษโลหะโดยใช้ขนาดของเศษโลหะ เนื่องจากการพัฒนาเป็นสมการเชิงตัวเลขนั้นทำได้ยากมาก เพราะมีปัจัยหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น วัสดุของชิ้นงาน, รูปทรงเลขาคณิตของมีดตัด, ตัวหักเศษ และเงื่อนไขการตัด งานวิจัยนี้ได้เสนอโมเดลการจำแนกขนาด, ลักษณะ และจำนวนของการแทกหักเศษโลหะโดยเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลและนำมาพยากรณ์ด้วยโมเดลพื้นที่ เมื่อต้องใช้งานจริง เพื่อควบคุมการเกิดเศษตัดที่ดีขึ้น

Kim and Kweun [28] งานวิจัยนี้กล่าวว่าความนำเรือถือได้ของกระบวนการการกลึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ในกรณีของกระบวนการการกลึงในส่วนของเศษตัดม้วนยางนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญหลักในกระบวนการผลิต ความนำเรือถือได้นี้แสดงถึงการควบคุมเศษตัดนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญ การควบคุมเศษหักในกระบวนการการกลึงนี้ยากในกรณี Mild Steel เพราะเศษตัดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาของอุปกรณ์หักเศษตัดสำหรับ Mild Steel จึงเป็นหัวข้อสำคัญในกระบวนการการกลึง งานวิจัยนี้แสดงถึงรูปแบบของกระบวนการให้ของเศษตัดด้วยการใช้เม็ดเม็ดแบบมุ่มแตกต่างกันและนำไปสู่ตัวแปรลักษณะสำคัญในการควบคุมเศษตัดนี้ งานวิจัยนี้ได้มุ่งถึงการออกแบบอุปกรณ์หักเศษตัด Chip Breaker และทดลองกระบวนการกลึงเหล็ก Mild steel ด้วยการใช้อุปกรณ์หักเศษตัดนี้ สำหรับ Mild Steel คำนึงถึง ความเร็วในการตัด ความลึกตัด และอัตราการป้อน ถูกนำมาวิเคราะห์จากผลการทดลอง

Longbottom และ Lanham [29] ได้ทำการศึกษาวิธีวัดอุณหภูมิขณะตัดชิ้นงาน สามารถจำแนกวิธีการวัดอุณหภูมิได้ 2 แบบ คือ conduction methods และ radiation methods โดยจากการทบทวนพบว่า อินฟราเรด ไฟโรมิเตอร์ หรือ เทอร์มอมิเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยมากกว่าวิธีอื่นๆ โดยนำมาวัดรังสีความร้อนผ่านจุดตัดชิ้นงานโดยตรง หรือผ่านสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก โดยประโยชน์ของอินฟราเรดเซนเซอร์ คือไม่ต้องสัมผัสรังสีชิ้นงาน ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งในที่แคบและชัน แต่อาจมีปัญหาจากการปล่อยของเศษโลหะและการใช้สารหล่อเย็น หากเกิดปัญหานี้แนะนำให้ใช้ 2 color pyrometer

สมชาติ [5] สืบหาเงื่อนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมของเหล็กกล้าคาร์บอน S45C กับมีดตัดカラ์ไบเดอร์เคลือบผิวภายใน เติ่งเงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกันโดยศึกษาความสัมพันธ์ของเงื่อนไขการตัดที่มีผลต่ออัตราการลึกของมีดตัด ความเรียบผิวของชิ้นงาน แรงตัด และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงค่าตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัด ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง แรงตัดและอุณหภูมิในการตัด ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจติดตามในกระบวนการการตัดโดยไดนาโมมิเตอร์ และ Pyrometer ซึ่งติดตั้งบนเครื่องซีเอ็นซีเพื่อใช้วัดแรงและอุณหภูมิในขณะตัด

พรชัย, วรคอม และ เทอดศักดิ์ [30] ได้ศึกษาเบื้องต้นถึงการจำลองการตรวจสอบสภาพของมีดด้วยสัญญาณการสั่นสะเทือน เพื่อใช้เป็นวิธีท่านายสภาวะของมีดกลึงและความเสียหายที่เกิดขึ้นที่มีดกลึง อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย เครื่องกลึง หัวดัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร็ว รอบ ชุดขยายสัญญาณ ชุดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม LabVIEW วัสดุที่ใช้ในการศึกษา นี้เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน ST-37 และมีดกลึงจะใช้เป็นมีดเล็บทำจากหังสแตนカラ์ไบเดอร์ สัญญาณ

การสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลาที่บันทึกขณะเครื่องกลึงทำงานจะถูกวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และพลังงานของสัญญาณสามารถใช้ทำนายสภาวะของมีดตัดได้ดีกว่าค่าความเบี่ยง ค่าความกว้าง และ Crest factor นอกจากนี้การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนความถี่สามารถใช้ทำนายสภาวะของมีดกลึงได้ด้วย

จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยในกระบวนการกรหลังส่วนใหญ่ จะเน้นการศึกษาสถานะการสึกหรอของมีดตัดและความเรียบผิวของชิ้นงานสำเร็จ โดยการสืบหาความสัมพันธ์ของเงื่อนไขการตัด (ซึ่งการตรวจติดตามความสัมพันธ์ข้างต้นได้นำเซนเซอร์เข้ามาช่วยในการตรวจรับ เช่น เซนเซอร์เสียง, เซนเซอร์อัคคูสติก อิมัลชัน, เซนเซอร์แรงตัด เป็นต้น) ซึ่งเป็นเพียงการตรวจติดตามหลังกระบวนการตัด (post process) ซึ่งหากเกิดความเสียหายขณะทำการตัดจะไม่สามารถทราบได้ โดยนักวิจัยหลายท่านได้นำเสนอพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ได้จากแต่ละเซนเซอร์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการใช้เซนเซอร์เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำไม่มาก หากมีการรวมความสามารถที่แตกต่างกันของเซนเซอร์แต่ละชนิดจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพของกระบวนการตัดที่สูง การตรวจติดตามภายในกระบวนการตัด (In-Process) มีความสามารถที่สูงยิ่ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ การตัดได้อย่างทันถ่วงที เช่น แบบต่อเนื่องพัฒนาและมีดตัดสองผลให้ชิ้นงานและมีดตัดได้รับความเสียหาย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์มากกว่า 1 ชนิดคือ เซนเซอร์วัดแรงตัด และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการรวมเอาพารามิเตอร์ทางด้านแรงตัด 3 แกนมาใช้ร่วมกับพารามิเตอร์อุณหภูมิการตัด เพื่อควบคุมงานทางด้านกระบวนการกรหลังให้มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ในงานการควบคุมเศษตัดก็ยังมีเพียงการพยายามพัฒนาอุปกรณ์หักเศษซึ่งยังคงใช้ได้ไม่ดีนัก สำหรับวัสดุชิ้นงานบางประเภท เช่น Mild Steel

เนื่องจากการศึกษาการตรวจติดตามการหักของเศษโลหะที่ผ่านมานั้น สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในโดเมนของเวลา และโดเมนความถี่ แต่ข้อเสียของการวิเคราะห์ในโดเมนของเวลานั้น หากเกิดแซตเตอร์ขึ้นจะไม่สามารถติดตามการแตกหักของเศษโลหะได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้วิเคราะห์ในโดเมนความถี่ โดยการใช้ค่าอัตราส่วนเพาเวอร์สเปคลัมของสัญญาณแรงตัด พร้อมทั้งนำพารามิเตอร์ด้านความร้อนของสัญญาณอุณหภูมิตัด มาช่วยวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการตัดเมื่อกระบวนการตัดเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง(Continuous chip) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการตรวจติดตามสถานการณ์ตัดชิ้นงาน ในกระบวนการจับการแตกหักของเศษโลหะ การใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัดช่วยเสริมการวิเคราะห์ด้วยสัญญาณแรงตัดความได้เป็นอย่างดี เนื่องจากขณะทำการตัดชิ้นงาน เมื่อเกิดการเสียรูปแบบพลาสติกของเศษโลหะจะเกิดการถ่ายเท

ความร้อนที่เกิดออกไปกับเศษโลหะมากกว่า 80% นั้น แสดงให้เห็นว่าหากเศษโลหะเกิดการแตกหักและหลุดออกไปก็จะสามารถถ่ายเทความร้อนออกไปด้วย ทำให้ทราบวุ่ปแบบของเศษโลหะที่เกิดขึ้น

การตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะที่เกิดขึ้น ส่วนมากจะเป็นการวิเคราะห์ในเดเมนความถี่ซึ่งการใช้ค่าเพาเวอร์สเปกตรัมของสัญญาณแรงตัวสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสัญญาณอุณหภูมนั้นยังไม่มีการนำมารวิเคราะห์เพื่อตรวจจับเศษโลหะ เป็นเพียงการนำเสนอด้วยการและบิวเอนในการวัดความร้อนขณะทำการตัดกลึงชิ้นงาน นอกจากนี้มีการวิเคราะห์วุ่ปแบบของคลื่นสัญญาณความร้อนบนเดเมนเวลาเท่านั้น ในงานวิจัยนี้จึงเป็นครั้งแรกที่จะมีการนำสัญญาณอุณหภูมิตัดมาวิเคราะห์วุ่ปแบบการแตกหักของเศษโลหะโดยอาศัยความแปรปรวนของอุณหภูมิน์ในเดเมนเวลา

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา วิธีการรวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ถูกนำเสนอ จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาในงานวิจัยนี้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 เซนเซอร์ กับการแตกหักของเศษโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการกรลึง

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การออกแบบการทดลอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือการพัฒนาระบบตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะโดยใช้สัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิ เพื่อบ่งชี้รูปแบบของเศษโลหะขณะตัด ดังนั้นในการทดลองจะต้องทำการแปรผันปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิดสถานะของกราฟลีนที่แตกต่างกันและนำมาใช้ในการจำแนกรูปการเกิดเศษโลหะขณะทำการกราฟลีนชิ้นงาน

3.1.1 การกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ในกระบวนการกราฟลีนนั้นมีเงื่อนไขของการตัดที่ส่งผลต่อรูปแบบของเศษโลหะที่เกิดขึ้น คือความเร็วตัด, ความลึกในการตัด และอัตราการป้อนตัด จากการออกแบบเงื่อนไขการตัดได้แบ่งปัจจัยการตัดออกเป็น 2 แบบ คือเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) และ เศษโลหะแบบแตกหัก (Broken Chip)

1.) ความเร็วตัด

- 150, 250, 350 เมตร/นาที

2.) อัตราป้อนตัด

- 0.10, 0.125, 0.15, 0.175, 0.20 มิลลิเมตร/รอบ

3.) ความลึกตัด

- 0.50, 0.75, 1.00 มิลลิเมตร

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1.) วัสดุชิ้นงานในการกราฟลีนเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.1 : เหล็กที่ใช้ในการทดลอง

2). เม็ดมีดตัด (Insert) ที่ใช้เป็นแบบคาร์บีเด็คลีอปพิว ยี่ห้อ KENNAMETAL เบอร์

DNMG441FNKC9110 เป็นเม็ดกลึงสำหรับกลึงละเอียด



รูปที่ 3.2 : เม็ดมีดตัดที่ใช้ในการทดลอง

3). ด้ามมีดตัด (Tool Holder) ยี่ห้อ KENNAMETAL เบอร์ PDJNR2525M15



รูปที่ 3.3 : ด้ามมีดที่ใช้ในการทดลอง

4). เครื่องกลึงซีเอ็นซี 4 แกน ยี่ห้อ Mazak รุ่น NEXUS 200MY/MSY



รูปที่ 3.4 : เครื่องกลึงซีเอ็นซี 4 แกน

5). เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะขนาดเล็ก

- เซนเซอร์วัดแรงตัวดัดพลวัต (3-Component Dynamometer) ยี่ห้อ KISTLER รุ่น 9720



รูปที่ 3.5 : เซนเซอร์วัดแรงตัวดัดพลวัต

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Pyrometer) ยี่ห้อ RAYTEK รุ่น RAYFA2BCF13



รูปที่ 3.6 : เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

6). ชาร์จแอมปลิไฟเออร์ (Charge Amplifier) ของ Kister สำหรับขยายสัญญาณแรงตัวดัดและ ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ยี่ห้อ YOKOGAWA สำหรับแสดงสัญญาณแรงตัวดัด



(a)



(b)

รูปที่ 3.7 : (a) ชาร์จแอมปลิไฟเออร์ และ (b) ออสซิลโลสโคป

- 7). ไฟฉายของ Mag-Lite (Mag-Lite Flashlight) สำหรับปรับตั้งระยะไฟกัสของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เนื่องจากจุดไฟกัสมีขนาดเพียง 3 มิลลิเมตร จึงต้องใช้ไฟฉายช่วยในการซีเปลี่ยนจุดไฟกัส



รูปที่ 3.8 : ไฟฉาย สำหรับปรับตั้งระยะไฟกัส

- 8). ดิจิตอล ไมโครสโคป (Digital Microscope) ยี่ห้อ KEYENCE รุ่น VHX-600



รูปที่ 3.9 : เครื่องไมโครสโคปสำหรับตรวจสอบสภาพความลึกหรอมีดตัด

3.3 ขั้นตอนดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

การทดลองเพื่อหาสถานะของสัญญาณแรงตัวด้วยอุณหภูมิที่จะบ่งชี้รูปแบบของเศษโลหะคือการหาเงื่อนไขการตัดที่จะก่อให้เกิดรูปแบบเศษโลหะแบบแทกหัก (Broken Chip) และเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) ในขั้นต้นแล้วจึงนำสัญญาณแรงตัวด้วยอุณหภูมิจากเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะทั้ง 2 แบบมาวิเคราะห์หาจุดควบคุมที่จะไม่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) ขณะกลึงชิ้นงาน ซึ่งผู้ทำการวิจัยได้กำหนดว่าหากเกิดเศษโลหะเป็นแบบ Ribbon chips, tangled chips และCorkscrew chips ให้จัดเป็นเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) โดยการกลึงชิ้นงานในงานวิจัยนี้จะใช้มีดใหม่ (New tool) เนื่องจากมีดมีดใหม่นั้นจะก่อให้เกิดเศษโลหะในรูปแบบต่อเนื่องได้ง่ายกว่ามีดมีดที่สึกหรอ เพราะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งมีดมีดเกิดการสึกหรอจะทำให้เกิดมุกคายมากขึ้น ทำให้เศษโลหะสามารถหลอกอุกและแทกหักเป็นชิ้นเล็กได้ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการหาค่าจุดควบคุม

3.3.1 ขั้นตอนดำเนินการทดลอง

- 1). เตรียมชิ้นงาน (Workpiece) นำเหล็กท่อน (Ingot) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร ยึดจับด้วยปากจับ (Chuck) ยันศูนย์ชิ้นงานแล้วทำการปอกผิวนอกที่มีความแข็งกว่าปกติทิ้งไป
- 2). ติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงตัวด (Dynamometer) และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Pyrometer) (ภาคผนวก ฉบับที่ 2)


2.1 การติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงตัวด

- ทำการติดตั้งเซนเซอร์วัดแรง (Dynamometer) เข้ากับชุดป้อนมีด (Turret) ของเครื่องกลึง
- เชื่อมต่อสายเซนเซอร์วัดแรงตัวดเข้ากับเครื่องขยายสัญญาณ (Charge Amplifier) เพื่อทำการขยายสัญญาณ จากนั้นต่อเครื่องขยายสัญญาณเข้าเครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
- ติดตั้งมีดเข้ากับตัวมีดแล้วนำไปจับยึดเข้ากับชุดจับยึดที่อุกแบบมาเพื่อติดตั้งกับเซนเซอร์วัดแรงตัวด
- การปรับตั้งค่าเครื่องออสซิลโลสโคป ให้ใช้ค่ากรองความถี่ย่านสัญญาณต่ำ (Low-Pass Filter) ที่ 5,000 เฮิรต์ และอัตราการเก็บข้อมูล (Sampling Rate) ที่ 10,000 ค่าต่อวินาที โดยบันทึกข้อมูล (Record Length) เป็นเวลา 10 วินาที


2.2 การติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

- ทำการติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Pyrometer) ยึดด้วยน็อต帽กเหลี่ยมเข้ากับบชุดจับยึดของเดนาไมเมเตอร์ที่ได้ติดตั้งอยู่ก่อนหน้านี้

ทำการกรารปรับตั้งระยะไฟฟ้าสของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งมีระยะเซนเซอร์ถึงจุดไฟฟ้า 102 มิลลิเมตร โดยใช้หลอดไฟฉายของ Mag-Lite ซึ่งมีความเข้มของแสงที่สูงในการปรับตั้งระยะวัดอุณหภูมิ ซึ่งขนาดของไฟฟ้า (Focused Spot Size) มีขนาดเล็กมาก เพียง 3 มิลลิเมตร ที่ระยะคงที่ 102 มิลลิเมตร (Fixed Focus) การปรับตั้งระยะแต่ละครั้งค่อนข้างจะต้องใช้ความละเอียดของผู้ใช้งานเป็นหลัก อัตราการเก็บข้อมูล (Sampling Rate) ที่ 100 ค่าต่อวินาที โดยบันทึกข้อมูล (Record Length) เป็นเวลา 10 วินาที

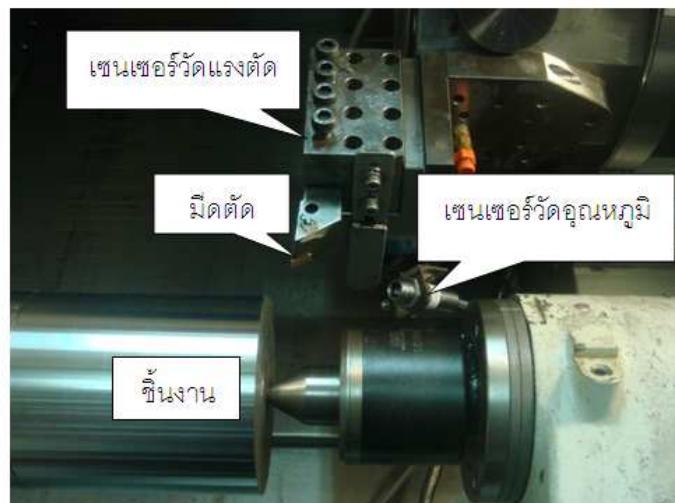


รูปที่ 3.10 : ภาพแสดงการติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงตัวด้ดและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

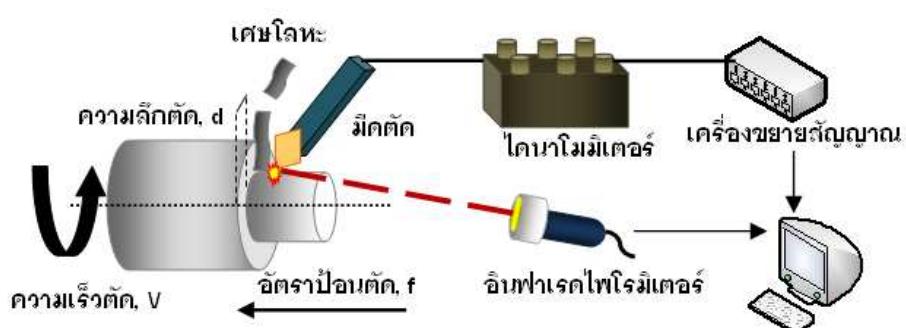

รูปที่ 3.11 : ภาพแสดงการติดตั้งเซนเซอร์ สำหรับการดำเนินการทดลอง

3). เมื่อขึ้นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วจึงทำการเปลี่ยนโปรแกรมลงบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี เพื่อตัดชิ้นงานให้โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการตัดในแต่ละครั้ง

4). ทำการกลึงปอกพิวด้วยเงื่อนไขการตัดตามหัวข้อ 3.1.1 โดยจะทำการบันทึกสัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิ พร้อมๆกับการกลึงปอก โดยสัญญาณแรงตัดจะถูกบันทึกไว้ด้วยอุสชีล็อคไป ส่วนสัญญาณอุณหภูมิจะใช้โปรแกรม Data Temp Multidrop ในการดึงสัญญาณมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 3.11 โดยจะเริ่มบันทึกสัญญาณหลักการเริ่มตัด 10 วินาที เพื่อให้สัญญาณแรงตัดเป็นสัญญาณขณะตัดที่แท้จริงและจากการศึกษางานวิจัยพบว่าความร้อนขณะตัดจะคงที่เมื่อผ่านการตัดไปแล้วอย่างน้อย 5 วินาที

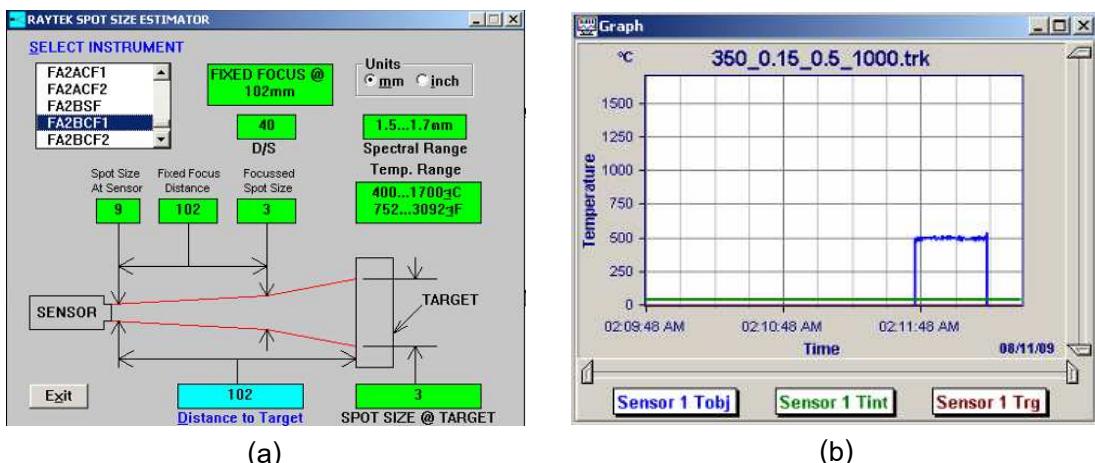


(a)

(b)

รูปที่ 3.12 : แสดงหน้าจอโปรแกรม Data Temp Multidrop

(a) แสดงการปรับตั้งระยะไฟฟ้าส (b) แสดงผลการวัดอุณหภูมิขณะตัด

5). เมื่อกลึงชิ้นงานไประยะหนึ่ง จึงนำมีดตัดมาตรวจสอบความสึกหรอตามรูปที่ 3.12 หากเกิดการสึกหรอแบบ Flank wear มากกว่า 0.07 มิลลิเมตร ให้ถือว่าเม็ดมีดสึกหรอจะทำการเปลี่ยนมีดตัดและทดลองตัดด้วยเงื่อนไขการตัดต่อไป

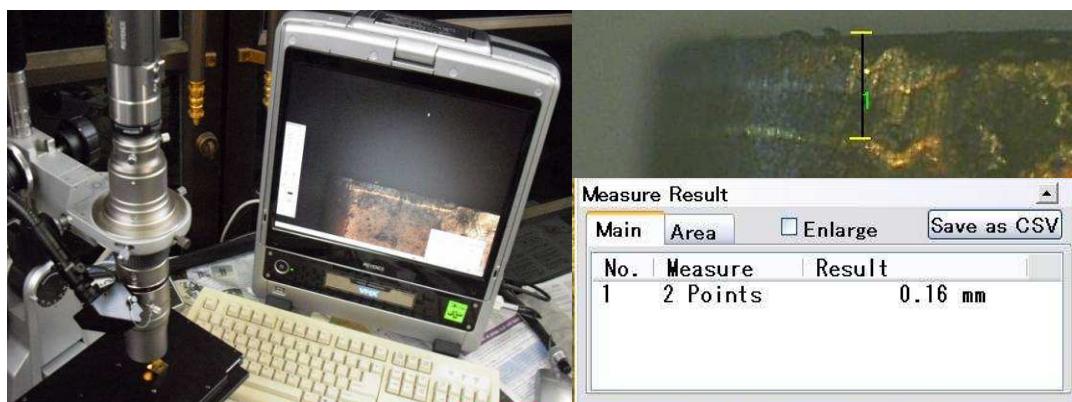


รูปที่ 3.13 : ภาพแสดงการตรวจสอบความสึกหรอของมีดตัด

3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งอยู่ในหน่วยโวลท์ ต้องนำมาทำการแปลงหน่วยในส่วนของสัญญาณแรงตัด ตามค่า Sensitivity ดังนี้

- แรงรัศมี (Radial Force , N) = V_x (Volt) \times 600 (N / Volt)
- แรงป้อนตัด (Feed Force , N) = V_y (Volt) \times 600 (N / Volt)
- แรงตัดหลัก (Main Force , N) = V_z (Volt) \times -1200 (N / Volt)

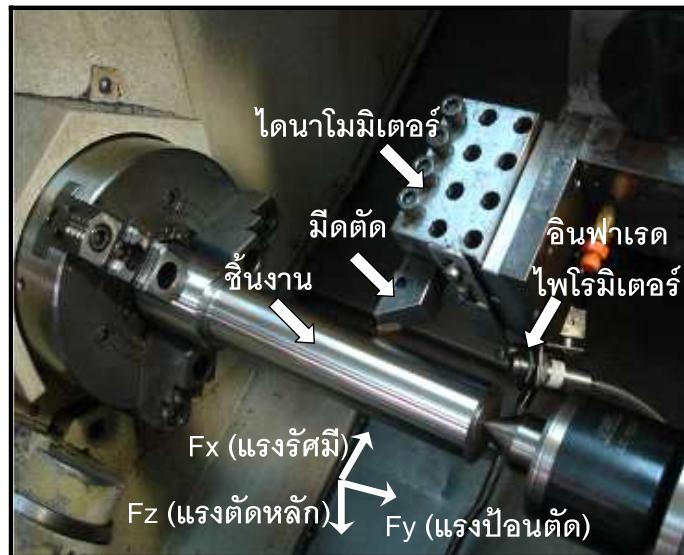


รูปที่ 3.14 : ภาพแสดงทิศทางของแรงตัด
(แรงรัศมี (Radial Force), แรงป้อนตัด (Feed Force) และแรงตัดหลัก (Main Force))

หลังจากทำการแปลงหน่วยแล้ว ในส่วนของสัญญาณแรงตัดนั้นจะนำค่าแรงตัดพลวัตรทั้งสามแรง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาลบออกจากค่าเฉลี่ยก่อนนำไปทำการวิเคราะห์สัญญาณในด้านของความถี่และนำค่าเฉลี่ยแรงตัดพลวัตรมาลบออกด้วยค่าสัญญาณรบกวนเฉลี่ย ดังรูปที่ 3.15

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่า sensitivity และช่วงความถี่ใช้งานของเซนเซอร์แรงตัด

เซนเซอร์	Sensitivity	ช่วงความถี่ใช้งาน (Frequency Range)
เซนเซอร์แรงตัด	แรงรัศมี (F_x)	600 V / N
	แรงป้อนตัด (F_y)	600 V / N
	แรงตัดหลัก (F_z)	-1200 V / N
		0 – 2,000 Hz

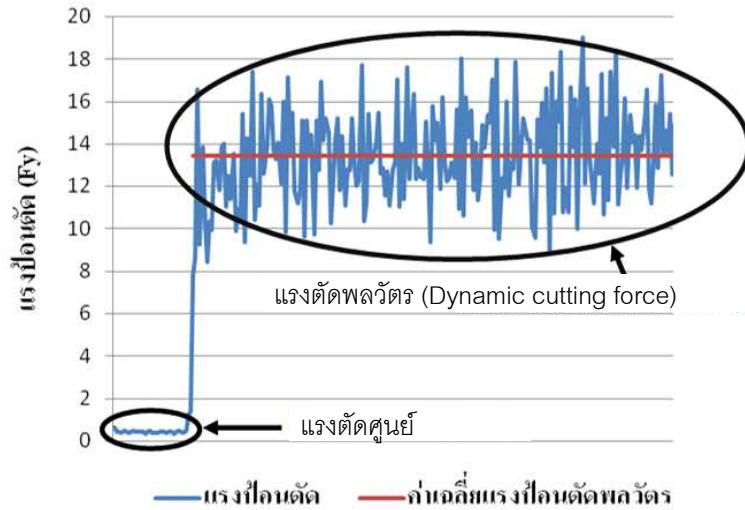

รูปที่ 3.15 : ภาพแสดงสัญญาณแรงตัดพลวัตรที่เกิดขึ้นระหว่างการตัด

ส่วนสัญญาณอุณหภูมิตัดนั้นไม่ต้องมีการแปลงหน่วย ก่อนนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์สัดส่วนความแปรปรวนเฉลี่ย บนโดยmenเวลาจึงสามารถนำค่าที่ได้จากการวัดด้วยไฟโรมิเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปได้เลย

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการทำการทดลองลงเบื้องต้นได้ทำการจำแนกรูปแบบด้วยสายตาดังรูปที่ 3.18 และนำสัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิที่ได้จากเศษโลหะเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์สัญญาณเบื้องต้นพบว่าในขณะเกิดเศษโลหะเป็นแบบต่อเนื่องและมีจุดของแรงตัดพลวัตรทั้งสามจะมีขนาดเล็กแต่เมื่อเศษโลหะเป็นแบบแตกหักและมีจุดของแรงตัดพลวัตรทั้งสามจะมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแรงปอนตัดพลวัตร ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับงานวิจัยก่อนหน้านี้^[22] ส่วนอุณหภูมนั้นเป็นครั้งแรกที่นำสัญญาณชนิดนี้มาใช้ แต่เมื่อพิจารณาสัญญาณพบว่ามีแอมเพลจูดของอุณหภูมิขนาดเล็กเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก และแอมเพลจูดขนาดใหญ่หากเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง จากแนวโน้มเหล่านี้จึงนำไปสู่การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสัญญาณแต่ละชนิดต่อไป

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณแรงตัด

1.) จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งมีการแตกหักของเศษโลหะสอดคล้องกับเวลาที่

ได้ทำการบันทึกแรงตัดพลวัตร นำมาทำการแปลงสัญญาณจากโดยmenเวลา (Time Domain) ไปเป็นโดยmenความถี่ (Frequency Domain) โดยใช้การแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform) ด้วยโปรแกรม Matlab (ภาคผนวก ค)

2.) วิเคราะห์สัญญาณโดยmenความถี่ของสัญญาณ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญาณที่เกิดขึ้นกับการแตกหักของเศษโลหะ

- 3.) ขั้นตอนการคำนวณในส่วนของโดเมนความถี่ เพื่อหาค่าความหนาแน่นของスペกตรัม พลังงาน (Power Spectrum Density) ของช่วงความถี่ที่ใช้ในการจำแนกสถานะการแตกหักของเศษโลหะโดยการอินทิเกรตค่ากำลังสองของスペกตรัม(เพาเวอร์ สเปกตรัม)ทุกความถี่ จากทฤษฎีบัญพพลังงานของเรลเล่ร์ (Rayleigh's Energy Theorem) ดังสมการที่ 3-1

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 df \quad (3-1)$$

โดยนำกฎของสี่เหลี่ยมคงที่ (Trapezoidal rule) มาประมาณการหาค่าพื้นที่ใต้กราฟของ Power Spectrum Density (PSD)

- 3.1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัม (AP) ของแรงตัดพลวัตรหัก 3 แรง (แรงตัดหลัก (F_m), แรงป้อนตัด (F_f), และรศมี (F_t)), โดยรวมค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมของแรงตัดพลวัตรหักต่อแรง (S_x , S_y และ S_z ตามลำดับ) จาก 0 ถึง 1,500 เฮิรตซ์ และหารผลรวมทั้งหมดที่ได้ด้วยช่วงของความถี่
- 3.2) หากความถี่ f_m ที่มีค่า PSD มากที่สุดของแต่ละแรงตัดพลวัตรหัก 3 แรง (S_m , S_f และ S_t ตามลำดับ) ในช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะสำหรับค่า PSD ที่มีค่าเกินกว่า $1.5 * AP$ และอยู่ในช่วงความถี่จาก $f_m - 50$ เฮิรตซ์ ถึง $f_m + 50$ เฮิรตซ์
- 3.3) คำนวณผลรวมค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมของแรงตัดพลวัตรหักต่อแรง (S_m , S_f และ S_t ตามลำดับ) ในช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะสำหรับค่า PSD ที่มีค่าเกินกว่า $1.5 * AP$ และอยู่ในช่วงความถี่จาก $f_m - 50$ เฮิรตซ์ ถึง $f_m + 50$ เฮิรตซ์
- 3.4) คำนวณสัดส่วนผลรวมค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมของแรงตัดพลวัตรหักต่อแรงในช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะดังนี้


$$AX = S_m / S_f$$

$$AY = S_m / S_t$$

$$AZ = S_f / S_t$$

- 3.5) การตรวจติดตามการแตกหักของเศษโลหะสามารถระบุได้ด้วยค่าเกณฑ์ควบคุม (threshold) AX , AY และ AZ ในพื้นที่อ้างอิง สำหรับจำแนกเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous chips) และเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken chips) ออกจากกัน

โดยรูปที่ 3.16 แสดงการหาค่าตัวแปรต่างๆตามขั้นตอนข้างต้น โดยยกตัวอย่างแรงป้อนตัด

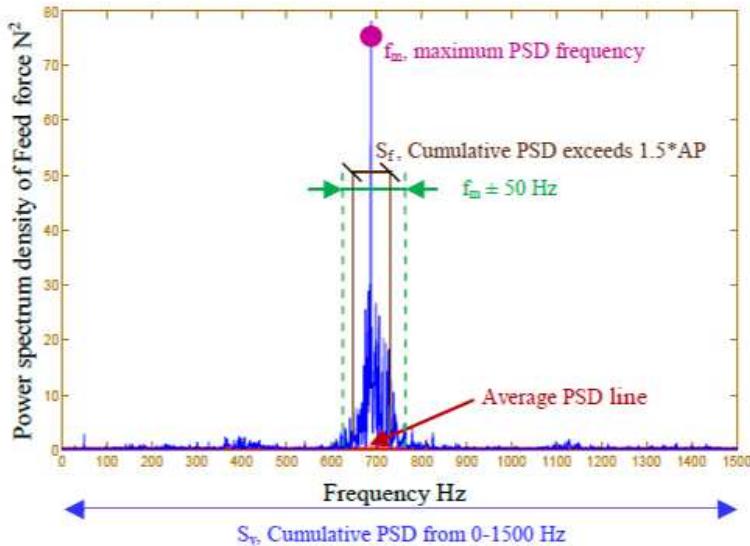

รูปที่ 3.16 : ลักษณะค่าพารามิเตอร์ที่คำนวณได้จากการแรงตัดพลวัตรหั้งสามแرج


3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณอุณหภูมิ

- 1) จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งมีการแตกหักของเศษโลหะสอดคล้องกับเวลาที่ได้ทำการบันทึกอุณหภูมิขณะตัด โดยเป็นสัญญาณบนโดเมนเวลา (Time Domain) นำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญาณที่เกิดขึ้นกับการแตกหักของเศษโลหะ
- 2) ขั้นตอนการคำนวณในส่วนของโดเมนเวลา ได้พัฒนาพารามิเตอร์ขึ้นมาเรียกว่า สัดส่วนความแปรปรวนของอุณหภูมิตัดพลวัตร (AVT) ซึ่งใช้แนวคิดเดียวกับ Crest factor ตามหัวข้อที่ 2.1.7.1 เนื่องจากเห็นว่า crest factor นิยมใช้ในงานวิเคราะห์สัญญาณที่รูปคลื่นสัญญาณไม่สม่ำเสมอของแต่ละช่วงเวลา แต่เมื่อลักษณะพารามิเตอร์นี้จะมีผลต่อการคำนวณดังนี้
 2.1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิตัดพลวัตร ที่เก็บข้อมูลมาในช่วงเวลา 10 วินาที นำข้อมูลสัญญาณลบออกจากค่าเฉลี่ย เพื่อเลื่อนแกนสัญญาณให้เริ่มต้นที่ 0 (เส้น a)
 2.2) หาอุณหภูมิตัดพลวัตรที่มีค่ามากที่สุด (T_m) ในช่วงค่าบวกของความแปรปรวน (หนีดเส้น a)
 2.3) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิพลวัตร ในช่วงค่าบวกของความแปรปรวน (หนีดเส้น a)
 ตั้งแต่นาทีที่ 0-10 คือเส้น a1
 2.4) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิพลวัตร ในช่วงค่าลบของความแปรปรวน (ได้เส้น a)
 ตั้งแต่นาทีที่ 0-10 คือเส้น a2

2.5) คำนวณค่าเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลงบนอุณหภูมิตัดพลวัตร (T_a)

โดย $T_a = \text{sqrt} (\text{sum} ((a1)^2 + (a2)^2)/2)$ ซึ่งก็คือสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (RMS) ที่ประยุกต์มาจากการแนวคิดของ crest factor นั้นเอง และนำค่าอุณหภูมิตัดพลวัตรที่มีค่ามากที่สุดหารด้วยค่าเฉลี่ยความแปรปรวนอุณหภูมิตัดพลวัตร, $AVT = T_m / T_a$ ดังนั้น AVT ก็คือสัดส่วนของค่าอุณหภูมิตัดพลวัตรที่มีค่ามากที่สุดต่อค่าเฉลี่ยความความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตัดพลวัตร

2.6) สามารถหาค่าเกณฑ์ควบคุม (threshold) AVT ที่เหมาะสม ในพื้นที่ข้างอิ่งสำหรับจำแนกเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous chips) และเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken chips) ออกจากกันโดยรูปที่ 3.17 แสดงการหาค่าตัวแปรต่างๆ ตามขั้นตอนข้างต้น

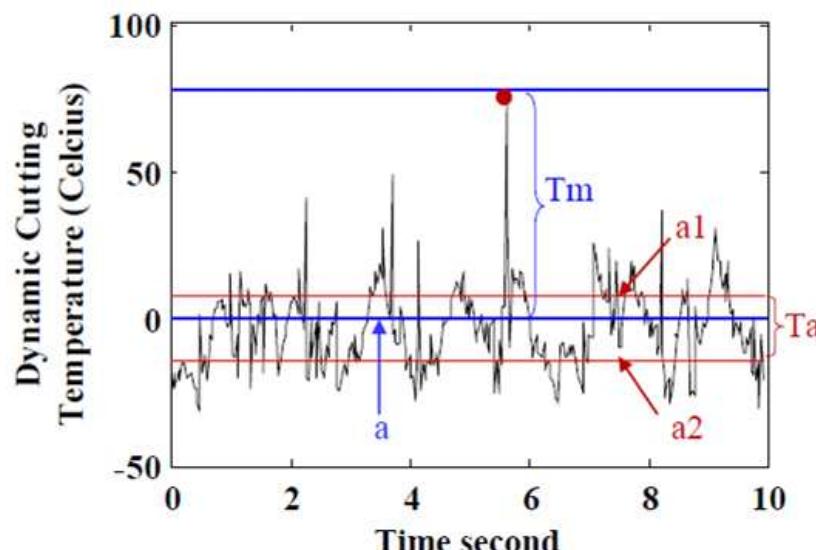

รูปที่ 3.17 : ลักษณะค่าพาラเมตอร์ที่คำนวณได้จากอุณหภูมิตัดพลวัตร

3.4.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสัญญาณและรูปร่างเศษโลหะ

รูปที่ 3.18 แสดงรูปร่างของเศษโลหะที่ได้จากการทดลองภายใต้ความเร็วตัด, อัตราการป้อนตัดและความลึกของการตัดที่แตกต่างกัน โดยใช้มีดตัดใหม่ กำหนดให้ขนาดการสีกหรือด้านข้างของคมตัดไม่เกิน 0.07 มิลลิเมตร รูปร่างของเศษโลหะที่อยู่ในกรอบเส้นประคือรูปร่างของเศษโลหะแบบแตกหัก (Broken chips) คือแบบ helical chips, long tubular chips, short tubular chips, spiral tubular chips, spiral chips, long comma chips และ short comma chips ตามมาตรฐาน ISO 3685-1977 ส่วนรูปที่อยู่ในกรอบเส้นประคือรูปร่างของเศษโลหะแบบต่อเนื่อง(Continuous chips) คือแบบ ribbon chips, tangled chips และ corkscrew chips ตามมาตรฐาน ISO 3685-1977 ซึ่งจัดเป็นรูปแบบที่ไม่ได้รับการยอมรับให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อขบวนการผลิต ได้ในทุกระดับ รูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะนั้นจะขึ้นกับเงื่อนไขการตัดที่เปลี่ยนแปลงไป ในการทดลองเบื้องต้นจึงจะนำรูปแบบเศษโลหะดังกล่าวมาแยกชนิดตามมาตรฐาน ISO แล้วจึงนำค่าสัญญาณที่ตรวจจับขณะทำการตัดมาพิจารณาเพื่อหาวิธีการดึงลักษณะเด่นของสัญญาณแต่ละแบบมาแบ่งแยกหรือระบุรูปแบบของเศษโลหะ

Cutting Speed 150 m/min			Cutting Speed 250 m/min			Cutting Speed 350 m/min			
Depth of cut (mm)			Depth of cut (mm)			Depth of cut (mm)			
	0.50	0.75	1.00	0.50	0.75	1.00	0.50	0.75	1.00
Feed rate 0.100 mm/rev									
Feed rate 0.125 mm/rev									
Feed rate 0.150 mm/rev									
Feed rate 0.175 mm/rev									
Feed rate 0.200 mm/rev									

รูปที่ 3.18 : แสดงตัวอย่างรูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกัน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจากผลการทดลองจะถูกนำมาวิเคราะห์ทั้งในโดเมนเวลา และโดเมนความถี่ โดยใช้การแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วด้วยโปรแกรม Matlab โดย "โดเมน"หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ใช้อธิบายความหมายต่างๆ หรือ ค่าตัวแปรต่างๆ ซึ่งหากการอธิบายกระทำภายใต้ตัวแปรของเวลา (พังก์ชัน t) ก็จะเรียกว่า "โดเมนเวลา" หรือ "ไทม์โดเมน (Time domain)" หรือถ้าหากการอธิบายนั้นกระทำภายใต้ตัวแปรความถี่ (พังก์ชัน f หรือ ω) ก็จะเรียกว่า "โดเมนความถี่" หรือ "frequence domain" เป็นต้น เนื่องจากสัญญาณแต่ละสัญญาณอาจมีคุณสมบัติที่เด่นชัดในแต่ละโดเมนแตกต่างกัน หรือแม้แต่สัญญาณเดียวกันอาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่อาจมองเห็นได้เด่นชัดในอีกดोเมนหนึ่ง เช่น ในโดเมนเวลาสามารถจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดสัญญาณในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน แต่จะไม่สามารถบอกได้ว่า สัญญาณนั้นมีความถี่ใดบ้างเป็นองค์ประกอบ แต่เมื่อพิจารณาในโดเมนความถี่จะทราบได้ว่าสัญญาณนั้นมีความถี่ใดบ้างเป็นเด่นชัดและแต่ละความถี่มีค่าพลังงานมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญาณจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ชนิด กับสถานะของการกลึงว่าเศษโลหะที่เกิดขึ้นเป็นแบบต่อเนื่อง หรือแบบแตกหัก โดยจะแยกการวิเคราะห์เป็นหัวข้อต่างๆดังนี้


4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเศษโลหะกับสัญญาณแรงตัวดับนโดเมนเวลา

การนำสัญญาณแรงตัวดับมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการกลึงชิ้นงานนั้น ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสัญญาณแรงตัวดับนโดเมนเวลาเนื่องจากสามารถนำมาใช้งานได้ในเวลาอันสั้นโดยไม่ต้องผ่านการแปลงค่าหลายขั้นตอน จากข้อมูล(ภาคผนวก ก) ดังกล่าว สัญญาณแรงตัวดับพลวัตรจึงถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อจำแนกระหว่างสัญญาณแรงตัวดับพลวัตรที่เกิดเศษโลหะแตกหักและสัญญาณแรงตัวดับพลวัตรที่เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง

4.1.1.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาณแรงตัวดับนโดเมนเวลา

จากการลงานวิจัยที่ผ่านมาได้เคยใช้การวิเคราะห์แรงตัวดับโดยใช้ขนาดแรงตัวดับพลวัตรบนโดเมนเวลาเพื่อนำเสนอการเกิดความสั่นสะเทือนของกลไกภายในระบบดังรูปที่ 4.1 พบว่าในระหว่างการกลึงชิ้นงานหากเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (continuous chip) ขึ้นแอมปลิจูดของแรงตัวดับพลวัตรทั้งสามแรงจะมีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างกับเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก (broken chip) ที่แอมปลิจูดของแรงตัวดับทั้งสามแรงจะมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากเมื่อเมื่อโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปและหลุด

ออกจากการผิวชิ้นงานนั้น จะเกิดความเด็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้แรงตัดมาก จึงเกิดเป็นช่วงความกว้างของแเอมพลิจูด แต่เมื่อพิจารณาขูปแบบแเอมพลิจูดแบบที่สามที่สัญญาณแรงตัดพลวัตรตรวจจับได้ปรากฏว่าเป็นขูปแบบที่จะเกิดขึ้นเมื่อกีดการสั่นของกลไกภายในระบบ หรือที่เรียกวันที่ไปว่า“เชชเตอร์” (chatter) ซึ่งมีคุณลักษณะของแเอมพลิจูดที่แตกต่างกับสองแบบแรก คือ จะมีแเอมพลิจูดของแรงตัดหลัก (main force) ขนาดใหญ่กว่าแเอมพลิจูดของแรงป้อนตัด (feed force) และแรงรัศมี (thrust force) อよ่งเห็นได้ชัด^[31]

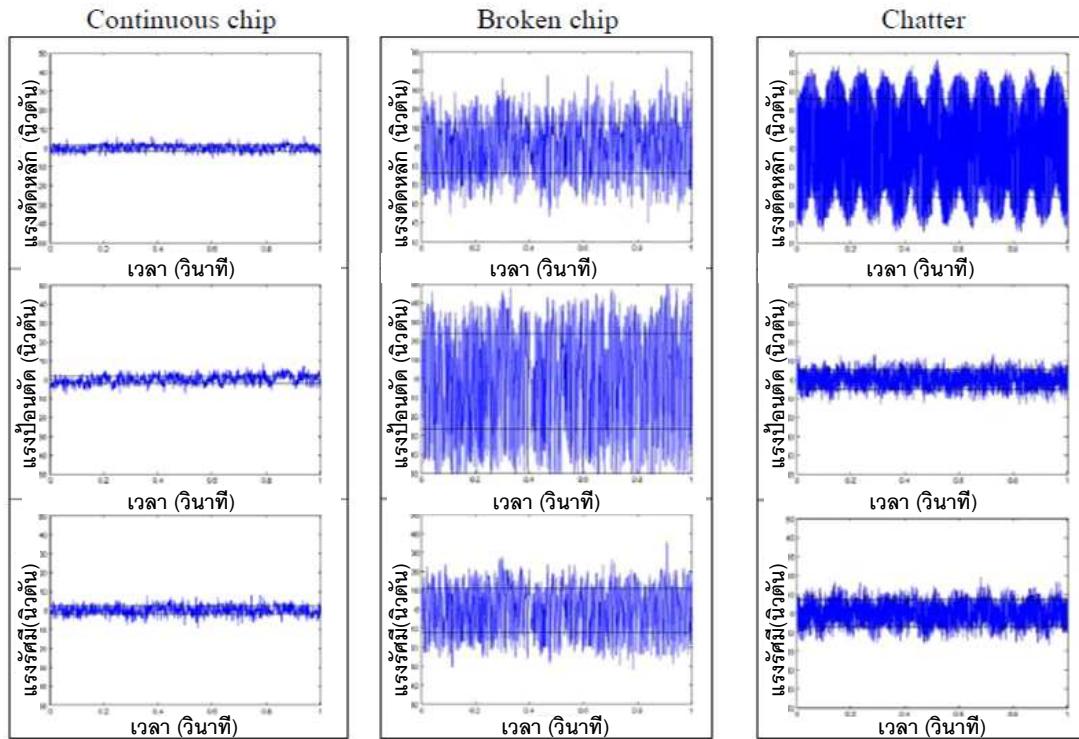

รูปที่ 4.1 : แสดงตัวอย่างขนาดแเอมพลิจูดของสัญญาณแรงตัดพลวัตร^[32]

ซึ่งผลเสียจากการเกิดเชชเตอร์นั้นจะส่งผลต่อความเรียบของผิวชิ้นงาน แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการแตกหักของเศษโลหะโดยตรง โดยปัญหาการเกิดเชชเตอร์ไม่สามารถขัดให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ได้ ทำได้แค่เพียงควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น เช่น

- ใช้ด้ามจับมีดตัดที่เหมาะสมสมกับลักษณะการตัดชิ้นงาน เช่นงานควันลึกควรด้ามจับทำจากคาร์บีเปอร์
- อาศัยประสพการณ์และความชำนาญโดยการปรับ Spindle Override บนตู้คอนโทรล วิธีนี้จะทำให้การทำงานบนเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ แต่ลดอาการเชชเตอร์ได้มาก
- การลดความลึกตัดและเลือกให้มีดตัดที่ยังคงมีความคมสูงจะลดอาการเชชเตอร์ได้

ซึ่งในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้สนใจการเกิดแซตเตอร์ในกระบวนการตัด ดังนั้นหากเกิดแซตเตอร์ขึ้นขณะทำการตัดชิ้นงานจะไม่สามารถทราบได้จริงเห็นว่าไม่ควรใช้สัญญาณแรงตัดพลวัตครบุนโดยเมนเวย์ตามมาตรฐานจับการแตกหักเศษโลหะ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในผลการทดลองและเห็นว่าควรทำการตัวอย่างจับการแตกหักเศษโลหะบุนโดยเมนความถี่จะให้ผลการทดลองที่แม่นยำกว่า เนื่องจากแอมเพลจูดที่เกิดจากปรากฏการณ์แซตเตอร์ จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมั่นคงที่ที่ค่าค่าหนึ่ง หากพิจารณาบุนโดยเมนความถี่จะมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบ ทำให้ทราบตำแหน่งความถี่การเกิดแซตเตอร์ที่แน่นอน และไม่ส่งผลต่อการใช้สัญญาณแรงตัดพลวัตตพิจารณาฐานรูปแบบของเศษโลหะ


4.1.1.2 ลักษณะเฉพาะของสัญญาณแรงตัดบุนโดยเมนเวลา

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดลองโดยกำหนดช่วงเงื่อนไขการตัดที่จะก่อให้เกิดเศษโลหะทั้งสองแบบ คือเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก ในจำนวนการทดลองที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าเกณฑ์ควบคุมที่จะนำมาพัฒนาอัลกอริทึมมีความแม่นยำมากที่สุด โดยผลสัญญาณที่นำมาวิเคราะห์จะเป็นสัญญาณแรงตัดพลวัตตจากแนวแรงตัดทั้งสามแกนซึ่งใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์สัญญาณแรงตัดในกระบวนการกลึงโดยอาศัยหลักการทรีโโนมิตรี

จากการที่เสนอให้มีการนำสัญญาณทั้งสามแกนมาพิจารณาเพื่อจำแนกเศษโลหะออกเป็นแบบต่อเนื่องและแบบแตกหักนั้น เนื่องจากเมื่อทำการตัดชิ้นงานโดยเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด จะทำให้แรงที่ใช้ในการตัดในแต่ละเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป โดยเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแตกหักจะมีค่ามาก เนื่องจากต้องกำจัดเศษโลหะให้หลุดจากผิวชิ้นงานจึงมีความเดินจำนวนมากเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบแตกหักต่างก็มีค่าแรงตัดหรือค่าแอมเพลจูดของแรงตัดที่แตกต่างกัน

จากรูปที่ 4.2 (a) แสดงขนาดแรงตัดพลวัตต์ทั้งสามแกนของเศษโลหะแบบต่อเนื่อง คือแรงตัดหลักและแรงรัศมี แต่ยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแรงตัดที่ได้จากรูปที่ 4.2 (b) และ (c) โดยในรูปแสดงขนาดแรงตัดพลวัตต์ทั้งสามแกนของเศษโลหะแบบแตกหัก คือแรงป้อนตัดจะมีขนาดใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือแรงตัดกลักและแรงรัศมี ตามลำดับ ดังนั้นเราจึงทราบได้ว่าแรงตัดที่ส่วนใหญ่ของแรงตัดพลวัตต์ทั้งสามแกนพบว่าค่าสัดส่วนดังกล่าวสามารถนำมาจำแนกการแตกหักของเศษโลหะได้เป็นอย่างดี แต่ในบางกรณีค่าแรงตัดที่เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องก็มีค่าแรงตัดที่ใกล้เคียงกับค่าแรงตัดจากเศษโลหะแบบแตกหักดัง รูปที่ 4.2 จะเห็นได้ว่ารูป(а) เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง ในขณะที่รูป (b) และ (c) เกิดเศษโลหะแบบแตกหัก แต่เมื่อพิจารณาที่ขนาดแอมเพลจูดพบว่ารูป (a) และ (b) มีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากกว่าขนาดแอมเพลจูดของรูป (b) และ (c) เนื่องจากเงื่อนไขการตัดมีความลึกตัดที่น้อยเหมือนกัน จึงเห็นว่าการพิจารณาจำแนกรูปร่างเศษโลหะบุนโดยเมนเวลาในนัยนี้

ข้อจำกัดดึงนำสัญญาณแรงตัวไปเกิดความผันผวนโดยมีความถี่ต่อไปจะสามารถเห็นความถี่ของการแตกหักซึ่งจะสามารถจำแนกรูปการเกิดเศษโลหะได้ดียิ่งขึ้น

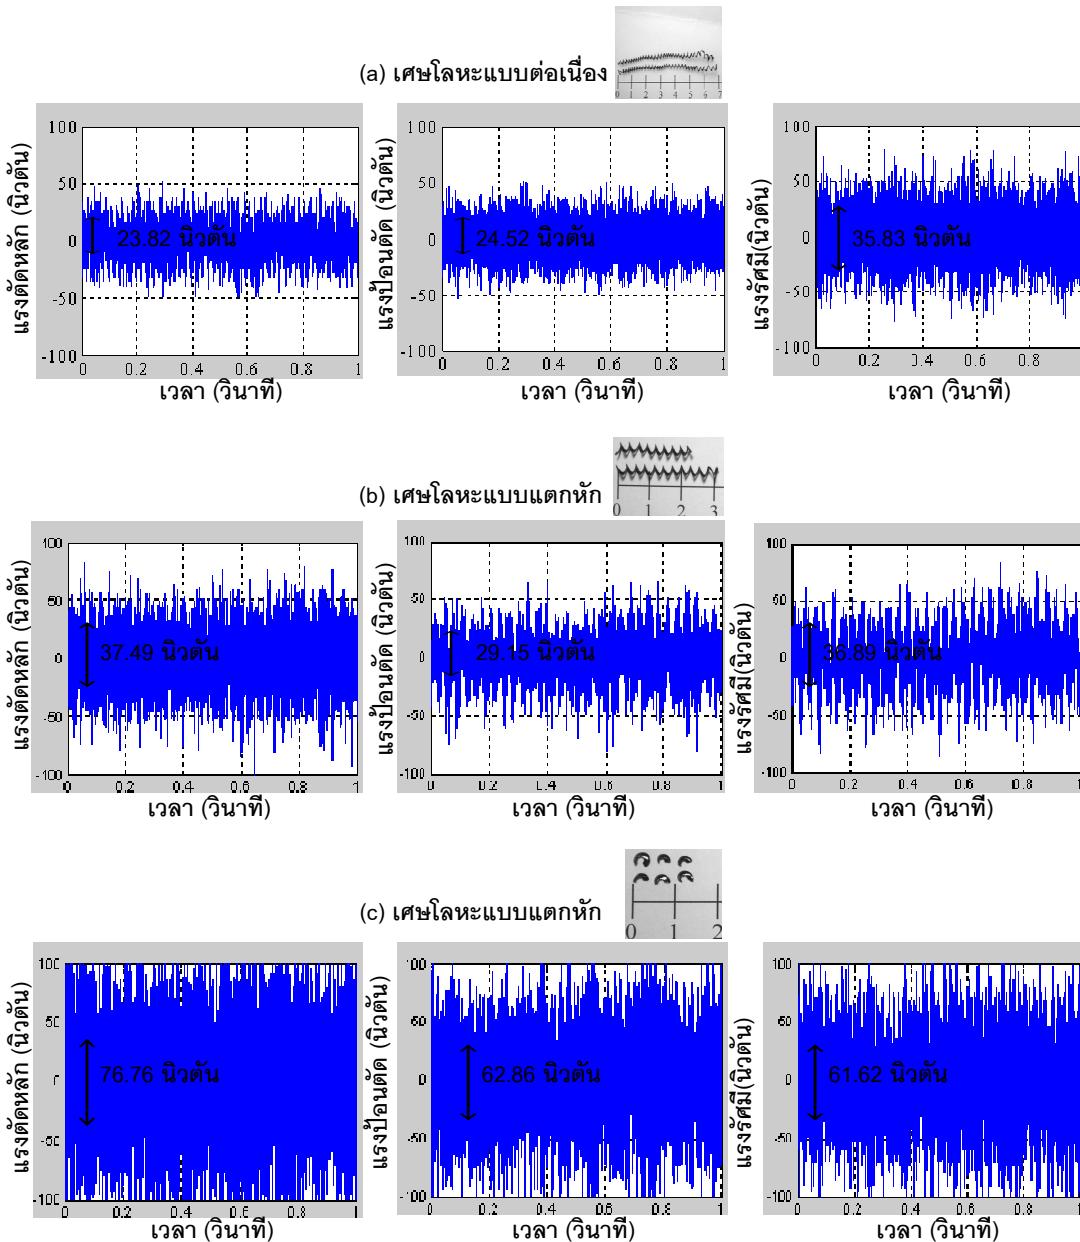

รูปที่ 4.2 : แสดงค่าของแรงตัวที่แตกต่างกัน เมื่อเงื่อนไขการตัดเปลี่ยนแปลงไป

- (a) ความเร็วตัด = 250 ม./นาที, อัตราป้อนตัด = 0.15 มม./รอบ และความลึกตัด = 0.5 มม.
- (b) ความเร็วตัด = 350 ม./นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มม./รอบ และความลึกตัด = 0.75 มม.
- (c) ความเร็วตัด = 250 ม./นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มม./รอบ และความลึกตัด = 1.0 มม.

4.1.2 การตรวจจับการแตกหักเศษโลหะด้วยสัญญาณแรงตัวบันโอดเมนความถี่

4.1.2.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาณแรงตัวบันโอดเมนความถี่


จากผลการทดลอง (ภาคผนวก ก) เมื่อนำสัญญาณแรงตัวบันมาทำการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วเพื่อวิเคราะห์ในโอดเมนความถี่แล้วหาค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมจากการหาพื้นที่ได้กราฟในช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะแต่ละแบบ จากรูปที่ 4.3 เมื่อกีดเศษโลหะแบบแตกหัก ค่าพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของสัญญาณแรงตัวบันวัตราชมีขีนada ใหญ่มากที่ช่วงความถี่คงที่ทั้งสามแกน มากกว่า 500 เฮิรตซ์ และเศษโลหะแบบต่อเนื่อง ค่าพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของสัญญาณแรงตัวบันวัตราชมีขีนada ใหญ่ที่ช่วงความถี่คงที่ทั้งสามแกนในช่วงของความถี่ต่ำกว่า 100 เฮิรตซ์ ซึ่งสอดคล้องกับความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะ ซึ่งได้ทำการนับจำนวนการแตกหักของเศษโลหะช้า เพื่อยืนยันช่วงความถี่ที่เกิดการแตกหักขึ้น ดังนั้นค่าความหนาแน่นของพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมซึ่งได้รับมาจากกรอบตัวบันวัตราชมีของเศษโลหะที่เกิดขึ้นเนื่องจากสามารถแยกแยะช่วงความถี่ของการแตกหักของเศษโลหะทั้งสองชนิดได้อย่างชัดเจน

4.1.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของสัญญาณแรงตัวทั้งสามแกนบนโอดเมนความถี่

หากนำค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของทั้งสามแกน คือ ค่าความหนาแน่นของพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงตัวหลัก(Sm), ค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงป้อนตัวด้านหลัง(Sf) และค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงรัศมี(St) มาใช้ในการจำแนกชนิดของเศษโลหะในบางกรณีอาจแบ่งแยกได้ไม่ชัดเจน เช่นจากรูปที่ 4.3 ค่าความหนาแน่นของพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงรัศมีของเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่องมีค่าใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นหากทฤษฎีที่ว่าแรงตัวบันสามารถคำนวณได้จากหลักการตรีgonometric และจากผลการทดลองแสดงให้เห็นแล้วว่าแรงตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละแกนไม่เท่ากัน เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเศษตัวที่เกิดขึ้นดังนี้

- เศษโลหะแบบแตกหักนั้นจะมีค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมสูงสุดสำหรับแรงป้อนตัวด้านหลังในแนวแกนนี้ส่งผลต่อความแตกหักโดยตรง ส่วนค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงตัวหลักและแรงรัศมีก็มีค่าสูงเช่นกัน
- เศษโลหะแบบต่อเนื่องจะมีค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมสูงสำหรับแรงรัศมี เนื่องจากรัศมีของเศษโลหะที่หลุดออกจากชิ้นงานได้ยากจึงเกิดแรงเสียดทานในแนวแรงนี้สูง ส่วนค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของตัวหลักและแรง

ปัจจอนต์ดันน์มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมของ เชษชโลหะแบบแตกหัก

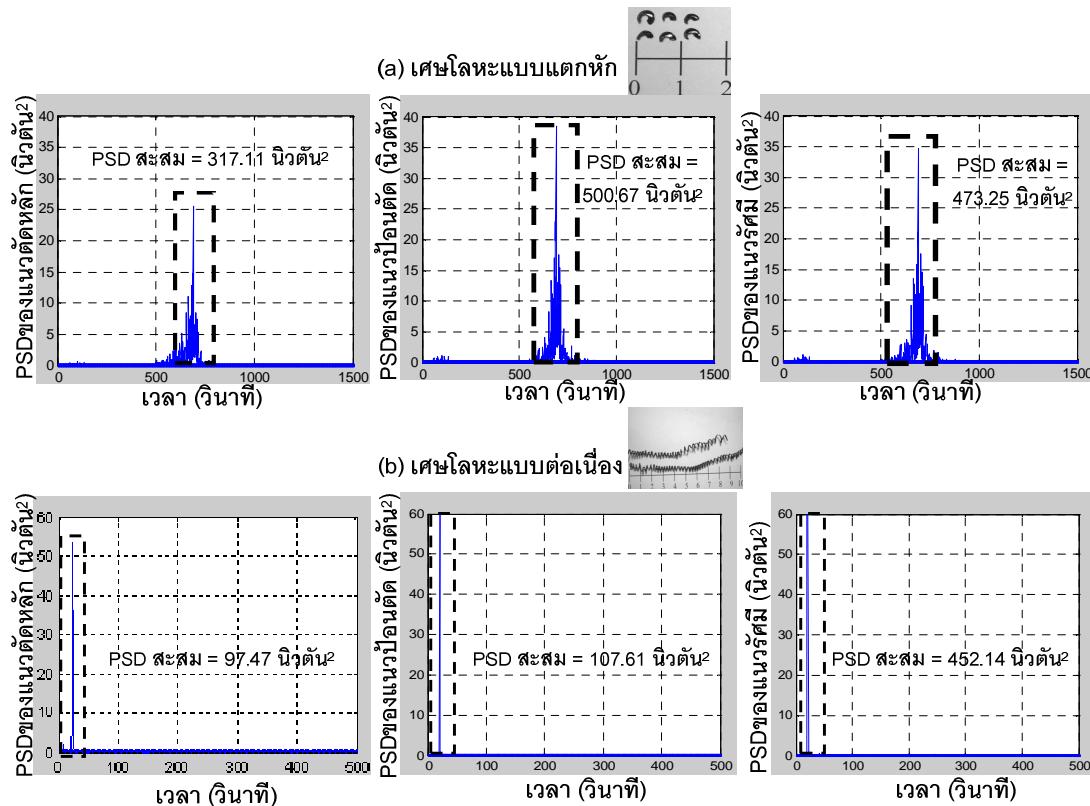


รูปที่ 4.3: ภาพแสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของสัญญาณแรงตัวดัดพลังงานทั้ง 3 แกน เมื่อเกิดเชษชโลหะแบบต่อเนื่องและเชษชโลหะแบบแตกหัก

- (a) ความเร็วตัด = 250 ม./นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มม./รอบ และความลึกตัด = 0.75 มม.
- (b) ความเร็วตัด = 250 ม./นาที, อัตราป้อนตัด = 0.175 มม./รอบ และความลึกตัด = 0.5 มม.

ดังนั้นจากรูปที่ 4.3 ผลของค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมของทั้งสามแกน จะถูกนำใน กฎแบบของอัตราส่วนระหว่างค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสม โดยคำนึงค่าเกณฑ์ ควบคุมที่ได้ใกล้เคียงกับจำนวนเต็มมากที่สุด จึงได้เสนอการให้อัตราส่วนค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมในแต่ละแกนดังนี้

- อัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมของแรงตัวดัดหลักต่อแรงป้อนตัด คือ ตัวแปร “AX”
- อัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมของแรงตัวดัดหลักต่อแรงรัศมี คือ ตัวแปร “AY”
- อัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมสะสมของแรงป้อนตัดต่อแรงรัศมี คือ ตัวแปร “AZ”

โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมสะสมในแต่ละแกน ไดนาทำภาระอัตราส่วนก่อนกัน เช่น เปลี่ยน AX เป็นค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงปอนตัดต่อเร่งตัดหลัก ก็ยังสามารถจำแนกรูปแบบของเชิงลักษณะได้ไม่แตกต่างกัน มีเพียงค่าเกณฑ์ควบคุมที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้น

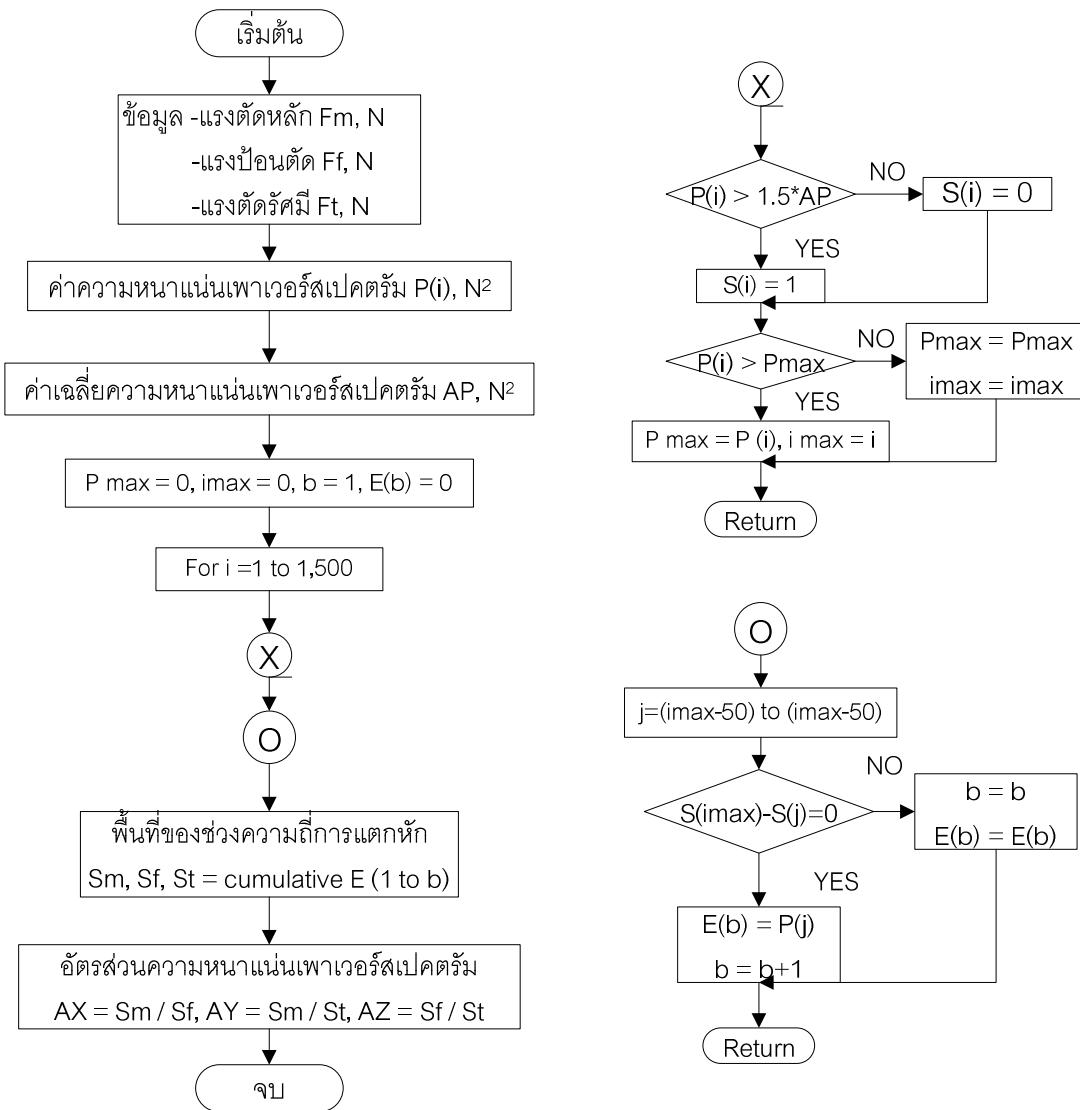

รูปที่ 4.4 : แผนภูมิการให้ผลแสดงวิธีการหาค่าอัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัม สำหรับสัญญาณแรงตัดพลวัตๆ

ในรูปที่ 4.4 ได้สรุปขั้นตอนการหาสัดส่วนความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงตัวทั้งสามแกน โดยเริ่มจาก


1. รับข้อมูลแรงตัวที่ได้จากการไดนาโมมิเตอร์บันโดยเมื่อเวลา
2. เปลี่ยนขนาดแรงตัวบันโดยเมื่อเวลาเป็นความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมบันโดยเมื่อความถี่ ด้วยวิธี FFT (Fast Fourier Transform) ด้วยโปรแกรม Matlab
3. หาค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสม ด้วยกราฟพื้นที่ได้กราฟสี่เหลี่ยมคงหู บริเวณความถี่ที่เกิดความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสูงสุด ซึ่งเป็นความถี่ที่สอดคล้องกับการแตกหักของเศษโลหะ
4. เมื่อได้ค่าความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงตัวทั้งสามแกน จึงนำมาหาค่าอัตราส่วนตามแนวทางของตัวแปร AX, AY และ AZ
ดังนั้นจึงเสนอให้พัฒนาตรวจจับการแตกหักเศษโลหะด้วยโดยเมื่อความถี่ ซึ่งข้อดีของการใช้โดยเมื่อความถี่คือสามารถจัดปัญหาการรบกวนสัญญาณเมื่อเกิดการสั่นของกลไกวภายในระบบ (Chatter) และลักษณะของสัญญาณชนิดนี้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถนำมาจำแนกได้ง่ายกว่าสัญญาณบันโดยเมื่อเวลา^[31]

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเศษโลหะกับสัญญาณอุณหภูมิตัด

4.2.1 การตรวจจับการแตกหักเศษโลหะด้วยสัญญาณอุณหภูมิตัดบันโดยเมื่อเวลา

สำหรับวัดอุณหภูมิขณะตัดนั้นมีการพัฒนาการตรวจวัดในหลายวิธีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ การนำอินฟราเรดไปรอมิเตอร์มาใช้ในงานวัดรังสีความร้อนจากบริเวณการตัดโดยตรง เพราะเหมาะสมกับการวัดอุณหภูมิที่สูงด้วยจุดไฟกัสของอินฟราเรดที่แคบ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะตัดแบบทันทีทันใดทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของอุณหภูมิขณะตัดได้ง่าย

อุณหภูมิตัดพลวัตรวมรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเอกลักษณ์ชัดเจน เมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่องโดยอุณหภูมิตัดพลวัตนั้นแปลงผันโดยตรงกับจำนวนความร้อนที่ถูกปลดปล่อยออกไปพร้อมกับเศษโลหะที่แตกหักและหลุดออกไป เนื่องจากอุณหภูมิพลวัตจะเกี่ยวเนื่องกับเศษโลหะ เมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง ความร้อนจะไม่สามารถระบายออกและเศษโลหะที่ยาวเกินไปเกิดการเสียดสีกับมีดตัด ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิตัดพลวัตจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์แตกหักของเศษโลหะ

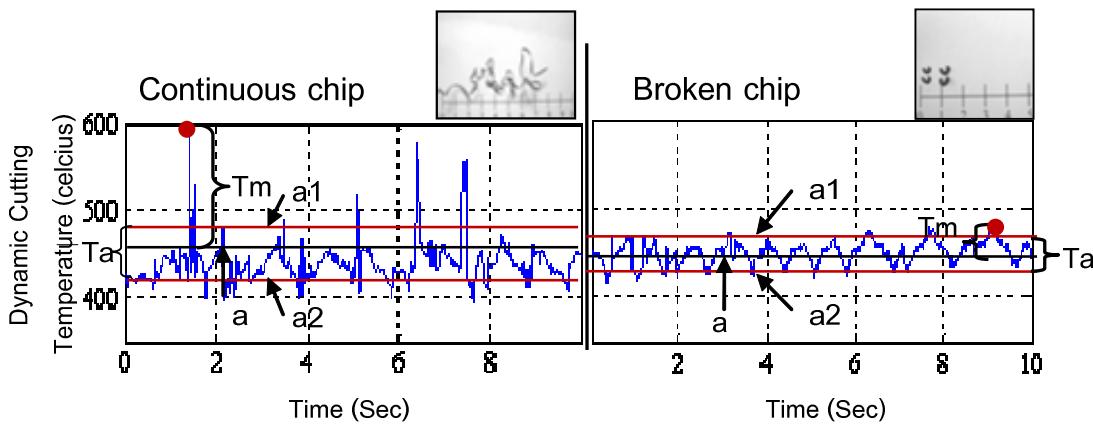


รูปที่ 4.5 : แสดงการเบรียบเที่ยบอุณหภูมิขณะเศษโลหะเกิดการแตกหัก :

(a) อุณหภูมิขณะเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (b) อุณหภูมิขณะเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก

ค่าอุณหภูมิตัดพลวัตรสูงสุด (T_m) และ ค่าความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิตัดพลวัตร (T_a) จะมีขนาดเล็กเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก เนื่องจากความร้อนสามารถออกจากบริเวณการตัดได้ตามปกติเมื่อเป็นเศษโลหะแบบสั้น ในทางกลับกันค่าอุณหภูมิตัดพลวัตรสูงสุด (T_m) ของอุณหภูมิตัดพลวัตรจะมีขนาดใหญ่ แต่ค่าความเบี่ยงเบน (T_a) จะมีขนาดเล็ก เมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง เพราะความร้อนไม่ถูกปลดปล่อยออกไปและยังคงสะสมอยู่บนมีดตัดนั้นเอง^[14] นอกจากนี้จะเห็นได้จากรูปที่ 4.5 ว่าหากปล่อยให้เกิดเศษโลหะแบบแตกหักมาก ดังนั้นการจัดทำอัตราส่วนความแปรปรวนของอุณหภูมิตัดพลวัตร (AVT) ถูกเสนอเพื่อนำไปใช้จำแนกชุดแบบการแตกหักของเศษโลหะตามรูปที่ 4.6 ซึ่งสรุปขั้นตอนการหาอัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมสะสมของแรงตัดทั้งสามแกน โดยเริ่มจาก

1. รับข้อมูลอุณหภูมิตัดที่ได้จากการอินฟารेडไฟโรมิเตอร์บันโดเมนเวลา
2. หาขนาดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนโดเมนเวลา ด้วยโปรแกรม Matlab
3. หาค่าความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน เพื่อบ่งบอกถึงค่าความเบี่ยงเบนที่แท้จริงของอุณหภูมิตัด แล้วจึงค่าหาสูงสุดของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขณะตัด
4. นำค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขณะตัด และค่าหาสูงสุดของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขณะตัด มาหาอัตราส่วนเพื่อแสดงความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิของเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่อง ด้วยตัวแปร “AVT”

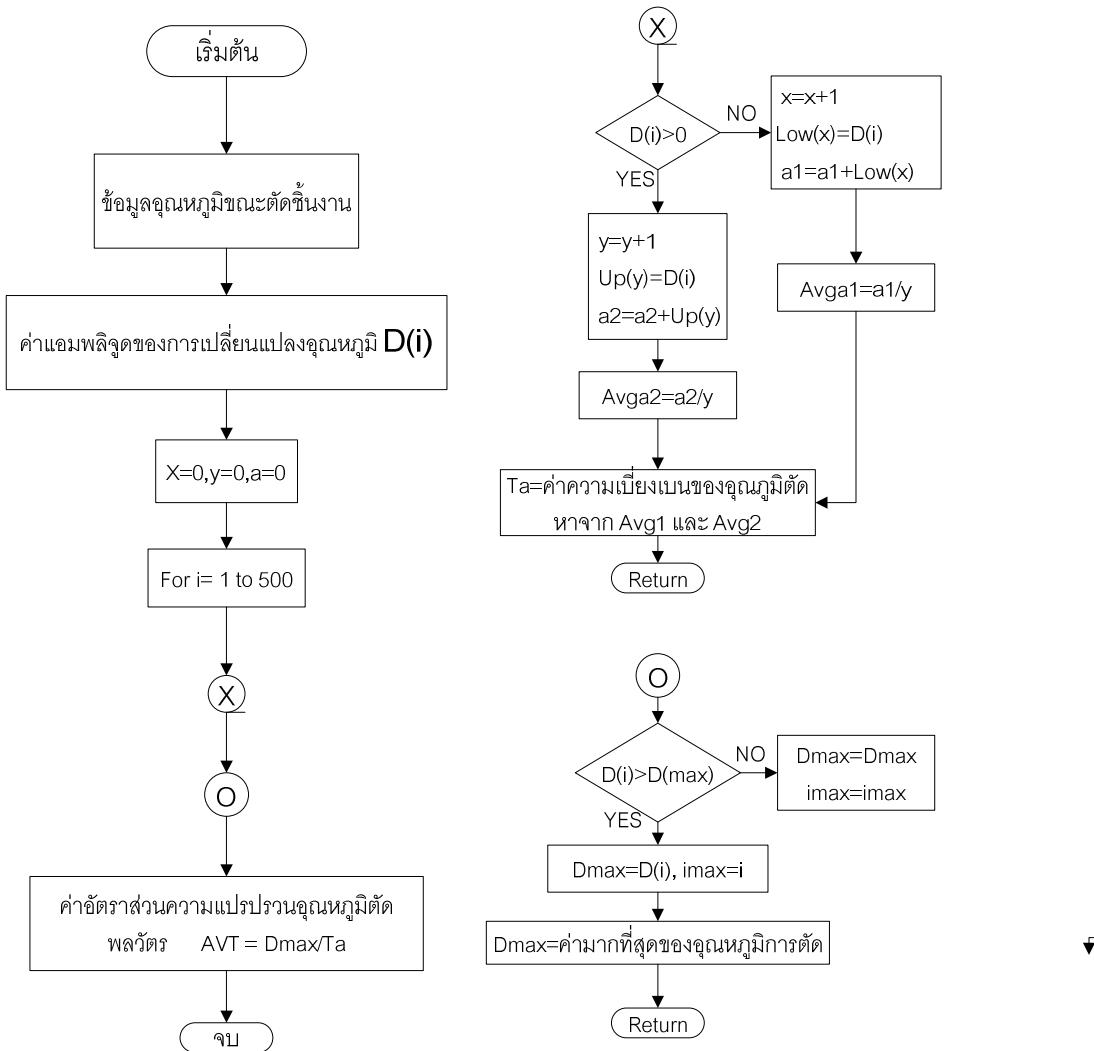

รูปที่ 4.6 : แผนภูมิการไหลแสดงวิธีการหาอัตราส่วนความเปลี่ยนอุณหภูมิตัดพลวัตร

สำหรับสัญญาณอุณหภูมิตัด

ดังนั้นจึงเสนอให้พัฒนาตรวจสอบการทำงานแต่ก้าวเศษโดยตัวโดยเมื่อเวลา ซึ่งข้อดีของการใช้โดยเมื่อความเวลาคือ ลดเวลาและขั้นตอนในการคำนวนค่าพารามิเตอร์ นอกจากนี้ลักษณะของสัญญาณชนิดนี้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถนำมาจำแนกได้ง่ายกว่าสัญญาณบันโดยเมื่อเวลา นอกจากนั้นการนำอินฟารेडไฟโรมิเตอร์ยังมีความเหมาะสมกับงานที่มีพื้นที่ในการติดตั้งอยู่กรณ์น้อยอย่างเช่นงานกลึงเนื่องจากเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดนี้ไม่ต้องเข้าไปสัมผัสกับชิ้นงานสามารถไฟกัสบริเวณที่เกิดความร้อนขนาดเล็กได้ดี แต่มีข้อเสียที่ความถี่ของข้อมูลมีค่าน้อยกว่าข้อมูลแรงตัด ในการเกิดเศษโดยแบบต่อเนื่องต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลที่นานจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ชัดเจน

4.3 การจำแนกสถานะการแตกหักเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการแตกหักเศษโลหะกับลักษณะสัญญาณแรงตัวดัดพลวัตรและสัญญาณอุณหภูมิตัวดัดพลวัตรในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2 พบร่วมกันได้ 4 ตัว ในการจำแนกรูปแบบของเศษโลหะแบบแตกหักและต่อเนื่อง คือ

- ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวดัดพลวัตรทั้ง 3 แกน โดยกำหนดตัวแปรดังนี้

$$AX = \frac{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวดัด}}{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงป้อนตัวดัด}}$$

$$AY = \frac{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวหลัก}}{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวรัศมี}}$$

$$AZ = \frac{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงป้อนตัวดัด}}{\text{ค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวรัศมี}}$$

โดยค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัวดัดพลวัตรทั้งสามแกนได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณแรงตัวดัด

- ค่าอัตราส่วนความแปรปรวนอุณหภูมิตัวดัดพลวัตร(AVT)

$$AVT = \frac{\text{ค่าสูงสุดของอุณหภูมิตัวดัด (Tm)}}{\text{ค่าความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิตัวดัด (Ta)}}$$

ค่า AVT (Average Variance Temperature) นั้นมีการเสนอขึ้นในงานวิจัยนี้ครั้งแรกว่า สามารถนำมาใช้ในการจำแนกรูปแบบของเศษโลหะได้เช่นเดียวกับแรงตัวดัดพลวัตรที่นิยใช้กันทั่วไป โดยค่า AVT นี้แนวคิดเดียวกับ crest factor ซึ่งใช้วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร คือใช้อัตราส่วนสัญญาณที่เปลี่ยนไปสูงสุดต่อค่าเบี่ยงเบนของสัญญาณทั้งหมด โดยสมการ คือ

$$\text{Crest factor} = \frac{X_{\max}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}}} \quad \longrightarrow \quad AVT = \frac{\text{ค่าสูงสุดของอุณหภูมิ}}{\sqrt{((a_1^2 + a_2^2)/2)}}$$

โดยค่าอัตราส่วนความแปรปรวนอุณหภูมิตัวดัดได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณอุณหภูมิตัวดัด

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อแรงป้อนตัด (AX) และการคำนวณค่าเกณฑ์ควบคุมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C1)

เงื่อนไข การทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อ แรงป้อนตัด (AX)		เงื่อนไข การทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อ แรงป้อนตัด (AX)	
	เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แบบต่อเนื่อง		เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แบบต่อเนื่อง
1	0.94	0.60	27	1.12	0.59
2	0.84	0.58	28	1.10	0.53
3	1.36	0.62	29	1.14	0.55
4	0.83	0.58	30	1.01	0.50
5	1.06	0.61	31	0.96	0.55
6	1.05	0.59	32	0.94	0.67
7	1.48	0.63	33	1.14	0.48
8	1.07	0.64	34	1.06	0.50
9	1.03	0.58	35	1.31	0.54
10	1.08	0.60	36	1.26	0.57
11	0.93	0.57	37	1.57	0.53
12	0.85	0.58	38	1.12	0.61
13	0.84	0.71	39	-	0.53
14	1.06	0.55	40	-	0.66
15	0.92	0.62	41	-	0.63
16	1.21	0.57	42	-	0.50
17	1.15	0.62	43	-	0.62
18	1.46	0.56	44	-	0.55
19	1.02	0.56			
20	1.07	0.55			
21	0.95	0.56			
22	1.46	0.55			
23	0.90	0.54			
24	1.15	0.51			
25	1.13	0.52			
26	1.09	0.56			

-ค่าเฉลี่ย AXของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องเท่ากับ 1.08

-ค่าเฉลี่ย AXของข้อมูลเศษโลหะแบบแตกหักเท่ากับ 0.57

-ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลทั้งหมด คือ $((1.08 \times 38) + (0.57 \times 44))/82 = 0.806$

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าอัตราส่วนของความแปรปรวนอุณหภูมิตัดพลวัตร (AVT) และการคำนวณค่าเกณฑ์ควบคุมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C4)


เงื่อนไข การทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความแปรปรวน อุณหภูมิตัดพลวัตร (AVT)		เงื่อนไข การทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความแปรปรวน อุณหภูมิตัดพลวัตร (AVT)	
	เศษโลหะ แบบต่อเนื่อง	เศษโลหะแบบ แตกหัก		เศษโลหะ แบบต่อเนื่อง	เศษโลหะแบบ แตกหัก
1	2.41	1.32	27	1.98	1.31
2	2.10	1.06	28	2.38	1.25
3	2.72	0.95	29	2.14	1.07
4	1.97	1.42	30	1.92	1.16
5	1.82	1.13	31	1.90	0.90
6	2.00	1.40	32	2.43	1.28
7	1.84	1.10	33	1.76	1.31
8	2.18	1.41	34	1.95	1.15
9	2.57	1.35	35	2.74	1.00
10	2.34	1.18	36	2.37	1.09
11	1.83	1.26	37	1.86	1.30
12	1.81	1.03	38	1.86	0.96
13	2.63	1.36	39	0.00	1.31
14	1.95	1.39	40	0.00	1.06
15	1.85	1.25	41	0.00	1.10
16	2.94	1.10	42	0.00	1.25
17	2.56	1.18	43	0.00	1.04
18	1.78	1.45	44	0.00	1.00
19	2.08	1.04			
20	2.21	1.22			
21	1.90	0.95			
22	2.51	0.87			
23	1.78	1.32			
24	1.92	1.03			
25	1.80	1.33			
26	1.94	1.00			

-ค่าเฉลี่ย AVTของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องเท่ากับ 2.11

-ค่าเฉลี่ย AVTของข้อมูลเศษโลหะแบบแตกหักเท่ากับ 1.17

-ดังนั้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลทั้งหมด คือ $((2.11 \times 38) + (1.17 \times 44))/82 = 1.605$

ซึ่งเมื่อนำข้อมูลค่าอัตราส่วนความสัมพันธ์จากตัวแปรทั้งสองชนิดจากตารางที่ 4.1 และ 4.2 มาพล็อกกราฟลงในพื้นที่ข้างอิงและใช้ค่าเฉลี่ยแบบต่างๆ แทนข้อมูลการทดลองเป็นค่าเกณฑ์ควบคุมสามารถแสดง ดังรูปที่ 4.7

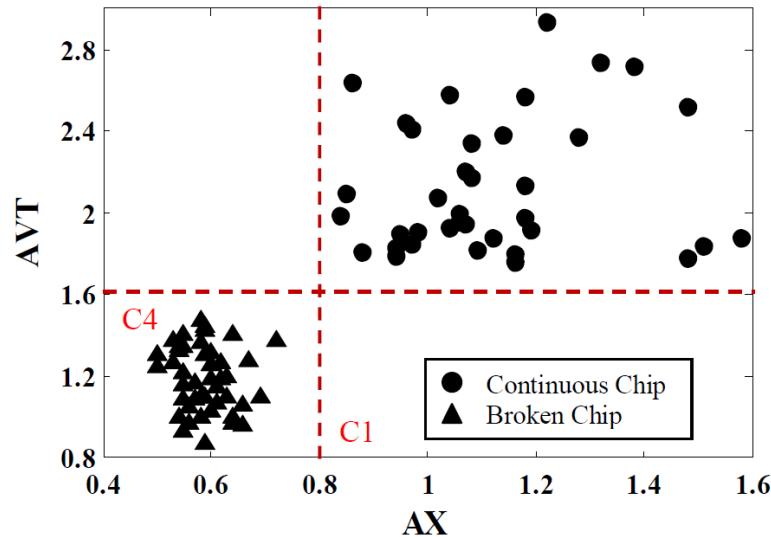

รูปที่ 4.7 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AX กับ AVT ในพื้นที่ข้างอิง

จากรูปที่ 4.7 เห็นได้ว่าจุดวงกลมที่แสดงในพื้นที่ข้างอิงมุ่งบนขวาแน่น คือกลุ่มของเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องขึ้น เนื่องมาจากค่าพารามิเตอร์ AVT และ AX มีค่าสูงเกินกว่าค่าพารามิเตอร์เงื่อนไขการตัดอื่นๆ ทำให้สามารถพิจารณาค่าเกณฑ์ควบคุมได้ดังนี้ $C1 = 0.8$ และ $C4 = 1.6$ ตามลำดับ ดังนั้นสรุปได้ว่า เมื่อค่าพารามิเตอร์ AVT และ AX ที่เงื่อนไขการตัดได้มีค่าสูงกว่าค่าเกณฑ์ควบคุมเหล่านี้ ที่สภาวะการตัดนั้นจะเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องรบกวนกระบวนการตัด

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อแรงตัดรัศมี (AY) และการคำนวณค่าเกณฑ์ควบคุมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C2)


ลำดับ รายการ	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อ แรงตัดรัศมี (AY)		ลำดับ รายการ	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงตัดหลักต่อ แรงตัดรัศมี (AY)	
	เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แตกหัก		เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แตกหัก
1	0.10	0.63	27	0.14	0.73
2	0.10	0.66	28	0.15	0.72
3	0.11	0.72	29	0.15	0.63
4	0.10	0.62	30	0.17	0.65
5	0.11	0.60	31	0.10	0.67
6	0.11	0.65	32	0.15	0.65
7	0.09	0.68	33	0.13	0.83
8	0.10	0.67	34	0.18	0.62
9	0.10	0.58	35	0.31	0.63
10	0.12	0.63	36	0.12	0.57
11	0.13	0.62	37	0.20	0.68
12	0.10	0.60	38	0.18	0.69
13	0.10	0.78	39	0.00	0.64
14	0.13	0.67	40	0.00	0.62
15	0.24	0.58	41	0.00	0.58
16	0.07	0.64	42	0.00	0.90
17	0.15	0.63	43	0.00	0.63
18	0.13	0.62	44	0.00	0.95
19	0.15	0.59			
20	0.08	0.67			
21	0.15	0.68			
22	0.15	0.71			
23	0.16	0.77			
24	0.15	0.69			
25	0.16	0.70			
26	0.10	0.70			

-ค่าเฉลี่ย AYของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องเท่ากับ 0.13

-ค่าเฉลี่ย AYของข้อมูลเศษโลหะแบบแตกหักเท่ากับ 0.67

-ดั้งนั้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลทั้งหมดคือ $((0.13 \times 38) + (0.67 \times 44))/82 = 0.419$

ซึ่งเมื่อนำข้อมูลค่าอัตราส่วนความสัมพันธ์จากตัวแปร AVT และ AY จากตารางที่ 4.2 และ 4.3 ตามลำดับ มาพล็อตกราฟลงในพื้นที่อ้างอิงและใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลการทดลอง เป็นค่าเกณฑ์ควบคุมสามารถแสดง ดังรูปที่ 4.8

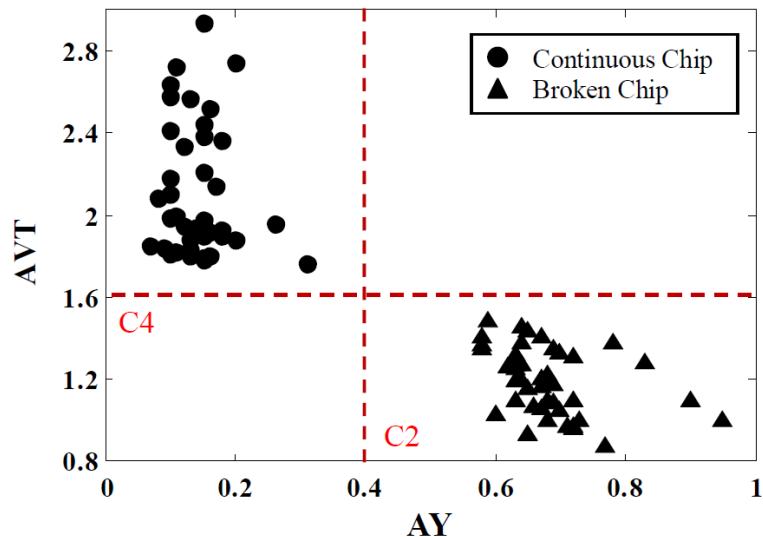

รูปที่ 4.8 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AY กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง จากรูปที่ 4.8 เห็นได้ว่าจุดวงกลมที่แสดงในพื้นที่อ้างอิงมุ่งบนข่ายนั้น คือกลุ่มของเงื่อนไข การตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องขึ้น เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ AVT มีค่าสูงแต่ AY มีค่าต่ำกว่าค่าพารามิเตอร์เงื่อนไขการตัดอื่นๆ ทำให้สามารถพิจารณาค่าเกณฑ์ควบคุมได้ดังนี้ $C2 = 0.4$ และ $C4 = 1.6$ ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าสัดส่วนของความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงป้อนตัดต่อแรงตัวรัศมี (AZ) และการคำนวณค่าเกณฑ์ควบคุมจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก (C3)


เงื่อนไข การ ทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงป้อนตัดต่อ แรงตัวรัศมี (AZ)		เงื่อนไข การ ทดลอง	ค่าอัตราส่วนของความหนาแน่น เพาเวอร์สเปคตรัมบันแรงป้อนตัดต่อ แรงตัวรัศมี (AZ)	
	เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แตกหัก		เศษโลหะ	เศษโลหะแบบ แตกหัก
1	0.1	1.07	27	0.11	1.03
2	0.12	1.08	28	0.15	1
3	0.08	1.12	29	0.14	0.95
4	0.12	1.1	30	0.13	0.99
5	0.1	1.06	31	0.19	0.99
6	0.11	1.1	32	0.17	0.95
7	0.06	1.08	33	0.18	1.03
8	0.1	1.05	34	0.26	1.01
9	0.09	1	35	0.29	1.01
10	0.12	1.04	36	0.12	0.99
11	0.14	1.04	37	0.17	1.02
12	0.12	1	38	0.18	0.98
13	0.13	1.08	39	0	0.98
14	0.21	1.06	40	0	0.96
15	0.24	1.06	41	0	1.06
16	0.07	1.04	42	0	0.91
17	0.12	1.07	43	0	1.01
18	0.13	1.03	44	0	0.86
19	0.08	1.03			
20	0.14	1.01			
21	0.15	1.02			
22	0.15	1.03			
23	0.13	1.07			
24	0.17	1.05			
25	0.15	1.01			
26	0.16	1.05			

-ค่าเฉลี่ย AZ ของข้อมูลเศษโลหะแบบต่อเนื่องเท่ากับ 0.13

-ค่าเฉลี่ย AZ ของข้อมูลเศษโลหะแบบแตกหักเท่ากับ 1.02

-ดั้งนั้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลทั้งหมดคือ $((0.13 \times 38) + (1.02 \times 44))/82 = 0.607$

จากรูปที่ 4.9 เห็นได้ว่าจุดวงกลมที่แสดงในพื้นที่อ้างอิงมุ่งบนข้างนั้น คือกลุ่มของเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องขึ้น เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ AVT มีค่าสูงแต่ AZ มีค่าต่ำกว่าค่าพารามิเตอร์เงื่อนไขการตัดอื่นๆ ทำให้สามารถพิจารณาค่าเกณฑ์ควบคุมได้ดังนี้ $C_3 = 0.6$ และ $C_4 = 1.6$ ตามลำดับ

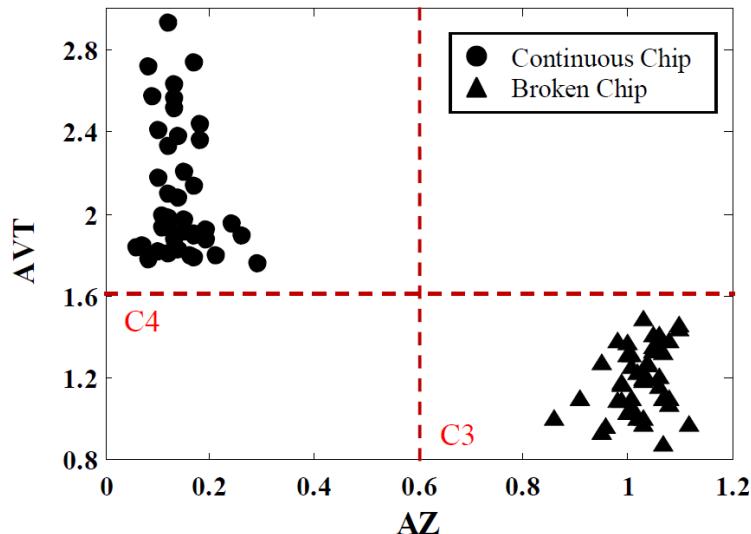

รูปที่ 4.9 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AZ กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง


จากรูปที่ 4.7 ถึง 4.9 ดังแสดงข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าค่าเกณฑ์ในการตรวจจับเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่องประกอบด้วย $C_1 = 0.8$, $C_2 = 0.4$, $C_3 = 0.6$ และ $C_4 = 1.6$ ตามลำดับ ดังนั้นการแตกหักของเศษโลหะสามารถตรวจจับในกระบวนการตัด โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการตัดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรูปแบบในการตัดสินใจระหว่างกระบวนการกลึงผิวปอกจะอ้างอิงจากค่าพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT โดยสรุปได้ดังนี้

- 1). เศษโลหะแบบแตกหักจะถูกตรวจจับได้เมื่อค่า AX และ AVT มีค่าน้อยกว่าค่าเกณฑ์การตรวจจับ C_1 และ C_4 ตามลำดับ ในขณะที่ ค่า AY และ AZ ต้องมีค่ามากกว่าค่าเกณฑ์การตรวจจับ C_2 และ C_3 ตามลำดับ
- 2). เศษโลหะแบบต่อเนื่องจะถูกตรวจจับได้เมื่อค่า AX และ AVT มีค่ามากกว่าค่าเกณฑ์การตรวจจับ C_1 และ C_4 ตามลำดับ ในขณะที่ ค่า AY และ AZ ต้องมีค่าน้อยกว่าค่าเกณฑ์การตรวจจับ C_2 และ C_3 ตามลำดับ

4.4 อิทธิพลของพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT ที่ส่งผลต่อรูปแบบเศษโลหะและการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด

ในหัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปริมาณการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตัด เพื่อประโยชน์ในการเสนอการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเมื่อกำกับโดยอัตโนมัติ โดยผลของเงื่อนไขการตัดที่ส่งผลต่อรูปแบบเศษโลหะได้อธิบายไว้ในหัวข้ออย่างดีไป

4.4.1 ผลของความเร็วรอบตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ

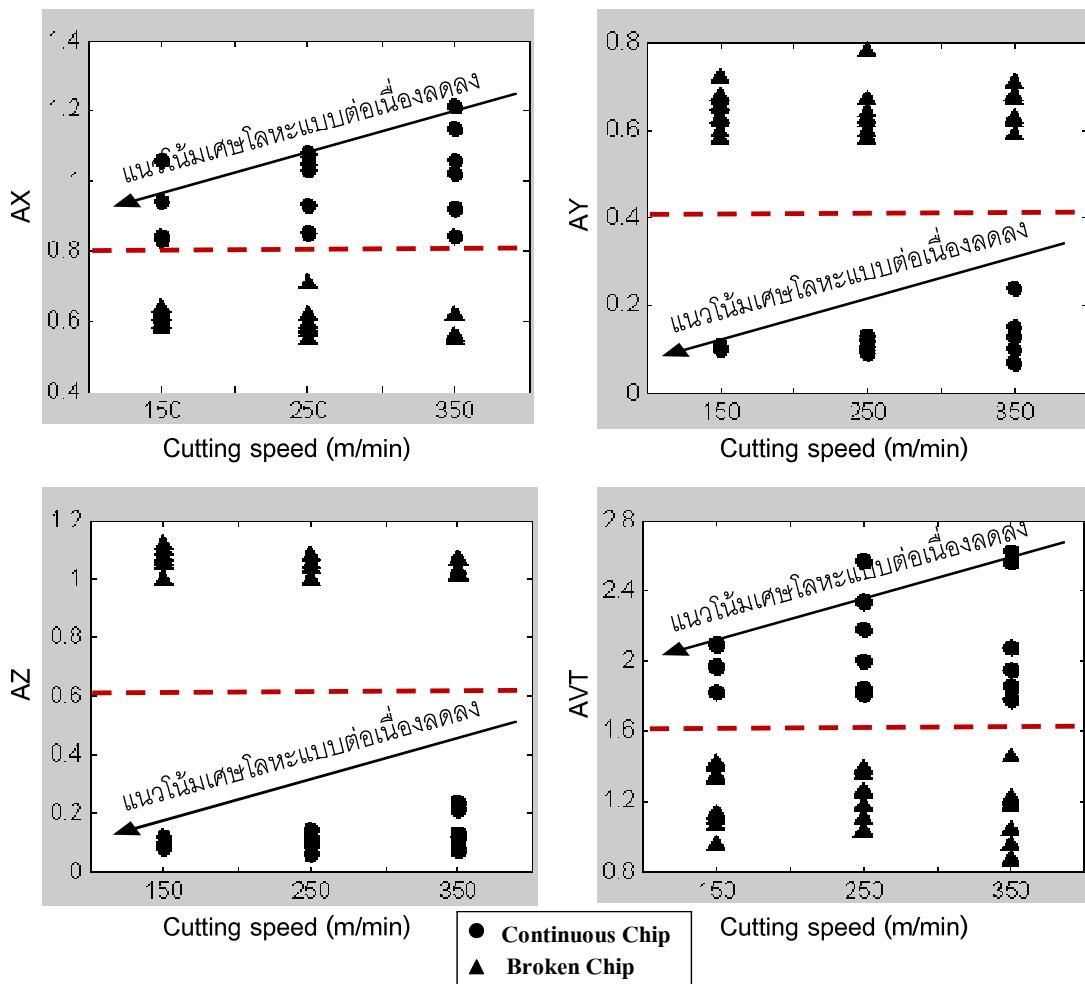


รูปที่ 4.10 : แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT กับความเร็วรอบตัด

จากรูปที่ 4.10 การแตกหักของเศษโลหะหากวิเคราะห์ที่จำนวนการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องจะพบว่าหากใช้ความเร็วรอบตัดในการกลึงขึ้นงานจะก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องมากกว่าใช้ความเร็วรอบตัดที่ต่ำกว่า สำหรับเศษโลหะแบบต่อเนื่องนี้อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ซึ่งมีความต่อเนื่องสูง แต่เมื่อเพิ่มความเร็วรอบตัดสูงจะให้มุมเฉือนที่ใหญ่ขึ้นตามทฤษฎีการตัด ซึ่งมุมเฉือนที่มากขึ้นจะทำให้เศษโลหะที่หลุดออกมานำบ้างลงและแตกหักได้ยากขึ้นนั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อความเร็วรอบตัดเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อุณหภูมิการตัด

นั้นสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจากรูปความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทั้ง 4 ต่อความเร็วตัดซ่อมในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัดเพื่อตรวจจับเศษโลหะแบบต่อเนื่องได้

4.4.2 ผลของอัตราป้อนตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ

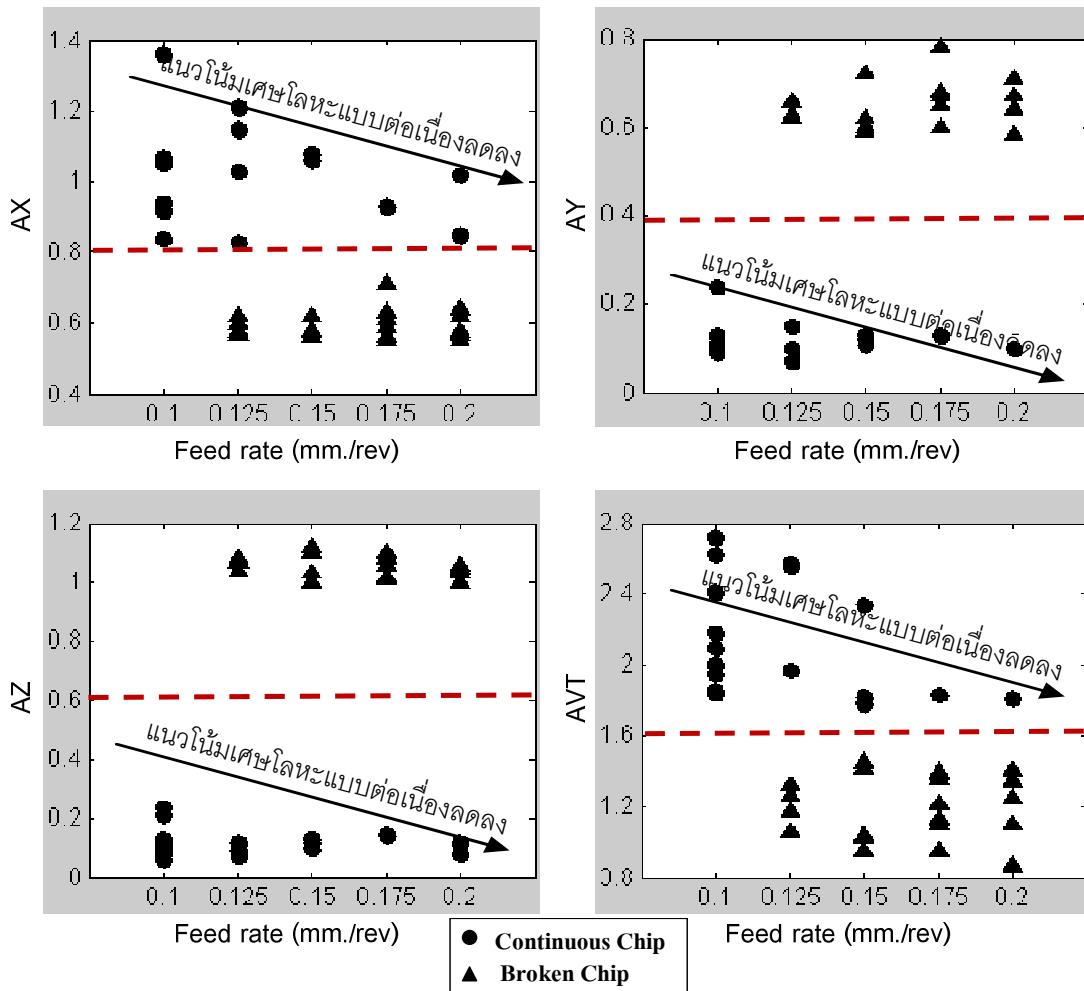


รูปที่ 4.11 : แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AVT กับอัตราป้อนตัด

จากรูปที่ 4.11 หากวิเคราะห์ที่จำนวนการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องจะพบว่าหากใช้อัตราป้อนตัดต่ำในการกลึงชิ้นงานจะก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องมากกว่าการใช้อัตราป้อนตัดที่สูงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเมื่อใช้อัตราป้อนตัดเพิ่มขึ้น จะทำให้ความหนาของเศษโลหะเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะโค้งมนกับเม็ดมีด ทำให้เกิดการแตกหักของเศษโลหะส่งผลให้ลดการสะสมของความร้อนบนหน้ามีดตัด จากรูปที่ 4.11 ค่าพารามิเตอร์ทั้ง 4 สามารถจำแนกเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่องที่อัตราป้อนตัดต่างๆ ได้ เนื่องจากมีของแนวโน้มการลดลงของเศษโลหะแบบต่อเนื่อง เช่นเดียวกันทั้ง 4 พารามิเตอร์ จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงนำค่าพารามิเตอร์ AX,

AY, AZ และ AVT ต่ออัตราการป้อนตัดมากช่วยในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัดเพื่อตรวจจับเศษโลหะแบบต่อเนื่องได้

4.4.3 ผลของความลึกตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะ

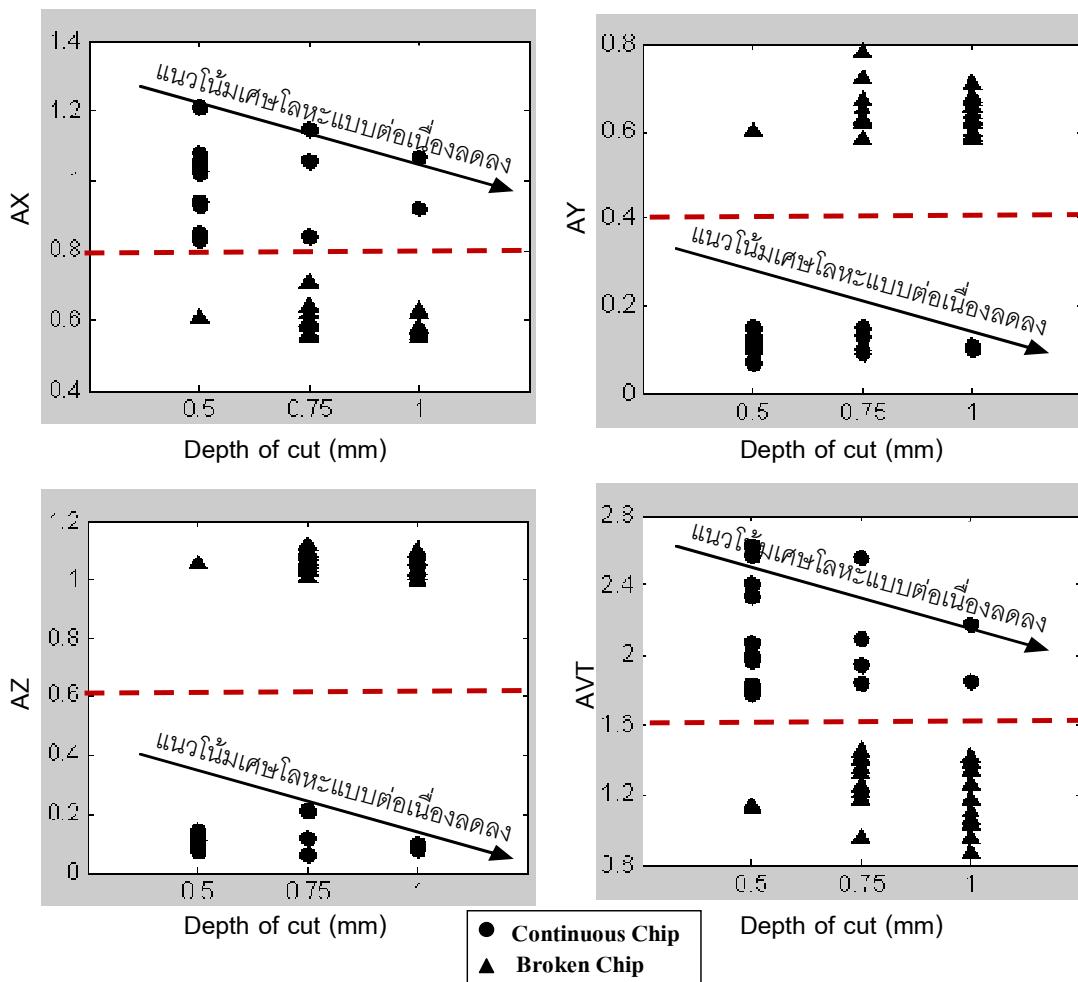

รูปที่ 4.12 : แสดงความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ AVT กับความลึกของการตัด


จากรูปที่ 4.12 หากวิเคราะห์ที่จำนวนการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องจะพบว่าหากใช้ความลึกของการตัดต่ำในการกลึงชิ้นงานจะก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องมากกว่าการใช้ความลึกของการตัดสูง เนื่องจากเมื่อใช้ความลึกของการตัดเพิ่มขึ้นจะทำให้ความหนาและความกว้างของเศษโลหะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแตกหักของเศษโลหะได้ง่ายและสามารถลดปล่อยความร้อนไปกับเศษโลหะได้มากขึ้น ส่งผลต่อความร้อนสะสมหน้ามีดตัดที่ลดลงดังจะเห็นได้จากค่าพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT สามารถจำแนกเศษโลหะแบบแตกหักและแบบต่อเนื่องที่ความลึกของการตัดต่างๆ จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงนำค่าพารามิเตอร์ทั้ง 4 มาช่วยในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัดเพื่อตรวจจับเศษโลหะแบบต่อเนื่องได้

4.4.4 รูปแบบการแตกหักเศษโลหะแบบต่อเนื่องและเศษโลหะแบบแตกหัก

จากตารางที่ 4.5 แสดงรูปแบบเศษโลหะที่ได้จากการทดลอง พบร่วมเศษโลหะที่จะให้ผลสัญญาณแรงตัดและสัญญาณอุณหภูมิตัดที่สามารถนำมาจำแนกรูปแบบโลหะโดยใช้การรู้จักรูปแบบทางสถิตินั้นจะมีความยาวของเศษโลหะ 2 แบบ คือ

1. แบบที่ยาวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ประกอบด้วยเศษโลหะรูปแบบ helical chips และ short tubular chips จะเกิดที่อัตราป้อนตัดและความลึกตัดน้อยๆ ส่วน spiral chips, และ long comma chips จะเกิดที่อัตราป้อนตัดและความลึกตัดมากซึ่งเศษโลหะในลักษณะนี้ในงานวิจัยนี้ขอนิยามให้เป็น “เศษโลหะแบบแตกหัก”.

2. แบบที่ยาวเกินกว่า 5 เซนติเมตร ประกอบด้วยเศษโลหะรูปแบบ corkscrew chips จะเกิดที่อัตราป้อนตัดและความลึกตัดน้อยๆ โดยเศษโลหะรูปแบบนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายบนคอมตัดบริเวณที่เกิดการตัดและด้ามมีดจับ จึงจำเป็นต้องกำจัดเศษโลหะชนิดนี้ออกจากผิวહลบ (the flank of the tool)^[28] ส่วน ribbon chips, tangled chips จะเกิดที่อัตราป้อนตัดน้อย แต่ความลึกตัดมาก โดยเศษตัดชนิดนี้ไม่ส่งผลเสียต่ocomtัดแต่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดเศษโลหะและอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความบาดเจ็บได้ ซึ่งเศษโลหะในลักษณะนี้ในงานวิจัยนี้ขอนิยามให้เป็น “เศษโลหะแบบต่อเนื่อง”

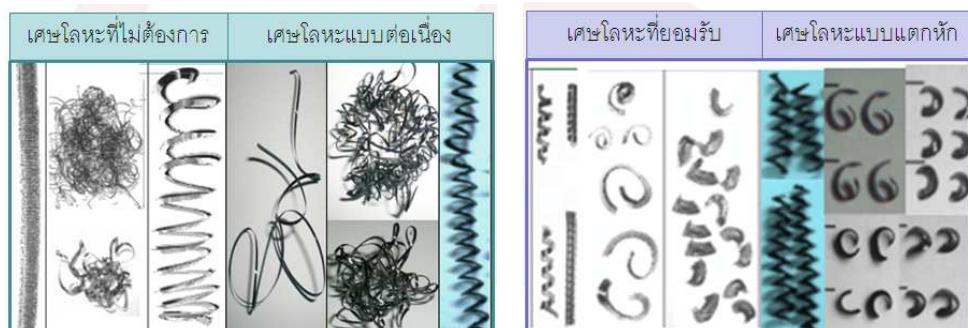


รูปที่ 4.13 : เปรียบเทียบรูปร่างเศษโลหะที่ได้จากการทดลองกับ ISO 3685-1993

1. Ribbon chips, 2. Tangled chips, 3. Corkscrew chips

จากการวิเคราะห์ข้างต้นเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิดเศษโลหะทั้ง 2 รูปแบบเป็นไปตามทฤษฎี^[33] จึงมั่นใจได้ว่าการนำสัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิขณะตัดของเศษโลหะเหล่านี้มาใช้มีความแม่นยำและเหมาะสมเพียงพอ

ตารางที่ 4.5 แสดงรูปว่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการตัดจากภารทดลอง

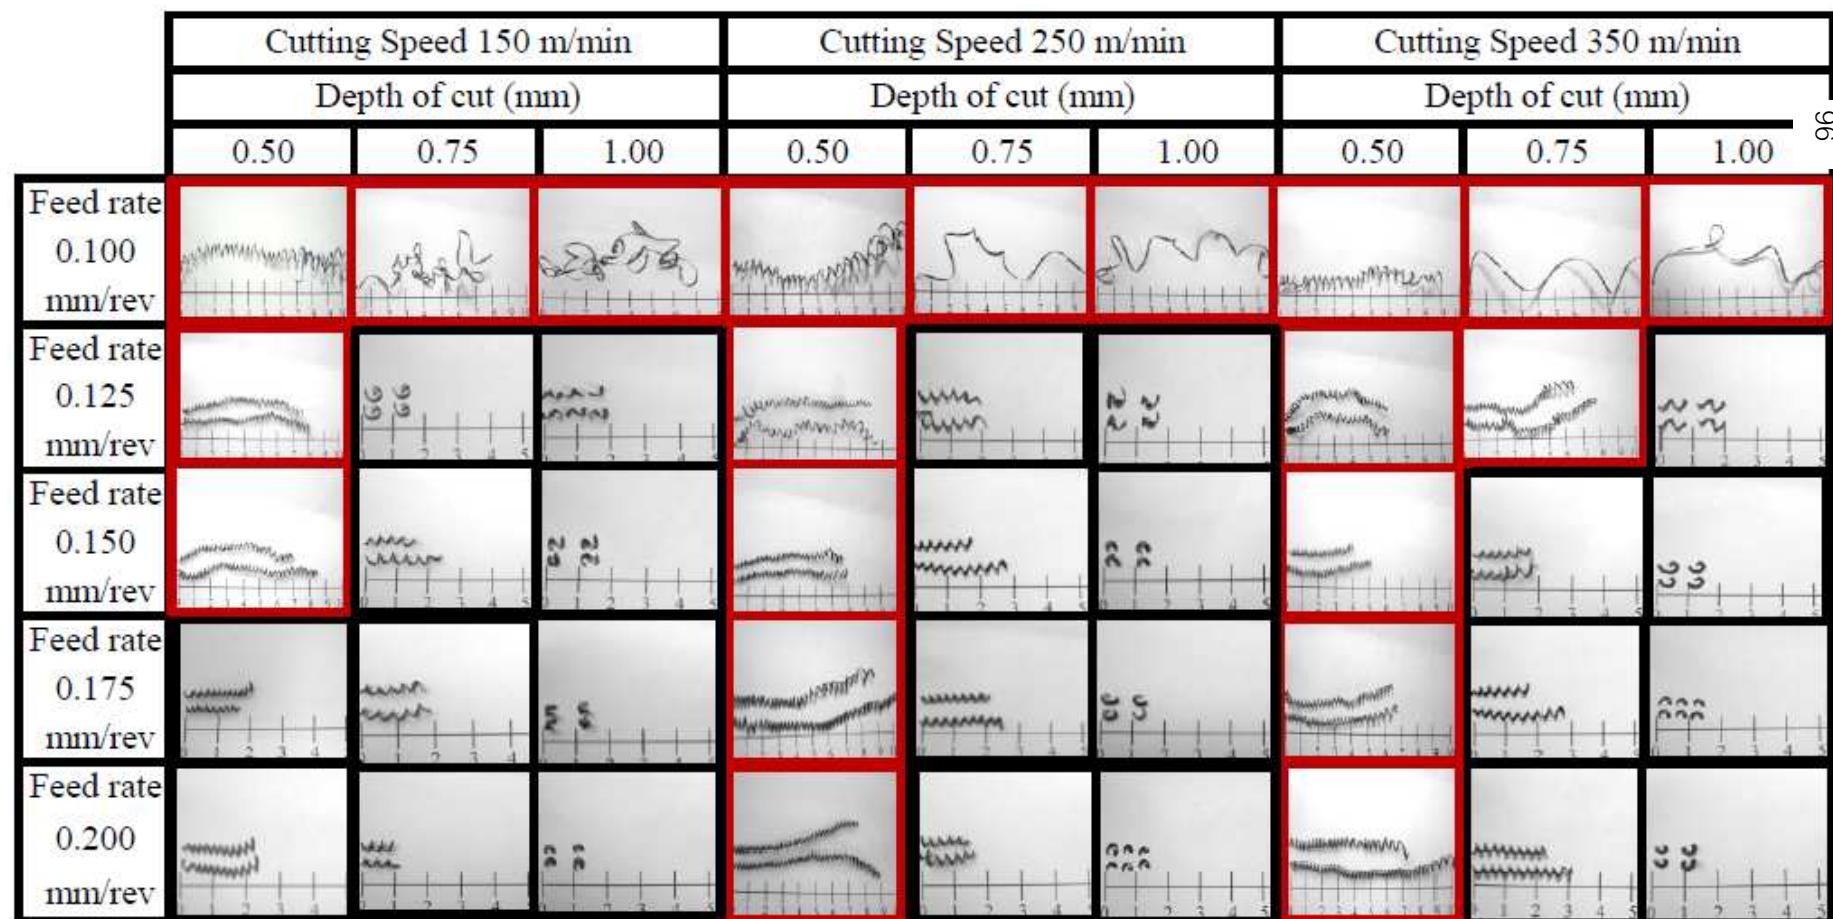

จากหัวข้อที่ 4.4.1 - 4.4.3 ได้เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขการตัดที่ก่อให้เกิด การแตกหักของเศษโลหะแบบต่อเนื่อง คือเมื่อค่าพารามิเตอร์ AX, AY, AZ และ AVT ไม่เป็นไป ตามค่าเกณฑ์ควบคุม อัลกอริทึมจะส่งค่าออกเพื่อให้กลับไปสู่ขั้นตอนการปรับเงื่อนไขการตัดใหม่ โดยจะเสนอให้

- เพิ่มอัตราป้อนตัด
- ลดความเร็วรอบในการตัด
- เพิ่มความลึกในการตัด

ซึ่งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดทั่วไปและงานวิจัยที่ผ่านมาเรื่องระบบการ ตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะเชิงปัญญา^{[4][32]} โดยมีลำดับการปรับเงื่อนไขการตัดดังนี้

อันดับ 1. พิจารณาอัตราป้อนตัด

ในกระบวนการกลึงต้องคำนึงถึงคุณภาพของผิวชิ้นงานอัตราการผลิตมาเป็น อันดับหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขการตัดที่ส่งผลต่อความเรียบของผิวชิ้นงานมากที่สุด คือ “อัตราป้อนตัด” โดย ทฤษฎีความเรียบผิวสามารถคำนวณได้จากอัตราป้อนตัด ซึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อเพิ่มอัตราการป้อนตัด จะทำให้คุณภาพผิวของชิ้นงานดีขึ้นแต่เพิ่มอัตราป้อนตัดได้เพียงระดับหนึ่งที่ความเรียบผิวยอมรับ ได้เท่านั้น และผลจากหัวข้อที่ 4.4.2 ผลของอัตราป้อนตัดต่อการแตกหักของเศษโลหะยังชี้ให้เห็น ว่า เมื่อเพิ่มอัตราการป้อนตัดจะช่วยลดการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี ที่ว่าหากเพิ่มอัตราป้อนตัด จะทำให้เกิดเศษตัดคงและหักง่ายขึ้น

อันดับ 2. พิจารณาความเร็วตัด

เนื่องจากความเร็วตัดส่งผลต่ออุณหภูมิในการตัดและความเร็วในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งหากลดความเร็วตัดลงต้องใช้เวลาสำหรับการผลิตมากขึ้น และเมื่อเพิ่มความเร็วตัดให้สูงขึ้น จะ ทำให้มุ่งเฉือนมีขนาดโตขึ้นส่งผลให้มุ่งหมายเศษโตขึ้น เกิดเศษโลหะแบบบางและหักยาก และจาก ทฤษฎีอุณหภูมิในการตัดได้อธิบายไว้ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนรูปโลหะ เป็นเศษโลหะนั้นจะหลุดออกไปกับเศษโลหะมากที่สุด ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิการตัดไม่ให้สูง เกินไปจึงควรใช้ความเร็วตัดน้อยๆเพื่อให้เกิดเศษโลหะแบบแตกหักและลดการสึกหรอของมีดตัดที่ เกิดจากความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับผลจากหัวข้อที่ 4.4.1 ผลของความเร็วตัดต่อการแตกหักของ เศษโลหะ ซึ่งแนะนำให้ใช้ความเร็วตัดลดลงเมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง เนื่องจากให้ค่าสัดส่วน ความเบี่บเบนของอุณหภูมิตัด (AVT) ที่น้อยกว่า

อันดับ 3. พิจารณาความลึกตัด


สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขการตัดนั้น จะพิจารณาการปรับเปลี่ยนไขความลึกตัดไว้ ในอันดับสุดท้าย เนื่องจากหากเกิดการปรับค่าความลึกตัดจะส่งผลกระทบต่อขนาดของชิ้นงาน โดยตรงดังนั้นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการปรับค่าความลึกตัดในลำดับแรกหากเกิด

ปัญหาระหว่างการกลึง เนื่องจากเมื่อขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข อันที่ต้องป้อนเข้าสู่เครื่องกลึงซีเอ็นซี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากหัวข้อที่ 4.1-4.4 จึงเป็นที่มาของอัลกอริทึมแสดงการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะรูปที่ 4.14 ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- ป้อนเงื่อนไขการตัดชิ้นงานเข้าสู่เครื่องกลึงซีเอ็นซี ทำการตัดชิ้นงาน เก็บสัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิขณะตัด
- ตรวจสอบสถานะการตัดด้วยค่าเกณฑ์ควบคุมที่สร้างขึ้น และส่งข้อมูลย้อนกลับเมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง
- ปรับปรุงเงื่อนไขการตัดโดยลดความสำคัญการปรับค่าตามข้อมูลข้างต้น

เนื่องจากงานวิจัยนี้ทำการทดลองบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีที่ยังไม่สามารถป้อนโปรแกรม(Offline) การตรวจจับสถานะการกลึงได้ อัลกอริทึมที่สร้างขึ้นนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการการกลึงชิ้นงานที่สามารถเชื่อมต่อและตอบกลับกระบวนการการทำงานแบบทันท่วงที่ (Online) ในอนาคต

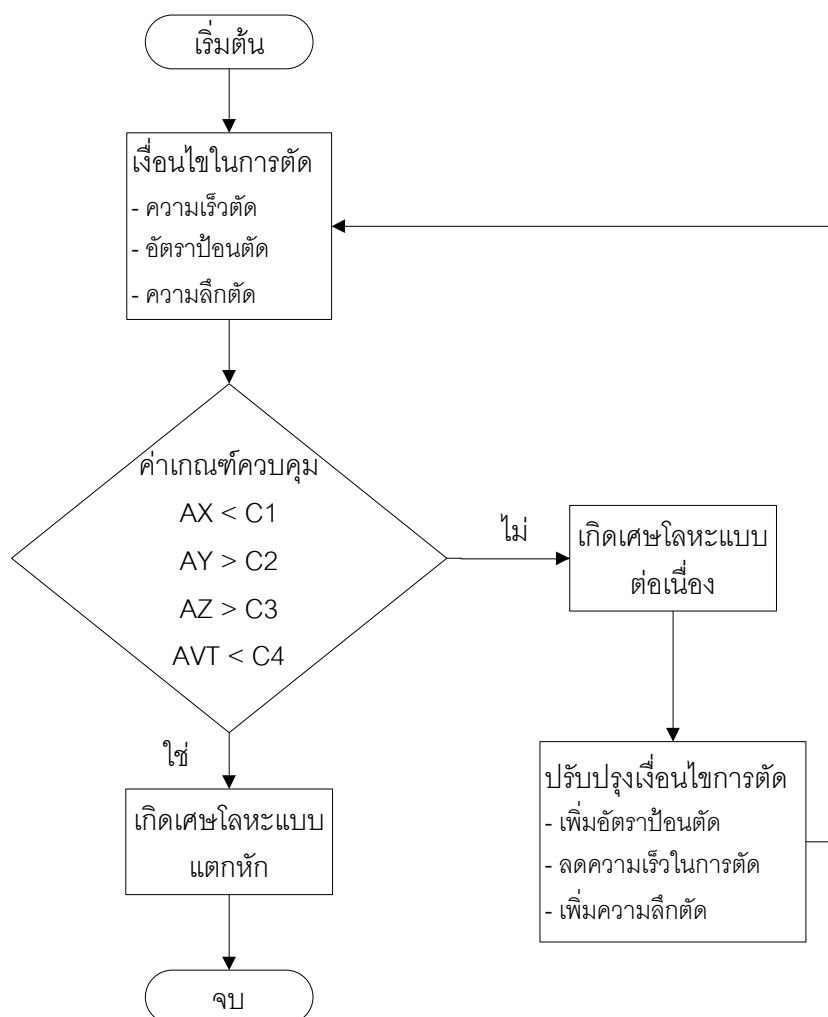

รูปที่ 4.14 : แสดงอัลกอริทึมตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะแบบแตกหักและต่อเนื่องในกระบวนการการกลึง


4.5 การทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง

อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมาบัน្ត จำเป็นต้องได้รับการยืนยันความแม่นยำ ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความแม่นยำเพิ่มเติมโดยการขยายขอบเขตเงื่อนไขการตัดออกไป โดยในที่นี้เลือกขยายขอบเขตการตัดด้านความลึกตัด เนื่องจากหัวข้อที่ 4.4.3 แสดงให้เห็นว่า ความลึกตัดมีอิทธิพลต่อการแตกหักของเศษโลหะมากที่สุด ดังนั้นเงื่อนไขในการตัดทดสอบจึงเป็นดังนี้


ตารางที่ 4.6 เงื่อนไขการตัดเพื่อทดสอบยืนยันผลการทดลอง

เงื่อนไขของการตัด	
ความเร็วตัด	150, 250, 350
อัตราป้อนตัด	0.100, 0.150, 0.200
ความลึกตัด	0.25, 1.50


ซึ่งจากการตัดด้วยเงื่อนไขการตัดจากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าเกณฑ์ควบคุมที่ได้จากการทดลองก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ได้ดี เมื่อขยายเงื่อนไขการตัดออกไป ทั้งยังสามารถตรวจจับรูปแบบของเศษโลหะที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการตัดชิ้นงานได้ ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 4.15 และตารางที่ 4.7 แสดงรูปแบบเศษโลหะแบบแตกหักซึ่งมีความยาวมากกว่า 5 เซนติเมตรและเศษโลหะแบบต่อเนื่องจะมีความยาวมากกว่า 5 เซนติเมตร ซึ่งสามารถบกวนมีดตัดและส่งผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงานได้ตามที่ได้อ้างไว้ในหัวข้อที่ 4.4.4

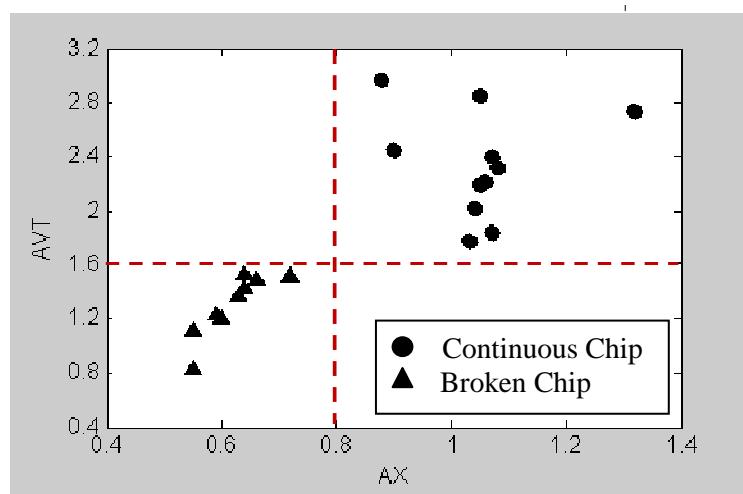

(a)

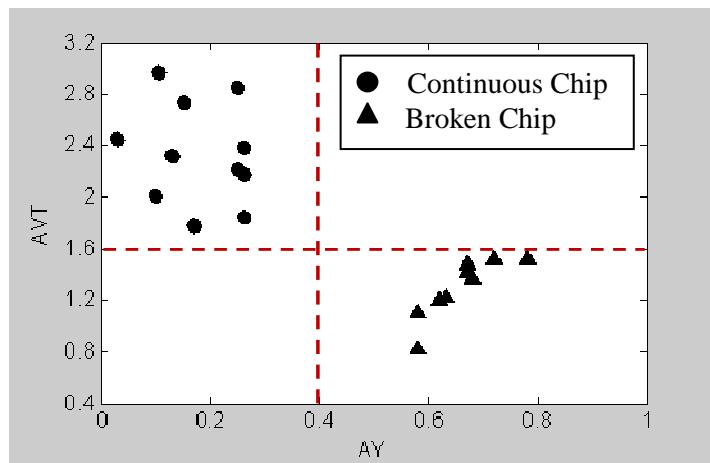

(b)

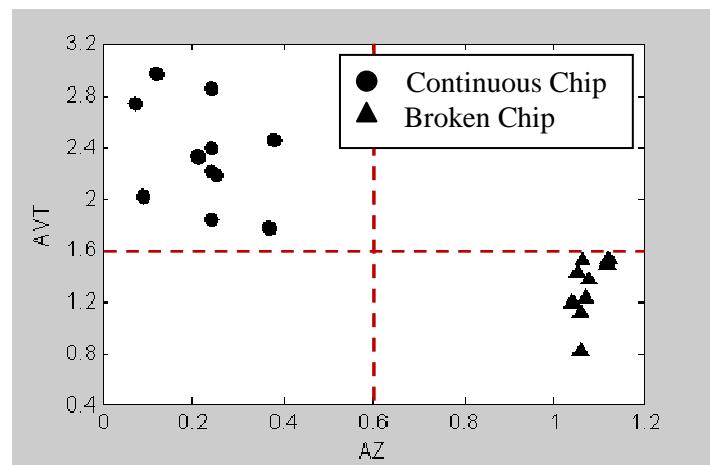






(c)

รูปที่ 4.15 ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์เร่งตัดและค่าพารามิเตอร์อุณหภูมิตัดในพื้นที่อ้างอิง

- (a) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AX กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง
- (b) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AY กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง
- (c) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ AZ กับ AVT ในพื้นที่อ้างอิง

ทั้งนี้ลักษณะเชิงโน้มระดับที่ได้จากการวิจัยจากตารางที่ 4.5 และ 4.7 สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการพิจารณาเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด เมื่อกิดเศษโลหะที่ส่งผลเสียในระหว่างการตัดได้อีกด้วย

ตารางที่ 4.7 แสดงรูปร่างของเศษโลหะและชนิดของเศษโลหะภายใต้เงื่อนไขการตัดเพื่อยืนยันผลการทดลอง

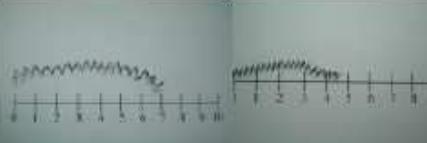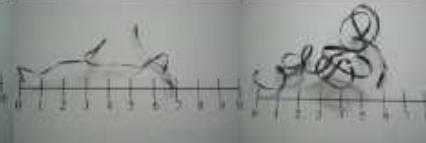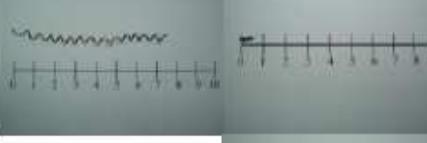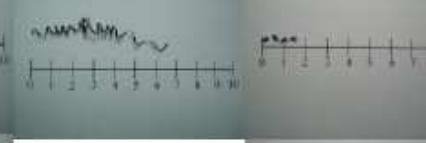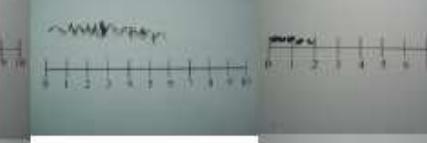	Cutting Speed 150 m/min	Cutting Speed 250 m/min	Cutting Speed 350 m/min	
	Depth of cut (mm)	Depth of cut (mm)	Depth of cut (mm)	
	0.25	1.5	0.25	1.5
Feed rate 0.10 mm/rev				
Feed rate 0.15 mm/rev				
Feed rate 0.20 mm/rev				
Feed rate 0.25 mm/rev				

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ระบบตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะโดยใช้เซนเซอร์วัดแรงตัดและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่วมกันนั้น จากผลการวิเคราะห์สัญญาณแรงตัดจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหักจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของเพาเวอร์สเปคตรัมในช่วงความถี่คงที่ สูงกว่า 500 เ亥รตซ์ ทั้ง 3 แกนของแรงตัด ซึ่งแตกต่างกับการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องที่จะส่งผลเมื่อค่าความหนาแน่นของเพาเวอร์สเปคตรัมในช่วงความถี่คงที่ ต่ำกว่า 100 เ亥รตซ์ ทั้ง 3 แกนของแรงตัด ส่วนผลการวิเคราะห์สัญญาณอุณหภูมิตัดเมื่อเกิดเศษโลหะแบบแตกหักค่าความแปรปรวนสูงสุดและค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของอุณหภูมิตัดนั้น มีขนาดใกล้เคียงกัน แตกต่างกับเมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องที่จะมีค่าความแปรปรวนสูงสุดและค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของอุณหภูมิตัดนั้น แตกต่างกันมาก เนื่องจากสัญญาณเกิดแอนพลิจูดขนาดใหญ่อย่างชัดเจน จากการสัมพันธ์ดังกล่าวจึงนำมาวิเคราะห์ในรูปอัตราส่วนเพื่อเสนอพารามิเตอร์ใหม่ 4 ตัว คือ AX, AY, AZ และ AVT ซึ่งผลจากการคำนวณอัตราส่วนความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคตรัมของแรงตัดพลวัตรในแนวแรงทั้ง 3 แกน คือ แรงในแนวรัศมี แรงในแนวป้อมตัด และแรงในแนวหลัก มาพล็อตลงในพื้นที่อ้างอิง ซึ่งสามารถพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์ควบคุมได้คือ $C1 = 0.8$, $C2 = 0.4$, $C3 = 0.6$ และ $C4 = 1.6$ ตามลำดับ โดยเมื่อเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง ค่า AX จะน้อยกว่า 0.8, ค่า AY จะมากกว่า 0.4, ค่า AZ จะมากกว่า 0.6 และ ค่า AVT จะมากกว่า 1.6 ซึ่งจะทำให้ระบบการตรวจจับทราบว่าเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องต้องทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด ทั้งนี้ในอัลกอริทึมที่ได้เสนอไปนั้นยังคงต้องใช้พารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัวช่วยในการตรวจจับเศษโลหะถึงแม้ว่าจากกฎที่ 4.6-4.8 จะแสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวสามารถคำนวณเศษโลหะได้อย่างชัดเจน แต่เพื่อความแม่นยำของระบบตรวจจับเบื้องต้นจึงแนะนำให้ใช้พารามิเตอร์ทุกตัว เพราะบางกรณีอาจเกิดเศษโลหะที่ไม่พึงประสงค์นอกเหนือจากที่ได้ทำการทดลองมา

ทั้งนี้พารามิเตอร์ทั้งหมด เมื่อถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันรูปแบบของเศษโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลึงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ดัดจำแล้วนั้น ได้ถูกนำมาเสนอเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะและขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงการเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเสถียรและความนำ้าเชื่อถือให้แก่กระบวนการกลึง โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการตัดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ตารางที่ 4.5 และ 4.7 ยังสามารถนำมาเป็นคู่มือในการเลือกใช้เงื่อนไขการตัดที่ไม่ก่อให้เกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่องในกระบวนการกลึงได้อีกด้วย

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

- 1) การเลือกใช้อัตราส่วนค่าความหนาแน่นเพาเวอร์สเปคต์รัมแรงตัดพลวัตรและค่าความแปรปรวนอุณหภูมิตัดมาทำการศึกษานั้น เนื่องจากข้อมูลทั้งสองค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับรูปแบบของเศษโลหะ ทั้งยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเงื่อนไขของการตัดจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
- 2) ช่วงความถี่ของการเกิดเศษโลหะแบบแตกหักที่เกิดขึ้นที่ช่วงมากกว่า 500 เ亥วตซ์ที่นำมาใช้ตรวจสอบการแตกหักของเศษโลหะในงานวิจัยนี้ เป็นช่วงความถี่ที่ขึ้นกับวัสดุของชิ้นงานและมีดัดตัวที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนวัสดุ อาจจะส่งผลให้ช่วงความถี่การแตกหักของเศษโลหะที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้
- 3) จากผลการทดลองที่ได้รับจะเห็นได้ว่า สัญญาณจากเซนเซอร์แรงตัดจะมีความนำไปสู่สูงกว่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิตัดซึ่งมีสาเหตุมาจากเซนเซอร์แรงตัดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงที่สุด เพราะติดอยู่กับชุดป้อมมีด(Turret) ของเครื่องกลึง ส่วนเซนเซอร์วัดอุณหภูมนั้นต้องใช้ fixture ตัวยึดหัววัดไฟโรมิเตอร์เพื่อยึดให้หัววัดชนิดฟาร์เดทามุมกับเม็ดมีดในองศาที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ ซึ่งมีความมั่นคงน้อยกว่าเซนเซอร์แรงตัดแต่มุมที่ติดตั้งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น
- 4) เซนเซอร์แต่ละชนิดที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ แต่ละตัวจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะขณะที่ทำการกลึงแตกต่างกัน ดังนี้
 - เซนเซอร์แรงตัดจะเหมาะสมสำหรับการตรวจจับการแตกหักของเศษโลหะขณะทำการกลึงมากที่สุด เพราะสามารถตรวจสอบช่วงความถี่ที่เกิดการแตกหักของเศษโลหะได้ เนื่องจากแรงตัดจะสูงขึ้นตามการแตกหักที่เพิ่มขึ้น
 - เซนเซอร์อุณหภูมิตัดชนิดไม่สัมผัสหรืออินฟาร์เดทไฟโรมิเตอร์ มีความเหมาะสมกับการนำมาตรวจจับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบวบรวมการตัดของกระบวนการกลึงมากที่สุด เนื่องจาก
 - สามารถวัดรังสีความร้อนจากจุดตัดชิ้นงานได้โดยตรง และไม่ต้องสัมผัสถกับตัวชิ้นงาน
 - สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
 - ใช้ได้ง่ายในการวัดอุณหภูมิการตัดที่สูง โดยปราศจากการรบกวนจากการกระจายตัวของความร้อน หมายความว่าการวัดอุณหภูมิในพื้นที่การตัดที่จำกัด เป้าหมายมีขนาดเล็กแคบและลาดชัน

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเซนเซอร์อุณหภูมิตัดจึงสามารถวัดความแปรปรวนของอุณหภูมิขั้นที่เกิดการแตกหักของเศษโลหะในกระบวนการกลึงได้เป็นอย่างดี

5.3 อุปสรรคในการวิจัย

- 1) เนื่องจากทำการทดลองโดยใช้การอุ่นแบบการทดลองแบบฟูลแฟคทอร์เรียล เพื่อหาความสัมพันธ์ของเงื่อนไขการตัดที่มีต่อรูปแบบของเศษโลหะ ทำให้มีจำนวนการทดลองต่อครั้งจำนวนมาก งานวิจัยนี้จึงไม่มีการทดลองซ้ำในแต่ละเงื่อนไขการตัดของ การทดลอง เนื่องจากมีเดกลึงและชิ้นงานที่ใช้ทดลองนั้นมีราคาต่อหน่วยสูงมาก ซึ่งการ ทำซ้ำจะทำให้ผลการทดลองที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
- 2) ปัญหาของการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เนื่องจากการทดลองบนเครื่องกลึง ซีเอ็นซีครัวฟ์ต้องติดตั้งเซนเซอร์ที่ใช้วัด 2 ชนิดใหม่ๆ คือครัวฟ์ที่ทำการทดลอง โดยเฉพาะ การติดตั้งเซนเซอร์วัสดุภูมิที่ต้องใช้ความเขี่ยวชาญของผู้ติดตั้งในการปรับระยะ ไฟกัสที่มีขนาดเล็ก ส่งผลให้ตัวแทนของเซนเซอร์ที่ติดตั้งภายใต้เครื่องกลึงในแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย อาจจะส่งผลทำให้สัญญาณที่ได้รับในแต่ละครั้งของการ ทดลอง มีความคลาดเคลื่อนได้
- 3) ในการทดลองแต่ละครั้งต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยสองคน เนื่องจากต้องทำการ เปิดรับและบันทึกสัญญาณแรงตัวด้วยสัญญาณอุณหภูมิพร้อมๆ กันในขณะที่ต้องป้อน เงื่อนไขการตัดให้แก่โปรแกรมบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี ตั้งนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี การปรับอุปกรณ์ให้สามารถควบรวมสัญญาณจาก 2 เซนเซอร์ได้ ณ จุดเดียวกัน

5.4 ข้อเสนอแนะ

- 1) ใน การทดลองควรทำการทดลองซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละเงื่อนไขการตัด เพื่อให้ผล การศึกษา มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- 2) สำหรับการวัดอุณหภูมิเพื่อให้ผลการศึกษา น่าเชื่อถือได้มากขึ้น ควรมีการวัดอุณหภูมิ ด้วยวิธีการอื่นเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากไฟโรนิเตอร์ เช่น ไซโตรโนมิคัปเปิล(Thermo Coupler)
- 3) ในบางการทดลองจะต้องเกิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Chip) มั่นยำ ควรจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ เช่น สายของ เครื่องวัดอุณหภูมิ, สายวัดแรงตัว และการที่เศษโลหะเข้าไปติดระหว่างมีดตัดและ ชิ้นงาน
- 4) ใน การวัดสัญญาณควรที่จะต้องมีการลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น โดยการต่อ สายดิน, การใช้ฉนวนห่อหุ้มสายสัญญาณ

- 5) หลักเกณฑ์การหาเส้นแบ่งเพื่อกำหนดค่าเกณฑ์ควบคุมในงานวิจัยนี้ ใช้การหาค่าเฉลี่ยโดยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งหมายความว่ากับงานวิจัยที่ออกแบบมาให้สมาชิกในกลุ่มการทดลองแต่ละกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน แต่หากงานวิจัยใดมีค่าสมาชิกในกลุ่มการทดลองที่แตกต่างกันมากควรเปลี่ยนแปลงวิธีหาเส้นแบ่งกลุ่มใหม่ เช่น การนำค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาใช้

รายการอ้างอิง

- [1] สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. เอกสารประกอบการสอนวิชา Advanced Manufacturing Engineering, 2008.
- [2] สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. โลกแห่งการผลิตในอนาคต.วราสารข่าวและความรู้, 2551.
- [3] ปิยะ ศิริธรรมปิติ. การศึกษาพารามิเตอร์ของกระบวนการการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนบนเครื่องกลึงชีเอ็นซีโดยการประยุกต์ใช้วิธีปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุด, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมคุณภาพงานวิชาชีวะ ภาควิชาชีวกรรมคุณภาพงานวิชาชีวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
- [4] สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ. ระบบการตรวจสอบการแทรกหักของเศษโลหะเชิงปัญญา. Proceedings of IE Network Conference, Thailand, 2005, (3-5 October 2005).
- [5] นายสมชาติ อารยพิทยา. การสืบหาเงื่อนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการตัดแบบแห้ง, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมคุณภาพงานวิชาชีวะ วิศวกรรมคุณภาพงานวิชาชีวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
- [6] Groover, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing. 2nd Edition. USA: John Wiley & Sons, 2004.
- [7] Kalpakjian, S., and Schmid, S. Manufacturing Engineering and Technology. 5th Edition. Singapore: Pearson Prentice Hall, 2006.
- [8] ชาญ ราชวงศ์. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผิวงานในการกลึงงานแข็ง, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548.
- [9] อำนาจ ทองแสง. ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control). กรุงเทพมหานคร: ชีเอ็ดดูเคชั่น, 2544.
- [10] Uddeholm Corrax. CUTTING DATA RECOMMENDATIONS, Sweden, 2007.
- [11] Milton, C.S. Metal Cutting Principles, 2nd Edition. Oxford & I B H Publishing Co.,2005
- [12] International standard ISO 3685. Tool-life testing with single-point turning tool. 2nd edition. Switzerland: 1993.
- [13] O'Sullivan, D., and Cotterell, M. Temperature measurement in single point turning Journal of Materials Processing Technology, 2001.
- [14] Bruce, R. G., Tomovic, M. M., Neely, J. E. and Kibbe, R.R. Modern materials and manufacturing Process : 1998.

- [15] Abhang, L.B., and Hameedullah, M. Chip tool interface temperature prediction model for turning process. International Journal of Engineering Science and Technology 2 (2010): 382-392.
- [16] Lin, J., and Liu C.Y., Measurement of cutting tool temperature by an infrared pyrometer. Measurement Science Technology 12 (2001): 1243-1249.
- [17] จักร จันทลักษณา. การแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว (FFT) และการประยุกต์ใช้เพื่อวินิจฉัยสภาพเครื่องจักร. วารสารพัฒนาเทคโนโลยีกีฬา สจพ 14 (ต.ค.-ธ.ค. 2545).
- [18] Rayleigh, J.W.S. On the character of the complete radiation at a given temperature. Philosophical Magazine 27 (1889): 460-469.
- [19] สวัตน์ชัย เกิดกล้าผล. เทคนิค FFT และผลกระทบจากการความแปรปรวนของสัญญาณต่อการวัดสัมประสิทธิ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.tgipmt.com> [2554, พฤษภาคม 18]
- [20] ปราเมศ ชุติมา. การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- [21] ประไพศรี สุทศน์ณ อุยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ห้อง, 2545.
- [22] Somkiat, T., and Moriwaki, T. Intelligent monitoring and identification of cutting states of chips and chatter on CNC turning machine. Journal of Manufacturing Processes 10(2008): 40-46.
- [23] Somkiat, T. Intelligent Identification of Cutting States by Spectrum Analysis for CNC Turning. Proc. 1st Asia-Pacific Conference on Manufacturing Systems, 2007.
- [24] Moriwaki, T., Shibasaki, T., and Somkiat T. Development of in-process tool wears monitoring system for CNC turning. JSME International Journal Series C 47 (2004):933-938.
- [25] Chungchoo, C., and Saini, D. The total energy and the total entropy of force signals-new parameters for monitoring oblique turning operations. International Journal of Machine Tools & Manufacture 40 (2000):1879-1897.
- [26] Andreasen, J. L., and Chiffre, L. D. Automatic chip-breaking detection in turning by frequency analysis of cuttingforce. Annals of the CIRP 42 (1993): 45-48.

- [27] Fang X. D., Fei J., and Jawahir I. S. A hybrid algorithm for predicting chip form/chip breakability in machining. International Journal of Machine Tools & Manufacture 36 (1996): 1093-1107.
- [28] Kim J. D., and Kweun O. B. A chip-breaking system for mild steel in turning. International Journal of MachineTools & Manufacture 37 (1997): 607-617.
- [29] Longbottom, J.M., and Lanham, J.D. Cutting temperature measurement while machining – a review. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal 77 (2005): 122-130.
- [30] พรชัย นิเวศน์รังสรรค์, วราคม เนินน้อย และ เทอดศักดิ์ ใจงาม. การตรวจสอบสภาพของมีดตัดด้วยสัญญาณการสั่นสะเทือน. ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23, 2552.
- [31] ณรงค์ศักดิ์ พงศธรวัฒน์. การตรวจจับแซเตอว์ในกระบวนการตัดเหล็กกล้าโดยใช้ใบมีดแบบหัวบลอนเครื่องซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์, วิทยานิพนธ์บิณฑูลูณามหาบันพิท, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- [32] Somkiat T. In-process monitoring and identification of cutting states based on power spectrum density analysis, NAMRI/SME 37 (2009): 15-24.
- [33] Kluft, W., Konig, W., Luttervelt, C. A. van, Nakayama, K., and Pekelharing, A. J. Present Knowledge of Chip Control. Annals of the Cirp 28 (1979): 441-455.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงผลการทดลองที่เงื่อนไขของการตัดต่างๆ
สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการแตกหักของเศษโลหะด้วยสัญญาณแรงตัด

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	แอลมอลิจูดของแรงตัดพลวัตร			ความหนาแน่นของสเปคตรัมพลังงาน			
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)		บนโดยเมนเวลา			บนโดยเมนความถี่			
				แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี	แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี	
150	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	15.30	12.48	15.11	5.67	5.82	57.61	
150	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	16.93	13.17	14.66	5.70	6.71	56.63	
150	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	21.91	14.55	16.82	9.75	11.96	56.17	
150	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	21.19	39.00	51.23	16.66	763.00	1482.00	
150	0.125	0.75	แบบแทกหัก	30.39	26.99	32.35	62.75	106.19	99.20	
150	0.125	1.00	แบบแทกหัก	24.01	25.31	26.50	38.91	64.09	59.39	
150	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	30.66	29.22	26.15	288.00	518.00	477.00	
150	0.150	0.75	แบบแทกหัก	35.09	38.34	35.66	32.68	93.02	109.06	
150	0.150	1.00	แบบแทกหัก	32.57	39.05	44.49	127.19	198.10	176.43	
150	0.175	0.50	แบบแทกหัก	30.33	55.00	74.88	109.56	1449.00	3162.00	
150	0.175	0.75	แบบแทกหัก	38.31	38.54	33.99	212.75	362.17	329.22	
150	0.175	1.00	แบบแทกหัก	37.60	42.26	37.82	174.85	287.15	269.99	
150	0.200	0.50	แบบแทกหัก	-	-	-	-	-	-	
150	0.200	0.75	แบบแทกหัก	41.35	41.96	35.75	231.60	366.41	338.63	

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	แอลมอลิจูดของแรงตัดพลวัตร์ บนโดยเมนเวลา			ความหนาแน่นของสเปคตรัมพลังงาน บนโดยเมนความถี่		
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)		แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี	แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี
150	0.200	1.00	แบบแทกหัก	51.36	57.04	59.67	414.53	648.16	617.09
250	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	17.36	12.80	15.40	6.29	4.53	55.25
250	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	17.15	12.68	16.72	6.82	8.11	66.57
250	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	12.24	8.98	14.71	6.42	5.90	60.44
250	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	30.12	19.52	21.86	7.09	6.66	62.73
250	0.125	0.75	แบบแทกหัก	27.03	19.00	20.44	30.32	51.97	51.88
250	0.125	1.00	แบบแทกหัก	18.11	18.20	20.00	53.60	71.39	59.21
250	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	23.82	24.52	35.83	43.14	651.36	1441.00
250	0.150	0.75	แบบแทกหัก	-	-	-	-	-	-
250	0.150	1.00	แบบแทกหัก	28.33	28.76	34.69	42.49	71.79	68.79
250	0.175	0.50	แบบต่อเนื่อง	11.32	14.64	27.44	97.47	107.61	452.14
250	0.175	0.75	แบบแทกหัก	18.83	20.10	32.02	16.13	27.00	27.17
250	0.175	1.00	แบบแทกหัก	47.13	42.07	43.40	48.65	67.29	62.24
250	0.200	0.50	แบบต่อเนื่อง	55.33	51.36	71.79	93.35	991.00	2614.00

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	แอลมอลิจูดของแรงตัดพลวัตร บนโดยเมนเวลา			ความหนาแน่นของสเปคตรัมพลังงาน บนโดยเมนความถี่		
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)		แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี	แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรศมี
250	0.200	0.75	แบบแทกหัก	79.60	50.98	50.74	317.11	500.67	473.25
250	0.200	1.00	แบบแทกหัก	76.76	62.86	61.62	897.32	1638.00	1549.00
350	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	15.51	10.62	16.33	8.62	3.72	56.67
350	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	14.61	10.00	14.79	5.60	5.49	58.19
350	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	9.50	7.36	12.77	5.37	5.60	56.27
350	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	20.67	13.74	23.39	7.92	7.31	62.91
350	0.125	0.75	แบบต่อเนื่อง	20.26	14.69	18.22	7.85	8.35	60.00
350	0.125	1.00	แบบแทกหัก	16.25	14.52	17.41	18.52	29.97	28.92
350	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	17.40	12.10	18.96	7.14	8.10	68.59
350	0.150	0.75	แบบแทกหัก	22.29	20.89	31.15	32.53	54.37	57.10
350	0.150	1.00	แบบแทกหัก	27.42	31.31	36.17	155.56	263.84	247.10
350	0.175	0.50	แบบต่อเนื่อง	-	-	-	-	-	-
350	0.175	0.75	แบบแทกหัก	34.28	31.29	34.85	171.12	274.34	266.27
350	0.175	1.00	แบบแทกหัก	41.10	41.46	44.28	451.64	785.21	763.80
350	0.200	0.50	แบบต่อเนื่อง	12.66	13.50	24.80	45.52	78.64	354.91

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	แอมพลิจูดของแรงตัดพลวัตร			ความหนาแน่นของสเปคตรัมพลังงาน		
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)		บันโอดเมนเวลา			บันโอดเมนความถี่		
				แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรัศมี	แรงตัดหลัก	แรงป้อนตัด	แรงรัศมี
350	0.200	0.75	แบบแทกหัก	-	-	-	-	-	-
350	0.200	1.00	แบบแทกหัก	51.57	55.23	59.16	775.31	1414.00	1333.00

ภาคผนวก ๖
ตารางแสดงผลการทดลองที่เงื่อนไขของการตัดต่าง ๆ
สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการแตกหักของเศษโลหะด้วยสัญญาณอุณหภูมิ

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	อุณหภูมิสูงสุดขณะตัด(°C)	อุณหภูมิเฉลี่ยขณะตัด(°C)	ค่าความแปรปรวนสูงสุด	ค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)					
150	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	640.00	443.36	59.58	24.75
150	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	480.00	431.58	42.39	20.17
150	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	491.00	430.45	33.44	18.12
150	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	478.00	429.31	48.69	23.38
150	0.125	0.75	แบบแตกหัก	457.00	433.28	21.70	16.46
150	0.125	1.00	แบบแตกหัก	456.00	431.48	21.23	19.81
150	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	567.00	459.49	43.00	21.97
150	0.150	0.75	แบบแตกหัก	545.00	465.45	44.45	26.22
150	0.150	1.00	แบบแตกหัก	477.00	453.66	22.64	23.26
150	0.175	0.50	แบบแตกหัก	503.00	447.35	42.27	23.82
150	0.175	0.75	แบบแตกหัก	533.00	471.39	33.46	23.10
150	0.175	1.00	แบบแตกหัก	488.00	460.06	21.92	19.03
150	0.200	0.50	แบบแตกหัก	-	-	-	-
150	0.200	0.75	แบบแตกหัก	524.00	486.36	22.20	20.15
150	0.200	1.00	แบบแตกหัก	499.00	471.55	25.31	17.95

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	อุณหภูมิสูงสุดขณะตัด(°C)	อุณหภูมิเฉลี่ยขณะตัด(°C)	ค่าความแปรปรวนสูงสุด	ค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)					
250	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	537.00	458.59	65.95	24.27
250	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	557.00	444.02	44.94	22.61
250	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	545.00	442.42	35.00	19.24
250	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	540.00	468.60	46.34	23.16
250	0.125	0.75	แบบแตกหัก	559.00	458.56	24.83	18.09
250	0.125	1.00	แบบแตกหัก	470.00	445.72	24.00	21.89
250	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	533.00	453.39	70.60	23.98
250	0.150	0.75	แบบแตกหัก	-	-	-	-
250	0.150	1.00	แบบแตกหัก	479.00	450.69	27.46	21.72
250	0.175	0.50	แบบต่อเนื่อง	519.00	467.39	51.61	20.12
250	0.175	0.75	แบบแตกหัก	570.00	429.16	21.44	20.86
250	0.175	1.00	แบบแตกหัก	467.00	439.10	21.06	15.23
250	0.200	0.50	แบบต่อเนื่อง	555.00	466.60	32.57	18.25
250	0.200	0.75	แบบแตกหัก	593.00	494.05	16.79	14.00
250	0.200	1.00	แบบแตกหัก	514.00	491.91	20.65	14.65

เงื่อนไขของการตัด			รูปแบบของเศษโลหะ	อุณหภูมิสูงสุดขณะตัด(°C)	อุณหภูมิเฉลี่ยขณะตัด(°C)	ค่าความแปรปรวนสูงสุด	ค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ความเร็วตัด (ม./นาที)	อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)	ความลึกตัด (มม.)					
350	0.100	0.50	แบบต่อเนื่อง	492.00	451.79	42.21	22.88
350	0.100	0.75	แบบต่อเนื่อง	481.00	449.71	45.57	20.95
350	0.100	1.00	แบบต่อเนื่อง	493.00	440.94	49.83	19.31
350	0.125	0.50	แบบต่อเนื่อง	596.00	466.08	37.28	15.96
350	0.125	0.75	แบบต่อเนื่อง	577.00	470.29	30.34	16.59
350	0.125	1.00	แบบแตกหัก	483.00	461.91	20.76	16.32
350	0.150	0.50	แบบต่อเนื่อง	584.00	479.20	33.39	18.44
350	0.150	0.75	แบบแตกหัก	621.00	483.68	26.16	16.74
350	0.150	1.00	แบบแตกหัก	502.00	481.61	20.40	18.49
350	0.175	0.50	แบบต่อเนื่อง	-	-	-	-
350	0.175	0.75	แบบแตกหัก	515.00	498.69	16.00	13.40
350	0.175	1.00	แบบแตกหัก	519.00	501.61	17.08	11.54
350	0.200	0.50	แบบต่อเนื่อง	608.00	438.33	36.14	20.12
350	0.200	0.75	แบบแตกหัก	-	-	-	-
350	0.200	1.00	แบบแตกหัก	534.00	509.90	16.00	11.82

ภาคผนวก ค
โปรแกรม Matlab
สำหรับการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วและคำนวณค่าความแปรปรวน

โปรแกรมการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว สำหรับวิเคราะห์สัญญาณแรงตัวด้วย MATLAB

```

clear;

samp=10000;           % Sampling Frequency

fname = 'F1';          %input(' Data file name = test1 ','s');
ext = '.txt';
filename = [fname,ext];
load (filename);
eval(['data=',[fname],';']);
[N,n]=size(data);

f=(0:N-1)'/N*samp;
t=1/samp;
X=fft(data(:,1))/N*2;
Y=fft(data(:,2))/N*2;
Z=fft(data(:,3))/N*2;
tt=(0:t:t*(N-1));
freq=f(1:N/2);
sf=size(freq);

absX=abs(X(1:N/2));
PabsX=absX.^2;
KX=sum(PabsX(:));
avgPabsX=KX/sf(:,1);
%
G1=0;
for o1=1:N/2
    if PabsX(o1) > 1.5*avgPabsX

```

```

overX=PabsX(o1);
A1(o1)=overX;
else
    overX=0;
    A1(o1)=overX;
end
if A1(o1)>G1
    G1=A1(o1);
    P1=o1;
end
M11=max(A1)
B1=0;
C1=0;
F1=0;
for r1=1:N/2
    if A1(r1)-C1 > 0
        B1=B1+1;
        s1(B1) = r1;
    end
end
for d1=1:B1
    if abs(P1-s1(d1)) < 50
        F1=F1+1;
        E1(F1)=s1(d1);
    end
end

figure(15);
plot(E1(:),PabsX(E1(:)));grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;

```

```

plot(freq,1.5*avgPabsX,'g');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;
%bar(E1(:,PabsX(E1(:)),0.2,'r');

absY=abs(Y(1:N/2));
PabsY=absY.^2;
KY=sum(PabsY(:));
avgPabsY=KY/sf(:,1);
%
G2=0;
for o2=1:N/2
    if PabsY(o2) > 1.5*avgPabsY
        overY=PabsY(o2);
        A2(o2)=overY;
    else
        overY=0;
        A2(o2)=overY;
    end
    if A2(o2)>G2
        G2=A2(o2);
        P2=o2;
    end
end
M12=max(A2)
B2=0;
C2=0;
F2=0;
for r2=1:N/2
    if A2(r2)-C2 > 0
        B2=B2+1;
        s2(B2) = r2;
    end
end

```

```

end
end
for d2=1:B2
if abs(P2-s2(d2)) < 50
F2=F2+1;
E2(F2)=s2(d2);
end
end

figure(16);
plot(E2(:),PabsY(E2(:)));grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Feed force N^2');hold on;
plot(freq,1.5*avgPabsY,'g');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Feed force N^2');hold on;
%bar(E2(:),PabsY(E2(:)),0.2,'r');
%

absZ=abs(Z(1:N/2));
PabsZ=absZ.^2;
KZ=sum(PabsZ(:));
avgPabsZ=KZ/sf(:,1);
%
G3=0;
for o3=1:N/2
if PabsZ(o3) > 1.5*avgPabsZ
overZ=PabsZ(o3);
A3(o3)=overZ;
else
overZ=0;
A3(o3)=overZ;
end

```

```

if A3(o3)>G3
    G3=A3(o3);
    P3=o3;
end
end
M13=max(A3)
B3=0;
C3=0;
F3=0;
for r3=1:N/2
    if A3(r3)-C3 > 0
        B3=B3+1;
        s3(B3) = r3;
    end
end
for d3=1:B3
    if abs(P3-s3(d3)) < 50
        F3=F3+1;
        E3(F3)=s3(d3);
    end
end
%
figure(17);
plot(E3(:),PabsZ(E3(:)));grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Thrust force N^2');hold on;
plot(freq,1.5*avgPabsZ,'g');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 30]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Thrust force N^2');hold on;
%bar(E3(:),PabsZ(E3(:)),0.2,'r');
%

```

```
s_form=[freq,PabsX,PabsY,PabsZ];
```

```
a=0;
```

```
df=samp/N;
```

```
i=1;
```

```
j=1;
```

```
%areaXX(j)=0;
```

```
areaX(j)=0;
```

```
areaY(j)=0;
```

```
areaZ(j)=0;
```

```
for b=df:df:(samp/2)-1
```

```
    j=j+1;
```

```
    XX=a:df:b;
```

```
    %YYYYX=absX(1:i+1,1);
```

```
    YYX=PabsX(1:i+1,1);
```

```
    YYY=PabsY(1:i+1,1);
```

```
    YYZ=PabsZ(1:i+1,1);
```

```
    %ZZZX(i)=trapz(XX,YYYYX);
```

```
    ZZX(i)=trapz(XX,YYX);
```

```
    ZZY(i)=trapz(XX,YYY);
```

```
    ZZZ(i)=trapz(XX,YYZ);
```

```
    %areaXX(j)=ZZZX(i);
```

```
    areaX(j)=ZZX(i);
```

```
    areaY(j)=ZZY(i);
```

```
    areaZ(j)=ZZZ(i);
```

```
    %pareaXX(i)=ZZZX(i)-areaXX(j-1);
```

```
    pareaX(i)=ZZX(i)-areaX(j-1);
```

```
    pareaY(i)=ZZY(i)-areaY(j-1);
```

```
    pareaZ(i)=ZZZ(i)-areaZ(j-1);
```

```

m(i)=i;
i=i+1;
end

%kXX=pareaXX(:)/ZZZX(i-1);
kX=pareaX(:)/ZZX(i-1);
kY=pareaY(:)/ZZY(i-1);
kZ=pareaZ(:)/ZZZ(i-1);

%if P < 50

AX1=(ZZX(E1(F1)-1)-ZZX(E1(1)-1));
AY1=(ZZY(E2(F2)-1)-ZZY(E2(1)-1));
AZ1=(ZZZ(E3(F3)-1)-ZZZ(E3(1)-1));

AX1=(ZZX(E1(F1)-1)-ZZX(E1(1)-1))/ZZX(i-1)
AY1=(ZZY(E2(F2)-1)-ZZY(E2(1)-1))/ZZY(i-1)
AZ1=(ZZZ(E3(F3)-1)-ZZZ(E3(1)-1))/ZZZ(i-1)

IndexA1=AX1/AY1
IndexA2=AX1/AZ1
IndexA3=AY1/AZ1

figure(21);
subplot(1,3,1);
plot(tt,data(:,1));grid;zoom on;axis([0 N*t -100 100]);xlabel('Time sec');ylabel('Dynamic Main force N');
subplot(1,3,2);
plot(tt,data(:,2));grid;zoom on;axis([0 N*t -100 100]);xlabel('Time sec');ylabel('Dynamic Feed force N');
subplot(1,3,3);
plot(tt,data(:,3));grid;zoom on;axis([0 N*t -100 100]);xlabel('Time sec');ylabel('Dynamic Thrust force N');

```

```
figure(4);

subplot(1,3,1);
plot(freq,avgPabsX,'b');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;
plot(freq,PabsX);grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;
%bar(freq(1:51),PabsX(1:51),0.2,'r');

subplot(1,3,2);
plot(freq,avgPabsY,'b');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;
plot(freq,PabsY);grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Feed force N^2');hold on;
%bar(freq(1:51),PabsY(1:51),0.2,'r');

subplot(1,3,3);
plot(freq,avgPabsZ,'b');grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Main force N^2');hold on;
plot(freq,PabsZ);grid;zoom on;axis([0 samp/2 0 20]);xlabel('Frequency
Hz');ylabel('Power spectrum density of Thrust force N^2');hold on;
%bar(freq(1:51),PabsZ(1:51),0.2,'r');
```

โปรแกรมสำหรับการคำนวณค่าความแปรปรวนของสัญญาณอุณหภูมิ

```

clear;

samp=500; %Sampling Frequency

fname = 'T1'; % ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด
ext = '.txt'; % ชื่อสกุลไฟล์
filename = [fname,ext]; % รวมชื่อไฟล์กับสกุลไฟล์
load (filename); % เรียกไฟล์
eval(['data=[',filename,'];']);

[N,n]=size(data); % เก็บค่าขนาดของข้อมูล โดย N เป็นจำนวนแถว และ n เป็น
จำนวนคอลัมน์

t=10/samp;
tt=(0:t:t*(N-1)); %Using plot graph __ time domain

Data1=data(:,1);

Avg1=mean(data(:,1)); %หาค่าเฉลี่ยของสัญญาณ

CumUpper1=0; %สำหรับเก็บค่าสัญญาณที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย

NoUp1=0; %สำหรับเก็บจำนวนสัญญาณที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย

CumLower1=0; %สำหรับเก็บค่าสัญญาณที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

NoLow1=0; %สำหรับเก็บจำนวนสัญญาณที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

```

```

for i=1:N                                %Loop สำหรับเก็บค่าสัญญาณตาม 4 ตัวแปรข้างบน
    if Data1(i)>= Avg1                  %ข้อมูลคงล้มเหลวที่ 1
        CumUpper1=CumUpper1+Data1(i);   %เก็บค่าที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
        NoUp1=NoUp1+1;
    else
        CumLower1=CumLower1+Data1(i);  %เก็บค่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
        NoLow1=NoLow1+1;
    end
end

AvgUpper1=CumUpper1/NoUp1;                %หาค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย
AvgLower1=CumLower1/NoLow1;              %หาค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

Amp(1)=sqrt(((AvgUpper1)^2+(AvgLower1)^2)/2);      %หาค่าเบี่ยงเบนของสัญญาณ
โดยเอาค่าขอบบนและขอบล่างมาใช้

Amplitude=Amp                         %เก็บผลของค่าที่ได้ %

%ใช้สำหรับ plot กราฟของขนาดแอมป์ลิจูดทางแกน x
AA=max(tt);
qq(1)=0;
qq(2)=AA;

for j=1:2
    AvgU1(j)=AvgUpper1;
    AvgL1(j)=AvgLower1;
end

%
Tmax=abs(max(data));
Tmin=abs(min(data));

```

```
for y1=Tmax&Tmin
    if ( Tmax>Tmin )
        y1 =Tmax ;
    else
        y1 =Tmin ;
    end
end
peak=y1
crest=peak/amp

figure(1); %Time domain Graph
plot(tt,data(:,1),qq,AvgU1,'r',qq,AvgL1,'r',qq,peak,'r',qq,crest,'r');grid;zoom on ;
xlabel('Time Sec');ylabel('Dynamic Cutting Temperature (Celcius)');
legend('broken');
```


ภาคผนวก ง

ตัวอย่างภาพวิเคราะห์สัญญาณแรงตัดพลวัตรและสัญญาณอุณหภูมิด้วย
เงื่อนไขการตัดที่แตกต่างกัน

เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 150 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.1 มิลลิเมตร/รอบ,


>> ความลึกตัด = 0.50 มิลลิเมตร

>> เกิดเศษโลหะแบบ “ต่อเนื่อง”

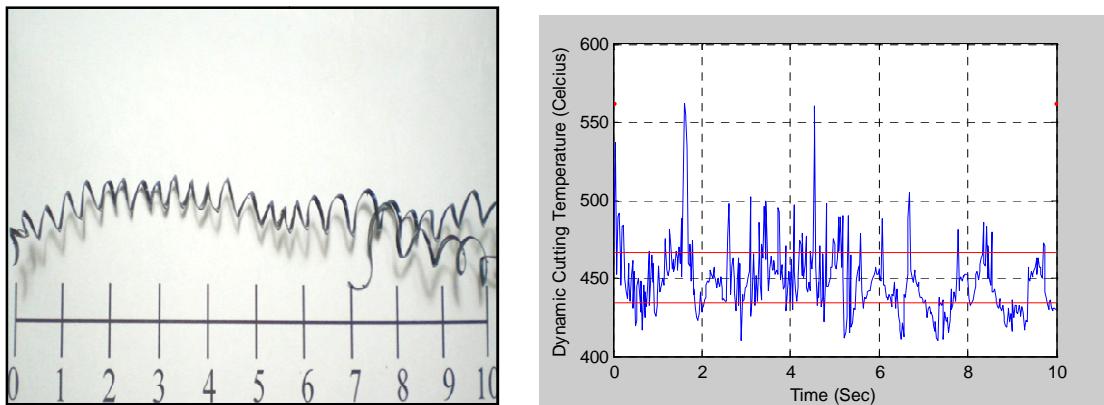


เศษโลหะแบบต่อเนื่อง

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

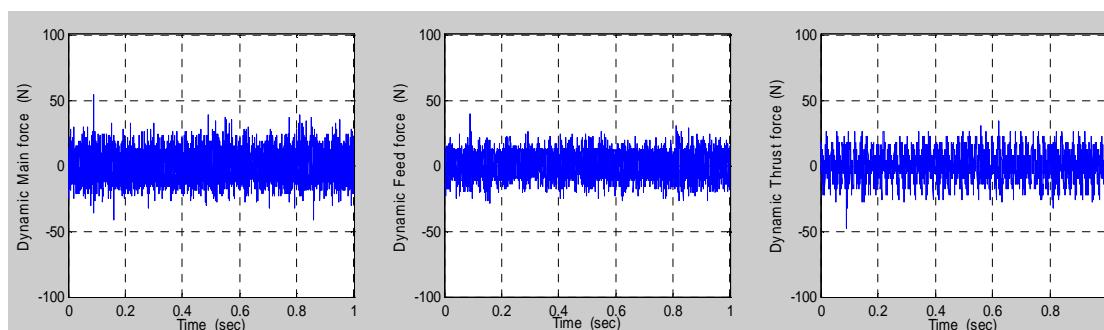

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัต ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

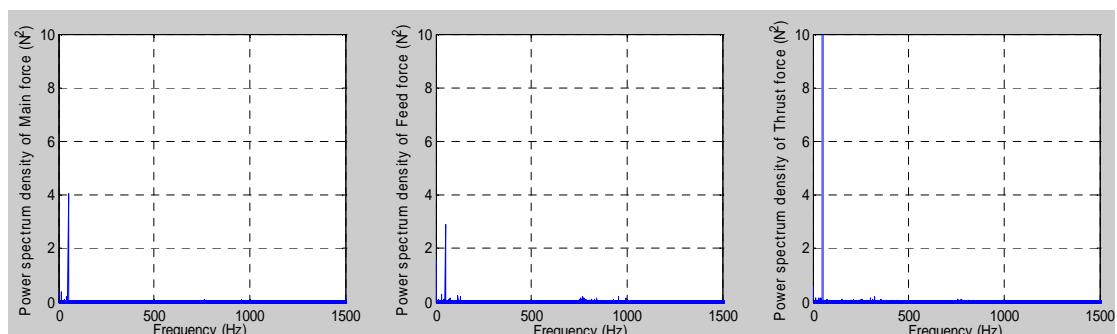


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 150 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.1 มิลลิเมตร/รอบ,


>> ความลึกตัด = 0.75 มิลลิเมตร

>> เกิดเศษโลหะแบบ “ต่อเนื่อง”

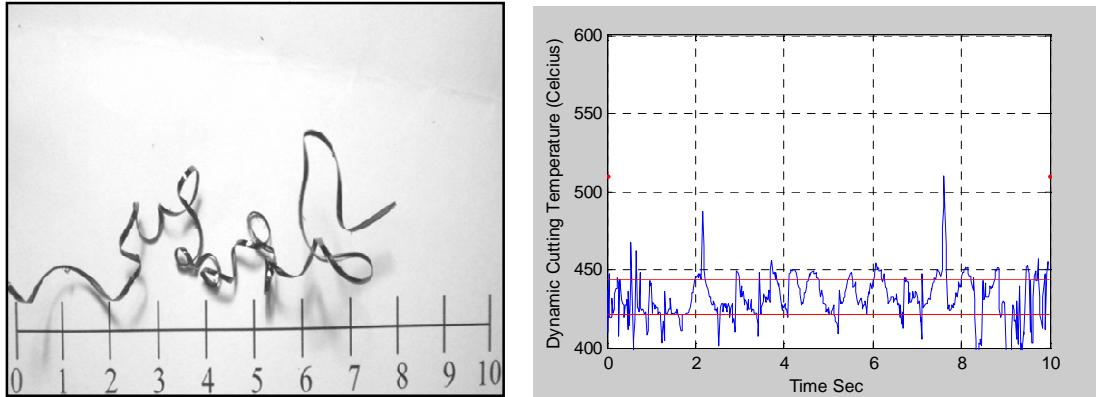


เศษโลหะแบบต่อเนื่อง

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

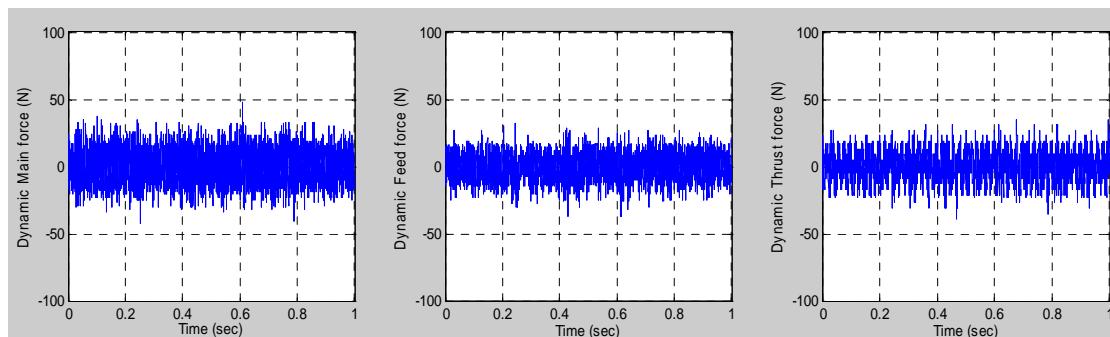

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัตในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

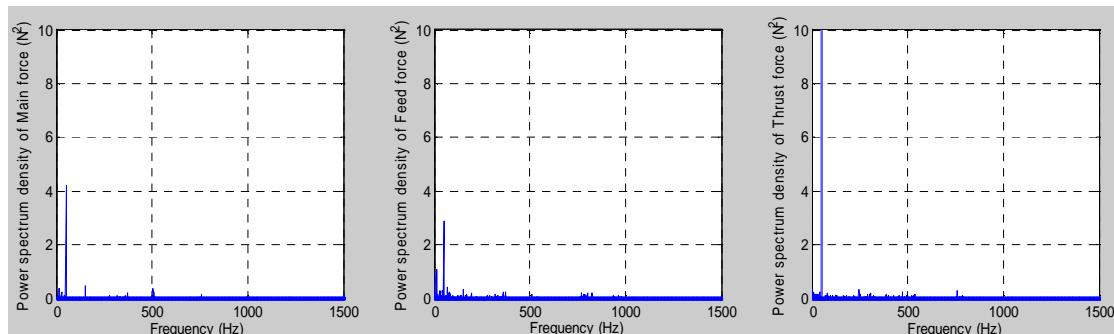


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 150 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.1 มิลลิเมตร/รอบ,

>> ความลึกตัด = 1.00 มิลลิเมตร


>> เกิดเศษโลหะแบบ “ต่อเนื่อง”

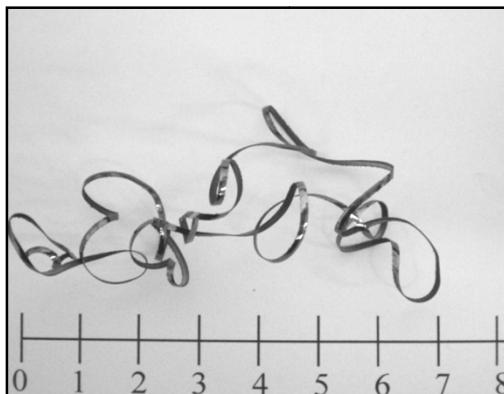


เศษโลหะแบบต่อเนื่อง

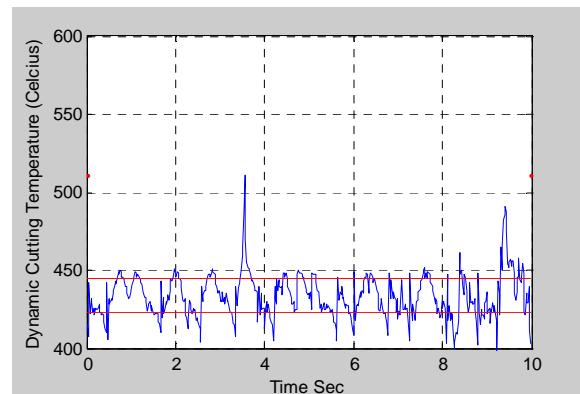

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

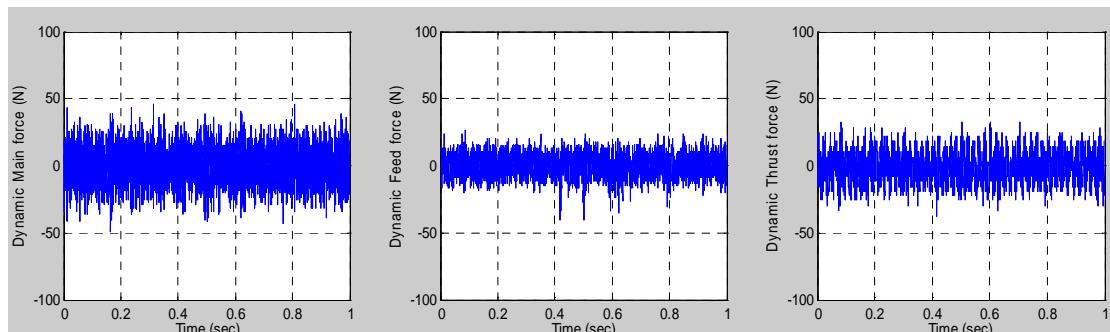

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัตในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

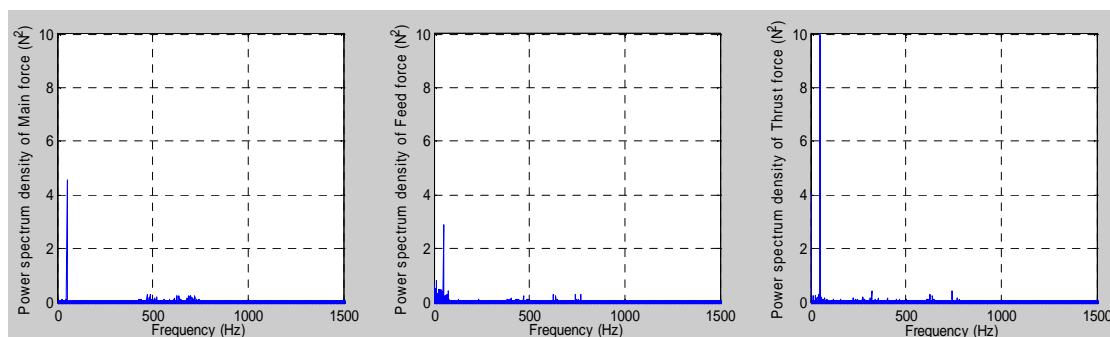


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 250 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.1 มิลลิเมตร/รอบ,


>> ความลึกตัด = 0.50 มิลลิเมตร

>> เกิดเศษโลหะแบบ “ต่อเนื่อง”

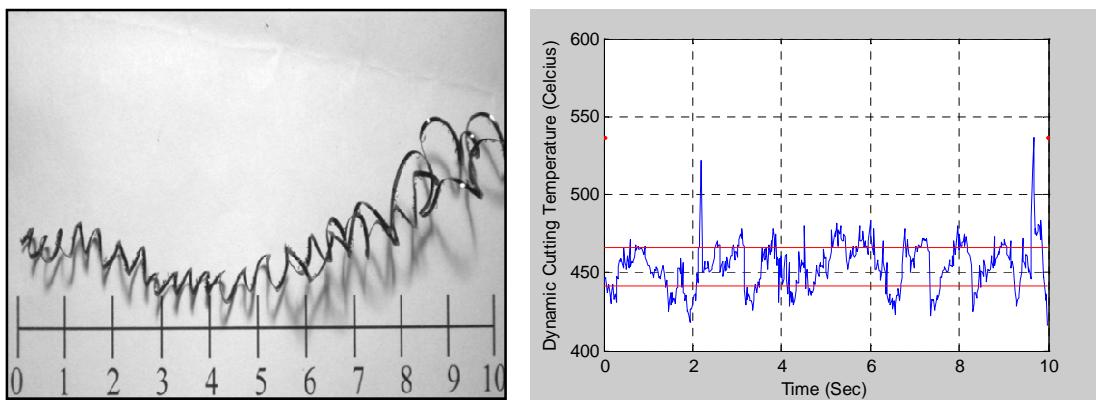


เศษโลหะแบบต่อเนื่อง

กราฟแสดงอุณหภูมิกการตัด

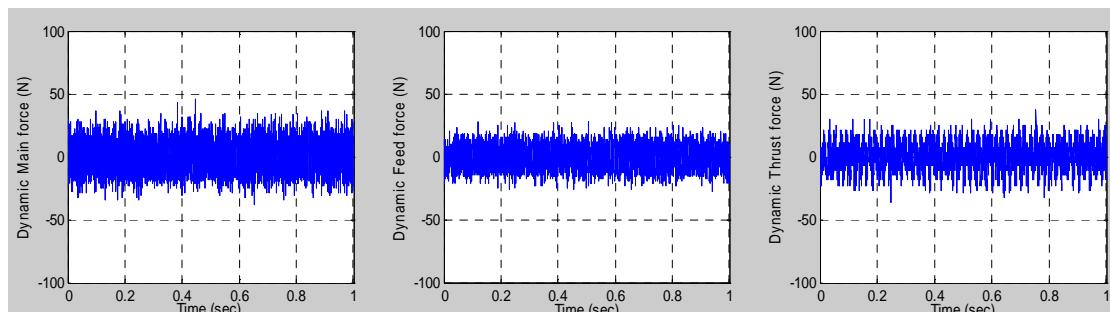

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัตต์ ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

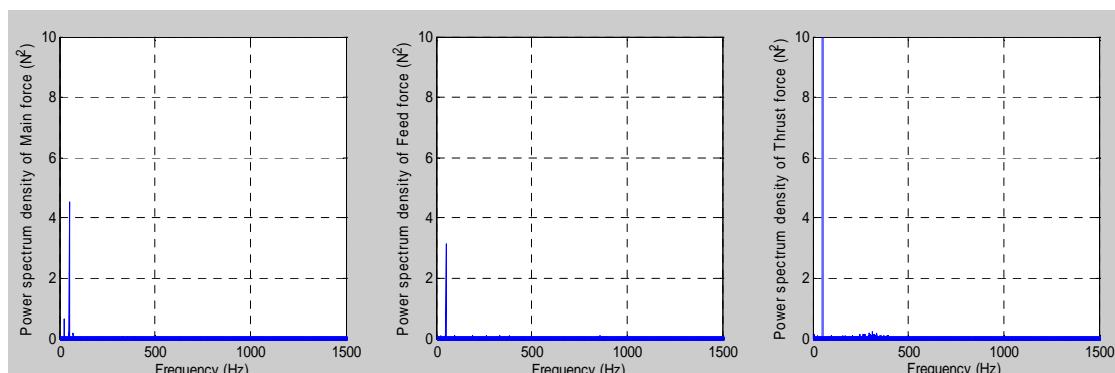


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัตต์

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 250 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มิลลิเมตร/รอบ,

>> ความลึกตัด = 0.75 มิลลิเมตร


>> เกิดเศษโลหะแบบ “แตกหัก”

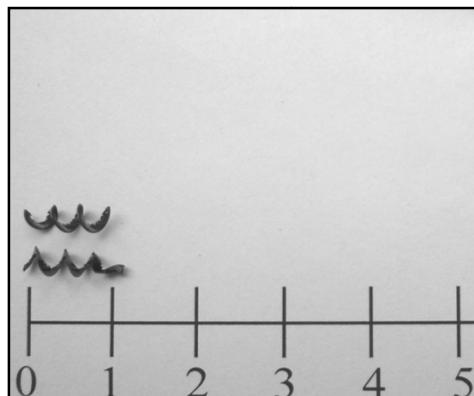


เศษโลหะแบบแตกหัก

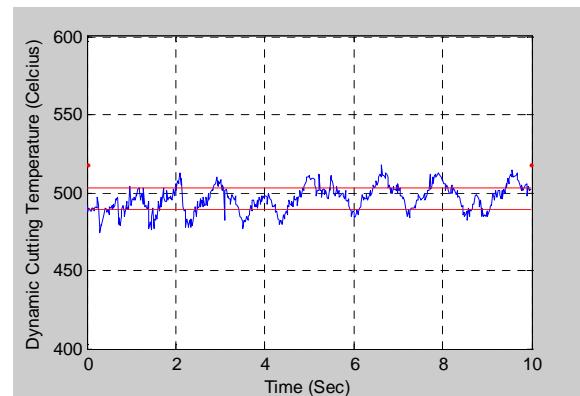

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

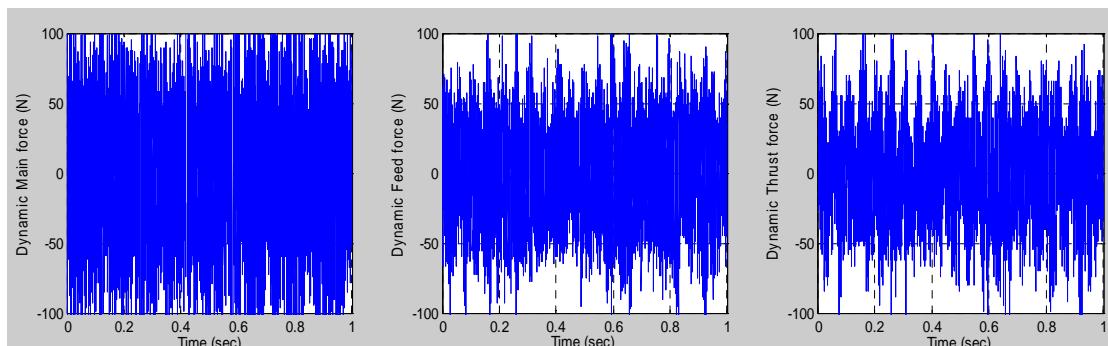

กราฟแสดงแอนพลิจูดแรงตัดพลวัตในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

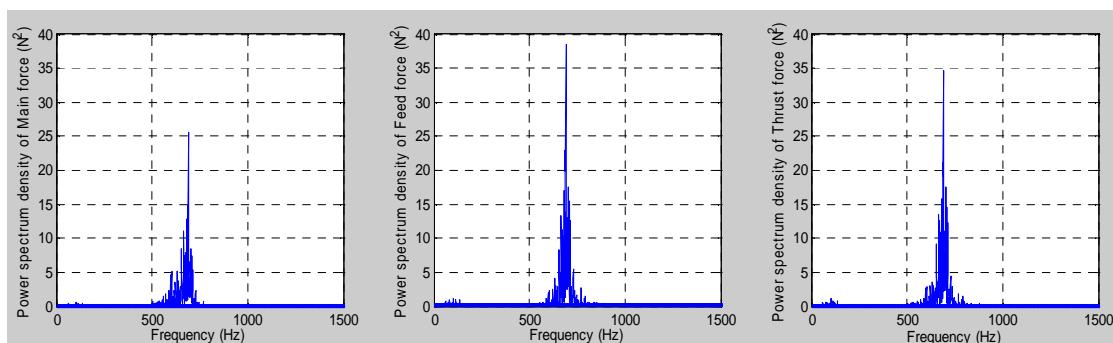


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 250 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มิลลิเมตร/รอบ,

>> ความลึกตัด = 1.00 มิลลิเมตร


>> เกิดเศษโลหะแบบ “แตกหัก”

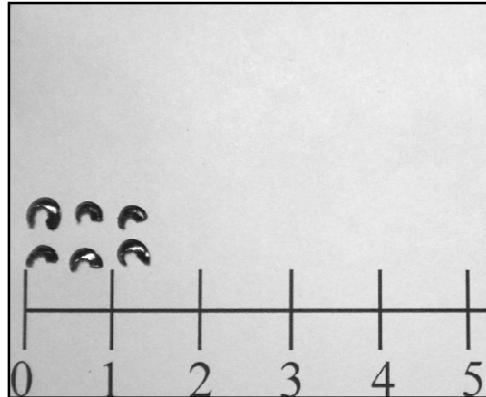


เศษโลหะแบบแตกหัก

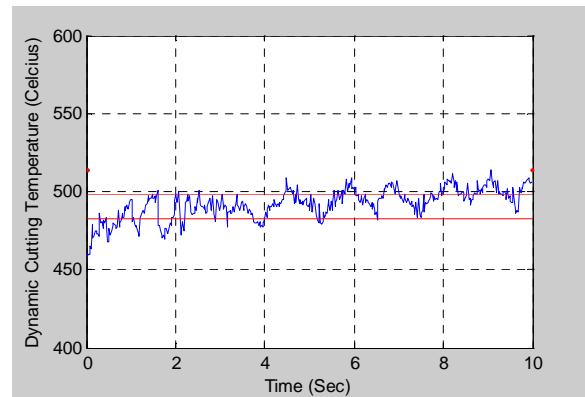

กราฟแสดงอุณหภูมิกการตัด

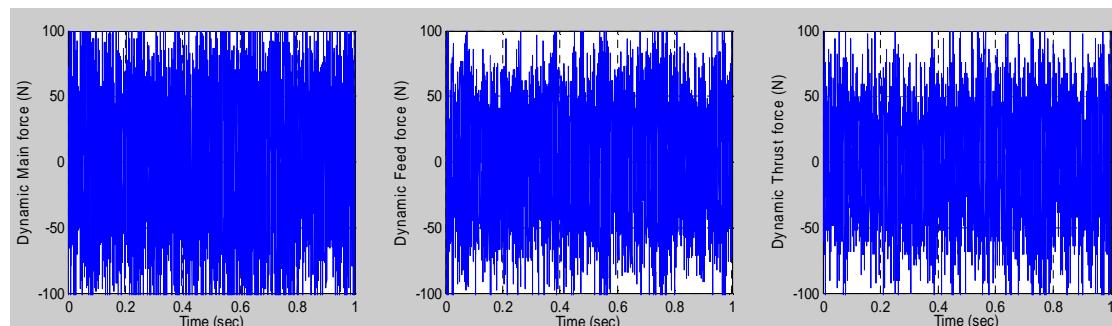

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัต ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

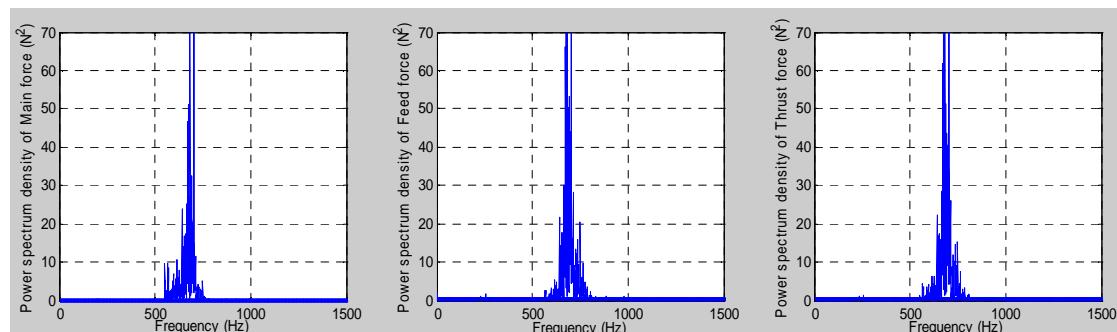


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 350 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มิลลิเมตร/รอบ,

>> ความลึกตัด = 0.75 มิลลิเมตร


>> เกิดเศษโลหะแบบ “แตกหัก”

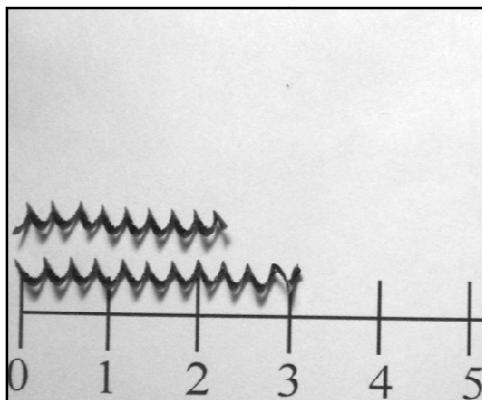


เศษโลหะแบบแตกหัก

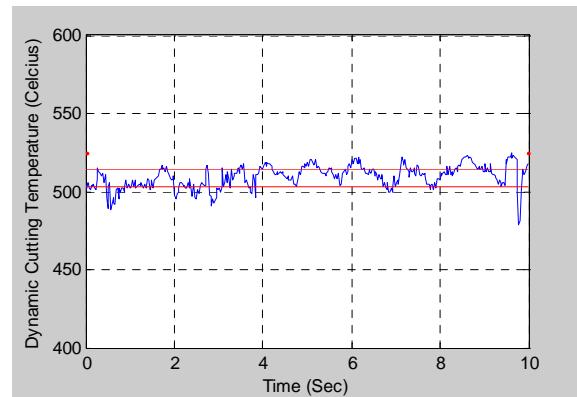

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

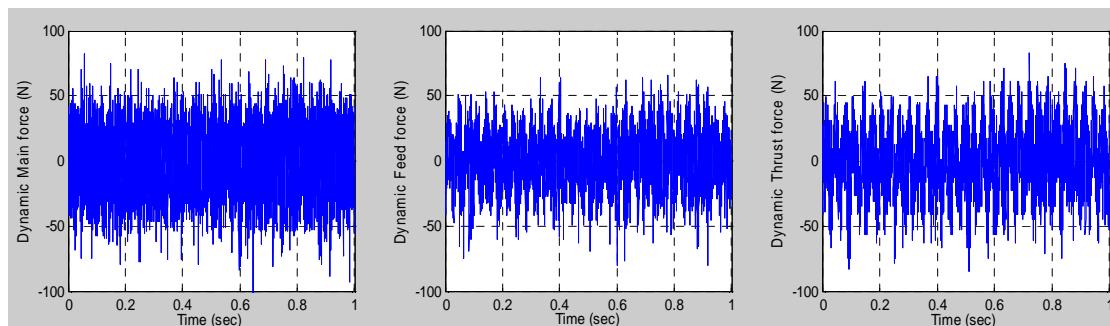

กราฟแสดงแอมเพลจูดแรงตัดพลวัต ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

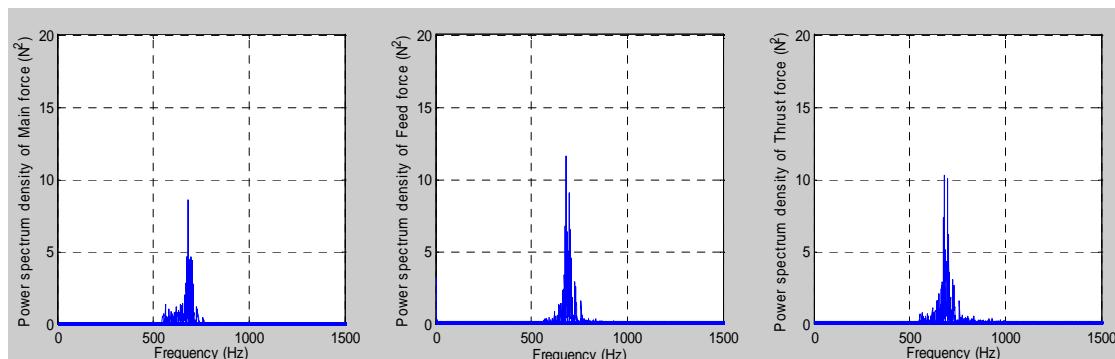


กราฟแสดงความหนาแน่นเพาเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัต

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


เงื่อนไขการตัด >> ความเร็วตัด = 350 เมตร/นาที, อัตราป้อนตัด = 0.2 มิลลิเมตร/รอบ,

>> ความลึกตัด = 1.00 มิลลิเมตร


>> เกิดเศษโลหะแบบ “แตกหัก”

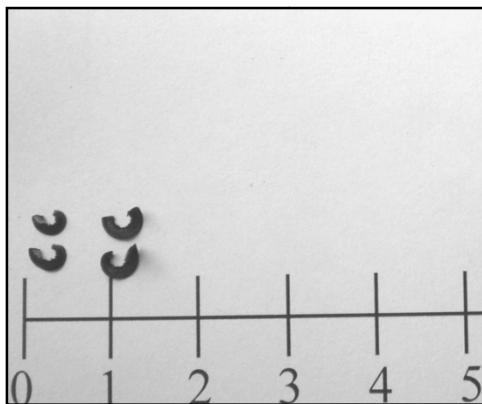


เศษโลหะแบบแตกหัก

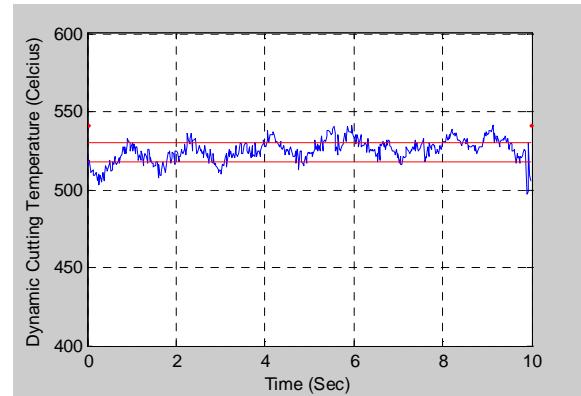

กราฟแสดงอุณหภูมิการตัด

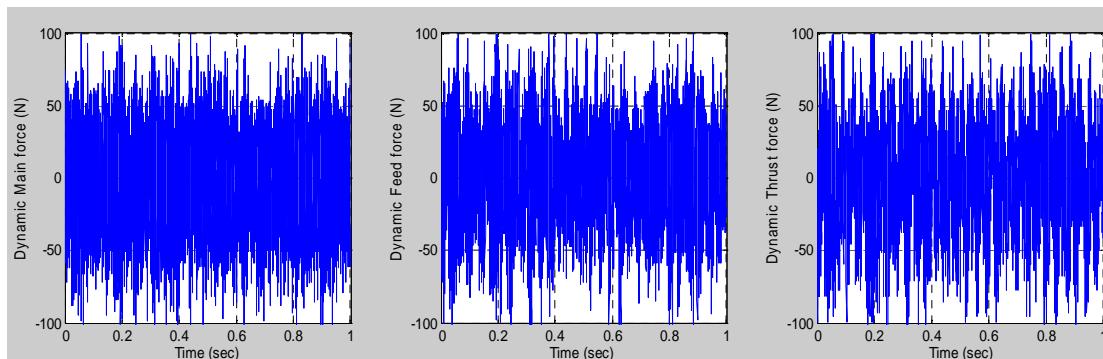

กราฟแสดงแอมพลิจูดแรงตัดพลวัตต์ ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ


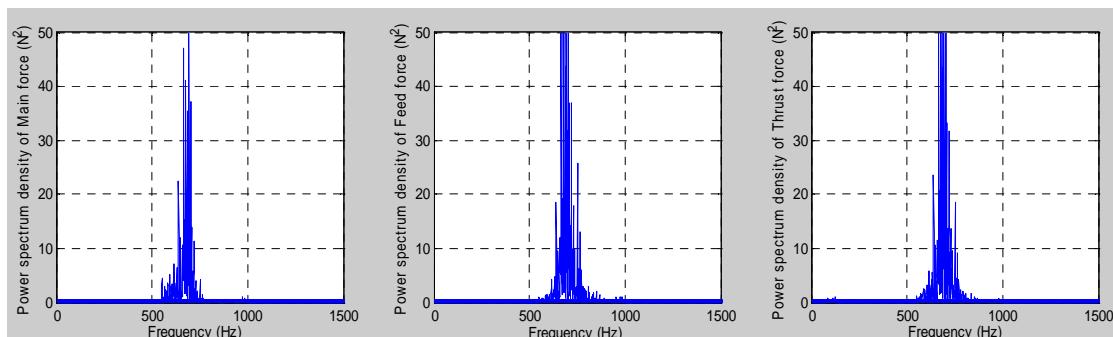


กราฟแสดงความหนาแน่นพาวเวอร์สเปกตรัมแรงตัดพลวัตต์

ในแกนแรงตัดหลัก, แรงป้อนตัด และแรงรัศมี ตามลำดับ

ภาคผนวก จ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี


ภาพแสดงรายละเอียดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

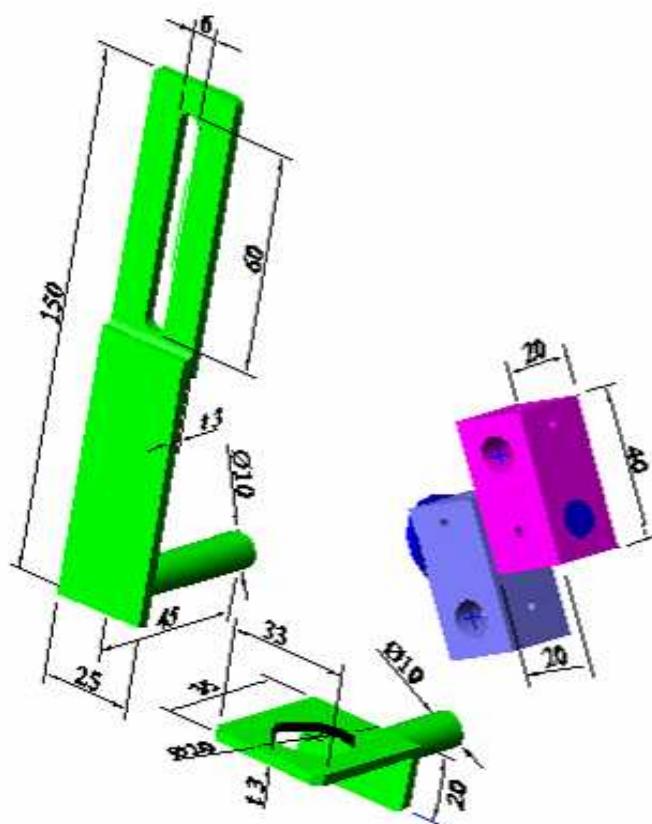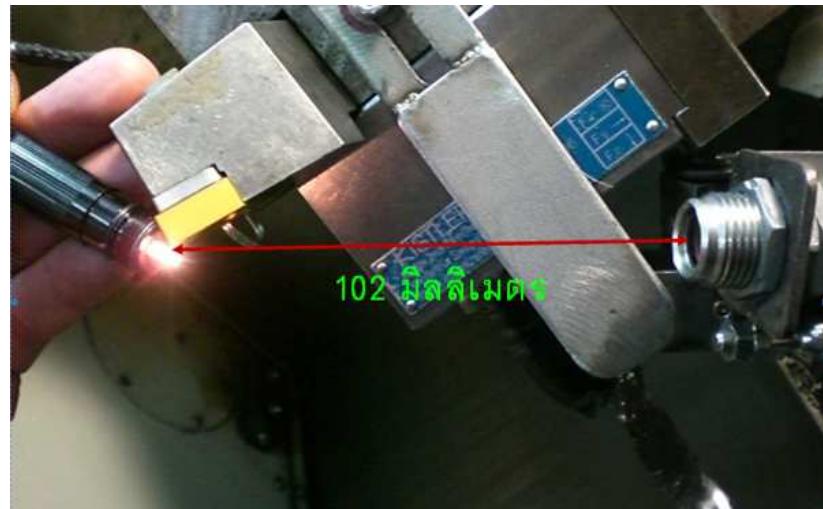


รูปที่ 1 : แสดงแบบ Fixture ตัวยึดหัววัดอุณหภูมิ Pyrometer และ การปรับระยะไฟกัส

ตารางที่ 1 : แสดง Specification ของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Pyrometer)


Measurement	
Model	FA2B
Spectral Response/Detector	1.6 μm (InGaAs detector)
Fiber Cable Length	3m (10')
Accuracy	\pm (0.3%Tmeas+2°C)
Repeatability	\pm 1°C
Temperature Resolution	\pm 0.05°C
Response Time	10 mSec ; average selectable to 10 Sec
Emissivity	0.1 to 1.0 in 0.01 increments
Signal Processing	Peak Hold, Valley Hold, Averaging
Optical	
Model (D:S)*	Focus Distance (CF2)
FA2B (40)	2.5mm @ 102mm (0.1" @4")
Electrical	
Outputs	0/4-20 mA; RS-485, 2-wire/4-Wire, networkable to 32sensors; Relay (SPST 48V, 300 mA , response time < 2mSec
Power requirements	24 VDC, 250 mA , \pm 20%

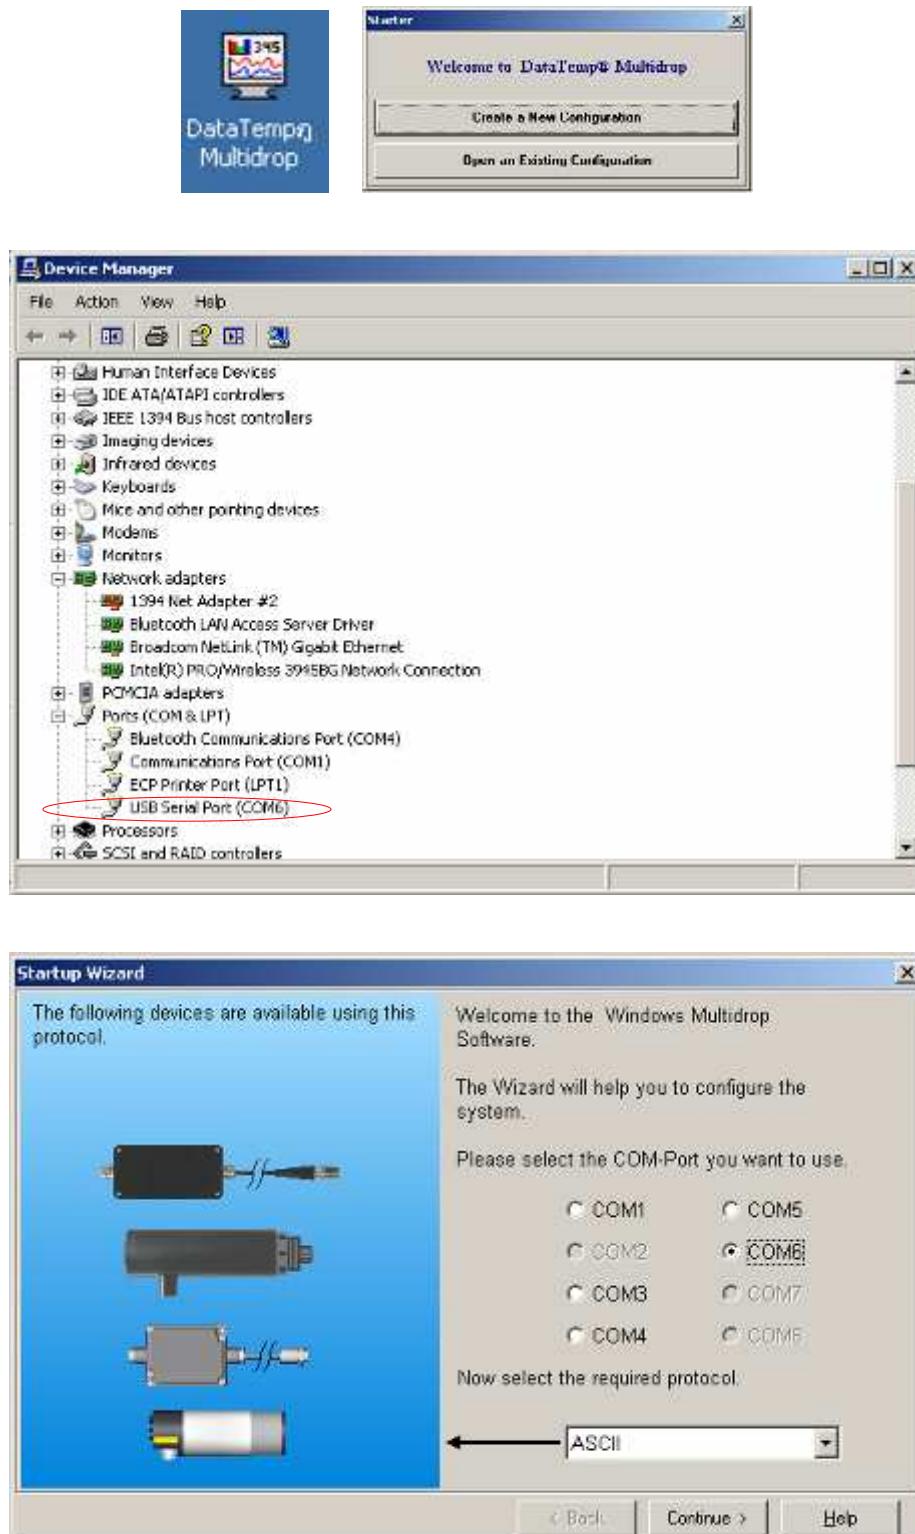

รูปที่ 2 : แสดงส่วนหนึ่งการเชื่อมต่อเครื่องวัดอุณหภูมิโดย Port ระหว่าง Device กับ COM-Port
จะต้องตรงกันโปรแกรมจึงจะสามารถทำงานได้

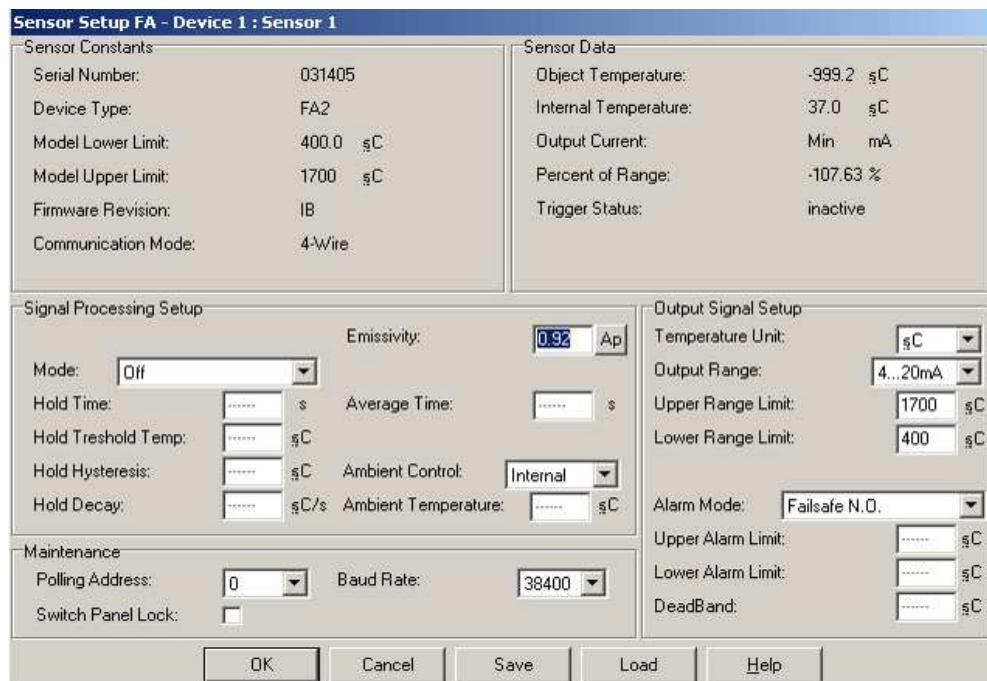


รูปที่ 3 : แสดงตัวแปรต่างๆและค่าที่ได้ปรับตั้งไว้ของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

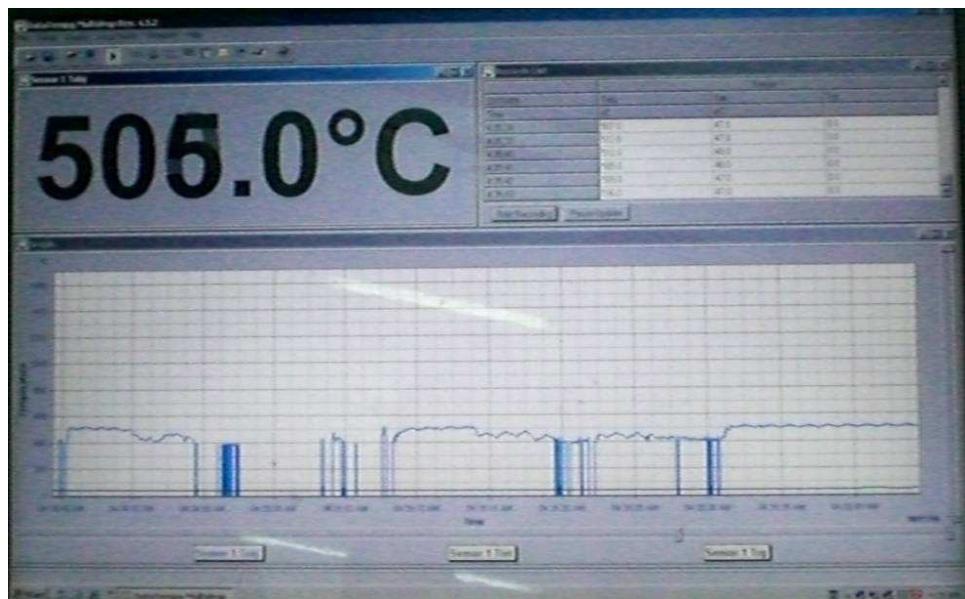

รูปที่ 4 : แสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Data Temp Multidrop ขณะทำการวัดอุณหภูมิติด

ภาพแสดงรายละเอียดเซนเซอร์วัดแรงตัวด้วย


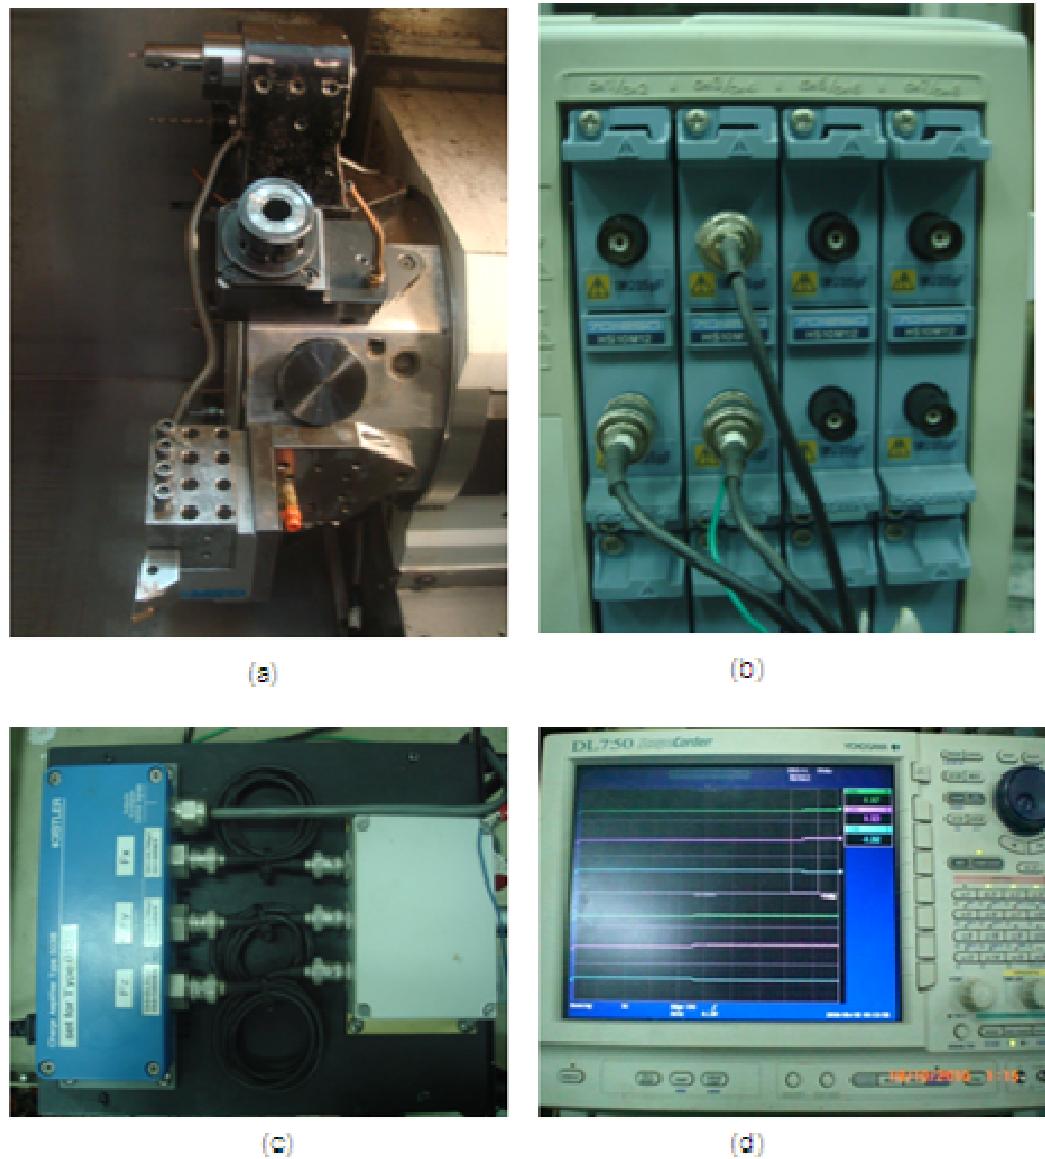





รูปที่ 5 : แสดงขั้นตอนการติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงตัวด้วย (a) การติดตั้งมีดตัดและไดนาโมมิเตอร์บน turret (b) ต่อสัญญาณจากเครื่องขยายสัญญาณเข้าสู่เครื่องออสซิโลสโคป (c) เครื่องขยายสัญญาณแรงตัวทั้งสามแกน (d) จอแสดงผลและคีย์บอร์ดปรับตั้งค่าของเครื่องออสซิโลสโคป

ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องกลึง ชีเอ็นซี

ขั้นตอนการใช้งาน	หมายเหตุ
	แสดงเครื่องกลึง ชีเอ็นซี ที่ใช้ในการทดลอง
	เปิดสวิตช์ปั๊มลมและสวิตช์อุปกรณ์ ระบบความร้อน
	เปิดเบรกเกอร์เครื่องกลึงชีเอ็นซี

ขั้นตอนการใช้งาน	หมายเหตุ
	เปิดสวิทช์คอมพิวเตอร์ด้านหน้าเครื่อง
	<p>การกลับไปยังจุดศูนย์ของเครื่อง (Home)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่มเลือกไปที่ Position จะปรากฏหน้าจอดังรูป - กดปุ่ม Home ที่แปงควบคุม - กดปุ่มปรับระยะทางแกน X, Y และ Z โดยกดค้างไว้ซักครู่แล้วปล่อย จนกว่าจะเห็นกระทิ้งตำแหน่งแกนต่างๆ เป็นศูนย์
	<p>การเซ็ตตำแหน่งของปลายมีด กดปุ่มเลือกไปที่ TOOL DATA จากนั้น MSR UNIT ON (เข็นเชอร์จะเลื่อนออกมา)</p>

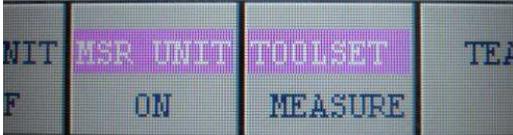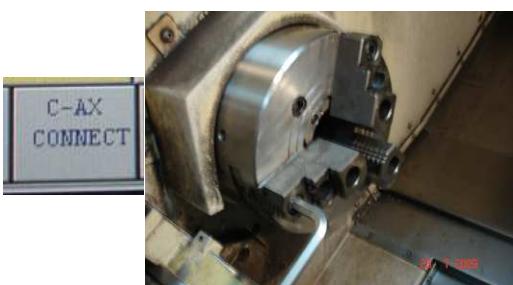ขั้นตอนการใช้งาน	หมายเหตุ
 	<p>การเลื่อนปลายมีดสามารถทำได้โดยเลือกแกน Axis Select ก่อน จากนั้นหมุนปุ่มปรับเพื่อเลื่อนทิศทางปลายมีดไปตามที่ต้องการ</p>
 	<p>กดปุ่ม Toolset Measure จากนั้นเลื่อนปลายมีดมาแตะที่เซ็นเซอร์โดยใช้ปุ่มควบคุม จนมีเสียงดัง แล้วจึงเลื่อนปลายมีดออก (ทั้งแกน X และแกน Z) *ในการเลื่อนปลายมีดควรใช้ปุ่มควบคุมเท่านั้น * กดปุ่ม Toolset Measure ก่อนทำการเลื่อนปลายมีดแตะที่เซ็นเซอร์ทุกครั้ง</p>
	<p>การใส่ชิ้นงาน -กดปุ่ม MPI ที่แผงควบคุมพร้อมกับ C-AX CONNECT -คลายปากจับ (Chuck) ทั้ง 3 ด้านออกให้มีขนาดเล็กกว่าชิ้นงานที่ต้องการใส่เล็กน้อย</p>

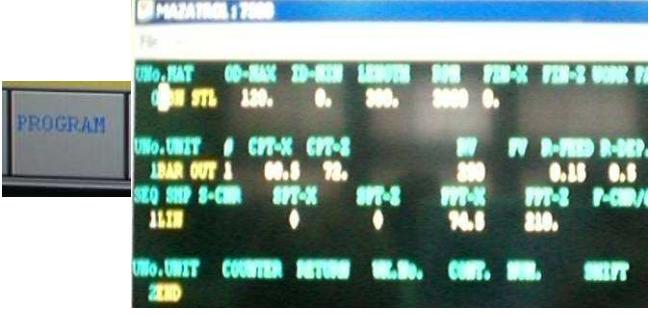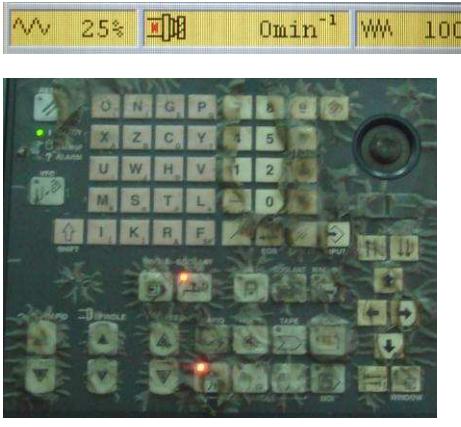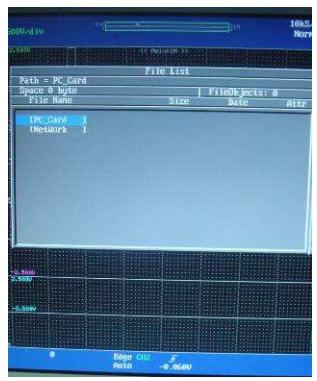ขั้นตอนการใช้งาน	หมายเหตุ
	<p>การโปรแกรมการกลึง</p> <ul style="list-style-type: none"> -กดปุ่ม PROGRAM -ทำการโปรแกรมการตัดการตัดตามที่ต้องการ -กด Tool Path และกด Check Continue หรือ Check Step
 	<p>การกลึงชิ้นงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -กดปุ่ม Memory จากนั้นควรปรับ Rapid ที่แพงๆควบคุมลงจาก 100% เป็นประมาณ 25% (เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่โดยที่มีเดลลิงไม่สัมผัสรันงาน) *ป้องกันการเคลื่อนที่ของมีเดลลิงเร็วเกินไป -บิดกุญแจ Program ที่แพงควบคุมจาก Enable ไปที่ Lock -กดปุ่ม Cycle Start เพื่อเริ่มกระบวนการกลึงชิ้นงาน -กดปุ่ม Coolant Stop เพื่อไม่ใช้สารหล่อเย็น
 	<p>การบันทึกสัญญาณเพื่อนำไปวิเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> -กดปุ่ม start/stop เพื่อยุดการเคลื่อนที่ของกราฟแรงตัดและเลือกตำแหน่งที่ต้องการซ้อมูล -กดปุ่ม select เพื่อบันทึกค่าแรงตัดโดยบันทึกไฟล์ลงบน hard disc

รูปที่ 6 : แสดงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวกิตติกุล กลึงผล เกิดวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2550 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปีที่ 2551