



ราดิโอกราฟี เป็นวิธีการตรวจสอบชนิดหนึ่งในวิธีการ non-destructive inspection เพื่อตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ โดยใช้หลักการที่ว่า วัสดุต่างชนิดกันจะดูดซับรังสีแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความหนาแน่นต่างกัน หรือวัสดุที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน หรือวัสดุที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน ส่วนรังสีที่ไม่ได้ถูกดูดซับจะผ่านวัสดุไปตกลงบนฟิล์ม, กระดาษที่มีความไวแสง, บนจอทีวี หรือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจรับรังสี

โดยปกติคำว่า ราดิโอกราฟี มักจะใช้กับวิธีการที่จะให้เกิดภาพบนฟิล์ม หรือเกิดบนกระดาษเท่านั้น ถ้านำไปใช้ให้เกิดภาพบนจอทีวี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ วิธีการชนิดนั้นจะเรียกว่า Fluoroscopy

ราดิโอกราฟี ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป รังสีเอกซ์ หรือแกมมา จะผ่านลงในวัสดุที่จะตรวจสอบ รังสีที่ไม่ได้ถูกดูดซับจากวัสดุจะไปทำปฏิกิริยากับฟิล์ม ลักษณะเหมือนกับแสงที่ทำปฏิกิริยากับฟิล์มในกล้องถ่ายรูป การที่ความหนาแน่น, ความหนาและส่วนประกอบของวัสดุแตกต่างกันจะเป็นผลให้ความเข้มของรังสีแตกต่างกันจากเดิมไปทั่ว และจะปรากฏให้เห็นฟิล์มที่รองรับรังสีอยู่ การอ่านผลของฟิล์มทำได้โดยเปรียบเทียบหาความแตกต่างกับฟิล์มของวัสดุที่ทราบผลคืออยู่แล้ว หรือเทียบกับมาตรฐานของวัสดุที่ลักษณะเหมือนกันกับวัสดุที่จะตรวจ

(ขณะเดียวกัน ราดิโอกราฟี เป็นวิธีการที่มีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมาจะไปทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย, เม็ดเลือด, นัยน์ตา และอวัยวะภายในร่างกายต่าง ๆ ที่มีความไวต่อรังสี)

ราดิโอกราฟี เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจวัสดุต่าง ๆ ที่มีความหนา หรือความหนาแน่นแตกต่างกันไป จากวัสดุพื้นฐาน (Matrix Material) ในกรณีที่มีความแตกต่างกันมาก ๆ ย่อมสามารถตรวจพบได้ง่ายกว่าขนาดเล็ก โดยทั่วไปถ้าขอบพร่องที่เกิดขึ้นในวัสดุมีขนาดอย่างน้อย 2 % ขึ้นไปของความหนาของวัสดุ ราดิโอกราฟีจะสามารถตรวจพบได้

ข้อดีของราศีโกราฟี โคนแก

1. ความสามารถในการตรวจพบสิ่งบกพร่องที่อยู่ภายในวัสดุ
2. ความสามารถในการตรวจสอบส่วนประกอบของวัสดุที่แตกต่ากัน
3. สามารถให้ข้อมูลของการตรวจออกมาอย่างถาวร

การใช้วิธีการราศีโกราฟีกับอุตสาหกรรม

ใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจงานหล่อและงานเชื่อมโลหะ - โดยเฉพาะกับงานที่ทองการคุณภาพสูงมาก ๆ โดยไม่ต้องการให้เกิดข้อบกพร่องภายในวัสดุ ปกติราศีโกราฟีจะใช้ตรวจความหนาของงานหล่อ หรือรอยเชื่อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไอน้ำ (เช่น หม้อต้มน้ำ และส่วนประกอบของเทอร์ไบน์) และระบบอื่นที่มีความดันสูง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ตรวจงานที่เกิดจากการตี, อุปกรณ์ประกอบทางคาน เครื่องกล และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ตรวจระดับของเหลวที่อยู่ภายในภาชนะปิด, ใช้ตรวจรอยแตก รอยต่อที่เชื่อมไม่สนิทของวัสดุถึงกัน

ความไวของราศีโกราฟีที่จะตรวจสิ่งบกพร่องแบบต่าง ๆ ขึ้นกับแฟคเตอร์หลายอย่าง รวมทั้งชนิดของวัสดุ, ชนิดของสิ่งบกพร่องและแบบที่เกิขึ้น ตารางที่ 1 แสดงถึงความสามารถของราศีโกราฟีทั้ง 3 แบบ ที่ใช้ตรวจสิ่งบกพร่องชนิดต่าง ๆ ในบางสิ่งแม้จะเขียนว่า ราศีโกราฟี สามารถใช้ตรวจได้ แต่ในสภาพความเป็นจริง อาจทำไม่ได้ถ้าชิ้นงานที่จะตรวจสามารถเข้าไปได้เพียงคานเดียว

ราศีโกราฟี สามารถใช้ตรวจสอบโลหะได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ยูเรเนียม, ตะกั่ว, ทังสเทน หรือความหนาแน่นค่า เช่น พลาสติก

ข้อจำกัดในการใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ non-destructive อื่น ๆ แล้ว ราศีโกราฟีจะแพงกว่าในด้านการลงทุน, สถานที่ ๆ จะตรวจสอบ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพออกมา ในกรณีที่ใช้รังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา เป็นแบบกระเป๋าหิ้ว (portable) ราคาในด้านการลงทุนจะค่ากว่าแบบอยู่กับที่ ซึ่งแบบนั้นต้องการเพียงแต่สถานที่ ๆ จะล้างฟิล์มเพื่ออ่านผลเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายในด้านการดำเนินงาน

จะสูง ในบางครั้งจะสูงถึง 60% ของค่าลงทุนทำราดิโอกราฟีที่เกี่ยว แต่ถักราดิโอกราฟีเป็นแบบ fluoroscopy แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะถูกกว่ามาก เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ การเตรียมงานสั้นกว่า และไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการล้างฟิล์มและอ่านฟิล์ม

ในการทรวจสอบจริง ๆ ความหนาของวัสดุที่จะทรวจจะเป็นตัวกำหนดเวลาที่ใช้ในการฉายรังสี เนื่องจากรังสีเอกซ์ที่ใช้ในแบบกระเป๋าหิ้ว มีพลังงานไม่เกิน 300 KeV. และยังมีค่าความเข้มของรังสีจำกัด ดังนั้นเมื่อรวมผลต่าง ๆ จะทำให้ราดิโอกราฟีแบบรังสีเอกซ์ แบบกระเป๋าหิ้วสามารถทรวจสอบโลหะได้หนาไม่เกิน 3 นิ้วของเหล็ก

นอกจากนี้สารรังสีก็ยังเป็นตัวกำหนดขอบเขตอีกด้วย ทำให้ไม่สามารถทำ ราดิโอกราฟีกับโลหะได้หนาเกินไป เนื่องจากสารรังสีที่มีความแรงสูง ย่อมต้องการฉากกับังรังสีขนาดหนาและหนักมากไปด้วย เมื่อเทียบกับสารรังสีที่มีความแรงต่ำแล้ว ความแรงต่ำย่อมสะดวกกว่าในการใช้งาน เพราะน้ำหนักเบากว่า แต่ระยะเวลาในการฉายรังสีย่อมนานกว่าเมื่อเทียบกับความหนาของโลหะเท่า ๆ กัน ในบางครั้งอาจต้องใช้เป็นเวลาชั่วโมง ๆ สำหรับการถ่ายครั้งเดียว

สิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอ คือ ความเข้มของรังสีที่ใช้ ไม่ว่าจะรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา จะทำอันตรายต่อผิวหนังและเม็ดเลือด ซึ่งถ้ามีปริมาณมากอาจทำให้ถึงตายได้ ดังนั้นการป้องกันรังสีจึงต้องทำทั้งบุคคลที่ทำงานภายใน และสถานที่ใกล้เคียงที่ทรวจสอบด้วย

Table 1. Comparison of Suitability of Three Radiographic Methods for Inspection of Light and Heavy Metals

Inspection application	Suitability for light metals(a)			Suitability for heavy metals(a)		
	X-ray	Fluoro-copy(b)	Gamma ray	X-ray	Fluoro-copy(c)	Gamma ray
General:						
Surface cracks(d)	F(e)	F(e)	F(e)	F(e)	U	F(e)
Internal cracks	F(e)	F(e)	F(e)	F(e)	P	F(e)
Voids	G	G	G	G	F	G
Thickness	F	F	F	F	U	F
Metallurgical variations ..	F	P	F	F	U	F
Sheet and plate:						
Thickness	G(f)	U	G(f)	G(f)	U	G(f)
Laminations	U	U	U	U	U	U
Voids	G	G	G	G	G	G
Bars and tubes:						
Seams	P	P	P	P	U	P
Pipe	G	F	G	G	U	F
Coupling	G	F	G	G	U	F
Inclusions	F	F	F	F	F	F
Castings:						
Cold shuts	G	F	G	G	F	G
Surface cracks	F(e)	F(e)	F(e)	F(e)	U	F(e)
Internal shrinkage	G	G	G	G	F	G
Voids, pores	G	G	G	G	F	G
Core shift	G	G	G	G	F	G
Forgings:						
Laps	P(e)	P(e)	P(e)	P(e)	U	U
Inclusions	F	F	F	F	U	U
Internal bursts	G	F	G	F	U	G
Internal flakes	P(e)	U	U	P(e)	U	U
Cracks and tears	F(e)	F(e)	F(e)	F(e)	U	F(e)
Welds:						
Shrinkage cracks	G(e)	G(e)	G(e)	G(e)	F(e)	G(e)
Slag inclusions	G	F	G	G	F	G
Porosity	G	F	G	G	F	G
Cracks	G	F	G	G	F	G
Incomplete penetration ..	G	F	G	G	F	G
Processed:						
Heat treat crack	U	U	U	P	U	U
Grain cracks	U	U	U	U	U	U
Service:						
Fatigue and heat cracks ..	F(e)	U	P(e)	P	U	P
Stress corrosion	F	U	P	F	U	P
Blistering	P	U	P	P	U	P
Thinning	F	P	F	F	P	F
Corrosion pits	F	P	P	G	P	P

(a) G - good, F - fair, P - poor, U - unsatisfactory. (b) Suitable only for thin sections. (c) More suitable for light metals. (d) Includes only visible cracks. Minute surface cracks are undetectable by radiographic inspection methods. (e) Radiation beam must be parallel to the cracks, laps or flakes. (f) When calibrated using special thickness gauges.

ตารางที่ 1(1) การเปรียบเทียบความเหมาะสมในการใช้รังสีเอกซ์กราฟิกกับโลหะ