

การดำเนินการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA

4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นมีดังนี้ คือ ไม่เต็มพิมพ์, ผิวงานเป็นรอย, กลิ้งไม่ได้ขนาดและเกลียวเสีย, แตก ดังนั้นจึงมีวิธีการลดของเสียดังกล่าวโดยการใช้ Process FMEA ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะพิจารณาถึงค่า RPN (ค่าความเสี่ยง Risk Priority Number) โดยที่ผู้ชำนาญการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาในการแก้ไขดังนี้

ค่า RPN หากมีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปที่ผู้ชำนาญการได้กำหนดว่าจะต้องทำการแก้ไขทั้งหมดรวมทั้งค่าระดับความรุนแรง (Severity) โดยพิจารณาจากความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบสูง ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ส่วนประกอบสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมากหรือ อาจต้องการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ซึ่งมีระดับคะแนนความรุนแรงที่ 7 จะต้องพิจารณาการแก้ไขทันที ก็ต้องทำการแก้ไขทันทีแม้ว่าค่า RPN จะมีค่าต่ำกว่า 100 ก็ตามโดยมีรายการดังต่อไปนี้

กระบวนการฉีด มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. ไม่เต็มพิมพ์ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

อุณหภูมิของแม่พิมพ์เย็นเกินไป มีค่า RPN=252

ความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้อง มีค่า RPN=210

กระบวนการ Trimming มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. ผิวงานเป็นรอยซึ่งมีสาเหตุมาจาก

คมตัดใบมีดสึกหรอ มีค่า RPN=140

มีเศษ Scrap ติดแม่พิมพ์ มีค่า RPN=112

หยิบชิ้นงานไม่ถูกต้อง มีค่า RPN=112

กระบวนการเจาะขอบด้านใน มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. กลิ้งไม่ได้ขนาดซึ่งมีสาเหตุมาจาก

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน มีค่า RPN=180

ป้อนชิ้นงานเอียง มีค่า RPN= 108

กระบวนการทำเกลียว มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. เกลียวเสีย,แตกซึ่งมีสาเหตุมาจาก

Roller รีดเกลียวสึกหรอ มีค่า RPN=216

วางชิ้นงานไม่ชิดแท่นพัก มีค่า RPN= 180

4.11 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการฉีด

ในกระบวนการฉีด ลักษณะของเสียที่พบคือ ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์ ดังนั้น ทีมผู้ชำนาญการ จึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ไม่เต็มพิมพ์

ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำอะลูมิเนียมยังเข้าไปไม่เต็มพิมพ์แต่น้ำอะลูมิเนียมเกิดแข็งตัวเสียก่อนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณส่วนผิวรอบนอก,เส้นรอบวง,ขอบนอกส่วนที่เป็นครีบหรือส่วนนูน โดยปัจจัยที่ทำให้ น้ำอะลูมิเนียมแข็งตัวเย็น เนื่องจากความร้อนของน้ำอะลูมิเนียมได้สูญเสียไป กับการสัมผัสกับแม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิต่ำ น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส โดยอ้างอิงจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย (โฆเซิต สุขก้องวารี 2541: อิทธิพลของอุณหภูมิต่อโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัตในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง) โดยผลของการวิจัยระบุว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฉีดชิ้นงานอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง ควรอยู่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 130-135 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าพิจารณาระบบปัจจุบันที่มีอยู่พบว่ามีกำหนดมาตรฐานการปรับพารามิเตอร์เพื่อปรับตั้งเครื่องฉีดแบบไดแคสติงตามที่ลูกค้ากำหนดมาให้แล้วแต่ไม่มีการกระทำใดๆกับแม่พิมพ์ก่อนการฉีดชิ้นงาน ดังนั้นผู้วิจัยและทีมผู้ชำนาญการจึงได้ประชุมและตกลงทดลองทำการ Pre heat เพิ่มอุณหภูมิให้กับแม่พิมพ์ในช่วง 120-140 องศาเซลเซียส แล้วทดลองฉีดชิ้นงานจำนวน 40 Shot ในแต่ละค่าอุณหภูมิที่ทดลอง พบว่าที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสมีสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งตรงตาม spec ของลูกค้ามากกว่า ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบถึง 39 เท้า โดยอ้างอิงผลการทดลองตามเอกสารบันทึกผลการทดลองฉีดชิ้นงานในแต่ละสภาวะอุณหภูมิที่ให้แม่พิมพ์ในภาคผนวก ข. แล้วทีมผู้ชำนาญการจึงได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงดังนี้

1. ทำการ Pre heat เพิ่มอุณหภูมิให้กับแม่พิมพ์ (Mold) ก่อนการเริ่มการผลิตชิ้นงาน โดยใส่ Heat Burner เข้าไปให้ความร้อนกับแม่พิมพ์จนกระทั่งแม่พิมพ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 130 องศาเซลเซียส แล้วจึงทำการทดลองฉีดชิ้นงานจำนวน 40 Shot หลังจากนั้นจึงเริ่มผลิตฉีดชิ้นงาน และทำการระบุใน Die Cast Condition เพื่อเป็นมาตรฐานในการปรับตั้งเครื่องฉีด ตามเอกสารเลขที่ OSPL-02-002

2. ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากมีการปรับตั้งเครื่องฉีดจำนวน 10 ชิ้นแรก และหลังจากนั้นสุ่มตรวจสอบเป็นระยะทุกๆ 50 ชิ้น



รูปที่ 4.1 แสดงการ Pre heat แม่พิมพ์ก่อนทำการผลิต

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 6 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 68

สาเหตุที่มาจากความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้องนั้นจากการศึกษาระบบปัจจุบันที่มีอยู่พบว่าหัวหน้างานจะนำเอกสารการผลิตในแต่ละวันมาอธิบายแก่พนักงานประจำเครื่องจักรและให้พนักงานปรับตั้งค่าของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดมาให้ตามรุ่นของการผลิตชิ้นงานต่างๆ โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องในการปรับตั้งค่าของเครื่องจักรหลังจากที่พนักงานป้อนค่าตัวเลขโปรแกรมการผลิตให้กับเครื่องจักรไปแล้ว ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ให้หัวหน้างานทำการทวนตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนค่าโปรแกรมการผลิตให้กับเครื่องจักรของพนักงานผู้ปรับตั้งค่าการผลิตทุกครั้งก่อนเริ่มการผลิตฉีดชิ้นงานโดยระบุเป็นวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคนและถ้าพบว่ามีภาระเลยในการตรวจสอบจะถูกหักคะแนนจาก 100 แต้มหลังจากนั้นจะนำคะแนนที่เหลือไปประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนในสิ้นปี

2. ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากมีการปรับตั้งเครื่องฉีดจำนวน 10 ชิ้นแรก และหลังจากนั้นสุ่มตรวจสอบเป็นระยะทุกๆ 50 ชิ้น

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 69

4.1.2 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ Trimming

ในกระบวนการ Trimming ลักษณะของเสียที่พบคือ ผิวงานเป็นรอย ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

ผิวงานเป็นรอย

ซึ่งมีสาเหตุมาจากคมตัดใบมีดของแม่พิมพ์สึกหรอ เมื่อเครื่องทำการกดใบมีดลงที่ชิ้นงานเพื่อตัดส่วนที่เป็นครีบออกจะทำให้รอยตัดไม่เรียบมีลักษณะเป็นรอยครูด หรือรอยกด ทำให้บริเวณผิวชิ้นงานมีรอย จากการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่าจะไม่มีการตรวจเช็คสภาพของแม่พิมพ์และใบมีดก่อนปฏิบัติงานและไม่มีมาตรฐานในการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ทำการซ่อมเปลี่ยนใบมีดของแม่พิมพ์ใหม่โดยเขียนใบสั่งงานที่ WR008-07
2. สร้างแบบฟอร์ม PCML-01-07 ขึ้นมาเพื่อเป็น Check sheet ในการ

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวันก่อนการปฏิบัติงาน ถ้าพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับใบมีดหรือแม่พิมพ์ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข

3. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งถ้าพบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียผ่านไปยังกระบวนการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 7 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.2 หน้า 70

สาเหตุที่มาจากเศษ Scrap ติดที่แม่พิมพ์ในระหว่างการผลิต เนื่องจากว่าพนักงานไม่มีการตรวจสอบแม่พิมพ์และใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุกครั้งหลังจากที่แม่พิมพ์ได้กดตัดชิ้นงานไปแล้ว ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ให้พนักงานประจำเครื่องทำความสะอาดแม่พิมพ์โดยใช้ปืนลมเป่าเศษชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์และตรวจสอบความสะอาดของแม่พิมพ์ทุกครั้งหลังจากที่แม่พิมพ์ทำการตัดชิ้นงานออกไปแล้วเพื่อไม่ให้มีเศษชิ้นงานหลงเหลืออยู่ในแม่พิมพ์ก่อนที่จะผลิตชิ้นงานถัดไป

2. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งถ้าพบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียผ่านไปยังกระบวนการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 7 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.2 หน้า 71

และสาเหตุที่มาจากพนักงานหยิบชิ้นงานโดยไม่ระมัดระวังจากการพิจารณาระบบ ปัจจุบันพบว่า พนักงานมักจะพูดคุยกันระหว่างทำงานเพราะพนักงานในส่วนนี้โดยส่วนมากจะเป็น ผู้หญิง ทำให้พนักงานไม่มีสมาธิในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมักจะไม่สวมถุงมือที่จัดหาไว้ให้ทำให้ การหยิบจับชิ้นงานไม่ถนัดและชิ้นงานหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึง กำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งในการปฏิบัติงานและไม่อนุญาตให้พูดคุยกันระหว่าง ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดโอกาสความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
2. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งถ้า พบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสีย ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 7 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.2 หน้า 72

4.1.3 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการเซาะขอบด้านใน


ในกระบวนการเซาะขอบด้านใน ลักษณะของเสียที่พบคือ กลิ้งไม่ได้ขนาด ดังนั้นทีม ผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

กลิ้งไม่ได้ขนาด


สาเหตุมาจากอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดชิ้นงานคือ JIG เฉพาะ (Go / No Go) มีการสึก หรอที่ด้าน No Go เนื่องจากพนักงานทำการวัดผิดวิธีโดยการวัดนั้นจะใช้วิธีการครอบชิ้นงานลงบน JIG เท่านั้นแต่พนักงานทำการหมุนชิ้นงานขณะครอบลงไปด้วยทำให้เกิดรอยสึกหรอที่บริเวณขอบของ JIG และตั้งแต่เริ่มผลิตชิ้นงานมาก็ยังไม่มีมีการตรวจสอบมาตรฐานของ JIG เลยตลอดการผลิตที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดมีการสึกหรอและทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัด โดย JIG ด้าน Go จะมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางเท่ากับ 39.40 mm. และด้าน No Go จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 39.46 mm. กรณี พนักงานสามารถกดชิ้นงานครอบลงบนเกจด้าน No Go ได้จึงทำให้เข้าใจผิดว่าชิ้นงานดังกล่าวกลิ้ง ไม่ได้ขนาด จึงทำการคัดแยกออกเป็นของเสีย ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. กำหนดให้มี Master เกจ Go / No Go ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งงานเลขที่ WR010-07
2. เพิ่มวิธีการวัดขนาดชิ้นงานโดยใช้ Glass cap ช่วยตรวจสอบความสามารถในการ ประอบของชิ้นงานหลังผ่านกระบวนการเซาะขอบด้านในแล้วดังระบุในเอกสาร WDPL-02-017

3. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ด้วย Jig เฉพาะ (Go / No Go) ซึ่งถ้าพบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้องเสียผ่านไปยังกระบวนการต่อไปตามเอกสาร QP-1094-0635

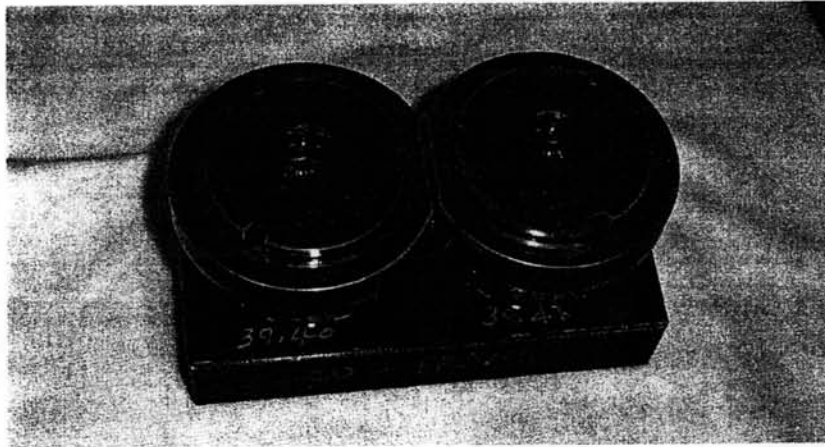

รูปที่ 4.2 แสดงอุปกรณ์ JIG ที่ใช้เปรียบเทียบวัดขนาดชิ้นงาน

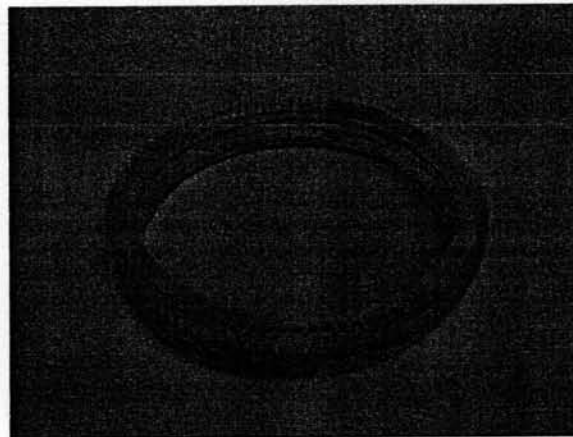

รูปที่ 4.3 แสดงอุปกรณ์ GLASS CAP ที่ใช้ตรวจวัดขนาดชิ้นงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 6 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.3 หน้า 73

สาเหตุที่มาจากการทำงานของชิ้นงานเนื่องจากว่าในการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องของ พนักงานนั้นไม่ดันชิ้นงานให้เข้าจนสุดถึงปากของชิ้นงานแล้วจึงกดปุ่มเพื่อให้หัว CHUCK จับยึดชิ้นงาน

ไว้ทำให้เวลาผลิตชิ้นงานจะมีการแกว่งหรือตำแหน่งที่มีดเข้าไม่ถึงไม่ถูกต้องตาม spec ของชิ้นงานดังนั้น
 ทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงแก้ไขเอกสารวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยระบุเพิ่มเติม
 คำแนะนำในการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง ตามเอกสาร WDPL-02-017
2. ให้หัวหน้างานอบรมพนักงานถึงข้อควรปฏิบัติในการป้อนชิ้นงานและ
 ทำความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงแก้ไข
3. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งถ้า
 พบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสีย
 ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง
 จาก 6 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.3
 หน้า 74


4.1.4 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการทำเกลียว

ในกระบวนการทำเกลียว ลักษณะของเสียที่พบคือ เกลียวเสีย,แตก ดังนั้นทีมผู้ชำนาญ
 จึงร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

เกลียวเสีย,แตก

สาเหตุที่มาจาก Roller รีดเกลียวสึกหรอ โดยพิจารณาระบบปัจจุบันที่มีอยู่พบว่าไม่มี
 การตรวจสอบสภาพของ Roller และยังไม่เคยมีการเปลี่ยน Roller เลยตั้งแต่เริ่มต้นทำการผลิตมา ซึ่ง
 ทำให้มีของเสียเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. เปลี่ยนตำแหน่งลูกเบี้ยวของ Roller ใหม่ เพื่อใช้ด้านที่ Roller ยังไม่สึกหรอทำการ
 รีดเกลียวผลิตชิ้นงานตามใบสั่งงานเลขที่ WR011-07
2. ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆที่ดำเนินการผลิตหลังจากมีการปรับตั้ง
 เครื่องจักรจำนวน 10 ชิ้นแรก และหลังจากนั้นสุ่มตรวจสอบเป็นระยะๆทุกๆ 100 ชิ้นด้วย Screw
 Gauge ตามเอกสาร QP-1094-0635

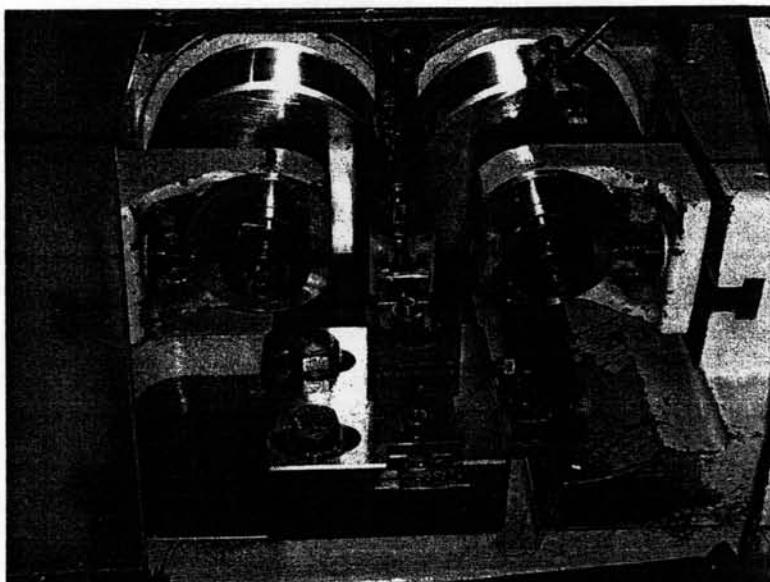

รูปที่ 4.4 แสดงเครื่อง Tread rolling รีดเกลียวที่เปลี่ยนตำแหน่งลูกเบี้ยว

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 6 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.4 หน้า 75

สาเหตุที่มาจาก การวางชิ้นงานไม่ชิดแท่นพักจากการศึกษาระบบปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่าพนักงานมักจะใช้มือเปล่าหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานเข้าเครื่อง เพราะจะทำให้ทำงานได้ช้า ดังนั้นชิ้นงานจึงไม่ถูกวางชิดบนแท่นพักอย่างถูกต้องทำให้การรีดเกลียวเกิดความเสียหายดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงแก้ไขเอกสารวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยระบุเพิ่มเติม คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานในการทำเกลียว ตามเอกสาร WDPL-03-010
2. ให้หัวหน้างานอบรมพนักงานถึงข้อควรปฏิบัติในการทำงานและทำความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงแก้ไข
3. ให้พนักงานประจำเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 100% ที่ละชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งถ้าพบของเสียให้ทำการคัดแยกออกก่อนที่จะส่งดำเนินการผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสีย ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลง จาก 6 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.4 หน้า 76

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการฉีด

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการ ปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
ไม่เต็ม พิมพ์	-อุณหภูมิความร้อน แม่พิมพ์ไม่เหมาะสม	6	-มีการ Pre heat แม่พิมพ์ก่อนการฉีด อุณหภูมิประมาณ 130 องศา เซลเซียส -ให้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงาน แรกที่ดำเนินการผลิตหลังจาก ปรับตั้งเครื่องฉีด	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดย ชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการ ต่อไป	OSPL-02-002	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16 และค่า Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้า 85-93

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการฉีด (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-ความเร็วการฉีดไม่ถูกต้อง	7	-ให้หัวหน้างานทำการทวนตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนค่าโปรแกรมการผลิตของเครื่องจักรหลังพนักงานปรับตั้งค่าการผลิตแล้วทุกครั้ง -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากปรับตั้งเครื่องฉีด	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป	OSPL-02-002	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 16 และค่า Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้าที่ 85-93

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการ Trimming

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
ผิวงานเป็นรอย	- คมตัดใบมีดสึกหรอ	7	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบชิ้นงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -ทำการซ่อมบำรุงใบมีดของแม่พิมพ์ให้มีความเหมาะสมในการผลิต	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป -เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์และรับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	QP-1094-0635 WR008-07	5

หมายเหตุ คำ Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 16 และคำ Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้าที่ 85-93

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการ Trimming (ต่อ)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการ ปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-มีเศษ Scrap ติดอยู่ที่ แม่พิมพ์	7	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบ ชิ้นงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -ให้พนักงานใช้ปืนลมเป่าแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้มีเศษชิ้นงานเหลืออยู่และ ตรวจความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนผลิต ชิ้นงานถัดไปทุกครั้ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการ ต่อไป -เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ แม่พิมพ์และรับรองกระบวนการ ผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้อง ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	QP-1094-0635	5

หมายเหตุ คำ Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16 และคำ Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้า 85-93

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการ Trimming (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	- พนักงานหยิบชิ้นงานโดยไม่ระวัง	7	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบชิ้นงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -ให้พนักงานสวมถุงมือตลอดการผลิตและห้ามพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติงาน	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป -เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์และรับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	QP-1094-0635	5

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16 และค่า Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้าที่ 85-93

ตารางที่ 4.3 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการเซาะขอบด้านใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
กลิ้งไม่ได้ขนาด	-อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน	6	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบชิ้นงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -เปลี่ยนเกจ Go / No Go ใหม่ และกำหนดให้มี Master เกจ Go / No Go ไว้เพื่อเปรียบเทียบ	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	QP-1094-0635 WR010-07	5

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16 และค่า Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้า 85-93

ตารางที่ 4.3 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการเซาะขอบด้านใน (ต่อ)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการ ปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	- บ่อนซีงานเอียง	6	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบ ซีงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -ปรับปรุงแก้ไขเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และให้หัวหน้างานอธิบายวิธีการ ปฏิบัติงานแก่พนักงาน	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการ ต่อไป -เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบ แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	QP-1094-0635 WDPL-02-017	5

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 16 และค่า Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้าที่ 85-93

ตารางที่ 4.4 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการทำเกลียว

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
เกลียวเสีย, แดก	-Roller ที่ใช้รีดเกลียวสึกหรอ	6	-ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากปรับตั้งเครื่องจักร -เปลี่ยนตำแหน่งลูกเบี้ยวของ Roller ใหม่ เพื่อใช้ด้านที่ Roller ที่ยังไม่สึกหรอทำการรีดเกลียว	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันต่อไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	QP-1094-0635 WR011-07	4

หมายเหตุ คำ Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 16 และคำ Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้าที่ 85-93

ตารางที่ 4.4 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการทำเกลียว (ต่อ)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนการ ปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-วางชิ้นงานไม่ชิดแท่น พัก	6	-ให้พนักงานฝ่ายผลิตตรวจสอบ ชิ้นงานหลังจากผลิตแล้ว 100% -ปรับปรุงแก้ไขเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และให้หัวหน้างานอธิบายวิธีการ ปฏิบัติงานแก่พนักงาน	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการ ต่อไป -เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบ แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	QP-1094-0635 WDPL-03-010	5

หมายเหตุ คำ Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 45-46 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16 และคำ Detection (D) หลังการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 63-69 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง PFMEA หลังการปรับปรุงหน้า 85-93

4.2 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุง

จากการดำเนินการปรับปรุงลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 พบว่าในเดือนดังกล่าวมีการผลิตชิ้นส่วนมาตรวัดแรงดันรุ่น 40D FRAME 1/4 ทั้งสิ้น 150,640 ชิ้น มีปริมาณของเสียทั้งหมด 10,798 ชิ้น โดยอ้างอิงจากการสรุปยอดการผลิตชิ้นส่วนมาตรวัดแรงดัน รุ่น 40D FRAME 1/4 ประจำเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 โดยสรุปจากการปรับปรุงลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังนี้

4.2.1 กระบวนการฉีด

ไม่เต็มพิมพ์ โดยมีสาเหตุมาจาก

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม จำนวน 2,004 ชิ้นคิดเป็น 1.33% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4
ความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้อง จำนวน 584 ชิ้นคิดเป็น 0.38% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

4.2.2 กระบวนการ Trimming

ผิวงานเป็นรอย โดยมีสาเหตุมาจาก

คมใบมีดตัดสึกหรอ จำนวน 3,306 ชิ้นคิดเป็น 2.19% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5
มีเศษ Scrap ติดแม่พิมพ์ จำนวน 114 ชิ้นคิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2
หยิบชิ้นงานโดยไม่ระวัง จำนวน 72 ชิ้นคิดเป็น 0.04% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

4.2.3 กระบวนการเจาะขอบด้านใน

กึ่งไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1,204 ชิ้นคิดเป็น 0.79% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3
ป้อนชิ้นงานเอียง จำนวน 830 ชิ้นคิดเป็น 0.55% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

4.2.4 กระบวนการทำเกลียว

เกลียวเสีย,แตก โดยมีสาเหตุมาจาก

Roller รีดเกลียวสีทหรอ จำนวน 1,769 ชิ้นคิดเป็น 1.17% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

วางชิ้นงานไม่ชิดแท่นพัก จำนวน 915 ชิ้นคิดเป็น 0.60% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการฉีด

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence (O)
ไม่เต็มพิมพ์	อุณหภูมิความร้อนแม่พิมพ์ ไม่เหมาะสม	150,640	2,004	1.33	4
	ความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้อง		584	0.38	3

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 15

ตารางที่ 4.6 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการ Trimming

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence (O)
ผิวงานเป็นรอย	คมตัดใบมีดสึกหรอ	150,640	3,306	2.19	5
	มีเศษ Scrap ติดแม่พิมพ์		114	0.07	2
	หยิบชิ้นงานโดยไม่ระวัง		72	0.04	2

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 15

ตารางที่ 4.7 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการเซาะขอบด้านใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence (O)
กลิ้งไม่ได้ขนาด	อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน	150,640	1,204	0.79	3
	ป้อนชิ้นงานเอียง		830	0.55	3

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 15

ตารางที่ 4.8 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการทำเกลียว

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence (O)
เกลียวเสีย,แตก	Roller ที่ใช้รีดเกลียวสึกหรอ	150,640	1,769	1.17	4
	วางชิ้นงานไม่ชิดแท่นพัก		915	0.60	3

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 15

4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุง

จากการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการโดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ (D) ตามเกณฑ์อ้างอิงตามตารางที่ 2.4 และจากการเก็บข้อมูลผลการลดของเสียในเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.4 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.3.1 กระบวนการฉีด

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการฉีด พบว่า

ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 252 เหลือ 96

ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์ที่มีสาเหตุมาจากความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้อง

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 210 เหลือ 72

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.9 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการฉีด

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence	Detection	RPN	Occurrence	Detection	RPN
ไม่เต็มพิมพ์	-อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม	6	7	6	252	4	4	96
	-ความเร็วการฉีดไม่ถูกต้อง	6	5	7	210	3	4	72

หมายเหตุ นำค่า Severity, Occurrence, Detection, RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกในตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 85-93

4.3.2 กระบวนการ Trimming

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการ Trimming พบว่า

ชิ้นงานเกิดปัญหาผิวงานเป็นรอยที่มีสาเหตุมาจากคมตัดใบมีดสึกหรอ

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 140 เหลือ 100

ชิ้นงานเกิดปัญหาผิวงานเป็นรอยที่มีสาเหตุมาจากคมตัดใบมีดสึกหรอ

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 140 เหลือ 100

ชิ้นงานเกิดปัญหาผิวงานเป็นรอยที่มีสาเหตุมาจากคมตัดใบมีดสึกหรอ
 ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 140 เหลือ 100
 ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าไม่เกินกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.10 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ Trimming

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence	Detection	RPN	Occurrence	Detection	RPN
ผิวงาน เป็นรอย	-คมตัดใบมีด ของแม่พิมพ์ สึกหรอ	4	5	7	140	5	5	100
	-มีเศษScrap ติดแม่พิมพ์	4	4	7	112	2	5	40
	-หยิบชิ้นงาน โดยไม่ระวัง	4	4	7	112	2	5	40

หมายเหตุ นำค่า Severity, Occurrence, Detection, RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกในตารางที่
 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 85-93

4.3.3 กระบวนการเซาะขอบด้านใน

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการเซาะขอบด้านใน พบว่า
 ปัญหา kling ไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน
 ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 180 เหลือ 72
 ปัญหา kling ไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากป้อนชิ้นงานเฉียง
 ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 108 เหลือ 72
 ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.11 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการเช่าขอบด้านใน

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence	Detection	RPN	Occurrence	Detection	RPN
กลิ้งไม่ได้ ขนาด	-อุปกรณ์ที่ใช้ วัดขนาดไม่ได้ มาตรฐาน	6	5	6	180	3	5	90
	-ป้อนชิ้นงาน เอียง	6	3	6	108	3	5	90

หมายเหตุ นำค่า Severity, Occurrence, Detection, RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกในตารางที่

4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 85-93

4.3.4 กระบวนการทำเกลียว

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการทำเกลียว พบว่า

ปัญหาเกลียวเสีย,แตกที่มีสาเหตุมาจาก Roller รีดเกลียวสึกหรอ

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 216 เหลือ 96

ปัญหาเกลียวเสีย,แตกที่มีสาเหตุมาจากวางชิ้นงานไม่ชิดแทนพัก

ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 180 เหลือ 72

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.12 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการทำเกลียว

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence	Detection	RPN	Occurrence	Detection	RPN
เกลียว เสีย,แตก	-Roller รีด เกลียวสึกหรอ	6	6	6	216	4	4	96
	-วางชิ้นงานไม่ ชิดแทนพัก	6	5	6	180	3	5	90

หมายเหตุ นำค่า Severity, Occurrence, Detection, RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกในตารางที่

4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 85-93

4.4 การบันทึกข้อมูลในตาราง Process FMEA

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการฉีด

ชื่อลูกค้า KST

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

รุ่น 40D FRAME PT 1/4

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลว ที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความ ล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกัน ความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ฉีด	ไม่เต็มพิกัด	ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัด แยก	6	อุณหภูมิของ แม่พิมพ์ไม่ เหมาะสม	7	ติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่อง ฉีดโดยทดลองฉีดทิ้ง 40 shot ก่อนฉีดชิ้นงานจริง	ตรวจสอบด้วย สายตาและเก็บ ข้อมูลทางสถิติ	6	252	มีการ Pre heat แม่พิมพ์ก่อนการ ฉีดอุณหภูมิ ประมาณ 130-135 องศาเซลเซียส		6	4	4	96	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตารางProcess FMEA หน้า 51-59 และคำOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76โดยอ้างอิงมาจากตารางที่2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการฉีด

ชื่อลูกค้า KST

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

รุ่น 40D FRAME PT 1/4

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วัตถุประสงค์	Severity	Occurrence	Detection	RPN
	ไม่เต็มพิมพ์	ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัดแยก	6	ความเร็วในการฉีดไม่ถูกต้อง	5	ติดตั้งแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดโดยทดลองฉีดทั้ง 40 shot ก่อนฉีดชิ้นงานจริง	ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลทางสถิติ	6	210	กำหนดให้หัวหน้างานทวนตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนค่าโปรแกรมการผลิตเครื่องจักรหลังพนักงานปรับตั้งค่าแล้วทุกครั้ง			6	3	4	72

หมายเหตุ ค่า Severity, Occurrence, Detection, RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตารางProcess FMEA หน้า 51-59 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 15, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76โดยอ้างอิงมาจากตารางที่2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่ 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการ Trimming
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลว ที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความ ล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกัน ความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ Trimming	ผิวงานเป็นรอย	เมื่อนำไปประกอบ เป็นตัวเรือนมาตรวัด แรงดันแล้วทำให้ มองเห็นชัดเจน ไม่ สวยงาม	4	คมตัดใบมีดสึก หรือ	5	ใช้จนกว่าใบมีดจะสึก หรือแล้วทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยน	ตรวจสอบด้วย สายตาตลอด ระยะเวลา	7	140	ทำการซ่อมใบมีด ของแม่พิมพ์ให้มี ความเหมาะสมใน การผลิต			4	5	5	100

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 51-59 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการ Trimming
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
	ผิวงานเป็นรอย	เมื่อนำไปประกอบเป็นตัวเรือนมาตรวัดแรงดันแล้วทำให้มองเห็นชัดเจนไม่สวยงาม	4	มีเศษScrapติดที่แม่พิมพ์	5	ปฏิบัติตาม WS การผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบด้วยสายตาตลอดระยะเวลา	7	140	ให้พนักงานใช้ปืนลมเป่าเพื่อไม่ให้มีเศษชิ้นงานติดแม่พิมพ์และตรวจความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนผลิตทุกครั้ง / ตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น		4	2	5	40	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 51-59 และคำ Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการ Trimming
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
	ผิวงานเป็นรอย	เมื่อนำไปประกอบเป็นตัวเรือนมาตรวัดแรงดันแล้วทำให้มองเห็นชัดเจน ไม่สวยงาม	4	พนักงานหยิบชิ้นงานโดยไม่ระวัง	5	ปฏิบัติตาม WS การผลิตชิ้นงาน / ห้ามไม่ให้ใช้มือจับชิ้นงานโดยตรงโดยจัดหาถุงมือให้พนักงาน	ตรวจสอบด้วยสายตาตลอดระยะเวลา	7	140	กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งและห้ามพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติงาน / เพิ่มการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น		4	2	5	40	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 51-59 และคำ Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการเซาะขอบด้านใน
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการเซาะขอบด้านใน	กลิ้งไม่ได้ขนาด	ทำให้ประกอบเข้ากับ Glass cap ไม่ได้ / ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัดแยก	6	อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐาน	5	มีการวัดขนาดชิ้นงาน $\varnothing 39.4 \pm 0.05$ mm.	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด Go /No Go	6	180	เปลี่ยนเกจ Go / No Go ใหม่ และกำหนดให้มี Master เกจ Go / No Go ไว้เพื่อเปรียบเทียบ		6	3	5	90	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตารางProcess FMEA หน้า 51-59 และคำOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76โดยอ้างอิงมาจากตารางที่2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการเซาะขอบด้านใน
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลว ที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความ ล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกัน ความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
	กลิ้งไม่ได้ขนาด	ทำให้ประกอบเข้ากับ Glass cap ไม่ได้ / ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัด แยก	6	บ่อนชิ้นงานเอียง	3	ปฏิบัติตาม WS การผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบ ชิ้นงานด้วย เครื่องมือวัด Go /No Go	6	108	ปรับปรุงแก้ไข เอกสารวิธี ปฏิบัติงานและให้ หัวหน้างานอธิบาย วิธีการปฏิบัติงาน แก่พนักงาน		6	3	5	90	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 51-59 และคำ Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการทำเกลียว
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลวที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วัตถุประสงค์	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการทำเกลียว	เกลียวเสีย,แตก	ทำให้ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ที่จะวัดไม่ได้ / ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัดแยก	6	Roller รีดเกลียวชำรุด สึกหรอ	6	ปฏิบัติตาม WS การผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบด้วยสายตาและเก็บข้อมูลสถิติ	6	216	เปลี่ยนตำแหน่งลูกเบี้ยวของ Roller ใหม่ เพื่อใช้ด้านที่ Roller ที่ยังไม่สึกหรอทำการรีดเกลียว		6	4	4	96	

หมายเหตุ คำ Severity, Occurrence, Detection, RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตารางProcess FMEA หน้า 51-59 และคำOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้าที 15, คำ Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76โดยอ้างอิงมาจากตารางที่2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที 16

ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่องาน กระบวนการทำเกลียว
หมายเลขชิ้นงาน 1094-0635

ชื่อลูกค้า KST
รุ่น 40D FRAME PT 1/4

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jun 07

กระบวนการ	รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	ผลของความล้มเหลว ที่น่าจะเป็นไปได้	Severity	สาเหตุของความ ล้มเหลว	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกัน ความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
	เกลียวเสีย,แตก	ทำให้ประกอบเข้ากับ อุปกรณ์ที่จะวัดไม่ได้ / ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (น้อยกว่า100%)ถูก Reject โดยไม่ต้องคัด แยก	6	วางชิ้นงานไม่ชิด แท่นพัก	5	ปฏิบัติตาม WS การ ผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบด้วย สายตาและเก็บ ข้อมูลสถิติ	6	180	ปรับปรุงแก้ไข เอกสารวิธี ปฏิบัติงานและให้ หัวหน้างานอธิบาย วิธีการปฏิบัติงาน แก่พนักงาน			6	3	5	90

หมายเหตุ ค่า Severity, Occurrence, Detection, RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 51-59 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 77-78 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 15, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 68-76 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 16