

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกของวิธีทางสถิติ วัตถุประสงค์ก็คือ

- 1) เพื่อติดตามดูผลการดำเนินการผลิต
- 2) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง
- 3) เพื่อตรวจสอบ

2.1.2 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

แผ่นตรวจสอบสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บันทึกสามารถลงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ง่าย โดยหน้าที่ของใบตรวจสอบมีดังนี้

- 1) ตรวจสอบการผลิต
- 2) ตรวจสอบข้อบกพร่อง
- 3) ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง
- 4) ตรวจสอบตำแหน่งข้อบกพร่อง
- 5) ตรวจสอบความเรียบร้อย
- 6) ตรวจสอบอื่น ๆ

2.1.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

แผนภูมิพาเรโตเป็นแผนภูมิที่แสดงสาเหตุของข้อบกพร่องตามลำดับกับความสำคัญ และจะแสดงเส้นสะสมไว้ด้วย โดยใช้กราฟแท่งของข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่มาเรียงกันโดยใช้กราฟแท่งของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดอยู่ทางซ้ายและเรียงลำดับมาทางขวามือตามค่าที่ลดลง เพื่อใช้เปรียบเทียบลำดับความสำคัญหรือปริมาณของปัญหาระหว่างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ประโยชน์ของแผนภูมิพาเรโต ทำให้ทราบปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับต้น ๆ

2.1.4 ผังกางปลา (Cause and Effect Diagram)

ไดอะแกรมเหตุและผลจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุ (CAUSE) ที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงกับผลที่เกิดขึ้น (Effect) โดยจะแสดงผลของปัญหาที่ปลายแผนภูมิ และแสดงถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดออกเป็นแขนงเป็นเหมือนก้างปลา ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม จากสาเหตุ หลักจะแตกแขนงไปเป็นสาเหตุย่อย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

2.1.5 กราฟ (Graph)

กราฟช่วยนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจข้อมูลได้ดี เช่น กราฟแท่งฮิสโตแกรมซึ่งกำหนดการเก็บข้อมูลเป็นช่วง กราฟวงกลมแผนภูมิกระจาย ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรหนึ่งคู่

2.1.6 ฮิสโตแกรม (Histograms)

แผนภูมิแท่งแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูลโดยมีความสูงของแต่ละแท่งแทนขนาดของความถี่ของคะแนนแต่ละชั้นและความกว้างของแต่ละแท่ง แทนระยะขอบเขตของชั้นทั้งสอง ซึ่งความกว้างของแท่งจะเท่ากับความกว้างของชั้น

2.2 ความหมายของ FMEA

เทคนิคหรือกระบวนการที่เป็นระบบที่สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในด้านการออกแบบหรือกระบวนการผลิต โดยการชี้บ่งถึงปัญหา หรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นโดยพิจารณาถึง คุณลักษณะพิเศษระดับความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุถึงวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวและตรวจสอบประสิทธิผลของการป้องกัน FMEA แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

2.2.1 Design FMEA

กิจกรรมที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการออกแบบเพื่อพิจารณาคูณสมบัติของสินค้าตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และบรรลุผลผลิตภาพตามที่ต้องการ ดังนั้น Design FMEA จึงมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของลูกค้า โดยพิจารณาถึง

- เมื่อใดที่สินค้าจะเกิดการผิดพลาดไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
- ผลกระทบของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2.2.2 Process FMEA

กิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณากระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนตลอดวงจรควบคุมกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสินค้า ดังนั้น Process FMEA จึงมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ขั้นตอนในแต่ละกระบวนการและปัจจัยนำออกที่เราไม่ยอมรับของกระบวนการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของการไม่ยอมรับ และการดำเนินการควบคุมหรือป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม FMEA

- หนีบยกและพิจารณาปัญหา ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า
- หาแนวทางในการขจัดหรือลดค่าความน่าจะเป็น หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาให้น้อยลง
- เป็นการบันทึกเอกสารในระบบการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

กิจกรรม FMEA เป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสาารถในด้านต่าง ๆ เข้ามาประกอบกันเพื่อหาแนวทางป้องกันข้อบกพร่องอันเกิดขึ้นได้ในอนาคต กลุ่มกิจกรรม FMEA อาจประกอบด้วย Design Engineer, Process Engineer, Test Engineer, Production, Maintenance, Quality Assurance และ/หรือ Operators ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาที่หนีบยกมาดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม FMEA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นเทคนิคของการป้องกัน หรือ สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าอย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาบางอย่างจะเกิดขึ้นและใน Process ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณา และบันทึกลงในแบบฟอร์ม FMEA ด้วยเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำและเก็บบันทึกประวัติการดำเนินแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต การดำเนินกิจกรรม FMEA ควรมีการทบทวนและปรับปรุงเอกสาร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องจักรใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อไป

ค่าความเสี่ยง (Risk priority Number)

ดัชนีที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยง ถึงถ้ามีค่าสูงแสดงว่ายังมีระดับความรุนแรงมากเราควรให้ความสำคัญในการแก้ไขสิ่งนั้นเป็นอย่างแรก ๆ แต่ในบางกรณีถึงแม้ว่าค่า RPN มีค่าต่ำ แต่ระดับความรุนแรงของปัญหานั้นค่อนข้างมาก โอกาสเกิดสูงหรือการตรวจจับทำได้ยาก ในกรณีนี้เราก็ควรให้ความสำคัญ เช่นกัน โดยค่า RPN ได้ จากการนำค่าความรุนแรงคูณด้วยความถี่ในการเกิดคูณด้วยการตรวจพบ (Severity X Occurrence X Detection) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีค่าตั้งแต่ 1-1000

การประยุกต์ใช้ FMEA

- Process ใช้วิเคราะห์กระบวนการผลิตและประกอบ
- Design วิเคราะห์สินค้าก่อนการผลิต
- Equipment วิเคราะห์การออกแบบเครื่องจักร, อุปกรณ์ก่อนทำการจัดซื้อ
- Service วิเคราะห์กระบวนการให้บริการ ก่อนที่มีผลกระทบต่อลูกค้า

ขั้นตอนการทำ FMEA

1. กำหนดลำดับขั้นตอนของการวิเคราะห์
2. ศึกษาลำดับขั้นตอนของกระบวนการหรือการออกแบบ
3. อธิบายลักษณะของงานหรือหน้าที่ของแต่ละขั้นตอน
4. ทบทวนหน้าที่หลักของแต่ละขั้นตอน
5. ระบุข้อผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด
6. ระบุผลกระทบจากแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
7. ระบุสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด
8. ระบุการควบคุมในปัจจุบัน
9. ให้คะแนนระดับความรุนแรง, ความถี่ในการเกิด และความสามารถในการตรวจจับ
10. คำนวณค่า RPN พร้อมทั้งกำหนดค่า RPN ที่ต้องแก้ไข
11. ระบุวิธีการแก้ไขปรับปรุง โดยระบุผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งวันกำหนดเสร็จ
12. ทบทวนค่า RPN เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว

ประโยชน์ของ FMEA อาจกล่าวได้ดังนี้

- เป็นการประกันว่าได้มีการพิจารณาปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นการดำเนินงาน
- เป็นการแยกแยะและลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาดรวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
- เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น
- เป็นการเก็บหลักฐานเชิงประวัตินศาสตร์ สำหรับอ้างอิงในอนาคตเมื่อมีความต้องการที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
- สร้างความมั่นใจให้ทีมงานที่มีส่วนร่วมในการหาวิธี ป้องกันปัญหาและของเสียต่าง ๆ
- เป็นระบบป้องกันที่สร้างขึ้นเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- เป็นการเสนอผลงานที่มีระบบระเบียบและขั้นตอนที่ดีให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบและพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป
- นำปัญหาข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตหรือออกแบบ
- ใช้แสดงสาเหตุหรือกลไกของปัญหา, ข้อบกพร่อง, ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
- พัฒนาคุณภาพ, ความปลอดภัย, กระบวนการ
- ลดเวลาในการพัฒนาสินค้า, ค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต/ ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบที่มีต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต / ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบที่มีต่อการผลิต / ประกอบ)	ระดับ
อันตราย ร้ายแรงโดย ไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย, การ ทำงานของยานยนต์ และหรือไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของรัฐโดยไม่มีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบกร) โดยไม่มีการเตือน	10
อันตราย ร้ายแรงแต่มี การเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความ ล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ ทำงานของยานยนต์ และ / หรือไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของรัฐโดยมีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบกร) โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ประกอบไม่ สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการ ทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	หรือ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกจำกัดทั้ง (100%) หรือยาน ยนต์ / ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ส่วนประกอบ มีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังสามารถ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	หรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และ บางส่วนต้องถูกจำกัดทั้ง (น้อยกว่า 100%) หรือ ยานยนต์ / ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อม ด้วยเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ส่วนประกอบ ทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้า ไม่พอใจ	หรือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%) อาจต้องถูกจำกัดทั้ง โดยไม่ต้องคัดแยก หรือ ยาน ยนต์ / ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA (ต่อ)

ผลกระทบ	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต/ ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบที่มีต่อลูกค้า)	เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า หรือในการผลิต / ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบที่มีต่อการผลิต / ประกอบ)	ระดับ
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ / ส่วนประกอบ ทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ ใช้งานได้	หรือ ผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไขหรือ ยานยนต์ / ส่วนประกอบถูกซ่อมนอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องกับความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องกับความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยกและบางส่วน (น้อย กว่า 100%)ถูกแก้ไขโดยไม่ต้องกำจัดทิ้งโดยการ แก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อย มาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องกับความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนน้อย (น้อย กว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูก แก้ไขโดยไม่มีกำจัดทิ้ง โดยการแก้ไขกระทำใน สายการผลิตและในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือ เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

หมายเหตุ: ที่มาจากคู่มือการทำงาน การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลการกระทบด้านกระบวนการของโรงงานตัวอย่าง

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (0) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่น่าจะเกิดขึ้น	PPK	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	≥ 700 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	< 0.55	10
	350 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.55	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	160 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.78	8
	80 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.86	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	40 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.94	6
	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.00	5
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.10	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.20	3
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.30	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้	≤ 1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.67	1

หมายเหตุ: ที่มาจากคู่มือการทำงาน การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลการกระทบด้านกระบวนการของโรงงานตัวอย่าง

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อม หรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้อย่างมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม เช่น SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เกจต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ Go/No Go เกจ ตรวจสอบ 100% สำหรับ ชิ้นงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ หรือใช้เกจตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับการตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือตรวจพบในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้โดยมีการกรองเพื่อยอมรับในหลาย ๆ ระดับ : การจัดหา, คัดเลือก, ติดตั้ง ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติ (มีการใช้เกจอัตโนมัติ ร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมาก	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

หมายเหตุ: ที่มาจากคู่มือการทำงาน การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลการกระทบด้านกระบวนการของโรงงานตัวอย่าง

ชนิดของการตรวจสอบ

A = ตัวป้องกันความผิดพลาด (Error proofed)

B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ (Gauging)

C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน (Manual inspection)

2.3 การหล่อโลหะ

กระบวนการงานหล่อในกรรมวิธีการผลิตใหม่ ๆ ได้พัฒนาขึ้นมามากมายหลายอย่าง ทั้งนี้เนื่องมาจากความจำเป็นที่จะต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานหล่อให้มากที่สุด และนอกจากจะคำนึงถึงต้นทุนแล้วยังต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยชิ้นงานหล่อจะต้องมีขนาดประณีตใกล้เคียงขนาดที่ต้องการจริง และมีมวลแน่นตลอดชิ้นงานนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการหล่อที่ได้จากแม่แบบหล่อที่ทำด้วยทรายซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของความละเอียดของชิ้นงานหล่อและคุณภาพของชิ้นงานที่ได้ และแบบหล่อทรายยังใช้ได้เพียงครั้งเดียว เพราะต้องถูกทำลายเมื่อเอาชิ้นงานหล่อออก จึงทำให้เกิดต้นทุนที่สูงถ้าจะผลิตชิ้นงานหล่อที่มีคุณภาพและความต้องการในการผลิตจำนวนมากเป็นแบบปริมาณมวล (mass production) ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการหล่อวิธีพิเศษขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

การหล่อโลหะแบบอัด

กระบวนการหล่อโลหะแบบอัดนี้จะใช้การหลอมโลหะหล่อเป็นน้ำโลหะก่อน ต่อจากนั้นอัดน้ำโลหะด้วยความดันสูงระหว่าง 200-30,000 นิวตันต่อตารางเซนติเมตร เข้าไปในแบบที่เป็นโลหะ ในแบบที่ใช้หล่อจะเป็นแบบที่ทำด้วยโลหะหรือแบบหล่อถาวร ซึ่งแบบอาจมีสองส่วนหรือมากกว่าสองส่วนประกอบกันก็ได้ วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อจะนิยมใช้เหล็กกล้าเหนียวที่สามารถทนความร้อนได้ดี การหล่อโลหะแบบอัดนี้เหมาะใช้กับหล่อชิ้นงานด้วยโลหะผสม อะลูมิเนียมผสม สังกะสีผสม ทองแดงผสม และแมกนีเซียมผสม ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากงานหล่อบางชนิดสามารถทนแรงกดถึง 20,000 กิโลนิวตัน

กระบวนการหล่อโลหะสามารถแบ่งได้ 2 วิธีคือ วิธีอัดหล่อโดยตรงจากเบ้าหลอมโลหะหรือเรียกว่า วิธีหล่ออัดแบบช่องอัดร้อน (hot chamber die casting) และวิธีหล่ออัดแบบช่องอัดเย็น (cold chamber die casting)

การหล่อแบบช่องอัดร้อน (Hot Chamber Die Casting)

วิธีหล่อแบบนี้จะใช้หล่อโลหะประเภทโลหะผสมของสังกะสี ดีบุก และตะกั่ว เนื่องจากโลหะพวกนี้มีจุดหลอมเหลวต่ำ จะเห็นว่าเตาหลอมโลหะจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหล่ออัดชนิดนี้ โดยช่องอัดร้อนจะส่งน้ำโลหะที่หลอมได้ที่ จากนั้นให้ใช้ลมอัดหรือลูกสูบอัดน้ำโลหะให้วิ่งผ่านหัวอัด (Port) เข้าสู่แบบหล่อ (mold cavity) จนเต็มแล้ว ขั้นตอนต่อไปลูกสูบจะเลื่อนกลับและเปิดช่องให้น้ำโลหะไหลเข้าในช่องอัดร้อนอีกครั้ง ส่วนชิ้นงานที่แข็งตัวหรือเย็นลง เครื่องจะเปิดแม่พิมพ์ออกซึ่งทำงานโดยระบบไฮดรอลิก สลักกระแทก (ejector pins) จะดันชิ้นงานสำเร็จให้หลุดออก ชิ้นงานหล่อที่ได้จากกรรมวิธีนี้จะมีรายละเอียด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ ± 0.03 ถึง ± 0.25 มิลลิเมตร และยังมีหล่อชิ้นงานที่มีขนาดบางถึง 0.25 มิลลิเมตร ตัวอย่างชิ้นงานได้แก่ พวกบูชแบบต่างๆ สกรู ก้ามเบรคของรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

การหล่อแบบช่องอัดเย็น (Cold Chamber Die Casting)

กรรมวิธีการหล่อแบบช่องอัดเย็นจะใช้สำหรับการหล่อโลหะทองเหลืองประสมและอะลูมิเนียมประสมซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าโลหะที่ใช้หล่อแบบช่องอัดร้อน ฉะนั้นจะใช้ความดันสูงในการอัดน้ำโลหะประมาณ 5,600-22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (39-150 เมกะปาสกาล) จะทำงานโดยระบบไฮดรอลิก เป็นเครื่องจักรอัดโนมิติ วิธีการทำงานจะเทน้ำโลหะลงในช่องอัดเย็นจากนั้นลูกสูบ (Plunger) จะอัดน้ำเข้าสู่โลหะแบบหล่อ (mold cavity) เมื่อน้ำโลหะเต็มในแบบหล่อแล้ว ระบบของเครื่องจะเปิดวาล์วให้น้ำหล่อเย็นไหลเวียนภายในแบบหล่อเป็นการหล่อเย็น จากนั้นโลหะแข็งตัว แบบหล่อจะถูกเปิดออกสลักกระแทก (ejector pins) จะกระทุ้งชิ้นงานออกจากแบบให้หลุดออกมา

2.4 เหล็กหล่อ (Cast Iron)

เหล็กหล่อเป็นโลหะผสมของเหล็ก คาร์บอน ซิลิคอน และธาตุอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก ถ้าเหล็กหล่อมีส่วนผสมของคาร์บอนสูง จะทำให้เกิดความเปราะได้ง่ายมาก เหล็กหล่อมีช่วงคุณสมบัติที่กว้างมากจะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุต่างๆ ที่ผสมอยู่ ซึ่งธาตุเหล็กที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อได้แก่ เหล็ก คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน เป็นต้น ชนิดของเหล็กหล่อที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานหล่อโลหะมีดังนี้



2.4.1 เหล็กสีเทา (Gray Iron)

เหล็กหล่อสีเทาเป็นชื่อเรียกทางการค้า มีรอยสีเทาซึ่งเป็นรอยเส้นของแกรไฟต์ เหล็กหล่อชนิดนี้ ตบแต่งด้วยเครื่องมือกลได้ง่ายรับแรงอัดได้มากและมีความแข็งแรงทางด้านแรงดึงอยู่ในช่วง 140-415 เมกะปาสกาล (Mpa) แต่จะมีความเหนียวต่ำ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของธาตุผสมดังนี้

คาร์บอน	3.00-3.50%
ซิลิคอน	1.00-2.75%
แมงกานีส	0.40-1.00%
ฟอสฟอรัส	0.15-1.00%
กำมะถัน	0.02-0.15%
เหล็ก	ส่วนที่เหลือ

2.4.2 เหล็กหล่อสีขาว (White Iron)

โลหะชนิดนี้จะแสดงส่วนที่มีสีขาว เนื่องจากคาร์บอนอยู่ในรูปคาร์ไบด์ (Fe_3C) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ซีเมนไทต์ (cementite) เป็นส่วนประกอบที่แข็งที่สุดของเหล็ก ดังนั้นเครื่องมือกลปกติจะใช้ไม่ได้ แต่ต้องใช้ในการเจาะในแทน

เหล็กหล่อสีขาวผลิตจากการหล่อในแบบโลหะเพื่อต้องการผิวหน้าที่แข็งแรง ด้านทานการสึกหรอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ เช่น ล้อรถไฟ ลูกกลมหีบแร่ และแผ่นรองบด (Jaw crusher) เป็นต้น เหล็กหล่อสีขาวมีส่วนประกอบตามมาตรฐาน ASTM A 47-33, เกรด 35018 ดังนี้

คาร์บอน	1.75-2.30%
ซิลิคอน	0.85-1.20%
แมงกานีส	น้อยกว่า 0.4 %
ฟอสฟอรัส	น้อยกว่า 0.2%
กำมะถัน	น้อยกว่า 0.12%
เหล็ก	ส่วนที่เหลือ

2.4.3 เหล็กหล่อลาย (Mottled Cast Iron)

เหล็กหล่อลายเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งกลางระหว่างเหล็กหล่อสีเทาและสีขาว ซึ่งตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะของรอยที่ปรากฏขึ้นจากการหล่อซึ่งผิวด้านหน้าตัดได้รับการชิล (chilled)

2.4.4 เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล (Malleable Cast Iron)

เหล็กหล่อมัลลีเอเบิลเป็นเหล็กหล่อที่ทำขึ้นต่อจากกระบวนการผลิตเหล็กหล่อสีขาว โดยนำไปอบอ่อนให้ความร้อนกระจายสม่ำเสมอเป็นเวลา 3 – 4 วัน ที่อุณหภูมิ 1,500 – 1,850° F โดยคาร์ไบด์จะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นเม็ดกลม สามารถต้านทานแรงดึงถึง 55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอัตราส่วนการยืดตัว 18 % มีความต้านทานต่อแรงกระแทกได้ดี สามารถบดแต่งชิ้นงานได้ง่าย มักจะนำไปใช้ในการทำรางรถไฟ ท่อน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตร

2.4.5 เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron)

เหล็กหล่อเหนียวเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงและความเหนียวสูง คาร์บอนในเหล็กประเภทนี้อยู่ในรูปแกรไฟต์เม็ดกลมซึ่งเกิดขึ้นโดยการเติมสารประกอบของแมกนีเซียม แมกนีเซียมนิเกิล หรือโลหะผสมของซิลิคอน – ทองแดง – แมกนีเซียม (magnesium-copper-ferrosilicon) เพื่อให้เนื้อเหล็กเป็นสีเทา เหล็กชนิดนี้ปกติจะใช้หล่อชิ้นงานแล้วอบอ่อนให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ แต่เวลาอบจะสั้นกว่าเหล็กมัลลีเอเบิล ตัวอย่างชิ้นงาน เช่น เพลาช้อเหวี่ยง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่องจักร

2.5 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1) วชิราภรณ์ เศรษฐนันท์, (2542) ได้ศึกษาเรื่องการผลิตชิ้นส่วนของเสี้ยนในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กล่าวถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตลอดจนจนวนัตถุบัติที่
ใช้ในกระบวนการพร้อมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียและหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขสาเหตุของการ
สูญเสีย โดยการ Training, 5 ส, PM, Supplier Control, WI., Quality Control Process ในการ
พัฒนาการประสานงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานเป็นขั้นตอน
แรกที่จะนำไปสู่การจัดการต่าง ๆ

2) ธนะศักดิ์ ทูเรียน, (2543) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพกรณีศึกษา งานวิจัย
นี้ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพโดยใช้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยางเป็นกรณีศึกษา โดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตใน แต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้าว่าจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น งานวิจัยนี้มี
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ
2. วิเคราะห์ผล
3. การดำเนินการแก้ไข และป้องกันด้วยเครื่องมือทางด้าน QC ได้แก่ QC 7 TOOLS, การวิเคราะห์
ความล้มเหลว (FAILURE MODE AND EFFEC ANALYSIS; FMEA)
4. การประเมินผลหลังการแก้ไข / ปรับปรุง
5. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัย พบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต และคำร้องเรียนจาก
ลูกค้าที่เกิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งสูงมาก

3) อรรถพล ฤทธิภักดี, (2544) ได้ศึกษาเรื่องปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสี
ชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสำหรับ
กระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เหมาะสม ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้
เปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง พร้อมกับมีวิธีการและมาตรฐาน
ในการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ โดยใช้เทคนิคแผนผังกวางปลา (Cause and Effect
Diagram) เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเทคนิค Seven new QC tools บาง
เครื่องมือ เช่น แผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram) มาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการค้นหา

ความสัมพันธ์ของปัญหา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต

4) เฉลิมพล ลีลาผาดิกุล, (2540) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทางคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตและค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยแผนภาพแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์และแผนภาพต้นไม้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องเหล่านั้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตนั้นมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการ เพื่อกำหนดหาค่าดัชนี (Risk Priority Number หรือ RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่อง โดยค่า RPN ยิ่งมากจะหมายถึงมีความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่องสูง โดยภายหลังจากการดำเนินงาน ทำให้จำนวนของยางเสียลดลง

5) นิพนธ์ ขวณะปรานี, (2543) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและการผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟ โดยการประยุกต์ใช้ FTA และ FMEA ในการออกแบบและกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก จากการดำเนินงานพบว่า ข้อบกพร่องต่างๆของทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA มีจำนวนมากกว่าและครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTA ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ การออกแบบและการผลิตนั้น จึงอ้างอิงผลจาก FMEA เป็นหลัก ผลที่ได้จากการดำเนินงานคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

6) โฆษิต สุขก่องวารี, (2541) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิต่อโพลีไวนิลและโคลด์ชัตในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง งานวิจัยนี้เป็นการหาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อโพลีไวนิลและโคลด์ชัตในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง จากการศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่ออุณหภูมิของแม่พิมพ์ซึ่งมีผลต่อการเกิดโพลีไวนิลและโคลด์ชัต มาทำการออกแบบการทดลอง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่ อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ และเวลาการพ่นน้ำหล่อเย็นหน้าแม่พิมพ์ ซึ่งเมื่อได้ทำการ

ทดลองแบบฟิกซ์เอฟเฟก (Fixed Effects Model) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัต คืออัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ เวลาการพ่นน้ำหล่อเย็นหน้าแม่พิมพ์ และอิทธิพลร่วมของปัจจัยหลักทั้งสอง

7) สุชาติ ชิวสารณ์, (2539) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของปัจจัยการควบคุมที่มีต่อสมบัติของอะลูมิเนียมในกระบวนการฉีดแบบไดแคสติง งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยการควบคุมในการผลิตที่สำคัญที่มีต่อคุณสมบัติของชิ้นงานอะลูมิเนียมในกระบวนการผลิตแบบไดแคสติง ได้แก่ ระยะเวลาเคลื่อนที่ของลูกสูบในช่วงของการเคลื่อนที่ช้า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบในช่วงการเคลื่อนที่ช้า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบในช่วงการเคลื่อนที่เร็ว ความดันในการอัดชิ้นงานในช่วงการแข็งตัว เวลาในการปล่อยให้ชิ้นงานแข็งตัวในแม่พิมพ์ รวมถึงการปรับอัตราการหล่อเย็นของน้ำหล่อเย็นในแม่พิมพ์ โดยมุ่งเน้นผลทางด้านคุณภาพที่สอดคล้องในเรื่องของโครงสร้างทางจุลภาคและทางกล