

บทที่ 6



สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะห์

จากการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะคำนวณหาเวลาการทำงาน ความเร็วรอบก่อนาที และอัตราป้อนงานก่อนาทีสำหรับทุกขั้นตอนการทำงานบนเครื่องจักร การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว ของชิ้นงานที่ 1, 2 และ 3 คูได้จากตารางที่ 5.1.1, 5.1.2 และ 5.1.3 ตามลำดับ

จากการใช้ ซี.พี.เอ็ม โปรแกรมจะได้ตารางที่ 5.2.1, 5.2.2 และ 5.2.3 ซึ่งจะให้รายละเอียดดังนี้

1. บอกให้ทราบถึงเวลาที่เริ่มต้นทำงานได้เร็วที่สุดเมื่อใด และเวลาที่จะเริ่มทำงานได้อย่างช้าที่สุดเมื่อใดจึงจะไม่ทำให้สายงานวิกฤตเสียไป คูได้จากตารางที่กล่าวไว้ในรูปของ Es และ Ls ตามลำดับ

2. บอกให้ทราบถึงขั้นตอนใดบ้างที่เป็นขั้นตอนของสายงานวิกฤต คูจากขั้นตอนที่มีค่า Total slack เท่ากับ "0" จะเป็นขั้นตอนของสายงานวิกฤต หรือถ้าจะดูจากแผนผังที่ 5.3.1, 5.3.2 และ 5.3.3 ก็จะได้จากสายงานที่มีเครื่องหมาย ~~~~~~~~~

3. หาเวลาทำงานของชิ้นงานได้จากหาค่า Es หรือ Ls ของขั้นตอนสุดท้ายบวกด้วยเวลาในการทำงานของขั้นตอนนั้น T หรือจะดูจากแผนผังที่ 5.3.1, 5.3.2 และ 5.3.3 ณ จุดสิ้นสุดการทำงาน จะบอกเวลาที่ไร้ในการทำงานของชิ้นงานนั้น ๆ จากตารางและแผนผังดังกล่าวแล้วจะได้เวลาการทำงานของชิ้นงานที่ 1 เท่ากับ 1871 นาที หรือเท่ากับ 6.5 วัน โดยประมาณ (กำหนดการทำงานในหนึ่งวัน 300 นาที) เวลาการทำงานของชิ้นงานที่ 2 เท่ากับ 977 นาที หรือเท่ากับ 3.5 วัน โดยประมาณ เวลาทำงานของชิ้นงานที่ 3 เท่ากับ 1239 นาที หรือเท่ากับ 4.5 วัน โดยประมาณ

4. เมื่อมีงานที่ 1, 2 และ 3 เข้ามา วิศวกรหรือฝ่ายบริหารจะทราบเวลาแล้วเสร็จของทั้ง 3 ชิ้นงานจากแผนผังหรือตารางคังโคกล่าวแล้วในข้อ 3 ทำให้สามารถกำหนดวันเสร็จของทั้ง 3 ชิ้นงานได้ดังนี้ ชิ้นงานที่ 1 จะเสร็จภายในวันที่ 7 เวลา 12.00 น. (ถ้าเริ่มทำงานในวันที่ 1) ชิ้นงานที่ 2 จะเสร็จภายในวันที่ 10 และชิ้นงานที่ 3 จะเสร็จภายในวันที่ 15

ขอเสนอแนะ

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อทราบเวลาที่เริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และ Slack time (TS) ของขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นของขั้นตอนก่อนในโครงการแล้วแต่ขั้นตอนนั้นมี Slack time จะสามารถทำขั้นตอนของงานอื่นที่ยังไม่อยู่ในโครงการมาผลิตก่อนได้ แต่ต้องมีหลักพิจารณาขั้นตอนที่ตามมาตรงกัน

1. ขั้นตอนหน้ามาตรงกันต้องถึงเวลาที่จะเริ่มต้นทำงานได้แล้ว โดยพิจารณาจากค่า ES และพิจารณาจากแผนผังการทำงานของงานที่นำมาแทรก
2. เวลาที่ใช้สำหรับการทำงานขั้นตอนที่นำมาแทรก (T) จะต้องมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ Slack time ของขั้นตอนที่ถูกแทรกของโครงการ

ในกรณีดังกล่าวแล้วนี้จะให้คุณประโยชน์อย่างมากสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรม จากข้อที่ 4 ของรายละเอียดที่ได้จาก ซี ซี เอ็ม โปรแกรม ในหัวข้อผลการวิเคราะห์ จะเห็นว่าผู้วิจัยใช้คำว่า ชิ้นงานที่ 1 เสร็จภายในวันที่ 7 ชิ้นงานที่ 2 เสร็จภายในวันที่ 10 และชิ้นงานที่ 3 เสร็จภายในวันที่ 15 แสดงว่าเมื่อผลิตชิ้นงานตามโครงการ เช่น ชิ้นงานที่ 1 กำลังผลิต จะเป็นชิ้นงานโครงการ จะใช้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ทำให้ชิ้นงานที่ 2 และที่ 3 ต้องเสร็จก่อนกำหนดแน่นอน แต่ถ้าหากการผลิตโดยไม่มีหลักการแล้ว ชิ้นงานที่ 1, 2 และ 3 อาจไม่เสร็จตรงตามกำหนดเวลาได้

ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ของ Slack time ในการผลิตก็สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือซ่อมเครื่องจักรได้

เมื่อเราได้แผนผังสำหรับการผลิตแล้ว แผนผังนั้นจะช่วยกำหนดจำนวนเครื่องจักรที่ ต้องการสำหรับขั้นตอนนั้นอีกด้วย เพื่อจะได้จัดการผลิตให้ได้เต็มความสามารถของเครื่องจักร

เช่น ถ้ามีงานของชั้นตอน i ไปยังชั้นตอน j ต้องผลิตชิ้นงานให้ได้ 1,000 ชิ้นต่อวัน จึงจะทันกับผลิตของโครงการ แต่เครื่องจักรมีความสามารถผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวัน จึงเป็นทิวที่จะรู้ในเห็นว่าควรใช้เครื่องจักร 10 เครื่อง สำหรับการผลิตชิ้นส่วนนี้ ถ้าเรามีเครื่องจักรอยู่แล้ว 4 เครื่อง ก็ควรจะซื้อเพิ่มอีก 6 เครื่อง ถ้าพิจารณาในโครงการให้ผลตอบแทนคุ้มกับการที่ลงทุนเพิ่ม หรือเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่มีงานป้อนเครื่องจักรในโอกาสต่อไป และไม่คุ้มกับที่จะลงทุนแล้ว อาจจะจ้างผลิตงานที่เหลือ เพื่อให้การผลิตของโครงการทันกับเวลาดำหนด

ตัวอย่างการจัดแผนการแจกจ่ายงานให้เครื่องเจียรใน

ชั้นตอนที่ตองเข้าเครื่องเจียรในของชิ้นงานที่ 1 ได้แก่ชั้นตอนที่ 2 - 3, 2 - 11
2 - 27, 2 - 23, 2 - 41 และ 2 - 50

ชั้นตอนที่ตองเข้าเครื่องเจียรในของชิ้นงานที่ 2 ได้แก่ชั้นตอนที่ 3 - 4, 2 - 12
27 - 28, 45 - 46, 2 - 51, 51 - 52 และ 2 - 58

ชั้นตอนที่ตองเข้าเครื่องเจียรในสำหรับชิ้นงานที่ 3 ได้แก่ชั้นตอนที่ 8 - 9, 2 - 11
11 - 12, 17 - 22, 2 - 24, 2 - 31 และ 2 - 38

ชั้นตอนดังกล่าวแล้วของชิ้นงานที่ 1 ซึ่งเป็นงานในโครงการชิ้นงานที่ 2 และที่ 3 เป็นงานที่เข้ามาแทรกงานในโครงการ เมื่อกำหนดให้มีเครื่องเจียรใน 1 เครื่องสำหรับการทดลองครั้งนี้ จะสามารถแจกจ่ายงานให้เครื่องเจียรในได้ดังแผนผังที่ 6.1

ข1 ข2 และ ข3 ตามแผนผังที่ 6.1 หมายถึง ชิ้นงานที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนผังที่ 6.1 แสดงการแจกจ่ายงานให้เครื่องเจียรใน

นาฬิกาที่ 10	
58 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 3 ซ1
นาฬิกาที่ 68	
43 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 58 ซ1
นาฬิกาที่ 111	
62 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 12 ซ1
นาฬิกาที่ 173	
69 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 50 ซ1
นาฬิกาที่ 242	
51 นาที	ชั้นตอนที่ 3 - 4 ซ2
นาฬิกาที่ 293	
180 นาที	ชั้นตอนที่ 8 - 9 ซ3
นาฬิกาที่ 473	
	เครื่องจักรว่าง 1 นาที
นาฬิกาที่ 474	
29 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 11 ซ3
นาฬิกาที่ 503	
30 นาที	ชั้นตอนที่ 11 - 12 ซ3
นาฬิกาที่ 533	
40 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 24 ซ3
นาฬิกาที่ 573	
78 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 31 ซ3
นาฬิกาที่ 651	
42 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 38 ซ3
นาฬิกาที่ 693	

นาฬิกาที่ 693	
46 นาที	ชั้นตอนที่ 17 - 22 ข3
นาฬิกาที่ 739	
25 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 51 ข2
นาฬิกาที่ 764	
74 นาที	ชั้นตอนที่ 51 - 52 ข2
นาฬิกาที่ 838	
47 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 27 ข1
นาฬิกาที่ 885	
39 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 41 ข1
นาฬิกาที่ 924	
24 นาที	ชั้นตอนที่ 27 - 28 ข2
นาฬิกาที่ 948	
8 นาที	ชั้นตอนที่ 45 - 46 ข2
นาฬิกาที่ 956	
89 นาที	ชั้นตอนที่ 2 - 32 ข1
นาฬิกาที่ 1045	

แผนผังที่ 6.1 ต่อ

จากแผนผังการแจกจ่ายงานของเครื่องเจียรในจะพบว่า เมื่อใช้เครื่องเจียรใน 1 เครื่อง ทำงานชั้นตอนที่ 2 - 3 ของชิ้นงานที่ 1 แล้วใช้เวลาทำงาน 58 นาที ชั้นตอนที่ 2 - 11 ของชิ้นงานที่ 1 จะเข้าทำงานต่อไม่ได้ เนื่องจากต้องเริ่มทำงานในนาฬิกาที่ 69 แต่จากการคำนวณโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นตอนที่ 2 - 11 ของชิ้นงานที่ 1 มีเวลาเริ่มทำงานอย่างช้าที่สุดที่ไม่ทำให้สายงานตามโครงการเสียไปคือ นาฬิกาที่ 33 ดังนั้นงานในชั้นตอนดังกล่าวแล้วนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องไปว่าจ้างหน่วยงานอื่นทำหรือไม่ต้องมีเครื่องจักร 2 เครื่องในการทำงานจึงจะสามารถทำงานได้ทันเวลาในโครงการ ส่วนชั้นตอนอื่น ๆ ของชิ้นงานทั้งสามจะเข้าเครื่องเจียรในตามแผนผังที่ 6.1 ซึ่งจะเห็นว่าการทำงานในโครงการจะเสร็จตามกำหนดเวลาเดิม

ที่กำหนดไว้ เพราะงานขั้นตอนต่าง ๆ ของชิ้นงานที่ 2 และ 3 ที่เข้ามาแทรกนั้นไม่ทำให้สายงานของชิ้นงานในโครงการล่าช้าไป

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดวางแผนการทำงานของเครื่องจักร

1. ตรวจสอบเวลาเริ่มต้นทำงานในโครงการหรือชิ้นงานที่ 1 ว่ามีขั้นตอนใด ที่เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด มีค่าน้อยกว่าเวลาทำงานตามแผนการทำงานของเครื่องจักรแล้วจะทำงานขั้นตอนนั้นไม่ได้ คุณแผนผังที่ 6.1 ประกอบด้วย เวลาเริ่มต้นทำงาน ช้าที่สุดของขั้นตอนที่ 2 - 11 ของชิ้นงานที่ 1 คือ นาทีที่ 33 แต่วันที่ที่ 33 เครื่องเจียรในกำลังทำขั้นตอนที่ 2 - 3 ของชิ้นงานที่ 1 ดังนั้น ขั้นตอนที่ 2 - 11 ของชิ้นงานที่ 1 จึงเข้าทำงานตามแผนการแจกจ่ายงานไม่ได้
 2. ตรวจสอบว่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของงานตามโครงการหรือชิ้นงานที่ 1 ว่ามีขั้นตอนใด ที่มีเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดสูงกว่าเวลาตามแผนการแจกจ่ายงาน ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวแล้ว เครื่องจะคงว่างจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเร็วที่สุดของขั้นตอนจึงจะเริ่มทำงานได้ คุณแผนผังที่ 6.1 จะเกิดกรณีเช่นนี้ ในขั้นตอนที่แสดงว่าเครื่องจักรว่าง 1 นาที
 3. งานที่เข้ามาแทรกงานในโครงการจะต้องมีเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดต่ำกว่าหรือเท่ากับเวลาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการแจกจ่ายงานให้เครื่องจักร ถ้าสูงกว่าแสดงว่าขั้นตอนนั้นยังไม่สามารถนำมาทำงานได้
 4. เวลาที่ใช้สำหรับการทำงานขั้นตอนที่นำมาแทรก จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาเริ่มต้นช้าที่สุดคั่นเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของขั้นตอนที่ถูกแทรกของโครงการ
- ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

สำหรับการจะหาวิจัยต่อไป เพื่อให้ถึงขั้นการใช้คอมพิวเตอร์แจกจ่ายงานให้กับเครื่องจักร ควรที่จะต้องนำโปรแกรมการคำนวณเวลารวมเข้ากับโปรแกรม ซีพีเอ็มและเขียนโปรแกรมเพื่อแจกจ่ายงานให้กับเครื่องจักรต่างๆในลักษณะเกี่ยวกับการแจกจ่ายงานให้กับเครื่องเจียรใน โดยยึดหลักตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดวางแผนการทำงานของเครื่องจักรทั้ง 4 ข้อเป็นหลักใหญ่ๆ สำหรับการพิจารณา ส่วนรายละเอียดค่อนข้างต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่น หลักการซ่อมบำรุงรักษา, หลักการแจกจ่ายงานเมื่อมีกรณีเครื่องจักรเสีย ฯลฯ