

บทที่ 3


การศึกษาการดำเนินงานและสภาพปัจจุบันของโรงงาน

โรงงานตัวอย่างซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ต่างๆ โรงงานตัวอย่างก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ plastic parts , copper tube , chassis pipes , pipe , engine pipe ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีทั้งจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ ลูกค้าของโรงงานตัวอย่างที่ทำการศึกษาเช่น Auto Alliance, Suzuki ,Thai Rung ,Thai Summit ,M.Benz ,Volvo , Yamaha ฯลฯ ปัจจุบันโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน QS 9000 , ISO 14001 , ISO/TS16949 โดยมีพนักงานประมาณ 2,000 คน

3.1 การศึกษาการดำเนินงานและสภาพปัจจุบันของโรงงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาศึกษาซึ่งโรงงานนี้ผลิตได้คือท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งมีหน้าที่เป็นท่อที่ส่งน้ำไปยังส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ในรถยนต์เพื่อระบายความร้อนแก่เครื่องยนต์ไม่ให้เกิดความร้อนที่เกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งหากเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินที่กำหนดจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถยนต์

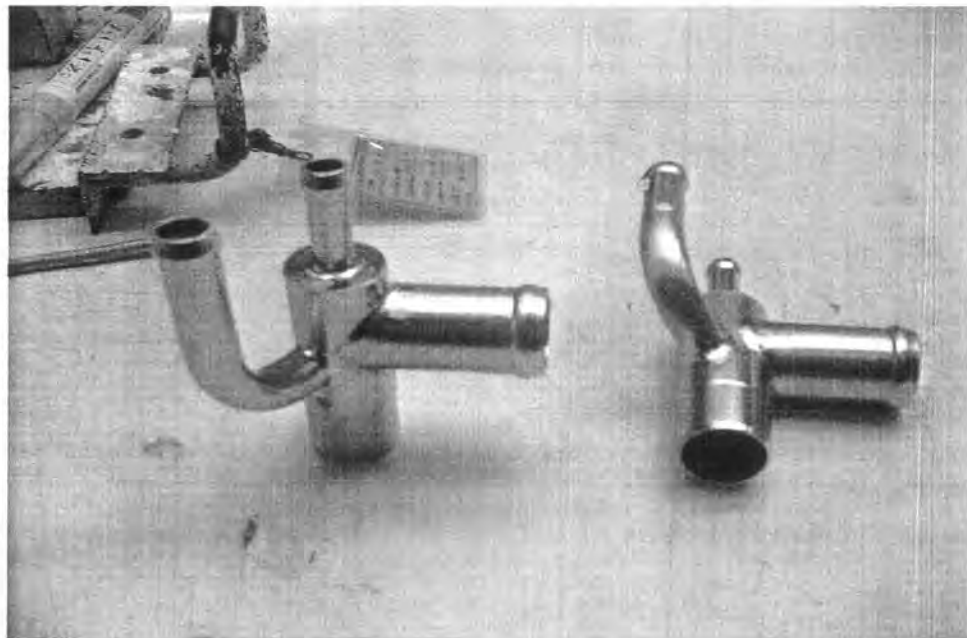

รูปที่3.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ในการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียได้มีการร่วมกับทีมผู้ชำนาญการระดับหัวหน้างาน, วิศวกร ชูเปอร์ไวท์เซอร์และผู้จัดการฝ่ายจากโรงงานตัวอย่าง ซึ่งมาจากฝ่ายต่างๆดังนี้

1. ฝ่ายผลิต รับผิดชอบในกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ดำเนินการผลิต ตรวจสอบในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบให้กับฝ่ายผลิต ตลอดจนรับหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้ายพร้อมทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
3. ฝ่ายซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ รับผิดชอบในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4. ฝ่ายคลังสินค้า รับผิดชอบในการเคลื่อนย้าย บรรจุสินค้า ตลอดจนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
5. ฝ่ายวิศวกรรม รับผิดชอบในการทดลองผลิตสินค้าในกรณีรับสินค้าใหม่เข้ามายังบริษัท รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้าพร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานในการปรับแต่งเครื่องจักร แม่พิมพ์ ให้กับฝ่ายผลิตเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้ารวมทั้งมีหน้าที่จัดทำ เอกสารควบคุมการผลิต เอกสารสำหรับส่งมอบลูกค้าอีกด้วย
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้า ตลอดจนมีการเก็บสถิติข้อมูลการผลิตสินค้าและของเสียที่เกิดขึ้น
7. ฝ่ายจัดซื้อ รับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงจัดจ้างผู้รับเหมา
8. ฝ่ายวัตถุดิบ รับผิดชอบในการรับและจ่ายวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต โดยดูแลรักษาให้วัตถุดิบอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งปลอมปนหรือแปรสภาพ

3.2 การศึกษาด้านกระบวนการผลิต

ทีมผู้ชำนาญการได้แก่ระดับหัวหน้างาน วิศวกร ซูเปอร์ไวท์เซอร์ของ ฝ่ายผลิตและผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นทีมที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการผลิตต่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ ได้ร่วมกันกำหนดแผนผังการไหลของกระบวนการผลิตต่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์และผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการดังรูปที่ 3.2 และเพื่อให้ทราบขอบเขตที่ชัดเจนในการศึกษากระบวนการ ตลอดจนมีการระบุวัตถุประสงค์ของการทำงานแต่ละกิจกรรม โดยมีการกำหนดจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ดังตารางที่ 3.1

จากแผนภาพการไหลของกระบวนการดังกล่าว กลุ่มผู้ชำนาญการได้กำหนดขอบเขตการวิจัยในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพเท่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดในการอธิบายหน้าที่หลักหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ จุดที่ควรระมัดระวัง ตลอดจนข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำงานดังกล่าว

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ตัดท่อ	ตัดท่อให้ได้ตามขนาดที่กำหนด	- การตั้งค่าความยาว - การจับยึดชิ้นงาน	- ความยาวไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด
ขึ้นรูปหัวท่อ	ขึ้นรูปที่ปลายท่อ	- การปรับตั้งเครื่อง - สภาพของใบมีด	- \emptyset ไม่ได้ขนาด - ความยาวของหัวไม่ได้ - รอยขีดข่วน
ลบครีมห่อ	ลบรอยคมที่เกิดกับท่อ	- การตั้งเครื่องลบครีบ	- ชิ้นงานเกิดรอยบิ่น
ขัดผิวท่อ	ลบรอยคมที่เกิดกับท่อ	- การตั้งเครื่องขัด	- ชิ้นงานเกิดครีบ - รอยขีดข่วน
ตัดท่อด้วยมือ	เพื่อตัดท่อให้ได้รูปร่างตามต้องการ	- การตั้งอุปกรณ์จับยึด - สภาพอุปกรณ์จับยึด	- รอยขีดข่วนหลังตัดท่อ - รัศมีของท่อไม่ได้ขนาด - เกิดความบกพร่องในการเชื่อม
ตัดปลายท่อ	เพื่อมีท่อส่วนที่ยาวเกินออก	- การตั้งอุปกรณ์จับยึด - สภาพอุปกรณ์จับยึด - การตั้งเครื่องตัด	- รอยขีดข่วน - เสียรูป - ความยาวไม่ได้ขนาด
บัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	เชื่อมท่อ \emptyset 8 มม. กับท่อ connector	- การตั้งอุปกรณ์จับยึด - สภาพอุปกรณ์จับยึด - การปรับเครื่องบัดกรีแข็ง - วิธีการบัดกรีแข็ง	- ชิ้นงานไม่มีควมแข็งแรง - ชิ้นงานไม่พอดีกับอุปกรณ์จับยึด - ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด
บัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	บัดกรีแข็งท่อ \emptyset 10 มม. บัดกรีแข็งท่อ \emptyset 20 มม. กับส่วนที่บัดกรีแข็งกระบวนการที่แล้ว	- การตั้งอุปกรณ์จับยึด - สภาพอุปกรณ์จับยึด - การปรับค่าเครื่องบัดกรีแข็ง - วิธีการบัดกรีแข็ง	- ชิ้นงานไม่มีควมแข็งแรง - ชิ้นงานไม่พอดีกับอุปกรณ์จับยึด - ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงหน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ(ต่อ)

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	จุดควรระวัง	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ส่งไปชุบสังกะสี	ชุบสังกะสีตามที่ลูกค้ากำหนด	-ความหนาสังกะสี -กระบวนการขณะชุบ	-ความหนาสังกะสีไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด -ชั้นงานเป็นรอย -ชั้นงานเกิดคราบต่าง
บรรจุ	บรรจุตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด	-วิธีการบรรจุ	- นำชิ้นงานไปใช้ลำบาก -ลูกค้าไม่พอใจ
ล้างโดย methoklone	กำจัดคราบน้ำมันสิ่งสกปรก	-วิธีการล้าง	-ชั้นงานเกิดสนิม -ชั้นงานเกิดรอยขีดข่วน
ทดสอบการรั่ว	เพื่อทดสอบชิ้นงานว่ามีการรั่วหรือไม่โดยทดสอบในอ่างน้ำ	- การตั้งอุปกรณ์จับยึด - สภาพอุปกรณ์จับยึด - การปรับค่าเครื่องทดสอบ - วิธีการทดสอบ	- มีของเสียปะปนไปกับลูกค้า
อบแห้ง	ไล่น้ำที่ตกค้างจากการทดสอบ	- การปรับค่าเครื่องอบ - เวลาในการอบ	- เกิดสนิมกับชิ้นงาน

จากรูปที่ 3.2 กลุ่มผู้ชำนาญการ ได้พิจารณากระบวนการในการผลิตที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลจึงมุ่งเน้นที่จะลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยสามารถสรุปผลของกระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์คือ บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 , บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 , ส่งไปชุบสังกะสี และการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

3.3 การรวบรวมสถิติของเสีย


สถานะปัญหาปัจจุบัน

หลังจากที่ทราบกระบวนการที่ต้องวิเคราะห์เพื่อดำเนินการลดของเสียแล้วทีมผู้ชำนาญการ ได้รวบรวมสถิติของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 , บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 , ส่งไปชุบสังกะสี และการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงานโดยรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการผลิตของแต่ละเดือนเพื่อทราบถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดังนี้


ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนของเสียของ ท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ ของโรงงานตัวอย่าง ในช่วงเดือนเมษายน 2549-กรกฎาคม 2549

เดือน	จำนวนที่ผลิต	จำนวนของเสียจากกระบวนการ								จำนวนของเสียทั้งหมด	%ของเสียทั้งหมด
		บัคกรีแข็ง โดย อุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 2		บัคกรีแข็ง โดย อุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 1		ส่งไปชุบสังกะสี		ส่งไปผลิตนอกโรงงาน			
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		
เม.ย.	5,211	741	14.21	724	13.89	149	2.85	187	3.58	1,801	34.56
พ.ค.	5,345	737	13.78	681	12.74	141	2.63	103	1.92	1,662	31.09
มิ.ย.	5,487	574	10.46	503	9.16	107	1.95	127	2.31	1,311	23.89
ก.ค.	5,311	590	11.10	527	9.92	65	1.22	73	1.37	1,255	23.63

จากตารางที่ 3.2 ทีมผู้ชำนาญการได้นำมาทำกราฟเส้นเพื่อดูแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียที่สูงมากถ้าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตอย่างเร่งด่วน

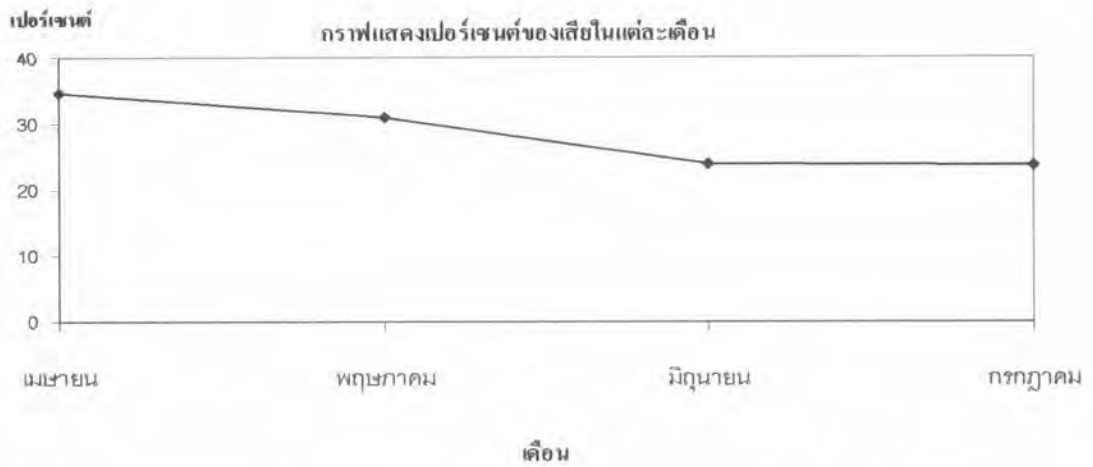

รูปที่ 3.3 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์ในช่วงเดือนเมษายน 2549-กรกฎาคม 2549

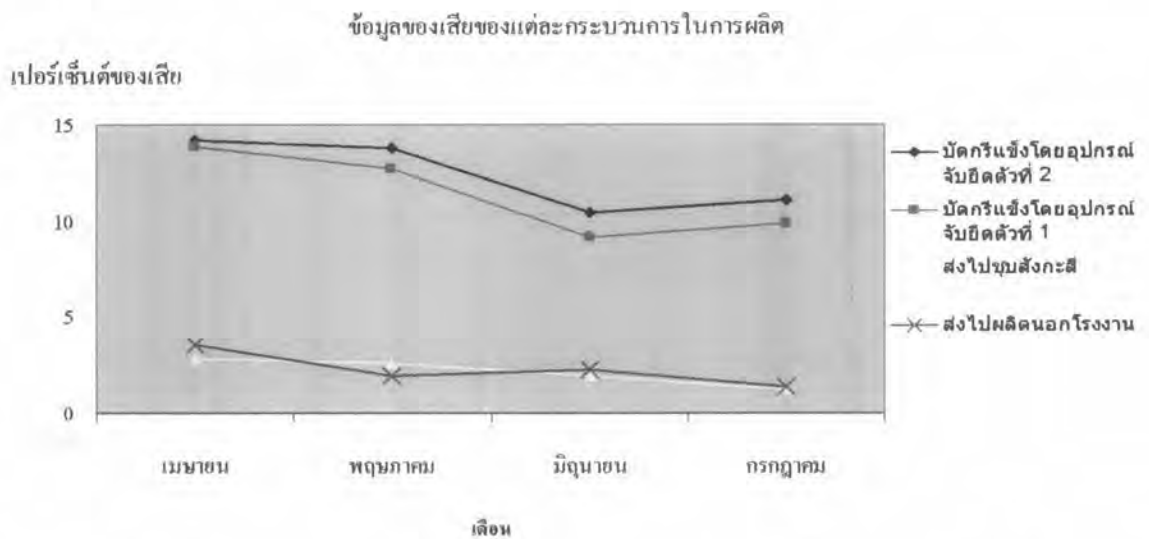


รูปที่ 3.4 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียแต่ละกระบวนการที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์ในช่วงเดือนเมษายน 2549-กรกฎาคม 2549

จากรูปที่ 3.4 จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะเกิดจากกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 และกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 เป็นกระบวนการที่มีปริมาณของเสียที่มีปริมาณมากซึ่งสามารถสรุปเปอร์เซ็นต์ของเสียที่สะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549-กรกฎาคม 2549

ตารางที่ 3.3 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมต่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ ในแต่ละกระบวนการของโรงงานตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2549

กระบวนการ	บัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	บัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	ส่งไปชุบสังกะสี	การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน
จำนวนที่ผลิต	21,354			
จำนวนของเสียสะสม	2,642	2,435	462	490
เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสม	12.37%	11.40%	2.16%	2.29%

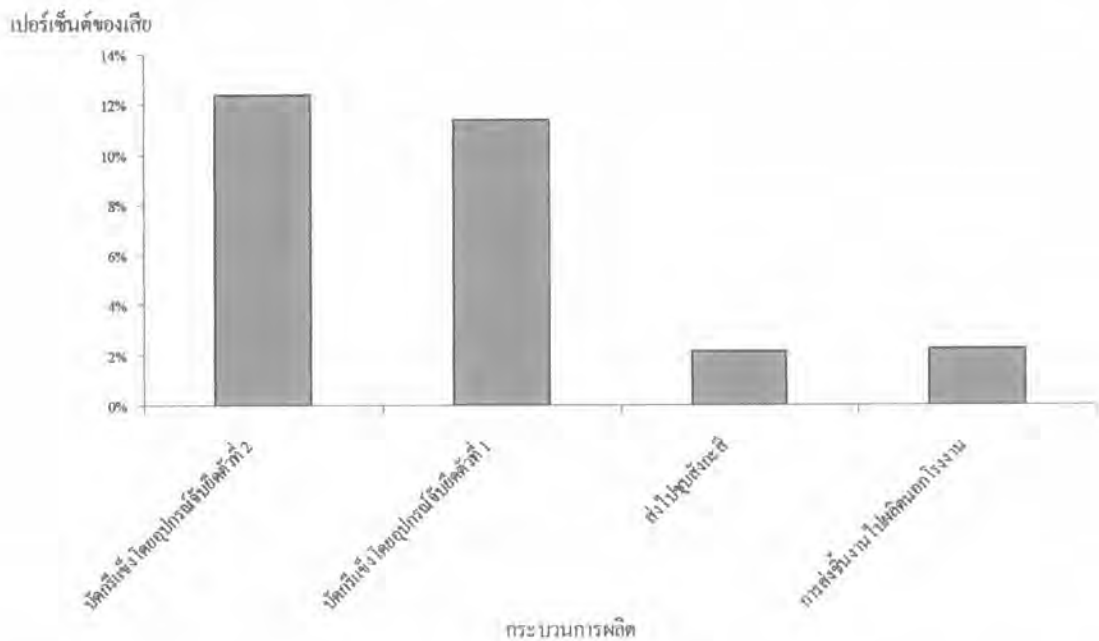

รูปที่ 3.5 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียแต่ละกระบวนการต่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2549

จากรูปที่ 3.5 ทีมผู้ชำนาญการสามารถสรุปของเสียของเสียแต่ละกระบวนการผลิตต่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2549 กระบวนการบัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 12.37% บัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 11.40% การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน 2.29% ส่งไปชุบสังกะสี 2.16% ทางทีมผู้ชำนาญการจึงนำทั้ง 4 กระบวนการมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการลดของเสียต่อไป


3.4 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสีย ในแต่ละกระบวนการ

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการ ได้ทราบกระบวนการหลักที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงจากมากไปน้อยซึ่งก็คือกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2, บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน ส่งไปชุบสังกะสี ตามลำดับทางทีมผู้ชำนาญการ ได้ดำเนินการรวบรวมลักษณะของเสียและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงลักษณะว่าของเสียใดที่มีปริมาณมากที่สุดดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงลักษณะและจำนวนของเสียที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์ ในแต่ละกระบวนการของโรงงานตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2549


กระบวนการ	ชนิดของเสีย	จำนวนของเสีย	เปอร์เซ็นต์
บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว	1,056	39.96
	dimension เล็ก	836	31.64
	dimension ใหญ่	750	28.38
บัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน	940	38.60
	การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก	788	32.36
	ความตุงฉาก	707	29.03
การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน	รัศมีไม่ได้ขนาด	354	72.24
	ชิ้นงานเป็นรอย	133	27.14
	หัว spool เบี้ยว	3	0.61
ส่งไปชุบสังกะสี	เกิดคราบค้างบนชิ้นงาน	246	53.24
	ความหนาไม่ได้มาตรฐาน	212	45.88
	รอยขีดข่วนบนชิ้นงาน	4	0.865

จากตารางที่ 3.4 ทีมผู้ชำนาญการ ได้นำลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการมาจัดทำผังพาเรโต เพื่อค้นหาสาเหตุหลักของของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำไปแก้ไขปัญหาดังรูปที่ 3.6

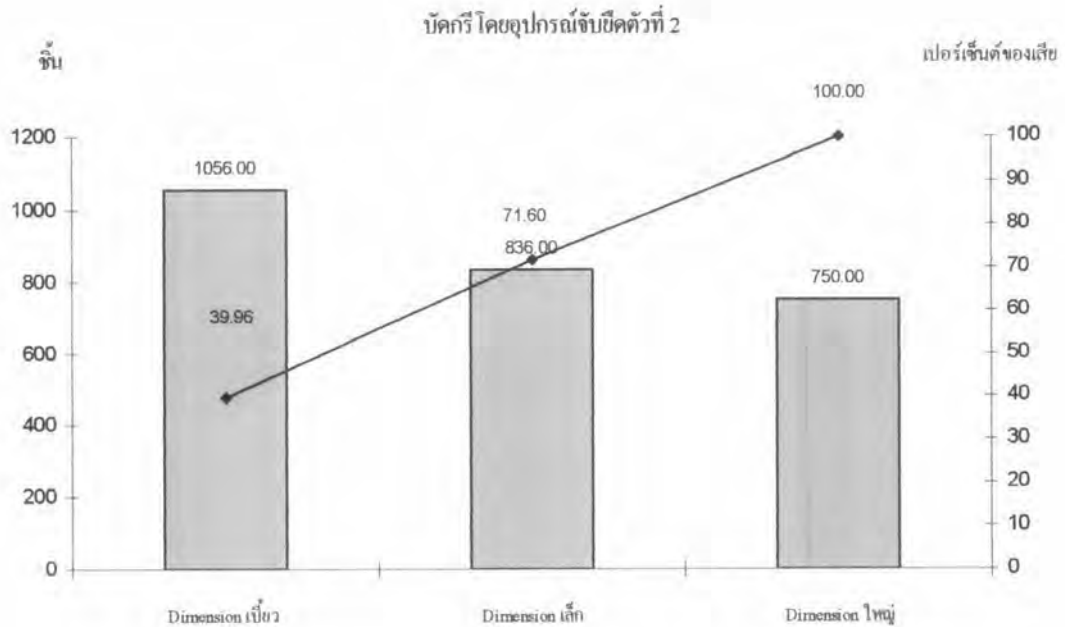


รูปที่ 3.6 ผังพาเรโต แสดงลักษณะและจำนวนของเสี้ยนในกระบวนการบัคกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2


จากรูปที่ 3.6 พบว่าในกระบวนการบัคกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสี้ยนโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยคือ dimension เบี้ยว 39.96% dimension เล็ก 31.64% dimension ใหญ่ 28.38% ทางผู้ชำนาญการได้นำปัญหามาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสี้ยนซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงส่งผลทำให้ไม่สามารถนำชิ้นงานไปประกอบกับเครื่องยนต์ได้จึงต้องนำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบัคกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ

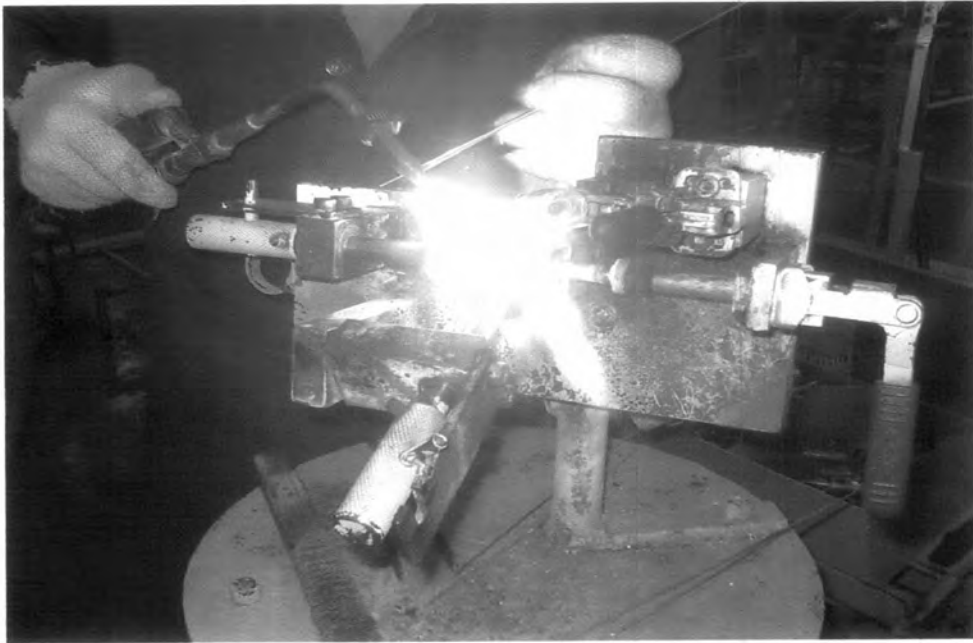

รูปที่ 3.7 แสดงกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

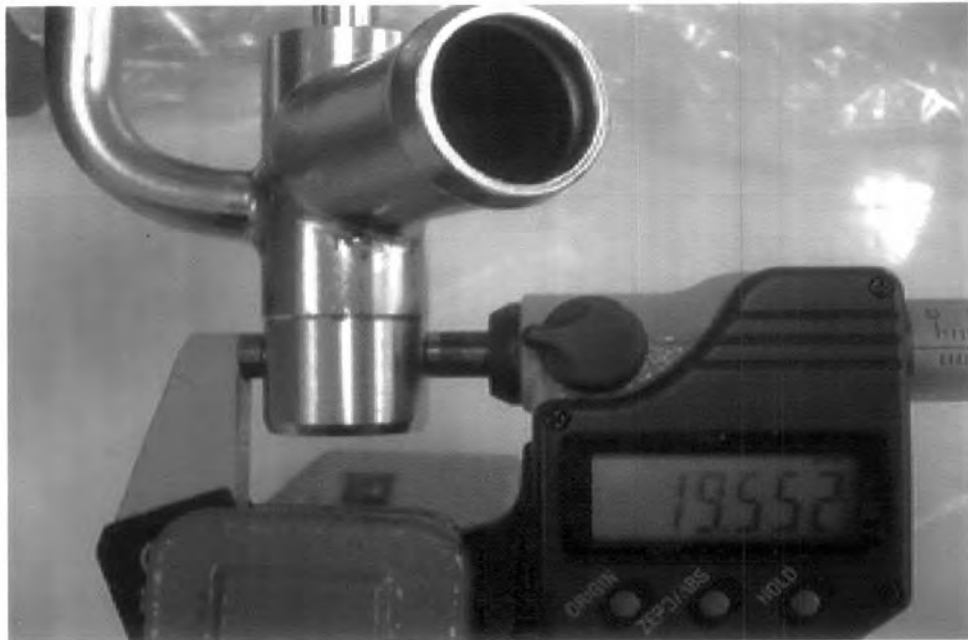


รูปที่ 3.8 แสดงลักษณะของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

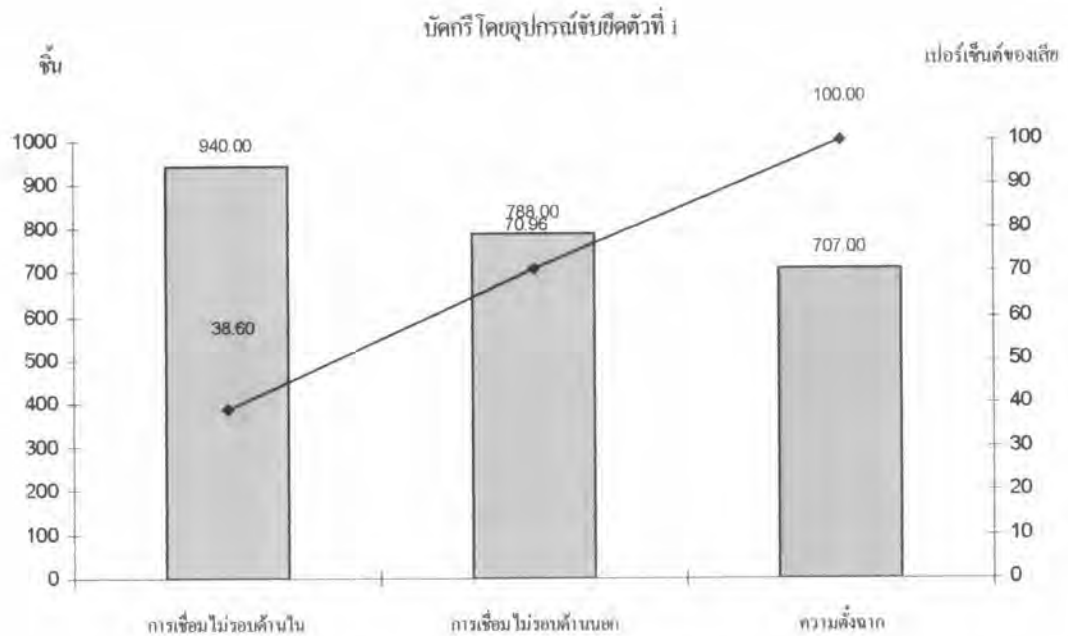


รูปที่ 3.9 ผังพารโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการบัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1


จากรูปที่ 3.9 พบว่าในกระบวนการบัคกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยคือ การบัคกรีแข็งไม่รอบด้านใน 38.60% การบัคกรีแข็งไม่รอบด้านนอก 32.36% และปัญหาการตึงฉาก 29.03% ทางผู้ชำนาญการได้นำปัญหามาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียซึ่งทุกปัญหาเป็นปัญหารุนแรงสำหรับลูกค้าเพราะเมื่อนำชิ้นส่วนไปประกอบกับเครื่องยนต์แล้วความแข็งแรงของท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์จะลดลงและเกิดการรั่วของน้ำเมื่อเครื่องยนต์ทำงานจึงต้องนำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบัคกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งรูปที่ 3.10 เป็นรูปที่แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 และรูปที่ 3.11 เป็นรูปที่จำลองแสดงการประกอบของท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ซึ่งต้องอาศัยการแกะด้วยอุปกรณ์ทางโรงงานของลูกค้าในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องมีความแข็งแรงมากนั่นเอง

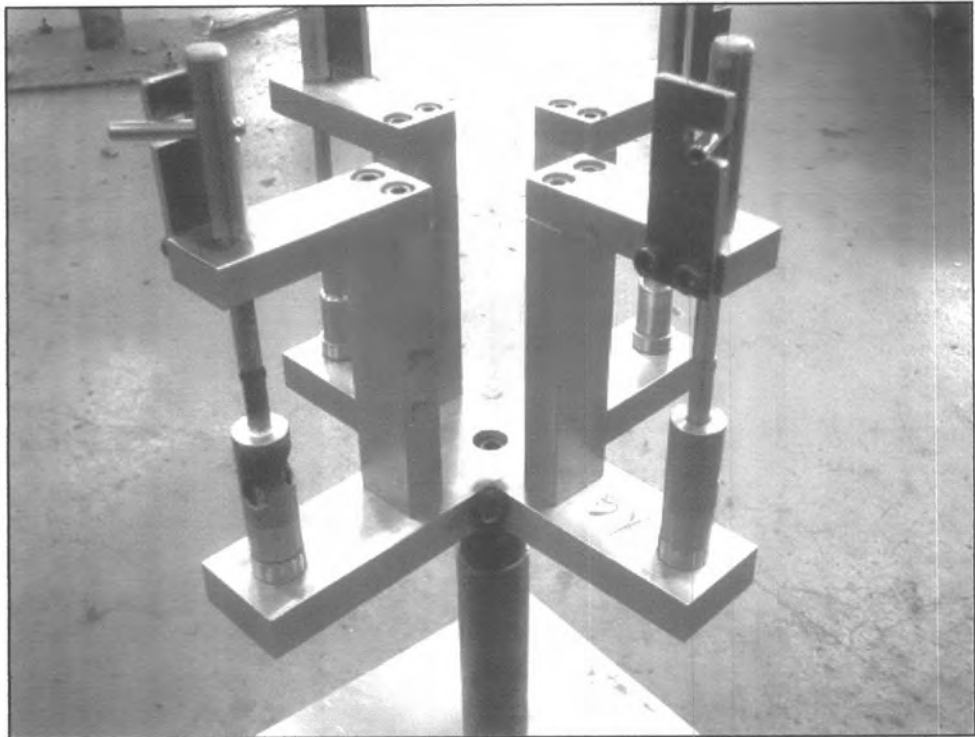

รูปที่ 3.10 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

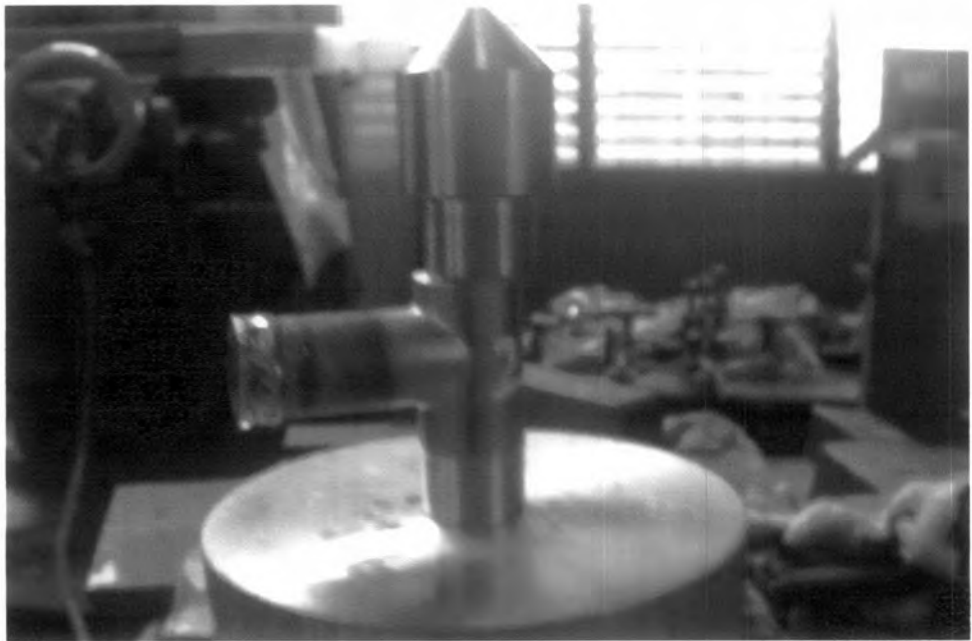


รูปที่ 3.11 แสดงกระบวนการประกอบของท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์

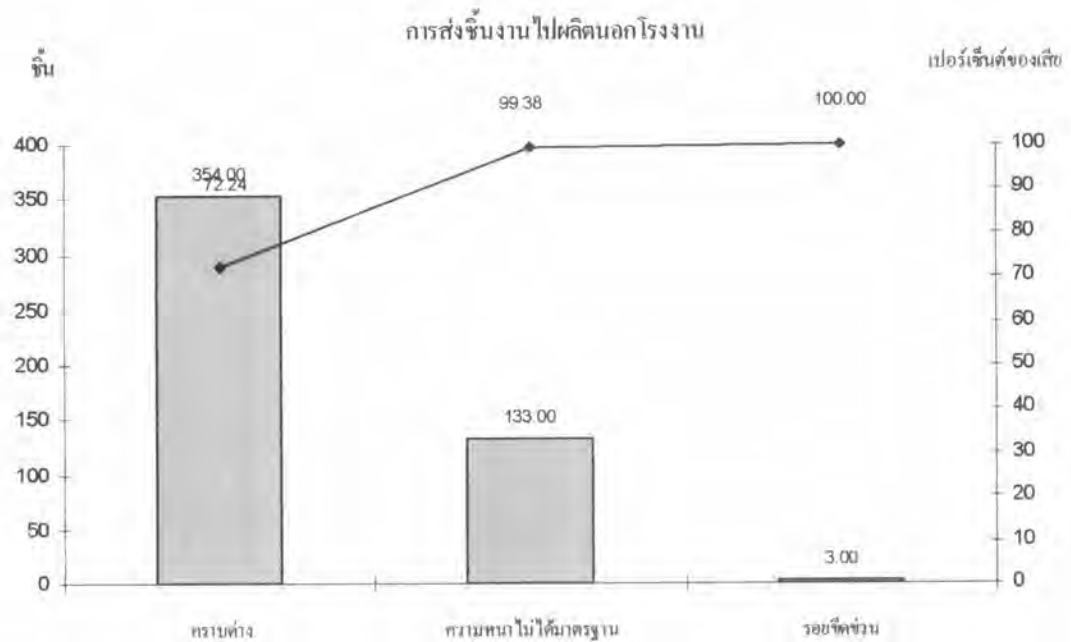


รูปที่ 3.12 สัฟพาร์ โดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

จากรูปที่ 3.12 พบว่ากระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน ปัญหาที่เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยคือ รัศมีไม่ได้ขนาด 72.24% ชิ้นงานเป็นรอย 27.14% หัว spool เบี้ยว 0.61% ทางผู้ชำนาญการ ได้คัดเลือกปัญหา รัศมีไม่ได้ขนาด และชิ้นงานเป็นรอย ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์สะสมของทั้งสองปัญหารวมกันเท่ากับ 99.38% มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

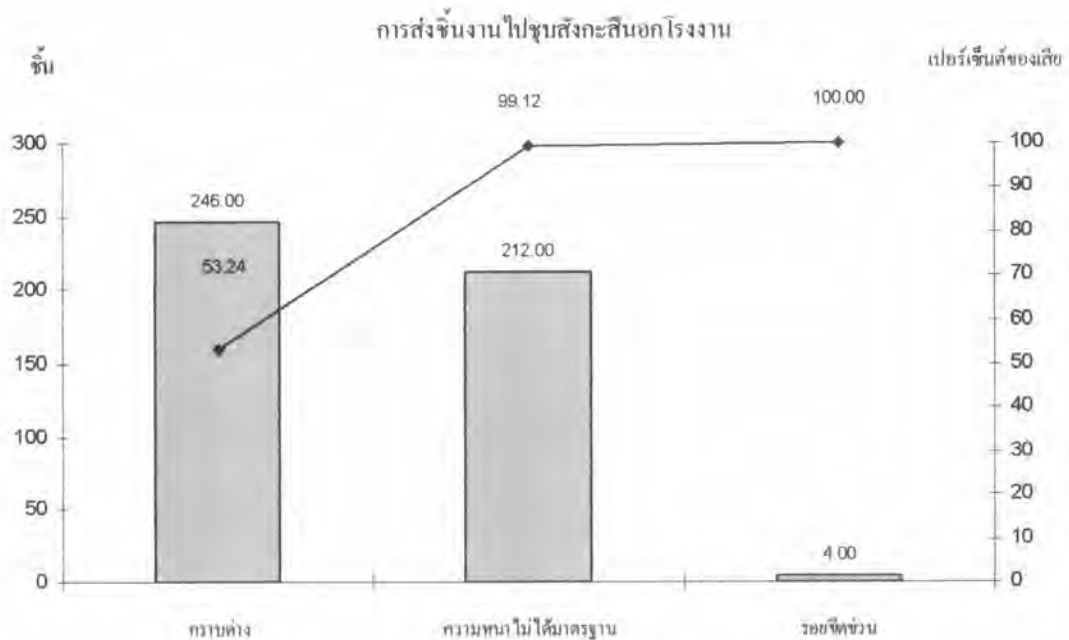

รูปที่ 3.13 ผังพาเรโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

จากรูปที่ 3.13 กระบวนการส่งไปชุบสังกะสีนอกโรงงานปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดคราบรอยต่างกับท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ 53.24% ความหนาของการชุบสังกะสีไม่ได้ตามมาตรฐานที่ถูกข้อกำหนด $8\mu\text{m}$ 45.88% และปัญหารอยขีดข่วนบนชิ้นงาน 0.86% เนื่องจากกระบวนการส่งไปชุบสังกะสีนั้นเป็นกระบวนการที่มีการจ้างผู้ผลิตจากภายนอกโรงงานเมื่อท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ถูกส่งกลับมาสู่โรงงานหลังจากทำการชุบสังกะสีจะมีกระบวนการสุ่มตรวจรับตัวสินค้าซึ่งในแต่ละครั้งและจะมี ข้อมูลการตรวจวัดความหนาของการชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตจากภายนอกโรงงานแนบมาด้วย หากทางโรงงานสุ่มตรวจเจอก็จะทำการแจ้งกับผู้ผลิตจากภายนอกโรงงานให้เข้ามาทำการตัดชิ้นงานภายในโรงงานและทำการแลกเปลี่ยนชิ้นงานกลับมาภายหลัง ซึ่งทำให้ไม่เกิดปัญหารุนแรงมากนักกับทางโรงงานทางแก้ปัญหาในกระบวนการนี้คือการทำความเข้าใจกับผู้ผลิตจากภายนอกโรงงาน ทางผู้ชำนาญการได้คัดเลือกปัญหา เกิดคราบรอยต่างกับท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ และความหนาของการชุบสังกะสีไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์สะสมของทั้งสองปัญหารวมกันเท่ากับ 99.12% มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

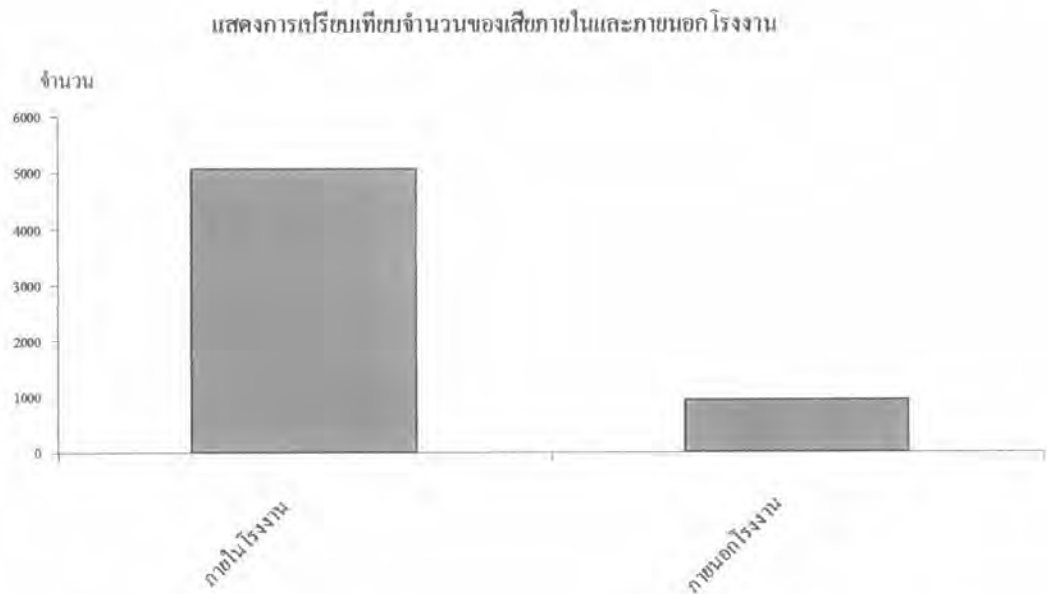

รูปที่ 3.14 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและภายนอกโรงงานในช่วงเดือนเมษายน 2549 ถึง กรกฎาคม 2549

จากรูปที่ 3.14 สามารถเปรียบเทียบปริมาณของเสียภายนอกโรงงานและภายในโรงงานซึ่งจากรูปที่ 3.14 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานมีปริมาณ 5,077 ชิ้น ของเสียที่เกิดขึ้นภายนอกโรงงานมีปริมาณ 952 ชิ้นซึ่งปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในโรงงานนั่นเอง

3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดของเสียขึ้นในแต่ละกระบวนการสามารถดูได้จากผังพาเรโตข้างต้นซึ่งผังพาเรโตที่ได้นั้นจะนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาเพื่อจะนำมากำหนดมาตรการในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในแต่ละกระบวนการซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น
บัตกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว dimension เล็ก dimension ใหญ่
บัตกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	การบัตกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัตกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ความตุงฉาก
การส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน	รัศมีไม่ได้ขนาด ชิ้นงานเป็นรอย
ส่งไปชุบสังกะสี	เกิดคราบดำบนชิ้นงาน ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน

หลังจากสามารถพบปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้วทางทีมผู้ชำนาญการได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อทางทีมผู้ชำนาญการทราบถึงปัญหาและสาเหตุหลักก็สามารถใช้เทคนิคFMEA ได้โดยค่าระดับความรุนแรงของลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินพิจารณาจากตารางที่ 2.1 การประเมินความถี่ในการเกิดสามารถดูได้จากจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละสาเหตุเทียบกับจำนวนที่ผลิตทั้งหมด โดยเกณฑ์การประเมินพิจารณาจากตารางที่ 2.2 และการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบสามารถพิจารณาได้จากกระบวนการตรวจพบในปัจจุบันโดยเกณฑ์การประเมินพิจารณาจากตารางที่ 2.3 โดยตัวเลขในการประเมินมีระดับคะแนน1-10 ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

3.6 การหาสาเหตุของปัญหา

หลังจากได้ทราบลักษณะปัญหาหลักที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการแล้ว ทางผู้วิจัยได้ร่วมกับทีมผู้ชำนาญการ หาสาเหตุของปัญหาแต่ละชนิด โดยการนำผังก้างปลา มาประยุกต์ใช้โดยการระดมความคิดเห็นจากทีมผู้ชำนาญการ

3.6.1 การหาสาเหตุของปัญหา dimension เบื้องต้นในกระบวนการบัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 โดยใช้ผังก้างปลา ทีมผู้ชำนาญการ ได้ระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดความรู้ ขาดทักษะที่ถูกต้องในการบัดกรีแข็งเพราะขาดการฝึกอบรม รวมถึงไม่มีความรู้ในการตรวจสอบเบื้องต้นของรอยบัดกรีแข็งไม่ทราบว่า การบัดกรีแข็งไม่สมบูรณ์มีผลอย่างไรกับลูกค้าและวางชิ้นงานในอุปกรณ์จับยึดไม่ถูกต้อง

พนักงานขาดประสบการณ์ด้านการบัดกรีแข็งที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์ โดยลักษณะชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อนเช่นการบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัสของชิ้นงาน

พนักงานให้ความร้อนเริ่มต้นนานเกินไปกับชิ้นงานซึ่งเป็นเพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper คอยดันชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ไม่ดี ไม่มีตารางที่แน่นอนในการบำรุงรักษา เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐานเพราะพนักงานขาดการส่งไปสอบเทียบ เครื่องมือตามเวลาที่กำหนด

อุปกรณ์หัวบัดกรีแข็งใช้ไม่เหมาะสมกับการบัดกรีแข็ง

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ความหนาของสังกะสีที่รับมาจากการผลิตนอกโรงงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

ชิ้นส่วน pipe connector ที่ผลิตนอกโรงงานไม่ได้ตามมาตรฐาน


พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัส

ระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่องdimension เบี้ยว แล้วพบว่าอุปกรณ์ วิธีการเป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาเรื่องdimension เบี้ยวซึ่งเป็นเพราะระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง, ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง , การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัส

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาdimension เบี้ยวที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง, ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง , การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัส

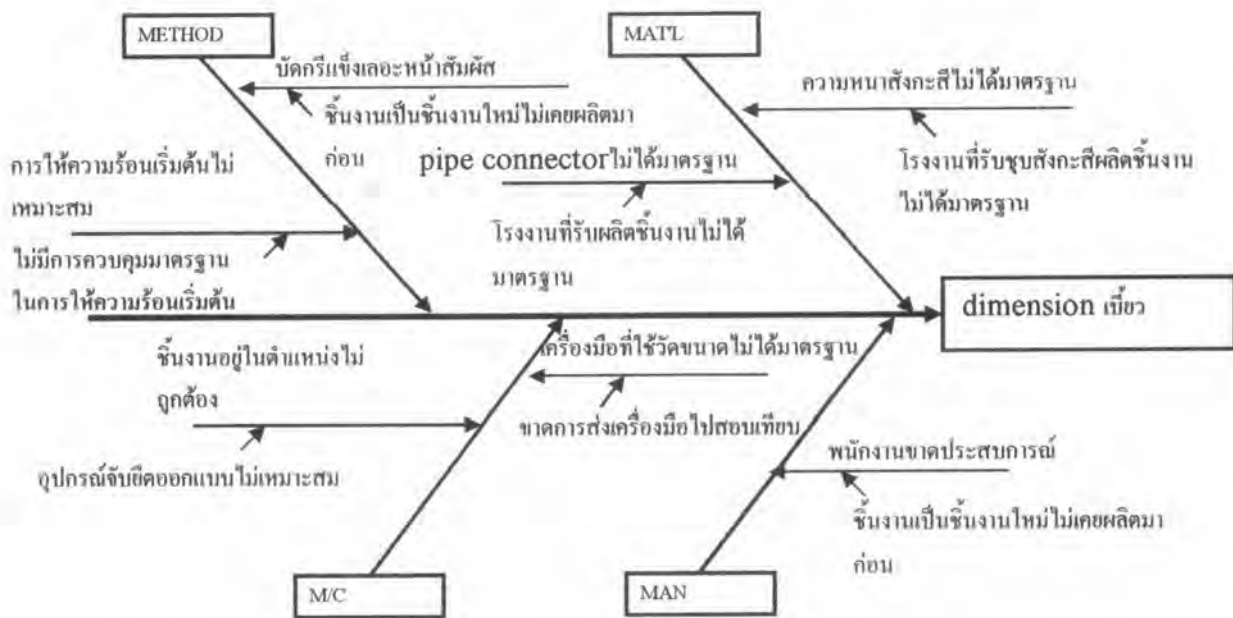

รูปที่ 3.15 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ dimension เบี้ยว

3.6.2 การหาสาเหตุของปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ ในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 โดยใช้ผังก้างปลา ทีมผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดประสบการณ์ด้านการบัดกรีแข็งท่อนำระบายความร้อนในรถยนต์ โดยลักษณะชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อนเช่น ตำแหน่งลวดบัดกรี ตำแหน่งหัวบัดกรีและตำแหน่งเปลวไฟไม่ถูกต้อง

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ออกแบบไม่เหมาะสมต่อการระบายความร้อนของชิ้นงาน ขณะทำการบัดกรีแข็ง

ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper คอยดันชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ชิ้นงานสามารถขยับได้ขณะทำการบัดกรีเพราะอุปกรณ์จับยึดไม่มี clamp จับยึด เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดไม่ได้มาตรฐานเพราะพนักงานขาดการส่งไปสอบเทียบ เครื่องมือตามเวลาที่กำหนด

ไม่ทราบความดันของอะเซทิลีนเพราะไม่มีเกจวัดความดัน

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ความหนาของสังกะสีที่รับมาจากการผลิตนอกโรงงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

ชิ้นส่วน pipe connector ที่ผลิตนอกโรงงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก


ไม่มีมาตรฐานในการบัดกรีแข็ง โดยพนักงานให้ความร้อนกับชิ้นงานมากเกินไป รวมถึงวิธีการให้ความร้อนไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อนสะสมในชิ้นงานและ ทิศทางการบัดกรีแข็งไม่ถูกต้อง

ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสมมีการสลับลำดับการบัดกรีแข็งของ ท่อ 10 มิลลิเมตรกับท่อ 20 มิลลิเมตรซึ่งผลกระทบต่อ pipe connector

หลังจากทีมผู้ชำนาญการ ได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่อง dimension เล็ก dimension ใหญ่ แล้วพบว่า พนักงาน อุปกรณ์ วิธีการเป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาเรื่อง dimension เล็ก dimension ใหญ่ ซึ่งเป็นเพราะ ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม, การเกิดความร้อนสะสมในชิ้นงาน ,ความดันของอะเซทิลีนไม่เหมาะสม, ขณะทำการบัดกรีแข็งชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาเรื่อง dimension เล็ก dimension ใหญ่ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม, การเกิดความร้อน

สะสมในชั้นงาน, ความดันของอะเซทิลีน ไม่เหมาะสม, ขณะทำการบัดกรีแข็งชั้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้

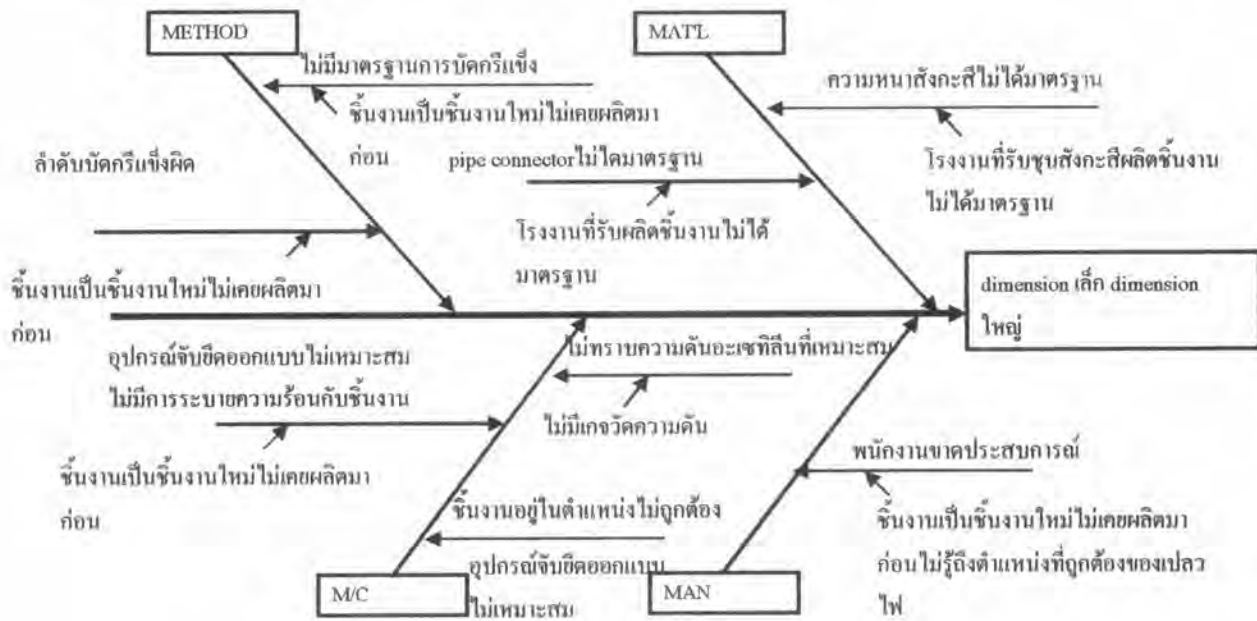

รูปที่ 3.16 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของ dimension (เล็ก dimension) ใหญ่

3.6.3 การหาสาเหตุของปัญหาความการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 โดยใช้ฟังก้างปลาที่ทีมผู้ชำนาญการ ได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดความรู้ ขาดทักษะที่ถูกต้องในการบัดกรีแข็งเพราะขาดการฝึกอบรม รวมถึงไม่มีความรู้ในการตรวจสอบเบื้องต้นของรอยบัดกรีแข็ง ไม่ทราบว่าการบัดกรีแข็งสมบูรณ์มีผลอย่างไรกับถูกค้ำและวางชั้นงานในอุปกรณ์จับยึดไม่ถูกต้อง

พนักงานขาดประสบการณ์ด้านการบัดกรีแข็งท่ส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ โดยลักษณะชั้นงานเป็นชั้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน

พนักงานให้ความร้อนเริ่มต้นนานหรือเร็วเกินไปกับชั้นงานซึ่งเป็นเพราะเป็นชั้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน

พนักงานให้ความร้อนไม่ทั่วถึงทำให้ความร้อนด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

คอกเบรคอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ไม่เหมาะสมทำให้บัดกรีแข็งล่าช้า

การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ไม่ดี ไม่มีตารางที่แน่นอนในการบำรุงรักษา
ไม่มีเกจวัดความดันของอะเซทิลีนทำให้ความดันของอะเซทิลีนไม่เหมาะสม

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ชิ้นส่วนที่นำมาทำการบัดกรีแข็งคือท่อ 8 มม. ผลิดมาได้อย่างไม่ได้มาตรฐานตามที่
ถูกข้อกำหนดรวมทั้งลวดบัดกรีแข็งไม่ได้มาตรฐาน

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ไม่มีมาตรฐานในการบัดกรีแข็ง โดยพนักงานบัดกรีแข็ง ช่างงานเร็วเกินไป


ไม่มีขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานหลังจากทำการบัดกรีแข็ง

ไม่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องบัดกรีแข็ง

ระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้อันเกิดการเกิดปัญหาเรื่องการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ซึ่งหากเกิดปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่า พนักงาน อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบเป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ซึ่งเป็นเพราะออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก, ระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง , ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่เหมาะสม

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก, ระยะเวลาให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง, ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่เหมาะสม

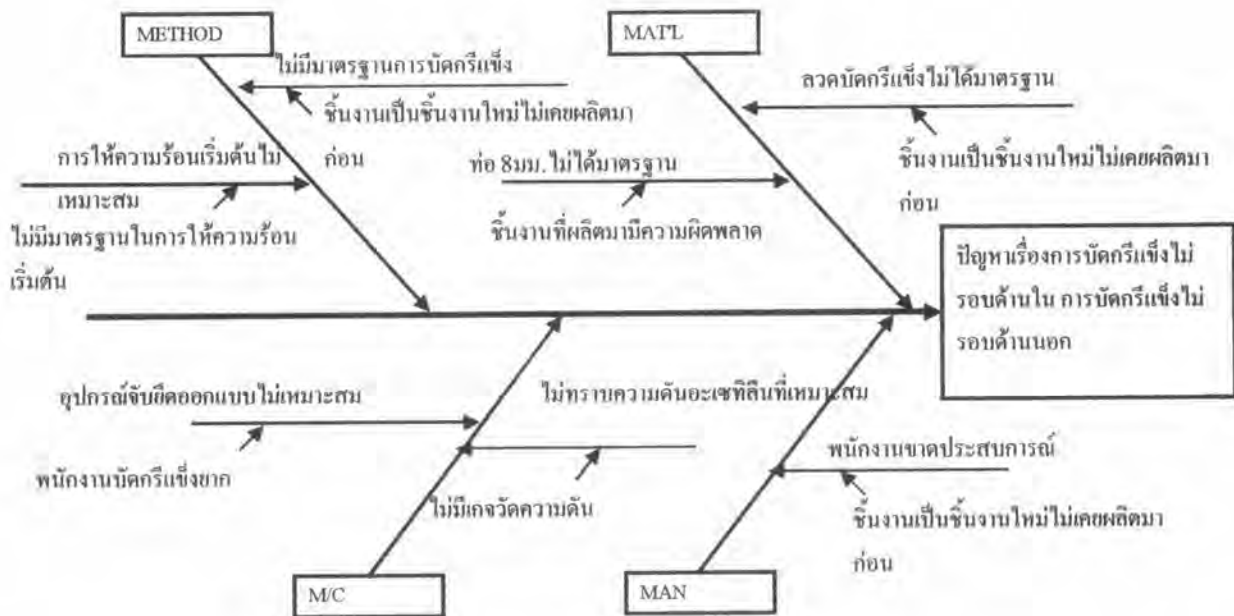

รูปที่ 3.17 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาเรื่องการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก

3.6.4 การหาสาเหตุของปัญหาความตั้งฉาก ในกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 โดยใช้ฟังก้างปลาที่ผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหา โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดประสบการณ์ด้านการบัดกรีแข็งท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ โดยลักษณะชั้นงานเป็นชั้นงานที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อนเช่น ตำแหน่งลวดบัดกรี ตำแหน่งหัวบัดกรีและตำแหน่งเปลวไฟไม่ถูกต้อง

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ออกแบบไม่เหมาะสมต่อการระบายความร้อนของชั้นงานขณะทำการบัดกรีแข็ง

อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ออกแบบไม่เหมาะสมทำให้ขณะทำการบัดกรีแข็งชั้นงานระหว่างท่อ 8 มม. กับ pipe connector เกิดการเยื้องศูนย์กลางกันทำให้เกิดปัญหาความตั้งฉาก

การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ไม่ดี ไม่มีตารางที่แน่นอนในการบำรุงรักษา อุปกรณ์หัวบัดกรีแข็งใช้ไม่เหมาะสมกับการบัดกรีแข็ง

พิจารณาที่วัสดุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

กลดบัดกรีแข็งไม่ได้มาตรฐาน

ความยาวของ pipe connector ผิดออกมาไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก


ไม่มีขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานหลังจากทำการบัดกรีแข็งทำให้การบัดกรีแข็งเกาะหน้าสัมผัส

ไม่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องบัดกรีแข็ง

ขั้นตอนการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำฝังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่อง ความตึงฉากซึ่งหากเกิดปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่าวิธีการอุปกรณ์ เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหา ความตึงฉาก ซึ่งเป็นเพราะ อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ออกแบบไม่เหมาะสมทำให้ขณะทำการบัดกรีแข็งชิ้นงานระหว่างท่อ 8 มม. กับ pipe connector เกิดการเอียงศูนย์กลาง, pipe connector ที่ผลิตมาไม่ได้มาตรฐานและการบัดกรีแข็งเกาะหน้าสัมผัส

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหา ความตึงฉาก ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ออกแบบไม่เหมาะสมทำให้ขณะทำการบัดกรีแข็งชิ้นงานระหว่างท่อ 8 มม. กับ pipe connector เกิดการเอียงศูนย์กลาง, pipe connector ที่ผลิตมาไม่ได้มาตรฐานและการบัดกรีแข็งเกาะหน้าสัมผัส

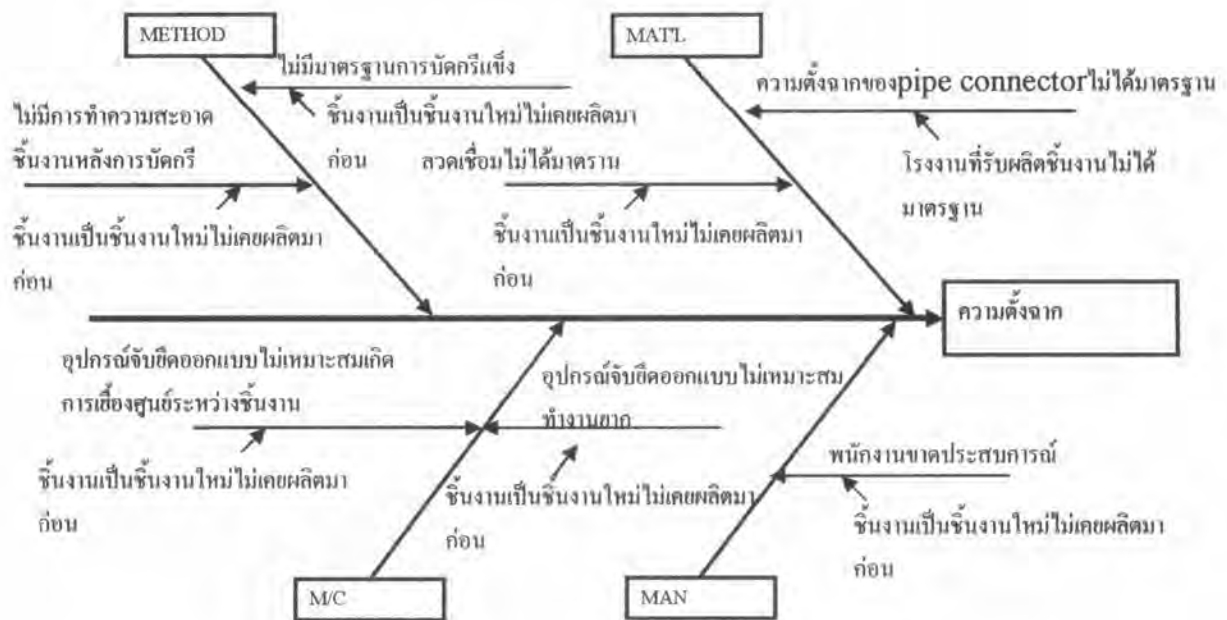

รูปที่ 3.18 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาเรื่องความตั้งฉาก

3.6.5 การหาสาเหตุของปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน โดยใช้ผังก้างปลาที่ผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

พนักงานไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ไม่ทำตามคู่มือของเครื่องจักร

พนักงานใหม่ไม่มีประสบการณ์

พนักงานไม่ทำตามคู่มือเพราะไม่เข้าใจ

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

เครื่องจักรอุปกรณ์เก่าทรุดโทรม ไม่เหมาะการขึ้นรูปรัศมีชิ้นงาน

ไม่มีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

เครื่องมือที่ใช้รัศมีไม่ได้มาตรฐานเพราะพนักงานขาดการส่งไปสอบเทียบเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด

ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะอุปกรณ์จับยึด ออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper คอยดันชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก


ท่อที่นำมาใช้ในการผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดทำให้ไม่สามารถขึ้นรูปรัศมีที่ต้องการไม่ได้

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ขั้นตอนการใส่ชิ้นงานลงอุปกรณ์จับยึดไม่ถูกต้องทำให้ขึ้นรูปรัศมีที่ต้องการไม่ได้
วิธีการขึ้นรูปรัศมีไม่ถูกต้องรวมถึงการขึ้นรูปรัศมีไม่ถูกขั้นตอนเพราะเป็นงานที่อาศัยความละเอียดและมีความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่องชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดแล้วพบว่า พนักงาน อุปกรณ์ เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดซึ่งเป็นเพราะ พนักงานขาดความรู้ที่ต้องการในการตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อนพนักงานไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือไม่ทำตามคู่มือของเครื่องจักร , ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการขณะทำการผลิต

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานขาดความรู้ที่ต้องการในการตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อนพนักงานไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ไม่ทำตามคู่มือของเครื่องจักร , ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการขณะทำการผลิต

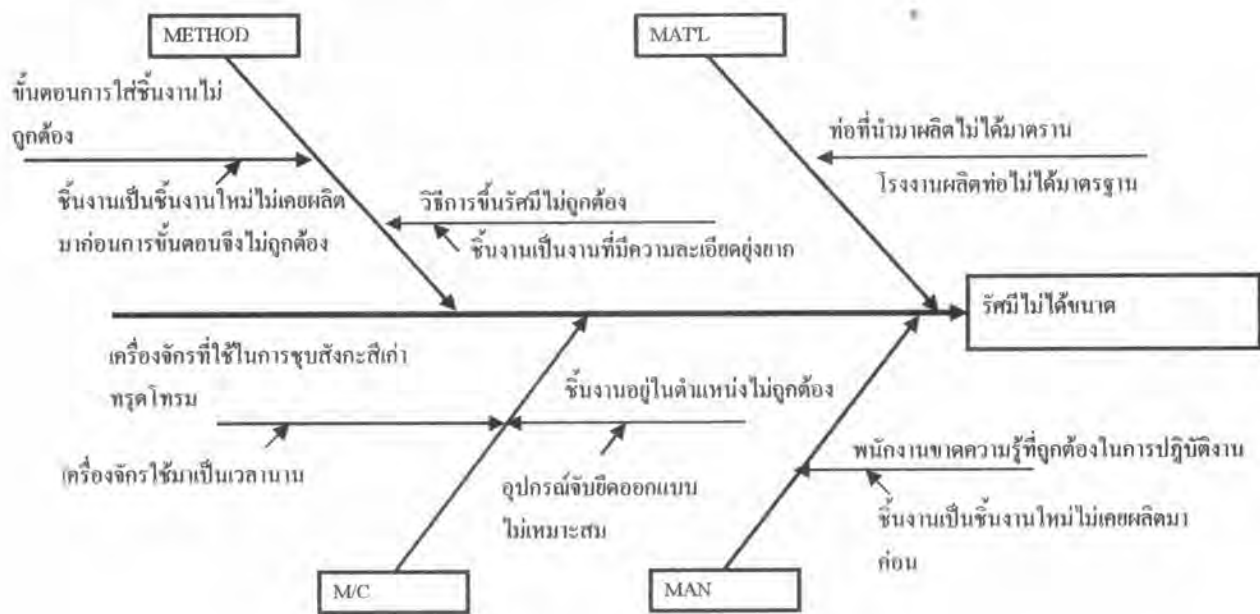

รูปที่ 3.19 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

3.6.6 การหาสาเหตุของปัญหาชิ้นงานเป็นรอย ในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน โดยใช้ผังก้างปลาที่ทีมผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดความรู้ ขาดทักษะที่ถูกต้องในการทำงาน เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

พนักงานเกิดความสับสนในการใช้อุปกรณ์จับยึดตัวเจาะ

พนักงานไม่ทำตามคู่มือเพราะไม่เข้าใจ

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมต่อการเจาะรู เกิดเศษตกค้างกับชิ้นงาน

อุปกรณ์จับยึดสกปรกไม่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึด

ขณะทำการผลิตชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้เพราะอุปกรณ์จับยึด ออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีclamp ไว้คอยจับยึดชิ้นงาน

ชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะอุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper คอยดันชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

พิจารณาที่วัสดุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ท่อที่นำมาใช้ในการผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ถูกข้อกำหนดทำให้เกิดรอยง่ายบนชิ้นส่วนหากมีเศษของการเจาะตกค้างภายในอุปกรณ์จับยึด

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ไม่ทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดหลังจากเจาะชิ้นงานแล้วจึงเกิดเศษของการเจาะตกค้างภายในอุปกรณ์จับยึด

ขั้นตอนการใส่ชิ้นงานลงอุปกรณ์จับยึดไม่ถูกต้องทำให้วิธีการเจาะรูไม่ถูกต้อง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่องชิ้นงานเป็นรอย แล้วพบว่า อุปกรณ์เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาเรื่องชิ้นงานเป็นรอย ซึ่งเป็นเพราะ การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมทำให้เกิดเศษตกค้างกับชิ้นงาน,ขณะทำการผลิตชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้และชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาเรื่องชิ้นงานเป็นรอย ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือการออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมเกิดเศษตกค้างภายในอุปกรณ์จับยึด,ชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้และชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง



รูปที่ 3.20 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของงานเป็นรอย

3.6.7 การหาสาเหตุของปัญหาเกิดคราบดำบนชิ้นงานในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน โดยใช้ผังก้างปลาที่ผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

พนักงานไม่มีความชำนาญในการชุบสังกะสีไม่ทำตามขั้นตอนของการชุบสังกะสี พนักงานไม่มีประสบการณ์เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

เครื่องจักรอุปกรณ์เก่าทรุดโทรมไม่เหมาะการชุบสังกะสี

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

โครเมทที่ชุบไม่ได้มาตรฐาน
 สังกะสีที่ใช้ชุบไม่ได้มาตรฐาน

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

ขั้นตอนการชุบสังกะสีไม่ถูกต้องทำให้ความสม่ำเสมอของสังกะสีไม่ได้ตามมาตรฐาน

การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมีซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการ ได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่องเกิดคราบดำบนชิ้นงานแล้วพบว่า วิธีการเป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาเรื่องเกิดคราบดำบนชิ้นงาน ซึ่งเป็นเพราะ การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบ โครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาเรื่องเกิดคราบดำบนชิ้นงาน ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบ โครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง



รูปที่ 3.21 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของคราบดำบนชิ้นงาน

3.6.8 การหาสาเหตุของปัญหาความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน โดยใช้ผังก้างปลาที่ทีมผู้ชำนาญการได้ระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่มีความชำนาญในการชุบสังกะสีไม่ทำตามขั้นตอนของการชุบสังกะสี
- พนักงานใหม่ไม่มีประสบการณ์

พิจารณาที่อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- เครื่องจักรอุปกรณ์เก่าทรุดโทรมไม่เหมาะการชุบสังกะสี
- เครื่องมือที่ใช้วัดความหนาของสังกะสีไม่ได้มาตรฐานเพราะพนักงานขาดการส่งไปสอบเทียบเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด

พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

โครเมทที่ซัพไม่ได้มาตรฐาน

สังกะสีที่ใช้ซัพไม่ได้มาตรฐาน

พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก


ขั้นตอนการซัพสังกะสีไม่ถูกต้องทำให้ความหนาและความสม่ำเสมอของสังกะสี

ไม่ได้ตามมาตรฐาน

ไม่มีมาตรฐานในการซัพสังกะสี

หลังจากทีมผู้ชำนาญการ ได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดปัญหาเรื่องความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานแล้วพบว่า พนักงาน และ อุปกรณ์เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาเรื่องความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นเพราะพนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการซัพสังกะสี เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

ดังนั้นสามารถสรุป สาเหตุหลักของปัญหาเรื่องความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน ที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการซัพสังกะสี เพราะเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยผลิตมาก่อน

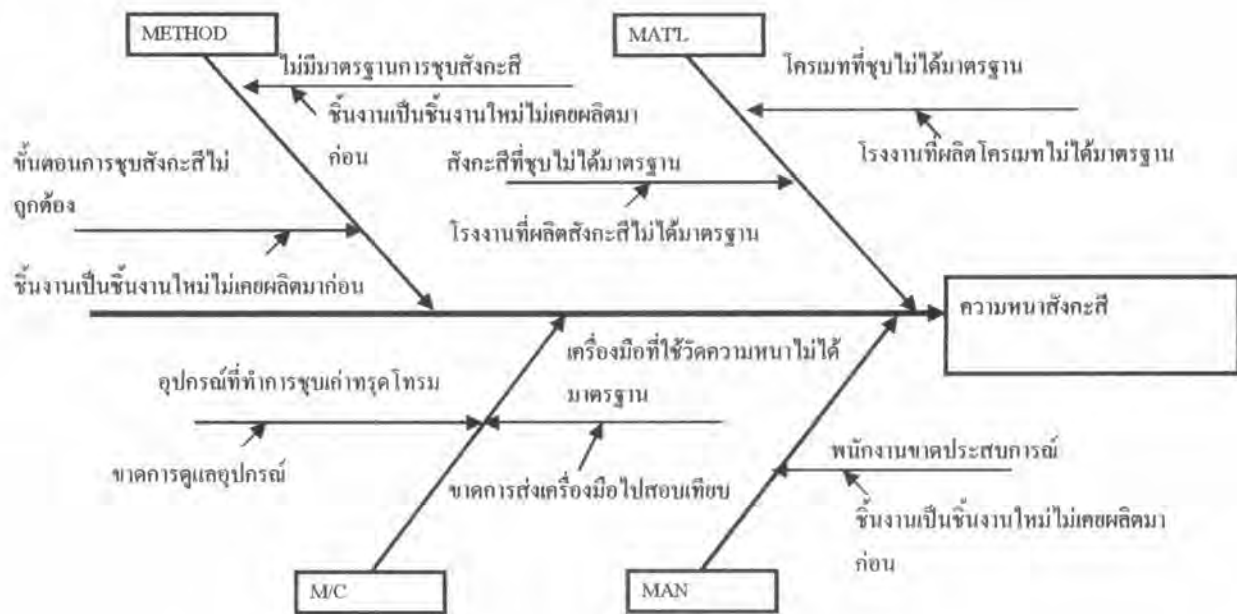

รูปที่ 3.22 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความหนาสังกะสีไม่ได้มาตรฐาน

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ บัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 1	บัดกรีแข็งไม่ รอบด้านใน บัดกรีแข็งไม่ รอบด้านนอก	การเชื่อมไม่ รอบด้านใน , ด้านนอกจะ ส่งผลต่อความ แข็งแรงของ ชิ้นงานทำให้ ชิ้นงานเกิด ความเสียหาย ขณะทำการ ประกอบ	8	ออกแบบ อุปกรณ์จับ ยึดไม่ เหมาะสม บัดกรีแข็ง ลำบาก	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วย eye loupe	8	320							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการถัดไปการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัคกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วย eye loupe	7	280							
			8	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัคกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วย eye loupe	8	320							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจกตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y ชื่อลูกค้า AAT จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -
 หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0 รุ่น J97 M/U วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	ความตั้งฉาก	ชิ้นส่วนจะเกิดปัญหาการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์	8	pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบ pipe connector ด้วยคิ้วเวอร์เนีย	6	192							
			8	อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบ pipe connector ด้วยคิ้วเวอร์เนีย	7	224							

หมายเหตุ ค่า Severityของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า87 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.1เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEAหน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEAหน้าที่17

ค่า Detectionของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ผลิตนอก โรงงาน	ชิ้นงานรัศมี ไม่ได้ขนาด	เกิดความ บกพร่องกับ ชิ้นงานแต่ ชิ้นงานยัง สามารถ ประกอบกับ เครื่องยนต์ได้ แต่ทำให้ลูกค้า ทำงานยาก	6	พนักงานตั้ง ค่าการขึ้นรูป ชิ้นงาน ผิด.	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเกจวัดรัศมี	7	168							
			6	การออกแบบ อุปกรณ์จับ ยึดไม่ เหมาะสมไม่ มีตัว stopper	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ จับยึดด้วยสายตา ร่วมกับตรวจสอบ ชิ้นงานด้วยเกจวัด รัศมี	8	192							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 7 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์จากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจกตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ผลิตนอก โรงงาน	ชิ้นงานเป็น รอย		4	การออกแบบ อุปกรณ์จับ ยึดไม่ เหมาะสมไม่ มีตัว stopper	1	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ และตรวจสอบ ชิ้นงานด้วยสายตา	7	28							
			4	ชิ้นงาน สามารถยับ ยั้ง ได้ขณะทำ การบัดกรี	1	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ และตรวจสอบ ชิ้นงานด้วยสายตา	7	28							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากรายการที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากรายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงจากรายการที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากรายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการถัดไปการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	ปัญหาการบำบัดบนชิ้นงาน	เกิดข้อบกพร่องแต่ชิ้นงานยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ได้แต่สมรรถนะการทำงานลดลงอายุท่อส่งน้ำระบายความร้อนสั้นลงเกิดสนิมเร็ว	5	การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์การชุบสังกะสีและตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา	8	160							

หมายเหตุ ค่า Severityของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำ ให้เกิดความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ชุบสังกะสี นอกโรงงาน	ความหนา สังกะสีไม่ได้ มาตรฐาน	เกิดข้อบกพร่อง แต่ชิ้นงานยัง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ได้ แต่สมรรถนะ การทำงานที่ ลดลงคืออายุท่อ ส่งน้ำระบาย ความร้อนสั้นลง เกิดสนิมเร็ว	5	พนักงานขาด ความรู้ที่ ถูกต้องในการ ตั้งค่าการชุบ สังกะสี	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ การชุบสังกะสีและ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัด ความหนา	6	120							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์จากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้า 91-93 โดยอ้างอิงมาจกตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า

Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบัน ในหน้า 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18