

## รายการอ้างอิง

- [1] Craig, J.J. Introduction to Robotics Mechanics and Control. Third edition. USA : Pearson Prentice Hall, 2005.
- [2] วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ. การควบคุมระบบพลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
- [3] มณีขจิต. ศรีธรรมพัชญ์มณี. สำนักพิมพ์มติชน, 2546.


ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก


### หลักการการทำงานของระบบควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์

#### ก.1 ระบบการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์


รูปที่ ก.1 เป็นรูปส่วนประกอบภายในที่แสดงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์กระแสตรงแบบเซอร์โว รูปที่ ก.2 เป็นรูปแผนภาพแสดงระบบไฟฟ้าเครื่องกล (electromechanical system) ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรงชนิดแม่เหล็กถาวร (permanent magnet DC servo motor) กับภาระที่มอเตอร์ต้องขับเคลื่อน [2] การควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงมีด้วยกันสองชนิดคือแบบการควบคุมอาร์เมเจอร์ (armature-controlled) และแบบการควบคุมฟิลด์ (field-controlled) ซึ่งทั้งสองแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป ในกรณีของการควบคุมอาร์เมเจอร์ (armature-controlled) จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมกระแสหรือแรงบิดที่มอเตอร์จะให้กับระบบ ส่วนในกรณีของการควบคุมฟิลด์ (field-controlled) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมความเร็ว เพื่อให้ได้ความเร็วตามที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงกระแสที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรณีที่มีภาระที่ต้องขับสูง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกรณีของการควบคุมอาร์เมเจอร์ (armature-controlled) เท่านั้นเนื่องจากใช้กับเครื่องเจียร์ในพลอยอัตโนมัติ ในการควบคุมนี้ค่าแรงดันไฟฟ้า (voltage) ที่ขดลวดฟิลด์ (field coil) จะคงที่ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ในขณะที่เดียวกันค่าความเฉื่อย (inertia) ของตัวอาร์เมเจอร์ (armature) ควรจะมีค่าต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีการหาสมการของการควบคุมอาร์เมเจอร์ (armature-controlled) พร้อมทั้งบล็อกไดอะแกรม (block diagram) ได้แสดงไว้ในรูปที่ ก.3

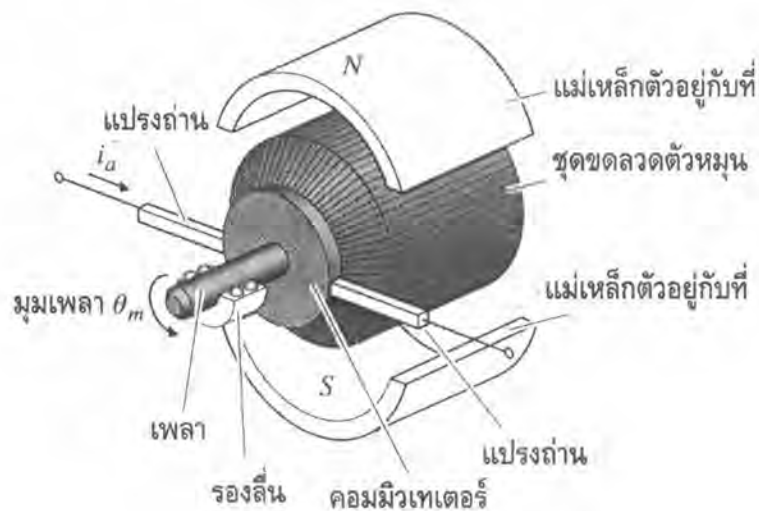

รูปที่ ก.1 ส่วนประกอบภายในของมอเตอร์กระแสตรงแบบเซอร์โว

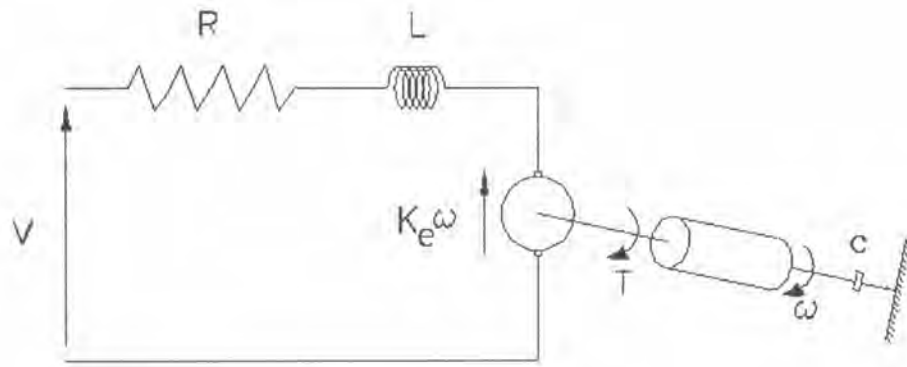

รูปที่ ก.2 รูปแผนภาพแสดงระบบไฟฟ้าเชิงกล (Electromechanical System)

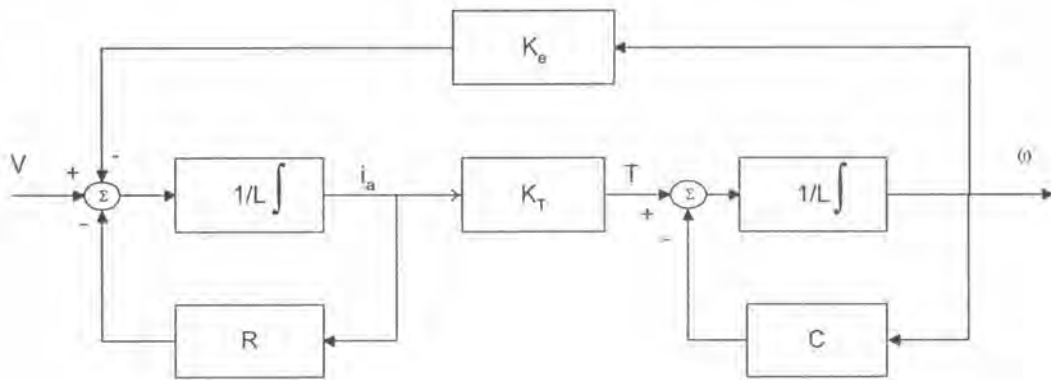

รูปที่ ก.3 แผนภาพบล็อกของระบบไฟฟ้าเชิงกล (DC servo motor)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ที่ตกคร่อมวงจรรอาร์เมเจอร์ (armature circuit) สามารถเขียนได้ดังนี้คือ

$$V - K_e \omega = i_a R + L \frac{di_a}{dt}$$

ก.1

เมื่อ

$K_e$  = แรงดันไฟฟ้าคงตัวหรือ  $\left( \frac{\text{volt}}{\text{rad/sec}} \right)$  (back e.m.f constant)

$i_a$  = กระแสไฟฟ้า (amp)

$R$  = ค่าความต้านทานที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ (ohm)

$L$  = ค่าความเหนี่ยวนำที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ (henry)

$\omega$  = ความเร็วเชิงมุมของเพลามอเตอร์ (rad/sec)

แรงบิดที่มอเตอร์สามารถสร้างขึ้นจะเป็นสัดส่วนกับกระแสที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$T = K_t i_a \quad \text{n.2}$$

$$K_t = \text{ค่าคงตัวแรงบิด (torque constant)} \left( \frac{\text{N-m}}{\text{amp}} \right)$$

จากกฎข้อที่สองของนิวตัน สามารถเขียนสมการการเคลื่อนที่ของมวลที่ติดอยู่ที่ปลายของแกนมอเตอร์ได้ดังนี้คือ

$$J \frac{d\omega}{dt} = T - c\omega \quad \text{n.3}$$

โดยที่  $J$  คือค่าความเฉื่อยหรือ inertia ของภาระ (load) ในที่นี้ ไม่ได้คำนึงถึงระบบส่งกำลัง (gear box) ระหว่างมอเตอร์กับภาระ รูปที่ n.4 เป็นรูปบล็อกไดอะแกรมของระบบรวมจากสมการที่ n.1, n.2 และสมการที่ n.3

จากสมการที่ n.3 ถ้านำมาปรับปรุงโดยคำนึงถึงพลศาสตร์ของตัวมอเตอร์ จะได้ว่า

$$K_t i_a - J_1 \dot{\omega} = T \quad \text{n.4}$$

โดยที่  $J_1$  คือค่าความเฉื่อยหรือ inertia ของมอเตอร์

ถ้าพิจารณาสมการที่ n.1, n.3 และ n.4 จะเห็นว่ามียูสองแนวทางในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงกล่าวคือ

- ก) การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์โดยการควบคุมกระแสที่ไหลเข้าไปในขดลวดของมอเตอร์ ตามสมการที่ n.4
- ข) การควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์โดยการควบคุมขนาดแรงดัน (Voltage) ที่ป้อนเข้าที่ขดลวดของมอเตอร์


การควบคุมแบบแรก (ก) หรือการควบคุมกระแสที่ไหลเข้าไปในขดลวดของมอเตอร์ จะคำนึงว่าแรงบิดหรือ Torque ( $T$ ) ที่เกิดจากตัวมอเตอร์จะเป็นค่าสัญญาณอินพุตที่ส่งเข้าไปในระบบหรือคือสัญญาณอินพุตที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของภาระ ส่วนการควบคุมแบบที่สอง (ข) หรือการควบคุมแรงดันแรงไฟฟ้า (voltage) ที่ป้อนเข้าที่ขดลวดของมอเตอร์ จะเป็นวิธีที่มองว่า

ตัวการจะเป็นสัญญาณรบกวนหรือ disturbance ที่กระทำที่แกนของมอเตอร์ การควบคุมทั้งสองแบบนี้ให้ผลลัพธ์ของการควบคุมแตกต่างกัน

## ก.2 อุปกรณ์ขยายกำลังงาน (Power Amplifier) ที่ใช้กับมอเตอร์

อุปกรณ์ขยายกำลังงาน (Power Amplifier) ที่ใช้กับมอเตอร์จะทำหน้าที่ให้พลังงานกับตัวมอเตอร์ บางครั้งจะเรียกว่า motor driver, motor controller เป็นต้น จะเห็นว่าในแบบจำลองทางพลศาสตร์ (Dynamic model) ของมอเตอร์มีส่วนของแรงดันย้อนกลับ (back emf, electromotive force) ค่าแรงดันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากขดลวดหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ค่าแรงย้อนกลับของตัวมอเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ทำให้ระบบดูซับซ้อนขึ้น และจะใช้ในกรณีที่ตัวขยายกำลังงานหรือ Power Amplifier เป็นชนิดตัวขยายกำลังงานแบบใช้งานทั่วไป (general purposed amplifier) เช่นเมื่อใช้ตัวขยายกำลังงานของเครื่องขยายเสียงที่มีขายตามท้องตลาดแล้วนำมาดัดแปลงภาคสัญญาณขาเข้าและขาออกให้ใช้ได้กับสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อสามารถนำต่อเข้ากับมอเตอร์ได้ แต่ในกรณีที่ใช้ชุดขับหรือขยายกำลังที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบเซอร์โว (DC Servo Motor) นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบมาเพื่อให้สามารถเลือกโหมด (Mode) ของการทำงานได้ 2 แบบ คือแบบ Voltage Amplifier และ Current Amplifier ทั้งสองแบบนี้มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันกล่าวคือ ในกรณีของ Voltage Amplifier จะใช้กับมอเตอร์ที่มีตัววัดรอบหรือมี Tachometer ติดตั้งมาด้วย และชุดขับมอเตอร์หรือตัวขยายกำลังไฟฟ้าจะมีช่องสำหรับต่อสัญญาณจากตัว Tachometer ของมอเตอร์เพื่อใช้สำหรับทำการชดเชย (compensate) กับสัญญาณแรงดันย้อนกลับ (Back emf. Voltage) สมการตรงขดลวดของมอเตอร์ที่ใช้กับโหมดการทำงานแบบ Voltage Amplifier สามารถเขียนได้ดังนี้

$$V_{in} - K_e \omega + K_e \omega = L \frac{di}{dt} + iR \Rightarrow V_{in} = iR \quad (L \ll R) \quad \text{ก.5}$$

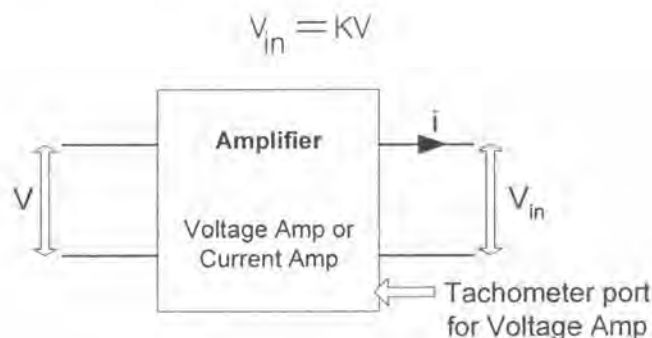

ในกรณีที่ทำงานในโหมดของ Current Amplifier ตัวมอเตอร์ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง อุปกรณ์วัดความเร็วหรือ Tachometer ชุดขับหรือตัวขยายสัญญาณจะทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณกระแสซึ่งหมายถึงแรงบิดที่มอเตอร์สามารถสร้างได้ โดยค่ากระแสนี้จะแปรตามขนาดของสัญญาณแรงดัน (Voltage) ที่ส่งเข้าไปยังตัวขยายสัญญาณ ดังนั้นจะได้ว่า

$$i = KV \quad ; \quad K = \text{Amp/volt} \quad \text{ก.6}$$

ชุดขับที่ทำงานในโหมด Current Amplifier จะนิยมใช้กับการควบคุมตำแหน่งการหมุนและควบคุมแรงบิดของมอเตอร์กับภาระงาน ส่วนชุดขับที่ทำงานในโหมด Voltage Amplifier นั้นจะนิยมใช้ในกรณีที่ต้องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เป็นหลัก

### ก.3 หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ


เครื่องเจียระไนพลอยนี้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องมีระบบควบคุมทั้งตำแหน่งและความเร็วโดยใช้ระบบควบคุมที่เรียกว่า Feedback Control หรือระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Controller)

ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบพลศาสตร์ที่จะทำการควบคุม โดยระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้จะมีหน้าที่ทำการเปรียบเทียบสัญญาณที่วัดค่าตัวแปรสถานะหรือ State variables จริงของระบบด้วยตัวตรวจรู้ (sensor) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าตัวแปรที่ต้องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ค่าความแตกต่างนี้จะถูกใช้สำหรับสร้างสัญญาณควบคุมซึ่งจะสามารถลดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดลงไปได้ เพื่อให้มีค่าเป็นศูนย์หรือเป็นค่าตัวเลขที่มีขนาดเล็ก การกระทำของระบบควบคุมอัตโนมัติที่สร้างสัญญาณควบคุม (Control signal) เรียกว่าปฏิบัติการควบคุม (Control Action)


การใช้งานของปฏิบัติการควบคุม (Control Action) ที่เหมาะสมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องเจียระไน โดยจะใช้ตัวควบคุมที่ใช้ในระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องเจียระไนพลอยแบบอัตโนมัติ ตัวควบคุมที่จะใช้ในเครื่องเจียระไนพลอยนี้จะเป็นตัวควบคุมแบบพีดี (PD, Proportional plus Derivative) หรืออาจจะมีส่วนของอินทิกรัลเข้ามาช่วยด้วย โดยที่ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional action, P) นั้นจะช่วยให้การตอบสนองเร็วขึ้น ตัวควบคุมแบบอนุพันธ์ (Derivative action, D) จะช่วยเพิ่มค่าอัตราส่วนการหน่วงให้กับระบบทำให้มีค่าโอเวอร์ชูตน้อยลงระบบจะทำงานราบเรียบขึ้น และตัวปฏิบัติการแบบอินทิกรัล (Integral action, I) จะช่วยให้ลดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัวได้ (steady state error) การเข้าใจบทบาทของตัวกระทำหรือ action เพื่อให้เข้าใจบทบาทของแต่ละตัวเพื่อ

นำมาลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำงานในสภาวะแตกต่างกัน

รูปที่ ก.4 เป็นรูปแผนภาพบล็อกแสดงระบบควบคุมแบบปิด สัญญาณคำสั่งอ้างอิง (Command Reference) จะถูกเปลี่ยนด้วยระบบตรวจรู้อ้างอิง (Reference sensor) เพื่อเปลี่ยนแปลงให้สัญญาณคำสั่งอ้างอิงดังกล่าวมีลักษณะที่มีหน่วยเดียวกับสัญญาณที่ออกจากระบบตรวจรู้ขาออก (Output sensor) เพื่อต้องการเปรียบเทียบกัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะได้สัญญาณผิดพลาด (Error Signal) สัญญาณผิดพลาดนี้จะถูกส่งเข้าไปยังระบบควบคุม (Controller) เพื่อสร้างสัญญาณควบคุม (Control Input) ดังแสดงในรูปที่ ก.5 และสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุมนี้จะใช้เป็นสัญญาณควบคุมที่จะส่งเข้าไปยังระบบที่ต้องการควบคุม (Plant) ตัวควบคุมหรือ Controller จะมีบทบาทมากกับลักษณะตอบสนองของสัญญาณเอาต์พุตที่ต้องการ ตัวควบคุมมาตรฐานมีด้วยกันหลายประเภทซึ่งจะทำการศึกษาลงละเอียดต่อไป

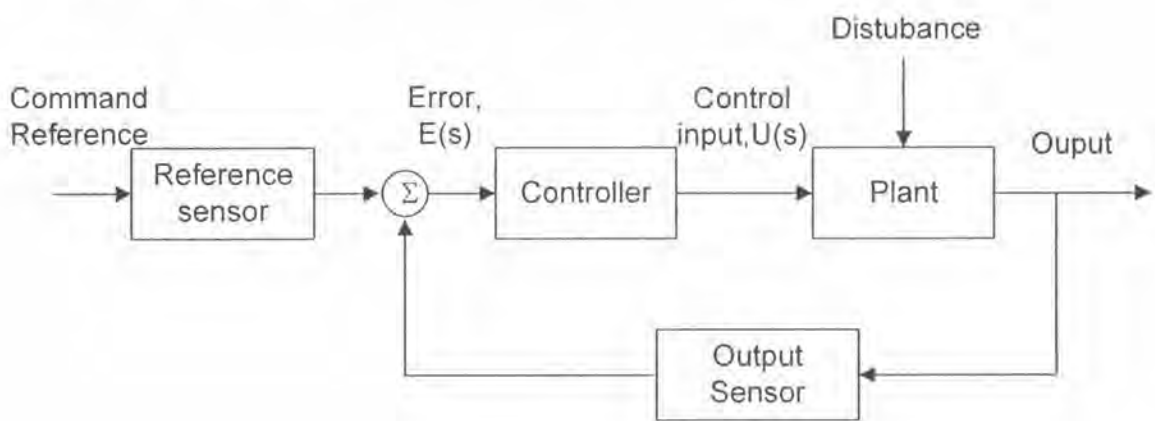

รูปที่ ก.4 แผนภาพบล็อกแสดงระบบควบคุมแบบปิด

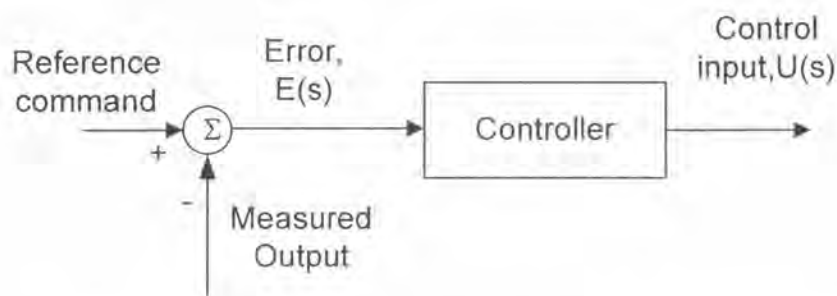


รูปที่ ก.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุมและสัญญาณผิดพลาด



ในทางปฏิบัติแล้วการกำหนดลักษณะเฉพาะสำหรับออกแบบระบบควบคุมมีรายละเอียดมากกว่านี้ เช่นอาจจะต้องกำหนดความกว้างแถบ (bandwidth) ที่ทำให้ระบบมีความปลอดภัย ความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงระบบปลอดภัยจากการที่ระบบจะไม่มีเสถียรภาพหรือไม่มี ความสมดุล ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดเลยเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของระบบนั้น ว่ามีค่าถูกต้องแม่นยำ หรือมีความแน่นอนเท่าไรตามค่าที่ใช้ในสมการจำลองการทำงานของระบบ ระบบควบคุมหรือตัว ควบคุม (Controller) ชนิดต่าง ๆ หรือที่มีรูปแบบต่างกัน (เช่นตัวควบคุมแบบ P, PD, PID เป็นต้น) ก็สามารถออกแบบให้ระบบรวมมีความไว (sensitivity) มากน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของ ค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบบางครั้งอาจจะต้องครอบคลุมถึงความไว (sensitivity) ของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ของระบบด้วย เพื่อให้ระบบ ควบคุมโดยรวมมีความปลอดภัยเมื่อค่าพารามิเตอร์ของระบบเปลี่ยนแปลงในขณะที่ระบบกำลัง ทำงาน

#### ก.4 การควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับแบบอินทิกรัลบวกกับแบบอนุพันธ์ (PID-control) กับ การควบคุมตำแหน่งมุมของแกนหมุนของมอเตอร์

การควบคุมแบบสัดส่วนบวกกับแบบอินทิกรัลและตัวควบคุมแบบอนุพันธ์เป็นตัว ควบคุมพีไอดี (PID-control) ตัวควบคุมพีดีที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ซึ่งมีอันดับสองข้างต้นจะเห็นว่า สามารถปรับปรุงการตอบสนองช่วง Transient ได้โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชันขั้น หนึ่งหน่วย แต่ถ้าสัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณแรมป์แล้วค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัวก็ยังคง มีอยู่ ทำให้ยังไม่สามารถบรรลุการออกแบบที่สมบูรณ์ ในหัวข้อนี้จะศึกษาตัวควบคุมแบบพีไอดีใน การควบคุมตำแหน่งการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งแสดงไว้ในแผนภาพบล็อกข้างล่างนี้

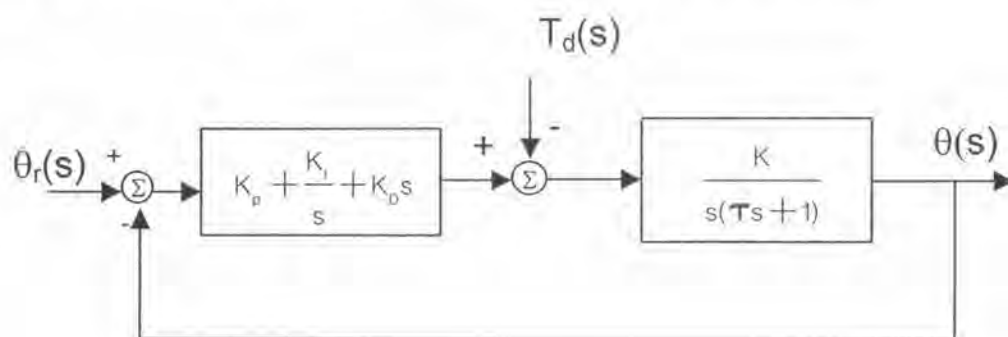

จากแผนภาพบล็อกข้างต้น สามารถเขียนสมการฟังก์ชันถ่ายโอนได้ดังนี้คือ

$$\frac{\theta(s)}{\theta_r(s)} = \frac{K(K_p s^2 + K_i + K_d s)}{\tau s^3 + (1 + K K_p) s^2 + K K_i s + K K_d}$$

และ

$$\frac{\theta(s)}{T_d(s)} = \frac{Ks}{\tau s^3 + (1 + KK_D)s^2 + KK_P s + KK_I}$$

ซึ่งค่าผิดพลาดในสถานะอยู่ตัว (Steady state error) อันเนื่องมาจากสัญญาณอินพุตที่เป็นฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วยจะเป็นศูนย์เนื่องมาจากมีตัวควบคุมแบบอินทิกรัล ระบบนี้จะมีเสถียรภาพเมื่อค่าอัตราขยาย  $K_P$ ,  $K_I$  และ  $K_D$  มีค่าเป็นบวกและ

$$(1 + KK_D)KK_P - \tau KK_I > 0$$

ซึ่งค่าอัตราขยาย  $K_D$  ที่อยู่ในระบบควบคุมนี้จะช่วยทำให้สมการข้างต้นเป็นไปได้โดยง่าย

ค่าอัตราขยาย  $K_P$ ,  $K_I$  และ  $K_D$  ที่ใช้ในระบบควบคุมเครื่องเจียระไนพลอยอิตโนมิติ แสดงไว้ที่ตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 ค่าอัตราขยาย  $K_P$ ,  $K_I$  และ  $K_D$

	$K_P$	$K_I$	$K_D$
แกนการเคลื่อนที่ขึ้นและลง	20	670	200
แกนการหมุนทำมุมการเจีย	150	300	50
แกนการหมุนเหลี่ยม	7500	250	50
แกนการหมุนเปลี่ยนจาน	100	350	250

## ภาคผนวก ข


### คู่มือการใช้โปรแกรมสำหรับเครื่องเจียรระโนอัตโนมัติ

#### ข.1 บทนำ

เครื่องเจียรระโนพลอยที่พัฒนาขึ้นมา นั้น ได้มีการปรับปรุงเครื่องในส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเครื่องทดสอบหลักการเจียรระโน ยกตัวอย่างเช่น เสริมความแข็งแรงในส่วนโครงสร้าง เพื่อให้เครื่องมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทำการเจียรระโน เสริมระบบเปลี่ยนจานเจียรระโนพลอยได้อัตโนมัติเพื่อลดเวลาในการใช้แรงงานคนในการเปลี่ยนจานเจียรระโน ดังนั้น เครื่องเจียรระโนพลอยในรุ่นที่ 2 จึงตอบสนองในทุกฟังก์ชันในการใช้งาน และลดการมีส่วนร่วมในการใช้งานของมนุษย์ลงให้น้อยที่สุด

ส่วนประกอบของเครื่องเจียรระโนพลอยอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น มีดังนี้

- แกนที่ 1 เป็นแกนที่ใช้ในการยกแท่นที่ติดตั้งก้านจับพลอยขึ้นลง (Robotic Arm) เพื่อปรับระดับความลึกในการเจียรระโน
- แกนที่ 2 คือแกนหมุนของแท่นที่ติดตั้งก้านจับพลอย (Drop stick grinding angle) เพื่อปรับมุมองศาในการเจียรระโน
- แกนที่ 3 คือแกนหมุนของก้านจับพลอย (Stone Attachment angle) เพื่อปรับเหลี่ยมในการเจียรระโน
- แกนที่ 4 คือแกนการเคลื่อนที่หมุนเพื่อเปลี่ยนชนิดของจานเจียรระโน
- แกนที่ 5 แกนการเคลื่อนที่ของจานเจียรระโนในแนวเชิงเส้น เพื่อไม่ให้เกิดการเจียรระโนที่ตำแหน่งเดียวกันตลอด
- แกนที่ 6 แกนการหมุนของจานเจียรระโน (Spindle)
- บัมพ์น้ำหล่อเย็น ใช้ในการระบายความร้อนของพลอย เพื่อลดการแตกร้าวของพลอย
- ไฟแสดงสัญญาณสถานะการณเจียรระโน
- โปรแกรมและระบบควบคุมเครื่องเจียรระโนอัตโนมัติ

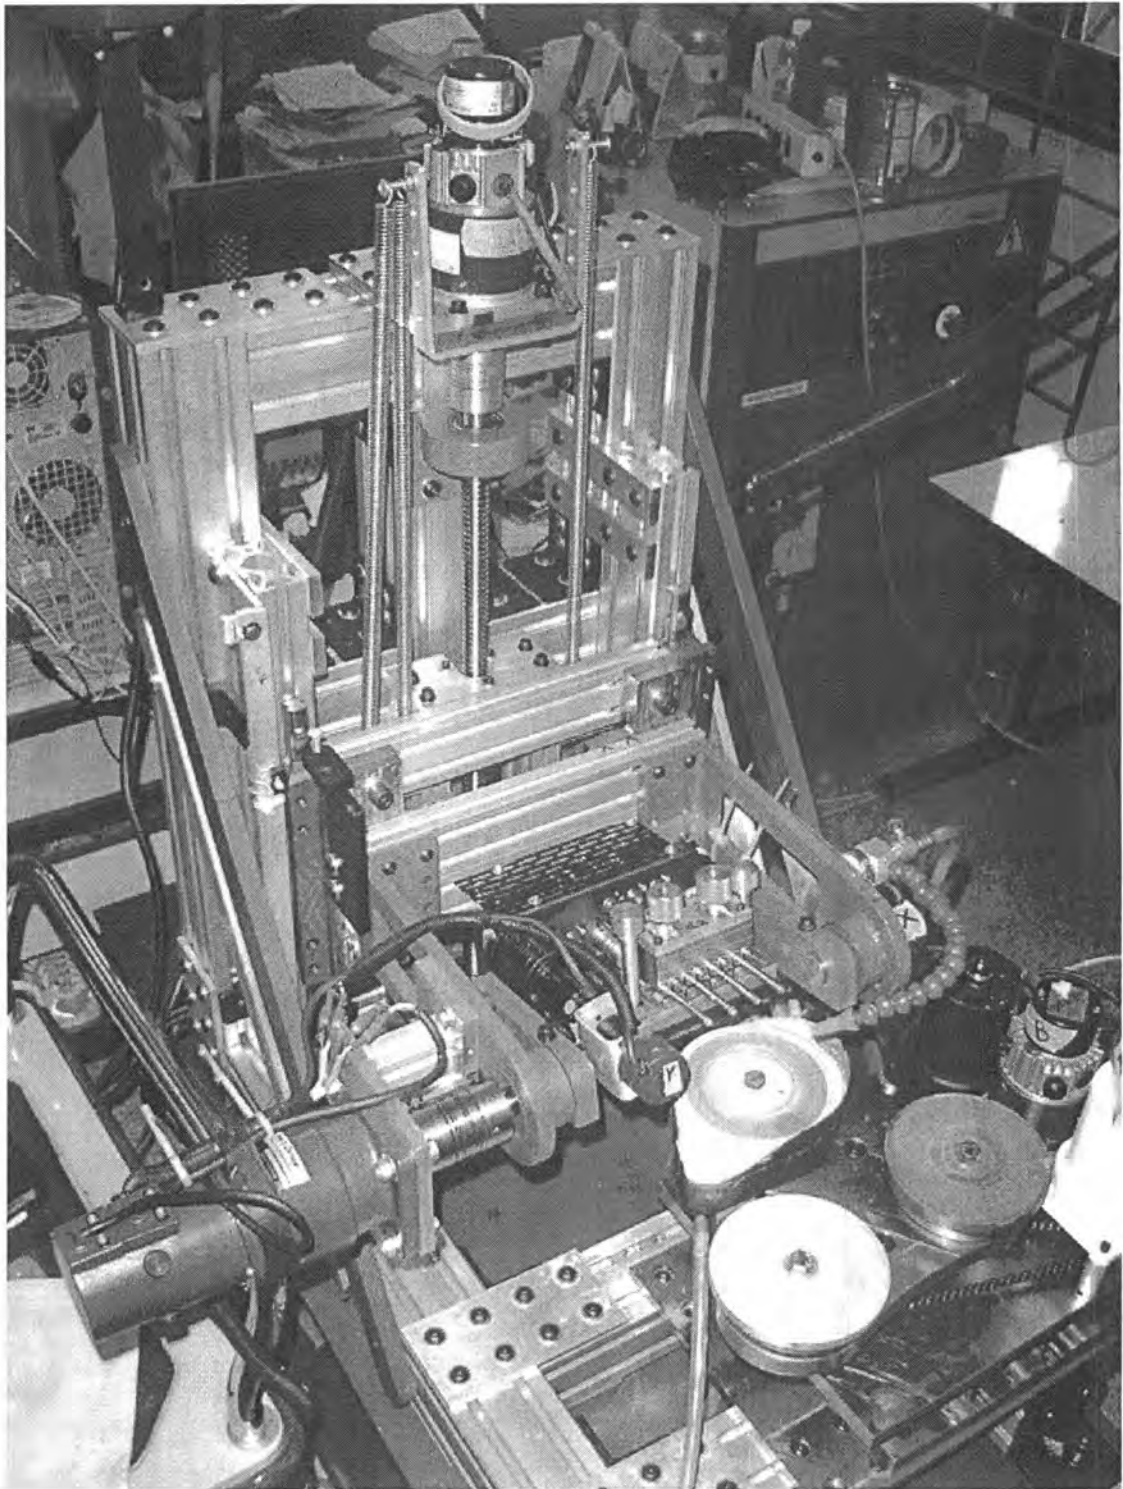

รูปที่ ข.1 เครื่องเจียรระโนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น (Chula Faceting Machine Model 2)

## ข.2 การตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติ

### ข.2.1 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมควบคุมการทำงาน

ในการเจียระไนพลอยด้วยเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องมีการใช้โปรแกรมที่ใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ในการเจียระไน รวมถึงการควบคุมฟังก์ชันเสริมบางอย่าง เช่น การเปิดและปิดน้ำหล่อเย็น โดยการควบคุมการเคลื่อนที่จะใช้ข้อมูลพารามิเตอร์ที่ได้จากโปรแกรมการออกแบบการเจียระไนพลอย เช่น ระยะเวลาลึกลงในการเจียระไน สำหรับโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับเครื่องเจียระไนอัตโนมัตินี้ จึงต้องมีความสามารถดังกล่าวมาข้างต้น

### ข.2.2 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม

การเรียกใช้โปรแกรมสามารถทำได้โดยเลือกไอคอนของโปรแกรม SPiiPlus MMI ซึ่งคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำการเปิดโปรแกรมควบคุม



รูปที่ ข.2 ไอคอนของโปรแกรม SPiiPlus MMI

โปรแกรมจะถามวิธีเชื่อมต่อของอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งในที่นี้ใช้การเชื่อมต่อแบบ PCI Bus ให้ตอบตกลง

สำหรับวิธีการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ผ่านช่องสัญญาณอนุกรม (Serial Port) ผ่านระบบเครือข่าย (Ethernet) และผ่าน PCI Bus



รูปที่ ข.3 การยืนยันการเชื่อมต่อ

หลังจากที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างหลักของโปรแกรม ซึ่งมีไฟล์เขียวที่แสดงสถานะของการเชื่อมต่อ ว่ามีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แล้ว



รูป ข.4 หน้าต่างหลักของโปรแกรมการควบคุมเครื่องเจียระไนพลอยอัดโนมิตี

### ข.2.3 การตั้งค่า (Configuration and Setup)

การใช้งานของเครื่องเจียระไนพลอยอัดโนมิตีจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตั้งค่าของระบบ เพื่อเป็นการปรับตั้งการใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบ เช่น ปรับตั้งค่าขอบเขตความปลอดภัย การกำหนดความเร็วสูงสุด เป็นต้น

#### ข.2.3.1 การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย (Safety Monitor)


เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่กำหนด ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของเครื่องเจียระไนพลอยอัดโนมิตี จึงต้องมีการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนที่

สำหรับเครื่องเจียระไนพลอยอัดโนมิตี จะใช้การตรวจสอบการเคลื่อนที่ 2 แกน คือ แกนการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง และแกนหมุนของแท่นที่ติดตั้งก้านจับพลอย (Drop stick grinding angle) เพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่เลยออกนอกขอบเขต เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการกำหนดขอบเขตนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการหาระยะอ้างอิงของเครื่อง

ระบบหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) เพื่อใช้ในการหยุดการเคลื่อนที่ทั้งหมดทุกแกน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยระบบจะตัดการเคลื่อนที่ทั้งหมดทุกแกน

ขั้นตอนในการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย มีดังนี้

1. เลือก Safety Monitor บนหน้าต่างหลักของโปรแกรมการควบคุม
2. โปรแกรมแสดงหน้าต่างของระบบรักษาความปลอดภัย

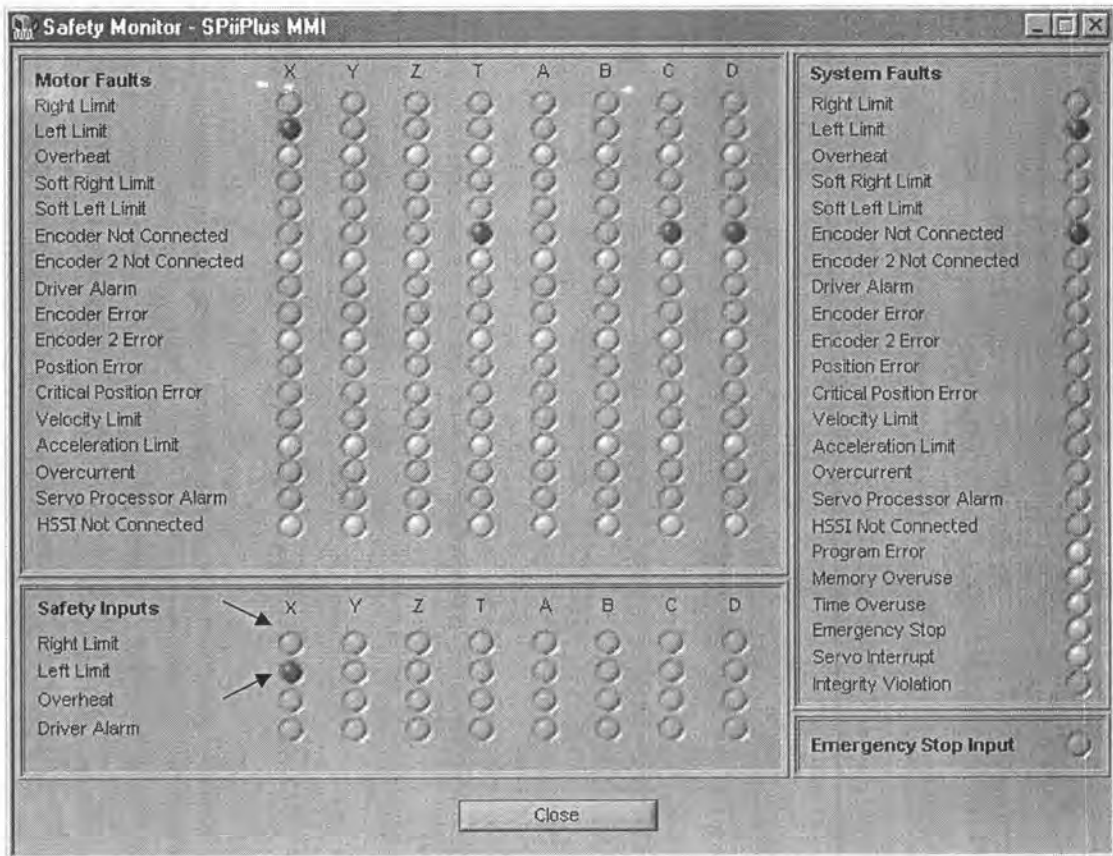

รูปที่ ข.5 หน้าต่างของ Safety Monitor


- โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเพื่อแสดงสถานะของระบบ โดยสีเขียวแสดงว่าระบบอยู่ในสภาวะปลอดภัย และสีแดงหมายถึงระบบอยู่ในสภาวะที่มีการเคลื่อนที่ออกนอกจากขอบเขต ส่งผลให้โปรแกรมหยุดสั่งการเคลื่อน

#### ข.2.3.2 การตั้งค่าขอบเขตโดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software Limit)

โดยปกติแล้วการใช้การตั้งค่าขอบเขตโดยใช้ซอฟต์แวร์จะใช้สำหรับการตั้งค่าเพื่อเป็นการเตือนการเคลื่อนที่ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปถึงขอบเขตที่แท้จริง เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหาย มีขั้นตอนในการตั้งค่าดังนี้


- เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Motion Manager และทำการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งศูนย์
- ที่หน้าต่าง Motion Manager เลือก Zero Feedback Position เพื่อเป็นการตั้งค่าศูนย์ให้กับโปรแกรม
- เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปยังด้านซ้าย (นับลง) จนกระทั่งถึงตำแหน่งที่ต้องการตั้งเป็นขอบเขตโดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านซ้าย

4. ที่หน้าต่าง Motion Manager สังเกตค่าของ Feedback Position (FPOS) แล้วบันทึกค่าเก็บเอาไว้
5. ที่หน้าต่าง SPiiPlus MMI เลือก Setup แล้วเลือก Adjuster
6. เลือกแกนที่ต้องการแล้วเลือก Safety Parameters
7. ที่หน้าต่างของ Safety Parameters ในส่วนของ Software Left Limit ให้ใส่ค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 4

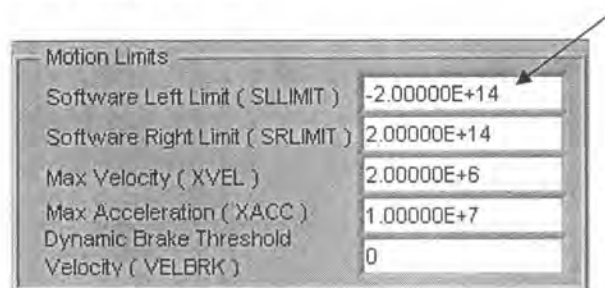

รูปที่ ข.6 Software Left Limit

8. ทำการเคลื่อนที่ไปยังด้านขวา (นับขึ้น) จะกระทั่งถึงตำแหน่งที่ต้องการตั้งเป็นขอบเขตโดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านขวา
9. ที่หน้าต่าง Motion Manager สังเกตค่าของ Feedback Position (FPOS) แล้วบันทึกค่าเก็บเอาไว้อีกครั้ง
10. ที่หน้าต่างของ Safety Parameters ในส่วนของ Software Right Limit ให้ใส่ค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 9

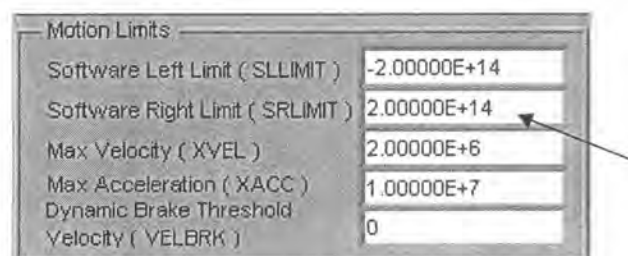


รูปที่ ข.7 Software Right Limit

### ข.2.3.3 การกำหนดค่าความเร็วและความเร่งสูงสุด (Maximum Velocity and Acceleration)

ความเร็วและความเร่งสูงสุดสามารถที่จะกำหนดได้โดยผู้ใช้ หากว่าเมื่อใดที่มีค่าความเร็วและความเร่งเลยจากค่าที่กำหนดไว้ ระบบก็จะทำการเตือน โดยมีขั้นตอนในการตั้งค่าดังนี้




1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Setup แล้วเลือก Adjuster
2. เลือกแกนที่ต้องการแล้วเลือก Safety Parameters
3. ใส่ค่าความเร็วสูงสุด (Maximum Velocity: XVEL) สำหรับแกนที่เลือก

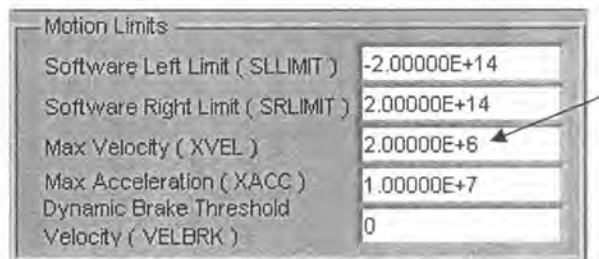

รูปที่ ข.8 การใส่ค่าความเร็วสูงสุด

4. ใส่ค่าความเร่งสูงสุด (Maximum Acceleration: XACC) สำหรับแกนที่เลือก

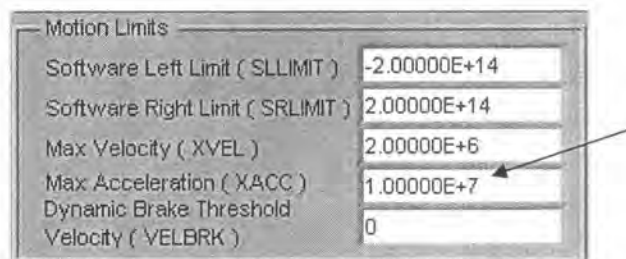

รูปที่ ข.9 การใส่ค่าความเร่งสูงสุด

#### ข.2.3.4 การกำหนดค่ากระแสสูงสุด (Axis Maximum Current: Torque)

1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Setup แล้วเลือก Adjuster
2. เลือกแกนที่ต้องการแล้วเลือก Safety Parameters
3. ใส่ค่า Idle (XCURV) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระดับกระแสน้อยที่ใช้สำหรับรักษาตำแหน่งของมอเตอร์ให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิม
4. ใส่ค่า Motion (XCURV) ซึ่งเป็นค่ากระแสสูงสุดที่ใช้เมื่อมอเตอร์มีการเคลื่อนที่
5. ใส่ค่า RMS (XRMS) ซึ่งเป็นค่ากระแสปกติที่ใช้เมื่อมอเตอร์มีการเคลื่อนที่
6. ใส่ค่า RMS Time Constant ในหน่วย msec (XRMST) ซึ่งเป็นค่าของช่วงเวลาที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะที่กระแสเกิน (Over current Fault)

Maximum Current/Torque	
RMS (XRMS) (%)	50
RMS Time Constant (XRMST)	3230
Idle (XCURI) (%)	50
Motion (XCURY) (%)	100

รูปที่ ข.10 การใส่ค่ากระแสสูงสุด

#### ตัวอย่างการใส่ค่ากระแสสูงสุด

- ลักษณะของอุปกรณ์ขับ : กระแสสูงสุด 20 แอมแปร์ กระแสปกติ 10 แอมแปร์
- ลักษณะของมอเตอร์ : กระแสสูงสุด 10 แอมแปร์ กระแสปกติ 3 แอมแปร์

จะได้


- $XCURV = (10/20) * 100 = 50\%$
- $XRMS = (3/20) * 100 = 15\%$

#### ข.2.4 การปรับค่าระบบควบคุม (Position and Velocity Loops)

ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องเจียระไนพลอย ซึ่งมีอุปกรณ์ขับที่สำคัญคือมอเตอร์ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตั้งค่าตัวควบคุมให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งตอบสนองด้วยระยะเวลาที่สั้น และมีค่าความผิดพลาดที่น้อยที่สุด

##### 2.4.1 การปรับตั้งค่าวงวนความเร็ว (Adjusting the Velocity Loop)


1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Setup เลือก Adjuster แล้วเลือก Position & Velocity Loops โปรแกรมจะแสดง Position & Velocity Loops และหน้าต่างของ Scope
2. เลือก Velocity Loops Tuning หน้าต่างของ Position & Velocity Loops จะขยายออก

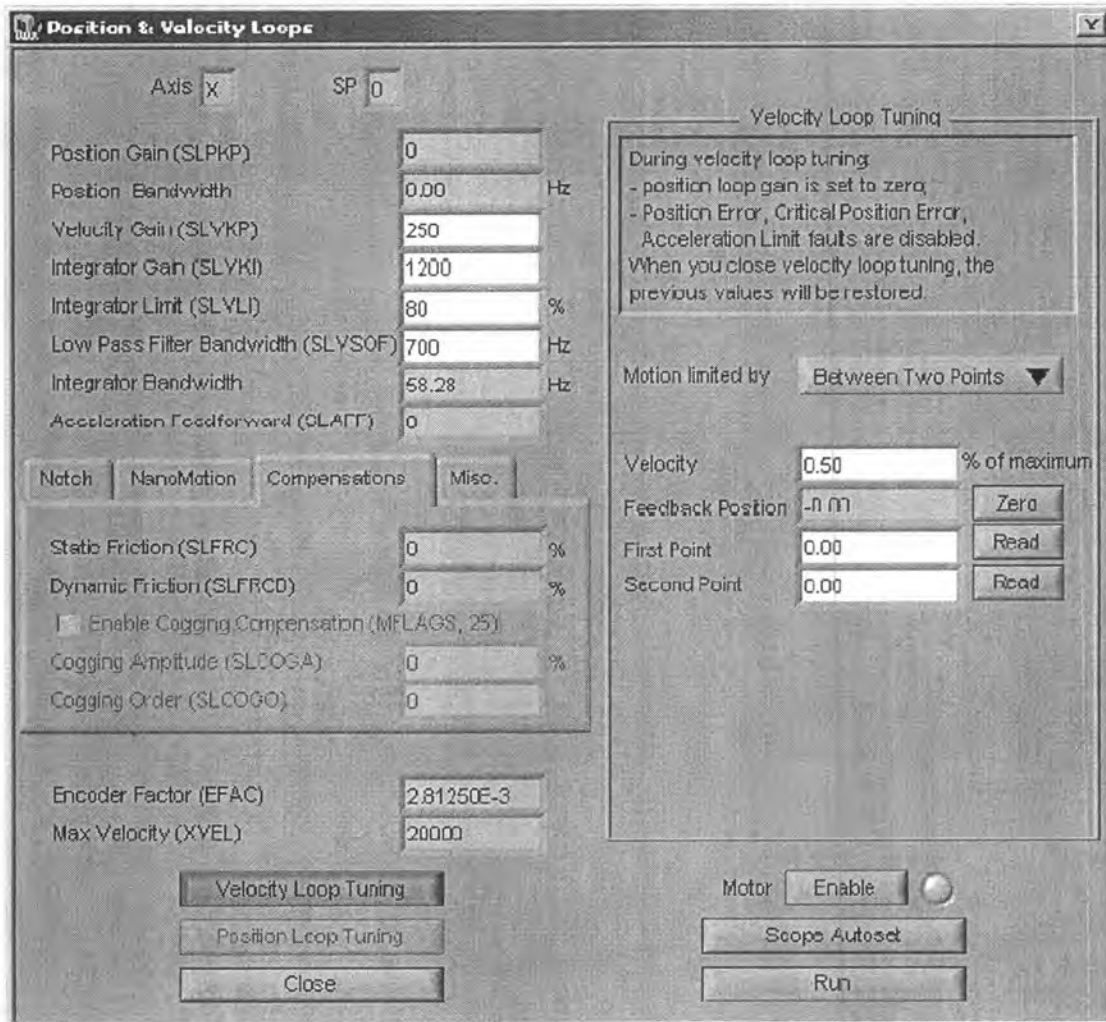

รูปที่ ข.11 หน้าต่าง Velocity Loop

3. ที่ช่อง Motion Limited By ให้ใส่ค่าลักษณะการเคลื่อนที่ ที่ใช้ในการปรับตั้งค่าของ Velocity Loops Tuning
4. ที่ช่อง Low Pass Filter Bandwidth ใส่ค่า 650 Hz
5. ที่ช่อง Integrator Gain ใส่ค่า 0
6. ที่ช่อง Velocity Gain ใส่ค่า 100
7. ที่ช่อง Integrator Limit ใส่ค่า 50%
8. ที่ช่อง Velocity ใส่ค่า 10
9. เลือก Enable เพื่อเปิดมอเตอร์
10. เลือก Run เพื่อให้มอเตอร์เริ่มเคลื่อนไหว
11. เลือก Scope Autoset เพื่อเลือกความเร็วอ้างอิง และความเร็วที่ป้อนกลับให้แสดงบนหน้าต่าง Scope

12. ที่หน้าต่าง Position & Velocity Loop ใส่ค่า Velocity Gain เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจนกระทั่งได้กราฟที่เหลี่ยมและมีโอเวอร์ชูตน้อย (Overshoot)
13. เพิ่มค่า Integrator Gain ที่ละ 100 จนกระทั่งได้ความกว้างของโอเวอร์ชูตเป็น 10-20% ของขนาดคลื่น
14. ใส่ค่า Integrator Bandwidth ไม่เกิน 50Hz โดยมีค่าตามสมการของ  $(\text{Integrator Gain})/20 = \text{Integrator Bandwidth}$

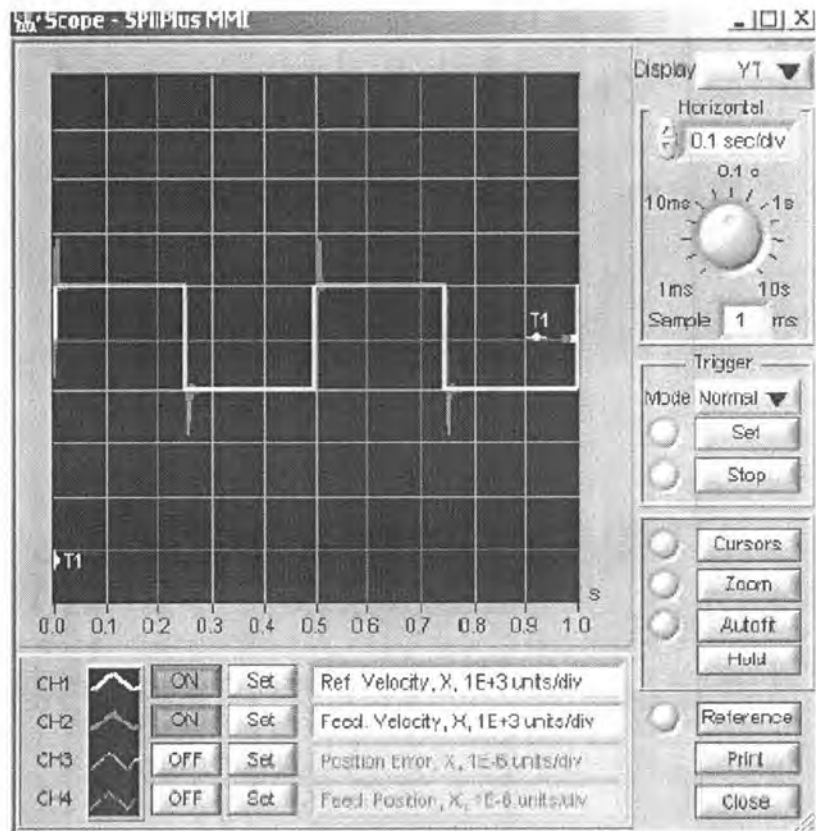


รูปที่ ข.12 ผลของ Velocity Loop Tuning

15. ปรับค่า Velocity Gain และ Integrator Gain จนกระทั่งได้กราฟเป็นที่น่าพึงพอใจ

#### 2.4.2 การปรับตั้งค่าวงวนตำแหน่ง (Adjusting the Position Loop)

1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Setup เลือก Adjuster แล้วเลือก Position & Velocity Loops โปรแกรมจะแสดง Position & Velocity Loops และหน้าต่างของ Scope
2. เลือก Velocity Loops Tuning หน้าต่างของ Position & Velocity Loops จะขยายออก

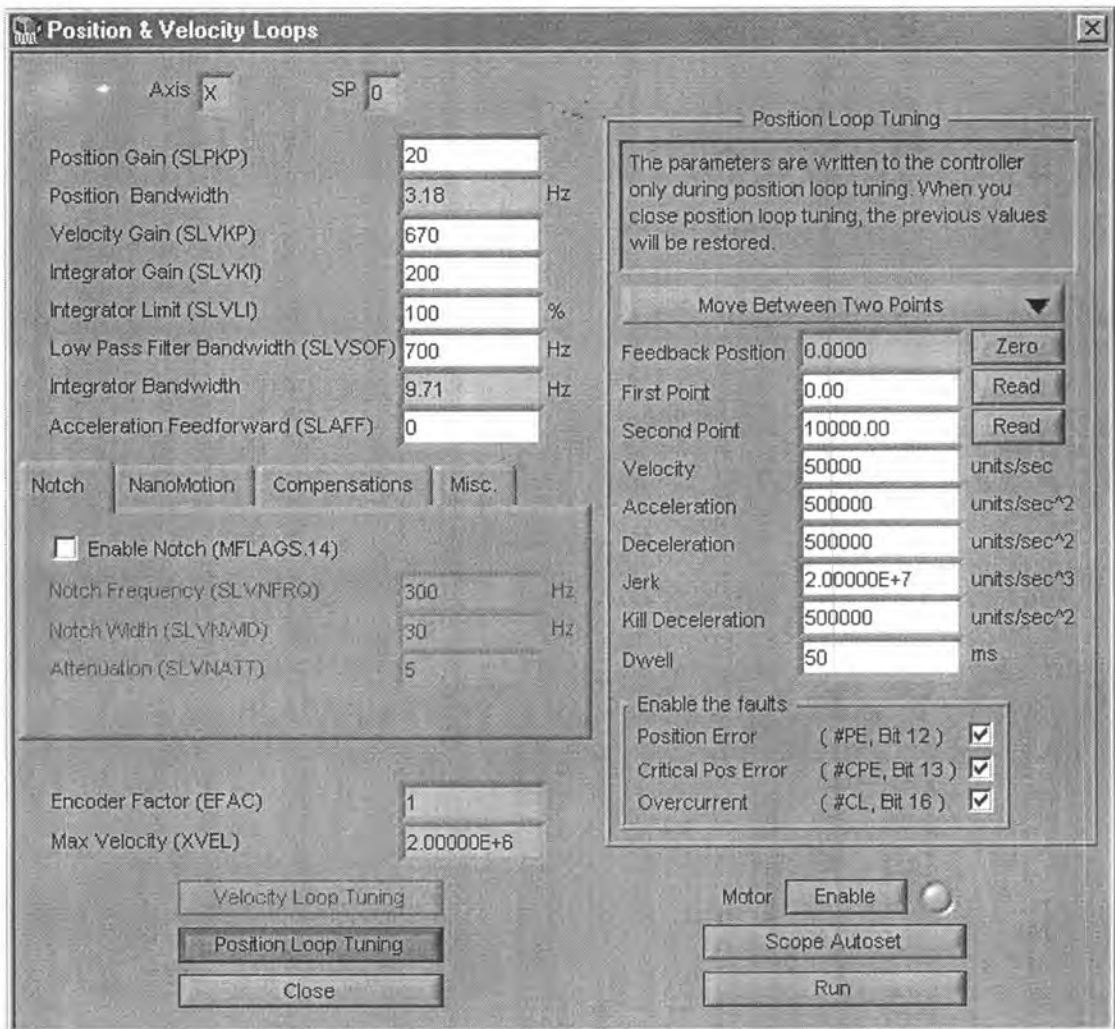


รูปที่ ข.13 หน้าต่าง Position Loop

ก่อนที่จะเริ่มปรับตั้งค่า ควรที่จะทราบความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้ก่อน

- *First Point* และ *Second Point* เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสุดท้ายของการเคลื่อนที่
  - *Velocity*, *Acceleration*, *Deceleration* และ *Jerk* เป็นค่าที่ใช้เฉพาะในการปรับตั้งค่าเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในการเคลื่อนที่ปกติ
  - *Dwell* คือเวลาที่ใช้สำหรับหยุดรอในแต่ละทิศทางการเคลื่อนที่
3. เลือก *Overcurrent* เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
  4. ที่ตำแหน่งศูนย์ให้เลือก *Zero* และให้เลื่อนไปที่ตำแหน่งอื่นแล้วเลือก *Read*


5. การกำหนดค่าของจุดแรกและจุดที่สองจะต้องมีระยะห่างพอสมควรที่มอเตอร์สามารถเคลื่อนที่โดยมีความเร็วคงที่ได้ ภายในขอบเขตที่กำหนด
6. ใส่ค่าตัวแปรต่าง ๆ สำหรับทดสอบ ทั้ง Velocity, Acceleration และ Deceleration ให้มีค่า 50% ของค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ใน การเคลื่อนที่ปกติ
7. เลือก Run เพื่อให้มอเตอร์เริ่มเคลื่อนที่
8. เลือก Scope Autoset เพื่อเลือกช่องสัญญาณของ RVEL, FVEL และ PE
9. เพิ่มค่า Position Gain เพื่อลดค่าตำแหน่งผิดพลาดขณะทำความเร็วและทำความหน่วง
10. เพิ่มค่า Acceleration Feedforward เพื่อลดค่าตำแหน่งผิดพลาดขณะทำความเร็วและทำความหน่วง โดยค่าทางทฤษฎีของ Acceleration Feedforward มีค่าดังสมการ  $ACC\_FF = [2^{16} \cdot 10^7 \cdot EFAC / ACC] \cdot 0.1$
11. เพื่อเป็นการปรับปรุงผลที่ได้จากการปรับตั้งค่า สามารถปรับเปลี่ยนค่าของ Velocity Gain, Integrator Gain หรือ Low Pass Filter Bandwidth

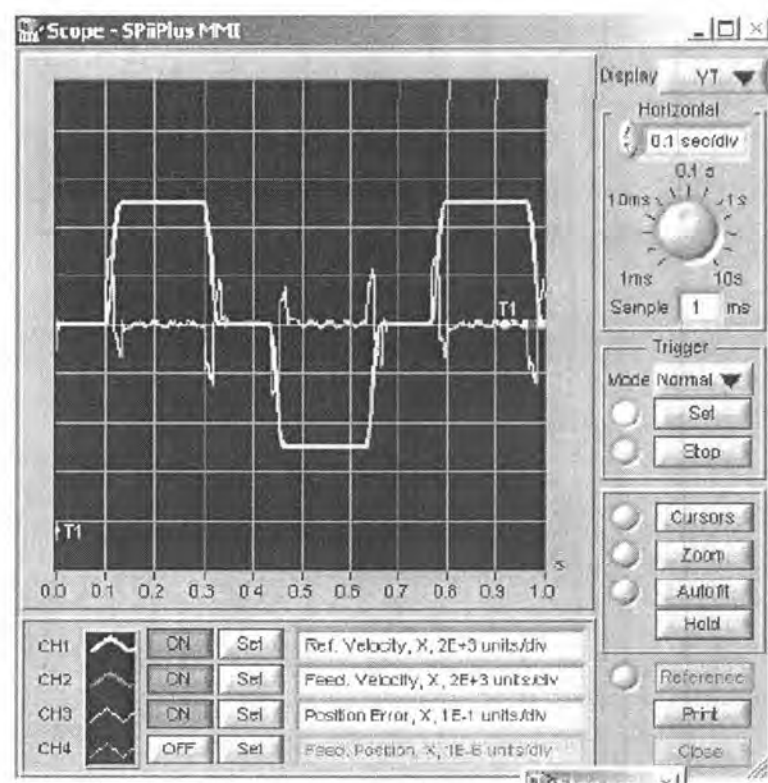

รูปที่ ข.14 ผลของ Position Loop Tuning

## 2.5 โปรแกรมส่งออกสัญญาณดิจิทัล

โปรแกรมสามารถควบคุมฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดและปิดน้ำหล่อเย็น การเปิดและปิดสัญญาณไฟเตือน การเคลื่อนที่เข้าและออกของจานเจียร์ใน โดยผ่านฟังก์ชันการส่งออกสัญญาณทางดิจิทัล ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้ถึง 8 สัญญาณ

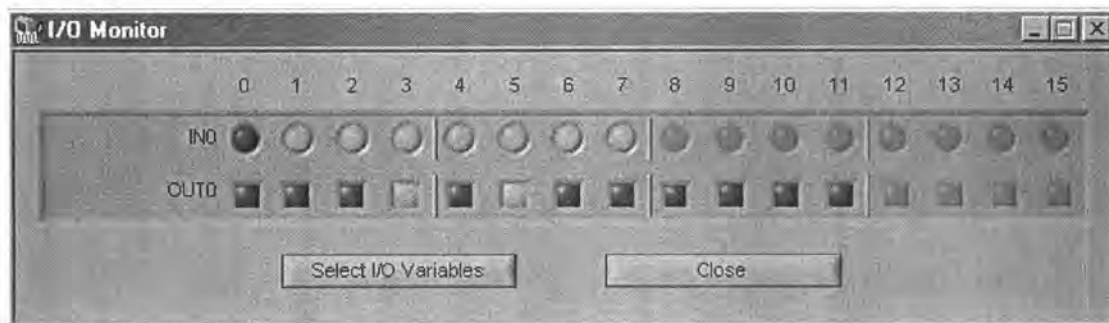

รูปที่ ข.15 หน้าต่างโปรแกรมการส่งออกสัญญาณดิจิทัล

การสั่งคำสั่งส่งออกสัญญาณดิจิทัล สามารถสั่งผ่านโปรแกรมการเจียร์ใน พลอยโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น

- เมื่อเริ่มทำการเจียร์ใน สั่งให้จานเจียร์ในเคลื่อนที่เข้าและออก จนกระทั่งทำการเจียร์ในเสร็จครบขั้นตอนแล้วจึงหยุด
- เมื่อทำการเจียร์ในหยุดให้เปิดน้ำหล่อเย็น และเมื่อเสร็จขั้นตอนการเจียร์ในหยุดแล้วให้ปิดน้ำหล่อเย็น
- เมื่อทำการเจียร์ในเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ให้ส่งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ใช้งานเข้ามานำพลอยที่เจียร์ในเสร็จออกไปดำเนินการในขั้นตอนไป รวมถึงการใส่พลอยชุดใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ


การแสดงค่าสัญญาณดิจิทัล จะแสดงโดยสัญลักษณ์ไฟสีเขียว ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์นั้นกำลังดำเนินงานอยู่ โดยขั้นตอนในการเข้าสู่โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ดิจิทัลสามารถทำได้ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI แล้วเลือก I/O Monitor
2. สั่งเกตค่าสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่กำลังทำงานอยู่

## 2.6 ขั้นตอนการปิดการใช้โปรแกรม

เมื่อต้องการปิดการใช้โปรแกรม สามารถยกเลิกได้โดยการตัดการเชื่อมต่อของโปรแกรมโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ปิดหน้าต่างทุกโปรแกรม ให้เหลือเพียงแต่หน้าต่างของ SPiiPlus MMI
2. เลือกคำสั่ง Communication

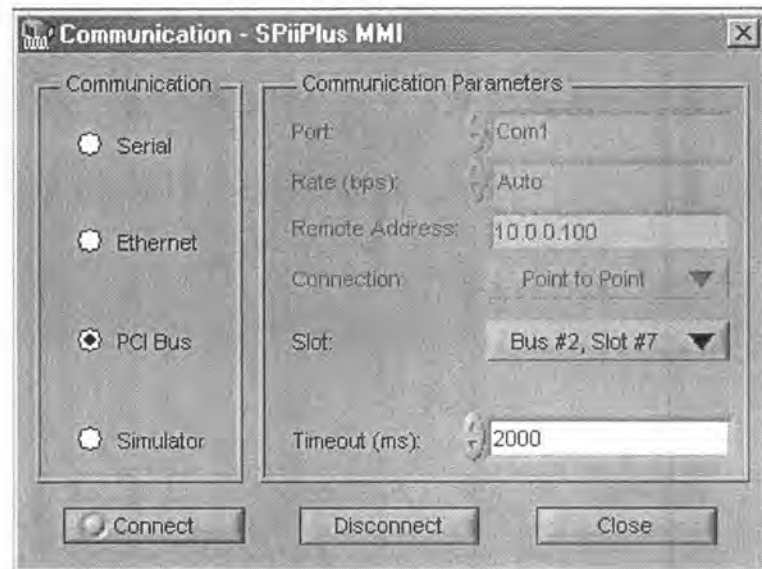

รูปที่ ข.16 หน้าต่างของการเชื่อมต่อ (Communication)

3. เลือกคำสั่ง Disconnect แล้วเลือก Close


## ข.3 การใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติ

### ข.3.1 การควบคุมการเคลื่อนที่

ในส่วนของ การเคลื่อนที่แบบไม่อัตโนมัติ สามารถควบคุมให้เคลื่อนที่ได้แบบอิสระในแต่ละแกน โดยจะเป็นการเคลื่อนที่ให้ถึงเป้าหมาย (Move to Target) การเคลื่อนที่เป็นระยะที่กำหนด (Move Increment) การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (Reciprocated) และการเคลื่อนที่ไปตลอดจนสั่งหยุด (Jog) ซึ่งขณะเคลื่อนที่ก็จะแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (Feedback Position) พร้อมแสดงค่าผิดพลาด (Position Error) ตลอดการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแต่ละแกนนั้นสามารถปรับได้ทั้งความเร็ว ความเร่ง ความหน่วง ได้อย่างอิสระในแต่ละแกน รวมถึงการตั้งค่าตำแหน่งศูนย์ (Zero Feedback Position) ซึ่งนำไปใช้ในการตั้งจุดอ้างอิงของการเคลื่อนที่ได้




1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI แล้วเลือก Motion Manager

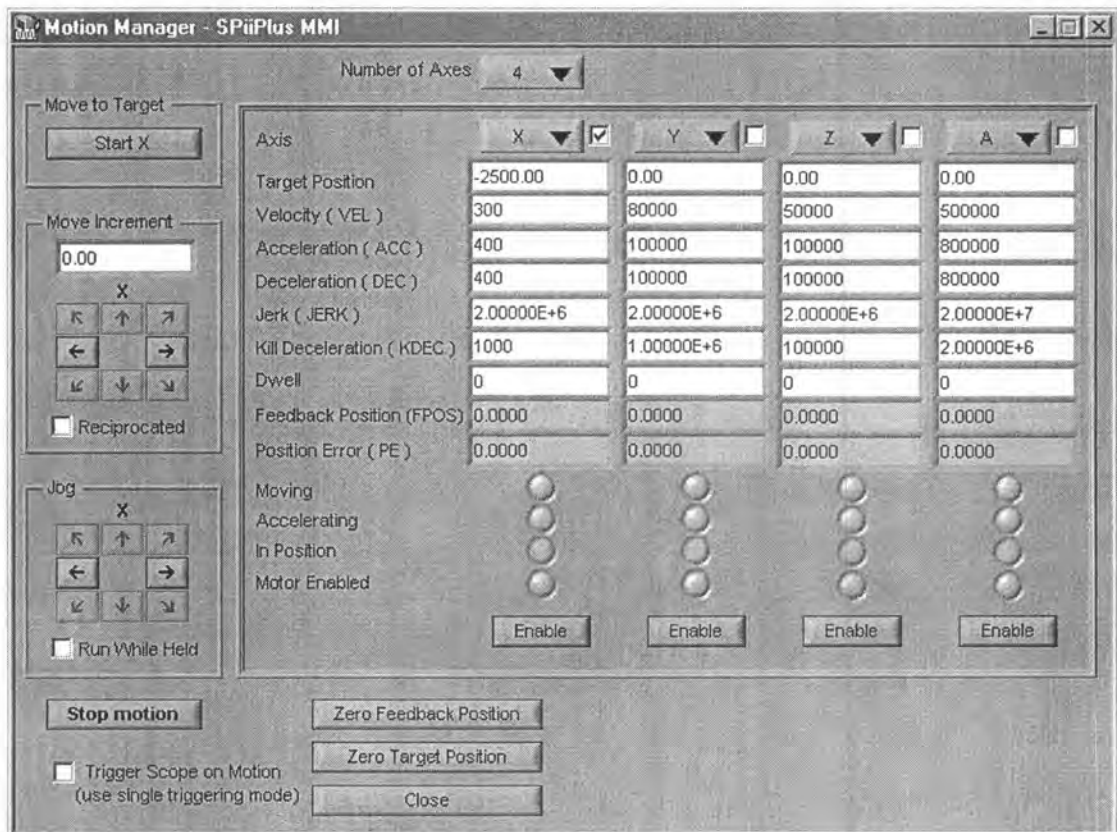

รูปที่ ข.17 หน้าต่างของ Motion Manager

 2. ที่ช่องของ Number of Axes ให้ใส่ค่าของจำนวนของแกนที่ให้แสดงค่าบนหน้าต่าง



รูปที่ ข.18 จำนวนแกนที่จะให้แสดงผล

3. ที่ช่องของ Axis ให้เลือกแกนที่จะแสดงผลบนหน้าต่างของโปรแกรม



รูปที่ ข.19 แกนที่เลือกใช้งาน

4. ใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างที่ต้องการควบคุมลงในช่องของแต่ละแกนต่าง ๆ เช่น Velocity (VEL), Acceleration (ACC), Deceleration (DEC), Jerk (JERK), Kill deceleration (KDEC) และ Dwell

5. เลือก Enable สำหรับแกนที่จะให้มอเตอร์ทำงาน โดยเมื่อเลือก Enable แล้วจะมีสัญลักษณ์ไปสีเขียวแสดงอยู่
6. เลือกแกนที่จะต้องการทำงาน โดยทำเครื่องหมายถูกที่ช่องว่างหลังแกน
7. สำหรับการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่กำหนด ให้ใส่ค่าตำแหน่งเป้าหมายลงในช่อง Target Position แล้วเลือกเครื่องหมาย Start.



รูปที่ ข.20 หน้าต่าง Move to Target

8. สำหรับการเคลื่อนที่แบบเป็นช่วง ให้ใส่ค่าของช่วงการเคลื่อนที่ในช่องของ Move Increment เสร็จแล้วให้เลือกเครื่องหมายซ้ายเพื่อเคลื่อนที่ถอยหลังหรือเลือกเครื่องหมายขวาเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หากต้องการให้เคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา ให้เลือก Reciprocated



รูปที่ ข.21 หน้าต่าง Move Increment

9. สำหรับการเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ตลอดจนกระทั่งเจอคำสั่งหยุด ให้เลือกคำสั่งที่อยู่ในหมวดของ Jog โดยหากต้องการให้เคลื่อนที่ถอยหลังให้เลือกเครื่องหมายซ้าย หรือหากต้องการให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เลือกเครื่องหมายขวา ถ้าคำสั่ง Run While Held ถูกเลือกอยู่หมายความว่า มอเตอร์จะหยุดหมุนเมื่อผู้ใช้ได้ทำการปล่อยเมาส์



รูปที่ ข.22 หน้าต่าง Jog


10. หากต้องการหยุดการเคลื่อนที่ให้เลือกคำสั่ง Stop Motion
11. เมื่อต้องการให้มีการตั้งค่าอ้างอิงที่ตำแหน่งศูนย์ให้เลือก (Zero Feedback Position)

Zero Feedback Position

รูปที่ ข.23 หน้าต่าง Zero Feedback Position

สัญลักษณ์สัญญาณไฟสีเขียวที่แสดงบนหน้าต่างของ Motion Manager มีความหมายดังนี้

- Moving หมายความว่า มอเตอร์กำลังทำการเคลื่อนที่อยู่
- Accelerating หมายความว่า มอเตอร์กำลังอยู่ในช่วงของการเร่งความเร็ว
- In Position หมายความว่า มอเตอร์ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์แล้ว
- Enabled หมายความว่า มอเตอร์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

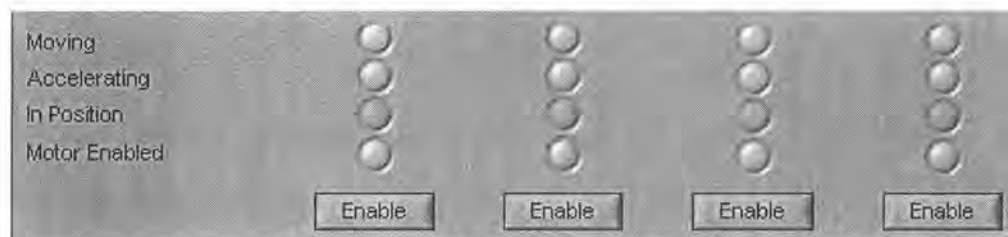

รูปที่ ข.24 สัญลักษณ์ของสัญญาณไฟแสดงสถานะ

### ข.3.2 การควบคุมการเคลื่อนที่แบบป้อนคำสั่งโดยตรง (Manual Data Input)

ในบางโอกาสเราจำเป็นต้องป้อนคำสั่งโดยตรง ให้เกิดการ ทำงานอย่างง่าย ๆ เพื่อเป็นการทดสอบคำสั่งบางอย่างที่เราต้องการ โดยคำสั่งนั้นจะเป็นคำสั่งสั้น ๆ เช่น การสั่งให้มอเตอร์ทำงาน การเปิดงานเจียร์ไนให้หมุน เป็นต้น ในส่วนของโปรแกรมนี้จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น สำหรับขั้นตอนการใช้การควบคุมการเคลื่อนที่แบบป้อนคำสั่งโดยตรง มีวิธีการดังนี้

1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI เลือก Terminal
2. ใส่คำสั่งที่ต้องการลงในช่องของ Command
3. ส่งคำสั่งโดยเลือกปุ่ม Send
4. ถ้าต้องการลบคำสั่งบนหน้าต่างให้เลือกปุ่ม Clear




รูปที่ ข.25 หน้าต่างโปรแกรมป้อนคำสั่งโดยตรง

### ข.3.3 การควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ

การเจียระไนพลอยโดยใช้เครื่องเจียระไนอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องมียูทิลิตี้โปรแกรมคำสั่งเพื่อที่จะให้เครื่องเจียระไนดำเนินการเจียระไนตามลำดับที่เราต้องการ เช่น โปรแกรมการเจียระไนด้านก้นพลอย (Pavilion) โปรแกรมการเจียระไนด้านหน้าพลอย (Crown) ดังนั้นในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำหนดการเจียระไน

สำหรับการเขียนโปรแกรมการเจียระไนพลอยนั้น สามารถทำได้ไม่ยาก โดยใช้การเขียนแบบเป็นลำดับการทำงาน สามารถใช้การเขียนแบบวงรูป เพื่อลดความยาวในการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมนั้นจะเขียนอยู่ในส่วนของบัพเฟออร์ เพื่อที่จะพร้อมในการเรียกใช้งาน โดยสามารถเก็บโปรแกรมได้ถึง 9 บัพเฟออร์ ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเขียนโปรแกรมไว้แล้ว สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ตามที่ต้องการ และยังสามารถที่จะทำการจัดเก็บโปรแกรมไว้ในรูปแบบเอกสารที่พร้อมใช้งานได้ในอนาคต โดยมีวิธีใช้ดังนี้

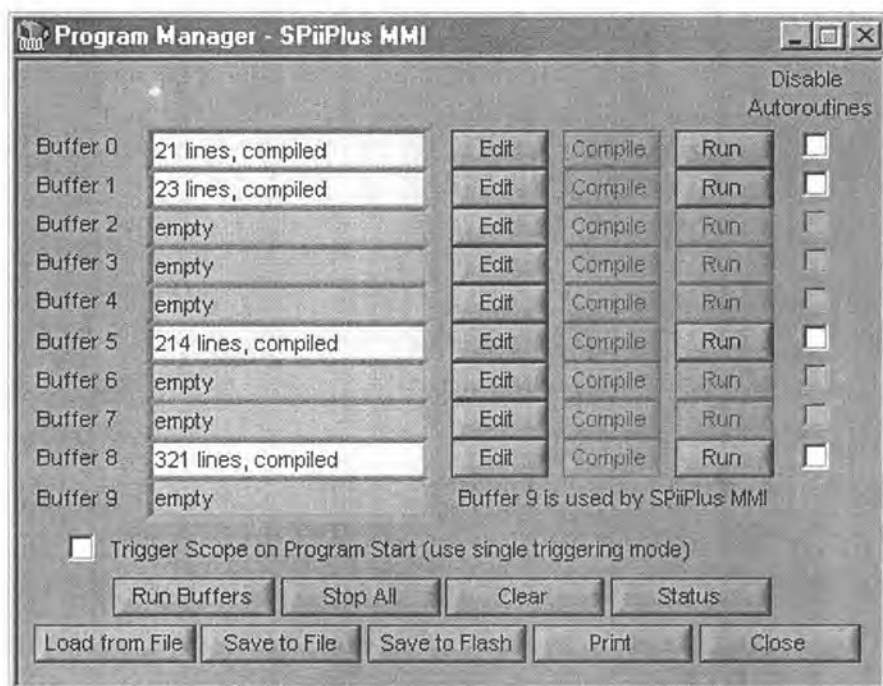

รูปที่ ข.26 หน้าต่างโปรแกรมในส่วนของบัพเฟอร์

1. เปิดโปรแกรม SPiiPlus MMI แล้วเลือก Program Manager
2. การใส่และแก้คำสั่งของโปรแกรมทำได้โดยการเลือก Edit หลังจากนั้นให้เลือก Compile
3. เมื่อต้องการใช้งานโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ ให้เลือก Run
4. สามารถบันทึกโปรแกรมที่เขียนไว้ โดยใช้คำสั่ง Save to File
5. เมื่อต้องการนำโปรแกรมที่บันทึกเอาไว้ออกมาใช้ ให้เลือกคำสั่ง Load from File

```

! HOME Z AXIS
INT AXIS
AXIS=2
VEL (2) = 15000
ACC (2) = 50000
DEC (2) = 50000
JERK (2) = 2000000
FDEF (2) .#LL=0
FDEF (2) .#RL=0
ENABLE (2)

JOG (2) ,-
TILL FAULT (2) .#LL
JOG (2) ,+
TILL ^FAULT (2) .#LL
IST (2) .#IND=0
TILL IST (2) .#IND
SET FPOS (2) =FPOS (2) -IND (2)
PTP (2) ,0
FDEF (2) .#LL=1
FDEF (2) .#RL=1
STOP

```

Program was changed

Compile OK Cancel Line: 22 Col: 5

รูปที่ ข.27 หน้าต่างของการเขียนโปรแกรม (Edit)

#### ข.4 ภาษาเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติ

##### ข.4.1 การประกาศตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมทั่วไปจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ตัวแปรที่จะกำหนดขึ้นมาอาจจะสามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้ เพราะว่าได้มีการจองตัวแปรนั้น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

abs	ceil	edge	getdsp	jog
acos	connect	else	getdspini	kill
all	cos	elseif	global	killall
arc1	dc	enable	go	ldexp
arc2	deadzone	enableon	goto	lag
asin	disable	end	group	let
atan	disableall	ends	halt	line
atan2	disableon	extin	hypot	local
avg	disp	extout	if	log
binp	do	exp	inm	log10
break	dsign	floor	int	loop
call	dynamic	getsp	intgr	map
mapby1	mref	read	setdsp	stopall
mapby2	mseg	real	setdspini	stopdc
map2	on	resume	sign	stopper
map2free	path	ret	sin	tan
master	pause	roll	slave	till
max	peg	sat	split	vsp
min	point	save	splitall	wait
monsp	pow	send	sqrt	while
mpoint	projection	set	start	write
mptp	ptp	setsp	stop	

รูปที่ ข.28 ตัวแปรที่ถูกจองชื่อไว้แล้ว

#### ข.4.1.1 Case Sensitivity

นอกจากตัวแปรที่ถูกจองชื่อไว้แล้ว ภาษาที่ใช้สำหรับโปรแกรมการเจียรระไนพลอย ยังเป็นประเภท Case sensitive คือ ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก จะมีความหมายแตกต่างกันเช่น step\_z และ step\_Z ต่างก็มีความหมายต่างกัน

#### ข.4.1.2 การประกาศการใช้แกนการเคลื่อนที่

ภาษาที่ใช้ในการเจียรระไนพลอยนั้นจะมีการประกาศการใช้แกนการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถประกาศการใช้ได้ 2 แบบ คือ การประกาศด้วยตัวอักษร เช่น X, XYZ, ZAD เป็นต้น หรือจะประกาศการใช้ด้วยตัวเลข เช่น (0, 2, 4) เทียบได้กับ XZA ซึ่งตัวเลขจะทำหน้าที่แทนตัวแปรของแต่ละแกน

ตารางที่ ข.1 ความสัมพันธ์ของชื่อแกนกับตัวเลข

ตัวแปร	X	Y	Z	T	A	B	C	D
ตัวเลข	0	1	2	3	4	5	6	7

#### ข.4.1.3 การแทรกข้อความ (Comment)

การแทรกข้อความลงในโปรแกรมสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านโปรแกรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ต้องการให้โปรแกรมเข้ามาทำงานในส่วนที่ผู้ใช้ได้ใส่ข้อความเอาไว้ สามารถทำได้ใส่เครื่องหมาย ! ไว้ข้างหน้าของข้อความที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งหมายความว่าข้อความที่แสดงความคิดเห็นทั้งบรรทัด เช่น

```
ptp x, 100      ! Move X axis 100 pulses
```

#### ข.4.1.4 ชนิดของข้อมูล int และ real

ในการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ถึงชนิดของข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเสมอ เพราะว่า เมื่อโปรแกรมประมวลผลทำงาน จะต้องใช้หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะต้องใช้ตัวแปร และตัวแปรก็จะถูกประกาศเป็นชนิดข้อมูลต่าง ๆ ถ้าการประกาศตัวแปรไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ก็จะทำให้ โปรแกรมทำงานผิดพลาด และอาจจะทำให้โปรแกรมใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์มากเกินไป ดังนั้นการเลือกใช้ชนิดข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ชนิดข้อมูล int ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม ซึ่งจะเก็บในหน่วยของขนาดความจำ 4 ไบท์ หรือ 32 บิต

ชนิดข้อมูล real ใช้เก็บเลขจำนวนจริง ซึ่งจะเก็บในหน่วยของขนาดความจำ 8 ไบท์ หรือ ใช้เก็บตัวเลข 52 บิต และเก็บเลขยกกำลัง 12 บิต

ตัวอย่างการประกาศการใช้ชนิดข้อมูล

```
int Var1 ! Declare Var1 integer variable
```

```
real Var2      ! Declare Var2 real variable
```

```
Var1 = Var2    ! Controller automatically converts real to integer
```



#### ข.4.2 การใช้ฟังก์ชัน (Function)

ในการเขียนโปรแกรมควบคุมจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ฟังก์ชัน เพื่อใช้ในการคำนวณค่าต่าง ๆ ฟังก์ชันที่ใช้ อาจจะเป็นไปได้ทั้งฟังก์ชันการคำนวณตัวเลข ฟังก์ชันทางสถิติ เป็นต้น

ตารางที่ ข.2 Arithmetic Function

ARITHMETICAL FUNCTIONS	
NAME	ACTION
abs	Calculates the absolute value
acos	Calculates the arccosine
asin	Calculates the arcsine
atan	Calculates the arctangent
atan2	Calculates the arctangent of Y/X
ceil	Calculates the ceiling of a value
cos	Calculates the cosine
exp	Calculates the exponential
floor	Calculates the floor of a value
hypot	Calculates the hypotenuse
idexp	Calculates a value of $x*2^{\text{exp}}$
log	Calculates the natural logarithm
log10	Calculates the base-10 logarithm
pow	Calculates x raised to the power of y
sin	Calculates the sine
sqrt	Calculates the square root
tan	Calculates the tangent
sign	Returns -1, 0 or 1 depending on the sign of x

ตารางที่ ข.3 Statistical Function

STATISTICAL FUNCTIONS	
NAME	ACTION
min	Finds the minimal value in an array
max	Finds the maximal value in an array
avg	Finds the average of all values in an array

ตารางที่ ๑.4 Signal Processing Function

<b>SIGNAL PROCESSING FUNCTIONS</b>	
<b>NAME</b>	<b>ACTION</b>
<b>deadzone</b>	Implements dead-zone routine
<b>dsign</b>	Implements a dynamic version of the standard <b>sign</b> function.
<b>edge</b>	Returns 1 on positive edge of x
<b>intgr</b>	Implements an integrator with deadzone and saturation.
<b>lag</b>	Provides delayed switching on argument change (anti-bouncing effect)
<b>map</b>	Implements a table-defined function with constant step
<b>mapby1</b>	Implements a table-defined function with variable step.
<b>mapby2</b>	Implements a table-defined function with variable step.
<b>map2</b>	Implements a table-defined function with two arguments and constant step along each argument.
<b>map2free</b>	Implements a table-defined function with two arguments and variable step along each argument.
<b>roll</b>	Calculates a result rolled-over to within one pitch.
<b>sat</b>	Implements a saturation characteristic

ตารางที่ ๑.5 Servo Processor Function

<b>SERVO PROCESSOR FUNCTIONS</b>	
<b>NAME</b>	<b>ACTION</b>
<b>getsp</b>	Reads a value from the specified SP address
<b>setsp</b>	Writes a value to the specified SP address
<b>monosp</b>	Initiates monitoring of the specified SP address through analog output

ตารางที่ ๗.6 Miscellaneous Function

MISCELLANEOUS FUNCTIONS	
NAME	ACTION
sysinfo	Returns a value containing system information.
input	Receives numerical values from a communication channel and assigns them to variables.
getconf	Reads hardware and firmware parameters.
setconf	Writes hardware and firmware parameters.

## ๗.4.3 การใช้คำสั่งเคลื่อนที่ (Motion)

การใช้คำสั่งเคลื่อนที่ถือว่าเป็นคำสั่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเจียระไนพลอยจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจากการเคลื่อนที่เพื่อทำการเจียระไน โดยการเคลื่อนที่ในเบื้องต้นของเครื่องเจียระไนพลอยจะควบคุมทั้งหมด 4 แกน คือ แกนการเคลื่อนที่ขึ้นและลง แกนการเคลื่อนที่ทํามุมในการเจียระไน แกนการเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนหน้าเหลี่ยมของพลอย และแกนการเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนจานเจียระไนทั้ง 3 จาน

การเคลื่อนที่สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด (Point to Point) หรือการเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ (Jog) ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเสริมรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับการเคลื่อนที่ได้ เช่น การกำหนดความเร็วเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่นั้น ๆ

### ข.4.3.1 การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด (Point to Point Motion)

ตารางที่ ข.7 รายละเอียดคำสั่ง ptp

คำสั่ง	ptp
คำต่อท้าย	<p>e - รอจนกระทั่งการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงเริ่มคำสั่งใหม่</p> <p>f - กำหนดค่าความเร็วสุดท้ายไม่ให้เป็นศูนย์</p> <p>m - ใช้การข้อมูลการเคลื่อนที่ที่มีค่าสูงสุดในกลุ่มของแกน โดยมีความสำคัญมากกว่าลำดับของแกน</p> <p>r - เป็นการเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์</p> <p>v - กำหนดความเร็วเฉพาะแทนที่จะใช้ความเร็วเดิม</p> <p>w - สร้างการเคลื่อนที่แต่ยังไม่กระทำจนกระทั่งได้รับคำสั่ง go</p>

ตัวอย่างเช่น

ptp X, 1000 หมายถึงการเคลื่อนที่ในแกน X ไปยังตำแหน่งสัมบูรณ์ 1000 ทันที่แต่ถ้ามีการเติม e ต่อท้ายคำสั่ง ระบบควบคุมจะหยุดรอจนกระทั่งการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้จะเคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มเคลื่อนที่ ยกตัวอย่างเช่น

ptp/e Y,1000

มีความหมายเทียบเท่ากับ

Ptp Y, 1000

Till ^Y\_AST.#MOVE

การเติม w ต่อท้ายคำสั่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่เริ่มต้น แม้ว่าระบบจะเตรียมพร้อมแล้ว ยกตัวอย่างเช่น

ptp/w x, 1000

ระบบจะเตรียมการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 1000 แต่จะยังไม่เริ่มเคลื่อนที่จนกระทั่งจะได้รับคำสั่ง go X

ในสองตัวอย่างที่กล่าวมาค่า 1000 เป็นค่าตำแหน่งสัมบูรณ์ ถ้าผู้ใช้เติม r ต่อท้ายหลังคำสั่งจะเป็นการใช้ตำแหน่งสัมพัทธ์ ยกตัวอย่างเช่น

ptp X, 1000

ptp/r X, 1000

ได้ผลลัพธ์เหมือนกับ

ptp X, 1000

ptp X, 2000

ตัวอย่างทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น การเคลื่อนที่จะใช้ความเร็วตามค่าที่กำหนดไว้ใน X\_VEL ของแต่ละแกนนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดความเร็วเฉพาะ ให้ผู้ใช้เติม v ภายหลังกำสั่งแล้วตามด้วยความเร็วที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น

ptp/v X, 1000, 15000

การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจะไม่สนใจค่าความเร็ว X\_VEL แต่ใช้ความเร็ว 15000 เพื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 1000 และค่าของ X\_VEL ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง

การใช้คำสั่งต่อท้ายสามารถที่จะใช้รวมกันได้พร้อมกันหลายคำสั่ง ยกตัวอย่างเช่น

ptp/rv X, 1000, 15000

หมายถึงการเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ไปตำแหน่งถัดไป 1000 และใช้ความเร็ว 15000

#### ข.4.3.2 การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดแบบหลายแกน (Multi-Axis Point to Point Motion)

หัวข้อที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบทีละแกน อย่างไรก็ตามการใช้คำสั่งการเคลื่อนที่ ptp สามารถที่จะใช้การกับแกนเดียวหรือใช้พร้อมกันหลายแกนได้ ยกตัวอย่างเช่น

```
ptp XYT, 1000, 2000, 3000
```

การเคลื่อนที่พร้อมกันหลายแกนนั้น การใช้ค่าพารามิเตอร์ในการเคลื่อนที่นั้นจะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละแกน โดยปกติแล้วระบบควบคุมจะใช้ค่าพารามิเตอร์ของแกนที่อยู่ตัวอักษรตัวแรกสุด อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าสูงสุดโดยการเติม m ต่อท้าย ยกตัวอย่างเช่น

```
Ptp/m XY, 1000, 2000
```

#### ข.4.3.3 การเคลื่อนที่แบบ Jog (Jogging Motion)

การเคลื่อนที่แบบ jog นั้นจะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แต่ไม่มีการระบุตำแหน่งปลายทางไว้ การเคลื่อนที่จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้รับคำสั่งให้หยุด หรืออาจจะหยุดเมื่อการเคลื่อนที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เลยก่อนนอกขอบเขต

ตารางที่ ข.8 รายละเอียดคำสั่ง jog

คำสั่ง	jog
คำต่อท้าย	v – กำหนดความเร็วเฉพาะแทนที่จะใช้ความเร็วเดิม w – สร้างการเคลื่อนที่แต่ยังไม่กระทำจนกระทั่งได้รับคำสั่ง go

ยกตัวอย่างเช่น

```
jog X
```

เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ระบบจะทำการเคลื่อนที่แกน X ไปในทิศทางบวก และใช้ความเร็ว X\_VEL

jog X, -

เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ระบบจะทำการเคลื่อนที่แกน X ไปในทิศทางลบ และใช้ความเร็ว X\_VEL

โดยคำสั่ง

jog X

มีความหมายเทียบเท่ากับ

jog X, +

การเติม v ต่อท้ายจะเป็นการกำหนดความเร็วที่ใช้เฉพาะการเคลื่อนที่นั้น ๆ เช่น

jog/v X, 30000

การเคลื่อนที่ด้วยคำสั่ง jog ถูกยกเลิกเมื่อได้รับคำสั่ง halt, kill หรือ break อย่างไรก็ตาม คำสั่ง jog สามารถถูกยกเลิกด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่ถัดไป ยกตัวอย่างเช่น

jog X, +

wait 500

jog X, -

ระบบจะทำการเคลื่อนที่แบบ jog ที่แกน X ไปในทิศทางบวก เป็นระยะเวลา 500 msec แล้วจะทำการกลับทิศการเคลื่อนที่ให้ไปทิศทางลบ

#### ข.4.3.4 การเคลื่อนที่หลายแกนแบบ Jog (Multi-Axis Jogging Motion)

การใช้คำสั่ง jog สามารถทำพร้อมกันได้หลายแกน ยกตัวอย่างเช่น

jog XYZ, -++

ระบบจะทำการเคลื่อนที่ 3 แกน คือ เคลื่อนที่แกน X ไปในทิศทางลบ และเคลื่อนที่แกน Y ไปในทิศทางบวก โดยการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนั้นจะใช้ความเร็วของ X\_VEL ในการเคลื่อนที่ของทั้ง 3 แกน

#### ข.4.4 การใช้คำสั่งโปรแกรมส่งออกสัญญาณดิจิทัล (Digital Output)

การใช้โปรแกรมส่งออกสัญญาณสามารถใช้ควบคุมฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดและปิดน้ำหล่อเย็น การเปิดและปิดสัญญาณไฟเตือน การเคลื่อนที่เข้าและออกของจาน

เจียร์ไน โดยผ่านฟังก์ชันการส่งออกสัญญาณทางดิจิทัล ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้ถึง 8 สัญญาณ

โดยการใช้โปรแกรมส่งออกสัญญาณดิจิทัลสามารถใช้ได้โดยการส่งสัญญาณของสถานะไปให้กับอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งการส่งสถานะ 1 หมายถึงสถานะเปิด และการส่งสถานะ 0 หมายถึงสถานะปิด

ยกตัวอย่างเช่น ให้ตำแหน่งของปั้มน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ 3


$OUT_{0.3} = 1$  หมายถึงทำการเปิดปั้มน้ำ

$OUT_{0.3} = 0$  หมายถึงทำการปิดปั้มน้ำ

#### ข.4.5 การใช้คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งวนรอบ (Condition and Loop Statement)

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงคำสั่งเงื่อนไขและวนรอบ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ วนรอบอีก หรือไม่วนรอบ และเป็นส่วนที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมการเจียร์ไนพลอย เช่นการเจียร์ไนโดยให้ทำการวนรอบของเหลี่ยมให้ครบ 16 เหลี่ยม เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องใช้คำสั่งในการเพิ่มค่า (Increment) มาใช้ร่วมกับคำสั่งเงื่อนไขและวนรอบ

##### ข.4.5.1 คำสั่งเงื่อนไข (Condition Statement)

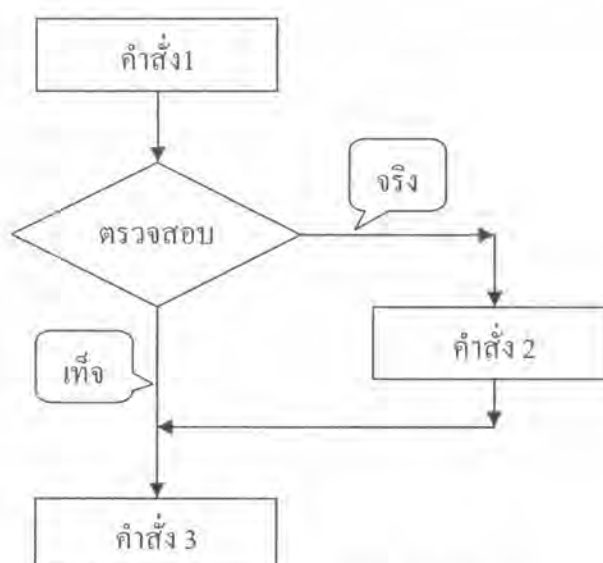

รูปที่ ข.29 ผังงาน (Flow Chart) ของคำสั่งเงื่อนไข



คำสั่งนี้ใช้เพื่อตัดสินใจว่า จะเลือกทางใดทางหนึ่ง ในการตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งนั้น จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เป็นบูลีน (Boolean) ซึ่งจะมีเฉพาะค่าจริงหรือเท็จ ถ้าจริงก็จะเลือกทำทางเลือกหนึ่ง ถ้าไม่จริงก็จะตัดสินใจทำอีกทางเลือกหนึ่ง คำสั่งที่อยู่ในคำสั่งเงื่อนไข ได้แก่ if, elseif, else, end โดยมีโครงสร้างดังนี้

“ If เงื่อนไข คำสั่ง end “

“ If เงื่อนไข คำสั่ง else คำสั่ง end “


“ If เงื่อนไข คำสั่ง elseif เงื่อนไขต่อไป คำสั่ง end “

การทำงานของคำสั่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเป็นอันดับแรก โดยดูค่าผลลัพธ์ซึ่งสามารถเป็นไปได้อันตรรกะ คือ
  - ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็น 0 หมายถึงเงื่อนไขนั้นเป็นจริง
  - ถ้าผลลัพธ์เป็น 0 หมายถึงเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จ
2. ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็น 0 (จริง) ให้ทำคำสั่งต่อไป
3. ถ้าผลลัพธ์เป็น 0 (เท็จ) ให้ข้ามคำสั่งไป
4. ถ้าโปรแกรมนั้นมีหลายเงื่อนไขให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป แล้วทำตามข้อ 2 หรือข้อ 3 จนกระทั่งเจอคำสั่ง end

#### ข.4.5.2 คำสั่งวนรอบ (Loop Condition)

การใช้คำสั่งวนรอบ จะวนรอบหรือไม่วนรอบหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เป็นบูลีน ถ้าเป็นจริง ก็จะวนรอบ แต่ถ้าเป็นเท็จ ก็จะออกจากการวนรอบทันที ในโปรแกรมการเจียระไนพลอย สามารถนำมาใช้โดยให้ทำการวนรอบของเหลี่ยมให้ครบ 16 เหลี่ยม แล้วจึงออกจากการใช้คำสั่งวนรอบ คำสั่งวนรอบที่ใช้ ได้แก่ คำสั่ง loop

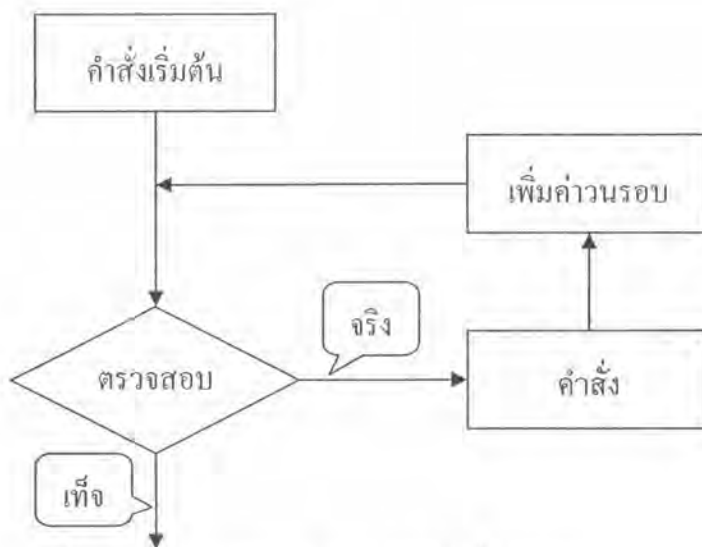

รูปที่ ข.30 ผังงาน (Flow Chart) ของคำสั่งวนรอบ

สำหรับคำสั่ง loop นั้นมีโครงสร้างดังต่อไปนี้


“ Loop เงื่อนไข คำสั่ง end ”

โดยมีขั้นตอนในการใช้งาน ดังนี้

1. คำนวณเงื่อนไข
2. ถ้าผลของเงื่อนไขที่ได้มีค่าเป็น 0 หรือมีค่าติดลบ คำสั่งต่อมาจะไม่ถูกกระทำ และให้ข้ามไปที่คำสั่ง end เพื่อออกจากการวนรอบ
3. ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้ทำการปัดค่าไปยังค่าจำนวนเต็มที่ใกล้สุด
4. ถ้าผลของเงื่อนไขที่ได้มีค่าเป็นบวก ให้ทำตามคำสั่งเป็นจำนวนครั้งตามที่ได้จากเงื่อนไข
5. ทำตามคำสั่งจนกระทั่งครบจำนวนตามเงื่อนไข และไปที่คำสั่ง end เพื่อออกจากการวนรอบ

#### ข.4.6 ตัวอย่างโปรแกรม

หลังจากได้ทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแล้ว ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องเจียระไนพลอย ซึ่งเป็นโปรแกรมของการกลับจุดอ้างอิงของแกนแนวตั้ง



```
! HOME Z AXIS
INT AXIS
AXIS=2
VEL(2) = 15000
ACC(2) = 50000
DEC(2) = 50000
JERK(2) = 2000000
FDEF(2) .#LL=0
FDEF(2) .#RL=0
ENABLE (2)

JOG (2) ,-
TILL FAULT(2) .#LL
JOG (2) ,+
TILL ^FAULT(2) .#LL
IST(2) .#IND=0
TILL IST(2) .#IND
SET FPOS(2) =FPOS(2) -IND(2)
PTP(2) ,0
FDEF(2) .#LL=1
FDEF(2) .#RL=1
STOP
```

Program was changed

Compile OK Cancel Line: 22 Col: 5


รูปที่ ข.31 ตัวอย่างโปรแกรมการกลับจุดอ้างอิง (Home Position)

## ภาคผนวก ค

### การใช้โปรแกรม CU-Solid ช่วยในการเจียระไน

การเจียระไนพลอยด้วยเครื่องเจียระไนอัตโนมัติ สามารถที่จะเจียระไนพลอยได้หลายรูปแบบ ซึ่งการที่จะเจียระไนได้สะดวกนั้น จำเป็นที่จะต้องใส่โปรแกรมอื่นเข้ามาช่วย เพื่อที่จะเป็นการช่วยกำหนดระยะความลึกในการเจียระไน รวมถึงมุมที่ใช้ในการเจียระไนต่าง ๆ โปรแกรม CU-Solid ที่ได้พัฒนาขึ้นมาควบคุมด้วยนั้น มีส่วนเสริมที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบรูปแบบของพลอย รวมถึงการนำมาประยุกต์ในการหาระยะความลึกในการเจียระไนในแต่ละหน้าของพลอย


การเจียระไนพลอยด้วยเครื่องเจียระไนแบบอัตโนมัติจะเริ่มจากการนำพลอยที่ผ่านการแต่งรูปทรงเบื้องต้น (Pre-shape) มาเจียระไนเกิดเป็นระนาบขึ้นบนพลอย โดยเครื่องเจียระไนแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น จะอาศัยพารามิเตอร์ 3 ตัวในการเจียระไนคือ มุมยก (Elevation angle:  $e$ ), มุมดรรชนี (Index angle:  $i$ ) และความลึกในการกัด (Depth of cut:  $h$ ) นั่นคือพารามิเตอร์ทั้ง 3 เป็นตัวกำหนดระนาบที่เกิดขึ้นบนพลอย ดังแสดงในรูปที่ ค.1

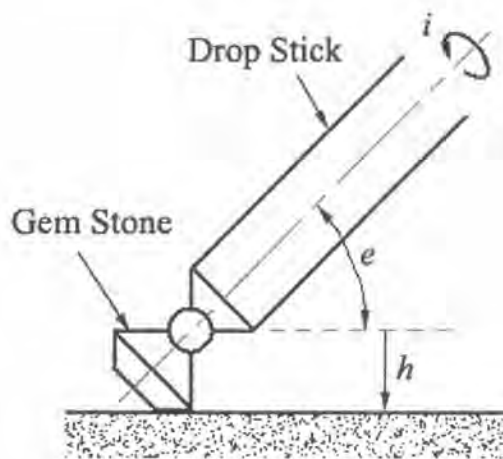

รูปที่ ค.1 พารามิเตอร์ในการเจียระไนพลอย

สำหรับซอฟต์แวร์ CU-Solid นี้ ได้แนวคิดในการสร้างโมเดลพลอยมาจากกระบวนการข้างต้น คือ ในขั้นแรกจะกำหนดรูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพลอยที่ผ่านการแต่งรูปทรงเบื้องต้น (Pre-shape) จากนั้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ มุมยก มุมดรรชนี และความลึกในการ


กััด เพื่อคำนวณหาระนาบที่จะนำมาตัดกับรูปทรงเบ้องตันที่สร้างไว้ในชั้นแรกเกิดเป็นระนาบบนโมเดลของพลอย

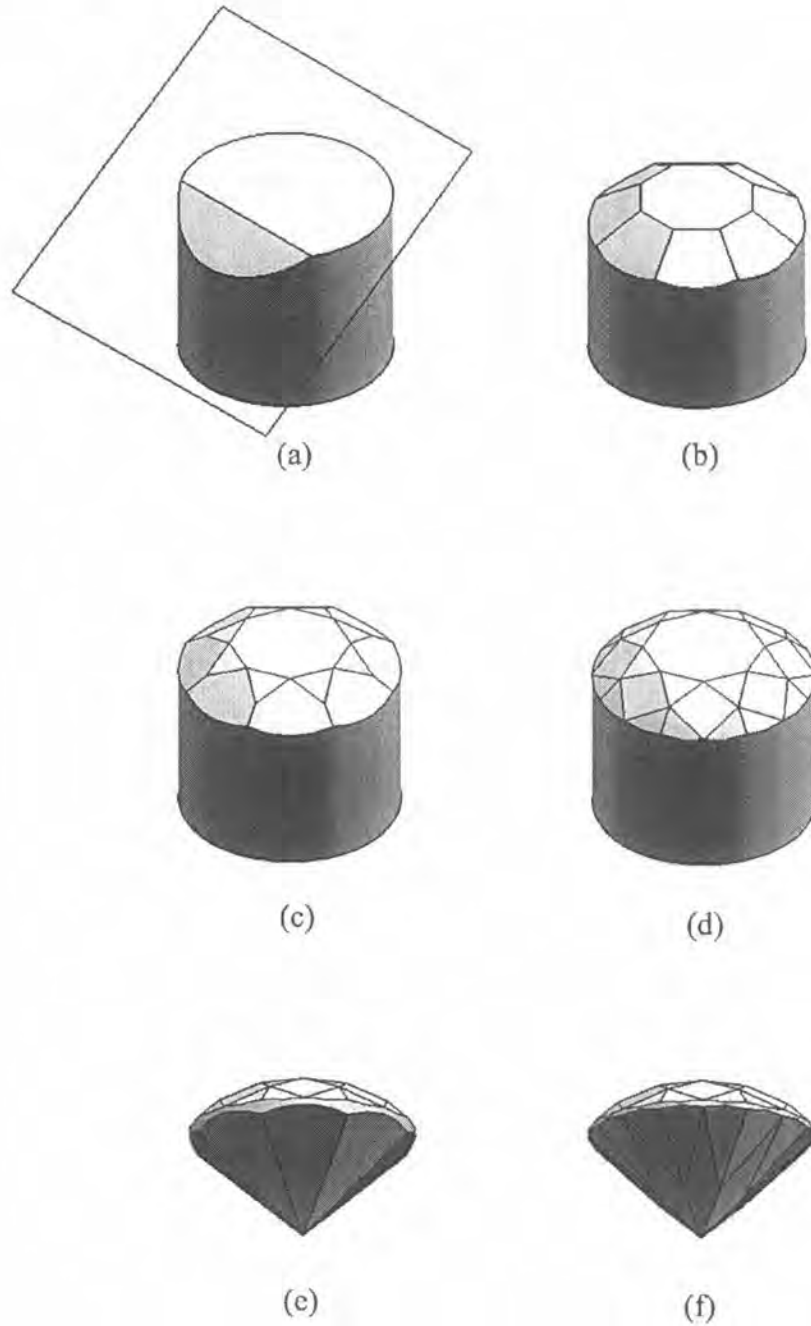


รูปที่ ค.2 การตัดรูปทรงด้วยระนาบจนได้โมเดลพลอยที่ต้องการ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม CU-Solid กับเครื่องเจียรไนพลอยอัตโนมัติ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเจียรไนพลอย มีประโยชน์ทั้งในด้านของเหลี่ยมมุมการเจียรไน รวมถึงระยะเวลา ความลึกในการเจียรไน ทำให้เราสามารถทราบระยะเวลาความลึกในการเจียรไนในแต่ละมุม โดย

การนำระยะตัดจนถึงยอดแหลม มาลบกับระยะของความลึกที่ต้องการ จะได้เป็นระยะความลึกที่ต้องลดลงจากยอดแหลม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลความลึกในการเจียรระโนของพลอยได้

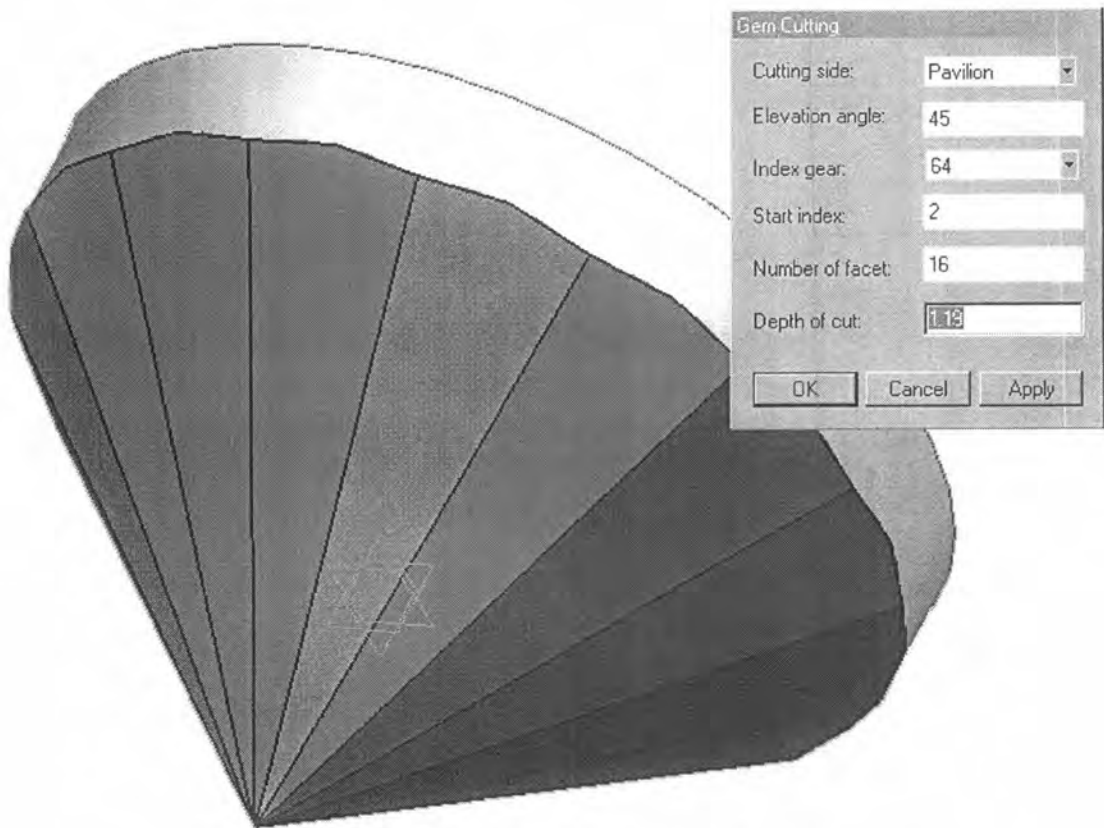

รูปที่ ค.3 ข้อมูลความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม Half ของกันพลอยจันแหลม

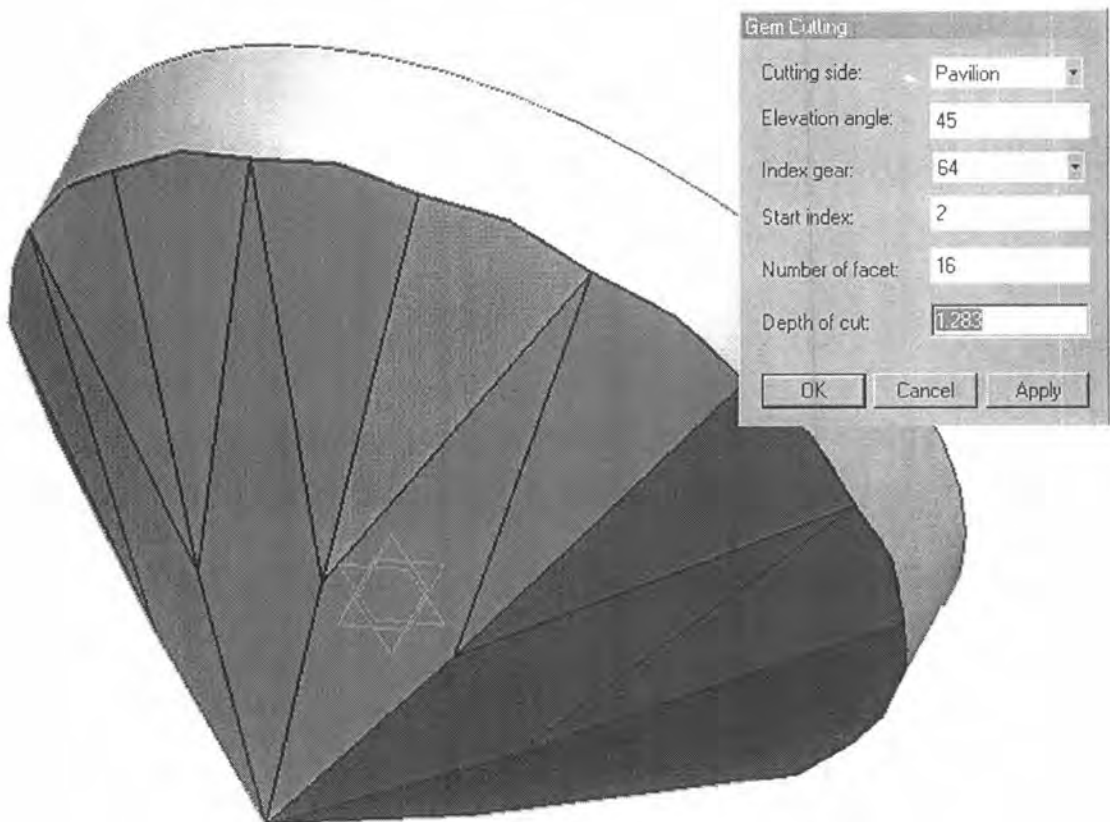

รูปที่ ค.4 ข้อมูลความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม Half ของก้นพลอยพอดี

จากรูปที่ ค.3 จะได้ระยะความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม Half ของก้นพลอยจน (Pavilion) แหลมเท่ากับ 1.19 มิลลิเมตร และจากรูปที่ ค.4 จะได้ระยะความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม half ของก้นพลอย (Pavilion) พอดี เท่ากับ 1.238 มิลลิเมตร ดังนั้นระยะที่จะนำไปใช้ในการเจียรไนให้ลึกพอดีเพื่อใช้เลื่อน (Offset) จากระยะที่ยอดแหลมเท่ากับ

$$\text{Offset} = D_s - D_e \quad (\text{ค.1})$$

$$= 1.19 - 1.238$$

$$= -0.048 \text{ มิลลิเมตร}$$

เมื่อ Offset คือ ระยะที่จะนำไปใช้ในการเจียรไนให้ลึกพอดีเพื่อใช้เลื่อน (Offset) จากระยะที่ยอดแหลม

$D_s$  คือ ระยะความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม Half ของก้นพลอยจน (Pavilion) แหลม

$D_e$  คือ ระยะความลึกเมื่อตัดเหลี่ยม Half ของก้นพลอย (Pavilion) พอดี

จากสมการที่ (ค.1) จะได้ระยะที่จะนำไปใช้ในการเจียรระโนให้ลึกพอดีเพื่อใช้เลื่อน (Offset) จากระยะที่ยอดแหลม เพื่อที่จะนำไปใส่ในโปรแกรมการเจียรระโนพลอยในหน้ากั้นพลอย (Pavilion) เท่ากับ  $-0.048$  มิลลิเมตร



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายสมจินต์ ธนานันท์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 เป็นชาว กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่หก ได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากนั้นได้เข้า ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้สำเร็จปริญญาวิศวกรรม ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2545 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2546