

## บทที่ 3



### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการวิจัย จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในเรื่องต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

#### 3.1 ความหมายและประวัติความเป็นมาของซิกซ์ ซิกม่า [ 1,2 ]

ซิกซ์ ซิกม่า คือระบบที่จะทำให้องค์กรสามารถที่จะนำความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ซิกซ์ ซิกม่าได้ถูกเริ่มใช้ครั้งแรกในปีค.ศ. 1980 โดยบริษัทโมโตโรล่า ผู้บุกเบิกแนวความคิดทางซิกซ์ ซิกม่า คือ Robert W. Galvin เพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตโทรทัศน์เคลื่อนที่และเพจเจอร์ ซึ่งหลังจากประสบผลสำเร็จเขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO (Chief Executive Officer) ของบริษัทโมโตโรล่าในเวลาต่อมา และในปีค.ศ. 1986 วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่าก็ได้ถูกพัฒนาโดย Dr. Mikel J. Harry ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทโมโตโรล่าเช่นเดียวกัน จนในปีค.ศ. 1988 หลังจากที่บริษัทโมโตโรล่าได้ใช้ปรัชญาทางซิกซ์ ซิกม่า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในองค์กร ทำให้บริษัทโมโตโรล่าได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award

กลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพของโมโตโรล่าได้กลายเป็นจุดสนใจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ ซึ่งวิธีการทางซิกซ์ ซิกม่านั้นได้จุดประกายความสนใจขององค์กรต่างๆ ที่จะใช้วิธีการนี้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย หนึ่งในนั้นคือบริษัท ไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่นำวิธีการนี้มาใช้ในองค์กร โดยประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน Application Business Systems Division ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทไอบีเอ็มได้รับรางวัลชนะเลิศทางคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award ในปี 1990

### 3.2 ตัววัดระดับของคุณภาพ [1]

ในการเลือกตัววัดระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของกระบวนการนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายทางเลือก เช่น Yield, Rolled throughput yield, ค่าดัชนีความสามารถของกระบวนการ Cp, Cpk, อัตราของของเสียที่เกิดขึ้นต่อล้านหน่วย (Defect Part Per Million : DPPM) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคุณภาพที่ไม่ดีของผลิตภัณฑ์ (Cost of poor quality) และค่า Sigma Quality Level เป็นต้น

ในแนวทางซิกมา ซิกมานี้มักจะอ้างอิงถึงค่า 'Sigma Quality Level' เพื่อบ่งบอกถึงระดับของคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งต่างจากค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่หมายถึงการกระจายตัวของข้อมูลในทางสถิติ กล่าวคือค่าระดับ Sigma Quality Level นี้ยังมีค่าที่มากขึ้นจะบ่งบอกถึงโอกาสในการเกิดของของเสียในกระบวนการผลิตที่มีน้อยลง โดยที่ระดับคุณภาพที่ 6 Sigma จะมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนเท่ากับ 0.002 ชิ้นต่อหนึ่งล้านหน่วยผลิต และเมื่อคิดที่ค่าเฉลี่ยของกระบวนการเลื่อนไปจากจุดกึ่งกลางเท่ากับ  $\pm 1.5\sigma$  จะมีของเสีย เกิดขึ้นเป็นจำนวน 3.4 ชิ้นต่อหนึ่งล้านหน่วยผลิต รายละเอียดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นเทียบกับค่า Sigma quality level แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนของของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละ Sigma quality level

Sigma quality level	Mean at Center		Mean shifted 1.5s	
	Percentage	DPPM	Percentage	DPPM
1	68.27	317300	30.23	697700
2	95.45	45500	69.13	308700
3	99.73	2700	93.32	66810
4	99.9937	63	99.379	6210
5	99.99943	0.57	99.9767	233
6	99.999998	0.002	99.99966	3.4

หรือหากคำนวณเป็นค่าดัชนีความสามารถของกระบวนการจะได้ค่าดัชนีความสามารถของกระบวนการที่ 6 Sigma มีค่าเท่ากับ  $Cp = 2.0$  และ  $Cpk = 1.5$  (คิดที่ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเลื่อนไปจากจุดกึ่งกลางของการกระจายเท่ากับ  $\pm 1.5\sigma$ ) ซึ่งรายละเอียดของการคำนวณค่า Cp และ Cpk ที่ระดับคุณภาพเท่ากับ 6 Sigma แสดงในภาคผนวก ข

### 3.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางซิกซ์ ซิกม่า [1,2]

ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามวิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ จุดของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ในวิชาสถิติ ซึ่งในวิธีการทางซิกซ์ ซิกมานี้ จะประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทั้ง 5 ขั้นตอนที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Five-phase Improvement Model) คือ Define phase, Measure phase, Analyze phase, Improve phase และ Control phase ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 Five-phase improvement model

ทั้ง 5 ขั้นตอนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้ มีพื้นฐานมาจากขั้นตอนที่เสนอโดย W. Edwards Deming คือ Plan, Do, Check และ Act (P-D-C-A) แต่มีข้อแตกต่างกันคือขั้นตอนต่างๆ ใน D-M-A-I-C เหล่านี้ไม่ได้เป็นรูปแบบที่เรียงตัวกันอย่างเส้นตรงโดยแท้จริง กล่าวคือเมื่อกลุ่มสมาชิกเริ่มทำการทดลอง, เก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ อาจทำให้สามารถค้นพบกับปัญหาและกระบวนการต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต สิ่งที่ค้นพบนี้จะทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาแก้ไขเป้าหมายของโครงการใหม่ได้ แม้ว่าการทดลองจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ตาม หรือหลังจากที่ทำการทดสอบผลลัพธ์แล้วก็ตาม ทางกลุ่มผู้ทดลองควรที่จะทำการวิเคราะห์ผลเพิ่มต่อไป

โดยทั่วไปกลุ่มผู้ทำการทดลองสามารถที่จะบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ โดยอ้างอิงกับวงล้อ D-M-A-I-C ได้ แต่ในแต่ละขั้นตอนจะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำซ้ำภายในตัวเองได้ โดยรายละเอียดและเครื่องมือทางสถิติที่นำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนมีดังนี้คือ

### 3.3.1 DEFINE PHASE (การนิยามปัญหา)

การนิยามปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า และเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการกำหนดจุดเริ่มต้นและทิศทางของการวิจัย โดยในขั้นตอนการนิยามนี้จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความสามารถของกระบวนการผลิตเทียบกับความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัททราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาคัดเลือกถึงปัญหาที่จะทำการแก้ไขและขีดความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดภาพรวมของกรทำวิจัยอื่นๆ คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย, แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติ, ระยะเวลาในการทำการวิจัย, การกำหนดสมาชิกและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

### 3.3.2 MEASURE PHASE (การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา)

เป็นขั้นตอนถัดจากการนิยามปัญหา ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิจัย จากนั้นจะทำการศึกษาแหล่งที่มาของสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสาเหตุต่างๆ ซึ่งจะทำการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในแต่ละสาเหตุที่เป็นไปได้เพื่อที่จะเลือกสาเหตุที่คาดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อกระบวนการผลิตมาทำการแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ จะทำการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการวัด เพื่อลดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดในการเก็บข้อมูลและจากการทดลองต่างๆ ซึ่งความรู้และเครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดดังนี้คือ

#### 3.3.2.1 การระดมความคิด (Brainstorming Session) [3]









เป็นวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระดมความคิดจากบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละจุดการทำงานต่างๆ ภายในกระบวนการผลิตที่ทำการศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้จุดมุ่งหมายอยู่ที่ปริมาณของความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ความสำคัญด้วย เครื่องมืออื่นๆ ในขั้นตอนต่อไป

#### 3.3.2.2 แผนภาพกระบวนการผลิต (Process Flowcharting) [3]

คือแผนภาพที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่งจะบอกถึงลำดับของกิจกรรมแรกที่เริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายตามลำดับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาถึงกระบวนการผลิต ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้าใจในกระบวนการ

ผลิตที่ทำการศึกษาละเอียดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน, นอกจากนี้ประโยชน์ของแผนภาพกระบวนการผลิตจะช่วยให้การประเมินความสามารถของกระบวนการในแต่ละขั้นตอน, ซึ่งให้เห็นถึงขั้นตอนที่เป็นคอขวดของกระบวนการผลิต, ซึ่งให้เห็นถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ (non-value added activities) ซึ่งสามารถที่จะทำการพิจารณา กำจัดออกหรือทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และอธิบายถึงกิจกรรมในการตรวจสอบ ทำให้การวางแผนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด

สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแผนภาพกระบวนการผลิต จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังรูปที่ 3.2

-  แสดงจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของกระบวนการ
-  แสดงกิจกรรมของขั้นตอนต่างๆ
-  แสดงกิจกรรมในการตรวจสอบ
-  แสดงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจ
-  แสดงจุดที่เกิดการรอคอย
-  แสดงจุดที่มีการจัดเก็บถาวร
-  แสดงจุดต่อของกระบวนการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
-  แสดงจุดต่อของกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน

รูปที่ 3.2 สัญลักษณ์พื้นฐานในแผนภาพกระบวนการผลิต

### 3.3.2.3 แผนภาพอิชิกาวา (Ishikawa or Cause-and-Effect Diagram) [3]


เป็นแผนภาพที่ประกอบไปด้วยผลกระทบของปัญหาและกลุ่มของสาเหตุต่างๆ ที่เป็นไปได้ของปัญหาที่ทำการศึกษา เป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem-solving process) แผนภาพนี้ได้ถูกคิดค้นและใช้โดย ดร. อิชิกาวา (Dr. K. Ishikawa) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ในกลางปี 1940 โดยทั่วไปจะพิจารณาแยกสาเหตุของปัญหาออกเป็นหัวข้อหลัก 6 กลุ่มเพื่อให้ง่ายและเกิดประสิทธิภาพในการระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้คือ

- สาเหตุที่เกิดจากพนักงาน (Man)
- สาเหตุจากเครื่องจักร (Machine)
- สาเหตุจากวัตถุดิบ (Material)
- สาเหตุจากวิธีการทำงาน (Method)
- สาเหตุจากระบบการวัด (Measurement) และ
- สาเหตุจากสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต (Environment)

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงลักษณะของสาเหตุต่างๆ ว่าเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้, ตัวแปรที่เป็นสิ่งรบกวน และตัวแปรที่มีความสำคัญต้องทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง (C = Controllable factors, N = Noise factors และ X = Experimental factors) ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพอิชิกาวา มีรายละเอียดดังนี้คือ

- พิจารณาลักษณะทางคุณภาพ หรือผลกระทบของปัญหาที่ทำการพิจารณา โดยใส่ไว้ในช่องขวาสุดของแกนในแนวนอน
- ทำการระดมความคิด เพื่อกำหนดสาเหตุหลักของปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ คือ สาเหตุที่เกิดจากพนักงาน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ, วิธีการทำงาน, ระบบการวัด และสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต และอื่นๆ โดยเขียนหมวดหมู่ของสาเหตุต่างๆ นี้ในช่องสี่เหลี่ยมที่ต่อออกมาจากเส้นแกนหลักในแนวนอน
  - ในแต่ละหมวดหมู่ ให้ระดมความคิดแจ่มแจ้งปัจจัยหรือสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
  - ทบทวนกระบวนการผลิตด้วยแผนภาพกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

ตัวอย่างแผนภูมิอิซิกาวาแสดงดังรูปที่ 3.3

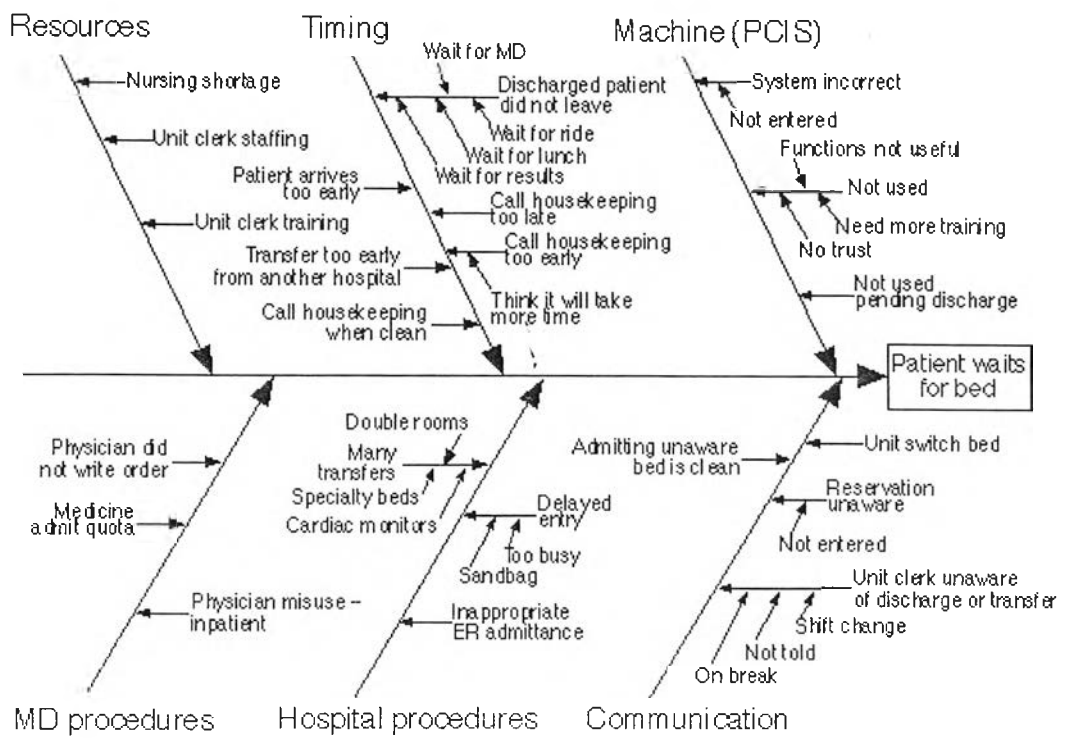

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างแผนภูมิอิซิกาวาของปัญหาการรอคอยเตียงรักษาของคนไข้ในโรงพยาบาล

3.3.2.4 Cause and Effect Matrix [1,3]

เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอบสนองที่ทำการศึกษ (KPOV) กับปัจจัยนำเข้าที่สำคัญต่างๆ ที่ได้จากการระดมความคิดโดยใช้แผนภูมิอิซิกาวา โดยจะวิเคราะห์ถึงระดับความสำคัญของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญนี้ที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตอบสนองต่างๆ ที่พิจารณาโดยใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมระดมความคิด ผลลัพธ์ที่สำคัญของการทำ Cause and Effect Matrix นี้จะได้แผนภูมิพาเรโตซึ่งเรียงปัจจัยตามลำดับผลกระทบที่มีต่อปัญหาที่ทำการพิจารณา ทำให้สามารถที่จะพิจารณาเลือกปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในระดับต้นๆ มาทำการแก้ไขก่อน หรือนำผลที่ได้มาใช้ในการประเมินแผนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตได้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาปัญหาด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA)

วิธีการสร้าง Cause and Effect Matrix มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

- แจกแจงตัวแปรตอบสนองที่สนใจในการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือกลุ่มผู้ทำการวิเคราะห์ให้มีความสำคัญ โดยเขียนไว้ในส่วนบนของตาราง

- ทำการจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรตอบสนองที่ได้แจกแจงนี้ โดยการให้คะแนนในระหว่าง 1 ถึง 10 (ตัวเลขที่มีค่ามาก จะแสดงถึงตัวแปรตอบสนองที่มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากเช่นเดียวกัน)

- ทำการแจกแจงปัจจัยนำเข้าที่สำคัญต่าง ๆ และเขียนไว้ในส่วนซ้ายของตาราง ซึ่งปัจจัยนำเข้าที่สำคัญเหล่านี้จะได้มาจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก โดยใช้แผนภาพอิชิกาวาช่วยในการพิจารณา

- ให้คะแนนลำดับความสำคัญของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตอบสนองต่าง ๆ ที่ได้แจกแจงไว้ในส่วนบนของตาราง โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 คะแนน (คะแนนยิ่งมีค่าสูง หมายถึงปัจจัยนำเข้าที่สำคัญนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อตัวแปรตอบสนองนั้น) ซึ่งการให้คะแนนนี้จะขึ้นกับความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของกลุ่มผู้ทำการวิเคราะห์

- รวบรวมคะแนน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีต่อตัวแปรตอบสนอง โดยใช้แผนภูมิพาเรโตช่วยในการวิเคราะห์ผล

- นำผลลัพธ์ที่ได้ไปทำการศึกษาต่อยอดด้วย เครื่องมืออื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ หรือนำผลไปเพื่อใช้ในการวางแผนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต เป็นต้น

ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Cause and Effect Matrix แสดงดังตารางที่ 3.2


ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตาราง Cause and Effect Matrix

Rating of Importance to Customer		9	9	7	10	10	9	3	2	6							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Process Inputs		Gel Time	Viscosity	Cleanliness	Color	Homogeneity	Consistency	Digets Time	Temperature	Solids							Total
1	Scales Accuracy	9	8	2	1	1	9	1	1	8							321
2	Preheating DICY TK	1	1	1	1	1	1	1	1	1							65
3	DMF Load Accuracy	3	8	1	1	1	8	1	3	8							255
4	DMF Cleanliness	1	1	4	2	1	2	1	1	1							105
5	DMF Raw Materials	1	1	1	1	1	2	1	1	1							74
6	DICY Load Accuracy	9	7	1	1	1	9	1	1	2							269
7	DICY Envir . Factors	8	5	3	1	1	8	1	1	2							247
8	DICY Raw Materials	8	5	1	1	1	9	1	1	2							242
9	DICY Mixer Speed	1	1	1	1	7	1	1	1	1							125



### 3.3.2.5 แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) [3]

คือแผนภูมิแท่งที่แสดงถึงระดับความสำคัญของแหล่งที่มาของปัญหาในกระบวนการผลิต โดยหลักในการพิจารณาระดับผลกระทบของแหล่งที่มาของปัญหาคือ หลัก 20 : 80 หมายถึงลักษณะปัญหาของกระบวนการผลิตจะมีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ (Vital Few) ที่เป็นแหล่งที่มาของปัญหาที่มีผลกระทบเป็นส่วนมากต่อปัญหาทางคุณภาพที่ทำการศึกษา ในขณะที่จำนวนลักษณะปัญหาของกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จำนวน 80 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ (Trivial Many) จะเป็นแหล่งที่มาของปัญหาที่มีผลกระทบเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าต่อปัญหาที่ทำการศึกษา ตัวอย่างของแผนภูมิพาเรโตแสดงดังรูปที่ 3.4

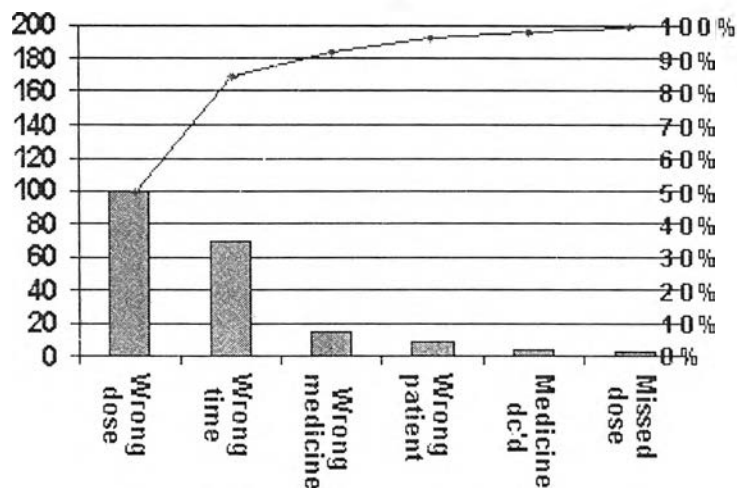

รูปที่ 3.4 แผนภูมิพาเรโตแสดงข้อบกพร่องในการใช้ยา

ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิพาเรโต มีวิธีการดังต่อไปนี้

- กำหนดปัญหาและคุณลักษณะของกระบวนการที่จะทำการศึกษาให้ชัดเจน
- กำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับการเก็บข้อมูลการศึกษา
- นับจำนวนความถี่ในการเกิดปัญหาคุณลักษณะของกระบวนการ
- ทำการจัดลำดับคุณลักษณะดังกล่าว โดยเรียงลำดับจากคุณลักษณะที่มี

จำนวนความถี่มากไปน้อย

- พล็อตกราฟแต่ละคุณลักษณะดังกล่าวตามความถี่ในการเกิดขึ้นจากมาก

ไปน้อย

- วิเคราะห์ผลจากแผนภูมิพาเรโต โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะหรือปัญหาที่มี

ความถี่มากตามลำดับในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่มีความถี่ไม่มากแต่อาจมีความสำคัญก็ควรที่จะพิจารณาด้วย

### 3.3.2.6 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) [1,3]

FMEA เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในระบบการวางแผนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาและวินิจฉัยลักษณะข้อบกพร่องของสาเหตุต่างๆ (Potential Failure Mode) ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า หรือกระบวนการไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามข้อกำหนดของทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

โดยทั่วไป FMEA มักจะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงขั้นตอนการออกแบบกระบวนการหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกที่ได้จัดตั้งขึ้น และรวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกิจกรรมในการลดของเสียหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้ FMEA มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์บางอย่าง
- เมื่อผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตปัจจุบัน ถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่

แตกต่างจากเดิม หรือในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป

#### 3.3.2.6.1 จุดประสงค์ในการทำ FMEA มีดังนี้

- เพื่อที่จะทำการวินิจฉัย, วิเคราะห์, จัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่มีความเป็นไปได้อย่างมีระบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
- พิจารณาวิธีการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้เพื่อกำจัด หรือลดโอกาสในการเกิดของข้อบกพร่องเหล่านี้ในอนาคต
- จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง ในแผนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

#### 3.3.2.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ


##### ก่อนเริ่มทำ FMEA ควรปฏิบัติดังนี้คือ

- รวบรวมกลุ่มสมาชิกที่จะร่วมกันทำการศึกษา FMEA ซึ่งควรประกอบด้วยสมาชิกจากหลายหน่วยงานที่แตกต่างกัน และทำการเลือกผู้ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่ม
- กำหนดกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือตัวแปรตอบสนองที่จะทำการศึกษาให้ชัดเจน
- กำหนดขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจน ได้แก่ ระยะเวลาในการศึกษา, ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์, รายการต่างๆที่เกิดขึ้น, ทรัพยากรที่จะต้องใช้นับสนุน, รูปแบบการรายงานผลรวมทั้งวิธีการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้ และข้อจำกัดอื่นๆ ที่ต้องการ


- ควรพิจารณาขนาดของปัญหาที่ทำการศึกษา หากมีขนาดใหญ่  
สำหรับการทำ FMEA 1 โครงการ ควรจะแยกให้เป็นปัญหาย่อยๆ และทำการศึกษา FMEA  
แยกในแต่ละปัญหาย่อยนี้

### ขั้นตอนการปฏิบัติ FMEA

ขั้นตอนการปฏิบัติ FMEA จะกระทำโดยการระดมความคิดเห็นของ  
กลุ่มสมาชิกที่ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติ แสดง  
ดังรูปที่ 3.5 และมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้คือ

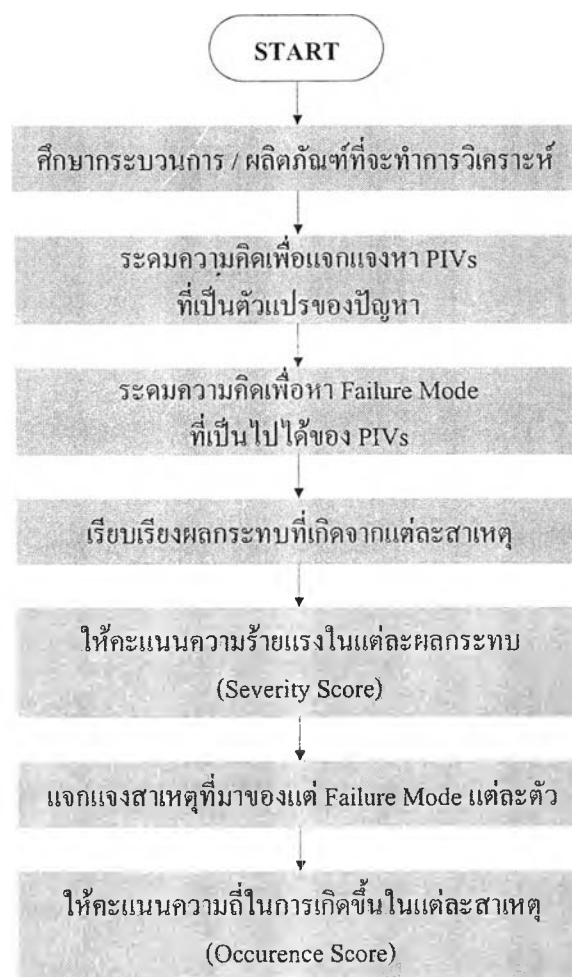

รูปที่ 3.5 แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

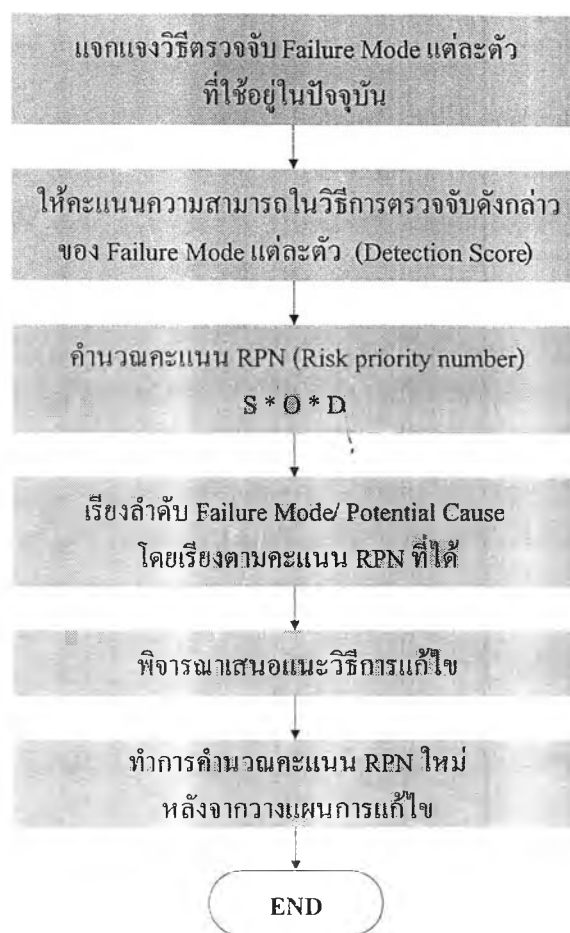

รูปที่ 3.5 (ต่อ) แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

- ศึกษากระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการทำ FMEA สำหรับกระบวนการผลิตจะใช้เครื่องมือช่วยในการศึกษาคือ แผนภาพกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram) ส่วนผลิตภัณฑ์มักจะใช้ตัวต้นแบบหรือภาพการออกแบบของตัวผลิตภัณฑ์นั้นช่วยในการศึกษา เพื่อให้กลุ่มสมาชิกได้ทราบถึงรายละเอียดของกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

- พิจารณาแจกแจงปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ หรือ “ KPIV ” ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละกระบวนการย่อย หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการศึกษาได้แก่ แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) ซึ่งจะพิจารณา PIVs จากแหล่งที่มาทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการทำงาน (Method) ระบบการวัด (Measurement) และสภาพแวดล้อม (Environment)

ซึ่งหากเป็นกระบวนการผลิต KPIV อาจกำหนดเป็นกระบวนการย่อยในขั้นตอนต่างๆ ที่อาจจะมีผลต่อปัญหาที่เป็นหัวข้อของ FMEA ที่ศึกษาอยู่ แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ KPIV อาจกำหนดเป็นชิ้นส่วนย่อยของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีผลต่อปัญหาดังกล่าว

- พิจารณาแจกแจง Potential Failure Mode หรือ “PFM” สำหรับแต่ละ KPIV ที่ได้พิจารณาจากขั้นตอนที่แล้ว โดยอธิบายลักษณะของความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งควรที่จะพิจารณาถึงลักษณะความผิดปกติดังกล่าวของกระบวนการในขั้นตอนหรือชิ้นส่วนย่อยที่กำลังพิจารณานี้ ที่อาจเป็นสาเหตุของลักษณะความผิดปกติในกระบวนการถัดไปด้วย รวมทั้งพิจารณาถึงลักษณะความผิดปกติในระดับนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากกระบวนการก่อนหน้า PFMs ที่พิจารณาเป็นได้ทั้งลักษณะความผิดปกติทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค

ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมาก วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การระดมความคิดในขั้นตอนนี้เกิดประสิทธิภาพคือ หัวหน้ากลุ่มควรจะให้สมาชิกทุกคนได้คิดถึงลักษณะของข้อบกพร่องตามความคิดของแต่ละคนที่มี ก่อนทำการประชุมเพื่อทำการระดมความคิด ซึ่งจะทำให้ได้จำนวนความคิดเห็นเกี่ยวกับ PFMs หรือลักษณะของข้อบกพร่องที่มากกว่า และรวดเร็วกว่า

แนวทางหนึ่งที่ใช้พิจารณาลักษณะของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต คือ การศึกษาผลลัพธ์ (Output) ของแต่ละขั้นตอนย่อยในกระบวนการผลิต (จากแผนภาพกระบวนการผลิต) และพิจารณาว่ากระบวนการจะทำให้ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่ได้ตามต้องการ หรือข้อกำหนดอย่างไร สำหรับผลิตภัณฑ์ จะแยกออกเป็นส่วนใหญ่ๆ และพิจารณาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละชิ้นส่วนหลักดังกล่าว

เมื่อจบขั้นตอนนี้แล้ว จะได้ตาราง FMEA ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต หรือส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหาที่ทำการศึกษา รวมถึงปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและ Potential Failure Modes ที่สัมพันธ์กับกระบวนการผลิตหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- พิจารณาแจกแจง Potential Failure Effects ของ Potential Failure Mode แต่ละตัวที่ได้จากขั้นตอนที่แล้ว โดยจะเป็นการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ที่มีผลต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำการศึกษา โดย PFMs แต่ละตัวอาจจะทำให้เกิดผลกระทบขึ้นจำนวน 1 ผลกระทบหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้

- การให้คะแนนความร้ายแรง (Severity Score : SEV) เป็นการประเมินความร้ายแรงที่เกิดขึ้นของผลกระทบในแต่ละ Potential Failure Modes ที่มีต่อชิ้นส่วนระบบ หรือกระบวนการถัดไป ซึ่งอาจจะมาจากการประเมินผลจากข้อมูลที่มีอยู่ หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ จะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญทางวิศวกรรมช่วยในการวิเคราะห์

โดยทั่วไปการประเมินคะแนนของความร้ายแรงที่มีของแต่ละผลกระทบดังกล่าว มักจะอยู่ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 ซึ่งขึ้นกับการประยุกต์ใช้ในแต่ละลักษณะปัญหาที่ทำการศึกษา วิธีการสร้างช่วงของคะแนนความร้ายแรงสามารถอ้างอิงจากตารางที่ 3.3 ซึ่งคะแนนที่มีค่ามาก จะบอกถึงลักษณะของผลกระทบที่มีความรุนแรงมากตามลำดับคะแนน โดยทั่วไปการแก้ไขเพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบสามารถทำได้โดยการแก้ไขการออกแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนความร้ายแรง (Severity Score)

Scoring :

(Product and Process FMEA)

score category	10 (Very Bad)	8	6	4	< 2 (Good)
Severity	Severe consequence of failure	High	Moderate consequence of failure	Minor	Negligible consequence of failure
Occurrence	Very high probability cause of failure mode will occur	High	Moderate probability cause of failure mode will occur	Low	Very low probability cause of failure mode will occur
Detection	Very high probability failure will escape to customer	High	Moderate probability failure will escape to customer	Low	Very low probability failure will escape to customer

- พิจารณาสาเหตุของแต่ละ Potential Failure Mode (Potential Cause of Failure) เป็นการบอกถึงจุดต่อของการออกแบบที่เป็นสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องนั้น จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่บ่งบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงอย่างรัดกุมและสมบูรณ์ เครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจใช้พิจารณาสาเหตุของปัญหาคือ Fault Tree Analysis (FTA) ซึ่งจะมุ่งพิจารณาที่สาเหตุโดยการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องมือที่ช่วยในการพิจารณาสาเหตุของปัญหาคือ แผนภูมิแกงปลา

(Cause and Effect Diagram) ซึ่งในกรณีนี้จะกำหนดว่า Potential Failure Mode หรือลักษณะของข้อบกพร่องเป็นผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น (หัวของแผนภูมิแกงปลา) และ Potential Cause หรือสาเหตุของปัญหาก็คือสิ่งที่ทำให้ลักษณะข้อบกพร่องเหล่านั้นเกิดขึ้น

ข้อสังเกตคือ Potential Failure Mode แต่ละตัวสามารถที่จะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุได้ และจากตาราง FMEA จะได้ว่าคอลัมน์ของ Potential Cause of Failure นี้จะเป็นอิสระจากคอลัมน์ของ Potential Failure Effect และคะแนนของความรุนแรง (SEV) นั่นคือ Potential Failure Effect และ SEV สามารถที่จะพิจารณาหลังจากที่ได้ใส่สาเหตุของปัญหาแล้ว

- การให้คะแนนความถี่ในการเกิด (Occurrence Score : OCC) เป็นการคาดคะเนความน่าจะเป็นที่สาเหตุของปัญหาที่ระบุจะเกิดขึ้น ซึ่งควรที่จะมาจากข้อมูลในอดีตที่เป็นจริง แต่หากเป็นการศึกษา FMEA สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรม, การคาดคะเน หรือถ้าเป็นไปได้อาจมาจากผลการทดลอง (Design of Experiment) แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการพิจารณาก็ตาม ช่วงของคะแนนความถี่นี้ควรที่จะเป็นช่วงของตัวเลขที่เหมือนกับการสร้างช่วงคะแนนของความร้ายแรง ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.3

- พิจารณาระบบการตรวจจับในปัจจุบัน (Current Design Control) เป็นการอธิบายการควบคุมที่สามารถจะป้องกันไม่ให้ Potential Failure Mode เกิดขึ้นหรือตรวจจับการเกิดขึ้นของ Potential Failure Mode เพื่อที่จะพิจารณาหรือกำจัดสาเหตุของลักษณะ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกจากหน่วยการผลิตไปสู่ลูกค้า ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มีอยู่หลายชนิด เช่น โบตตรวจสอบ, แผนภูมิควบคุมและ Poke-Yoke เป็นต้น

- การให้คะแนนการตรวจจับ (Detection Score : DET) เป็นการประเมินคะแนนของความสามารถของการหลุดรอดจากการตรวจจับ Potential Failure Mode ของระบบการควบคุมที่ได้ระบุไว้ คะแนนนี้จะทำให้เห็นประสิทธิภาพของระบบการควบคุมที่ใช้ในปัจจุบันในการตรวจจับข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกจากหน่วยการผลิต ตัวอย่างการกำหนดช่วงคะแนนการตรวจจับแสดงดังในตารางที่ 3.3

- คำนวณคะแนน RPN (Risk Priority Number) ในแต่ละแถวของตาราง FMEA ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างคะแนน SEV, OCC และ DET ในแต่ละแถว

$$RPN = SEV * OCC * DET$$

เมื่อได้คะแนน RPN ในแต่ละแถวแล้ว ให้ทำการรวมคะแนนทั้งหมด เป็นคะแนน RPN รวม ซึ่งจะนำไปใช้วิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

- จัดเรียงลำดับ Potential Failure Mode และ Potential Cause of Failure ตามคะแนน RPN ที่ได้ คะแนน RPN ที่มีค่ามากจะบอกถึง Failure Mode และ Cause ที่มีความวิกฤตมาก และเนื่องจาก RPN เป็นการวัดค่าความวิกฤตรวมของขั้นตอนการผลิตหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ จึงได้ว่าคะแนน RPN ที่มีค่ามาก ลำดับความสำคัญในการแก้ไขจะต้องมาก่อนขั้นตอนการผลิตหรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนน RPN ที่น้อยกว่า เครื่องมือที่นำมาใช้ช่วยในการพิจารณาลำดับ Failure Mode/Cause ด้วยคะแนน RPN จะใช้แผนภูมิพาเรโตช่วยในการพิจารณา

- กำหนดกิจกรรมเพื่อทำการลดระดับค่าคะแนนของ SEV, OCC และ/หรือ DET ของ Failure Mode โดยเริ่มจากค่า RPN สูงสุดจากแผนภูมิพาเรโต ซึ่งจากหลักการของพาเรโตคือจะเลือกจำนวน Failure Mode/Cause ที่มีค่าคะแนน RPN เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคะแนน RPN รวมของทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Failure Mode ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดของ Failure Mode เหล่านี้ได้ ดังนั้นกลุ่มสมาชิกจึงควรที่จะพิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (หรือลดคะแนน OCC) มากกว่าที่จะปรับปรุงระบบการควบคุมเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (หรือลดคะแนน DET)

- หลังจากที่ได้กำหนดกิจกรรมในการลดค่าคะแนนทั้งสามแล้ว ให้จัดทำเอกสารสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ในรูปแบบของ FMEA และพิจารณาแผนในการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ รวมทั้งคำนวณค่าของคะแนน RPN ใหม่ตามแผนการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งทำให้สามารถที่จะประเมินผลการปรับปรุงได้จากการหาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนน RPN เดิมและคะแนน RPN ตามแผนการแก้ไขที่วางไว้

นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วย



### 3.3.2.7 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)

[1,7]

การวิเคราะห์ระบบการวัด มีจุดประสงค์สำคัญในการวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนในระบบการวัด เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลที่ได้ออกจากการวัดก่อนทำการทดลอง โดยทั่วไปจะทดสอบความแม่นยำของระบบการวัดโดยวิธีการที่เรียกว่า เกจรีพีทาทะบิลิตี้ และเกจรีโพรดิวซิบิลิตี้ (Gage Repeatability and Reproducibility : GR&R) โดยพิจารณาความผันแปรใน 2 ลักษณะคือ

- รีพีทาทะบิลิตี้ (Repeatability) : ซึ่งหมายถึงความแตกต่างของระบบการวัดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยเป็นความแตกต่างในการวัดอย่างต่อเนื่องกับชิ้นงานชิ้นเดียวกัน ด้วยเครื่องมือเดียวกัน และด้วยพนักงานคนเดียวกัน
- รีโพรดิวซิบิลิตี้ (Reproducibility) ซึ่งหมายถึงความแตกต่างของระบบการวัดภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยเป็นค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในการวัดกับชิ้นงานเดียวกัน ด้วยเครื่องมือเดียวกัน แต่ต่างพนักงานกัน

ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อศึกษา GR&R ของระบบการวัด มีประเด็นในการพิจารณาก่อนการศึกษาดังนี้คือ

- โดยปกติจะต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดก่อนการศึกษา GR&R ของระบบการวัดที่ทำการศึกษา และในระหว่างการทำ GR&R ไม่ควรที่จะมีการสอบเทียบใหม่ เพราะจะทำให้เกิดความผันแปรของการสอบเทียบรวมอยู่กับค่ารีพีทาทะบิลิตี้ของการศึกษา GR&R ด้วย
- ในการเลือกจำนวนพนักงานวัดที่จะใช้ในการศึกษา GR&R จะต้องพิจารณาว่าในการใช้งานปกตินี้ ระบบการวัดที่ต้องการศึกษามีพนักงานอยู่ที่คน หากมีพนักงานคนเดียวหรือไม่มีการใช้พนักงานวัดเลย แสดงว่าความผันแปรในระบบการวัดมิได้มาจากสาเหตุด้านพนักงานวัดเลย ส่วนในกรณีระบบการวัดมีพนักงานหลายคน จะต้องทำการสุ่มตัวแทนอย่างน้อย 2 คนมาทำการศึกษา GR&R โดยพนักงานที่ได้เลือกมานี้จะต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดี และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวัดในอุปกรณ์ที่ทำการศึกษาสำหรับงานประจำ
- จำนวนสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา GR&R โดยทั่วไปจะแนะนำไว้ที่ 10 สิ่งตัวอย่าง หากไม่สามารถปฏิบัติได้ จะต้องพยายามให้ (จำนวนของสิ่งตัวอย่าง) \* (จำนวนของพนักงานวัด) มากกว่า 15 และสิ่งตัวอย่างที่เลือกมานี้จะต้องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และควรที่จะแบ่งแยกได้ไม่ต่ำกว่า 5 กลุ่ม

- การกำหนดจำนวนครั้งในการวัดซ้ำสำหรับสิ่งตัวอย่างแต่ละชิ้น โดยปกติจะแนะนำให้มีการวัดซ้ำสำหรับพนักงานวัดแต่ละคนด้วยจำนวน 2 ถึง 3 ครั้งต่อชิ้นงานแต่ละชิ้น

- การวิเคราะห์ผลของการศึกษา GR&R จะมีวิธีการในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 วิธีการคือ วิธีการอาศัยค่าพิสัย (R), วิธีการอาศัยค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย (X-bar R) และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) ซึ่งในการวิจัยนี้จะเลือกวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการศึกษา GR&R เนื่องจากจะให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำกว่าอีก 2 วิธีที่ได้กล่าวมา โดยการวิเคราะห์จะแบ่งความผันแปรตามสาเหตุต่างๆ เป็น 3 องค์ประกอบคือ

- ความผันแปรจากสาเหตุของสิ่งตัวอย่างงาน
- ความผันแปรจากสาเหตุด้านพนักงาน หรือรีโพรดิวซิบิลิตี้ ซึ่งจะรวมระหว่างความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุด้านพนักงานวัด และสาเหตุร่วมของพนักงานวัดกับสิ่งตัวอย่าง
- ความผันแปรจากสาเหตุของตัวอุปกรณ์วัดเอง หรือรีพีทอะบิลิตี้

โดยทั่วไป การกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการวัดนั้น ควรที่จะทำการประเมินความผันแปรของระบบการวัดนี้เทียบกับความผันแปรของกระบวนการผลิต (Precision-to-Total Variation : P/TV) หรือเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ (Precision-to-Tolerance Ratio : P/T)

$$P/TV = \frac{GR\&R}{\text{ความผันแปรของกระบวนการ}} * 100 \%$$

$$P/T = \frac{GR\&R}{USL-LSL} * 100 \%$$

และจะกำหนดให้มีการยอมรับความสามารถของระบบการวัด ถ้าหากค่า P/T หรือ P/TV มีค่าน้อยกว่า 10% และจะไม่มีการยอมรับหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 30% แต่หากมีค่าอยู่ระหว่าง 10 ถึง 30% การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบการวัดตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ในการวิเคราะห์ GR&R ของระบบการวัดด้วยวิธี ANOVA นี้ จะเป็นการทดลองแบบ Balance Design โดยมีพนักงานวัดคือปัจจัยที่ทำการศึกษา และชิ้นงานคือบล็อก ทำการทดลองอย่างสุ่มภายในบล็อก (ชิ้นงาน) จนครบทุกชิ้นงานแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผล

และทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง ด้วยสูตรการคำนวณดังนี้

$$SS_T = \sum_i \sum_j \sum_m Y_{ijm}^2 - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr} \quad \text{ด้วย } df = nkr-1$$

$$SS_P = \sum_i \frac{Y_{i..}^2}{kr} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr} \quad \text{ด้วย } df = n-1$$

$$SS_O = \sum_i \frac{Y_{.j.}^2}{nr} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr} \quad \text{ด้วย } df = k-1$$

$$SS_{OP} = \sum_i \sum_j \frac{Y_{ij.}^2}{r} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr} - SS_P - SS_O \quad \text{ด้วย } df = (n-1)(k-1)$$

$$SS_E = SS_T - SS_P - SS_O - SS_{OP} \quad \text{ด้วย } df = nk(r-1)$$

- เมื่อ
- $SS_T$  = ผลรวมกำลังสองของข้อมูลทั้งหมด (Total Sum of Square)
  - $SS_P$  = ผลรวมกำลังสองของชิ้นงาน (Part Sum of Square)
  - $SS_O$  = ผลรวมกำลังสองของพนักงาน (Appraiser Sum of Square)
  - $SS_{OP}$  = ผลรวมกำลังสองของอิทธิพลร่วมระหว่างชิ้นงานกับพนักงาน (Interaction of Part and Appraiser Sum of Square)
  - $SS_E$  = ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Error Sum of Square)

และนำผลที่ได้มาสรุปไว้ในตาราง ANOVA ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ตาราง ANOVA สำหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด

แหล่งความผันแปร	Sum of Square	DF	Mean Square
พนักงานวัด	$\sum_i \frac{Y_{.j.}^2}{nr} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr}$	k-1	$MS_O = SS_O/(k-1)$
ชิ้นงาน	$\sum_i \frac{Y_{i..}^2}{kr} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr}$	n-1	$MS_P = SS_P/(n-1)$
พนักงาน * ชิ้นงาน	$\sum_i \sum_j \frac{Y_{ij.}^2}{r} - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr} - SS_P - SS_O$	(n-1)(k-1)	$MS_{OP} = SS_{OP}/(n-1)(k-1)$
รีพีทะบิลิตี	$SS_T - SS_P - SS_O - SS_{OP}$	nk (r-1)	$MS_E = SS_E/nk(r-1)$
ผลรวม	$\sum_i \sum_j \sum_m Y_{ijm}^2 - \frac{Y_{\dots}^2}{nkr}$	nkr-1	

### 3.3.3 ANALYZE PHASE (การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา)

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการทดลองเพื่อหาผลสรุปในปัจจุบันนำเข้าสู่ที่สำคัญต่างๆ ที่ได้เรียบเรียงจากการระดมความคิด โดยใช้ Cause and Effect Matrix และ FMEA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตามลำดับ เพื่อเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เหล่านี้กับลักษณะทางคุณภาพที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย

ข้อมูลที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ ในขั้นตอนนี้ จะทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและสามารถที่จะคัดเลือกปัจจัยนำเข้าสู่ที่สำคัญที่จะทำการศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน, การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น

#### 3.3.3.1 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) [3,6,7]

เป็นวิธีการทดสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งสามารถที่จะทดสอบในระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่นำมาพิจารณา ซึ่งตัวสถิติที่ทำการเปรียบเทียบสามารถเป็นได้ทั้ง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยที่กำหนด, ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม, ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มเทียบกับค่าความแปรปรวนที่กำหนด และค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนของเสียอีกด้วย ซึ่งในแต่ละการทดสอบจะใช้ตัวสถิติสำหรับการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบนั้นๆ ในการตัดสินใจด้วยวิธีการทดสอบสมมติฐานนี้ จะดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้คือ

-ตั้งสมมติฐานหลักตามสิ่งที่ต้องการจะทดสอบ (Null Hypothesis :  $H_0$ ) ซึ่งอาจจะเป็นสมมติฐานแบบสองด้าน หรือสมมติฐานแบบด้านเดียว

-ตั้งสมมติฐานรองหรือสมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis :  $H_a$ )

-กำหนดค่าความเสี่ยง  $\alpha$  (โดยทั่วไปจะกำหนดที่ค่า 0.05)

-กำหนดวิธีการตัดสินใจ ด้วยการพิจารณาถึงตัวสถิติสำหรับการทดสอบ (Test Statistic) ตัวพารามิเตอร์ แล้วพิจารณาถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวสถิติดังกล่าวด้วยทฤษฎีของการแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ซึ่งอธิบายถึงขนาดความผันแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างเงื่อนไขของการทดลองหรือ Reproducibility จากนั้นให้กำหนดช่วงแห่งการปฏิเสธและช่วงแห่งการยอมรับของตัวสถิติภายใต้ค่าความเสี่ยง ( $\alpha$ ) ที่กำหนด

-ออกแบบการทดลอง ด้วยการกำหนดค่าขนาดของสิ่งตัวอย่างจากเส้นโค้งโอซีเมื่อทราบความเสี่ยง  $\beta$  ( $\theta_1$ )

-ดำเนินการทดลองภายใต้เงื่อนไขการทดลองที่ได้ออกแบบไว้

-ตัดสินใจตามวิธีการตัดสินใจที่กำหนด กล่าวคือ ถ้าหากตัวสถิติสำหรับการทดสอบที่ได้จากการคำนวณอยู่ในบริเวณแห่งการยอมรับ ให้ทำการยอมรับสมมติฐานหลัก หรือสรุปว่าไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธสมมติฐานหลัก เนื่องจากข้อมูลอยู่ในช่วงความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุด้าน Reproducibility ของการทดลอง แต่ถ้าหากตัวสถิติสำหรับการทดสอบอยู่ในบริเวณแห่งการปฏิเสธให้ทำการปฏิเสธสมมติฐานหลัก

### 3.3.3.1.1 One-Sample Z-test and Confidence Interval

เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย ประชากรเทียบกับค่าเฉลี่ยที่กำหนด เมื่อรู้ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ

$$\begin{array}{ll} H_0: \mu = \mu_0 & \text{กรณีทดสอบแบบสองด้าน} \\ H_a: \mu \neq \mu_0 & \\ H_0: \mu \geq \mu_0 \quad \text{หรือ} \quad H_0: \mu \leq \mu_0 & \text{กรณีทดสอบแบบด้านเดียว} \\ H_a: \mu < \mu_0 & \quad H_a: \mu > \mu_0 \end{array}$$

ตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

ตัวแจกแจงทางสถิติคือ

$$Z_{\alpha/2} \quad \text{สำหรับการทดสอบแบบสองด้าน}$$

$$Z_{\alpha} \quad \text{สำหรับการทดสอบแบบด้านเดียว}$$

ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย

$$\begin{array}{ll} \bar{x} - Z_{\alpha/2} (\sigma / \sqrt{n}) \quad \text{ถึง} \quad \bar{x} + Z_{\alpha/2} (\sigma / \sqrt{n}) & \text{กรณีสองด้าน} \\ \bar{x} - Z_{\alpha} (\sigma / \sqrt{n}) \quad \text{หรือ} \quad \bar{x} + Z_{\alpha} (\sigma / \sqrt{n}) & \text{กรณีด้านเดียว} \end{array}$$

### 3.3.3.1.2 One-Sample t-test and Confidence Interval

เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย ประชากรเทียบกับค่าเฉลี่ยที่กำหนด เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการทดสอบจะเหมือนกับกรณีรู้ค่าความแปรปรวนของประชากร แต่จะแตกต่างกัน โดยจะใช้ t-distribution เป็นการแจกแจงในการพิจารณา

### 3.3.3.1.3 Two-Sample t-test and Confidence Interval

เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงความเชื่อมั่นของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองชุด เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \quad \text{กรณีทดสอบแบบสองด้าน}$$

$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta_0 \quad \text{หรือ} \quad H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta_0 \quad \text{กรณีทดสอบแบบด้านเดียว}$$

$$H_a: \mu_1 - \mu_2 < \delta_0 \quad \text{หรือ} \quad H_a: \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

ตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$t = ((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta_0) / S$$

ตัวแจกแจงทางสถิติคือ

$$t_{\alpha/2, \nu} \quad \text{สำหรับการทดสอบแบบสองด้าน}$$

$$t_{\alpha, \nu} \quad \text{สำหรับการทดสอบแบบด้านเดียว}$$

ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2} s \quad \text{ถึง} \quad (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2} s \quad \text{กรณีสองด้าน}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha} s \quad \text{หรือ} \quad (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha} s \quad \text{กรณีด้านเดียว}$$

### 3.3.3.1.4 Paired t-test and Confidence Interval

เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงความเชื่อมั่นของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คู่ต่อคู่ ตัวอย่างเช่น การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ 2 เครื่องด้วยสิ่งตัวอย่างเดียวกันที่เลือกมา ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานแบบนี้จะให้ผลที่มีความแม่นยำกว่า เพราะได้ควบคุมอิทธิพลจากสาเหตุอื่นๆ ที่สามารถควบคุมได้ เช่น ชิ้นงานเดียวกันและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เหมือนกัน โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ

$$H_0: \mu_d = \mu_0$$

$$H_a: \mu_d \neq \mu_0$$

ตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_0}{(s_d / \sqrt{n})}$$

ตัวแจกแจงทางสถิติคือ

$$t_{\alpha/2, \nu}$$

ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย

$$\bar{d} - t_{\alpha/2}(s_d / \sqrt{n}) \text{ ถึง } \bar{d} + t_{\alpha/2}(s_d / \sqrt{n})$$

โดย

$$s_d = \sqrt{\frac{(d - \bar{d})^2}{(n-1)}}$$

### 3.3.3.1.5 Test for Equal Variance

เป็นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงความเชื่อมั่นของความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของประชากรสองชุด โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{กรณีทดสอบแบบสองด้าน}$$

$$H_a: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{กรณีทดสอบแบบด้านเดียว}$$

$$H_a: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

ตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

ตัวแจกแจงทางสถิติคือ

$$F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$$

สำหรับการทดสอบแบบสองด้าน

$$F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$$

สำหรับการทดสอบแบบด้านเดียว

### 3.3.3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)

[6,7,8]

ในหัวข้อที่แล้วเป็นการทดสอบสมมติฐานของประชากรหนึ่งกลุ่ม กับค่าคงที่ที่กำหนด หรือระหว่างประชากร 2 กลุ่มเท่านั้น หากต้องการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปในค่าตัวแปรตอบสนองที่สนใจ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ " ANOVA " เพื่อทำการทดสอบ โดยหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลมีแนวทางเช่นเดียวกับการทดสอบสมมติฐานในหัวข้อที่ 3.3.3.1

หลักการของ ANOVA คือเป็นการหาความแปรปรวนโดยรวม แล้วทำการพิจารณาแยกความแปรปรวนดังกล่าวนี้ออกเป็นสาเหตุย่อยๆ เนื่องจากระดับของปัจจัยที่ควบคุมได้ หรือ “ ทรีทเมนต์ ” และความแปรปรวนจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ แล้วทำการเทียบความแปรปรวนจากแหล่งทั้งสองนี้

### 3.3.3.2.1 One-Way Analysis of Variance

เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กล่าวคือมีปัจจัยที่ต้องการจะศึกษาเพียงตัวเดียว แสดงได้ด้วยตัวแบบทางสถิติเชิงเส้นตรง (Linear Statistical Model) คือ

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}$$

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}; i = 1, 2, 3, \dots, a; j = 1, 2, 3, \dots, n$$

โดยที่

$y_{ij}$	=	ผลจากการทดลองของทรีทเมนต์ $i$ ในการทำซ้ำครั้งที่ $j$
$\mu$	=	พารามิเตอร์ร่วมสำหรับทุกทรีทเมนต์ หรือค่าเฉลี่ยทั้งหมด
$\tau_i$	=	ผลจากทรีทเมนต์ $i$
$\varepsilon_{ij}$	=	ความคลาดเคลื่อน

สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ สามารถกำหนดได้ดังนี้

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$$

$$H_a = \mu_1 \neq \mu_j \text{ อย่างน้อยหนึ่งค่าของ } (i, j) \text{ ที่ } i \neq j$$

สมการในการคำนวณ

$$.. = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n Y_{ij} \quad \text{และ} \quad \frac{Y_{..}}{an} = \bar{Y}_{..}$$

$$.j = \sum_{i=1}^a Y_{ij} \quad \text{และ} \quad \frac{Y_{.j}}{a} = \bar{Y}_{.j}$$

$$.i = \sum_{j=1}^n Y_{ij} \quad \text{และ} \quad \frac{Y_{.i}}{n} = \bar{Y}_{.i}$$

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$SS_{Tr} = n \sum_{i=1}^a (\bar{Y}_{.i} - \bar{Y}_{..})^2$$



$$SS_E = SS_T - SS_{Tr} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2$$

จะปฏิเสธสมมติฐานเพื่อยืนยันว่าปัจจัยที่พิจารณามีผลอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ

$$F_0 = \frac{MS_{Tr}}{MS_E} > F_{\alpha; a-1, a(n-1)}$$

สามารถสรุปเป็นตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ตาราง One-way ANOVA

Source of Variation	Sum of Square	Degrees of Freedom	Mean Square	F0
Treatment	$SS_{Tr}$	$a-1$	$\frac{SS_{Tr}}{a-1}$	$\frac{MS_{Tr}}{MS_E}$
Error	$SS_E$	$N-a$	$\frac{SS_E}{N-a}$	
Total	$SS_T$	$N-1$		

### 3.3.3.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น (Correlation and Simple Linear Regression) [3,6,8]

**3.3.3.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์** การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใดๆ คือการพิสูจน์และหาว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง 2 ตัวแปรนั้นมีมากน้อยเพียงใด เรียกว่า “ Correlation Coefficient “ (r) ซึ่งหาได้จากสมการคือ

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1, 1 จะหมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทางบวกอย่างสมบูรณ์ -1 จะหมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทางลบอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแสดงดังรูปที่ 3.6 ส่วนสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบนี้จะกำหนดเป็น

$$H_0: \rho = 0$$


$$H_a: \rho \neq 0$$

และตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$t_0 = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

จะปฏิเสธสมมติฐานเพื่อยืนยันว่าปัจจัยที่พิจารณามีผลอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ

$$|t_0| > t_{\alpha/2, n-2}$$

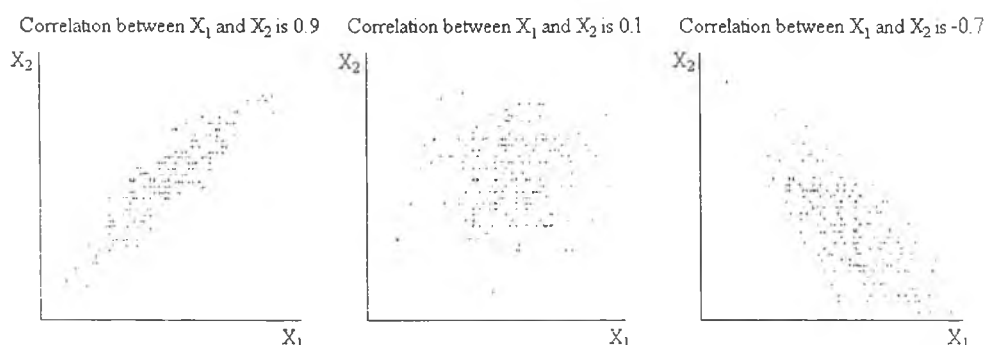

รูปที่ 3.6 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร

### 3.3.3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เป็นการหาความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงและสร้างตัวแบบสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ทำการศึกษา ซึ่งหากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและตัวแปรตาม จะเรียกว่า " Simple Linear Regression " แต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว จะเรียกว่า " Multiple Regression "

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์คือ

$$= \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon \quad \text{โดยที่ } i = 1, 2, \dots, n$$

และสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบได้ตามสมการดังนี้คือ

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n y_i(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}; \quad \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

- การทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแบบถดถอย โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบ ซึ่งจะทำให้สามารถแยกความแปรปรวนออกเป็นความผันแปรของตัวแบบถดถอยและความคลาดเคลื่อนจากสาเหตุโดยธรรมชาติ ดังสมการ

$$SS_{total} = SS_{regression} + SS_{error}$$

$$SS_{total} = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$SS_{regression} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

$$SS_{error} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

และตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$F_0 = \frac{MS_{regression}}{MS_{error}}$$

จะปฏิเสธสมมติฐานเพื่อยืนยันว่าปัจจัยที่พิจารณามีผลอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ

$$F_0 > F_{\alpha, 1, n-2}$$

- การทดสอบความไม่สมรูปของตัวแบบกับข้อมูล เพื่อเป็นการทดสอบว่าตัวแบบถดถอยดังกล่าวมีความเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ จึงมีความจำเป็นต้องทดสอบเทียบความกลมกลืนกันของตัวแบบถดถอยดังกล่าว ด้วยการพิจารณาจากค่าเศษเหลือของข้อมูลที่เกิดจากตัวแบบถดถอยว่ามีนัยสำคัญหรือไม่ ซึ่งสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ

$H_0$  : ตัวแบบถดถอยมีความสมรูป (Fit) กับข้อมูล

$H_a$  : ตัวแบบถดถอยไม่มีความสมรูปกับข้อมูล

และใช้ตัวสถิติสำหรับการทดสอบคือ

$$F_0 = \frac{SS_{LOF} / (m - 2)}{SS_{PE} / (n - m)} = \frac{MS_{LOF}}{MS_{PE}} \sim F_{m-2; n-m}$$

- การทดสอบความถูกต้องของตัวแบบถดถอย เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของการทดลองภายในเงื่อนไข 3 ประการคือ


ประการที่ 1 : ความเป็นอิสระ (Time Sequence) หมายความว่า ข้อมูลทุกจุดในการทดลอง จะต้องเป็นอิสระต่อกันโดยสุ่ม

ประการที่ 2 : ความเป็นปกติ (Normality Assumption) หมายความว่า ข้อมูลทุกจุดในการทดลองจะต้องเป็นตัวแปรสุ่มแบบปกติ นั่นคือจะมีแนวโน้มเข้าหาค่าค่าหนึ่งที่คงที่ และมีการกระจายรอบค่าคงที่ดังกล่าวอย่างสมมาตร

ประการที่ 3 : ความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน (Variance Stability) หมายความว่า ความแตกต่างของข้อมูลทุกจุดในการทดลองจะต้องเกิดจากสาเหตุโดยธรรมชาติในระบบที่ทำการทดลองเท่านั้น


การทดสอบความถูกต้องของตัวแบบถดถอยตามสมมติฐานทั้ง 3 ประการนี้จะใช้วิธีในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์เศษเหลือ (Residual Analysis) ดังมีรายละเอียดวิธีการพิจารณาดังนี้คือ

- การวิเคราะห์เศษเหลือสำหรับความเป็นอิสระของข้อมูล (Time Sequence) โดยการสร้างแผนภาพการกระจายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเศษเหลือกับลำดับความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล ซึ่งแผนภาพไม่ควรที่จะมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้ม ควรที่จะกระจายตัวที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังรูปที่ 3.7

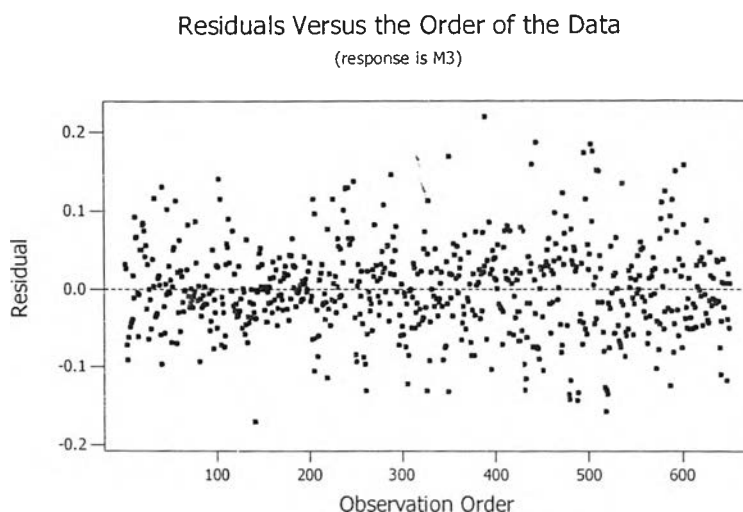


รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเศษเหลือและลำดับของข้อมูล

- การวิเคราะห์เศษเหลือสำหรับความเป็นปกติของข้อมูล (Normality Assumption) โดยวิธีการสร้างแผนภาพฮิสโตแกรมของค่าเศษเหลือ ซึ่งควรที่จะมีการกระจายตัวเป็นรูประฆังคว่ำแบบสมมาตร หรือใช้วิธีการพล็อตค่าเศษเหลือในกระดาษ NOPP (Normality Paper Plot) ซึ่งหากค่าเศษเหลือมีการกระจายแบบปกติ จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง ตัวอย่างของฮิสโตแกรมและการพล็อตค่าเศษเหลือ แสดงในรูป 3.8 ก และ ข ตามลำดับ

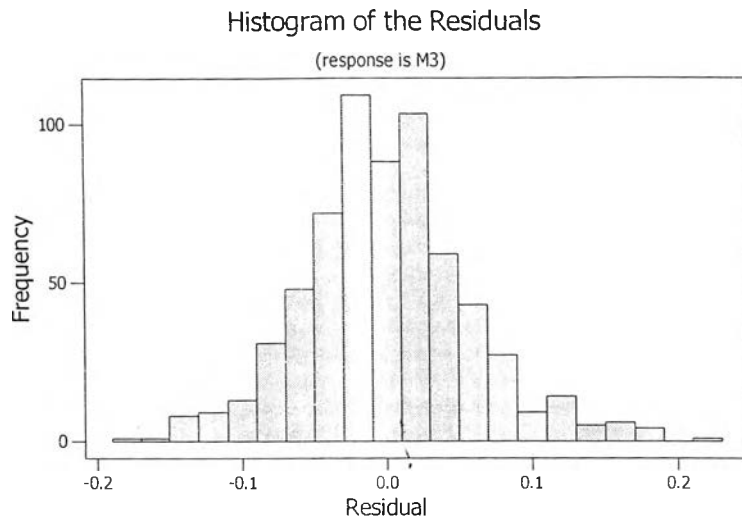

ก) ฮิสโตแกรม

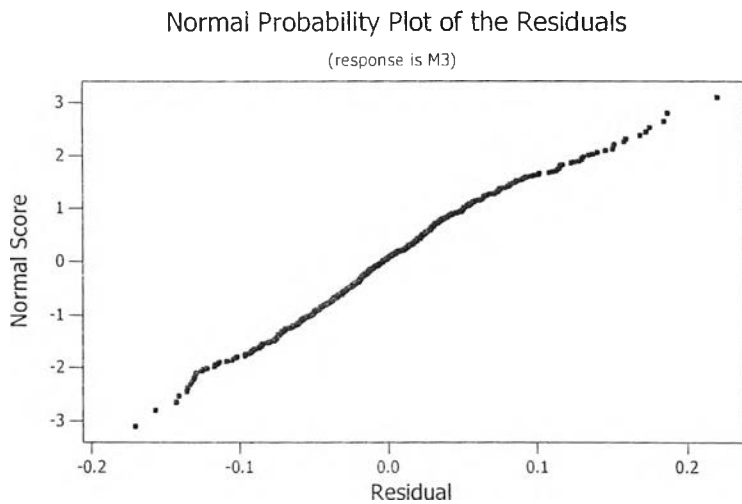


ข) Normal Probability Plot

**รูปที่ 3.8** แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเศษเหลือและลำดับของข้อมูล

ก) ฮิสโตแกรม ข) Normal Probability Plot

- การวิเคราะห์เศษเหลือสำหรับความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน โดยการสร้างแผนภาพการกระจายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเศษเหลือกับค่าตัวแปรตามที่ได้จากสมการตัวแบบถดถอย ซึ่งแผนภาพไม่ควรที่จะมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นแนวโน้ม ควรที่จะกระจายตัวที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แสดงดังตัวอย่างในรูปที่ 3.9

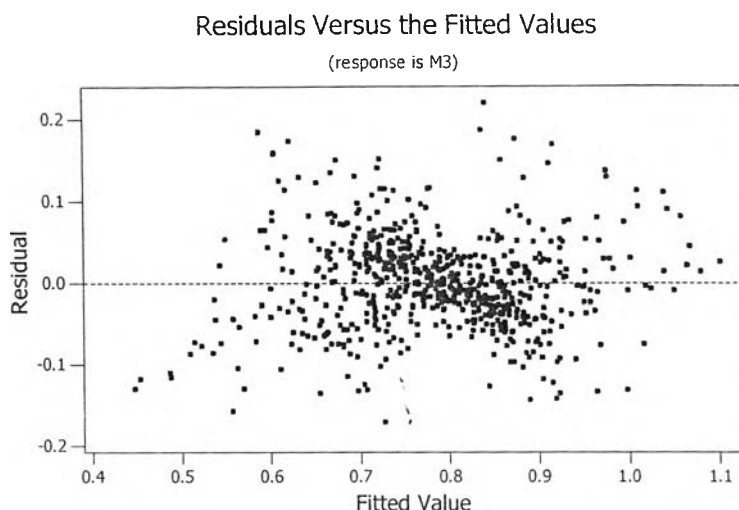

**รูปที่ 3.9** แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเศษเหลือและค่า Fitted value

- สัมประสิทธิ์ที่แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) เป็นการพิจารณาว่าตัวแบบถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ สามารถที่จะอธิบายสัดส่วนความผันแปรที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตอบสนองได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีสมการดังนี้

$$R^2 = \frac{SS_{regression}}{SS_{total}} = 1 - \frac{SS_{error}}{SS_{total}}$$

เช่น  $R^2$  มีค่าเท่ากับ 0.80 นั้นหมายถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของความผันแปรในตัวแปรตอบสนองที่สามารถที่จะอธิบายได้จากตัวแบบถดถอย

### 3.3.4 IMPROVE PHASE (การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำปัจจัยนำเข้าที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลักษณะทางคุณภาพของลูกค้ำที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่แล้ว มาทำการศึกษาถึงความสามารถของกระบวนการที่ค่าต่างๆ ของตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งสามารถที่จะทำการกำหนดค่าของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีผลทำให้กระบวนการผลิตสามารถที่จะผลิตงานที่มีค่าของลักษณะทางคุณภาพได้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้ำกำหนด, มีความเบี่ยงเบนที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ของขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องของการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) โดยการออกแบบการทดลองเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรตามที่สนใจ


ในสภาวะต่างๆ ของระบบหรือของตัวแปรอิสระต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้กำหนดไว้ (Treatment Combination) ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการทดลองมีดังนี้

- นิยามปัญหา
- กำหนดปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ (KPIV) ที่จะใช้ในการทดลอง รวมทั้งการพิจารณาระดับของค่าของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
- กำหนดเลือกตัวแปรตอบสนองที่ต้องการศึกษา (KPOV)
- เลือกแบบของการทดลอง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาขนาดของสิ่งตัวอย่างที่ใช้ (Replication), ลำดับการทดลอง และตัวแปรอื่นๆ ที่ต้องควบคุม
- ทำการทดลองตามแผนที่ได้วางไว้
- วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้วิธีการทางสถิติ
- สรุปผลการทดลอง

#### 3.3.4.1 แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) [4]

การทดลองแบบแฟคทอเรียล เป็นการศึกษาค่าผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตอบสนองในทุกๆ ระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ (Treatment Combination) ที่มีจำนวน 2 ปัจจัยขึ้นไป โดยทุกๆ Treatment combination ของปัจจัยนำเข้าทุกตัว จะได้รับการศึกษาไปพร้อมๆ กัน

ผลกระทบจากปัจจัยนำเข้าจะนิยามด้วยการตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตอบสนองที่ศึกษาที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนระดับของปัจจัยนำเข้านี้ เรียกว่า “ อิทธิพลหลัก (Main Effect)” ส่วนอิทธิพลร่วม (Interaction) จะหมายถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตอบสนองในระดับของปัจจัยนำเข้าตัวหนึ่งจะมีค่าไม่เท่ากันในระดับต่างๆ ของปัจจัยนำเข้าตัวอื่นๆ ซึ่งแสดงได้โดยพิจารณาจากแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและตัวแปรตอบสนองในรูปที่ 3.10

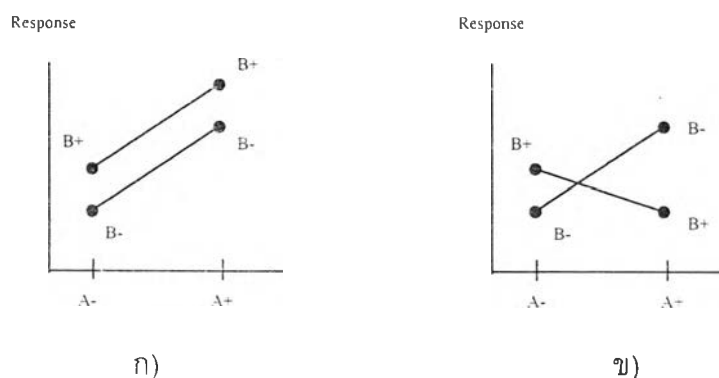

รูปที่ 3.10 แผนภาพแสดงปัจจัยร่วมในการทดลอง ก) ปัจจัยร่วมไม่มีผล ข) ปัจจัยร่วมมีผล




### ประโยชน์ของการทดลองแบบแฟคทอเรียล

- ในกรณีที่ต้องการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยนำเข้าจำนวนหลายตัว จะใช้จำนวนสิ่งตัวอย่างในการทดลองจำนวนที่น้อยกว่าการทดลองทีละ 1 ปัจจัย (One-factor-at-a-time)
- ใช้เวลาการทดลองที่น้อยกว่า เนื่องจากเป็นการศึกษาปัจจัยหลายตัวพร้อมๆ กัน
- ผลสรุปจากการทดลองแบบแฟคทอเรียล สามารถที่จะสรุปผลได้ครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากสามารถพิจารณาในส่วนของอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยในการทดลองด้วย

### การทดลองแบบแฟคทอเรียล

แบบต่างๆ ของการทดลอง มีดังนี้

- General Full Factorial Designs : จะกำหนดค่าของปัจจัยนำเข้าในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมที่ใช้ในการทดลอง และทำการทดลองในทุกๆ Treatment Combination.
- Fractional Factorial Designs : เป็นสับเซตของการทดลอง General Full Factorial Design คือจะลดจำนวนของการทดลองลง โดยพิจารณาเลือกจำนวนการทดลองจาก Treatment Combination ในผลกระทบทที่ระดับสูงของตัวแปรซึ่งเรียกว่า " Generator "
- $2^k$  Factorial Designs : เป็นการทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบ Full Factorial หรือเป็นแบบ Fractional Factorial Design โดยในแต่ละปัจจัยนำเข้าจะกำหนดค่าเพียง 2 ระดับในการทดลอง และทำการทดลองในทุกๆ Treatment Combination เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของตัวแปรตอบสนองในการวิจัย ตัวอย่างภาพแสดง Treatment combination ของการทดลองแบบ  $2^k$  Factorial Designs ในรูปที่ 3.11

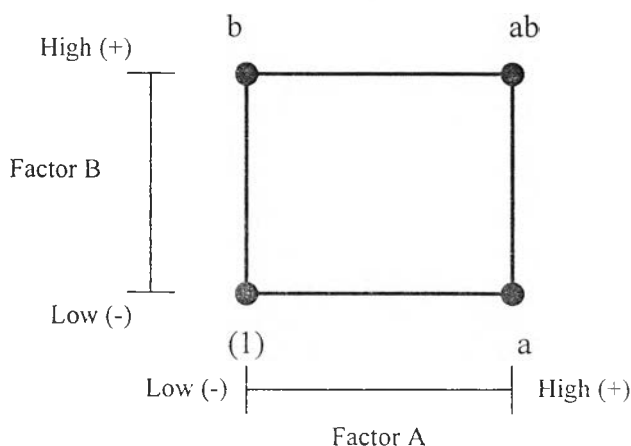

รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดง Treatment Combination ใน  $2^k$  Factorial Design

นี่คือ

$$\begin{aligned} \text{อิทธิพลหลักของปัจจัย A} &= \frac{1}{2n} \{[ab - b] + [a - (1)]\} \\ \text{อิทธิพลหลักของปัจจัย B} &= \frac{1}{2n} \{[ab - a] + [b - (1)]\} \\ \text{อิทธิพลร่วมของปัจจัย AB} &= \frac{1}{2n} \{[ab - b] - [a - (1)]\} \end{aligned}$$

การทดสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยนำเข้า สามารถพิจารณาด้วย หลักการการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3.3.2

### 3.3.4.2 การแปลงรูปข้อมูลโดยวิธี Box-Cox (The Box-Cox Method) [4]

หากข้อมูลหรือตัวแปรตอบสนองที่นำมาวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ ความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่เป็นแบบ ปกติ โดยทั่วไปการแปลงรูปข้อมูลนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ข้อมูลมีการกระจายเข้าใกล้การกระจาย แบบปกติมากที่สุด 2) เพื่อให้ข้อมูลมีความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน และเพิ่มความ แม่นยำของตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง วิธีการที่จะกล่าวถึงเพื่อนำมาใช้ในการแปลงรูปของข้อมูลคือ วิธีการของ Box-Cox โดยจะทำการแปลงรูปของข้อมูล ตามสมการ


$$y^* = y^\lambda$$

โดยที่  $y^*$  คือค่าตัวแปรตอบสนองที่ถูกแปลงรูปแล้ว และค่า  $\lambda$  คือค่า power family ของการแปลงรูป พิจารณาค่าที่เหมาะสมของ  $\lambda$  โดยการพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $SS_E(\lambda)$  กับค่า  $\lambda$  และทำการเลือกค่า  $\lambda$  ที่ทำให้ค่า  $SS_E(\lambda)$  มีค่าต่ำที่สุด จากกราฟความสัมพันธ์ดังกล่าว

### 3.3.5 CONTROL PHASE (การควบคุมกระบวนการผลิต)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและควบคุมปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่แล้ว และได้ทดสอบเพื่อยืนยันผลการสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยการนำความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการด้วยวิธีการทางสถิติ (Statistical Process Control) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประเภทของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) มีรายละเอียดดังนี้คือ

แผนภูมิควบคุมใช้ในการตรวจสอบกระบวนการ สร้างโดยการนำข้อมูลมาพล็อตตามเวลาที่เก็บ ซึ่งกลุ่มของข้อมูลโดยทั่วไปจะใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างจำนวน 5 ข้อมูลต่อกลุ่ม (Subgroup) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของแผนภูมิควบคุมที่นำมาประยุกต์ใช้และลักษณะตัวแปรที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้นำมาคำนวณหาเส้นกลาง (Center line), เส้นควบคุมล่าง (Lower control limit : LCL) และเส้นควบคุมบน (Upper control limit : UCL) โครงสร้างโดยทั่วไปของแผนภูมิควบคุมแสดงดังรูปที่ 3.12 และจำนวนข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณเส้นควบคุมจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 20 จุด

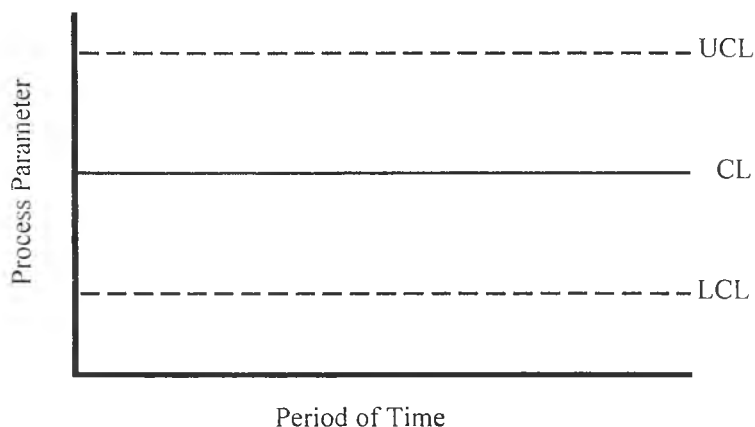

รูปที่ 3.12 รูปแบบทั่วไปของแผนภูมิควบคุม



### 3.3.5.1 แผนภูมิควบคุม $\bar{X}$ - R Chart และ $\bar{X}$ - S Chart [3]

เป็นแผนภูมิควบคุมของข้อมูลเชิงผันแปร โดยแยกออกเป็นแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลซึ่งจะแสดงความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และแผนภูมิที่แสดงค่าพิสัยของข้อมูลซึ่งจะแสดงความแปรปรวนภายในกลุ่ม โดยเส้นควบคุมต่างๆ สามารถที่จะคำนวณได้ดังสมการ

$$\bar{X} \quad : \quad \begin{array}{lll} \text{CL} = \bar{\bar{X}} & \text{UCL} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} & \text{LCL} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} \\ & \text{UCL} = \bar{\bar{X}} + A_3 \bar{S} & \text{LCL} = \bar{\bar{X}} - A_3 \bar{S} \end{array}$$

$$R \quad : \quad \begin{array}{lll} \text{CL} = \bar{R} & \text{UCL} = D_4 \bar{R} & \text{LCL} = D_3 \bar{R} \end{array}$$

$$S \quad : \quad \begin{array}{lll} \text{CL} = \bar{S} & \text{UCL} = B_4 \bar{S} & \text{LCL} = B_3 \bar{S} \end{array}$$

### 3.3.5.2 แผนภูมิควบคุม p Chart และ np Chart [3]

เป็นแผนภูมิควบคุมที่แสดงข้อมูลของสัดส่วนของของเสียและจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นต่อเวลา สำหรับ p Chart และ np Chart ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนของของเสีย (p) สำหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง คำนวณได้จาก

$$p = \frac{x}{n}$$

โดยที่ x คือจำนวนของของเสียที่ตรวจพบ และ n คือจำนวนสิ่งตัวอย่างทั้งหมด ที่ทำการตรวจสอบ และสำหรับเส้นควบคุมต่างๆ คำนวณได้จากสมการ

$$\text{CL} = \bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i}{m}$$

$$\text{UCL} = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{m}}$$

$$\text{LCL} = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{m}}$$

สำหรับ np Chart เส้นควบคุมต่าง ๆ คำนวณได้ดังนี้คือ

$$CL = n\bar{p}$$

$$UCL = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$LCL = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิควบคุม XmR Chart หรือ ImR Chart ซึ่งเป็นแผนภูมิควบคุมที่ประกอบด้วยแผนภูมิที่แสดงถึงข้อมูลแต่ละตัวและค่า moving range (mR), c Chart (Number of Nonconformities) คือแผนภูมิควบคุมที่แสดงถึงจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อหน่วยที่วัด เช่น จำนวนจุดเชื่อมที่มีข้อบกพร่องต่อแผ่นวงจร, u Chart (Nonconformities per Unit) คือแผนภูมิควบคุมที่แสดงจำนวนของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อหน่วยวัดเช่นเดียวกับ u Chart แต่ใช้ในกรณีที่ขนาดของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง (Subgroup) ไม่เท่ากันตลอดการเก็บข้อมูล