



บทที่ 2

การหดตัวและการโก่งตัวของชิ้นงาน (Shrinkage and Warpage)

2.1 ความรู้เบื้องต้นการหดตัวและการโก่งตัว (Shrinkage and Warpage)

ในบทนี้จะทำการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Process Condition) ต่อการหดตัวของชิ้นงาน (Shrinkage)


2.1.1) การหดตัวและการโก่งตัวของชิ้นงาน

การหดตัวของชิ้นงาน (Shrinkage) คือ การที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงตามขนาดรูปทรงทางเรขาคณิต ซึ่งจะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของชิ้นงาน ถ้าการหดตัวของชิ้นงานเป็นลักษณะที่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน เป็นผลให้ชิ้นงานจะไม่มีเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

การโก่งตัวของชิ้นงาน (Warpage) เป็นผลมาจากการที่การหดตัวของชิ้นงานไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน บริเวณใดก็ตามของชิ้นงานเมื่อการหดตัวไม่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเค้นตกค้างภายในชิ้นงาน (Residual Stress) (จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความแข็ง (Stiffness) ของชิ้นงาน) เป็นผลให้ชิ้นงานมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปและจะเกิดการแตกร้าวขึ้น เมื่อใช้งานไปนานๆ

2.1.2) การหดตัวและสภาวะในการขึ้นรูปชิ้นงาน

การหดตัวของชิ้นงานและการโก่งตัวของชิ้นงาน เป็นผลเนื่องมาจากสภาวะในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน แสดงดังรูป 2.1 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะต่างๆ ต่อการหดตัวของชิ้นงาน

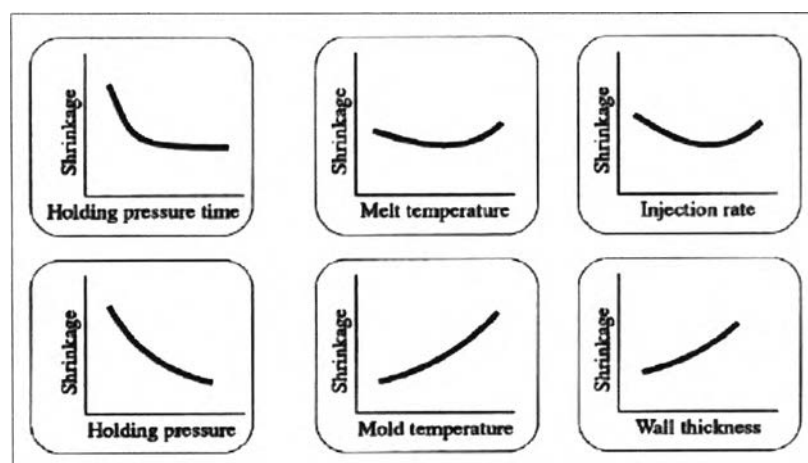


รูป 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะต่างๆ ต่อการหดตัวของชิ้นงาน [1]

จากรูป 2.1 จะเห็นว่า สภาวะหลักที่มีผลต่อการหดตัวของชิ้นงานคือ เวลาในการรักษาความดันและแรงดันแก๊ส เมื่อมีค่าเพิ่มขึ้นการหดตัวของชิ้นงานจะลดลง ส่วนอุณหภูมิแม่พิมพ์และความหนาของชิ้นงาน เมื่อมีค่าเพิ่มขึ้นการหดตัวของชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นตาม [2]

2.1.3) การฉีดและการอัดแน่นพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ (Mold Filling and Packing)

พลาสติกเมื่ออยู่ในสภาวะที่หลอมเหลวแล้วสามารถที่จะอัดตัวได้ เมื่อได้รับแรงดัน ในขณะที่กำลังฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ (Injection Molding) เมื่อแรม (Ram: เครื่องชี้วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของกระบอกฉีดในเครื่องฉีด) เคลื่อนที่ไปข้างหน้า พลาสติกหลอมที่อยู่ในกระบอกฉีดจะถูกอัดและเคลื่อนที่ด้วยอัตราการไหลที่เข้าสู่แม่พิมพ์ในอัตราที่น้อยกว่าการฉีดด้วยแรม โดยที่แรมจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อพลาสติกหลอมขยายตัวภายใต้แรงดันที่กระทำ

การอัดตัวได้ของพลาสติกหลอมเกิดจากสภาวะช่วงต่อระหว่างการฉีดและการบรรจุ (Mold Filling to Packing) กระบวนการฉีดพลาสติกหลอมแบ่งเป็น 2 ช่วงการทำงานที่ต่อเนื่องกัน โดยช่วงแรกคือขั้นตอนการฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ และช่วงต่อไปคือช่วงของการหักแก๊สด้วยแรงดัน (Gas Holding)

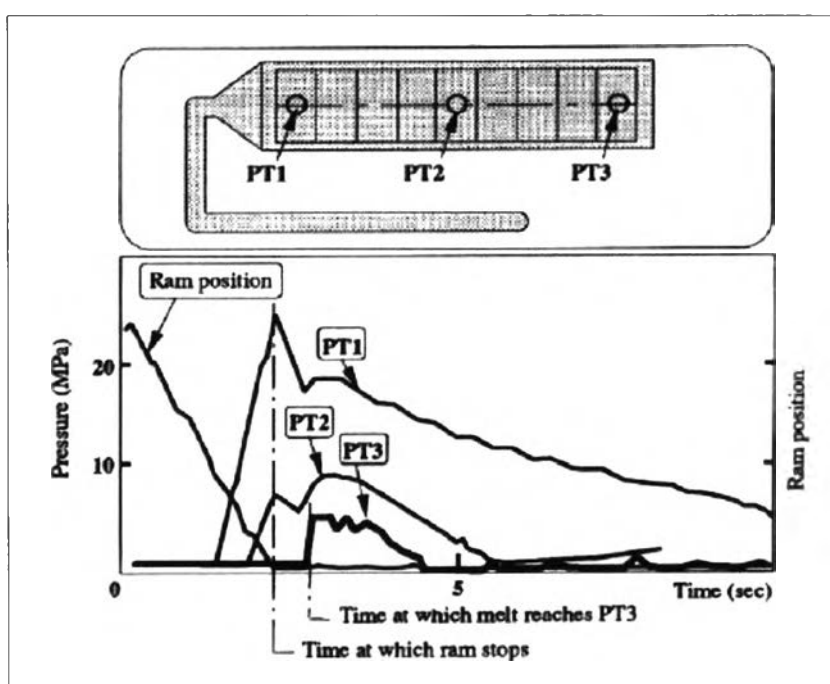

รูป 2.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งแรม (Ram) และแรงดัน [1]

จากการทดลองดังรูป 2.2 พบว่าเวลาที่แรมเริ่มเคลื่อนที่จนกระทั่งหยุดนิ่งมีค่าไม่เท่ากัน ระยะเวลาที่พลาสติกหลอมเริ่มเข้าสู่แม่พิมพ์ (PT1) จนกระทั่งเต็มแม่พิมพ์ (PT3) สาเหตุเนื่องจากสัมประสิทธิ์การหดตัวของพลาสติกช่วงการหน่วงของเวลาระหว่างระยะทางของแรมและการเคลื่อนตัวของพลาสติกหลอม โดยในความเป็น

จริงเมื่อฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์และจะทำการรักษาความดันต่อเนื่องกันไป ซึ่งขั้นตอนนี้จริงๆแล้วจะเกิดขึ้นก่อนที่พลาสติกหลอมจะเต็มแม่พิมพ์เสียอีก

2.1.4) แรงดันและเวลามีผลต่อการหดตัวของชิ้นงาน

แรงดันมีผลต่อการหดตัวของพลาสติกหลอมภายในแม่พิมพ์ แต่ไม่ใช่การกระทำของแรงดันต่อพลาสติกหลอมภายใต้การควบคุมจากเครื่องฉีดเท่านั้น แต่ขึ้นกับความหนืดของพลาสติกหลอมและรูปทรงทางเรขาคณิตของแม่พิมพ์ด้วย โดยพื้นที่สำคัญ 2 ตำแหน่งคือการปิดของช่องทางเข้าแม่พิมพ์ของพลาสติกหลอมและที่ปลายทางการไหล

2.1.4.1) การหดตัวใกล้ช่องทางเข้าแม่พิมพ์ (Shrinkage near the Gate)

บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องทางเข้าแม่พิมพ์จะง่ายต่อการถูกแรงดันกระทำ มากกว่าบริเวณปลายทางการไหลของพลาสติกหลอม ซึ่งจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน, เวลา และการหดตัวของพลาสติก

เมื่อให้แรงดันเพื่อใช้ในการรักษาความดัน (Holding Pressure) สูงส่งผลให้การหดตัวของพลาสติกหลอมมีค่าน้อยกว่าการใช้แรงดันเพื่อการรักษาความดันต่ำ ซึ่งต้องรักษาแรงดันไว้จนกระทั่งพลาสติกหลอมบริเวณทางเข้าแม่พิมพ์ (Gate) แข็งตัว ในกรณีนี้ค่าการหดตัวรอบๆ ทางเข้าแม่พิมพ์จะมีค่าน้อยกว่าที่บริเวณปลายทางการไหลของพลาสติกหลอม แต่กรณีที่ไม่มีการรักษาความดัน (Holding Pressure) เมื่อบริเวณทางเข้าแม่พิมพ์ (Gate) เกิดการแข็งตัว เมื่อนั้นแรงดันภายในแม่พิมพ์จะไหลย้อนกลับออกมาจากระบบทางวิ่ง (Runner System) ผลคือจะเกิดการหดตัวของพลาสติกหลอมอย่างมากรอบๆ บริเวณทางเข้าแม่พิมพ์ (Gate)

2.1.4.2) การหดตัวที่ตำแหน่งสิ้นสุดการไหลของพลาสติกหลอม

แรงดันที่เหมาะสมในการพาสติกหลอมจนเต็มแม่พิมพ์ ขึ้นกับรูปทรงทางเรขาคณิตของแม่พิมพ์ (ชิ้นงาน) , ความหนืดและเวลาที่พลาสติกหลอมเต็มแม่พิมพ์ ผลจากการใช้แรงดันสูงๆ เพื่อการรักษาความดัน (Holding Pressure) เป็นผลให้ในช่วงแรกความดันจะกระจายเข้าสู่แม่พิมพ์อย่างรวดเร็วและจะมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนผลจากการใช้แรงดันต่ำๆ เพื่อการรักษาความดัน ผลที่เกิดขึ้นจะตรงข้ามกับกรณีที่ใช้แรงดันสูง อัตราการไหลของพลาสติกหลอมในช่วงแรกจะมีค่าน้อยกว่ากรณีของการใช้แรงดันสูง ดังนั้นชั้นความแข็ง (Frozen layer) จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการเย็นตัวของพลาสติกหลอมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ซึ่งมีผลกระทบมากกว่ากรณีที่ใช้แรงดันสูง

2.1.5) การไหลของพลาสติกหลอมที่ความร้อนไม่คงที่

การไหลของพลาสติกหลอมจะเกิดแรงต้านทานการไหลจากตัวของพลาสติกเองขึ้น นั่นคือเมื่อพลาสติกหลอมเคลื่อนที่เป็นผลให้ความร้อนเกิดการถ่ายเทสู่แม่พิมพ์ นั่นคือจะเกิดชั้นแข็ง (Frozen layer) ของพลาสติกหลอมขึ้น

บริเวณจุดสำคัญ 2 แห่งที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคือ บริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับสลัก (Sprue) และจุดที่เป็นมุมของชิ้นงาน พลาสติกหลอมเหลวจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลที่สลัก (Sprue) ส่งผลให้คุณสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นงานลดลง เนื่องจากทิศทางการไหลของพลาสติกหลอมเปลี่ยน แปลงไป ซึ่งแรงกระทำที่วุ่นมาจากผิวด้านตรงข้ามของสลัก (Sprue) และผลจากการไหลของพลาสติกหลอมที่ไม่สมมาตร โดยผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลในลักษณะเดียวกันกับบริเวณที่เป็นมุมของชิ้นงาน

2.2 ปัจจัยพื้นฐานของการหดตัวและการโค้งตัวของชิ้นงาน

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของสาเหตุในการหดตัวและการโค้งตัวของชิ้นงาน แทนที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวของชิ้นงานกับสถานะต่างๆในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน เราจะศึกษาถึงสถานะพื้นฐานที่มีผลต่อการหดตัว ซึ่งสถานะในที่นี้คือปริมาตรหรือขนาดของชิ้นงาน, ปริมาณผลึกของโพลีเมอร์, การผ่อนคลายความเค้น (Stress Relaxation) และทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม (Orientation) ซึ่งสถานะเหล่านี้จะบ่งบอกถึงสาเหตุของการหดตัวและการโค้งตัว

2.2.1) สาเหตุของการหดตัว

การหดตัวของพลาสติกนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของพลาสติกหลอม จากสถานะหลอมเหลวเข้าสู่สถานะการแข็งตัวของพลาสติกหลอม ซึ่งการหดตัวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ การหดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric Shrinkage) และการหดตัวเชิงเส้น (Linear Shrinkage)

2.2.1.1) การหดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric Shrinkage)


เป็นที่เข้าใจกันว่าสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกของการหดตัวของชิ้นงานคือ การหดตัวเชิงปริมาตร โดยได้กล่าวไว้ว่า

“วัสดุที่เป็นพลาสติกทุกชนิดจะมีการหดตัวเชิงปริมาตรที่สูง เมื่อเย็นตัวลงจะทำการเปลี่ยนสถานะจากหลอมเหลวสู่สถานะการแข็งตัว โดยปราศจากแรงดัน การหดตัวของพลาสติกจะเกิดขึ้นประมาณ 25% ซึ่งชิ้นงานพลาสติกไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุนี้ได้ ในการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีด โดยใช้แรงดันสูง จุดประสงค์เพื่อลดการหดตัวเชิงปริมาตรของชิ้นงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดการหดตัวขึ้นเลย”

2.2.1.1.1) แรงดันการฉีดพลาสติกหลอม (Pressure)


ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน, ปริมาตร และอุณหภูมิ ของวัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถดูได้จากกราฟความสัมพันธ์ PVT ไดอะแกรม

รูป 2.3 เป็นตัวอย่าง PVT ไดอะแกรม ความสัมพันธ์ของปริมาตรจำเพาะ (v), ความดัน (P) และอุณหภูมิ (T)

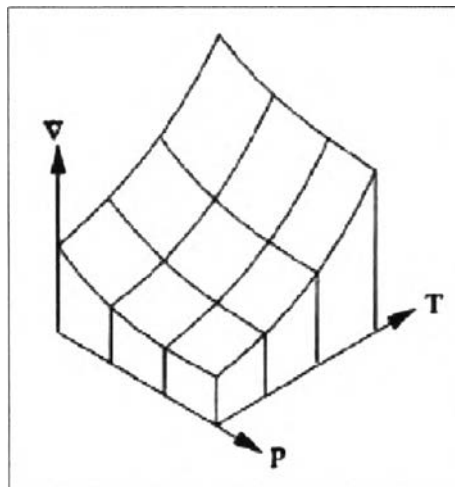

รูป 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน (P), ปริมาตร (V) และอุณหภูมิ (T) [1]

จาก PVT ไดอะแกรมเมื่อทำการฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรจำเพาะ (Specific Volume) กับแกนอุณหภูมิของพลาสติกที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) และโครงสร้างแบบผลึก (Crystalline) แสดงดังรูป 2.4

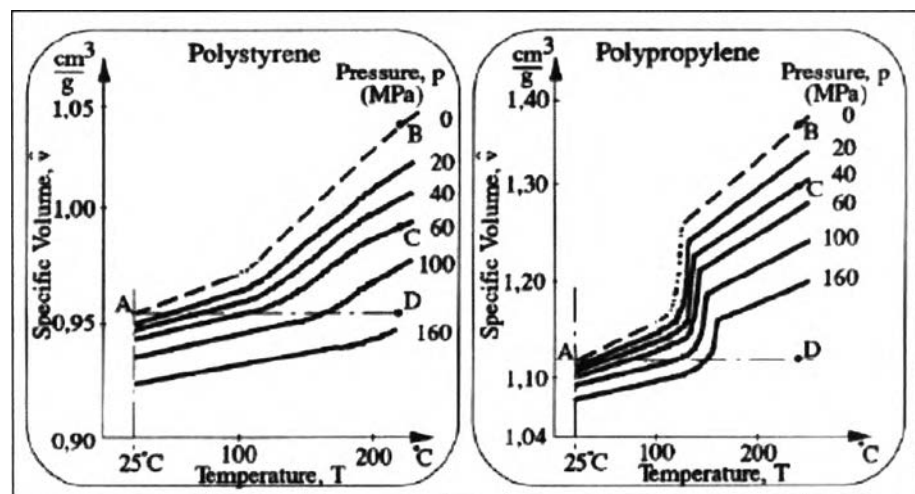

รูป 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรจำเพาะและอุณหภูมิของพลาสติกอสัณฐาน และพลาสติกที่มีผลึก [1]

จากกราฟจะเห็นว่าแรงดันที่ใช้ในกระบวนการฉีด จะส่งผลให้การหดตัวเชิงปริมาตรของชิ้นงานลดลง พิจารณาที่จุด A, B และ C ดังรูป 2.4 ที่จุด A แสดงถึงปริมาตรจำเพาะที่อุณหภูมิและแรงดันในสภาวะบรรยากาศ, จุด B แสดงถึงปริมาตรจำเพาะกับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และจุด C แสดงถึงปริมาตรจำเพาะเมื่อมีแรงดันในการฉีดและการรักษาความดัน (Holding Pressure) เส้นที่ลากผ่านจากจุด A ไปยังจุด D เรียกว่า

“Extrapolated Pressure Line” ซึ่งแสดงถึงแรงดันที่ต้องการ เพื่อป้องกันการเกิดการหดตัวของชิ้นงานจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่พลาสติกหลอมค่อยๆ เย็นตัวลงเป็นของแข็ง ซึ่งตามความเป็นจริงสภาวะดังกล่าวเป็นสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.2.1.1.2) คุณสมบัติความเป็นผลึกของพลาสติก (Crystallinity)

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง PVT ไคอะแกรมโดยทั่วไปจะทำการวัดค่าต่างๆ ที่อุณหภูมิคงที่หรือที่อัตราการเย็นตัวของพลาสติกหลอมมีค่าน้อยมากๆ ซึ่งภายใต้สภาวะดังกล่าวผลึกจะเข้าสู่สภาวะสมดุล ค่าการหดตัวเชิงปริมาตรที่ได้จาก PVT ไคอะแกรมเรียกว่า “ค่าการหดตัวเชิงปริมาตรที่สภาวะสมดุล (Equilibrium Volumetric Shrinkage)”

ทั้งอัตราการเย็นตัวและระดับทิศทางการไหลของพลาสติกหลอมจะส่งผลต่อปริมาณของผลึกที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยากลำบากที่จะทำให้ได้สภาวะตาม PVT ไคอะแกรมที่อัตราการเย็นตัวสูงๆ แต่สามารถนำค่าต่างๆ ใน PVT ไคอะแกรมมาเป็นแนวทางในการปรับสภาวะต่างๆ ในการขึ้นรูปชิ้นงานได้

2.2.1.2) ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวเชิงเส้นและเชิงปริมาตร

การหดตัวเชิงเส้นเป็นส่วนหนึ่งของการหดตัวเชิงปริมาตร ถ้าพลาสติกเกิดการหดตัวอย่างอิสระในทุกทิศทาง การหดตัวเชิงเส้นสามารถประมาณค่าได้เท่ากับ 1 ใน 3 ของการหดตัวเชิงปริมาตร แต่กรณีที่มีการหดตัวของชิ้นงานไม่เป็นไปอย่างอิสระ ความสัมพันธ์ของการหดตัวเชิงเส้นและเชิงปริมาตร จะขึ้นอยู่กับสภาวะของแรงดัน (Pressure), อุณหภูมิ (Temperature) และระดับการเกิดผลึก (Crystallinity level)

จากการหดตัวเชิงปริมาตรสามารถแบ่งเป็นการหดตัวเชิงเส้นได้ 3 ทิศทางคือ


- 1.) การหดตัวเชิงเส้นในทิศทางของความหนา (Thickness Direction)
- 2.) การหดตัวเชิงเส้นในทิศทางขนานกับการไหล (Parallel to Flow)
- 3.) การหดตัวเชิงเส้นในทิศทางตั้งฉากการไหล (Perpendicular to Flow)

ซึ่งการหดตัวเชิงเส้นในทิศทางใดจะแสดงผลมากกว่ากันนั้น ขึ้นกับค่าการผ่อนคลายความเค้น (Stress Relaxation) และทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม (Orientation) เป็นหลัก

2.2.1.2.1) การผ่อนคลายความเค้น (Stress Relaxation)

การหดตัวของพลาสติกหลอมภายในแม่พิมพ์ ส่งผลกระทบต่อการหดตัวเชิงเส้นในสองทิศทางหรือในระนาบหนึ่งๆ ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่า 1 ใน 3 ของการหดตัวเชิงปริมาตร โดยการหดตัวนั้นจะเป็นไปในทิศทางความหนาของชิ้นงาน แสดงดังรูป 2.5 และจากการหดตัวที่ไม่เป็นอิสระของพลาสติกหลอมจึงก่อให้เกิดความเค้นขึ้นภายในชิ้นงาน อันจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน การผ่อนคลายความเค้นภายในชิ้นงานขึ้นกับคุณสมบัติการผ่อนคลายของพลาสติกแต่ละชนิด และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิตั้งแต่เวลาของ

ชิ้นงานซึ่งควบคุมโดยแม่พิมพ์ ชิ้นงานจะเกิดการผ่อนคลายความเค้น เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานค่อยๆ ลดลง (Cooling) จนชิ้นงานไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอีก โดยอุณหภูมิของพลาสติกหลอมที่สูงกว่าจะมีค่าความเค้นที่มากกว่า

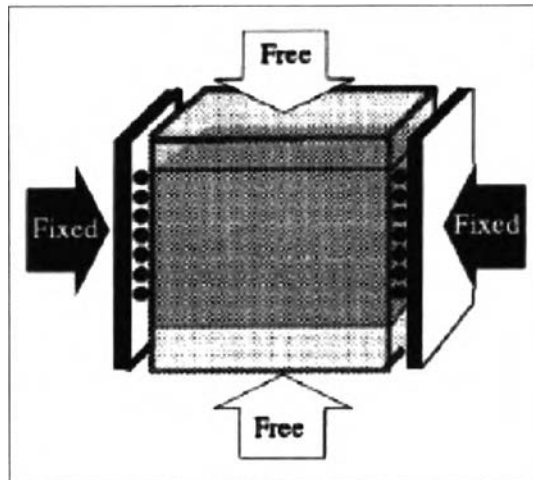

รูป 2.5 แสดงทิศทางการหดตัวของชิ้นงานภายในแม่พิมพ์ [1]

อัตราการเย็นตัวของชิ้นงานจะส่งผลกระทบต่ออัตราการผ่อนคลายความเค้นของชิ้นงาน ซึ่งการผ่อนคลายความเค้นลงอย่างช้าๆ ของพลาสติกหลอม ส่งผลให้ความต้านทานต่อการด้า (Creep) เพิ่มขึ้น

พลาสติกที่มีอัตราการผ่อนคลายความเค้นลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้ชิ้นงานมีขนาดตรงกับขนาดของแม่พิมพ์ และยังคงส่งผลให้การหดตัวเชิงเส้นมีค่าต่ำ นั่นคือการหดตัวของชิ้นงานจะเป็นลักษณะการหดตัวเชิงปริมาตร แต่จะส่งผลให้ความต้านทานต่อการด้า (Creep) มีค่าลดลง

2.2.1.2.2) ทิศทางการไหล (Orientation)


ทิศทางการไหลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การหดตัวของพลาสติกแตกต่างกัน ทั้งในแนวขนานและแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม ทิศทางการไหลของโมเลกุลที่มีสายโซ่ยาวๆ จะง่ายต่อการทำความเข้าใจ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นจากการไหลของโมเลกุลก็คือแรงเฉือน ที่อุณหภูมิสูงๆ โมเลกุลจะเคลื่อนไปหอยู่เสมอ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย (Relax) จึงทำให้เกิดการไหลขึ้น ดังนั้นถ้าความเค้นเฉือนของพลาสติกลดลงหรือหายไป แสดงว่าพลาสติกนั้นกลับไปยังสภาวะที่ไม่มีกรไหล

ปัจจัยทั้ง 2 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการหดตัวและการโค้งตัวของชิ้นงานคือทิศทางการไหลและการหดตัวเชิงเส้น โดยทั่วไปพลาสติกหลอมจะไหลไปในทิศทางที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายและหดตัวในทิศทางที่ไหลมากกว่าทิศทางแนวตั้งฉากการไหล สำหรับพลาสติกที่มีผลึกการรักษาคำตันในทิศทางที่ตั้งฉากการ

โพล การหดตัวในแนวตั้งฉากการไหลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวในทิศทางการไหล จากผลดังกล่าวทำให้เกิดแรงเฉือน จนก่อให้เกิดกระบวนการสร้างผลึกขึ้น และพลาสติกที่มีส่วนผสมของเส้นใยเสริมแรง (Fiber Reinforce Material) ทิศทางของเส้นใยก็มีความสำคัญต่อทิศทางการไหลของโมเลกุล

ทิศทางการไหลและแรงเฉือนก่อให้เกิดผลึก

กรณีศึกษาโดยใช้พลาสติกโพลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) ซึ่งมีค่าการหดตัวในทิศทางการไหลสูงขณะที่ระดับทิศทางการไหลต่ำ (Level of Orientation) เพราะแรงเฉือนก่อให้เกิดผลึกเป็นสำคัญ ที่ระดับทิศทางการไหลที่สูงผลจะทำให้การหดตัวในทิศทางตั้งฉากกับการไหลมีค่าสูงกว่า แสดงดังรูป 2.6

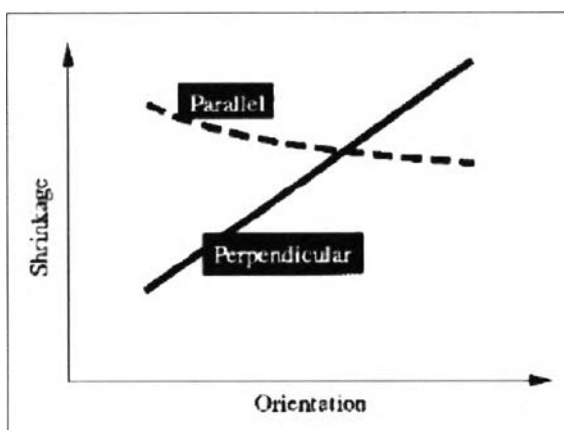

รูป 2.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวและทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม [1]

2.2.1.3) สรุป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1.) การหดตัวเชิงปริมาตรก่อให้เกิดการหดตัวเชิงเส้น
- 2.) การหดตัวเชิงปริมาตรเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นแรงดัน, อุณหภูมิ, ความมีผลึกของพลาสติกและอัตราการเย็นตัวของชิ้นงานอีกด้วย
- 3.) การหดตัวเชิงปริมาตร ก่อให้เกิดการหดตัวเชิงเส้นใน 3 แกนคือ ในทิศทางความหนา, ทิศทางตามแนวการไหลและทิศทางตั้งฉากกับการไหล
- 4.) การหดตัวเชิงปริมาตรและเชิงเส้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการผ่อนคลายของวัสดุและผลจากทิศทางการไหล

2.2.2) สาเหตุที่ก่อให้เกิดการโก่งตัวของชิ้นงาน

การโก่งตัวของชิ้นงานเกิดจากการหดตัวตลอดทั้งหมดของชิ้นงานที่ไม่สม่ำเสมอ โดยที่การหดตัวอย่างอิสระของชิ้นงานจะไม่ก่อให้เกิดการโก่งตัวขึ้น แต่ทุกๆจุดในแม่พิมพ์จะส่งผลต่อการหดตัวของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการหดตัวในแนวขนานกับการไหลหรือตั้งฉากกับการไหลก็ตาม

ในการพิจารณาการหดตัวที่เป็นสาเหตุของการโก่งตัว ซึ่งเป็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาผลของการหดตัวทั้ง 3 ชนิดคือ


- 1.) ผลจากทิศทางการไหล (Orientation effect)
- 2.) ผลจากพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage effect)
- 3.) ผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิการหล่อเย็น (Differential Cooling effect)

2.2.2.1) ผลจากทิศทางการไหล

ผลจากทิศทางการไหลเกิดจากความแตกต่างระหว่างการหดตัวในแนวขนานการไหลและแนวตั้งฉากการไหลของพลาสติกหลอม ซึ่งความแตกต่างของการหดตัวจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ของชิ้นงานบางส่วนเท่านั้น

2.2.2.2) ผลจากพื้นที่การหดตัว

สำหรับการเปรียบเทียบการหดตัวจากพื้นที่ต่อพื้นที่ของชิ้นงานนั้น พื้นที่การหดตัวจะถูกนำมาพิจารณา นิยามของพื้นที่การหดตัวคือ พื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการหดตัวในแนวขนานการไหลและแนวตั้งฉากการไหล ดังแสดงรูป 2.7

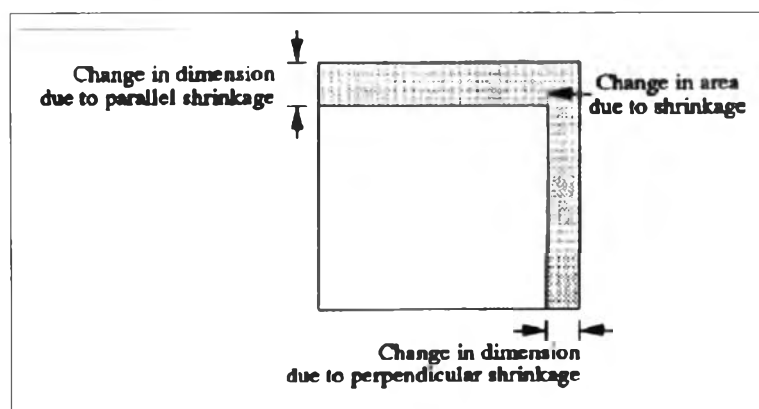


รูป 2.7 แสดงผลจากพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) [1]

พื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) สามารถใช้เปรียบเทียบความแตกต่างในการหดตัวระหว่างพื้นที่ของชิ้นงานกับพื้นที่ของแม่พิมพ์ ขณะที่ผลจากทิศทางการไหล (Orientation effect) สามารถที่จะใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการหดตัว จากทิศทางการไหลที่ต่างกันบนพื้นที่ที่พิจารณา [1]

2.2.2.3) ผลจากอุณหภูมิที่ต่างกัน

การโค้งตัวของชิ้นงานสามารถเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างคือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวที่อยู่ตรงข้ามของแม่พิมพ์ การนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์อาจจะเบนราบอย่างสมบูรณ์ หลังจากการเย็นตัวของชิ้นงานที่อุณหภูมิสม่ำเสมอภายหลังการดันปลดของแม่พิมพ์ (Ejector) ความแตกต่างจากการงอของชิ้นงานทั้งสองด้านก็คือการโค้งตัว (Warpage)

ผลทำนองเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานส่วนที่หนาและบางได้ มันเป็นการดีที่จะรู้ว่าชิ้นงานส่วนที่หนาหรือบางเป็นอุปสรรคต่อพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นผลึก (Crystalline Material) เพราะจะทำให้เกิดการหดตัวที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับพลาสติกที่เป็นอสัณฐาน (Amorphous Material) การหดตัวที่ต่างกันระหว่างส่วนที่หนาและบางจะเกิดจากความเค้นภายในชิ้นงานที่ต่างกัน โดยชิ้นงานที่หนากว่ามีความร้อนสะสมภายในมากกว่า และพื้นที่ที่มีความร้อนมากกว่าจะใช้เวลาในการระบายความร้อนที่มากกว่าพื้นที่ส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ทำให้การหดตัวของชิ้นงานแตกต่างกัน แสดงดังรูป 2.8

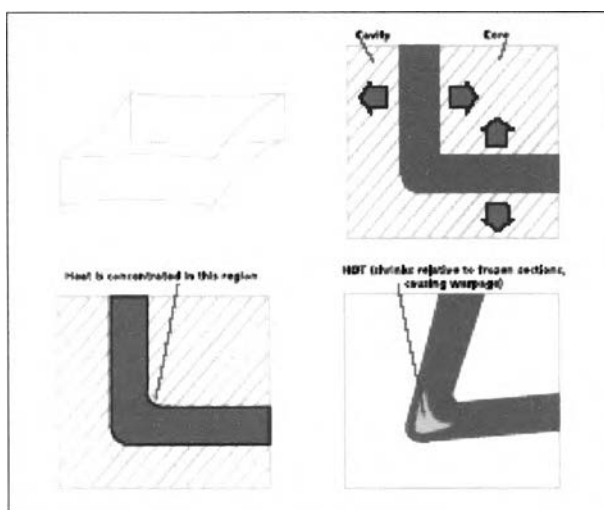


รูป 2.8 แสดงการโค้งตัวของชิ้นงานที่อุณหภูมิแตกต่างกัน [1]

2.2.3) ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการไหลและพื้นที่การหดตัวต่อการโค้งตัว (Relating Orientation and Area Shrinkage to Warpage)

การหดตัวที่ไม่สม่ำเสมอเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการโค้งตัว ซึ่งเกิดจากความต้านทานในการเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงาน (ความแข็งแรงของชิ้นงาน (Geometric Stiffness)) เมื่อชิ้นงานมีความแข็งแรงมากการหดตัวจะไม่ส่งผลต่อ

การโค้งตัวแต่จะมีผลต่อความเค้นตักต่างภายในชิ้นงานที่สูง ถ้าชิ้นงานมีความแข็งแรงลดลงการหดตัวอาจก่อให้เกิดการโค้งตัวได้แต่ก็จะทำให้ความเค้นตักต่างภายในชิ้นงานลดลง

ผลสำคัญที่เกิดขึ้น 2 อย่างจากผลของทิศทางการไหล และพื้นที่การหดตัว ซึ่งจะอธิบายด้วยแผ่นดิสก์ที่มีทางเข้าแม่พิมพ์ (Gate) อยู่ที่จุดศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงดังรูป 2.9

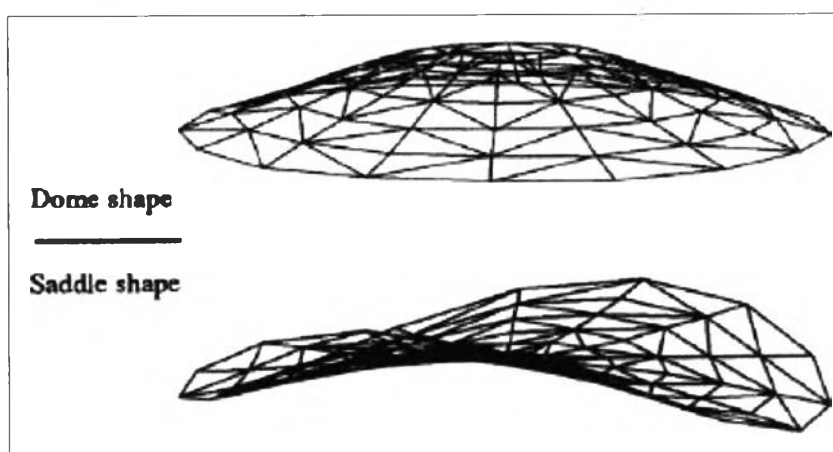

รูป 2.9 แสดงการโค้งตัวของแผ่นดิสก์ชนิดโดมและอานม้า [1]

จากรูปที่ 2.9 สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ โดยเรียกว่าการโค้งตัวแบบโดมและการโค้งตัวแบบอานม้า (Dome and Saddle Warpage)

รูปร่างแบบโดมจะเกิดขึ้น เมื่อพื้นที่การหดตัวของผิวภายนอกของแผ่นดิสก์มีค่าสูงกว่าพื้นที่การหดตัวของผิวภายในชิ้นงาน เป็นผลให้เส้นรอบวงของโดมมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของพลาสติกหลอมด้วย สรุปว่าการไหลในทิศทางแนวรัศมี, การหดตัวในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลจะมีค่าสูงกว่าการหดตัวในแนวขนานกับทิศทางการไหล ซึ่งจะได้ชิ้นงานเป็นรูปโดม (Dome Shape)

รูปร่างแบบอานม้าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคือ กรณีที่การหดตัวของพื้นที่ผิวภายในมีค่าสูงกว่าพื้นที่ผิวภายนอก หรือการหดตัวในแนวตั้งฉากกับการไหลมีค่าน้อยกว่าการหดตัวในแนวขนานกับการไหล

สรุปคือ การหดตัวทั้งรูปร่างแบบโดมและอานม้าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อการหดตัวนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลหรือการหดตัวจากพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.3) การออกแบบชิ้นงาน


ผู้ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ ต้องคำนึงถึงขนาดที่แน่นอนของชิ้นงานหลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป จากปัจจัยต่างๆ คือ

- 1.) การเลือกใช้วัสดุ (Material selection)
- 2.) การเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงาน (Wall Thickness Variation)
- 3.) ตำแหน่งและขนาดของทางเข้าแม่พิมพ์ (Gate Position and Runner Dimension)
- 4.) สภาพะในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Molding Condition)
- 5.) การออกแบบเส้นทางการหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Cooling Line Layout)

2.3.1) การเลือกใช้วัสดุ

การเลือกใช้พลาสติกจะพิจารณาจากสภาวะมากมาย หนึ่งในจำนวนนั้นคือค่าการหดตัว (Shrinkage) เป็นที่แน่นอนว่าพลาสติกที่ทำการเลือก ต้องมีค่าการหดตัวต่ำและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดแน่นอนตามที่ต้องการ ซึ่งนี่ไม่พ้นว่าพลาสติกชนิดนั้นจะต้องมีราคาแพง เป็นที่เข้าใจกันว่าค่าการหดตัวเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพลาสติกที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิด การออกแบบจึงเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดของพลาสติก

สาเหตุของการหดตัวคือ พฤติกรรมของพลาสติกต่ออุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อปริมาตรจำเพาะ (Special Volume) ของโพลิเมอร์จำพวกเทอร์โมพลาสติก โดยเทอร์โมพลาสติกแบ่งเป็นโครงสร้างแบบมีผลึกและโครงสร้างแบบอสัญฐานซึ่งจะมีพฤติกรรมของความดัน-ปริมาตร-อุณหภูมิ (PVT Diagram) ที่ต่างกัน โดยเทอร์โมพลาสติกแบบโครงสร้างมีผลึก มีผลขององศาของความเป็นผลึก (Degree of Crystallinity) ซึ่งส่งผลต่อการหดตัวเป็นอย่างมาก จะสังเกตได้ง่ายจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรจำเพาะกับอุณหภูมิ แสดงดังรูป 2.10

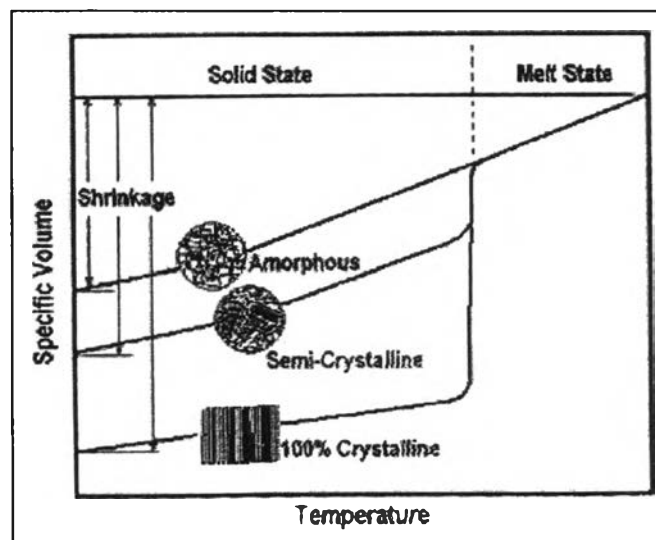

รูป 2.10 แสดงแผนภาพแสดงปริมาตรจำเพาะและอุณหภูมิของเทอร์โมพลาสติก [3]

ในขณะที่เทอร์โมพลาสติกแบบอสัญฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรอย่างชัดเจนเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมักมีการเปลี่ยนความยาวควบคู่กันไปด้วยในชิ้นงาน ส่งผลให้เกิดการโค้งงอตามมานอกจากนี้สภาวะอื่นที่มีผลเช่น พลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจะมีความหนืดสูงทำให้ในขั้นตอนที่ฉีดพลาสติก หลอมเข้าแม่พิมพ์ต้องใช้ความดันสูง เป็นผลให้ความดันในแม่พิมพ์ต่ำกว่าความดันที่ใช้ฉีดโพลีเมอร์หลอมและมีแนวโน้มที่อาจเกิดการหดตัวของชิ้นงานมากขึ้น

โดยการประยุกต์การหดตัวและการโค้งงอให้เป็นหลักพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วน of พลาสติกและได้ขนาดของชิ้นงานที่ต้องการ

2.3.2) ความหนาของชิ้นงาน

การเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงานจะส่งผลต่อการหดตัวและคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน ในการออกแบบชิ้นงานผู้ออกแบบพยายามที่จะให้ความหนาของส่วนต่างๆ มีค่าเท่ากัน แต่ในความเป็นจริงเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากที่สุด จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงความหนา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จะพยายามคงความหนาโครงสร้างหลักให้มีความหนาที่เท่ากัน จะมีเฉพาะบางจุดที่พิเศษเท่านั้นที่ความหนาเปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงความหนาจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการไหลและพื้นที่การหดตัวของชิ้นงาน เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปจะทำให้การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลลดลงแต่พื้นที่การหดตัวจะเพิ่มขึ้น

2.3.2.1) พลาสติกที่มีโครงสร้างผลึก (Crystalline Material)

พลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นผลึก การเปลี่ยนแปลงปริมาณของโครงสร้างผลึกจะส่งผลกระทบต่อส่วนสำคัญอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นการเพิ่มความหนาจะทำให้พื้นที่การหดตัวมีค่าเพิ่มขึ้น

2.3.2.2) พลาสติกที่มีโครงสร้างอสัญฐาน (Amorphous Material)

พลาสติกอสัญฐานจะมีผลต่อการผ่อนคลาย (Relaxation) ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอัตราการเย็นตัว และอุณหภูมิของชิ้นงานขณะปลดออกจากแม่พิมพ์

ถ้าเวลาที่ชิ้นงานอยู่ภายในแม่พิมพ์นานมากขึ้น จะส่งผลให้พื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) ของชิ้นงานมีค่าลดลง ในทางตรงข้ามเมื่อเวลาที่ชิ้นงานอยู่ภายในแม่พิมพ์น้อย ชิ้นงานภายหลังการปลดออกจากแม่พิมพ์จะร้อน ผลกระทบของแม่พิมพ์ที่มีอิทธิพลต่อการหดตัวของชิ้นงานลดลง ทำให้การหดตัวของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสภาวะดังกล่าวนี้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานถูกปลดออกจากแม่พิมพ์ก่อนที่พื้นที่ส่วนที่หนาจะเย็นตัวลง ส่งผลให้การหดตัวระหว่างส่วนที่หนาและบางมีค่าเพิ่มขึ้น ท้ายสุดก็จะทำให้การโค้งงอของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น

2.3.2.3) การใช้ความหนาควบคุมการหดตัวของชั้นงานใกล้กับทางเข้าของพลาสติกหลอม
(Using Wall Thickness to Control Shrinkage near Gates)

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าพื้นที่รอบๆ ทางเข้าพลาสติกหลอม (Gate) จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการไหลมากที่สุด ซึ่งการหดตัวจากทิศทางการไหลที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดแรงกระทำขึ้นระหว่างส่วนปลายของชิ้นงานและตำแหน่งทางเข้าพลาสติกหลอม ซึ่งอาจจะทำให้ชิ้นงานเกิดการโก่งตัว

ความหนาที่เพิ่มขึ้นรอบๆ ทางเข้าพลาสติกหลอมจะลดระดับของทิศทางการไหล (Level of Orientation) และลดการโก่งตัวจากผลของการเปลี่ยนแปลงการไหล แต่จะส่งผลให้พื้นที่ในการหดตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้การโก่งตัวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น จากความแตกต่างของพื้นที่การหดตัว


ถ้าพื้นที่รอบๆ ทางเข้าพลาสติกหลอมมีความหนาเพิ่มขึ้น และพื้นที่ที่ส่วนปลายทางการไหลมีค่าเพิ่มขึ้น พื้นที่การหดตัวจะสม่ำเสมอและการโก่งตัวจะลดลง

2.3.2.4) การใช้ความหนาควบคุมการหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงการไหลและพื้นที่การหดตัว
(Using Wall Thickness to Control Orientation and Area Shrinkage)

ถ้าส่วนสำคัญของการโก่งตัวเกิดการเพิ่มพื้นที่การโก่งตัว เมื่อชิ้นงานถูกทำให้หนาขึ้นในตอนปลายของชิ้นงานมากกว่าบริเวณทางเข้าพลาสติกหลอม

ถ้าส่วนสำคัญของการโก่งตัวคือทิศทางการไหล เมื่อชิ้นงานมีความหนามากกว่าจุดศูนย์กลางเพื่อลดการโก่งตัวจากพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) เพราะว่าพลาสติกที่มีโครงสร้างผลึกจะเอนเอียงไปทางส่วนของพื้นที่การหดตัว และพลาสติกอสัญฐานจะเอนเอียงไปในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล มีแนวความคิดที่จะใช้ความชันและความบางสำหรับทางเข้าพลาสติกหลอมที่มีโครงสร้างผลึก และมีความหนากว่าของทางเข้าพลาสติกหลอมสำหรับพลาสติกอสัญฐาน

หลักการเปลี่ยนแปลงความหนาสำหรับทั้งโพลิเมอร์อสัญฐานและโพลิเมอร์โครงสร้างผลึก อาจจะศึกษาโดยการอ้างอิงจากตัวอย่างกล่อง แสดงดังรูป 2.11(a)

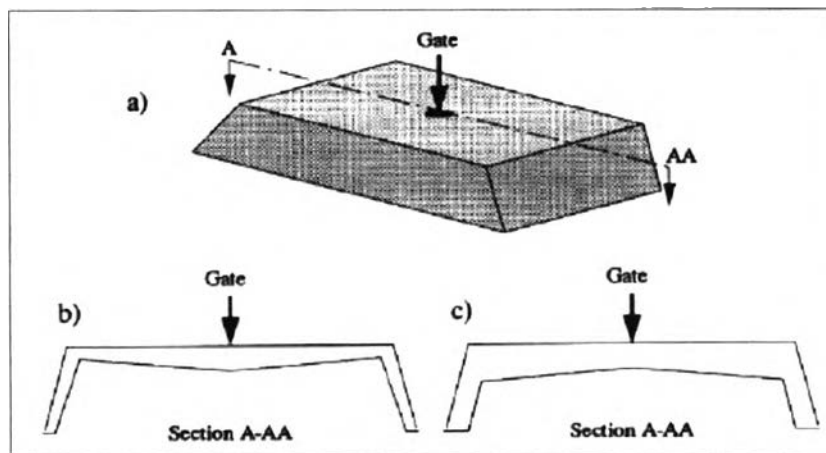

รูป 2.11 แสดงการควบคุมการโก่งตัวของชิ้นงานด้วยความหนา [1]


อันดับแรกจะทำการพิจารณาการโก่งตัวแบบอานม้า ซึ่งสามารถเกิดจากระดับของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล (Orientation Degree) หรือพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) รอบๆ พื้นที่ทางเข้าของพลาสติกหลอมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ถ้าการโก่งตัวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล ซึ่งจะเกิดขึ้นกับพลาสติกอสัญฐานเพื่อแก้ไขที่ต้องเพิ่มความหนารอบๆทางเข้าพลาสติกหลอม แสดงดังรูป 2.11(b)

ถ้าเกิดจากพื้นที่การหดตัว ซึ่งสามารถเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันในขั้นตอนการรักษาความดันหรือการเปลี่ยนแปลงในการเกิดผลึก ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเพิ่มความหนาที่ตอนปลายของการไหล ถ้าเป็นไปได้ให้ควบคุมการไหลไปพร้อมกันด้วย แสดงดังรูป 2.11(c) โดยการแก้ไขปัญหากจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลจะตรงข้ามกับการแก้ไขจากพื้นที่การหดตัว (Area Shrinkage) [4]

2.3.3) ตำแหน่งทางเข้าและขนาดทางวิ่งพลาสติกหลอม

การออกแบบระบบการป้อนเป็นสภาวะสำคัญเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดที่แน่นอน ความคิดในการออกแบบเมื่อเริ่มต้นคือหาดำแหน่งที่เหมาะสม (ควรเป็นจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน) สำหรับทางเข้าพลาสติกหลอมเพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้น ถ้าหนึ่งทางเข้าไม่เหมาะสมต้องเพิ่มจำนวนทางเข้าโดยยึดหลักที่ปริมาตร ใกล้เคียงกัน และทางเข้าพลาสติกหลอมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของปริมาตร ซึ่งทางเข้าเชื่อมต่อกันด้วยระบบทางวิ่ง (Runner System) รูป 2.12

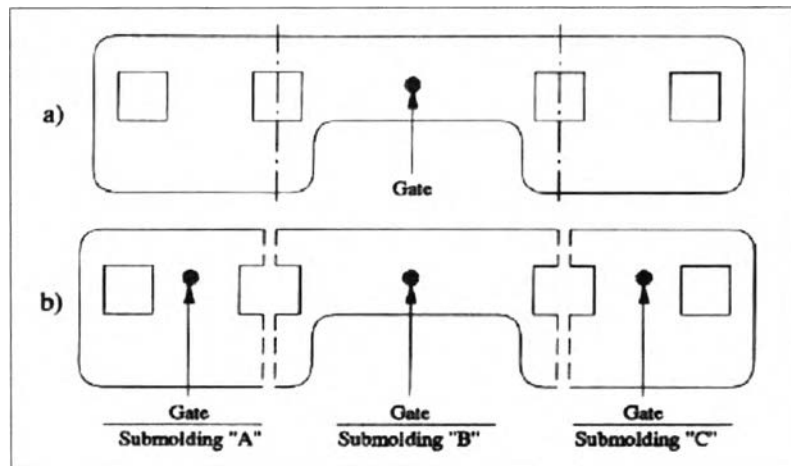

รูป 2.12 แสดงตำแหน่งทางเข้า (Gate) และการไหลจากจุดศูนย์กลาง (Centroids) [1]

ความสำคัญของระบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการ Over pack เช่นการเปลี่ยนแปลงการหดตัว, ชีงงานติดกับแม่พิมพ์

กฎเกณฑ์การออกแบบจำนวนและตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอม จะพิจารณาโดยใช้กฎเกณฑ์ของการหดตัวเชิงปริมาตร ที่การไหลของพลาสติกหลอมสิ้นสุดลงโดยค่าที่ใช้ในการออกแบบจะใช้ค่าที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาความดันไว้

มันมีความเป็นไปได้ ที่จะทำการลดการหดตัวของชีงงานโดยใช้การรักษาความดันที่ความดันต่ำ (Low Holding Pressure) ด้วยการเพิ่มเวลาเพื่อรักษาอัตราการไหล ที่จะไม่ทำให้พลาสติกหลอมส่วนหน้าการไหล (Flow Front) เกิดการแข็งตัว

ทางเข้าของพลาสติกหลอมจะมีตำแหน่งที่บรรจุทั้งการคงรูปและ ค่าการหดตัวอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ภายหลังการไหลสิ้นสุดลง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขณะที่การไหลทั้งหมดของทางเข้าพลาสติกหลอมทำให้ชีงงานทั้งหมดเต็ม อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางคราวที่ส่วนของความหนาและความบาง ที่อาจจะต้องการตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอมใกล้ส่วนที่หนาๆ ที่จะทำให้ชีงงานคงรูปมากขึ้น

ตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอมอาจจะเป็นสภาวะสำคัญในการลดผลกระทบจากทิศทางการไหลของพลาสติกหลอมในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอม เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะควบคุมผลกระทบจากทิศทางการไหลของพลาสติกหลอมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจ [5]

2.3.4) สภาพของแม่พิมพ์ (Molding Condition)

จุดประสงค์พื้นฐานในการออกแบบ เพื่อให้อุณหภูมิทั้งหมดของชิ้นงานมีค่าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด นั่นคือความร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานจะถูกทำให้อุณหภูมิตกลงด้วยกระบวนการนำความร้อน

ในความเป็นจริงความร้อนจะเกิดขึ้นรอบๆ บริเวณทางเข้าของพลาสติกหลอม ดังนั้นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นรอบๆ ทางเข้าของพลาสติกหลอมจะมีค่ามากที่สุด และจะลดลงตามระยะการไหลของพลาสติกหลอม ดังนั้นเกณฑ์การออกแบบคือ อุณหภูมิที่ตำแหน่งสิ้นสุดการไหลจะต้องเท่ากับอุณหภูมิที่ตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอม

จุดมุ่งหมายในการออกแบบระบบทางวิ่ง (Runner System) คือเมื่อพลาสติกหลอมวิ่งไปบนทางวิ่งที่มีอุณหภูมิต่ำ ทำให้คุณสมบัติต่างๆ ลดลงและเมื่อระบบทางวิ่งเกิดจากความร้อนในการเสียดทาน ทำให้เกิดปัญหาเช่นรอยการวิ่งของพลาสติกหลอมจากทางวิ่งพลาสติก (Jetting) และอื่นๆ ที่มีผลต่อผิวชิ้นงานที่เกิดขึ้นรอบๆ พื้นที่ทางเข้าพลาสติกหลอม หลักสำคัญในการเติมพลาสติกหลอมให้เต็มแม่พิมพ์คือใช้เวลาที่สั้นที่สุด และให้พลาสติกหลอมที่ปลายทางการไหลมีอุณหภูมิสูงๆ เพื่อลดปัญหาการ Jetting และ Overheating เพิ่มเติมการบังคับด้วยแม่พิมพ์ (Mold Constraint), บังคับด้วยคุณสมบัติทางกล (Mechanical Constraint) จากอัตราการไหลและแรงในการปิดของแม่พิมพ์

รูปแบบทางอุดมคติโดยใช้อัตราการฉีดมากที่สุด และแรงในการปิดแม่พิมพ์มีค่ามากกว่าพื้นที่ภาพฉายของชิ้นงาน และเมื่อลดอัตราการไหลลงตำแหน่งที่พลาสติกถูกบังคับ (Material Constraint) เช่นอุณหภูมิสูงที่สุด, อัตราการเลื่อนเพื่อลดความเค้นในแนวเฉือนให้มีค่าไม่มากเกินไป

ในขั้นตอนการรักษาความดันจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้ช่วงปลายการไหลของพลาสติกหลอมในแม่พิมพ์ได้รับแรงดันซึ่งไม่มากเกินไปกว่าแรงดันในการปิดแม่พิมพ์ โดยทั่วไปแรงในการปิดแม่พิมพ์ต้องคงที่แต่ผลคือแรงดันในการรักษาความดันจะมีค่าลดลงตามเวลา เพราะฉะนั้นแรงดันในการปิดแม่พิมพ์จะต้องมีค่าคงที่จนกระทั่งพลาสติกหลอมวิ่งไปจนสุดทางการไหล มีการแข็งตัวของพลาสติกหลอมหรือจนกระทั่งค่าการหดตัวเชิงปริมาตรมีค่าน้อยที่สุด

2.3.4.1) กฎเกณฑ์การออกแบบสำหรับการหดตัวเชิงปริมาตร

การหดตัวเชิงปริมาตรอาจมีความหมายว่าชิ้นงานอาจมีขนาดใหญ่กว่าแม่พิมพ์ก็ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดันภายในชิ้นงานที่ตอนปลายของแม่พิมพ์ โดยที่การหดตัวเชิงปริมาตรมีค่าลดลงเมื่อแรงดันในการรักษาความดันมีค่ามากเกินไป

สภาพของแม่พิมพ์ที่ทำให้การหดตัวเชิงปริมาตรมีค่าต่ำเกิดจากระดับของทิศทางการไหลมีค่าสูงและระดับความเค้นขณะนั้นมีค่าสูง การหดตัวเชิงปริมาตรทั่วไปจะเกิดจากการหดตัวในทิศทางความหนาของชิ้นงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวชิ้นงานไม่มีคุณภาพหรือเกิดรอยยุบ (Sink Mark) บนผิวชิ้นงาน

2.3.4.2) การหดตัวเชิงปริมาตรที่คงที่และยอมรับได้

สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการออกแบบค่าการหดตัวคือพยายามทำให้ค่าการหดตัวเชิงปริมาตรมีค่าสม่ำเสมอ และได้ขนาดที่ต้องการ

2.3.4.3) รอยยุบตัวน้อยที่สุด (Minimizing Sink Mark)

โดยทั่วไปการไหลของพลาสติกหลอมผ่านชิ้นงานส่วนที่หนาจะง่ายกว่าการไหลในส่วนที่บางกว่าของชิ้นงานเช่นส่วนที่เป็น โครงค้ำ (Ribs), บอส (Boss) ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ไม่ดี

เมื่อเริ่มต้นทำการฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์จะต้องใช้แรงดันที่มีค่ามากที่สุด ที่ไม่สามารถไปทำให้แม่พิมพ์เปิดออก (แรงดันในการปิดแม่พิมพ์ต้องมีค่ามากกว่าแรงดันในการฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์) เพื่อให้พลาสติกหลอมไหลเต็มแม่พิมพ์ได้ ในขณะที่พลาสติกหลอมกำลังไหลในแม่พิมพ์อยู่ แรงดันจะค่อยๆ ลดลงและเข้าสู่ค่าคงที่ซึ่งอัตราการไหลจะเท่ากับศูนย์ เป็นผลให้ชั้นแข็งตัวของพลาสติก (Frozen Layer) มีค่าสม่ำเสมอและเพื่อเป็นการกำจัดรอยยุบตัว จำเป็นต้องคงแรงดันไว้เพื่อไม่ให้ทิศทางการไหลเปลี่ยนแปลงไป

2.3.4.4) อุณหภูมิหลอมเหลว (Melt Temperature)

ในการเพิ่มอุณหภูมิของการหลอมเหลวอาจจะทำให้การหดตัวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้ ตัวอย่างที่อุณหภูมิจากหลอมมีค่าต่ำมากๆ เป็นผลให้การหดตัวมีค่าสูง แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิจนถึงค่าๆ หนึ่ง การหดตัวจะมีค่าลดลงเพราะความหนืดมีค่าลดลง และแรงดันที่ใช้ในการรักษาความดันมีการกระจายตัวที่ดีภายในชิ้นงาน สำหรับทำให้แรงดันในการรักษาความดันและเวลาที่มากขึ้นจะส่งเสริมให้อุณหภูมิในการหลอมมีค่าเพิ่มขึ้น และการหดตัวมีค่าเพิ่มสูงขึ้น

2.3.4.5) ผลของสภาวะแม่พิมพ์ต่อทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม (The Effect of Molding Condition on Orientation)


จากที่กล่าวมาเป็นการลดค่าการหดตัวเชิงปริมาตรต่อชิ้นงาน แต่ไม่ได้พิจารณาถึงผลจากทิศทางการไหลของพลาสติกหลอม โดยทั่วไปการฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ที่เร็วเกินไปจะส่งผลให้ปริมาณของพลาสติกหลอมไหลในทิศทางที่ต้องการลดลง ถ้าทิศทางการไหลคือสาเหตุหลักของปัญหา การแก้ไขสามารถทำได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิในการหลอมและเพิ่มความเร็วในการฉีด

ปริมาณของทิศทางการไหลขึ้นกับขั้นตอนในการรักษาความดัน ดังนั้นถ้าทิศทางการไหลคือปัญหาหลักของการโค้งตัว การเพิ่มอุณหภูมิของพลาสติกหลอมให้สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นมากกว่าแม้จะมีผลกระทบต่อค่าการหดตัวเชิงปริมาตรก็ตาม

2.3.4.6) อุณหภูมิของแม่พิมพ์ (Mold Temperature)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแม่พิมพ์เป็นที่รู้กันว่าทำให้ชิ้นงานเกิดการโค้งตัว จากความแตกต่างของอุณหภูมิมะหว่างส่วน Core และ Cavity ถ้าชิ้นงานกำลังโค้งตัวด้วยระบบหล่อเย็นที่แย่ โดยทั่วไปจะทำการแก้ไขโดยการย้ายตำแหน่งของทางวิ่งน้ำ เปลี่ยนอินเสิร์ตเป็นใช้ Beryllium-Copper หรือเพิ่มอัตราการไหลของสารหล่อเย็น

จุดมุ่งหมายในการออกแบบระบบหล่อเย็นคือ เพื่อให้อุณหภูมิของแม่พิมพ์มีค่าสม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์นั้นหมายความว่าชิ้นงานส่วนที่มีความหนามากกว่า จะมีความร้อนสะสมที่มากกว่าส่วนที่บาง เพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มเส้นทางน้ำวิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

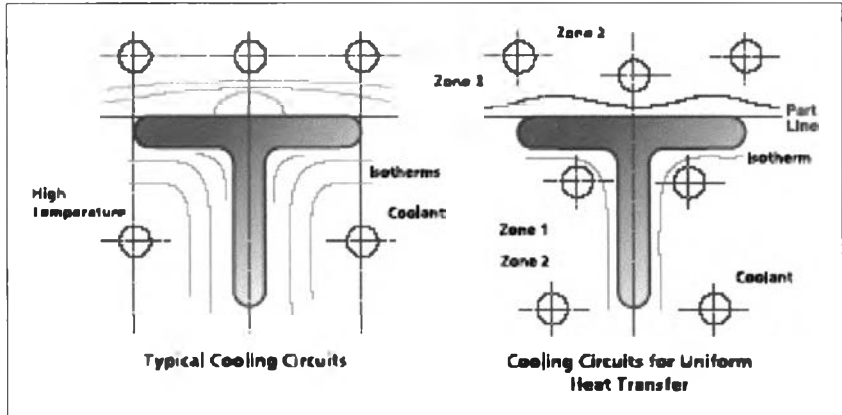

รูป 2.13 แสดงการออกแบบระบบหล่อเย็น [1]

แม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะมีผลให้การหดตัวของชิ้นงานมีค่าสม่ำเสมอและระดับของทิศทางการไหลต่ำ (Lower Orientation Level) แต่ต้องเพิ่มระยะเวลาในการหล่อเย็น [6]

2.3.4.7) การรักษาความดัน (Holding Pressure)

การรักษาความดันนั้นจะเริ่มดันที่แรงดันสูง และจะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อให้พื้นที่การหดตัวสม่ำเสมอและลดปริมาณทิศทางการไหล โดยแรงดันที่ใช้จะเปลี่ยนไปตามความหนาของชิ้นงาน

ในกรณีที่พลาสติกหลอมไหลจากส่วนที่บางกว่าไปส่วนที่หนากว่า แรงดันที่จะใช้ในการรักษาความดันจะมีค่าน้อย

2.3.5) ผังทางวิ่งระบบหล่อเย็น

ข้อเสียในการออกแบบระบบหล่อเย็นคือ ต้องกระทำหลังจากออกแบบระบบกลไกของชิ้นงานเสียก่อน ทำให้อุณหภูมิของแม่พิมพ์มีโอกาสที่ไม่สม่ำเสมอได้ ความแตกต่างของอุณหภูมิของทั้งสองด้านของแม่พิมพ์จะมีผลต่อชิ้นงาน ตัวอย่างคือชิ้นงานที่มีโครงค้ำ (Rib) โดยส่วนใหญ่จะต้องมีความหนาน้อยกว่าผิวหลัก ซึ่งโดย

ธรรมชาติจะมีผลกระทบจากโครงค้ำนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นจะโค้งตัวไปยังด้านที่มีโครงค้ำอยู่ แต่เมื่อส่วนโครงค้ำนี้ร้อนมากกว่าจุดอื่น โครงค้ำจะไม่ส่วนกระทบต่อการโค้งตัวของชิ้นงาน ในบางกรณีค่าการนำความร้อนของพลาสติกแต่ละชนิดก็มีผลไม่น้อยต่ออุณหภูมิของแม่พิมพ์