


ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการหล่อโลหะ

3.1 ประเภทและคุณลักษณะของโลหะหล่อ

โลหะหล่อนับเป็นวัสดุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม คุณสมบัติที่แตกต่างกันของโลหะทำให้สามารถผลิตโลหะหล่อให้มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้อย่างกว้างขวาง หรือ สู่ตะบุตร และ เคนยี จีย้อว่า ได้แบ่งโลหะหล่อออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous) แต่ละกลุ่มสามารถแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.1

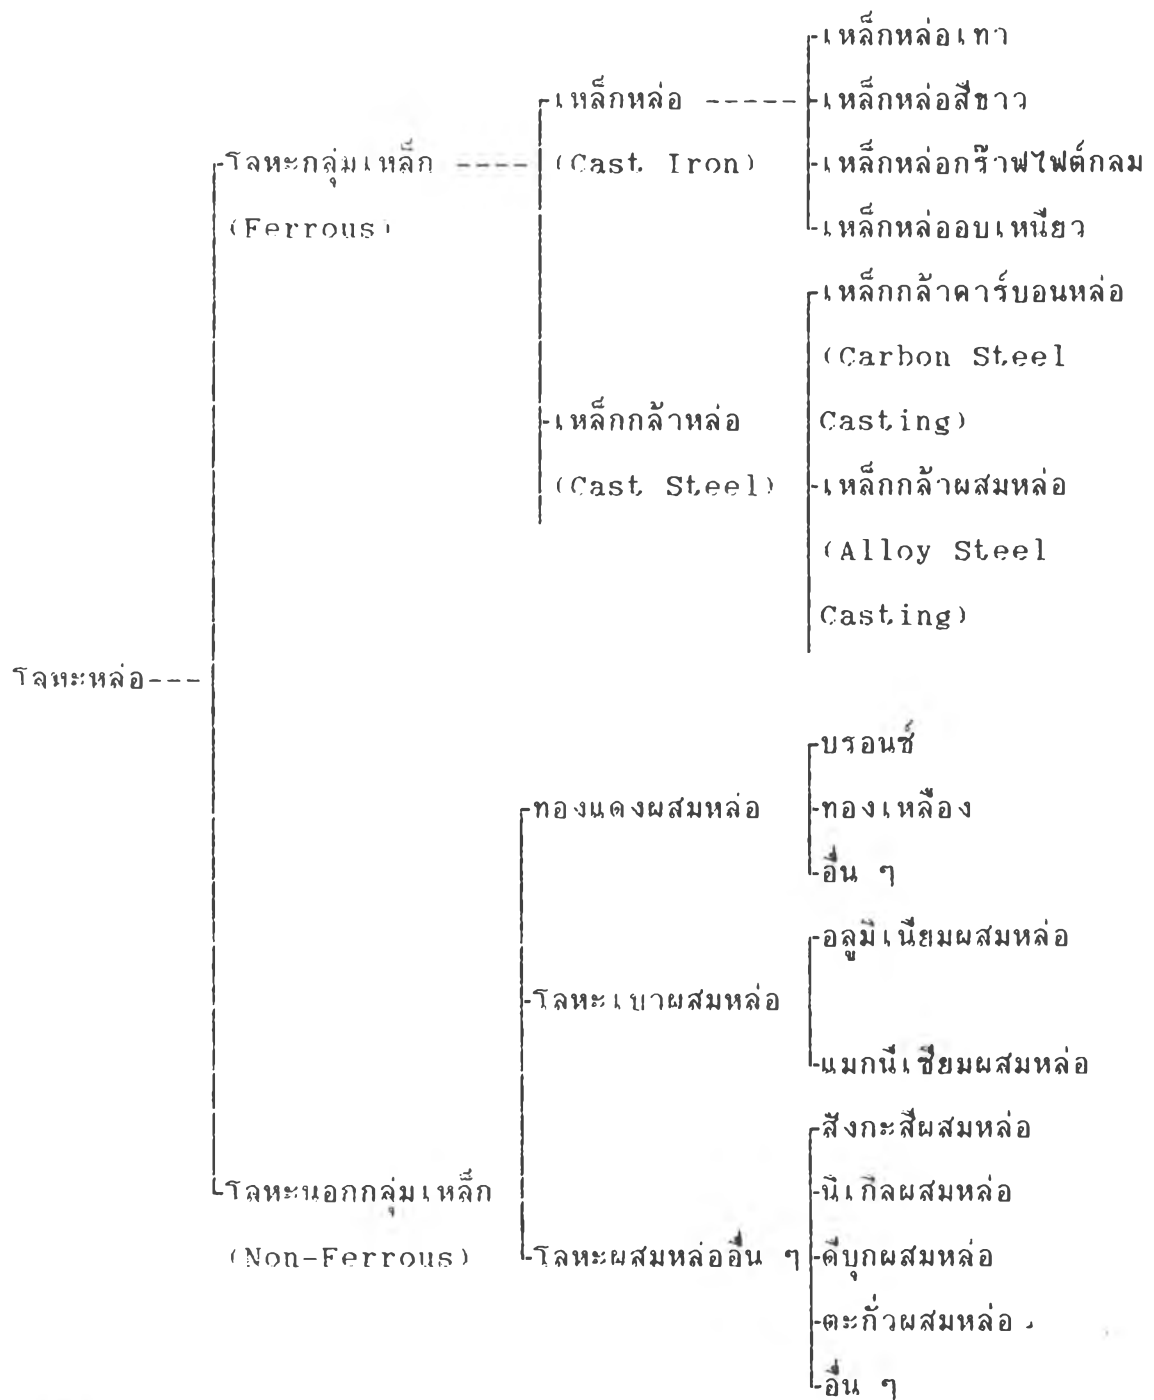

รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงโลหะหล่อประเภทต่าง ๆ

ที่มา : ตรีศู สุธะบุตร และเดนิย์ จิยอิวา, หล่อโลหะ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดวงกมลจำกัด, 2537), หน้า 5.

3.1.1 เหล็กหล่อ

มันส์ สก๊ิตรจินดา ได้รวบรวมรายละเอียดของเหล็กหล่อว่า เหล็กหล่อ (cast Iron) เป็นเหล็กที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว เหล็กหล่อจะคล้ายเหล็กกล้า (steel) คือเป็นเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่เช่นเดียวกัน และสามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพ phase equilibrium ระหว่างเหล็กกับคาร์บอนได้เหมือนกัน โดยปกติเหล็กหล่อที่ผลิตในอุตสาหกรรมจะมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 1.7-4.3% นอกจากนั้นเหล็กหล่อยังจะมีธาตุอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น ธาตุซิลิกอน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 0.3-4.0% ธาตุแมงกานีสมีประมาณไม่เกิน 1.5% ธาตุฟอสฟอรัสมีประมาณ 1.0% และธาตุซิลิเฟอรัมีประมาณไม่เกิน 0.2%

ตามปกติแล้วปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กเหนียว ปริมาณคาร์บอนนี้ถ้ามีอยู่มากจะทำให้เหล็กหล่อสูญเสียคุณสมบัติด้านความเหนียว (Ductility) คือจะเปราะและแตกง่ายเมื่อถูกแรงกระทบ และไม่สามารถจะฟอร์มขึ้นรูปโดยการรีดหรือดึงขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง วิธีการฟอร์มขึ้นรูปของเหล็กหล่อจะกระทำโดยการหลอมเหล็กให้ละลายแล้วเทลงแบบหล่อที่ทำด้วยทรายหรือวัสดุทนความร้อน จึงได้ชื่อตามกรรมวิธีการฟอร์มรูปร่างว่าเหล็กหล่อ หลังจากหล่อได้รูปร่างใกล้เคียงแล้วจึงนำมากลึงไสหรือเจาะให้ได้รูปร่างสุดท้ายตามต้องการ

เหล็กหล่อแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด แต่ละชนิดมีโครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบภายในที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบต่าง ๆ จะสามารถเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ขยายดูจากชิ้นส่วนตัวอย่าง ซึ่งจะต้องผ่านการขัดเงาและทำความสะอาดโดยแช่ลงในกรดมาเป็นอย่างดีแล้ว เหล็กหล่อที่สำคัญสามารถจำแนกประเภทไว้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

เหล็กหล่อเทา (Gray cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่ใช้งานมากประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีราคาถูกและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมใช้งานในอุตสาหกรรม โครงสร้างของเหล็กหล่อเทาประกอบด้วย เฟอไรต์ (ferrite) หรือเฟอไลต์

(pearlite) และมีคาร์บอนอิสระซึ่งมีรูปร่างเป็นเกล็ดแทรกอยู่ในเนื้อเหล็ก คุณสมบัติของเหล็กหล่อเทาจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเหล็ก ขนาดและรูปร่าง ตลอดจนจำนวนเกล็ดคาร์บอน ความหนาของชิ้นงาน และอัตราการเย็นตัวของชิ้นงาน เหล็กหล่อเทามีความต้านทานแรงดึงต่ำไม่เกิน 35 กก./มม.² มีความเหนียวน้อยแต่มีความต้านทานต่อแรงอัดและรับแรงสั่นสะเทือน (damping capacity) ได้ดี สามารถนำไปใช้ทำแท่นรองรับอุปกรณ์เครื่องมือกลต่าง ๆ ได้

เหล็กหล่อสีขาว (White cast iron) เหล็กหล่อสีขาวคือเหล็กหล่อที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ 1.7 หรือ 2.7% ขึ้นไป การเปลี่ยนสภาวะของเหล็กหล่อชนิดนี้ จากสภาพหลอมเหลวไปสู่สภาวะของแข็งจะเป็นระบบเมตาสเตเบิล (Metastable) กล่าวคือ คาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็กทั้งหมดจะอยู่ในรูปของเหล็กคาร์ไบด์หรือซีเมนไต์ (Fe_3C) ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติแข็งและเปราะแตกหักได้ง่าย รอยแตกหรือรอยหักจะดูเป็นสีขาวเหมือนเนื้อเหล็กทั่ว ๆ ไป เหล็กหล่อขาวจะมีความแข็งอยู่ระหว่าง 380-550 H_B ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของคาร์บอนและธาตุผสมบางตัว เช่น โครเมียมหรือโมลิบดีนัม เหล็กหล่อขาวจึงนิยมใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องการความคงทนเนื่องจากการเสียดสี โดยไม่มีแรงกระแทกมากนัก เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการบดของแข็ง (grinding equipment) ส่วนประกอบใบพัดของเครื่องยิงทราย จานเจียรนัยเพชร อุปกรณ์ทำซีเมนต์และอิฐ เป็นต้น

เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลม (Spheroidal graphite cast iron) เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลมมีชื่อเรียกกันหลายแบบ เช่น Nodular cast iron หรือ Ductile iron เพราะคุณสมบัติและลักษณะของกราฟไฟต์ที่ตกผลึกอยู่ในเนื้อของเหล็กจะอยู่ในลักษณะกลม (Nodular หรือ spheroid) ซึ่งแตกต่างไปจากลักษณะกราฟไฟต์ของเหล็กหล่อเทา ซึ่งอยู่ในรูปแถบยาว (lamellar flakes) คุณสมบัติของกราฟไฟต์ที่เป็นรูปกลมนี้เองที่ทำให้เหล็กชนิดนี้มีคุณสมบัติ

เหนียวรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กหล่อเทา การที่จะทำให้เหล็กมีโครงสร้างเกิดเป็นกร้าไฟไฟต์กลมได้นั้น ทำได้โดยการเติมแมกนีเซียม แคลเซียมหรือซีเรียมลงในน้ำโลหะ เหล็กหล่อกร้าไฟไฟต์กลมมีคุณสมบัติทนแรงดึงได้สูงและมีความเหนียวอยู่ในช่วงของ Low alloy Steel คือทนแรงดึงได้ดีประมาณ 40-70 กก./มม.² และมีคุณสมบัติ ความเหนียวที่แสดงด้วยอัตราการยืดตัว 8-25% ในบางครั้งเหล็กหล่อชนิดนี้มักจะถูกใช้ในงานแทนเหล็กหล่อสีเทาในกรณีที่ต้องการความแข็งแรง ความทนต่อการกระแทกและทนต่อการสึกหรอ

เหล็กหล่ออบเหนียว (Malleable cast iron) เหล็กหล่ออบเหนียวจะเกิดจากการอบเหล็กหล่อขาวโดยผ่านกรรมวิธีอบความร้อนที่อุณหภูมิ 100 -150 องศาเซลเซียส ในเตาอบเป็นเวลานาน โครงสร้างซีเมนไตต์ของเหล็กหล่อขาวจะถูกเปลี่ยนเป็นเฟอไรต์หรือเฟอไรท์และคาร์บอนจะแยกตัวออกมา เหล็กหล่ออบเหนียวมีความทนแรงดึงสูงกว่าเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อสีขาว แต่จะต่ำกว่าเหล็กหล่อกร้าไฟไฟต์กลมเล็กน้อย คือ มีความทนแรงดึงไม่เกิน 40 กก./มม.² และจะมีความทนต่อการกระแทก (toughness) และการยืดตัว (elongation) ได้ดี แต่เหล็กหล่อชนิดนี้จะมีราคาสูงเนื่องจากต้องผ่านการอบ (anneal) และยังไม่เหมาะที่จะทำชิ้นงานหล่อหนา ๆ แต่เหมาะที่จะทำชิ้นงานใช้งานกรณีที่มีความหนา น้อย ๆ แต่ต้องการคุณภาพของน้ำเหล็กมีการไหลดี (castability) เช่น งานหล่อข้อต่อท่อ น้ำ และชิ้นส่วนเครื่องจักรบางประเภท

3.1.2 เหล็กกล้าหล่อ (Cast steel)

เหล็กกล้าหล่อแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามที่ มนัส สภิจจินดา กล่าวไว้ในหนังสือเหล็กกล้า STEEL คือ เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ (Carbon steel castings) และเหล็กกล้าผสมหล่อ (Alloy steel castings)

เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ (Carbon steel castings) หมายถึงเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ธาตุอื่น ๆ ที่ผสมอยู่ เช่น

ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน จะเป็นธาตุที่ติดมาซึ่งอาจจะจัดไว้ในรูปของสารมลทิน ยกเว้นเฉพาะแมงกานีส ซิลิกอน และอลูมิเนียม ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวกำจัดแก๊ส (Deoxidizer) ซึ่งอาจจะเหลือตกค้างอยู่ภายหลัง เมื่อทำหน้าที่กำจัดแก๊สแล้ว สำหรับแมงกานีสนอกจากกำจัดแก๊สแล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวไปดิงกำมะถันมารวมเพื่อลดปริมาณของกำมะถันในเหล็ก เป็นการลดบทบาทของกำมะถันที่มีต่อการเปราะที่อุณหภูมิสูง (Hot-short) ดังนั้นจึงยอมให้มีแมงกานีสได้ 0.5-1% และซิลิกอน 0.2-0.75% สำหรับกำมะถันและฟอสฟอรัสจะต้องให้มีอยู่น้อยไม่เกิน 0.05% เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทตามปริมาณของคาร์บอนคือ

1. เหล็กกล้าหล่อคาร์บอนต่ำ มีคาร์บอนไม่เกิน 0.20%
2. เหล็กกล้าหล่อคาร์บอนปานกลาง มีคาร์บอนระหว่าง 0.20-0.5%

และ

3. เหล็กกล้าหล่อคาร์บอนสูง มีคาร์บอนมากกว่า 0.5% ขึ้นไป

โดยหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปแล้ว เหล็กกล้าคาร์บอนอาจมีคาร์บอนได้สูงถึง 1.7 หรือ 2% แต่ในทางปฏิบัติเหล็กกล้าคาร์บอนหล่อจะผสมคาร์บอนเพียงประมาณไม่เกิน 0.6% เพราะถ้าเกินปริมาณนี้แล้วจะเกิดปัญหาเรื่องการแตกร้าวขณะเย็นตัวในแบบทราย และในขณะทำการตัดรูเท และรูล้นมาก ในเหล็กกล้าหล่อถ้ามีปริมาณคาร์บอนสูงเกิน 0.6% จะต้องผสมธาตุผสมอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่จะลดอัตราการแตกร้าวขณะเย็นตัวในแบบทราย เพราะการเกิดซีเมนไตต์ตามขอบเกรนจะน้อยลง และเพื่อให้ออสเตนไนท์เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิต่ำลง

ในบางแห่งการแบ่งประเภทของเหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ จะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท อาศัยทั้งปริมาณคาร์บอนและความแข็งเป็นเกณฑ์แบ่งประเภท ดังเช่น

- ประเภทอ่อน (Soft) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนหล่อที่มีคาร์บอนไม่เกิน 0.2%, Si 0.2-0.75%, Mn 0.5-1%, P 0.05%, S 0.05%

ประเภทครึ่งอ่อน (Semi-soft) มีคาร์บอน

Si 0.2-0.35%, Mn 0.5-1%, P 0.05%,
S 0.05%

ประเภทครึ่งแข็ง (Semi-hard) มีคาร์บอน 0.35-0.5%,

Si 0.2-0.75%, Mn 0.5-1%, P 0.05%,
S 0.05%

ประเภทแข็ง (Hard) มีคาร์บอนมากกว่า 0.5%, Si 0.2-0.75%,

Mn 0.5-1%, P 0.05%, S 0.05%

เหล็กกล้าผสมหล่อ (Alloy Steel Castings) คือ เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่ด้วย เช่น โครเมียม, นิกเกิล, โมลิบดีนัม, วาเนเดียม, ทังสเตน และโคบอลต์ สำหรับแมงกานีส และซิลิกอน ถ้ามีปริมาณสูงกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ จัดว่าเป็นธาตุผสมเช่นเดียวกัน ดังเช่นมีแมงกานีสหรือซิลิกอน เกินกว่า 1% การผสมธาตุต่าง ๆ ลงไปในเหล็กกล้าคาร์บอน ส่วนใหญ่มุ่งที่จะปรับปรุงคุณสมบัติชุบแข็ง (Hardenability) คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน ทั้งที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง (Resistance to corrosion or scaling) และในบางกรณีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตัวนำไฟฟ้า และคุณสมบัติเกี่ยวกับแม่เหล็ก

3.1.3 ทองแดงผสมหล่อ

จากหนังสือหล่อโลหะโดย หริส สุตะบุตร และเดนิย จิยิวา กล่าวไว้ว่า โลหะผสมที่เรียกว่าทองแดงผสมหล่อมีหลายประเภท ได้แก่ บรอนซ์ ทองเหลือง ทองเหลืองแข็งแรงพิเศษ (high tension brass) อลูมิเนียมบรอนซ์ ฯลฯ

บรอนซ์เป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยทองแดงและดีบุก บรอนซ์ที่ใช้กันมักมีดีบุกน้อยกว่า 15% อุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าของเหล็กผสมและหล่อได้เสียเท่า ๆ กับเหล็กหล่อเทา ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดีจึงใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องกล แต่ราคาเป็น 5~10 เท่าของเหล็กหล่อเทา ดังนั้นจึงใช้ทำเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ

บรอนซ์มี 2 ชนิด คือ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ซึ่งได้รับการเติมฟอสฟอรัส ทำให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีขึ้นและบรอนซ์ตะกั่ว (Lead bronze) ซึ่งมีตะกั่วผสมอยู่ ใช้ทำแบริง

ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี และทองเหลืองแข็งแรงพิเศษประกอบด้วยทองแดง อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ โลหะต่าง ๆ ที่เข้าไปผสมนี้ทำให้มีคุณสมบัติทางกลดีขึ้น

อลูมิเนียมบรอนซ์เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ ทนการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานหล่อที่ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์

3.1.4 โลหะเบาผสมหล่อ

ได้แก่อลูมิเนียมผสมหล่อ และแมกนีเซียมผสมหล่อ ฯลฯ

อลูมิเนียมบริสุทธิ์หล่อขึ้นรูปได้ยากและมีคุณสมบัติทางกลไม่ดี ดังนั้นจึงใช้โลหะผสมที่ทำให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยการเติมทองแดง ซิลิกอน แมกนีเซียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ อลูมิเนียมผสมหล่อมักมีน้ำหนักเบา และมีความนำความร้อน (thermal conductivity) สูง อลูมิเนียมผสมชุด Al-S, Cu-Si และ Al-Si-Mg ใช้สำหรับทำชิ้นส่วนเครื่องกล ชุด Al-Cu-Ni-Mg และ Al-Si-Cu-Ni-Mg ใช้ทำชิ้นส่วนที่ต้องทนความร้อนและชุด Al-Mg สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน

แมกนีเซียมผสมเบาว่าโลหะที่ใช้กันแพร่หลายอย่างอื่น มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.8 มักใช้อลูมิเนียม แมงกานีส เบริลเลียม ฯลฯ ผสมกับแมกนีเซียมในการทำโลหะผสม

3.1.5 โลหะผสมหล่ออื่น ๆ

ได้แก่สังกะสีผสมซึ่งมีอลูมิเนียมอยู่เล็กน้อยใช้ในการหล่อแบบแม่พิมพ์ (die casting) โมเนลเมทัล (monel metal) เป็นนิกเกิลผสมชนิดหนึ่งที่มีทองแดงผสมอยู่ เฮสเทลลอย (hastelloy) เป็นนิกเกิลผสม มีโมลิบดีนัม โครเมียม และซิลิกอนผสมอยู่


โลหะประเภทตะกั่วผสมมีโลหะใช้ทำตัวพิมพ์ ซึ่งมีตะกั่ว ทองแดง และ ดีบุกเป็นส่วนผสมและมีโลหะทำแบริงซึ่งมีตะกั่ว ทองแดงและพลวงเป็นส่วนผสม เป็นต้น

3.2 กระบวนการผลิตโลหะหล่อ

กระบวนการผลิตโลหะหล่อได้กำเนิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตเพื่อให้ได้งานหล่อที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตได้ในปริมาณสูงก็ตาม แต่หลักการที่สำคัญ ๆ ในกระบวนการผลิตโลหะหล่อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติกันอยู่ในแนวทางเดิมซึ่งเหมือนกับในอดีต

การผลิตโลหะหล่อเริ่มจากการเตรียมแบบหล่อที่มีลักษณะเป็นโพรงให้น้ำโลหะแทรกเข้าไปได้ จากนั้นจะทำการหลอมโลหะให้กลายเป็นของเหลวและนำไปเทลงในแบบหล่อ ทั้งไว้สักระยะหนึ่ง น้ำโลหะในแบบหล่อจะแข็งตัวและเย็นตัวลง จึงทำการรื้อแบบออกจะได้ชิ้นงานโลหะที่มีรูปร่างตามที่ต้องการ

กระบวนการผลิตโลหะหล่อมียุคต้นตอนและรายละเอียด สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังรูปที่ 3.2

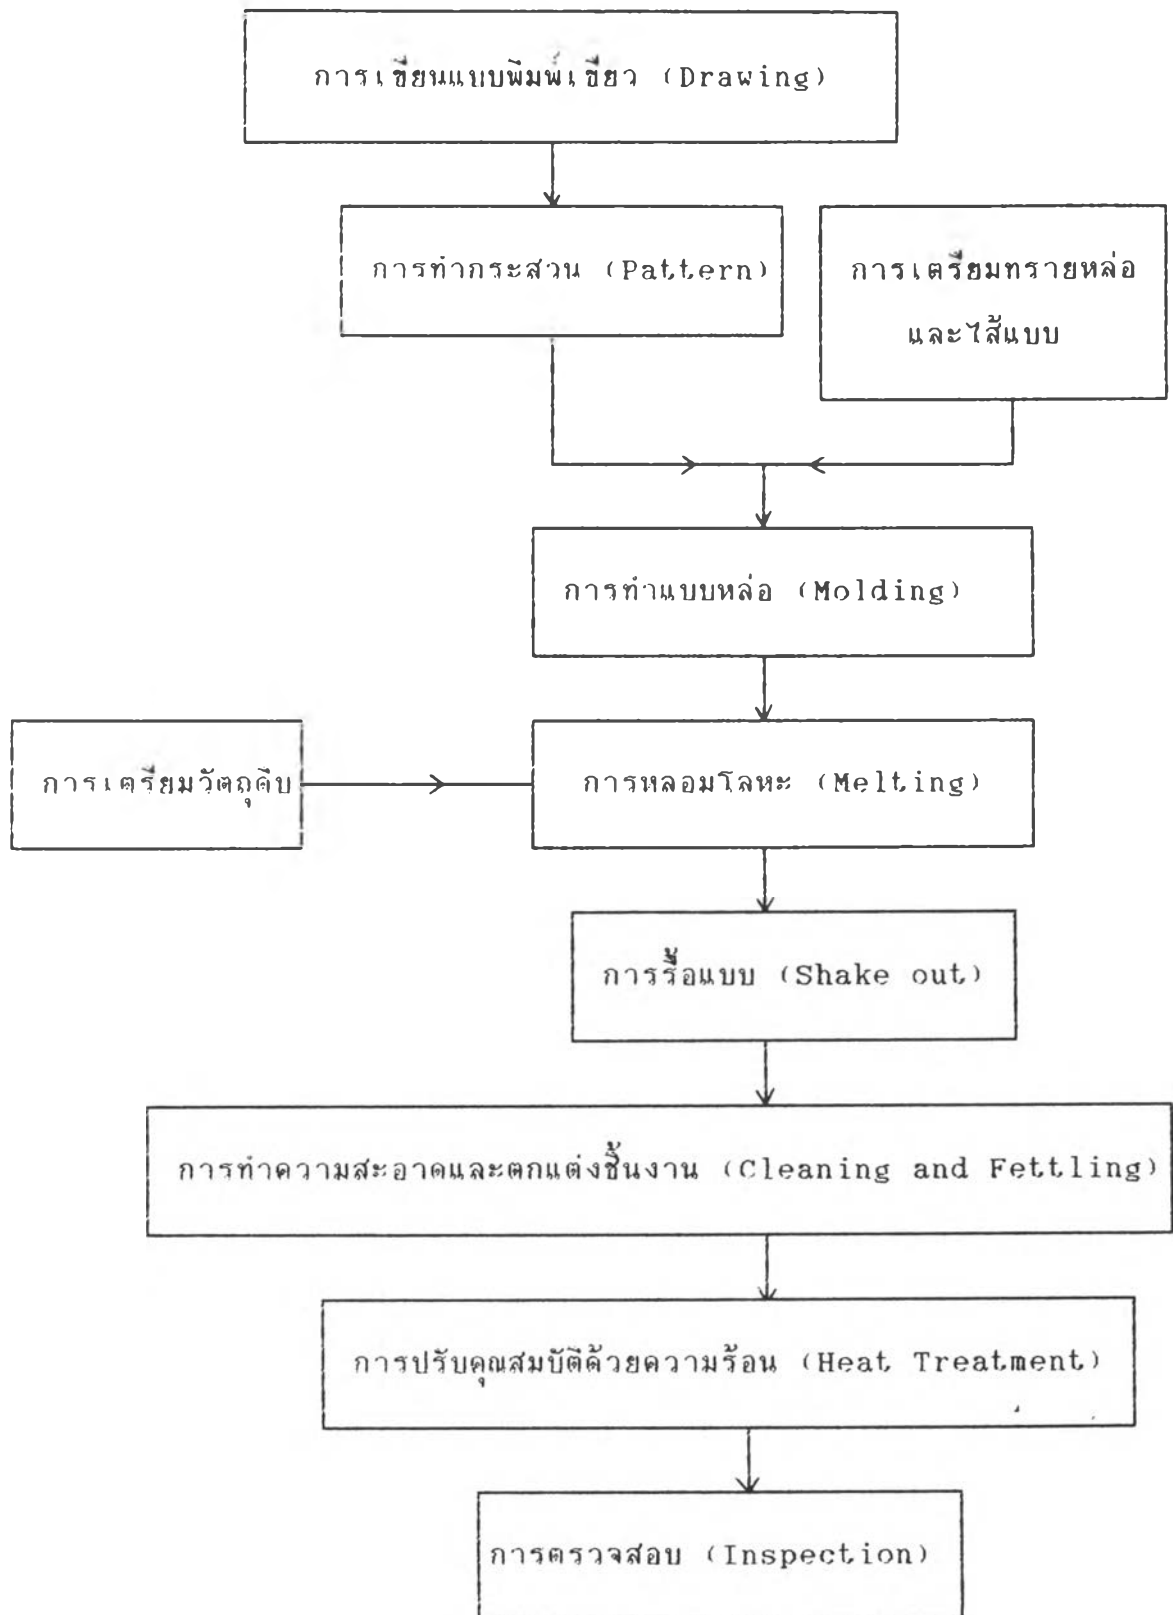

รูปที่ 3.2 กระบวนการผลิตโลหะหล่อโดยใช้แบบหล่อทราย

ที่มา : สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อุตสาหกรรมหล่อโลหะ, (2536), หน้า 27.

1. การเขียนแบบพิมพ์เขียว

กระบวนการผลิตงานหล่อจะเริ่มจากการเขียนแบบพิมพ์เขียว ในแบบพิมพ์เขียวจะบอกถึงรายละเอียดของขนาด รูปร่าง มาตรฐาน ชื่อชิ้นงาน นำหนักวัสดุ การกระทำหลังการผลิต นอกจากนั้นแบบพิมพ์เขียวจะเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน

2. การทำกระสวย (Pattern)

กระสวย คือ ต้นแบบที่จะทำให้เกิดเป็นโพรงหรือช่องว่างขึ้นภายในแบบหล่อ เพื่อให้ได้ชิ้นงานหล่อที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนตามแบบของกระสวย การทำกระสวยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการเผื่อขนาดจากแบบพิมพ์เขียว (drawing) การหดเซยการหดตัวของโลหะ (shrinkage) การตกแต่งผิว (machine finish allowance) การเผื่อความลาดเอียง (Draft allowance)

วัสดุที่ใช้ในการทำกระสวยมีหลายประเภทได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ โลหะ ปูนปลาสเตอร์ และพลาสติก เป็นต้น เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวัสดุในการทำกระสวยจะพิจารณาจาก ขนาด รูปร่าง และจำนวนของงานหล่อ กระสวยสำหรับงานหล่อขนาดเล็กที่ผลิตเป็นจำนวนมาก จะทำด้วยโลหะผสมอลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และพลาสติก เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีความทนทานสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ส่วนวัสดุที่นิยมใช้ในการทำกระสวยมากที่สุดคือไม้ ไม้ที่ใช้ได้แก่ Japanese cedar, สน short pine, มาฮอกกานีและไม้สัก กระสวยที่ทำจากปูนปลาสเตอร์จะมีความแข็งแรงทนต่อแรงกดได้ดี สามารถตกแต่งผิวให้เรียบได้ง่าย นิยมนำมาใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดของผิวสูง

3. การทำแบบหล่อ (Molding)

แบบหล่อ (mold) เป็นแบบที่ใช้สำหรับหล่อโลหะให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดและรูปร่างตามต้องการ แบบหล่อจะมีลักษณะเป็นโพรงอยู่ภายในสำหรับเทโลหะเหลวลงไป เมื่อโลหะแข็งตัวจะได้ชิ้นงานหล่อตามแบบที่ทำไว้ แบบหล่อโดยทั่วไปจะทำจากทราย ทรายที่ใช้ในการทำแบบหล่อมักมีหลายชนิด สามารถจำแนกออก

ได้เป็นทรายที่ได้จากธรรมชาติ คือ ทรายที่ขุดหรือทำเหมืองแล้วนำมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีการปรุงแต่งใด ๆ และทรายจำพวกทรายซิลิกา ซึ่งทรายประเภทนี้ จำเป็นต้องนำมาผสมกับวัสดุอื่นเพื่อจะใช้ในการทำทรายหล่อ

3.1 ประเภททรายหล่อ

ก) ทรายหล่อธรรมชาติ ทรายหล่อธรรมชาติจะมี

เม็ดทรายที่มีซิลิกาหรือซิลิกอนไดออกไซด์ผสม 74-85% มีดินเหนียวผสมอยู่ระหว่าง 8-22% ส่วนผสมทางเคมีในเม็ดทรายจากทรายหล่อธรรมชาติจะแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 ปริมาณของ MgO , Na_2O , CaO , Fe_2O_3 ควรจะต้องมีอยู่ต่ำเพื่อให้ทรายทนความร้อนได้ เพราะสารเคมีเหล่านี้จะทำให้เม็ดทรายทนความร้อนได้ต่ำ ขนาดของเม็ดทรายจะเป็นเม็ดทรายละเอียดมากดังจะกล่าวต่อไป

ข) เม็ดทรายซิลิกา เม็ดทรายซิลิกาจะได้จากเม็ดทรายแม่น้ำ เม็ดทรายชายทะเลและเม็ดทรายที่ได้จากการบดหินควอทซ์ ซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติของเม็ดทรายเหล่านี้ต่อไป

1) เม็ดทรายแม่น้ำ เม็ดทรายเหล่านี้จะตก

ตะกอนในส่วนล่างของแม่น้ำทั่วไปโดยมีส่วนผสมทางเคมีในตารางที่ 1 มีความบริสุทธิ์ต่ำกว่า เพราะมี SiO_2 ระหว่าง 72-80% เม็ดทรายจะมีรูปร่างและขนาดที่ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเม็ดทรายทนความร้อนได้ไม่ค่อนดีจึงควรเติมดินทนไฟ 10-15% เมื่อนำมาใช้ทำทรายหล่อ ไม่ควรนำเม็ดทรายแม่น้ำมาใช้งานเพราะจะทำให้เกิดตำหนิงานหล่อประเภทน้ำโลหะแทรกในผิวแบบทราย รูโพรงอากาศ เม็ดทรายฝังในชิ้นงานและเกิดข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ง่าย

2) เม็ดทรายชายทะเล คือ เม็ดทรายที่กองรวม

เป็นเนินทรายหลังจากถูกคลื่นชะล้างให้กลิ้งไปกลิ้งมาเม็ดทรายที่ได้จะมีรูปร่างกลม ในประเทศญี่ปุ่นเม็ดทรายจะมีซิลิกอนไดออกไซด์ค่อนข้างต่ำแม้ว่าจะมี 85-96% ก็ตาม ตารางที่ 3.1 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทรายที่ได้จากชายทะเล

3) เม็ดทรายบด เม็ดทรายชนิดนี้ได้จากการ

นำหินควอทซ์มาบดด้วยเครื่องบดแบบใบพัดเพื่อให้ได้ขนาดเม็ดทรายที่พอเหมาะ

โดยแยกเป็นสองชนิดคือ หนึ่งบดหินควอทซ์ซึ่งจะให้ความบริสุทธิ์ของเม็ดทราย 96-99% สองเม็ดทรายที่ได้จากการล้างดินเหนียวเซอรามิคจะมีเม็ดทรายสีขาวขุ่นผสมอยู่ด้วย แล้วนำมาขัดให้เม็ดทรายเปลี่ยนจากทรายเม็ดเหลี่ยมเป็นทรายเม็ดกลม เม็ดทรายที่ได้จะมีคุณภาพต่ำลงเล็กน้อย เพราะมี SiO_2 ผสมอยู่ในปริมาณ 94-99% ดังตารางที่ 3.1

ค) เม็ดทรายชนิดพิเศษ (Special sands) นอกเหนือจากทรายหล่อธรรมชาติและเม็ดทรายซิลิกาที่นำมาใช้ในงานหล่อแล้วยังมีเม็ดทรายอื่น ๆ ที่พิเศษใช้งานเนื่องจากเม็ดทรายเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะบางด้านที่เหมาะสมกับน้ำโลหะ ได้แก่ 1) เม็ดทรายโอลิวีน 2) เม็ดทรายเซอร์คอน และ 3) เม็ดทรายโครไมท์

1) เม็ดทรายโอลิวีน เม็ดทรายชนิดนี้มีองค์ประกอบของฟอสเฟเตอร์ไรท์ (2MgO , SiO_2) และฟายาไลท์ (2FeO , SiO_2) เม็ดทรายชนิดนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีในด้านการนำความร้อนเมื่อเทียบกับเม็ดทรายซิลิกา และมีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่า เหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำแบบหล่อเหล็กเหนียวชนิดที่มีแมงกานีสผสมในปริมาณมาก (ตารางที่ 3.2)

2) เม็ดทรายเซอร์คอน ในทางทฤษฎีแล้ว เม็ดทรายชนิดนี้ควรมี ZrO_2 ในปริมาณ 62.7% และมี SiO_2 32.8% ส่วนประกอบทางเคมีของเม็ดทรายเซอร์คอนที่ได้จากชายทะเลตะวันออกของออสเตรเลีย แสดงไว้ในตารางที่ 3.3 เม็ดทรายเซอร์คอนมีคุณสมบัติในการนำความร้อนที่ดีมากคือ สูงกว่าเม็ดทรายซิลิกาถึงสองเท่าและมีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่า เม็ดทรายซิลิกา นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวน้อยกว่าเพียงหนึ่งในสามของเม็ดทรายซิลิกา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านป้องกันไม่ให้น้ำโลหะแทรกในผิวแบบทรายอีกด้วย เม็ดทรายเซอร์คอนเหมาะที่จะนำมาใช้งานในส่วนหนาหรือส่วนที่เป็นมุมในแบบที่ใช้หล่อเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว เม็ดทรายจะกลมและละเอียดมีขนาดระหว่าง 65-22 เมช. ผงทรายเซอร์คอนเหมาะจะนำมาใช้ทาเคลือบผิวแบบทรายหล่อ

3) เม็ดทรายโครไมท์ ทางทฤษฎีเม็ดทรายควรมีปริมาณ Cr_2O_3 68% ตารางที่ 3.4 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทรายโครไมท์ ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าทรายโครไมท์จากทวีปแอฟริกา เม็ดทรายโครไมท์ได้จากการแตกร้าวในธรรมชาติและตกตะกอนรวมกัน ขนาดของเม็ดทรายจึงละเอียด โดยมีขนาดระหว่าง 40-270 เมช. อย่างไรก็ตามมีเม็ดทรายโครไมท์หลายอย่างที่มีขนาดความละเอียดแตกต่างกันไป รูปร่างของเม็ดทรายจะเป็นเม็ดเหลี่ยมจนถึงเม็ดมน เม็ดทรายโครไมท์จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเม็ดทรายเซอร์คอนจึงนิยมใช้ทำไส้แบบหล่อและทำแบบทรายหล่อในส่วนที่ขึ้นงานมีความหนา มาก ๆ

เม็ดทรายโครไมท์ไม่ควรใช้ผสมร่วมกับเม็ดทรายซิลิกา ในขณะที่ผสมทรายหล่อเพราะจะทำให้คุณสมบัติในการทนความร้อนของเม็ดทรายโครไมท์ต่ำลง แต่สามารถใช้แยกในแต่ละตำแหน่งเฉพาะส่วนที่ติดต่อกันได้ เมื่อมีเม็ดทรายโครไมท์ปะปนในทรายหล่อควรจะแยกเม็ดทรายโครไมท์ออก โดยใช้วิธีล้างทรายให้ตกตะกอนแยกกัน ใช้แรงลบหรือใช้แม่เหล็กดูดแยกออกได้

3.2 ชนิดของแบบหล่อทราย

แบบหล่อทรายมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

ชิ้นงานที่เทหล่อในแบบหล่อทรายจะมีคุณสมบัติทางกลและมีผิวชิ้นงานที่ด้อยกว่าชิ้นงานที่เทหล่อในแบบโลหะ แต่จุดเด่นของแบบหล่อทรายคือ สามารถผลิตชิ้นงานหล่อที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ ความหนาของชิ้นงานที่ทำจากแบบหล่อทรายจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะที่หล่อ โดยทั่วไปความหนาจะประมาณ 3 ม.ม. ขึ้นไป แบบหล่อทรายมีด้วยกันหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน แบบหล่อทรายสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. แบบหล่อทรายขึ้น (Green sand mold) เป็นแบบหล่อที่ใช้เบนโทไนท์เป็นตัวประสานและใช้น้ำเป็นตัวทำปฏิกิริยา เพื่อให้เกิดแรง

ยึดเหนี่ยวกันระหว่างเม็ดทราย เป็นแบบหล่อกึ่งนิยมนใช้กันมาก เพราะราคาถูก การเตรียมทรายหล่อยังง่าย แต่ความแข็งแรงของแบบหล่อยังไม่มากนักจึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ไม่ต้องการความเที่ยงตรงมากนัก สามารถทำแบบได้ด้วยมือหรือเครื่องจักร

2. แบบหล่อทรายคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2 mold) เป็นแบบหล่อกึ่งนิยมนใช้กันมาก เป็นตัวประสานเม็ดทรายและผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมซิลิเกตให้แข็งตัวยึดเม็ดทรายให้ติดกัน แบบหล่อทราย CO_2 นี้มีความแข็งแรงกว่าแบบหล่อทรายอื่นมาก จึงเหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่ และมีความเที่ยงตรงกว่าแบบหล่อทรายอื่น

3. แบบหล่อทรายเปลือก (Shell mold) เป็นแบบหล่อกึ่งนิยมนใช้กันมาก เป็นตัวประสาน ซึ่งที่นิยมนใช้คือ เฟโนลิกเรซิน (Phenolic resin) วิธีการทำจะพ่นหรือเททรายหล่อกึ่งนิยมนที่มีตัวประสานเคลือบอยู่ให้สัมผัสกับกระสวนโลหะซึ่งถูกเผาจนร้อน เมื่อตัวประสานได้รับความร้อนก็จะหลอมยึดทรายแต่ละเม็ดให้ติดกัน เมื่อรอนจนแบบหล่อกึ่งนิยมนมีความหนาตามต้องการแล้ว จึงเททรายที่เหลือกลับเข้าถังเก็บตามเดิม โดยทั่วไปแล้วแบบหล่อทรายเปลือกจะมีความหนาประมาณ 3-5 มม. เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการผิวเรียบ และความเที่ยงตรงสูง ใช้ได้ทั้งเหล็กและโลหะเบา

4. แบบหล่อทรายฟูราน (Furan resin mold) เป็นกระบวนการทำแบบหล่อกึ่งนิยมนใช้กันมาก โดยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างตัวประสานฟูรานเรซินซึ่งเป็นยางสังเคราะห์เฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ (Furfuryl alcohol) และกรดที่แรงมาก เช่น กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) หรือกรดพาราโทลูอีน (Paratoluene acid) เป็นตัวทำให้แข็งยึดเม็ดทรายให้ติดกัน แบบหล่อทรายฟูรานนี้มีความแข็งแรงและอัตราการระเหยอากาศดีมาก จึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทราย (%)

| | | SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | Fe ₂ O ₃ | CaO | MgO | lg. loss |
|----------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|----------|
| ทรายหยาบ ธรรมชาติ | A | 75.40 | 14.88 | 1.94 | 0.32 | 0.36 | 4.32 |
| | B | 79.50 | 8.00 | 5.40 | 0.41 | 0.20 | 3.30 |
| ทรายแม่น้ำ | A | 76.60 | 13.50 | 2.19 | 2.20 | 0.78 | 4.30 |
| ทรายบด | A | 98.25 | 0.90 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| | B | 95.65 | 4.40 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.15 |
| ทรายชายหาด | A | 95.48 | 2.29 | 0.44 | 0.03 | 0.20 | - |

ที่มา : ไอ.ทากิ, "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมและการควบคุมทรายหยาบ (ภาคผนวก) เพื่อการเพิ่มคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตชิ้นงานหล่อ," เอกสารในการสัมมนาที่สนับสนุนโดยเจโทรที่ขอนแก่น, 4-5 ตุลาคม 2533 แปลโดย สุภชัย ประเสริฐสกุล, หน้า 1.

ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทรายโอลิวีน (%)

| MgO | SiO ₂ | Fe ₂ O ₃ | Al ₂ O ₃ | Alkali | lg. loss |
|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| 46.00 | 43.08 | 8.90 | 1.02 | - | 1.18 |

ที่มา : เรืองเดียวกัน

ตารางที่ 3.3 ส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทรายเซอร์คอน (%)

| ZrO ₃ | TiO ₂ | SiO ₃ | Fe ₂ O ₃ | Al ₂ O ₃ | P ₂ O ₅ | Cr ₂ O ₃ |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 65.8 | 0.26 | 33.6 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.001 |

ที่มา : เรืองเดียวกัน

ตารางที่ 3.4 ส่วนผสมทางเคมีของเม็ดทรายโครไมท์ (%)

| Zr ₂ O ₃ | Fe ₂ O ₃ | Al ₂ O ₃ | SiO ₂ | MgO | CaO | MnO | V ₂ O ₅ | FeTiO ₂ |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|------|-------------------------------|--------------------|
| 45.3 | 25.1 | 14.7 | 1.6 | 10.1 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.61 |

ที่มา : เรืองเดียวกัน

4. การหลอมโลหะ (Melting)

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการป้อนวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ เศษเหล็กหล่อ เหล็กพิก และสารเจือเหล็กต่าง ๆ ลงในเตาหลอม ซึ่งจะต้องมีการคำนวณอัตราส่วนของ วัตถุดิบแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับชิ้นงานหล่อ นอกจากนี้ในระหว่างการหลอมโลหะ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมส่วนผสมทางเคมีของน้ำโลหะ เพื่อให้ได้ตาม มาตรฐานที่ต้องการ เตาหลอมโลหะที่นิยมได้แก่

1. เตาดีวีโปล่า (cupola) เป็นเตาที่ใช้สำหรับหลอมเหล็กหล่อ โดยใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิง รูปร่างของเตามีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลวงตั้ง ประกอบขึ้นด้วยแผ่นเหล็กม้วนเป็นเปลือกเตา ผนังภายในเตากรุไว้ด้วยอิฐทนไฟ เตาดีวีโปล่าจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องเป่าลม (Blower) กล่องลม (Wind box) และรูลม (Tuyeres) เตาดีวีโปล่ามีข้อดีที่มีการใช้ง่าย สามารถหลอมติดต่อกันได้นานหลายชั่วโมงและต้นทุนในการหลอมต่ำ อย่างไรก็ตาม เตาดีวีโปล่ามีข้อเสียหลายประการคือ น้ำโลหะที่หลอมด้วยเตาดีวีโปล่าจะสัมผัสกับ เชื้อเพลิงคือถ่านโค้กโดยตรงทำให้น้ำโลหะไม่สะอาด คาร์บอนที่อยู่ในถ่านโค้กจะ ละลายปนอยู่ในน้ำเหล็กได้ และเตาดีวีโปล่าจะก่อให้เกิดฝุ่นและควันขึ้นในระหว่าง การหลอมโลหะมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดผลภาวะทางอากาศได้มาก

2. เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction furnace) เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นเตาซึ่งใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการหลอมโลหะ พลังงานไฟฟ้าได้ จากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิ จะทำให้เกิดกระแส ไฟฟ้าปริมาณมากไหลผ่านโลหะที่ต้องการหลอม ความร้อนจะเกิดขึ้นจากความต้านทาน ของไฟฟ้าในโลหะมากจนกระทั่งโลหะหลอมละลาย เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้ามีจุดเด่นที่ สำคัญคือ สามารถหลอมเหล็กกล้าได้ น้ำโลหะจากการหลอมในเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า จะสะอาด สามารถควบคุมส่วนผสมได้ง่าย โลหะมีการสูญเสียและเป็นตะกัมน้อย นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำโลหะได้ง่าย

3. เตาอาร์คไฟฟ้า (Arc furnace) ความร้อนของเตาอาร์คไฟฟ้าจะได้จากการอาร์คระหว่างอิเล็กโทรดคาร์บอนกับโลหะที่จะทำการ

หลอม ซึ่งตะกรันที่เกิดขึ้นจะป้องกันไม่ให้ก๊าซในบรรยากาศเข้าไปละลายในน้ำเหล็ก ในระหว่างที่ทำการปรับส่วนผสมของเคมีของน้ำโลหะ

5. การร้อแบบ (Shake-out)

หลังจากที่ชิ้นงานในแบบหล่อแข็งตัวและเย็นตัวลงแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการแกะชิ้นงานหล่อออกจากแบบหล่อ ซึ่งวิธีในการแกะชิ้นงานออกจากแบบทราย มีอยู่หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็ต้องการเครื่องมือที่แตกต่างกันไปดังนี้

1. ใช้กำลังคนและอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เหล็กสกัด ชะแลง ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับแบบหล่อที่มีความแข็งแรงไม่มากนัก เช่น แบบหล่อทรายขึ้น ถ้าเป็นแบบหล่อคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องใช้สกัดลมเข้าช่วยเนื่องจากแบบหล่อคาร์บอนไดออกไซด์มีความแข็งแรงมาก

2. เครื่องเขย่า (Shake-out machine) เครื่องที่จะนำทรายออกจากชิ้นงานโดยการเขย่า แบบหล่อซึ่งวางอยู่บนตะแกรงของเครื่อง เขย่าจะถูกเขย่าการสั่นสะเทือนจะผ่านทับบนและทับล่างไปถึงทรายและชิ้นงานหล่อ ทำให้ทรายแตกออกและตกลงผ่านตะแกรง จะมีสายพานลำเลียงไปรับทรายที่หล่นและขนถ่ายออกไป คงเหลือแต่ชิ้นงานอยู่บนตะแกรง

3. เครื่องทลวงไส้แบบ (Core knock-out machine) เครื่องทลวงไส้แบบนี้จะใช้ในกรณีที่ไส้แบบมีน้ำมันเป็นตัวประสานหรือแบบหล่อทำด้วยทรายชนิดแข็งเอง (Self hardening) ซึ่งแบบหล่อจะแข็งและทำให้แบบทรายแตกออกได้ยาก เครื่องทลวงไส้แบบนี้จะทำงานโดยการนำชิ้นงานวางบนแท่น ซึ่งมีท่อลมกระหนาบอยู่ทั้งสองข้าง เมื่อท่อลมทำงานทรายไส้แบบจะถูกเขย่าและทลวงออกมา

4. การพ่นด้วยน้ำความดันสูง วิธีการนี้จะเป็นการทำความสะอาดชิ้นงานด้วยการพ่นน้ำที่มีความดันสูงราว 150 กก./ซม.² เข้าสู่ชิ้นงานโดยปืนพ่นน้ำ วิธีการนี้สามารถพ่นทรายออกได้ทั้งภายในและภายนอกชิ้นงาน เครื่องมือชนิดนี้จะไม่ทำให้เกิดฝุ่น แต่จำเป็นจะต้องมีเครื่องกำจัดน้ำเสีย และต้องมีเครื่องเก็บทรายแห้งหลังจากที่แยกน้ำออกจากทรายแล้ว

6. การทำทำความสะอาดและตกแต่งชิ้นงาน (Cleaning and Fettling)

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำทำความสะอาดชิ้นงาน โดยจะกำจัดเศษทรายที่ยังคงเหลือติดค้างอยู่ในชิ้นงานออกไป ด้วยการใช้เครื่องยิงเม็ดโลหะ ซึ่งอุปกรณ์นี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกันคือ ชนิดหมุนวน ชนิด batch barrel type ชนิดโต๊ะ (table type) เป็นต้น จากนั้นจะนำชิ้นงานมาตัดระบบป้อนน้ำโลหะ ซึ่งได้แก่รูลันรูเทอออกไป ด้วยวิธีการการตีหัก ตัดออกด้วยแก๊ส หรือการตัดออกโดยวิธีกล และสุดท้ายของขั้นตอนนี้จะทำการตกแต่งรอยครีบต่าง ๆ ที่ยังปรากฏอยู่ในชิ้นงานออก ด้วยการใช้ค้อนถากออกหรือตกแต่งด้วยเครื่องเจียรนัย

7. การปรับคุณสมบัติงานหล่อด้วยความร้อน (Heat treatment)

การใช้งานชิ้นงานหล่อบางประเภทต้องการความแข็งแรง ความทนทานต่อการสึกกร่อนและคุณสมบัติทางกลที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับคุณสมบัติงานหล่อด้วยความร้อน โดยการให้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับชิ้นงานหล่อซึ่งระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นค่อยลดอุณหภูมิให้เย็นลงถึงระดับอุณหภูมิปานกลาง การปรับคุณสมบัติงานหล่อด้วยความร้อนมีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ การอบปรับคุณสมบัติหรือการอบอ่อน (Annealing) การอบเพื่อคลายเครียด (Stress relieving) การอบชุบแข็ง (Hardening) และการอบเพื่อปรับปรุงผลึก หรือการอบปกติ (Normalizing)

8. การตรวจสอบชิ้นงานหล่อ

การตรวจสอบชิ้นงานหล่อมักมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชิ้นงานว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธว่าเป็นชิ้นงานเสีย โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานใช้ในการพิจารณา การตรวจสอบชิ้นงานหล่อสามารถกระทำได้ทั้งได้ทั้งการทดสอบแบบทำลาย (Destructive test) และการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non destructive test) โดยแบ่งเป็นวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1. การตรวจสอบด้วยสายตา เป็นการตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่องของชิ้นงานหล่อและตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป



2. การวัดขนาดมิติต่าง ๆ เทียบกับแบบ โดยการใช้อุปกรณ์วัด เช่น ไม้บรรทัดวัด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นต้น
3. การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี โดยใช้เครื่อง spectrometer หรือเครื่อง atomic absorption
4. การตรวจสอบโครงสร้างของโลหะ โดยการนำชิ้นงานตัวอย่างมาขัดและกัดด้วยสารเคมีจากนั้นจึงใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูโครงสร้าง
5. การตรวจสอบด้วยวิธีการไม่ทำลาย เช่น
 - การถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic test)
 - การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic test)
 - การตรวจด้วยวิธีผงแม่เหล็ก (magnetic particle test)
 - การตรวจด้วยวิธีน้ำยาซึม (liquid penetrant test)
 - การตรวจด้วยวิธีกระแสไหลวน (eddy current test)
6. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของงานหล่อ
 - การทดสอบความแข็ง
 - การทดสอบค่าความต้านแรงดึง
 - การทดสอบค่าความต้านแรงกระแทก


3.3 การควบคุมคุณภาพงานหล่อโลหะ

ในปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตอยู่ในสถานะที่ต้องแข่งขันกันอย่างสูง สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดอยู่ได้คือ การรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหล่อโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ผู้ผลิตงานหล่อจำเป็นต้องผลิตชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติทางด้านโลหะที่ถูกต้อง มีขนาดเที่ยงตรง และน้ำหนักของชิ้นงาน

สวยงามและทนทาน การควบคุมคุณภาพในงานหล่อโลหะ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการผลิตงานหล่อโลหะและรักษาระดับการควบคุมคุณภาพจะช่วยเพิ่มมาตรฐานงานและรักษาระดับในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้อัตราผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และจะช่วยลดปัญหาในด้านการส่งของไม่ทันเวลาได้ ในการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพจะกระทำโดยกำหนดมาตรฐานทุกอย่างในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการนำวิธีการทางสถิติมาช่วยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดอัตราการเกิดจุดบกพร่องในการหล่อ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด

คุณภาพของงานหล่อจะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นกับปัจจัย 4 m ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ และผู้ปฏิบัติการ โดยเฉพาะกระบวนการหล่อโลหะ เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ซึ่งจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพอยู่มาก และปัจจัยในด้านผู้ปฏิบัติงานก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานหล่อ

การควบคุมคุณภาพงานหล่อจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตคือ ตั้งแต่การทำกระสวน การเตรียมทรายหล่อ การทำแบบหล่อ การเทหล่อ การตักแต่งชิ้นงาน จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แผนผังแสดงการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต แสดงได้ดังรูปที่ 3.3

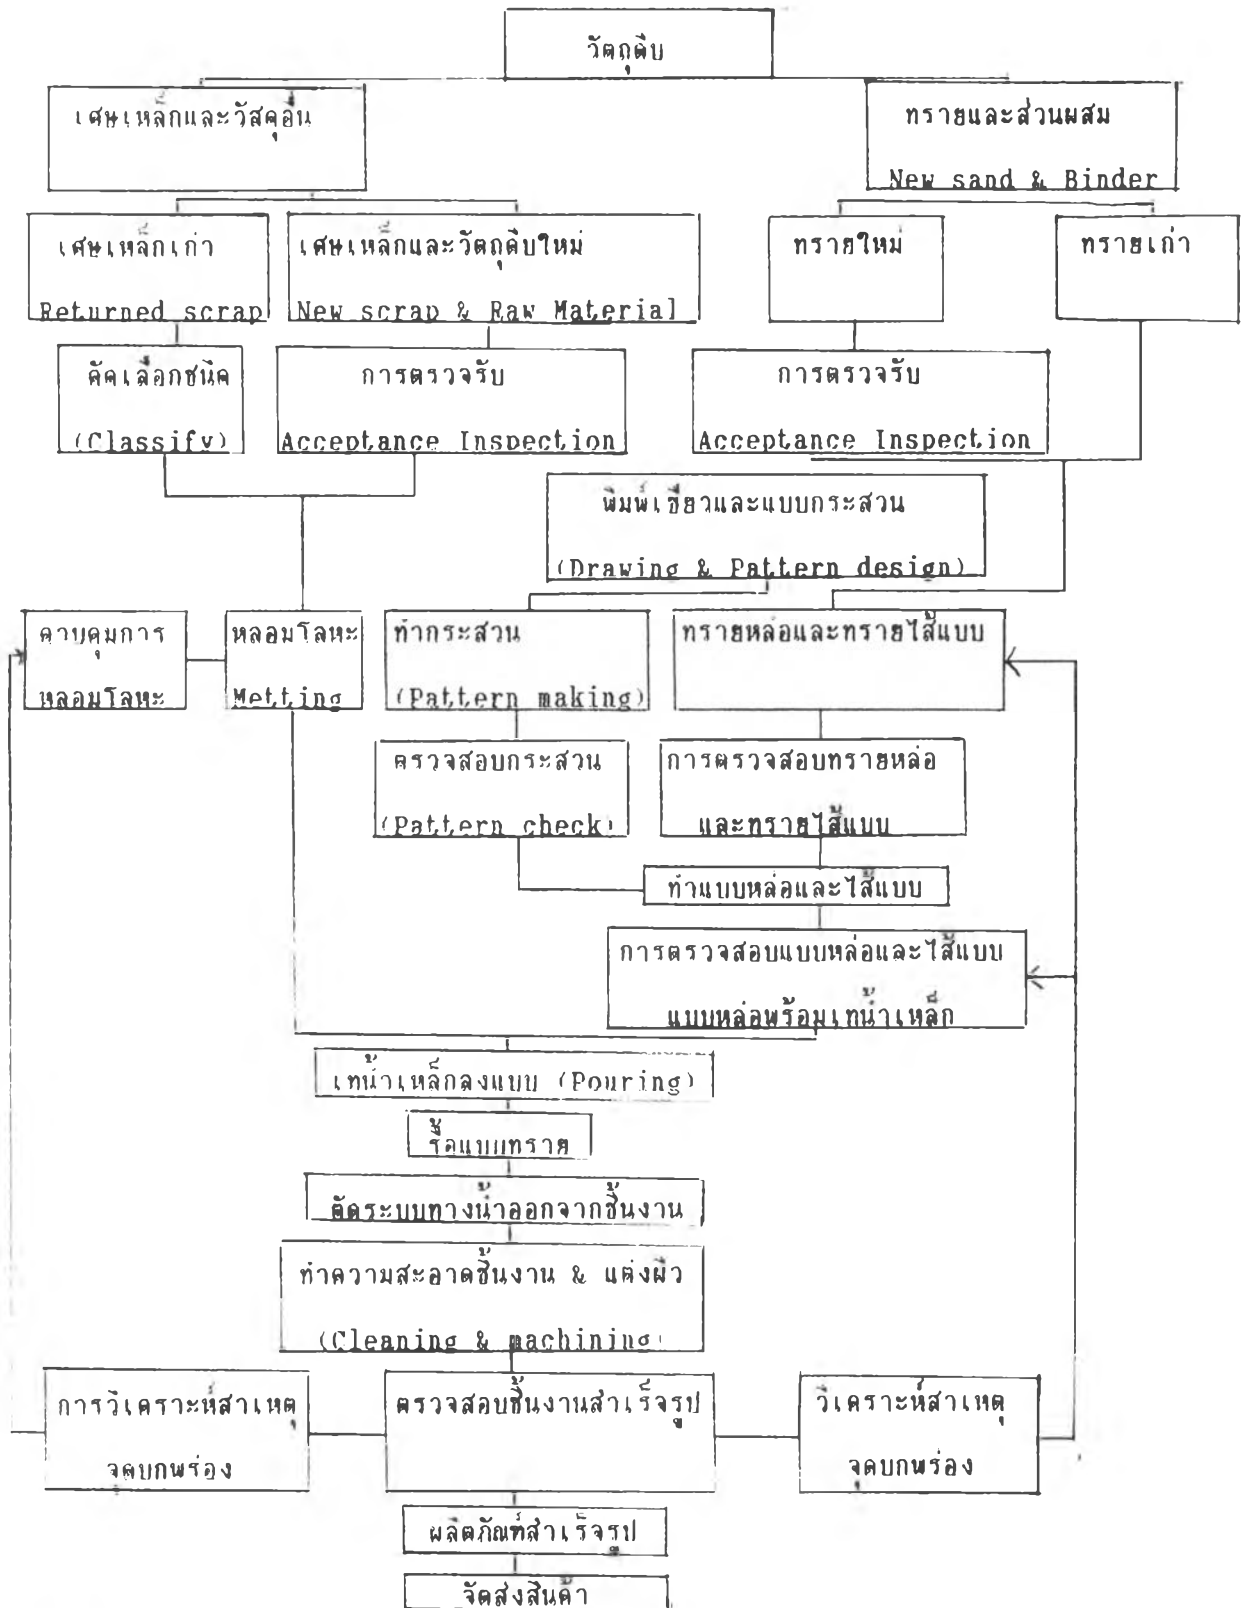

รูปที่ 3.3 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตโลหะหล่อ

ที่มา : กานวรัตน์ ศรีช่างกรศรี และวิจิษฐ์ รัตนสุวรรณ, การยกระดับคุณภาพของชิ้นงานหล่อ Ferrous และ Non-ferrous, กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและโลหะการ, 2534, หน้า 208.

3.3.1 การควบคุมทรายทำแบบหล่อ

ทรายหล่อนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำแบบทราย ทรายหล่อที่มีคุณสมบัติดีมีสภาพเหมาะสมในการทำแบบจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน ทรายหล่อที่เหมาะสมในการนำมาใช้ทำแบบทรายควรจะมีคุณสมบัติดังนี้

1. ทนความร้อนได้สูง
2. สามารถระบายอากาศได้ดีในขณะที่เทน้ำโลหะ
3. มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงอัดของน้ำโลหะ
4. มีความแน่นและรักษาสภาพได้ดี
5. ทำลายหรือสลายตัวได้ง่ายหลังจากหล่อโลหะแล้วและ

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การตรวจคุณสมบัติของทรายหล่อสามารถทดสอบได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

1. การวัดปริมาณความชื้น (Moisture content Test) วิธีนี้กระทำโดยนำทรายที่ผสมแล้วปริมาณ 50 กรัม ใส่ในเตาอบที่อุณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซียส เป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง ปล่อยให้ทรายเย็นลงถึงอุณหภูมิห้องในเครื่องทำให้แห้ง (desiccator) แล้วชั่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาว่าน้ำหนักลดลงเท่าไร น้ำหนักที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเดิม หมายถึง ปริมาณความชื้นอิสระ (free moisture)

2. การวัดอัตราการผ่าน (Permeability test) การวัดอัตราการผ่านเป็นการทดสอบว่าช่องว่างระหว่างเม็ดทรายหล่อจะยอมให้แก๊สผ่านออกได้สะดวกเพียงใด การทดสอบทำได้โดยการใช้เครื่องตรวจสอบคำนวณเวลาที่ให้อากาศปริมาตร 2000 ซีซี ผ่านลงไปชิ้นงานตัวอย่างทรายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 50 มม. โดยทำการอัดด้วยความดันคงที่

3. การทดสอบค่าความทนทานต่อการอัด (Compressive strength Test) ค่าความทนทานต่อการอัดวัดได้โดยเครื่องทดสอบความเค้นแรงอัดโดยเพิ่มน้ำหนักกดลงไปบนชิ้นตัวอย่างของทรายที่มีความชื้นจนกระทั่งแตกหัก ทรายที่มีค่าความทนทานต่อการอัดต่ำมากไม่ควรนำทรายนั้นมาใช้ทำแบบหล่อ ค่าที่ได้สำหรับทรายชื้นควรอยู่ระหว่าง 0.7-1.2 กก./ตร.ซม.

4. การทดสอบหาลักษณะการกระจายของขนาดเม็ดทราย (Sand distribution Test) การทดสอบวิธีนี้จะใช้เครื่องทดสอบซึ่งจะมีตะแกรงร่อนเป็นตะแกรงมาตรฐานสำหรับขนาดการกระจายตัวของเม็ดทราย ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน อัน จำนวน 13 ชั้น ใช้มอเตอร์เป็นตัวเขย่าตะแกรงแต่ละชั้นจะเรียกเป็นนัมเบอร์เมช (mesh) ตะแกรงที่มีเมชน้อยรูตะแกรงจะโตกว่าตะแกรงที่มีเมชมาก หลังจากที่เครื่องเขย่าแล้วจะมีทรายตกค้างอยู่ในตะแกรง จากนั้นนำทรายไปชั่งและหาเปอร์เซ็นต์ของทรายแต่ละขนาด ซึ่งจะบอกถึงการกระจายของเม็ดทรายได้

5. การทดสอบหาปริมาณของตัวประสาน (Binder content) ทรายหล่อนที่นำกลับมาใช้อีกจะต้องเติมตัวประสานลงไปเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เมื่อทรายหล่อนำกลับมาใช้งานหลาย ๆ ครั้ง ปริมาณของตัวประสานที่เติมลงไปจะมีมากขึ้นจนไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบหาปริมาณของตัวประสานของทรายหล่อนทุกครั้งก่อนปรับปรุงคุณภาพของทราย ทรายที่ใช้ทำแบบหล่อแต่ละประเภทต้องการคุณสมบัติของทรายที่แตกต่างกันเพื่อให้มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานต่าง ๆ ตารางที่ 3.5 แสดงคุณสมบัติของทรายทำแบบหล่อประเภทต่าง ๆ

ตารางที่ 3.5 คุณสมบัติของทรายทำแบบหล่อประเภทต่าง ๆ

| | ชนิดของทราย ทำแบบหล่อ | การใช้งาน | ปริมาณน้ำ % | อัตราลม ผ่านขณะขึ้น | ความทนทานต่อ การอัดขณะขึ้น (ก.ก./ชม. ²) | ความทนทาน ต่อการอัดขณะ แห้ง (ก.ก./ชม. ²) |
|---|---|---|----------------|------------------------|---|--|
| 1 | ทรายหล่อขึ้น | ใช้กับแบบหล่อที่ ทำด้วยมือและ หล่อขึ้นงาน ขนาดเล็ก | 6-7 | 75-85 | 0.7-1.2 (10-15 ปอนด์/ นิ้ว ²) | |
| 2 | ทรายหล่อขึ้น | ใช้กับแบบหล่อที่ ทำด้วยเครื่อง และหล่อขึ้นงาน ขนาดเล็ก | 4-5 | 70-80 | 0.7-1.2 | |
| 3 | ทรายหล่อขึ้น ทรายหล่อแห้ง อุณหภูมิต่ำ | ใช้กับแบบหล่อ ทำด้วยมือและ หล่อขึ้นงาน ขนาดปานกลาง | 4.5-6 | 80-120 | 0.7-1.2 | |
| 4 | ทรายหล่อแห้ง อุณหภูมิสูง | ใช้หล่อขึ้นงาน ขนาดใหญ่ | 8-10 | 90-130 | 0.8-1.4 (11-20 ปอนด์/ นิ้ว ²) | |
| 5 | ทรายหล่อแห้ง อุณหภูมิต่ำ | ใช้ทำไส้แบบ | 6-7 | 90-100 | | 10-14 |

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

| | ชนิดของทราย ทำแบบหล่อ | การใช้งาน | ปริมาณ % | อัตราลม ผ่านขณะขึ้น | ความทนทานต่อ การอัดขณะขึ้น (ก.ก./ชม. ²) | ความทนทาน ต่อการอัด (แห้ง ก.ก./ชม. ²) |
|---|--------------------------------------|--|-------------|------------------------|---|---|
| 6 | ทรายCo ₂ | ใช้ทำไส้แบบ | 1.2-2.5 | 90-100 | | 15 (หลังจาก ผ่านแก๊ส 3 ชั่วโมง) |
| 7 | ทรายซีเมนต์ | ใช้หล่อชิ้นงาน ขนาดใหญ่ ไส้แบบ | 3-3.5 | 100-120 | | 14-17.5 |
| 8 | ทรายฟูราน | ใช้หล่อชิ้นงาน ขนาดกลางและ ใหญ่และชิ้นงาน ที่ไม่สามารถหล่อ ด้วยแบบทราย หล่อขึ้น | 0 | | | 25 |
| 9 | ทรายแข็ง ตัวเองด้วย พีนอลเรซิน | ใช้หล่อชิ้นงาน ขนาดกลางและ ใหญ่และชิ้นงานที่ ไม่สามารถหล่อ ด้วยแบบทราย หล่อขึ้น | 0 | | | 25 |

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

| | ชนิดของทราย ทำแบบหล่อ | การใช้งาน | ปริมาณน้ำ % | อัตราลม ผ่านขณะขึ้น | ความทนทานต่อ การอัดขณะขึ้น (ก.ก./ชม. ²) | ความทนทาน ต่อการอัดขณะ (แห้ง ก.ก./ชม. ²) |
|----|---|--|----------------|------------------------|---|--|
| 10 | ทรายแข็ง ตัวเองด้วย ฟินอลเรซิน | ใช้หล่อชิ้นงาน ขนาดกลางและ ใหญ่และชิ้นงาน ที่ไม่สามารถหล่อ ด้วยแบบทราย หล่อขึ้น | 0 | | | 40 |
| 11 | ทรายแข็ง ตัวเองด้วยการ ผ่านแก๊สเอมีน | ใช้ทำไส้แบบ | 0 | | | 13 |
| 12 | ทรายแข็ง ตัวเองด้วยการ ผ่านแก๊ส SO ₂ | ใช้ทำไส้แบบ | 0 | | | 28 |
| 13 | ทรายแข็ง ตัวเองโดย การบ่มด้วย ความร้อน | ใช้ทำไส้แบบ | 0 | | | 30 ^m |
| | หมายเหตุ | | | | | ^m ทิ้งไว้ 10 นาที |

ที่มา : ศิริชัย โปธิตาปานะ และชาญเดช นิลสินธุ์ไพบูลย์, ทรายทำแบบหล่อโลหะ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ), หน้า 32-33.

3.3.2 การควบคุมคุณภาพในกระบวนการหลอมโลหะ

ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะจะมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกับคุณภาพของน้ำโลหะ ปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นโลหะ สารเคมีในการปรับคุณสมบัติของน้ำโลหะ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในเตาหลอม ซึ่งได้แก่ ถ่านโค้ก หินปูน และอิฐทนไฟ เป็นต้น และในระหว่างการหลอมโลหะจำเป็นต้องทำการทดสอบและประเมินคุณสมบัติของน้ำโลหะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบและรักษา ระดับคุณภาพของน้ำโลหะ

คุณภาพของวัตถุดิบ

1. วัสดุที่เป็นโลหะ

วัสดุหลักที่นำมาหลอมโดยทั่วไปคือ เหล็กดิบ เศษเหล็กหล่อและ เศษเหล็กเหนียว

ก) เหล็กดิบหรือเหล็กพิก

เหล็กดิบแยกออกเป็นสองอย่างใหญ่ ๆ คือ เหล็กดิบสำหรับทำ เหล็กหล่อและเหล็กดิบที่จะใช้ทำเหล็กเหนียว

ตารางที่ 3.6 และตารางที่ 3.7 แสดงส่วนผสมทางเคมีในเหล็กดิบที่จะนำมาใช้ทำเหล็กเหนียวและใช้ทำเหล็กหล่อตามลำดับ

ตามมาตรฐานของญี่ปุ่น (JIS) เหล็กดิบที่ใช้ทำเหล็กหล่อจะจำแนกไปตามการใช้งานที่มีสามประเภท โดยประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 จะทำการปรับให้มีกำมะถันและฟอสฟอรัสผสมในเนื้อเหล็กในปริมาณต่ำ รวมทั้งกำหนดปริมาณของโครเมียมที่ผสมอยู่ด้วย

ในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้เหล็กหล่อกร๊าไฟต์กลมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังต้องการใช้เหล็กหล่อกร๊าไฟต์กลมที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นด้วย ผู้ผลิตเหล็กดิบจึงผลิตเหล็กดิบที่มีปริมาณคาร์บอนผสมในปริมาณมากแต่มีปริมาณแมงกานีสและกำมะถันผสมในปริมาณน้อย

ตารางที่ 3.6 มาตรฐานเหล็กคืบหรือเหล็กนิกใช้ผลิตเหล็กเหนียว (JIS G 2201-1976)

| ชนิด | | ส่วนผสมเคมี (%) | | | | | | หมายเหตุ | |
|------|---|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--|---|
| | | C | Si | Mn | P | S | Cu | | |
| 1st | 1 | 3.50< | 1.20> | 0.40< | 0.300> | 0.050> | - | ใช้ผลิตเหล็กเหนียวจำแนกเป็นเบอร์ 1, 2 ตามแต่คุณภาพ | |
| | 2 | 3.50< | 1.40> | 0.40< | 0.500> | 0.070> | - | | |
| 3rd | 1 | A | 3.50< | 0.50> | 0.40> | 0.350> | 0.050> | 0.02> | ผลิตจากเตาไฟฟ้าโดยใช้แร่เป็นหินทรายเหล็ก จำแนกเป็น A และ B ตามปริมาณ Mn |
| | | B | 3.50< | 0.50> | 0.40< | 0.350> | 0.050> | 0.02> | |

ที่มา : เอ็น.ฮามานะกะ, "การปฏิบัติงานเตาควิปอล่าเพื่อการเพิ่มคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตชิ้นงานหล่อ," เอกสารการสัมมนาที่สนับสนุนโดยเจโทรที่ขอนแก่น, 4-5 กันยายน 2533 แปลโดย สุภชัย ประเสริฐสกุล, หน้า 13.

ตารางที่ 3.7 มาตรฐานเหล็กคืบที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ (JIS G 2202-1976)

| ชนิด | | | ส่วนผสมเคมี (%) | | | | | | หมายเหตุ |
|------|---|-------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---|
| | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | |
| 1st | 1 | A | 3.40< | 1.40 1.80 | 0.30 0.90 | 0.300> | 0.050> | - | ใช้ผลิตเหล็กหล่อ จำแนกเป็นเบอร์ 1, 2 ตามคุณภาพ นอกจากนี้เบอร์ 1 ยังแยกเป็น A, B, C และ D ตามปริมาณซิลิกอนที่ผสมอยู่ด้วย |
| | | B | 3.40< | 1.81 2.20 | 0.30< 0.90 | 0.300> | 0.050> | - | |
| | | C | 3.30< | 2.21 2.50 | 0.30< 0.90 | 0.300> | 0.050> | - | |
| | | D | 3.30< | 2.81 3.50 | 0.30< 0.90 | 0.300> | 0.050> | - | |
| | 2 | 3.30< | 1.40 3.50 | 0.30< 1.00 | 0.450> | 0.030> | - | | |
| 2nd | 1 | A | 3.50< | 1.00 2.00 | 0.40> | 0.100> | 0.040> | 0.030> | ใช้ผลิตเหล็กหล่ออบเหนียว จำแนกเป็นเบอร์ 1 และ 2 ตามคุณภาพ เบอร์แยกเป็น A, B, C และ D, E ตามปริมาณซิลิกอนที่ผสม |
| | | B | 3.00< | 2.01 3.00 | 0.50 1.10 | 0.100> | 0.040> | 0.030> | |
| | | C | 3.00< | 3.01 4.00 | 0.50 1.10 | 0.130> | 0.040> | 0.030> | |
| | | D | 2.70< | 4.01 5.00 | 0.50 1.30 | 0.130> | 0.040> | 0.030> | |

ตารางที่ 3.7 (ต่อ)

| ชนิด | | ส่วนผสมเคมี (%) | | | | | | หมายเหตุ |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--|
| | | C | Si | Mn | P | S | Cu | |
| | E | 2.50< | 5.01 6.00 | 0.50 1.30 | 0.150> | 0.040> | 0.030> | |
| | 2 | 2.50< | 1.00 6.00 | 1.35> | 0.160> | 0.045> | 0.035> | |
| 3rd | A | 3.40< | 1.00> | 0.40> | 0.100> | 0.040> | 0.030> | ใช้ผลิตเหล็กหล่อเหนียวหรือ หล่อกราฟไฟต์กลม เบอร์ 1 แยกเป็น A, B, C และ D ตามปริมาณซิลิกอนที่ผสม |
| | B | 3.40< | 1.01 1.40 | 0.40> | 0.100> | 0.040> | 0.030> | |
| | C | 3.40< | 1.41 1.80 | 0.40> | 0.100> | 0.040> | 0.030> | |
| | D | 3.40< | 1.81 3.80 | 0.40> | 0.100> | 0.040> | 0.030> | |
| | 2 | 3.40< | 3.50> | 0.50> | 0.150> | 0.045> | 0.035> | |

ที่มา : เรืองเดชวาทัน.

ข) เศษเหล็กหล่อ

เศษเหล็กหล่อที่นำมาใช้ในการหลอมจะมาจากหลายแหล่ง เช่น เศษก้อน เศษดินเผา ซึ่งได้แก่ รุกเท-รูลิ้นภายในโรงงานและเศษเหล็กเหนียว-เศษเหล็กหล่อกลึงที่นำมาอัดก้อน ทำให้ในการผสมวัสดุที่จะบรรจุเข้าเตาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่จะต้องไม่ให้มีเศษเหล็กไร้สนิมและเศษโลหะไม่ใช้เหล็กติดไปกับเหล็กที่จะบรรจุลงเตา

ค) เศษเหล็กเหนียว

เศษเหล็กเหนียวที่จะนำมาหลอมทำเหล็กหล่อสามารถจำแนกออกได้ 3 ประเภท โดยใช้ประวัติในการผลิตเหล็กเหนียวนั้นคือ 1. เศษเหล็กต่อเรือ เศษเหล็กกรดยนต์ หม้อไอน้ำ เป็นต้น 2. เศษปลายแท่งเหล็กที่ได้จากการตีขึ้นงานขึ้นรูป เศษเหล็กรีดและเศษเหล็กงานกดขึ้นรูป และ 3. ชักลึงที่นำมาอัดแท่ง เศษเหล็กเหนียวสองประเภทแรกเหมาะที่จะนำมาใช้หลอมทำเหล็กหล่อด้วยเตาดิวโปล่า เศษกลึงจะมีเหล็กหลายชนิดที่มีขายในท้องตลาด เช่น เหล็กเหนียวที่ทนแรงดึงได้สูง เหล็กเหนียวเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเหล็กผสมหรือเหล็กกล้าผสม

ในการคัดเลือกเศษเหล็กที่จะต้องนำมาหลอมจะต้องไม่ให้มีธาตุแมงกานีส ฟอสฟอรัส โครเมียม กำมะถัน สังกะสี อลูมิเนียม ตะกั่ว และดีตาเนียม ติดผสมไปกับเศษเหล็กที่จะบรรจุลงเตา เพราะธาตุเหล่านี้จะมีผลต่อคุณสมบัติทางกลและรูปร่างของกร้าไฟไฟต์

ง) ขนาด รูปร่างและผิวที่ปรากฏของเศษโลหะ

1) ขนาดและรูปร่าง

ขนาดของเศษเหล็กที่จะบรรจุเข้าเตาดิวโปล่าควรจะเล็กกว่า $1/3$ เส้นผ่านศูนย์กลางเตา หรือเล็กกว่า $1/6$ เท่าของพื้นที่หน้าตัดของเตา

ความหนาที่เหมาะสมของเศษเหล็กหล่อควรจะเป็น 50-60 มม. เศษเหล็กแผ่นควรจะหนา 5-25 มม. ถ้าเศษเหล็กเหนียวที่ใช้บางเกินไปเศษเหล็กจะถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย ทำให้หลอมละลายเร็วเกินไป แต่ถ้าหนาเกินไปจะทำให้การหลอมละลายเกิดขึ้นช้าไปและทำให้ส่วนผสมทางเคมีของน้ำเหล็กไม่สม่ำเสมอ

2) ลักษณะผิวที่ปรากฏ

ผิวของเศษเหล็กที่จะบรรจุเข้าเตาจะต้องสะอาดไม่เป็นสนิมและไม่มีคราบน้ำมัน เพราะจะทำให้หน้าเหล็กปนเปื้อน

2. เฟอร์โรอัลลอย

เฟอร์โรอัลลอยเป็นสารที่นำมาใช้ในการหลอมเพื่อควบคุมส่วนผสมทางเคมีของน้ำโลหะ ใช้ทำอินออกคิวเลชันและใช้เติมธาตุพิเศษลงในน้ำเหล็ก เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม เป็นต้น

ก. เฟอร์โรซิลิกอน และ เฟอร์โรแมงกานีส

ตารางที่ 3.8 และตารางที่ 3.9 แสดงส่วนผสมเฟอร์โรซิลิกอนและเฟอร์โรแมงกานีสตามมาตรฐานญี่ปุ่นตามลำดับ

เฟอร์โรอัลลอยทั้งสองชนิดนี้จะดูดซับความชื้นและก๊าซไฮโดรเจน ถ้าการเก็บรักษาไม่ดี การนำมาใช้งานจึงควรระมัดระวัง

ตารางที่ 3.8 เฟอ์โรซิลิกอน (JIS G 2302)

| ชนิด | วิธีระบุ | ส่วนผสมทางเคมี % | | | |
|------|----------|------------------|------|-------|-------|
| | | Si | C | P | S |
| 1 | FSi1 | 88-93 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
| 2 | FSi2 | 75-80 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
| 3 | FSi3 | 40-45 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
| 4 | FSi4 | 25-30 | <0.8 | <0.10 | <0.10 |
| 5 | FSi5 | 14-20 | <1.8 | <0.05 | <0.06 |

ที่มา : เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

ตารางที่ 3.9 เฟอร์ริอแมงกานีส (JIS G 2301)

| ชนิด | วิธีระบุ | ส่วนผสมทางเคมี % | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------|------|--------|-------|
| | | Mn | C | Si | P | S |
| มีคาร์บอนมาก Fe-Mn ผสมอยู่ด้วย | 0 FMn H0 | 78-82 | <7.5 | <1.2 | <0.04F | <0.02 |
| | 1 FMn H1 | 73-78 | <7.3 | <1.2 | <0.04 | <0.02 |
| | 2 FMn H2 | 73-78 | <7.0 | <3.0 | <0.04 | <0.02 |
| มีคาร์บอนผสมอยู่ Fe-Mn ปานกลาง | 0 FMn M0 | 80-85 | <1.5 | <1.5 | <0.04 | <0.02 |
| | 2 FMn M2 | 75-80 | <2.0 | <2.0 | <0.04 | <0.02 |
| มีคาร์บอนผสมอยู่ Fe-Mn น้อย | 0 FMn L0 | 80-85 | <1.0 | <1.5 | <0.35 | <0.02 |
| | 1 FMn L1 | 75-80 | <1.0 | <1.5 | <0.04 | <0.02 |

ที่มา : เรื่องเดียวกัน.

การทดสอบคุณภาพน้ำโลหะ


ในขั้นตอนการหลอมโลหะจะต้องทำการทดสอบคุณภาพของน้ำโลหะ เพื่อควบคุมและประเมินผลน้ำโลหะให้ได้คุณภาพตามต้องการ การทดสอบคุณภาพน้ำโลหะมีหลายวิธี ได้แก่

ก) การทดสอบซิลหรือการทดสอบแบบลิ้ม (Chill Test)

การทดสอบรูปลิ้มเป็นการทดสอบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย รูปที่ 3.4 และ 3.5 แสดงขนาดและรูปร่างการทดสอบแบบลิ้ม

ขั้นตอนการทดสอบได้จากการเทน้ำโลหะลงในแบบทรายหลังจากการแข็งตัวแล้วจะจุ่มตัวให้เย็นแล้วตีหักกลาง ทำการวัดความกว้างหรือความลึกของผิวเหล็กหล่อขาว (chilled) ที่เกิดขึ้น ค่าที่วัดได้จะสามารถประมาณส่วนผสมทางเคมีและชั้นคุณภาพของวัสดุได้ เมื่อคาร์บอนและซิลิกอนที่ผสมอยู่ในน้ำเหล็กมีปริมาณน้อยขนาดของความกว้างหรือความลึกของผิวเหล็กหล่อขาวจะมาก ในทางตรงข้ามถ้าปริมาณของธาตุเหล่านี้มากผิวเหล็กหล่อขาวจะน้อยหรือไม่มีเลย

| No | B | H | Length |
|----|------|------|--------|
| W1 | 5.0 | 35.0 | 100.0 |
| W2 | 10.0 | 30.0 | 100.0 |
| W3 | 20.0 | 37.5 | 100.0 |
| W4 | 25.0 | 45.0 | 125.0 |
| W5 | 30.0 | 50.0 | 150.0 |

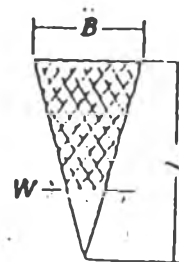


หน่วยวัดขนาดผิวแข็ง 0.1 มม.

รูปที่ 3.4 ขนาด, รูปร่างของการทดสอบรูปลิ้ม (มม.)

ที่มา : เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.

| No | A | B | H | L | D | d | G |
|----|------|------|------|-------|------|------|-----|
| C1 | 5.0 | 3.0 | 30.0 | 65.0 | 18.0 | 12.5 | 0.5 |
| C2 | 5.5 | 5.0 | 37.5 | 75.0 | 22.0 | 12.5 | 0.8 |
| C3 | 11.0 | 8.0 | 45.5 | 85.0 | 22.0 | 12.5 | 1.3 |
| C4 | 16.5 | 12.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 15.0 | 1.3 |
| C5 | 20.0 | 16.5 | 65.0 | 125.0 | 25.0 | 15.0 | 1.5 |

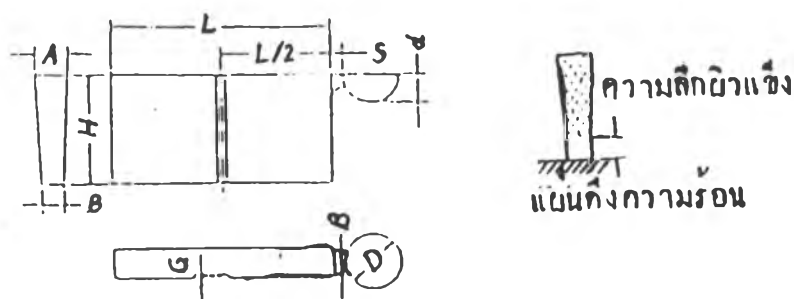

รูปที่ 3.5 ขนาดของแผ่นทดสอบวัดผิวแข็ง (มม.)

ที่มา : เรืองเดียวกัน.

ข) การวิเคราะห์ลายผิวน้ำโลหะในเบ้า

ลายผิวน้ำโลหะ (break surface pattern) จะปรากฏขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิของน้ำโลหะลดลงต่ำกว่า 1400 องศาเซลเซียส เพราะผิวน้ำโลหะแตกออกเนื่องจากการแยกตัวของก๊าซในน้ำเหล็กทำให้เกิดลายต่าง ๆ ขึ้น ลายเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของธาตุที่ผสมและปริมาณการเกิดออกซิไดซ์ของธาตุเหล่านั้น ลายผิวน้ำโลหะสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ชนิดคือ ชนิด Tortoise shell, ชนิด Hemp leaf และชนิด Bamboo leaf ดังในรูปที่ 3.6

ลายชนิด Tortoise shell จะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณคาร์บอน และซิลิกอนในน้ำเหล็กมาก แต่เมื่อปริมาณของธาตุทั้งสองลดลงลายน้ำเหล็ก จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลายชนิด Hemp leaf และชนิด Bamboo Leaf ความแข็งแรงของงานหล่อเมื่อวิเคราะห์จากลายโดยความแข็งแรงมากไปน้อย ได้ดังนี้ Bamboo leaf, Hemp leaf และ Tortoise shell ตามลำดับ



Bamboo leaf type



Hemp leaf type



Tortoise shell type

รูปที่ 3.6 Break Surface Pattern ของน้ำโลหะ

ที่มา : สุนทร รุณรงค์, วิสุมิ พืชมงคล, วิชารา ชนิษฐาบุตร และ วิวัฒน์ ตันเต็ชจรโกศล, เทคโนโลยีการผลิตเหล็กหล่อเบื้องต้น, (กรุงเทพฯ มหานคร : หจก.ภาพพิมพ์, 2534), หน้า 6-25.


ค) การประเมินคุณภาพของน้ำโลหะโดยการวัดสมมูลคาร์บอน

CE หมายถึง สมมูลคาร์บอนของเหล็กหล่อ การคำนวณค่า CE มีสูตรดังนี้คือ

$$CE = C\% + 1/3(Si\% + Mn\%)$$

ความต้านทานแรงดึงและปริมาณคาร์บอนในเหล็กหล่อมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังนั้นโดยการวัดค่า CE จึงทำให้ประเมินคุณสมบัติของเหล็กหล่อได้

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านแรงดึงและค่า CE เป็นดังรูปที่ 3.7 รูปนี้ยังแสดงผลของอินอกไซด์เลชัน ต่อความต้านแรงดึงด้วยการวัดค่า CE จะทำการวัดโดยเครื่อง CE Meter ปัจจุบันน้ำขึ้นเป็นน้ำที่แม่นยำและนิยมใช้มากที่สุดในการประเมินคุณภาพน้ำโลหะ

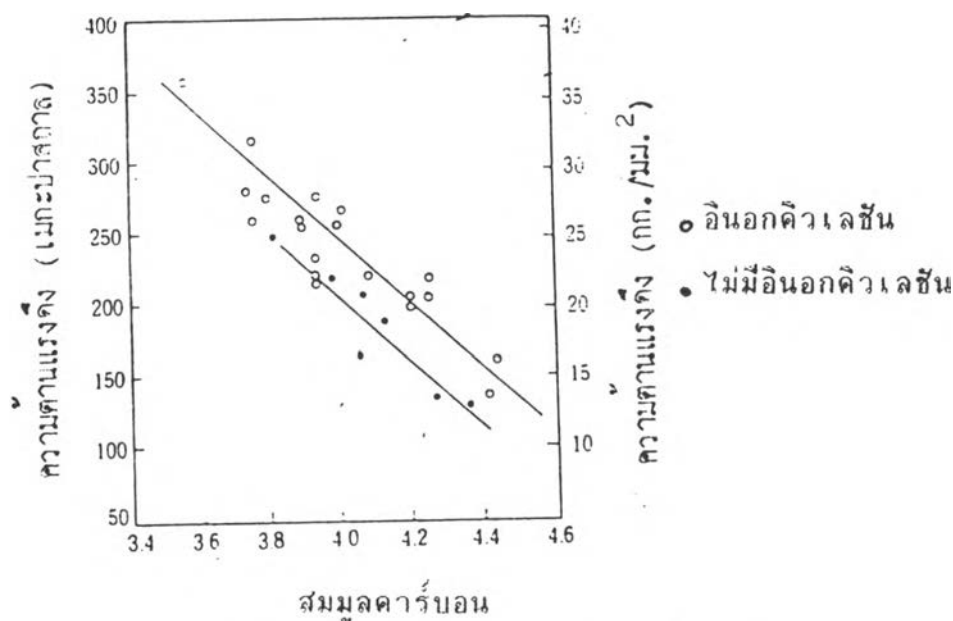

รูปที่ 3.7 ผลของค่า CE และอินอกไซด์เลชันที่มีต่อความต้านแรงดึง
ที่มา : เรื่องเดียวกัน, หน้า 6_26.

(ง) การวัดอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิน้ำเหล็กทำได้โดยการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบจุ่ม และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเปรียบเทียบความสว่างไร้หลอด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแรกจะอาศัยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนเป็นตัวแสดงอุณหภูมิ แบบหลังจะเรียงความสว่างของไร้หลอดให้สว่างเท่ากับความสว่างของน้ำเหล็กโดยการใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงในการวัดค่าระดับอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแรกจะวัดได้ค่าที่ถูกต้องในขณะที่เครื่องวัดแบบหลังจะต้องมีการปรับแก้ค่าโดยใช้ตาราง ทั้งนี้เพราะสภาวะในขณะที่ทำการวัดจะมีผลต่อระดับอุณหภูมิที่ได้ ซึ่งการวัดจะต้องใช้ผู้ที่ชำนาญจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง

3.3.3 การควบคุมคุณภาพชิ้นงานหล่อ

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหล่อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตงานหล่อ วิธีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหล้อมีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่

การตรวจรูปร่างลักษณะ

1) การตรวจสอบด้วยสายตา

การตรวจวิธีนี้เป็นการใช้สายตาตรวจจุดเสียที่เกิดที่ผิวงาน และตรวจพบความเรียบร้อยของชิ้นงาน จุดเสียของงานหล่อส่วนมากมักเกิดที่ผิวและสามารถตรวจพบได้ด้วยการใช้สายตาตรวจสอบ

2) การตรวจมิติหรือการวัดขนาด

การผิดพลาดในมิติของชิ้นงานอาจเกิดจากการผิดพลาดในแบบของ กระสวน การสึกหรอของกระสวน การผิดพลาดในการประกอบไส้และแบบหล่อ การบิดเบี้ยวของไส้แบบและแบบหล่อหลังจากเท ฯลฯ ตามธรรมดาจะไม่สามารถตรวจมิติด้วยสายตา ดังนั้นการตรวจมิติจึงต้องใช้เครื่องมือวัด เช่น ขาจับขนาด (scribing block) หรือเครื่องมืออื่น ถ้าตรวจงานที่ผลิตปริมาณมาก ควรใช้เกจ (gauge) พิเศษสำหรับแต่ละงานและใช้จิก (jig) ในการตรวจเพราะจะทำให้ตรวจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ในการผลิตงานชิ้นใหม่จะต้องตรวจมิติโดยละเอียดโดยใช้ขาจับขนาด มิฉะนั้นถ้างานเกิดผิดขนาดอาจต้องตัดงานหล่อทิ้งทั้งหมด ในการผลิตต่อเนื่องกันจะต้องมีการตรวจด้วยขาจับขนาดและมีการผ่าชิ้นงานออกเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจมิติภายในซึ่งธรรมดาตรวจไม่ได้ และถ้ามีการคลาดเคลื่อนในมิติเนื่องจากกระสวนสึกหรอ จะได้จัดการแก้ไขเสีย

การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing)

การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing) คือ การทดสอบวัสดุชิ้นงาน โดยไม่ทำลายชิ้นงานให้เสียหาย กล่าวคือ เป็นการทดสอบชิ้นงานที่เหมือนกับวัสดุอุปกรณ์หรือโครงสร้าง โดยไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วน การแยกส่วนหรือ

การแตกหักเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลายนี้จะใช้ลักษณะทางฟิสิกส์ของชิ้นงานทดสอบ เช่น แสง ความร้อน รั้งสี คลื่นเสียงอัลตราโซนิก ไฟฟ้า หรืออำนาจแม่เหล็ก ตรวจสอบเพื่อประเมินความผิดปกติของโครงสร้างภายในหรือรอยบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ชิ้นงานได้

การทดสอบแบบไม่ทำลายสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้


1) การเคาะตรวจ

การทดสอบวิธีนี้ใช้การฟังเสียงเคาะ เพื่อทราบว่ามีจุดเสียหายในหรือไม้และคุณภาพของเนื้อโลหะดีหรือไม่ อาจใช้หูฟังหรือออสซิลโลกราฟ (oscillograph) แล้วแต่กรณี งานที่ราวจะไม่ให้เสียงใสเท่างานที่ไม่เสีย นอกจากนั้นจะไม่กังวลนานเท่า ในด้านการตรวจคุณภาพของวัสดุนั้น ถ้าชิ้นงานมีความแข็งและความแข็งแรงต่ำเสียงจะต่ำ แต่ถ้าความแข็งและความแข็งแรงสูงคลื่นเสียงจะสูงและใสขึ้น

2) การทดสอบโดยวิธีการดุดซึมของของเหลว (Liquid Penetrant Testing)

การทดสอบวิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบหารอยบกพร่องที่มีปากเปิดออกสู่ภายนอกที่ผิวหน้าของชิ้นงานทดสอบอย่างง่าย ๆ ด้วยสายตา โดยใช้การดุดซึมของของเหลว ซึ่งได้แก่ สารละลายแทรกซึมเรืองแสงสีเขียว-สีเหลือง หรือสารละลายแทรกซึมชนิดไม่เรืองแสงผสมสีแดง ช่วยขยายรูพรอยบกพร่องให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีการทดสอบกระทำได้โดย ทาสารละลายตรวจสอบให้ทั่วผิวหน้าชิ้นงานทดสอบและเพื่อให้สารละลายแทรกซึมเข้าสู่ด้านในของรอยบกพร่องได้อย่างเต็มที่ ต้องทำการเช็ดสารละลายส่วนเกินที่อยู่บนผิวหน้าชิ้นงานออกไปเสียก่อน จากนั้นจึงใช้สารละลายสร้างภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดซับสารละลายที่แทรกซึมอยู่บริเวณรอยบกพร่องออกมา ทำให้เกิดรูปร่างของรอยบกพร่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้ ขั้นตอนในการทดสอบรอยบกพร่องของชิ้นงานโดยวิธีการดุดซึมของของเหลว แสดงได้ดังรูปที่ 3.8

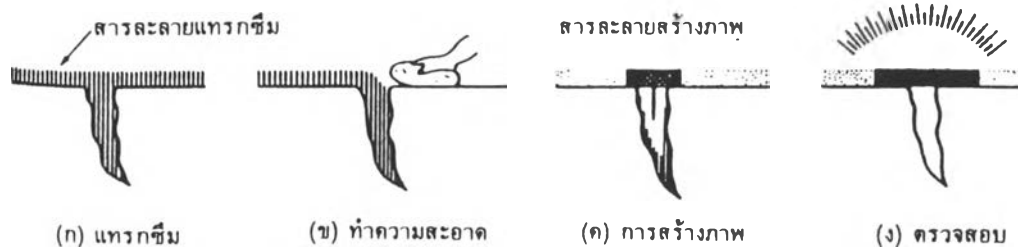


รูปที่ 3.8 การทดสอบรอยบกพร่องโดยวิธีการดูซึมของเหลว

ที่มา : พูจีอิ ซาโตะ, การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NON DESTRUCTIVE TESTING), แพลและเรียบเรียงโดย ปริทรรัตน์ พันธุ์บรรยงก์, บัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์, ก่อเกียรติ บุญชูกุล และสมยศ ศรีสฤติย์ (กรุงเทพมหานคร : เอเชียเพรส, 2535), หน้า 181.

3) การทดสอบโดยใช้อัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing)

การทดสอบวิธีนี้จะใช้หลักการการผ่านคลื่นเสียงอัลตราโซนิกเข้าไปในชิ้นงานทดสอบ เมื่อคลื่นอัลตราโซนิกเข้าไปกระทบจุดเสียหายในชิ้นงาน อาจจะได้แก่ รูโพรงที่เกิดจากก๊าซหรือโพรงที่เกิดจากการหดตัว จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพัลส์โดยผู้ตรวจสอบสามารถสังเกตเห็นได้จากจอภาพแสดงผล


รูปที่ 3.9 แสดงหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตรวจสอบโดยใช้ อัลตราโซนิก สำหรับการตรวจสอบเหล็กหล่อโดยใช้วิธีอัลตราโซนิกนี้จะกระทำ ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเหล็กหล่อจะมีผิวหน้าที่หยาบขรุขระและมีรูปร่างที่ซับซ้อน ในการตรวจสอบอาจจำเป็นต้องขัดผิวให้เรียบเสียก่อน นอกจากนั้นเนื้อโลหะ เหล็กหล่อจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วของคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าไป

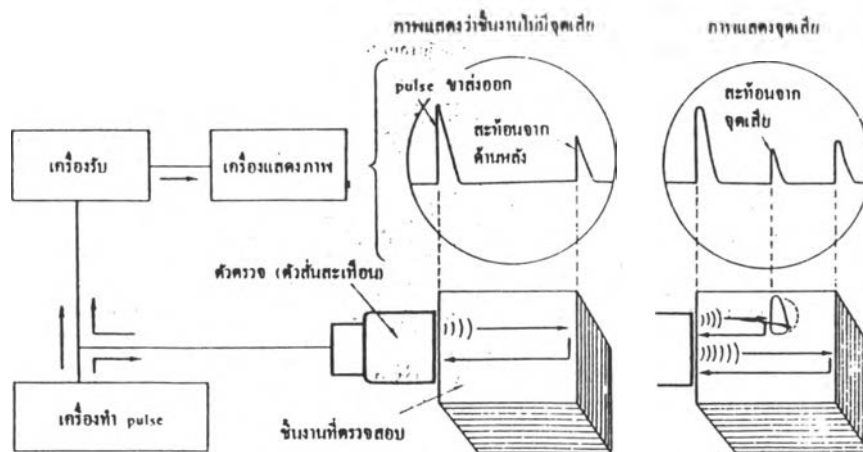

รูปที่ 3.9 แสดงหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดสอบโดยใช้อัลตราโซนิก
 ที่มา : หริส สุตะบุตร และเคนยิ จิยอิวา, หล่อโลหะ, (กรุงเทพมหานคร :
 สำนักพิมพ์ดวงกมล จำกัด, 2537), หน้า 186.

4) การทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing)

วิธีนี้ใช้ในการตรวจจุดเสีย เช่น รอยร้าว โพรงที่เกิดจากการหดตัว
 การมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในเนื้อโลหะ ฯลฯ ซึ่งเกิดที่ผิวหรือใต้ผิวเล็กน้อย ใช้ได้
 เฉพาะกับงานที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ เช่น เหล็กหล่อ การทดสอบวิธีนี้จะ
 ต้องทำชิ้นงานให้เป็นแม่เหล็ก จากนั้นจะโรยผงเหล็กลงบนผิวงาน ถ้าชิ้นงานมี
 จุดเสียจะมีการจับกลุ่มของผงเหล็กรอบ ๆ จุดเสียนั้น ขนาดของจุดที่เกิดจากการ
 จับกลุ่มของผงเหล็กจะใหญ่กว่าขนาดจุดเสียจริง ทำให้สามารถตรวจพบจุดเสีย
 เล็ก ๆ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ การทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก
 แสดงได้ดังรูปที่ 3.10

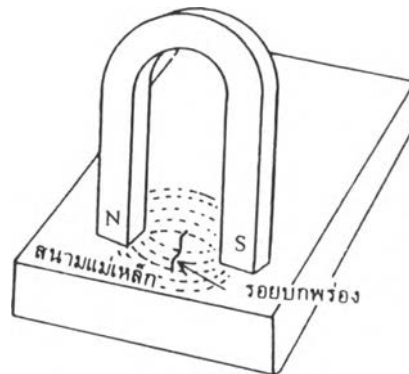

รูปที่ 3.10 แสดงการทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก
ที่มา : พูจิอิ ซาโตะ, หน้า 4.

5) การทดสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing)

รังสีเช่น X-ray, γ -ray ฯลฯ มีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้า (electromagnetic) เช่นเดียวกับแสง และต่างมีความยาวคลื่นต่ำและมีพลังงานสูง สามารถผ่านทะลุโลหะได้ ปริมาณการผ่านของรังสีขึ้นกับชนิดโลหะ ความหนา ความหนาแน่น และพลังงานการแผ่รังสี การทดสอบวิธีนี้จึงใช้หลักการส่งรังสีผ่านชิ้นทดสอบที่มีจุดเสียภายในและมีความหนาไม่เท่ากัน ถ้าความหนาน้อยความเข้ม (intensity) ของรังสีที่ผ่านก็จะมาก ดังนั้นโดยการวัดความเข้มของรังสีที่ผ่านแต่ละส่วนของชิ้นงานจะตรวจพบจุดเสีย เช่น โพรงที่เกิดจากการหดตัว สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในเนื้องาน ฯลฯ ความเข้มของรังสีที่ผ่านนั้นจะบันทึกไว้บนฟิล์มถ่ายภาพ หรือเป็นภาพอยู่บนแผ่นเรืองแสง และโดยการตรวจดูภาพดังกล่าวจะตรวจพบจุดเสียได้ การทดสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสีแสดงได้ดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 แสดงการทดสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี
ที่มา : เรื่องเดียวกัน.

6) การทดสอบโดยใช้ความดันน้ำและอากาศ

การทดสอบประเภทนี้ใช้ตรวจจุดเสียที่เป็นรูทะลุจากภายในถึงภายนอกชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานต้องรับความดันในการใช้งาน มีการใช้ความดันของเหลว ความดันอากาศ การใช้สุญญากาศ ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดความดันในการใช้งาน แต่มักใช้ชนิดความดันน้ำและความดันอากาศ ในการทดสอบโดยใช้ความดันน้ำ จะต้องอุดรูทุกรูของงาน แล้วตรวจว่ามีน้ำรั่วหรือไม่เมื่อน้ำในชิ้นงานได้รับความดัน ในการทดสอบด้วยความดันอากาศ จะต้องอุดรูทุกรูของงานแล้วจุ่มลงในน้ำ แล้วจึงส่งอากาศอัดเข้าไปในชิ้นงาน งานที่มีจุดเสียจะมีฟองอากาศลอยขึ้นมาจากจุดเสีย

การตรวจสอบโครงสร้างผลึกโลหะ

การตรวจสอบโครงสร้างผลึกโลหะ มีการตรวจสอบใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค

1) การตรวจโครงสร้างระดับมหภาค

วิธีหนึ่งที่ใช้คือการหักชิ้นงานหรือชิ้นทดสอบ แล้วตรวจและตัดสินคุณภาพโดยการสังเกตขนาดเม็ดผลึก สี และความมันหรือด้าน (luster) ของรอยหัก และอีกวิธีหนึ่งคือวิธีใช้สารเคมีกัด (หลังจากขัดรอยหักแล้ว) ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูโครงสร้างของผลึก การแยกตัว (segregation) และจุดเสียจุดเล็ก ๆ

2) การทดสอบโครงสร้างระดับจุลภาค

ในการทดสอบวิธีนี้ จะตัดสินคุณภาพของวัสดุโดยการศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และศึกษาเหตุที่ทำให้เกิดจุดเสียหรือจุดผิดปกติ ตามปกติใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สายตามองตามธรรมดา แต่ก็มีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเมื่อต้องการขยายมาก ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือพิเศษ เช่น pyrometrical microscope ซึ่งทำให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิและ microanalyzer ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์สิ่งเจือปนขนาดเล็ก ๆ ในโครงสร้างได้ ผิวงานต้องได้รับการขัดหยาบจนกระทั่งถึงละเอียดตามลำดับ แล้วศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีการทดสอบย่อมแตกต่างกันแล้วแต่จุดประสงค์ ในบางกรณีก็ศึกษาผิวงานในสภาพหลังจากการขัด ในบางกรณีก็ใช้กรด หรือสารเคมีอื่นกัดเสียก่อนแล้วจึงศึกษาโครงสร้าง ถ้าจะใช้วิธีทดสอบโดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานหรือในกรณีที่ชิ้นงานมีผิวโค้งมีวิธีพิเศษซึ่งใช้ได้วิธีใช้แผ่นเซลล์ลูอยด์อัดลงบนผิวงานที่ผ่านการขัดและกัดด้วยสารเคมี ดังนี้จะเกิดเป็นรอยของโครงสร้างบนแผ่นเซลล์ลูอยด์

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ

1. การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)

การทดสอบความแข็งสามารถคาดคะเนความแข็งแรงของวัสดุได้ค่อนข้างแน่นอน และเป็นการทดสอบที่กระทำได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก เครื่องทดสอบความแข็งมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เครื่องทดสอบความแข็งโดยทั่วไปได้แก่ เครื่องทดสอบความแข็งหน่วย

บริเนล (Brinell) รอคเวลล์ (Rockwell) วิกเกอร์ส (Vickers) และชอร์ (Shore)

2. การทดสอบความต้านทานแรงดึง

การทดสอบวิธีนี้กระทำโดยค่อย ๆ เพิ่มแรงดึงให้แก่ชิ้นทดสอบจนกระทั่งขาด จะวัดจุดคราก (yield point) ความต้านทานแรงดึง (tensile strength) ส่วนยืด การลดลงของพื้นที่หน้าตัด ได้จากการทดสอบนี้ ใช้เครื่องทดสอบยูนิเวอร์ซัลในการทดสอบโดยการดึง เครื่องนี้ใช้ทำการทดสอบโดยการอัดและการวัด (bending) ได้ด้วย ขนาดของชิ้นทดสอบมีความสำคัญเป็นพิเศษในการทดสอบวัสดุหล่อ มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับลักษณะการเท ขนาดของงานเมื่อหล่อเสร็จ ขนาดของงานเมื่อกลึงเสร็จ สำหรับวัสดุหล่อส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานก็เพื่อให้สภาพการเย็นตัวและการแข็งตัวเหมือนกัน

3.3.4 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

วิธีการทางสถิตินับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลดอัตราการเกิดของเสีย เครื่องมือทางสถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพมีด้วยกันหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีจุดเด่นและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เครื่องมือทางสถิติได้แก่

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล คือ แนวทางสู่การแก้ปัญหา จากข้อมูลจะบอกปรากฏการณ์พฤติกรรมหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่เราต้องการทราบ ก่อนจะลงมือเก็บข้อมูลจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลไปเพื่อทำอะไร ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลมีดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ได้แก่

- เพื่อควบคุมและติดตามดูผลการดำเนินการผลิต
- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
- เพื่อการตรวจเช็ค

2. จัดทำแผ่นตรวจสอบ (Check sheets)


แผ่นตรวจสอบ คือ แบบฟอร์มซึ่งได้รับการออกแบบให้มีช่องว่างต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บันทึกสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในช่องว่างได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ขณะเดียวกันผู้ที่อ่านข้อมูลหลังการจดบันทึกต้องเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้งานได้เลย

2. ผังพาเรโต (Pareto Diagrams)

ผังพาเรโตเป็นเครื่องมือทางสถิติที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับมูลค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้น

ผังพาเรโตเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียที่เกิดขึ้น จะเกิดจากจุดบกพร่องหรือปัญหาเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

รูปที่ 3.12 ได้แสดงตัวอย่างการใช้ผังพาเรโตแสดงรายการความบกพร่องของชิ้นงาน

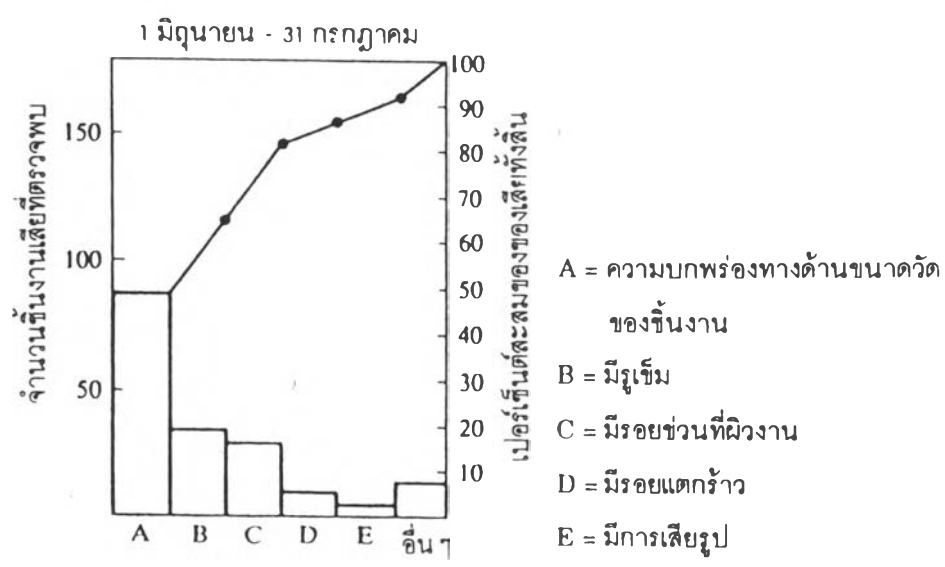

รูปที่ 3.12 ผังพาเรโตแสดงจำนวนรายการความบกพร่อง

ที่มา : ฮีโตชิ คุเมะ, วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ, แปลและเรียบเรียงโดย วีรพงษ์ เจริญจิระรัตน์ (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2535), หน้า 30.

ผังพาเรโตแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ผังพาเรโตจากปรากฏการณ์ (หรือผลของปัญหา)

ผังชนิดนี้เขียนขึ้นจากการตรวจสอบหาประเภทต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ความบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาในการผลิต เพื่อการค้นหาสาเหตุต่อไป เช่น

- ด้านคุณภาพ : จุดบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความล้มเหลว ข้อร้องเรียน
จำนวนของตีคืนมา จำนวนของซ่อม
- ด้านต้นทุน : ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม มูลค่าความสูญเสียแต่ละรายการ
- ด้านการจัดส่ง : ความล่าช้าในการส่ง การส่งผิด สตี้อคขาดมือ
- ด้านความปลอดภัย : จำนวนอุบัติเหตุแยกตามลักษณะ ความบาดเจ็บ ความเสียหาย ชำรุดของวัตถุ เครื่องจักรกล

2. ผังพาเรโตจากสาเหตุแห่งปัญหา

ผังชนิดนี้จะพบมากในการผลิตใช้บอกที่มา สถานที่เกิด หรือจุดที่เป็นต้นตอของความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นและตรวจพบ เช่น


- พนักงานควบคุมเครื่อง : แบ่งตามกะ ตามกลุ่มงาน อายุ เพศ ระดับฝีมือ อายุงาน
- เครื่องจักรกล : แบ่งตามหมายเลข รุ่น ขนาด ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องมือวัดที่ใช้
- วัตถุดิบ : แบ่งตามล็อต ชนิด ขนาด รุ่นที่รับมา ตามยี่ห้อ หรือแหล่งกำเนิด

- วิธีการทำงาน : สภาพแวดล้อม การจัดวาง วิธีปฏิบัติ
ลำดับก่อนหลัง

3. ผังแสดงเหตุและผล

ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) หรืออีกชื่อว่า ผังก้างปลา (Fishbone Diagrams) เป็นแผนผังใช้สำหรับกำหนดหรือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาหรืออาการผิดปกติ แผนผังก้างปลานิยมใช้วิเคราะห์ร่วมกับผังพาเรโตแผนผังแสดงเหตุและผลนิยมใช้สำหรับการระดมความคิด (brainstorming) เพื่อสำรวจถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะ เป็นผลก่อให้เกิดปัญหาได้

โครงสร้างของผังแสดงเหตุและผลมีรูปร่างคล้ายกับปลา โดยจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลา ซึ่งได้รวบรวมปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาและส่วนหัวปลา เป็นข้อสรุปผลของตัวปัญหา รูปแบบทั่วไปของผังแสดงเหตุและผลแสดงได้ดังรูปที่ 3.13

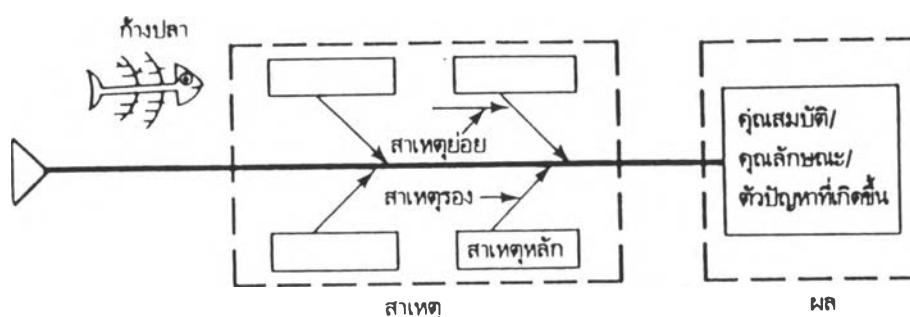

รูปที่ 3.13 รูปแบบทั่วไปของผังแสดงเหตุและผล
ที่มา : ฮีโตชิ คูเมะ, หน้า 23.


ฮิสโตแกรม (Histogram)

เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีด้วยกันหลายวิธี เทคนิคหรือเครื่องมือที่นิยมใช้อีกชนิดหนึ่งคือ ฮิสโตแกรม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการรวมกลุ่มและการกระจายของข้อมูลในรูปของ กราฟแท่ง ทำให้สะดวกต่อการวิเคราะห์และนำไปใช้งานได้ทันที

ชนิดของฮิสโตแกรม แบ่งได้เป็น 7 ประเภท ดังในรูปที่ 3.14 คือ

1. ชนิดรูปทรงทั่วไปหรือทรงระฆังคว่ำ (General Type)
2. ชนิดรูปทรงฟันเหักหรือชนิดไม่เรียบ (Uneven Type)
3. ชนิดเบ้ขวา (Positively Srewed Type)
4. ชนิดหน้าผาซ้าย (Left-Hard Precipice Type)
5. ชนิดทรงที่ราบสูง (Platcan Type)
6. ชนิดภูเขา 2 ยอด (Twin-Peak Type)
7. ชนิดเกาะเล็กเกาะน้อย หรือชนิดหลายยอดอิสระ (Isolated-Peak Type)

Peak Type)

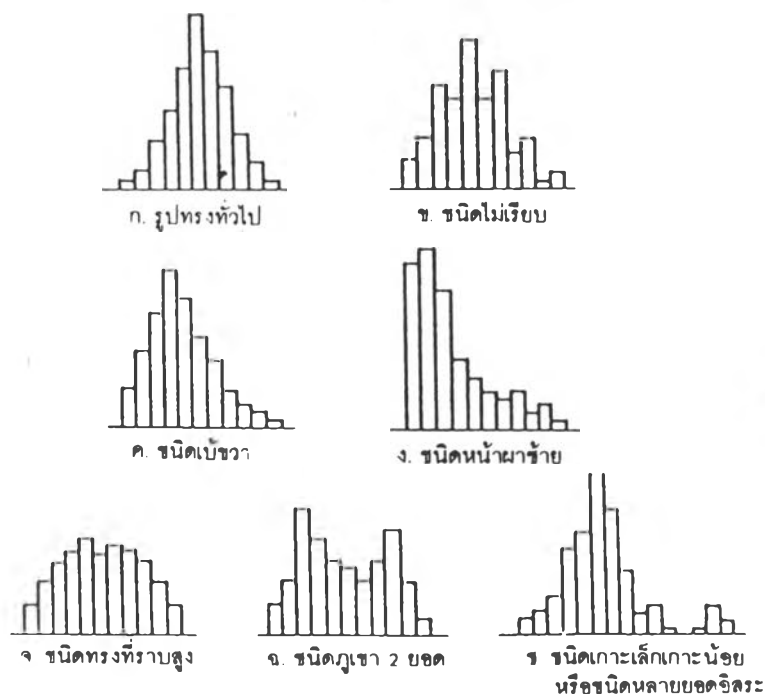

รูปที่ 3.14 ประเภทของฮิสโตแกรม

ที่มา : ฮิสโตที ค.เมะ, หน้า 44.

5. แผนภูมิควบคุม (Control Charts)

แผนภูมิควบคุม หมายถึง แผนภูมิหรือแผ่นกราฟที่เขียนขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ทำการผลิตและต้องการจะควบคุมนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ในแผนภูมิจะมี 3 เส้น ได้แก่ เส้นค่ากลาง คือ เส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายของการผลิต พร้อมกับเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าสูงและเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าต่ำที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตควบคุมนี้ก็ถือว่า ผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากว่าค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุม ถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีต่อไป

ชนิดของแผนภูมิควบคุม แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้เขียนแผนภูมิคือ

1. แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าต่อเนื่องหรือเป็นข้อมูลจากหน่วยวัด (Continuous Value)
 2. แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าเป็นค่าแฉงนับ (Discrete Value)
- ชนิดของแผนภูมิควบคุมแสดงได้ดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 ชนิดของแผนภูมิควบคุม

| ลักษณะจำเพาะของค่าที่จะควบคุม | ชื่อแผนภูมิควบคุมที่ใช้ |
|-------------------------------|--|
| 1. ข้อมูลมีค่าต่อเนื่อง | x-R Chart (แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย) x Chart (แผนภูมิควบคุมค่าวัด) |
| 2. ข้อมูลแบบค่าแรงนับ | pn Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสีย) p Chart (แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย) c Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ) u Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิต่อชิ้น) |

ที่มา : ฮีโตชิ คูเมะ, หน้า 91.